

천안방향

← 천안



서수원 →

① 콘크리트
방호벽

② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

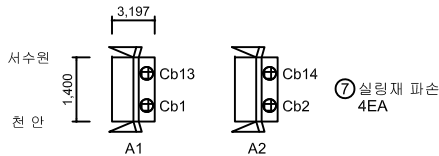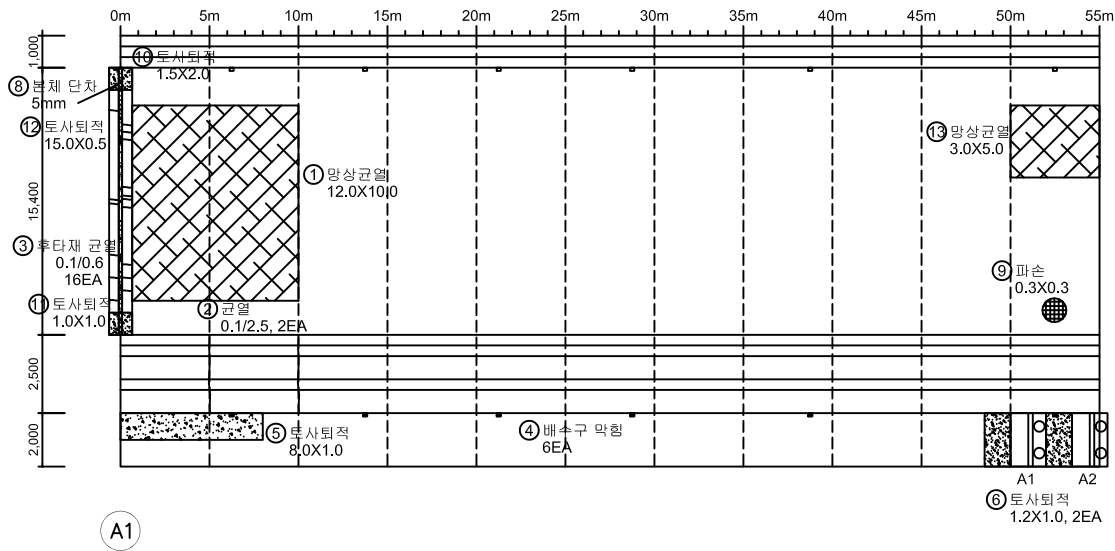



정착구

KEY PLAN

SECTION

천안방향
시점측

서수원방향
종점측

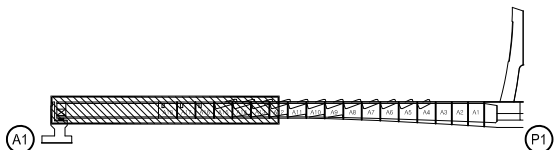

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교면포장	망상균열	-	12.0	10.0	1	120.00	m²	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
3	신축이음	후타재 균열	0.1	0.6	-	16	9.60	m	
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	6	6.00	EA	
5	교면포장	토사퇴적	-	1.0	8.0	1	8.00	m	
6	교면포장	토사퇴적	-	1.0	1.2	2	2.40	m²	
7	정착구	실링재 파손	-	-	-	4	4.00	EA	
8	신축이음	본체 단차	-	0.005	-	1	0.005	m	
9	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
10	신축이음	토사퇴적	-	1.5	2.0	1	3.00	m²	신규
11	신축이음	토사퇴적	-	1.0	1.0	1	1.00	m²	신규
12	신축이음	토사퇴적	-	15.0	0.5	1	7.50	m²	신규
13	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

범	표면	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손,탈락	재료분리	벽,타	구조물명	평택대교
범	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
범	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
범	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	001

천안방향

← 천안



서수원 →

1 콘크리트
방후벽

2 교면포장

3 중앙분리대

4 교면포장

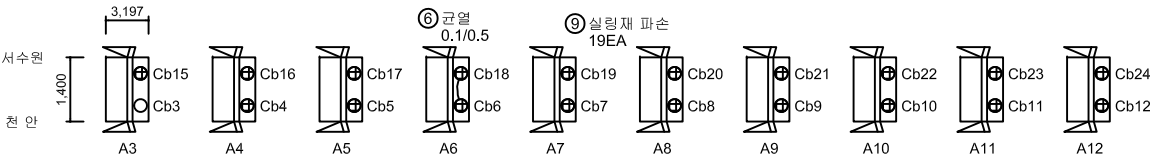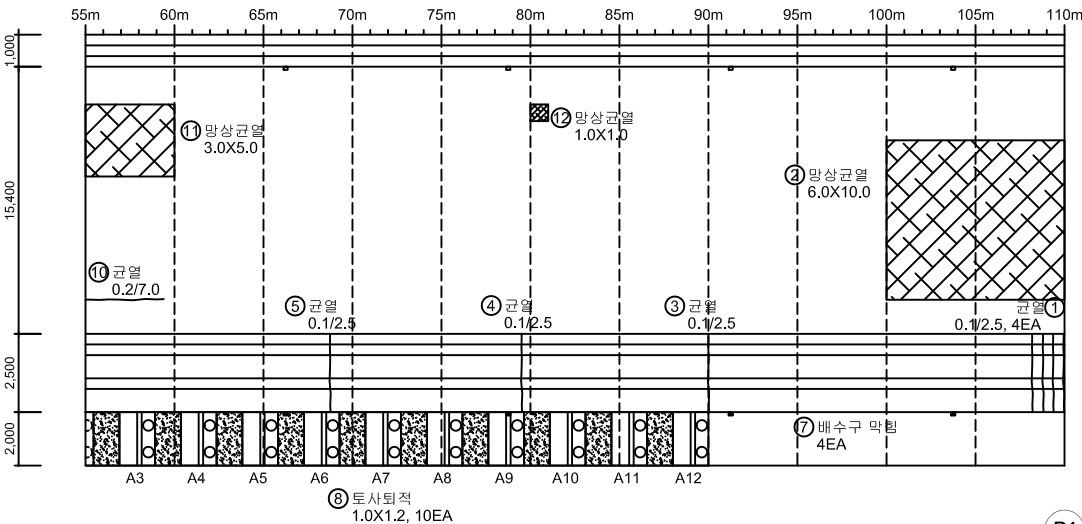



정착구

KEY PLAN

SECTION

천안방향
시점측

서수원방향
종점측

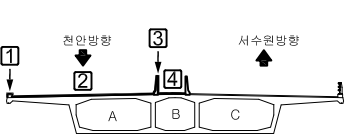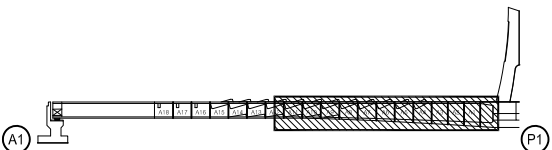

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m		
2	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²		
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m		
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m		
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m		
6	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m		
7	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	4	4.00	EA		
8	교면포장	토사퇴적	-	1.0	1.2	10	12.00	m²		
9	정착구	실링재 파손	-	-	-	19	19.00	EA		
10	교면포장	균열	0.2	7.0	-	1	7.00	m	신규	
11	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²		
12	교면포장	망상균열	-	1.0	1.0	1	1.00	m²		
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

표 면 조 사 표 지	 간 열	 망상균열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 바닥, 바닥	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	002

천안방향

천안


서수원

① 콘크리트
방후벽

② 교면포장

③ 중앙분리대


④ 교면포장

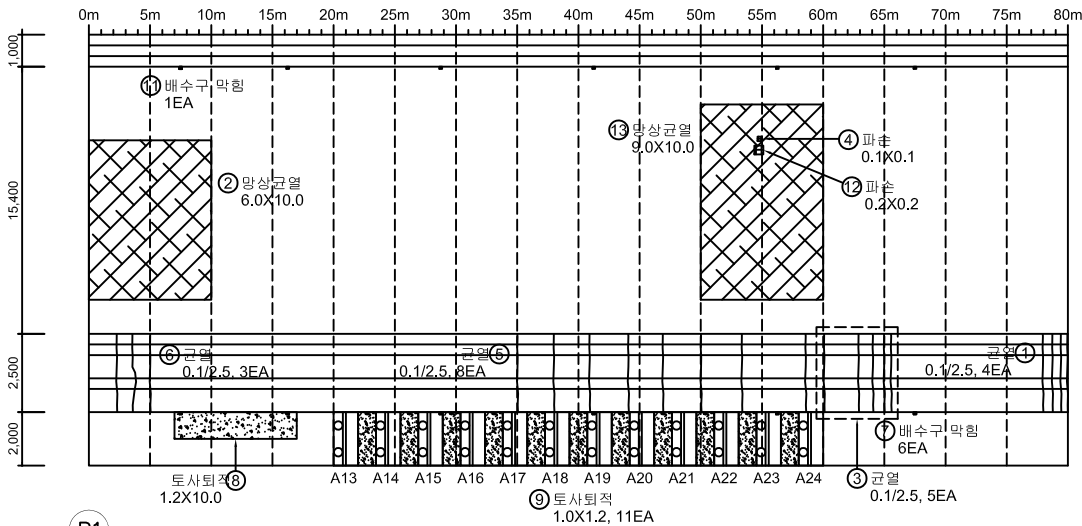

P1

서수원



천안

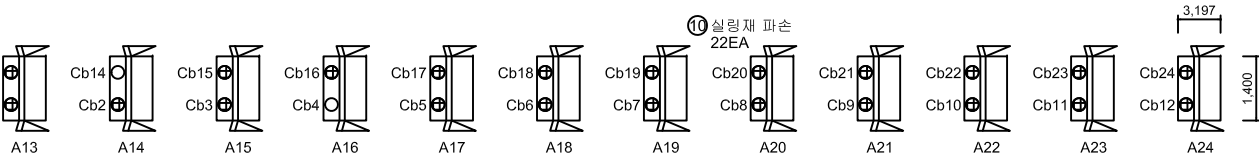

정착구

KEY PLAN

SECTION

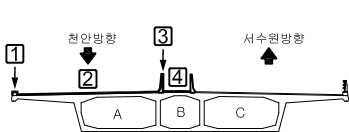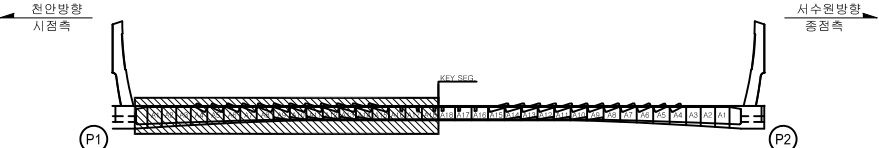

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
2	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
4	교면포장	파손	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	8	20.00	m	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
7	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	6	6.00	EA	
8	교면포장	토사퇴적	-	1.2	10.0	1	12.00	m²	
9	교면포장	토사퇴적	-	1.0	1.2	11	13.20	m²	
10	정착구	실링재 파손	-	-	-	22	22.00	EA	
11	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
12	교면포장	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
13	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

범	표면균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손,탈락	재료분리	벽,타	구조물명	평택대교
	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	003

천안방향

← 천 안



서수원 →

① 콘크리트
방후벽

② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

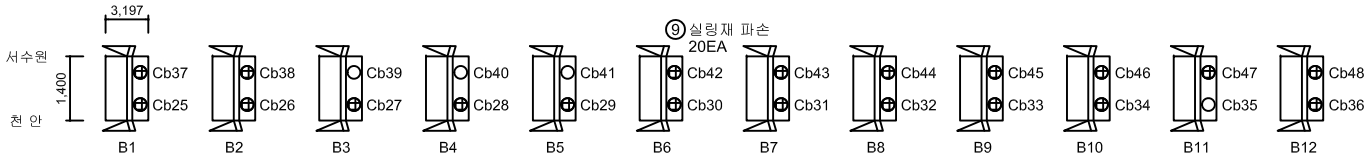
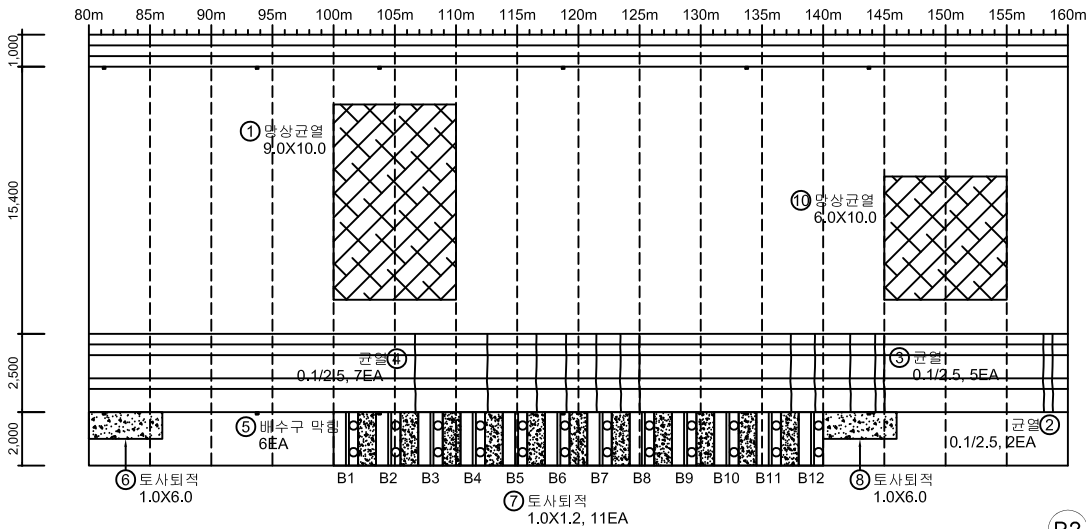


정착구

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	7	17.50	m	
5	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	6	6.00	EA	
6	교면포장	토사퇴적	-	1.0	6.0	1	6.00	m²	
7	교면포장	토사퇴적	-	1.0	1.2	11	13.20	m²	
8	교면포장	토사퇴적	-	1.0	6.0	1	6.00	m²	
9	정착구	실링재 파손	-	-	-	20	20.00	EA	
10	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

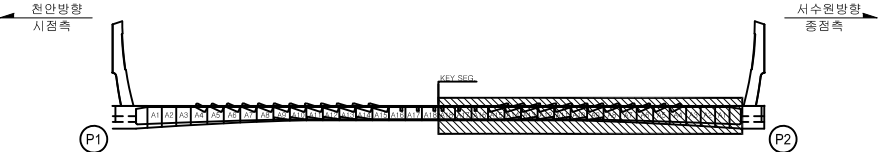

범 례	CW 0.2	균열		망상균열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
		박리, 박락		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	004

천안방향

← 천 안


서수원→

① 콘크리트
방후벽


② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장


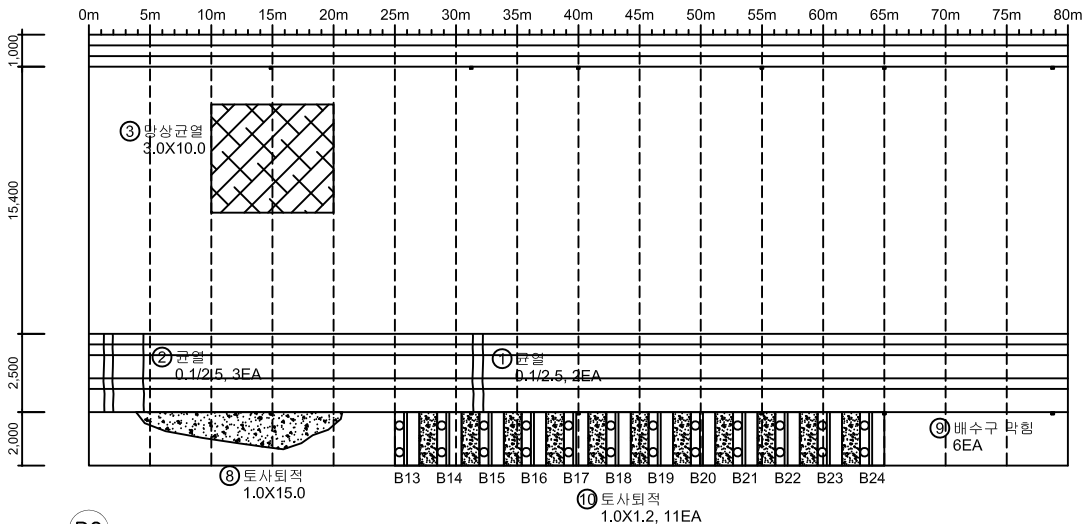


P2

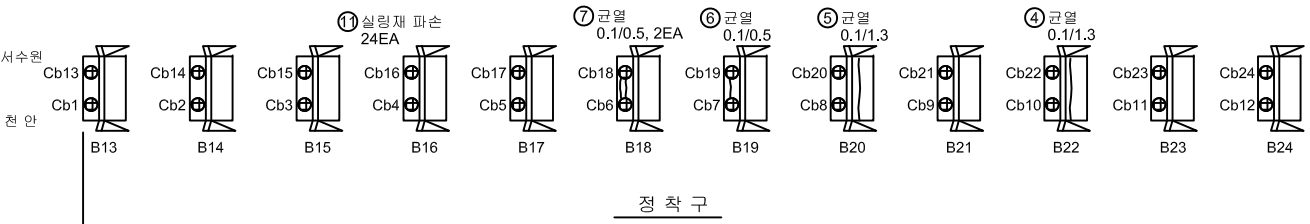

KEY PLAN

SECTION

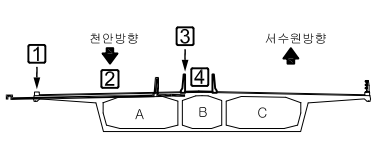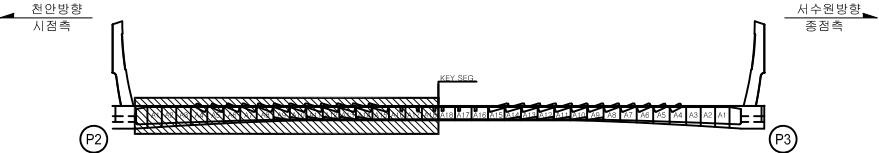

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m		
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m		
3	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²		
4	정착구	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m		
5	정착구	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m		
6	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m		
7	정착구	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m		
8	교면포장	토사퇴적	-	1.0	15.0	1	15.00	m²		
9	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	6	6.00	EA		
10	교면포장	토사퇴적	-	1.0	1.2	11	13.20	m²		
11	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA		
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

범	① 균열	② 방상균열	③ 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	④ 파손,탈락	⑤ 재료분리	⑥ 벽 태	구조물명	평택대교
범	⑦ 박리,박락	⑧ 누수,채수	⑨ 좌굴,변형	조사일자	2023.06
레	⑩ 표면오염	⑪ 보수부	⑫ 부식	책임자	이택수
레	⑬ 토사퇴적	⑭ 기타	⑮ 배수구막힘	도면번호	005

천안방향

← 천안



서수원 →

① 콘크리트
방후벽

② 교면포장

③ 중앙분리대


④ 교면포장

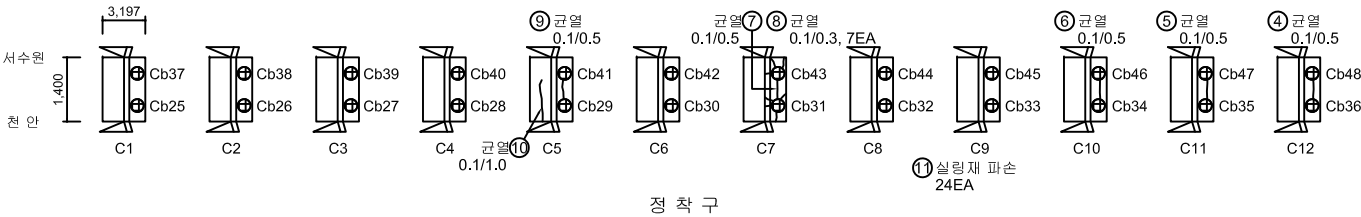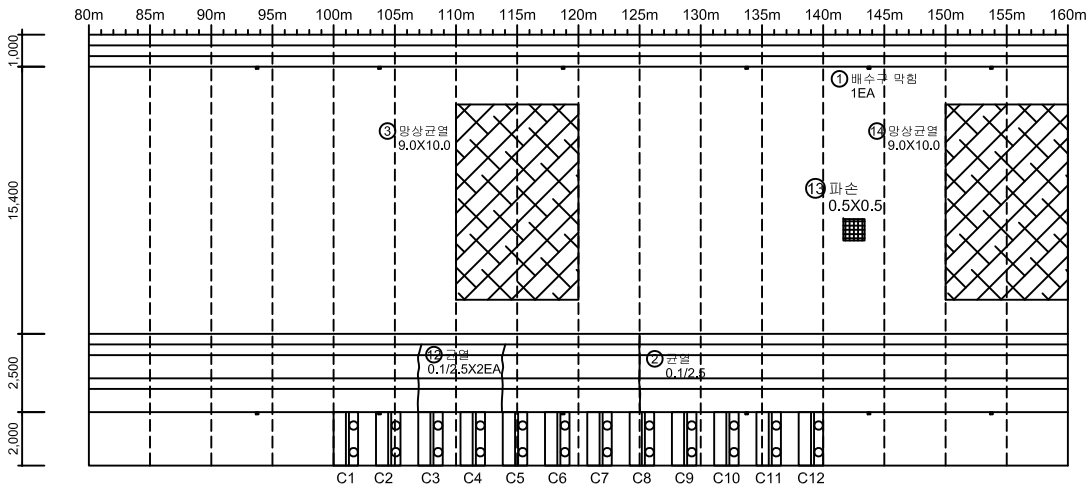


P3

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
3	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
4	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
5	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
6	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
7	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
8	정착구	균열	0.1	0.3	-	7	2.10	m	
9	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
10	정착구	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
11	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
12	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
13	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
14	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

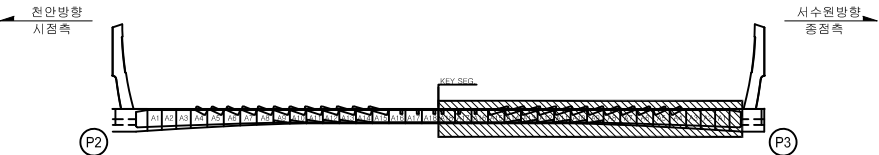

SECTION



범 례	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
	바닥, 바닥	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	006	

천안방향

← 천 안


서수원→

① 콘크리트
방호벽

② 교면포장

③ 중앙분리대


④ 교면포장

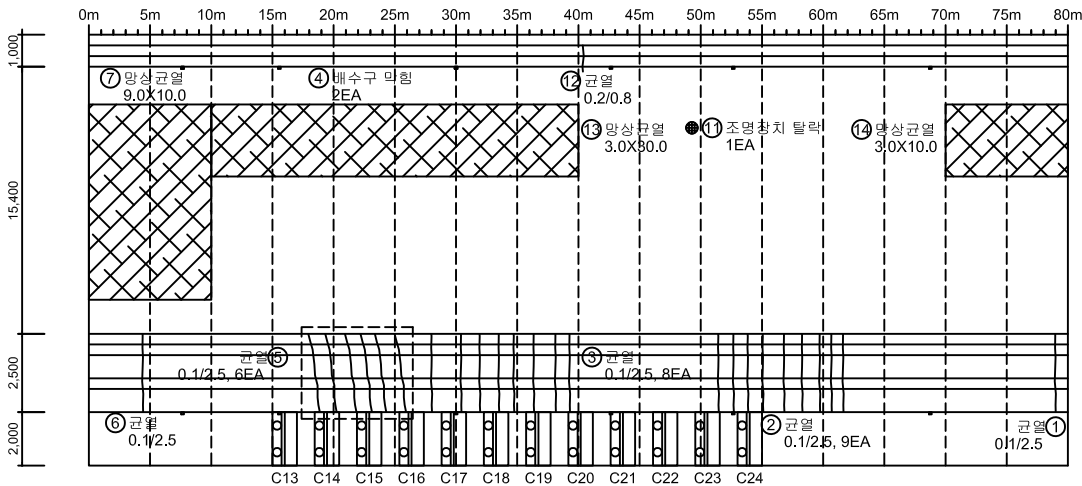

P3

서수원



천 안

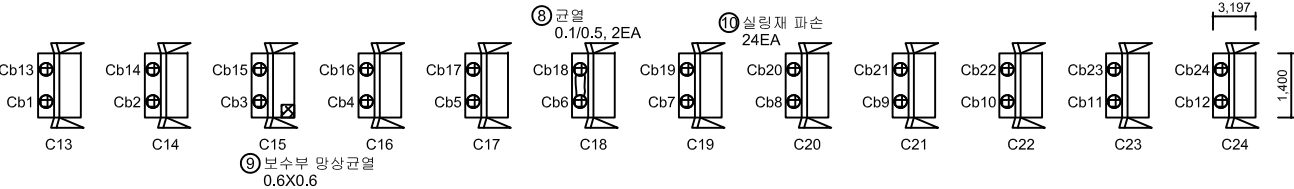

정 착 구

KEY PLAN

SECTION

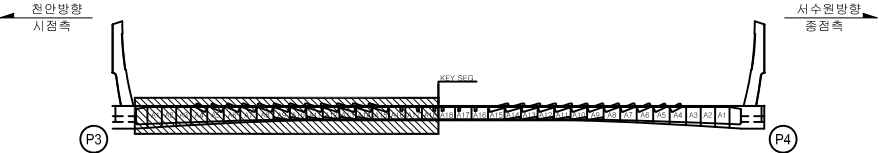

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	9	22.50	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	8	20.00	m	
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	6	15.00	m	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
7	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
8	정착구	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
9	정착구	보수부 망상균열	-	0.6	0.6	1	0.36	m²	
10	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
11	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
12	방호벽	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	신규
13	교면포장	망상균열	-	3.0	30.0	1	90.00	m²	
14	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

범 례	 CW 0.2	 균열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 콘크리트	구조물명	평택대교
	 파리,바락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	007

천안방향

← 천안



서수원 →

① 콘크리트
방호벽

② 교면포장

③ 중앙분리대



④ 교면포장

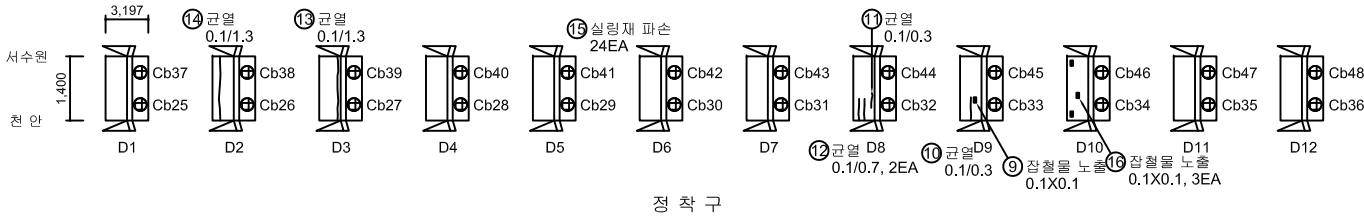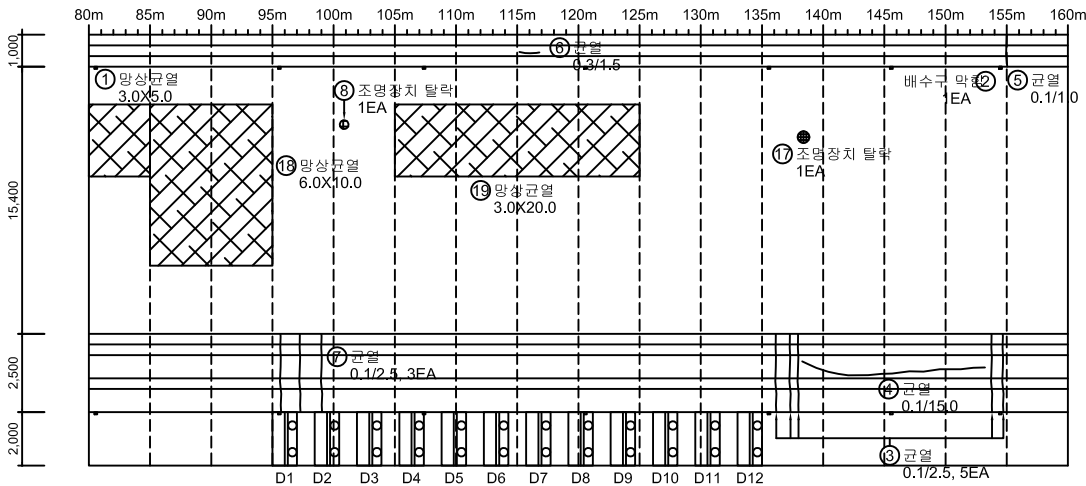

정 착 구

KEY PLAN

SECTION

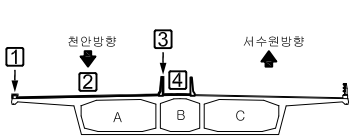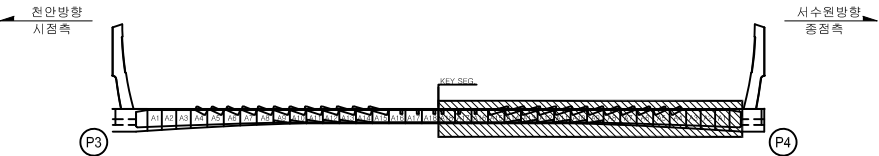

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
2	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	15.0	-	1	15.00	m	
5	방호벽	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
6	방호벽	균열	0.3	1.5	-	1	1.50	m	
7	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
8	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
9	정착구	잡철물 노출	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
10	정착구	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
11	정착구	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
12	정착구	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
13	정착구	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
14	정착구	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
15	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
16	정착구	잡철물 노출	-	0.1	0.1	3	0.03	m²	
17	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
18	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
19	교면포장	망상균열	-	3.0	20.0	1	60.00	m²	
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

범	① 균열	② 망상균열	③ 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	④ 파손,탈락	⑤ 재료분리	⑥ 벽,타	구조물명	평택대교
범	⑦ 박리,박락	⑧ 누수,채수	⑨ 좌굴,변형	조사일자	2023.06
레	⑩ 표면오염	⑪ 보수부	⑫ 부식	책임자	이택수
레	⑬ 토사퇴적	⑭ 기타	⑮ 배수구막힘	도면번호	008

천안방향

← 천 안


서수원 →

① 콘크리트
방호벽


② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

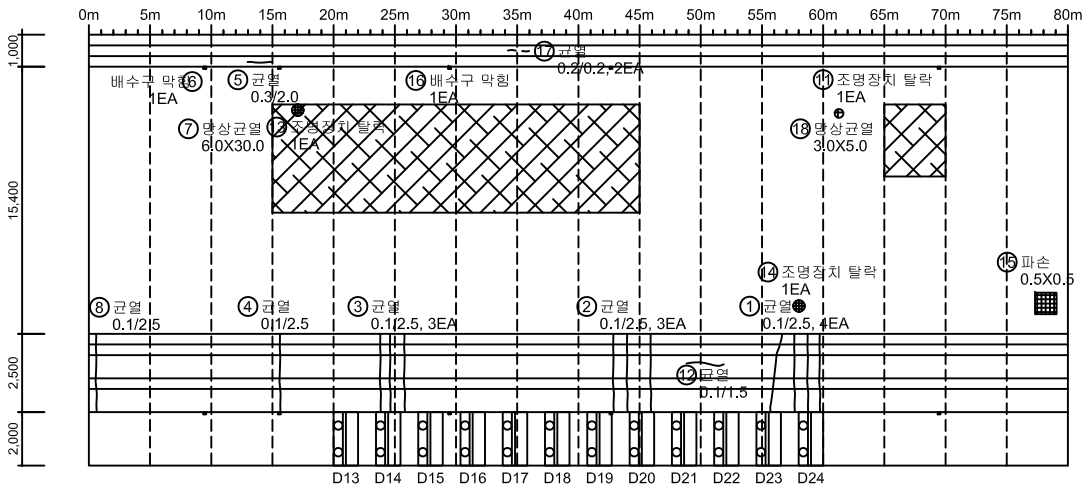



P4

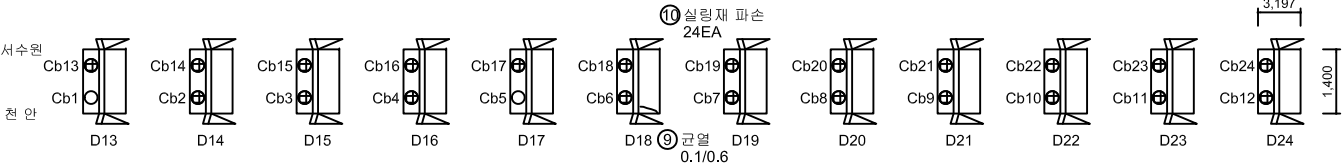

정착구

KEY PLAN

SECTION

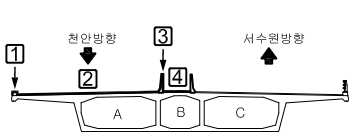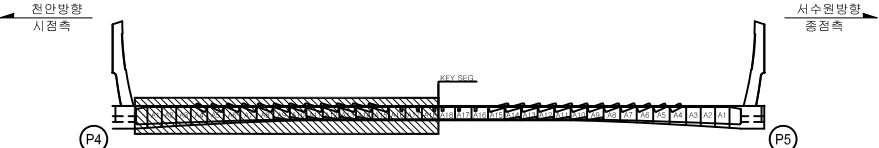

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
5	방호벽	균열	0.3	2.0	-	1	2.00	m	
6	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
7	교면포장	망상균열	-	6.0	30.0	1	180.00	m²	
8	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
9	정착구	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
10	정착구	실링재 파손	-	-	-	22	22.00	EA	
11	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
12	중앙분리대	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
13	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
14	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
15	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
16	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	신규
17	방호벽	균열	0.2	0.2	-	2	0.40	m	신규
18	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

범	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손, 탈락	파손, 탈락	파손, 탈락	배수, 배수	구조물명	평택대교
범	표면오염	표면오염	표면오염	표면오염	조사일자	2023.06
범	토사퇴적	토사퇴적	토사퇴적	토사퇴적	책임자	이택수
범	기타	기타	기타	기타	도면번호	009

천안방향

← 천안



서수원 →

① 콘크리트
방호벽

② 교면포장

③ 중앙분리대



④ 교면포장

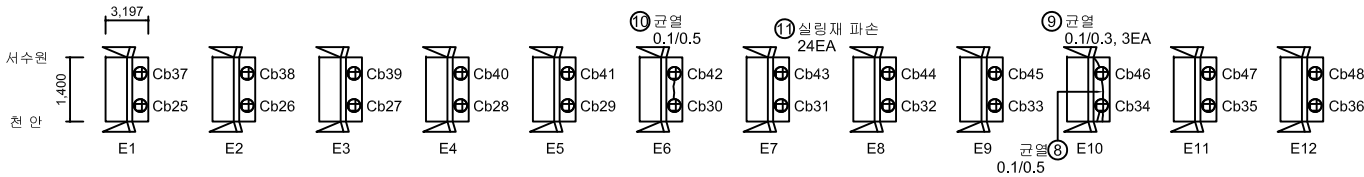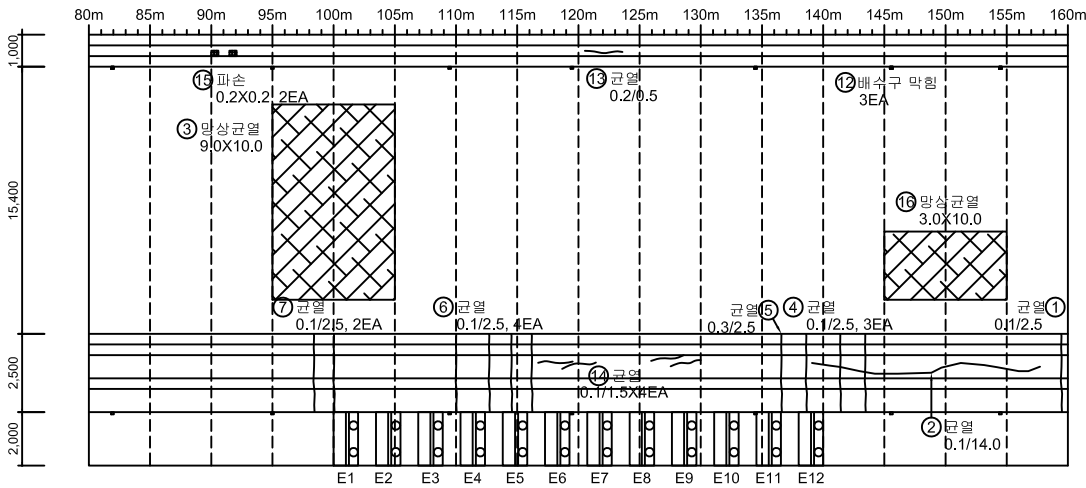

정착구

KEY PLAN

SECTION

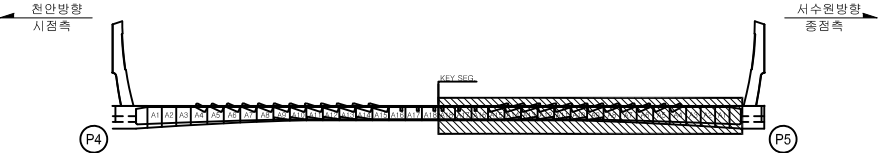

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	14.0	-	1	14.00	m	
3	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
5	중앙분리대	균열	0.3	2.5	-	1	2.50	m	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	EA	
7	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
8	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
9	정착구	균열	0.1	0.3	-	3	0.90	m	
10	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	EA	
11	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
12	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	3	3.00	EA	
13	방호벽	균열	0.2	0.5	-	1	0.5	m	
14	중앙분리대	균열	0.1	1.5	-	4	6.00	m	
15	방호벽	파손	-	0.2	0.2	2	0.08	m²	신규
16	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

범	① 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손,탈락	재료분리	벽,타	구조물명	평택대교
범	바닥,바닥	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
레	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
레	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	010

천안방향

← 천 안


서수원 →

① 콘크리트
방호벽


② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

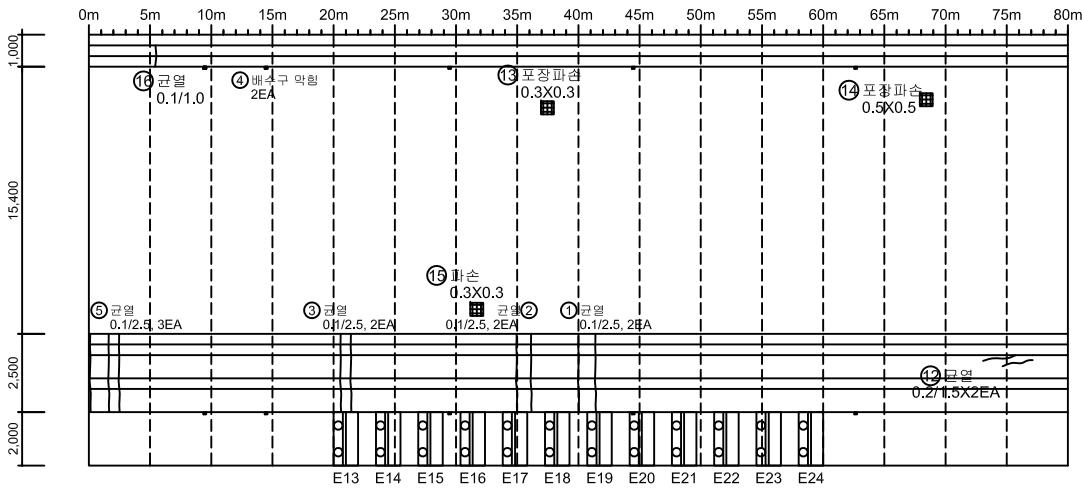



P5

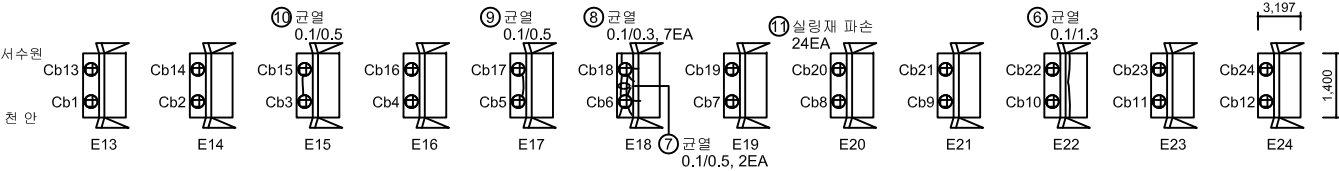

정 착 구

KEY PLAN

SECTION

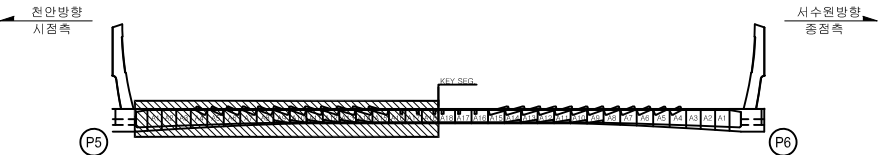

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
6	정착구	균열	0.2	1.3	-	1	1.30	m	
7	정착구	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
8	정착구	균열	0.1	0.3	-	7	2.10	m	
9	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
10	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
11	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
12	중앙분리대	균열	0.2	1.5	-	2	3.00	m	
13	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
14	교면포장	포장파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
15	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
16	방호벽	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	신규
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손,탈락	파손,탈락	재료분리	벽,타	구조물명	평택대교
박리,박락	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
표면오염	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
토사퇴적	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	011

손상물량표


천안방향

← 천 안

서수원➡

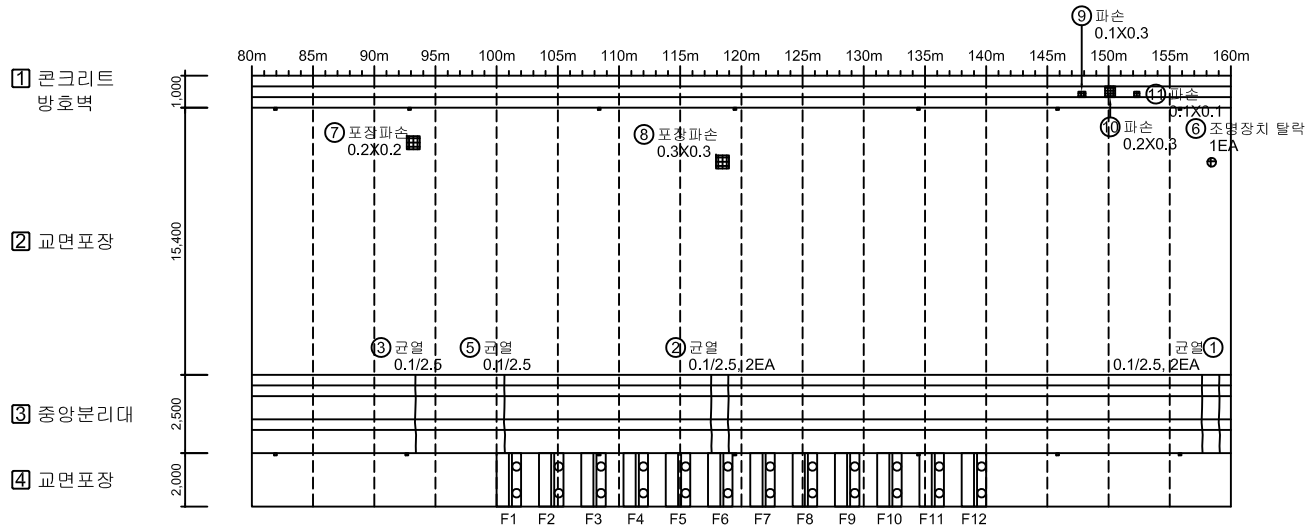


(P6)

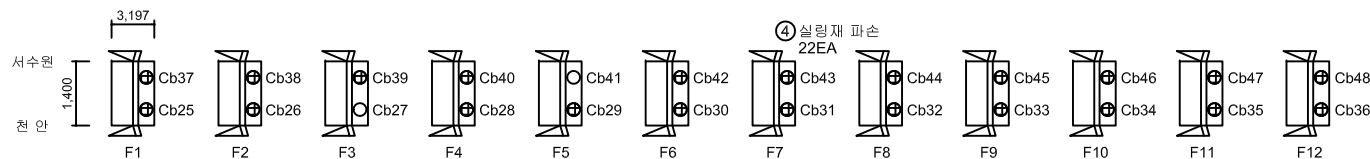


정 착 구

KEY PLAN

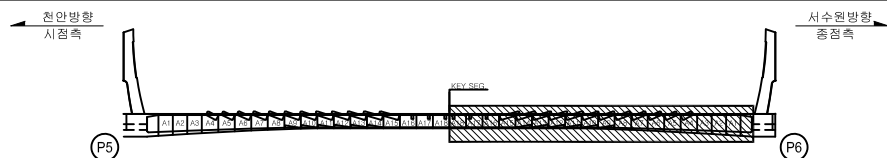

SECTION

[illegible]

부 록	 CW 0.2	 근 원	 양상근원	 확고노출	용역명	2023년 수도권43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락	 재발견근원	 통 배	구조물명	평택대교
		바닥,벽면	 부수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수
		토사회적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	012

천안방향

← 천안


서수원 →

① 콘크리트
방호벽


② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

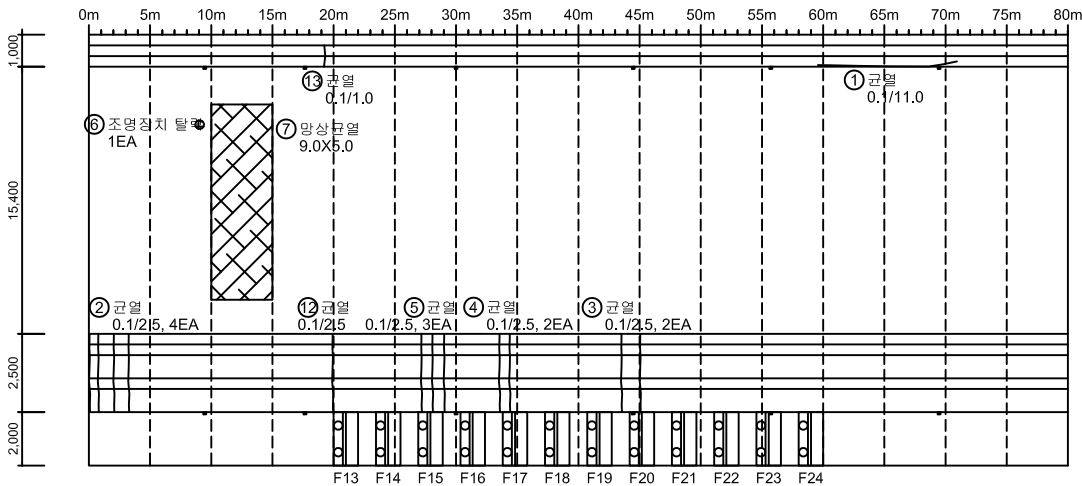

P6


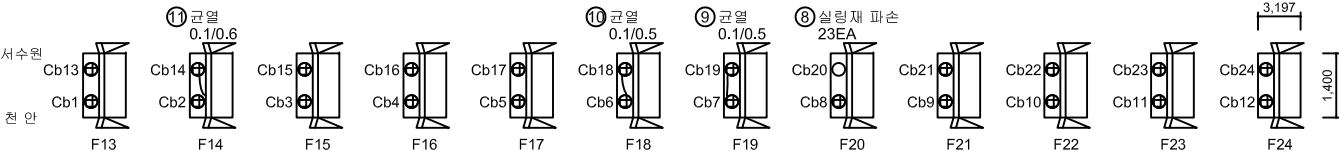


정착구

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	방호벽	균열	0.1	11.0	-	1	11.00	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
6	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
7	교면포장	망상균열	-	9.0	5.0	1	45.00	m²	
8	정착구	실링재 파손	-	-	-	23	23.00	EA	
9	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
10	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
11	정착구	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
12	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	신규
13	방호벽	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	신규
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

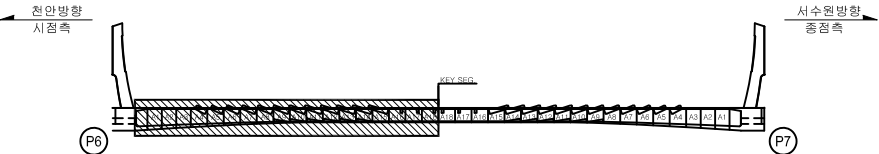

범	① 균열	② 망상균열	③ 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	④ 파손,탈락	⑤ 재료분리	⑥ 벽,타	구조물명	평택대교
범	⑦ 박리,박락	⑧ 누수,채수	⑨ 좌굴,변형	조사일자	2023.06
레	⑩ 표면오염	⑪ 보수부	⑫ 부식	책임자	이택수
레	⑬ 토사퇴적	⑭ 기타	⑮ 배수구막힘	도면번호	013

천안방향

← 천안



서수원 →

① 콘크리트
방호벽

② 교면포장

③ 중앙분리대



④ 교면포장

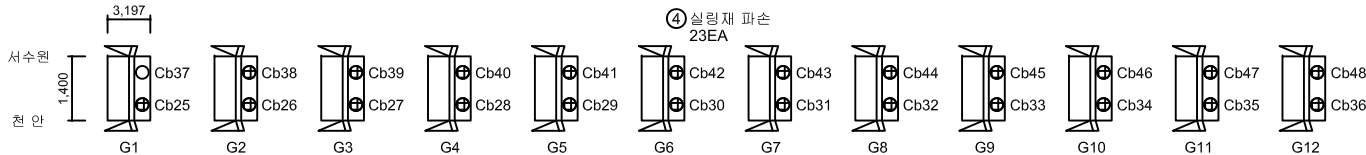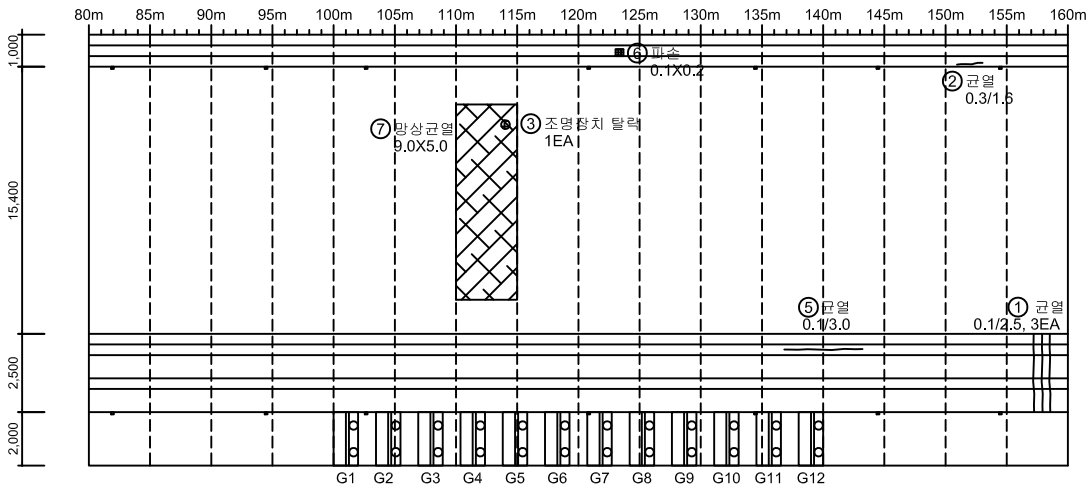

정착구

KEY PLAN

SECTION

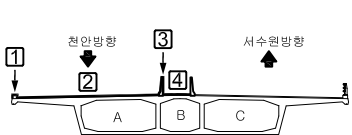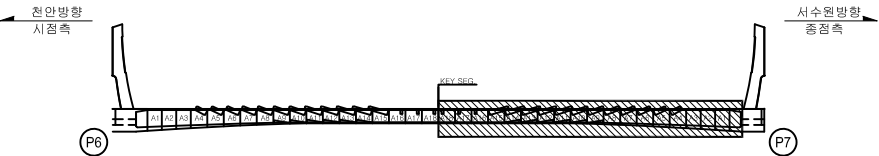

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
2	방호벽	균열	0.3	1.6	-	1	1.60	m	
3	교면 포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
4	정착구	실링재 파손	-	-	-	23	23.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	신규
6	방호벽	파손	-	0.1	0.2	1	0.02	m²	신규
7	교면포장	망상균열	-	9.0	5.0	1	45.00	m²	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	구조물명	평택대교
범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	조사일자	2023.06
범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	책임자	이택수
범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	014

손상물량표

천안방향

← 천안


서수원 →

① 콘크리트
방호벽

② 교면포장


③ 중앙분리대

④ 교면포장

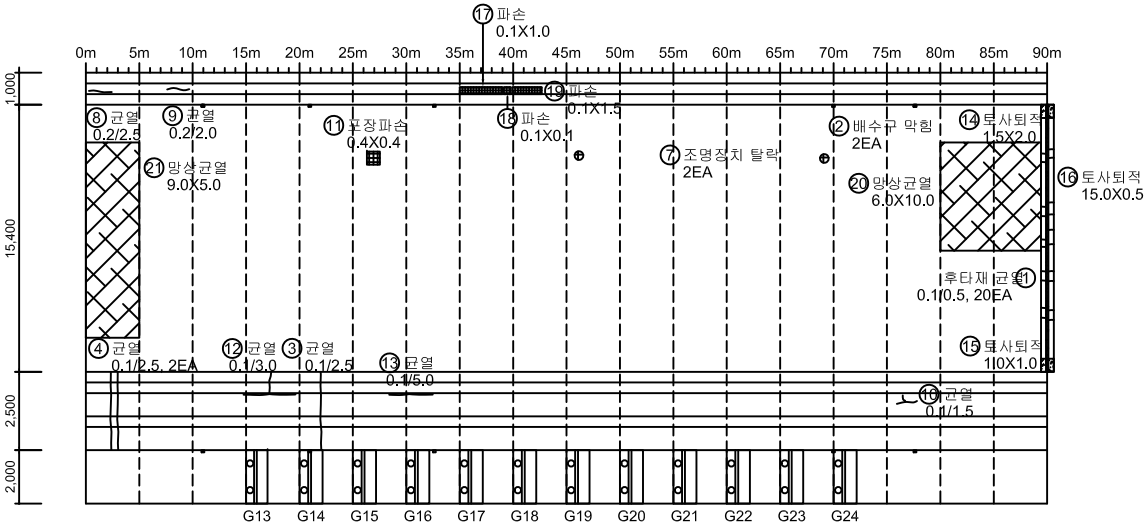

P7

P8

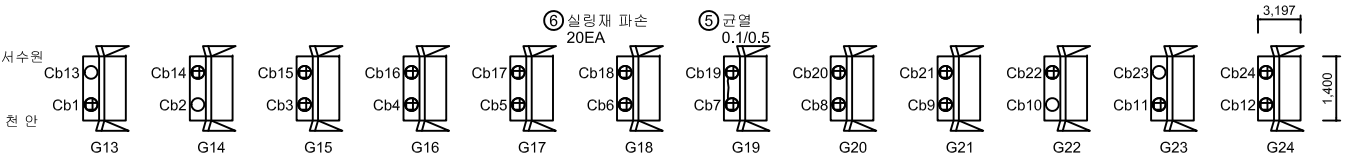


정 착 구

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	신축이음	후타재 균열	0.1	0.5	-	20	10.00	m	
2	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
5	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
6	정착구	실링재 파손	-	-	-	20	20.00	EA	
7	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	2	2.00	EA	
8	방호벽	균열	0.2	2.5	-	1	2.50	m	
9	방호벽	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
10	중앙분리대	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
11	교면포장	포장파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m ²	신규
12	중앙분리대	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	신규
13	중앙분리대	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	신규
14	신축이음	토사퇴적	-	1.5	2.0	1	3.00	m ²	신규
15	신축이음	토사퇴적	-	1.0	1.0	1	1.00	m ²	신규
16	신축이음	토사퇴적	-	15.0	0.5	1	7.50	m ²	신규
17	방호벽	파손	-	0.1	1.0	1	0.10	m ²	신규
18	방호벽	파손	-	0.1	0.1	1	0.01	m ²	신규
19	방호벽	파손	-	0.1	1.5	1	0.15	m ²	신규
20	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m ²	
21	교면포장	망상균열	-	9.0	5.0	1	45.00	m ²	
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

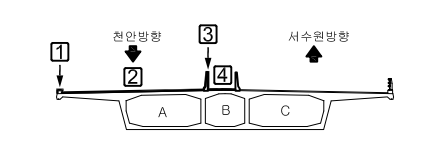

범	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손, 탈락	재료분리	벽, 태	구조물명	평택대교
범	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
범	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
범	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	015

손상물량표

천안방향




① 콘크리트 방호벽

② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

1,000
15,400
2,500
2,000

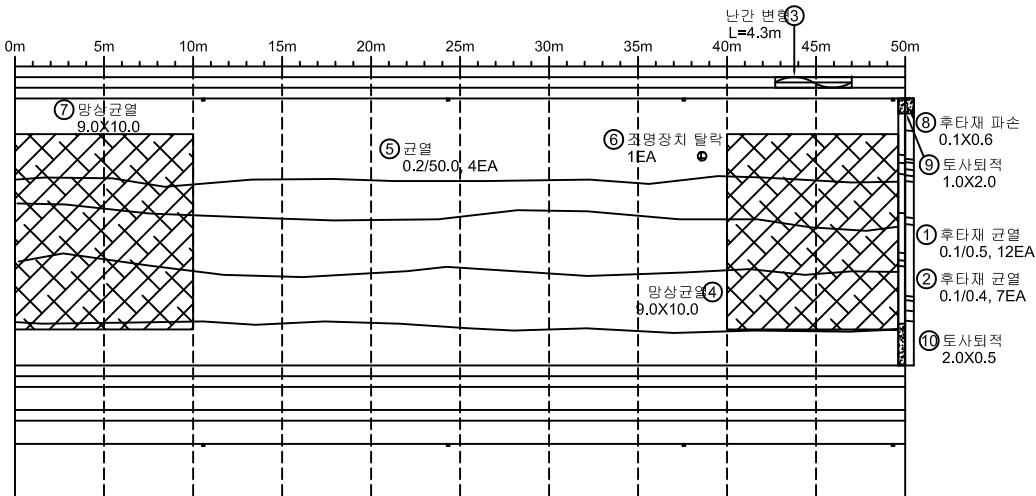



P8

A2

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	신축이음	후타재 균열	0.1	0.5	-	12	6.00	m		
2	신축이음	후타재 균열	0.1	0.4	-	7	2.80	m		
3	방호벽	난간 변형	-	4.3	-	1	4.30	m		
4	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²		
5	교면포장	균열	0.2	50.0	-	4	200.00	m		
6	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA		
7	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²		
8	신축이음	후타재 파손	-	0.1	0.6	1	0.06	m²		
9	신축이음	토사퇴적	-	1.0	2.0	1	2.00	m²	신규	
10	신축이음	토사퇴적	-	2.0	0.5	1	1.00	m	신규	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

SECTION

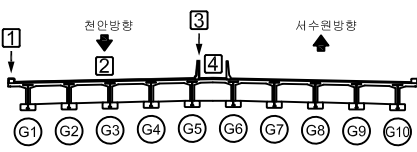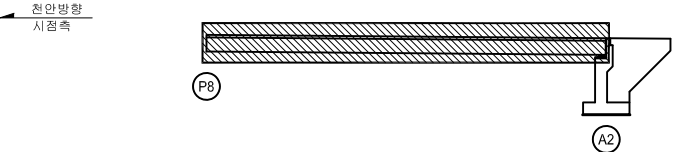


범례	① 균열	② 망상균열	③ 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	④ 파손, 탈락	⑤ 재료분리	⑥ 벽 태	구조물명	평택대교
	⑦ 박리, 박락	⑧ 누수, 채수	⑨ 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	⑩ 표면오염	⑪ 보수부	⑫ 부식	책임자	이택수
	⑬ 토사퇴적	⑭ 기타	⑮ 배수구막힘	도면번호	016

손상물량표


서수원방향

← 천 안


서수원➡

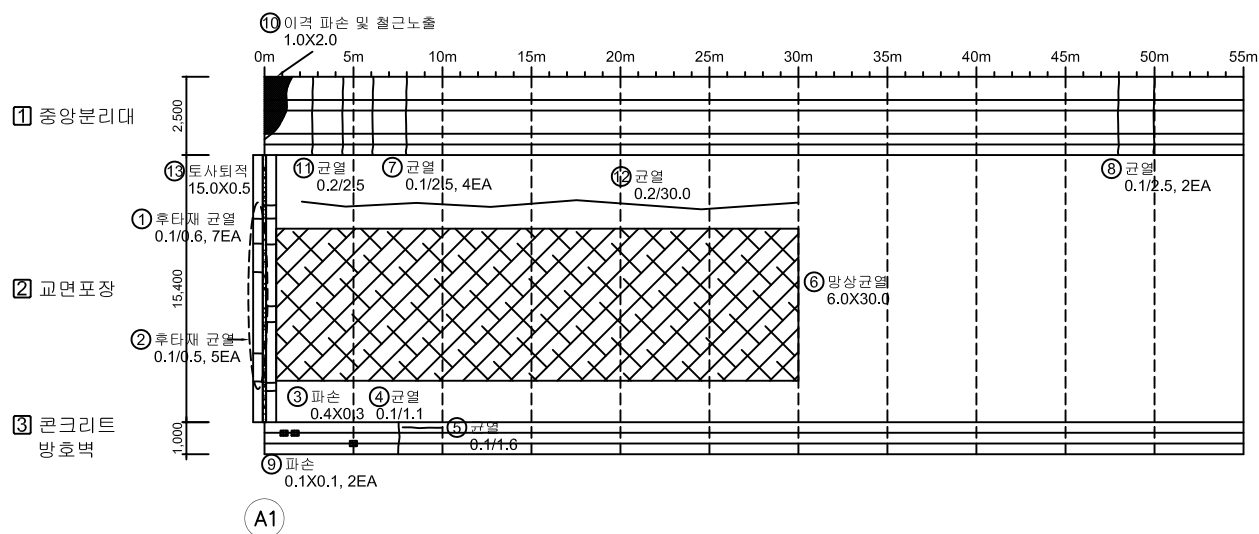[illegible]

KEY PLAN

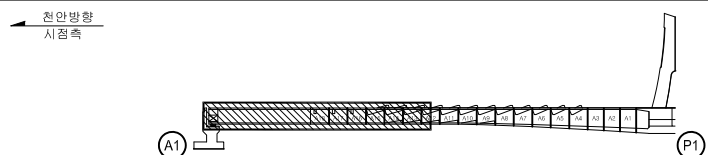

SECTION

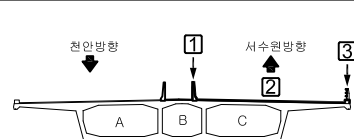

본 례	 CW 0.2	 간 일	 망상간일	 줄그노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,물막	 재포설리	 벽 태	구조물명	평택대교	
	 벽리,벽락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 분수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	017	

손상물량표

서수원방향


← 천안

서수원→

1 중앙분리대

2 교면포장


3 콘크리트
방수벽

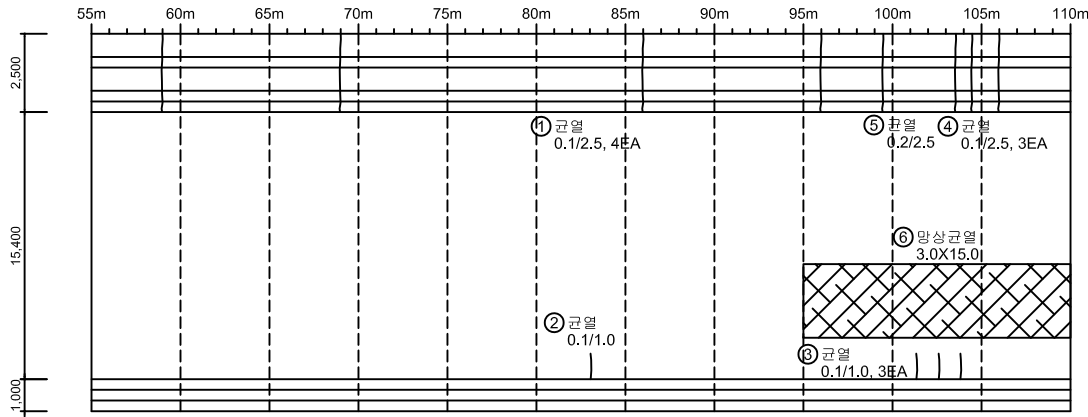


P1

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
2	교면포장	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	교면포장	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
6	교면포장	망상균열	-	3.0	15.0	1	45.00	m²	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

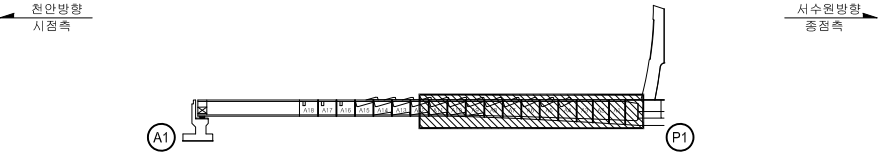

SECTION

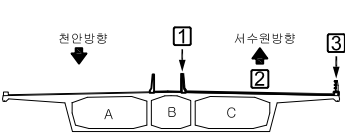

범 례	 CW 0.2	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 백태		구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형		조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식		책임자	이택수
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘		도면번호	018

손상물량표

서수원방향


← 천안

서수원→

1 중앙분리대

2 교면포장


3 콘크리트
방호벽

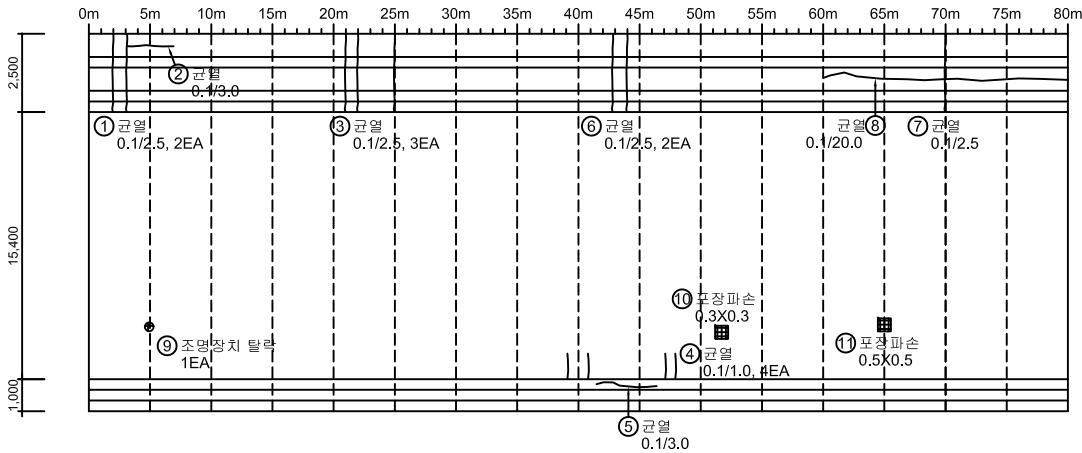


P1

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
4	교면포장	균열	0.1	1.0	-	4	4.00	m	
5	방호벽	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
7	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
8	중앙분리대	균열	0.1	20.0	-	1	20.00	m	
9	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
10	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
11	교면포장	포장파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

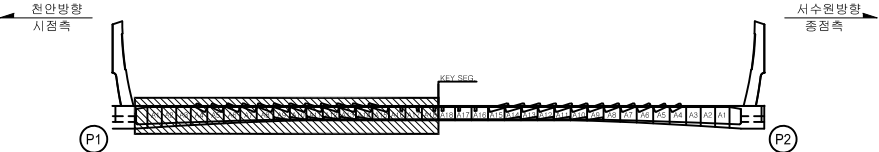

SECTION

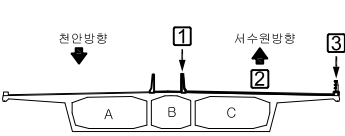

범 례	CW 0.2	균열		망상균열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
		박리,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	019

서수원방향


← 천안

서수원→

1 중앙분리대

2 교면포장



3 콘크리트
방호벽

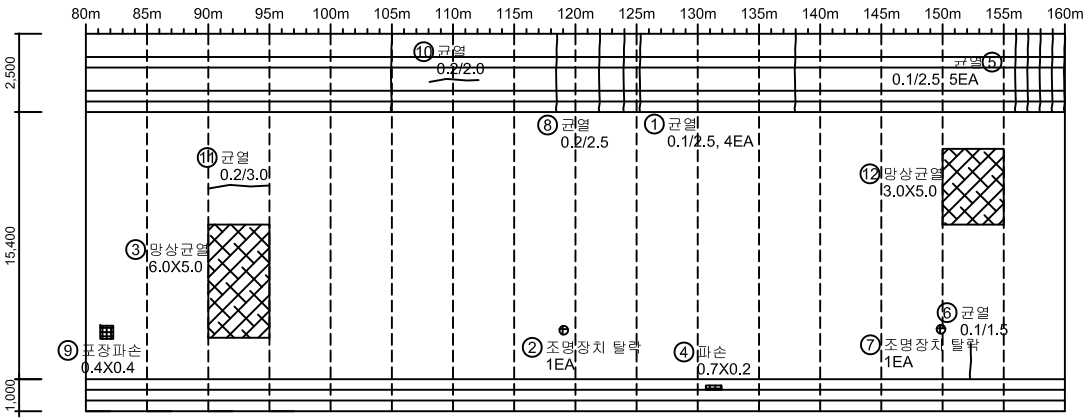

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
2	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
3	교면포장	망상균열	-	6.0	5.0	1	30.00	m²	
4	방호벽	파손	-	0.7	0.2	1	0.14	m²	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
6	교면포장	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
7	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
8	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
9	교면포장	포장파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	신규
10	중앙분리대	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	신규
11	교면포장	균열	0.2	3.0	-	1	3.00	m	신규
12	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

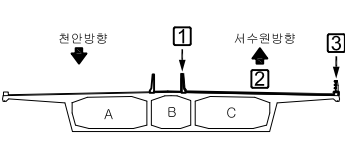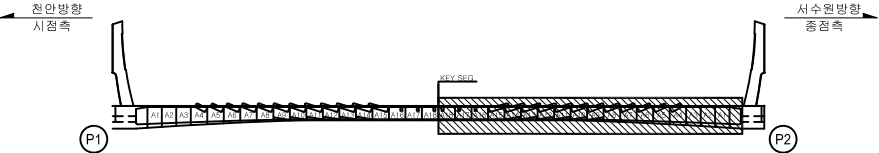

범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	구조물명	평택대교
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	조사일자	2023.06
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	책임자	이택수
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	020

손상물량표

서수원방향


← 천안

서수원→

1 중앙분리대

2 교면포장


3 콘크리트
방호벽

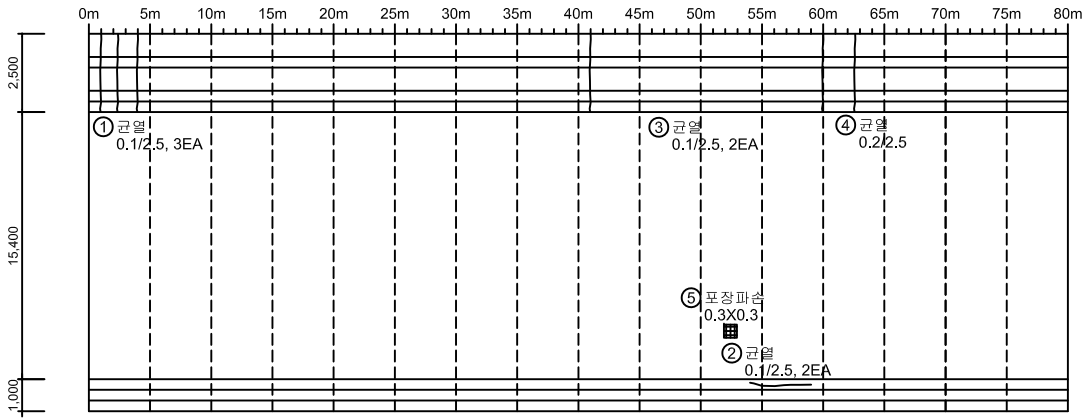


P2

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m		
2	방호벽	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m		
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m		
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m		
5	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

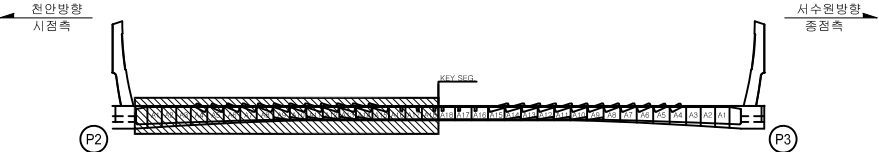

SECTION

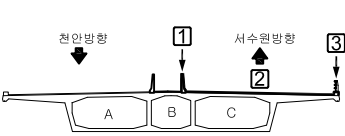

범 례	CW 0.2	양상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	021

서수원방향


← 천 안

서수원→

1 중앙분리대


2 교면포장

3 콘크리트
방호벽

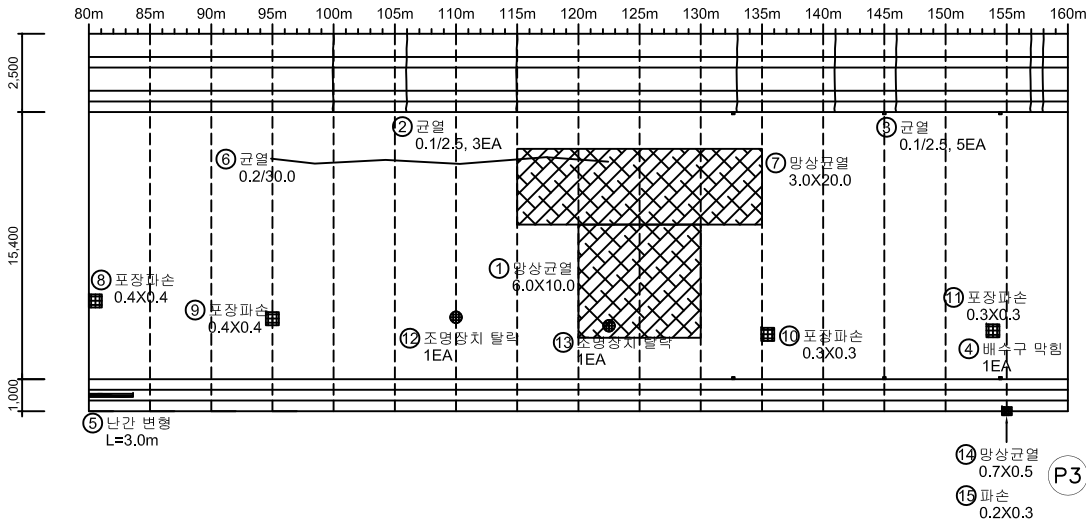


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
5	방호벽	난간 변형	-	3.0	-	1	3.00	m	
6	교면포장	균열	0.2	30.0	-	1	30.00	m	신규
7	교면포장	망상균열	-	3.0	20.0	1	60.00	m²	
8	교면포장	포장파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	신규
9	교면포장	포장파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	신규
10	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
11	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
12	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
13	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
14	방호벽	망상균열	-	0.7	0.5	1	0.35	m²	신규
15	방호벽	파손	-	0.2	0.3	1	0.06	m²	신규
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

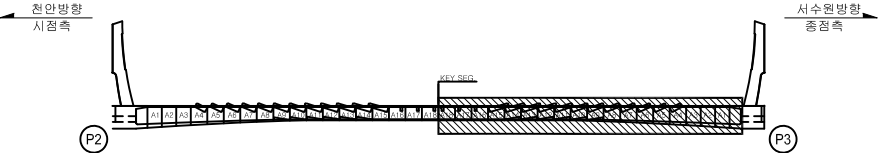

SECTION

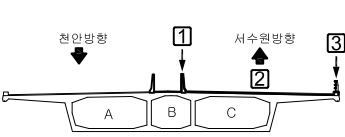


범 례	 CW 0.2	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 백태		구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형		조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식		책임자	이택수
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘		도면번호	022

손상물량표


서수원방향

← 천 안


서수원➡

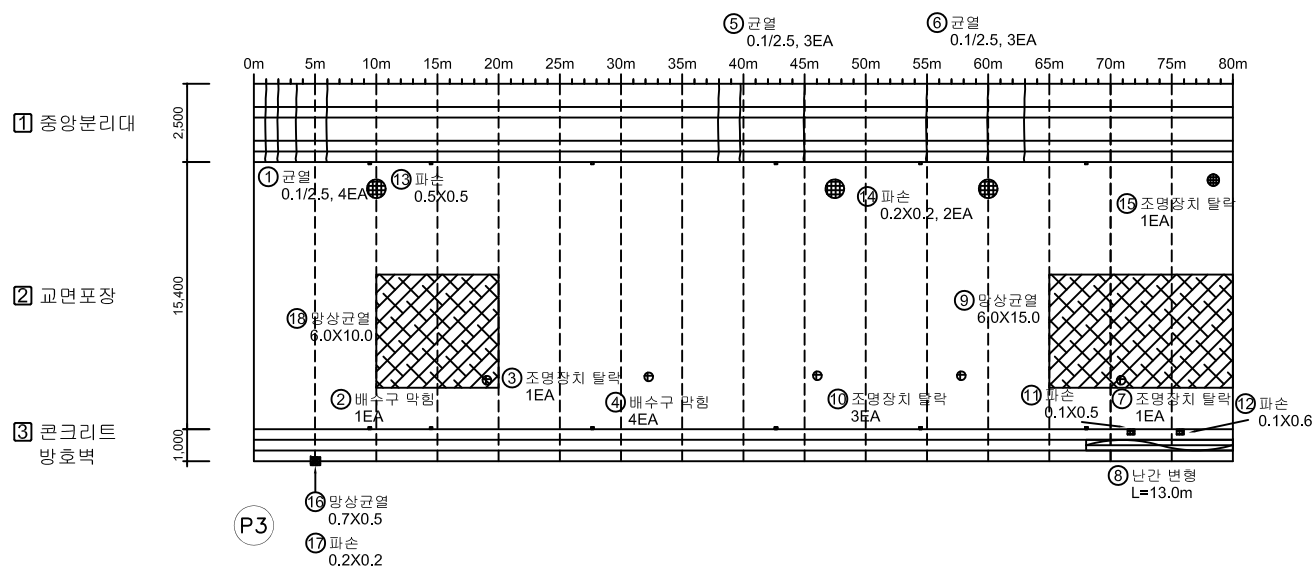[illegible]

KEY PLAN

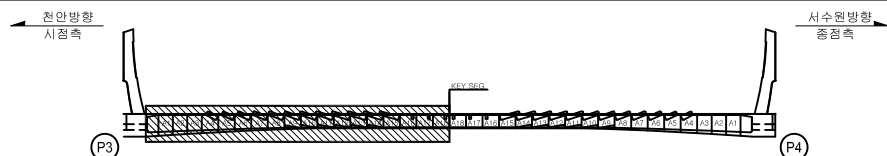

SECTION

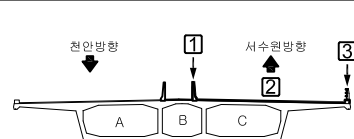


본 례		간 일		강상간일		골고노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,돌목		재포설리		벽 태	구조물명	평택대교
		벽기,벽력		누수,채수		차굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		빈수부		부식	책임자	이택수
		토사원적		기타		배수구막힘	도면번호	023

손상물량표

서수원방향


← 천안

서수원→

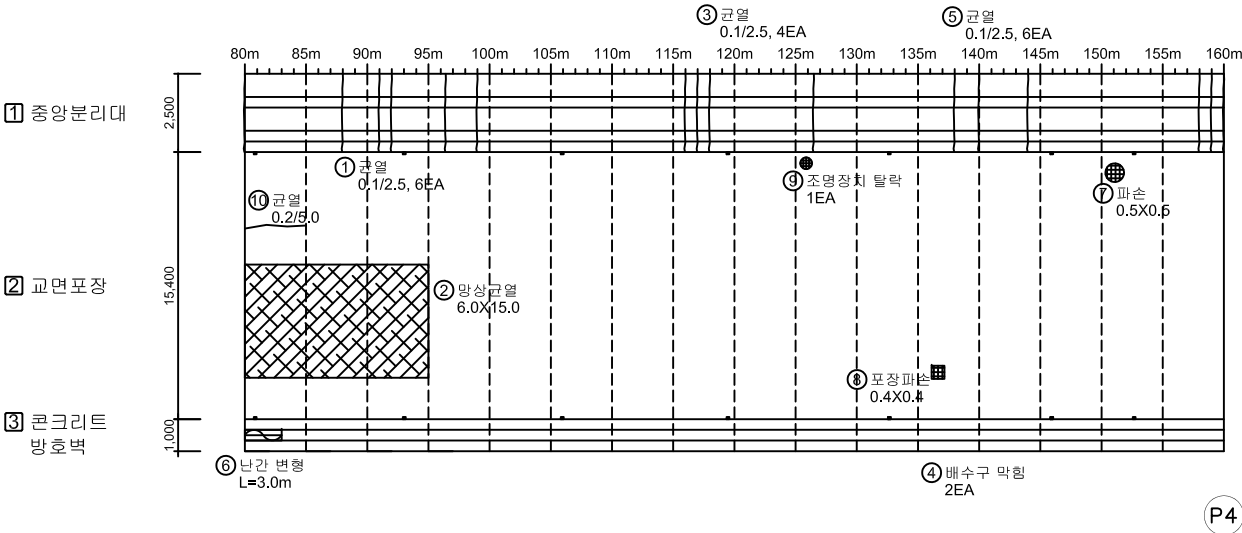


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	6	15.00	m	
2	교면포장	망상균열	-	6.0	15.0	1	90.00	m²	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	6	15.00	m	
6	방호벽	난간 변형	-	3.0	-	1	3.00	m	
7	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
8	교면포장	포장파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	신규
9	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
10	교면포장	균열	0.2	5.0	-	1	5.00	m	신규
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

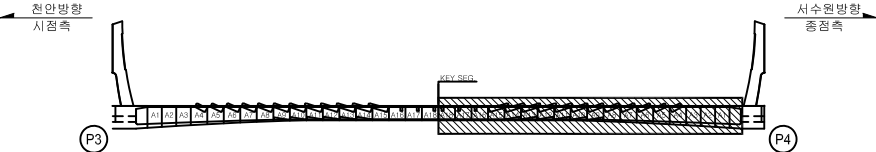

SECTION

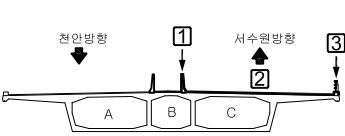


범 례	CW 0.2	균열		망상균열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
		박리, 박락		누수, 체수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	024

손상물량표


서수원방향

← 천 안


서수원➡

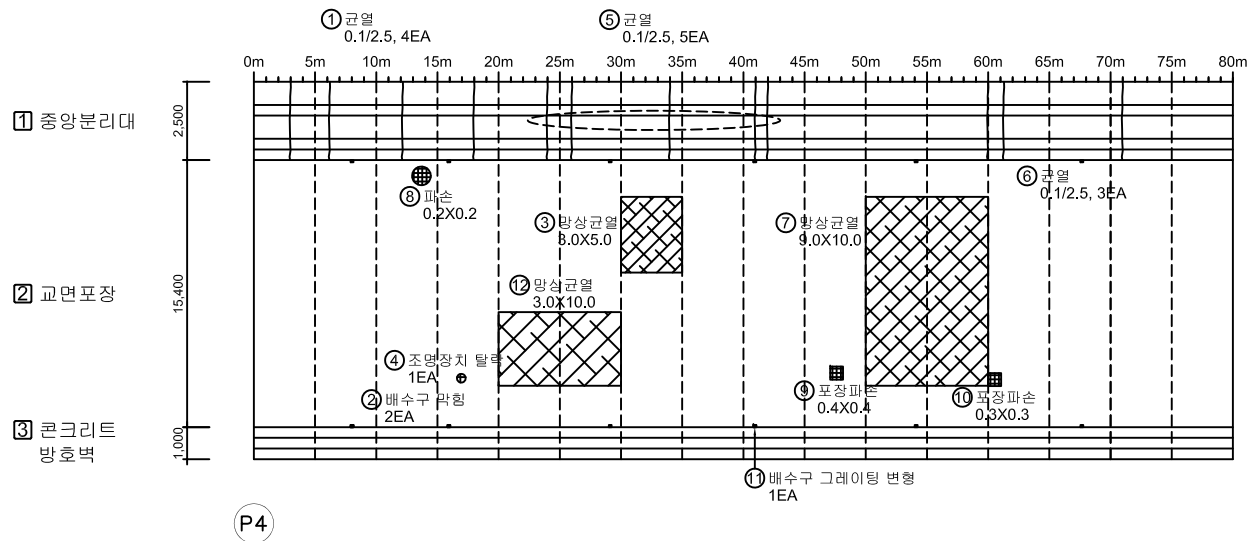[illegible]

KEY PLAN

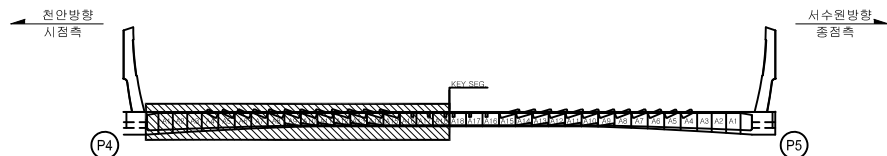

SECTION



단	 단 0.2	 단 0.2	 단 0.2	단 0.2	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 단 0.2	 단 0.2	 단 0.2	구조물명	평택대교
면	 면 0.2	 면 0.2	 면 0.2	조사일자	2023.06
	 면 0.2	 면 0.2	 면 0.2	책임자	이택수
	 면 0.2	 면 0.2	 면 0.2	도면번호	025

서수원방향


← 천안

서수원→

① 중앙분리대

② 교면포장



③ 콘크리트
방호벽

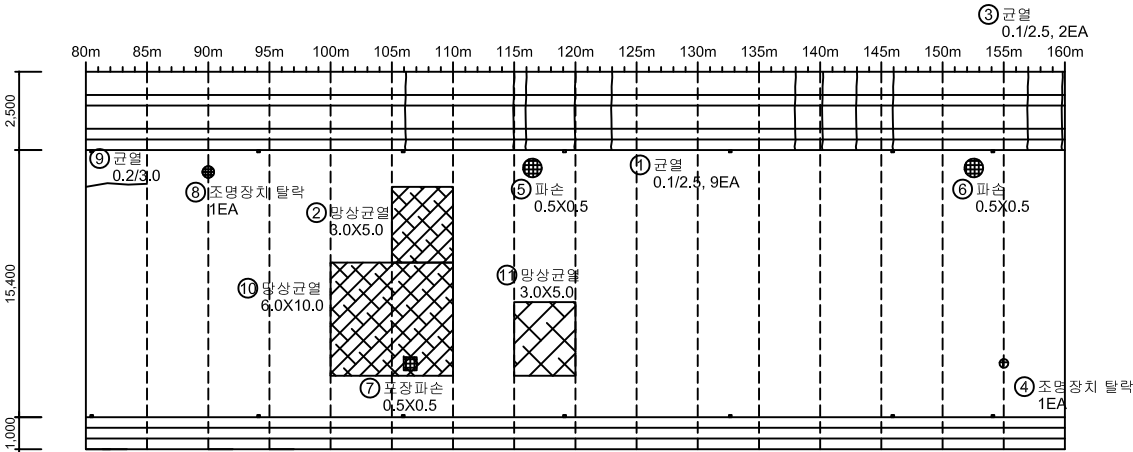

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	9	22.50	m	
2	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
4	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
5	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
6	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
7	교면포장	포장파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
8	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
9	교면포장	균열	0.2	3.0	-	1	3.00	m	신규
10	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
11	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

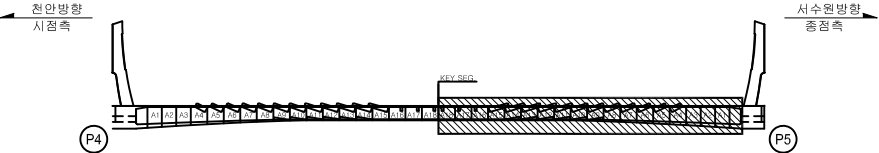


범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	구조물명	평택대교
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	조사일자	2023.06
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	책임자	이택수
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	026

손상물량표


서수원방향

← 천 안


서수원➡

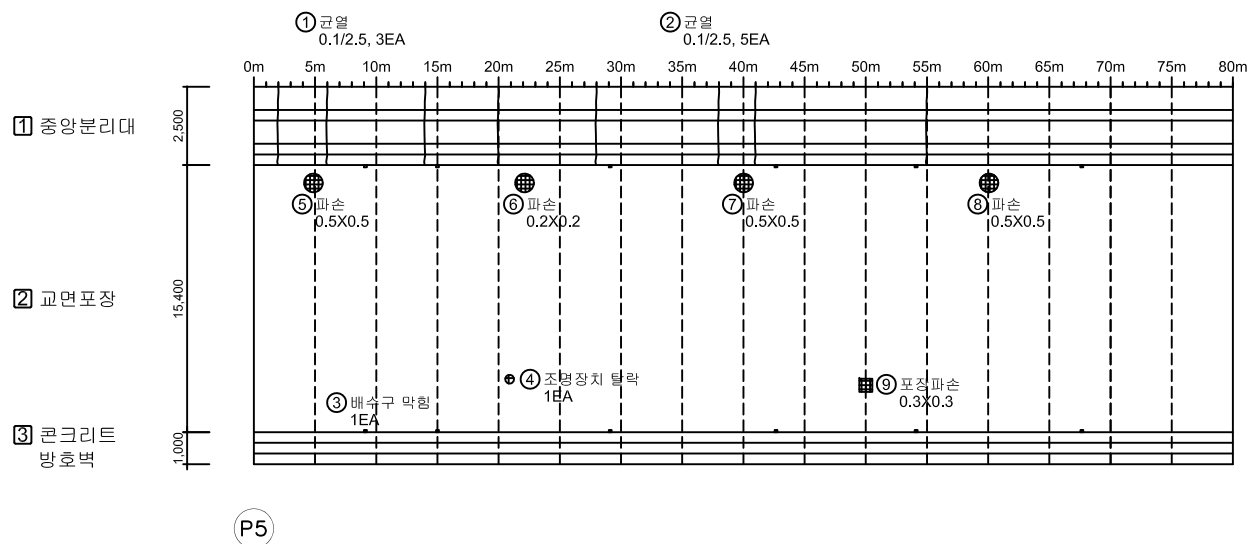[illegible]

KEY PLAN

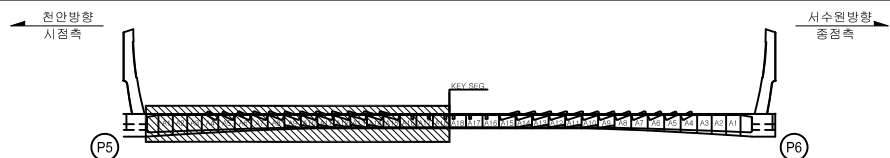

SECTION

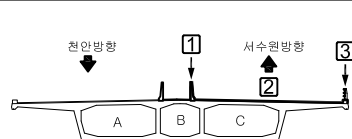


명		간 열		망상균열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,물막		재료변리		벽 태	구조물명	평택대교
례		박리,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	027

손상물량표

서수원방향

← 천 안


서수원➡

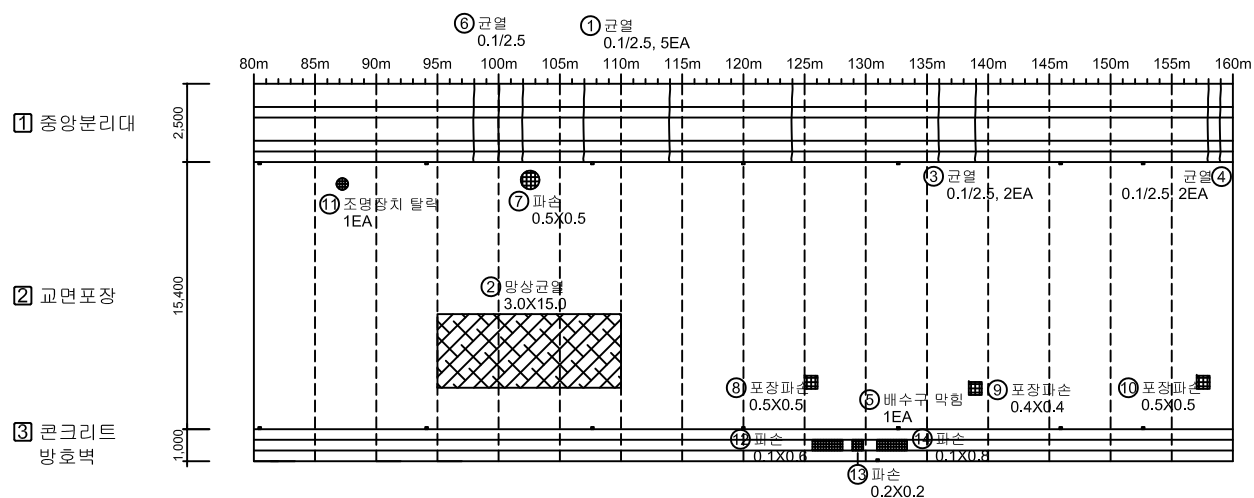


P6

[illegible]

KEY PLAN

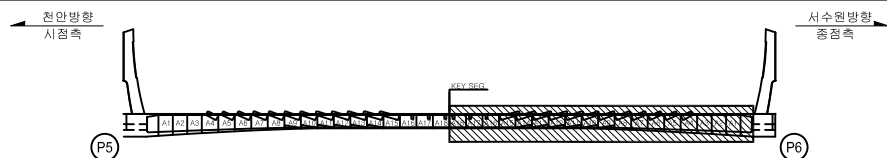

SECTION

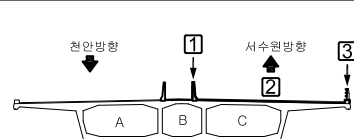


본 례	 CW 0.2	 간격	 양상간격	 홀그노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 채색면적	 색태		구조물명	평택대교
	 벽기,벽락	 누수,체수	 좌굴,변형		조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식		책임자	이택수
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘		도면번호	028



서수원방향

← 천안

서수원→

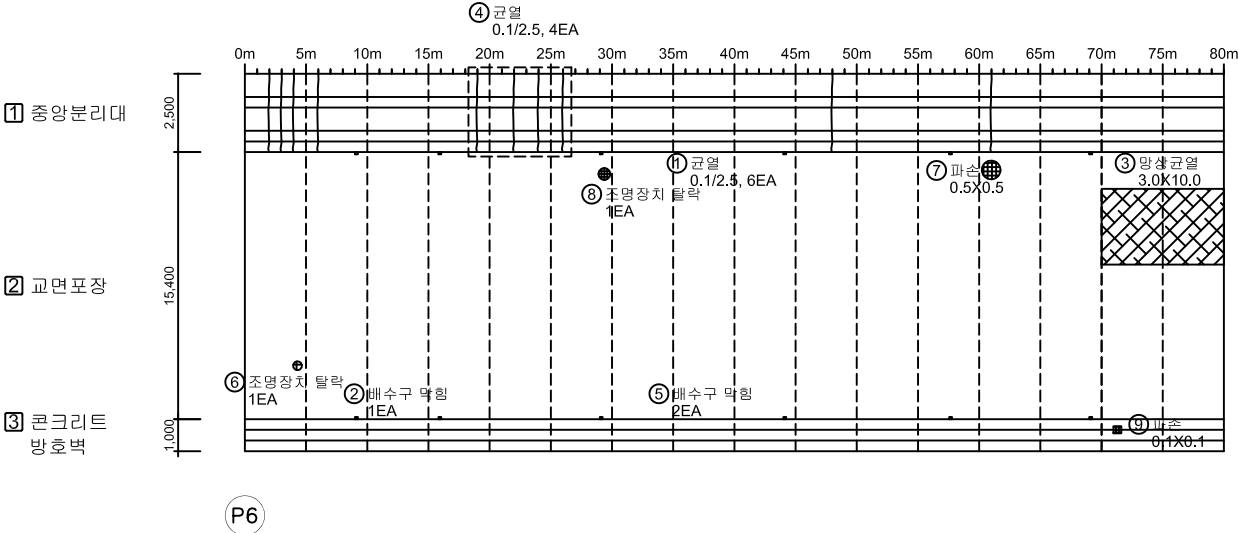

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	6	15.00	m	
2	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
3	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
5	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
6	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
7	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
8	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
9	방호벽	파손	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	신규
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

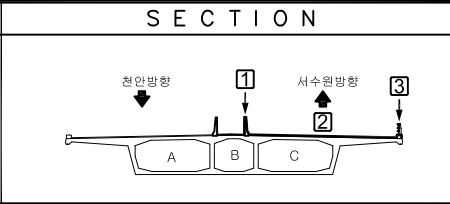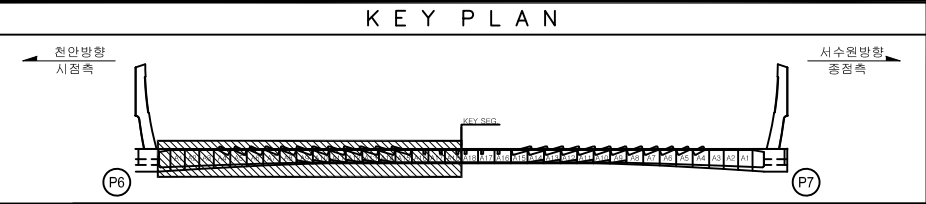

범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	구조물명	평택대교
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	조사일자	2023.06
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	책임자	이택수
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	029

서수원방향


← 천안

서수원→

① 중앙분리대


② 교면포장

③ 콘크리트
방호벽

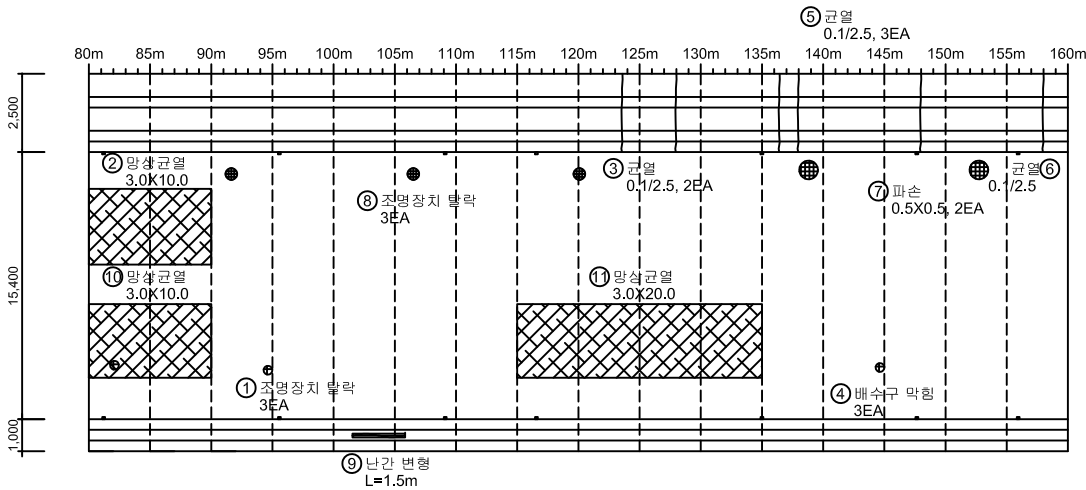


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	3	3.00	EA	
2	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	3	3.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
7	교면포장	파손	-	0.5	0.5	2	0.50	m²	신규
8	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	3	3.00	EA	신규
9	방호벽	난간 변형	-	1.5	-	1	1.50	m	신규
10	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²	
11	교면포장	망상균열	-	3.0	20.0	1	60.00	m²	
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

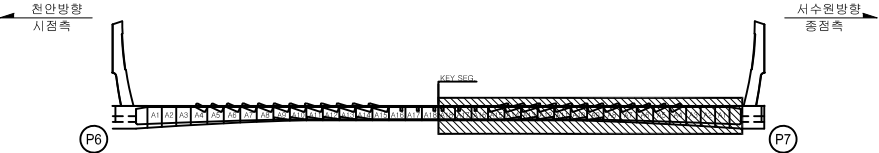

SECTION

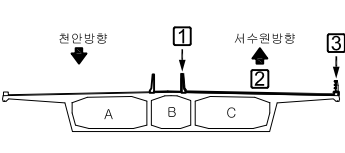


범	표	레	2023년 정밀안전점검	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	표	레	용역명	평택대교
범	표	레	구조물명	평택대교
범	표	레	조사일자	2023.06
범	표	레	책임자	이택수
범	표	레	도면번호	030

손상물량표

서수원방향

← 천 안


서수원➡

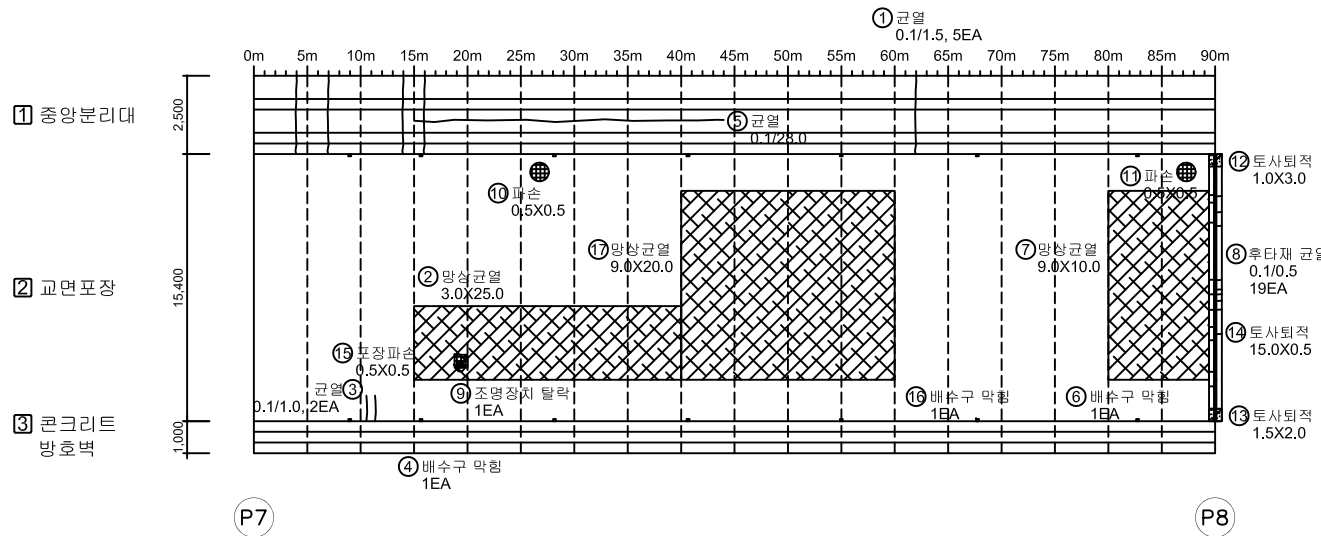[illegible]

KEY PLAN



SECTION




본 례	CW 0.2	간		양상간열		철근노출	용 의 명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		피스,블럭		재료블럭		벽 태	구조물명	평택대교
		박리,박력		누수,제수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이택수
		토사회적		기 타		배수구막힘	도면번호	031

손상물량표

서수원방향

← 천 안



서수원→

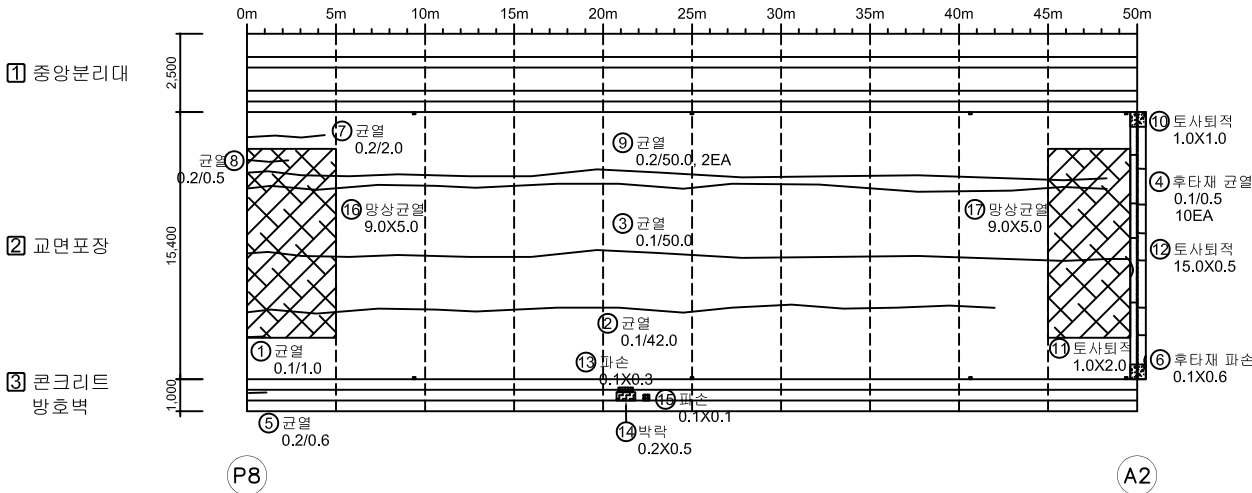

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교면포장	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	교면포장	균열	0.1	42.0	-	1	42.00	m	
3	교면포장	균열	0.1	50.0	-	1	50.00	m	
4	신축이음	후타재 균열	0.1	0.5	-	10	5.00	m	
5	방호벽	균열	0.2	0.6	-	1	0.60	m	
6	신축이음	후타재 파손	-	0.1	0.6	1	0.06	m²	
7	교면포장	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	신규
8	교면포장	균열	0.2	0.5	-	1	0.50	m	신규
9	교면포장	균열	0.2	50.0	-	2	100.00	m	신규
10	신축이음	토사퇴적	-	1.0	1.0	1	1.00	m²	신규
11	신축이음	토사퇴적	-	1.0	2.0	1	2.00	m²	신규
12	신축이음	토사퇴적	-	15.0	0.5	1	7.50	m²	신규
13	방호벽	파손	-	0.1	0.3	1	0.03	m²	신규
14	방호벽	박락	-	0.2	0.5	1	0.10	m	신규
15	방호벽	파손	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	신규
16	교면포장	망상균열	-	9.0	5.0	1	45.00	m²	기존
17	교면포장	망상균열	-	9.0	5.0	1	45.00	m²	기존
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

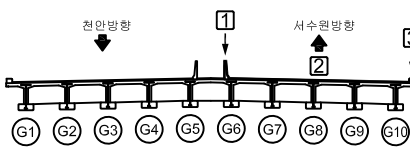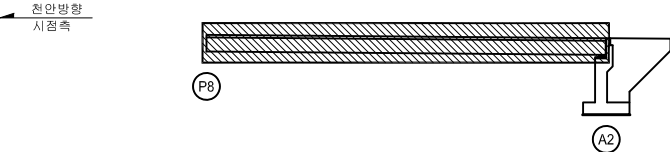


범례	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	032


손상물량표

← 천 안

서수원 →

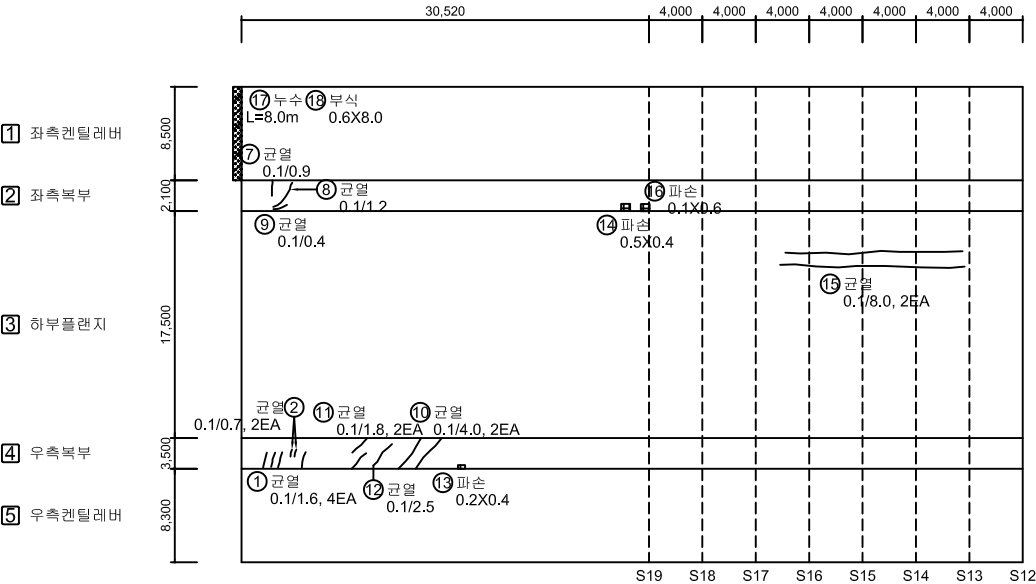

A1


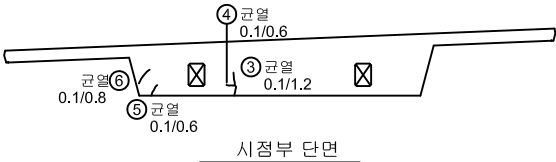


시점부 단면

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측복부	균열	0.1	1.6	-	4	6.40	m	
2	우측복부	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
3	시점부 단면	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
4	시점부 단면	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
5	시점부 단면	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
6	시점부 단면	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
7	좌측복부	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
8	좌측복부	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
9	좌측복부	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
10	우측복부	균열	0.1	4.0	-	2	8.00	m	
11	우측복부	균열	0.1	1.8	-	2	3.60	m	
12	우측복부	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
13	우측복부	파손	-	0.2	0.4	1	0.08	m²	
14	좌측복부	파손	-	0.5	0.4	1	0.20	m²	
15	하부플랜지	균열	0.1	8.0	-	2	16.00	m	
16	좌측복부	파손	-	0.1	0.6	1	0.06	m²	
17	신축이음	누수	-	8.0	-	1	8.00	m	신규
18	신축이음	부식	-	0.6	8.0	1	4.80	m²	신규
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

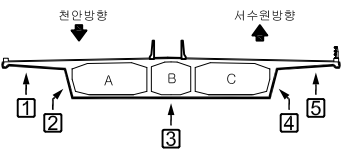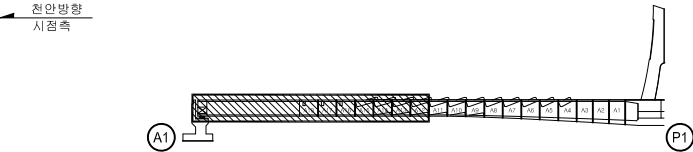


	콘크리트		철근콘크리트		교량	2023년 국토교통부 평택대교 정밀안전점검결과
	콘크리트		철근콘크리트		교량	평택대교
	콘크리트		철근콘크리트		교량	2023.06
	콘크리트		철근콘크리트		교량	이택수
	콘크리트		철근콘크리트		교량	033

손상물량표

← 천 안

서수원 →

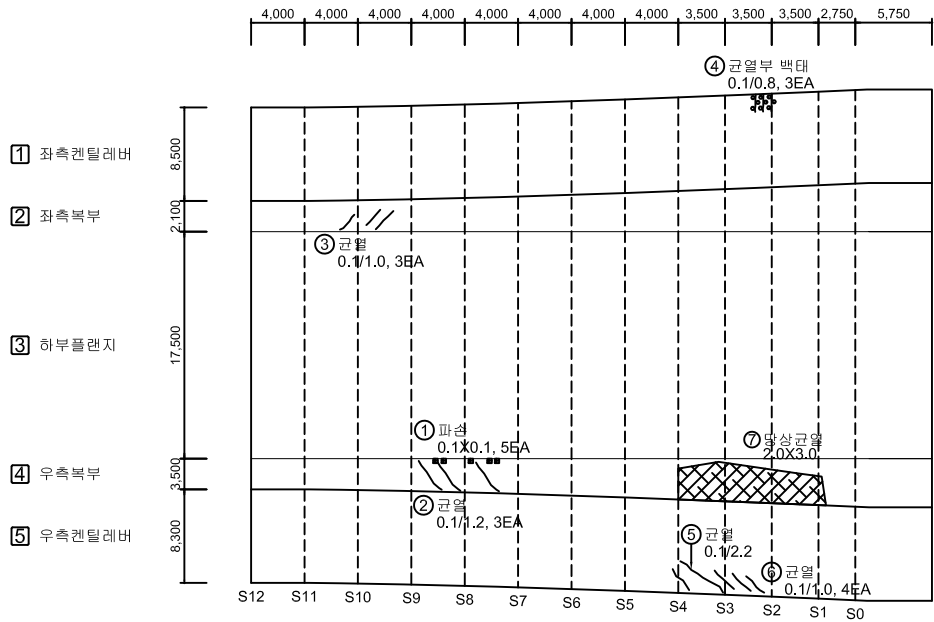


P1

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측복부	파손	-	0.1	0.1	5	0.05	m²	
2	우측복부	균열	0.1	1.2	-	3	3.60	m	
3	좌측복부	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
4	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	0.8	-	3	2.40	m	
5	우측켄틸레버	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
6	우측켄틸레버	균열	0.1	1.0	-	4	4.00	m	
7	우측복부	망상균열	-	2.0	3.0	1	6.00	m²	신규
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

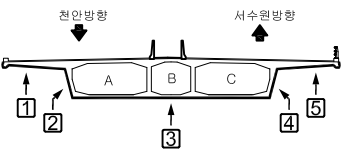


범	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 틈	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	034	

손상물량표

← 천 안


서수원 →

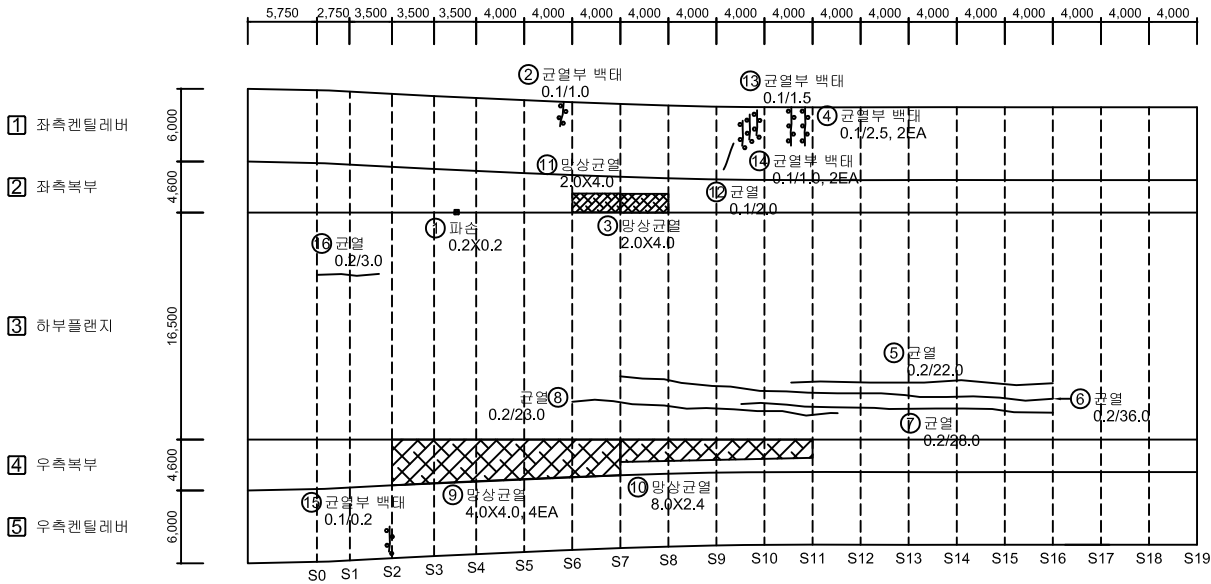


P1

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측복부	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
2	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	좌측복부	망상균열	-	2.0	4.0	1	8.00	m²	
4	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
5	하부플랜지	균열	0.2	22.0	-	1	22.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.2	36.0	-	1	36.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.2	28.0	-	1	28.00	m	
8	하부플랜지	균열	0.2	23.0	-	1	23.00	m	
9	우측복부	망상균열	-	4.0	4.0	4	64.00	m²	
10	우측복부	망상균열	-	8.0	2.4	1	19.20	m²	
11	좌측복부	망상균열	-	2.0	4.0	1	8.00	m²	
12	좌측켄틸레버	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
13	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
14	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
15	우측켄틸레버	균열부 백태	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
16	하부플랜지	균열	0.2	3.0	-	1	3.00	m	신규
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

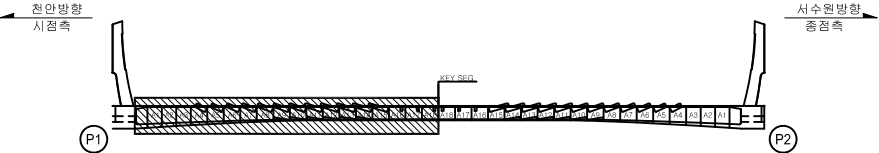

SECTION

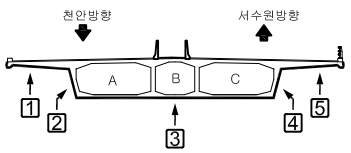


범례	 0.2	 콘크리트 표면 균열	 철근노출	 용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역	
	 파손, 틈	 재료분리	 박리, 박락	 구조물명		평택대교
	 표면오염	 누수, 채수	 좌굴, 변형	 조사일자		2023.06
	 토사퇴적	 보수부	 부식	 책임자		이택수
	 배수구막힘	 기타	 도면번호			035

손상물량표

← 천 안



서수원 →

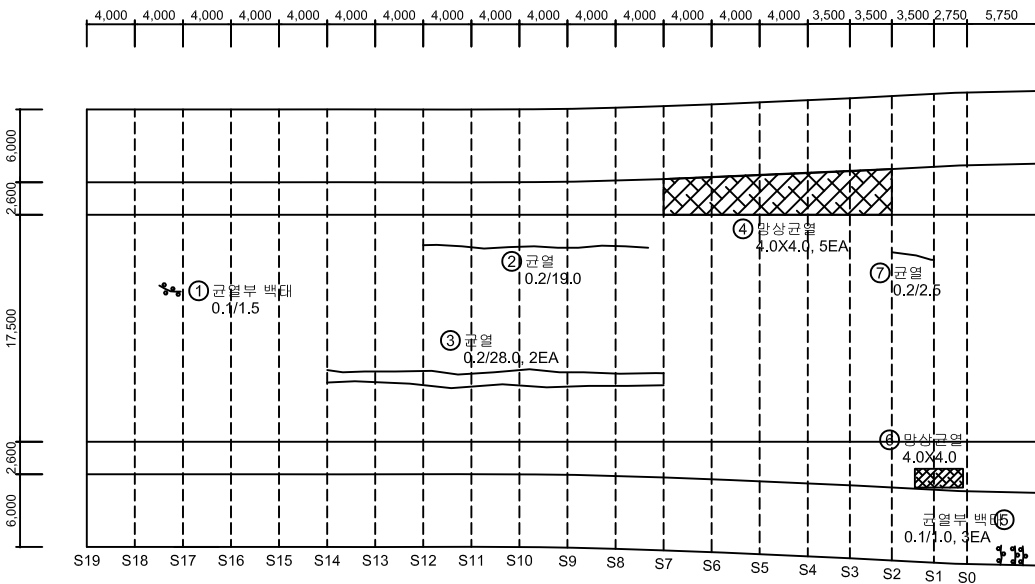

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	하부플랜지	균열부 백태	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
2	하부플랜지	균열	0.2	19.0	-	1	19.00	m	
3	하부플랜지	균열	0.2	28.0	-	2	56.00	m	
4	좌측복부	망상균열	-	4.0	4.0	5	80.00	m²	
5	우측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
6	우측복부	망상균열	-	4.0	4.0	2	32.00	m²	
7	하부플랜지	균열	0.2	2.5	-	1	2.50	m	신규
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

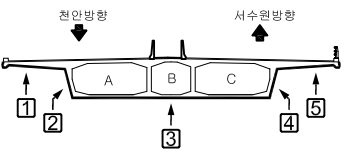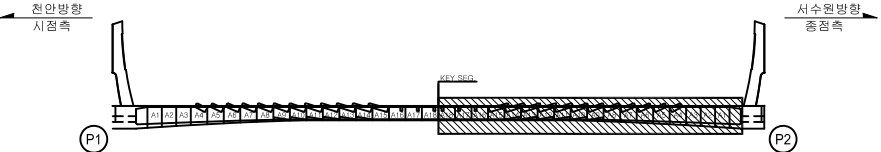

범	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	036	

서수원➡



KEY PLAN


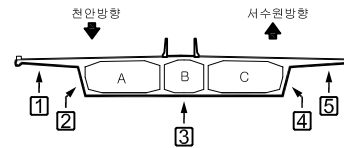


표		간 폭		담상공률		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대학교 정밀안전진찰용역
		파손,탈락		재질불인		벽 틈	구조물명	평택대학교
		라크인,박락		누수,채수		과열,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사외적		기 타		배수구막힘	도면번호	037

손상물량표

← 천 안


서수원➡

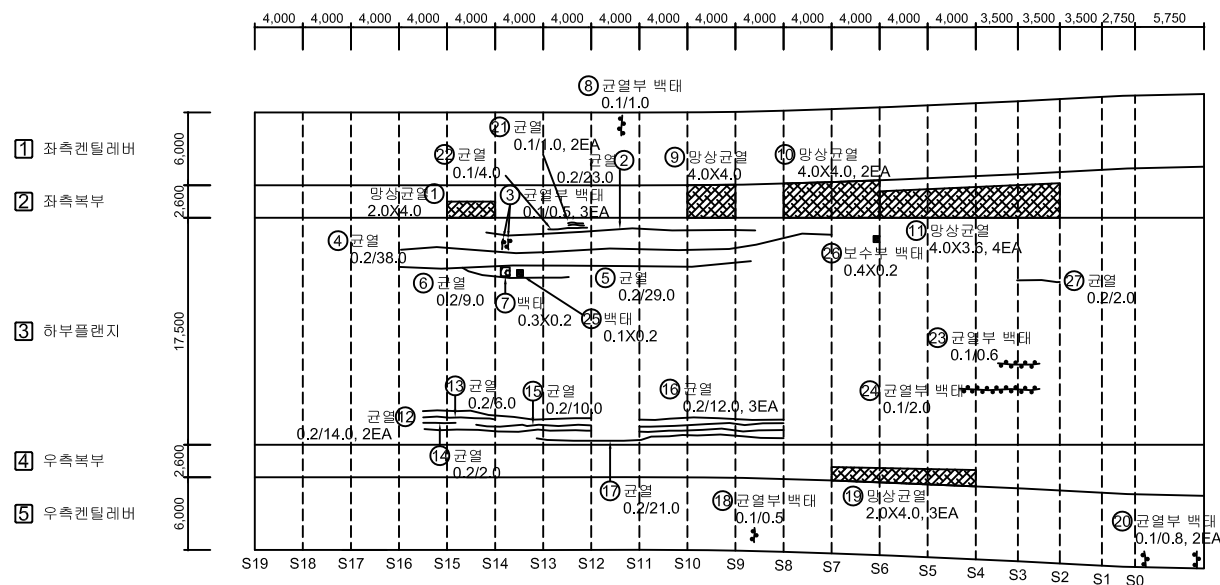


P3

[illegible]

KEY PLAN

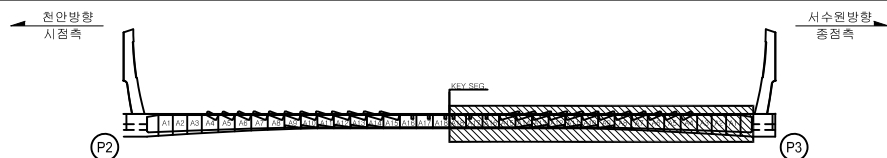

SECTION

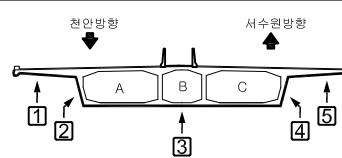


본 례		간 열		강상간열		열근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 물막		채널배근		꽃 태	구조물명	평택대교
		벽면, 리라		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		변수 부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	038

손상물량표

← 천 안


서수원 →

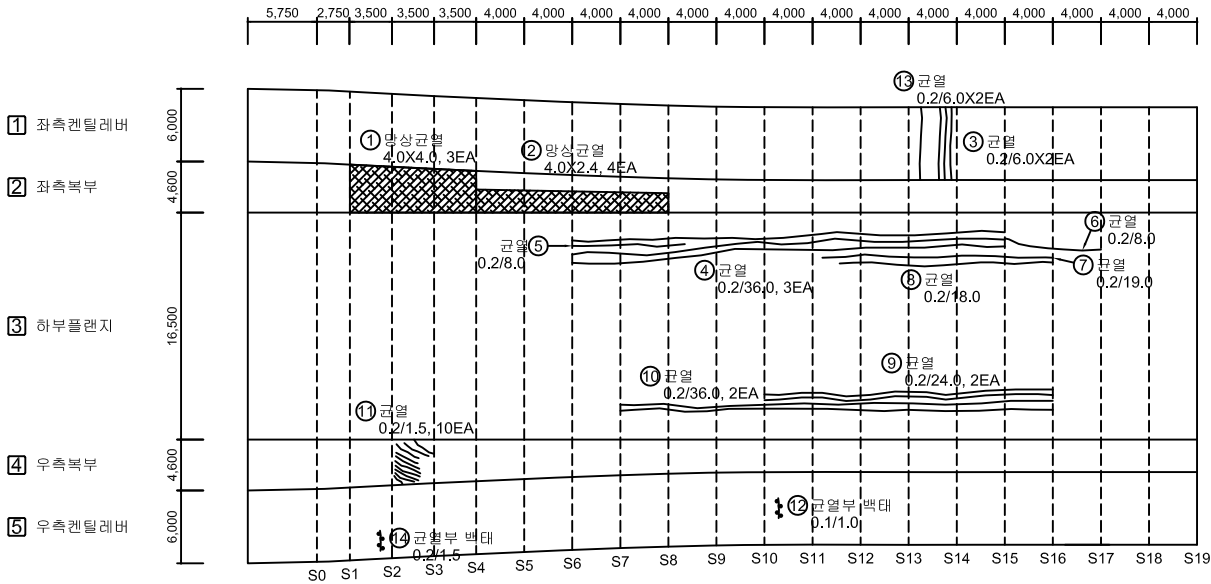


P3

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측복부	망상균열	-	4.0	4.0	3	48.00	m²	
2	좌측복부	망상균열	-	4.0	2.4	4	38.40	m²	
3	좌측켄틸레버	균열	0.2	6.0	-	2	12.00	m	
4	하부플랜지	균열	0.2	36.0	-	3	108.00	m	
5	하부플랜지	균열	0.2	8.0	-	1	8.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.2	8.0	-	1	8.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.2	19.0	-	1	19.00	m	
8	하부플랜지	균열	0.2	18.0	-	1	18.00	m	
9	하부플랜지	균열	0.2	24.0	-	2	48.00	m	
10	하부플랜지	균열	0.2	36.0	-	2	72.00	m	
11	우측복부	균열	0.2	1.5	-	10	15.00	m	
12	우측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
13	좌측켄틸레버	균열	0.2	6.0	-	2	12.00	m	
14	우측켄틸레버	균열부 백태	0.2	1.5	-	1	1.50	m	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

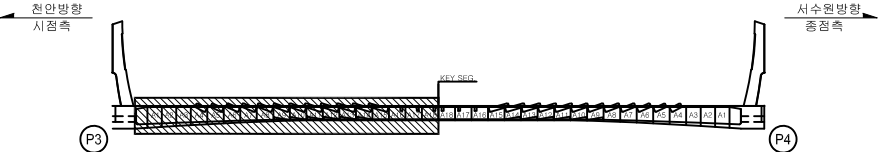

SECTION

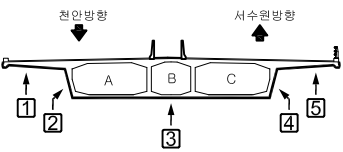


범례	콘크리트	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	아스팔트	배수	구조물명	평택대교
	철근보강	배수	조사일자	2023.06
	철근보강	배수	책임자	이택수
레	철근보강	배수	도면번호	039
	철근보강	배수		

손상물량표

← 천 안


서수원 →

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측복부	망상균열	-	4.0	3.0	4	48.00	m²	
2	좌측복부	망상균열	-	4.0	4.0	3	48.00	m²	
3	좌측복부	균열	0.2	2.0	-	5	10.00	m	
4	하부플랜지	균열	0.2	24.0	-	1	24.00	m	
5	하부플랜지	균열	0.2	24.0	-	1	24.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.2	28.0	-	1	28.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.2	24.0	-	2	48.00	m	
8	우측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	우측켄틸레버	균열부 백태	0.2	0.2	-	1	0.20	m	
10	하부플랜지	보수부 박리	-	1.0	2.0	1	2.00	m²	신규
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

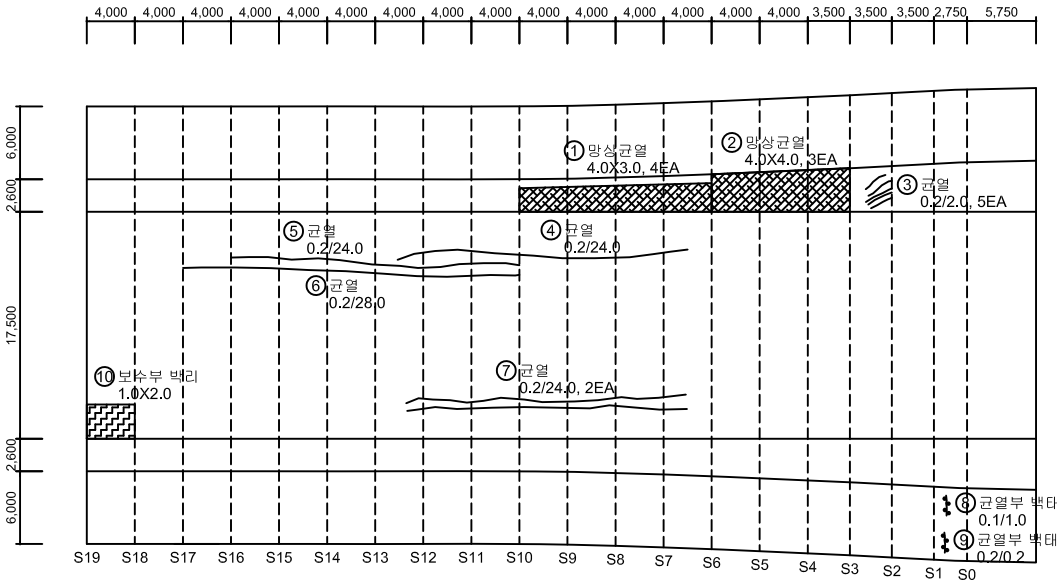


P4

KEY PLAN

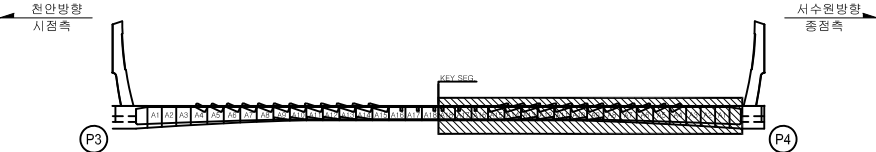

SECTION

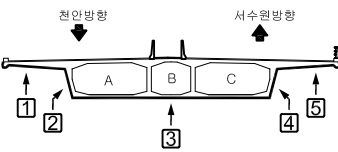


범 례	0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	보수, 채수	부식, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사회적	기타	보수구멍	도면번호	040

손상물량표

← 천 안


서수원➡

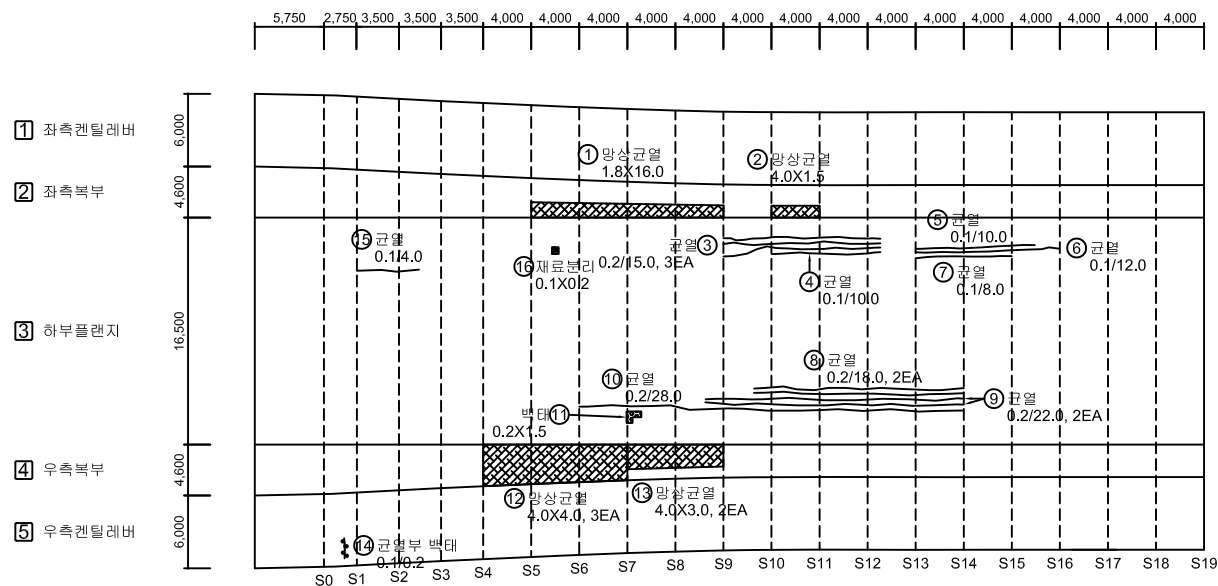


P4

[illegible]

KEY PLAN

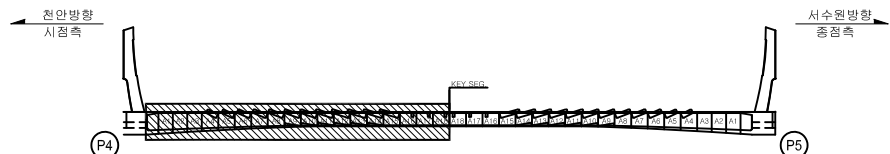

SECTION

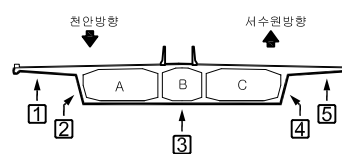


본 레	 CW 0.2	 간 일	 망상간일	 줄기노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		 파손,돌목	 재포설리	 벽 태	구조물명	평택대교
		 벽기,벽력	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06
		 표면오염	 반수부	 부식	책임자	이택수
		 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	041

손상물량표




서수원➡

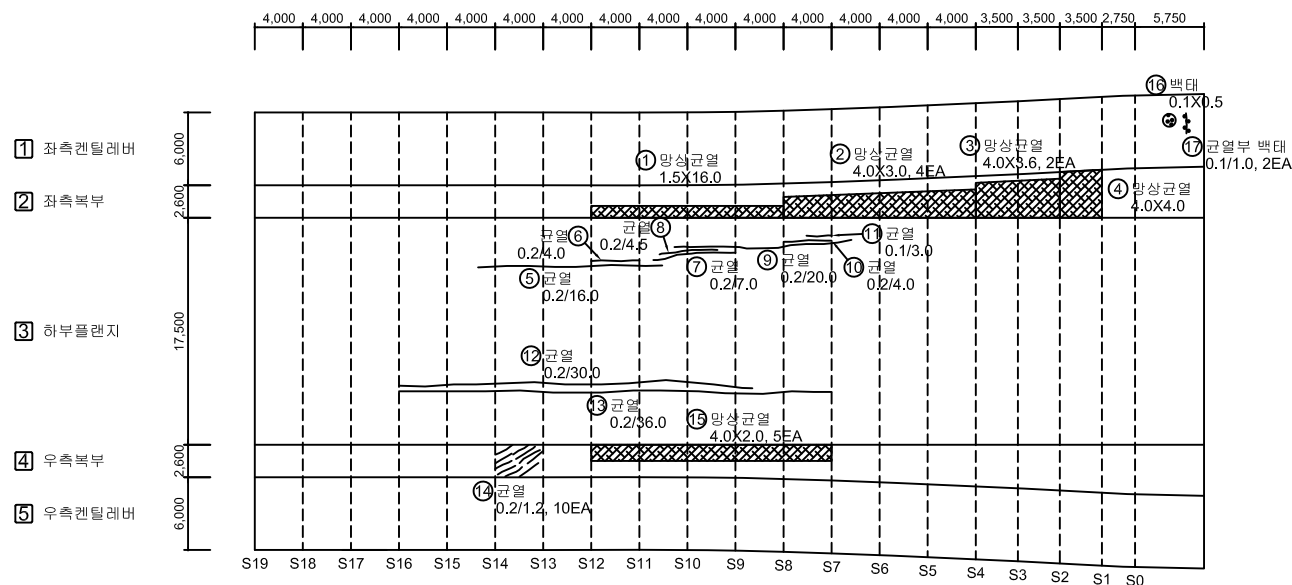


P5

[illegible]

KEY PLAN

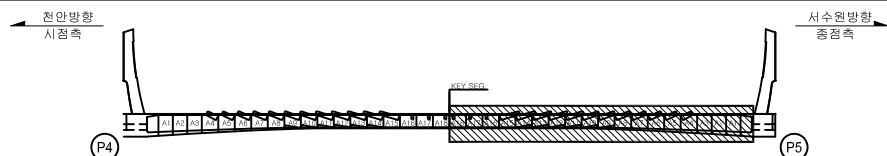

SECTION

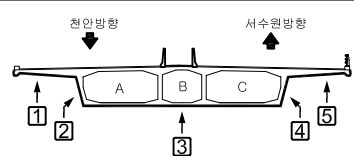


평택대교 평택대교 평택대교 평택대교 평택대교 평택대교	CW 0.2	간 열		당상근열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,물막		재료변리		벽 태	구조물명	평택대교
		벽기,박락		누수,채수		자갈,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사퇴적		기 타		배수구마침	도면번호	042

손상물량표

← 천 안


서수원➡

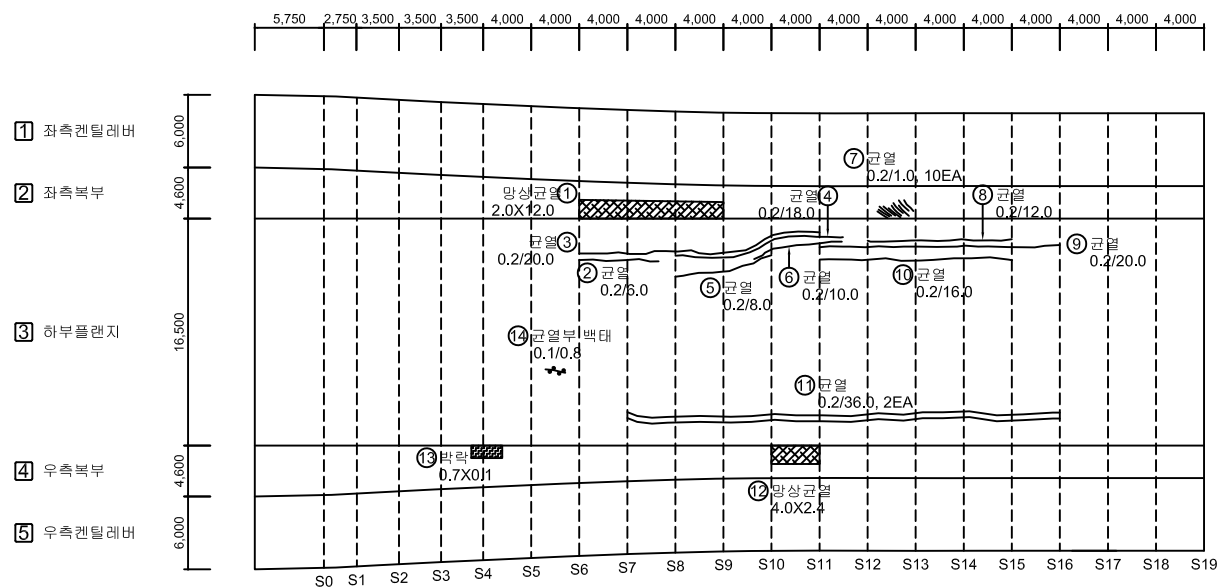


P5

[illegible]

KEY PLAN

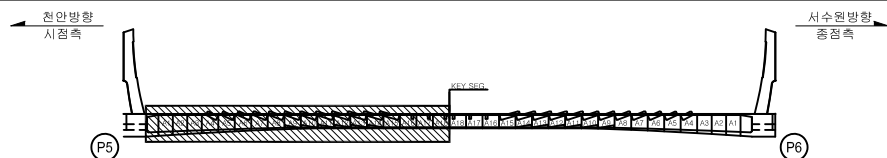

SECTION

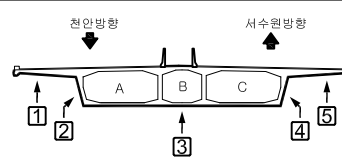


본 레	 CW 0.2	 간 일	 망상간일	 줄기노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		 파손,돌목	 재포설리	 벽 태	구조물명	평택대교
		 벽기,벽력	 누수,채수	 차광,변형	조사일자	2023.06
		 표면오염	 반수부	 부식	책임자	이택수
		 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	043

손상물량표

← 천 안


서수원→

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	하부플랜지	균열	0.1	15.0	-	1	15.00	m	
2	하부플랜지	균열	0.1	20.0	-	1	20.00	m	
3	하부플랜지	균열	0.1	8.0	-	1	8.00	m	
4	하부플랜지	균열	0.1	16.0	-	1	16.00	m	
5	좌측복부	망상균열	-	1.2	4.0	5	24.00	m²	
6	하부플랜지	균열	0.2	8.0	-	4	32.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.2	18.0	-	4	72.00	m	
8	우측복부	망상균열	-	4.0	3.0	2	24.00	m²	
9	우측복부	망상균열	-	4.0	2.0	2	16.00	m²	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

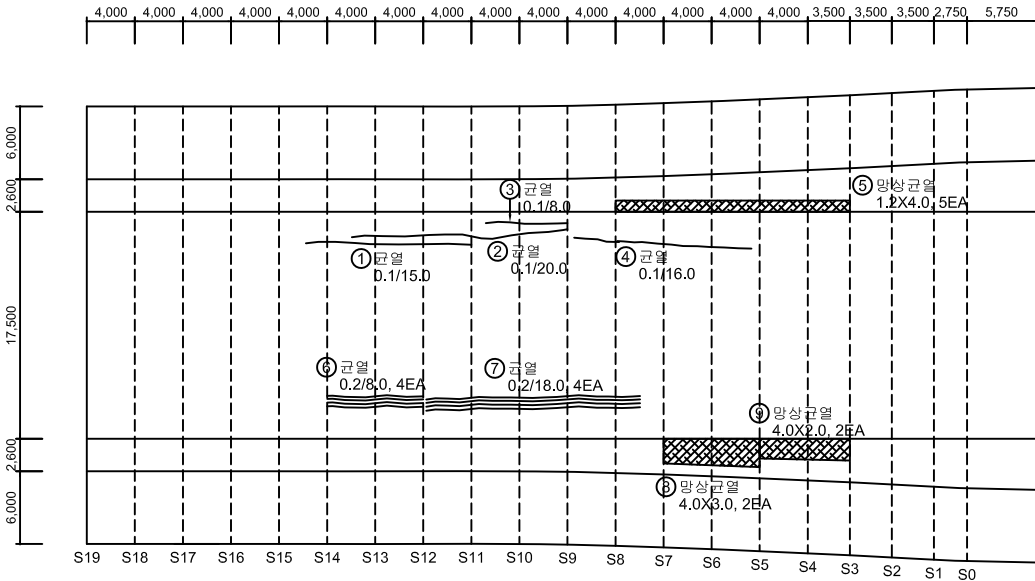


P6

KEY PLAN

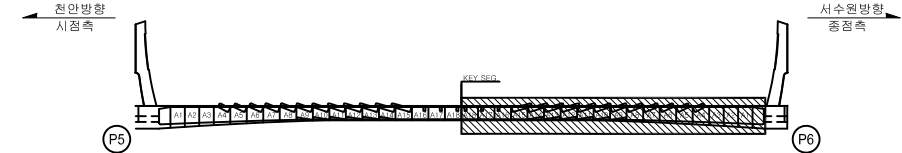

SECTION

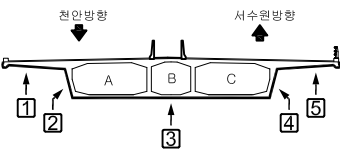


범 례	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	콘크리트	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	부식, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보강부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	044

손상물량표

← 천 안


서수원 →

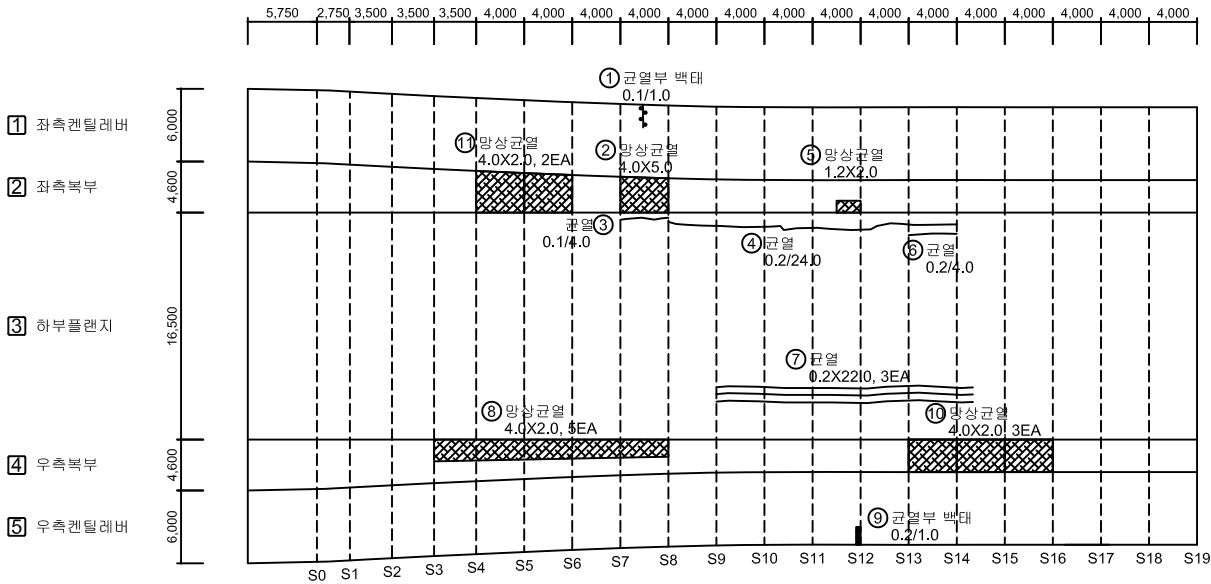


P6

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	좌측복부	망상균열	-	4.0	5.0	1	20.00	m²	
3	하부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
4	하부플랜지	균열	0.2	24.0	-	1	24.00	m	
5	좌측복부	망상균열	-	1.2	2.0	1	2.40	m²	
6	하부플랜지	균열	0.2	4.0	-	1	4.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.2	22.0	-	3	66.00	m	
8	우측복부	망상균열	-	4.0	2.0	5	40.00	m²	
9	우측켄틸레버	균열부 백태	0.2	1.0	-	1	1.00	m	
10	우측복부	망상균열	-	4.0	2.0	3	24.00	m²	신규
11	좌측복부	망상균열	-	4.0	2.0	2	16.00	m²	신규
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

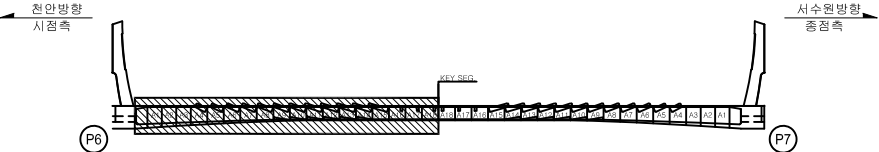


SECTION

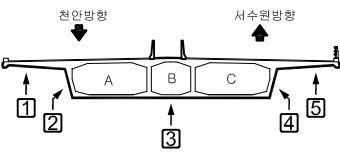


범 례	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	045

손상물량표




서수원➡

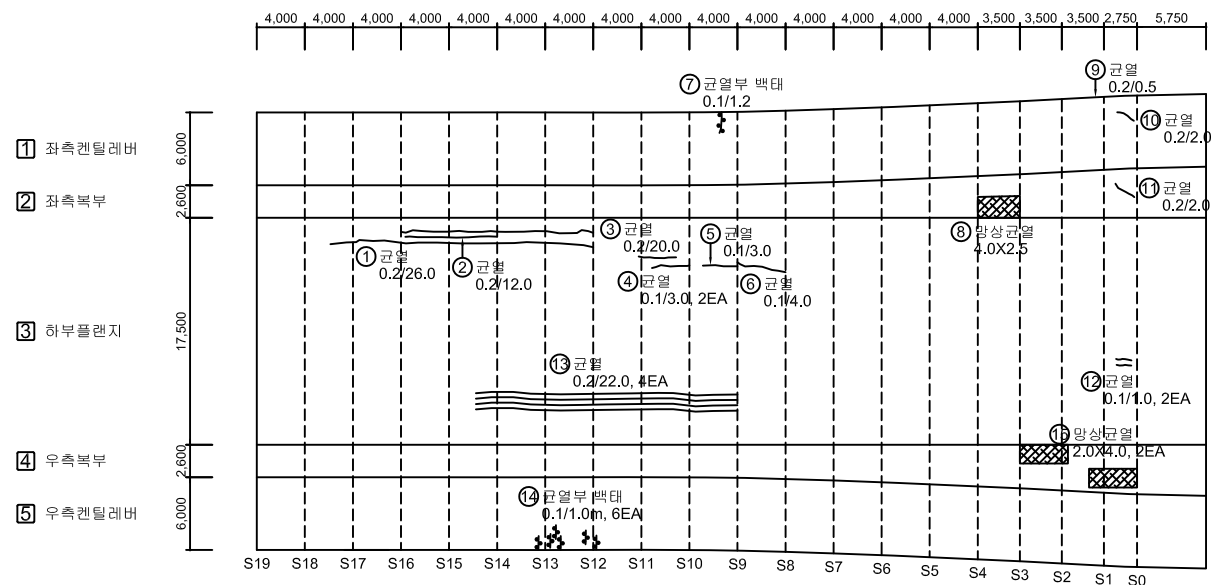


P7

[illegible]

KEY PLAN

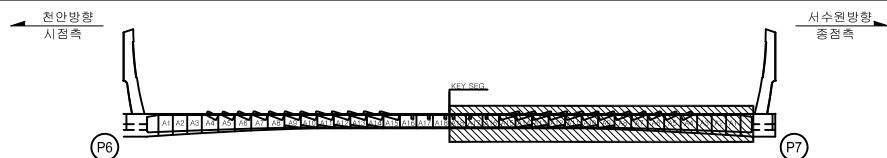


SECTION

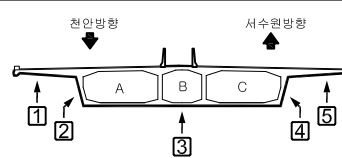


본 례		간 열		양상간열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		채널대리		꽃 태	구조물명	평택대교
		박리, 비력		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 인 자	이택수
		토사퇴적		기 타		배수구막힘	도면번호	046

손상물량표



서수원➡

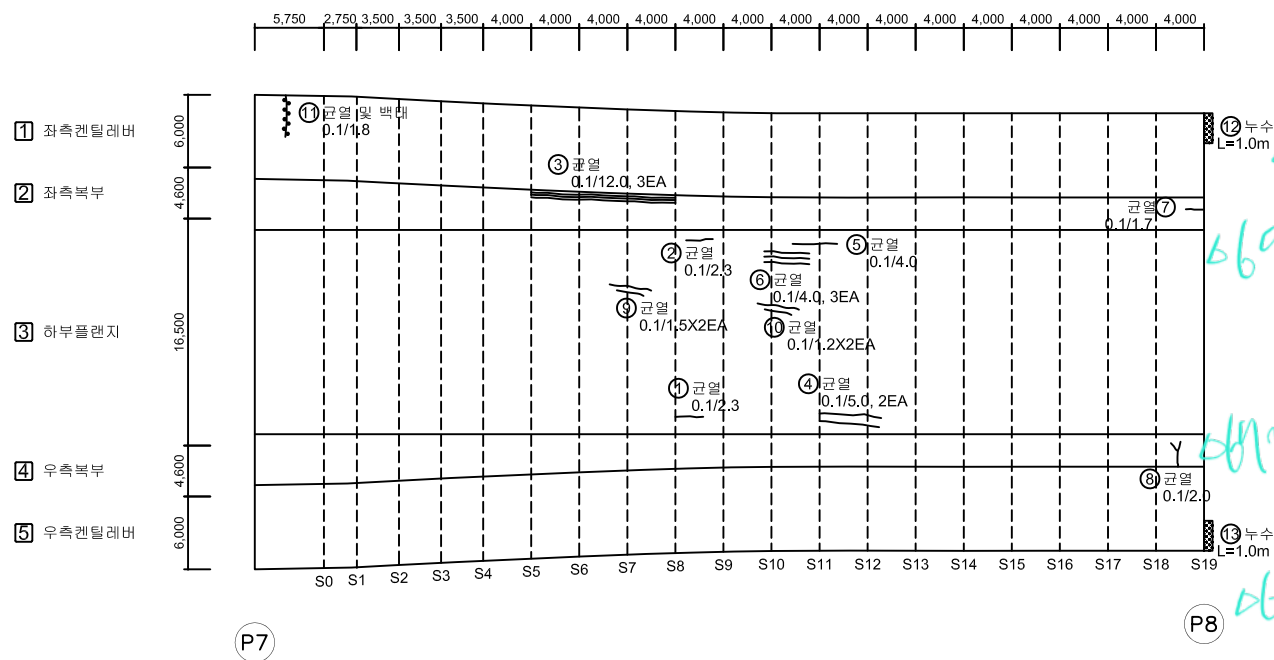
[illegible]

KEY PLAN



서수원방향
종점측

SECTION

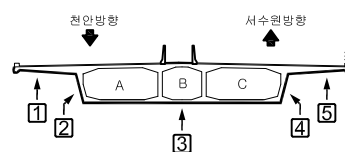

명	 간 열	 망상균열	 쉼기노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 물막	 재료변리	 백태	구조물명	평택대교
례	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	047

손상물량표


← 천 안

서수원 →

← 천 안

→ 서수원

- 1
- G1
- 2
- G2
- 3
- G3
- 4
- G4
- 5
- G5
- 6
- G6
- 7
- G7
- 8
- G8
- 9
- G9
- 10
- G10
- 11

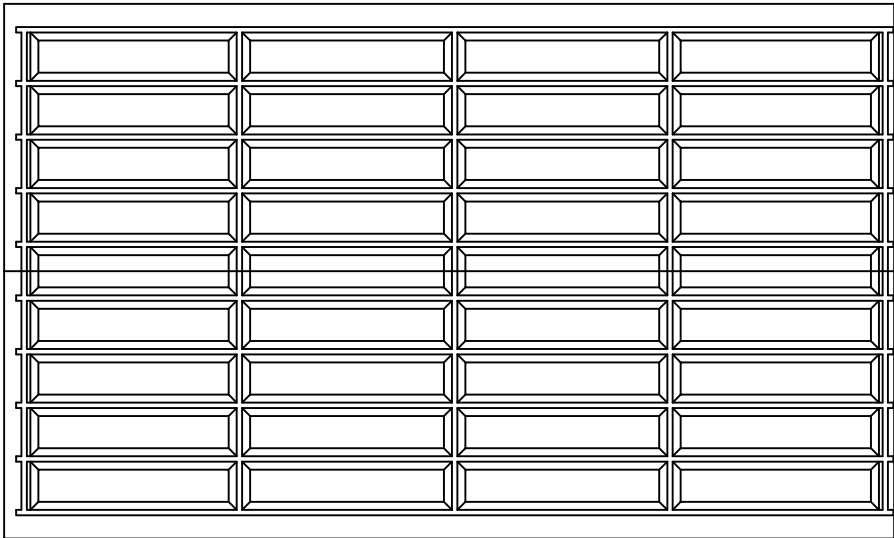


P8

A2

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

← 천안방향
시점측

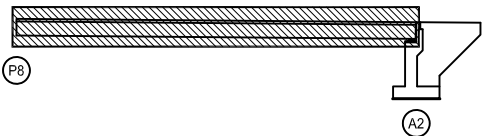


→ 서수원방향
종점측

SECTION

← 천안방향

→ 서수원방향




50 번	CW 0.2	간	일	망상관열	철근노출	용	역	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역	
	파손,탈락	재료분리	백	태	구조물명	평택대교			
	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06				
	표면오염	보수부	부식	책	임	자	이	택	수
	토사퇴적	기	타	배수구막힘	도면번호	048			

손상물량표

BOX (A)

← 천 안

서수원→

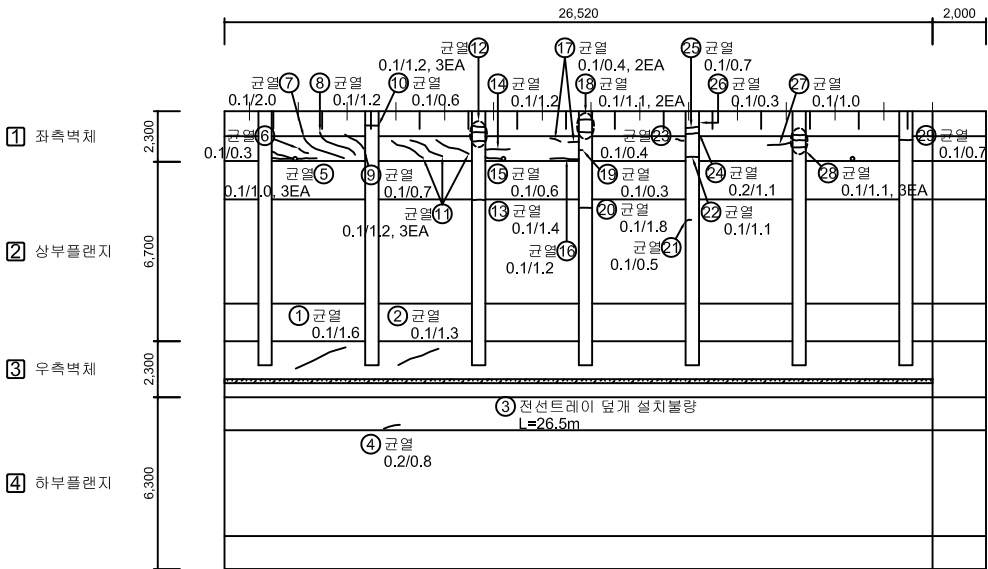


A1

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
3	우측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	26.5	-	1	26.50	m	
4	하부플랜지	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	3	3.60	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	3	3.60	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
24	좌측벽체	균열	0.2	1.1	-	1	1.10	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	3	3.30	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY PLAN

SECTION

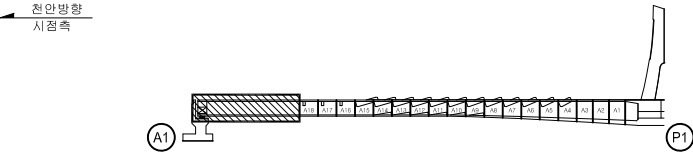

범	CW 0.2	균열	방상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교	
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	049	


BOX (A)

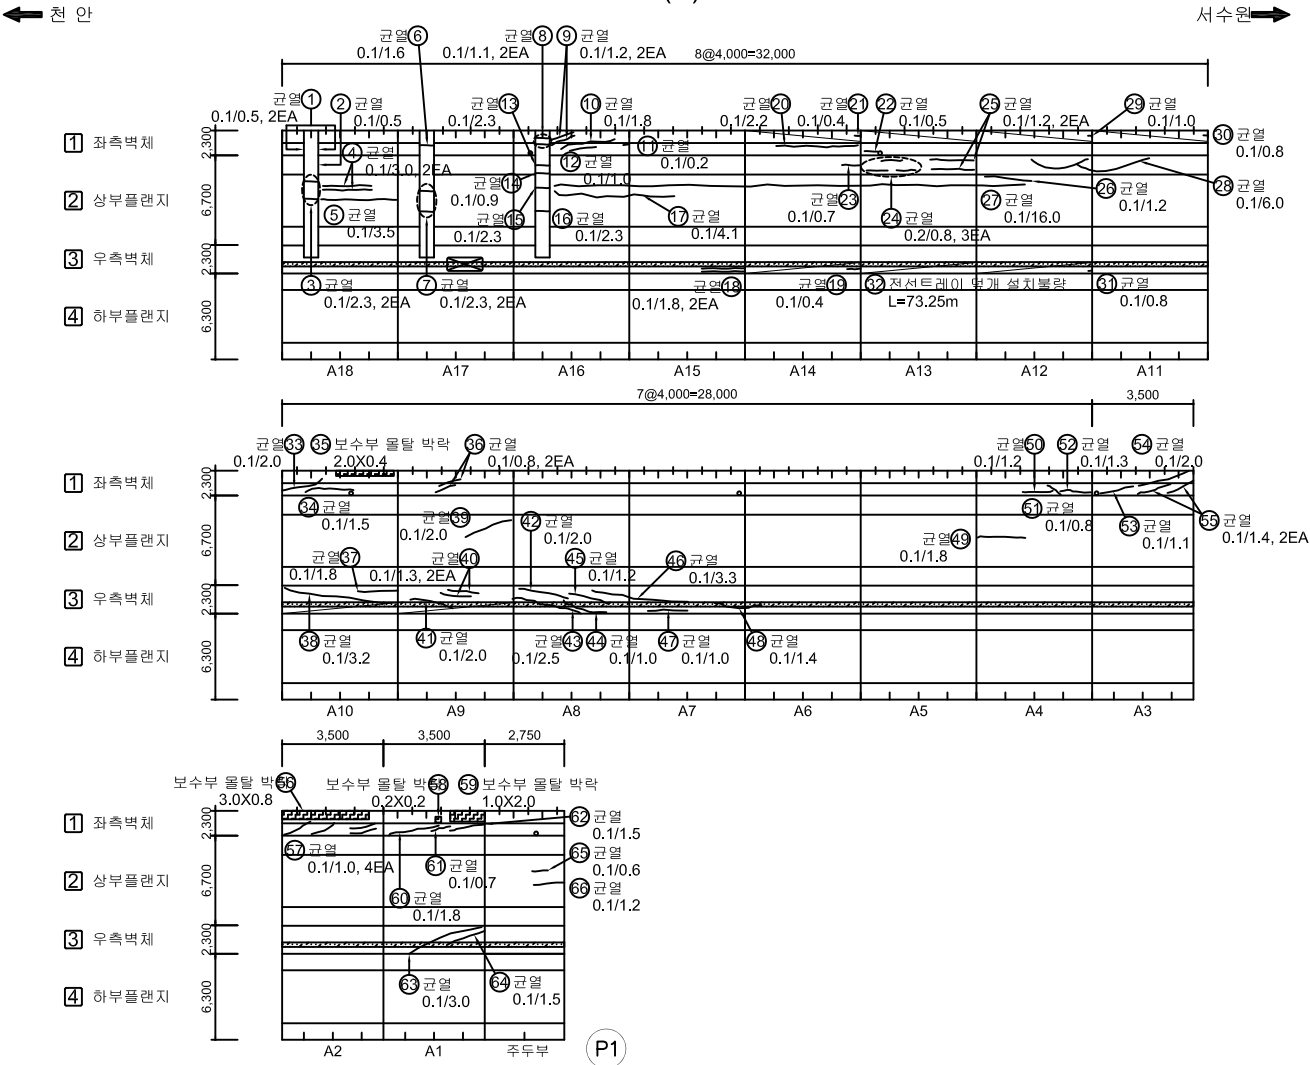

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	2	4.60	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	2	6.00	m	
5	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
7	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	2	4.60	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
14	상부플랜지	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
15	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
17	상부플랜지	균열	0.1	4.1	-	1	4.10	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	2	3.60	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
24	상부플랜지	균열	0.2	0.8	-	3	2.40	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
26	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	16.0	-	1	16.00	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
31	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
32	우측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	73.25	-	1	73.25	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
35	좌측벽체	보수부 몰탈 박락	-	2.0	0.4	1	0.80	m²	


KEY PLAN

SECTION

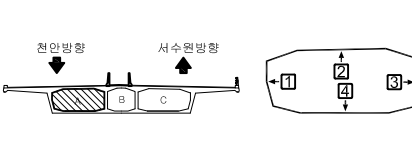


범	구분	내용	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검결과
범	구분	내용	평택대교
범	구분	내용	2023.06
범	구분	내용	이택수
범	구분	내용	050


손상물량표

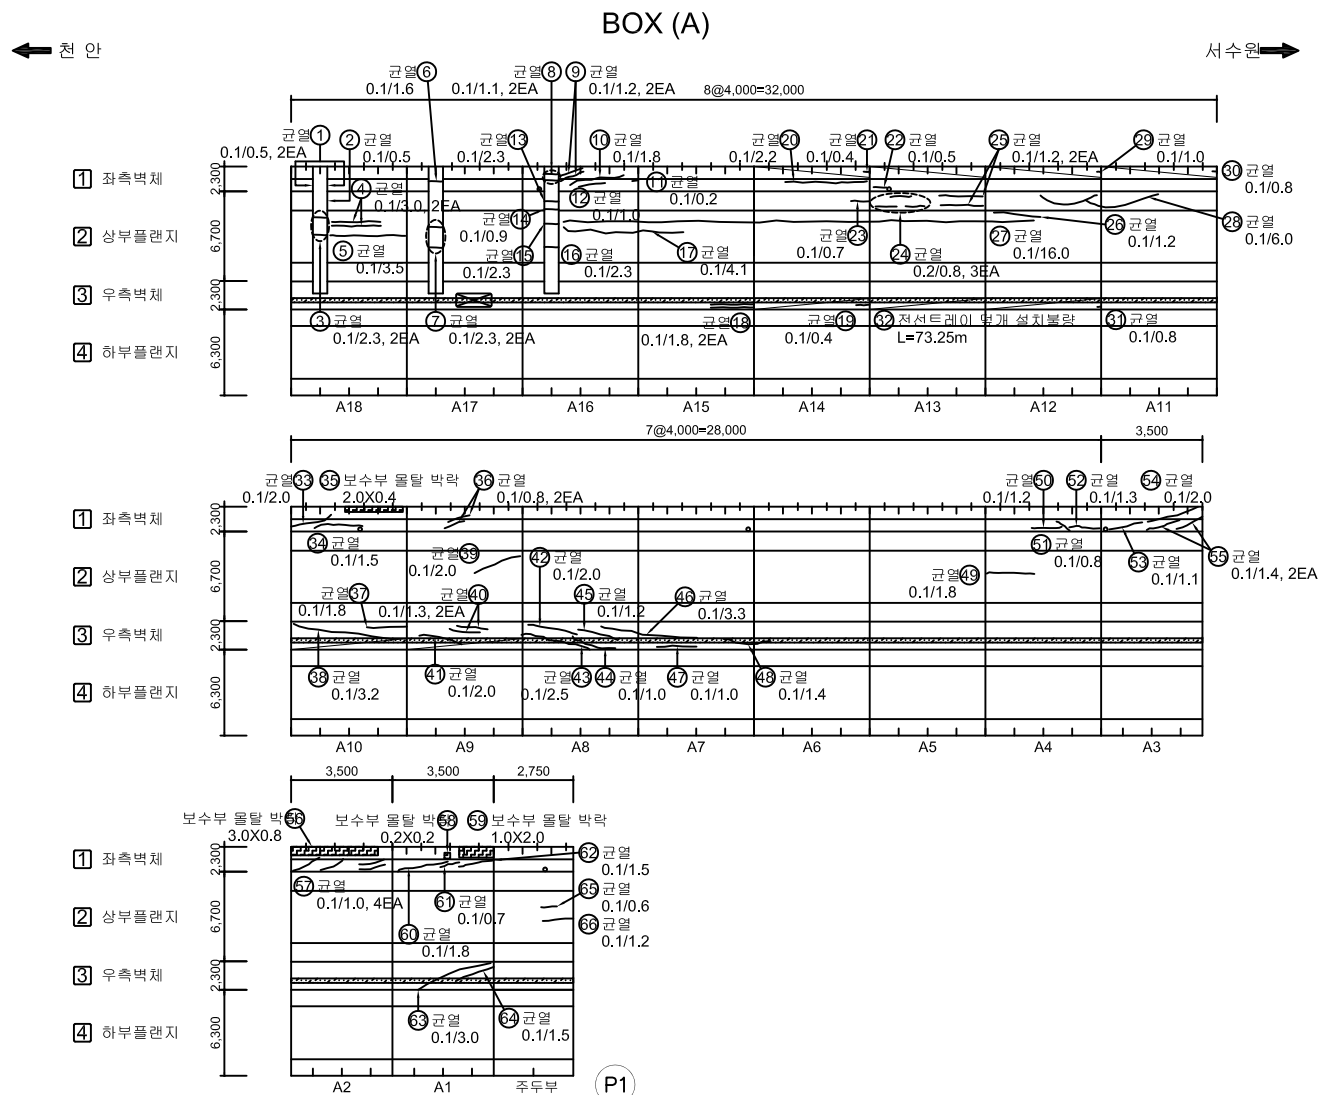[illegible]

KEY PLAN

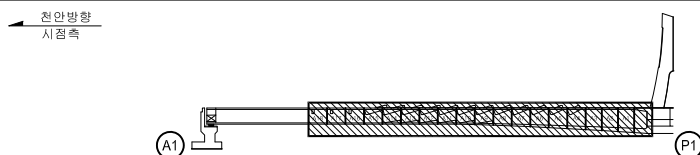

SECTION




부		간 격		망상균열		철근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검결과
		파손,물막		재료분리		벽 태	구조물명	평택대교
례		박리, 박락		부수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이택수
		토사회적		기 타		배수구막힘	도면번호	051

손상물량표


BOX (A)

← 천 안

서수원 →

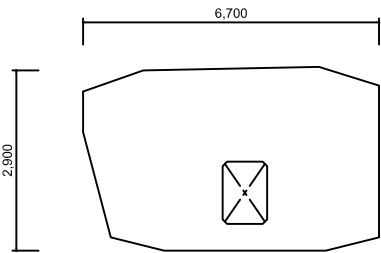


격벽부(시점쪽)

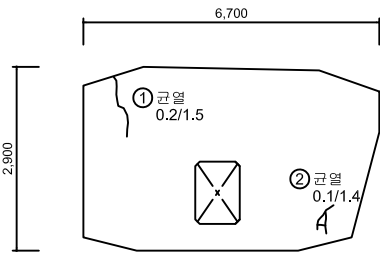


격벽부(중점쪽)

- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

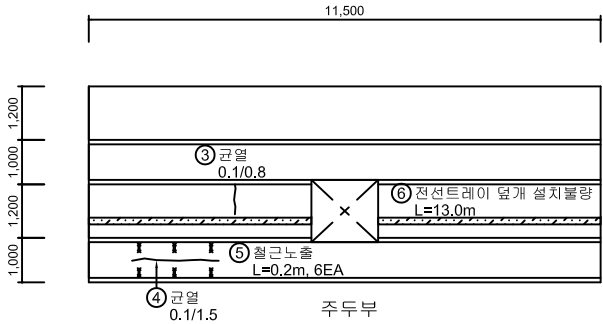

주두부

- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

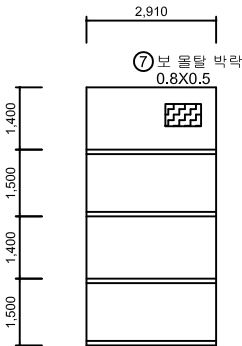


우측벽체 연결통로

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	
2	격벽부	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
3	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
4	하부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
5	하부플랜지	철근노출	-	0.2	-	6	1.20	m	
6	우측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	13.0	-	1	13.00	m	
7	좌측벽체	보 물탈 박락	-	0.8	0.5	1	0.40	m²	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY PLAN

← 천안방향
시점측

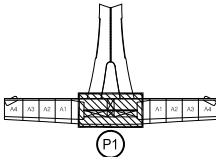

→ 서수원방향
중점측

SECTION






범	표면 균열	방수 균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	재료 분리	벽, 태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면 오염	보수 부	부식	책임자	이택수
	토사 퇴적	기타	배수구 막힘	도면번호	052

BOX (A)

← 천 안



서수원→

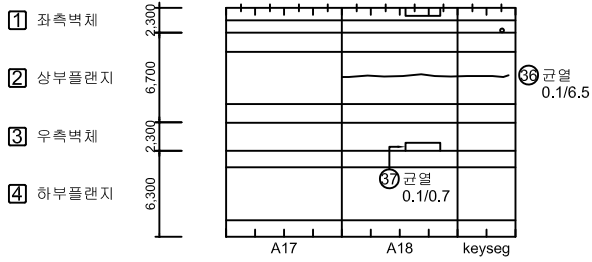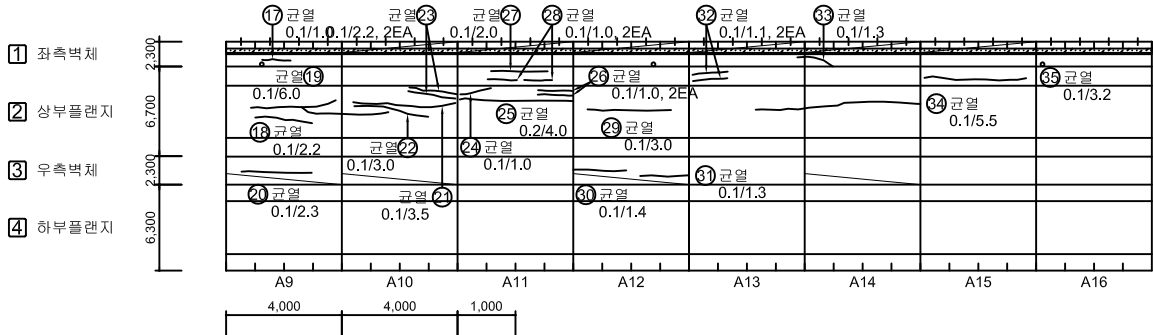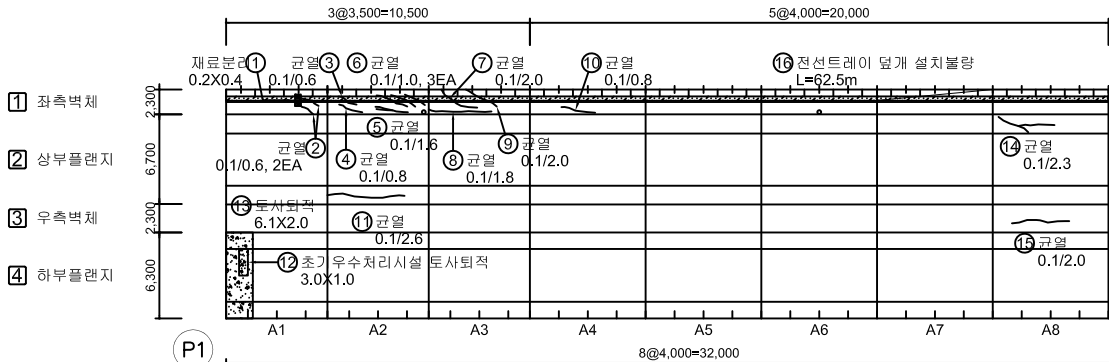

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	재료분리	-	0.2	0.4	1	0.08	m²	
2	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
11	상부플랜지	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	
12	배수시설	초기우수처리시설 토사퇴적	-	3.0	1.0	1	3.00	m²	
13	하부플랜지	토사퇴적	-	6.1	2.0	1	12.20	m²	
14	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
15	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
16	좌측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	62.5	-	1	62.50	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	
20	하부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	2.2	-	2	4.40	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
25	상부플랜지	균열	0.2	4.0	-	1	4.00	m	
26	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	1.20	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
30	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
34	우측벽체	균열	0.1	5.5	-	1	5.50	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	3.2	-	1	3.20	m	

KEY PLAN

SECTION

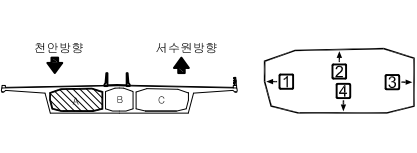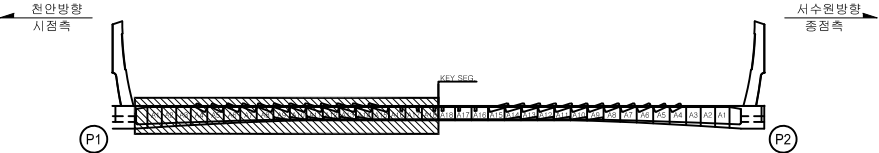

범	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손, 탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교
범	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
레	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
레	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	053


ID : PSC A BOX 내부 (S2) 외관조사망도-2

손상물량표

BOX (A)



← 천 안

서수원➡

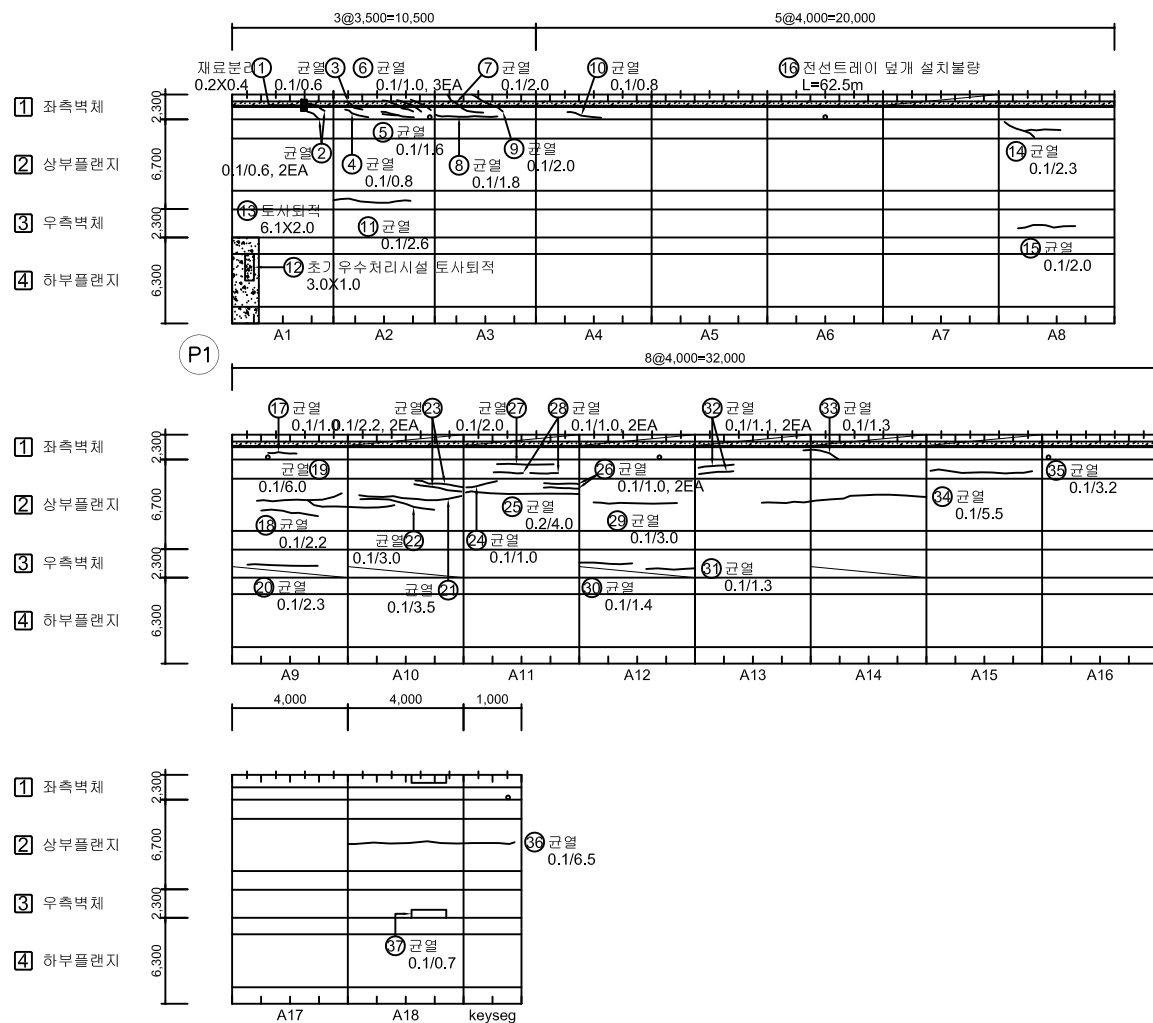[illegible]


KEY PLAN

SECTION

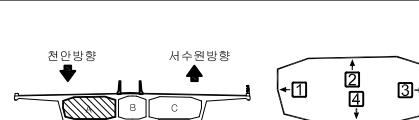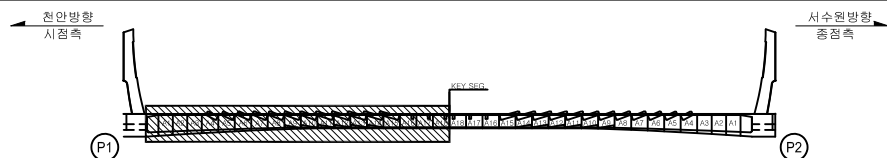

부 속 제 도	 PW 0.2	 강 격	 망상강철	 철근노출	 용 의 명	2023년 국도43호선 풍택대교 정밀안전점검결과역
	 파손,돌출	 재료변리	 벽 태	 구조물명	 풍택대교	
	 박리, 박락	 부수, 채수	 좌굴, 변형	 조사일자	 2023.06	
	 표면오염	 부수 부	 부 식	 책 임 자	 이 택 수	
	 토사회적	 기 타	 배수구막힘	 도면번호	 054	



BOX (A)

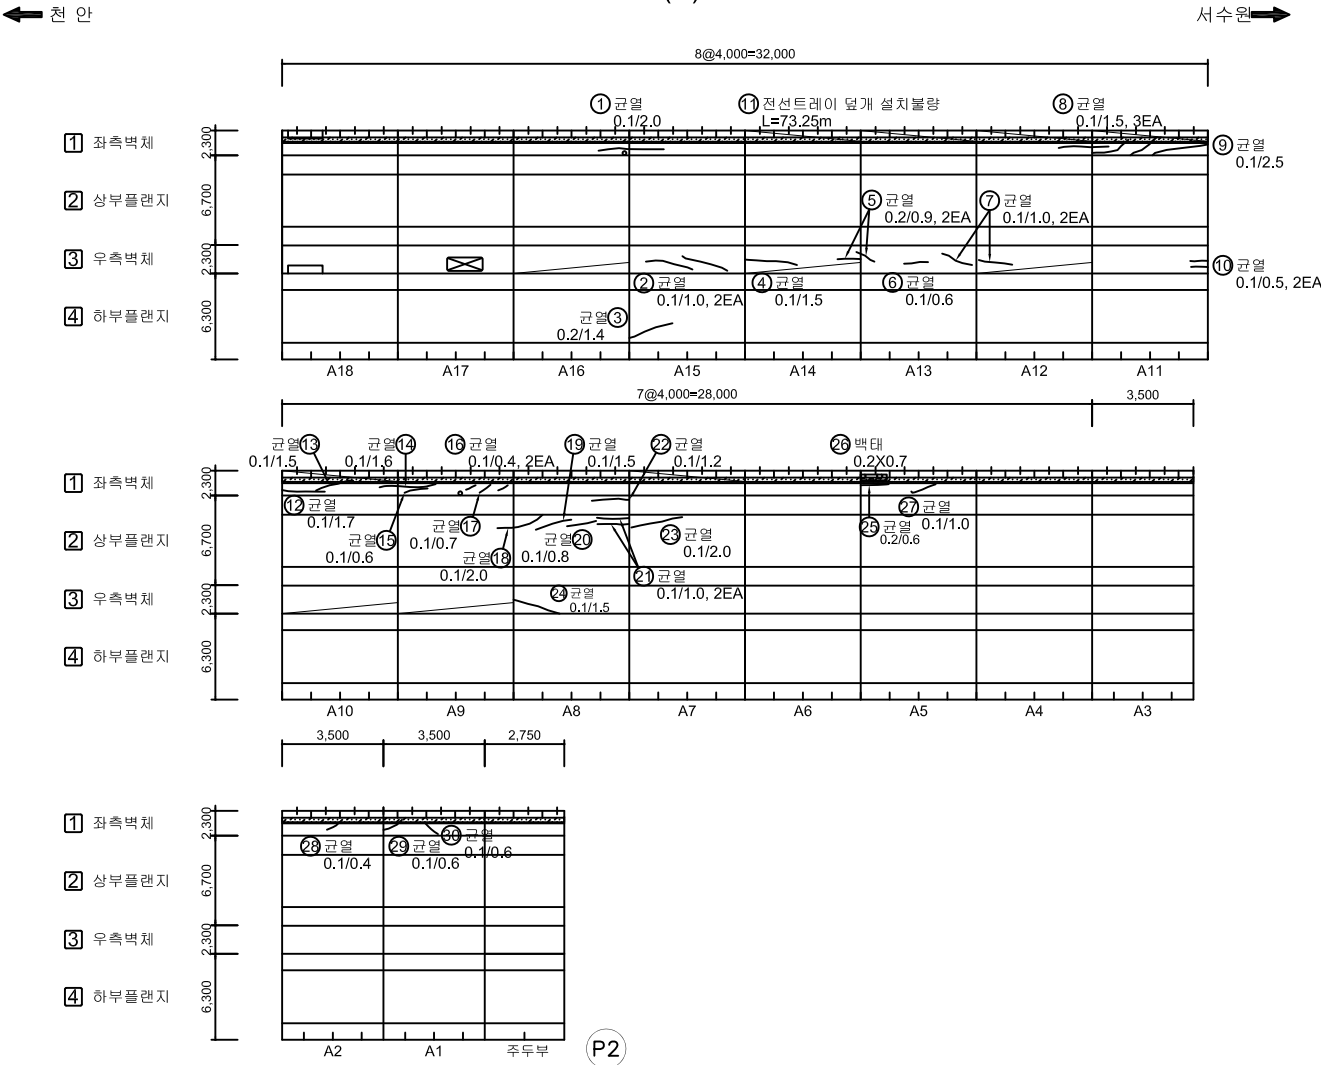

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
3	하부플랜지	균열	0.2	1.4	-	1	1.40	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
5	우측벽체	균열	0.2	0.9	-	2	1.80	m	
6	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	3	4.50	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
10	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
11	좌측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	73.25	-	1	73.25	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
24	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
25	좌측벽체	균열	0.2	0.6	-	1	0.60	m	
26	좌측벽체	백태	-	0.2	0.7	1	0.14	m²	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN







SECTION

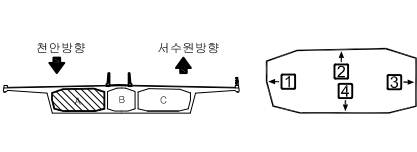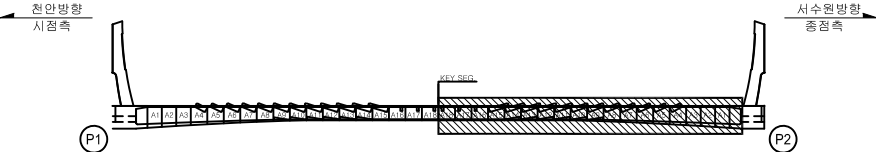


범	표면	재료	구조	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
표면	재료	구조	평택대교	
표면	재료	구조	2023.06	
표면	재료	구조	이택수	
표면	재료	구조	055	

손상물량표


BOX (A)

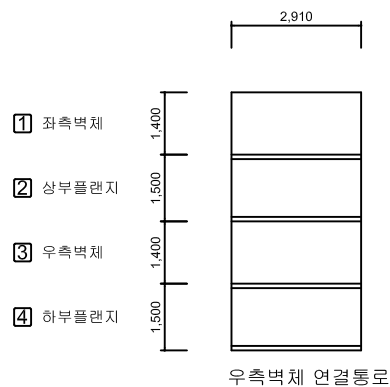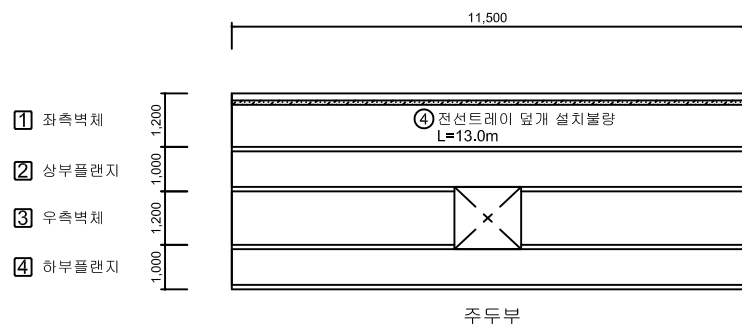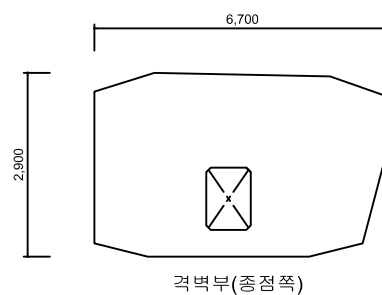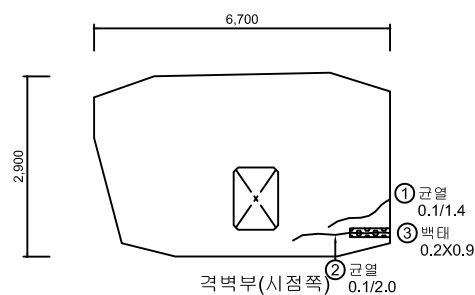[illegible]

KEY PLAN

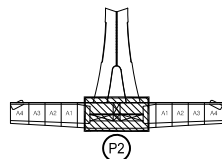


SECTION



본 례	 CW 0.2	 간 열	 방상간열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 패손,탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교	
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 빈수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	056	



BOX (A)

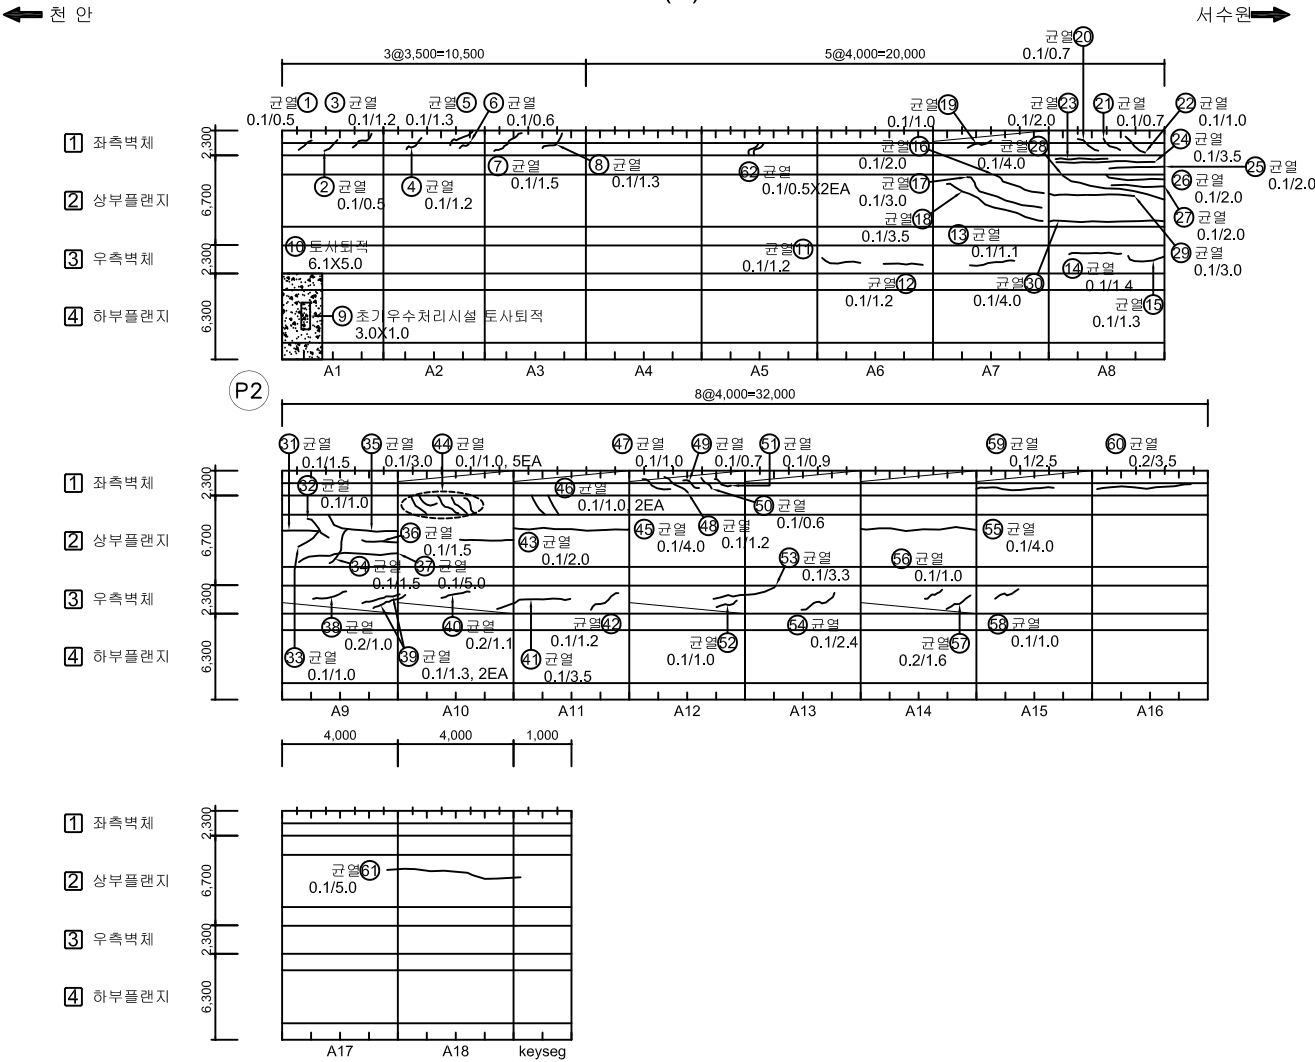

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
2	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
9	배수시설	초기우수처리시설 토사퇴적	-	3.0	1.0	1	3.00	m²	
10	하부플랜지	토사퇴적	-	6.1	5.0	1	30.50	m²	
11	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
17	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
26	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
31	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
34	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	

KEY PLAN

SECTION

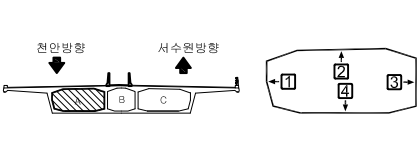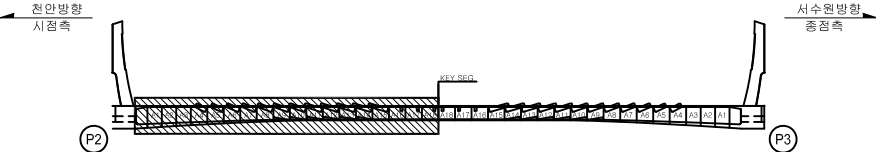


범	표면, 타력	방상균열	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면, 타력	방상균열	철근노출	구조물명	평택대교
	표면, 타력	방상균열	철근노출	조사일자	2023.06
	표면, 타력	방상균열	철근노출	책임자	이택수
	표면, 타력	방상균열	철근노출	도면번호	057

손상물량표

BOX (A)



← 처 아

서수원➡

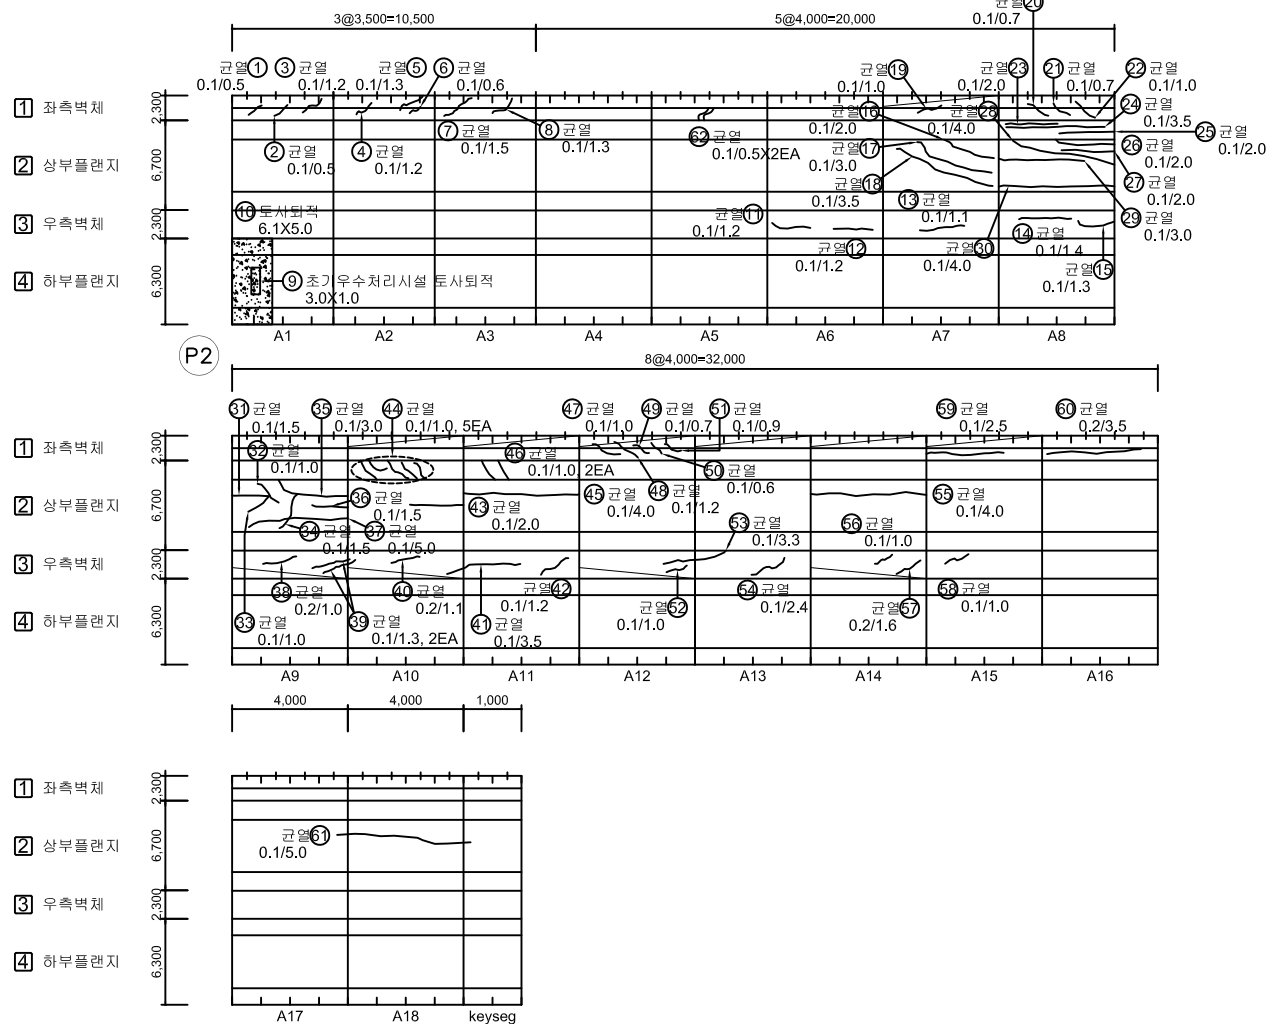[illegible]

KEY PLAN

SECTION

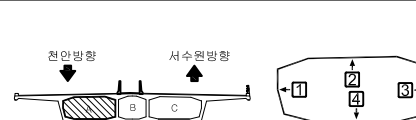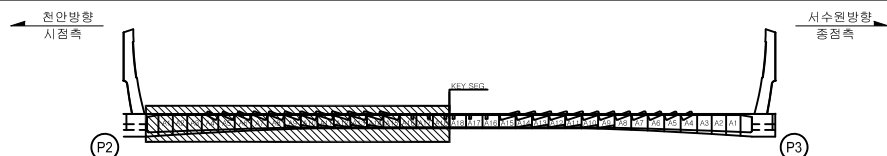


부	PW 0.2 파손, 물막 박리, 박락 표면오염 토사회적	망상균열 재료분리 부수, 채수 보수부 기 타	철근노출 벽 태 좌굴, 변형 부 식 배수구막힘	용 의 명 구조물명 조사일자 책 임 자 도면번호	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검결과용 평택대교 2023.06 이택수 058
				평택대교	2023.06

손상물량표

BOX (A)


← 처 아

서수원➡

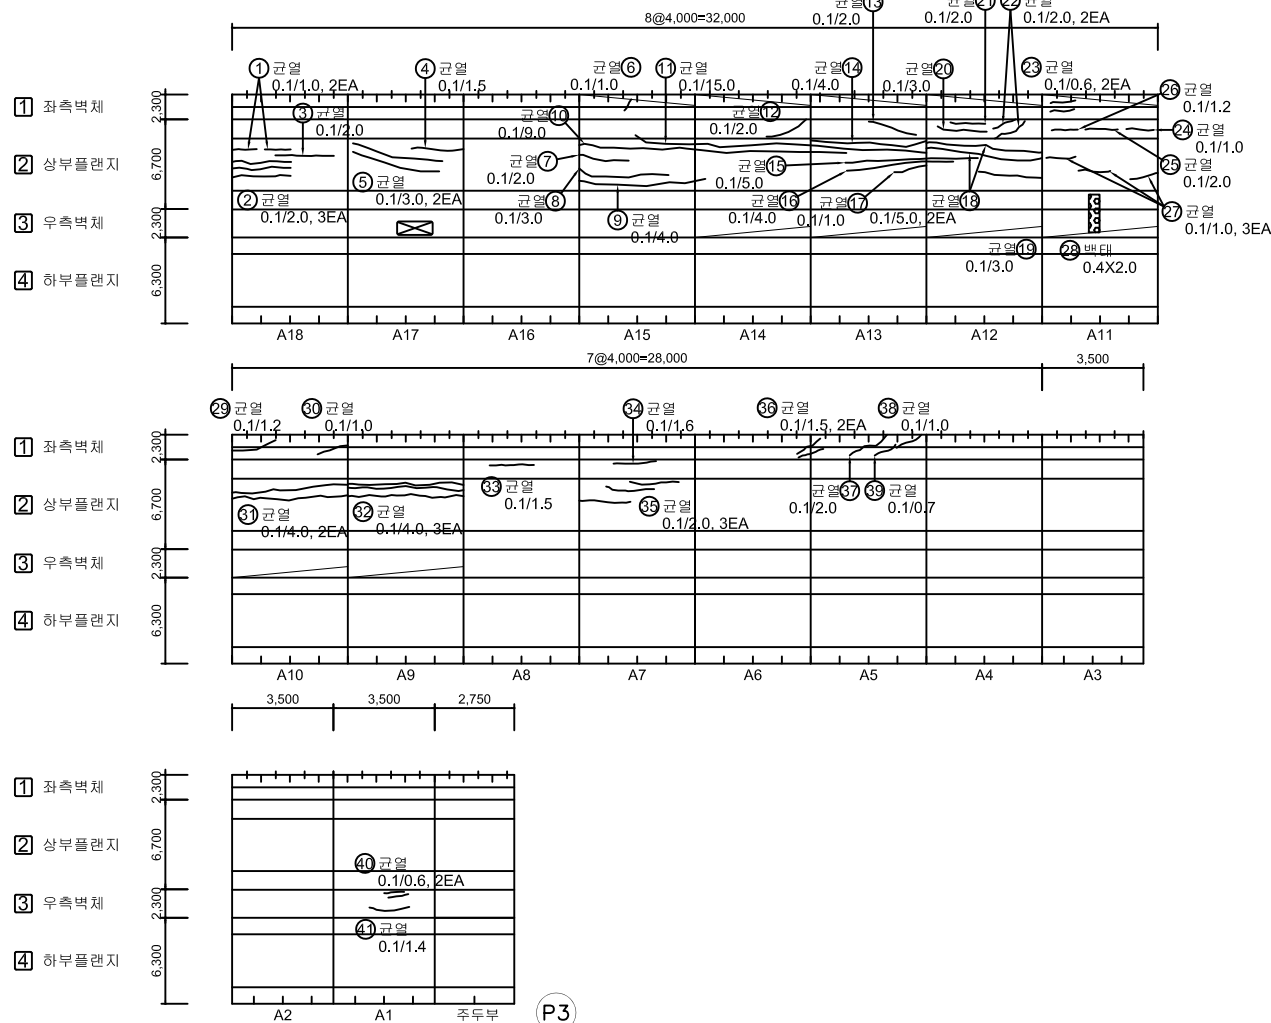

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀 안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	3	6.00	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
5	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	2	6.00	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
7	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
8	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
9	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m²	
10	상부플랜지	균열	0.1	9.0	-	1	9.00	m²	
11	상부플랜지	균열	0.1	15.0	-	1	15.00	m	
12	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
14	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
15	상부플랜지	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
17	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	5.0	-	2	10.00	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
26	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
28	우측벽체	백태	-	0.4	2.0	1	0.80	m²	
29	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
31	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	2	8.00	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	3	12.00	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
34	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	3	6.00	m	

KEY PLAN

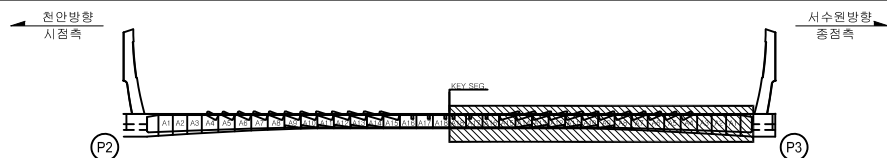


SECTION



표 제		간 열		당상간열		홀그노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,물록		채널변리		벽 태	구조물명	평택대교
		박리,박락		누수,체수		자갈,면형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 일 자	이 택 수
		토사퇴적		기 타		배수구막힘	도면번호	059



BOX (A)

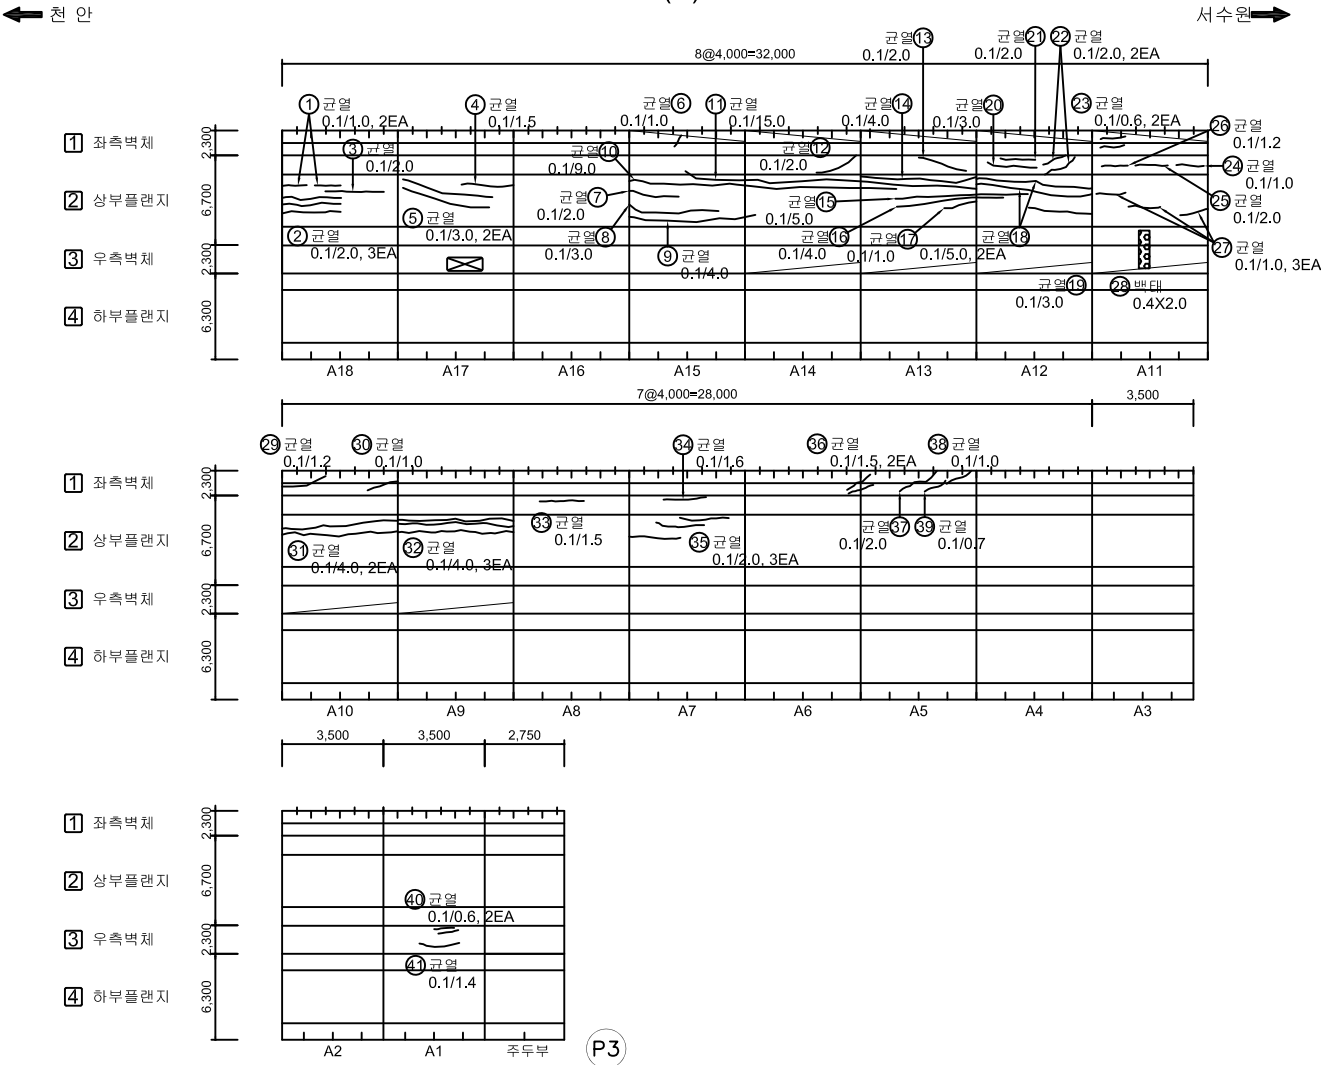

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
37	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
38	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
39	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
40	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
41	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

KEY PLAN




SECTION

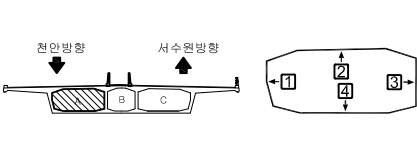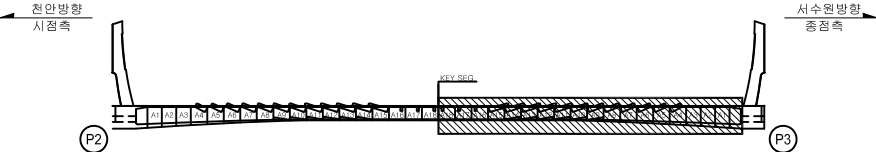


2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
평택대교	구조물명	평택대교
2023.06	조사일자	2023.06
이택수	책임자	이택수
060	도면번호	060

손상물량표


BOX (A)

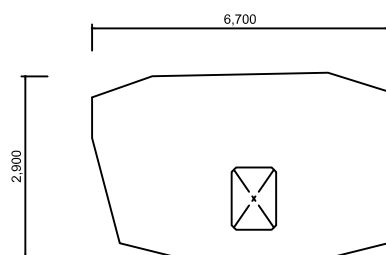


격벽부(시점쪽)

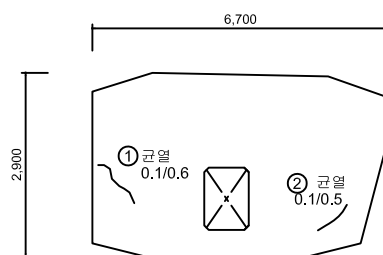

격벽부(종점쪽)

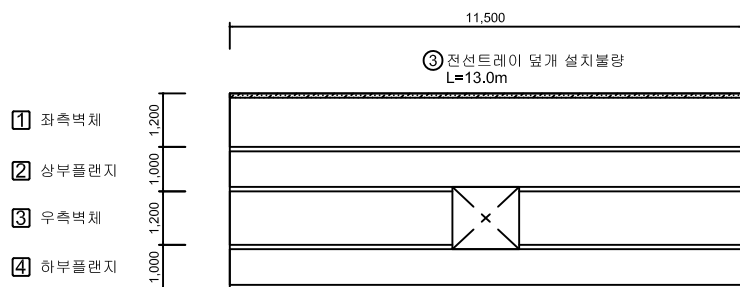


주두부

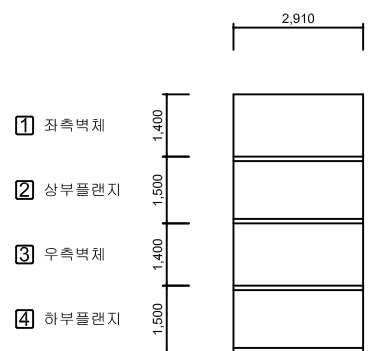


우측벽체 연결통로

[illegible]

KEY PLAN

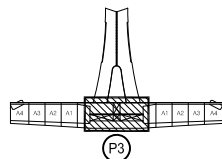

SECTION



범	CW-0.2	간 열		방향간열		홀근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파스,블락		재료블럭		벽 태	구조물명	평택대교
레		박리,박력		누수,채수		차굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	061


ID : PSC A BOX 내부 (S4) 외관조사망도-2

손상물량표


BOX (A)

← 처 아


서수원➡

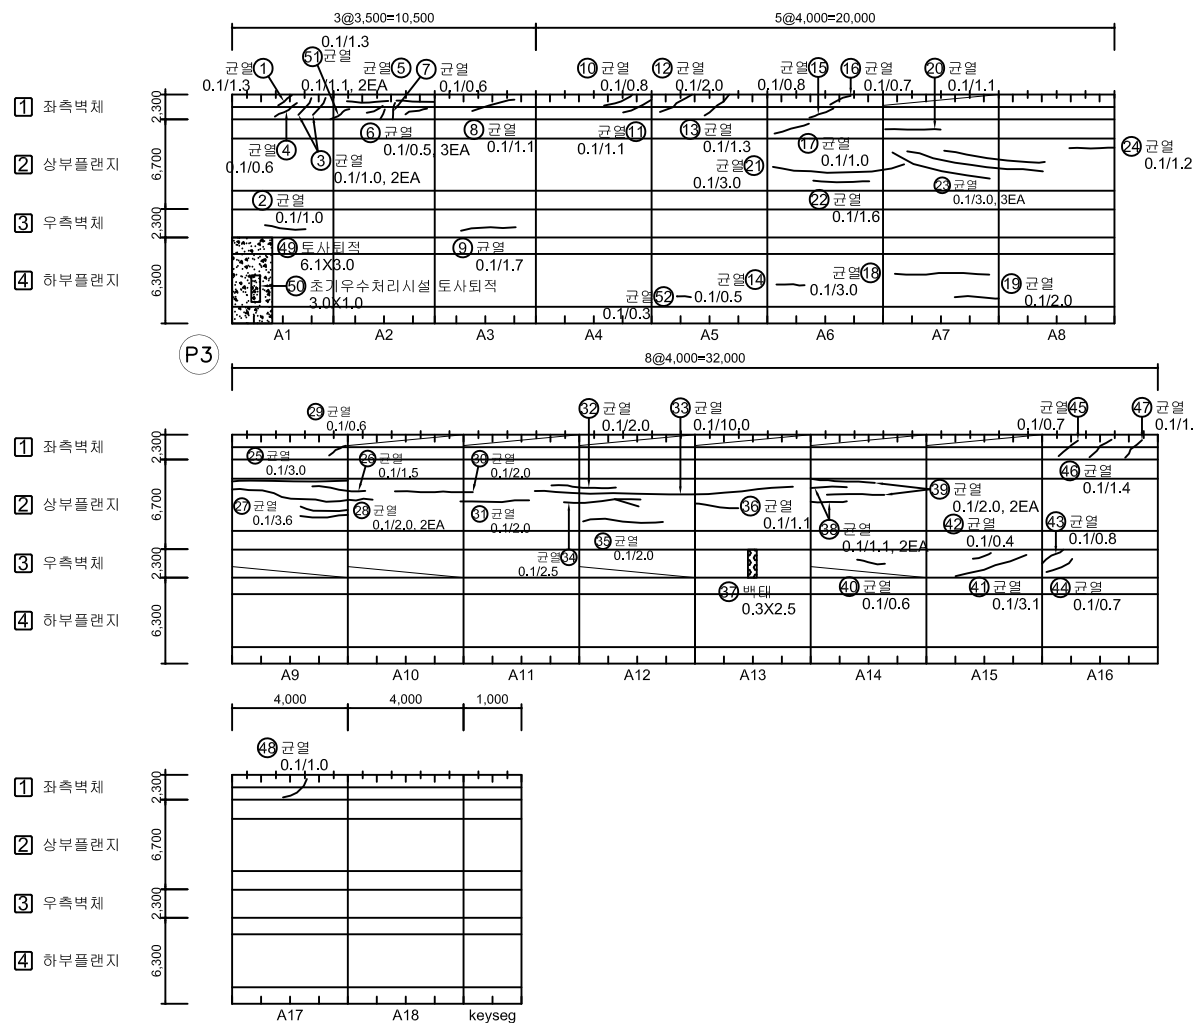[illegible]

KEY PLAN

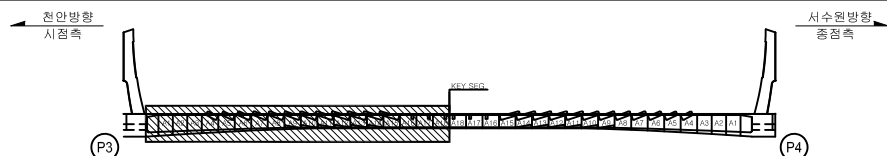

SECTION




본 례	 CW 0.2	 간 일	 망상간일	 줄그노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		 파손,물막	 재포설리	 벽 태	구조물명	평택대교
		 벽리,벽락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06
		 표면오염	 분수부	 부식	책임자	이택수
		 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	063

손상물량표


BOX (A)

← 처 아


서수원➡

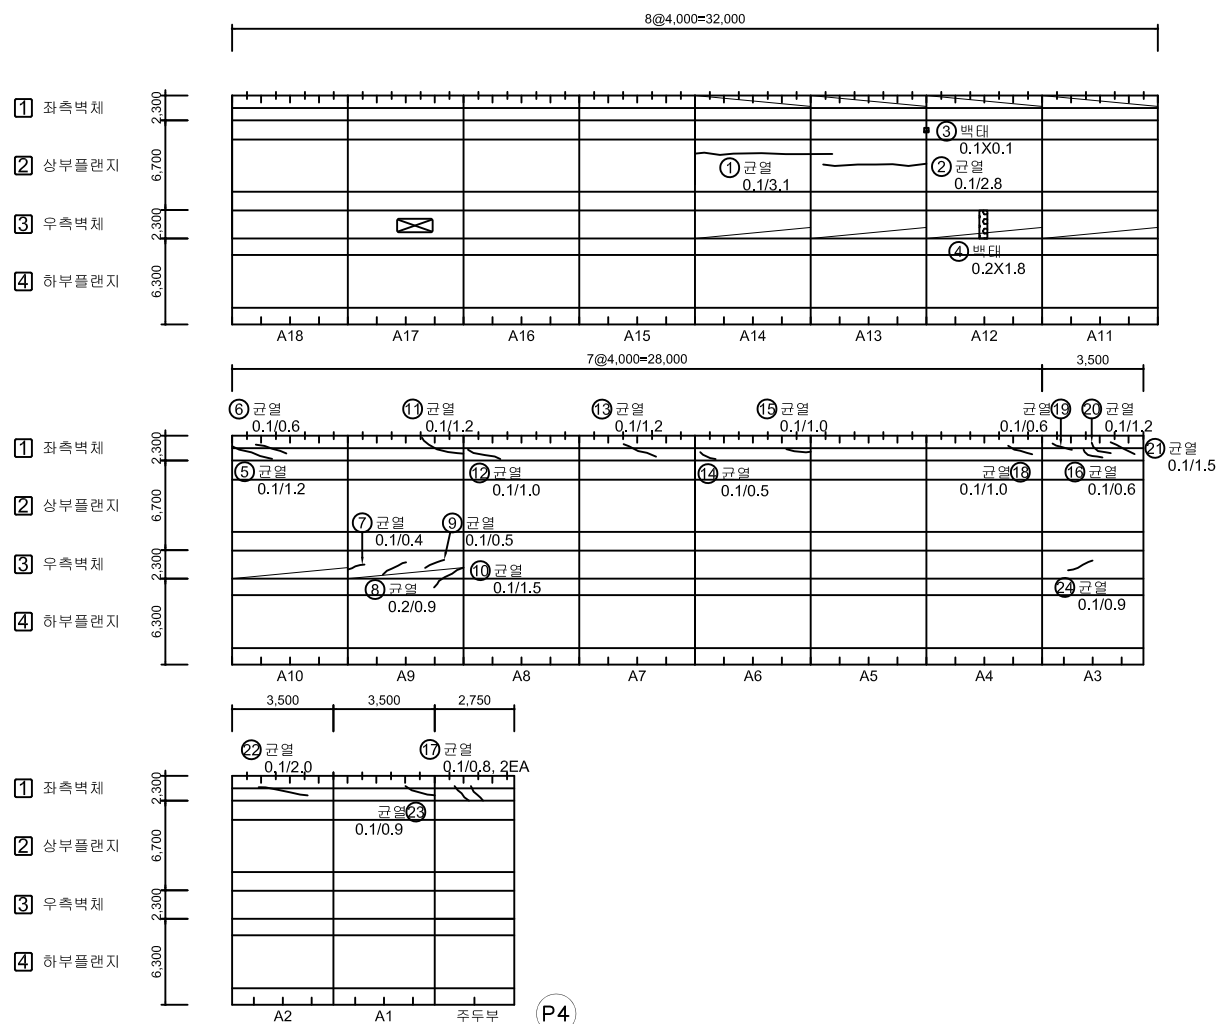[illegible]

KEY PLAN

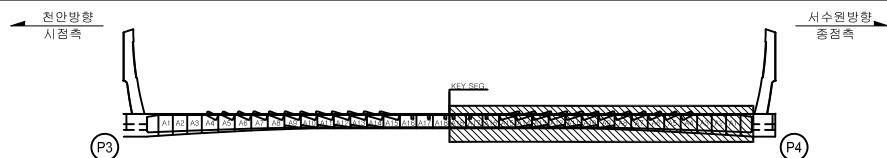

SECTION




본 례	 CW 0.2	 간격	 양상간격	 홀그노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 채색면적	 색태	구조물명	평택대교	
	 벽기,벽락	 누수,체수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 토수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	064	

손상물량표


BOX (A)

← 천 안

서수원 →

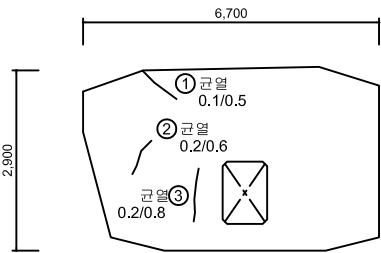


격벽부(시점쪽)

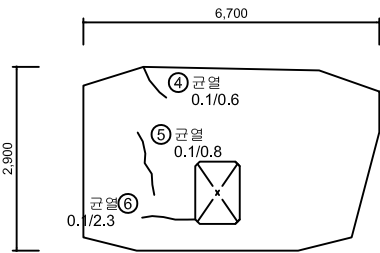


격벽부(중점쪽)

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

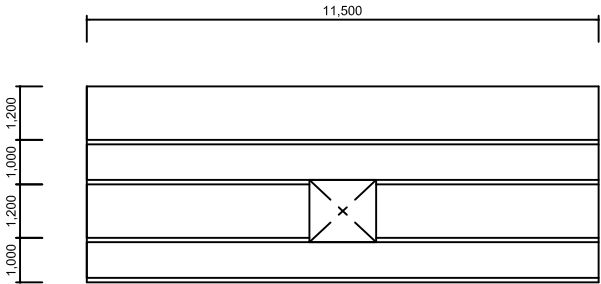

주두부

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

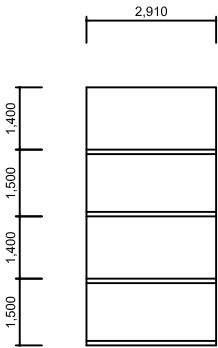


우측벽체 연결통로

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
2	격벽부	균열	0.2	0.6	-	1	0.60	m	
3	격벽부	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	
4	격벽부	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
5	격벽부	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
6	격벽부	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY PLAN

← 천안방향
시점측

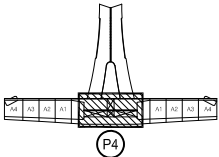


→ 서수원방향
중점측

SECTION



범 례	CW 0.2	관 열		망상관열		용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		재료분리		구조물명	평택대교
		박리, 박락		누수, 채수		조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		책 임 자	이 택 수
		토사퇴적		기 타		배수구막힘	도면번호



BOX (A)

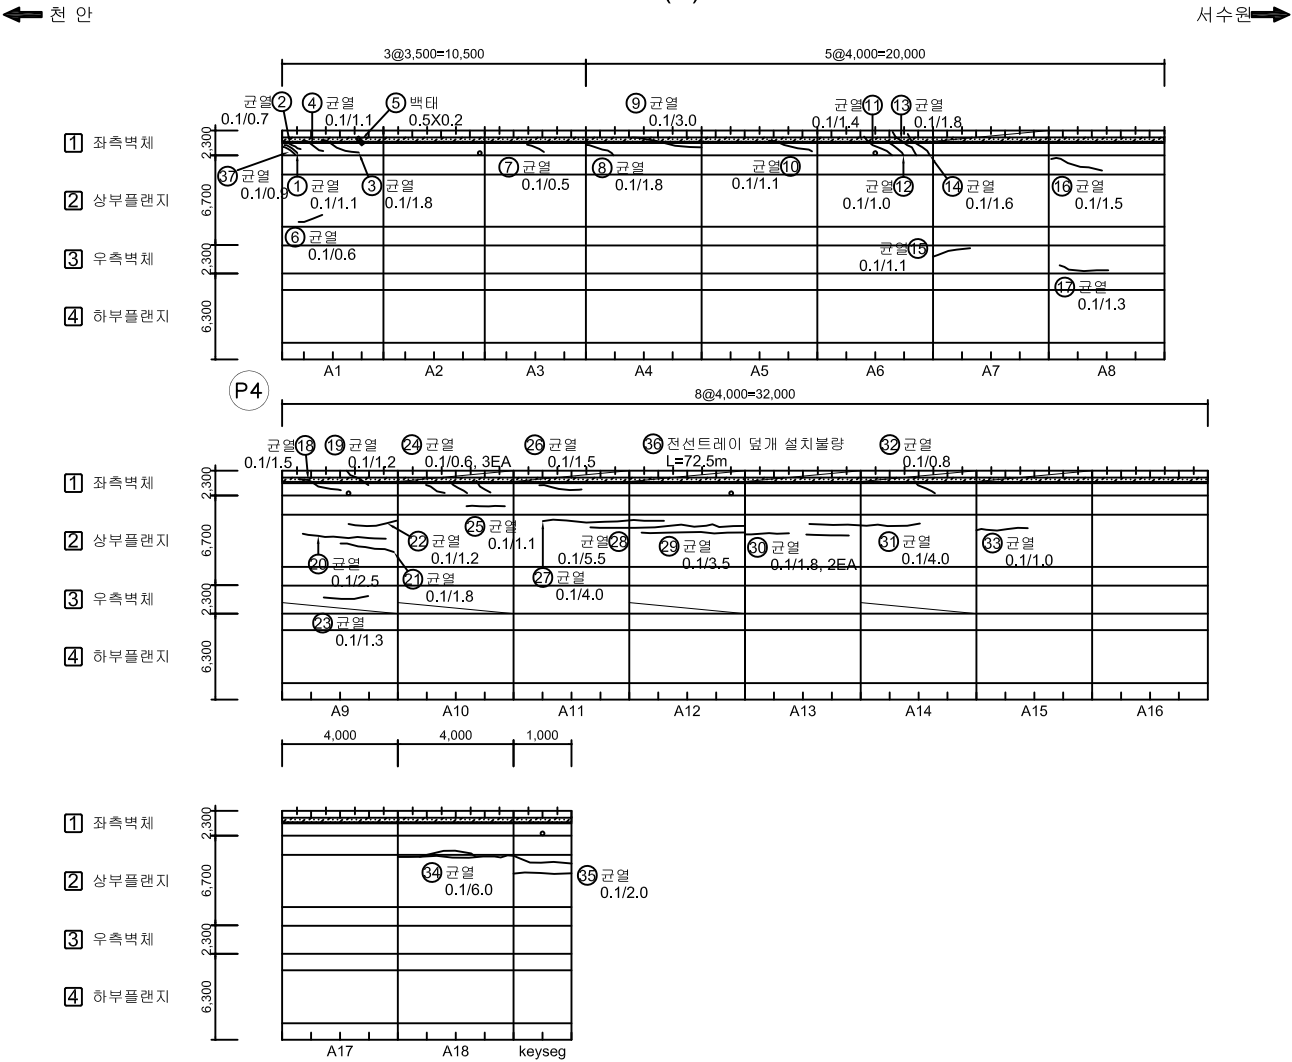

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
2	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
5	좌측벽체	백태	-	0.5	0.2	1	0.10	m²	
6	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	5.5	-	1	5.50	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	1.8	-	2	3.60	m	
31	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
34	상부플랜지	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	

KEY PLAN


SECTION

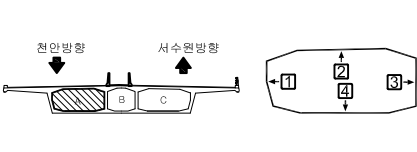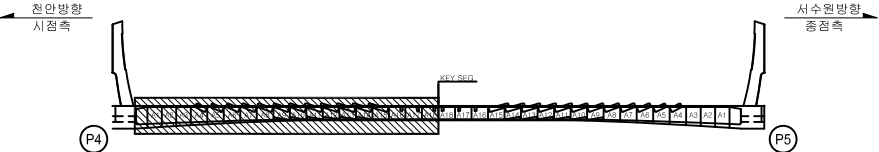

범	표면	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	좌측벽체	우측벽체	상부플랜지	하부플랜지	평택대교	
범	좌측벽체	우측벽체	상부플랜지	하부플랜지	2023.06	
범	좌측벽체	우측벽체	상부플랜지	하부플랜지	이택수	
범	좌측벽체	우측벽체	상부플랜지	하부플랜지	066	

BOX (A)

서수원➡

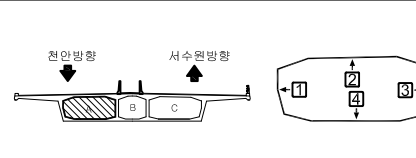

2023년 정밀안전점검

[illegible]


면	CW 0.2 간 당상간 절근노출 바수, 불록 재현간 벽 벽기, 벽락 부수, 채수 좌면, 면형	인 영 2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검공역
	표면오염 부수부 부식 토사회적 기타 배수구막형	구조물명 평택대교 조사일자 2023.06 책임자 이택수
면	토사회적 기타 배수구막형	도면번호 067

손상물량표

BOX (A)


← 천 안

서수원➡

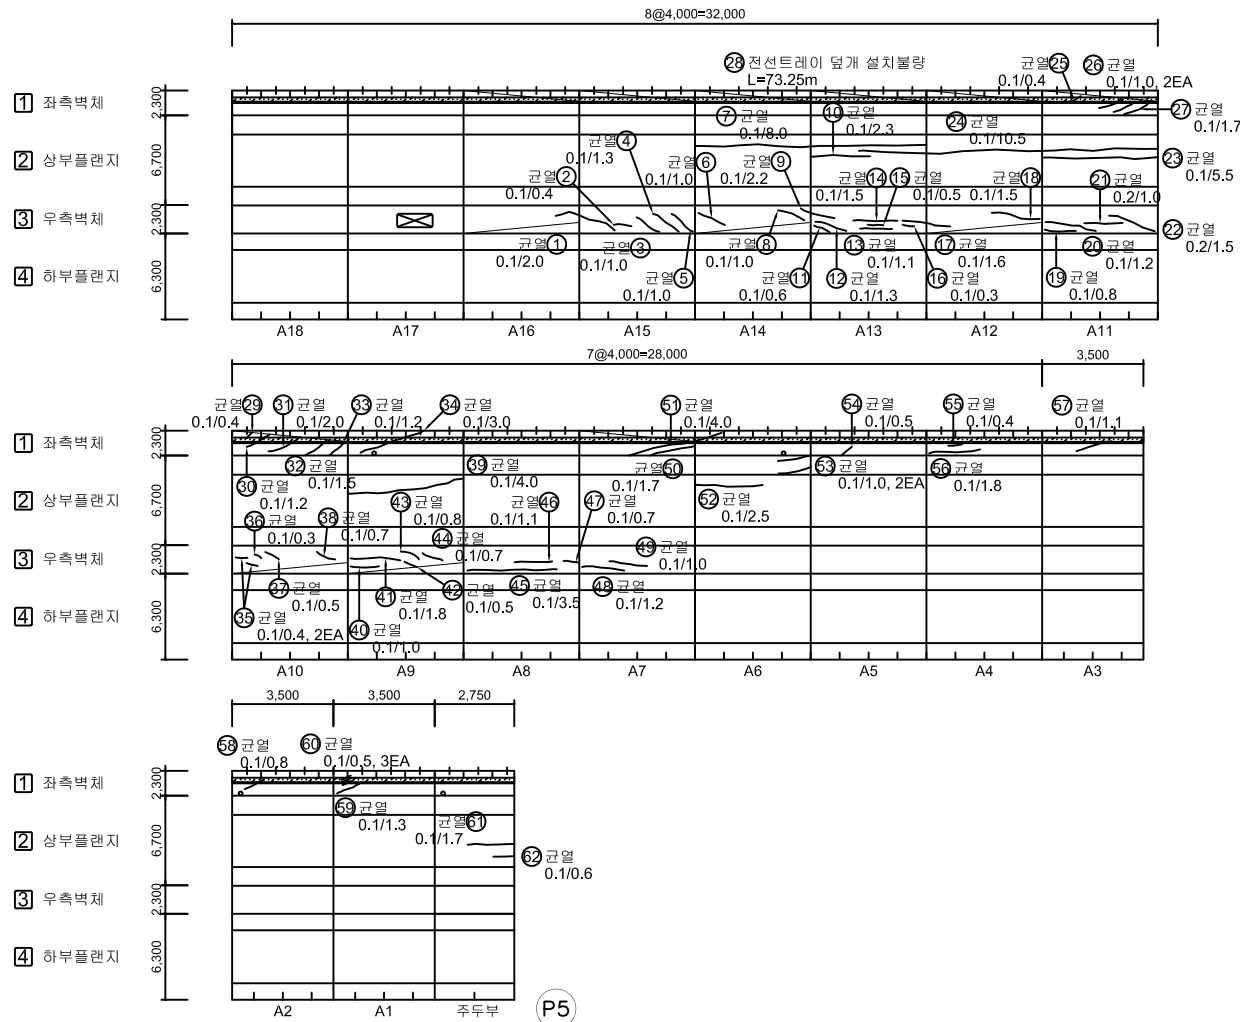


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
2	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
3	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
7	상부플랜지	균열	0.1	8.0	-	1	8.00	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
10	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
11	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
15	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
20	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
21	우측벽체	균열	0.2	1.0	-	1	1.00	m	
22	우측벽체	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	5.5	-	1	5.50	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	10.5	-	1	10.50	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
28	좌측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	73.25	-	1	73.25	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
35	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	

KEY PLAN

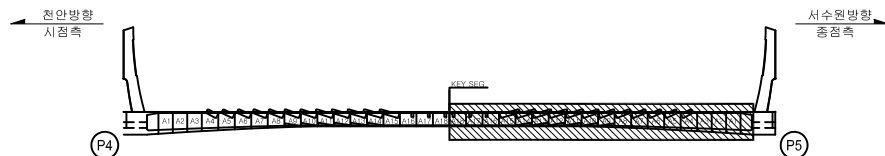

SECTION

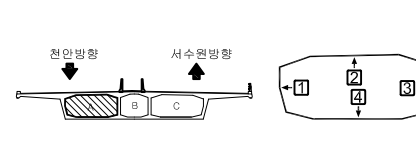


부 속	 SW-0.2	 간 격	 양상갈림	 절근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 채워진빈	 통 대	구조물명	평택대교	
	 벽단,벽각	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 토수 부	 부 식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	068	

손상물량표


BOX (A)

← 천 안


서수원➡

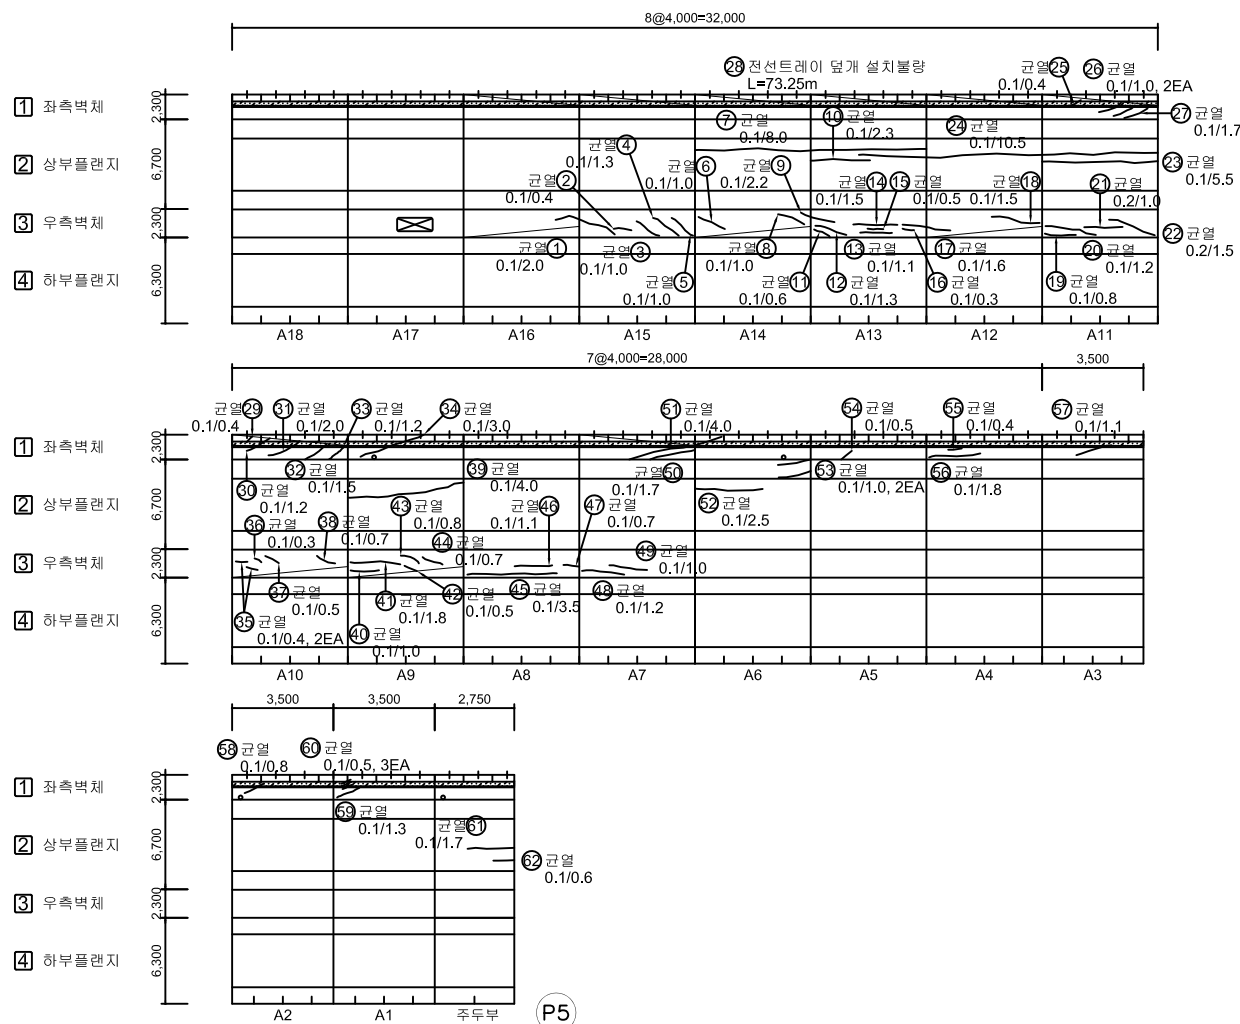[illegible]

KEY PLAN

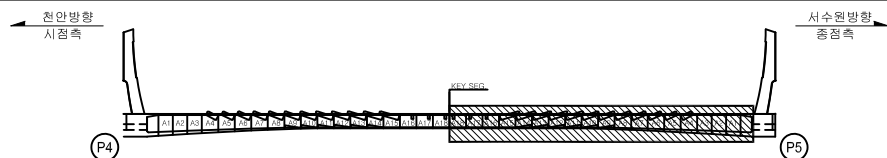

SECTION




비		간 열		당상간열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전진검열용역
		파손,탈락		재료변인		벽 태	구조물명	평택대교
레		박진,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이택수
		토사퇴적		기 타		배수구막힘	도면번호	069

손상물량표


BOX (A)

← 천 안

서수원 →

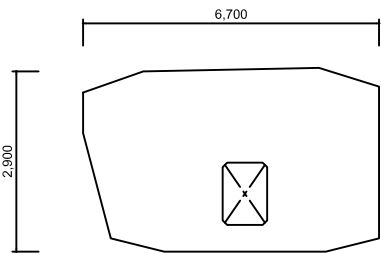


격벽부(시점쪽)

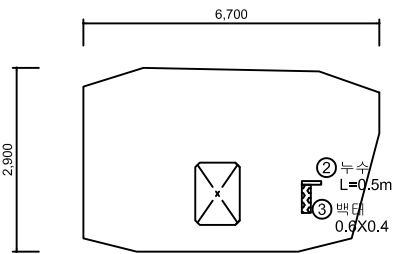


격벽부(중점쪽)

- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

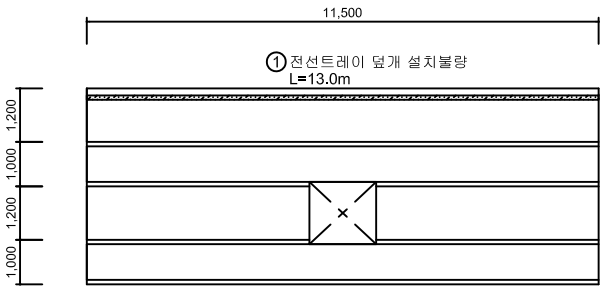

주두부


- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

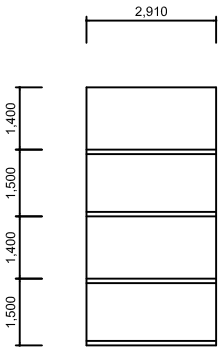

우측벽체 연결통로


KEY PLAN

← 천안방향
시점측

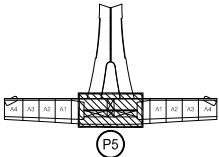

서수원방향
중점측

SECTION




No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	13.0	-	1	13.00	m	
2	격벽부	누수	-	0.5	-	1	0.50	m	
3	격벽부	백태	-	0.6	0.4	1	0.24	m²	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



범	CW 0.2	간	일	망상균열	철근노출	용	역	명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	재료분리	백	태	구조물명	평택대교			
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06				
	표면오염	보수부	부	식	책	임	자	이	택
	토사퇴적	기	타	배수구막힘	도면번호	070			

← 처 아

서수원➡

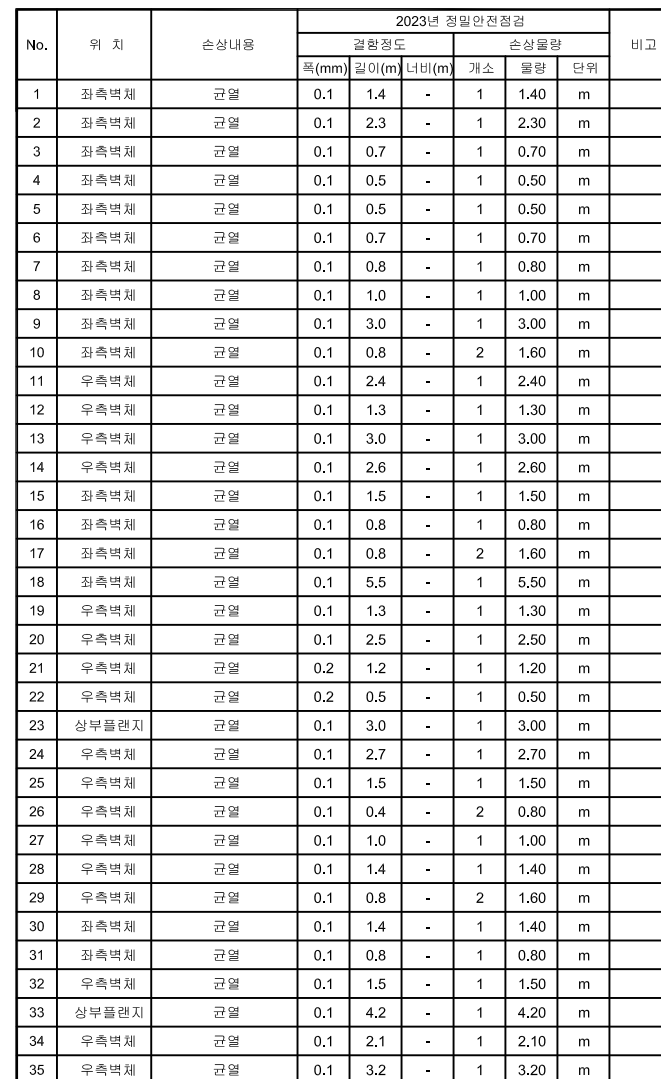


SECTION

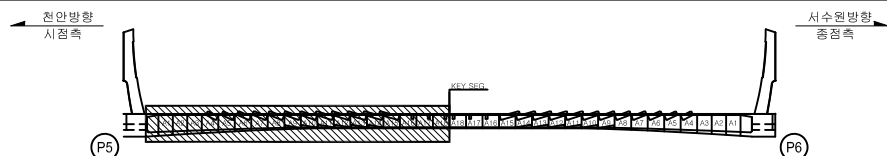

비	 CW 0.2	 간 격	 방향간격	 불기노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전진검공역
	 파손,탈락	 재료변인	 벽 태	구조물명	평택대교	
레	 박인,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부 식	책 임 자	이 택 수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	071	

BOX (A)

서수원➡

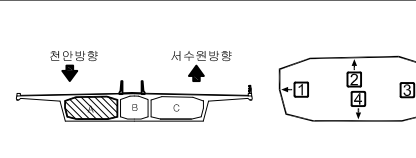


2023년 정밀안전점검

[illegible]

본 례	 EW-0.2	 간 격	 양상간격	 절근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 채표면인	 꽃 태		구조물명	평택대교
	 벽인,벽락	 부수,채수	 좌굴,변형		조사일자	2023.06
	 표면오염	 표수 부	 부식		책 임 자	이 택 수
	 토사회적	 기 타	 배수구막힘		도면번호	072



BOX (A)

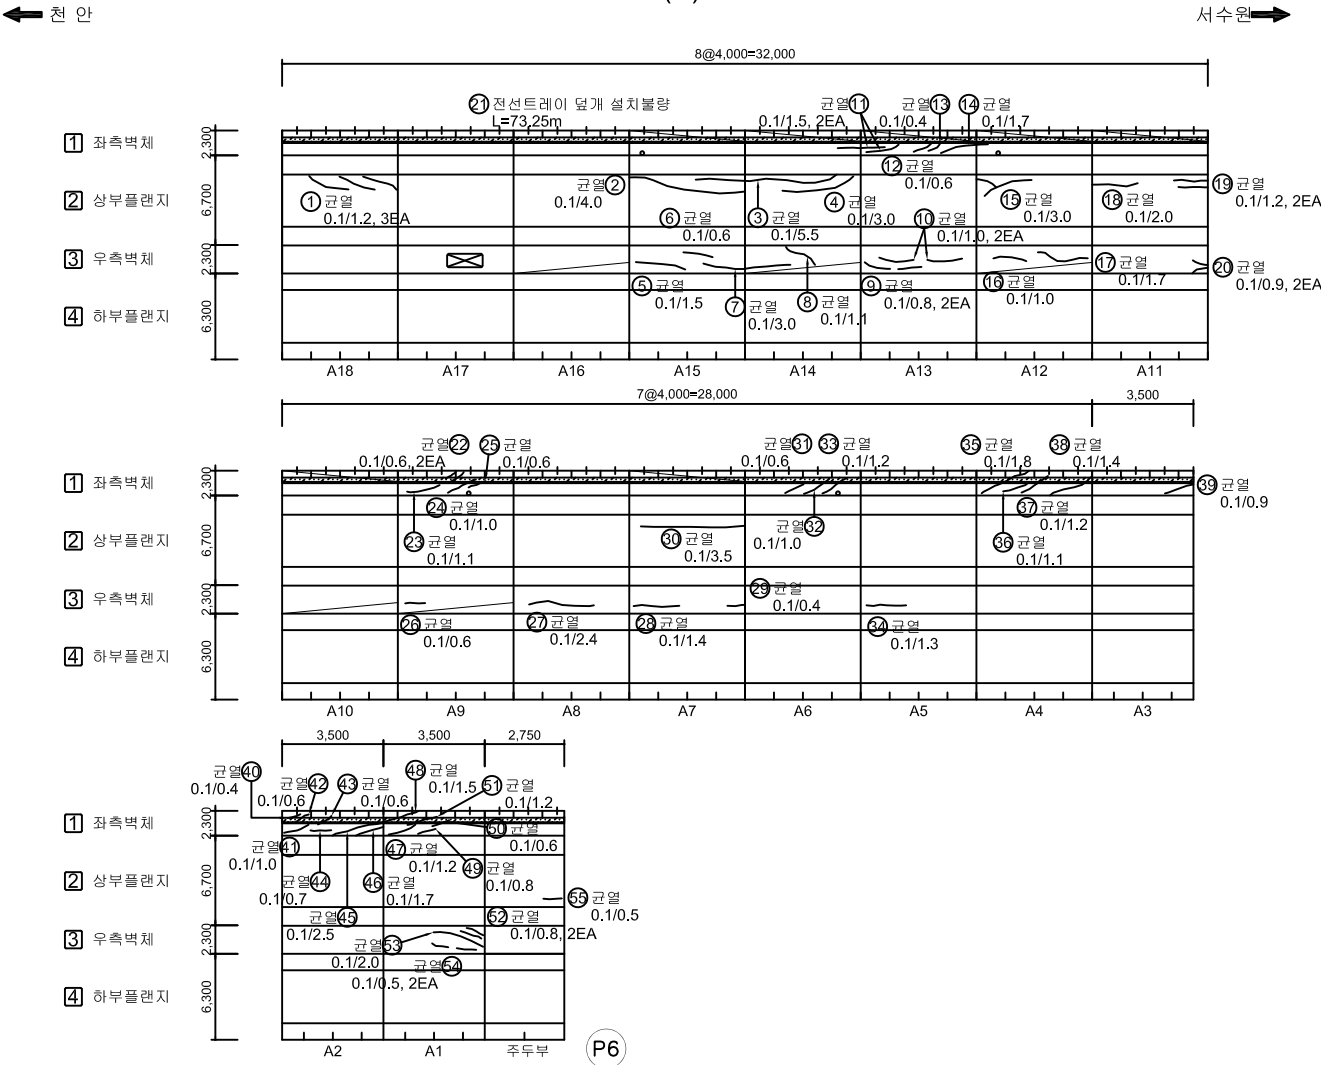

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	3	3.60	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	5.5	-	1	5.50	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
6	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
10	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
15	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
16	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
20	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	
21	좌측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	73.25	-	1	73.25	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
26	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
27	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
28	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
29	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	

KEY PLAN


SECTION

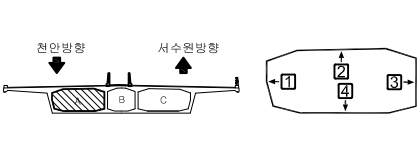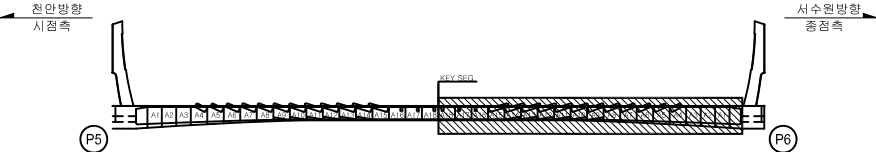


50	범	표면	재료	구조	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검영역
	표면	재료	구조	평택대교	
	표면	재료	구조	2023.06	
	표면	재료	구조	이택수	
	표면	재료	구조	073	

← 처안

서수원➡

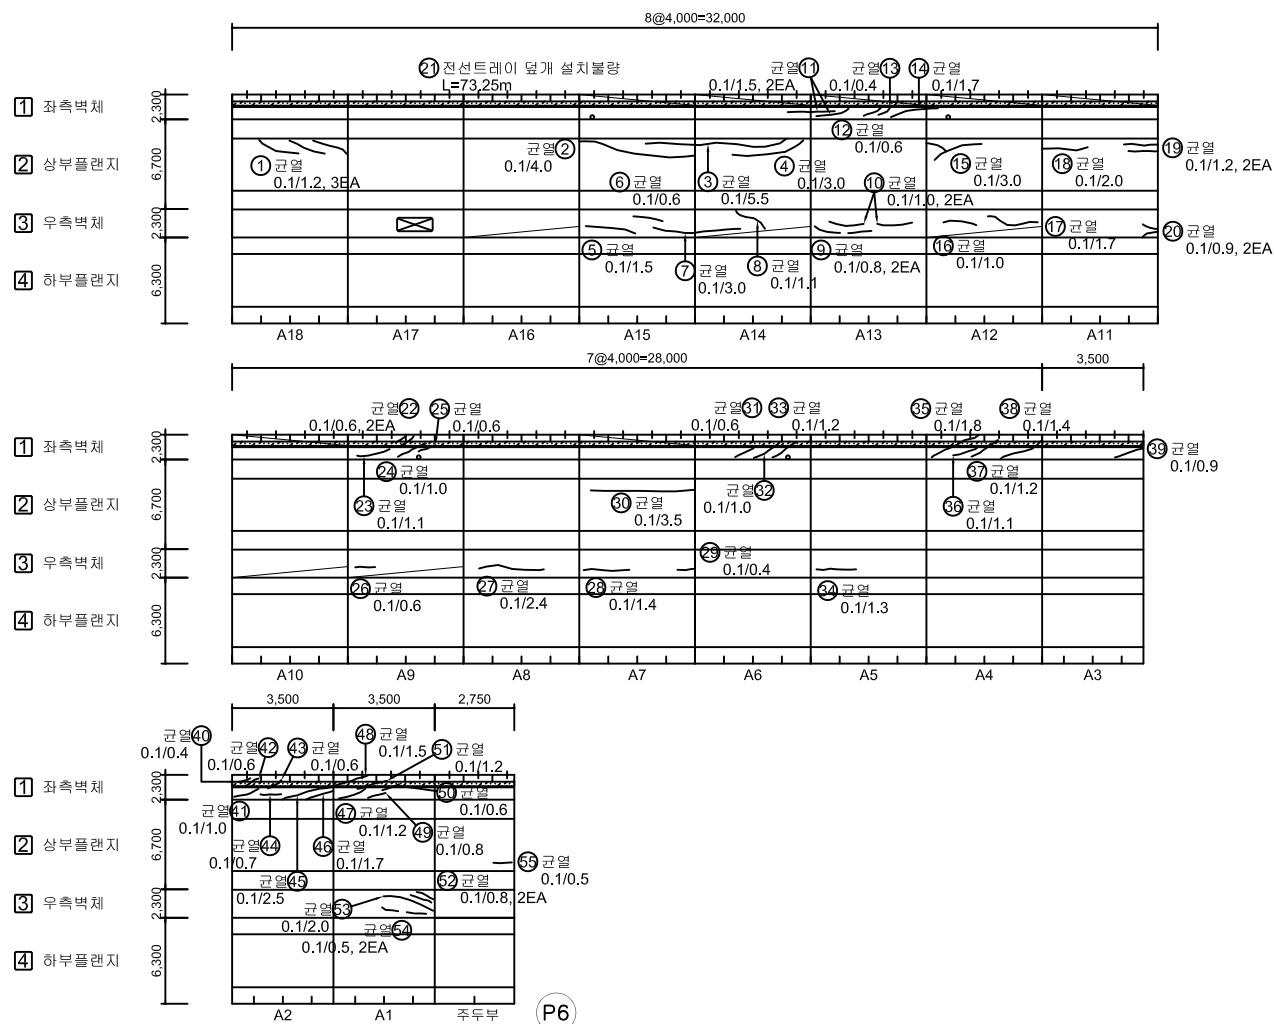[illegible]



SECTION

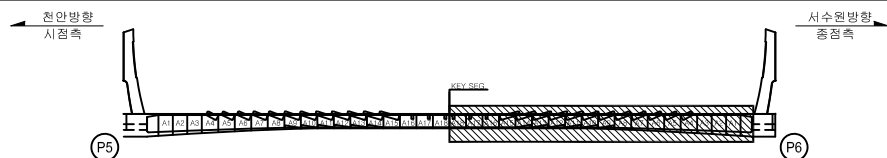

본 문	 PW 0.2	 간 격	 망상교편	 철근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 풍택대교 정밀안전점검결과역
	 파손,물막	 재료변리	 벽 태		구조물명	풍택대교
	 박리,박락	 부수,채수	 좌굴,변형		조사일자	2023.06
	 표면오염	 부수부	 부 식		책 임 자	이택수
례	 토사회적	 기 타	 배수구막힘		도면번호	074


[illegible]

SECTION

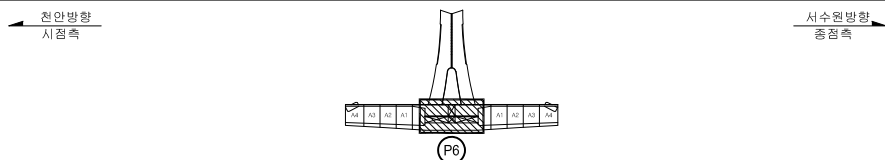

본 례	 CW 0.2	 간 열	 양상간열	 홀그노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,돌목	 재료변리	 벽 태	구조물명	평택대교	
	 벽기,벽력	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 분수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기타	 배수구마침	도면번호	075	



BOX (A)

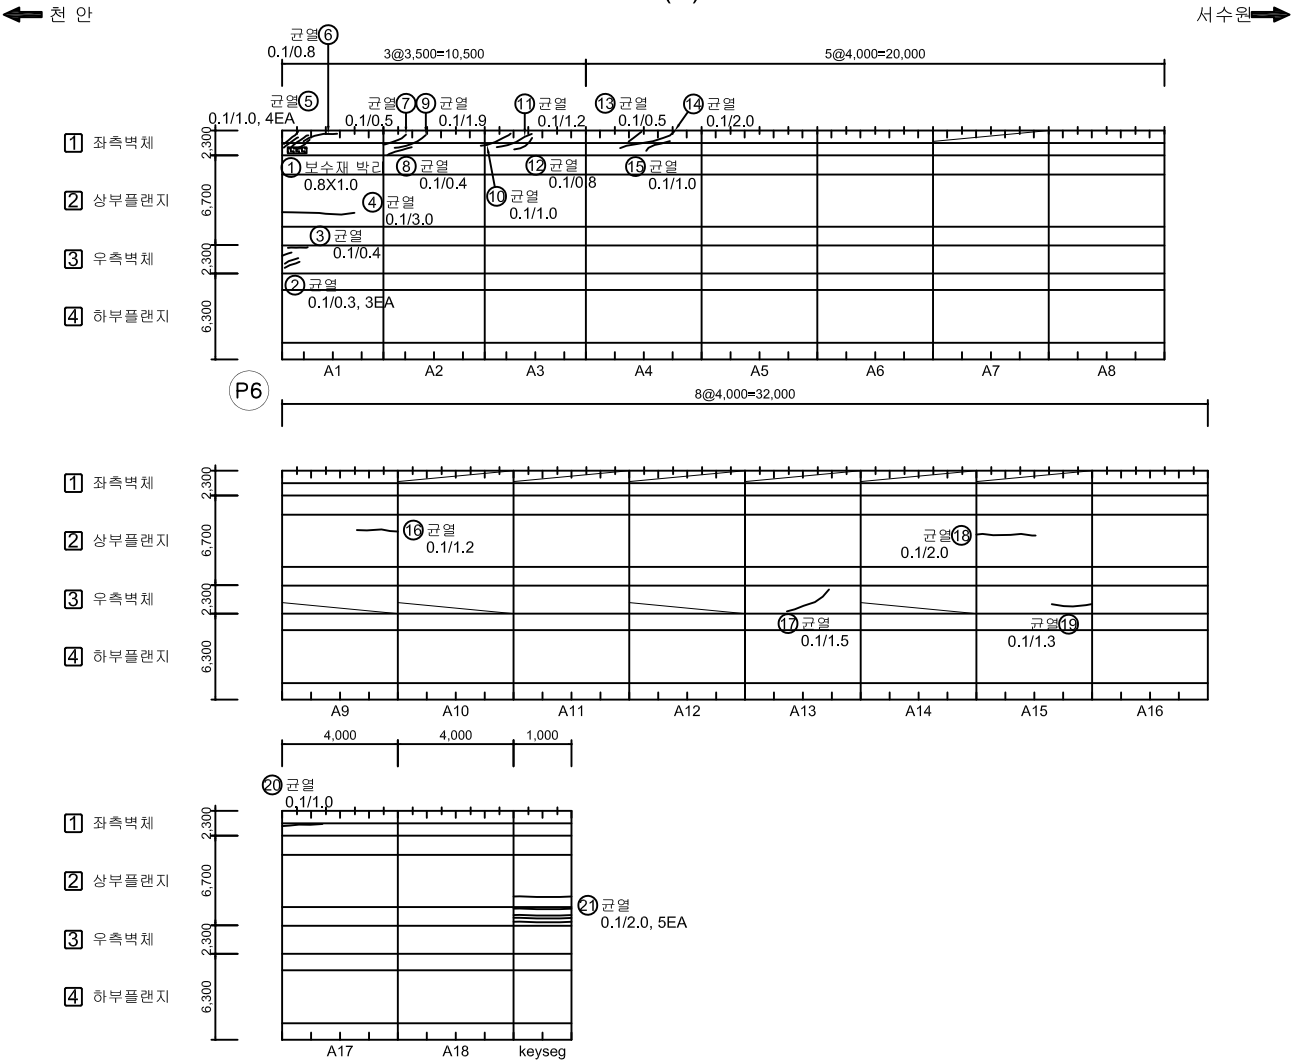

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	보수재 박리	-	0.8	1.0	1	0.80	m²	
2	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	3	0.90	m	
3	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	4	4.00	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
19	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	5	10.00	m	
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

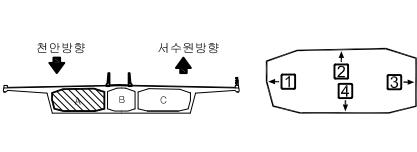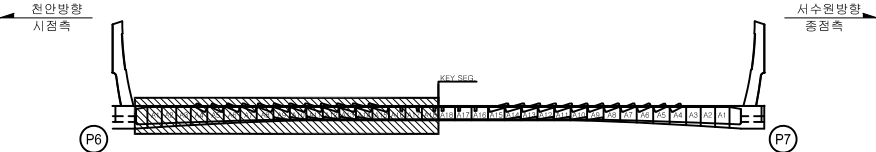


범	표면	재료	구조	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
표면	표면	표면	표면	평택대교
표면	표면	표면	표면	2023.06
표면	표면	표면	표면	이택수
표면	표면	표면	표면	076

손상물량표

BOX (A)



← 천 안

서수원➡

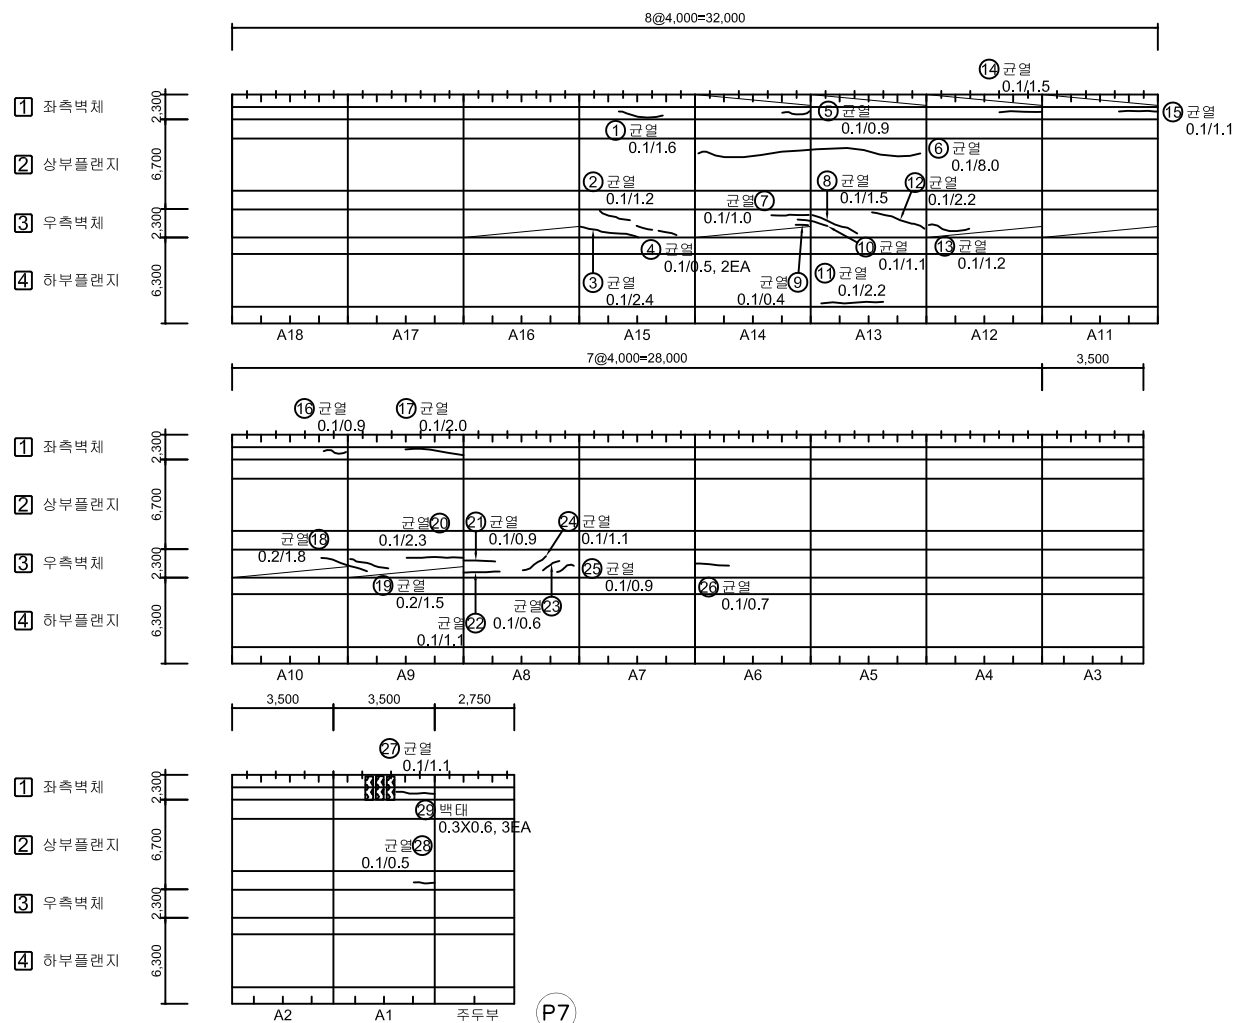[illegible]

KEY PLAN







SECTION

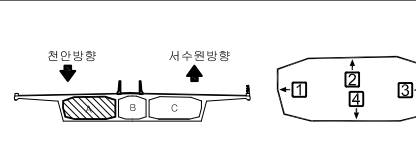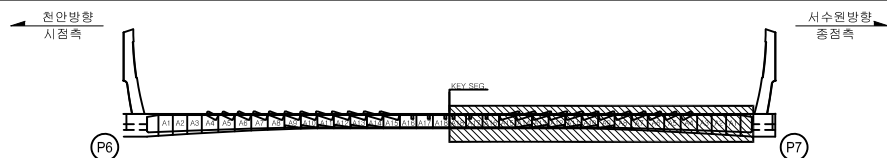


부 레	PW 0.2 간 격 방향간격 철근노출 공 여 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전진찰결과
	피손, 물막 재료물리 벽 태 구조물명	평택대교
	박리, 박락 누수, 채수 좌굴, 변형 조사일자	2023.06
	표면오염 보수수부 부식 책 임 자	이택수
	토사원적 기 타 배수구막힘 도면번호	077

손상물량표


BOX (A)

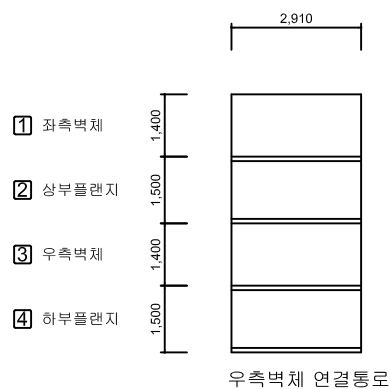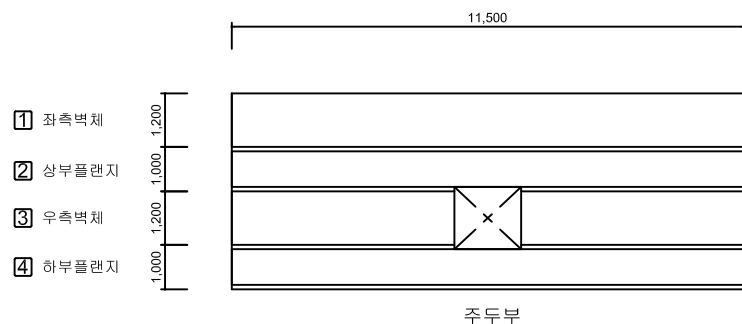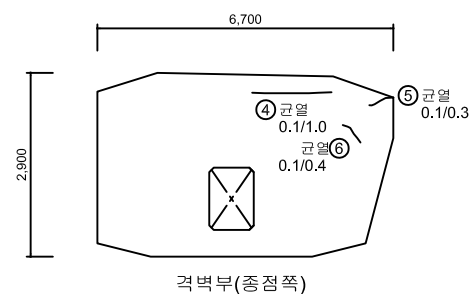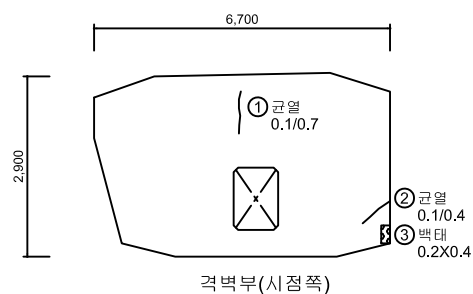[illegible]

KEY PLAN

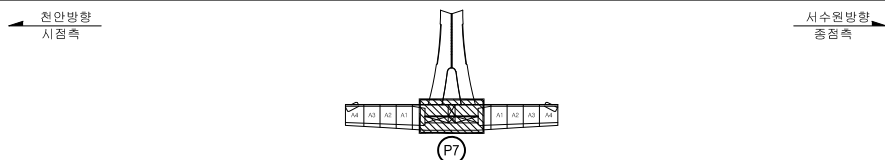

SECTION



본 례	 CW 0.2	 간 일	 망상간일	 줄그노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		 파손,물막	 재포설리	 벽 태	구조물명	평택대교
		 벽리,벽락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06
		 표면오염	 분수부	 부식	책임자	이택수
		 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	078




ID : PSC A BOX 내부 (S8) 외관조사망도

손상물량표

BOX (A)

← 천 안

서수원 →

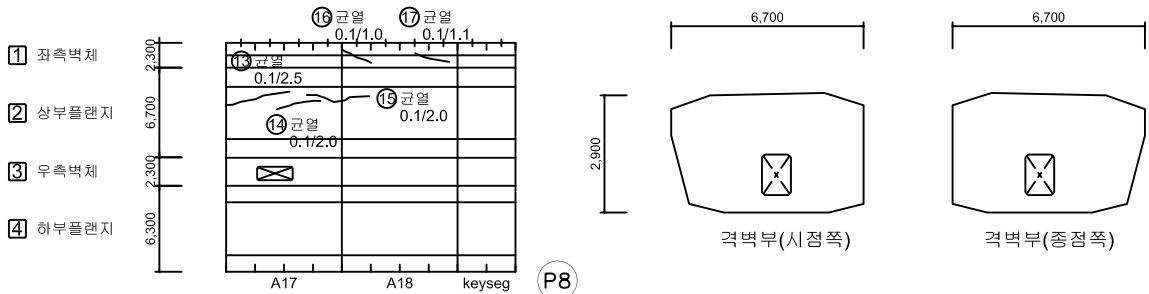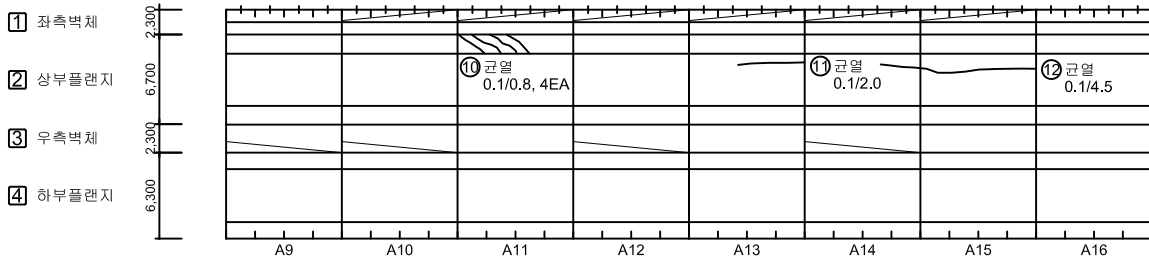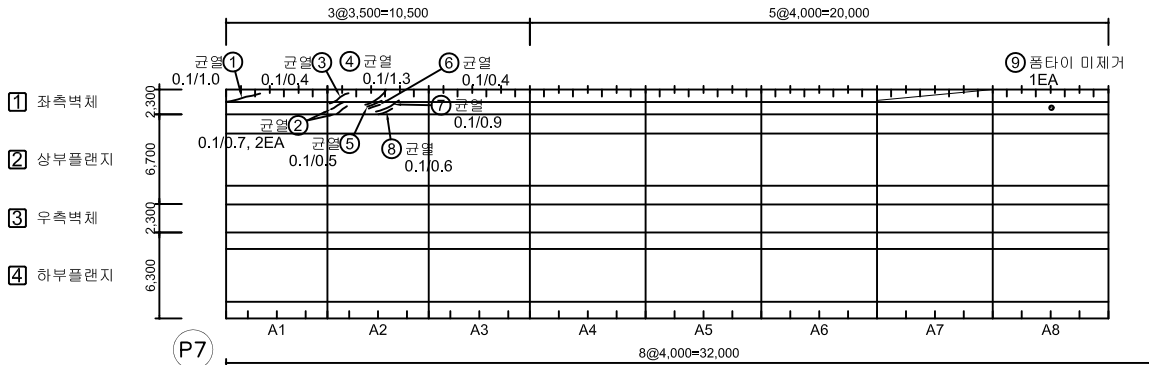

격벽부(시점쪽)

격벽부(종점쪽)

KEY PLAN

SECTION

← 천안방향
시점측

서수원방향
종점측



No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
9	좌측벽체	폼타이 미제거	-	-	-	1	1.00	EA	
10	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	4	3.20	m	
11	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
12	상부플랜지	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
14	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
15	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


범	CW 0.2	균열			용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락			구조물명	평택대교
		박리, 박락			조사일자	2023.06
		표면오염			책임자	이택수
레		토사퇴적			도면번호	079

손상물량표

G1 ~ G5

← 천 안

서수원 →

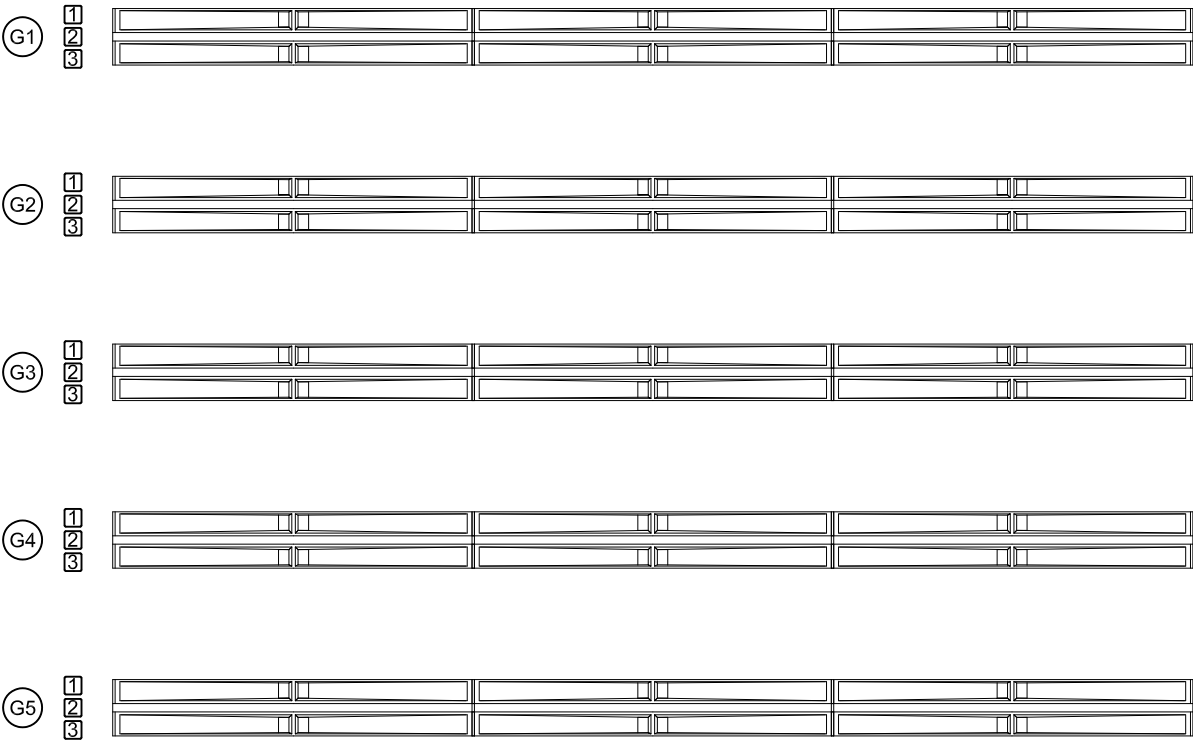

P8

A2

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

← 천안방향
시점측

→ 서수원방향
종점측

SECTION

천안방향

좌측면 우측면

1 2 3

하면

범례


CW 0.2	간	망상관열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	080	

손상물량표

G6 ~ G10

← 천 안



서수원→

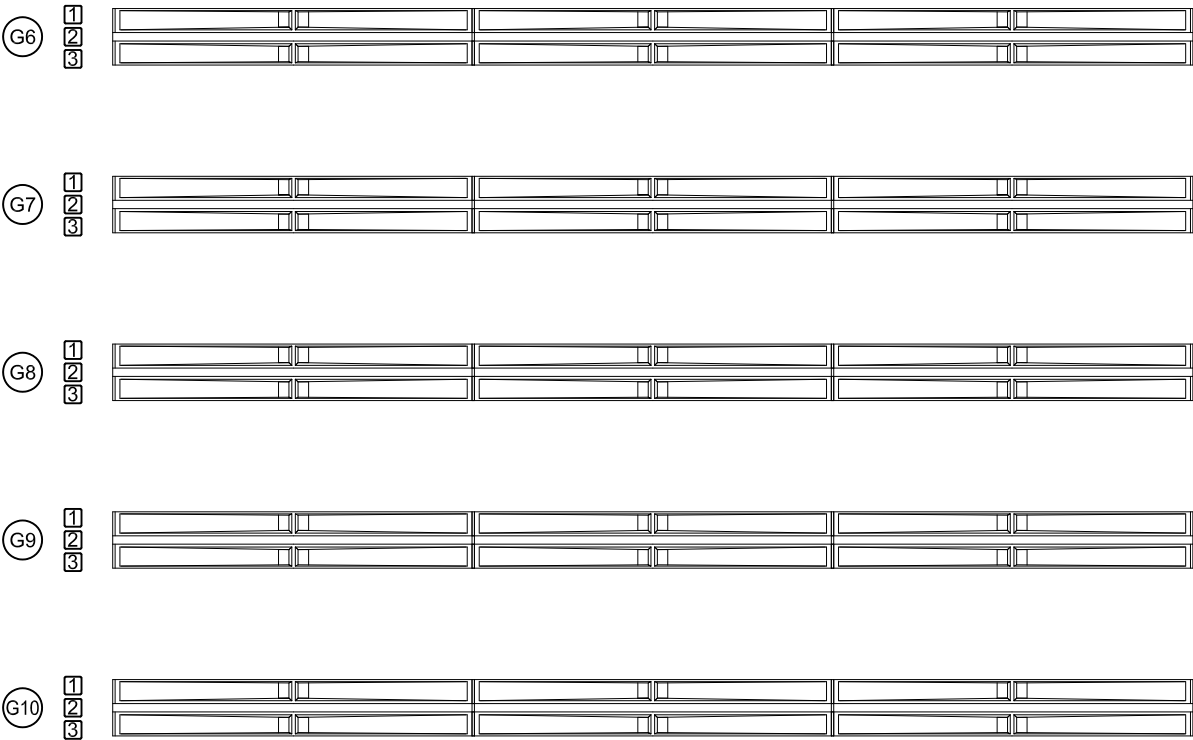

P8

A2

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

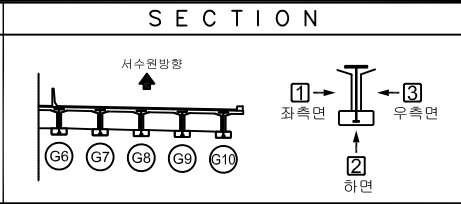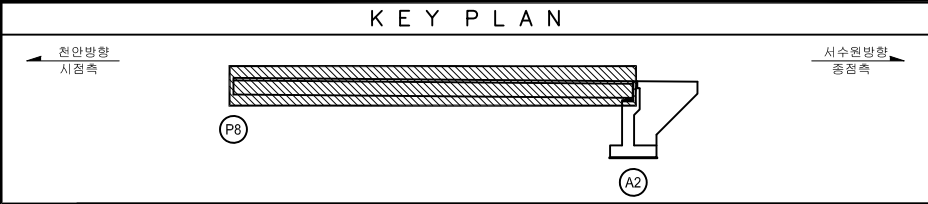


범례	CW 0.2 간월	망상관열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	자갈, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	081

손상물량표

BOX (B)

← 천 안



서수원 →

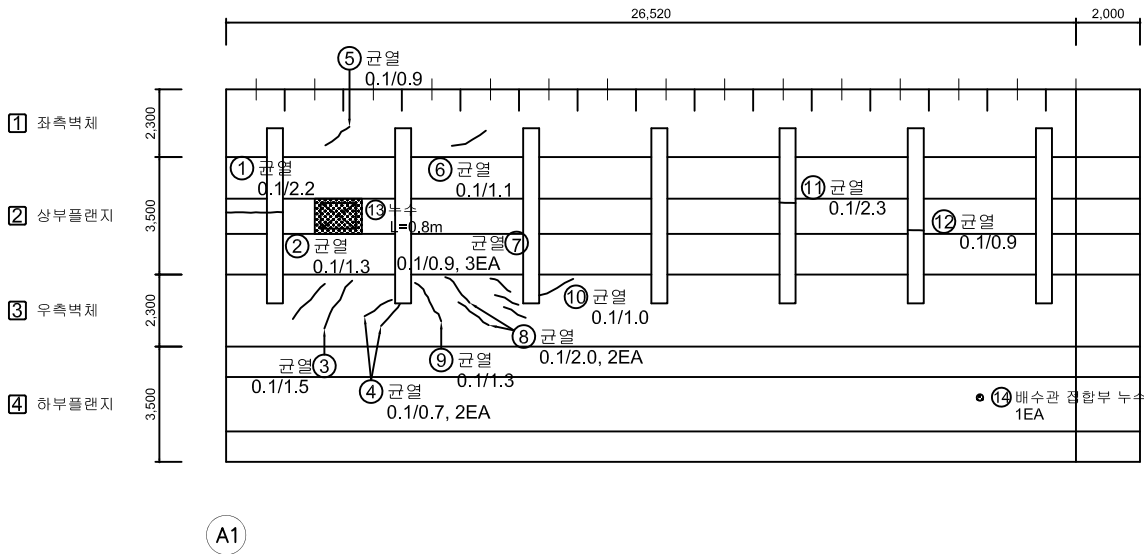

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
3	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
4	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
7	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	3	2.70	m	
8	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
10	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
11	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
12	상부플랜지	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
13	상부플랜지	누수	-	0.8	-	1	0.80	m	신규
14	배수시설	배수관 접합부 누수	-	-	-	1	1.00	EA	신규
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

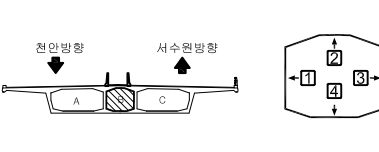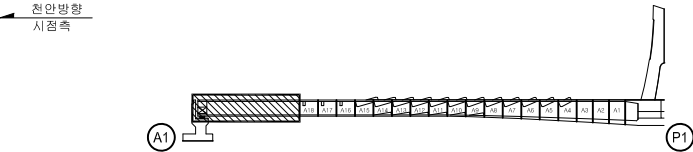


50		균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락	재료분리	벽,타	구조물명	평택대교
		박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
		토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	082

손상물량표


← 천 안

서수원➡

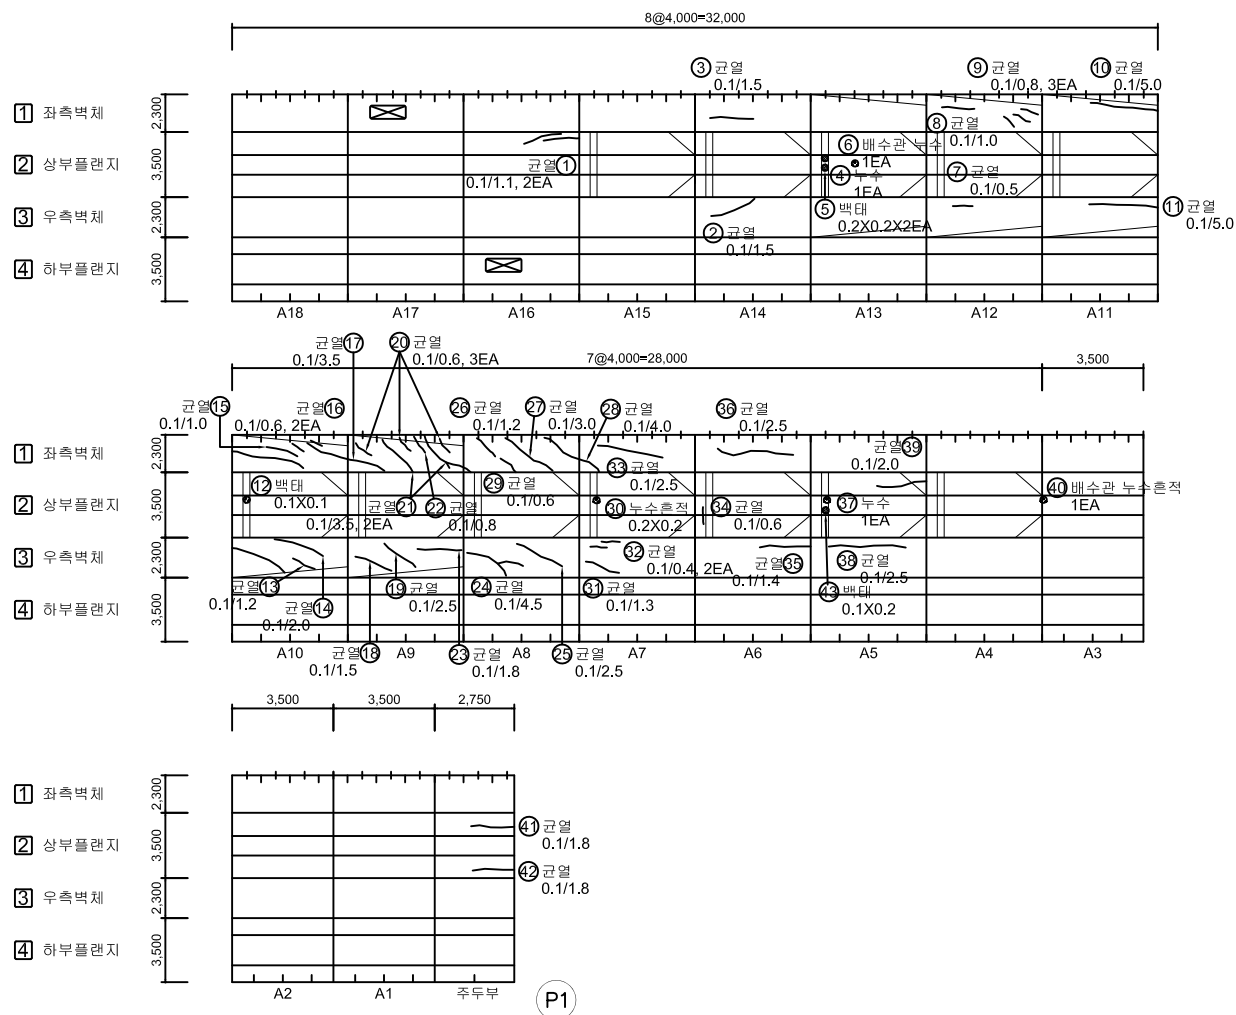


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
4	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
5	정착구	벽태	-	0.2	0.2	2	0.08	m²	
6	배수시설	배수관 누수	-	-	-	1	1.00	EA	
7	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	3	2.40	m	
10	우측벽체	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
12	정착구	벽태	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
13	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
14	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
19	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	2	7.00	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
23	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
24	우측벽체	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
25	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
30	정착구	누수흔적	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
31	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
32	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
34	상부플랜지/상부벽면지	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	


KEY PLAN

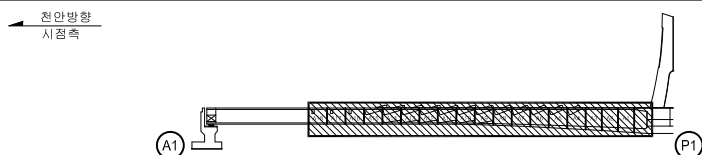


SECTION




부 레	 PW 0.2	 간 격	 망상간격	 철근노출	용 의 명	2023년 국토43호선 평택대학교 정밀안전진찰결과
	 패손, 물막	 재료불인	 벽 태	 구조물명	평택대학교	
	 박리, 박락	 부수, 채수	 좌굴, 변형	 조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부 식	 책 임 자	이 택 수	
	 토사회적	 기 타	 배수구막힘	 도면번호	083	

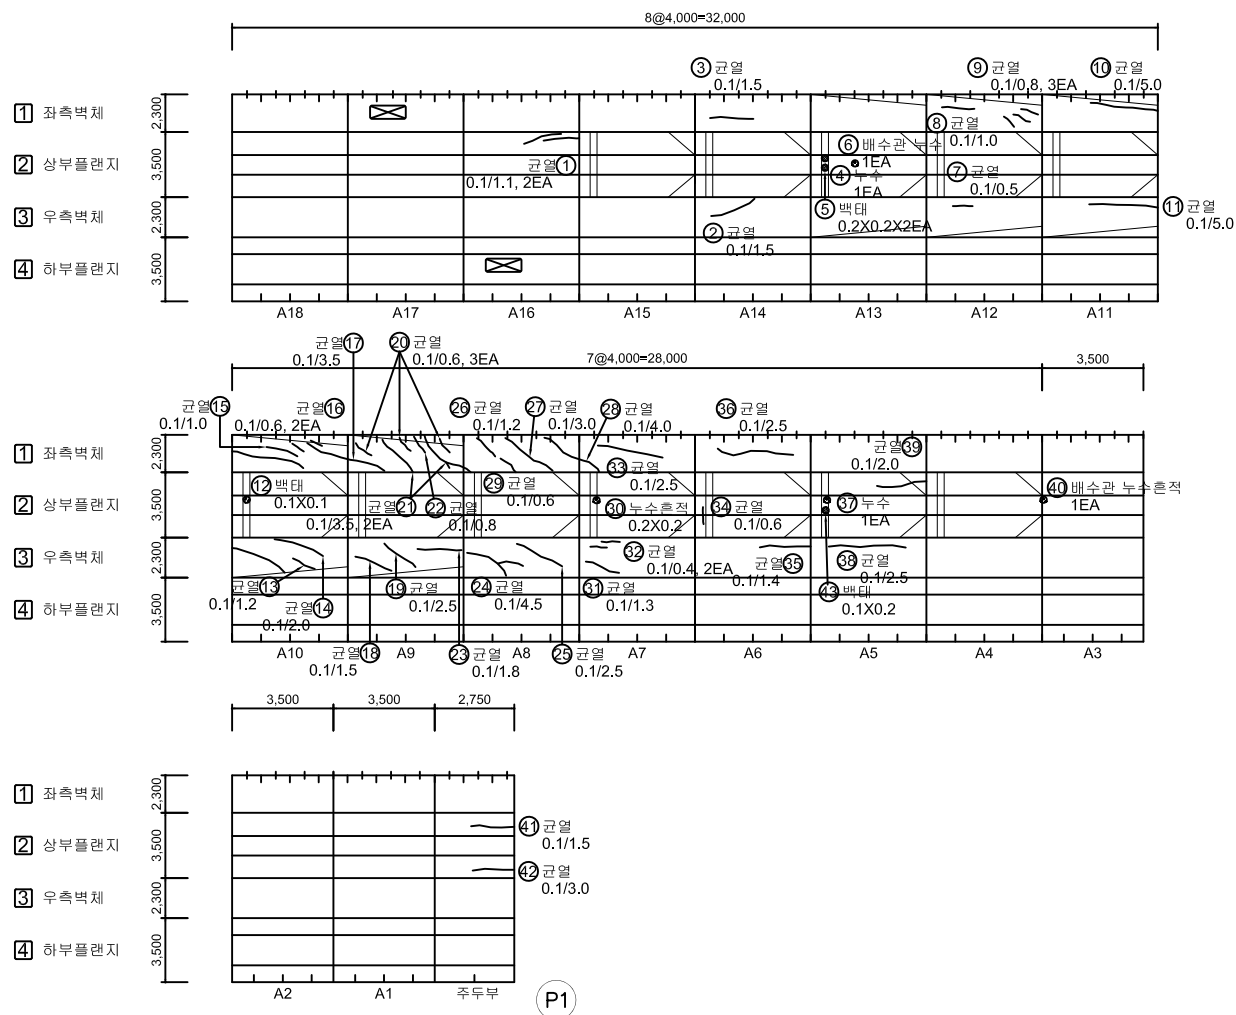[illegible]

KEY PLAN

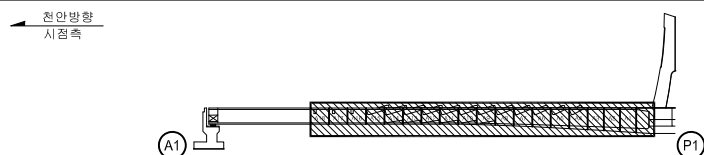

SECTION



부	PW 0.2 파손, 물막 박리, 박락 표면오염 토사회적	망상균열 재료분리 부수, 채수 보수부 기 타	철근노출 벽 태 좌굴, 변형 부 식 배수구막힘	용 의 명 구조물명 조사일자 책 임 자 도면번호	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검결과용 평택대교 2023.06 이택수 084
				평택대교	2023.06

손상물량표

BOX (B)



← 처 아

서수원➡

[illegible]

KEY PLAN

SECTION

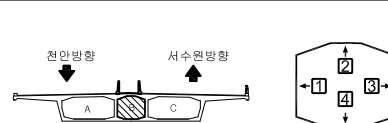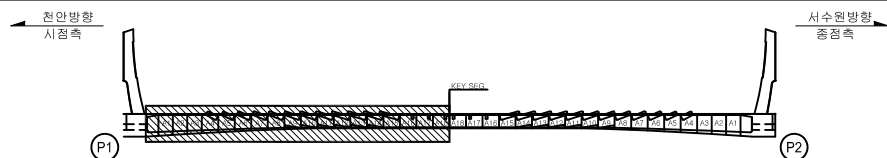


본 례		간 열		양상 간열		철근 노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		채색면리		색 태	구조물명	평택대교
		박리, 비라		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		토수 부		부 식	책인자	이택수
		토사 퇴적		기 타		배수구 막힘	도면번호	086

손상물량표


BOX (B)

← 천 안


서수원 →

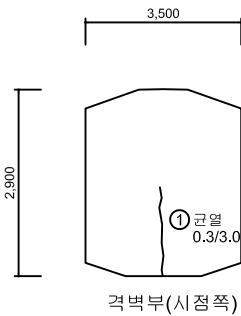


격벽부(시점쪽)

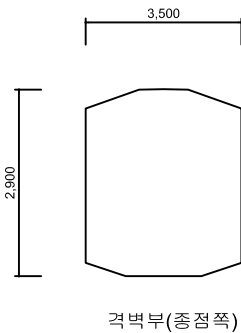

격벽부(중점쪽)

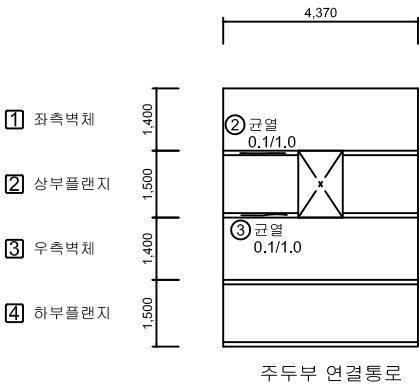


주두부 연결통로

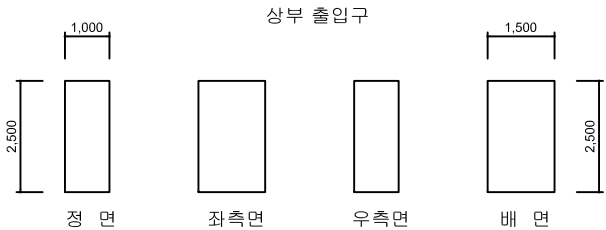


KEY PLAN

SECTION

← 천안방향
시점측

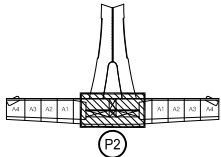

→ 서수원방향
중점측




No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.3	3.0	-	1	3.00	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

범	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	088

BOX (B)

← 천 안



서수원→

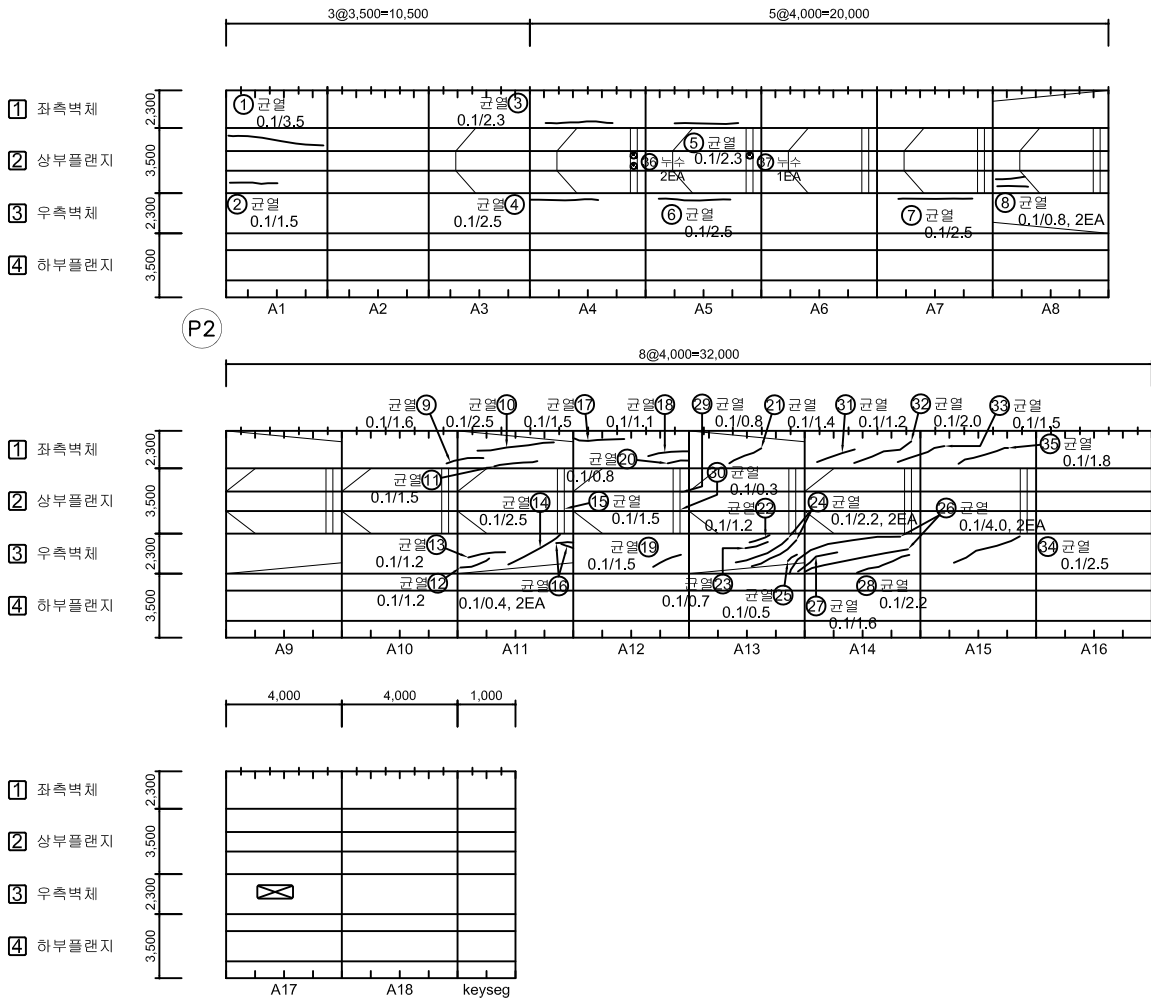

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
4	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
6	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
7	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
8	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
14	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
15	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
19	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
22	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
24	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	2	4.40	m	
25	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
26	우측벽체	균열	0.1	4.0	-	2	8.00	m	
27	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
28	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
34	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	

KEY PLAN

SECTION

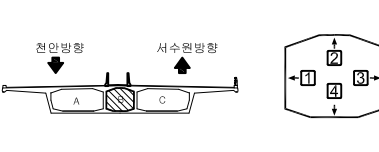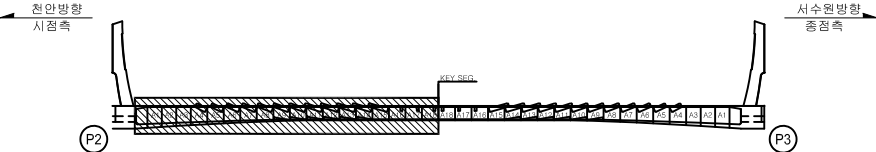




범	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	평택대교
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	2023.06
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	이택수
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	089

손상물량표

BOX (B)


← 처안

서수원➡

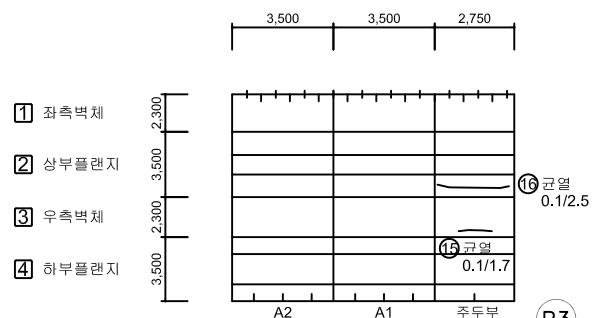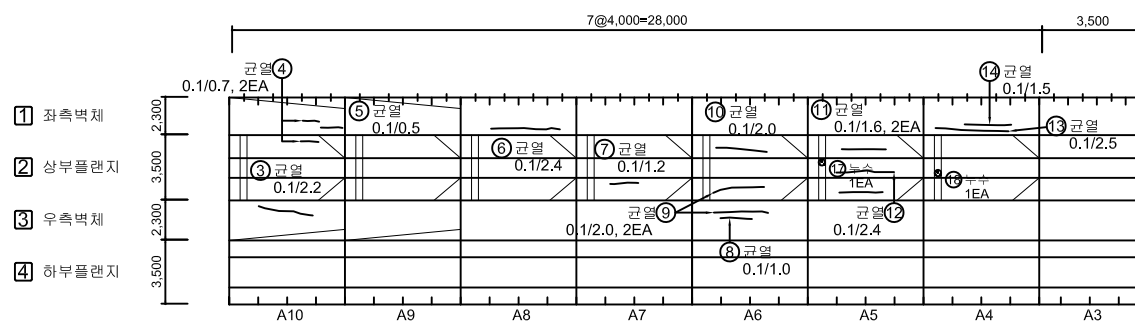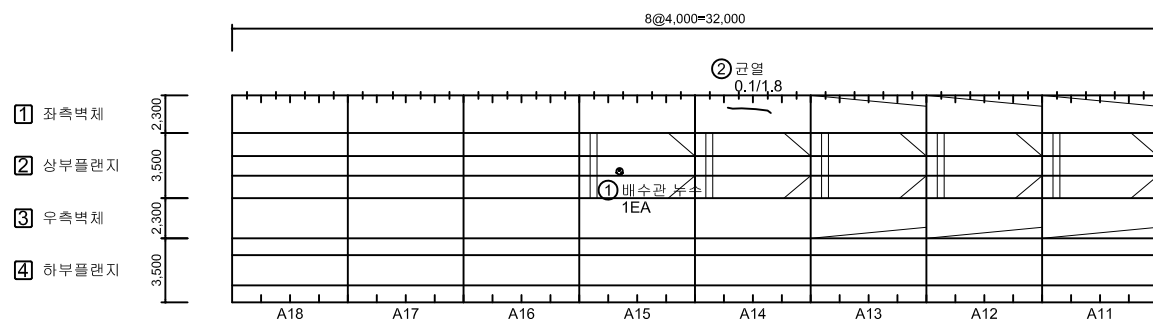


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	배수관 누수	-	-	-	1	1.00	EA	
2	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
3	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
4	상부-좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
7	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
10	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
11	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	2	3.20	m	
12	상부플랜지	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
17	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
18	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

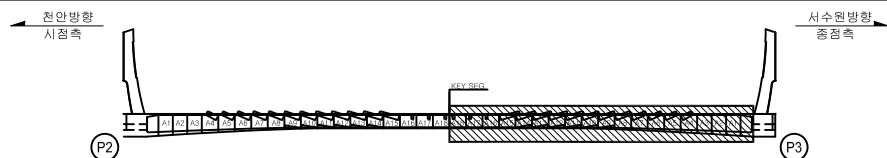

SECTION




본 례		간 열		양상 간열		철근 노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		채색면리		색 태	구조물명	평택대교
		박리, 비라		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		토수 부		부 식	책임자	이택수
		토사퇴적		기 타		배수구막힘	도면번호	090

손상물량표


BOX (B)

← 천 안


서수원 →

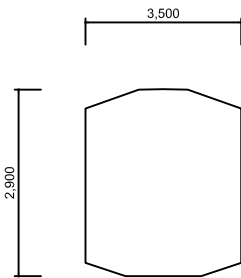


격벽부(시점쪽)

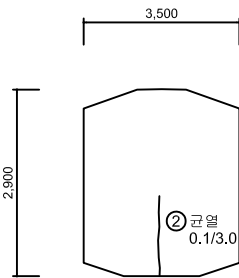


격벽부(중점쪽)

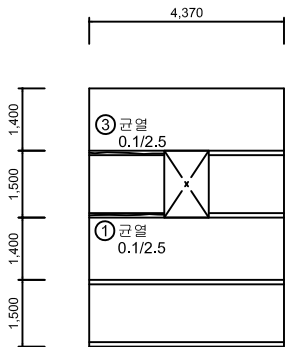


주두부 연결통로




정면

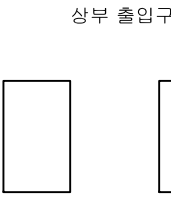

좌측면



우측면




배면

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
2	격벽부	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



KEY PLAN

← 천안방향
시점측

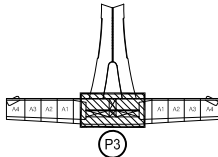

서수원방향
중점측 →

SECTION




부 속 제 표	 CW 0.2	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교	
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	091	

손상물량표

BOX (B)



← 처 아

서수원➡

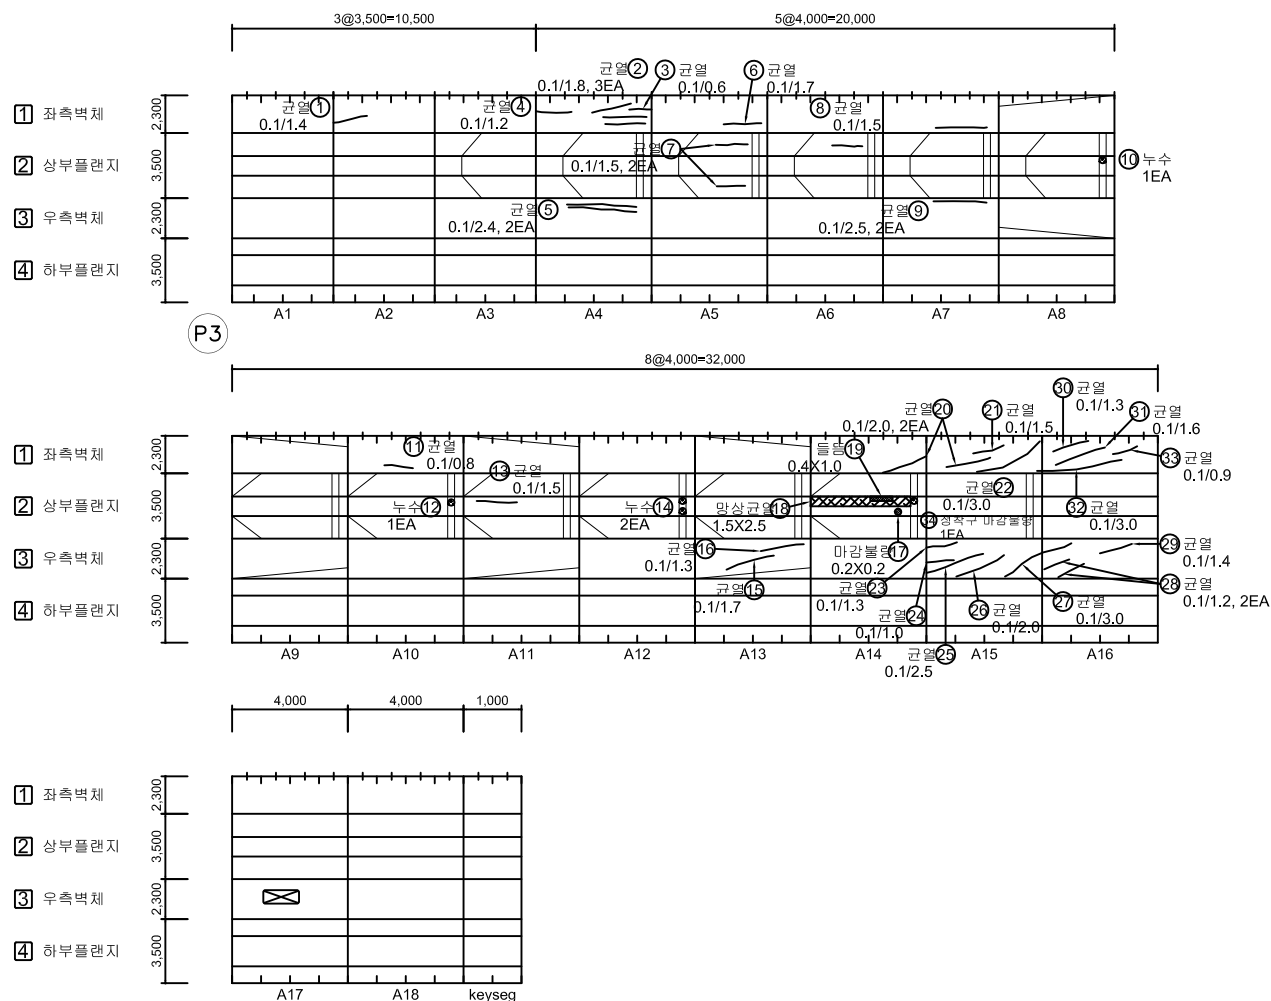[illegible]

KEY PLAN

SECTION

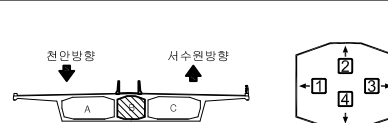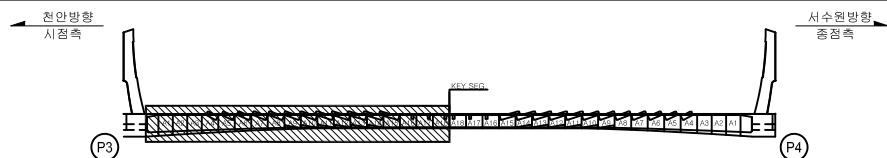


본 례		간 열		양상간열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		채널배리		못 태	구조물명	평택대교
		박리, 비라		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		토수 부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	092

손상물량표

BOX (B)


← 천 안

서수원➡

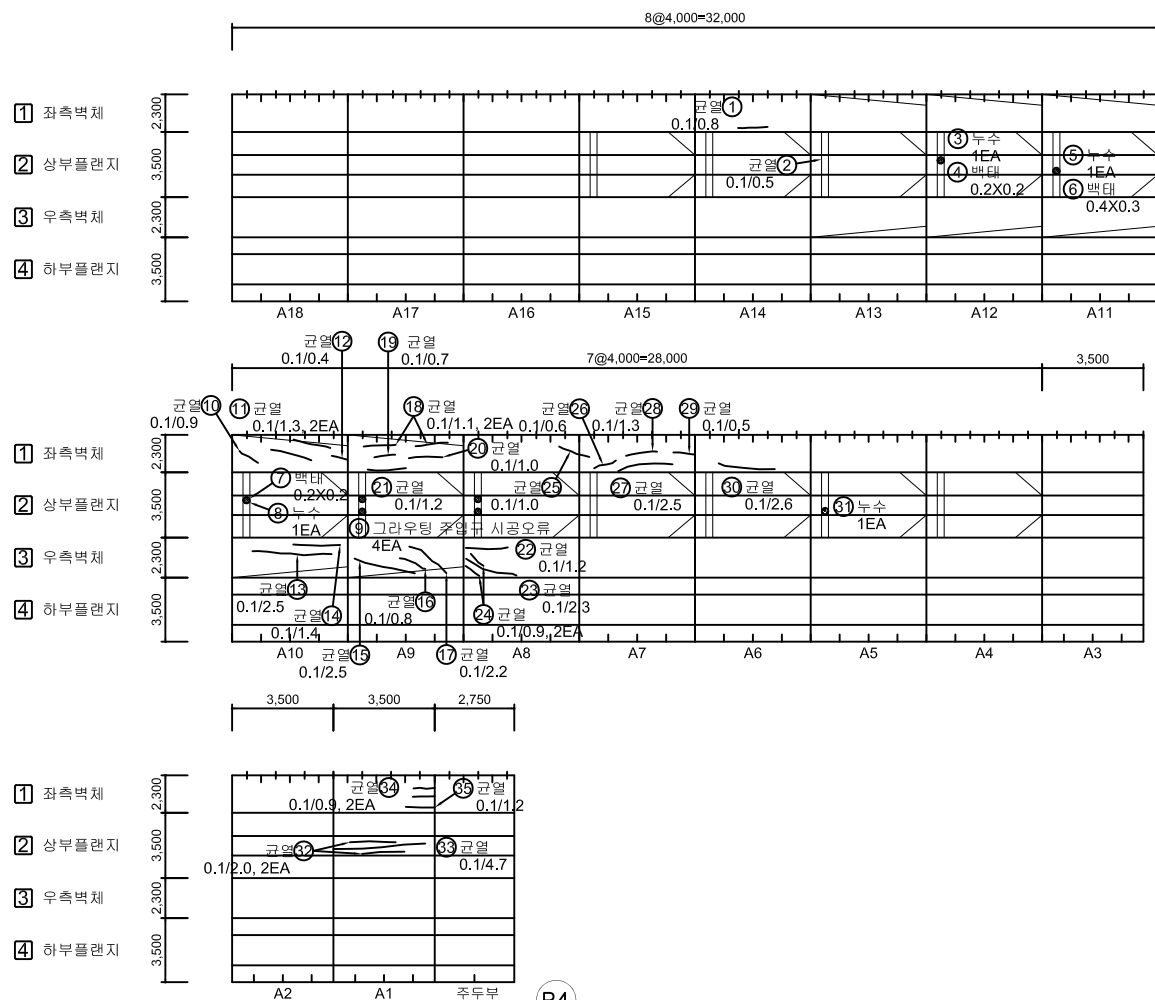


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상량량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
3	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
4	정착구	백태	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
5	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
6	정착구	백태	-	0.4	0.3	1	0.12	m²	
7	정착구	백태	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
8	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
9	정착구	그라우팅 주입구 시공오류	-	-	-	4	4.00	EA	
10	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
13	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
15	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
17	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
22	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	우측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
24	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	
31	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
32	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	4.7	-	1	4.70	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	

KEY PLAN

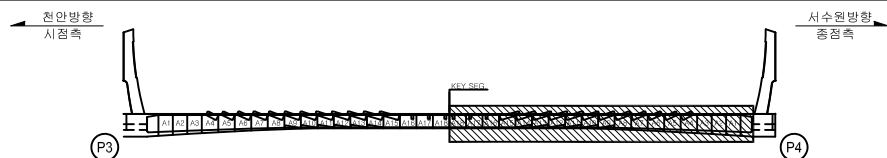

SECTION




평면 레이아웃		간격		당상간격		홀크기출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,물록		채널변리		벽태	구조물명	평택대교
		박리,박락		누수,체수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	093

손상물량표


BOX (B)

← 천 안


서수원 →

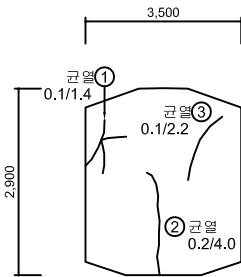


격벽부(시점측)

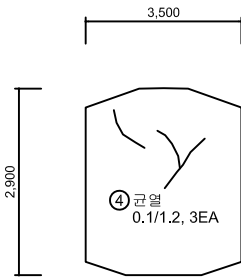

격벽부(중점측)

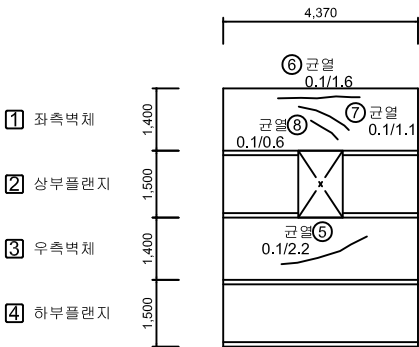


주둥부 연결통로

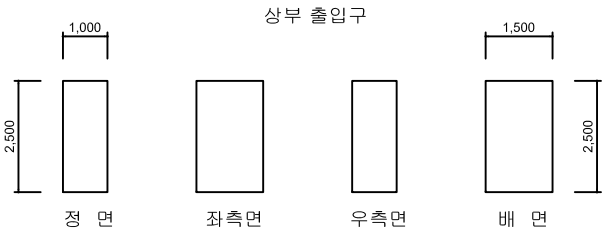

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
2	격벽부	균열	0.2	4.0	-	1	4.00	m	
3	격벽부	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
4	격벽부	균열	0.1	1.2	-	3	3.60	m	
5	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION



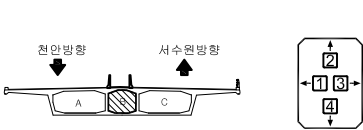


범 례	 균열	 철근노출	 철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 벽 태	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 체수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	094

BOX (B)

← 천 안


서수원 →

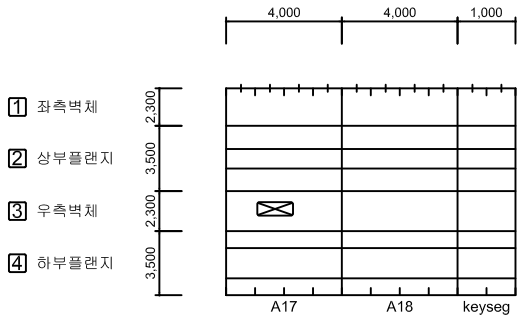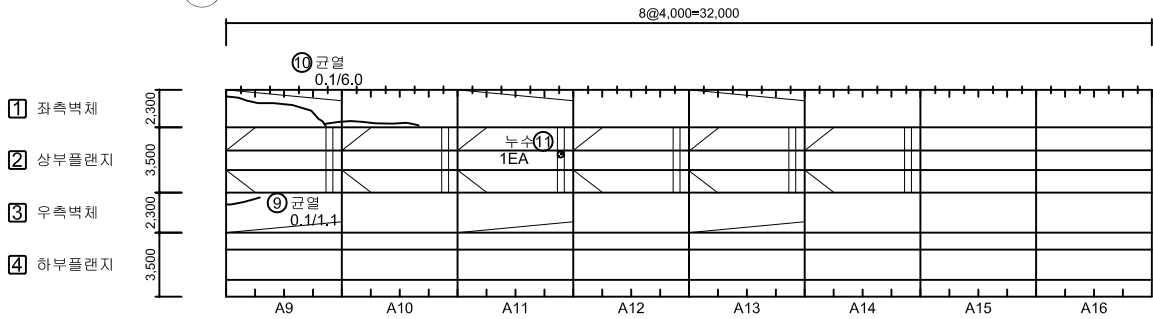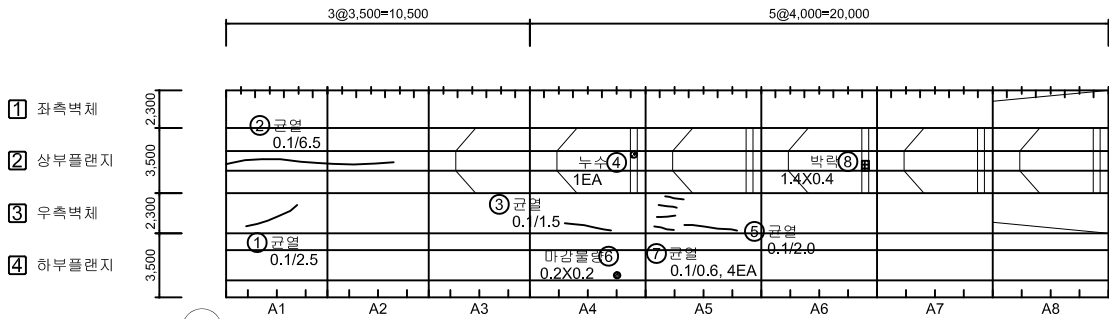

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	6.5	-	1	6.50	m	
3	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
4	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
5	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
6	하부플랜지	마감불량	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
7	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	4	2.40	m	
8	정착구	박락	-	1.4	0.4	1	0.56	m²	
9	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	
11	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

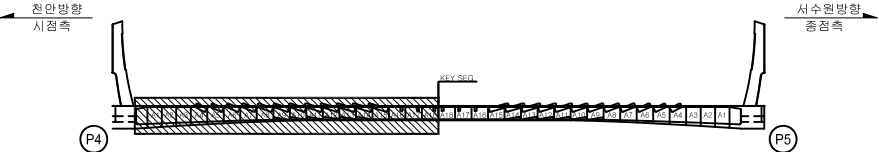


범	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	095	

BOX (B)


← 천 안

서수원➡

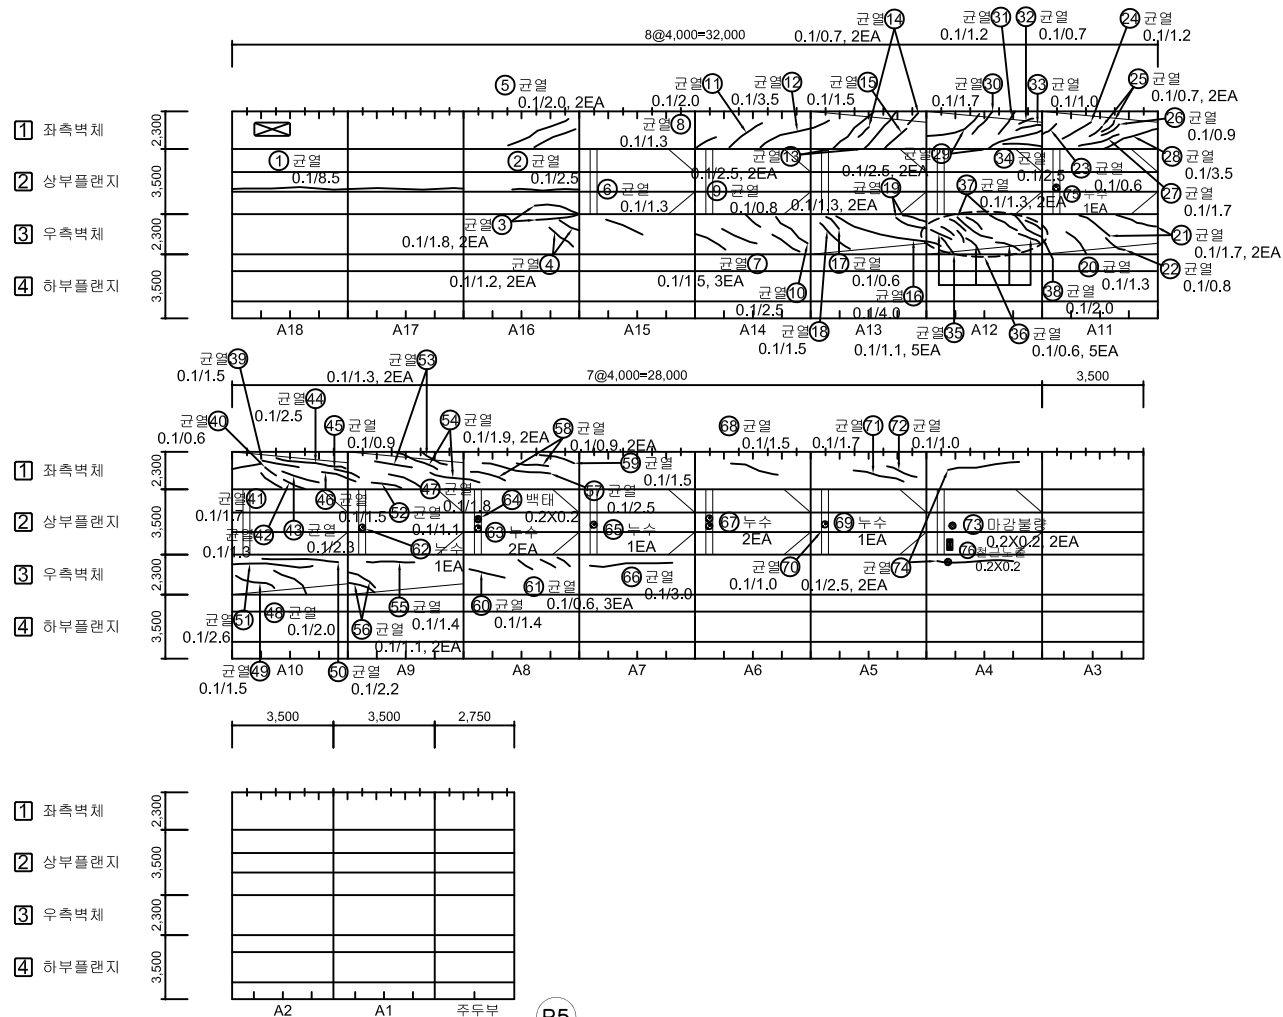


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	8.5	-	1	8.50	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
3	상부플랜지/우측벽체	균열	0.1	1.8	-	2	3.60	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	3	4.50	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
10	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
16	우측벽체	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
19	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
20	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	2	3.40	m	
22	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	EA	
32	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
35	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	5	5.50	m	

KEY PLAN

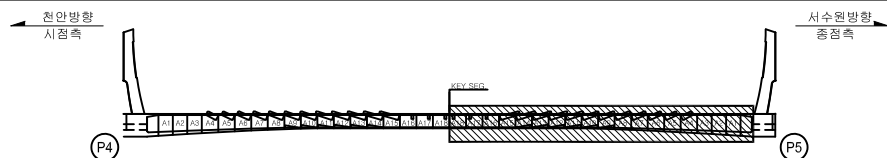


SECTION

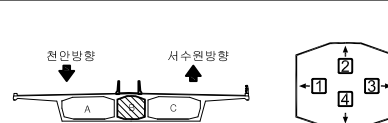


별 레		간 일		강상간일		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,물막		재포설리		벽 태	구조물명	평택대교
		백기,브릭		누수,채수		차로,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		빈수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구마침	도면번호	096

← 처안

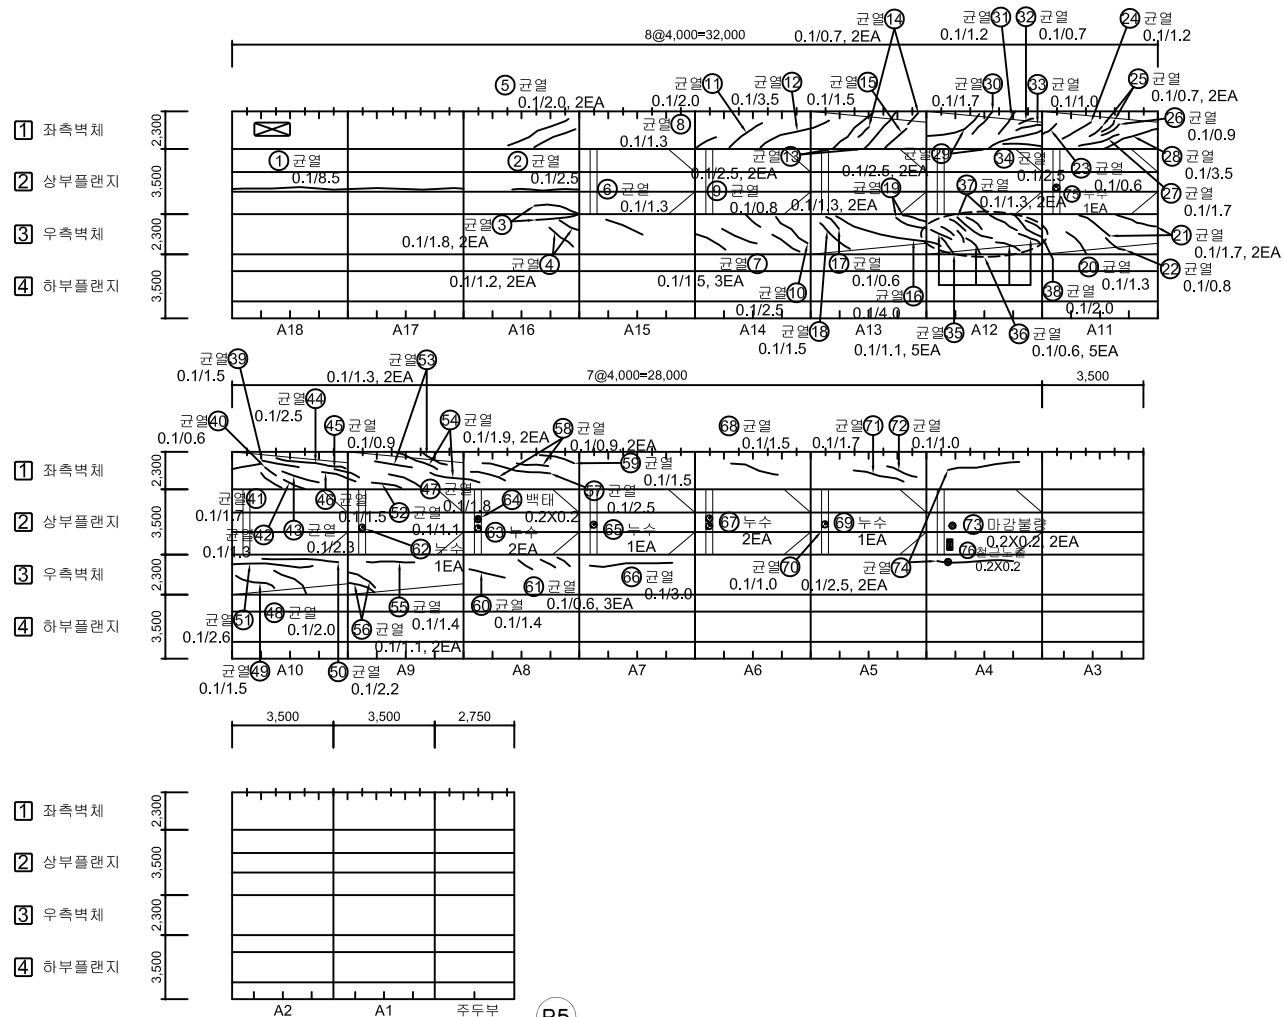


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	5	3.00	m	
37	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
38	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
39	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
40	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
41	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
42	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
43	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
44	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
45	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
46	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
47	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
48	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
49	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
50	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
51	우측벽체	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	
52	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
53	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	3	3.90	m	
54	좌측벽체	균열	0.1	1.9	-	2	3.80	m	
55	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
56	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
57	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
58	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	
59	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
60	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
61	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
62	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
63	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
64	정착구	백태	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
65	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
66	우측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
67	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
68	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
69	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
70	상부틀랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	

KEY PLAN

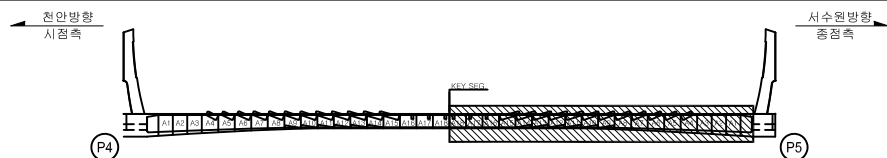

SECTION

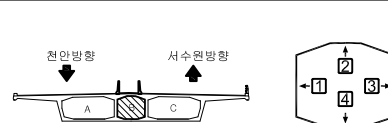


본 례		간 격		양상 간격		철근 노출	용 역 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		채색처리		색 태	구조물명	평택대교
		박리, 비라		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이택수
		토사퇴적		기 타		배수구막힘	도면번호	097

손상물량표

BOX (B)



← 천 안

서수원➡

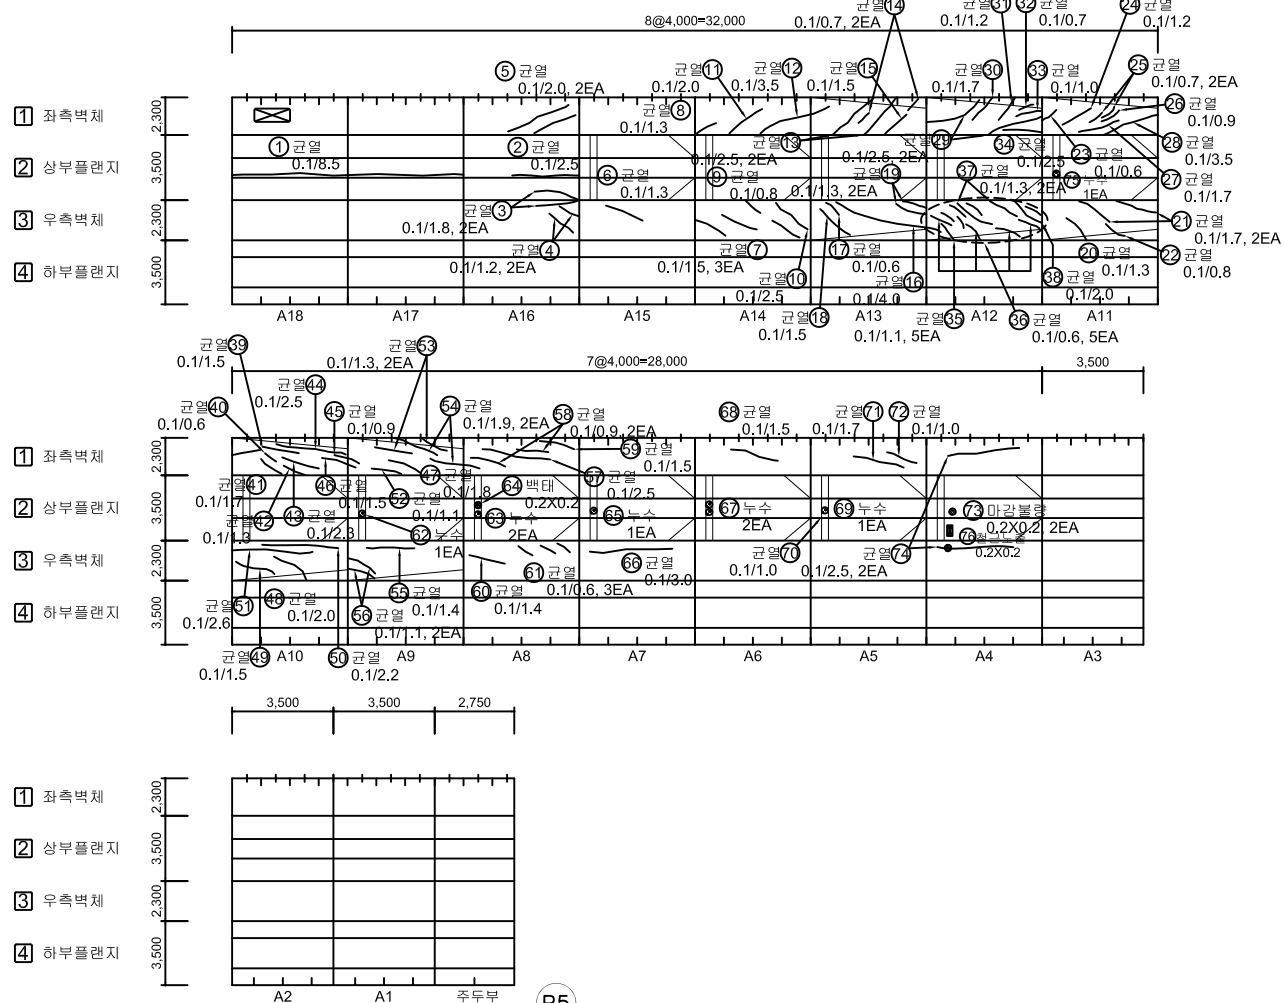[illegible]

KEY PLAN

SECTION

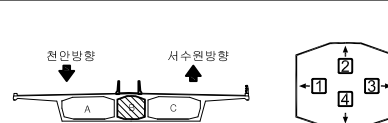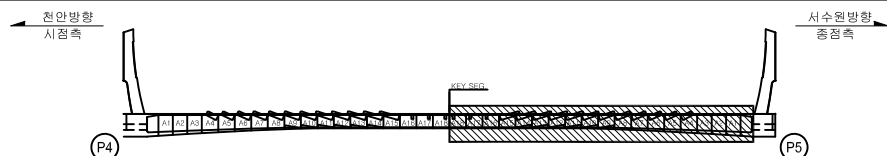





본 례	 CW 0.2	 간 일	 망상간일	 줄그노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		 파손,물막	 재포설리	 벽 태	구조물명	평택대교
		 벽리,벽락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06
		 표면오염	 분수부	 부식	책임자	이택수
		 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	098

손상물량표

BOX (B)

← 천 안


서수원 →

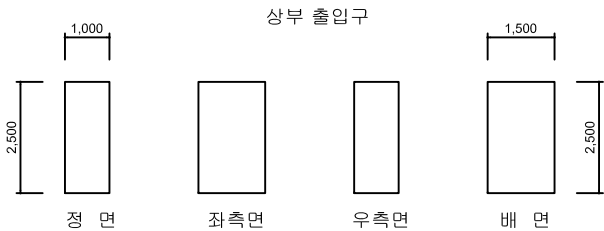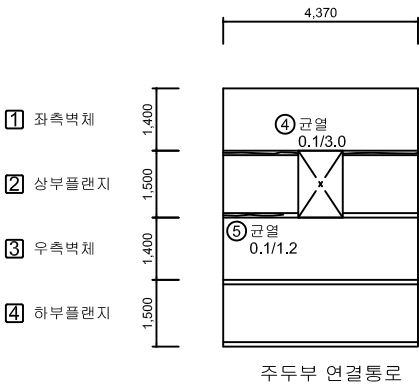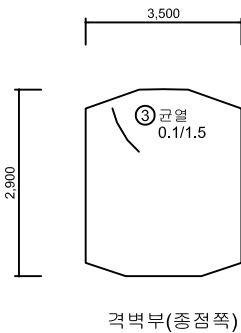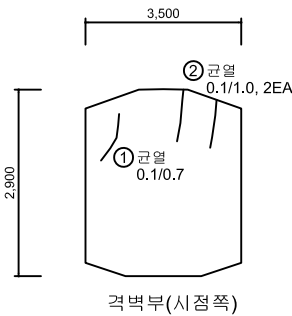

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
2	격벽부	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
5	격벽부	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY PLAN

← 천안방향
시점측

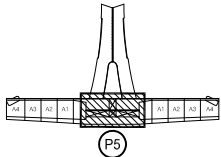

서수원방향
중점측 →

SECTION




범	범	범	범	범	범
CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손,탈락	재료분리	벽태	구조물명	평택대교	
박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06	
표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	099	

손상물량표


BOX (B)

← 처 아


서수원➡

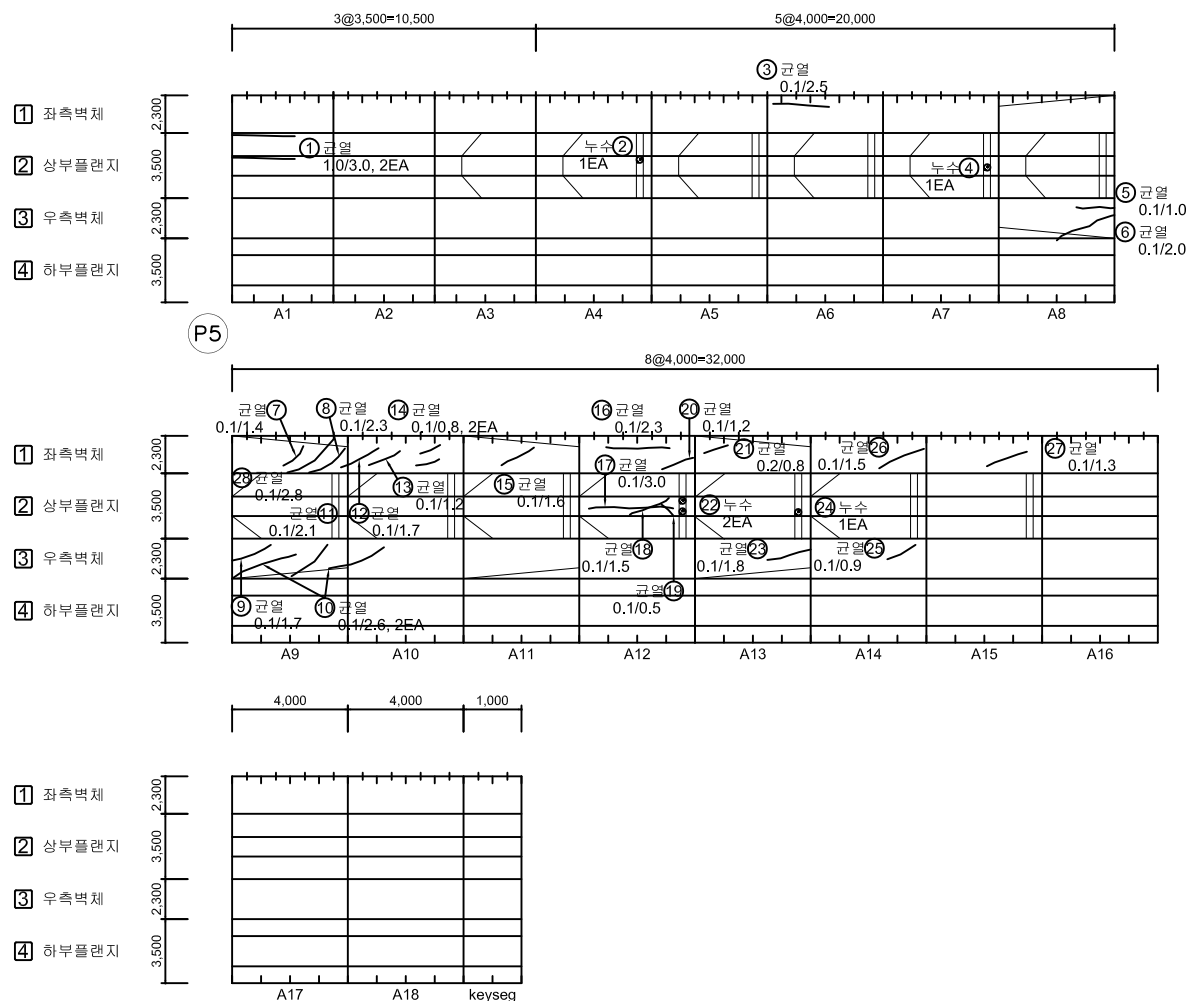[illegible]

KEY PLAN

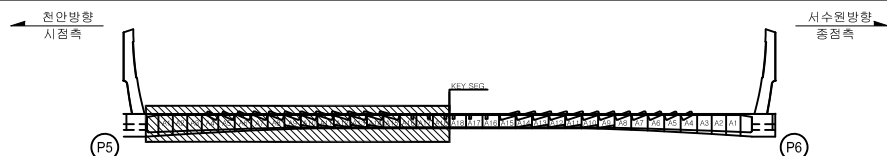

SECTION



본 례	 CW 0.2	 간 일	 망상간일	 줄그는줄	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		 파손,물막	 재포설리	 벽 태	구조물명	평택대교
		 벽리,벽락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06
		 표면오염	 분수부	 부식	책임자	이택수
		 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	100

손상물량표

← 천 안

서수원➡



P6

SECTION





표 면	PW0.2	긴 열	양상균열	균근노출	영역명	2023년 국도43호선 평택대학교 정밀안전점검구역
		피손, 물막	채운편린	파, 틈	구조물명	평택대학교
	박리, 박락		누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염		모수 부	부식	책임자	이택수
	토사회적		기 타	배수구 막힘	도면번호	101

손상물량표


BOX (B)

← 천 안


서수원 →

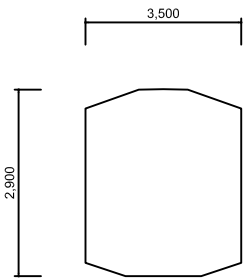


격벽부(시점측)

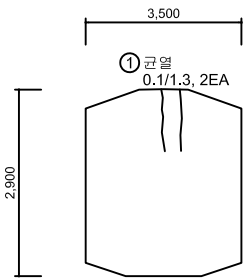

격벽부(중점측)

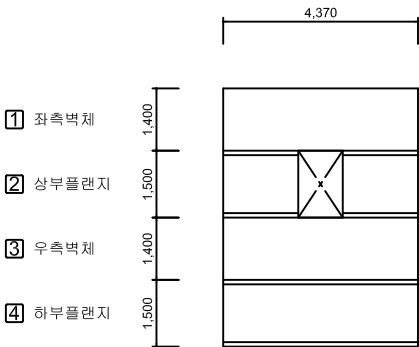

주둥부 연결통로

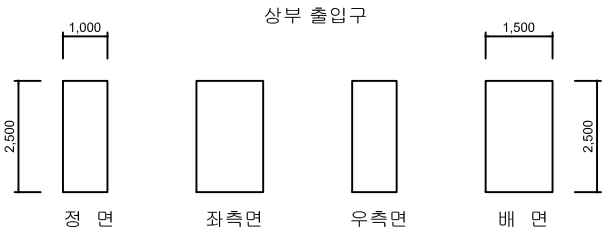

좌측면


우측면

배면

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY PLAN

← 천안방향
시점측

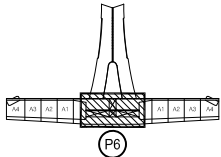

서수원방향
중점측 →

SECTION




범	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	102

BOX (B)


← 천 안

서수원→

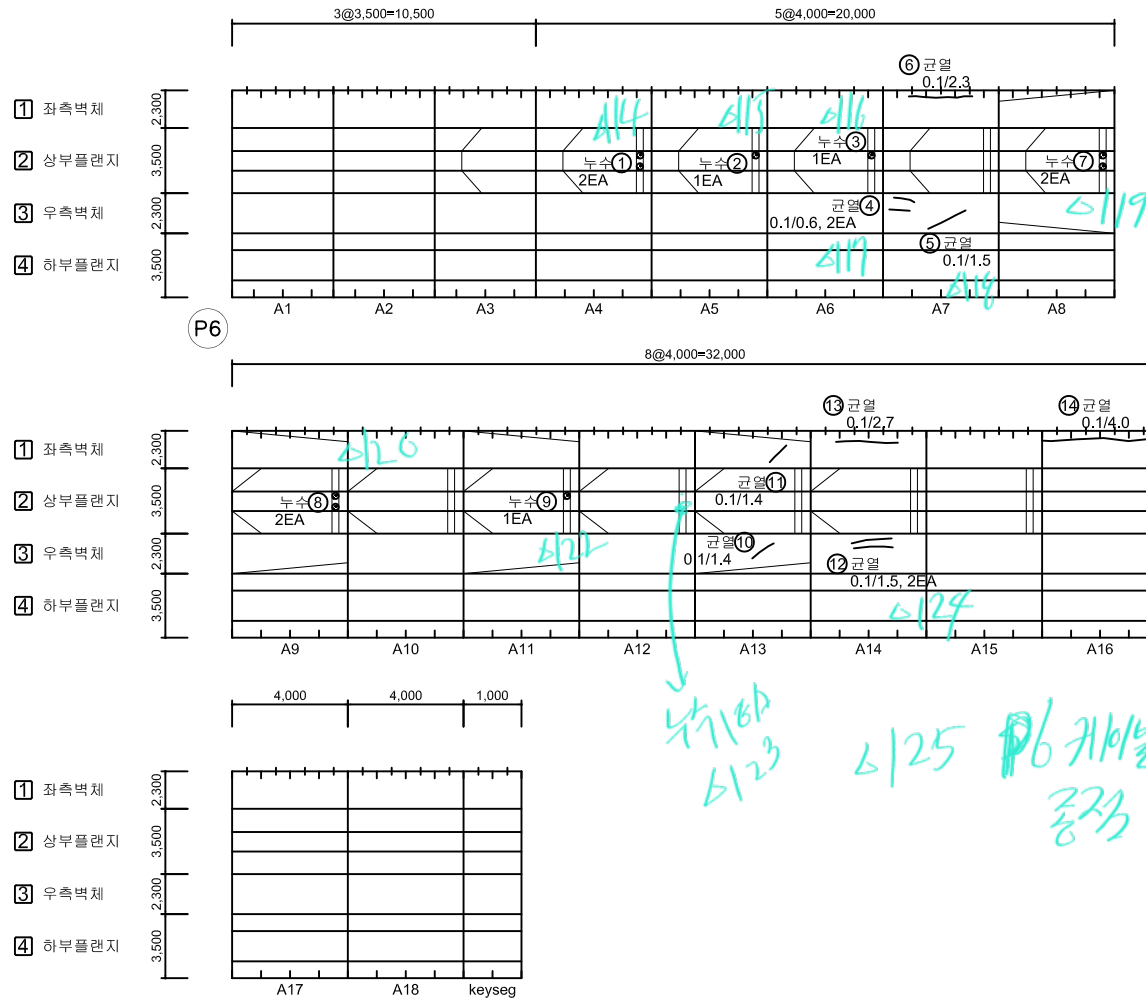

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
2	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
3	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
4	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
7	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
8	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
9	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
10	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

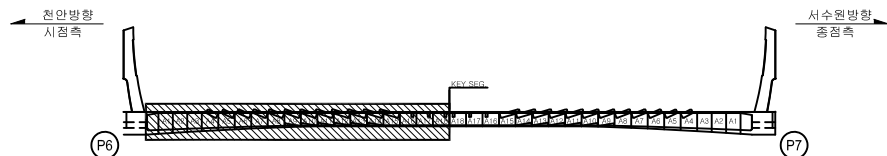

SECTION




범	CW 0.2	간 열		양상간열		철근노출	용 의 영	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용영	
		파손,탈락		재료부리		벽 태	구조물명		평택대교
		박리,박락		누수,채수		저공,변형	조사일자		2023.06
		표면용량		보 수 부		부 식	책 임 자		이 택 수
례		토사퇴적		기 타		배수구마침	도면번호	103	

손상물량표

BOX (B)


← 천 안

서수원➡

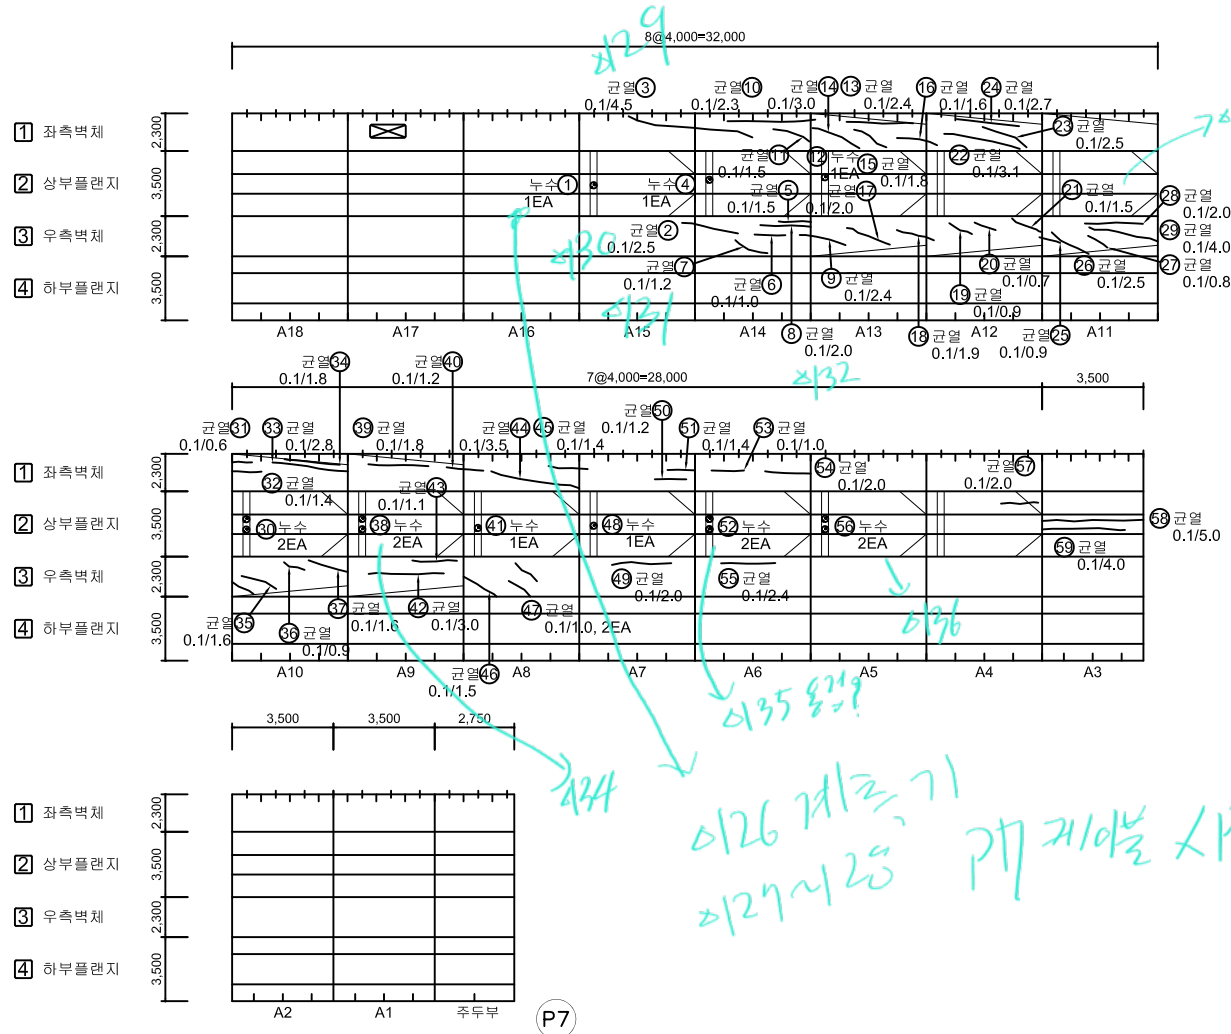


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
2	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
4	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
5	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
8	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
12	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
13	좌측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
17	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
20	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	3.1	-	1	3.10	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
25	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
26	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
27	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
28	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
29	우측벽체	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
30	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
31	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	2.8	-	1	2.80	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
35	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	

KEY PLAN

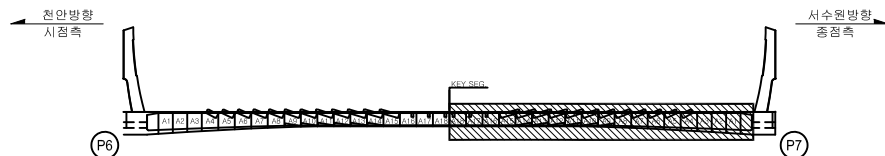


SECTION



본 래	CW 0.2	간	원		광상간원		홀근노출	용	역	명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파선, 물막		채표본리		벽	대	구조물명		평택대교	
		박리, 박락		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자		2023.06		
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자		이택수		
		토사퇴적		기 타		배수구막힘	도면번호		104		

← 처 아

서수원➡

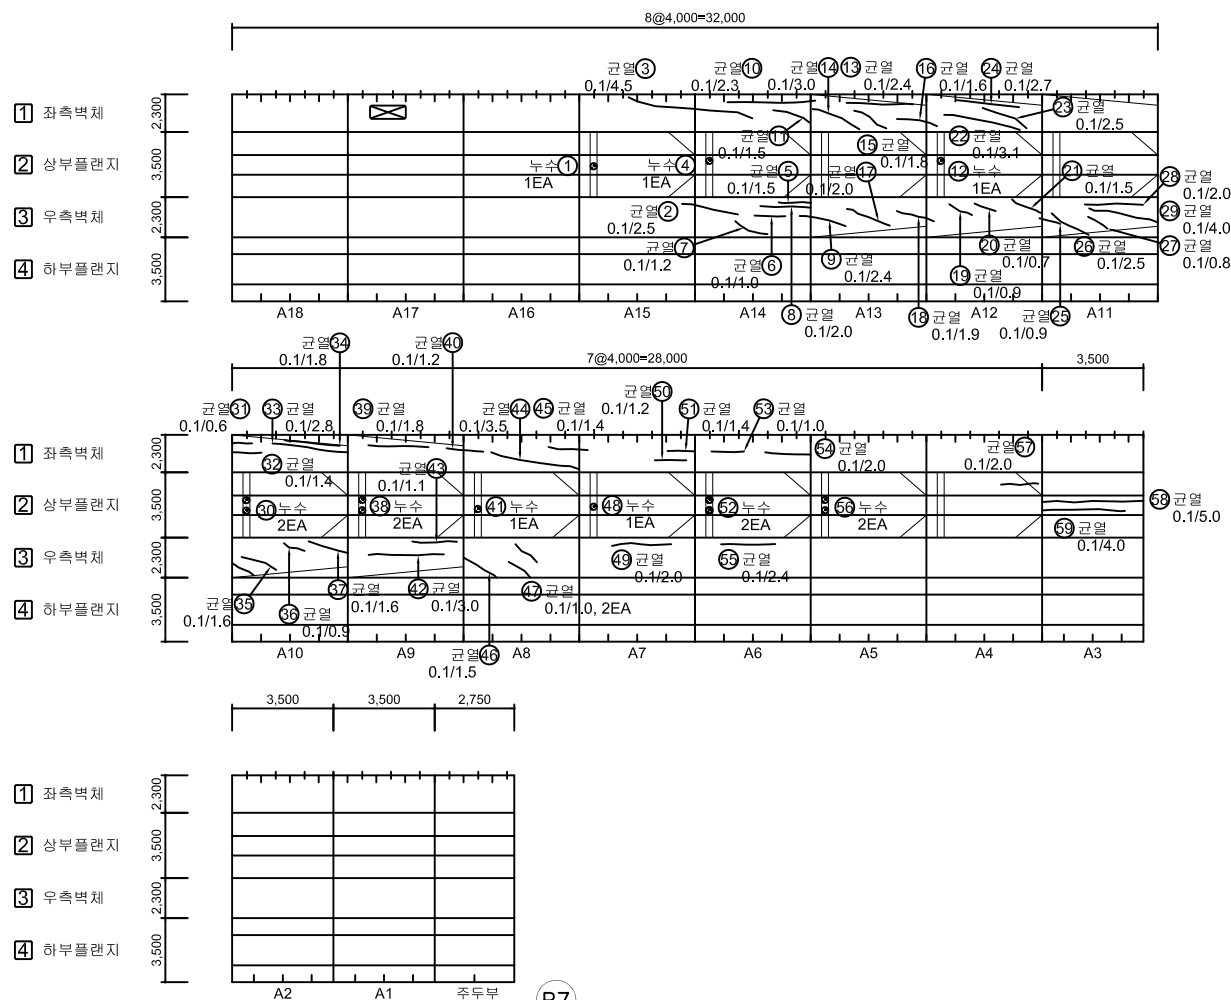[illegible]

SECTION

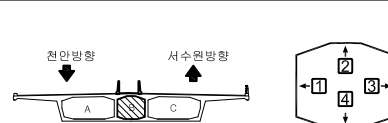
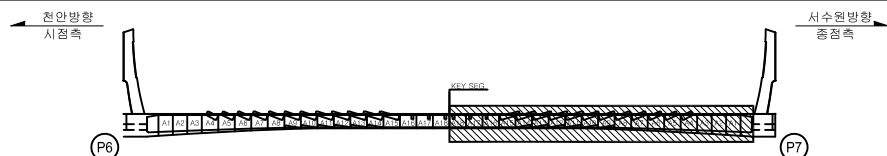



표 례	 CW 0.2	 간 격	 양상간격	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손물막	 재료비리	 벽 태	구조물명	평택대교	
	 벽기,벽락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부 식	책 임 자	이 택 수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	105	

손상물량표


BOX (B)

← 천 안


서수원 →

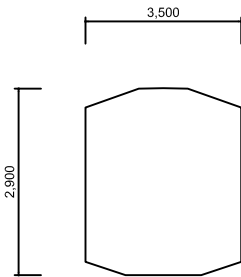


격벽부(시점쪽)

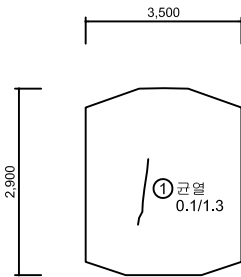

격벽부(종점쪽)

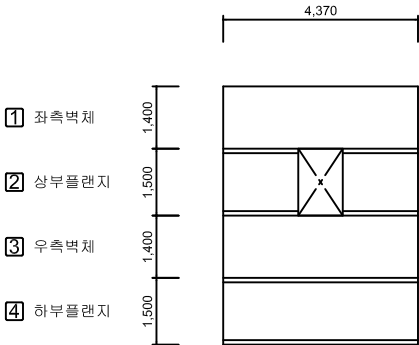

주두부 연결통로

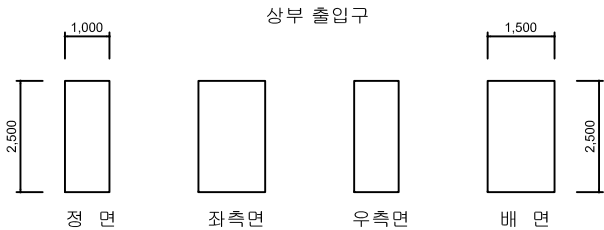

상부 출입구

정 면

좌측면


우측면

배 면

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY PLAN

← 천안방향
시점측

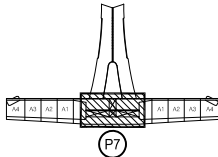

서수원방향
종점측 →


SECTION



부 레	 CW 0.2	 관 열	 망상균열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 백 태	구조물명	평택대교	
	 박리, 박락	 누수, 체수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	106	

BOX (B)


← 천 안 서수원 →

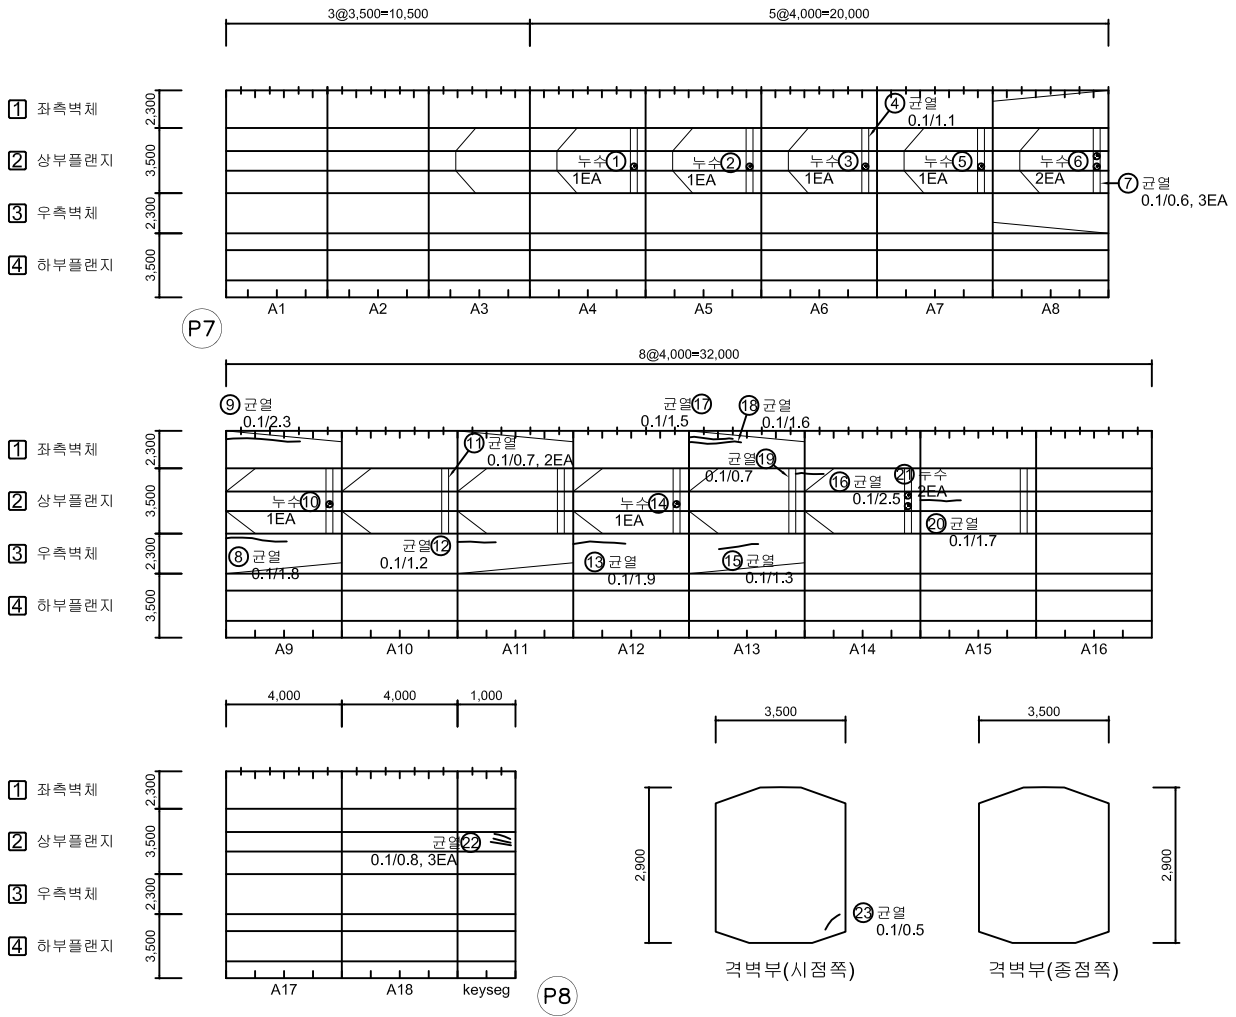

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
2	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
3	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
4	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
5	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
6	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
7	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
10	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
11	상부플랜지	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
14	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
15	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
21	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
22	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	3	2.40	m	
23	격벽부	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

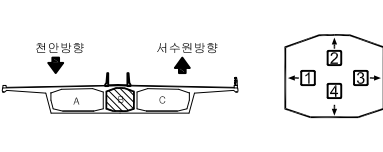


50	 균열	 철근노출	 콘크리트 박리	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 볼	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 체수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	107

손상물량표

BOX (C)


← 천 안

서수원➡

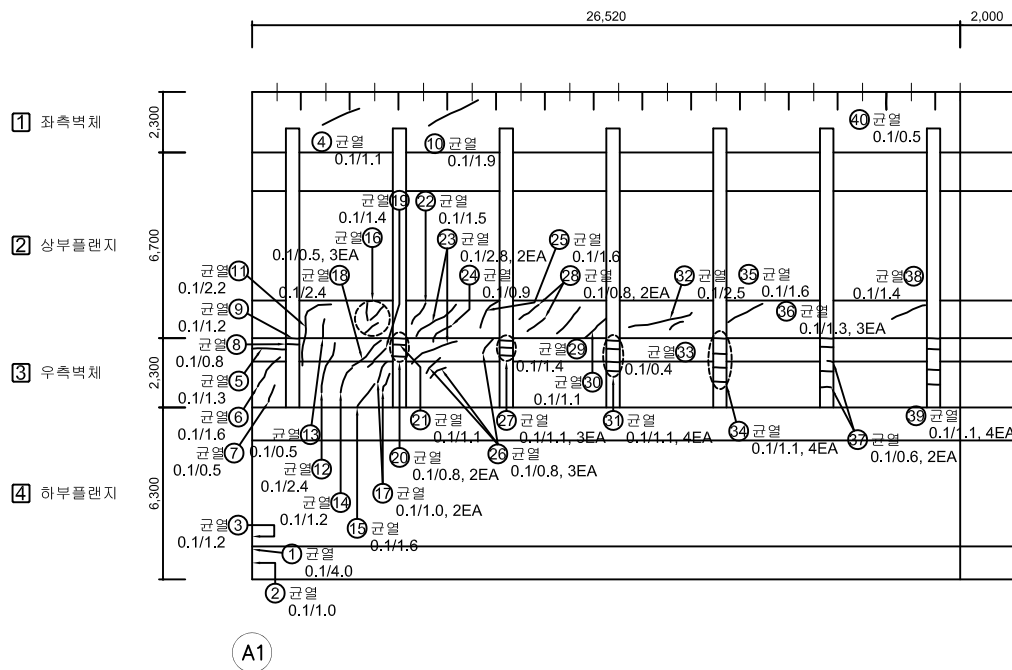

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
2	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	격벽부	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
8	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
11	우측벽체/상부플랜지	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
12	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	3	1.50	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
18	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
19	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
20	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	2.8	-	2	5.60	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
26	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	3	2.40	m	
27	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	3	3.30	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	4	4.40	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
33	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	4	4.40	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	

KEY PLAN

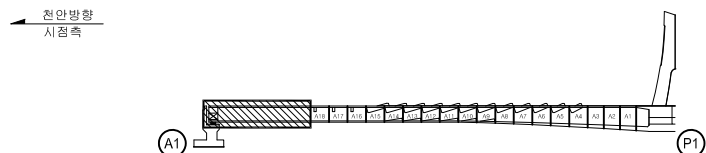

SECTION




본		간 결		망상경결		청근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검결과
		파손, 탈락		재료부리		백 대	구조물명	평택대교
례		박리, 박락		부수, 채수		자굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사원적		기 타		배수구막힘	도면번호	108

손상물량표


BOX (C)

← 천 안

서수원➡

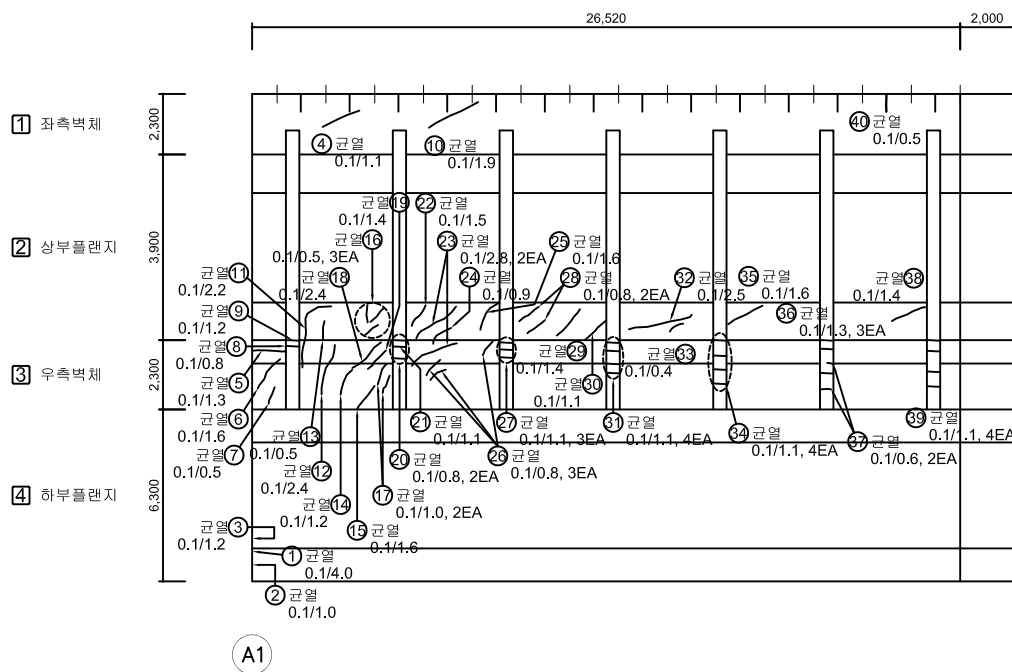[illegible]

KEY PLAN

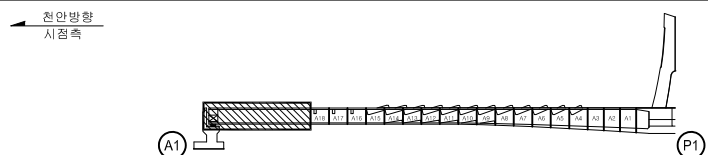

SECTION




본		간 결		무성균열		철근노출	용 역 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		재료변리		백 태	구조물명	평택대교
례		박리, 박락		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사회적		기 타		배수구막힘	도면번호	109

BOX (C)

← 천 안

서수원 →

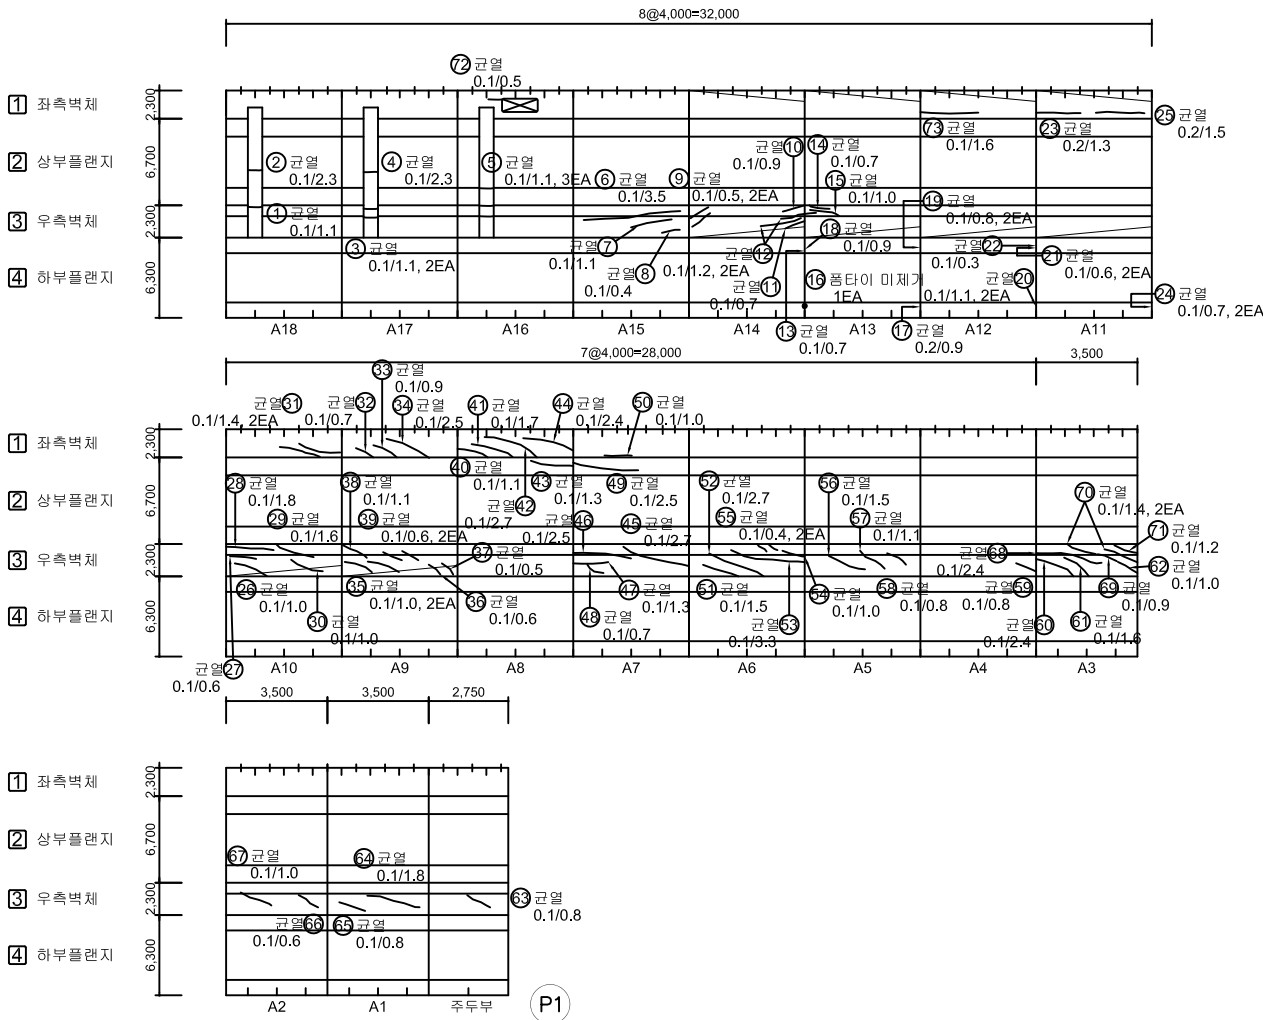

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
3	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
5	상부플랜지/우측벽체	균열	0.1	1.1	-	3	3.30	m	
6	우측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
8	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
10	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
11	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
13	하부플랜지	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
14	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	하부플랜지	폼타이 미제거	-	-	-	1	1.00	EA	
17	하부플랜지	균열	0.2	0.9	-	1	0.90	m	
18	하부플랜지	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
19	하부플랜지	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
20	하부플랜지	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
21	하부플랜지	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
22	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
23	좌측벽체	균열	0.2	1.3	-	1	1.30	m	
24	하부플랜지	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
25	좌측벽체	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	
26	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
27	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
28	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
29	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
30	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	2	2.80	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	

KEY PLAN

SECTION

천안방향
시점측


서수원방향
종점측



범	범	범	범	범	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	범	범	범	범	평택대교
범	범	범	범	범	2023.06
범	범	범	범	범	이택수
범	범	범	범	범	110


← 처 아

서수원➡

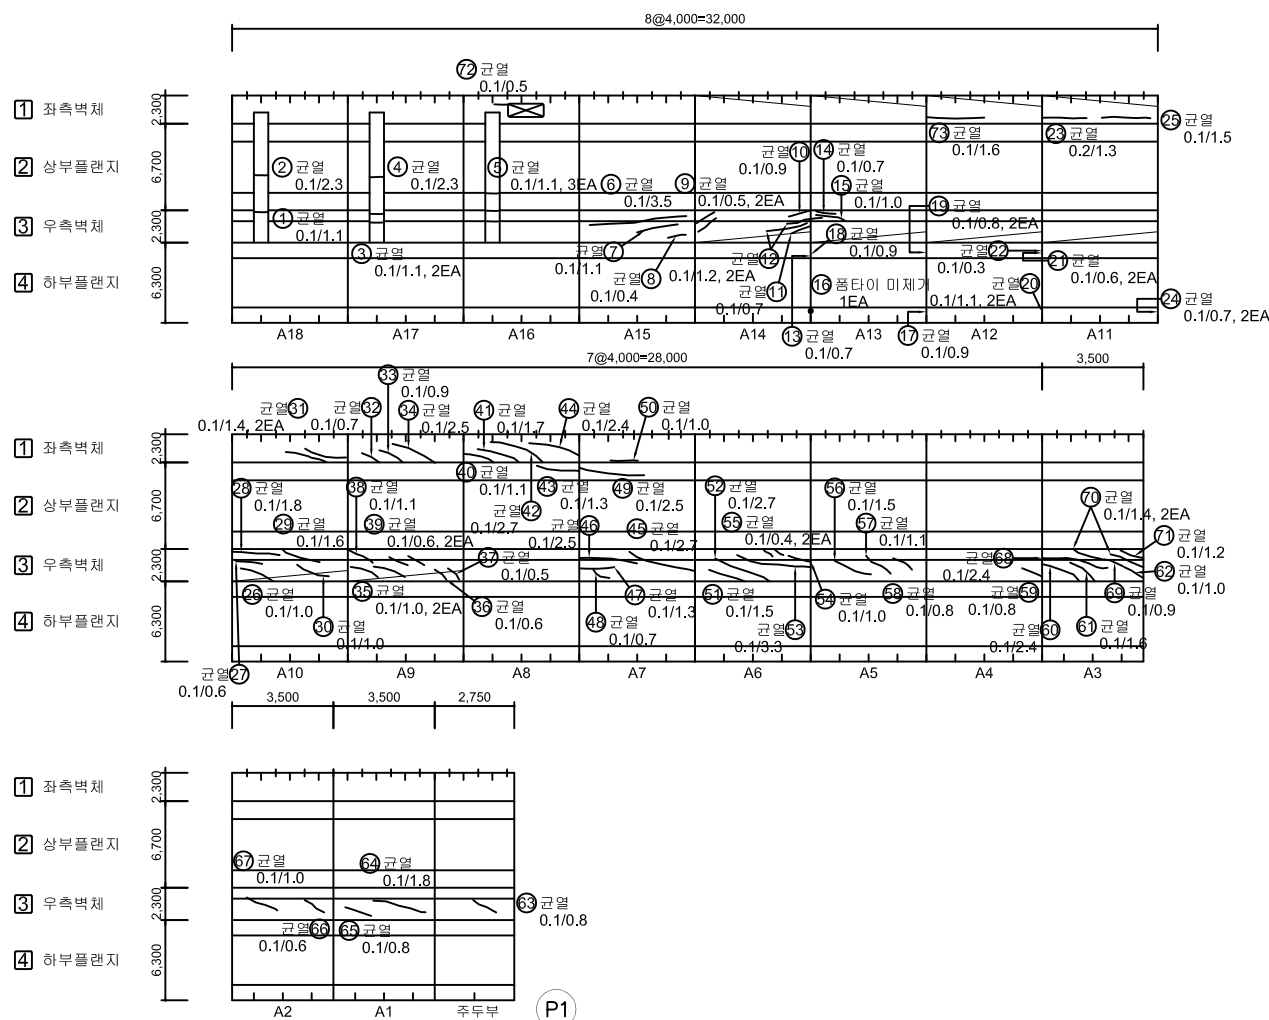

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
37	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
38	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
39	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
40	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
41	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
42	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
43	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
44	상부플랜지	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
45	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
46	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
47	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
48	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
49	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
50	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
51	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
52	우측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
53	우측벽체	균열	0.1	3.3	-	1	3.30	m	
54	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
55	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
56	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
57	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
58	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
59	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
60	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
61	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
62	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
63	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
64	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
65	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
66	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
67	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
68	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
69	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
70	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	2	2.80	m	

KEY PLAN

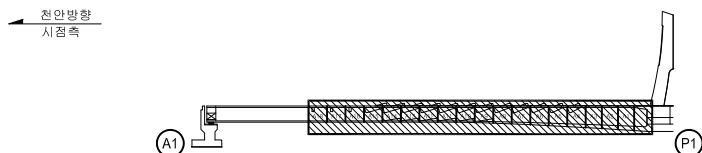


SECTION



부	PW 0.2 파손, 물막 박리, 박락 표면오염 토사회적	망상균열 재료분리 부수, 채수 보수부 기 타	철근노출 벽 태 좌굴, 변형 부 식 배수구막힘	용 의 명 구조물명 조사일자 책 임 자 도면번호	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검결과용 평택대교 2023.06 이택수 111

손상물량표


BOX (C)

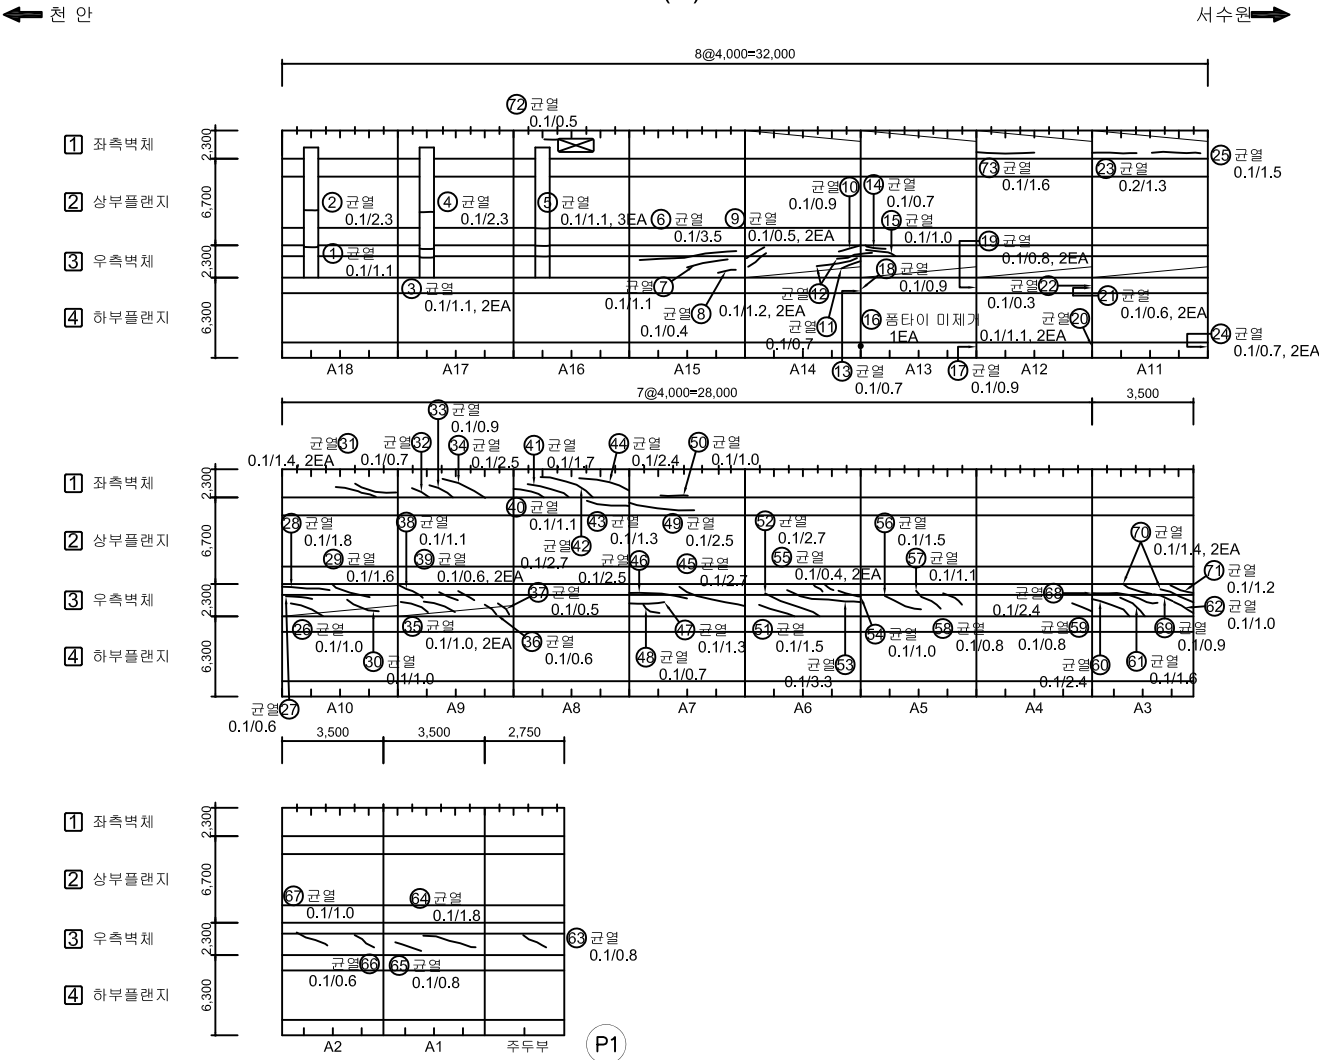

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
71	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
72	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
73	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									

KEY PLAN


SECTION

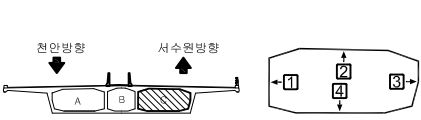

범	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손, 탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교
범	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
레	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
레	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	112

손상물량표

BOX (C)

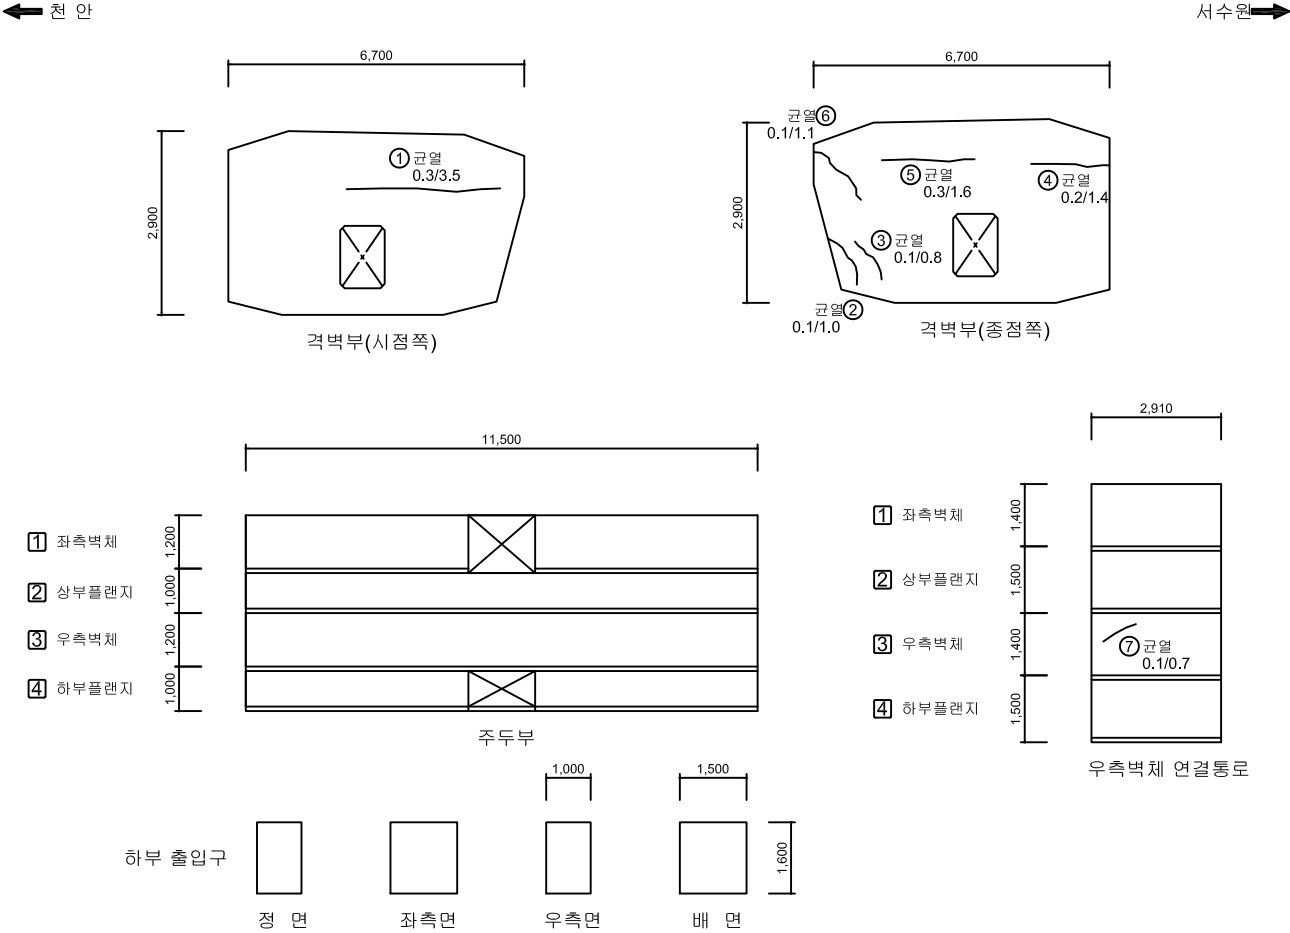

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	격벽부	균열	0.3	3.5	-	1	3.50	m		
2	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m		
3	격벽부	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m		
4	격벽부	균열	0.2	1.4	-	1	1.40	m		
5	격벽부	균열	0.3	1.6	-	1	1.60	m		
6	격벽부	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m		
7	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m		
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

SECTION

범례

	콘크리트 (C20)		철근콘크리트		교량면
	아스팔트콘크리트		교량주		교량대
	교량방수벽		교량변방		교량변방
	교량변방		교량변방		교량변방


2023년 국토교통부 평택대교 정밀안전점검결과

용역명	평택대교
구조물명	평택대교
조사일자	2023.06
책임자	이택수
도면번호	113

BOX (C)

← 천 안



서수원→

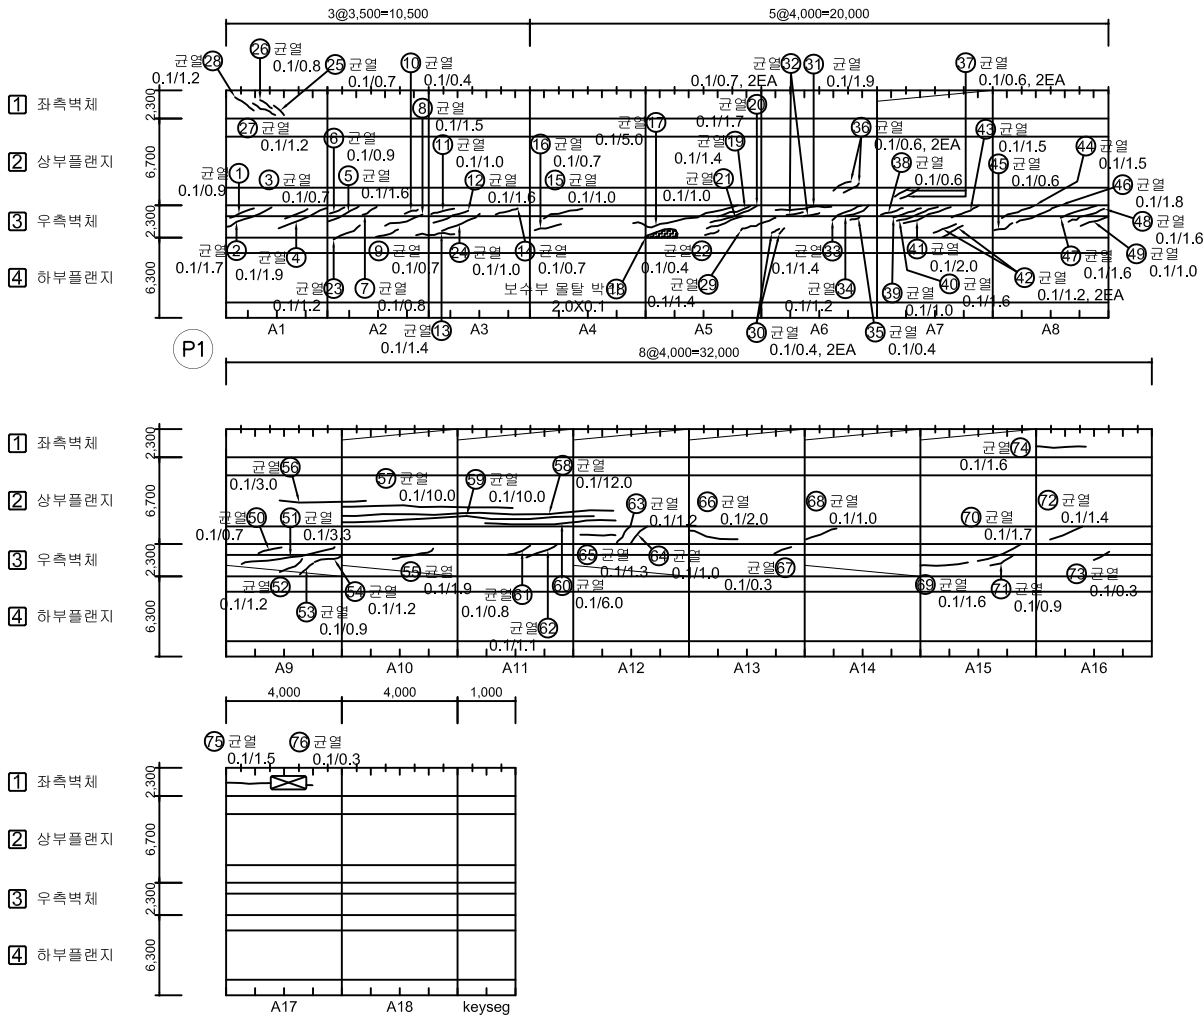

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
3	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
6	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
7	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
10	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
11	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
14	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
17	우측벽체	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
18	우측벽체	보수부 몰탈 박리	-	2.0	0.1	1	0.20	m²	
19	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
20	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
30	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
32	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
33	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
35	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	

KEY PLAN



SECTION

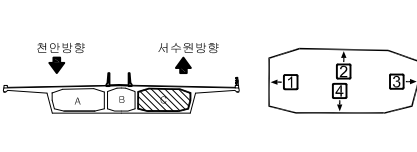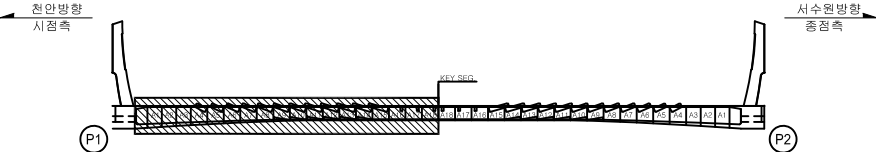


범	범	범	범	범	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	범	범	범	범	평택대교
범	범	범	범	범	2023.06
범	범	범	범	범	이택수
범	범	범	범	범	114

← 처 아

서수원➡

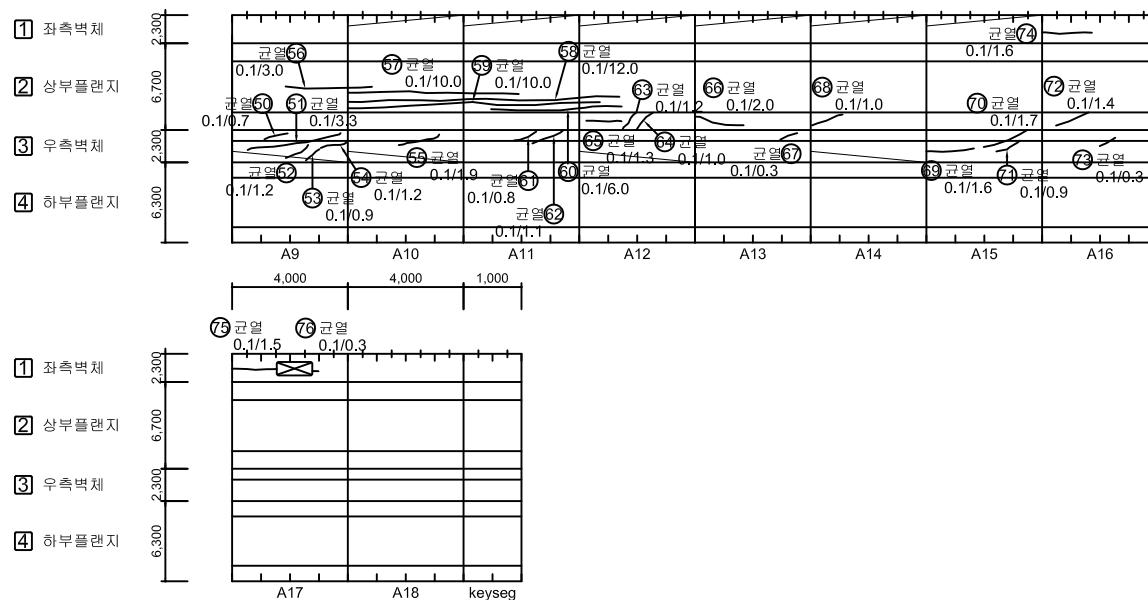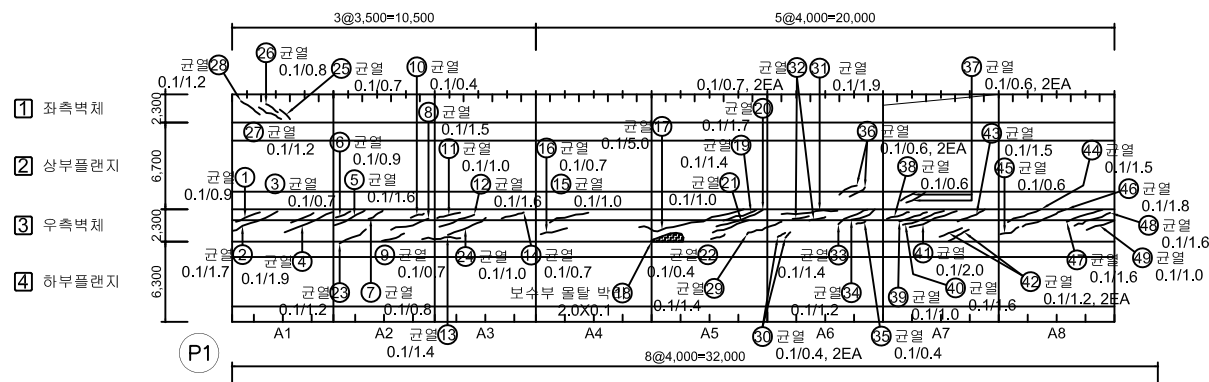

SECTION

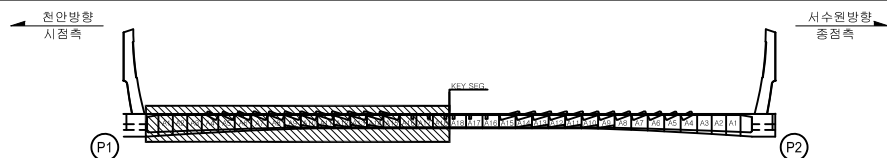

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
37	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
38	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
39	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
40	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
41	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
42	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
43	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
44	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
45	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
46	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
47	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
48	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
49	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
50	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
51	우측벽체	균열	0.1	3.3	-	1	3.30	m	
52	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
53	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
54	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
55	우측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
56	우측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
57	상부플랜지	균열	0.1	10.0	-	1	10.00	m	
58	상부플랜지	균열	0.1	12.0	-	1	12.00	m	
59	상부플랜지	균열	0.1	10.0	-	1	10.00	m	
60	상부플랜지	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	
61	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
62	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
63	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
64	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
65	상부플랜지	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
66	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
67	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
68	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
69	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
70	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	



본 례		간 열		강상간열		강근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파일, 돌막		채널배근		꽃 대	구조물명	평택대교
		벽기, 리라		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		변수 부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	115

손상물량표

BOX (C)



← 천 안

서수원➡

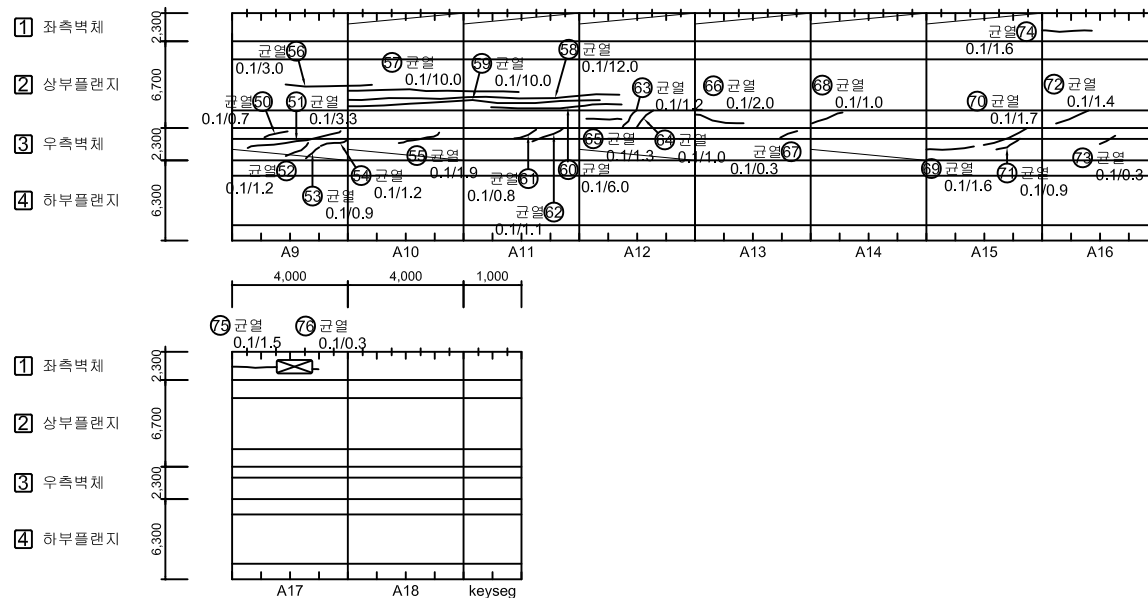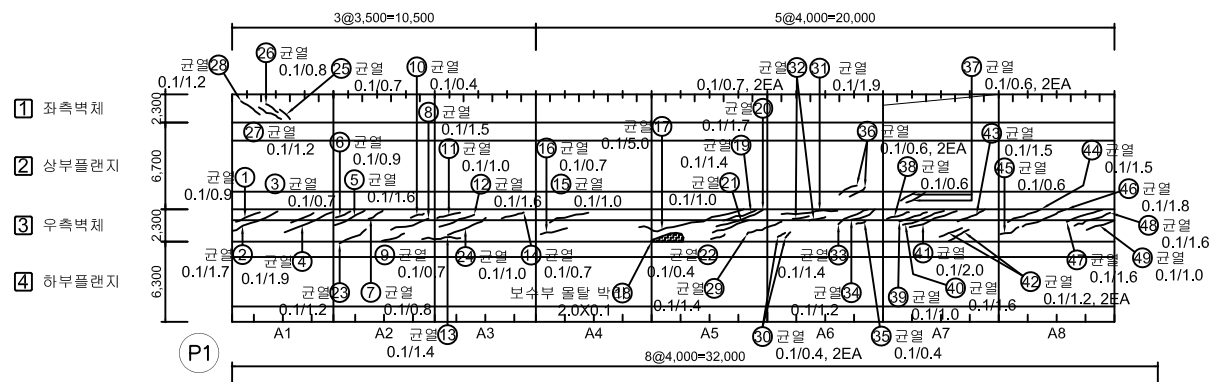


KEY PLAN

SECTION

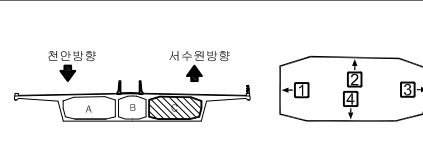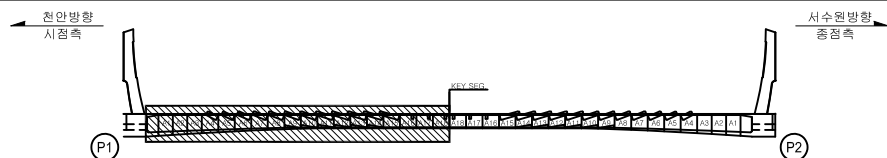[illegible]

본 례	 CW 0.2	 균 일	 망상균열	 절근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재포면리	 백 태	구조물명	평택대교	
	 박리,비력	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수 부	 부 식	책 인 자	이 택 수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	116	



BOX (C)

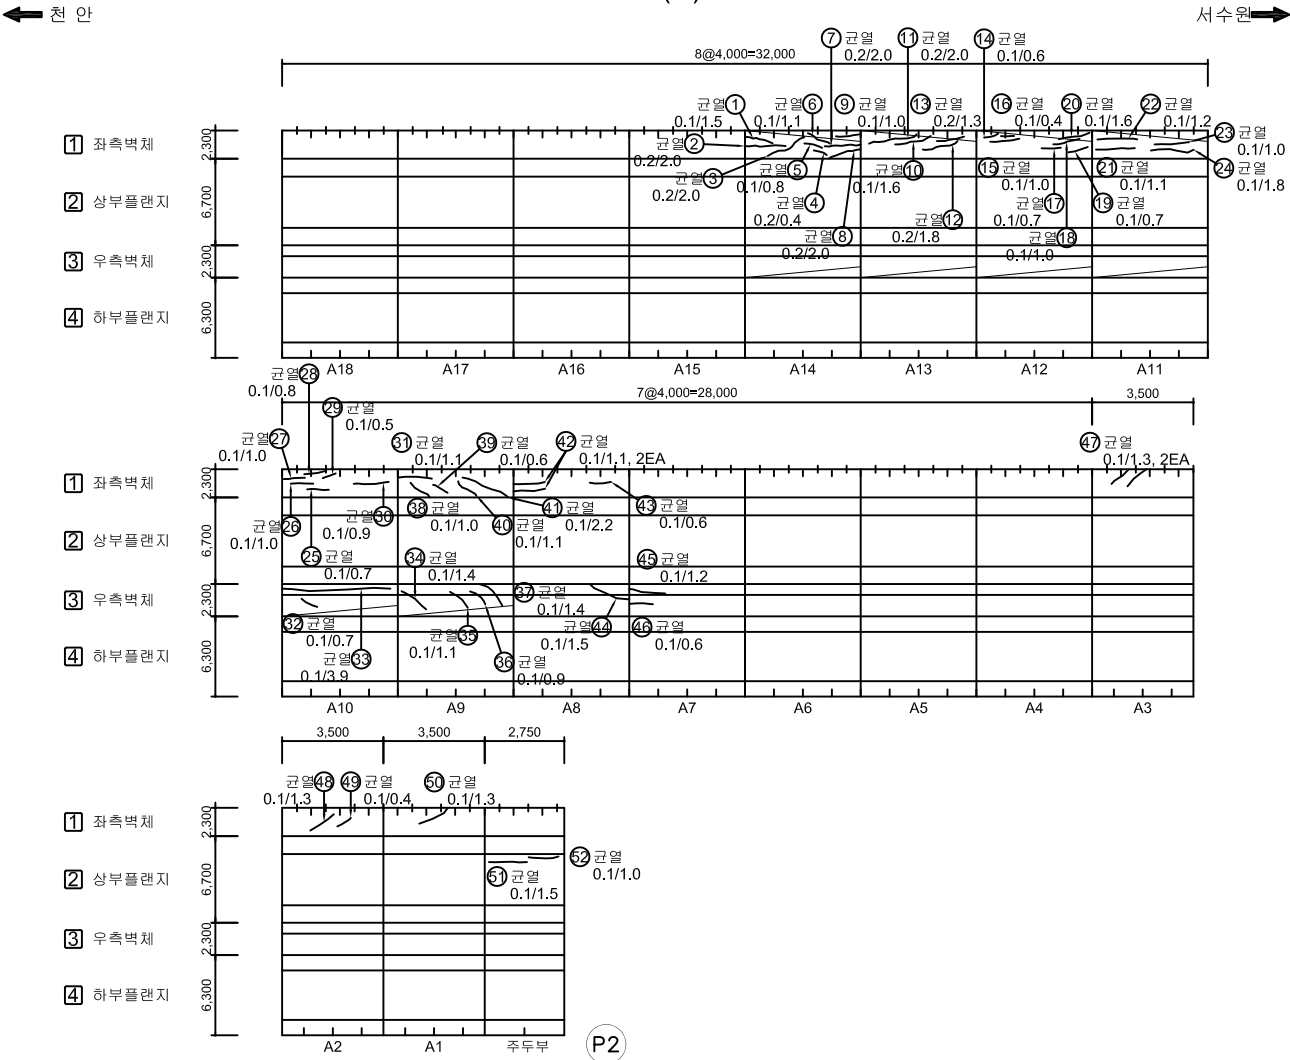

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
2	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
3	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
4	좌측벽체	균열	0.2	0.4	-	1	0.40	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
7	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
8	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
11	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
12	좌측벽체	균열	0.2	1.8	-	1	1.80	m	
13	좌측벽체	균열	0.2	1.3	-	1	1.30	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
32	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
33	우측벽체	균열	0.1	3.9	-	1	3.90	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
35	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	

KEY PLAN

SECTION

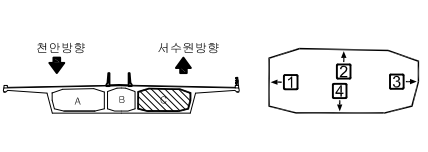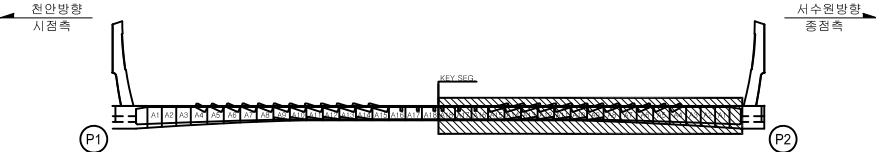


범	CW 0.2 균열	방수균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손, 탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교
범	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
레	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
레	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	117

손상물량표


BOX (C)

← 처 아

서수원➡

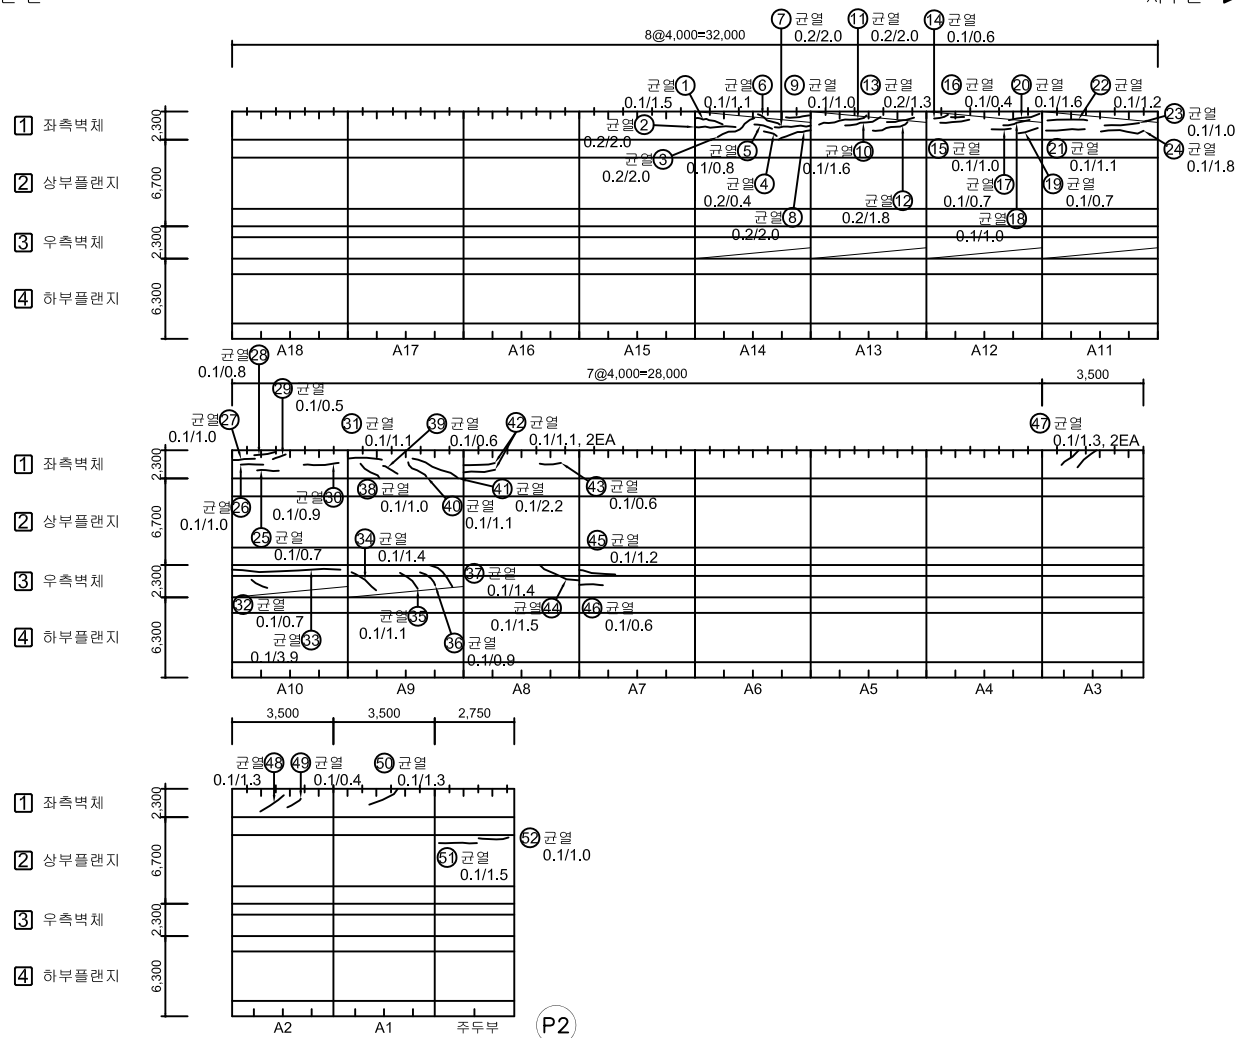[illegible]

KEY PLAN

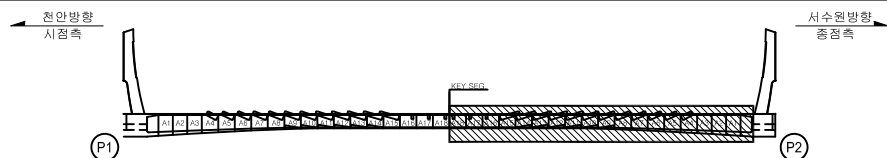


SECTION



표 례		간격		당상간격		홀그노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,물록		채널변위		벽태	구조물명	평택대교
		박진,박락		누수,체수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	118

손상물량표

BOX (C)

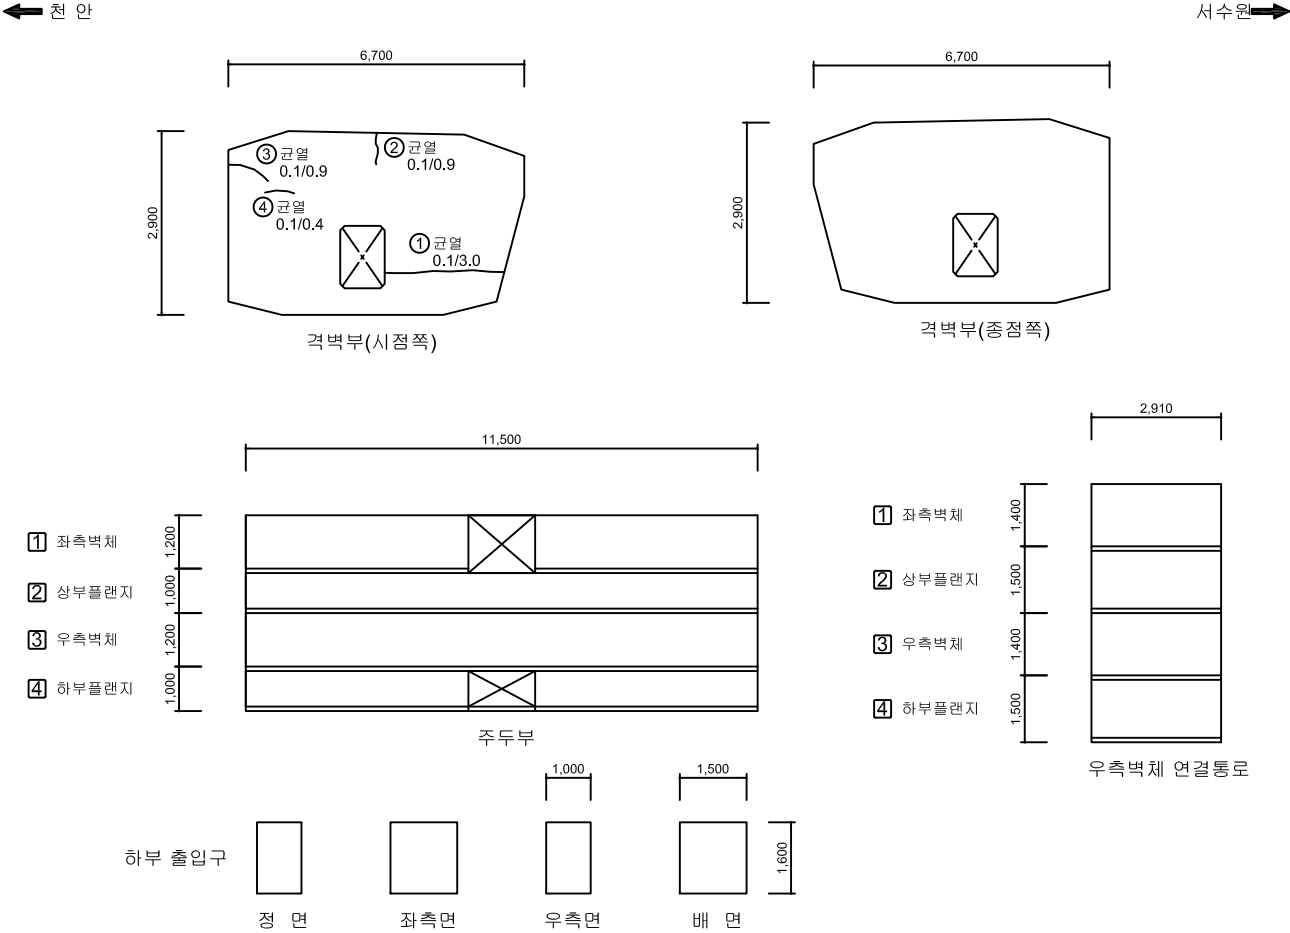

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	격벽부	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m		
2	격벽부	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m		
3	격벽부	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m		
4	격벽부	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m		
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

SECTION

범례


	콘크리트 (C20)		강근콘크리트		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트	구조물명	평택대교
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트	조사일자	2023.06
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트	책임자	이택수
	아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트		아스팔트 콘크리트	도면번호	119

손상물량표

BOX (C)


← 천 안

서수원➡

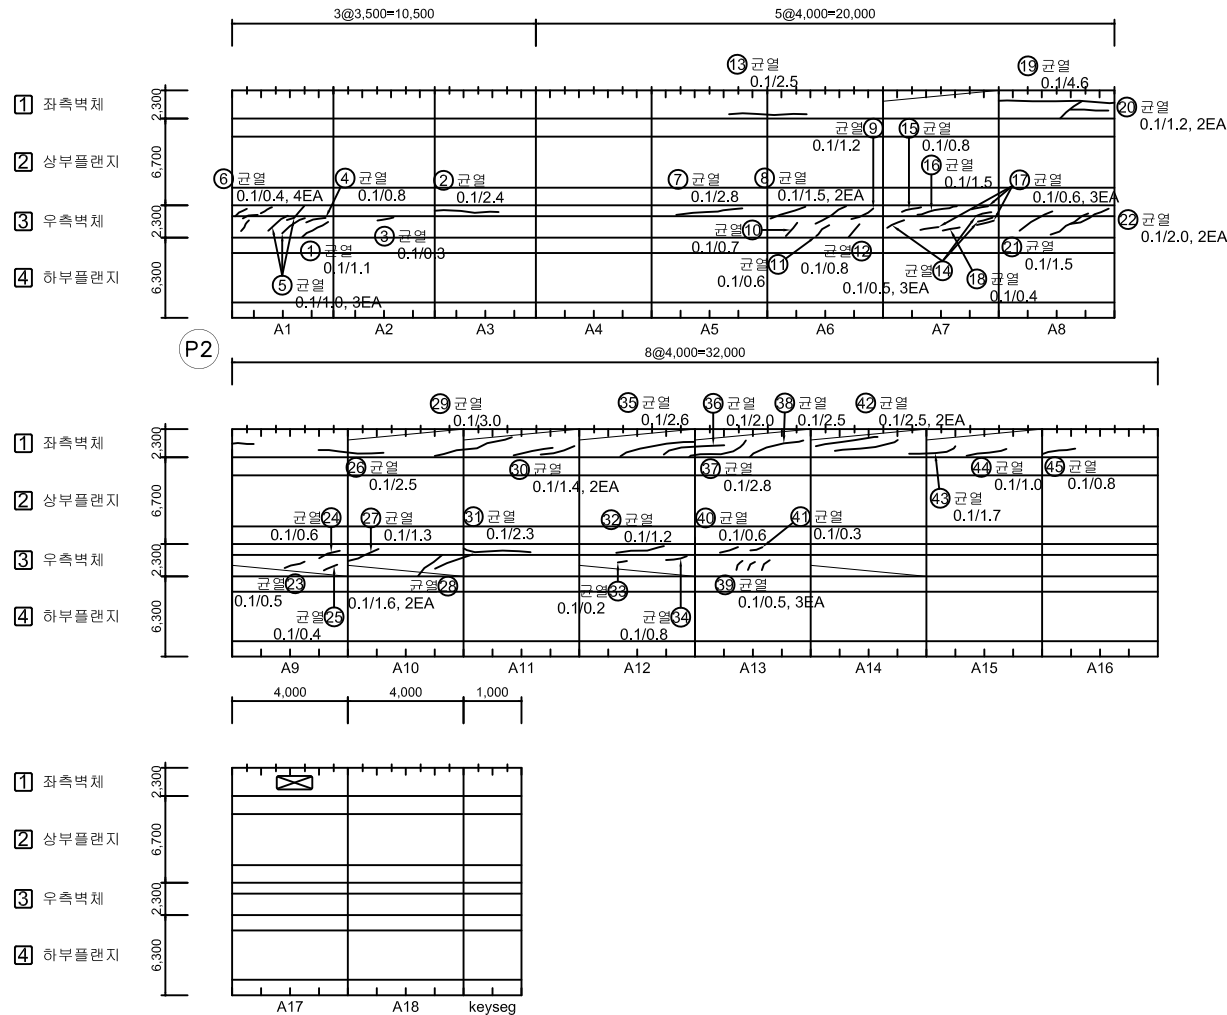


No.	위 치	손상내용	2023년 평밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.10	m	
2	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
3	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
4	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
6	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	4	1.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	2.8	-	1	2.80	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
10	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
11	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
12	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
14	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	3	1.50	m	
15	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
16	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
18	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	4.6	-	1	4.60	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
22	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
23	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
24	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
25	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
27	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
28	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	2	3.20	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	2	2.80	m	
31	우측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
32	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
33	우측벽체	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
34	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	

KEY PLAN

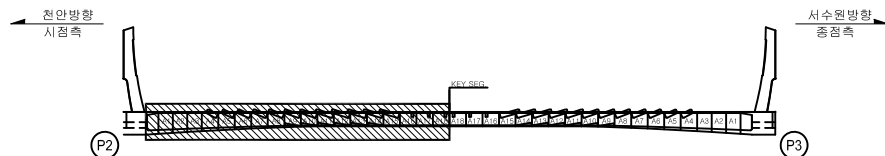

SECTION

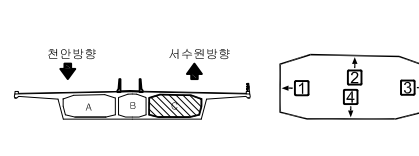


본 례	CW-02	간 열		광상간열		홀근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파선, 물막		채널보리		벽 태	구조물명	평택대교
		박리, 박락		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이택수
		토사퇴적		기 타		배수구막힘	도면번호	120

손상물량표


BOX (C)

← 처 아

서수원➡

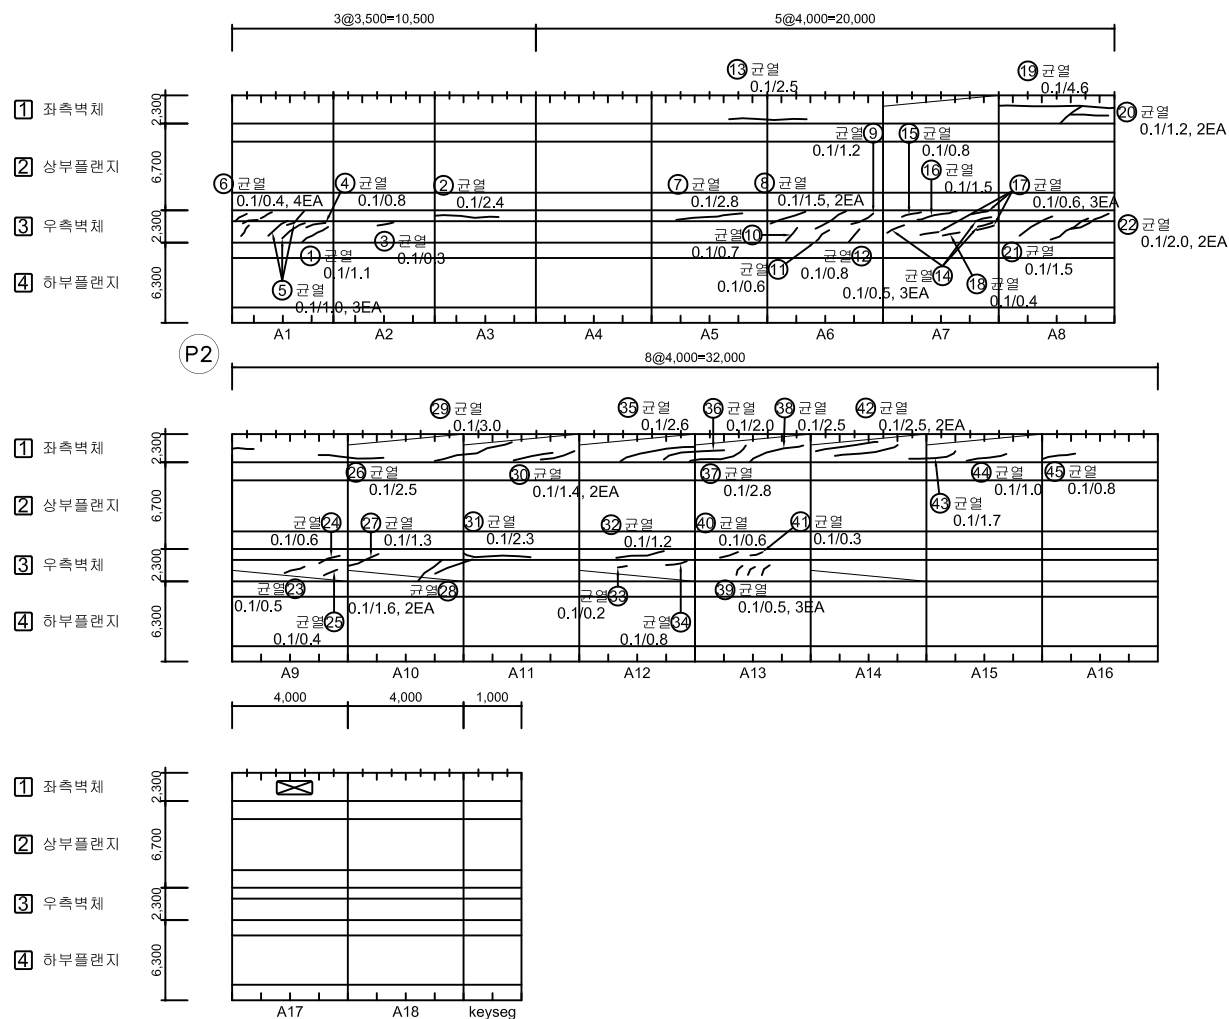[illegible]

KEY PLAN

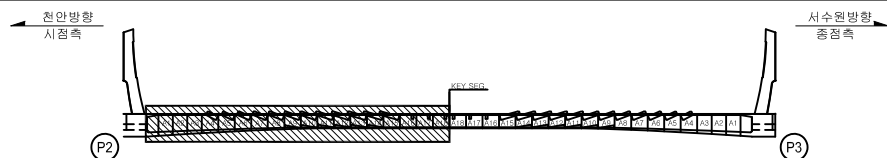

SECTION

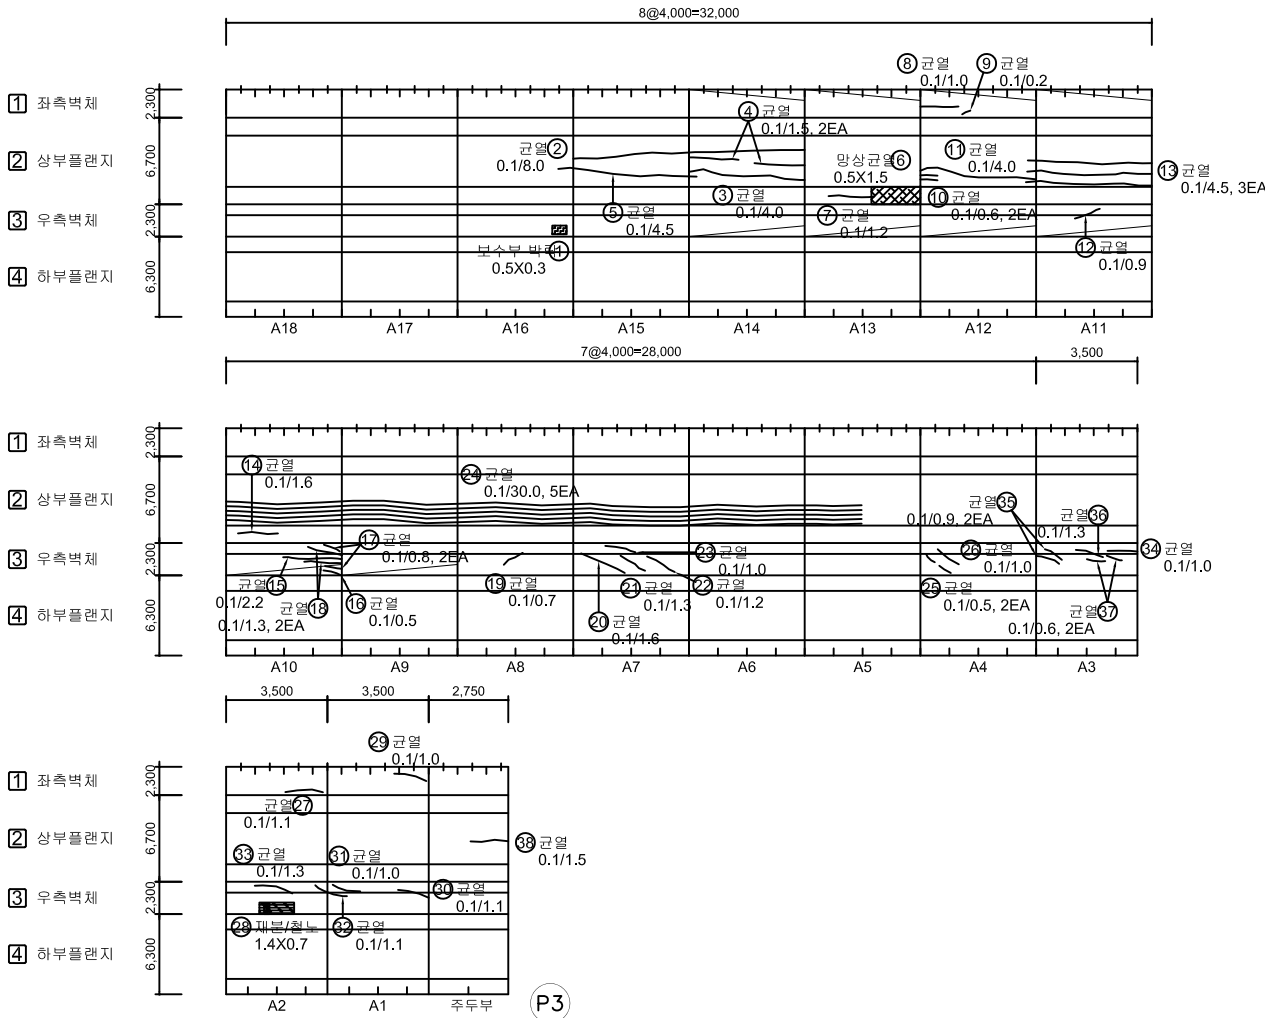


표		간 밀		망상교면		철근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 풍택대교 정밀안전점검결과역
		파손,물막		재료변리		벽 태	구조물명	풍택대교
		박리, 박락		부수, 채수		자갈, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		부수 부		부 식	책 인 자	이 택 수
례		토사회적		기 타		배수구막힘	도면번호	121

BOX (C)

← 천 안



서수원→



No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	보수부 박락	-	0.5	0.3	1	0.15	m²	
2	상부플랜지	균열	0.1	8.0	-	1	8.00	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
5	상부플랜지	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
6	상부플랜지	망상균열	-	0.5	1.5	1	0.75	m²	
7	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
10	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
11	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
12	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	4.5	-	3	13.50	m	
14	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
15	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
20	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
22	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	30.0	-	5	150.00	m	
25	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
26	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
28	우측벽체	재료분리/철근노출	-	1.4	0.7	1	0.98	m²	
29	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
30	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
32	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
33	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
35	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	

KEY PLAN

SECTION

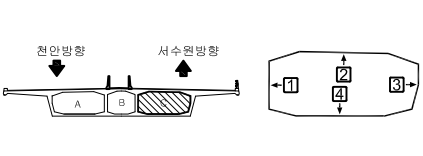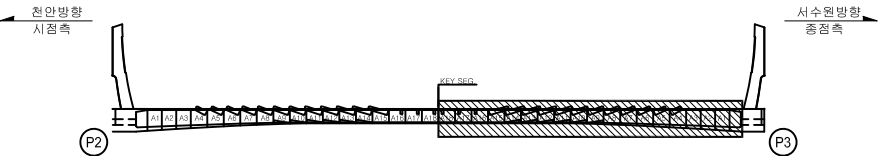


범	표면, 타력	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면, 타력	망상균열	철근노출	구조물명	평택대교
	표면, 타력	망상균열	철근노출	조사일자	2023.06
	표면, 타력	망상균열	철근노출	책임자	이택수
	표면, 타력	망상균열	철근노출	도면번호	122

손상물량표


BOX (C)

← 천 안

서수원➡

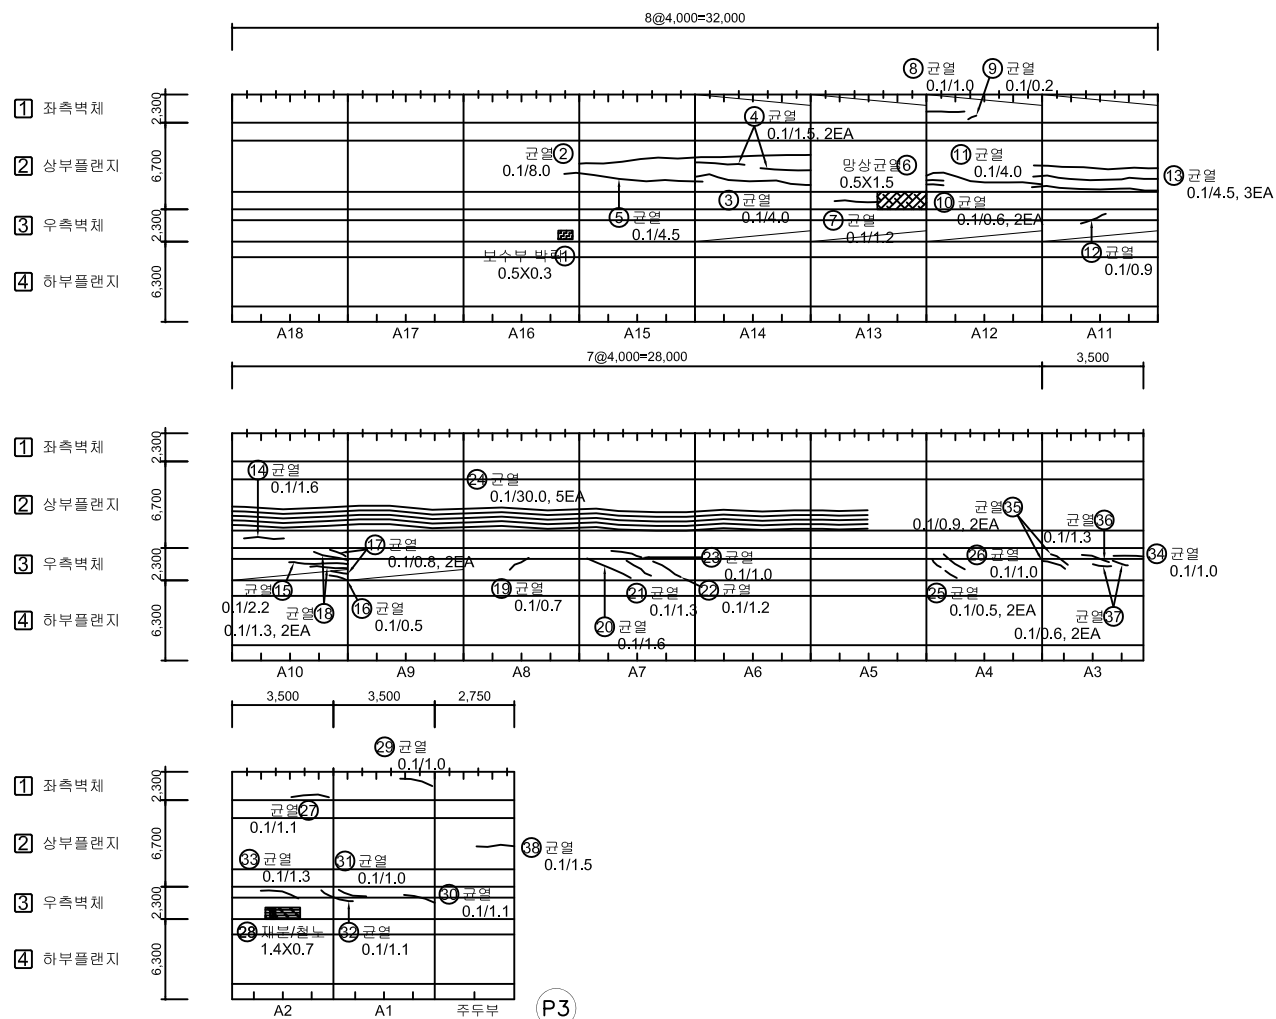[illegible]

KEY PLAN

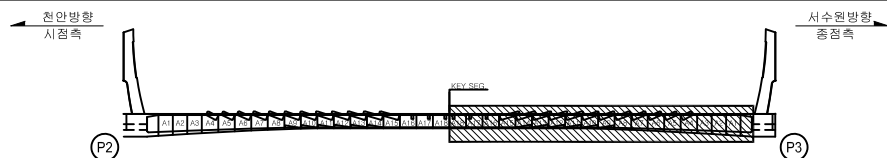


SECTION




면 례		간격		당상관물		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손물목		채널변경		벽면	구조물명	평택대교
		박기, 박막		부수, 채수		조립, 연월	조사일자	2023.06
		표면요양		보수부		부식	책임자	이택수
		토사회적		기타		배수구막힘	도면번호	123

손상물량표

BOX (C)

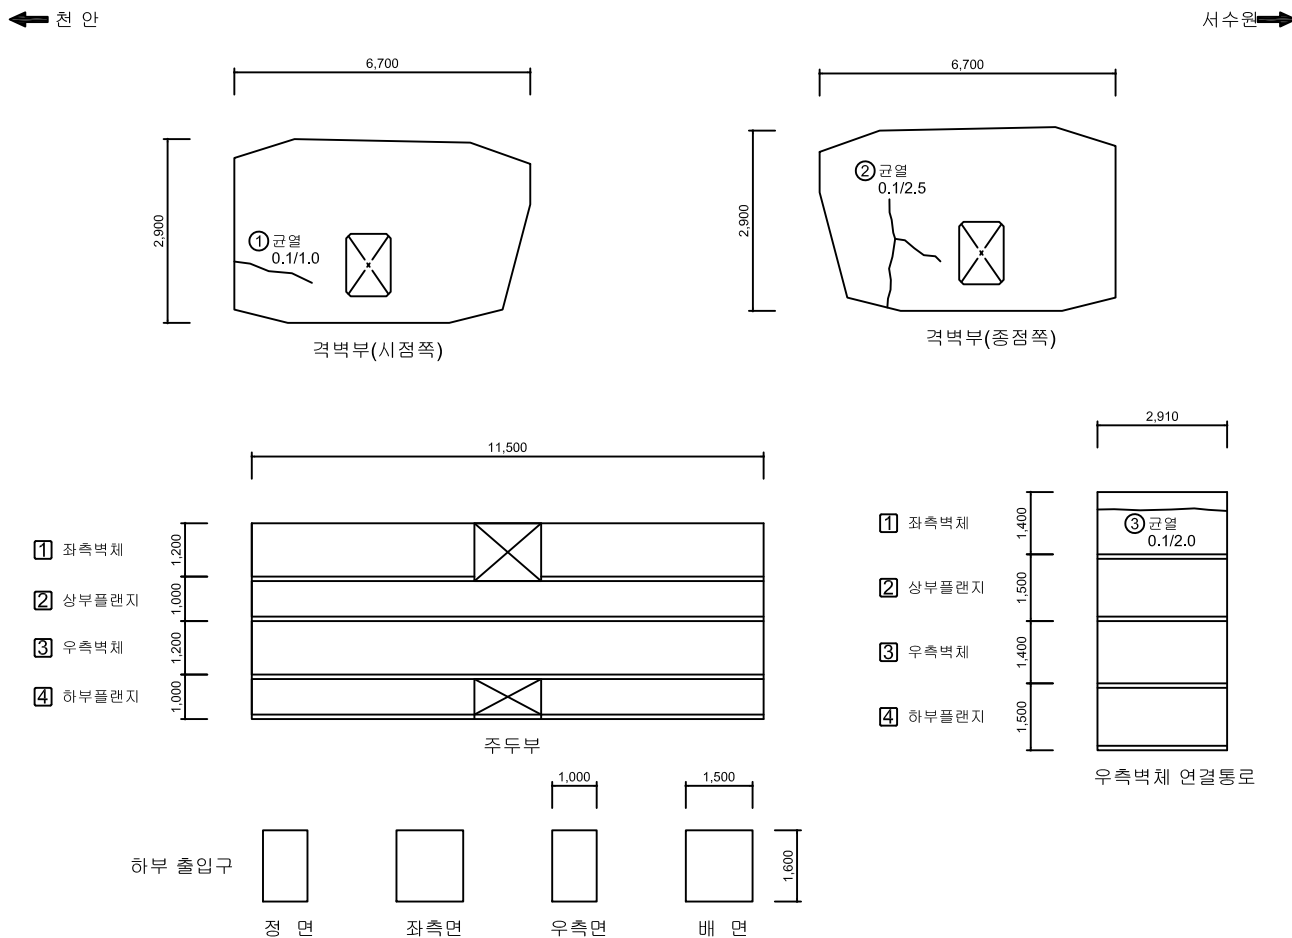[illegible]

KEY PLAN

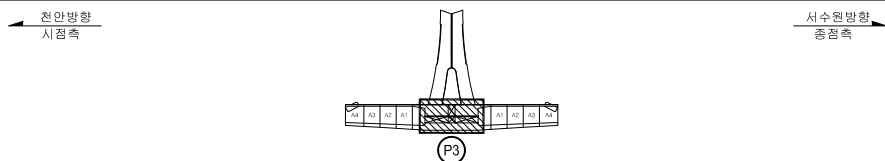


SECTION




본 례		간 열		방상간열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		패스,탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
		박리,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		빈수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	124

← 처 아

서수원➡

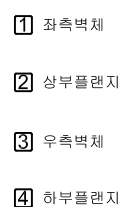

SECTION

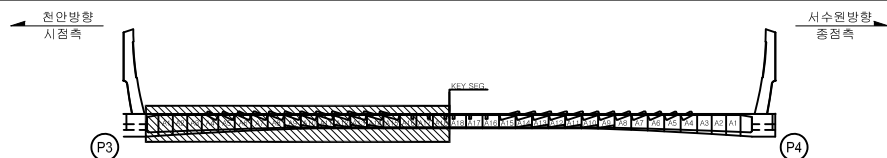[illegible]


별 레		간 열		강상간열		홀 노 출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검결과용의
		파손,돌출		채널변형		호 태	구조물명	평택대교
		박리,리락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		변수 부		부 식	책 임 자	이택수
		토사퇴적		기 타		배수구변형	도면번호	125

BOX (C)


← 천 안

서수원→


- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

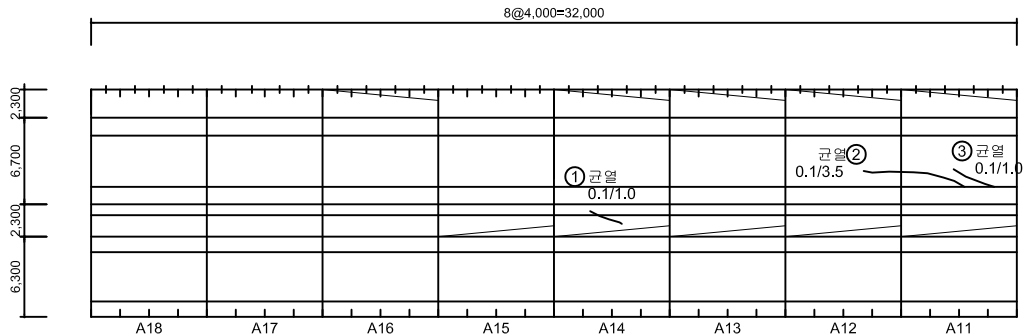

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

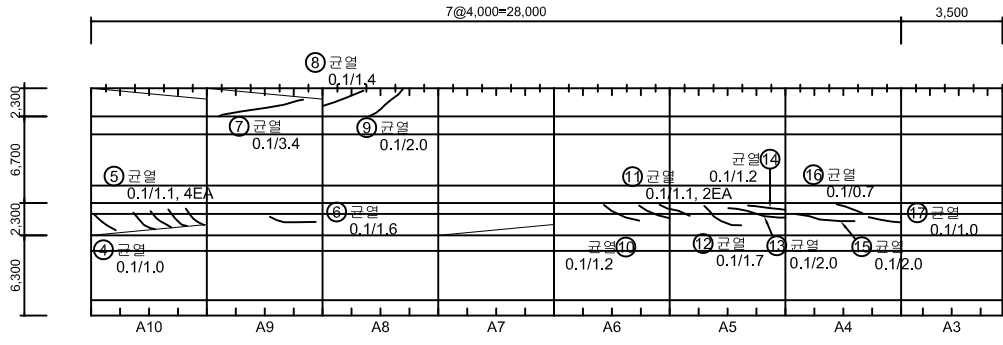


- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

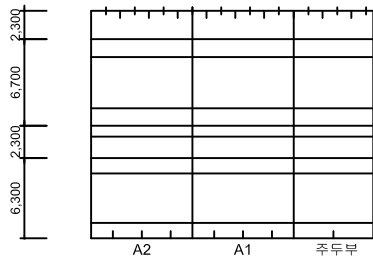


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	4	4.40	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	3.4	-	1	3.40	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
10	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
11	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
13	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
15	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

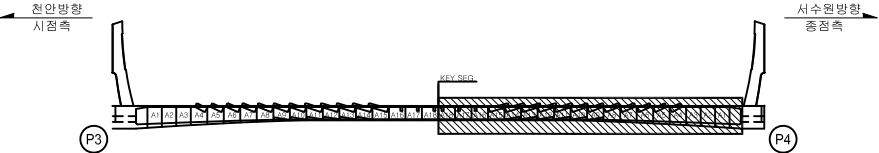


SECTION

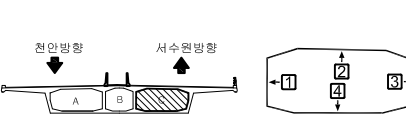

범	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교	
레	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	126	

손상물량표

BOX (C)

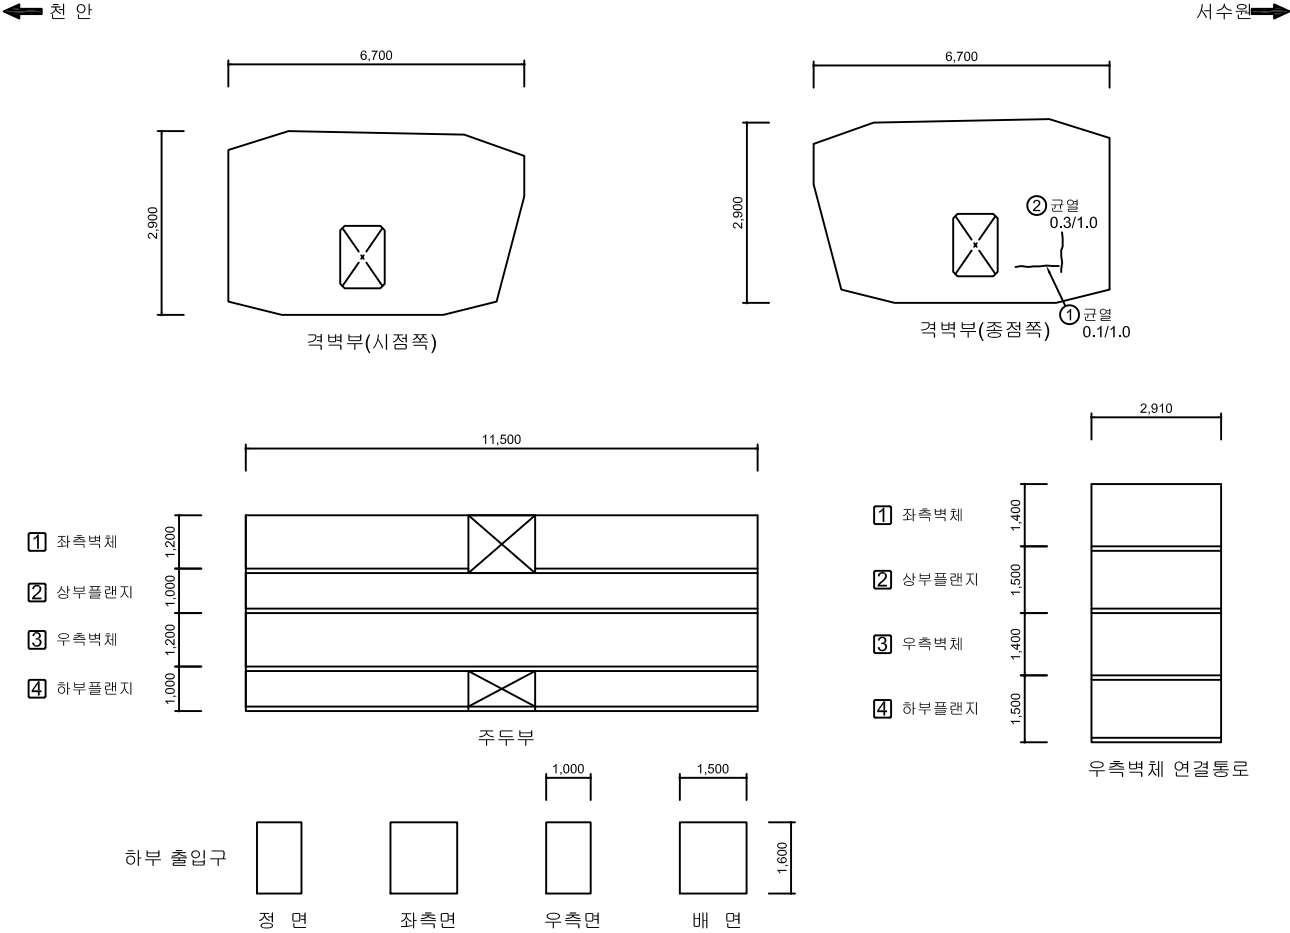

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	격벽부	균열	0.3	1.0	-	1	1.00	m	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN



SECTION

범례


	콘크리트 (C20)		철근노출		팽창관절		교량면		교량면	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	아스팔트		철근노출		교량면		교량면		교량면	평택대교
	철근노출		교량면		교량면		교량면		교량면	2023.06
	철근노출		교량면		교량면		교량면		교량면	이택수
	철근노출		교량면		교량면		교량면		교량면	도면번호
	철근노출		교량면		교량면		교량면		교량면	127

← 처 아

서수원➡

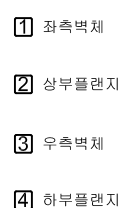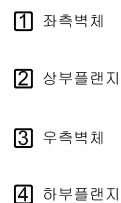


SECTION

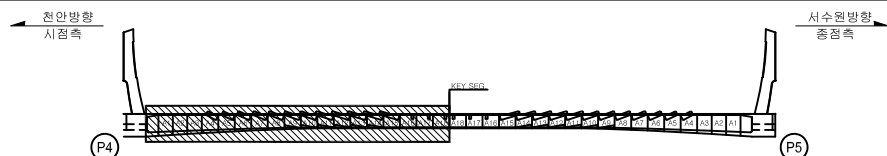[illegible]

별 레	 CW 0.2	 균 열	 망상균열	 절근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재포면리	 백 태		구조물명	평택대교
	 박리,비력	 누수,채수	 좌굴,변형		조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부 식		책 임 자	이 택 수
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘		도면번호	128

BOX (C)

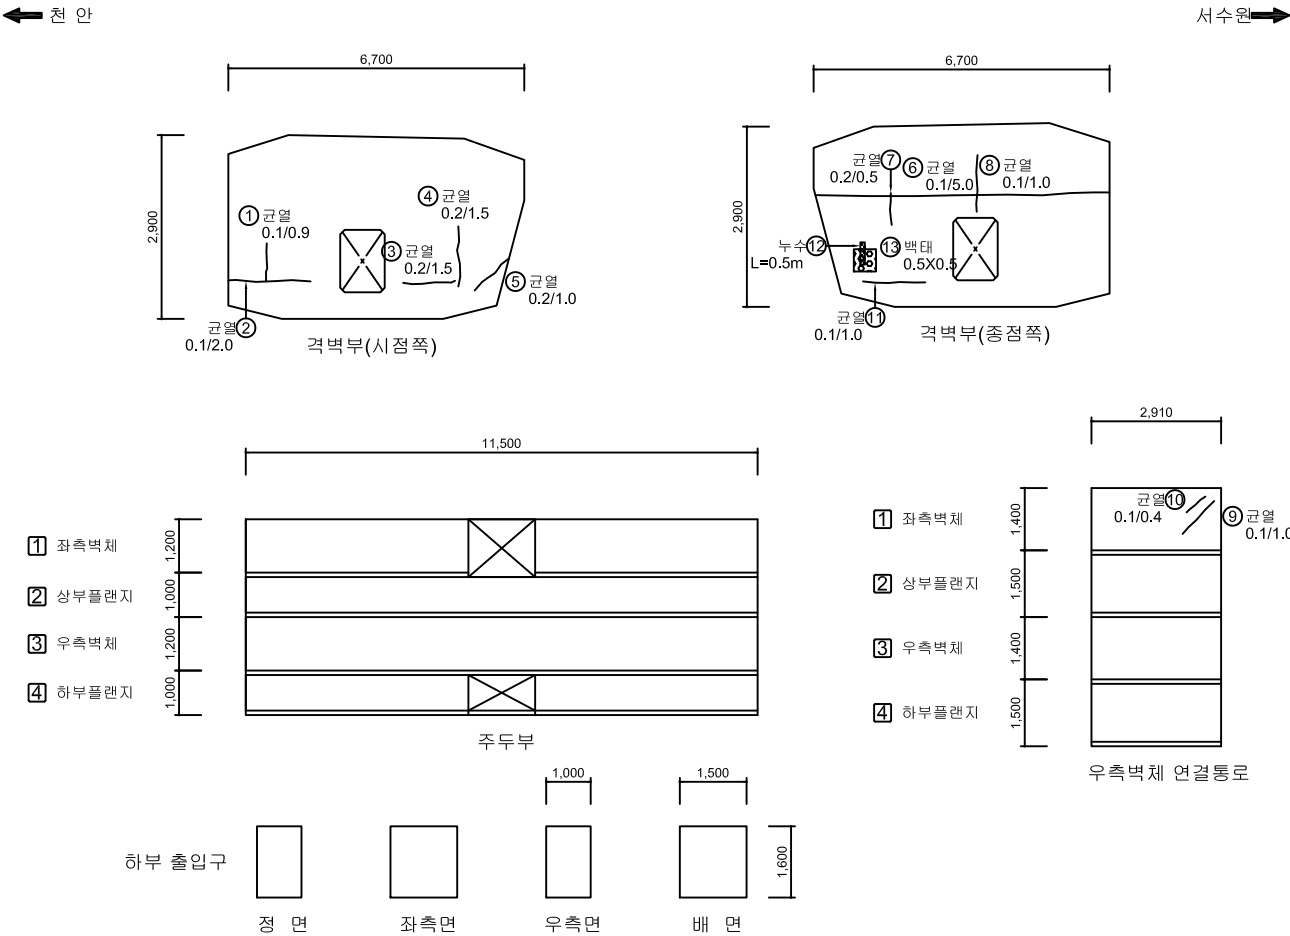

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
2	격벽부	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
3	격벽부	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	
4	격벽부	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	
5	격벽부	균열	0.2	1.0	-	1	1.00	m	
6	격벽부	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
7	격벽부	균열	0.2	0.5	-	1	0.50	m	
8	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
11	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
12	격벽부	누수	-	0.5	-	1	0.50	m	
13	격벽부	백태	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION


범례

	콘크리트 (C20)		철근콘크리트	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	아스팔트 콘크리트		강철보강재	구조물명	평택대교
	콘크리트 (C20)		콘크리트	조사일자	2023.06
	콘크리트 (C20)		콘크리트	책임자	이택수
	콘크리트 (C20)		콘크리트	도면번호	130

BOX (C)

← 천 안



서수원→

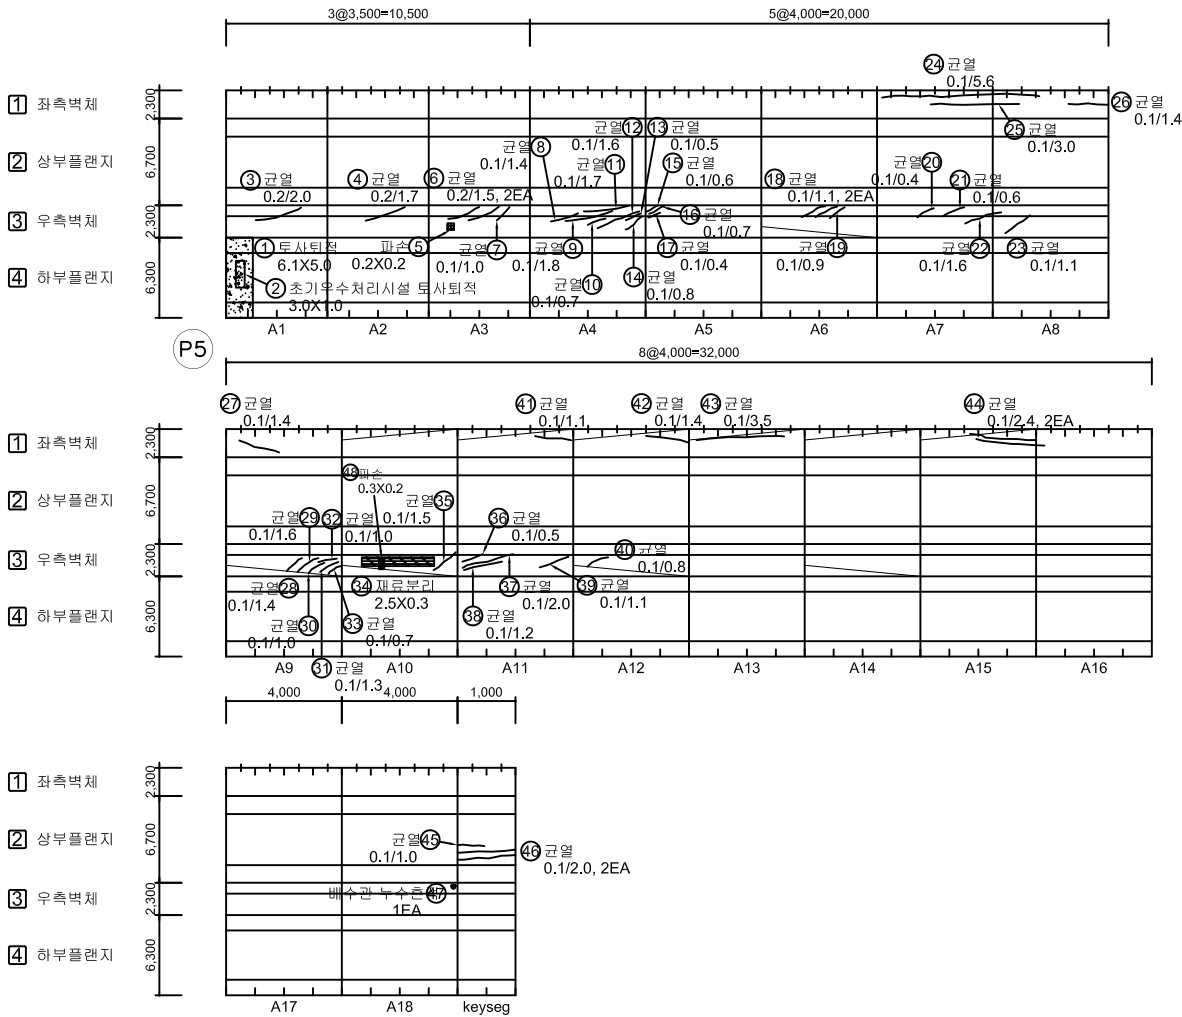

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	하부플랜지	토사퇴적	-	6.1	5.0	1	30.50	m²	
2	배수시설	초기우수처리시설 토사퇴적	-	3.0	1.0	1	3.00	m²	
3	우측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
4	우측벽체	균열	0.2	1.7	-	1	1.70	m	
5	우측벽체	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
6	우측벽체	균열	0.2	1.5	-	2	3.00	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
10	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
11	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
13	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
14	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
15	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
20	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
21	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
22	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
23	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	5.6	-	1	5.60	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
28	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
29	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
30	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
32	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
33	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
34	우측벽체	재료분리	-	2.5	0.3	1	0.75	m²	
35	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	

KEY PLAN

SECTION

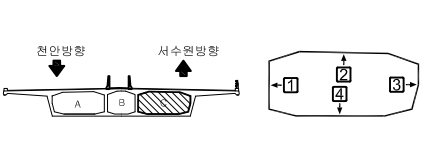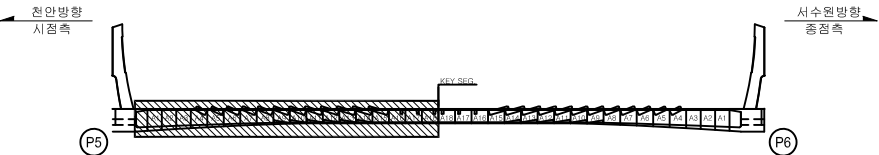


범	표면	토사퇴적	기타	배수구막힘	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	표면	토사퇴적	기타	배수구막힘	평택대교
범	표면	토사퇴적	기타	배수구막힘	2023.06
범	표면	토사퇴적	기타	배수구막힘	이택수
범	표면	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호
범	표면	토사퇴적	기타	배수구막힘	131

손상물량표


BOX (C)

← 처안

서수원➡

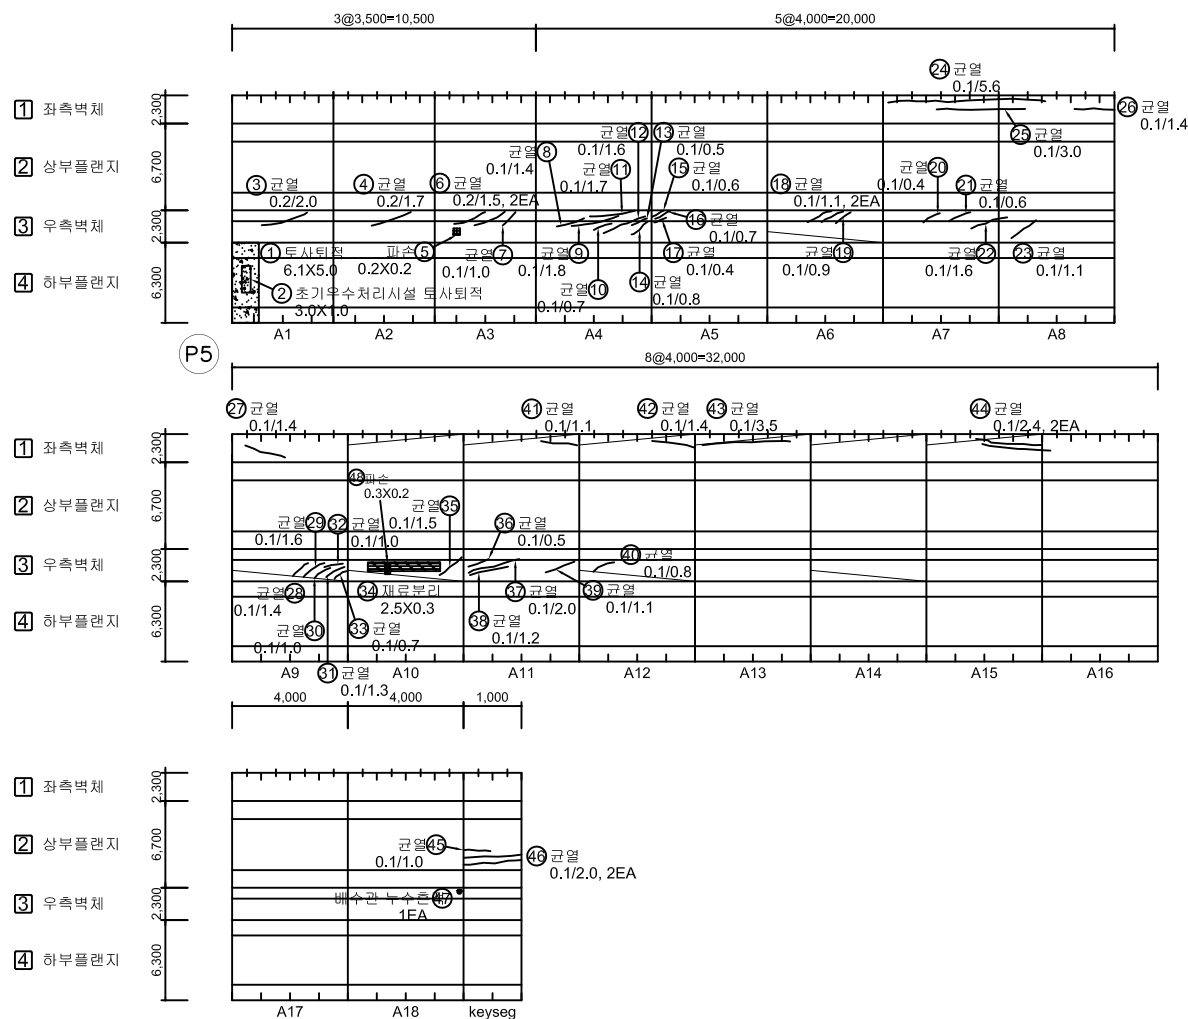[illegible]

KEY PLAN

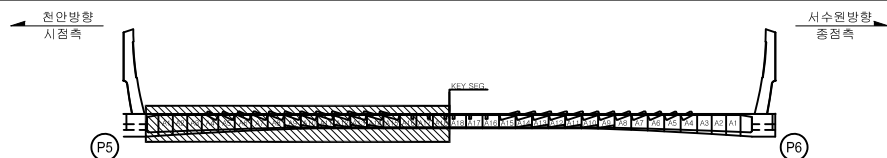

SECTION




문	 0.2	 강 권	 망상교결	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검결과용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 백 태	구조물명	평택대교	
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수 부	 부 식	책 임 자	이 택 수	
례	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	132	

손상물량표


BOX (C)

← 처 아

서수원➡

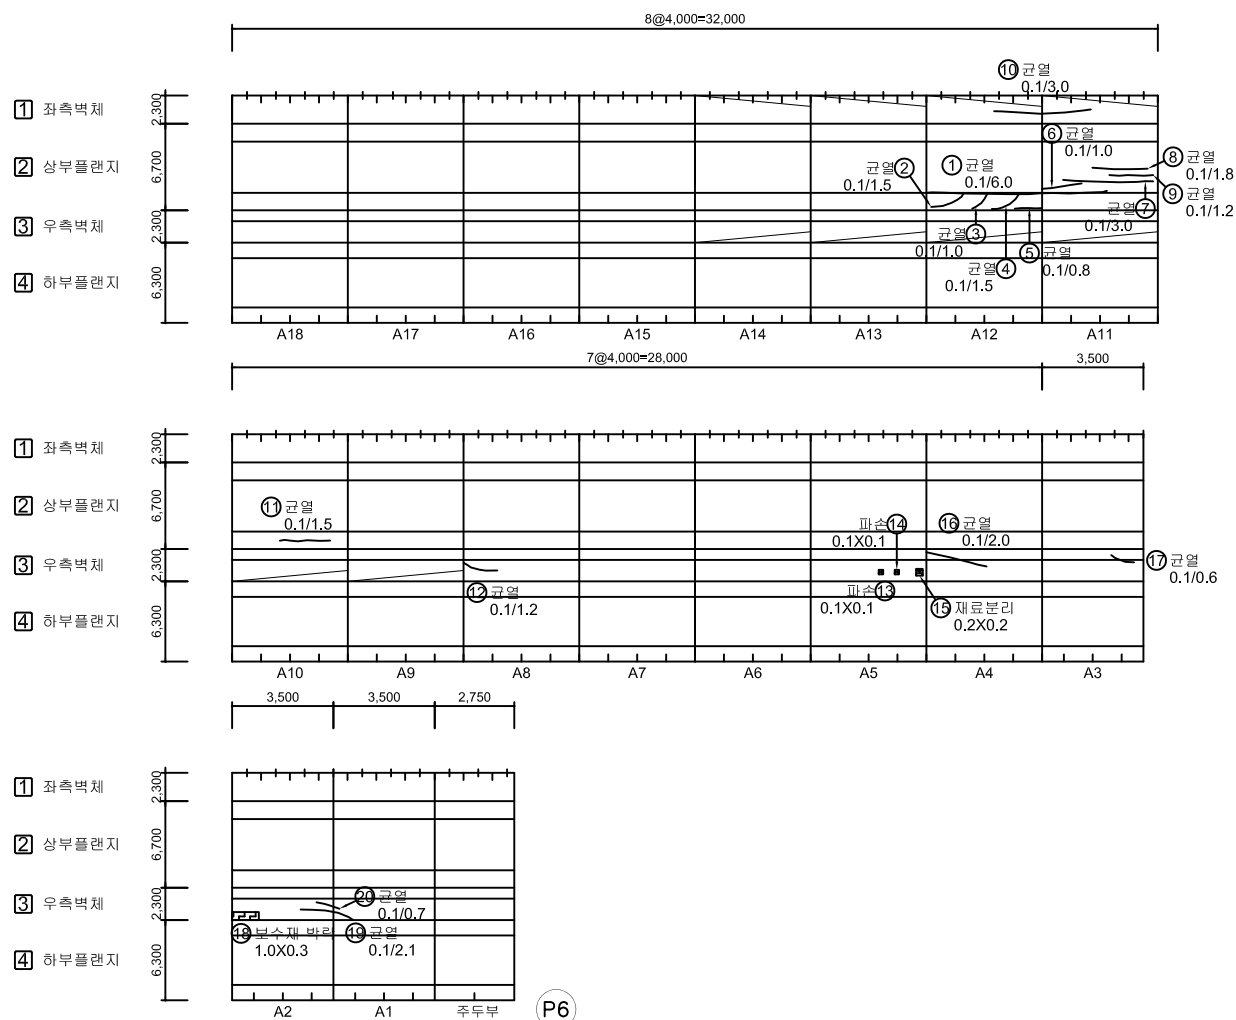[illegible]

KEY PLAN

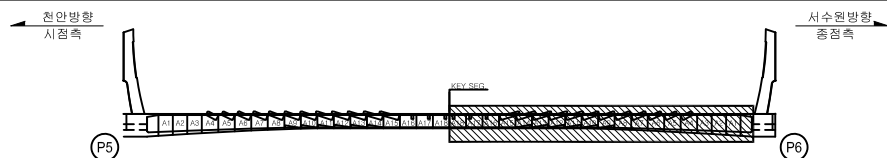


SECTION



단 례	CW-0.2		망상관목		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검공역	
		파손,물막		재료변리		백 태	구조물명	평택대교
		박리,박락		누수,채수		차광,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		트사된적		기 타		배수구막힘	도면번호	133

손상물량표

BOX (C)

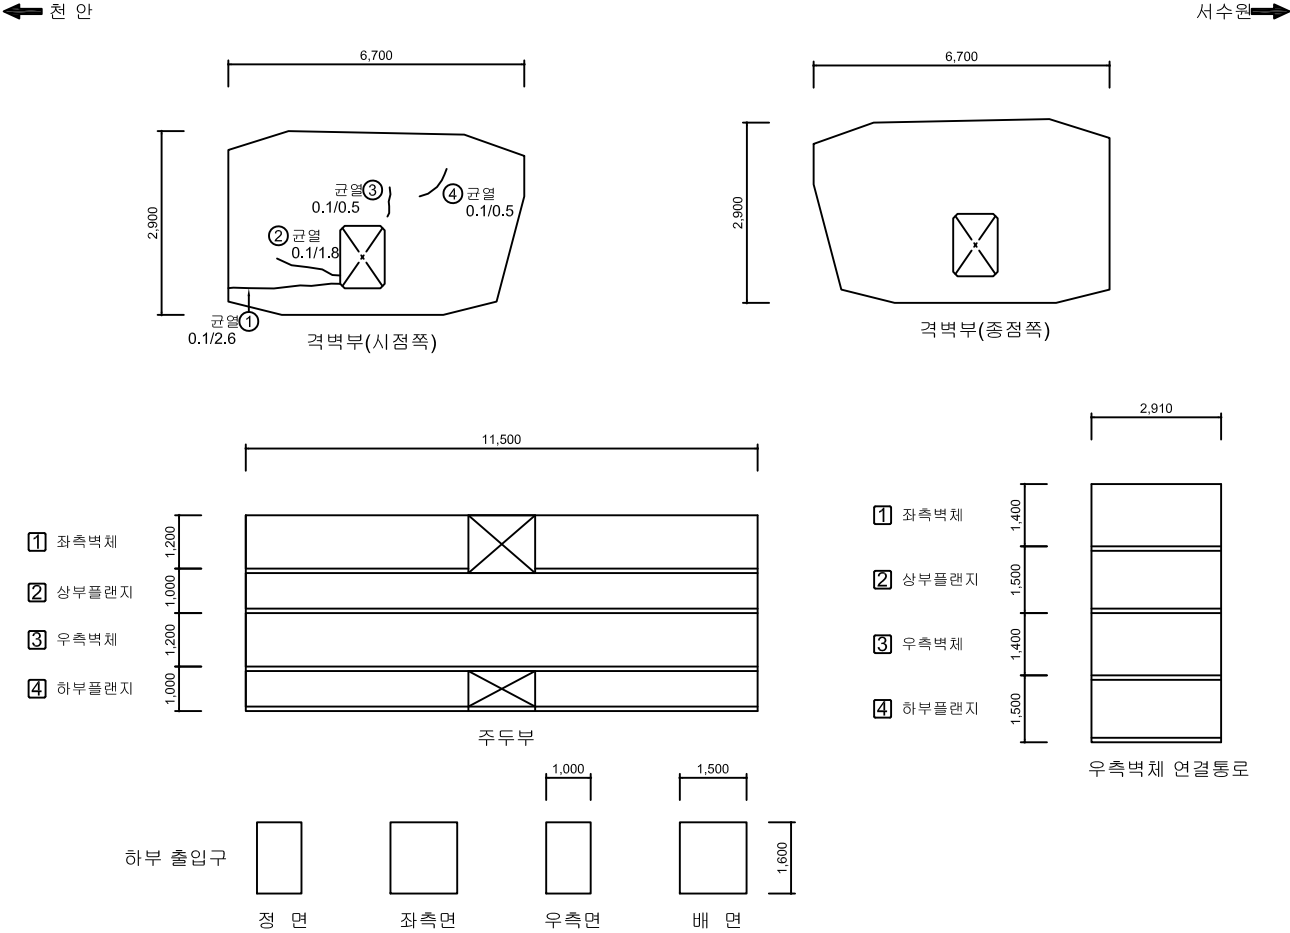

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	
2	격벽부	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
3	격벽부	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
4	격벽부	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

전안방향
시점측

서수원방향
중점측

P6

SECTION

전안방향

서수원방향

2

3


4

범례


CW 0.2	관 열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손, 탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교	
박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	134	

← 처 아

서수원➡

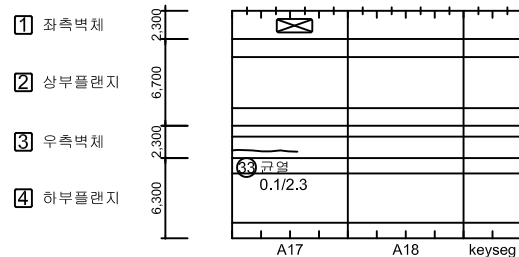


SECTION

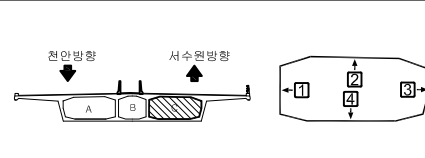[illegible]

본 례		간 열		강상간열		열근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파일,틀목		채널배근		꽃 대	구조물명	평택대교
		벽기,리량		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		변수부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사퇴적		기 타		배수구폐쇄	도면번호	135

손상물량표

BOX (C)

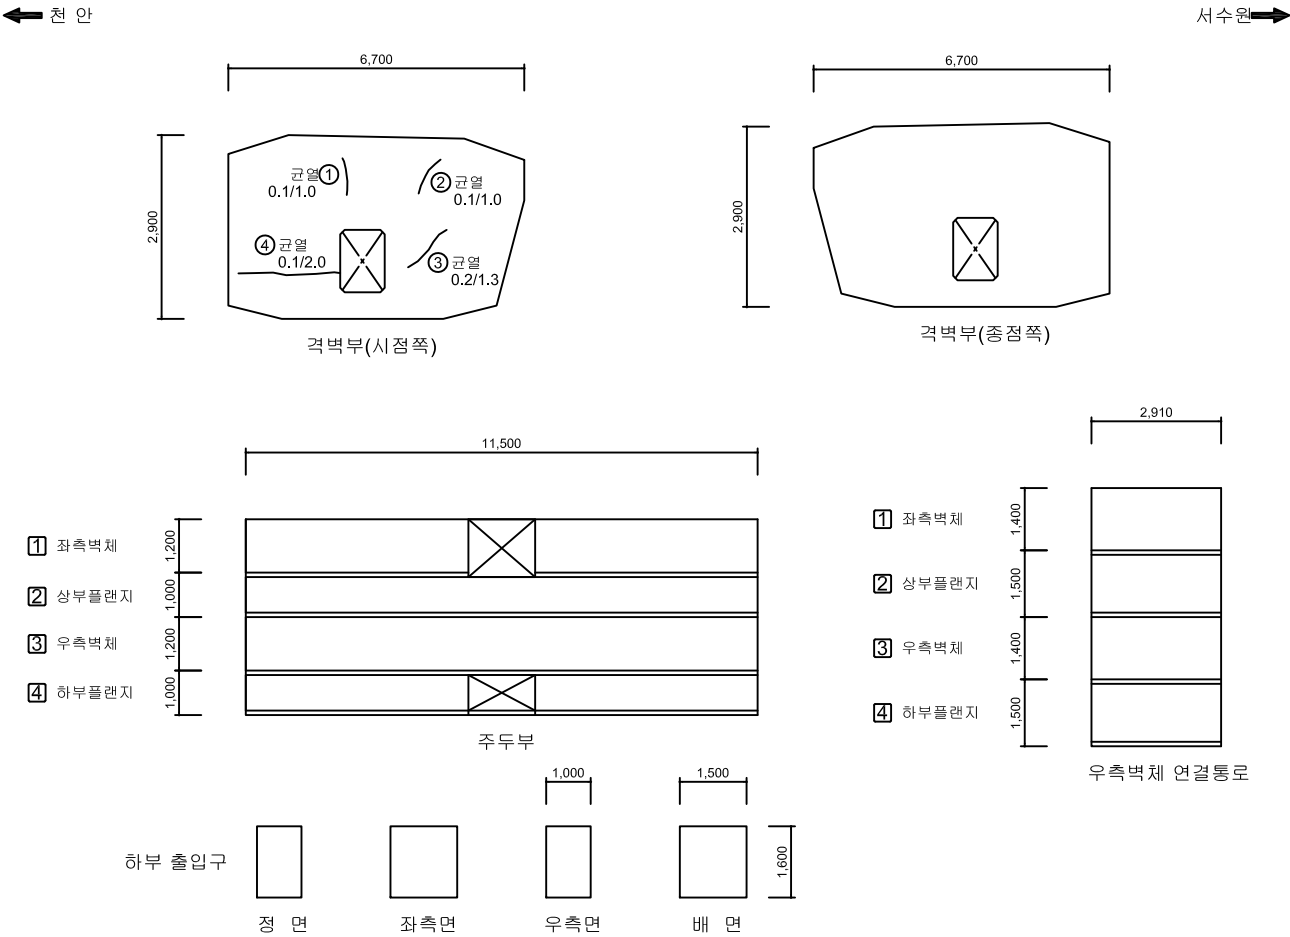

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	격벽부	균열	0.2	1.3	-	1	1.30	m	
4	격벽부	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									




KEY PLAN		SECTION		범례		용역명	
						2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역	
						구조물명	
						평택대교	
						조사일자	
						2023.06	
						책임자	
						이택수	
						도면번호	
						137	

손상물량표

BOX (C)


← 처안

서수원➡

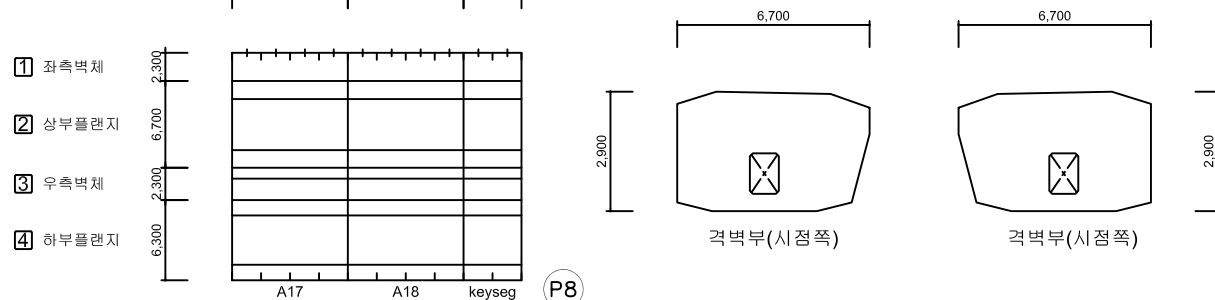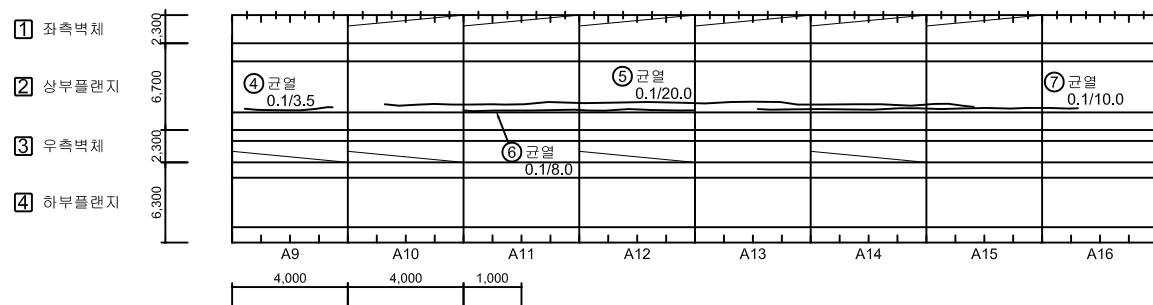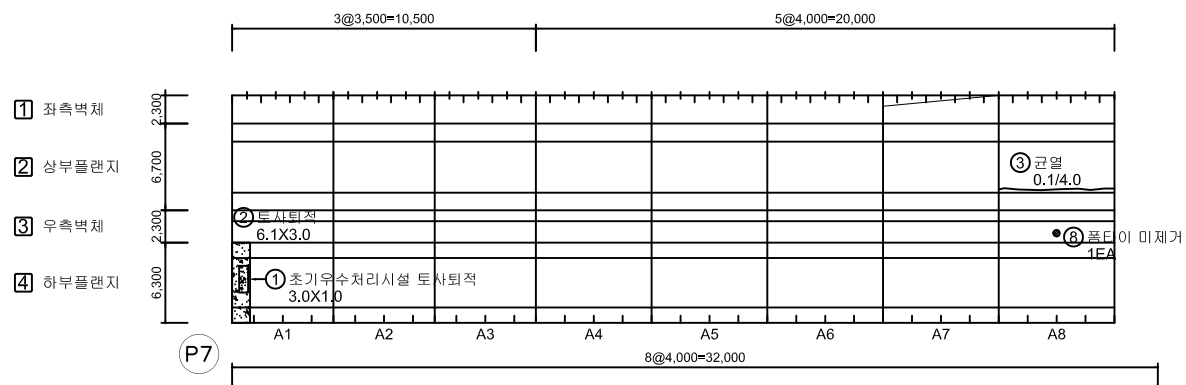


KEY PLAN

SECTION




서수원방향
종점측

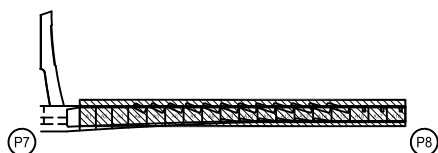[illegible]



표지	 CW 0.2	 강 격	 방향전환	 철근노출	 용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,물막	 재료변리	 벽 태	 구조물명		평택대교
	 빗길, 빗막	 누수, 채수	 좌굴, 변형	 조사일자		2023.06
	 표면오염	 도수부	 부식	 책임자		이택수
표지	 토사회적	 기타	 배수구막힘	 도면번호		138

ID : 주탑 및 케이블 (P1) 외관조사망도


손상물량표

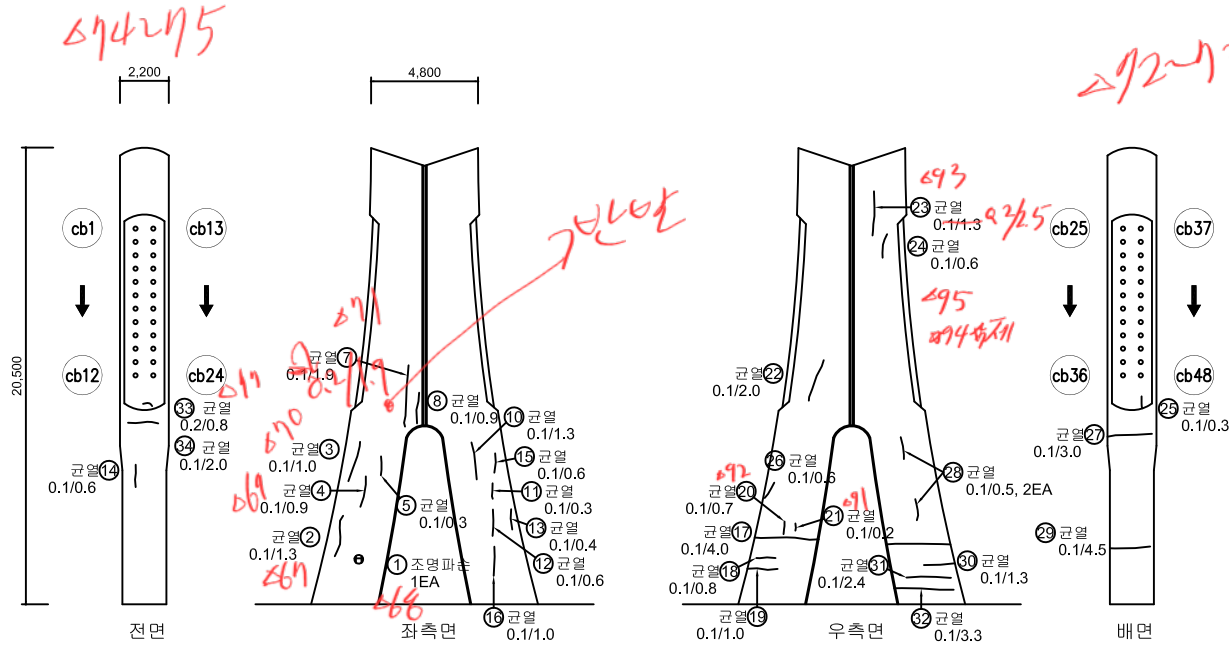


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	주탑	조명 파손	-	-	-	1	1.00	EA	
2	주탑	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
3	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
4	주탑	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
5	주탑	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
6	케이블	테이핑 누락	-	-	-	6	6.00	EA	
7	주탑	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
8	주탑	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
9	케이블	테이핑 누락	-	-	-	5	5.00	EA	
10	주탑	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
11	주탑	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
12	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
13	주탑	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
14	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
15	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
16	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
17	주탑	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
18	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
19	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
20	주탑	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
21	주탑	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
22	주탑	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
23	주탑	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
24	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
25	주탑	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
26	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
27	주탑	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
28	주탑	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
29	주탑	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
30	주탑	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
31	주탑	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
32	주탑	균열	0.1	3.3	-	1	3.30	m	
33	주탑	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	
34	주탑	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
35									

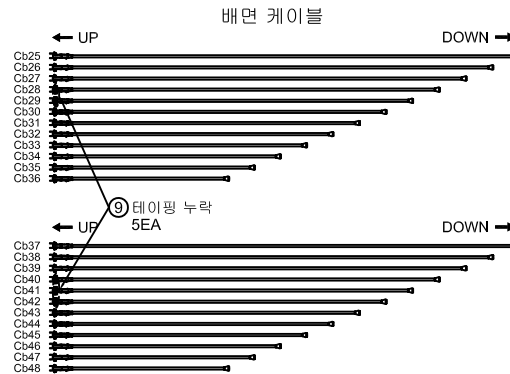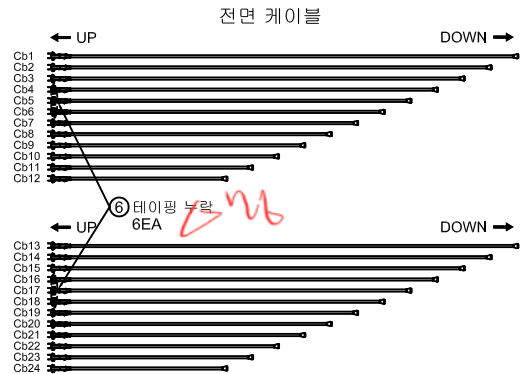

KEY PLAN

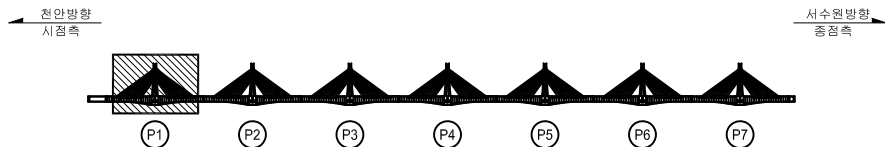





SECTION

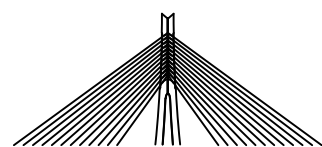

범	구분	내용	구분명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	구분	내용	구분명	평택대교
범	구분	내용	구분명	2023.06
범	구분	내용	구분명	이택수
범	구분	내용	구분명	139


ID : 주탑 및 케이블 (P2) 외관조사망도

손상물량표

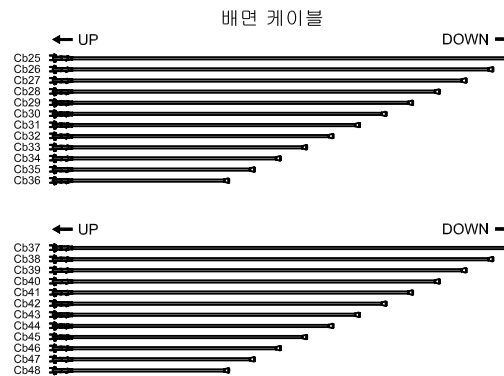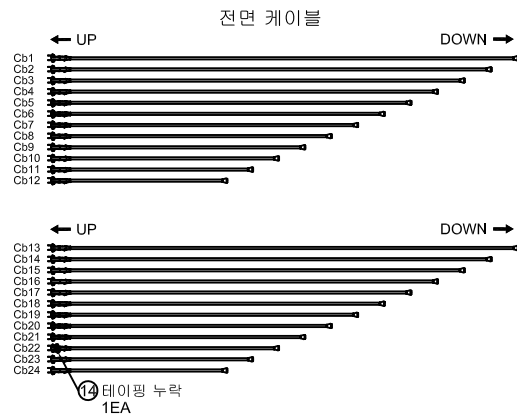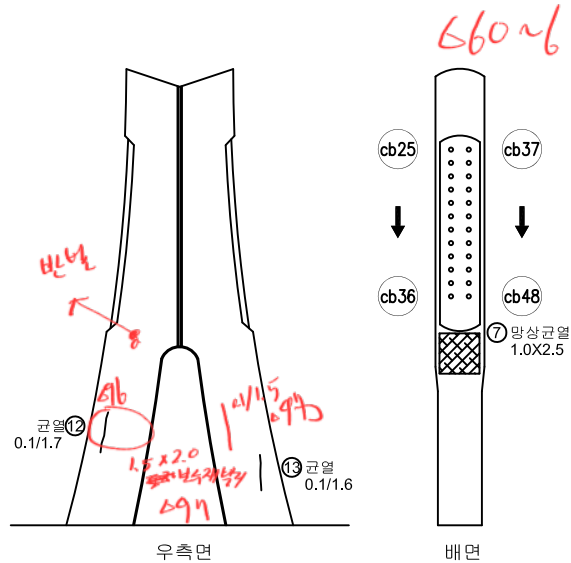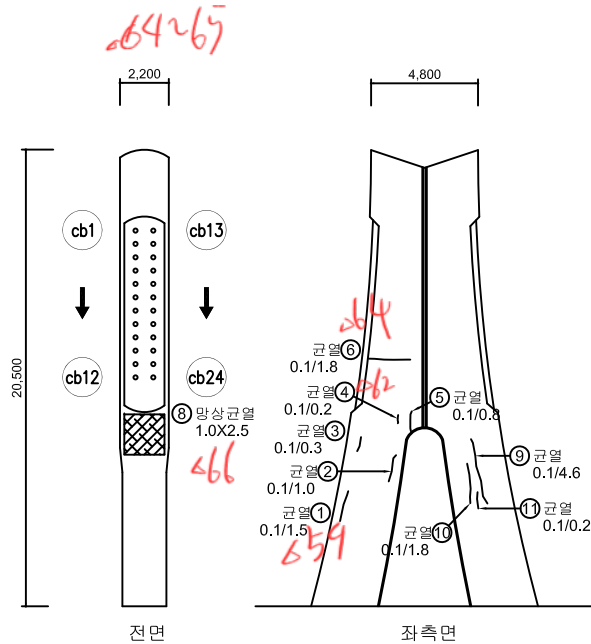


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	주탑	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
2	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	주탑	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
4	주탑	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
5	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
6	주탑	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
7	주탑	망상균열	-	1.0	2.5	1	2.50	m²	
8	주탑	망상균열	-	1.0	2.5	1	2.50	m²	
9	주탑	균열	0.1	4.6	-	1	4.60	m	
10	주탑	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
11	주탑	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
12	주탑	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
13	주탑	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
14	케이블	테이핑 누락	-	-	-	1	1.00	EA	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

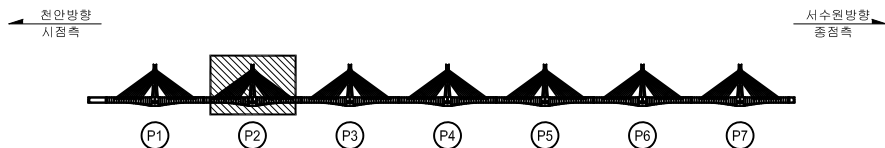




SECTION

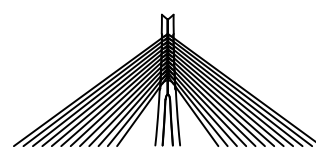


범	레	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역	
		용역명	구조물명
범	레	평택대교	평택대교
범	레	구조물명	2023.06
범	레	조사일자	이택수
범	레	책임자	도면번호
범	레	도면번호	140

ID : 주탑 및 케이블 (P3) 외관조사망도


손상물량표

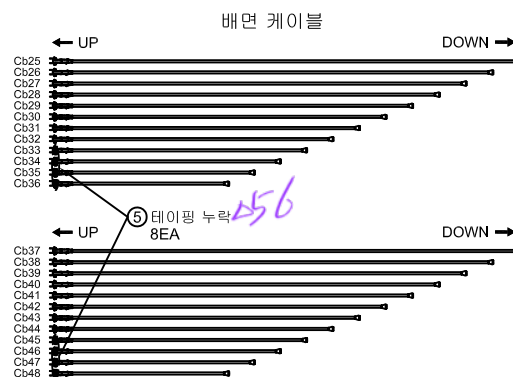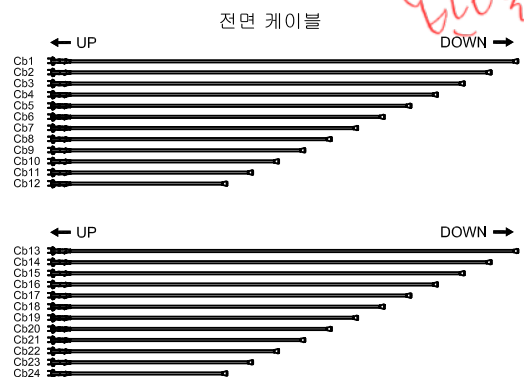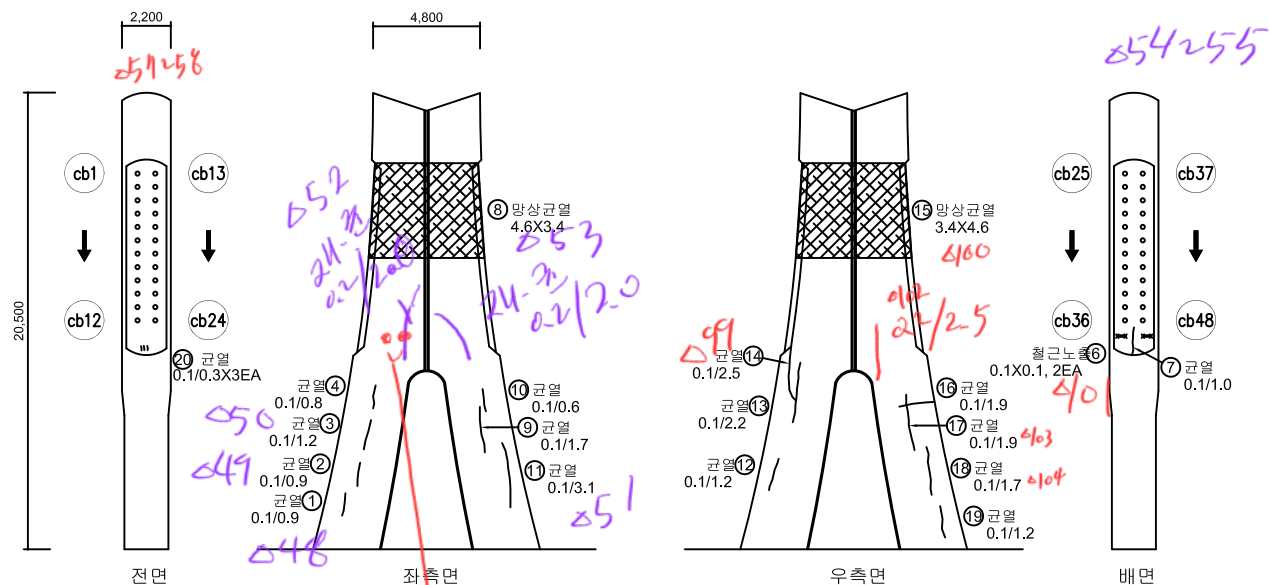[illegible]

KEY PLAN

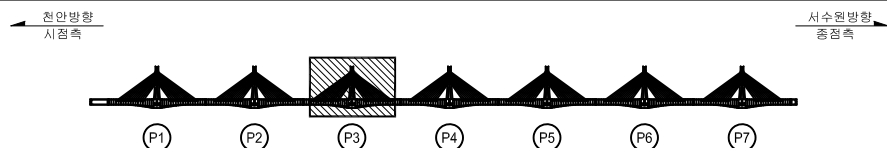




SECTION

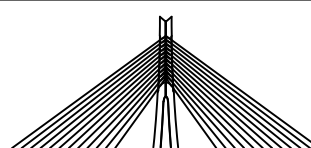


본 례	 CW 0.2	 간 격	 망상간격	 줄기노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,물막	 재포설리	 벽 태	구조물명	평택대교	
	 벽기,벽력	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 분수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	141	

ID : 주탑 및 케이블 (P4) 외관조사망도


손상물량표

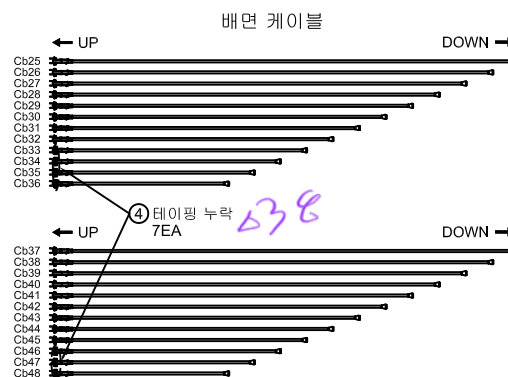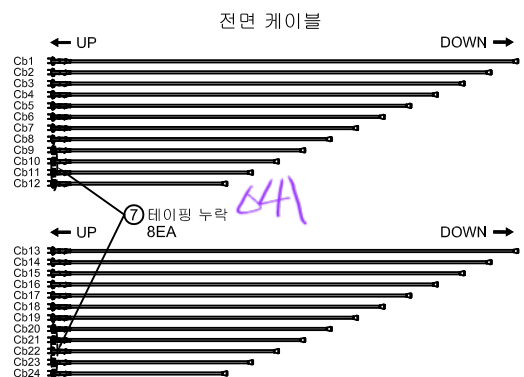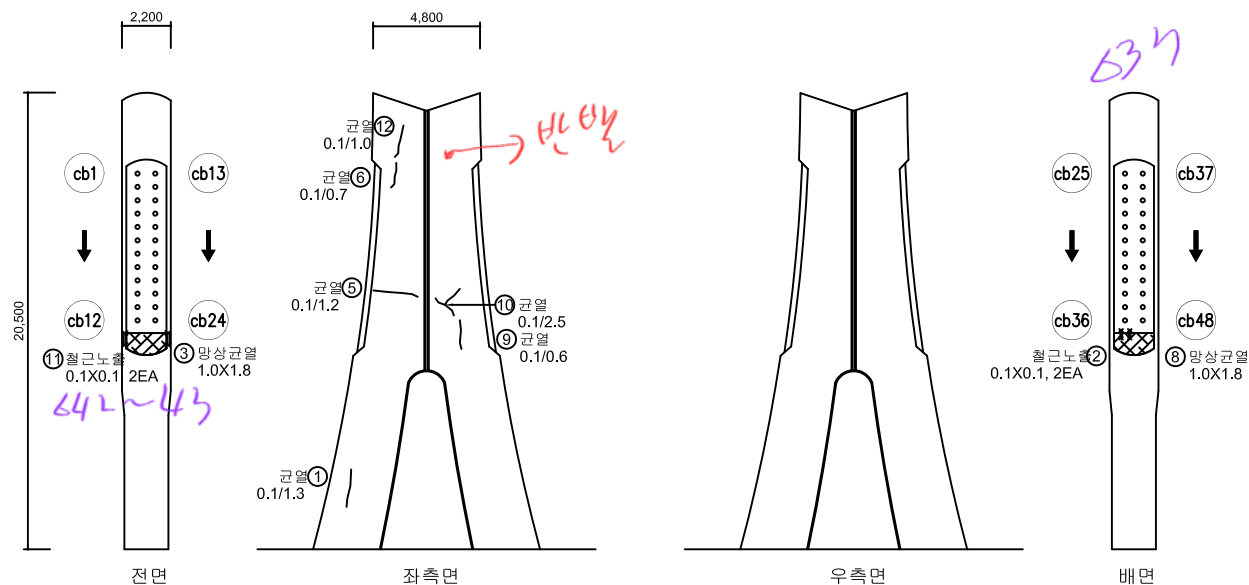[illegible]

KEY PLAN

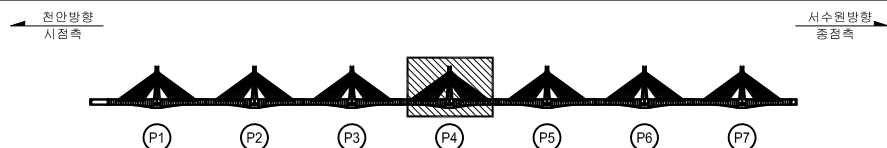



SECTION

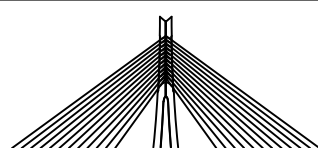



편 례		간 결		양상간결		줄기노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		재표면처리		복 태	구조물명	평택대교
		벽면,보각		누수,채수		차로,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사회적		기 타		배수구막힘	도면번호	142

ID : 주탑 및 케이블 (P5) 외관조사망도


손상물량표

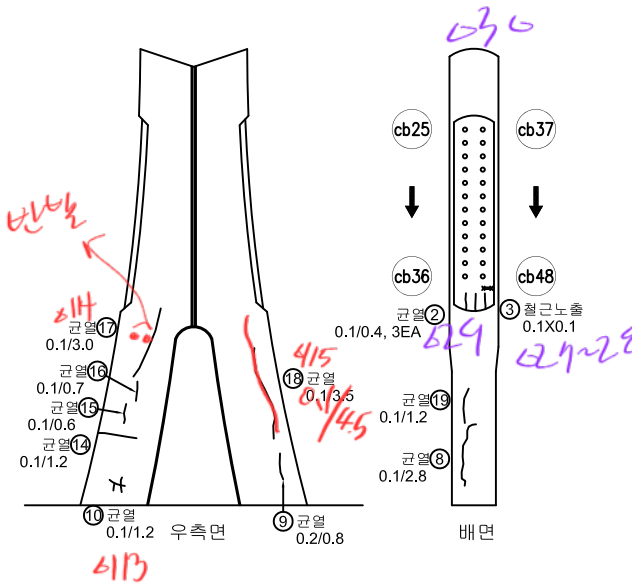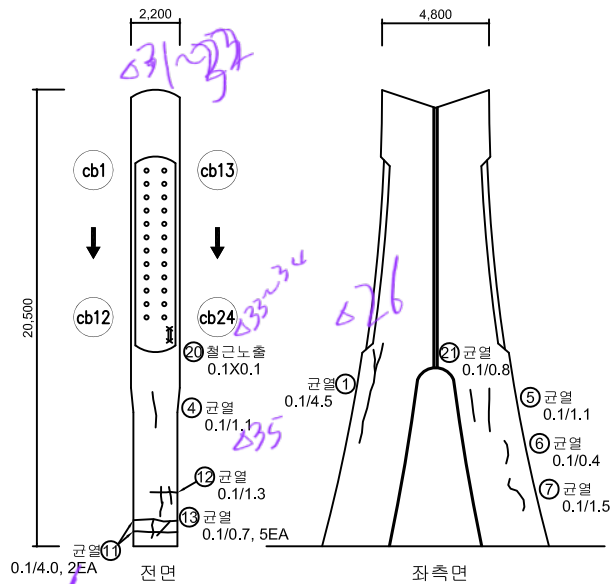


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	주탑	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
2	주탑	균열	0.1	0.4	-	3	1.20	m	
3	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
4	주탑	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
5	주탑	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
6	주탑	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
7	주탑	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
8	주탑	균열	0.1	2.8	-	1	2.80	m	
9	주탑	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	
10	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
11	주탑	균열	0.1	4.0	-	2	8.00	m	
12	주탑	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
13	주탑	균열	0.1	0.7	-	5	3.50	m	
14	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
15	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
16	주탑	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
17	주탑	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
18	주탑	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
19	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
20	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	신규
21	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	신규
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

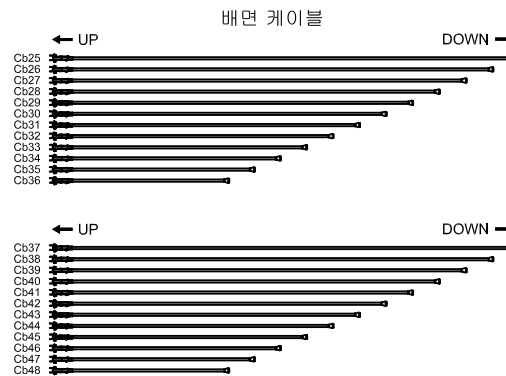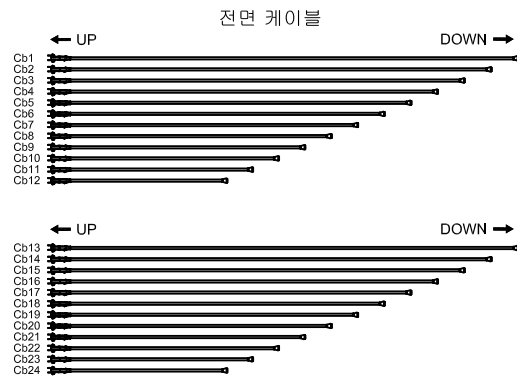

KEY PLAN

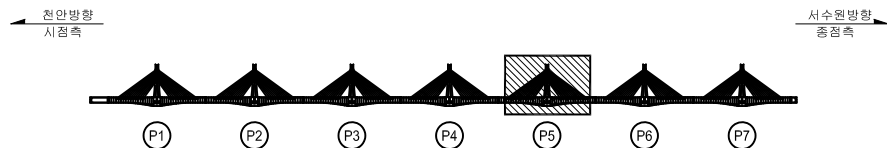




SECTION

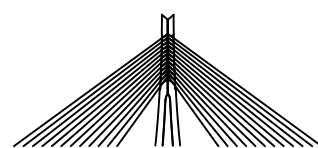


범	레	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역	
		구조물명	평택대교
콘크리트	철근노출	구조물명	평택대교
파손,탈락	재료분리	조사일자	2023.06
박리,박락	누수,채수	책임자	이택수
표면오염	보수부	도면번호	143
토사퇴적	기타		

ID : 주탑 및 케이블 (P6) 외관조사망도


손상물량표

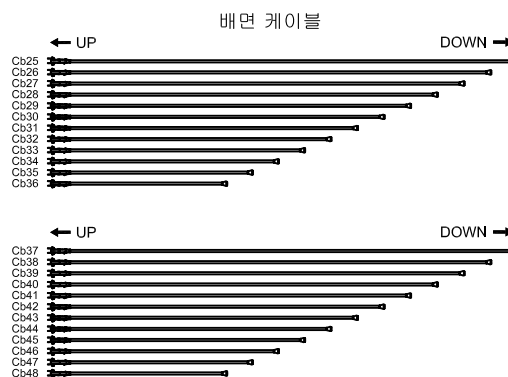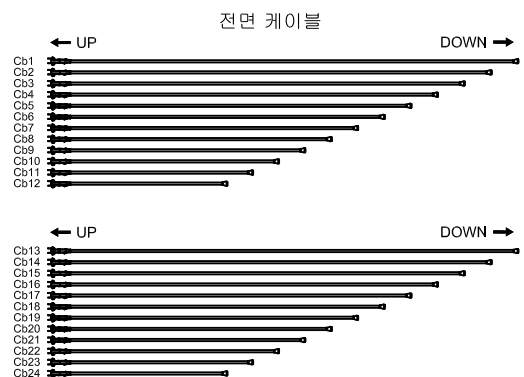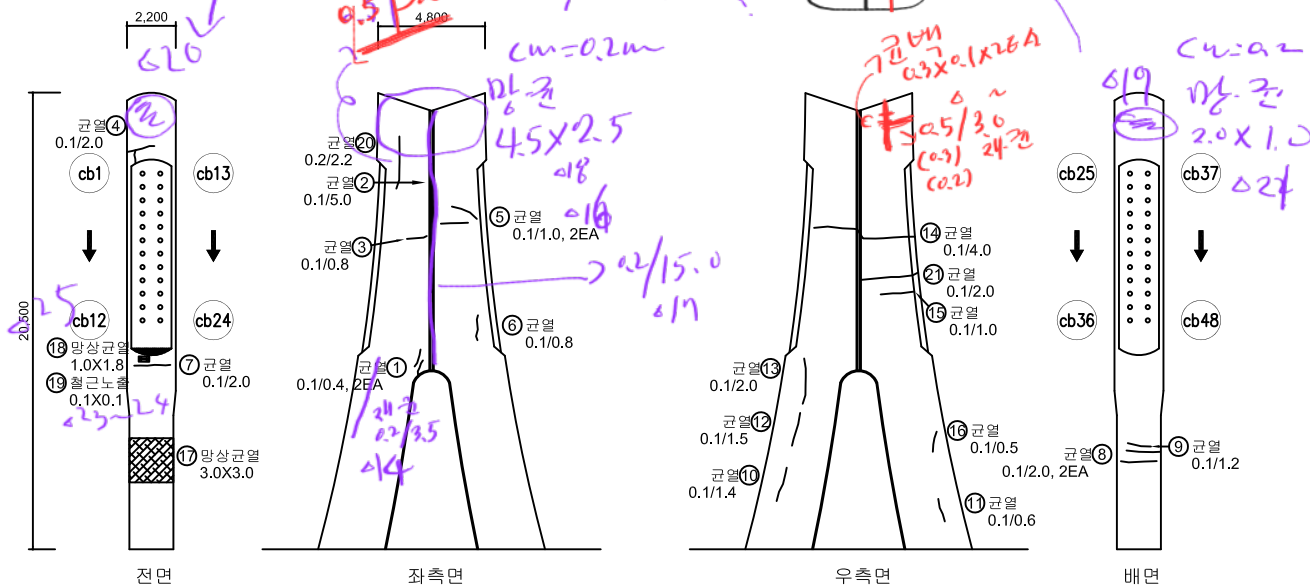[illegible]

KEY PLAN

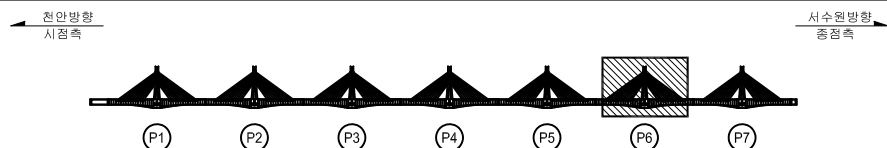





SECTION

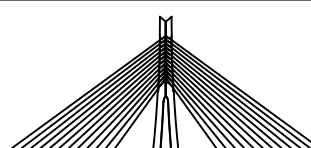

본 례	 CW 0.2	 간 일	 망상간일	 줄그노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		 파손,물막	 재포설리	 벽 태	구조물명	평택대교
		 벽리,벽락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06
		 표면오염	 분수부	 부식	책임자	이택수
		 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	144


ID : 주탑 및 케이블 (P7) 외관조사망도

손상물량표

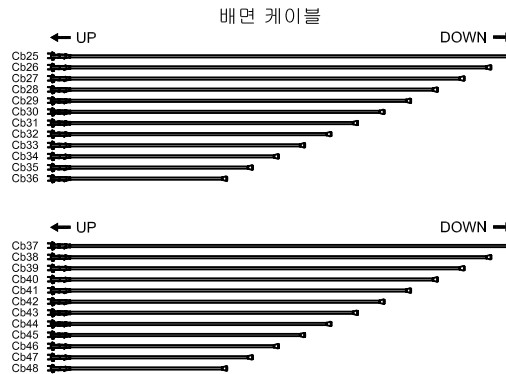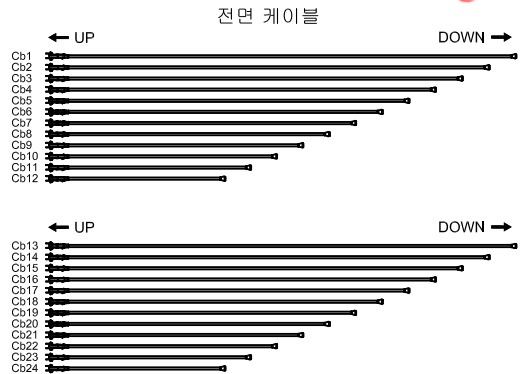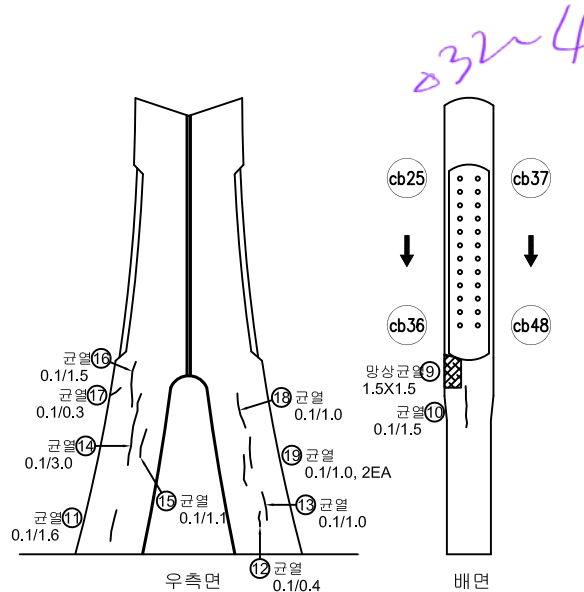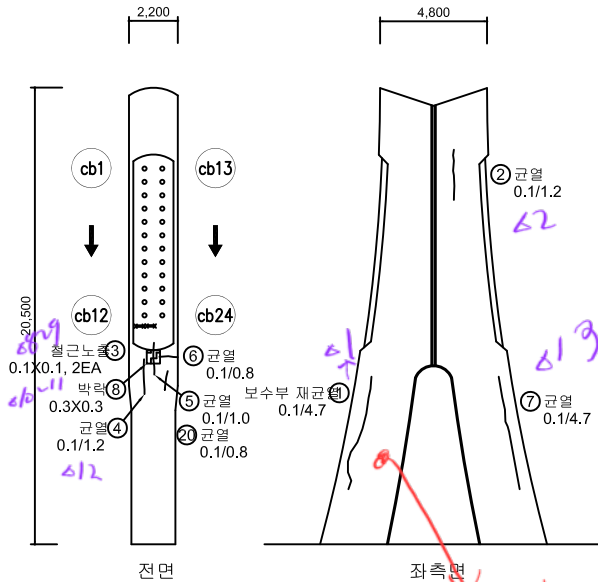


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	주탑	보수부 재균열	0.1	4.7	-	1	4.70	m	
2	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
3	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	2	0.02	m²	
4	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
5	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
6	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
7	주탑	균열	0.1	4.7	-	1	4.70	m	
8	주탑	박락	-	0.3	0.3	1	0.09	m	
9	주탑	망상균열	-	1.5	1.5	1	2.25	m	
10	주탑	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
11	주탑	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
12	주탑	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
13	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
14	주탑	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
15	주탑	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
16	주탑	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
17	주탑	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
18	주탑	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
19	주탑	균열	0.1	0.2	-	2	0.40	m	
20	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

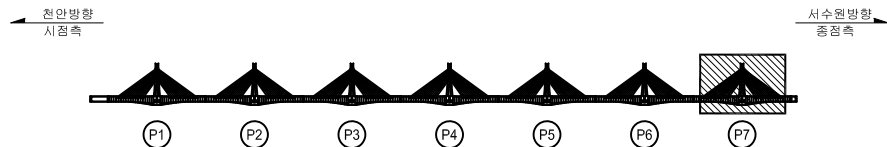


SECTION

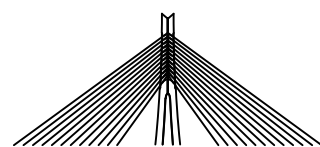


범례	2023년 정밀안전점검			용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	구분	구분	구분		
□ 균열	□ 망상균열	□ 철근노출	□ 용역명	□ 평택대교	
□ 파손, 탈락	□ 재료분리	□ 벽, 태	□ 구조물명	□ 평택대교	
□ 박리, 박락	□ 누수, 채수	□ 좌굴, 변형	□ 조사일자	□ 2023.06	
□ 표면오염	□ 보수부	□ 부식	□ 책임자	□ 이택수	
□ 토사퇴적	□ 기타	□ 배수구막힘	□ 도면번호	□ 145	

ID : 교대 (A1) 외관조사망도

손상물량표



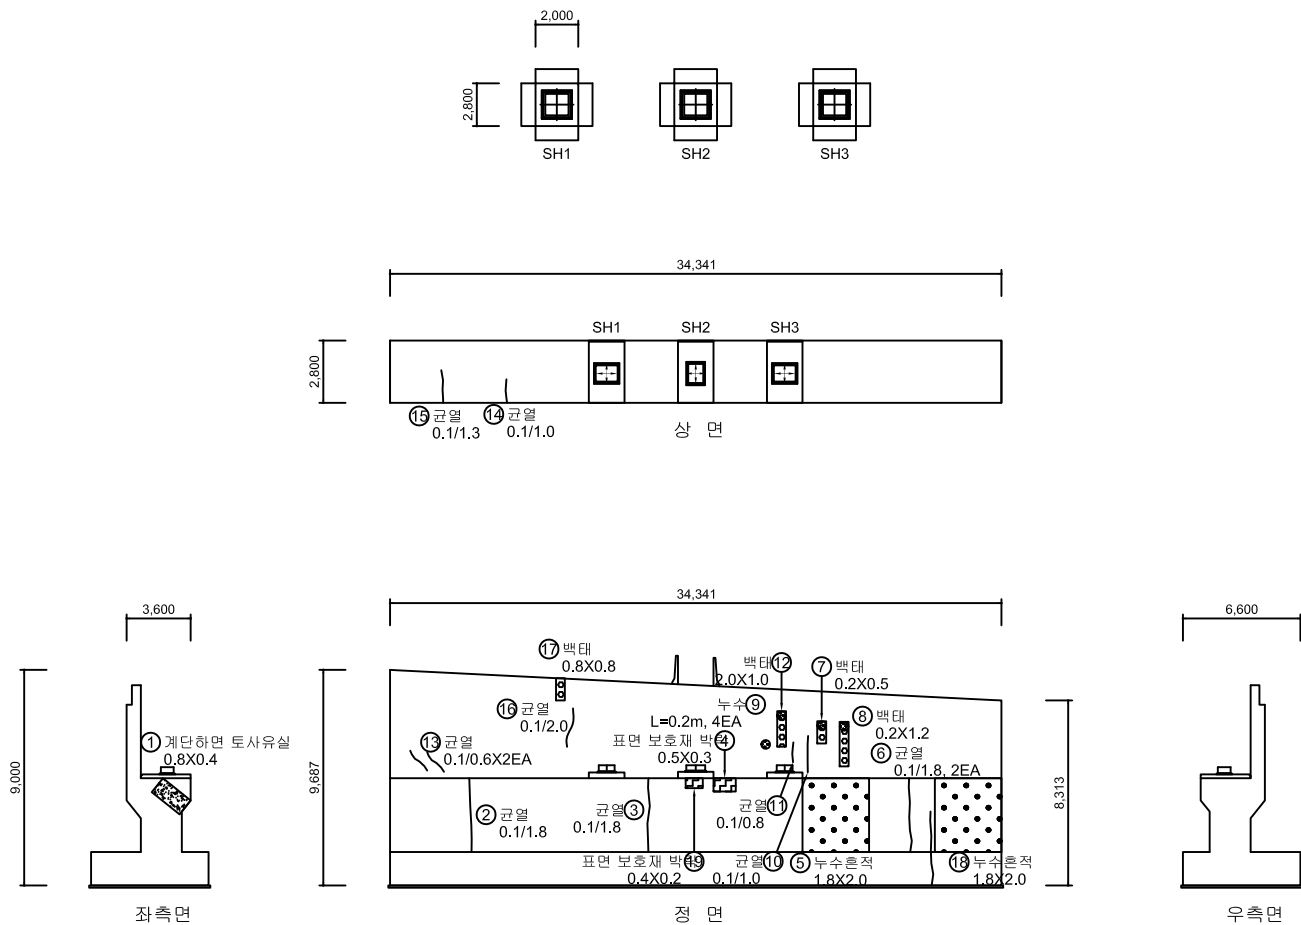


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교대	계단하면 토사유실	-	0.8	0.4	1	0.32	m²	
2	교대	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
3	교대	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
4	교대	표면 보호재 박락	-	0.5	0.3	1	0.15	m²	
5	교대	누수흔적	-	1.8	2.0	1	3.60	m²	
6	교대	균열	0.1	1.8	-	2	3.60	m	
7	교대	백태	-	0.1	1.8	1	0.18	m²	
8	교대	백태	-	0.2	0.5	1	0.10	m²	
9	교대	누수	-	0.2	-	4	0.80	m	
10	교대	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
11	교대	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
12	교대	백태	2.0	1.0	-	1	2.00	m²	
13	교대	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
14	교대	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
15	교대	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
16	교대	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
17	교대	백태	-	0.8	0.8	1	0.64	m²	
18	교대	누수흔적	-	1.8	2.0	1	3.60	m²	
19	교대	표면 보호재 박락	-	0.4	0.2	1	0.08	m²	신규
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

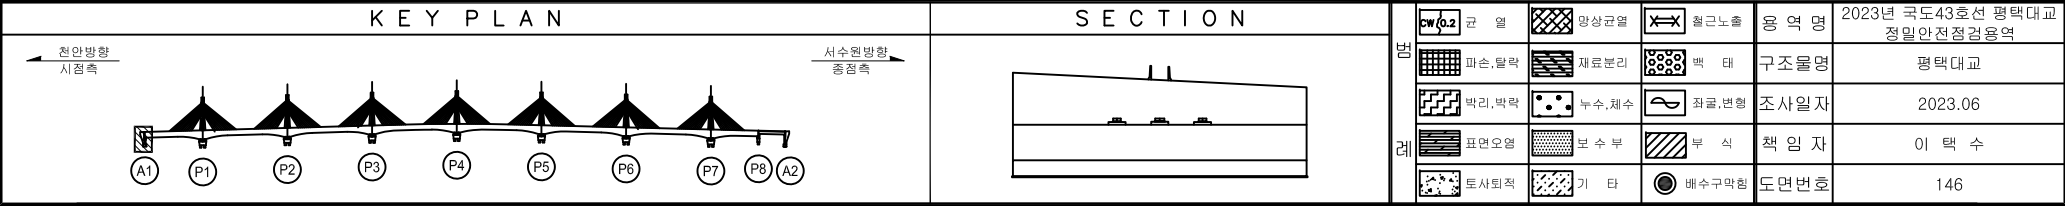


ID : 교각 (P1) 외관조사망도


손상물량표

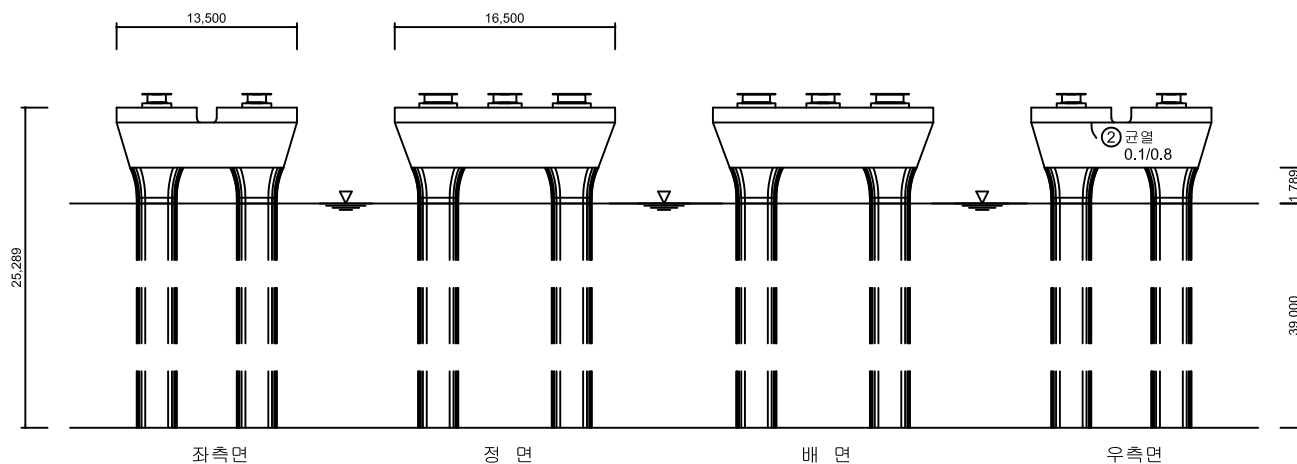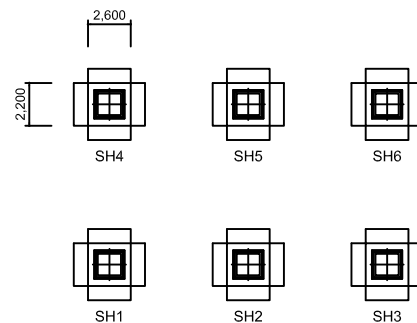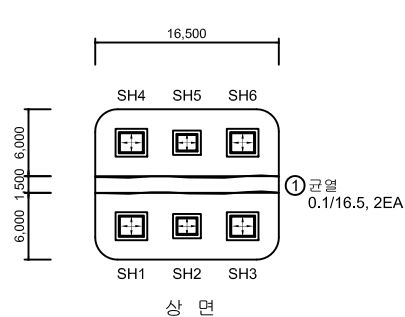[illegible]

KEY PLAN


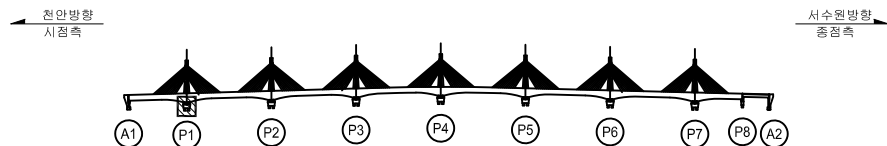


SECTION


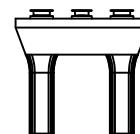


본 례		간 열		방상간열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		패스,탈락		재료분리		벽 태	구조물명	평택대교
		박리,박락		누수,제수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		빈수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	147

손상물량표


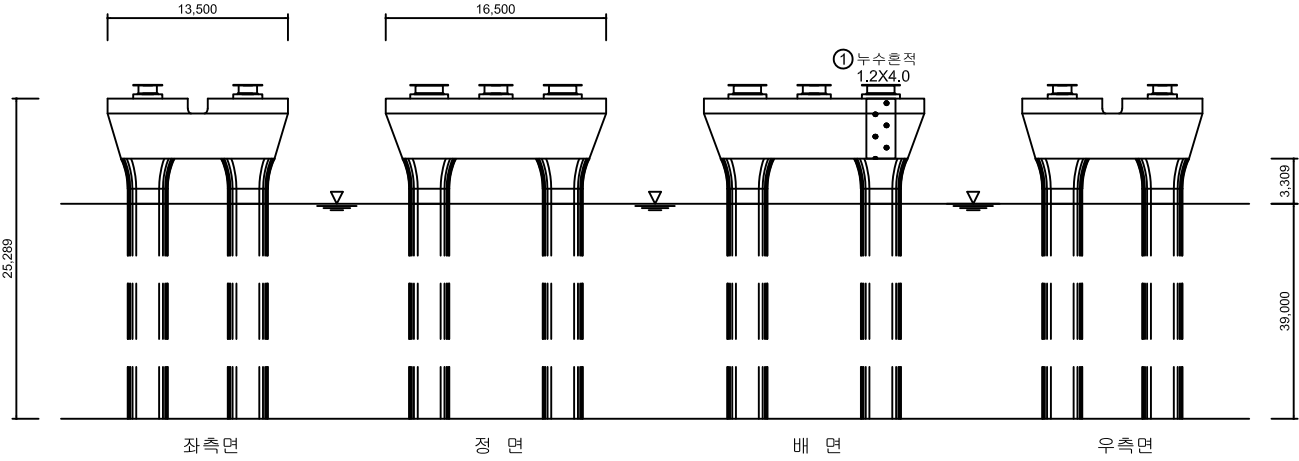
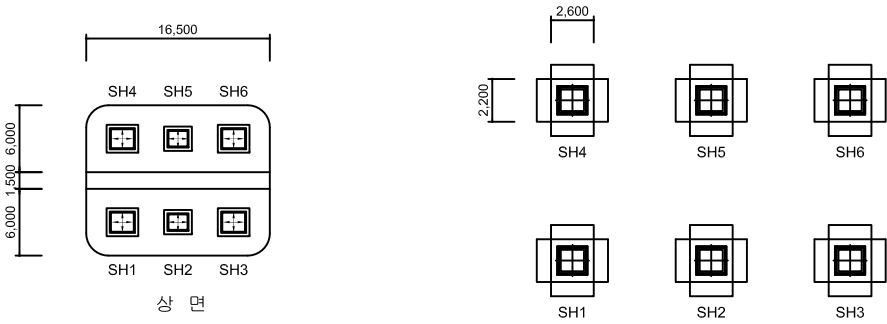


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	누수흔적	-	1.2	4.0	1	4.80	m²	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

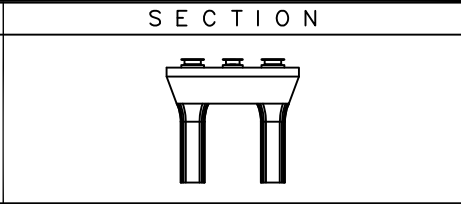
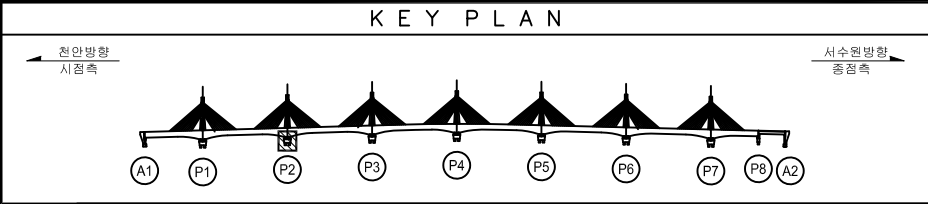


범례	콘크리트	양상근열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	아스팔트	재료분리	벽태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	148

손상물량표

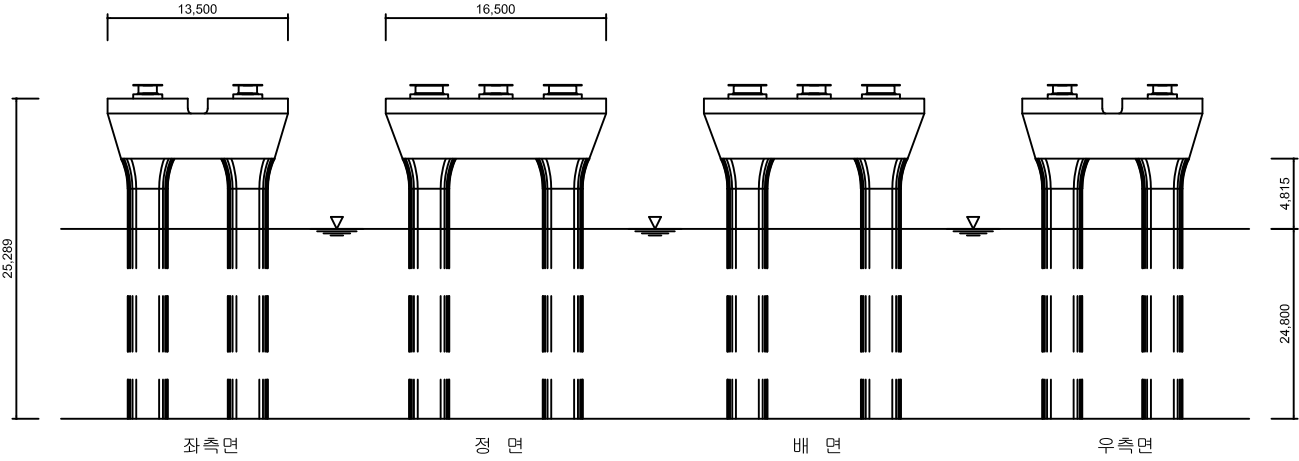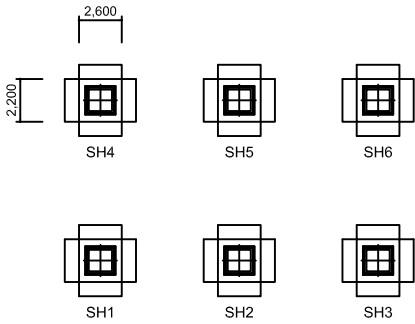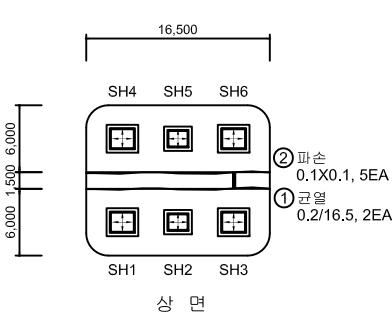




No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.2	16.5	-	2	33.00	m	
2	교각	파손	-	0.1	0.1	5	0.05	m²	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

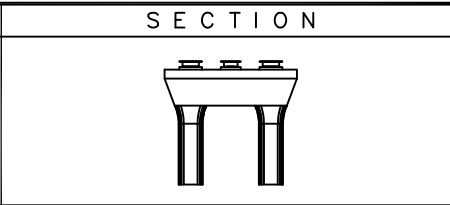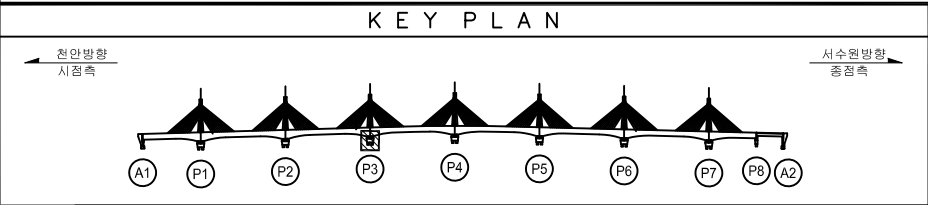


범례	 균열	 양상균열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	149

ID : 교각 (P4) 외관조사망도


손상물량표

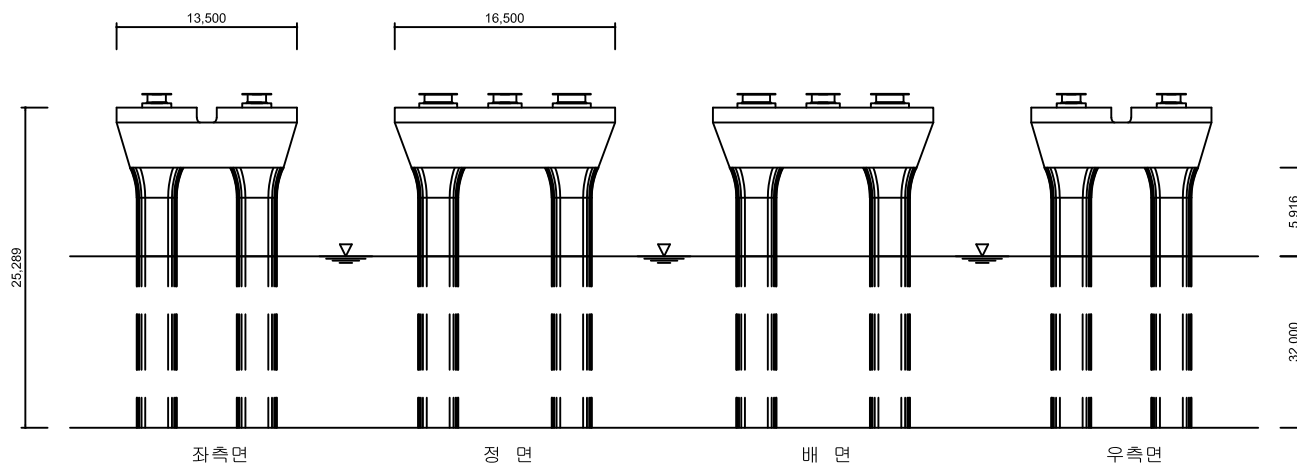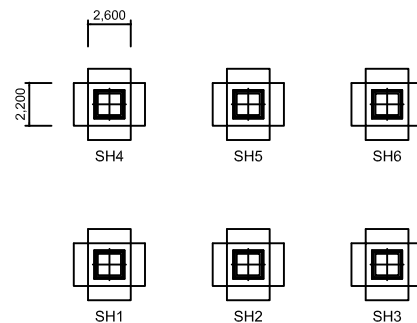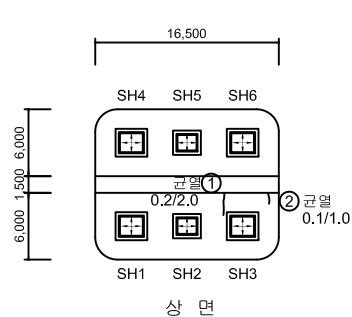[illegible]

KEY PLAN

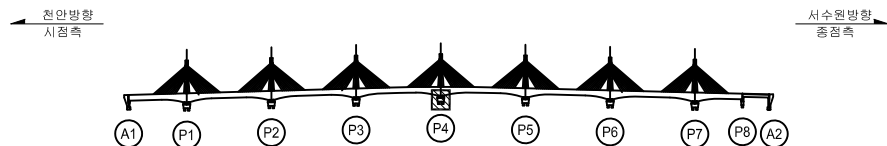




SECTION

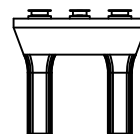



본 례		간 열		방상간열		철근노출	용역명	2023년 수도권43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		패스,탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
		박리,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		빈수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	150

ID : 교각 (P5) 외관조사망도

손상물량표

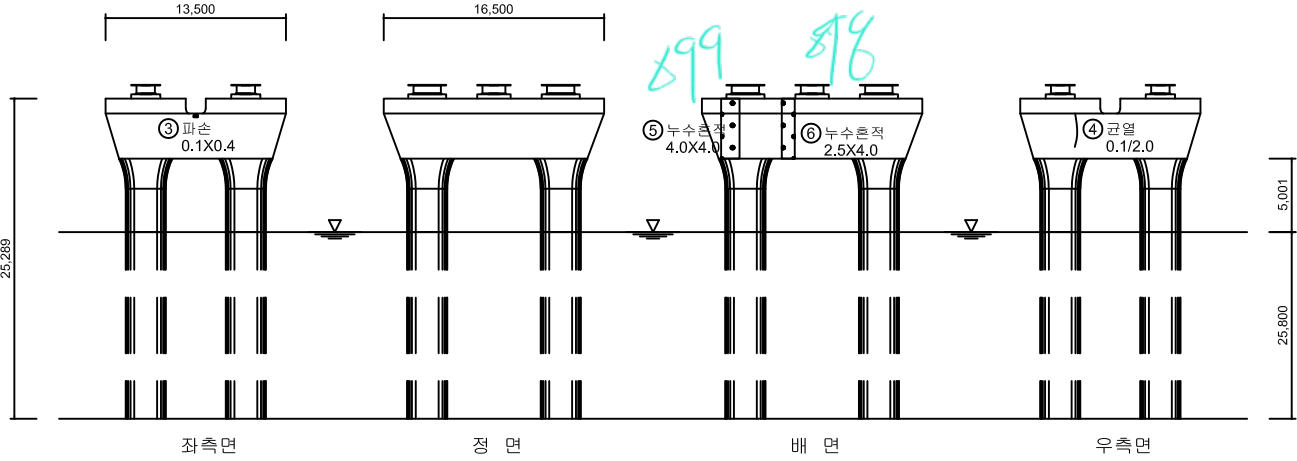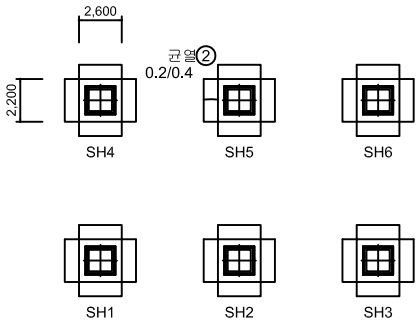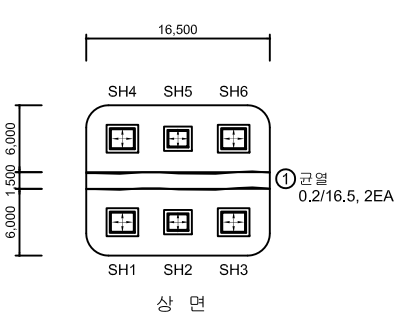


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.2	16.5	-	2	33.00	m	
2	교량받침	균열	0.2	0.4	-	1	0.40	m	
3	교각	파손	-	0.1	0.4	1	0.04	m²	
4	교각	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
5	교각	누수흔적	-	4.0	4.0	1	4.00	m²	신규
6	교각	누수흔적	-	2.5	4.0	1	2.00	m²	신규
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

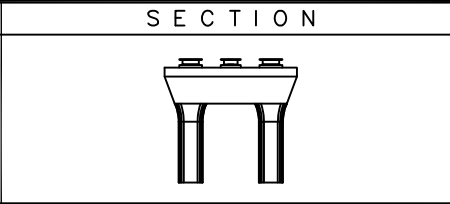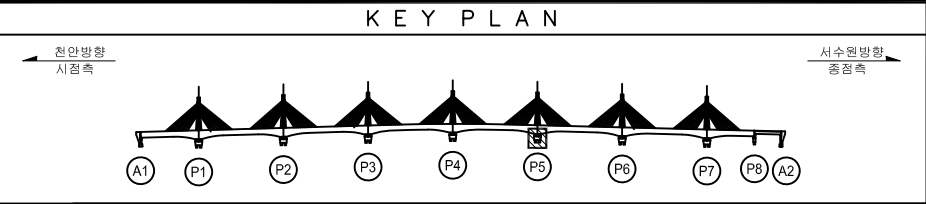

범례	① 균열	② 균열	③ 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	④ 파손,탈락	⑤ 재료분리	⑥ 벽 태	구조물명	평택대교
	⑦ 박리,박락	⑧ 누수,채수	⑨ 좌굴,변형	조사일자	2023.06
	⑩ 표면오염	⑪ 보수부	⑫ 부식	책임자	이택수
	⑬ 토사퇴적	⑭ 기타	⑮ 배수구막힘	도면번호	151


$\Delta 61 \sim 109$ p6-541 ~ 6
 $541 \sim 100$

No.	위 치	손상 내용
1	교각	균열
2	교각	파손
3	교각	파손
4	교량받침	도장박리
5	교각	균열
6	교각	균열
7	교각	균열
8	교각	균열

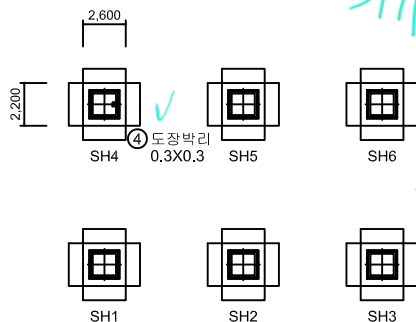

부 속 기 호	CW 0.2	양상간열	결근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	피스,물막	재포복리	벽 태	구조물명	평택대교
레	박리,비락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
	표면오염	피스 부	부 식	책 임 자	이 택 수
	토사회적	기 타	배수구막힘	도면번호	152

SECTION



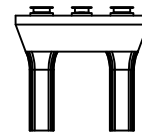


ID : 교각 (P7) 외관조사망도

689~94 P7-SH1~6mm


-40mm (A1)

손상물량표

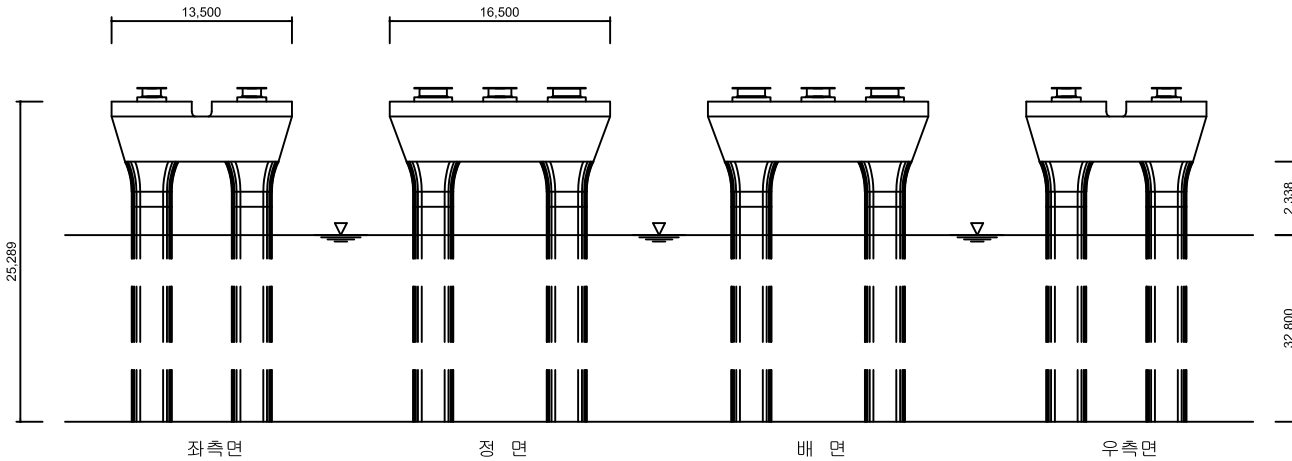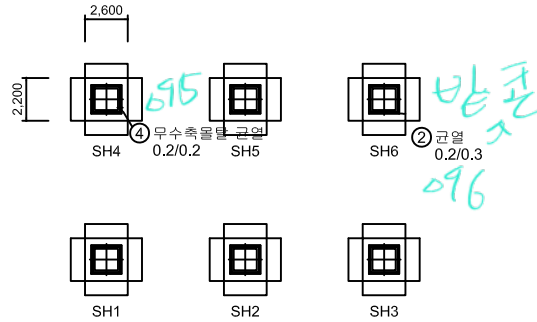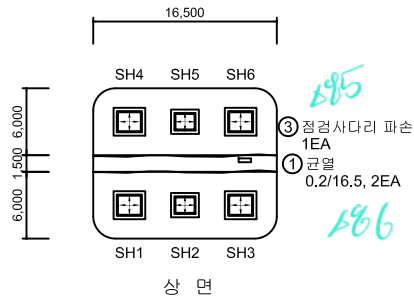


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.2	16.5	-	2	33.00	m	
2	교량받침	균열	0.2	0.3	-	1	0.30	m	
3	출입시설	점검사다리 파손	-	-	-	1	1	EA	
4	교량받침	무수축물탈 균열	0.2	0.2	-	1	0.20	m	신규
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

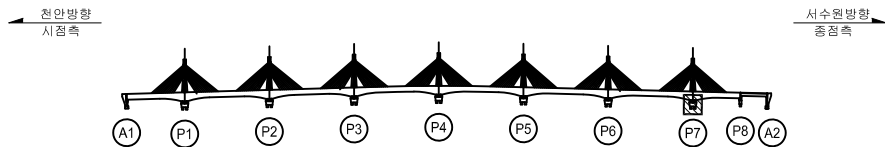






SECTION

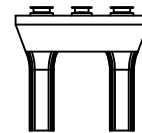

범	레	상	영	영
균열	균열	균열	균열	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검영역
파손,탈락	파손,탈락	파손,탈락	파손,탈락	평택대교
박리,박락	박리,박락	박리,박락	박리,박락	구조물명
표면오염	표면오염	표면오염	표면오염	2023.06
토사퇴적	토사퇴적	토사퇴적	토사퇴적	조사일자
				이택수
				책임자
				도면번호
				153


ID : 교각 (P8) 외관조사망도

손상물량표

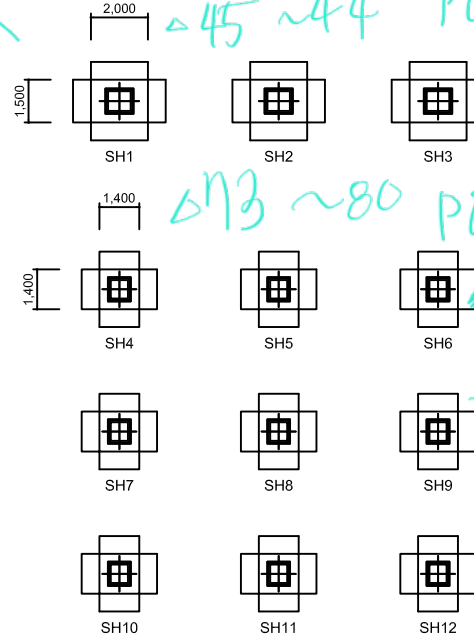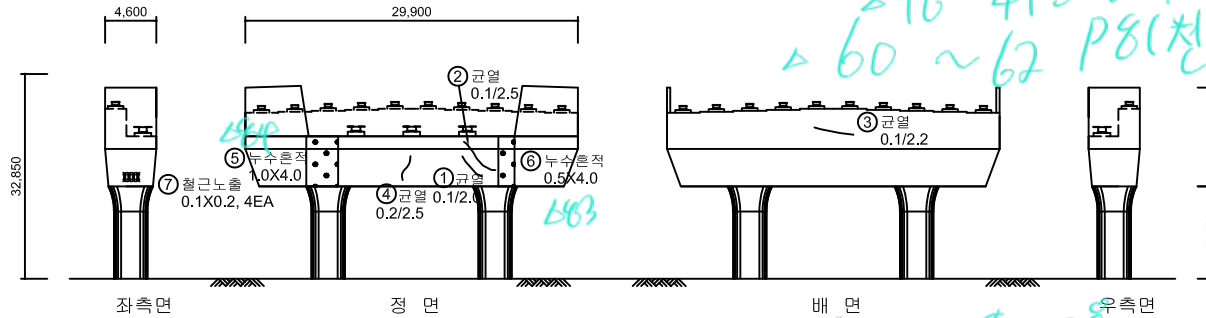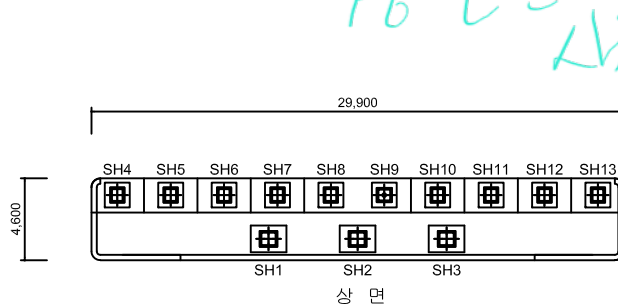


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
2	교각	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
3	교각	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
4	교각	균열	0.2	2.5	-	1	2.50	m	
5	교각	누수흔적	-	1.0	4.0	1	4.00	m ²	신규
6	교각	누수흔적	-	0.5	4.0	1	2.00	m ²	신규
7	교각	철근노출	-	0.1	0.2	4	0.08	m ²	신규
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

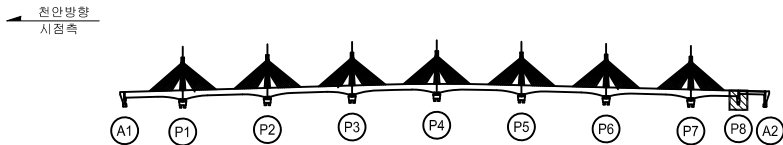




SECTION

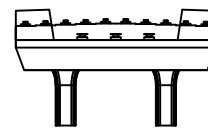


범	레	상	의	영	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검영역
교각	교각	교각	교각	교각	평택대교
교각	교각	교각	교각	교각	2023.06
교각	교각	교각	교각	교각	이택수
교각	교각	교각	교각	교각	154

ID : 교대 (A2) 외관조사망도


손상물량표

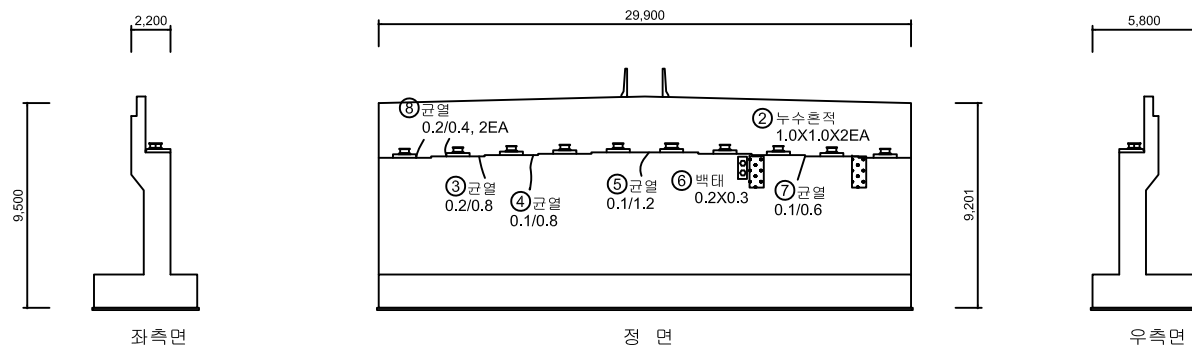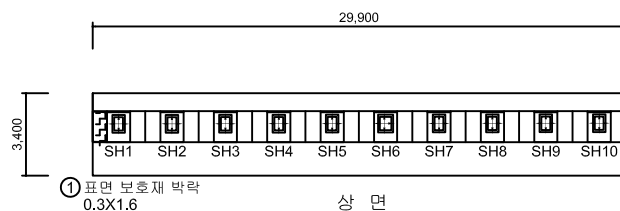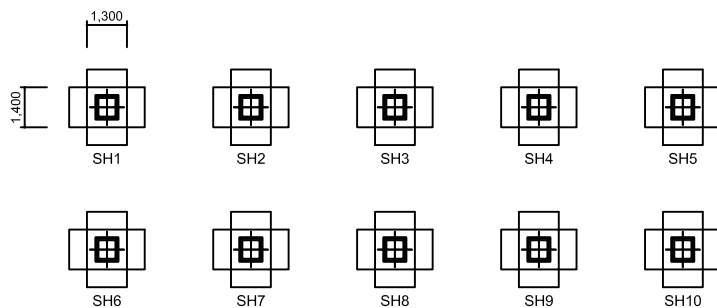[illegible]

KEY PLAN

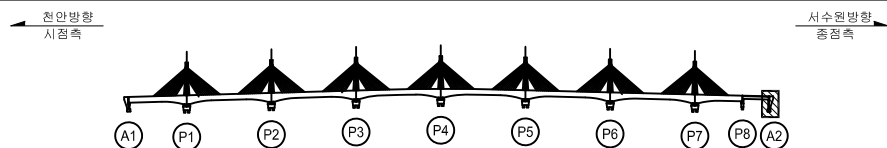

SECTION

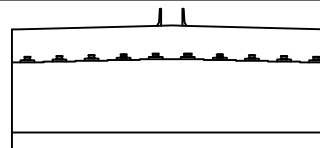

본 례	 CW 0.2	 균 열	 망상균열	 쉼 기 노출	용 역 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 물막	 재료분리	 백 태	구조물명	평택대교	
	 박리, 비력	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 분 소 부	 부 식	책 임 자	이 택 수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	155	

