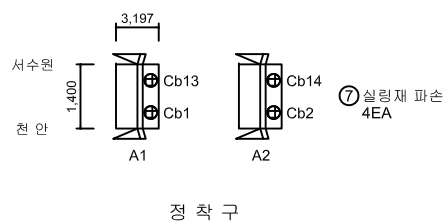
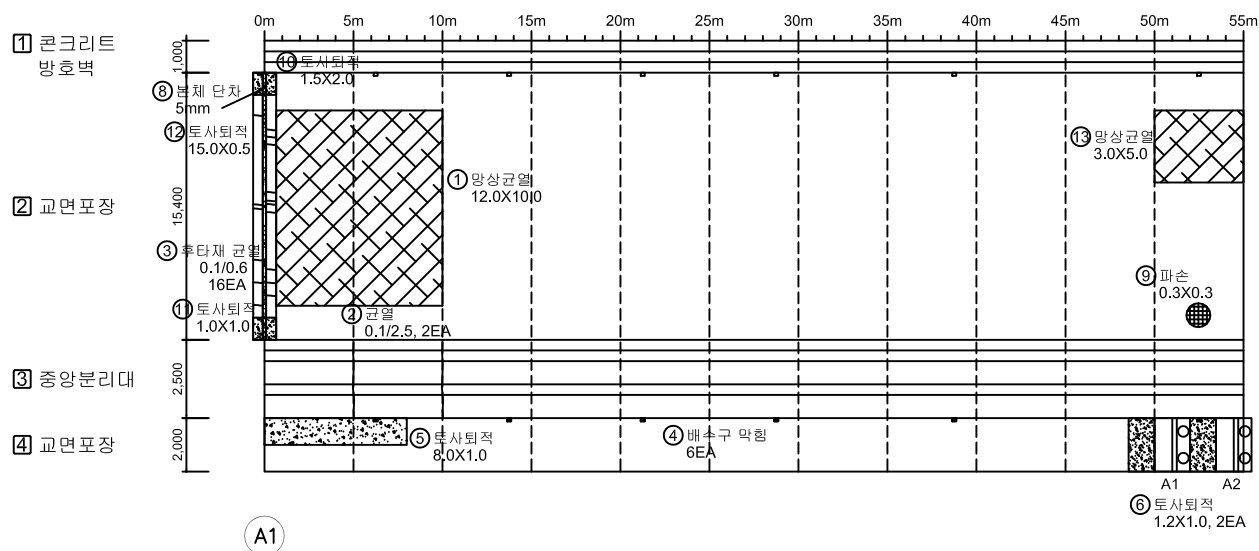


손상물량표


천안방향

← 천 안


서수원➡

[illegible]

KEY PLAN

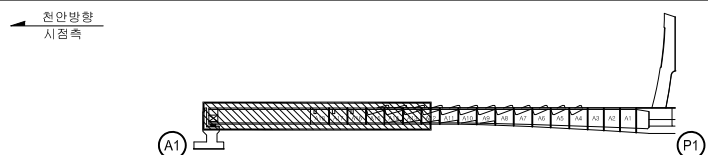

SECTION

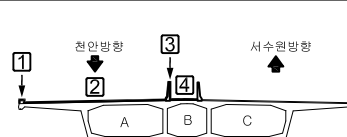

본 레	 CW 0.2	 간 일	 망상간일	 줄기노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		 파손,물막	 재포설리	 벽 태	구조물명	평택대교
		 벽기,벽력	 누수,채수	 차광,변형	조사일자	2023.06
		 표면오염	 반수부	 부식	책임자	이택수
		 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	001

천안방향

← 천안



서수원 →

1 콘크리트
방후벽

2 교면포장

3 중앙분리대

4 교면포장

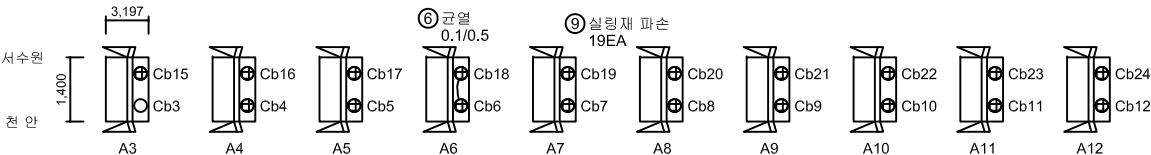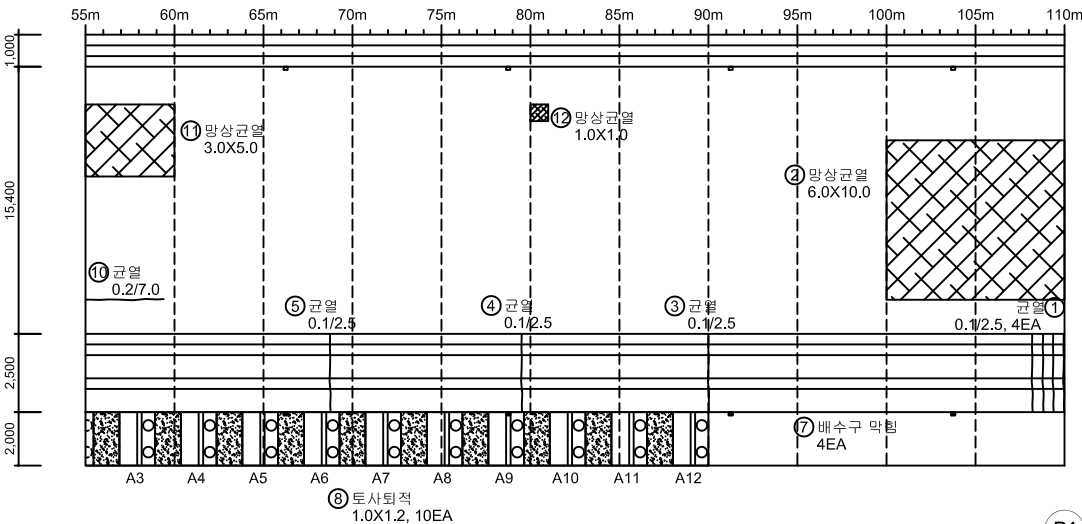



정착구

KEY PLAN

SECTION

천안방향
시점측

서수원방향
종점측

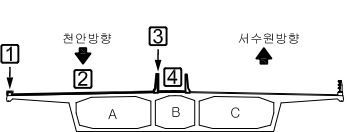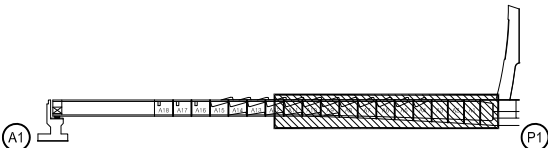


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
2	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
6	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
7	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	4	4.00	EA	
8	교면포장	토사퇴적	-	1.0	1.2	10	12.00	m²	
9	정착구	실링재 파손	-	-	-	19	19.00	EA	
10	교면포장	균열	0.2	7.0	-	1	7.00	m	신규
11	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
12	교면포장	망상균열	-	1.0	1.0	1	1.00	m²	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

CW 0.2	균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
 파손, 탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교	
 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수	
 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	002	

천안방향

천 안



서수원

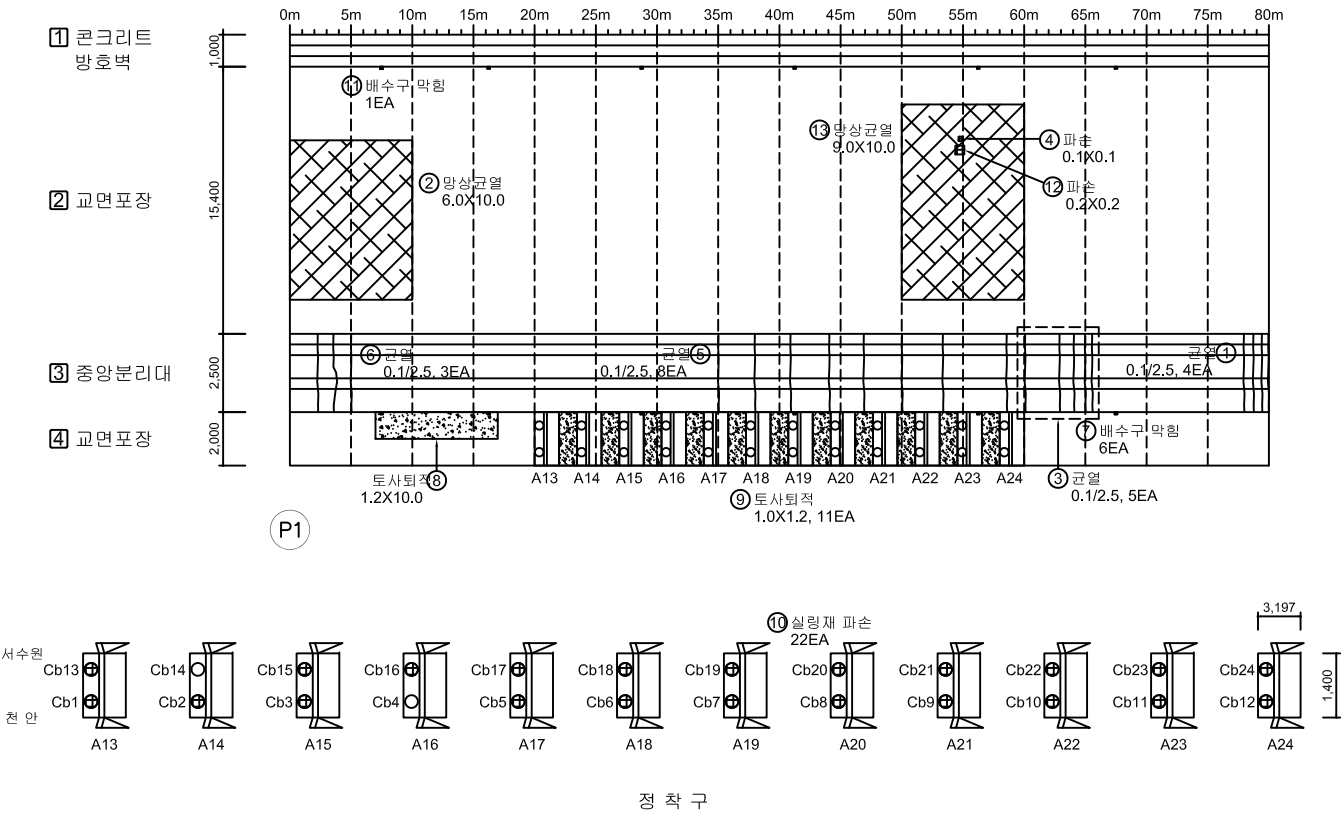

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
2	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
4	교면포장	파손	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	8	20.00	m	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
7	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	6	6.00	EA	
8	교면포장	토사퇴적	-	1.2	10.0	1	12.00	m²	
9	교면포장	토사퇴적	-	1.0	1.2	11	13.20	m²	
10	정착구	실링재 파손	-	-	-	22	22.00	EA	
11	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
12	교면포장	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
13	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

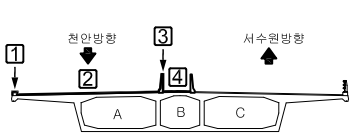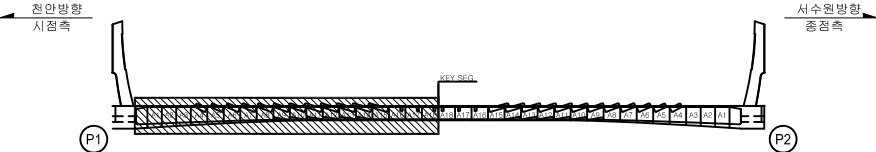

범	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	003	

천안방향

← 천 안



서수원→

① 콘크리트
방후벽

② 교면포장

③ 중앙분리대



④ 교면포장

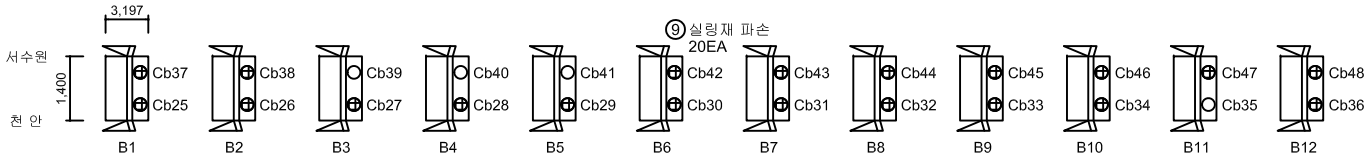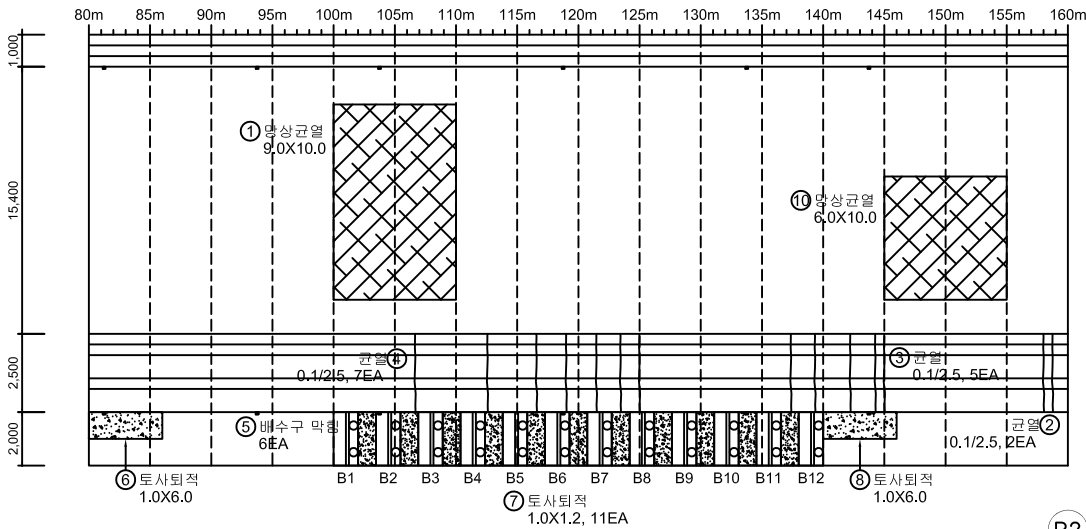

정 착 구

KEY PLAN

SECTION

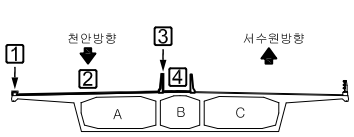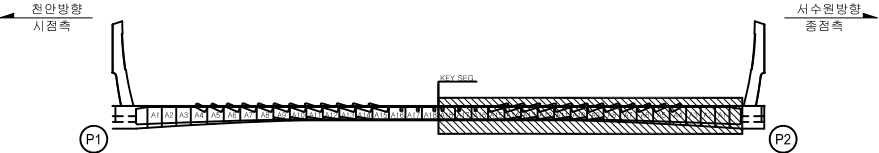

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	7	17.50	m	
5	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	6	6.00	EA	
6	교면포장	토사퇴적	-	1.0	6.0	1	6.00	m²	
7	교면포장	토사퇴적	-	1.0	1.2	11	13.20	m²	
8	교면포장	토사퇴적	-	1.0	6.0	1	6.00	m²	
9	정착구	실링재 파손	-	-	-	20	20.00	EA	
10	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

부속	 CW 0.2	 균열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	004

천안방향

← 천안


서수원 →

① 콘크리트
방후벽


② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장


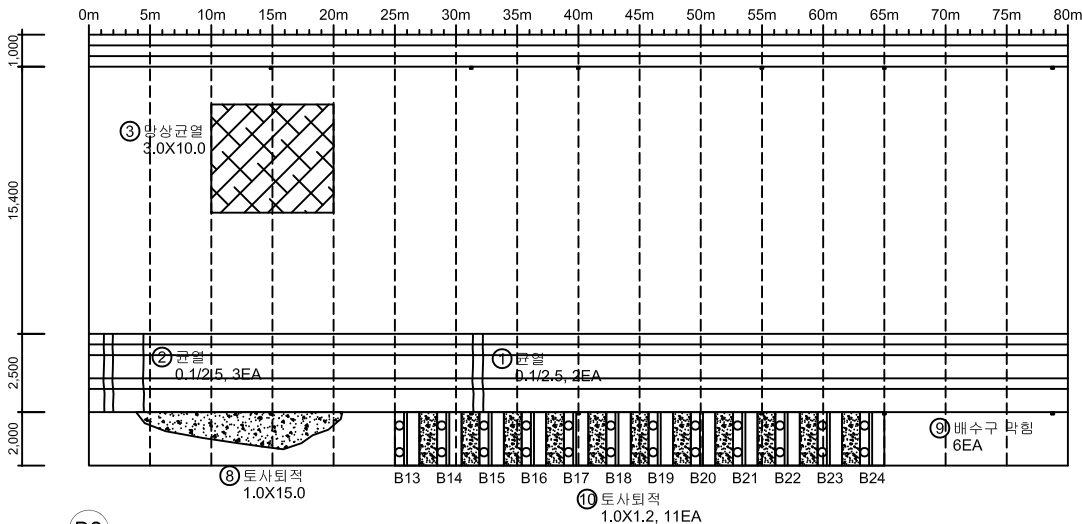


P2

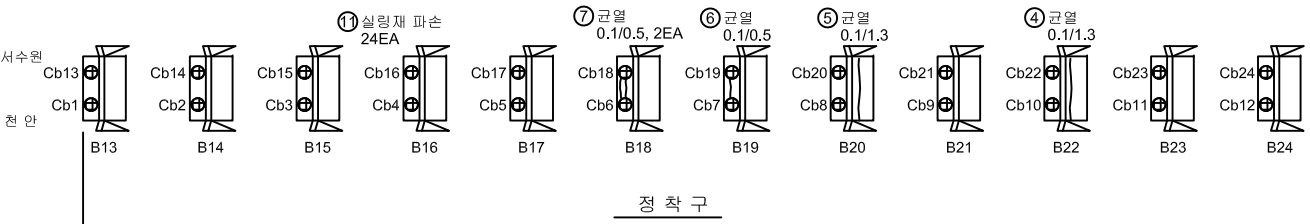

KEY PLAN

SECTION

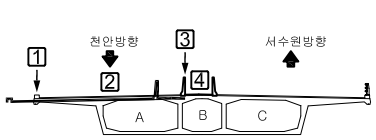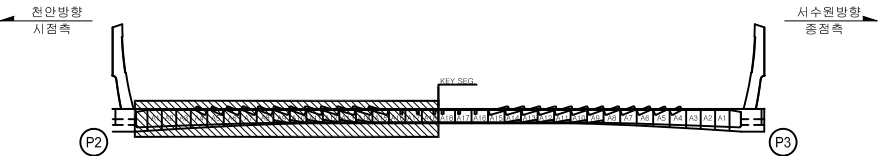

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m		
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m		
3	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²		
4	정착구	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m		
5	정착구	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m		
6	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m		
7	정착구	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m		
8	교면포장	토사퇴적	-	1.0	15.0	1	15.00	m²		
9	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	6	6.00	EA		
10	교면포장	토사퇴적	-	1.0	1.2	11	13.20	m²		
11	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA		
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

범	 CW 0.2	 균열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	005

천안방향

← 천안



서수원 →

① 콘크리트
방후벽

② 교면포장


③ 중앙분리대

④ 교면포장

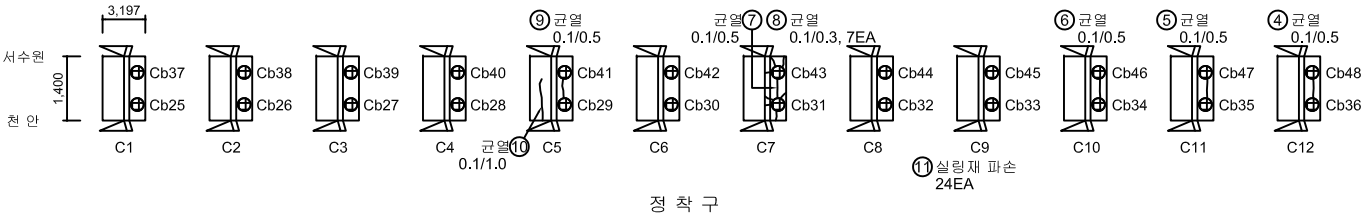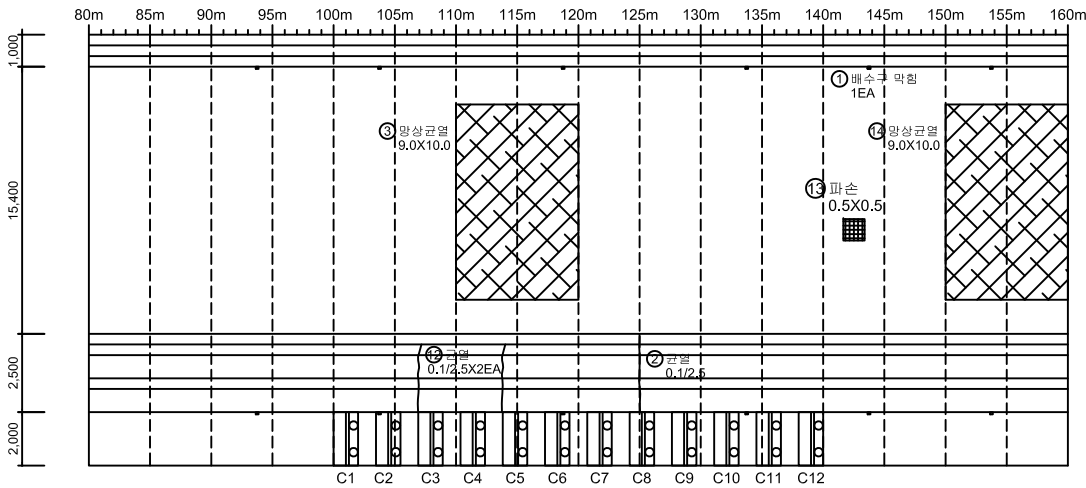


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
3	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
4	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
5	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
6	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
7	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
8	정착구	균열	0.1	0.3	-	7	2.10	m	
9	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
10	정착구	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
11	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
12	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
13	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
14	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

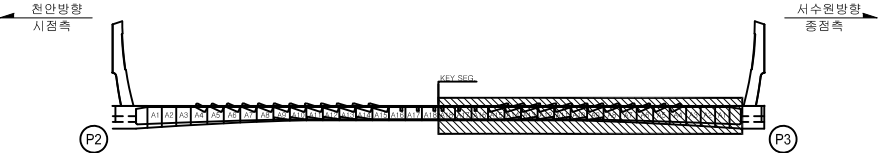

SECTION

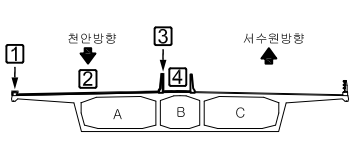

범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	구조물명	평택대교
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	조사일자	2023.06
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	책임자	이택수
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	006

천안방향

← 천 안


서수원→

① 콘크리트
방호벽


② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

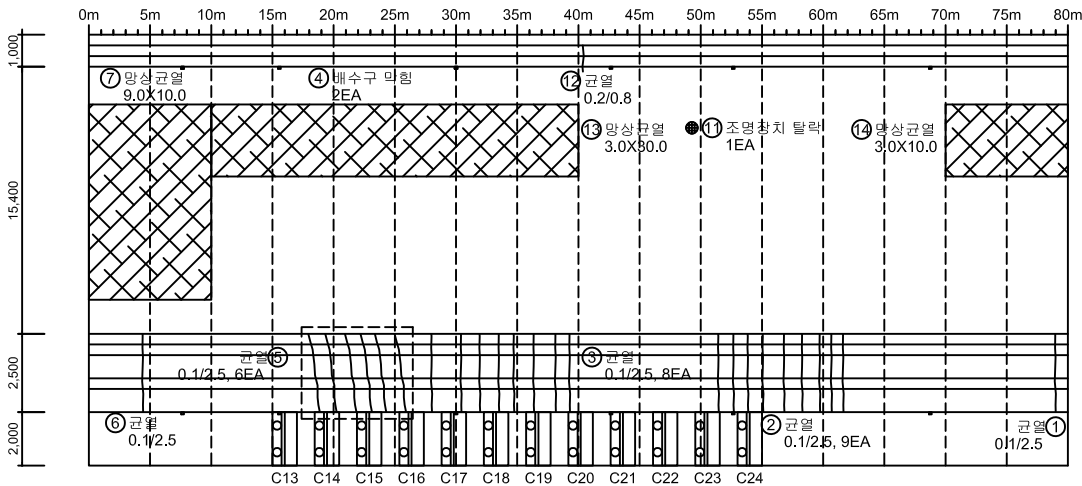



P3

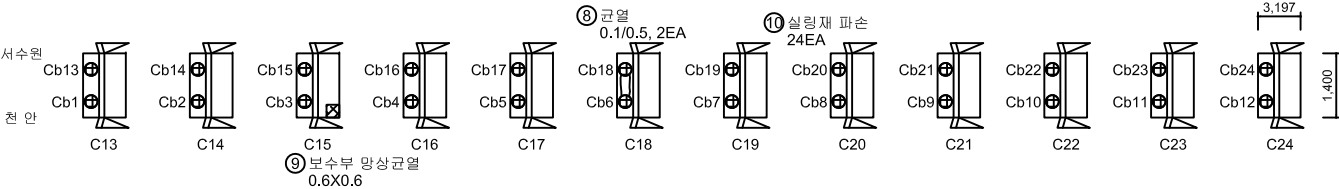

정 착 구

KEY PLAN

SECTION

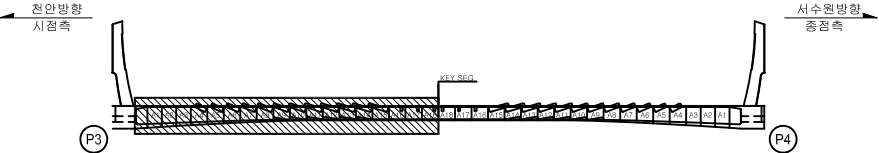

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	9	22.50	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	8	20.00	m	
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	6	15.00	m	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
7	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
8	정착구	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
9	정착구	보수부 망상균열	-	0.6	0.6	1	0.36	m²	
10	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
11	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
12	방호벽	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	신규
13	교면포장	망상균열	-	3.0	30.0	1	90.00	m²	
14	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손,탈락	파손,탈락	재료분리	벽,타	구조물명	평택대교
바리,바리	바리,바리	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
표면오염	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
토사퇴적	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	007

천안방향

← 천안



서수원 →

① 콘크리트
방호벽

② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

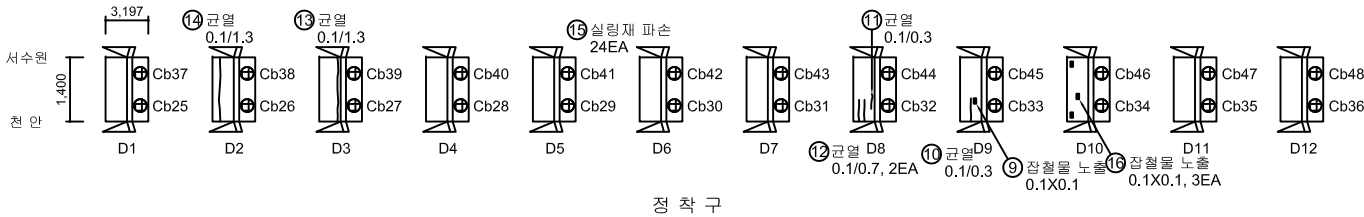
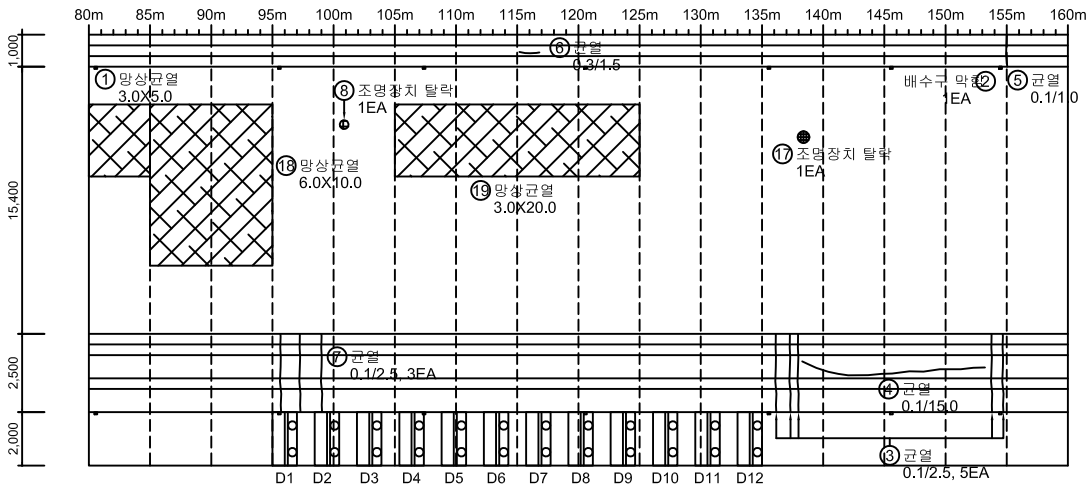


정 착 구

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
2	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	15.0	-	1	15.00	m	
5	방호벽	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
6	방호벽	균열	0.3	1.5	-	1	1.50	m	
7	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
8	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
9	정착구	잡철물 노출	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
10	정착구	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
11	정착구	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
12	정착구	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
13	정착구	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
14	정착구	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
15	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
16	정착구	잡철물 노출	-	0.1	0.1	3	0.03	m²	
17	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
18	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
19	교면포장	망상균열	-	3.0	20.0	1	60.00	m²	
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

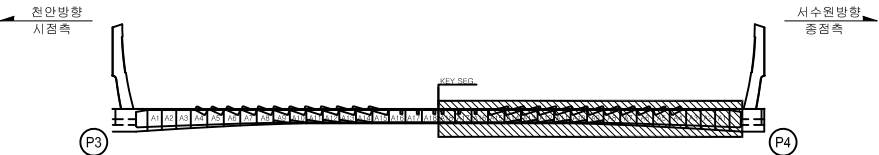

범	① 균열	② 망상균열	③ 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	④ 파손,탈락	⑤ 재료분리	⑥ 벽,타	구조물명	평택대교
범	⑦ 박리,박락	⑧ 누수,채수	⑨ 좌굴,변형	조사일자	2023.06
레	⑩ 표면오염	⑪ 보수부	⑫ 부식	책임자	이택수
레	⑬ 토사퇴적	⑭ 기타	⑮ 배수구막힘	도면번호	008

천안방향

← 천 안


서수원 →

① 콘크리트
방호벽


② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

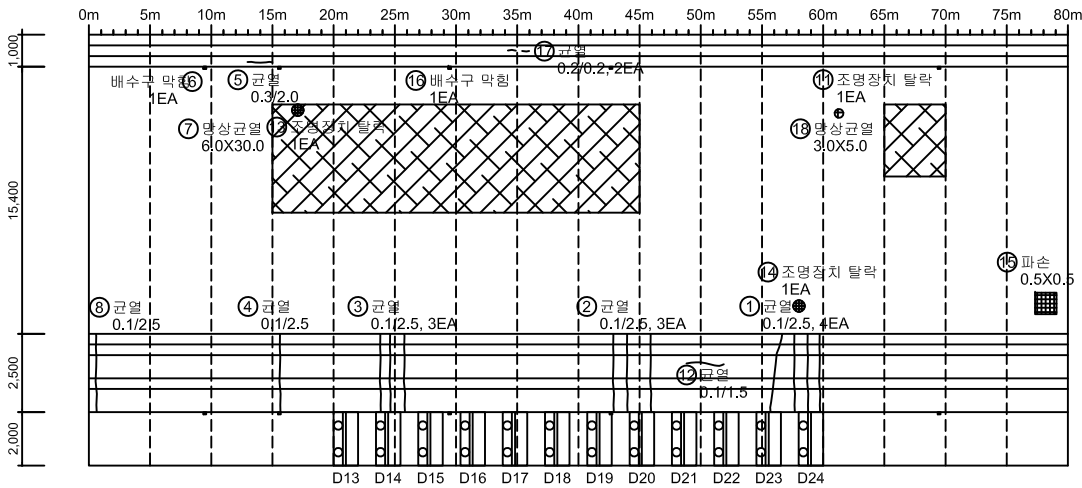

P4


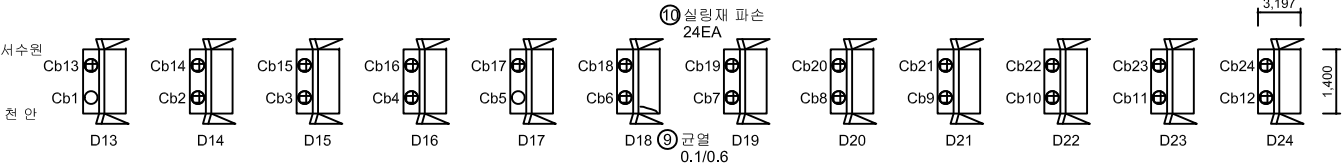


정 착 구

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
5	방호벽	균열	0.3	2.0	-	1	2.00	m	
6	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
7	교면포장	망상균열	-	6.0	30.0	1	180.00	m²	
8	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
9	정착구	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
10	정착구	실링재 파손	-	-	-	22	22.00	EA	
11	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
12	중앙분리대	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
13	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
14	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
15	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
16	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	신규
17	방호벽	균열	0.2	0.2	-	2	0.40	m	신규
18	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

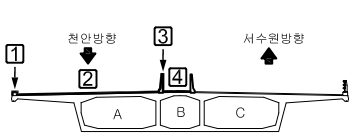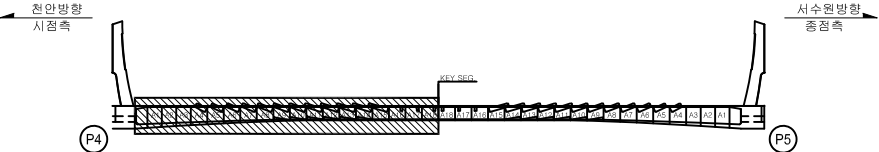

범	① 균열	② 망상균열	③ 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	④ 파손,탈락	⑤ 재료분리	⑥ 벽,타	구조물명	평택대교
범	⑦ 박리,박락	⑧ 누수,채수	⑨ 좌굴,변형	조사일자	2023.06
레	⑩ 표면오염	⑪ 보수부	⑫ 부식	책임자	이택수
레	⑬ 토사퇴적	⑭ 기타	⑮ 배수구막힘	도면번호	009

천안방향

← 천안



서수원 →

① 콘크리트
방호벽

② 교면포장

③ 중앙분리대



④ 교면포장

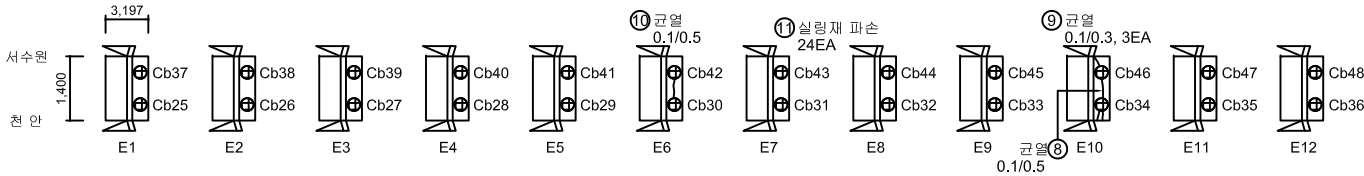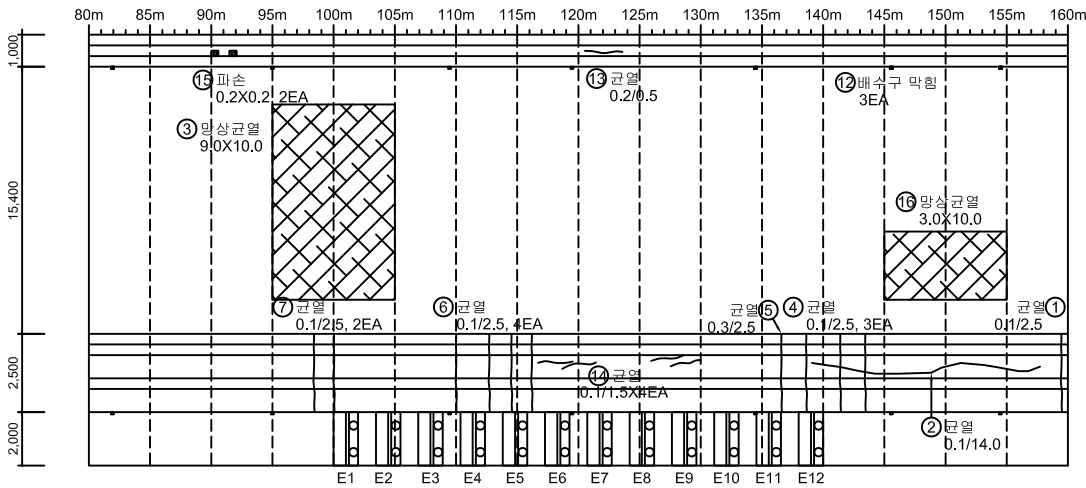

정착구

KEY PLAN

SECTION

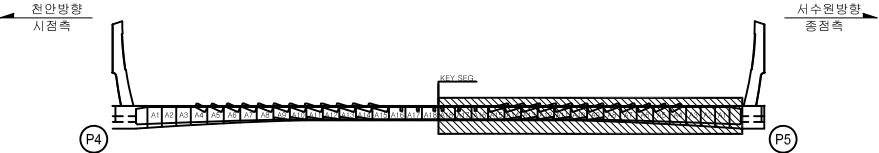

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	14.0	-	1	14.00	m	
3	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
5	중앙분리대	균열	0.3	2.5	-	1	2.50	m	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	EA	
7	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
8	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
9	정착구	균열	0.1	0.3	-	3	0.90	m	
10	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	EA	
11	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
12	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	3	3.00	EA	
13	방호벽	균열	0.2	0.5	-	1	0.5	m	
14	중앙분리대	균열	0.1	1.5	-	4	6.00	m	
15	방호벽	파손	-	0.2	0.2	2	0.08	m²	신규
16	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

범	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손, 탈락	재료분리	벽, 대	구조물명	평택대교
범	바닥, 바닥	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
레	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
레	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	010

천안방향

← 천 안


서수원 →

① 콘크리트
방호벽


② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

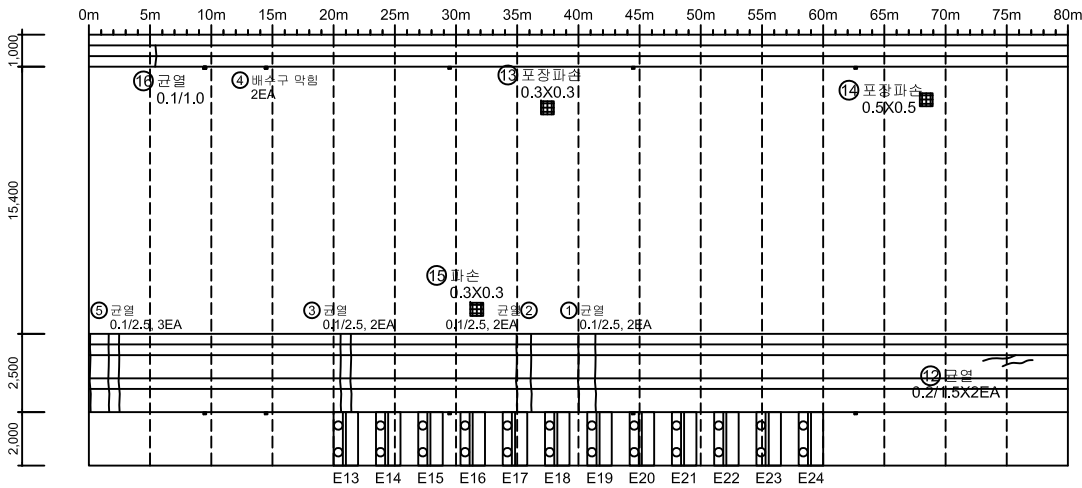



P5

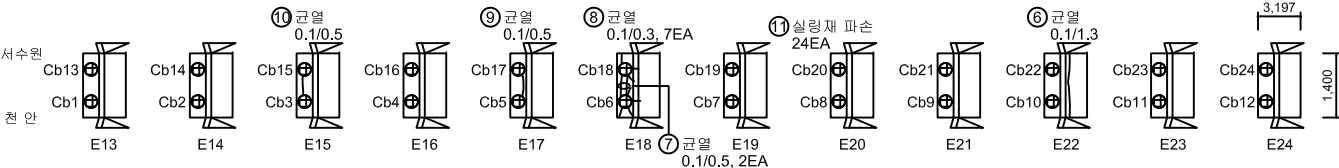

정 착 구

KEY PLAN

SECTION

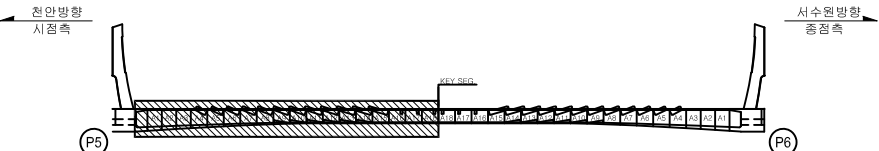

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
6	정착구	균열	0.2	1.3	-	1	1.30	m	
7	정착구	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
8	정착구	균열	0.1	0.3	-	7	2.10	m	
9	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
10	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
11	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
12	중앙분리대	균열	0.2	1.5	-	2	3.00	m	
13	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
14	교면포장	포장파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
15	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
16	방호벽	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	신규
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손,탈락	파손,탈락	재료분리	벽,타	구조물명	평택대교
박리,박락	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
표면오염	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
토사퇴적	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	011

손상물량표


천안방향

← 천 안

서수원➡

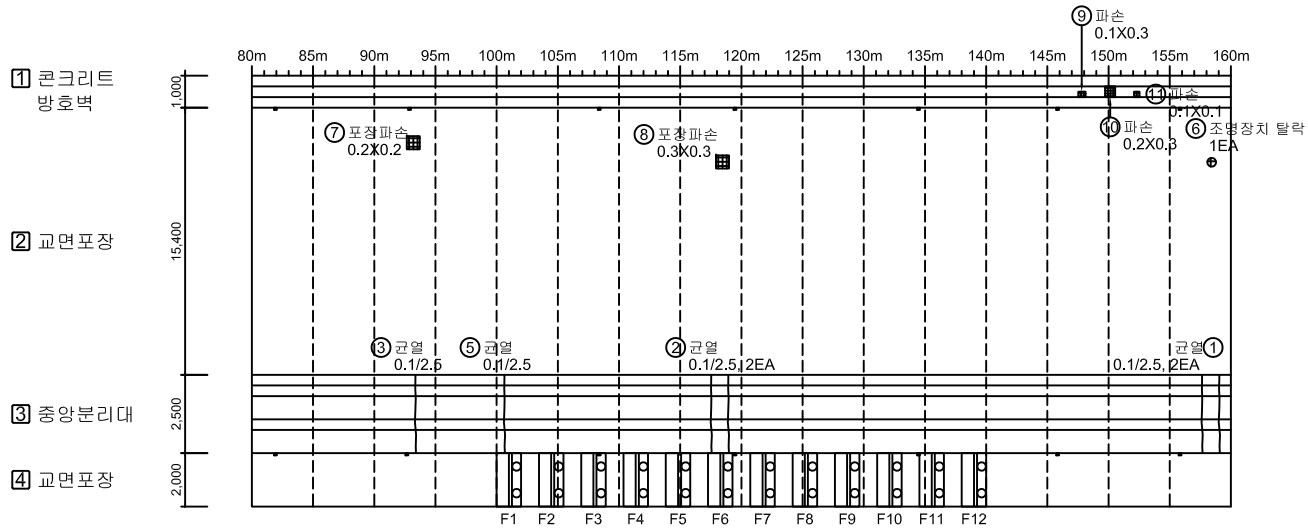


(P6)

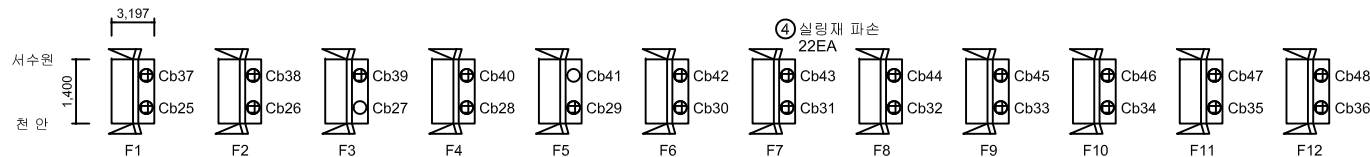


정 착 구

KEY PLAN

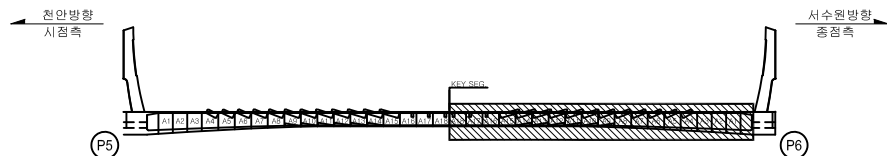

SECTION

[illegible]

본 래	 근 점	 안전경리점	 경고노출	영역명	2023년 국토43호선 평택대학교 정밀안전점검구역
	 미선, 불발	 재발경리	 통 대	구조물명	평택대학교
	 박리, 박락	 부수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	 표면오염	 부수 부	 부식	책임자	이택수
	 토사회적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	012

천안방향

← 천안


서수원 →

① 콘크리트
방호벽


② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

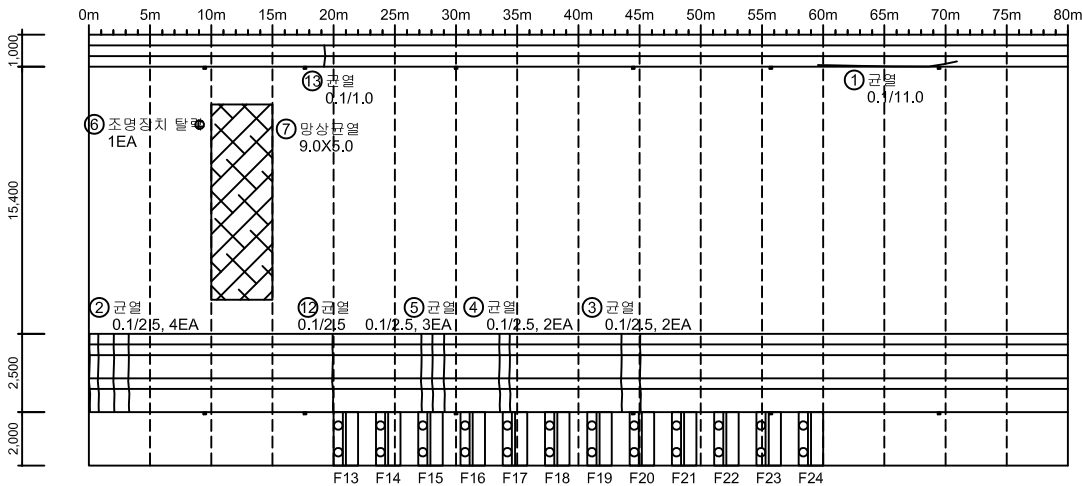


P6

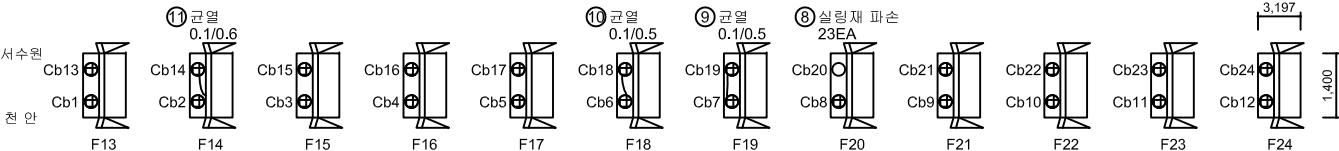


정착구

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	방호벽	균열	0.1	11.0	-	1	11.00	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
6	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
7	교면포장	망상균열	-	9.0	5.0	1	45.00	m²	
8	정착구	실링재 파손	-	-	-	23	23.00	EA	
9	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
10	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
11	정착구	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
12	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	신규
13	방호벽	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	신규
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

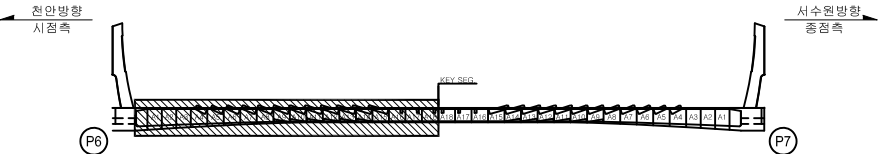

SECTION



범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손,탈락	방수,채수	배수,채수	배수,채수	구조물명	평택대교
	방수,채수	배수,채수	배수,채수	배수,채수	조사일자	2023.06
	배수,채수	배수,채수	배수,채수	배수,채수	책임자	이택수
	배수,채수	배수,채수	배수,채수	배수,채수	도면번호	013

천안방향

← 천안



서수원 →

① 콘크리트
방호벽

② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

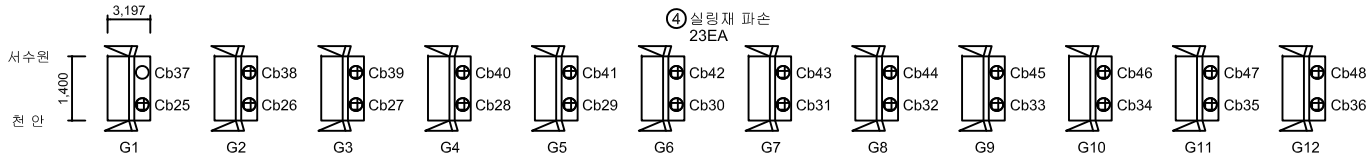
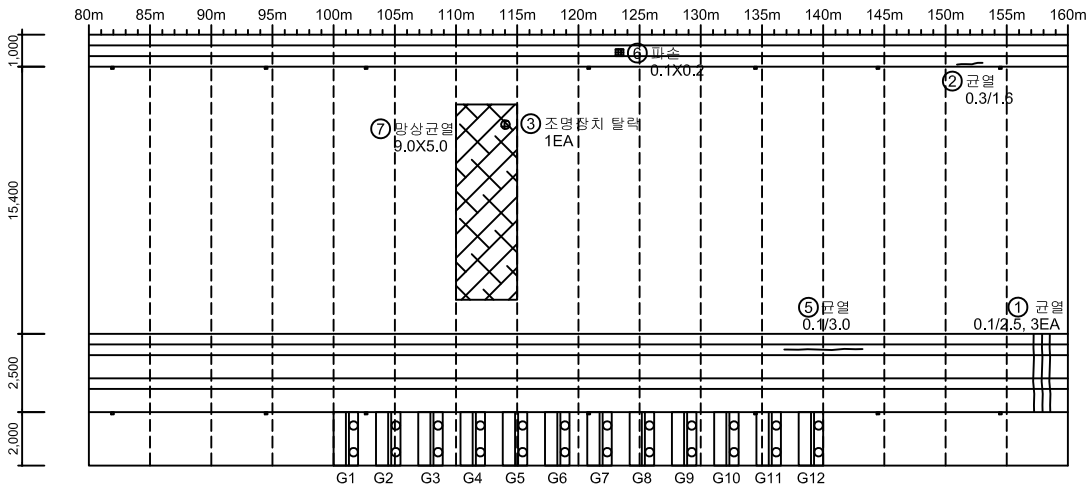


정착구

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
2	방호벽	균열	0.3	1.6	-	1	1.60	m	
3	교면 포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
4	정착구	실링재 파손	-	-	-	23	23.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	신규
6	방호벽	파손	-	0.1	0.2	1	0.02	m²	신규
7	교면포장	망상균열	-	9.0	5.0	1	45.00	m²	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

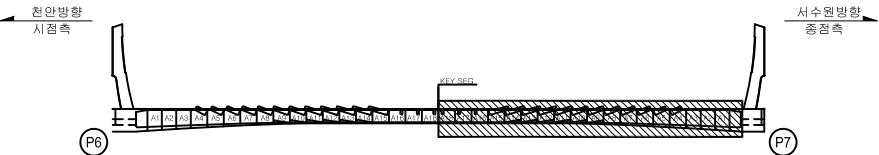

범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손,탈락	망상균열	재료분리	벽,타	구조물명	평택대교
범	박리,박락	조명장치 탈락	실링재 파손	배수,채수	조사일자	2023.06
범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	책임자	이택수
범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	014

천안방향

← 천안


서수원 →

① 콘크리트
방호벽

② 교면포장


③ 중앙분리대

④ 교면포장

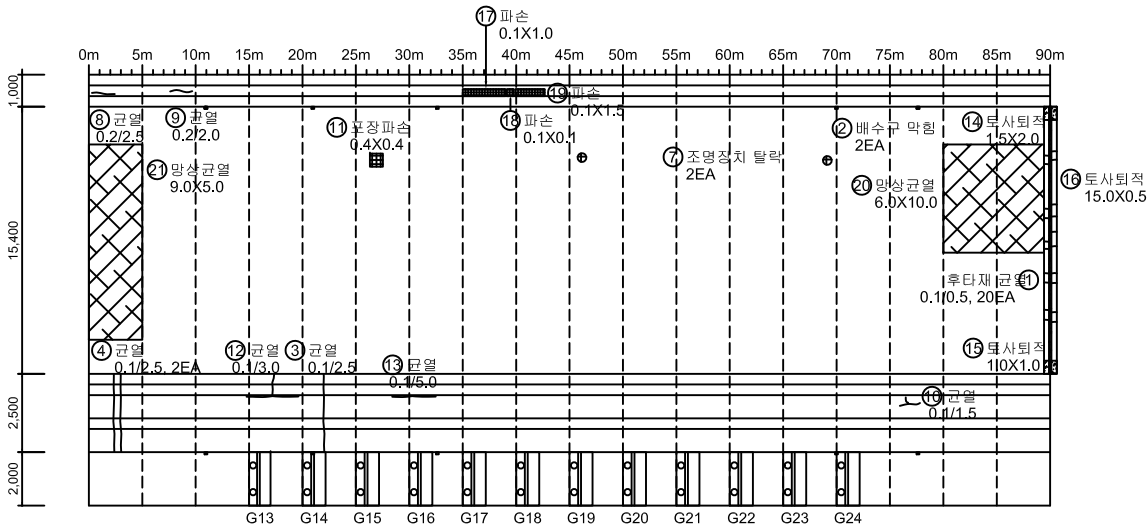

P7


P8

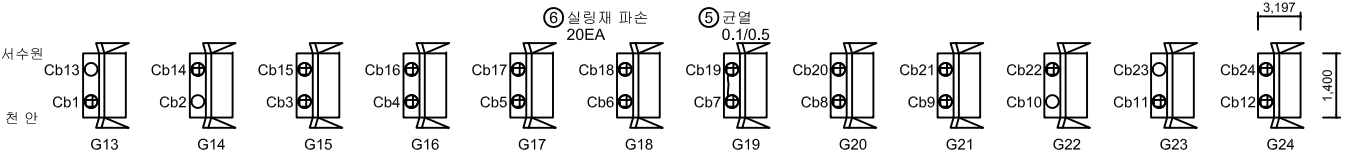

정착구

KEY PLAN

SECTION

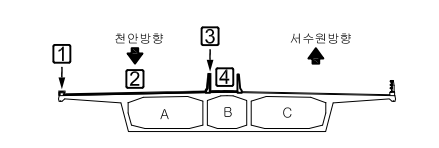

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	신축이음	후타재 균열	0.1	0.5	-	20	10.00	m	
2	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
5	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
6	정착구	실링재 파손	-	-	-	20	20.00	EA	
7	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	2	2.00	EA	
8	방호벽	균열	0.2	2.5	-	1	2.50	m	
9	방호벽	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
10	중앙분리대	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
11	교면포장	포장파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	신규
12	중앙분리대	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	신규
13	중앙분리대	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	신규
14	신축이음	토사퇴적	-	1.5	2.0	1	3.00	m²	신규
15	신축이음	토사퇴적	-	1.0	1.0	1	1.00	m²	신규
16	신축이음	토사퇴적	-	15.0	0.5	1	7.50	m²	신규
17	방호벽	파손	-	0.1	1.0	1	0.10	m²	신규
18	방호벽	파손	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	신규
19	방호벽	파손	-	0.1	1.5	1	0.15	m²	신규
20	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
21	교면포장	망상균열	-	9.0	5.0	1	45.00	m²	
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

범	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손,탈락	재료분리	벽,타	구조물명	평택대교
범	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
범	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
범	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	015

손상물량표

천안방향




① 콘크리트
방호벽

② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

1,000
15,400
2,500
2,000

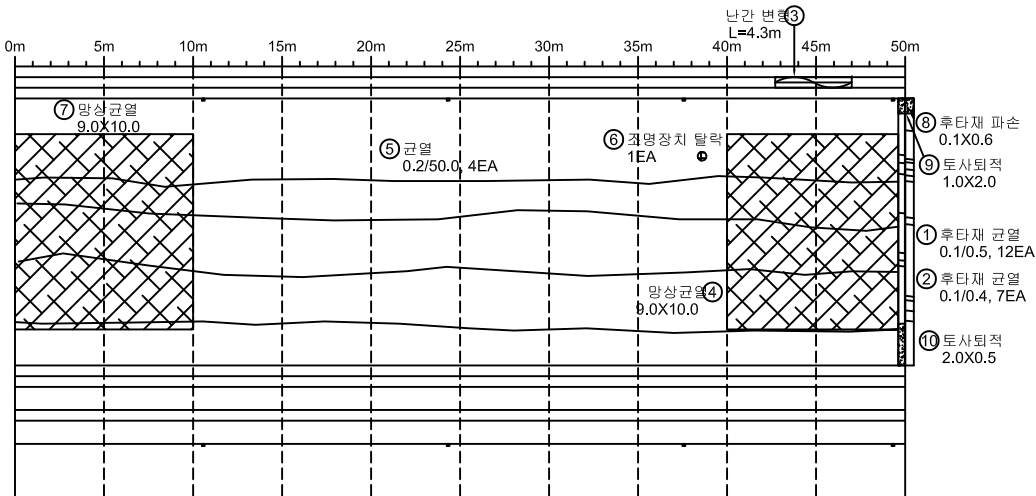



P8

A2

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	신축이음	후타재 균열	0.1	0.5	-	12	6.00	m		
2	신축이음	후타재 균열	0.1	0.4	-	7	2.80	m		
3	방호벽	난간 변형	-	4.3	-	1	4.30	m		
4	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²		
5	교면포장	균열	0.2	50.0	-	4	200.00	m		
6	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA		
7	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²		
8	신축이음	후타재 파손	-	0.1	0.6	1	0.06	m²		
9	신축이음	토사퇴적	-	1.0	2.0	1	2.00	m²	신규	
10	신축이음	토사퇴적	-	2.0	0.5	1	1.00	m	신규	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

SECTION

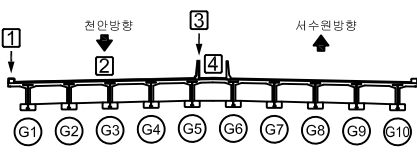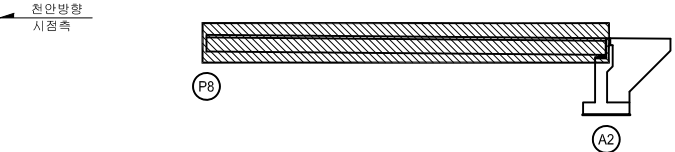


범례	① 균열	② 망상균열	③ 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	④ 파손, 탈락	⑤ 재료분리	⑥ 벽 태	구조물명	평택대교
	⑦ 박리, 박락	⑧ 누수, 체수	⑨ 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	⑩ 표면오염	⑪ 보수부	⑫ 부식	책임자	이택수
	⑬ 토사퇴적	⑭ 기타	⑮ 배수구막힘	도면번호	016

손상물량표


서수원방향

← 천 안


서수원➡

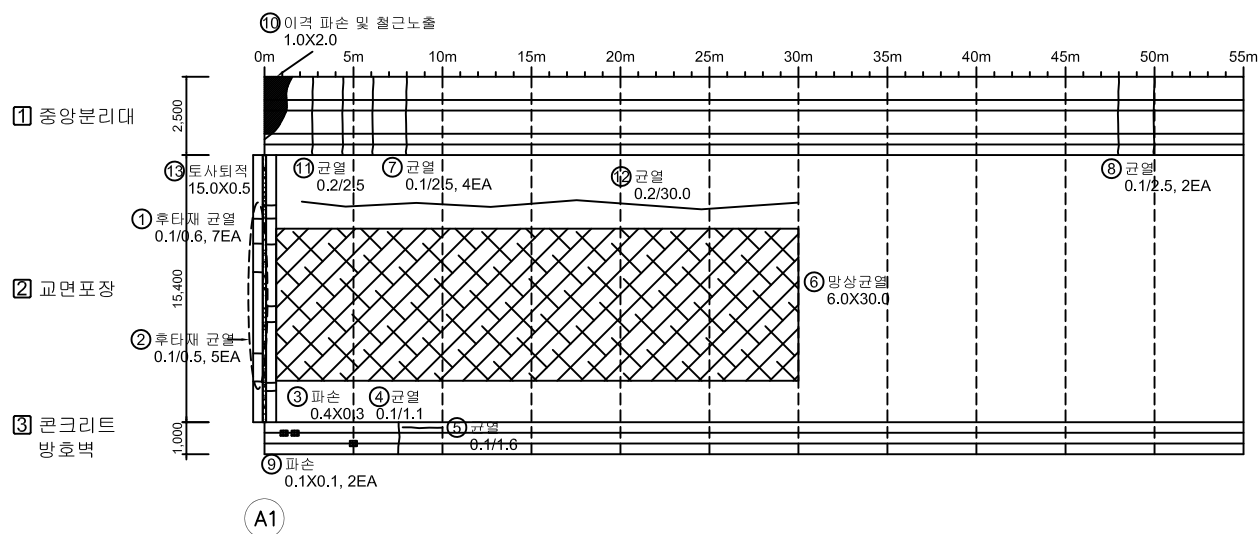[illegible]

KEY PLAN

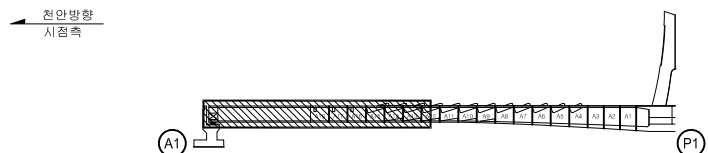

SECTION

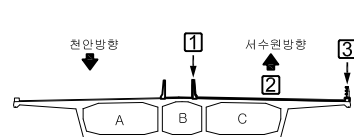


본 례		간 일		강상근월		콘크리트층	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손돌목		재포설리		벽 태	구조물명	평택대교
		벽기,벽력		누수,채수		차곡,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		반수부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사된적		기 타		배수구막힘	도면번호	017

손상물량표

서수원방향

← 천 안


서수원➡

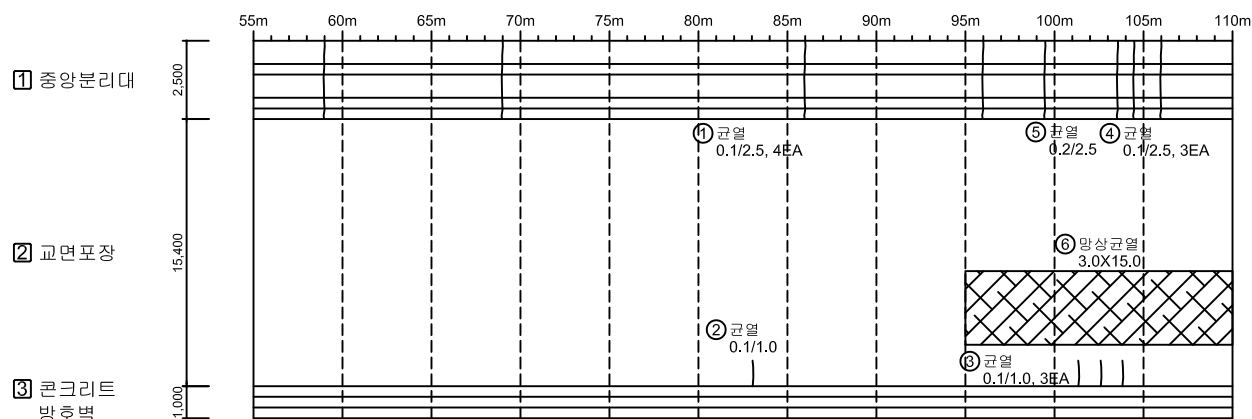


P1

[illegible]

KEY PLAN

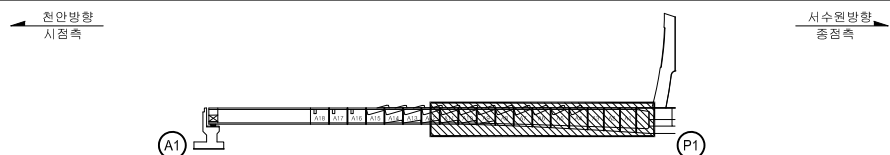

S E C T I O N

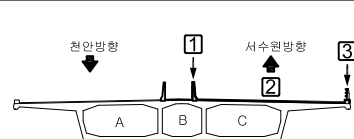

본 례	 CW 0.2	 간 열	 방상간열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료변리	 벽 태	구조물명	평택대교	
	 박리,비력	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 빈 수 부	 부 식	책 임 자	이택수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	018	

서수원방향


← 천안

서수원→

1 중앙분리대

2 교면포장


3 콘크리트
방호벽

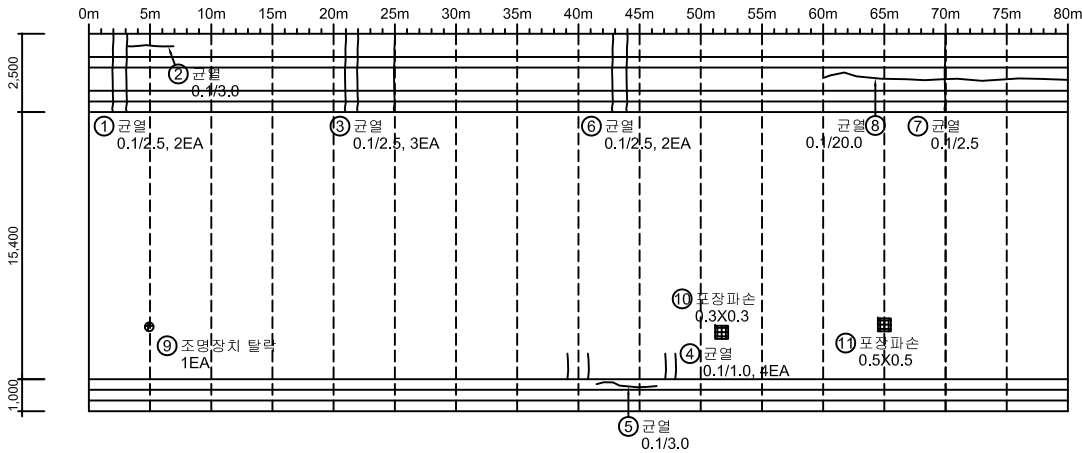


P1

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
4	교면포장	균열	0.1	1.0	-	4	4.00	m	
5	방호벽	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
7	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
8	중앙분리대	균열	0.1	20.0	-	1	20.00	m	
9	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
10	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
11	교면포장	포장파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

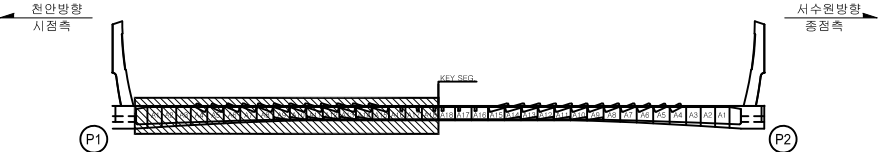

SECTION

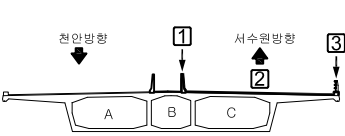

범 례	균열	파손,탈락	재료분리	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손,탈락	누수,채수	좌굴,변형	구조물명	평택대교	
	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	019	

서수원방향


← 천안

서수원→

1 중앙분리대

2 교면포장



3 콘크리트
방호벽

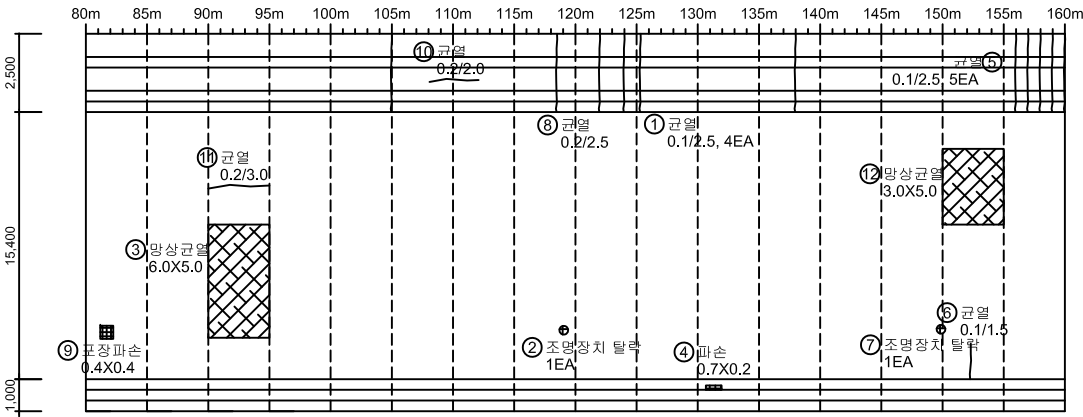

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
2	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
3	교면포장	망상균열	-	6.0	5.0	1	30.00	m²	
4	방호벽	파손	-	0.7	0.2	1	0.14	m²	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
6	교면포장	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
7	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
8	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
9	교면포장	포장파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	신규
10	중앙분리대	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	신규
11	교면포장	균열	0.2	3.0	-	1	3.00	m	신규
12	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

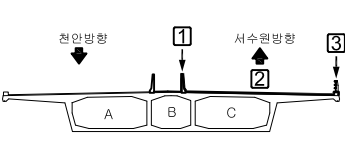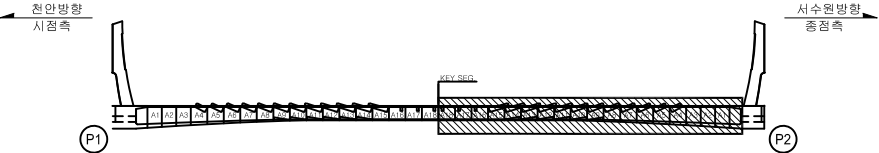

범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	구조물명	평택대교
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	조사일자	2023.06
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	책임자	이택수
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	020

손상물량표

서수원방향


← 천안

서수원→

① 중앙분리대

② 교면포장


③ 콘크리트
방호벽

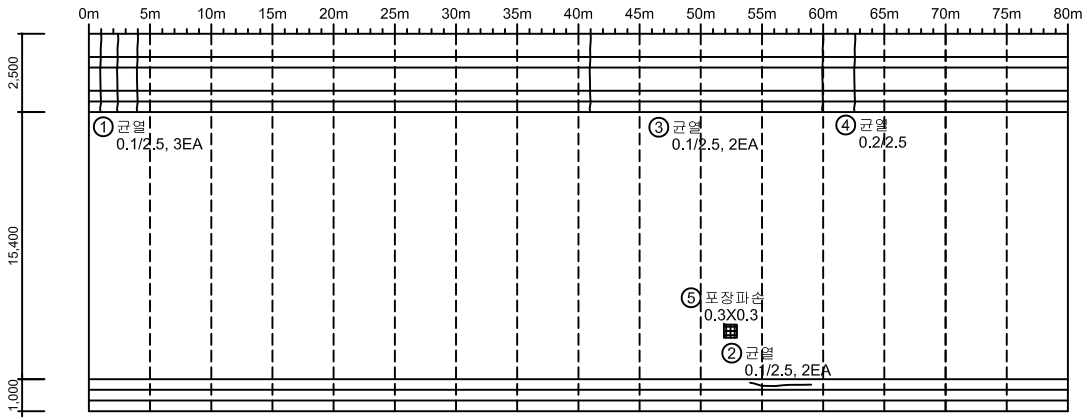


P2

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
2	방호벽	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
5	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

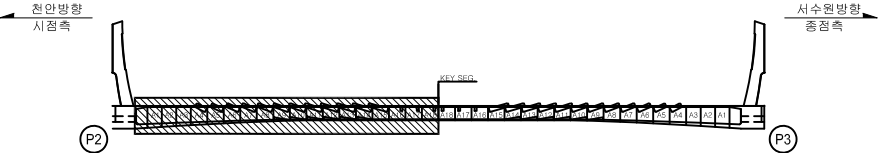

SECTION

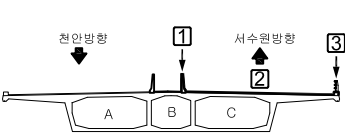

범 례	균열	파손, 탈락	박리, 박락	표면오염	토사퇴적
	재료분리	누수, 체수	좌굴, 변형	보수부	기타
	철근노출	부식	침하, 변형	부식	배수구막힘
	용역명	구조물명	조사일자	책임자	도면번호
	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역	평택대교	2023.06	이택수	021

서수원방향


← 천안

서수원→

① 중앙분리대


② 교면포장

③ 콘크리트
방호벽

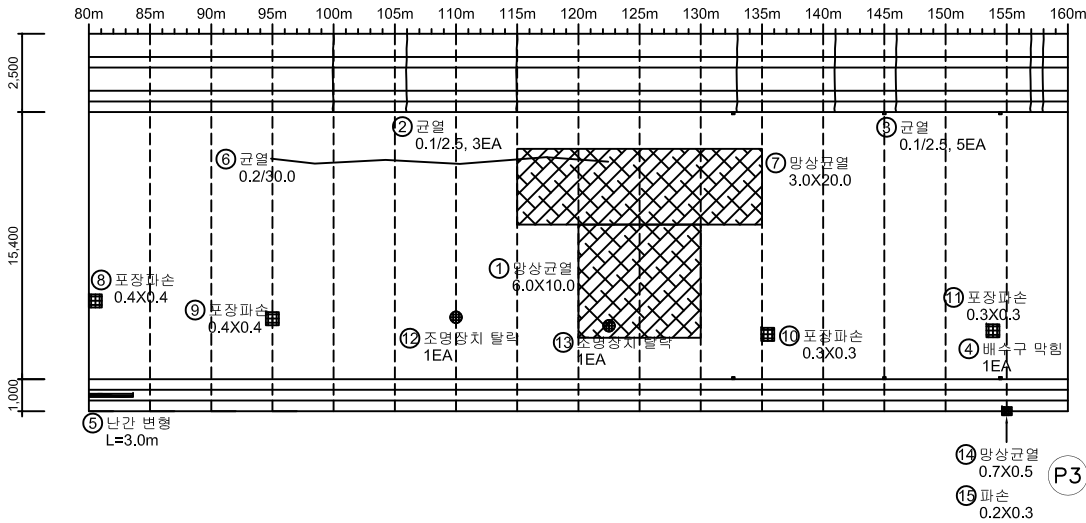


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
5	방호벽	난간 변형	-	3.0	-	1	3.00	m	
6	교면포장	균열	0.2	30.0	-	1	30.00	m	신규
7	교면포장	망상균열	-	3.0	20.0	1	60.00	m²	
8	교면포장	포장파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	신규
9	교면포장	포장파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	신규
10	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
11	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
12	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
13	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
14	방호벽	망상균열	-	0.7	0.5	1	0.35	m²	신규
15	방호벽	파손	-	0.2	0.3	1	0.06	m²	신규
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

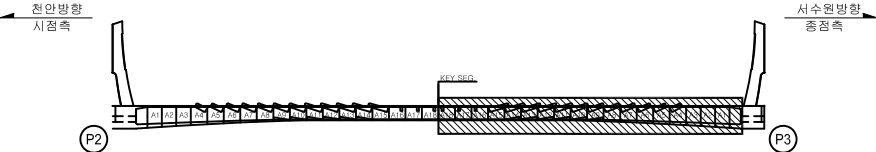

SECTION

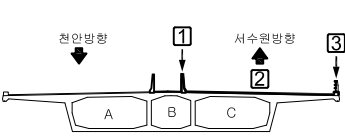


범	① 균열	② 망상균열	③ 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	④ 파손,탈락	⑤ 재료분리	⑥ 벽 태	구조물명	평택대교
범	⑦ 박리,박락	⑧ 누수,채수	⑨ 좌굴,변형	조사일자	2023.06
레	⑩ 표면오염	⑪ 보수부	⑫ 부식	책임자	이택수
레	⑬ 토사퇴적	⑭ 기타	⑮ 배수구막힘	도면번호	022

손상물량표


서수원방향

← 천 안


서수원➡

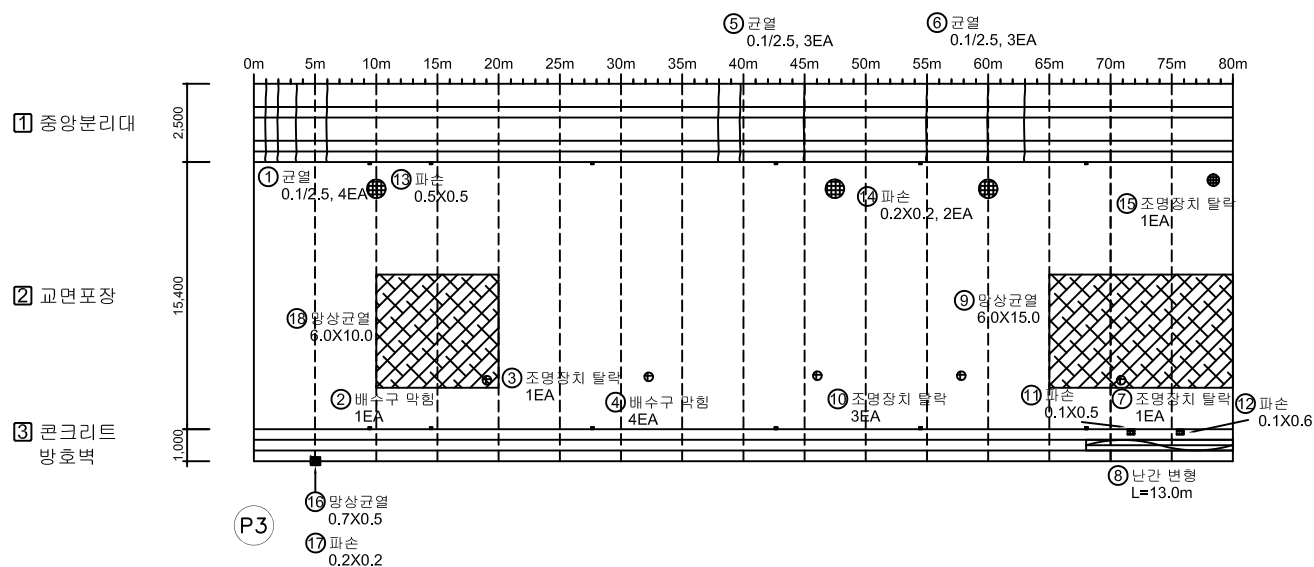[illegible]

KEY PLAN

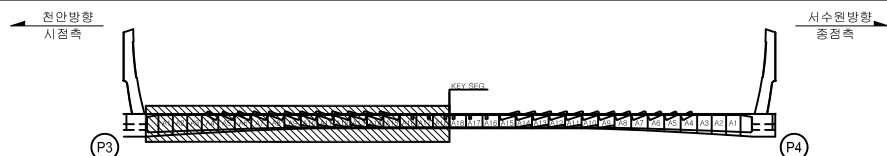

SECTION

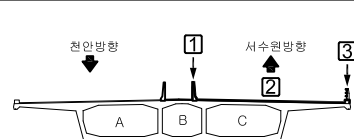


본 례		간 일		강상간일		출근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,돌목		재포설리		벽 태	구조물명	평택대교
		백인,복력		누수,채수		차로,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		빈수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	023

손상물량표


서수원방향

← 천 안

서수원➡

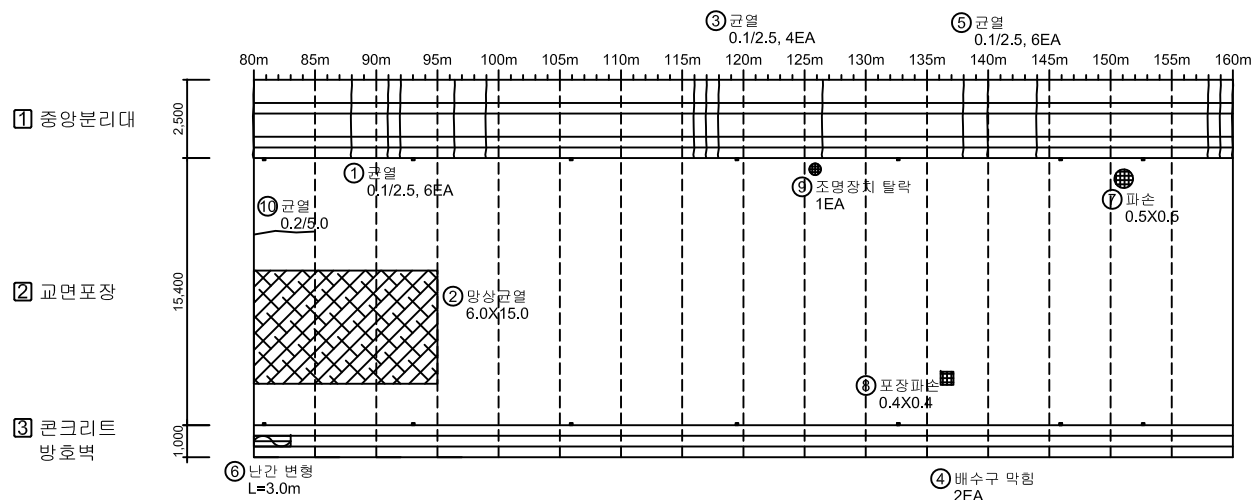[illegible]

KEY PLAN

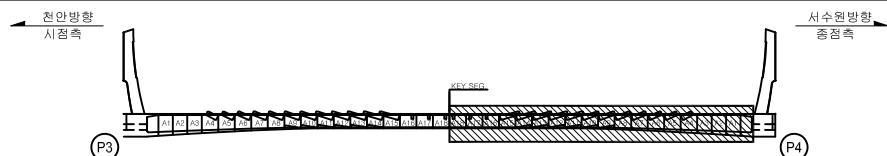

SECTION


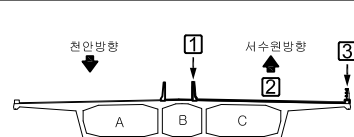


표 례	 CW 0.2	 간격	 양상간격	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손물막	 재표처리	 벽태	구조물명	평택대교	
	 벽기,벽락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	024	

서수원방향


← 천 안

서수원→

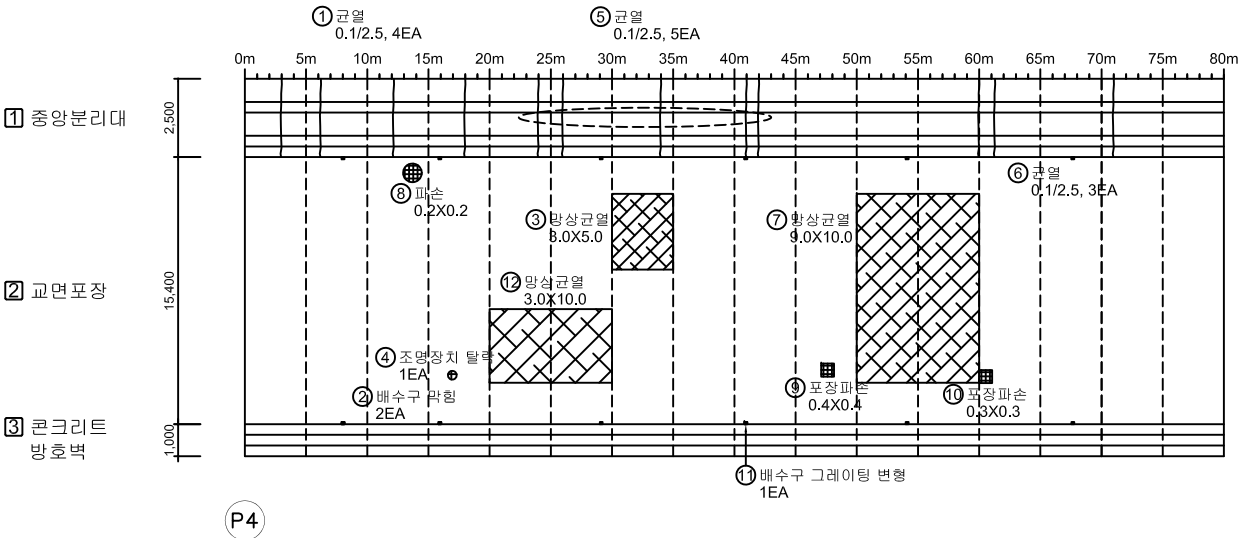


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
2	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
3	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
4	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
7	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
8	교면포장	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	신규
9	교면포장	포장파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	신규
10	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
11	배수시설	배수구 그레이팅 변형	-	-	-	1	1.00	EA	신규
12	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

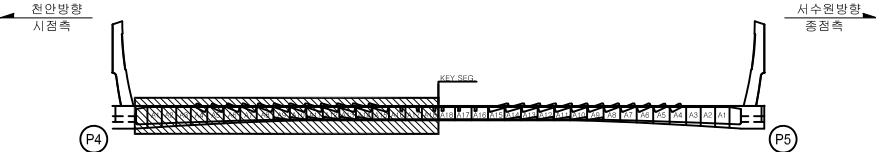

SECTION

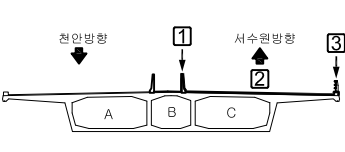

범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	구조물명	평택대교
범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	조사일자	2023.06
범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	책임자	이택수
범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	025

서수원방향


← 천안

서수원→

① 중앙분리대

② 교면포장



③ 콘크리트
방호벽

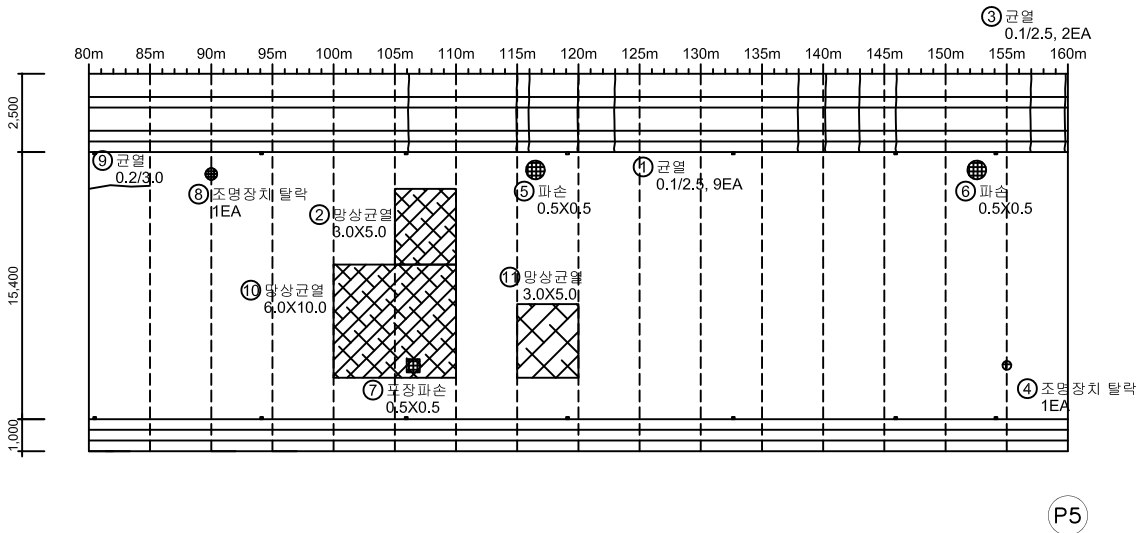

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	9	22.50	m	
2	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
4	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
5	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
6	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
7	교면포장	포장파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
8	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
9	교면포장	균열	0.2	3.0	-	1	3.00	m	신규
10	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
11	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

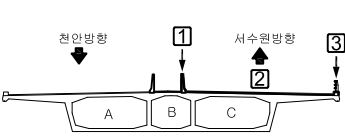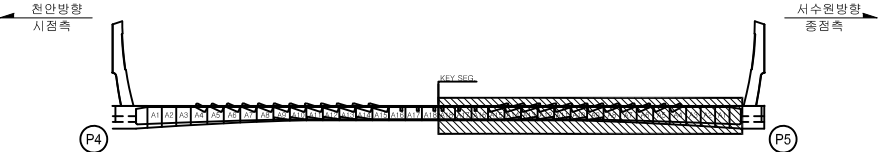


범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	구조물명	평택대교
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	조사일자	2023.06
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	책임자	이택수
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	026

손상물량표

서수원방향


← 천 안

서수원→

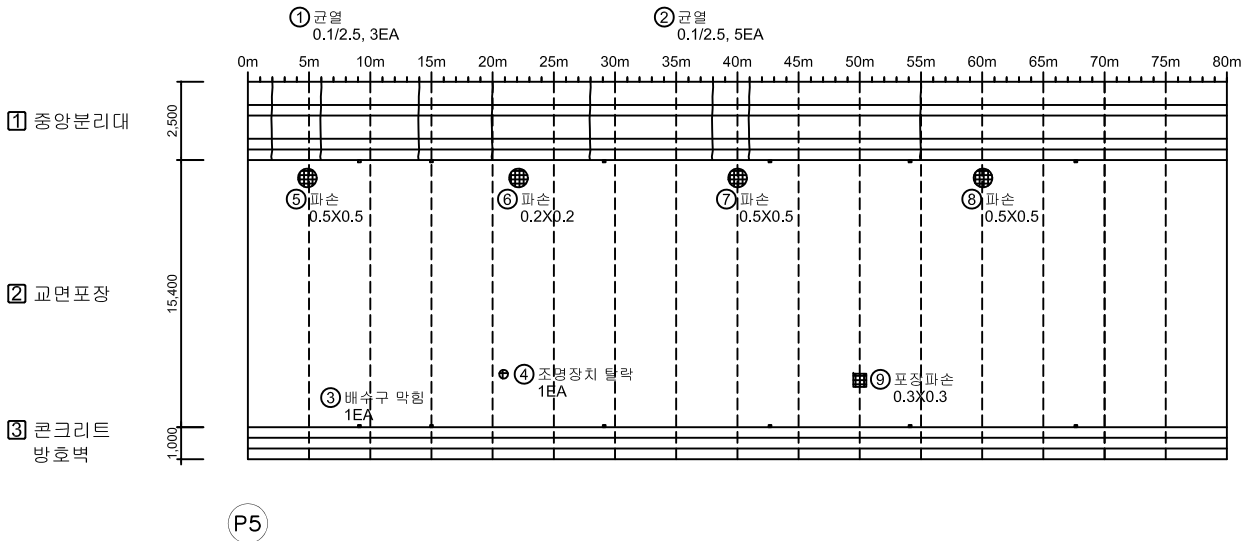


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
3	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
4	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
5	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
6	교면포장	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	신규
7	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
8	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
9	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

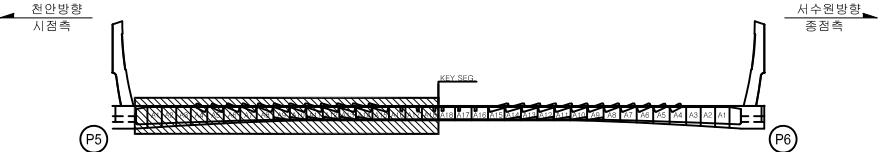

SECTION

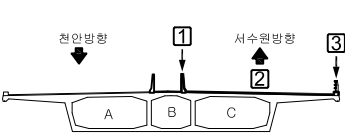


범 례	CW 0.2	교 면		방 상 균 열		철 근 노 출	용 역 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파 손 · 탈 락		재 료 분 리		백 태	구 조 물 명	평택대교
		박 리 · 박 락		누 수 · 체 수		좌 굴 · 변 형	조 사 일 자	2023.06
		표 면 오 염		보 수 부		부 식	책 임 자	이택수
		토 사 퇴 적		기 타		배 수 구 막 힘	도 면 번 호	027

손상물량표

서수원방향

← 천 안


서수원➡

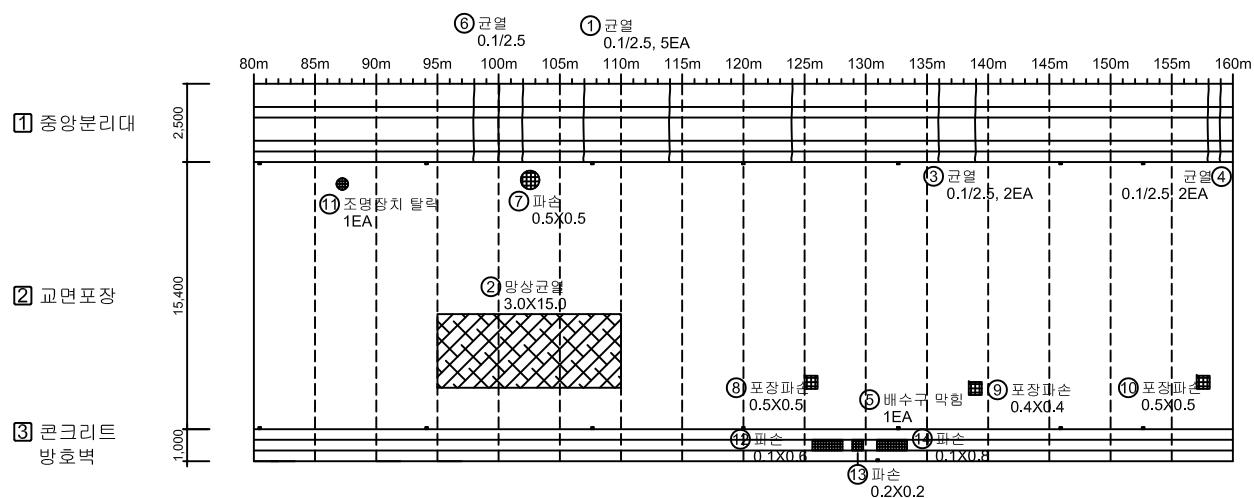


P6

[illegible]

KEY PLAN

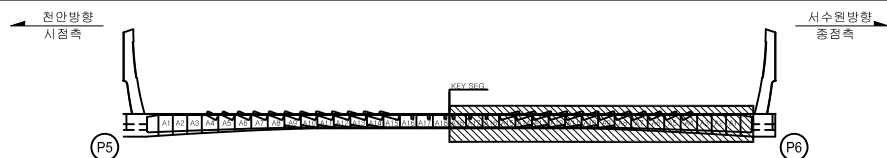

SECTION

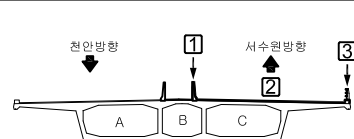


본 례		간 격		양상 간격		철근 노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		채색처리		색 태	구조물명	평택대교
		박리, 비라		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이택수
		토사퇴적		기 타		배수구막힘	도면번호	028

손상물량표

서수원방향


← 천안

서수원→

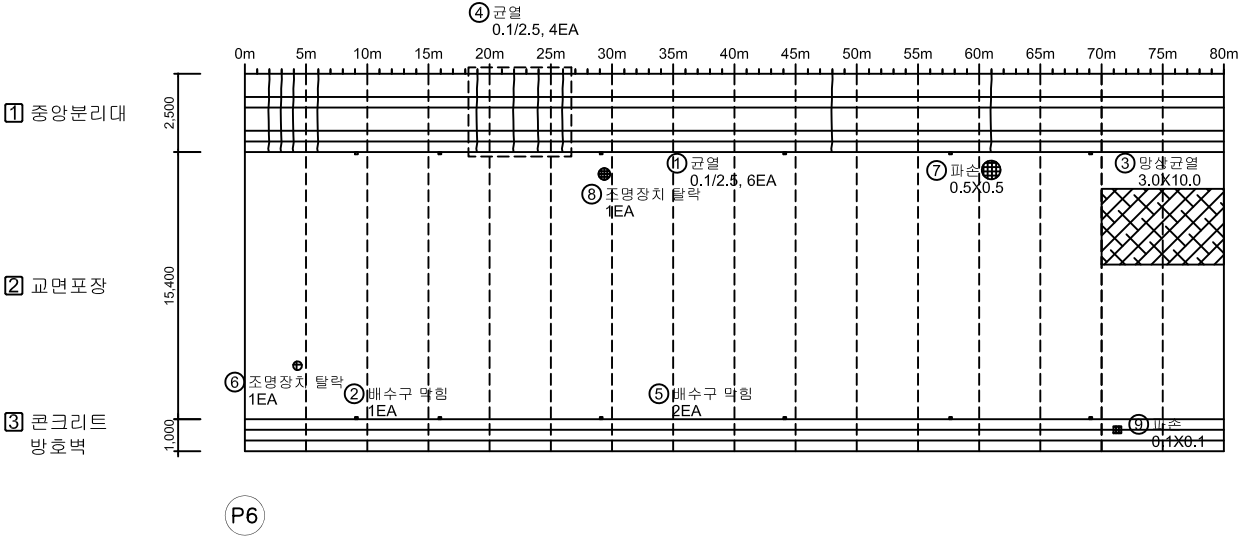


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	6	15.00	m	
2	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
3	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
5	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
6	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
7	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
8	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
9	방호벽	파손	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	신규
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

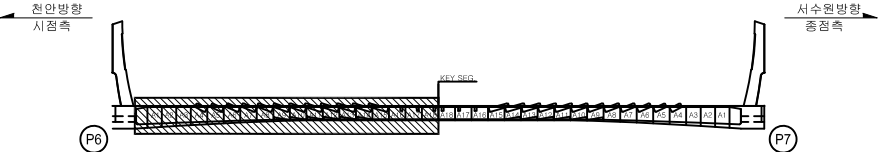

SECTION

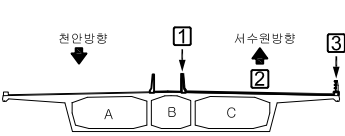

범 례	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	029	

손상물량표

서수원방향


← 천안

서수원→

1 중앙분리대

2 교면포장



3 콘크리트 방호벽

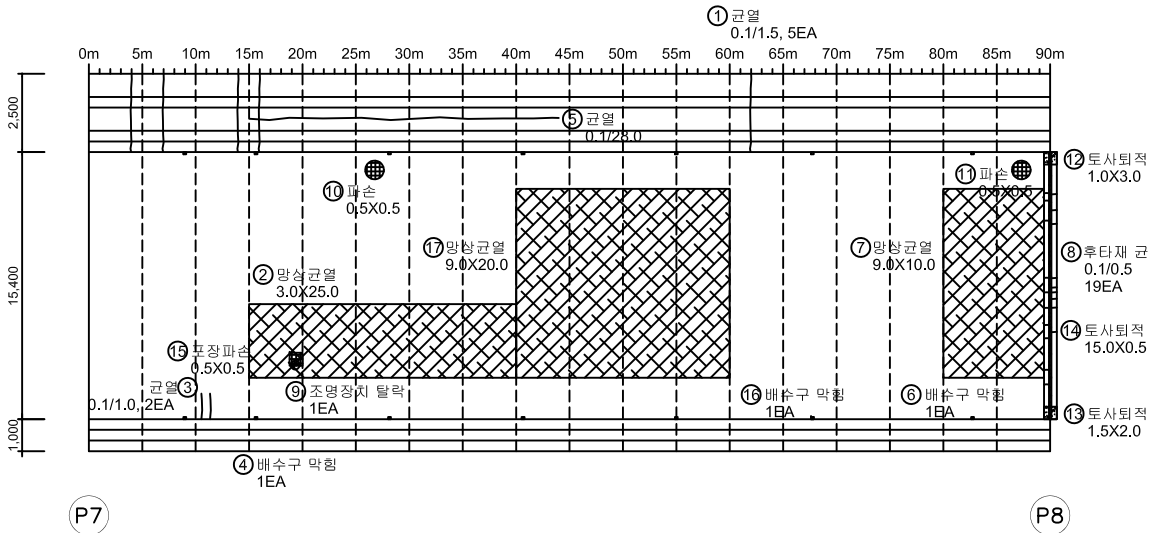

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	1.5	-	5	7.50	m	
2	교면포장	망상균열	-	3.0	25.0	1	75.00	m²	
3	교면포장	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	28.0	-	1	28.00	m	
6	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
7	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
8	신축이음	후타재 균열	0.1	0.5	-	19	9.50	m	
9	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
10	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
11	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
12	신축이음	토사된적	-	1.0	3.0	1	3.00	m²	신규
13	신축이음	토사된적	-	1.5	2.0	1	3.00	m²	신규
14	신축이음	토사된적	-	15.0	0.5	1	7.50	m²	신규
15	교면포장	포장파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
16	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	신규
17	교면포장	망상균열	-	9.0	20.0	1	180.00	m²	
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

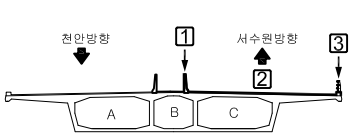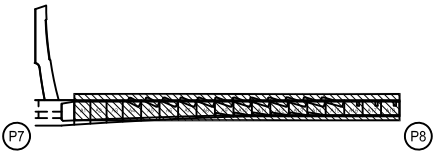


범	표면열	토사된적	배수구막힘	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손,탈락	파손,탈락	배수구막힘	구조물명	평택대교
범	파손,탈락	파손,탈락	배수구막힘	조사일자	2023.06
범	파손,탈락	파손,탈락	배수구막힘	책임자	이택수
범	파손,탈락	파손,탈락	배수구막힘	도면번호	031

손상물량표

서수원방향

← 천 안

서수원→

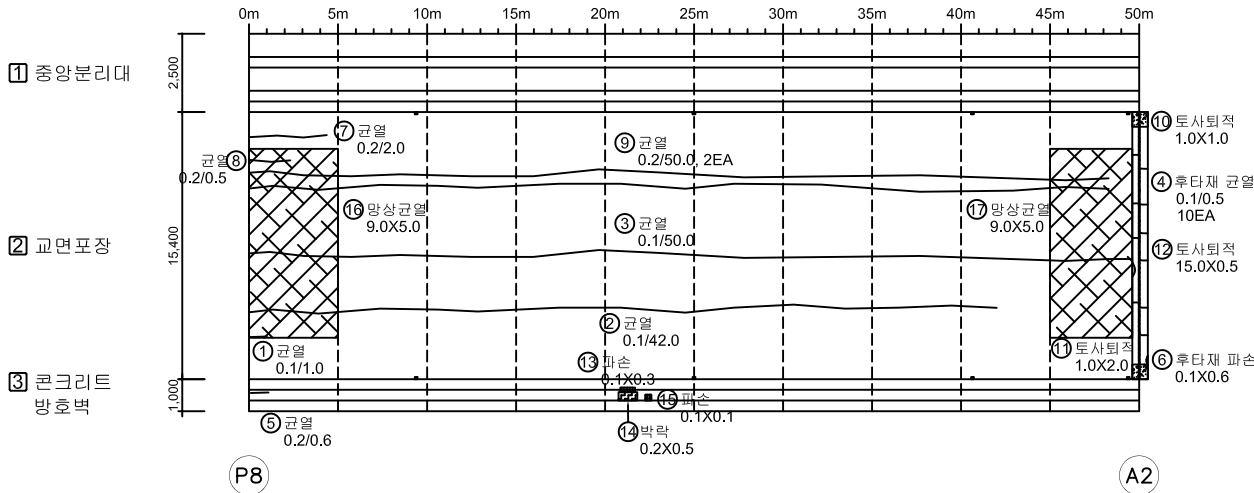

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교면포장	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	교면포장	균열	0.1	42.0	-	1	42.00	m	
3	교면포장	균열	0.1	50.0	-	1	50.00	m	
4	신축이음	후타재 균열	0.1	0.5	-	10	5.00	m	
5	방호벽	균열	0.2	0.6	-	1	0.60	m	
6	신축이음	후타재 파손	-	0.1	0.6	1	0.06	m²	
7	교면포장	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	신규
8	교면포장	균열	0.2	0.5	-	1	0.50	m	신규
9	교면포장	균열	0.2	50.0	-	2	100.00	m	신규
10	신축이음	토사퇴적	-	1.0	1.0	1	1.00	m²	신규
11	신축이음	토사퇴적	-	1.0	2.0	1	2.00	m²	신규
12	신축이음	토사퇴적	-	15.0	0.5	1	7.50	m²	신규
13	방호벽	파손	-	0.1	0.3	1	0.03	m²	신규
14	방호벽	박락	-	0.2	0.5	1	0.10	m	신규
15	방호벽	파손	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	신규
16	교면포장	망상균열	-	9.0	5.0	1	45.00	m²	기존
17	교면포장	망상균열	-	9.0	5.0	1	45.00	m²	기존
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

천안방향
시점측

P8

A2

서수원방향
종점측

SECTION

천안방향

1

서수원방향

2

3

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10


범례

균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손, 탈락	재료분리	벽, 태	구조물명	평택대교
박리, 박락	누수, 채수	저류, 변형	조사일자	2023.06
표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
토사퇴적	기 타	배수구막힘	도면번호	032


손상물량표

← 천 안

서수원 →

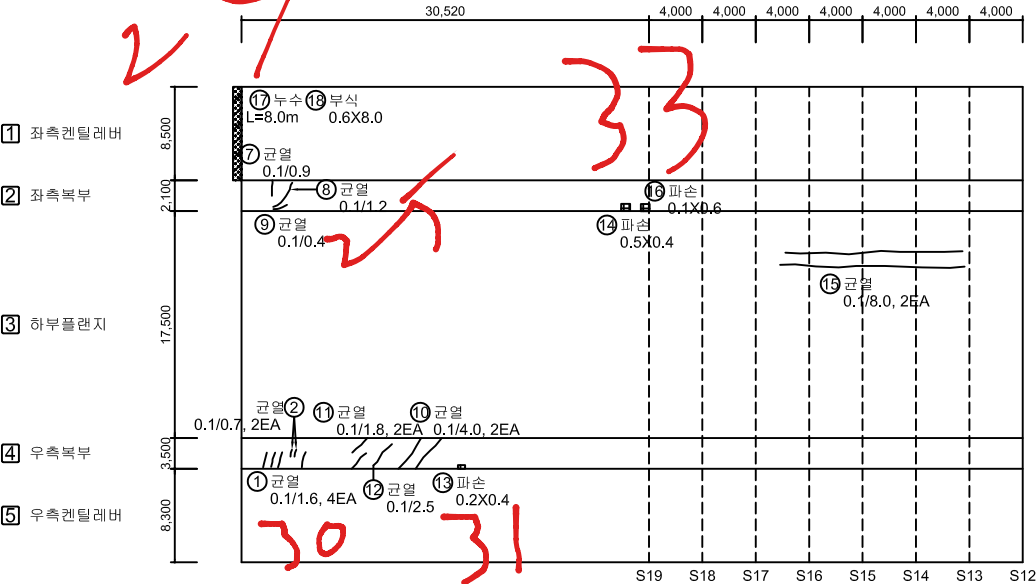

A1

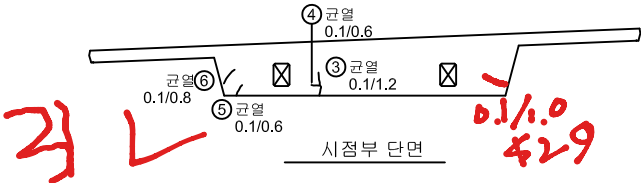

KEY PLAN

SECTION


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측복부	균열	0.1	1.6	-	4	6.40	m	
2	우측복부	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
3	시점부 단면	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
4	시점부 단면	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
5	시점부 단면	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
6	시점부 단면	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
7	좌측복부	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
8	좌측복부	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
9	좌측복부	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
10	우측복부	균열	0.1	4.0	-	2	8.00	m	
11	우측복부	균열	0.1	1.8	-	2	3.60	m	
12	우측복부	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
13	우측복부	파손	-	0.2	0.4	1	0.08	m²	
14	좌측복부	파손	-	0.5	0.4	1	0.20	m²	
15	하부플랜지	균열	0.1	8.0	-	2	16.00	m	
16	좌측복부	파손	-	0.1	0.6	1	0.06	m²	
17	신축이음	누수	-	8.0	-	1	8.00	m	신규
18	신축이음	부식	-	0.6	8.0	1	4.80	m²	신규
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

콘크리트	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손, 탈락	재료분리	구조물명	평택대교
균열, 균열	누수, 체수	조사일자	2023.06
표면오염	부식	책임자	이택수
토사퇴적	기타	도면번호	033

손상물량표

← 천 안



서수원 →

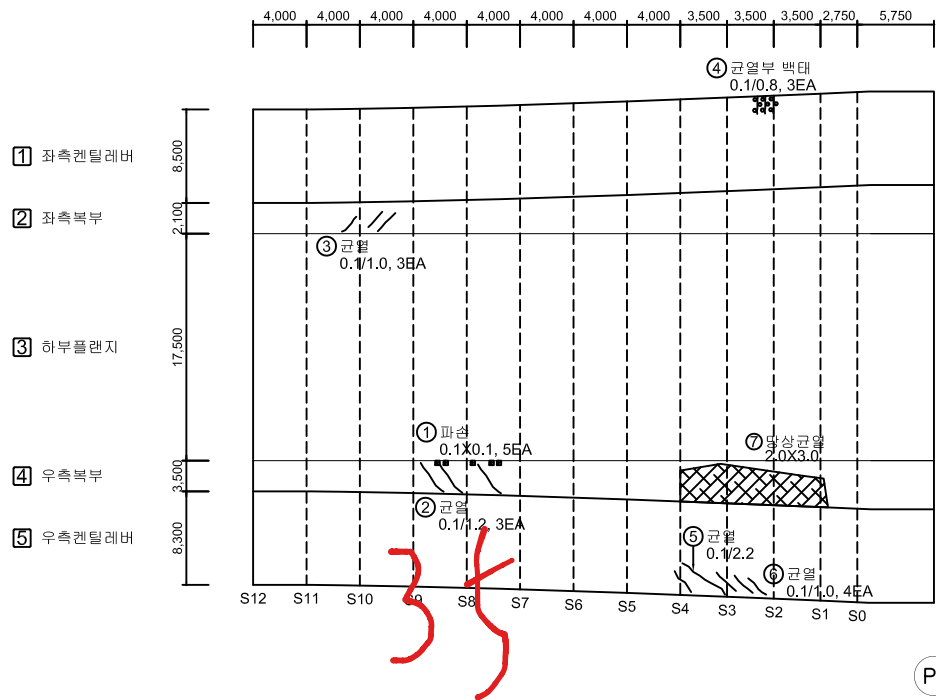

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측복부	파손	-	0.1	0.1	5	0.05	m²	
2	우측복부	균열	0.1	1.2	-	3	3.60	m	
3	좌측복부	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
4	좌측켄틸레바	균열부 백태	0.1	0.8	-	3	2.40	m	
5	우측켄틸레바	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
6	우측켄틸레바	균열	0.1	1.0	-	4	4.00	m	
7	우측복부	망상균열	-	2.0	3.0	1	6.00	m²	신규
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

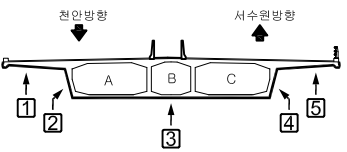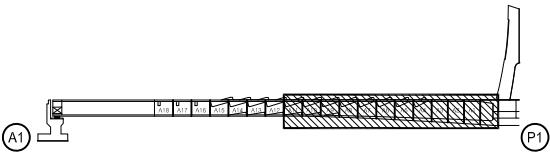


범	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 틈	파손, 틈	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형		조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식		책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘		도면번호	034

손상물량표

← 천 안


서수원 →

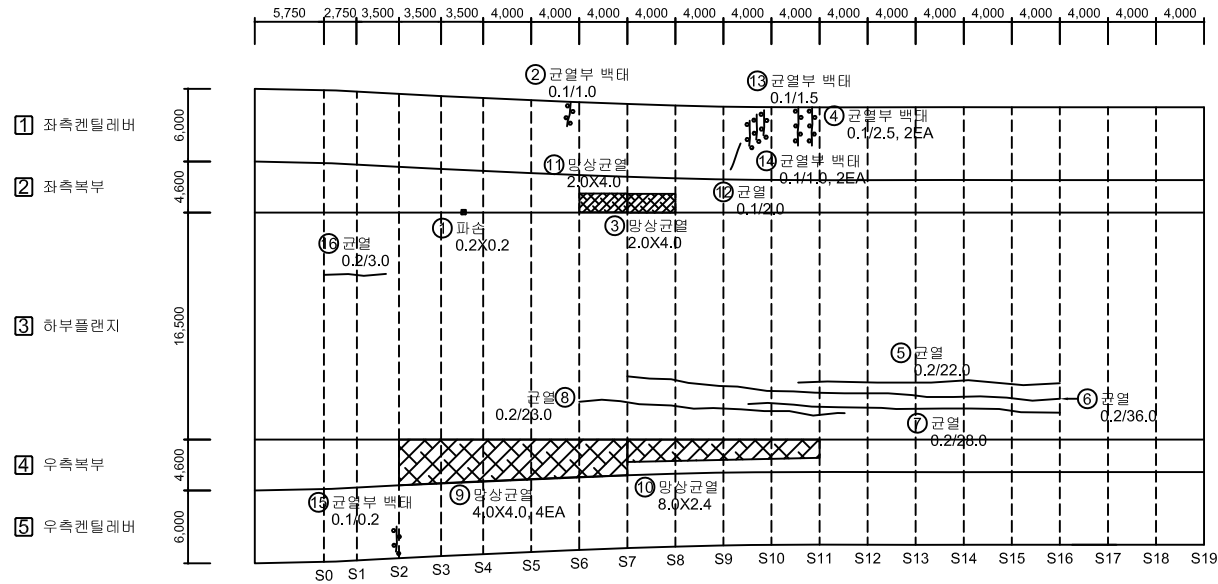


P1

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측복부	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
2	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	좌측복부	망상균열	-	2.0	4.0	1	8.00	m²	
4	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
5	하부플랜지	균열	0.2	22.0	-	1	22.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.2	36.0	-	1	36.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.2	28.0	-	1	28.00	m	
8	하부플랜지	균열	0.2	23.0	-	1	23.00	m	
9	우측복부	망상균열	-	4.0	4.0	4	64.00	m²	
10	우측복부	망상균열	-	8.0	2.4	1	19.20	m²	
11	좌측복부	망상균열	-	2.0	4.0	1	8.00	m²	
12	좌측켄틸레버	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
13	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
14	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
15	우측켄틸레버	균열부 백태	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
16	하부플랜지	균열	0.2	3.0	-	1	3.00	m	신규
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

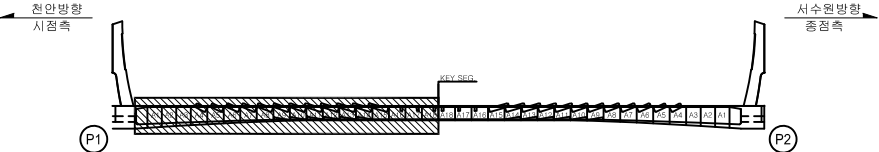

SECTION

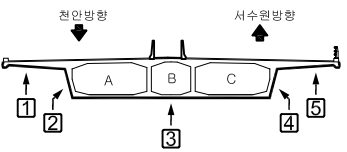


범례	 0.2	 콘크리트 표면 균열	 철근노출	 용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 틈	 재료분리	 박리, 박락	 구조물명	평택대교
	 표면오염	 누수, 채수	 좌굴, 변형	 조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식	 책임자	이택수
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	 도면번호	035

손상물량표

← 천 안

서수원 →



No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	하부플랜지	균열부 백태	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
2	하부플랜지	균열	0.2	19.0	-	1	19.00	m	
3	하부플랜지	균열	0.2	28.0	-	2	56.00	m	
4	좌측복부	망상균열	-	4.0	4.0	5	80.00	m²	
5	우측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
6	우측복부	망상균열	-	4.0	4.0	2	32.00	m²	
7	하부플랜지	균열	0.2	2.5	-	1	2.50	m	신규
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

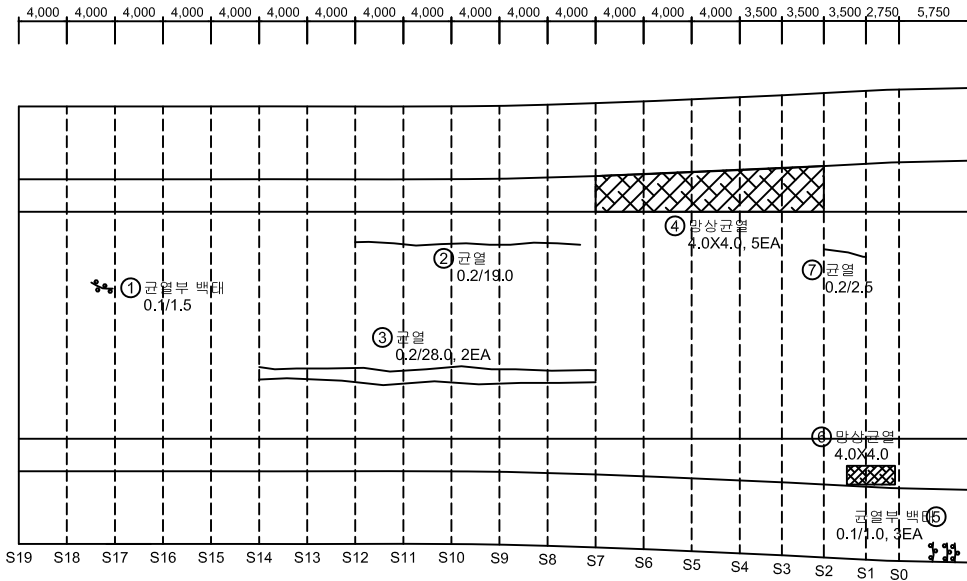

P2

KEY PLAN

SECTION

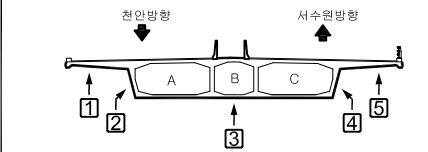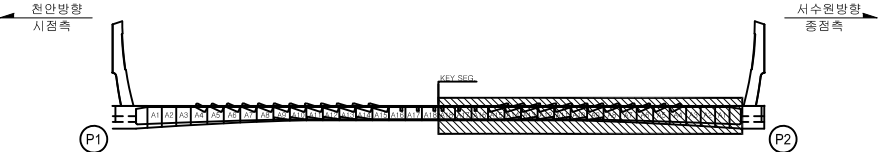


범	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	036

손상물량표

← 천 안


서수원➡

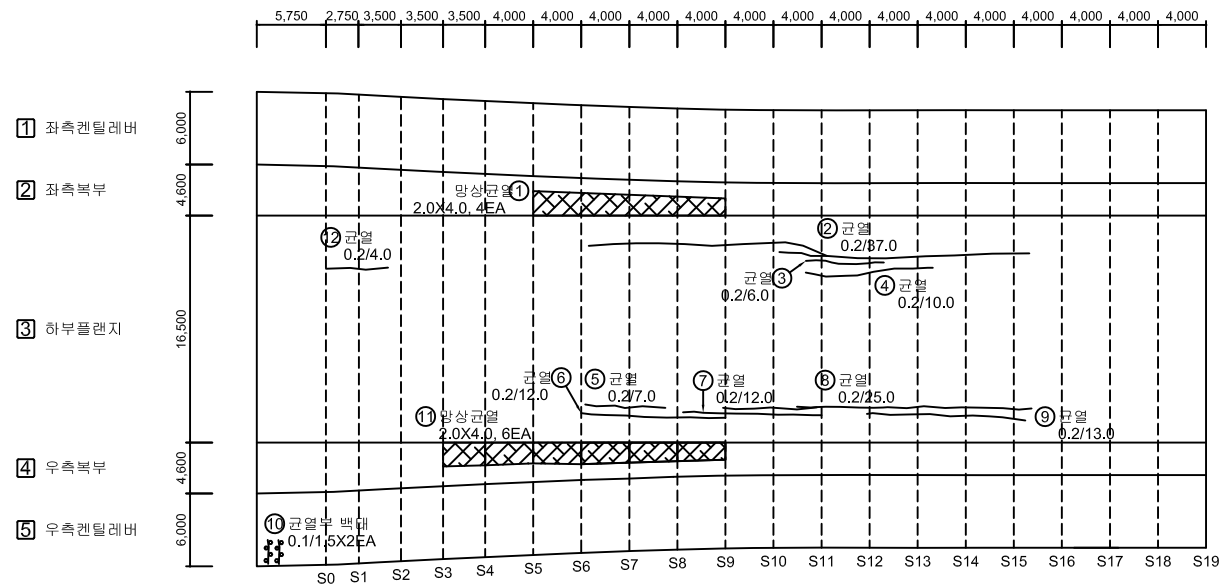

P2

[illegible]

KEY PLAN

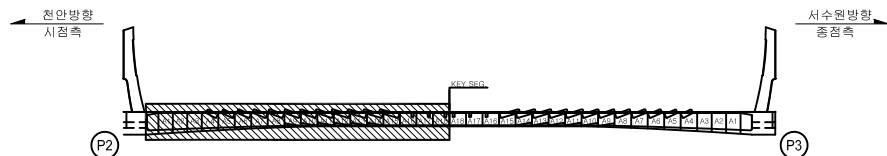

SECTION


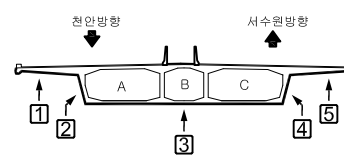


표		간 폭		담상공률		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대학교 정밀안전진찰용역
		파손,탈락		재질불인		벽 틈	구조물명	평택대학교
		라크인,박락		누수,채수		과열,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이 태 수
		토사회적		기 타		배수구확인	도면번호	037

손상물량표

← 천 안



서수원 →

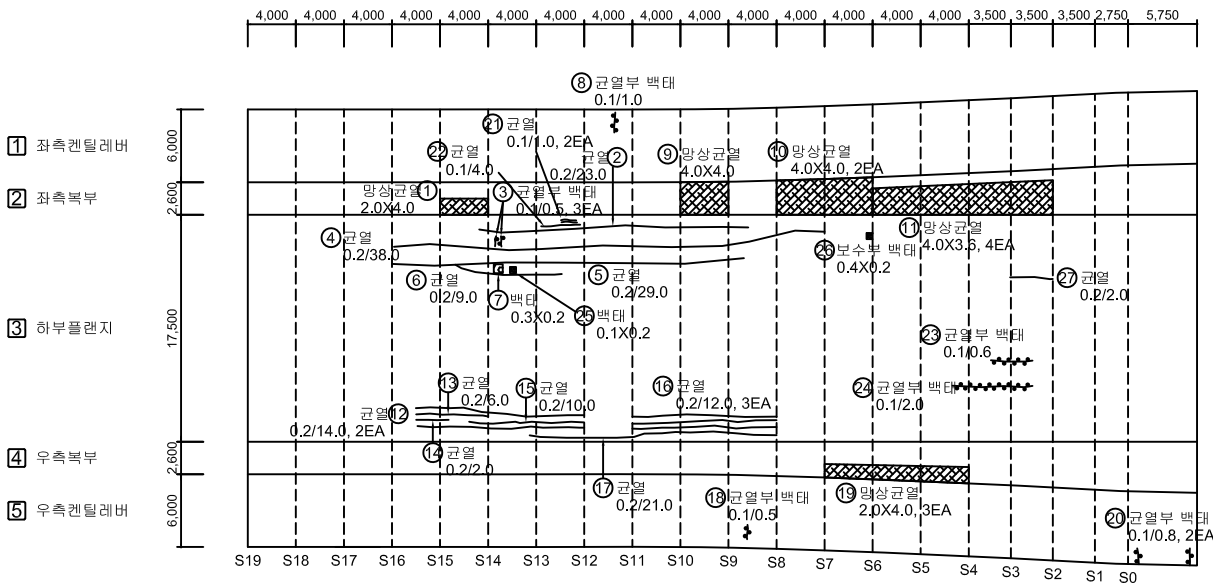

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측복부	망상균열	-	2.0	4.0	1	8.00	m²	
2	하부플랜지	균열	0.2	23.0	-	1	23.00	m	
3	하부플랜지	균열부 백태	0.1	0.5	-	3	1.50	m	
4	하부플랜지	균열	0.2	38.0	-	1	38.00	m	
5	하부플랜지	균열	0.2	29.0	-	1	29.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.2	9.0	-	1	9.00	m	
7	하부플랜지	백태	-	0.3	0.2	1	0.06	m²	
8	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	좌측복부	망상균열	-	4.0	4.0	1	16.00	m²	
10	좌측복부	망상균열	-	4.0	4.0	2	32.00	m²	보수
11	좌측복부	망상균열	-	4.0	3.6	4	57.60	m²	보수
12	하부플랜지	균열	0.2	14.0	-	2	28.00	m	
13	하부플랜지	균열	0.2	6.0	-	1	6.00	m	
14	하부플랜지	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
15	하부플랜지	균열	0.2	10.0	-	1	10.00	m	
16	하부플랜지	균열	0.2	12.0	-	3	36.00	m	
17	하부플랜지	균열	0.2	21.0	-	1	21.00	m	
18	우측켄틸레버	균열부 백태	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
19	우측복부	망상균열	-	2.0	4.0	3	24.00	m²	
20	우측켄틸레버	균열부 백태	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
21	하부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
22	하부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
23	하부플랜지	균열부 백태	0.1	0.6	-	1	0.60	m	신규
24	하부플랜지	균열부 백태	0.1	2.0	-	1	2.00	m	신규
25	하부플랜지	백태	-	0.1	0.2	1	0.02	m	신규
26	하부플랜지	보수부 백태	-	0.4	0.2	1	0.08	m	신규
27	하부플랜지	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	신규
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

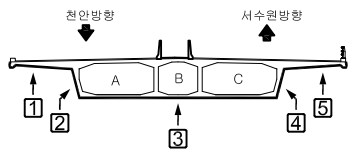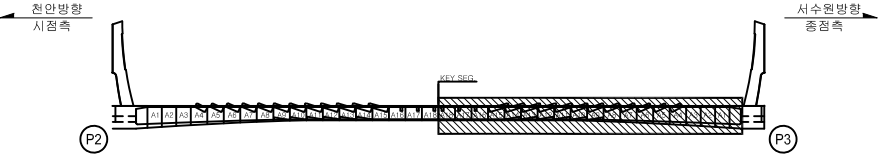


범례	0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	038

손상물량표

← 천 안


서수원➡

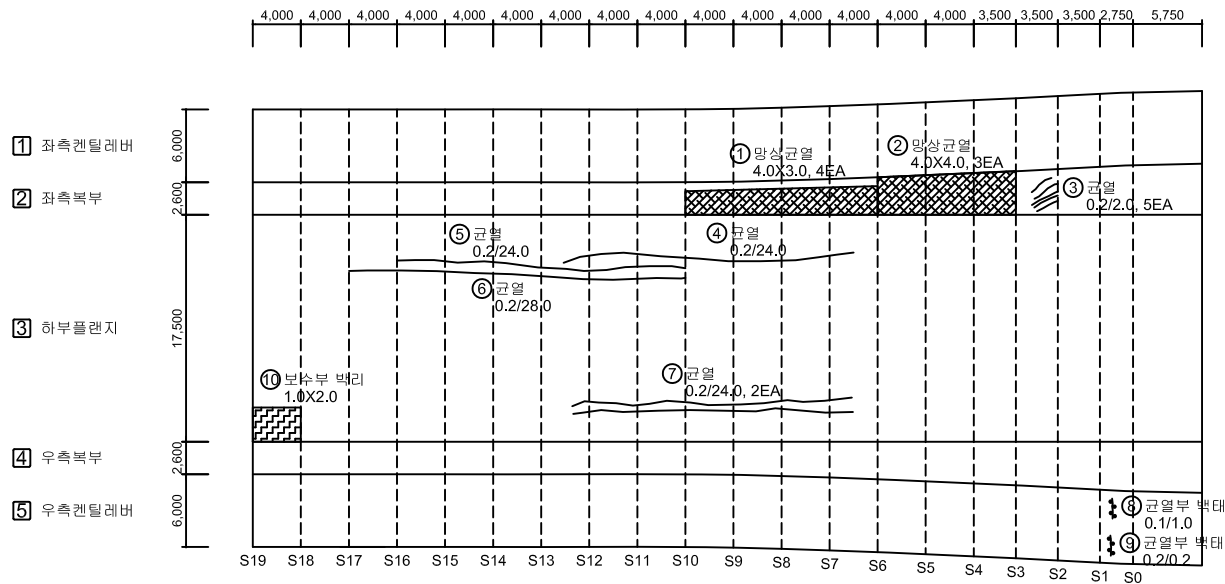


P4

[illegible]

KEY PLAN

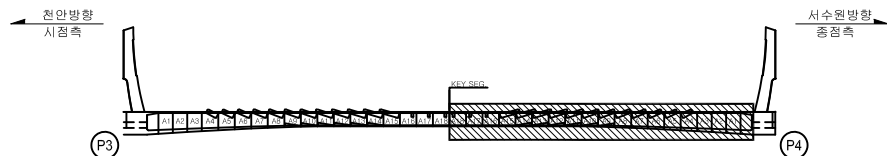

SECTION

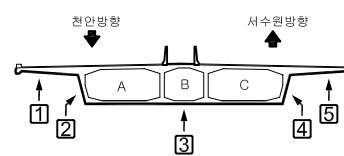


단	 CW 0.2	간	 양상간	 절근노출	용	여	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역				
	 표면, 불록	표면, 불록	 재표면	 표	구	조	구조물명	평택대교			
면	 박인, 보력	박인, 보력	 누수, 채수	 자갈, 변형	조	사	조사일자	2023.06			
	 표면노출	표면노출	 빈수부	 부	식	책	임	자	이	택	수
	 토사회적	토사회적	 기	타	 배수구막힘	도	면	변	호	040	

손상물량표

← 천 안


서수원 →

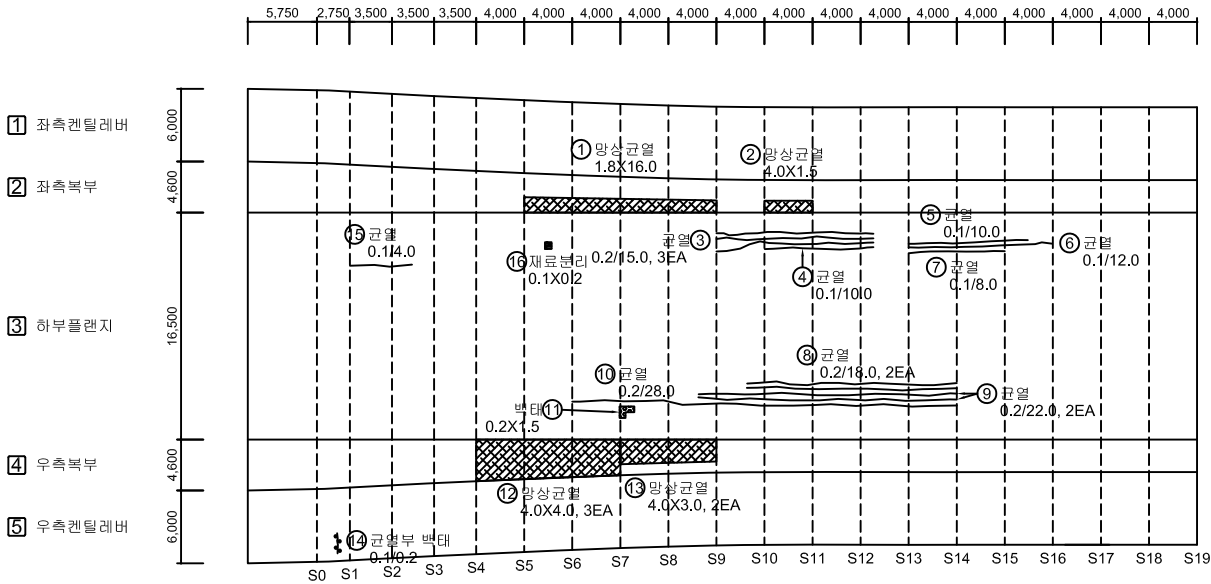


P4

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측복부	망상균열	-	1.8	16.0	1	28.80	m²	
2	좌측복부	망상균열	-	4.0	1.5	1	6.00	m²	
3	하부플랜지	균열	0.2	15.0	-	3	45.00	m	
4	하부플랜지	균열	0.1	10.0	-	1	10.00	m	
5	하부플랜지	균열	0.1	10.0	-	1	10.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.1	12.0	-	1	12.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.1	8.0	-	1	8.00	m	
8	하부플랜지	균열	0.2	18.0	-	2	36.00	m	
9	하부플랜지	균열	0.2	22.0	-	2	44.00	m	
10	하부플랜지	균열	0.2	28.0	-	1	28.00	m	
11	하부플랜지	백태	-	0.2	1.5	1	0.30	m²	
12	우측복부	망상균열	-	4.0	4.0	3	48.00	m²	
13	우측복부	망상균열	-	4.0	3.0	2	24.00	m²	
14	우측캔틸레버	균열부 백태	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
15	하부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	신규
16	하부플랜지	재료분리	-	0.1	0.2	1	0.02	m²	신규
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

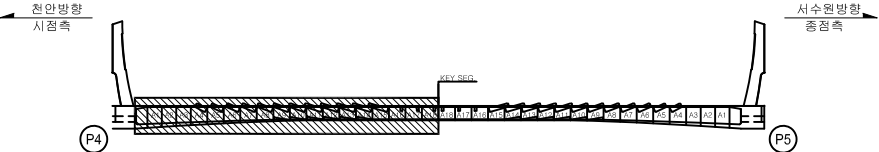

SECTION

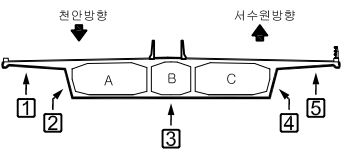


범	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
범	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
레	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
레	토사회적	기타	배수구막힘	도면번호	041

손상물량표

← 천 안


서수원➡

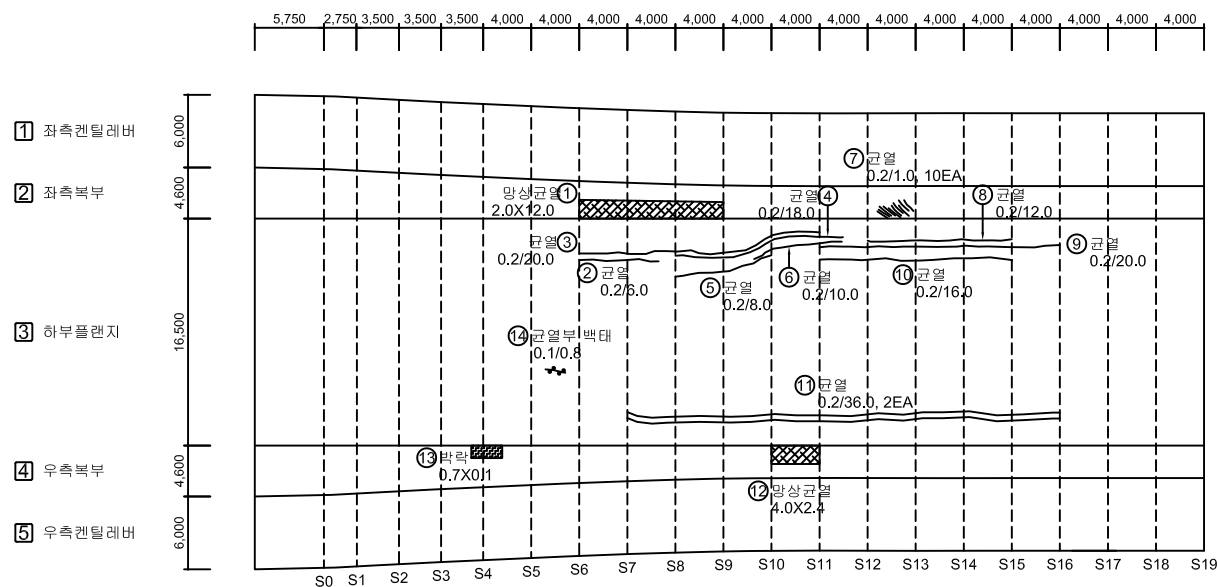


P5

[illegible]

KEY PLAN

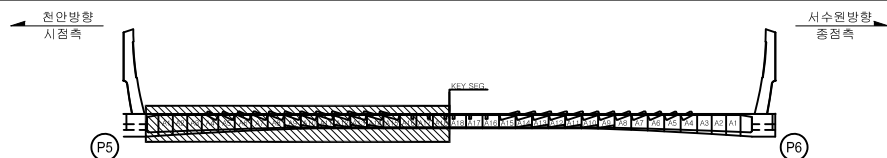

SECTION

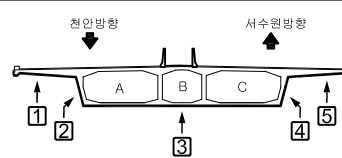


본 레	 CW 0.2	 간 일	 망상간일	 줄기노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		 파손,돌목	 재포설리	 벽 태	구조물명	평택대교
		 벽기,벽력	 누수,채수	 차광,변형	조사일자	2023.06
		 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수
		 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	043

손상물량표

← 천 안


서수원→

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	하부플랜지	균열	0.1	15.0	-	1	15.00	m	
2	하부플랜지	균열	0.1	20.0	-	1	20.00	m	
3	하부플랜지	균열	0.1	8.0	-	1	8.00	m	
4	하부플랜지	균열	0.1	16.0	-	1	16.00	m	
5	좌측복부	망상균열	-	1.2	4.0	5	24.00	m²	
6	하부플랜지	균열	0.2	8.0	-	4	32.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.2	18.0	-	4	72.00	m	
8	우측복부	망상균열	-	4.0	3.0	2	24.00	m²	
9	우측복부	망상균열	-	4.0	2.0	2	16.00	m²	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

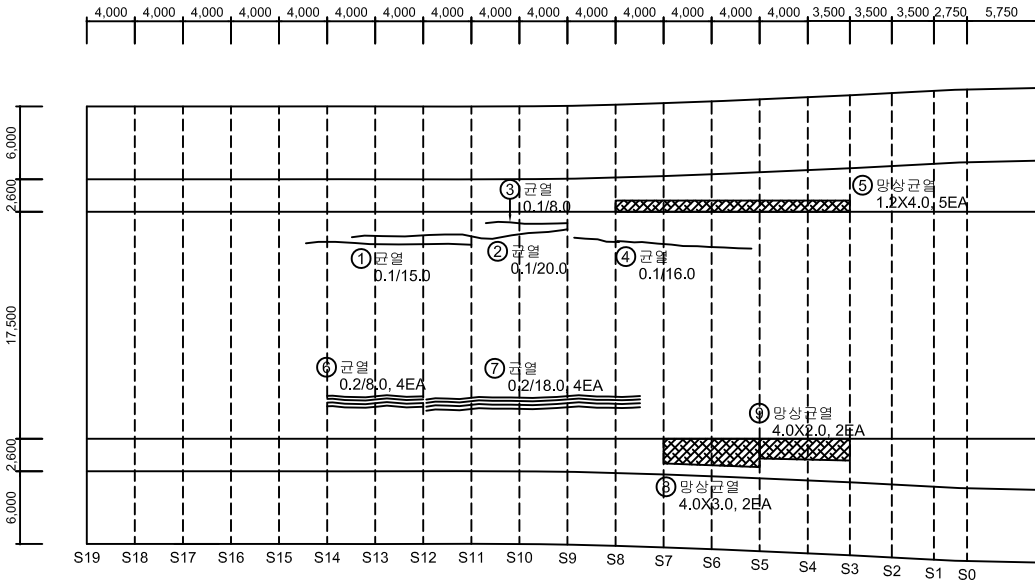


P6

KEY PLAN

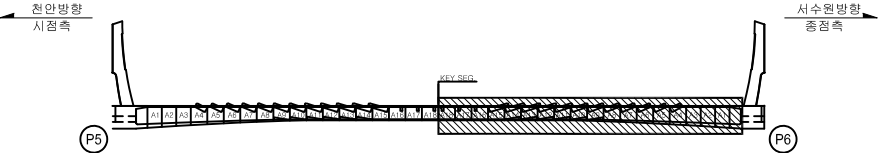

SECTION

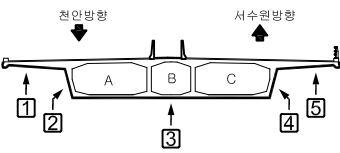

범 례	CW 0.2	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손,타락	재료분리	콘크리트	구조물명	평택대교
	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	044

서수원➡

[illegible]

SECTION



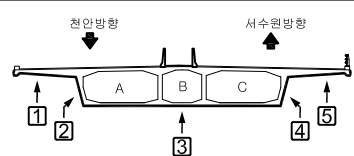


표 례	 CW 0.2	 간 격	 양상간격	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손물막	 재료비리	 벽 태	구조물명	평택대교	
	 벽기,벽락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부 식	책 임 자	이 택 수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	045	

손상물량표




서수원➡

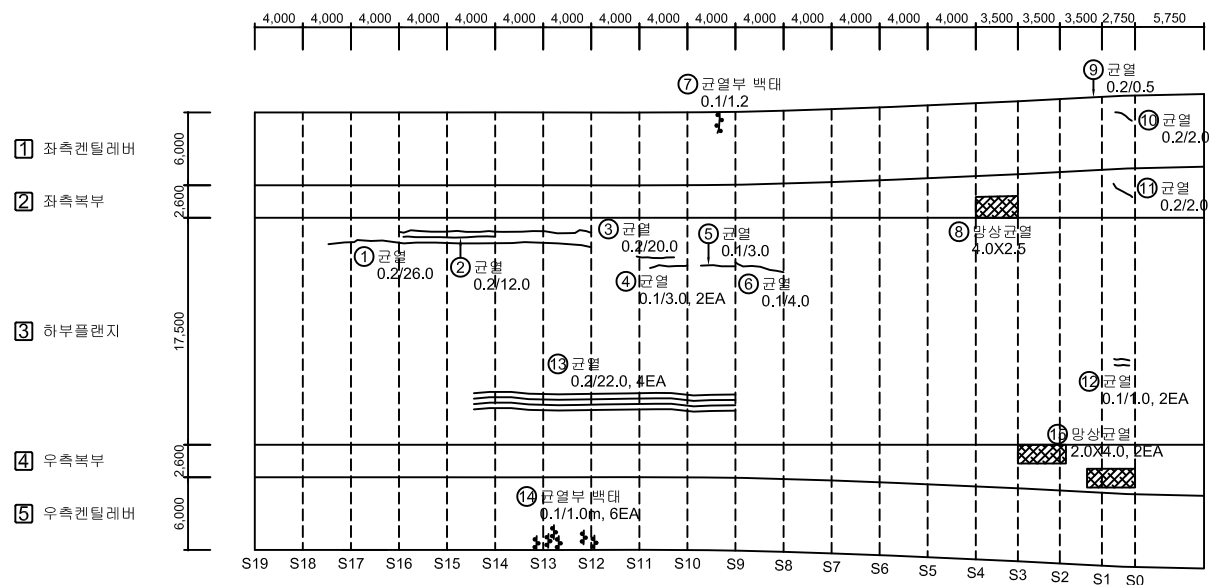


P7

[illegible]

KEY PLAN

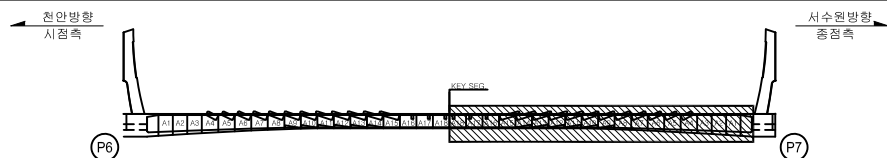


SECTION

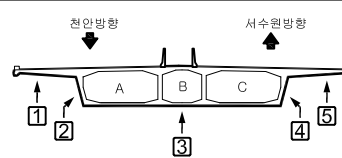


본 례	 CW 0.2	간 열		양상간열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		채널배리		못 태	구조물명	평택대교
		박리, 비력		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		토수 부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	046


손상물량표



서수원➡

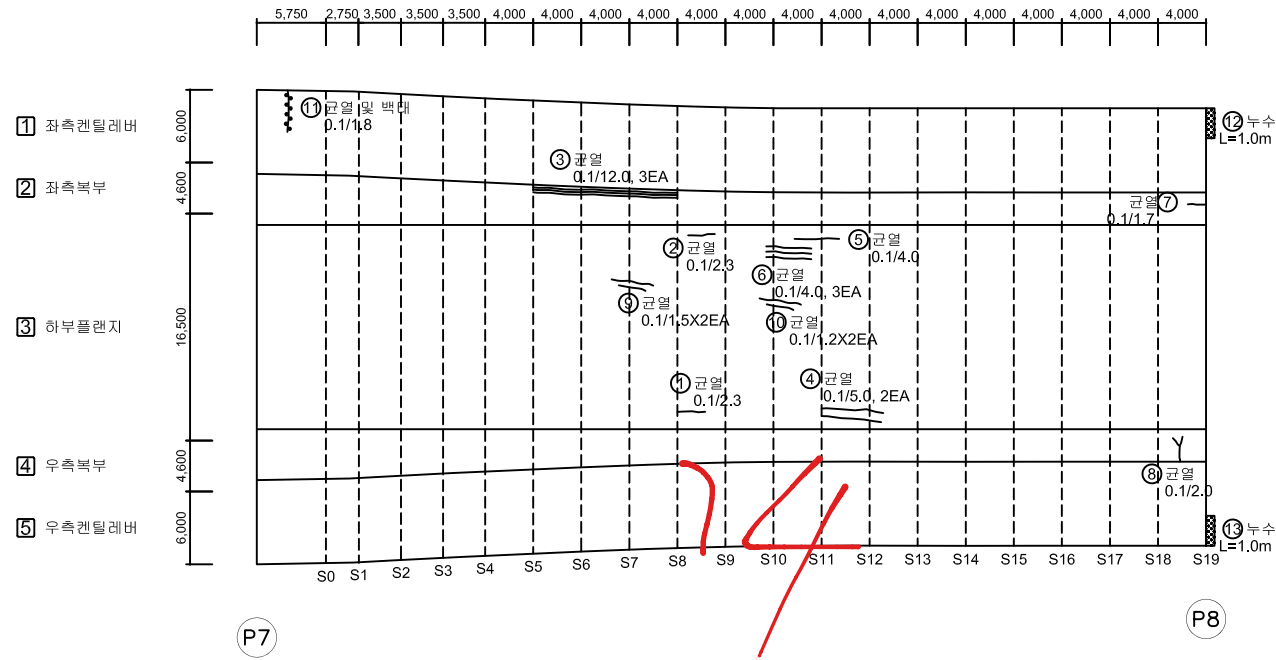[illegible]

KEY PLAN



SECTION

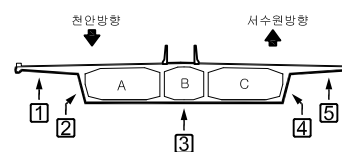



표		간 열		망상균열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		재료분리		백 대	구조물명	평택대교
레		바닥, 벽각		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사회적		기 타		배수구막힘	도면번호	047

손상물량표


← 천 안

서수원 →

← 천 안

→ 서수원

- 1
- G1
- 2
- G2
- 3
- G3
- 4
- G4
- 5
- G5
- 6
- G6
- 7
- G7
- 8
- G8
- 9
- G9
- 10
- G10
- 11

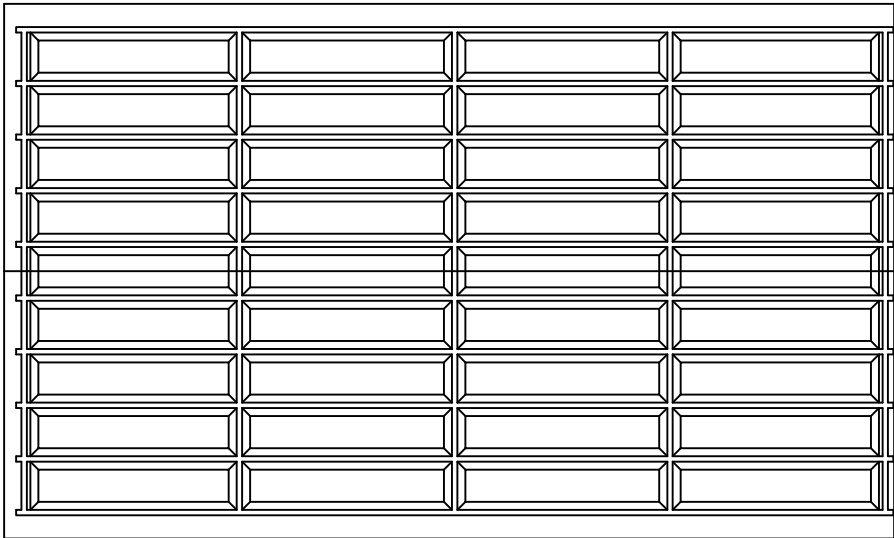


P8

A2

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN


← 천안방향
시점측

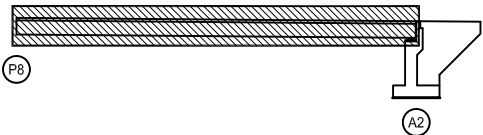

→ 서수원방향
종점측

SECTION

← 천안방향



→ 서수원방향


범 례	기 타			용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	표면오염	토사퇴적	기 타		
표면오염	토사퇴적	기 타	배수구막힘	구조물명	평택대교
배수,채수	배수구막힘	배수구막힘	배수구막힘	조사일자	2023.06
배수,채수	배수구막힘	배수구막힘	배수구막힘	책 임 자	이택수
배수,채수	배수구막힘	배수구막힘	배수구막힘	도면번호	048

손상물량표

BOX (A)

← 천 안

서수원 →

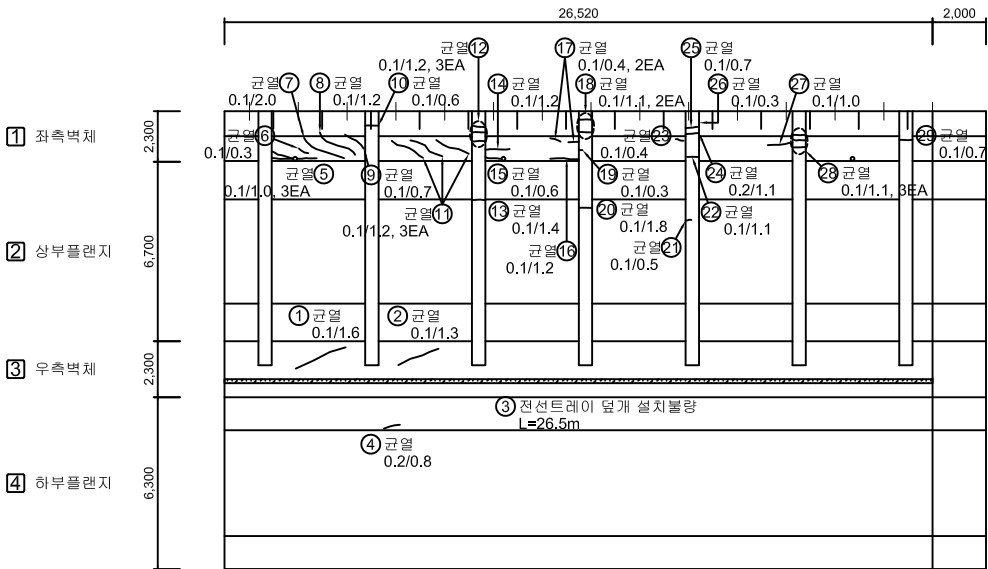


A1

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
3	우측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	26.5	-	1	26.50	m	
4	하부플랜지	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	3	3.60	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	3	3.60	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
24	좌측벽체	균열	0.2	1.1	-	1	1.10	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	3	3.30	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY PLAN

SECTION

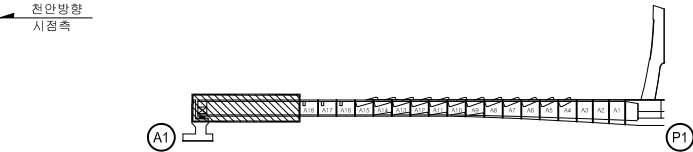

범	표면	재료	구조	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
표면	재료	구조	평택대교	
표면	재료	구조	2023.06	
표면	재료	구조	이택수	
표면	재료	구조	049	



BOX (A)

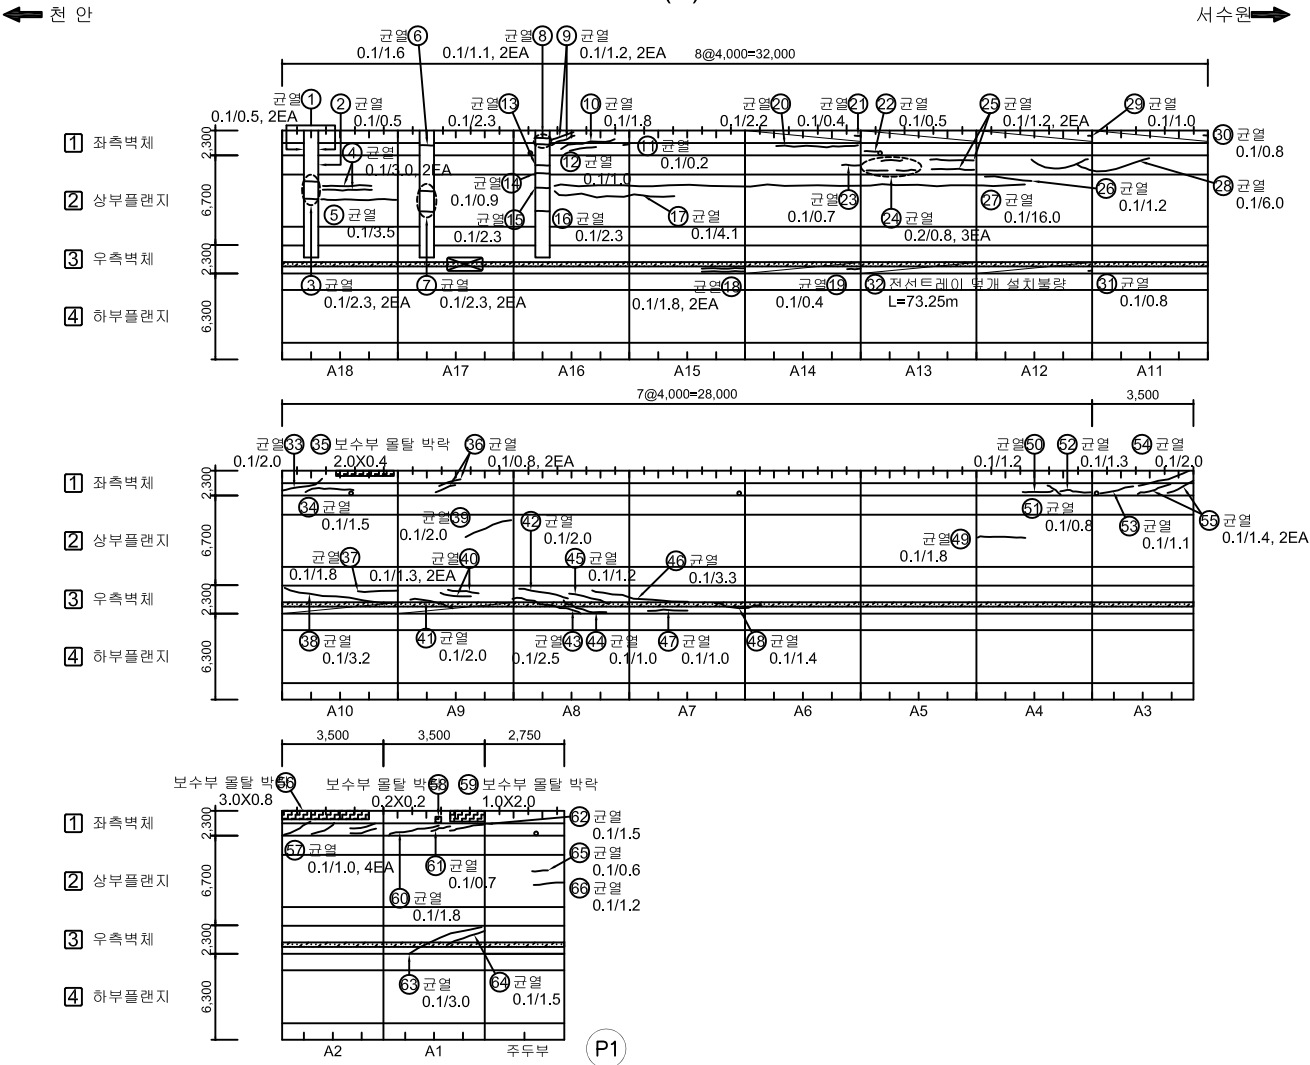

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	2	4.60	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	2	6.00	m	
5	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
7	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	2	4.60	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
14	상부플랜지	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
15	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
17	상부플랜지	균열	0.1	4.1	-	1	4.10	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	2	3.60	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
24	상부플랜지	균열	0.2	0.8	-	3	2.40	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
26	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	16.0	-	1	16.00	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
31	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
32	우측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	73.25	-	1	73.25	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
35	좌측벽체	보수부 몰탈 박락	-	2.0	0.4	1	0.80	m ²	

KEY PLAN


SECTION

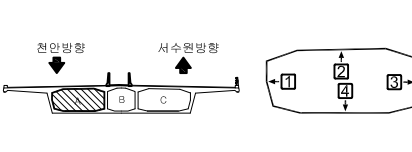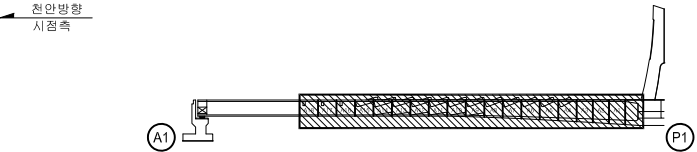


2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역	평택대교
구조물명	평택대교
조사일자	2023.06
책임자	이택수
도면번호	050

손상물량표


BOX (A)

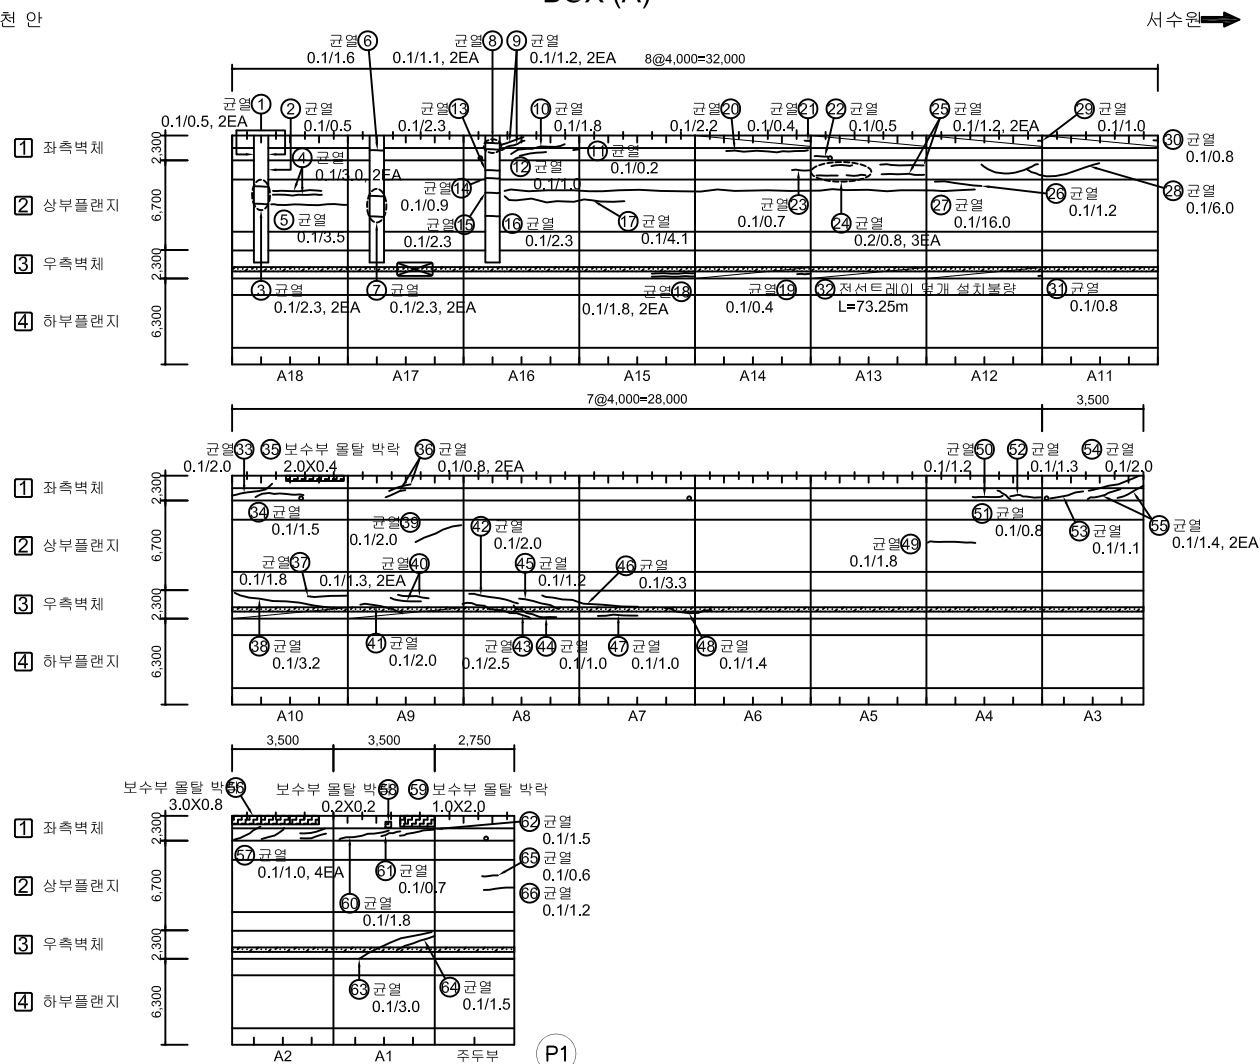[illegible]

KEY PLAN

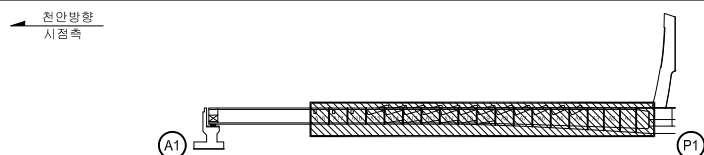

SECTION




부		간 격		망상균열		철근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검결과
		파손,물막		재료분리		벽 태	구조물명	평택대교
례		박리, 박락		부수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이택수
		토사회적		기 타		배수구막힘	도면번호	051

손상물량표


BOX (A)

← 천 안


서수원 →

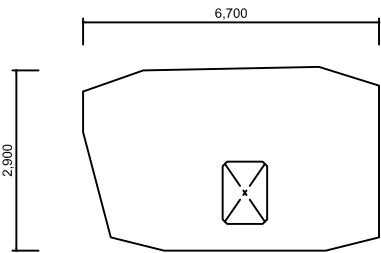


격벽부(시점쪽)

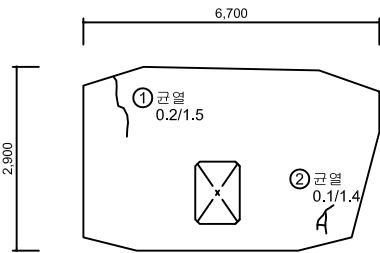

격벽부(중점쪽)

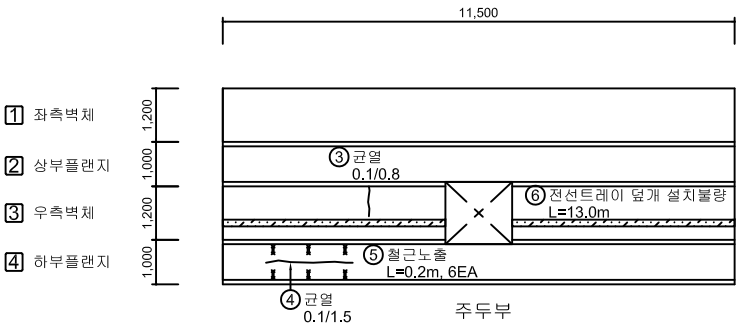

주두부

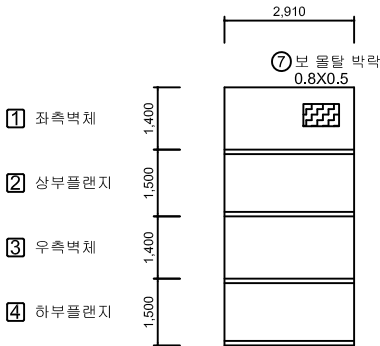

우측벽체 연결통로



No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	
2	격벽부	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
3	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
4	하부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
5	하부플랜지	철근노출	-	0.2	-	6	1.20	m	
6	우측벽체	전선타레이 덮개 설치불량	-	13.0	-	1	13.00	m	
7	좌측벽체	보 몰탈 박락	-	0.8	0.5	1	0.40	m²	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

← 천안방향
시점측

서수원방향
중점측



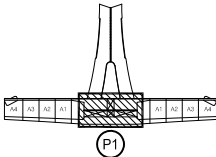


범	표면 균열	방사 균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	재료 분리	벽 태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면 오염	보수 부	부식	책임자	이택수
	토사 퇴적	기타	배수구 막힘	도면번호	052

BOX (A)

← 천 안



서수원→

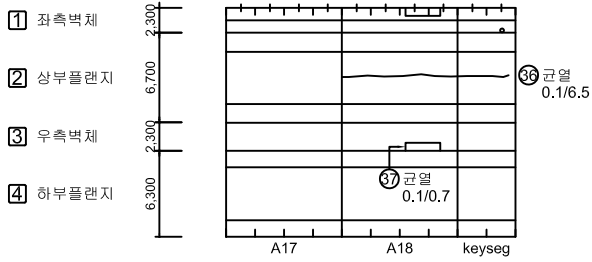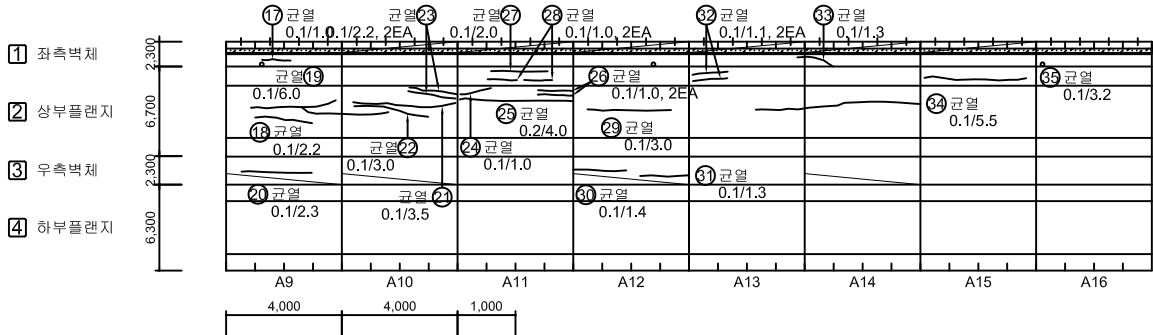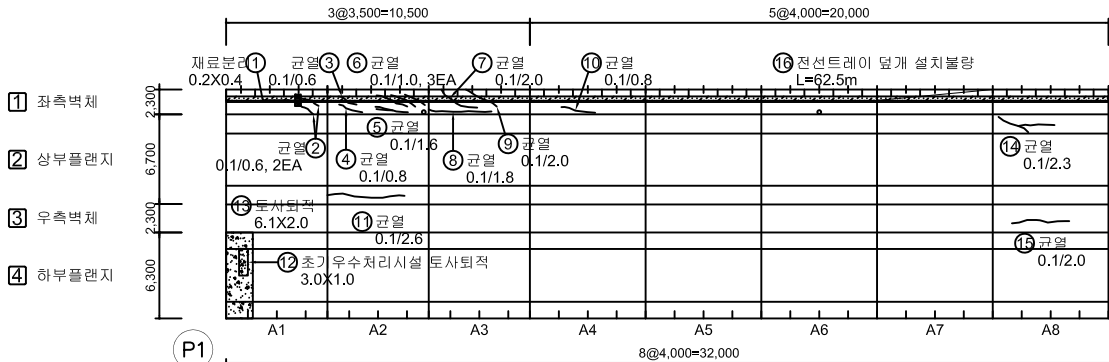

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	재료분리	-	0.2	0.4	1	0.08	m²	
2	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
11	상부플랜지	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	
12	배수시설	초기우수처리시설 토사퇴적	-	3.0	1.0	1	3.00	m²	
13	하부플랜지	토사퇴적	-	6.1	2.0	1	12.20	m²	
14	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
15	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
16	좌측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	62.5	-	1	62.50	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	
20	하부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	2.2	-	2	4.40	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
25	상부플랜지	균열	0.2	4.0	-	1	4.00	m	
26	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	1.20	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
30	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
34	우측벽체	균열	0.1	5.5	-	1	5.50	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	3.2	-	1	3.20	m	

KEY PLAN

SECTION


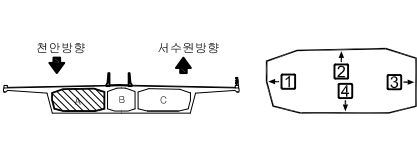
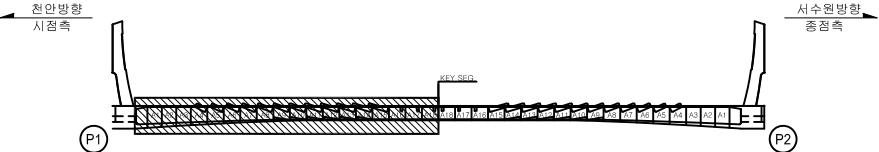


50		균열	방상균열	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
		박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
		토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	053

BOX (A)

← 천 안



서수원 →

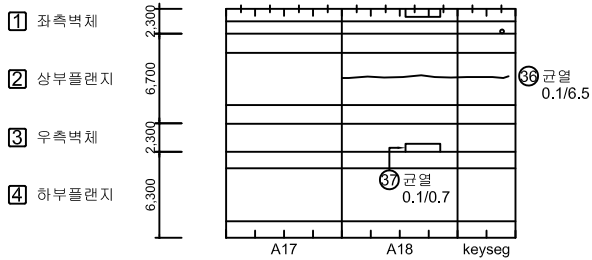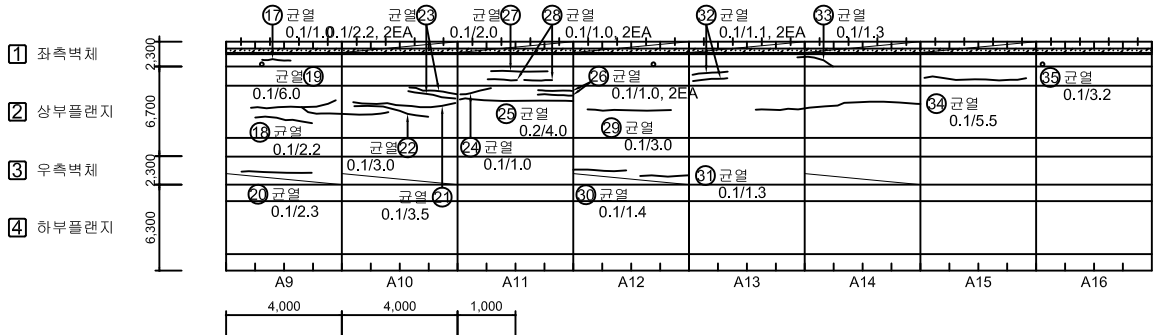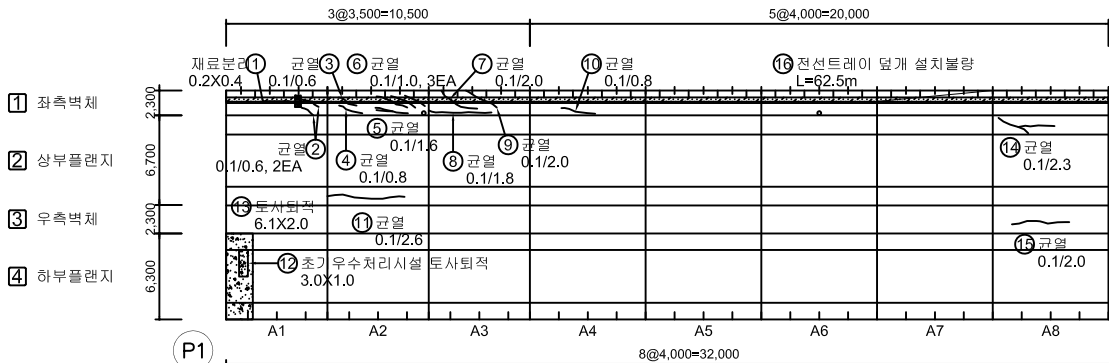

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	상부플랜지	균열	0.1	6.5	-	1	6.50	m	
37	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									


KEY PLAN

SECTION

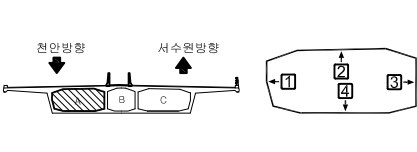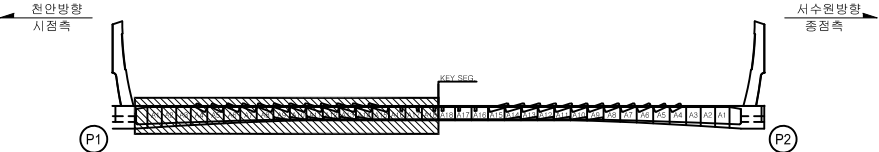

범	표면균열	방수균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손,탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교
범	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
레	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
레	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	054



BOX (A)

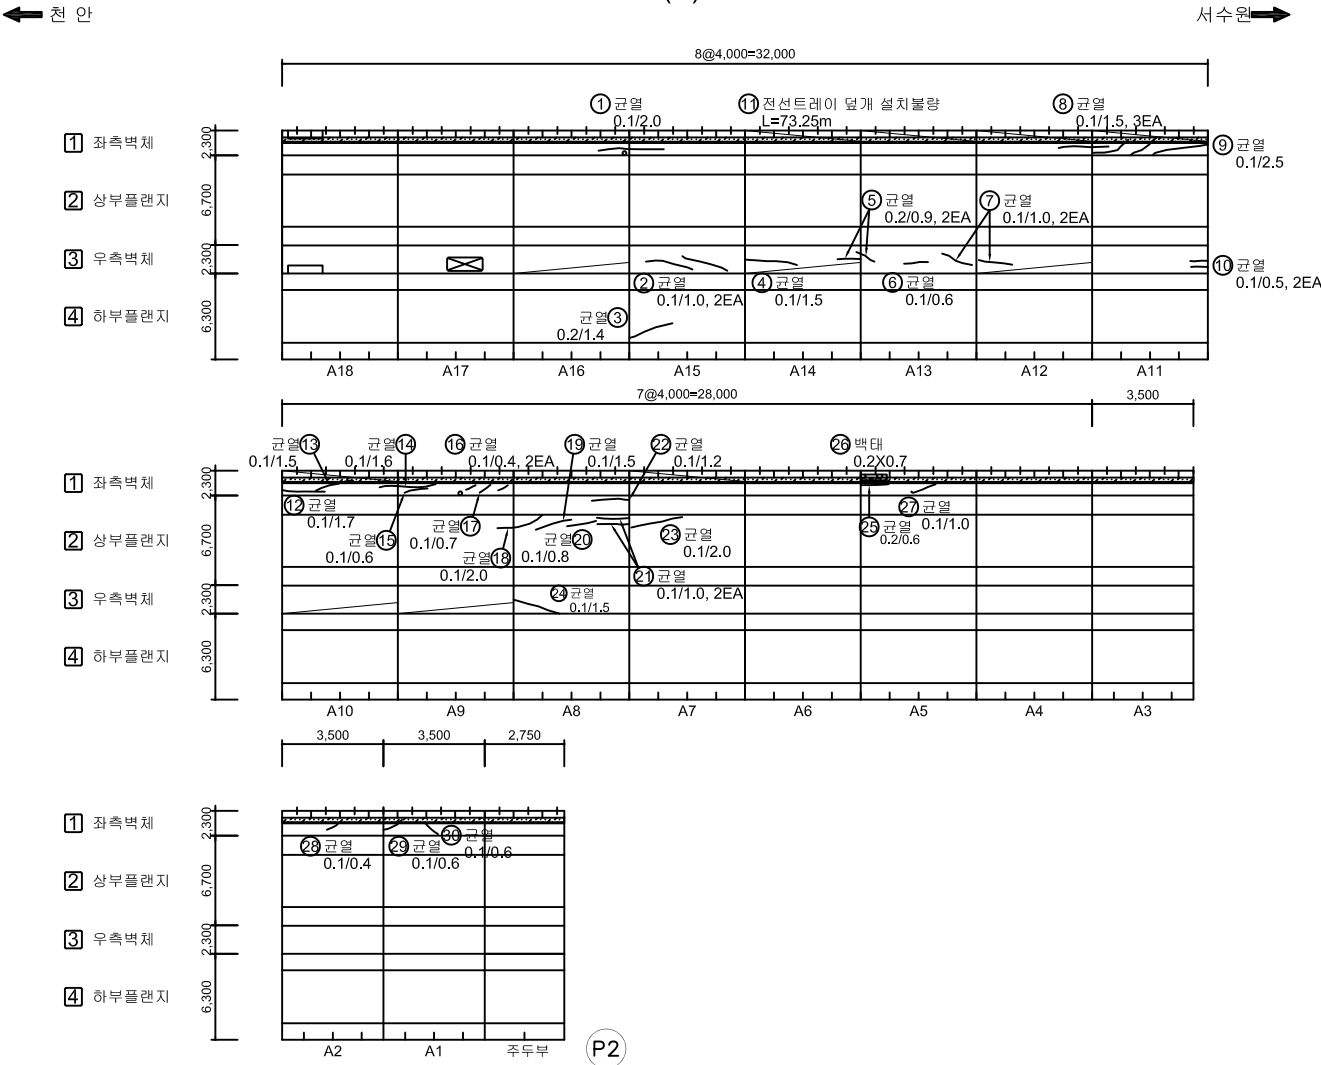

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
3	하부플랜지	균열	0.2	1.4	-	1	1.40	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
5	우측벽체	균열	0.2	0.9	-	2	1.80	m	
6	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	3	4.50	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
10	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
11	좌측벽체	전선타레이 덮개 설치불량	-	73.25	-	1	73.25	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
24	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
25	좌측벽체	균열	0.2	0.6	-	1	0.60	m	
26	좌측벽체	백태	-	0.2	0.7	1	0.14	m²	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

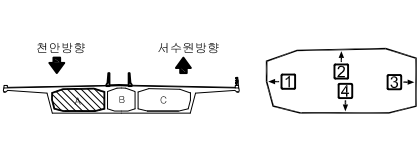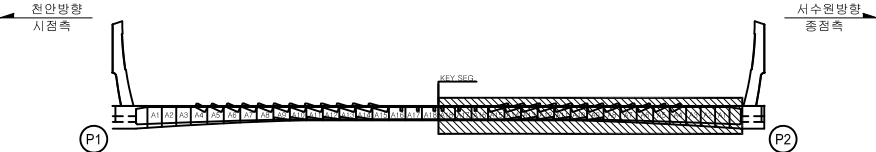



범	표면	재료	구조	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
표면	표면	표면	표면	평택대교
표면	표면	표면	표면	2023.06
표면	표면	표면	표면	이택수
표면	표면	표면	표면	055

손상물량표


BOX (A)

← 천 안

서수원 →

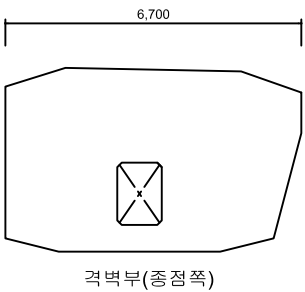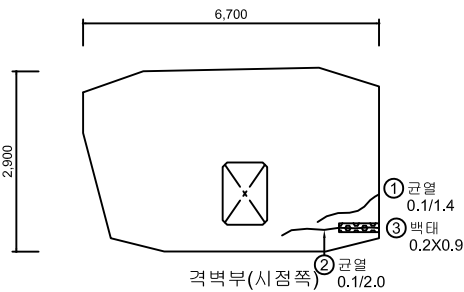


- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

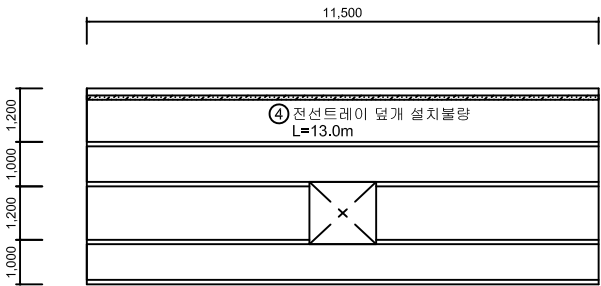

주두부

- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

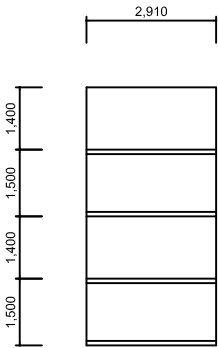


우측벽체 연결통로

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
2	격벽부	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
3	격벽부	벽태	-	0.2	0.9	1	0.18	m²	
4	좌측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	13.0	-	1	13.00	m	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY PLAN

← 천안방향
시점측

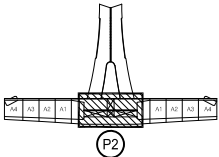


서수원방향
중점측 →

SECTION



범	표면오염	파손,탈락	균열	방사균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	토사퇴적	표면오염	파손,탈락	방사균열	철근노출	구조물명	평택대교
						조사일자	2023.06
						책임자	이택수
						도면번호	056



BOX (A)

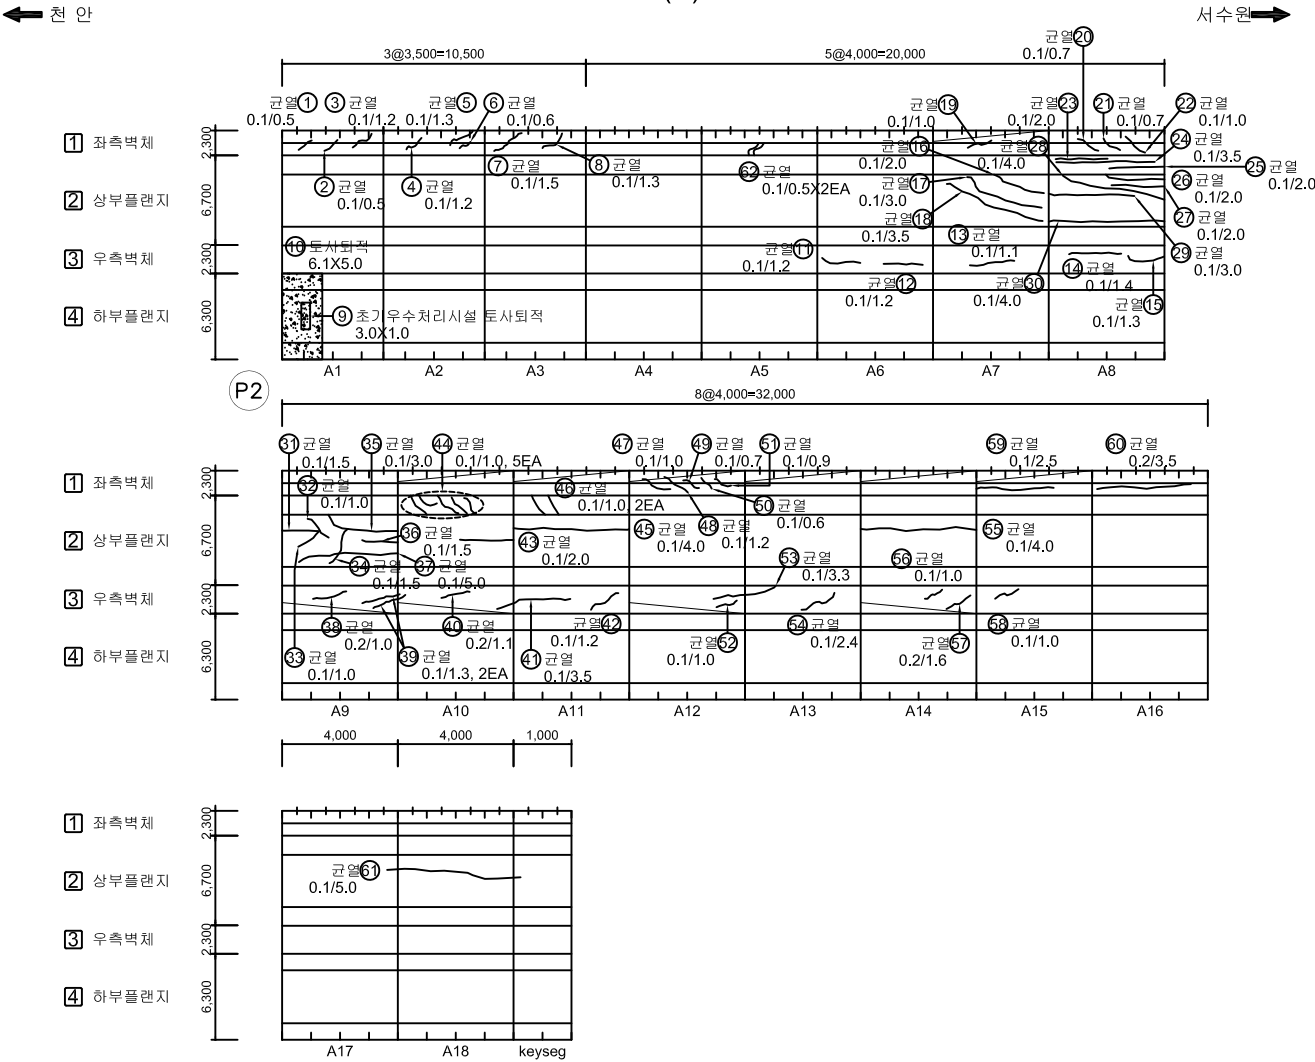

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
2	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
9	배수시설	초기우수처리시설 토사퇴적	-	3.0	1.0	1	3.00	m ²	
10	하부플랜지	토사퇴적	-	6.1	5.0	1	30.50	m ²	
11	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
17	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
26	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
31	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
34	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	

KEY PLAN

SECTION

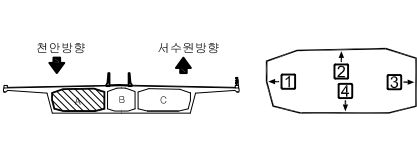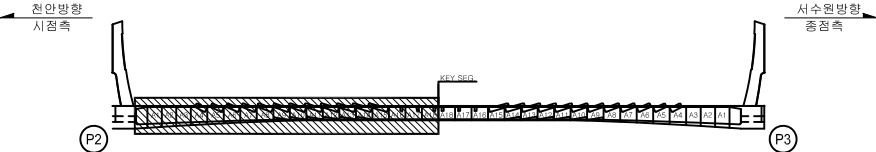


범	표면, 타력	방상균열	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면, 타력	방상균열	철근노출	구조물명	평택대교
	표면, 타력	방상균열	철근노출	조사일자	2023.06
	표면, 타력	방상균열	철근노출	책임자	이택수
	표면, 타력	방상균열	철근노출	도면번호	057

손상물량표

BOX (A)



← 처 아

서수원➡

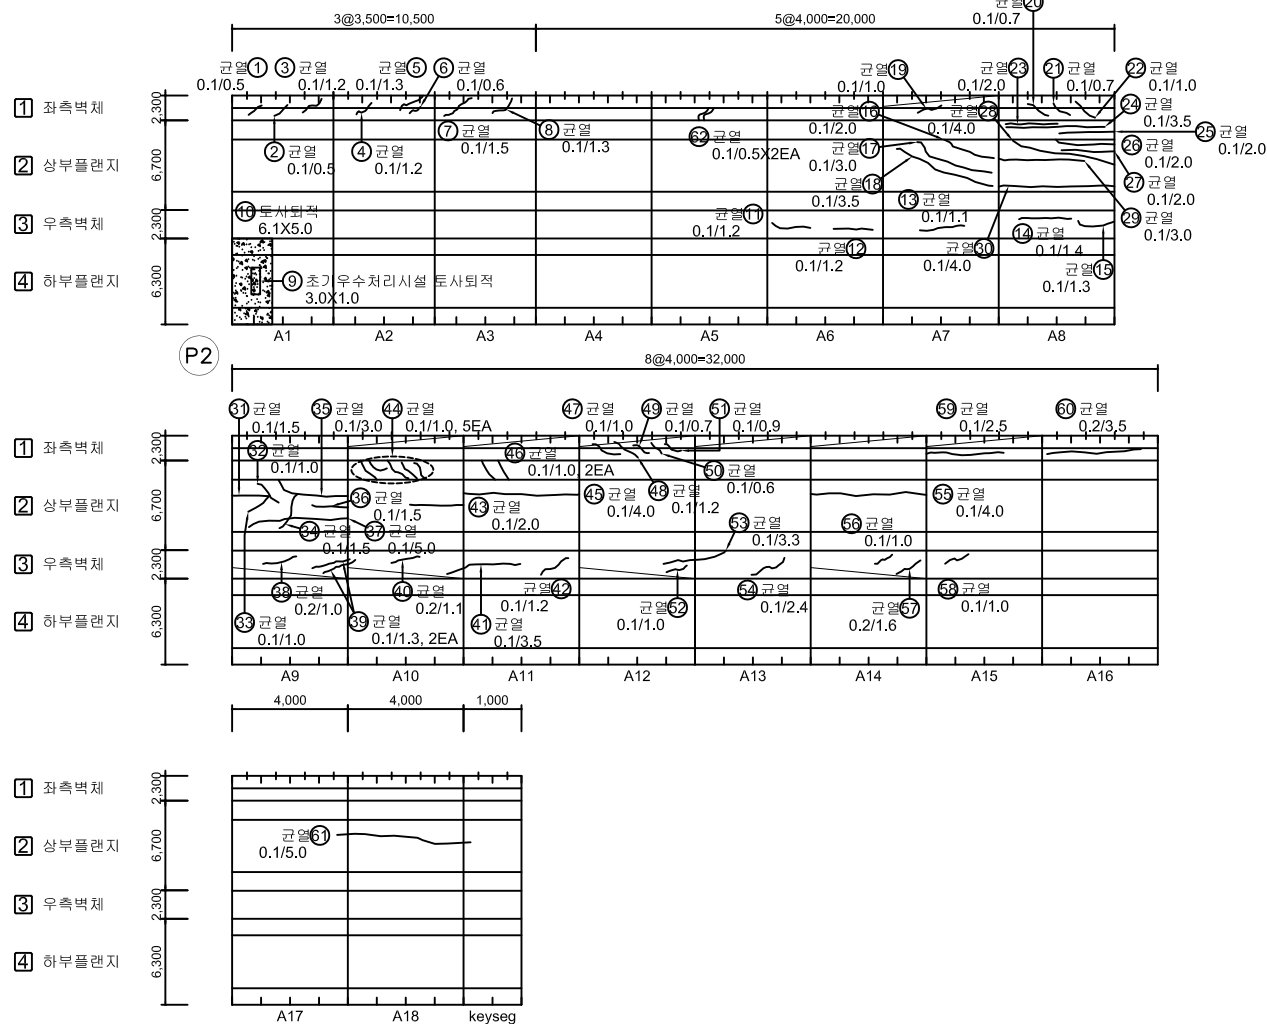[illegible]


KEY PLAN

SECTION

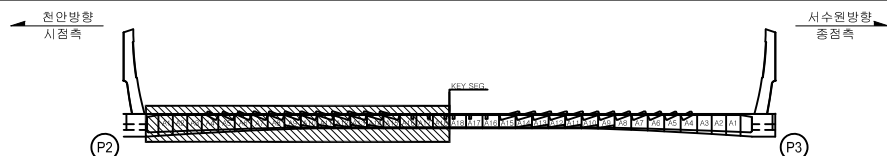

부	 PW 0.2	 간 격	 망상균열	 철근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검결과
	 파손,물막	 재료분리	 벽 태		구조물명	평택대교
례	 박리, 박락	 부수, 채수	 좌굴, 변형		조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수 부	 부 식		책 임 자	이 택 수
	 토사회적	 기 타	 배수구막힘		도면번호	058



BOX (A)

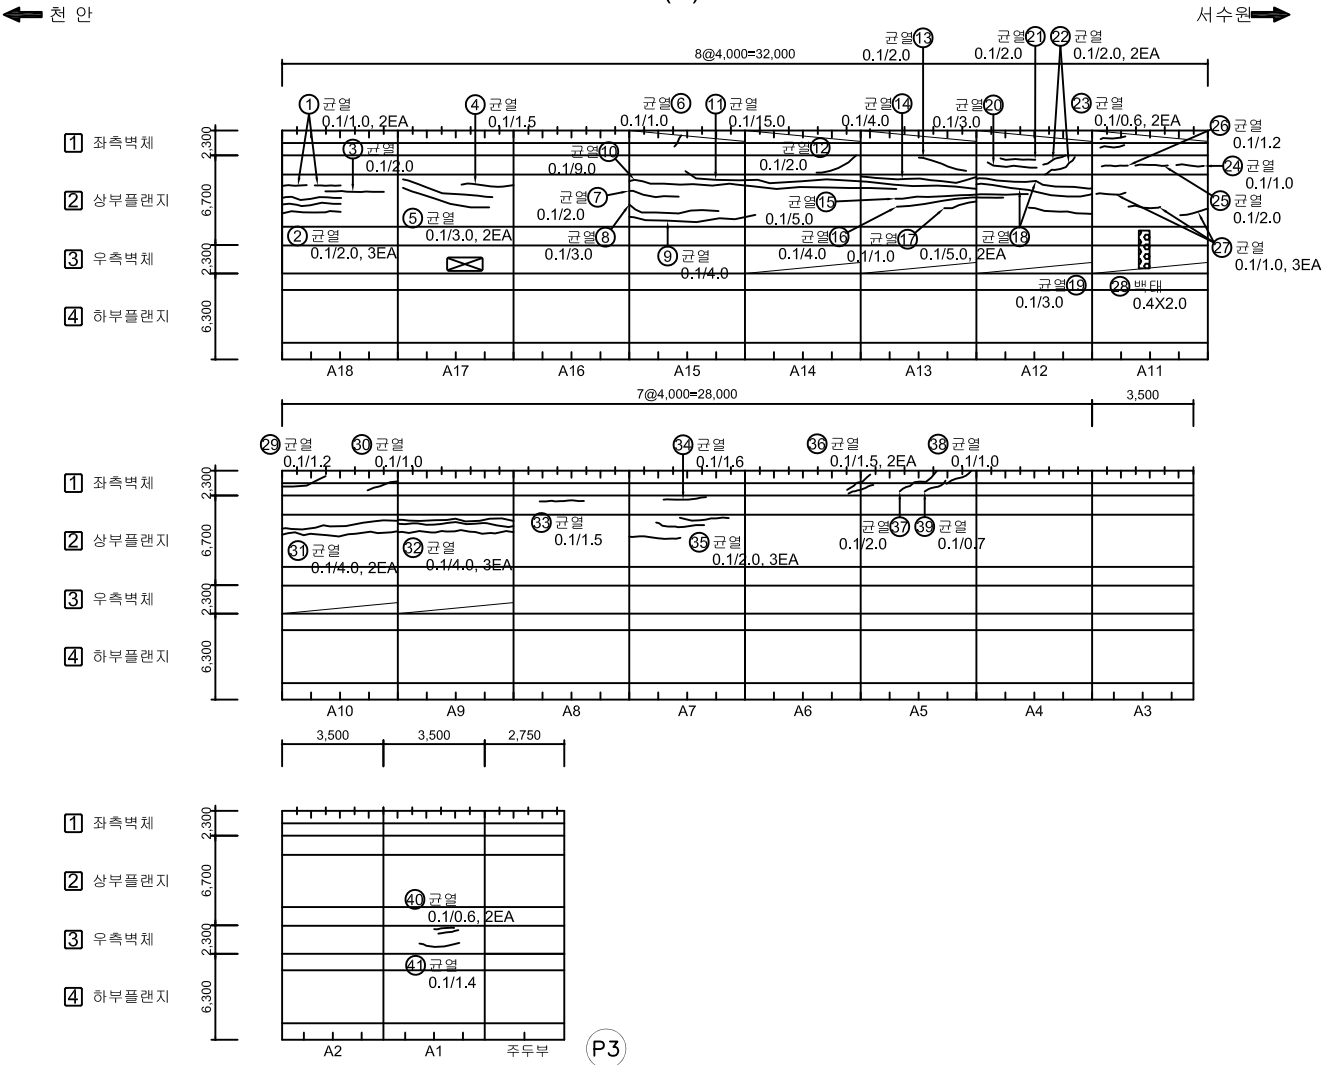

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	3	6.00	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
5	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	2	6.00	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
7	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
8	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
9	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m²	
10	상부플랜지	균열	0.1	9.0	-	1	9.00	m²	
11	상부플랜지	균열	0.1	15.0	-	1	15.00	m	
12	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
14	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
15	상부플랜지	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
17	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	5.0	-	2	10.00	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
26	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
28	우측벽체	백태	-	0.4	2.0	1	0.80	m²	
29	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
31	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	2	8.00	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	3	12.00	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
34	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	3	6.00	m	


KEY PLAN

SECTION

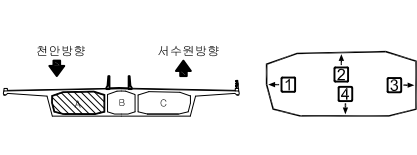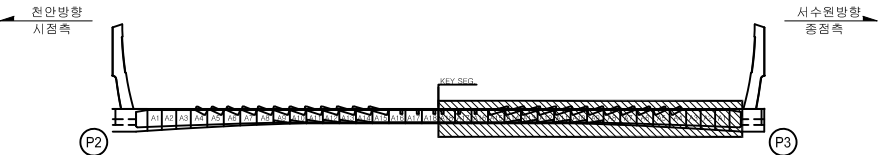

범	표면, 타력	방상균열	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면, 타력	방상균열	철근노출	구조물명	평택대교
	표면, 타력	방상균열	철근노출	조사일자	2023.06
	표면, 타력	방상균열	철근노출	책임자	이택수
	표면, 타력	방상균열	철근노출	도면번호	059



BOX (A)

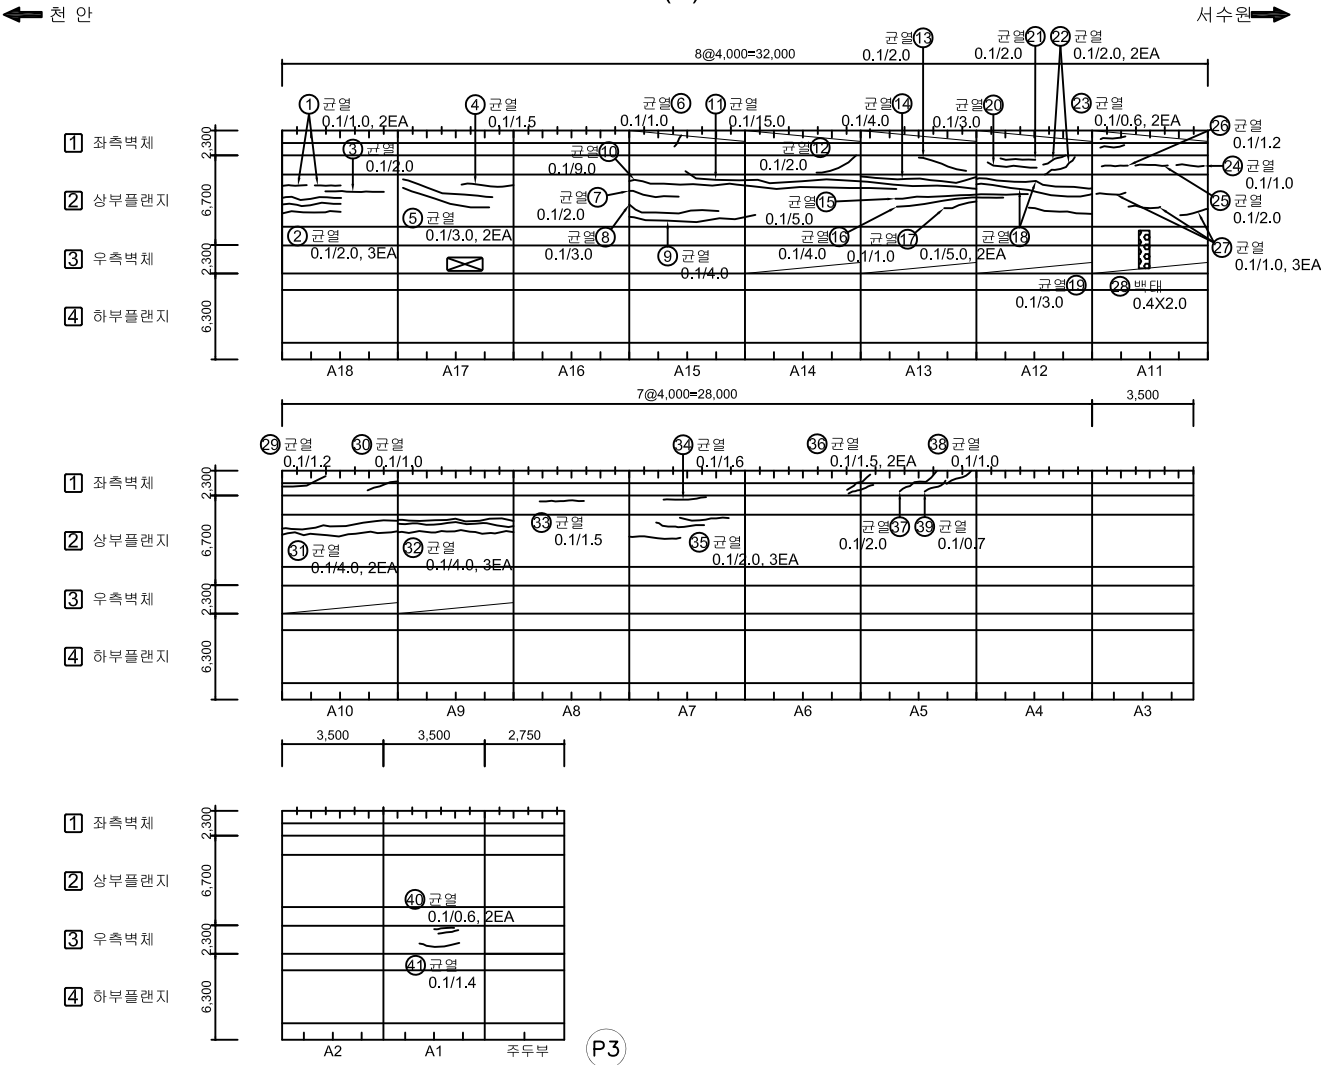

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
37	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
38	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
39	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
40	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
41	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

KEY PLAN







SECTION

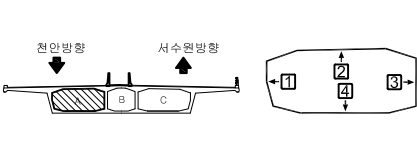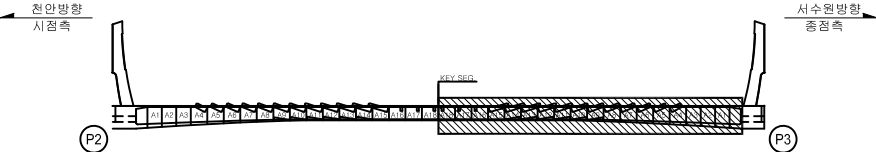


범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손,타격	방수,채수	배수부	부식	구조물명	평택대교
	좌측벽체	우측벽체	상부플랜지	하부플랜지	조사일자	2023.06
					책임자	이택수
					도면번호	060

손상물량표


BOX (A)

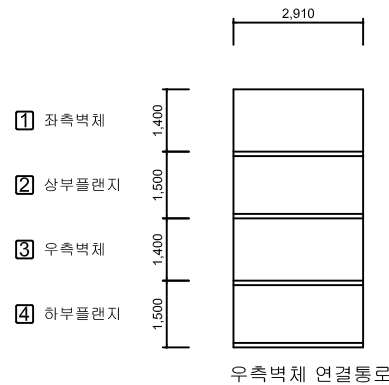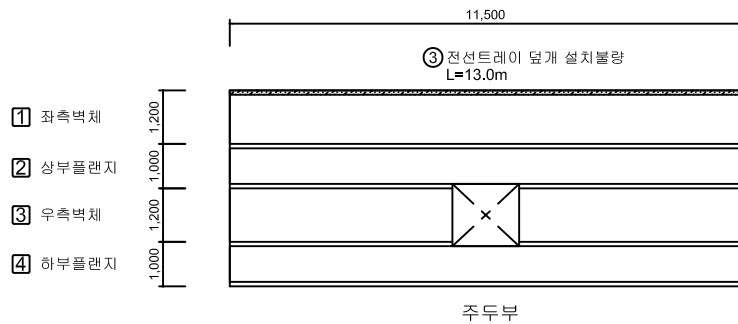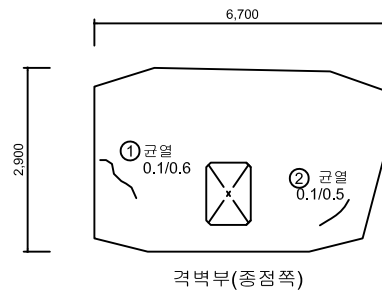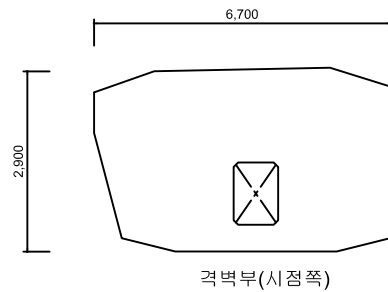[illegible]

KEY PLAN

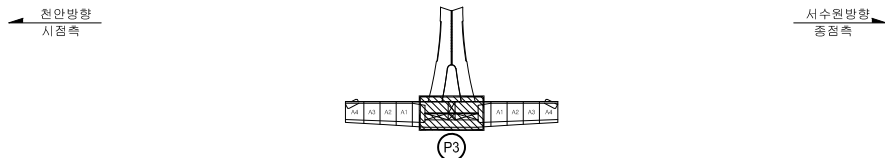

SECTION




단		간 호		광 상 간 호		봉 기 간 호	영 정	2023년 국토43호선 평택대학교 정밀안전점검용역
		표면 음영		채색 음영		반 투	구조물명	평택대교
면		벽면, 보문		부수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면 음영		표 수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사원적		기 타		배수구막힘	도면번호	061

손상물량표

BOX (A)

← 처 아



서수원➡

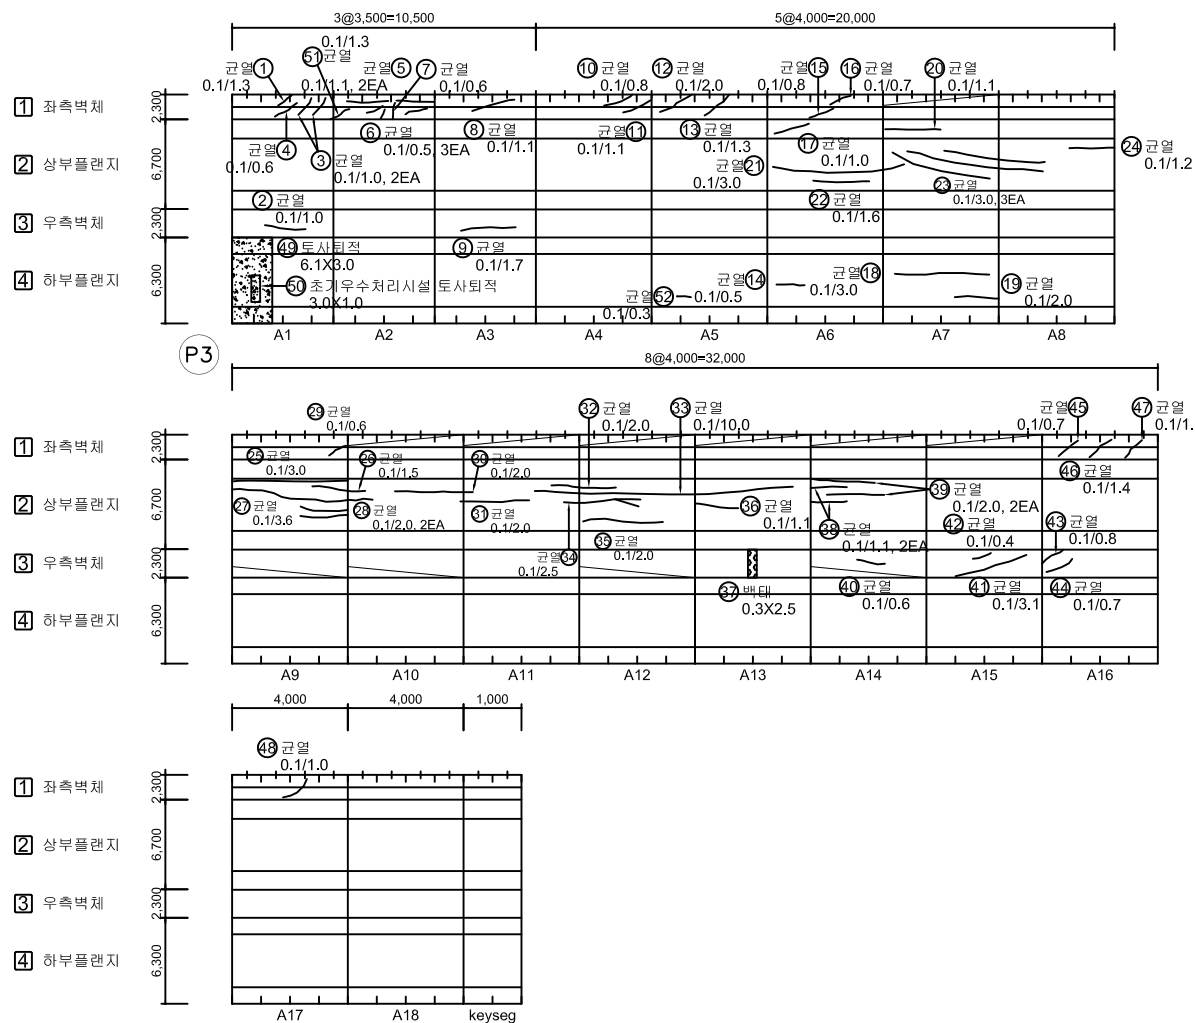

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	3	1.50	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
14	하부플랜지	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
17	하부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
18	하부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	3	9.00	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
26	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	3.6	-	1	3.60	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
31	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	10.0	-	1	10.00	m	
34	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	


KEY PLAN

SECTION

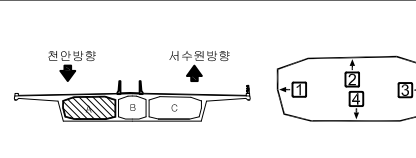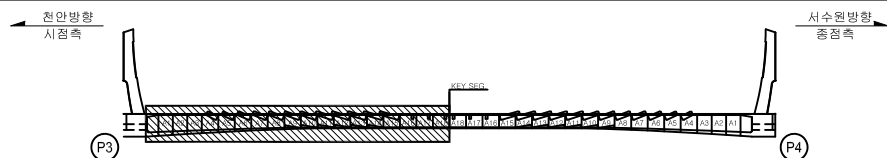

본 례		간 열		양상간열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		채널대리		못 태	구조물명	평택대교
		박리, 비라		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		토수 부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	062



BOX (A)

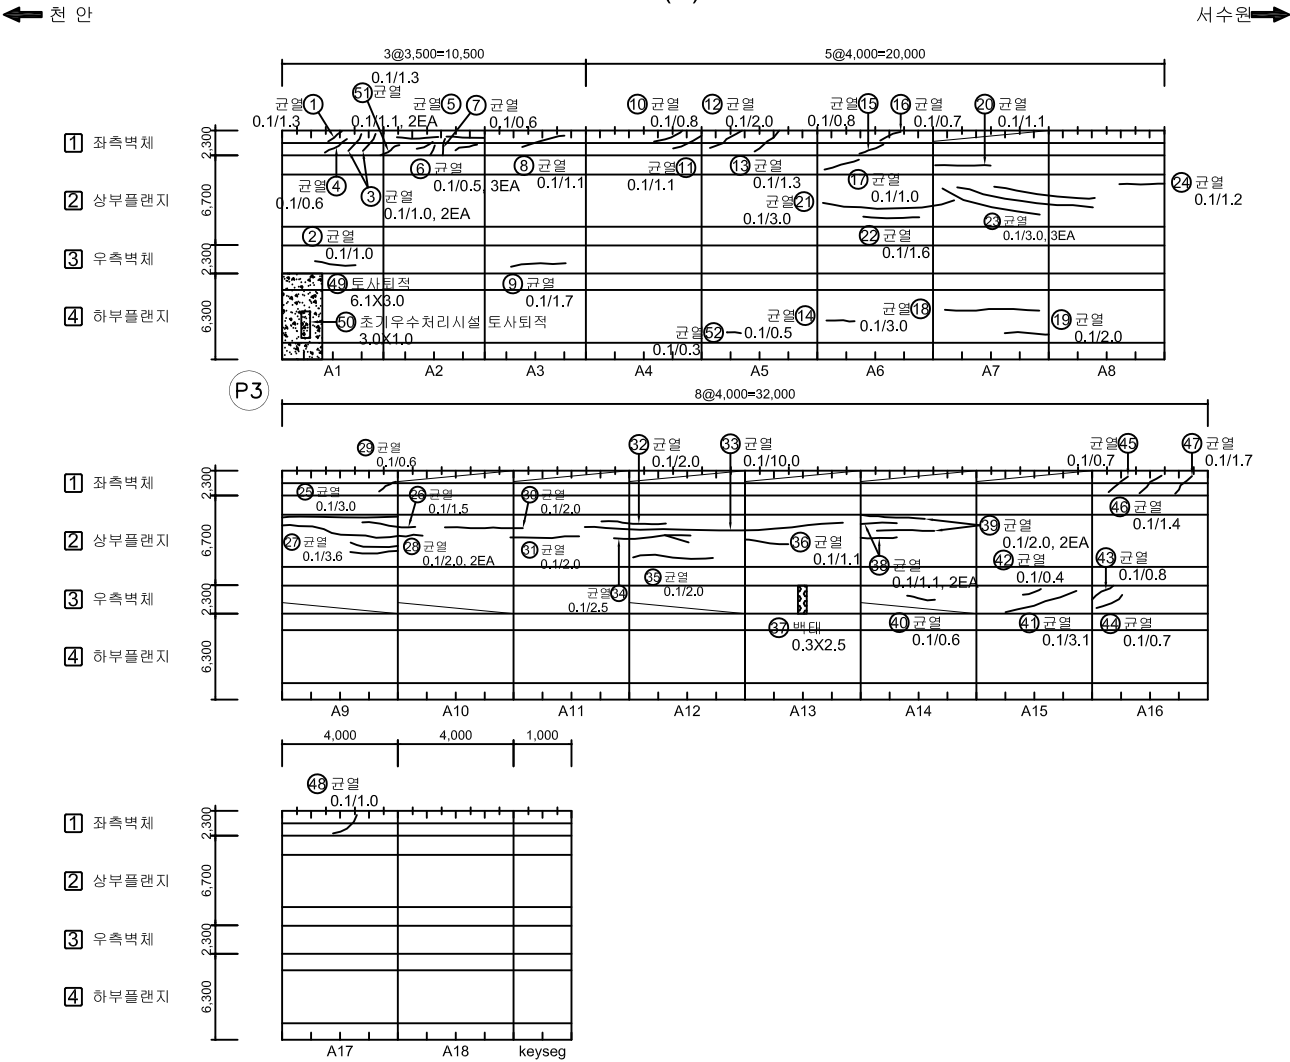

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
36	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m		
37	우측벽체	백태	-	0.3	2.5	1	0.75	m²		
38	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m		
39	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m		
40	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m		
41	우측벽체	균열	0.1	3.1	-	1	3.10	m		
42	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m		
43	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m		
44	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m		
45	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m		
46	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m		
47	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m		
48	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m		
49	하부플랜지	토사퇴적	-	6.1	3.0	1	18.30	m²		
50	배수시설	초기우수처리시설 토사퇴적	-	3.0	1.0	1	3.00	m²		
51	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m		
52	하부플랜지	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m		
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										

KEY PLAN

SECTION

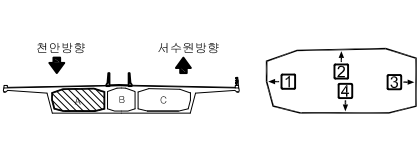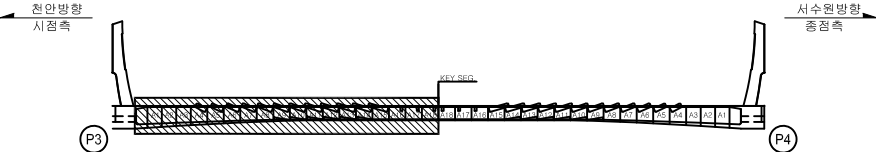


범	표면도장	방수도장	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 틈	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	063

BOX (A)

← 천 안



서수원 →

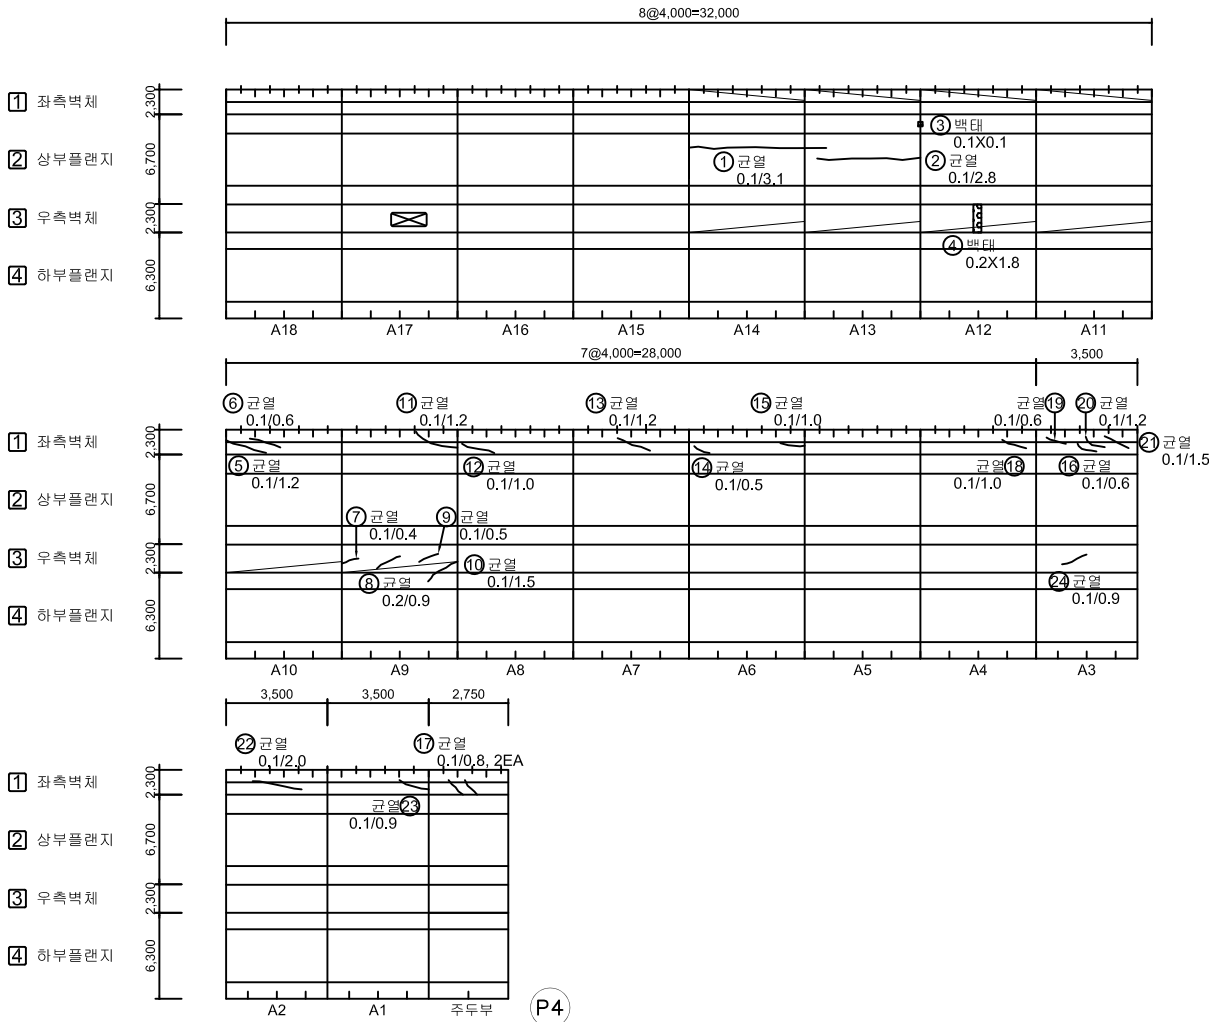

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	3.1	-	1	3.10	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	2.8	-	1	2.80	m	
3	상부플랜지	백태	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
4	우측벽체	백태	-	0.2	1.8	1	0.36	m²	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
8	우측벽체	균열	0.2	0.9	-	1	0.90	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
10	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
24	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

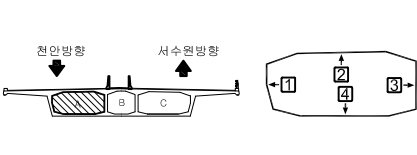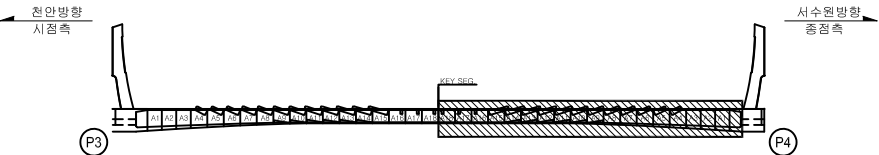


범	표면	재료	구조	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
표면	표면	재료	구조	평택대교
표면	표면	재료	구조	2023.06
표면	표면	재료	구조	이택수
표면	표면	재료	구조	064

손상물량표


BOX (A)

← 천 안

서수원 →

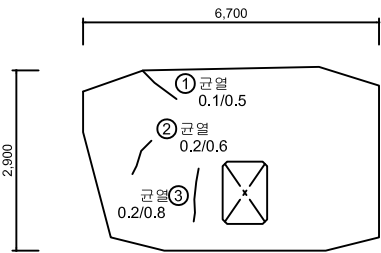


격벽부(시점쪽)

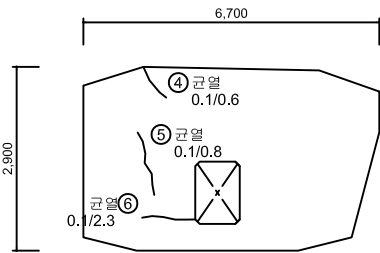


격벽부(중점쪽)

- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

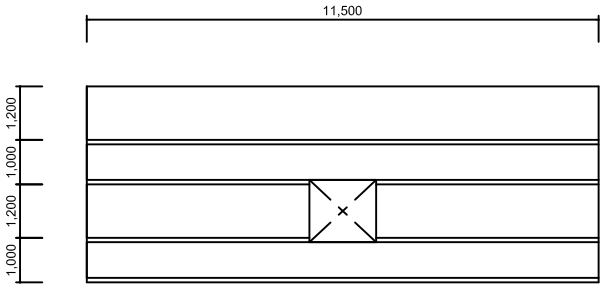

주두부

- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

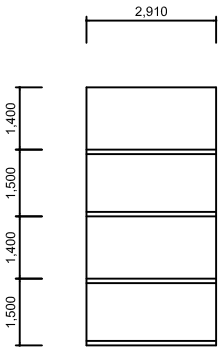


우측벽체 연결통로

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
2	격벽부	균열	0.2	0.6	-	1	0.60	m	
3	격벽부	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	
4	격벽부	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
5	격벽부	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
6	격벽부	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY PLAN

← 천안방향
시점측

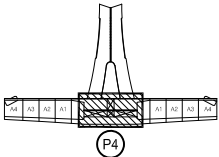

서수원방향
중점측 →


SECTION



범 례	CW 0.2	균열		철근노출		용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리		벽 태		구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수		좌굴, 변형		조사일자	2023.06
	표면오염	보수부		부식		책임자	이택수
	토사퇴적	기타		배수구막힘		도면번호	065


← 처 아

서수원➡

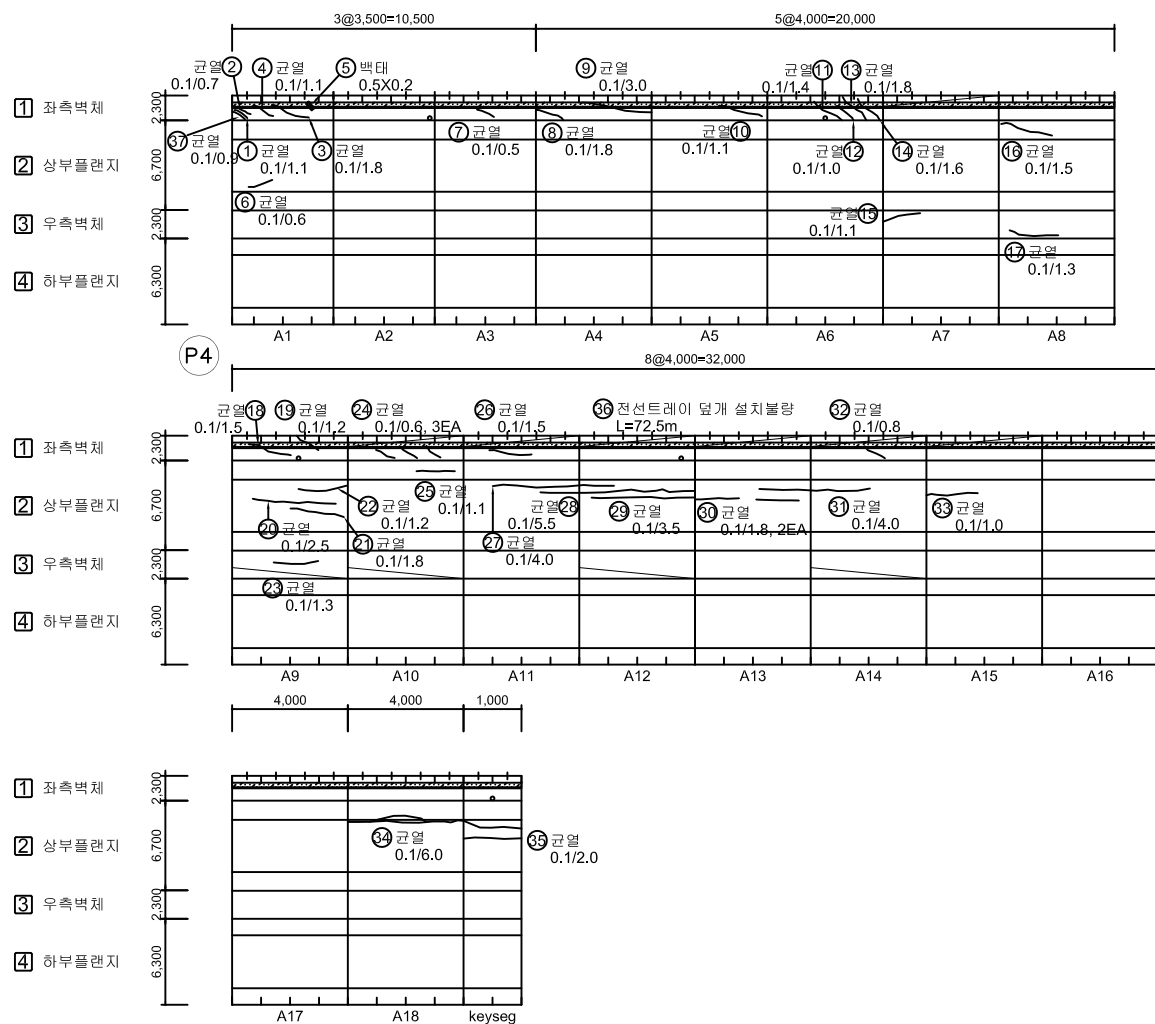

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
2	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
5	좌측벽체	백태	-	0.5	0.2	1	0.10	m ²	
6	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	5.5	-	1	5.50	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	1.8	-	2	3.60	m	
31	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
34	상부플랜지	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	

SECTION

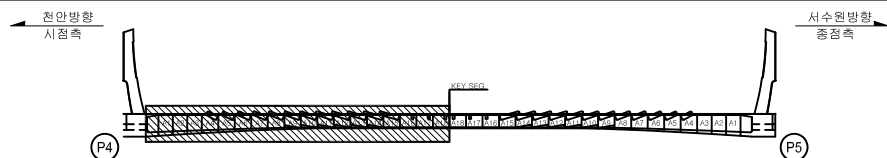

부 레	 PW 0.2	 간 격	 망상간격	 철근노출	용 의 명	2023년 국토43호선 평택대학교 정밀안전진단결과서
	 패손, 물막	 재료불연	 벽 태	 구조물명	평택대학교	
	 박리, 박락	 부수, 채수	 좌굴, 변형	 조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부식	 책 임 자	이택수	
	 토사원적	 기 타	 배수구막힘	 도면번호	066	


ID : PSC A BOX 내부 (S5) 외관조사망도-2

손상물량표

BOX (A)



← 천 안

서수원➡

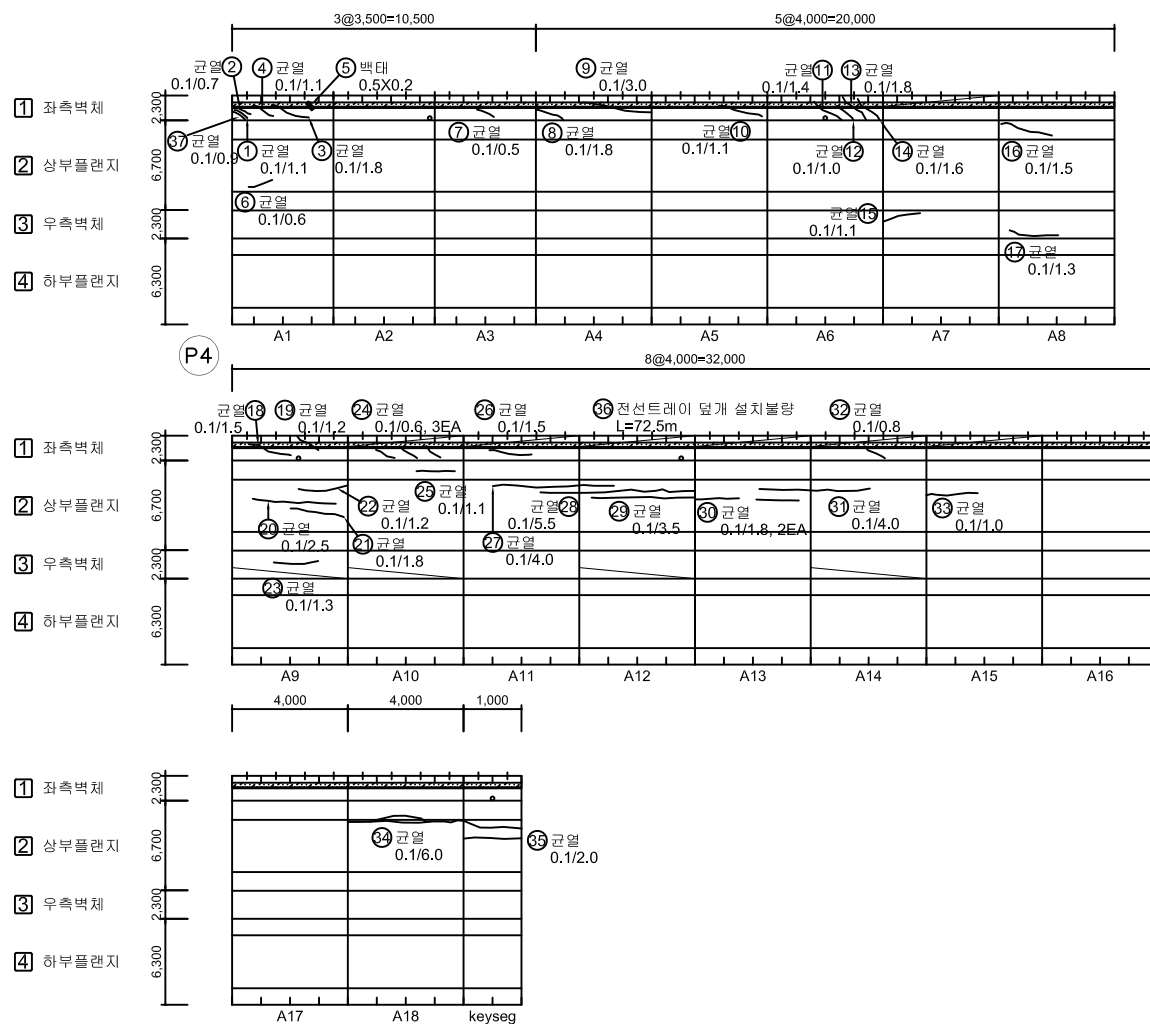[illegible]

KEY PLAN

SECTION

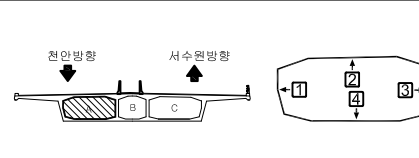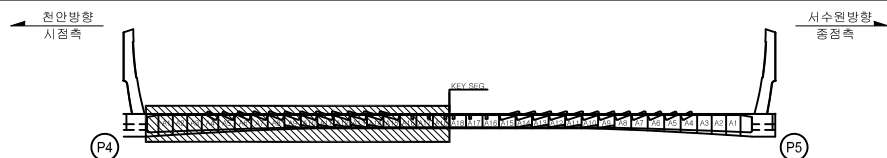


본 례		간 열		양상 간열		철근 노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		채색면리		색 태	구조물명	평택대교
		박리, 비라		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		토수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사퇴적		기 타		배수구막힘	도면번호	067

손상물량표

BOX (A)


← 천 안

서수원➡

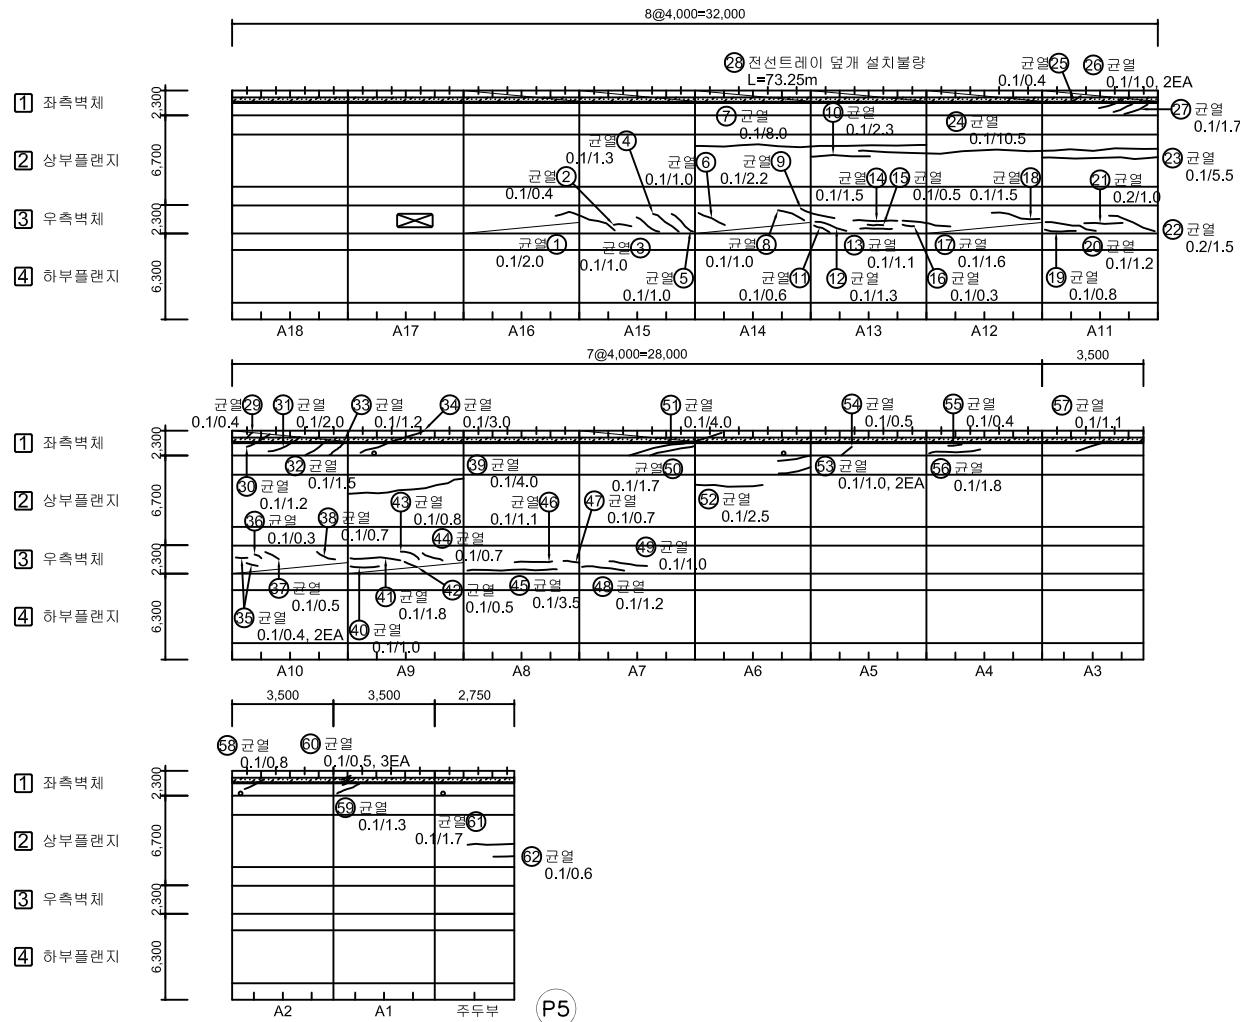


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
2	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
3	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
7	상부플랜지	균열	0.1	8.0	-	1	8.00	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
10	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
11	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
15	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
20	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
21	우측벽체	균열	0.2	1.0	-	1	1.00	m	
22	우측벽체	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	5.5	-	1	5.50	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	10.5	-	1	10.50	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
28	좌측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	73.25	-	1	73.25	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
35	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	

KEY PLAN

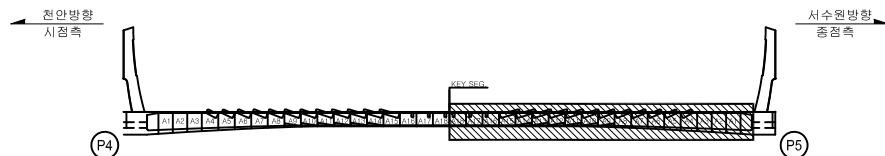

SECTION

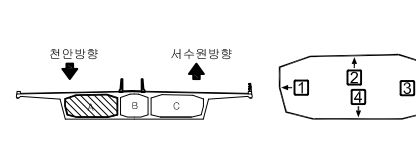


단	 CW 0.2	 간 격	 양상간격	 절근노출	 용 여 명	2023년 국토43호선 평택대학교 정밀안전점검용역
		 표면, 불록	 재질, 변형	 조 수 타	 구조물명	평택대학교
면		 벽면, 보판	 누수, 채수	 지점, 변형	 조사일자	2023.06
		 표면수, 열	 빈수부	 부 식	 책임자	이택수
		 토사회적	 기 타	 배수구막힘	 도면번호	068

손상물량표


BOX (A)

← 천 안


서수원➡

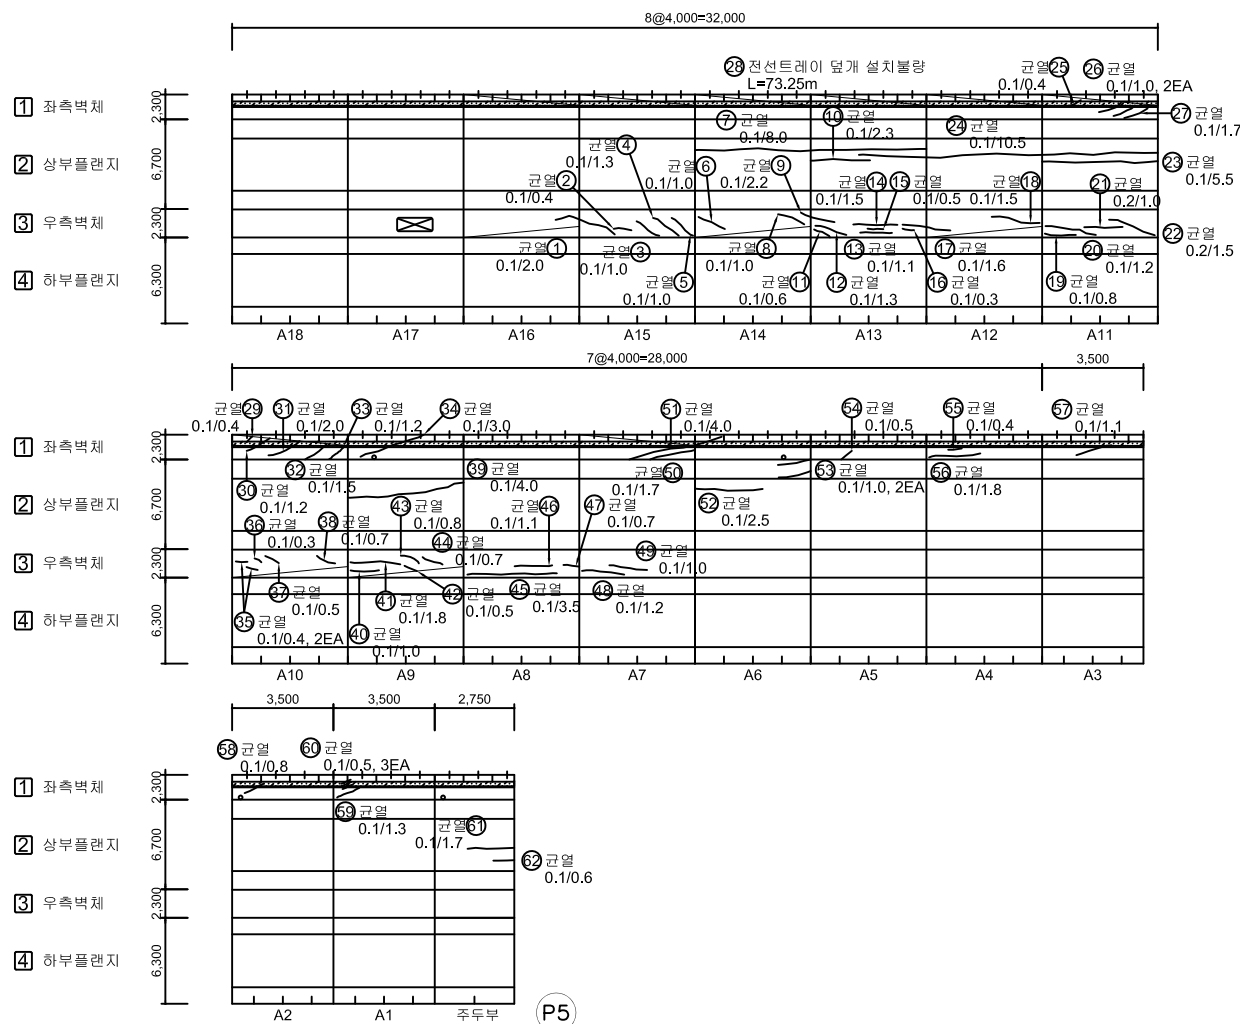[illegible]

KEY PLAN

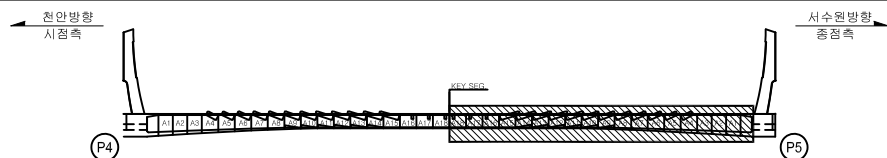

SECTION




부 록	PW 0.2 간 격	망상근경 문	청근도 문	공요 문	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전진단결과
	피소 문	재룡근리 문	복 문	구조물명 문	평택대교
	박리 문	부수 문	좌관 문	조사일자 문	2023.06
	표면오 문	부수부 문	부 문	책 문	이택수
레	토사원 문	기 문	배수구막 문	도면번호 문	069

손상물량표


BOX (A)

← 천 안

서수원 →

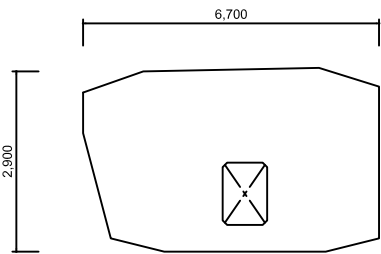


격벽부(시점쪽)

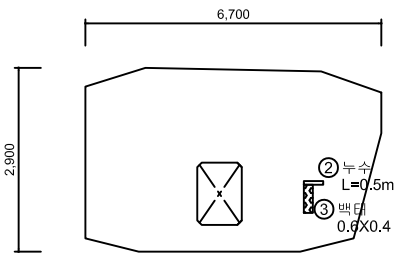


격벽부(중점쪽)

- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

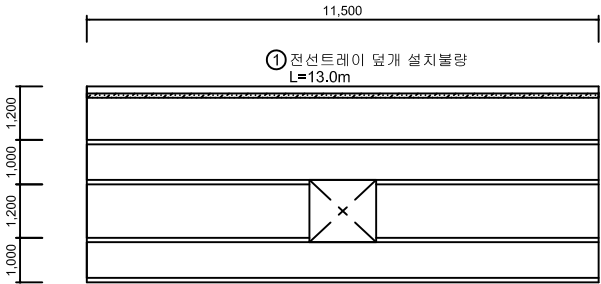

주두부

- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

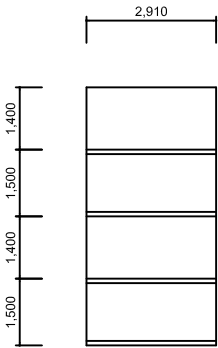


우측벽체 연결통로

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	13.0	-	1	13.00	m	
2	격벽부	누수	-	0.5	-	1	0.50	m	
3	격벽부	백태	-	0.6	0.4	1	0.24	m²	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY PLAN

← 천안방향
시점측

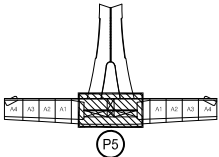

서수원방향
중점측 →


SECTION




범	간	양상	철근	용	2023년
표	파손	재료	노출	역	국도43호선
면	발라	분리	벽	명	평택대교
적	박리, 박락	누수, 체수	태	구조물명	정밀안전점검용역
토	표면오염	조금, 변형		조사일자	2023.06
사	기타	부식		책임자	이택수
회		배수구		도면번호	070

← 처 아

서수원➡

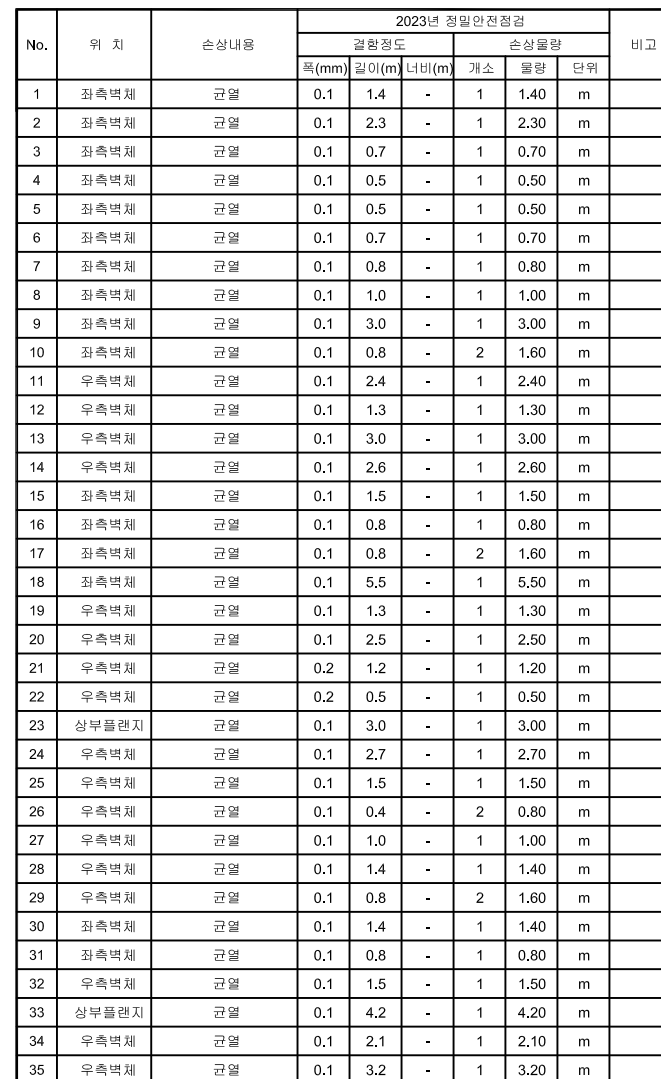

SECTION

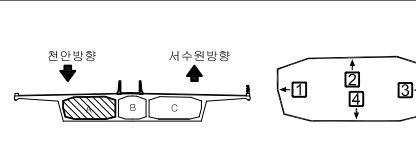

비		간 열		당상간열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		재료변인		벽 태	구조물명	평택대교
레		박인,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	071


ID : PSC A BOX 내부 (S6) 외관조사망도-2

손상물량표


BOX (A)

← 처 아


서수원➡

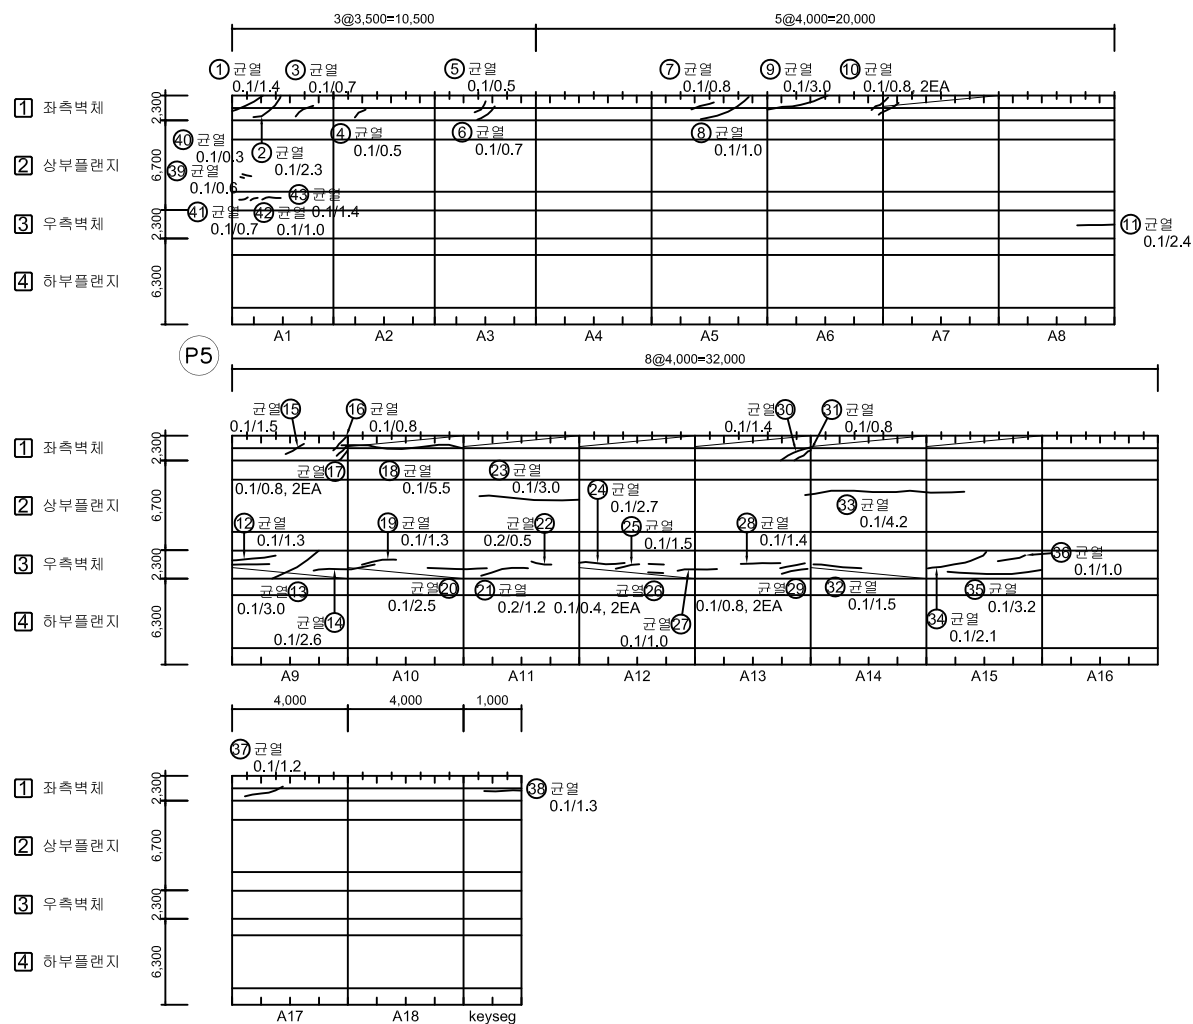[illegible]

KEY PLAN

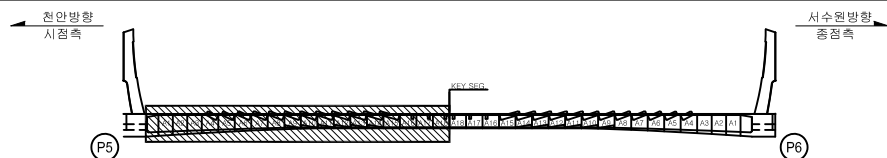


SECTION

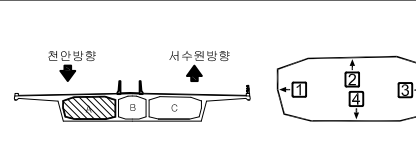

본 례		간 격		양상 간격		철근 노출	용 역 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		채색처리		색 태	구조물명	평택대교
		박리, 비라		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이택수
		토사퇴적		기 타		배수구막힘	도면번호	072



BOX (A)

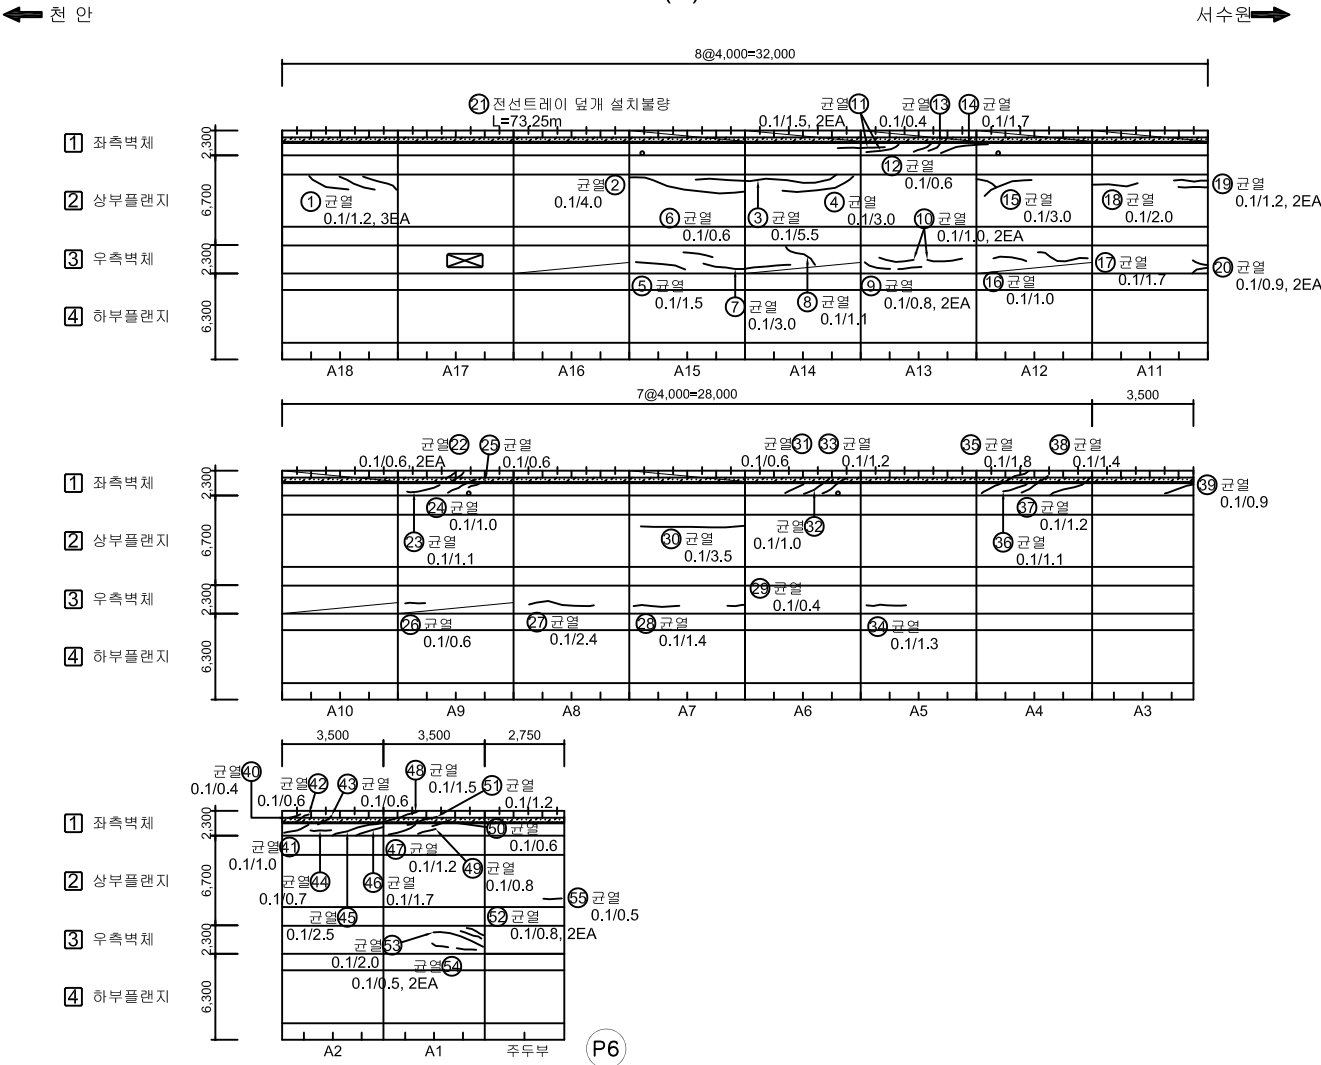

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	3	3.60	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	5.5	-	1	5.50	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
6	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
10	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
15	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
16	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
20	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	
21	좌측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	73.25	-	1	73.25	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
26	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
27	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
28	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
29	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	

KEY PLAN


SECTION

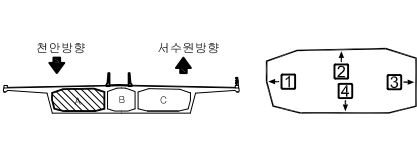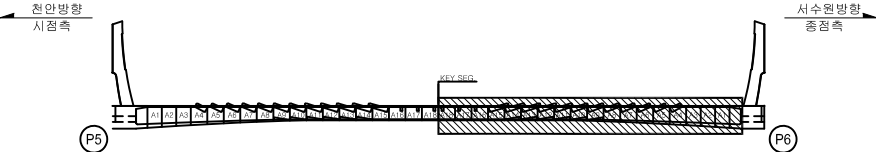


50	범	표면	재료	구조	2023년 국토43호선 평택대교
	표면	재료	구조	평택대교	
	표면	재료	구조	2023.06	
	표면	재료	구조	이택수	
	표면	재료	구조	073	

← 처 아

서수원➡

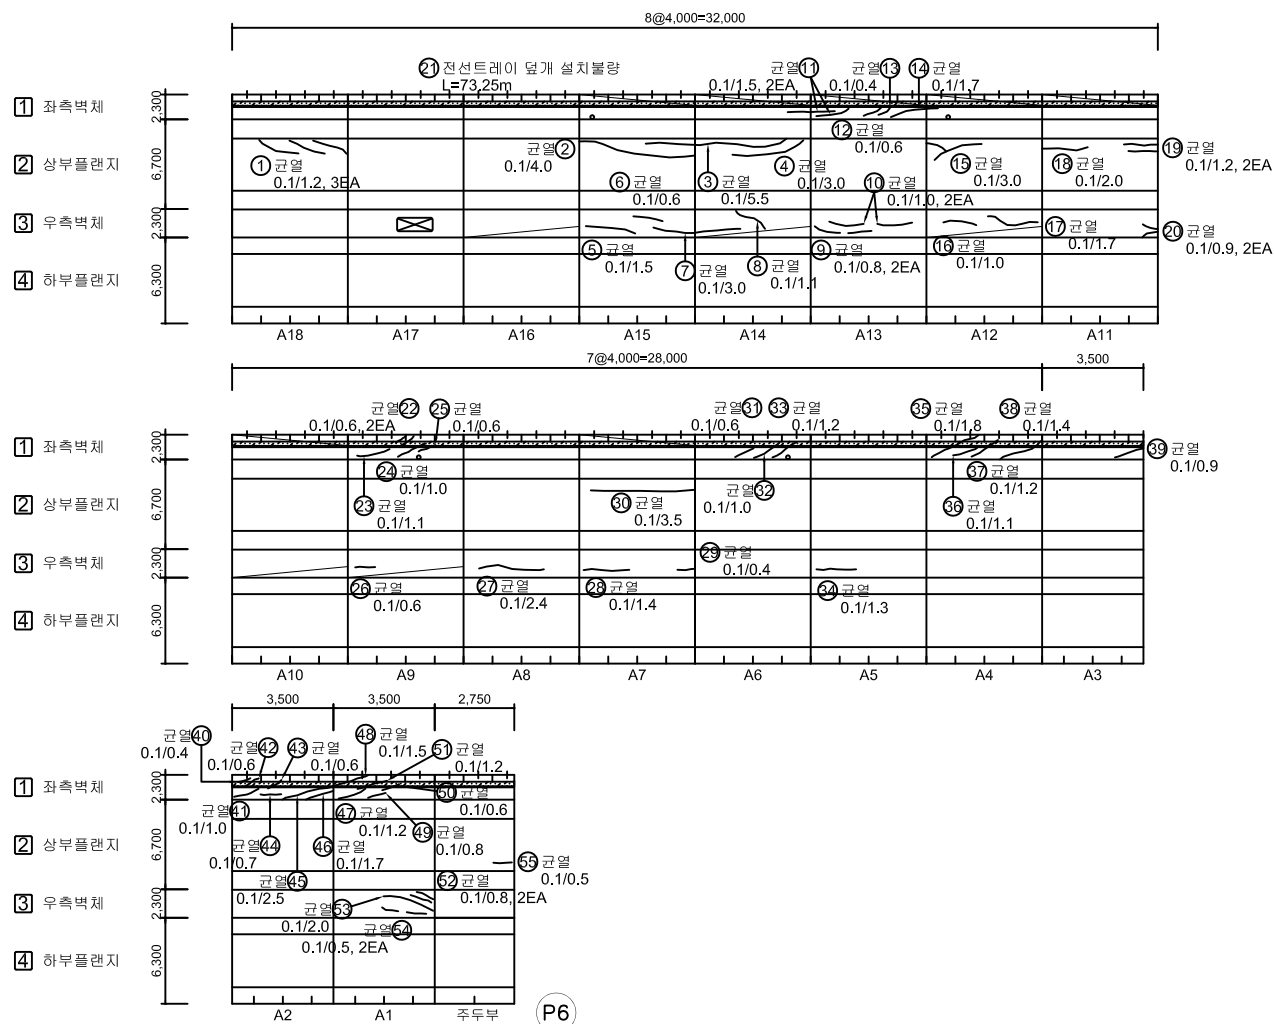[illegible]


SECTION

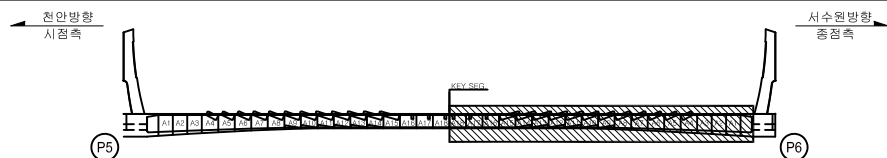

본 례	 PW 0.2	 간 격	 망상교편	 철근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 풍택대교 정밀안전점검결과역
	 파손,물막	 재료변리	 벽 태		구 조 물 명	풍택대교
	 박리, 박락	 부수, 채수	 자갈, 변형		조 사 일 자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부 식		책 임 자	이 택 수
	 토사회적	 기 타	 배수구막힘		도면번호	074


[illegible]

SECTION

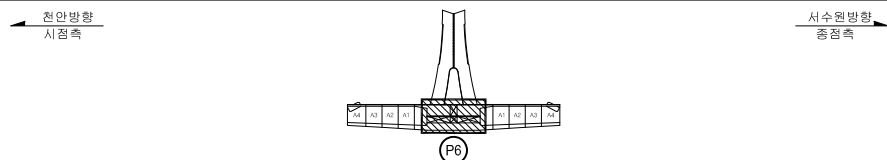

본 례	 CW 0.2	 간 일	 망상간일	 줄그노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		 파손,물막	 재포설리	 벽 태	구조물명	평택대교
		 벽리,벽락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06
		 표면오염	 분수부	 부식	책임자	이택수
		 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	075



BOX (A)

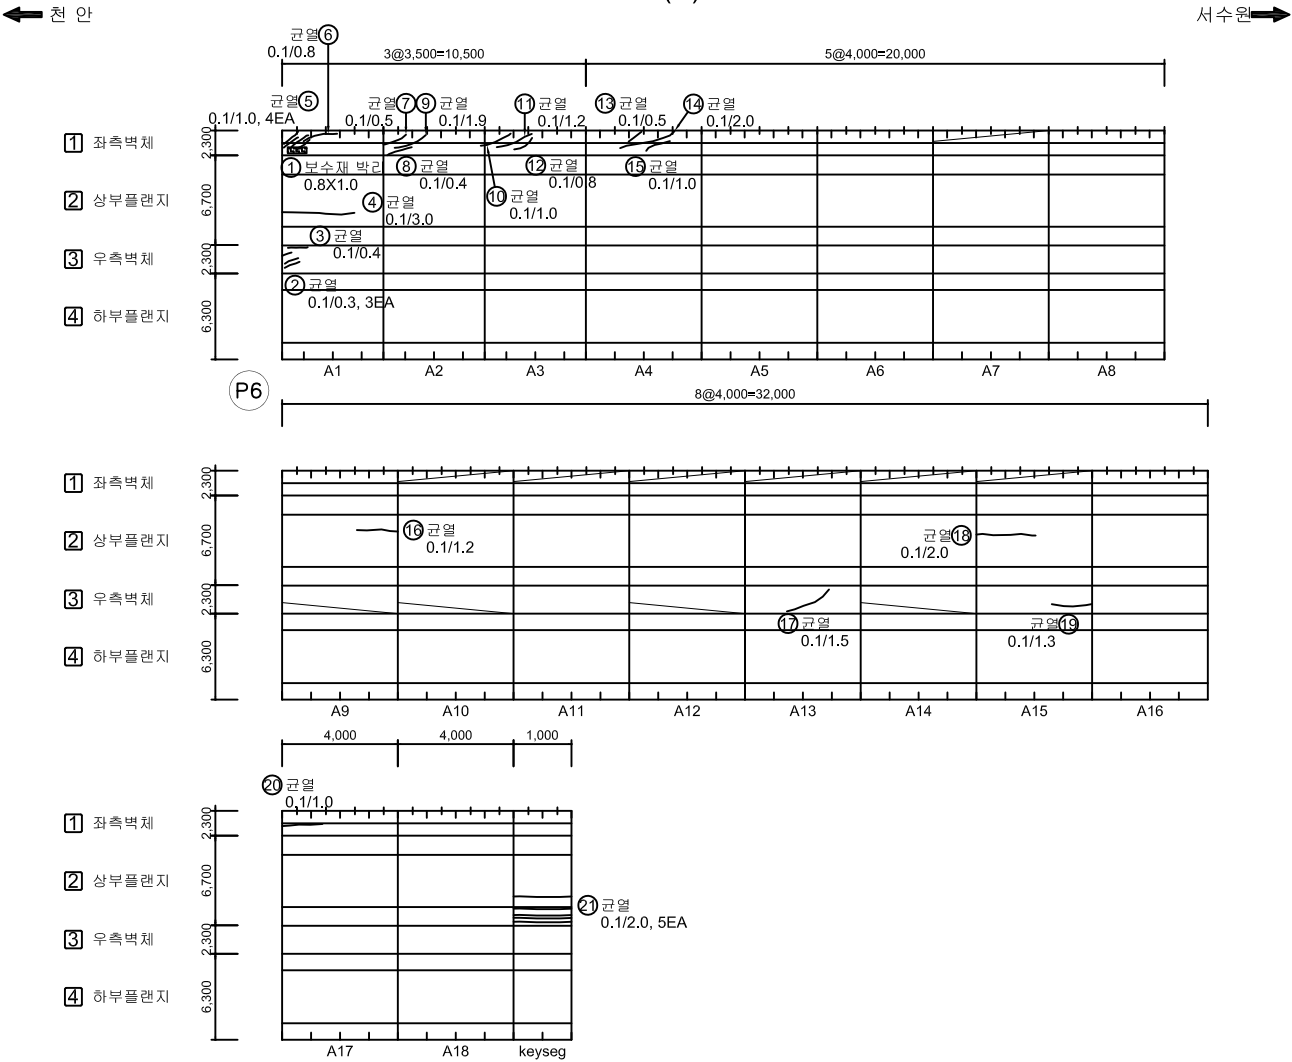

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	보수재 박리	-	0.8	1.0	1	0.80	m²	
2	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	3	0.90	m	
3	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	4	4.00	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
19	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	5	10.00	m	
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN







SECTION

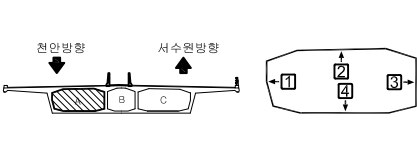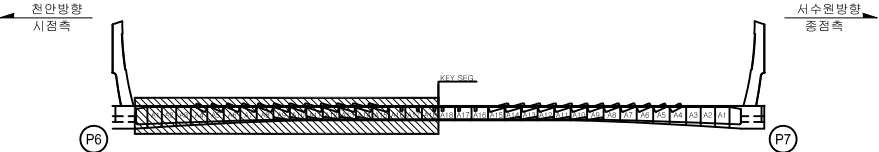


범	범	범	범	범	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	범	범	범	범	평택대교
범	범	범	범	범	2023.06
범	범	범	범	범	이택수
범	범	범	범	범	076

손상물량표


BOX (A)

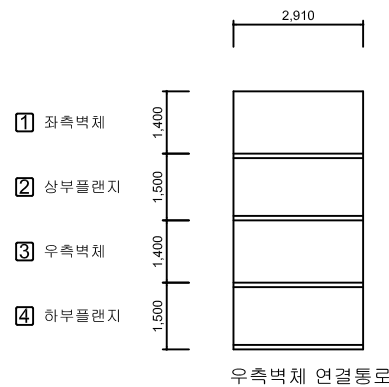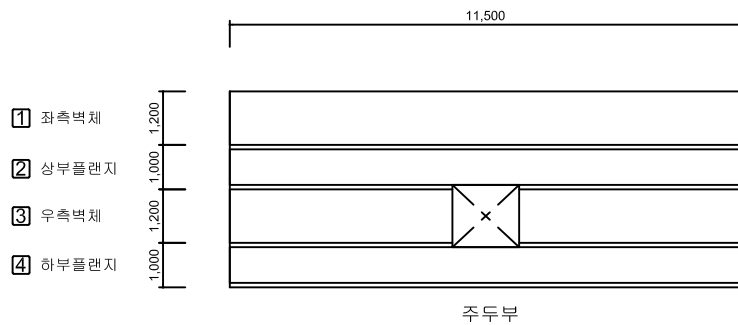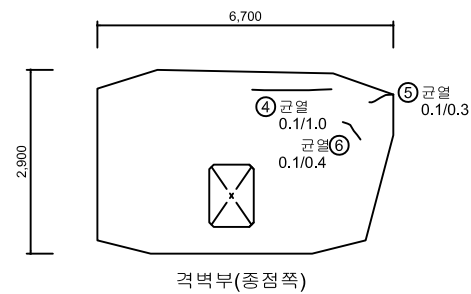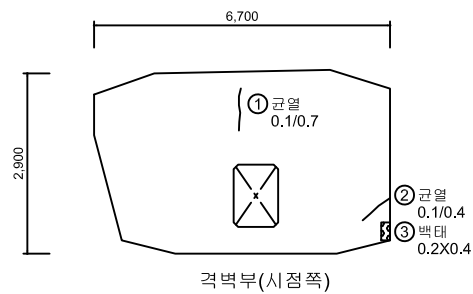[illegible]

KEY PLAN

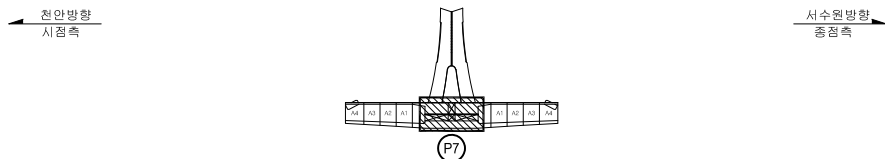

SECTION



단	 CW 0.2	 간 격	 양상간격	 원인도출	용 의 영	2023년 국도43호선 풍택대학교 정밀안전점검용역
	 표상, 표록	 재표면리	 토 태	구조물영	풍택대교	
면	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 분수부	 부 식	책 임 자	이 택 수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	078	




ID : PSC A BOX 내부 (S8) 외관조사망도

손상물량표

BOX (A)


← 천 안

서수원➡

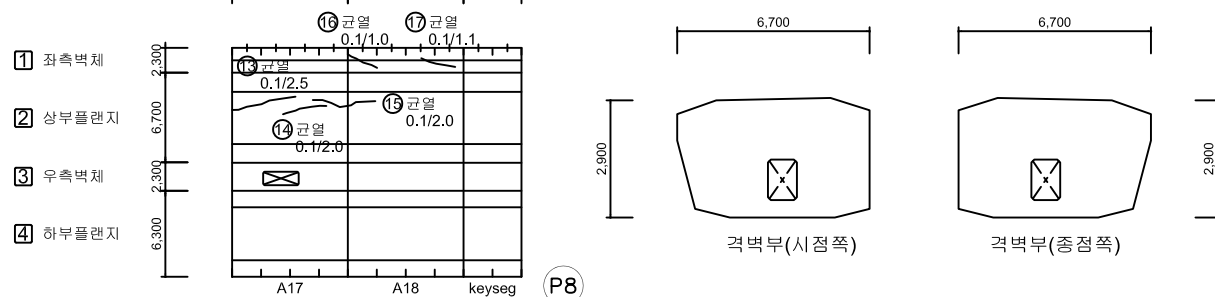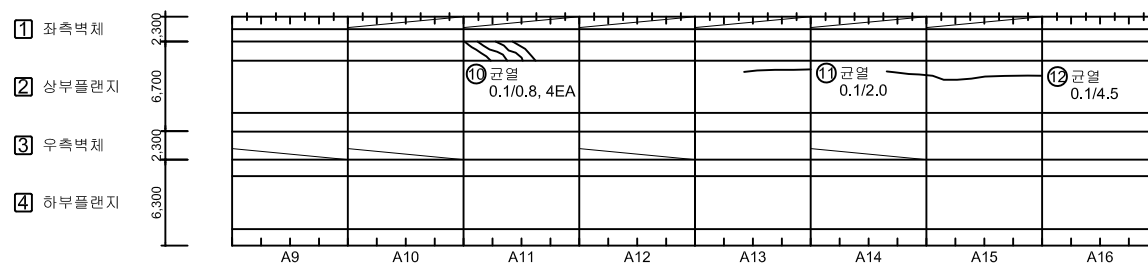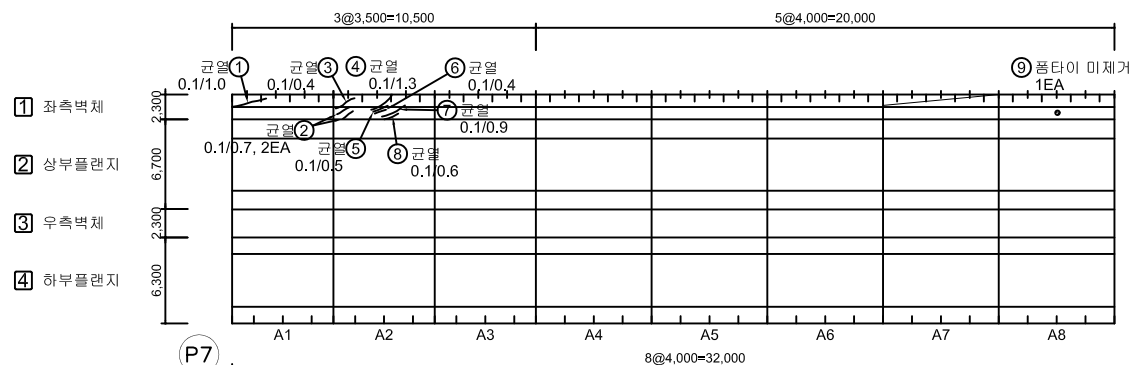[illegible]

KEY PLAN

SECTION

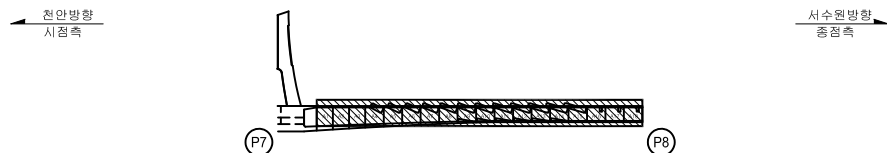


본 례	 CW 0.2	 간 격	 망상간격	 줄그니줄	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,물록	 재포설리	 뽕 태	구조물명	평택대교	
	 박리,비록	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 분수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	079	

손상물량표

G1 ~ G5

← 천 안

서수원 →

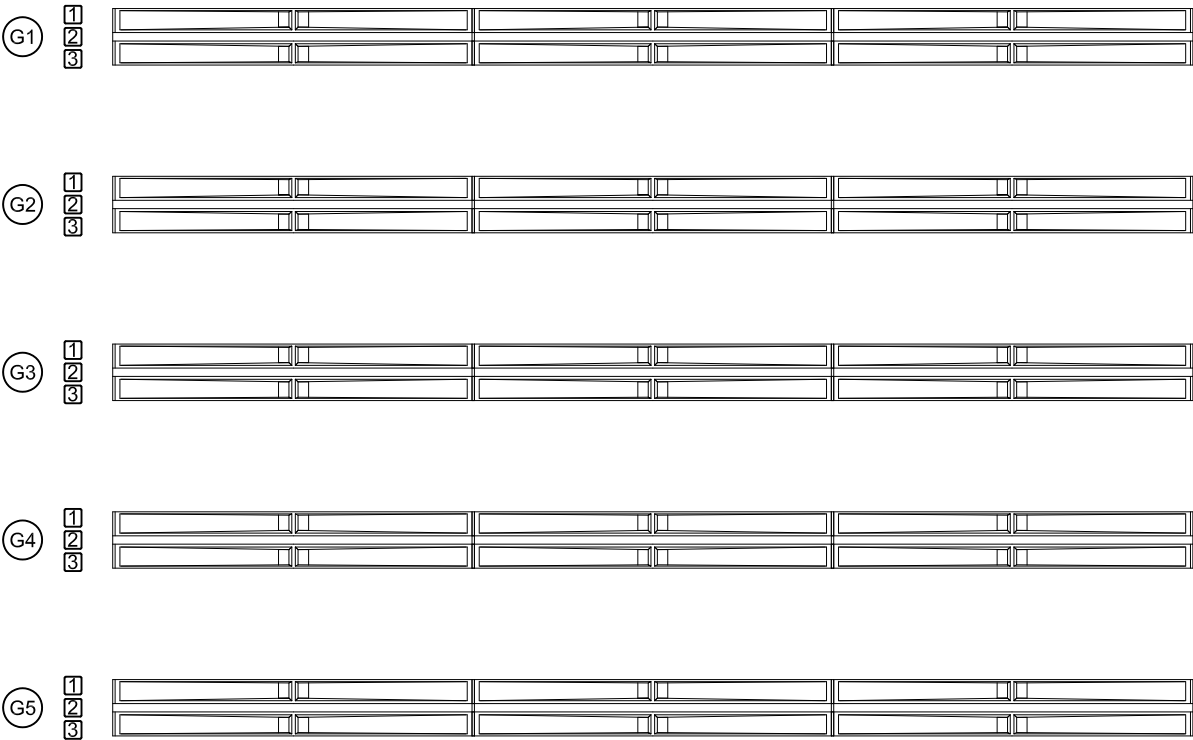

P8

A2

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

← 천안방향
시점측

→ 서수원방향
종점측

SECTION

천안방향

좌측면 우측면

1 2 3

하면

범례


CW 0.2	간	망상관열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	080	

손상물량표

G6 ~ G10

← 천 안



서수원→

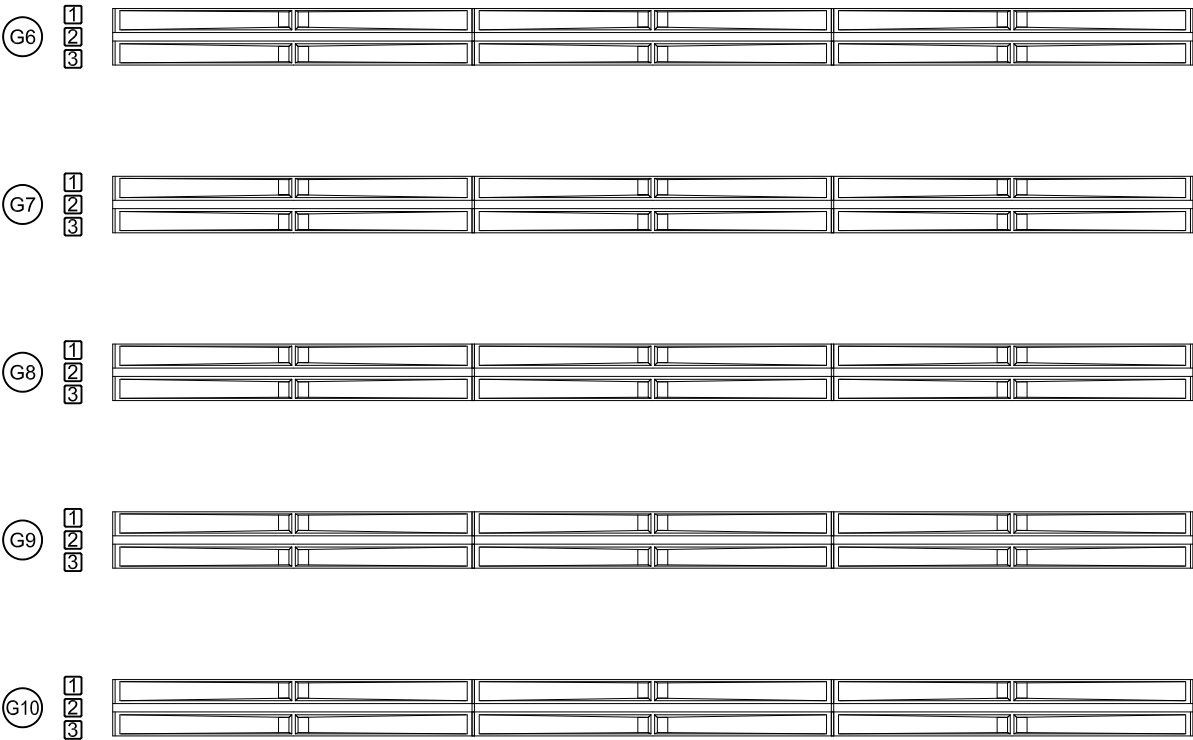

P8

A2


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

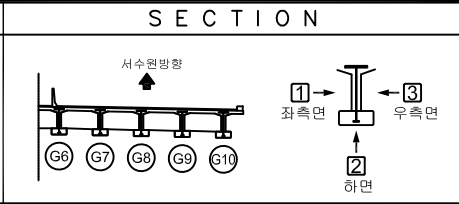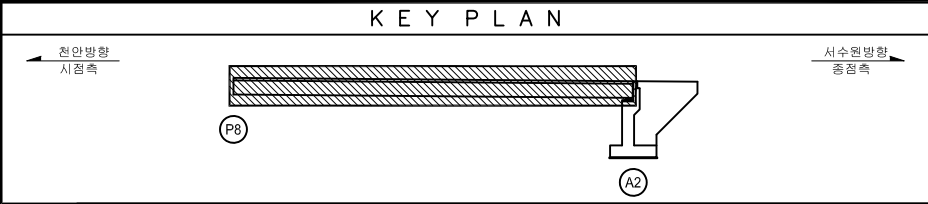


범례	CW 0.2 간열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	081

손상물량표


BOX (B)

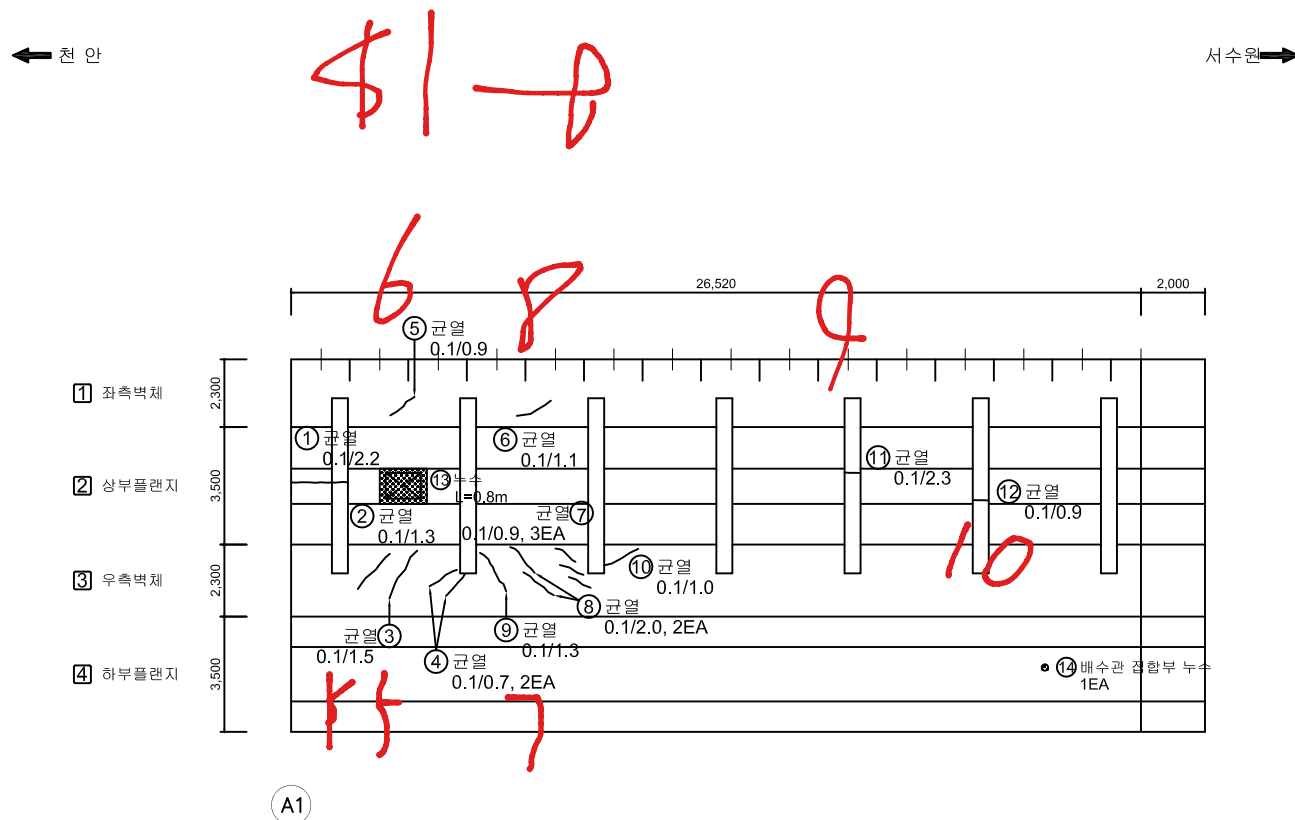[illegible]

KEY PLAN

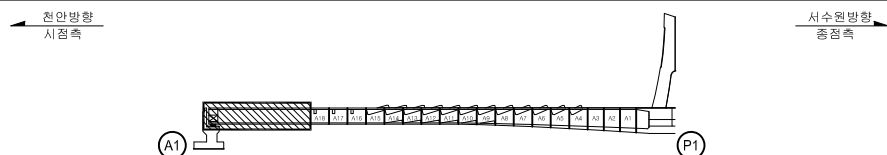


SECTION




부 레	 PW 0.2	 간 격	 망상간격	 절근노출	용 의 명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전진찰결과
	 패손, 물막	 재료불일치	 벽 태	 구조물명	평택대교	
	 박리, 박락	 부수, 채수	 좌굴, 변형	 조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부식	 책 임 자	이 택 수	
	 토사회적	 기 타	 배수구막힘	 도면번호	082	

← 처 아

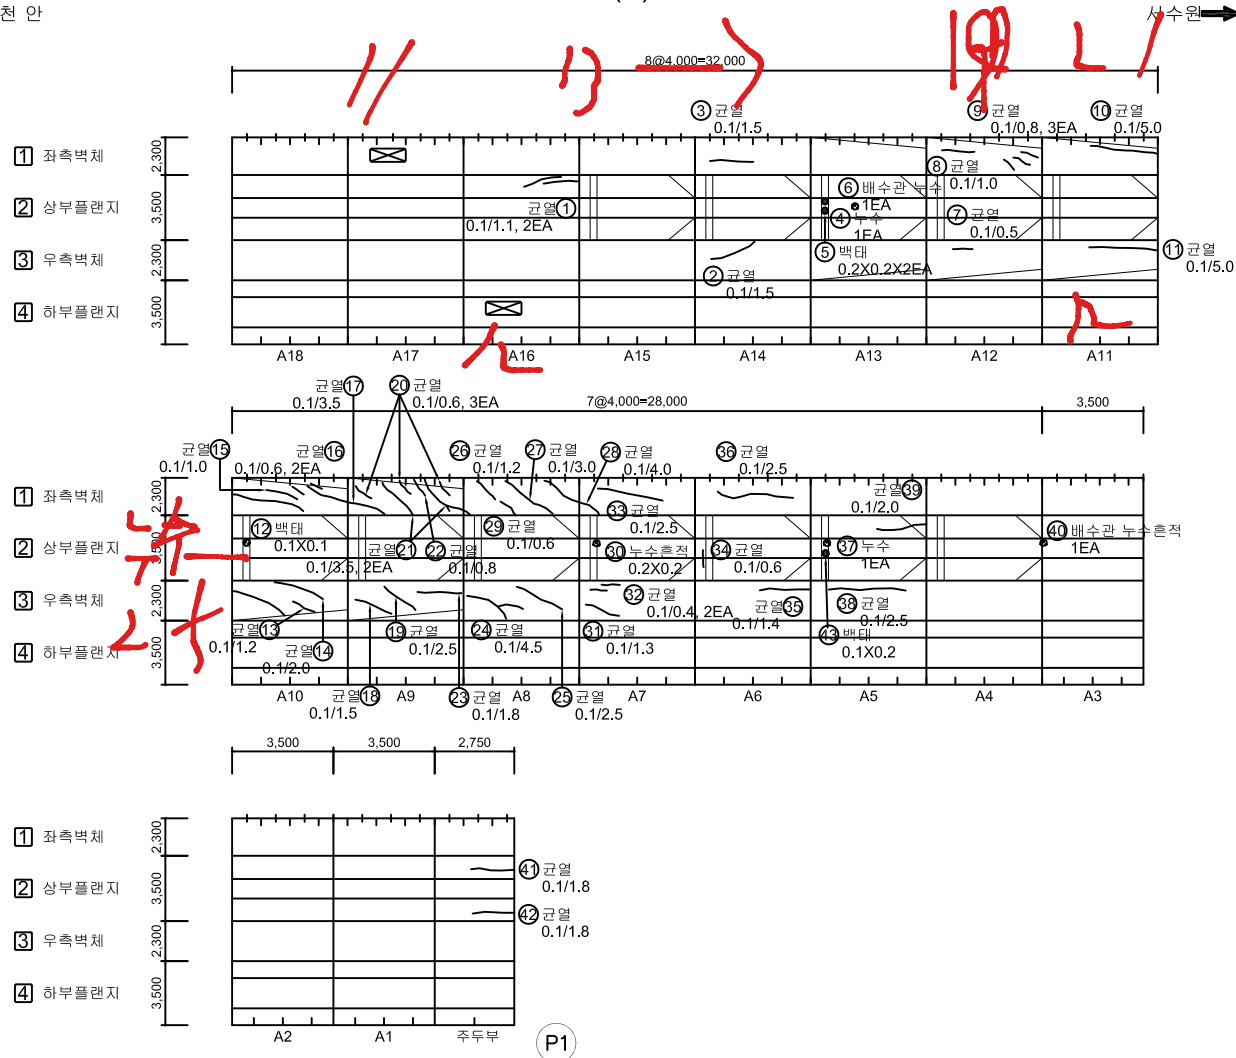


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
4	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
5	정착구	벽태	-	0.2	0.2	2	0.08	m²	
6	배수시설	배수관 누수	-	-	-	1	1.00	EA	
7	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	3	2.40	m	
10	우측벽체	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
12	정착구	벽태	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
13	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
14	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
19	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	2	7.00	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
23	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
24	우측벽체	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
25	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
30	정착구	누수흔적	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
31	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
32	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
34	상부플랜지/상부벽면지	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	

KEY PLAN

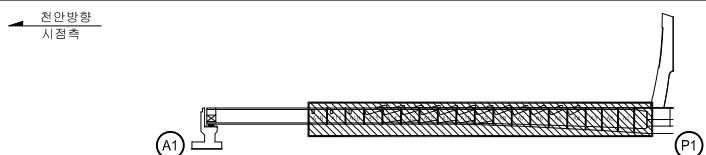

SECTION

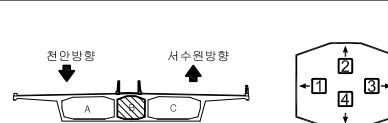


부 레	 PW 0.2	 균 결	 망상균열	 철근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검결과
	 파손, 물막	 재료균열	 벽 태		구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형		조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식		책 임 자	이택수
	 토사원적	 기 타	 배수구막힘		도면번호	083

손상물량표

BOX (B)



← 처 아

서수원➡

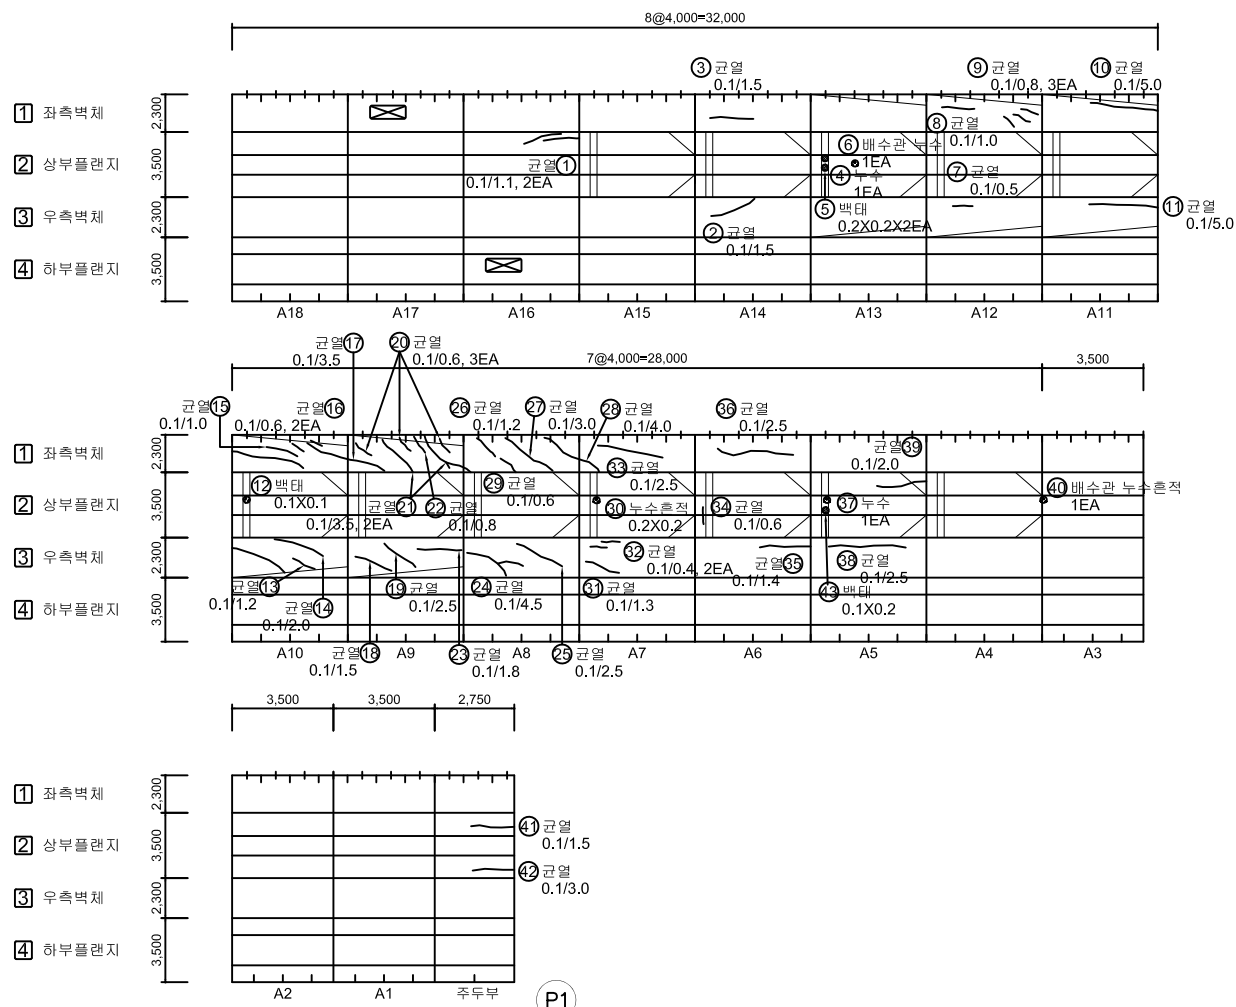[illegible]

KEY PLAN

SECTION

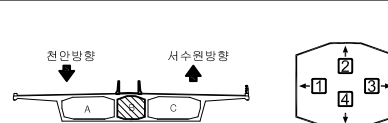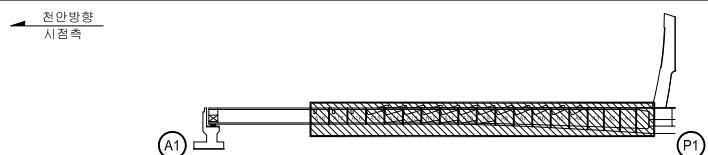


본 례	 CW 0.2	 간 일	 망상간일	 줄그노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		 파손,물막	 재포설리	 벽 태	구조물명	평택대교
		 벽리,벽락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06
		 표면오염	 분수부	 부식	책임자	이택수
		 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	084

손상물량표


BOX (B)

← 천 안

서수원 →

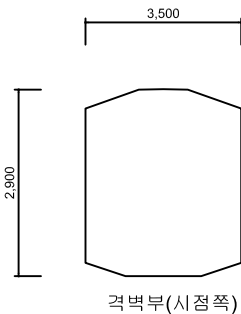


격벽부(시점쪽)

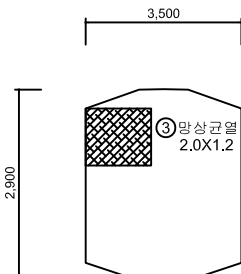


격벽부(중점쪽)

36

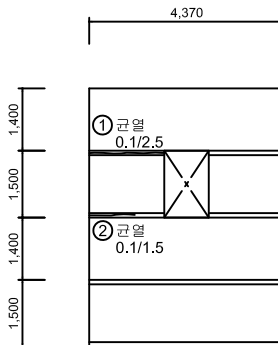


주두부 연결통로


- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지




정면

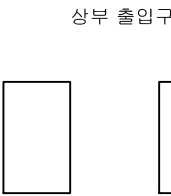

좌측면



우측면




배면

상부 출입구


KEY PLAN

← 천안방향
시점측

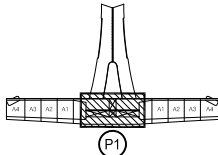

서수원방향
중점측

SECTION






No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
3	격벽부	망상균열	-	2.0	1.2	1	2.40	m²	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

범	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	재료분리	벽태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	085

ID : PSC B BOX 내부 (S2) 외관조사망도-1


손상물량표

← 천 안 37-0 BOX (B) 서수원 →

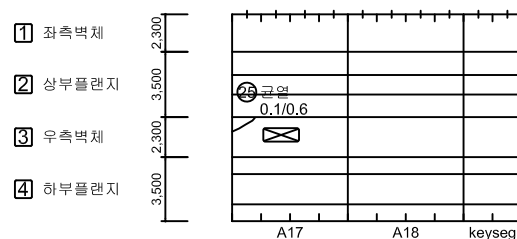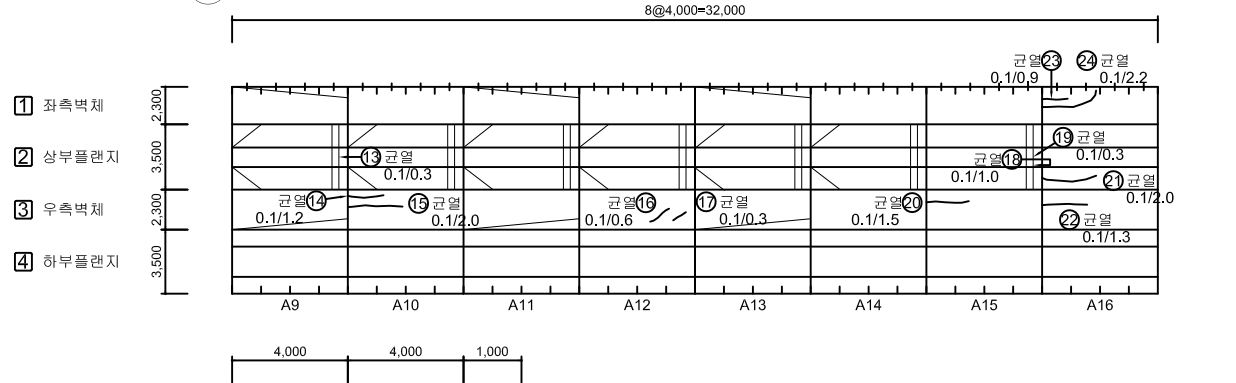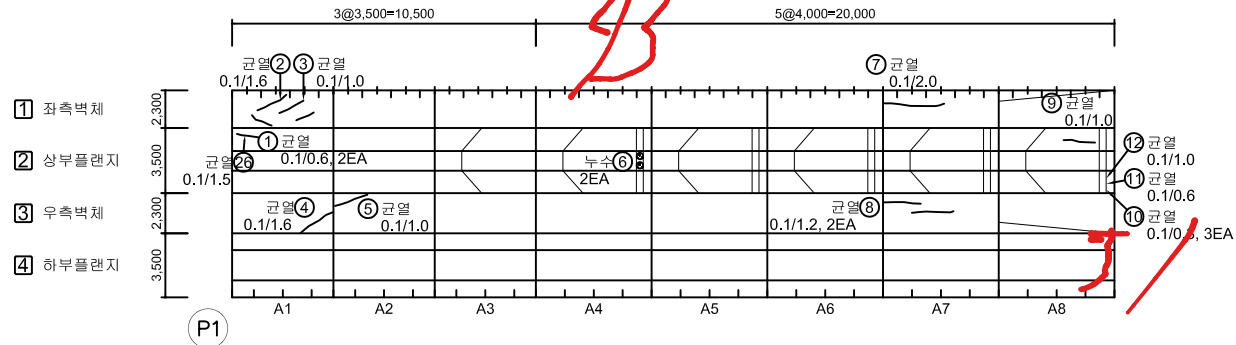


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
2	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
6	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
7	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
9	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
10	상부플랜지	균열	0.1	0.3	-	3	0.90	m	
11	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
12	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
15	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
20	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
22	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
25	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
26	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

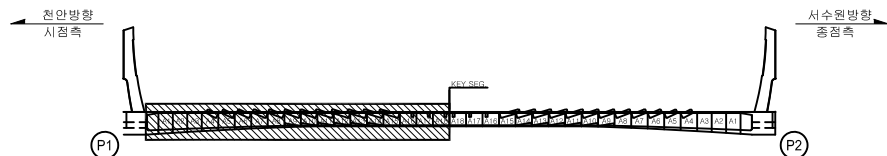

SECTION




범	범	범	범	범	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	범	범	범	범	평택대교
범	범	범	범	범	2023.06
범	범	범	범	범	이택수
범	범	범	범	범	086

BOX (B)

← 천 안



서수원 →

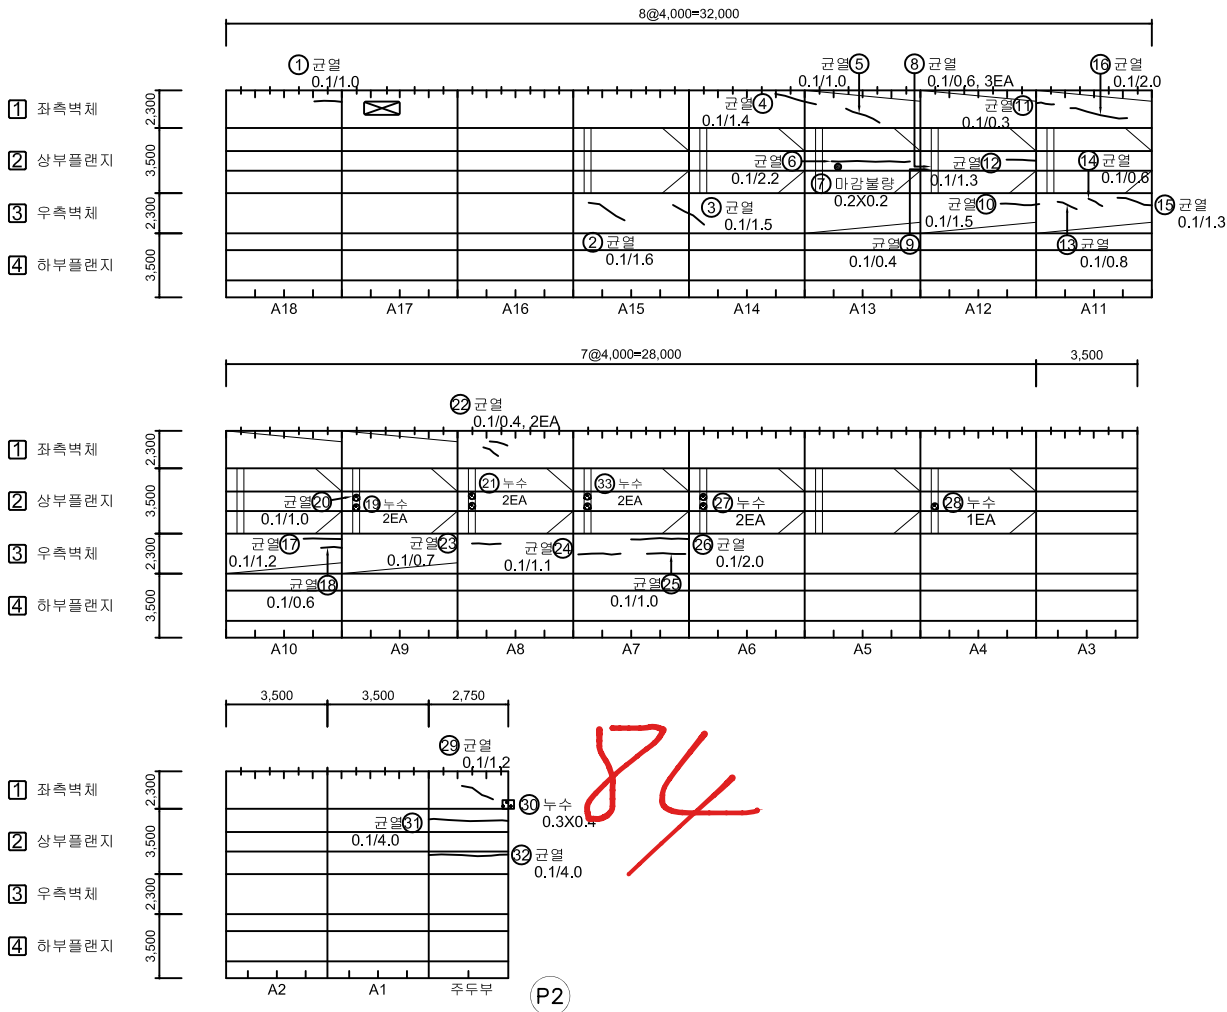

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
3	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
6	상부플랜지	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
7	상부플랜지	마감불량	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
8	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
9	상부플랜지	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
10	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
12	상부플랜지	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
13	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
14	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
18	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
19	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
20	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
21	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
23	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
24	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
25	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
26	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
27	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
28	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
29	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
30	정착구	누수	-	0.3	0.4	1	0.12	m²	
31	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
33	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
34									
35									

KEY PLAN





SECTION

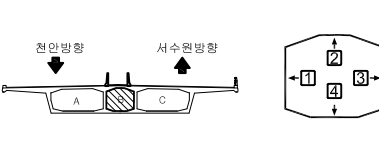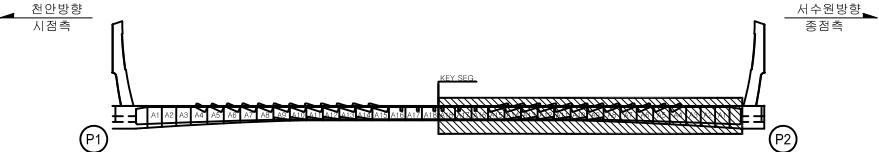


범	범	범	범	범	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	범	범	범	범	평택대교
범	범	범	범	범	2023.06
범	범	범	범	범	이택수
범	범	범	범	범	087

손상물량표

BOX (B)

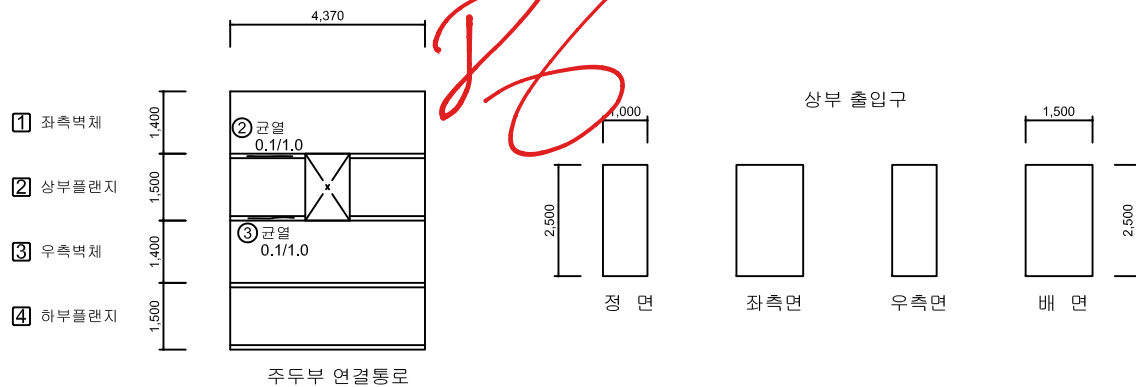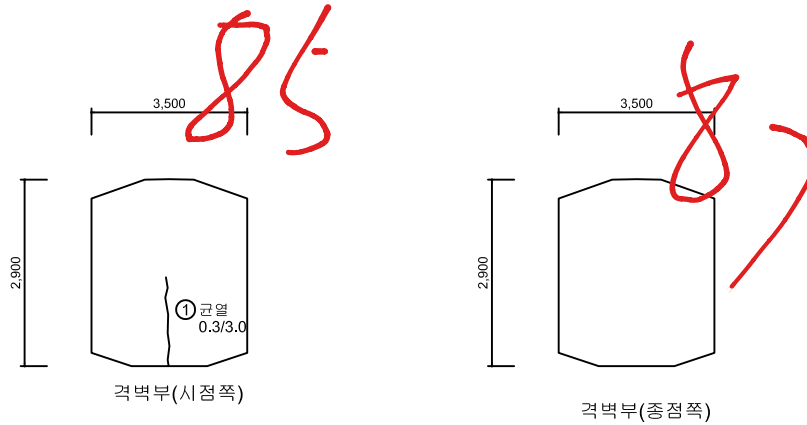
[illegible]

KEY PLAN

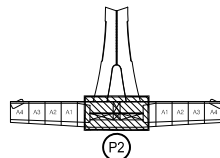

서수원방향
종점측

SECTION






부 록	 PW 0.2	 근 격	 장식간격	 확고노출	용역명	2023년 수도권43호선 편파대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재복합면	 통 마	구조물명	편파대교	
	 박진,박락	 부수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사회적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	088	

BOX (B)

← 천 안



서수원 →

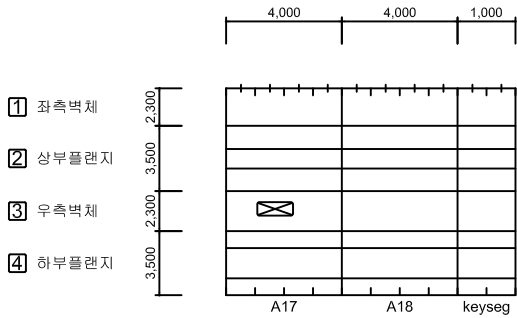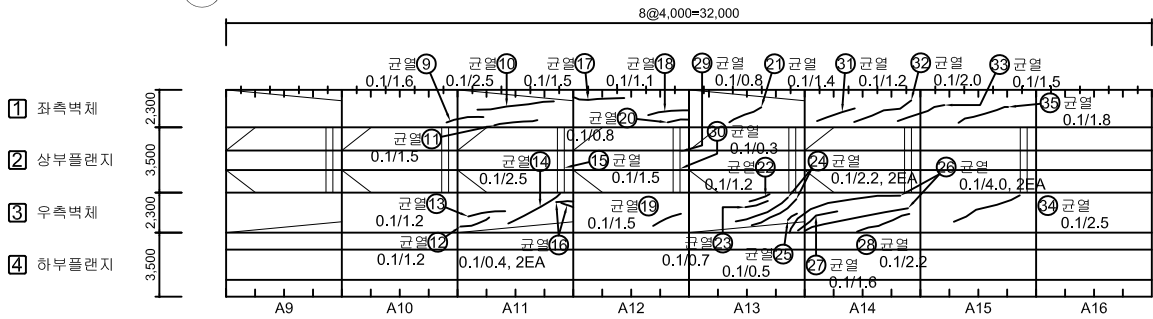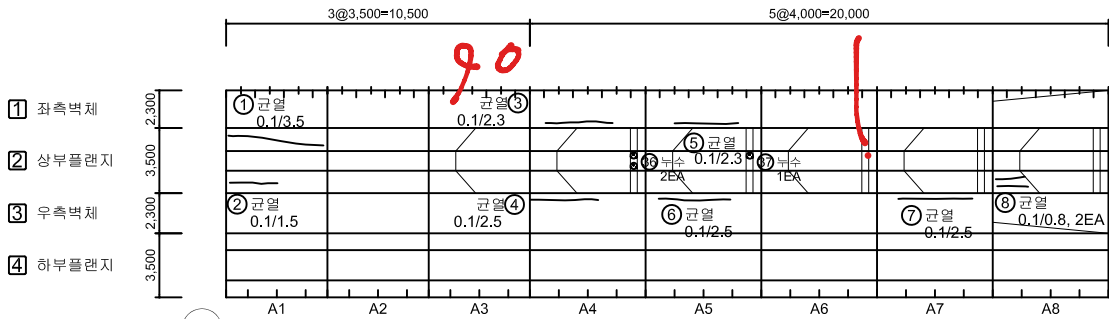

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
4	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
6	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
7	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
8	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
14	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
15	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
19	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
22	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
24	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	2	4.40	m	
25	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
26	우측벽체	균열	0.1	4.0	-	2	8.00	m	
27	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
28	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
34	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	

KEY PLAN

SECTION

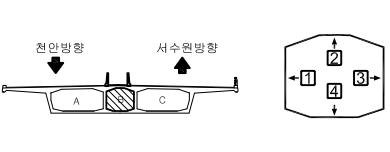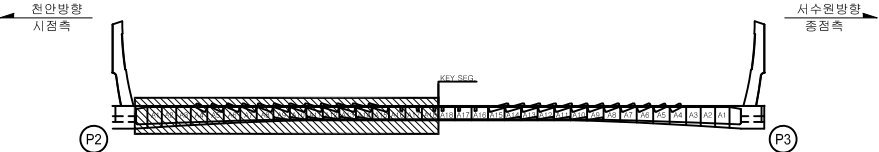


범	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	평택대교
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	2023.06
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	이택수
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	089

← 천 안


BOX (B)

서수원→


- ① 좌측벽체
② 상부플랜지
③ 우측벽체
④ 하부플랜지

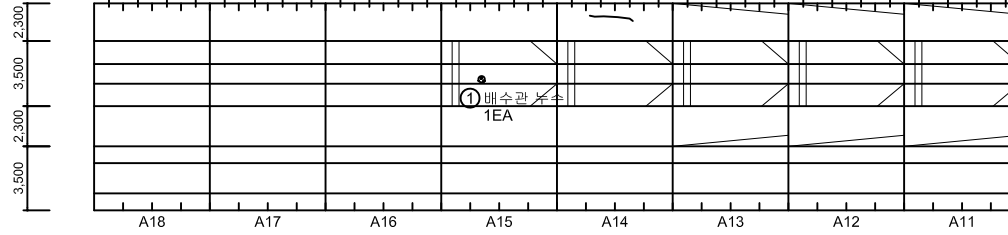

- ① 좌측벽체
② 상부플랜지
③ 우측벽체
④ 하부플랜지

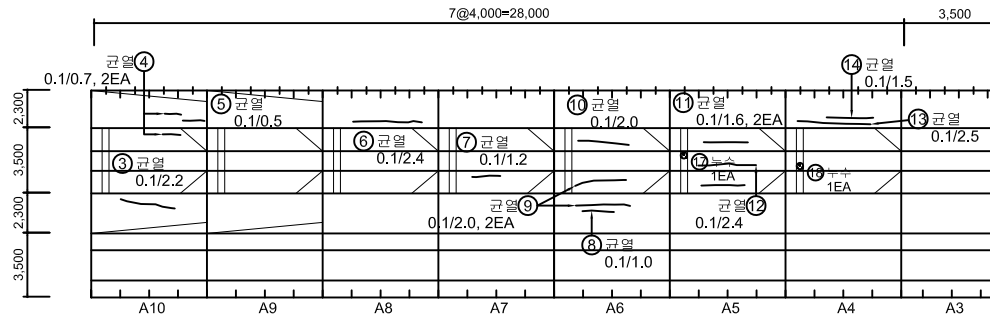


- ① 좌측벽체
② 상부플랜지
③ 우측벽체
④ 하부플랜지

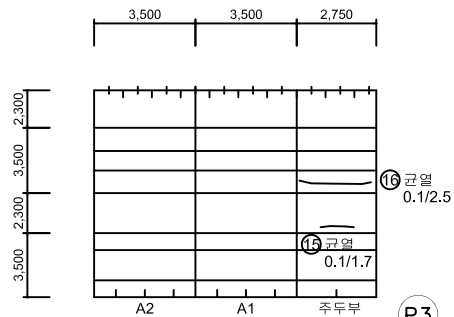


P3

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	배수관 누수	-	-	-	1	1.00	EA	
2	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
3	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
4	상부·좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
7	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
10	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
11	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	2	3.20	m	
12	상부플랜지	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
17	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
18	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

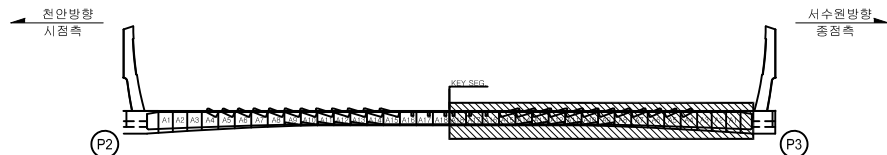

SECTION




범	표면, 타력	재료분리	벽, 태	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면오염	보수부	부식	구조물명	평택대교
	토사퇴적	기타	배수구막힘	조사일자	2023.06
				책임자	이택수
				도면번호	090

손상물량표

BOX (B)

← 천 안


서수원 →

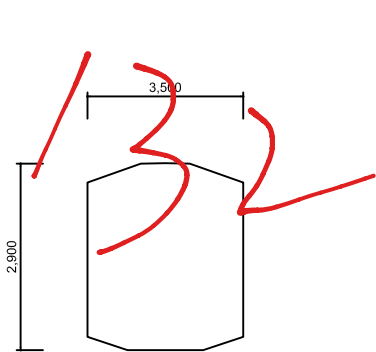


격벽부(시점쪽)




격벽부(종점쪽)

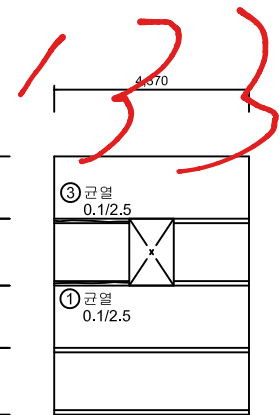


주두부 연결통로




정면

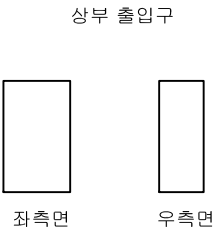

좌측면



우측면

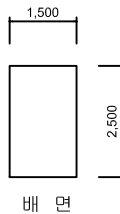


배면

상부 출입구



KEY PLAN

← 천안방향
시점측

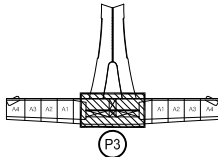

서수원방향
종점측 →

SECTION



No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
2	격벽부	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


표 면 관 찰	CW 0.2	관 열	 망상균열	 철근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 박 락	구조물명	평택대교	
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수 부	 부 식	책 임 자	이택수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	091	

손상물량표

BOX (B)



← 처 아

서수원➡

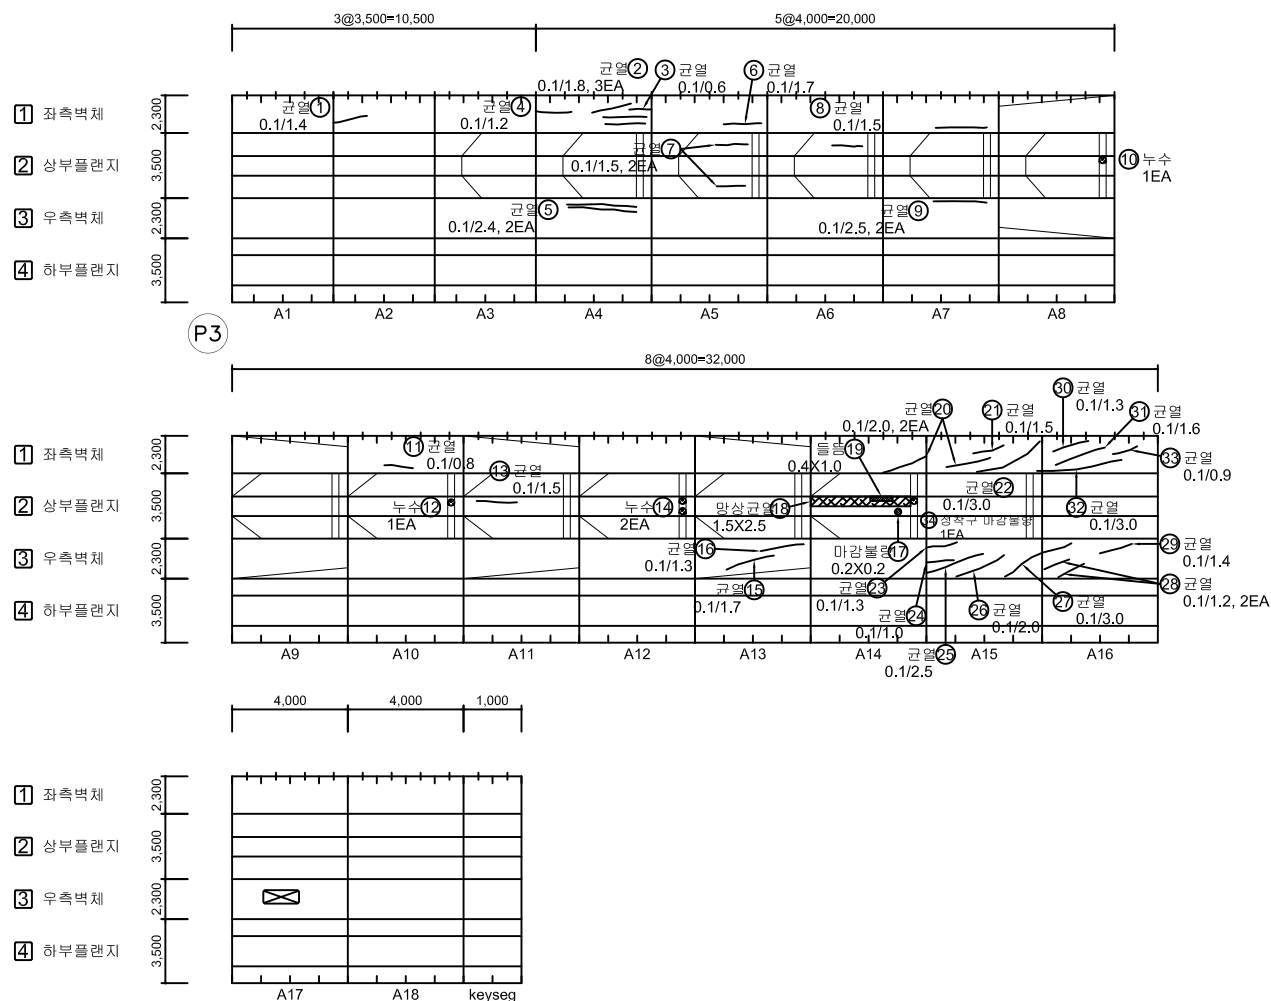[illegible]

KEY PLAN

SECTION

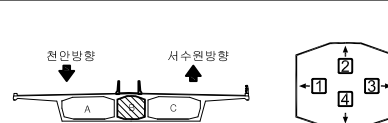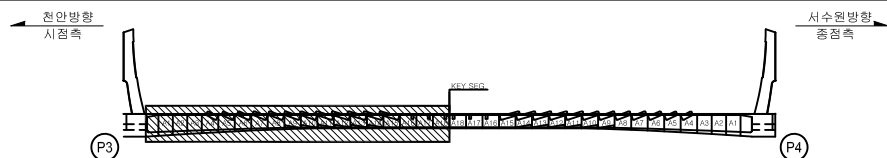


본 례		간 열		양상간열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		채널배리		못 태	구조물명	평택대교
		박리, 비라		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		토수 부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	092

BOX (B)

← 천 안



서수원 →

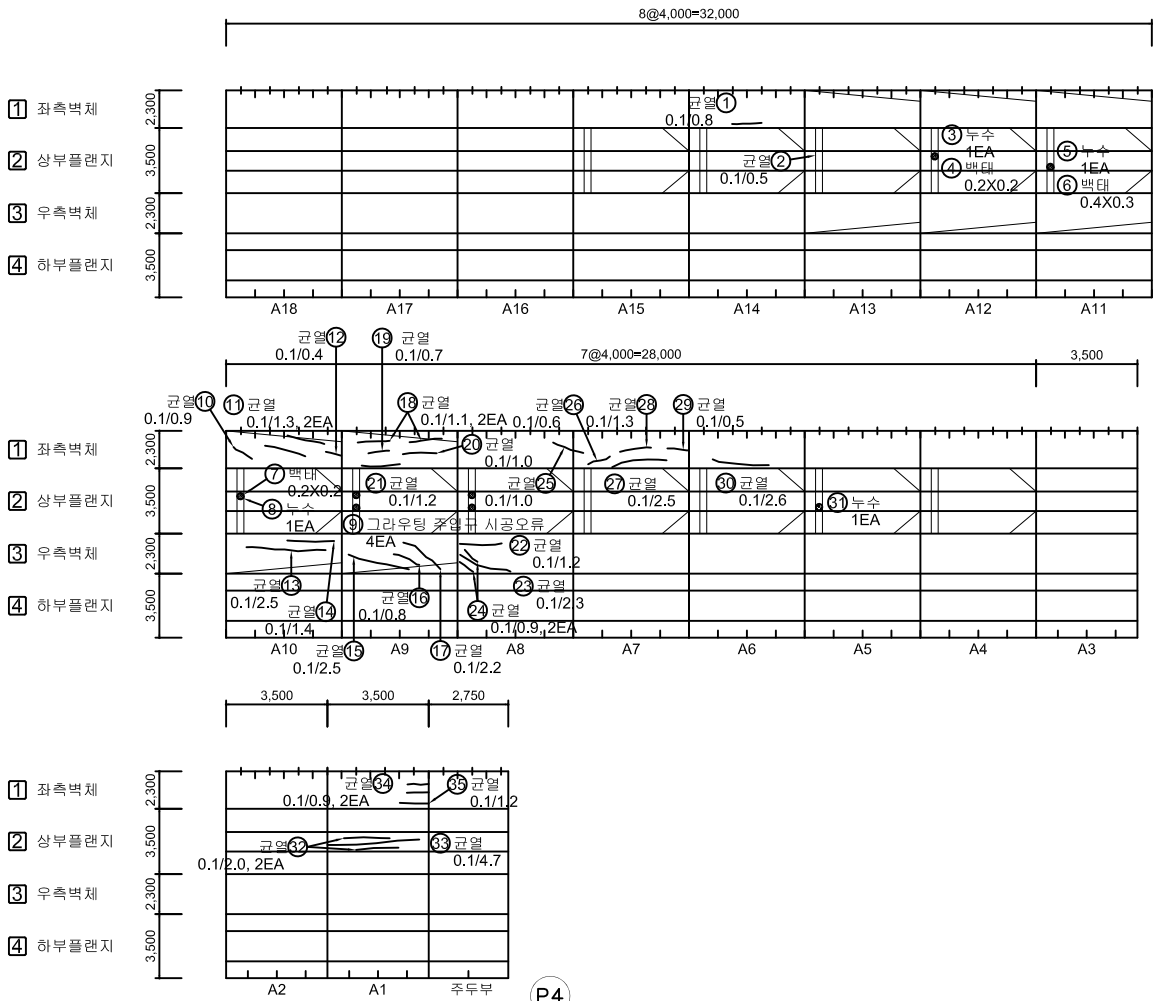

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
3	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
4	정착구	백태	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
5	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
6	정착구	백태	-	0.4	0.3	1	0.12	m²	
7	정착구	백태	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
8	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
9	정착구	그라우팅 주입구 시공오류	-	-	-	4	4.00	EA	
10	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
13	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
15	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
17	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
22	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	우측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
24	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	
31	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
32	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	4.7	-	1	4.70	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	

KEY PLAN

SECTION

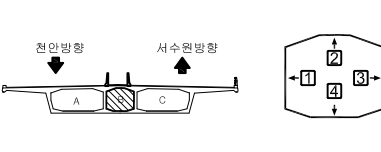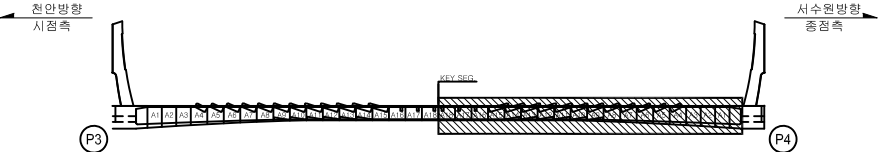


범	표면	재료	구조	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
표면	재료	구조	평택대교	
표면	재료	구조	2023.06	
표면	재료	구조	이택수	
표면	재료	구조	093	

서수원➡


- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

주두부 연결통로

KEY PLAN

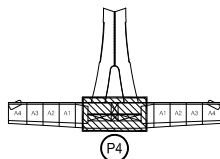

SECTION



부 록	 PW 0.2	 간 격	 망상간격	 절근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전진찰결과
	 파손,물막	 재료물리	 벽 태	 구조물명	평택대교	
	 박리, 박락	 부수, 채수	 좌굴, 변형	 조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보 수 부	 부 식	 책 임 자	이 택 수	
	 토사회적	 기 타	 배수구막힘	 도면번호	094	

손상물량표


BOX (B)

← 천 안


서수원➡

[illegible]

KEY PLAN

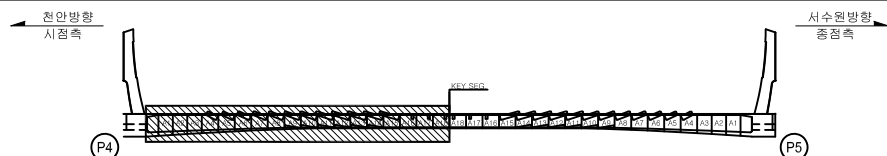


SECTION




본 례		간 결		망상경결		청근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검결과
		파손, 탈락		재료부리		백 대	구조물명	평택대교
		박리, 박락		부수, 채수		자갈, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사원적		기 타		배수구막힘	도면번호	095

← 처안

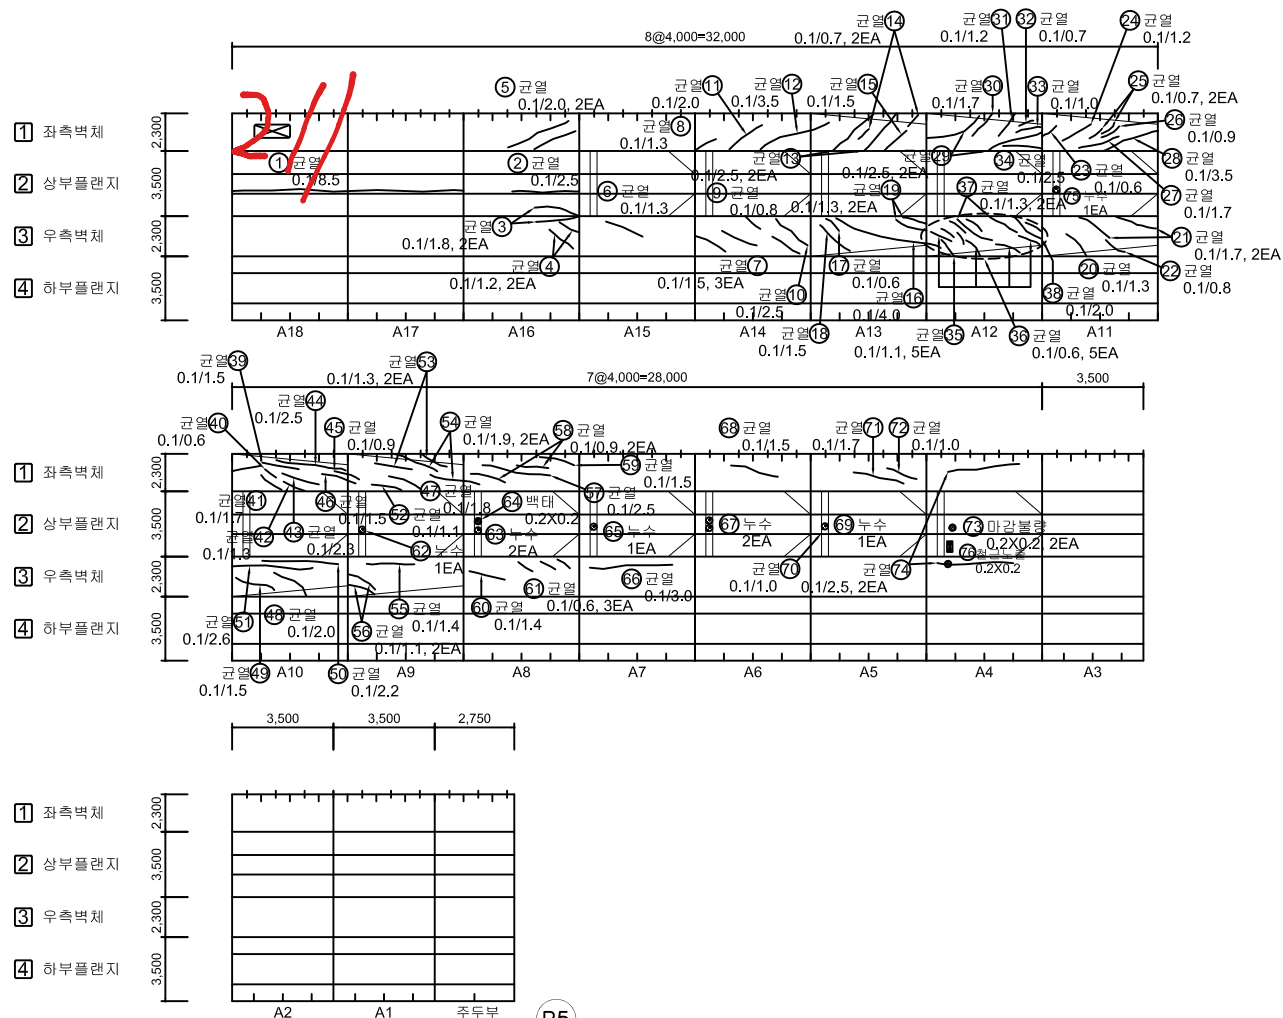


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	8.5	-	1	8.50	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
3	상부플랜지/우측벽체	균열	0.1	1.8	-	2	3.60	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	3	4.50	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
10	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
16	우측벽체	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
19	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
20	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	2	3.40	m	
22	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	EA	
32	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
35	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	5	5.50	m	

KEY PLAN

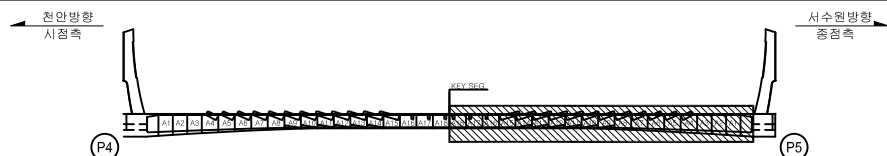


SECTION

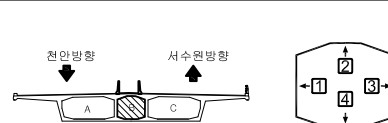


본 례	 CW 0.2	 간 일	 망상간일	 줄그는줄	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		 파손,물막	 재포설리	 벽 태	구조물명	평택대교
		 벽리,벽락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06
		 표면오염	 분수부	 부식	책임자	이택수
		 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	096

BOX (B)

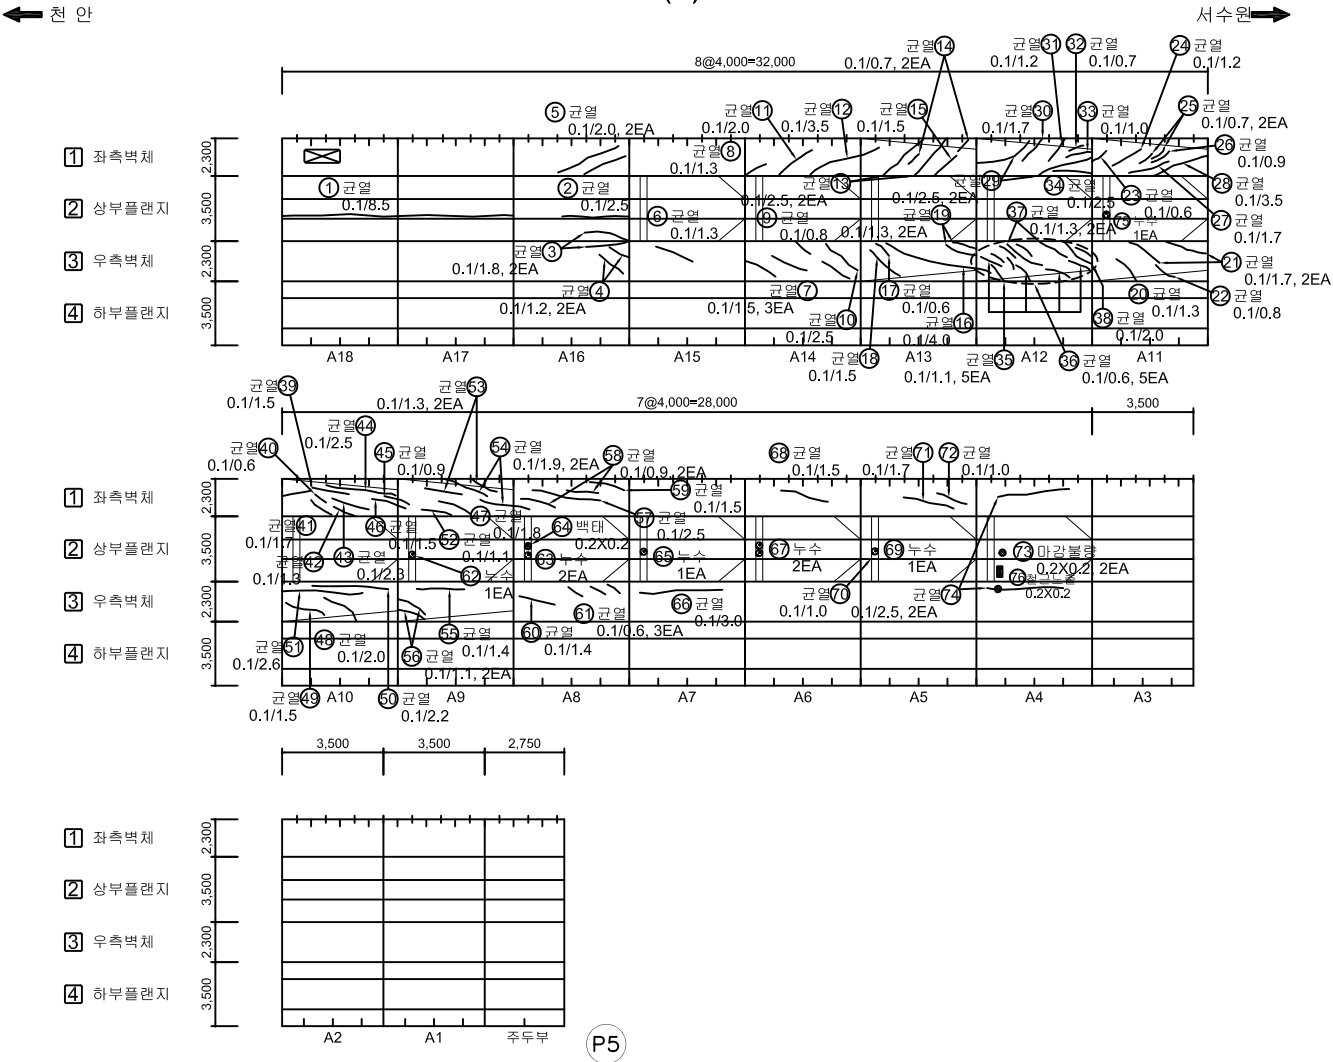

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	5	3.00	m	
37	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
38	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
39	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
40	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
41	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
42	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
43	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
44	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
45	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
46	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
47	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
48	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
49	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
50	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
51	우측벽체	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	
52	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
53	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	3	3.90	m	
54	좌측벽체	균열	0.1	1.9	-	2	3.80	m	
55	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
56	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
57	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
58	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	
59	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
60	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
61	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
62	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
63	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
64	정착구	백태	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
65	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
66	우측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
67	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
68	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
69	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
70	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	

KEY PLAN

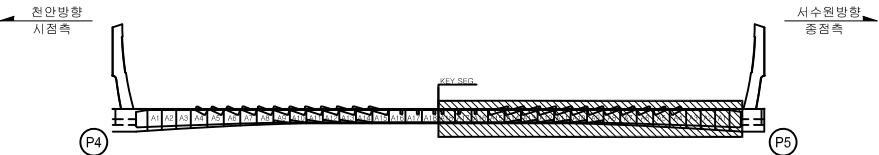


SECTION



범	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검영역
레	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	평택대교
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	2023.06
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	이택수
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	097


BOX (B)

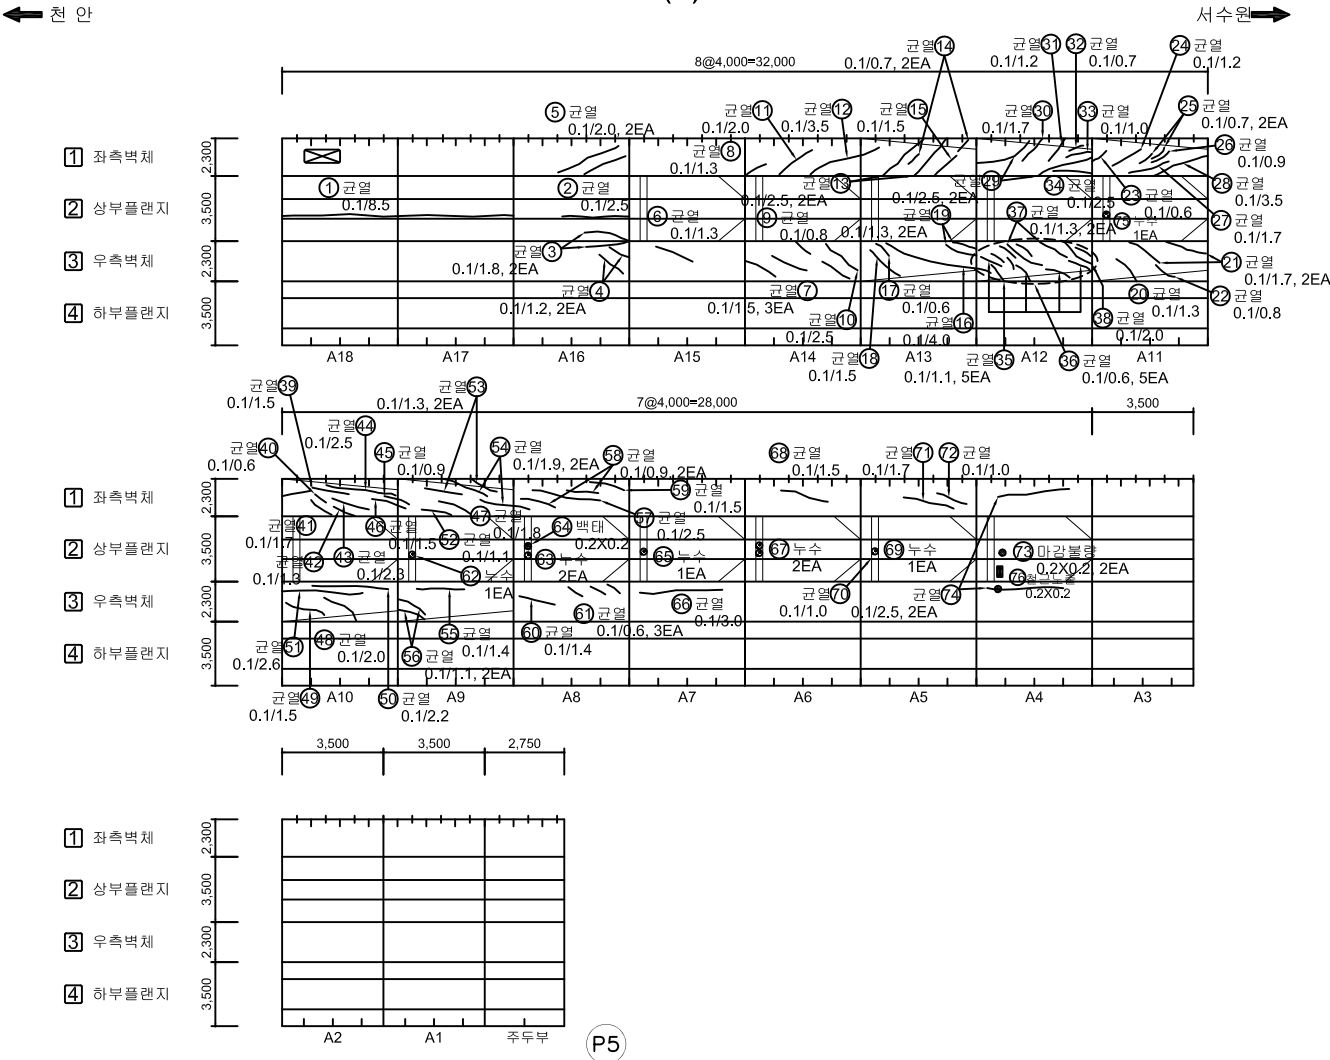

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
71	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
72	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
73	상부플랜지	마감불량	-	0.2	0.2	2	0.08	m²	
74	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
75	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
76	상부플랜지	철근노출	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									

KEY PLAN


SECTION

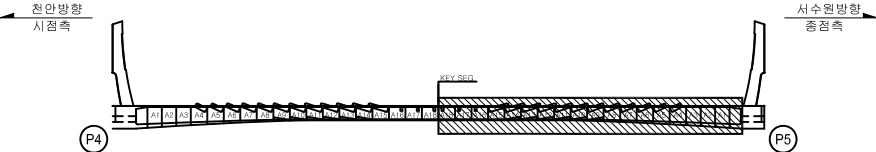



범 례	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	098	

← 처안

서수원➡

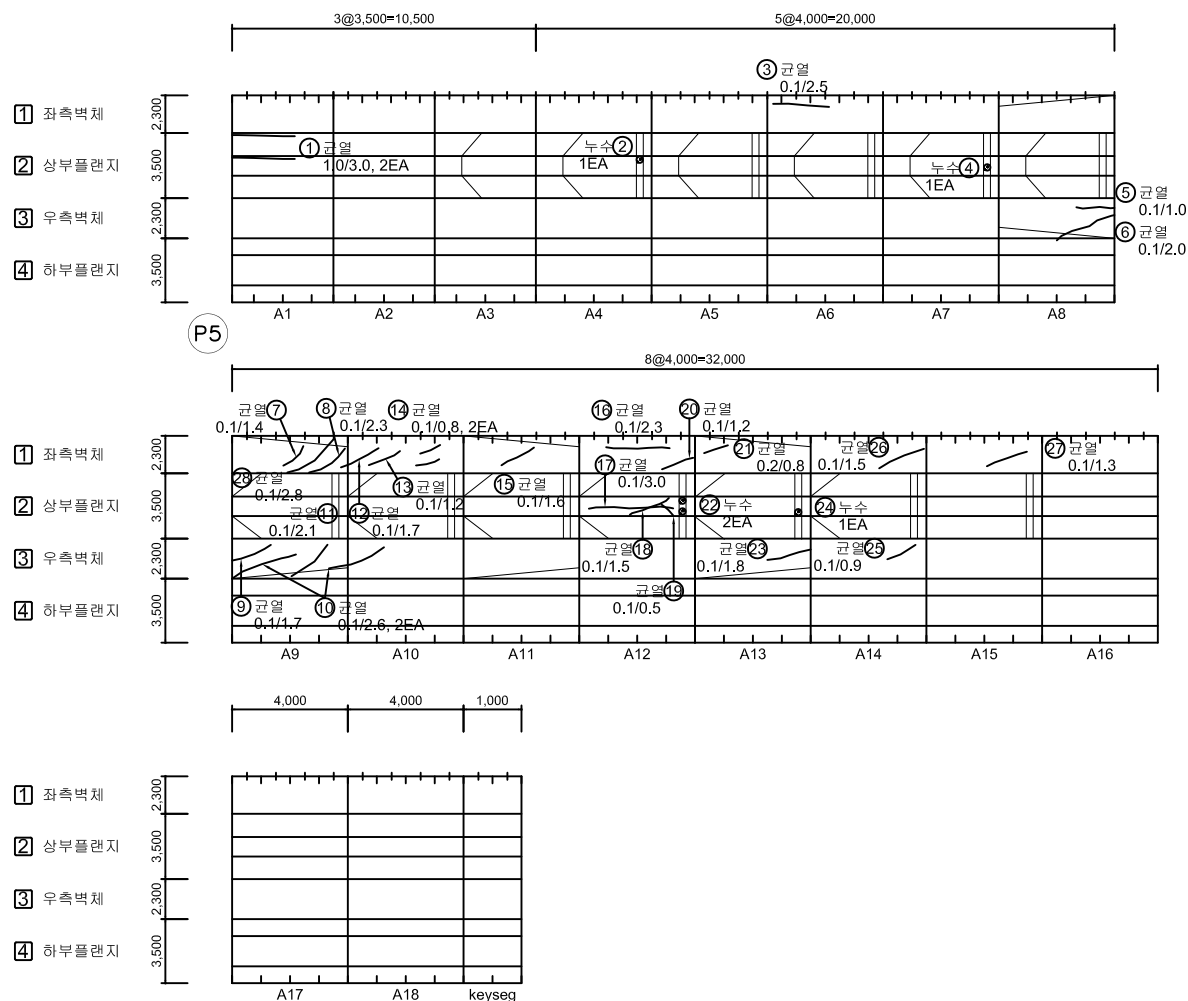[illegible]

SECTION



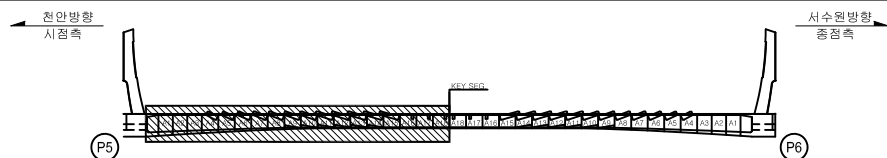


본 례		간 열		양상 간열		철근 노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		채색면리		색 태	구조물명	평택대교
		박리, 비라		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		토수 부		부 식	책임자	이택수
		토사퇴적		기 타		배수구막힘	도면번호	100

BOX (B)

← 천 안

서수원→

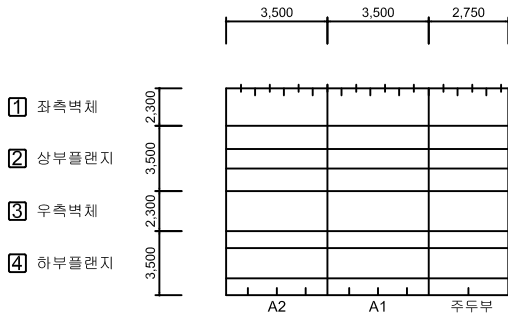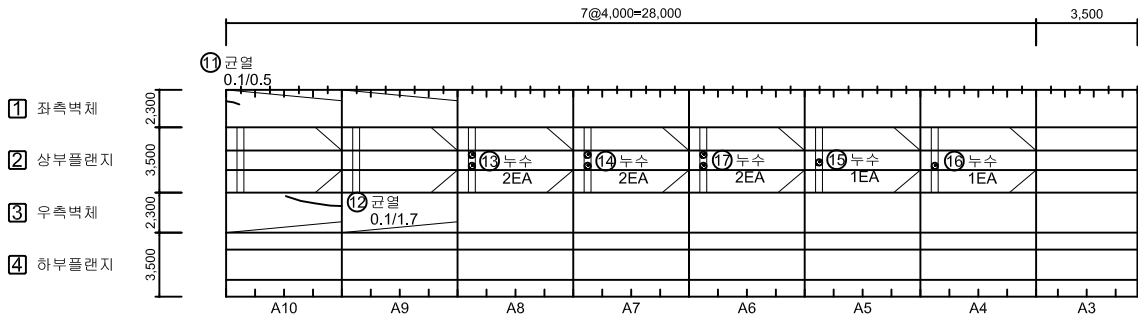
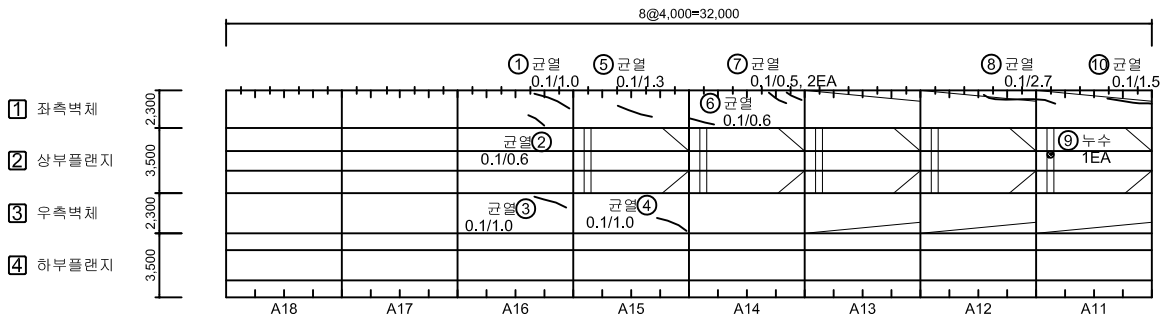


P6

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
3	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
9	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
13	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
14	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
15	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
16	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
17	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

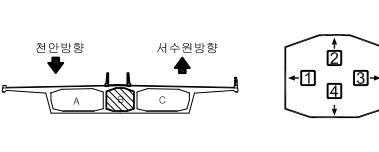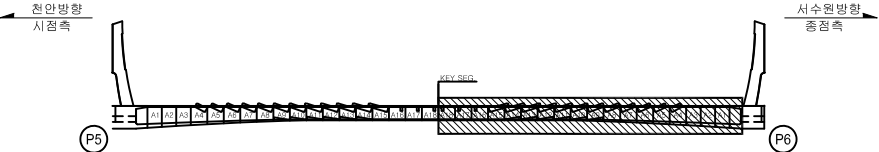


범	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	101	

손상물량표


BOX (B)

← 천 안


서수원 →

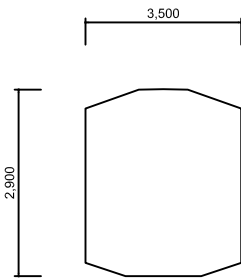


격벽부(시점측)

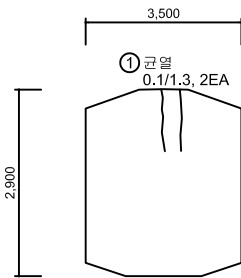

격벽부(중점측)

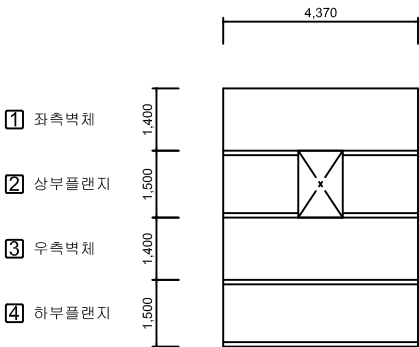

주둥부 연결통로

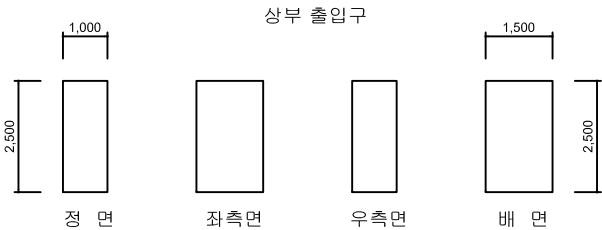


상부 출입구

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY PLAN

← 천안방향
시점측

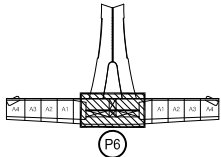

서수원방향
중점측 →

SECTION






범	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	102

BOX (B)

← 천 안



서수원 →

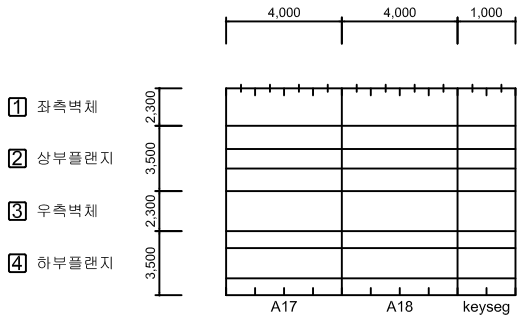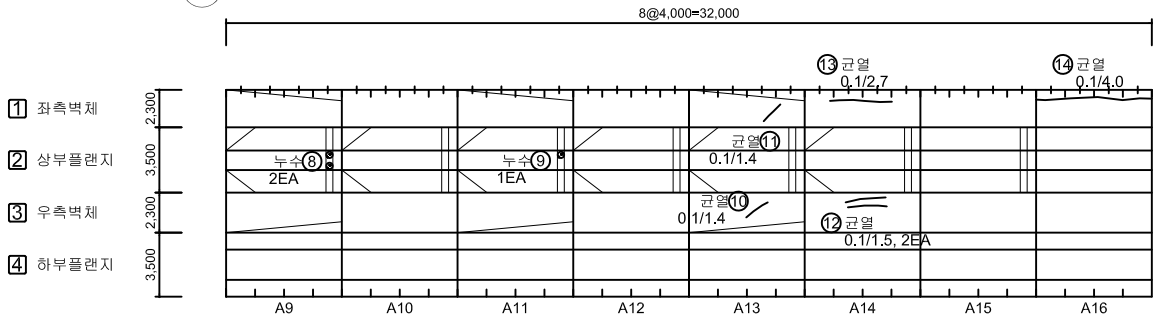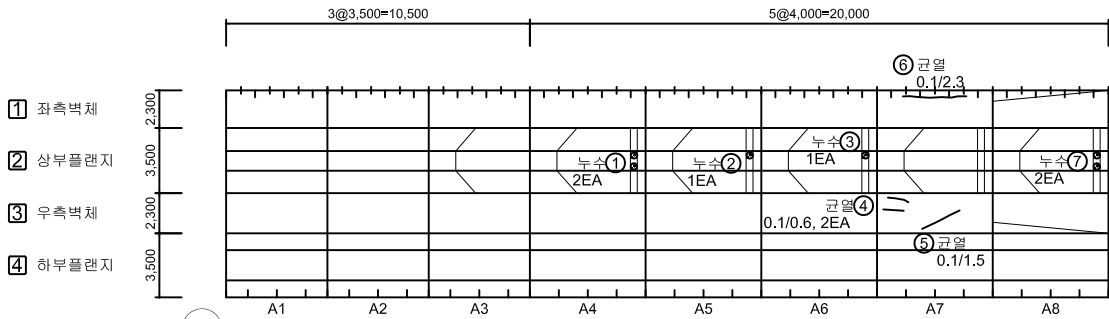

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
2	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
3	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
4	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
7	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
8	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
9	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
10	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

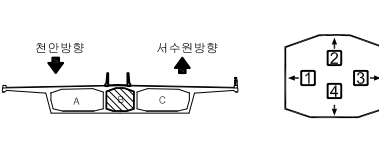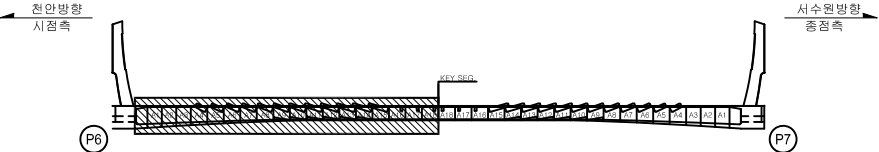


범	표면오염	토사퇴적	기타	방사균열	재료분리	벽태	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	표면오염	토사퇴적	기타	방사균열	재료분리	벽태	구조물명	평택대교
범	표면오염	토사퇴적	기타	방사균열	재료분리	벽태	조사일자	2023.06
범	표면오염	토사퇴적	기타	방사균열	재료분리	벽태	책임자	이택수
범	표면오염	토사퇴적	기타	방사균열	재료분리	벽태	도면번호	103

손상물량표

BOX (B)


← 천 안

서수원➡

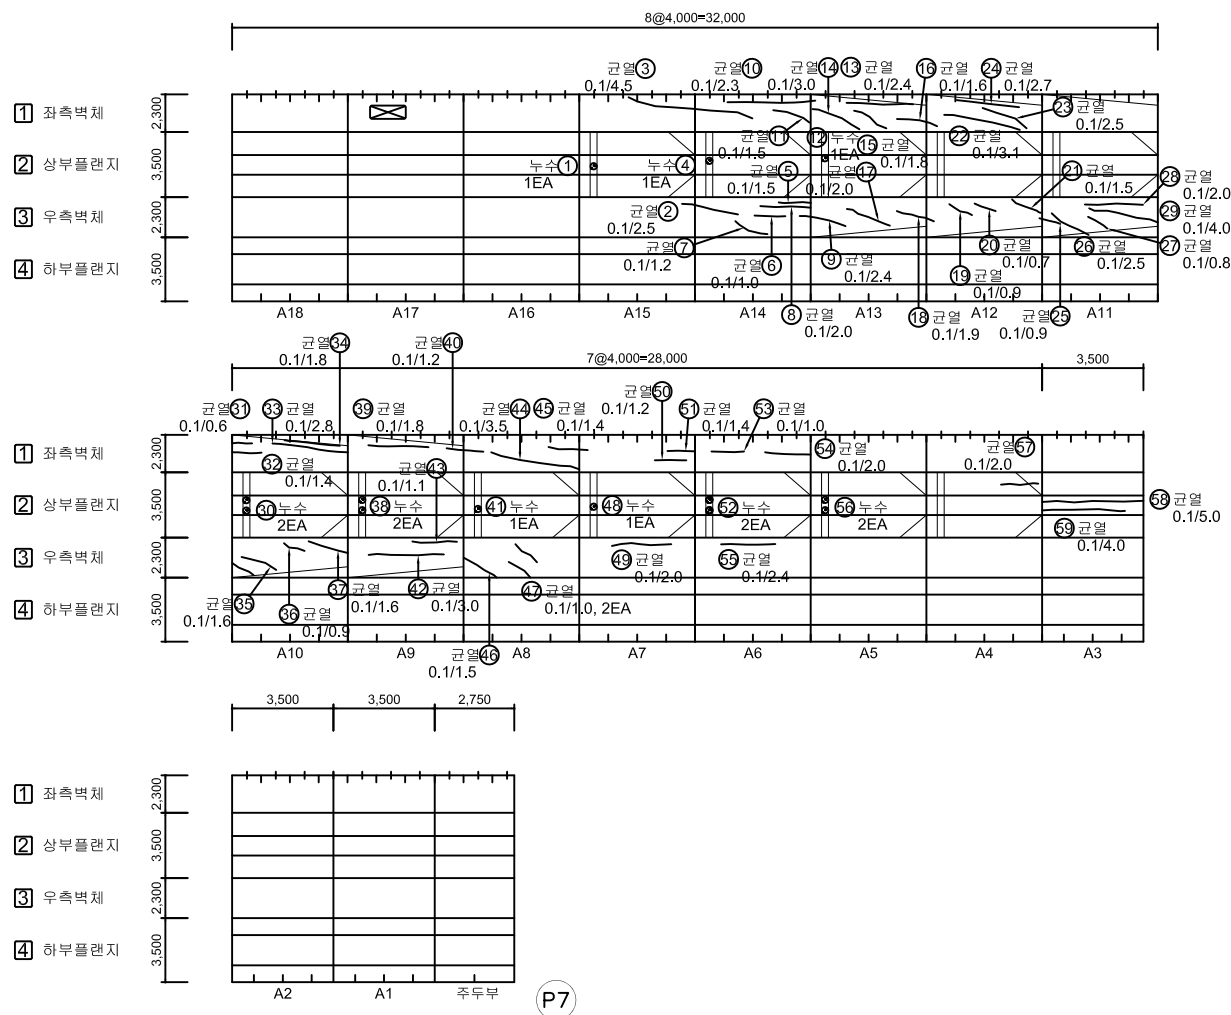


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
2	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
4	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
5	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
8	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
12	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
13	좌측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
17	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
20	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	3.1	-	1	3.10	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
25	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
26	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
27	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
28	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
29	우측벽체	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
30	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
31	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	2.8	-	1	2.80	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
35	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	

KEY PLAN

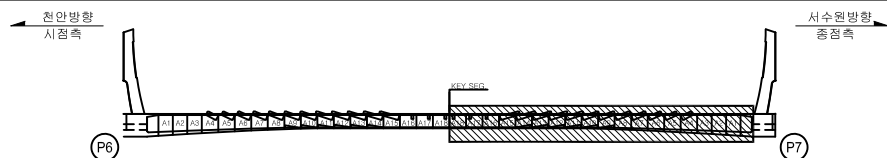


SECTION

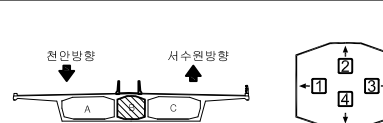

본 례		간 일		강상근월		콘크리트층	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손돌목		재포설리		콘크리트	구조물명	평택대교
		벽기,벽력		누수,채수		차로,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		배수부		복식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	104

← 처 아

서수원➡

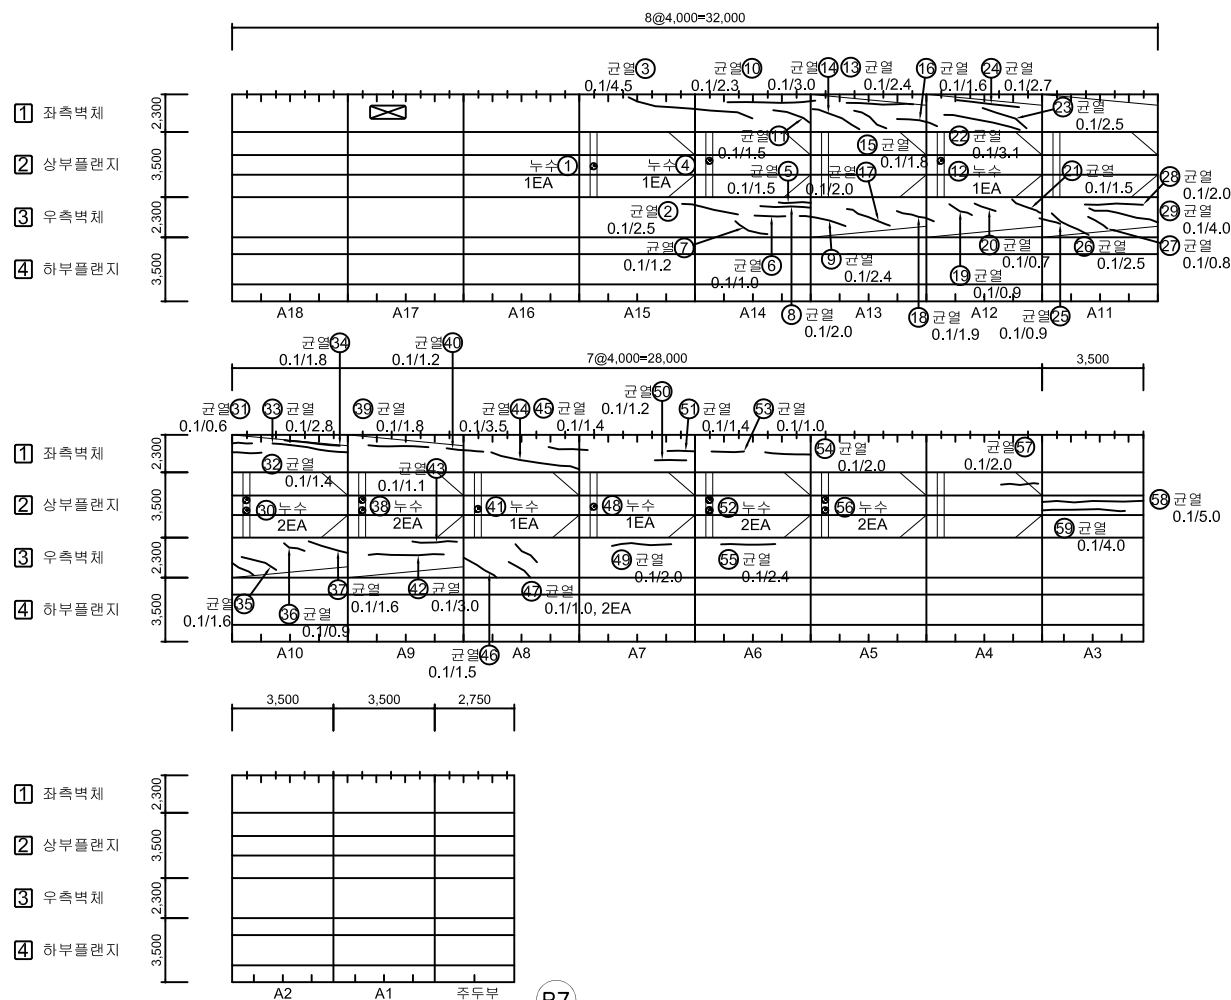[illegible]

SECTION

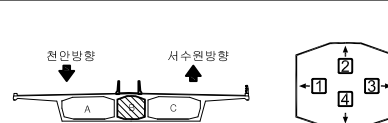
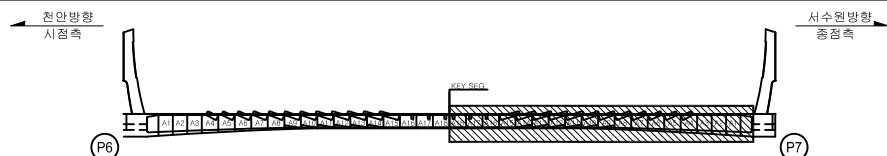



표 례	 CW 0.2	 간 격	 양상간격	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손물막	 재료비리	 벽 태	구조물명	평택대교	
	 벽기,벽락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부 식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	105	

손상물량표


BOX (B)

← 천 안


서수원 →

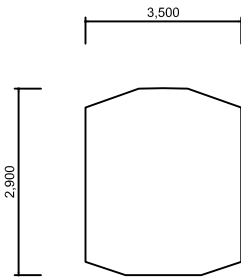


격벽부(시점쪽)

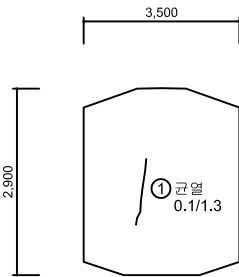

격벽부(종점쪽)

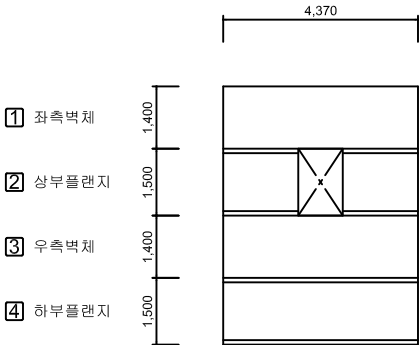


주두부 연결통로

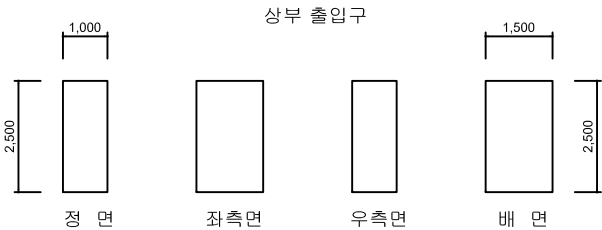

KEY PLAN


← 천안방향
시점측

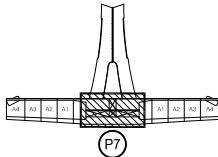

P7

→ 서수원방향
종점측

SECTION




No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

부 레	 CW 0.2	 관 열	 망상균열	 철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 백 태	구조물명	평택대교	
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	106	

BOX (B)

← 천 안 서수원 →

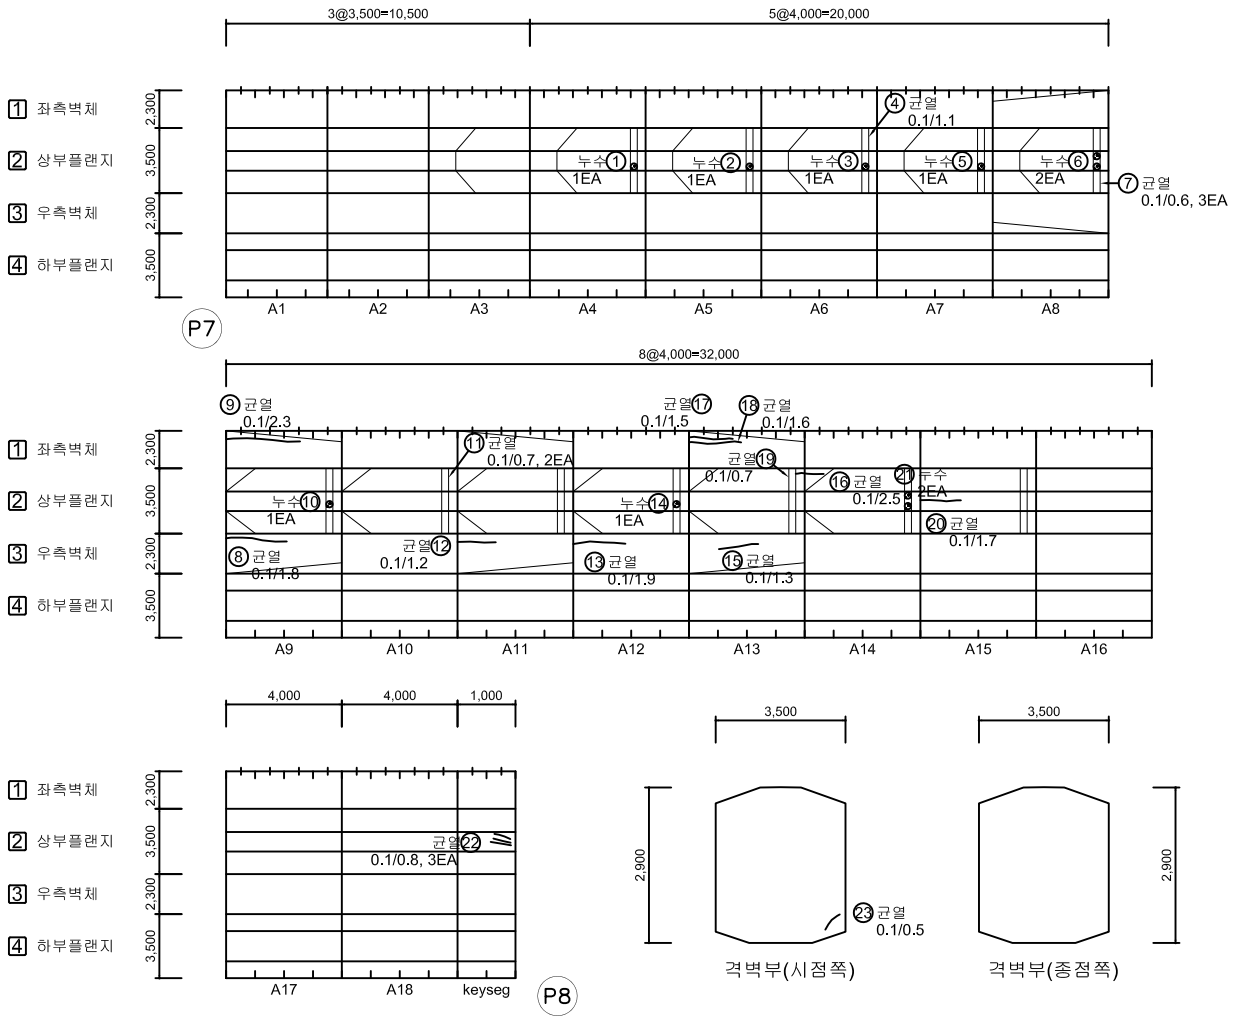

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
2	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
3	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
4	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
5	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
6	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
7	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
10	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
11	상부플랜지	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
14	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
15	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
21	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
22	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	3	2.40	m	
23	격벽부	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION




범례	CW 0.2	양상균열	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	벽, 태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
레	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	107

손상물량표

BOX (C)


← 천 안

서수원➡

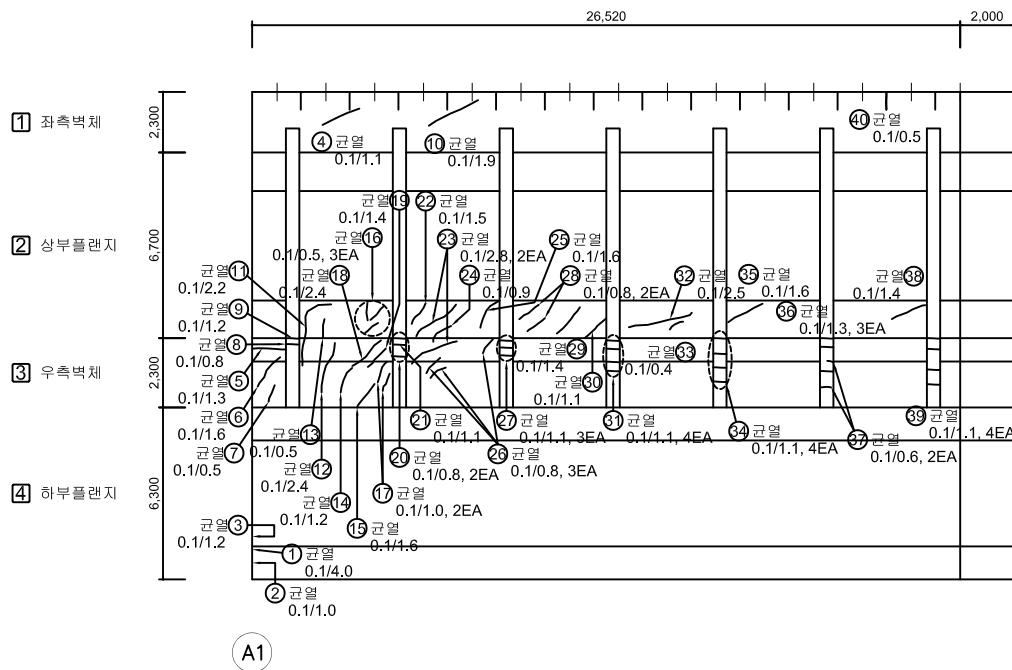

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
2	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	격벽부	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
8	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
11	우측벽체/상부플랜지	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
12	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	3	1.50	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
18	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
19	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
20	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	2.8	-	2	5.60	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
26	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	3	2.40	m	
27	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	3	3.30	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	4	4.40	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
33	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	4	4.40	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	

KEY PLAN

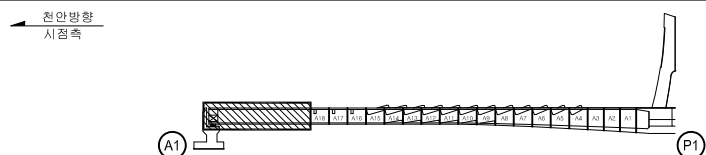

SECTION




본		간 결		망상경결		청근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전진검검출의
		파손, 탈락		재료부리		백 대	구조물명	평택대교
례		박리, 박락		부수, 채수		자갈, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사원적		기 타		배수구막힘	도면번호	108

손상물량표


BOX (C)

← 천 안

서수원➡

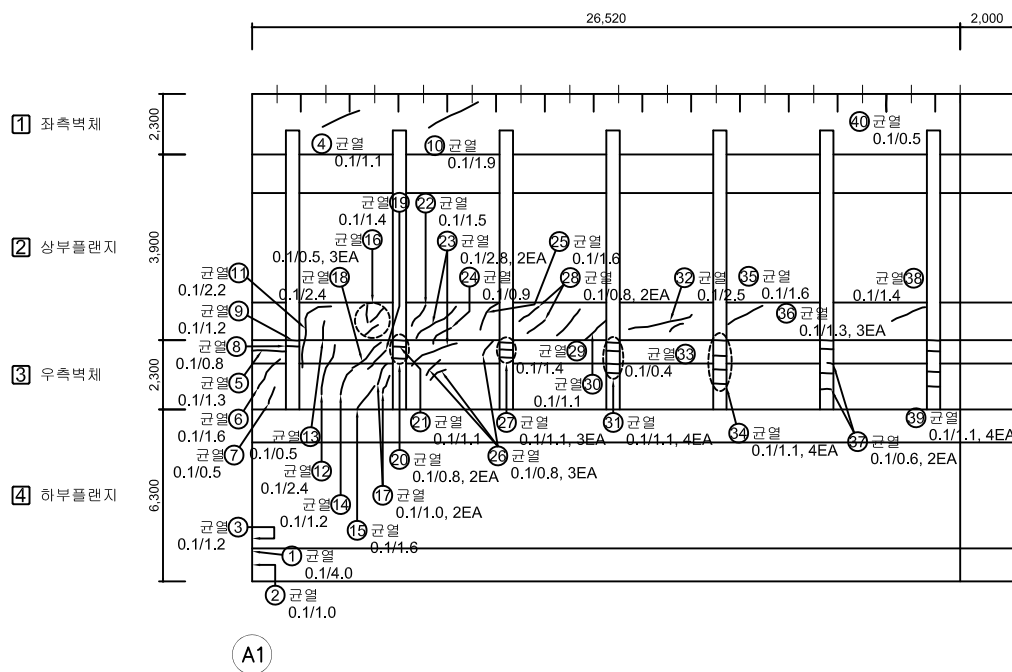[illegible]

KEY PLAN

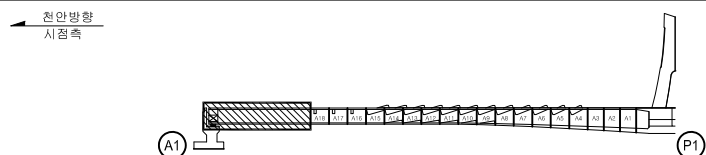

SECTION




본 례		간 결		강상근결		최근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전진검검율의
		파손, 탈락		재료변리		백 대	구조물명	평택대교
		박리, 박락		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사회적		기 타		배수구막힘	도면번호	109

손상물량표

BOX (C)

← 천 안


서수원➡

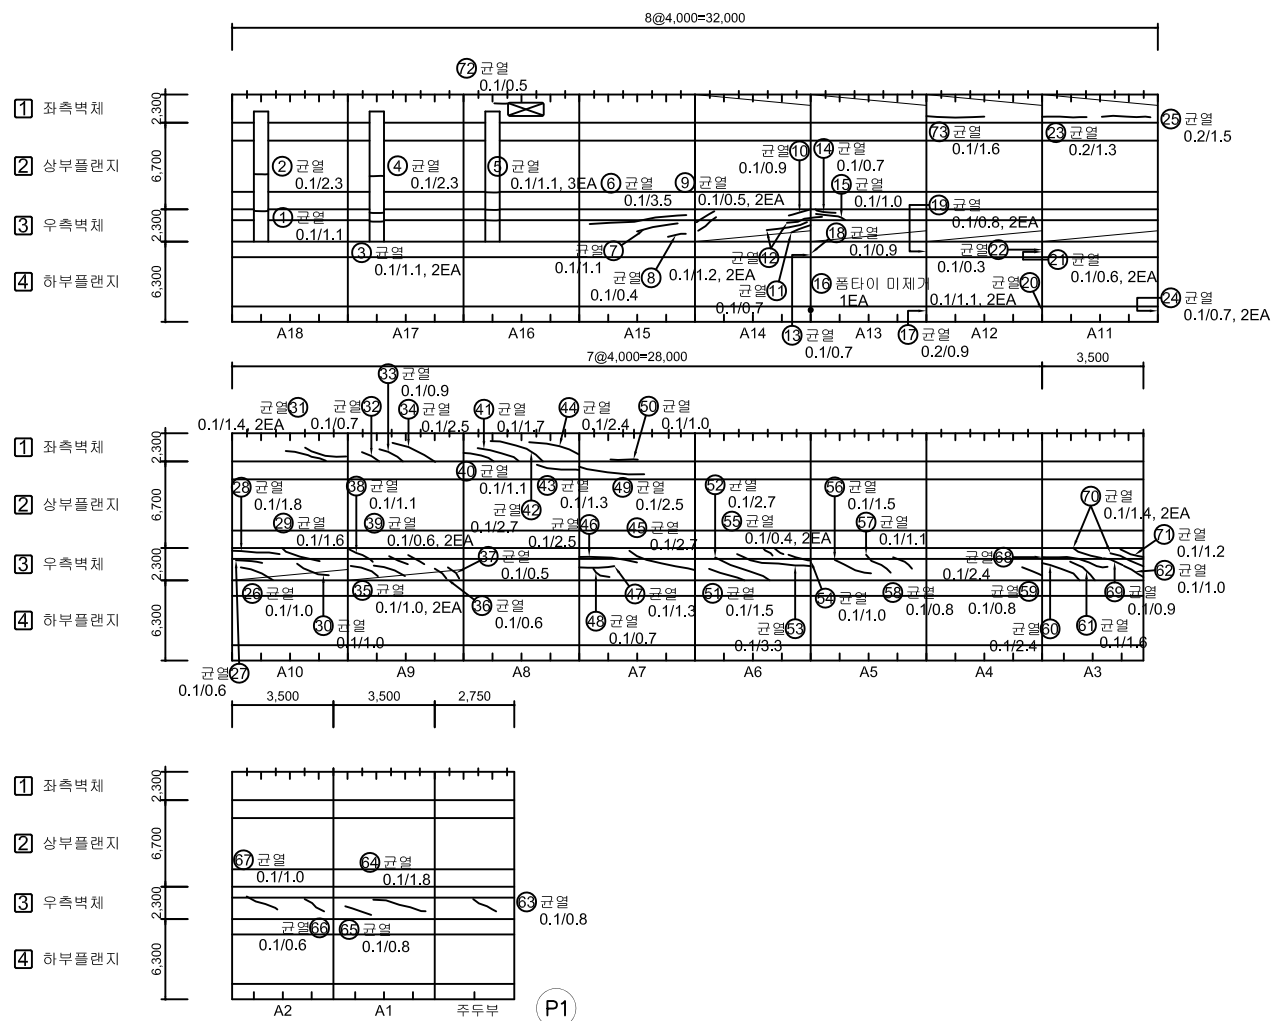

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
3	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
5	상부플랜지/우측벽체	균열	0.1	1.1	-	3	3.30	m	
6	우측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
8	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
10	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
11	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
13	하부플랜지	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
14	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	하부플랜지	폼티이 미제거	-	-	-	1	1.00	EA	
17	하부플랜지	균열	0.2	0.9	-	1	0.90	m	
18	하부플랜지	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
19	하부플랜지	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
20	하부플랜지	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
21	하부플랜지	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
22	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
23	좌측벽체	균열	0.2	1.3	-	1	1.30	m	
24	하부플랜지	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
25	좌측벽체	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	
26	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
27	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
28	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
29	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
30	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	2	2.80	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	

KEY PLAN


SECTION

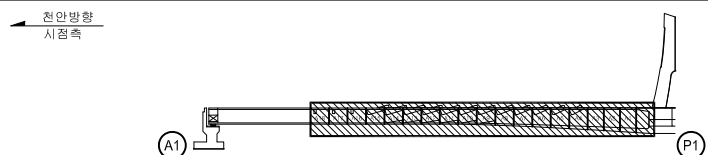

본 례		간 열		강상근열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		피손, 물막		재료보리		벽 태	구조물명	평택대교
		박리, 비력		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		빈 수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사된적		기 타		배수구막힘	도면번호	110


← 처 아

서수원➡

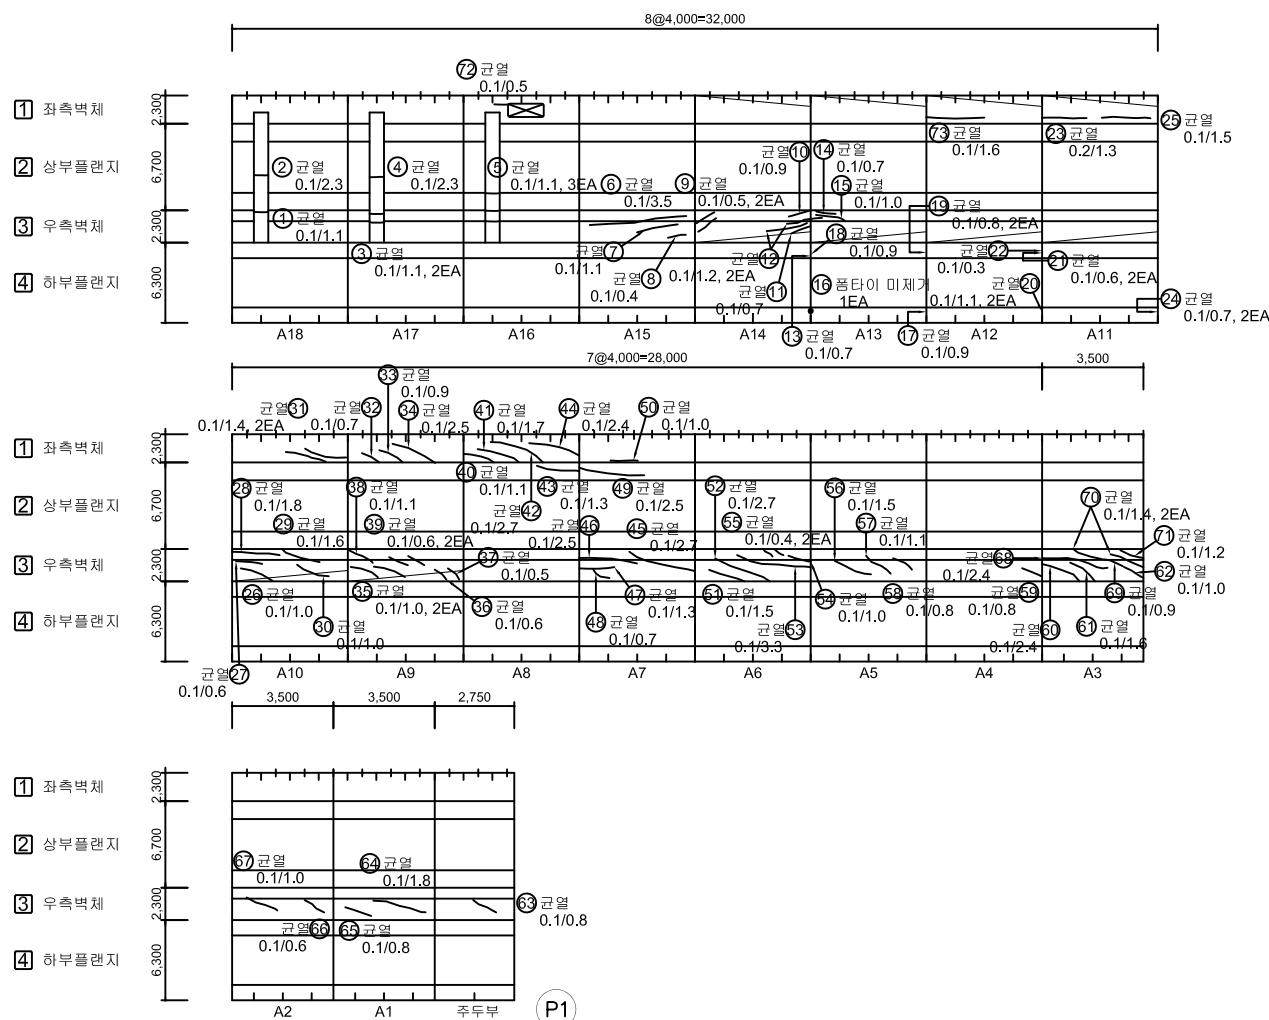

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
37	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
38	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
39	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
40	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
41	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
42	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
43	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
44	상부플랜지	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
45	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
46	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
47	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
48	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
49	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
50	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
51	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
52	우측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
53	우측벽체	균열	0.1	3.3	-	1	3.30	m	
54	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
55	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
56	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
57	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
58	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
59	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
60	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
61	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
62	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
63	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
64	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
65	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
66	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
67	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
68	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
69	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
70	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	2	2.80	m	


SECTION

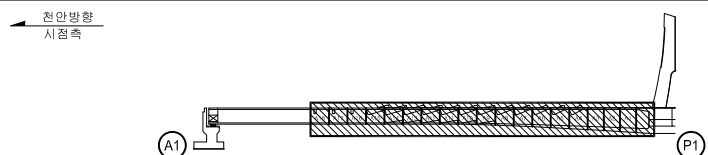

부	 PW 0.2	 간 격	 망상균열	 철근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검결과
	 파손,물막	 재료분리	 백 태	 구조물명	평택대교	
례	 박리, 박락	 부수, 채수	 좌굴, 변형	 조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수 부	 부 식	 책 임 자	이 택 수	
	 토사회적	 기 타	 배수구막힘	 도면번호	111	

손상물량표


BOX (C)

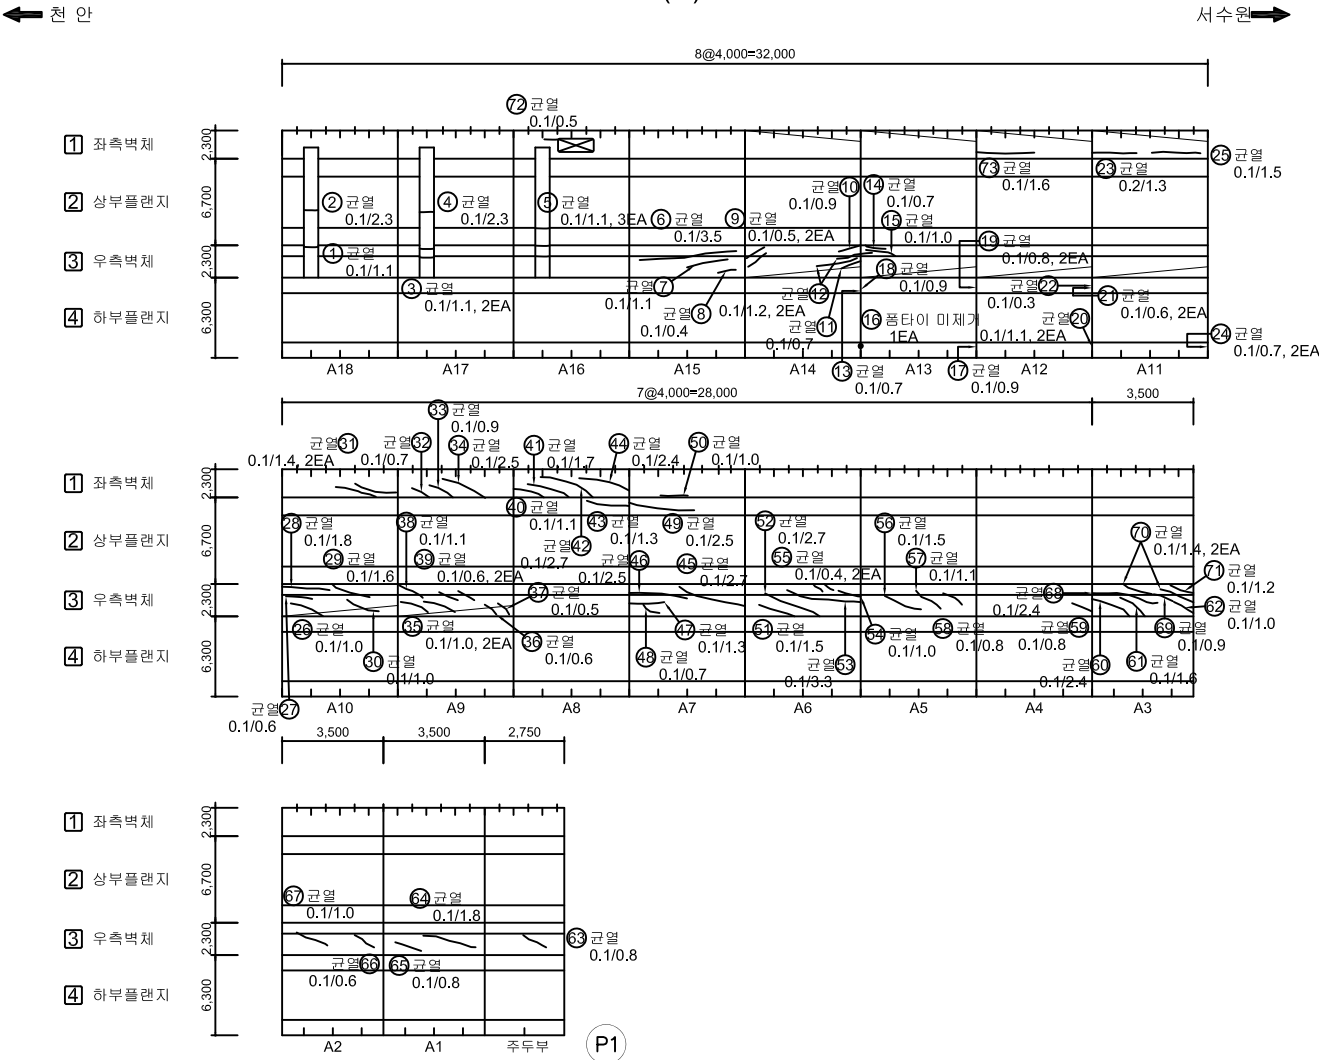

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
71	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
72	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
73	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									

KEY PLAN


SECTION

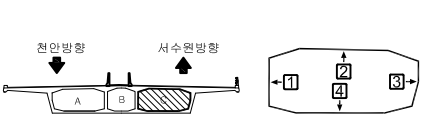

범	표면균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손,탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교
범	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
레	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
레	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	112

손상물량표

BOX (C)

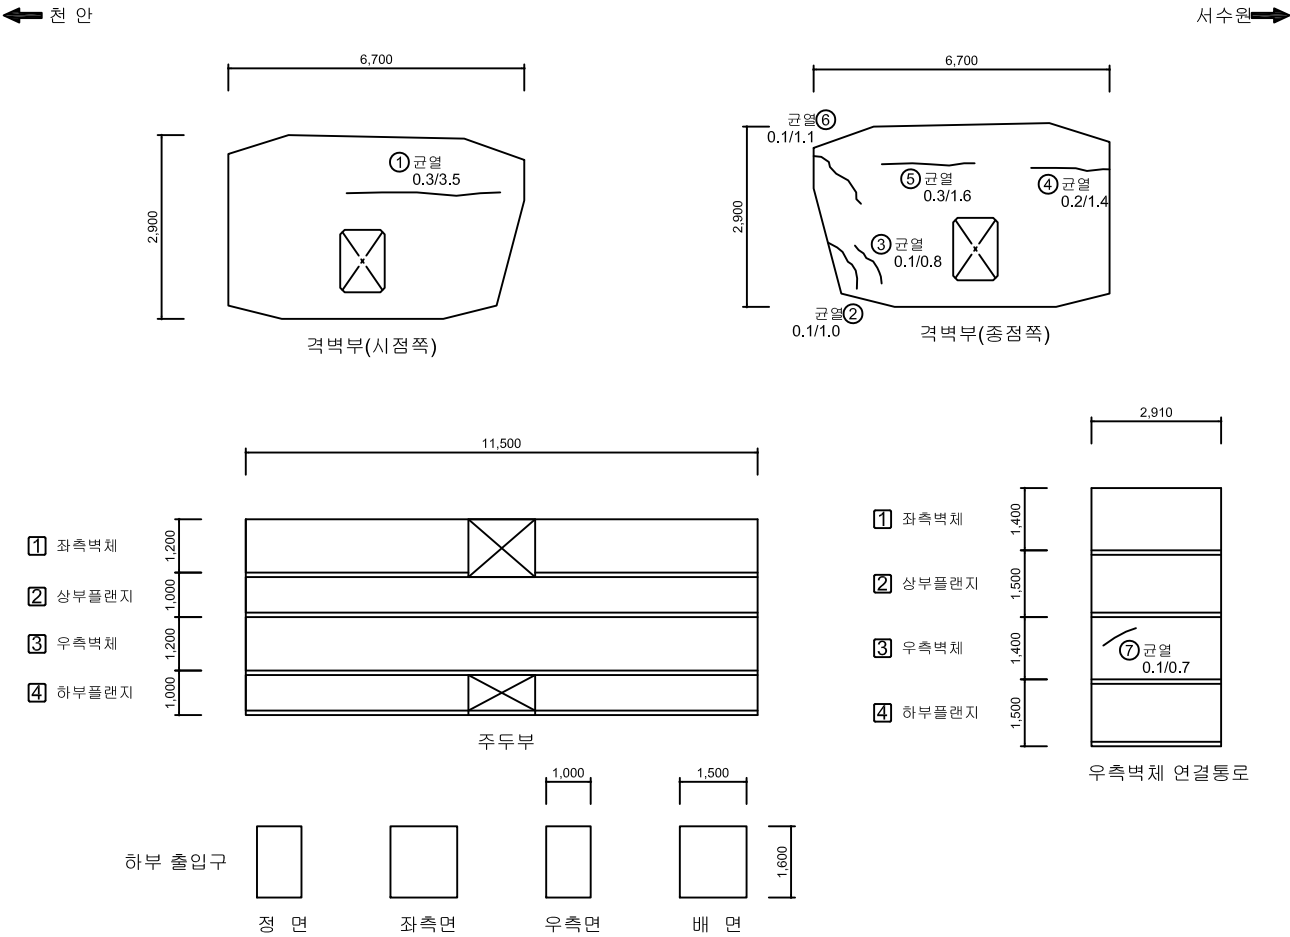

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.3	3.5	-	1	3.50	m	
2	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	격벽부	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
4	격벽부	균열	0.2	1.4	-	1	1.40	m	
5	격벽부	균열	0.3	1.6	-	1	1.60	m	
6	격벽부	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
7	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN


SECTION

전안방향 시점측	서수원방향 중점측	전안방향	서수원방향	범례	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
				① 균열	구조물명	평택대교
				② 균열	조사이자	2023.06
				③ 균열	책임자	이택수
				④ 균열	도면번호	113

BOX (C)

← 천 안



서수원 →

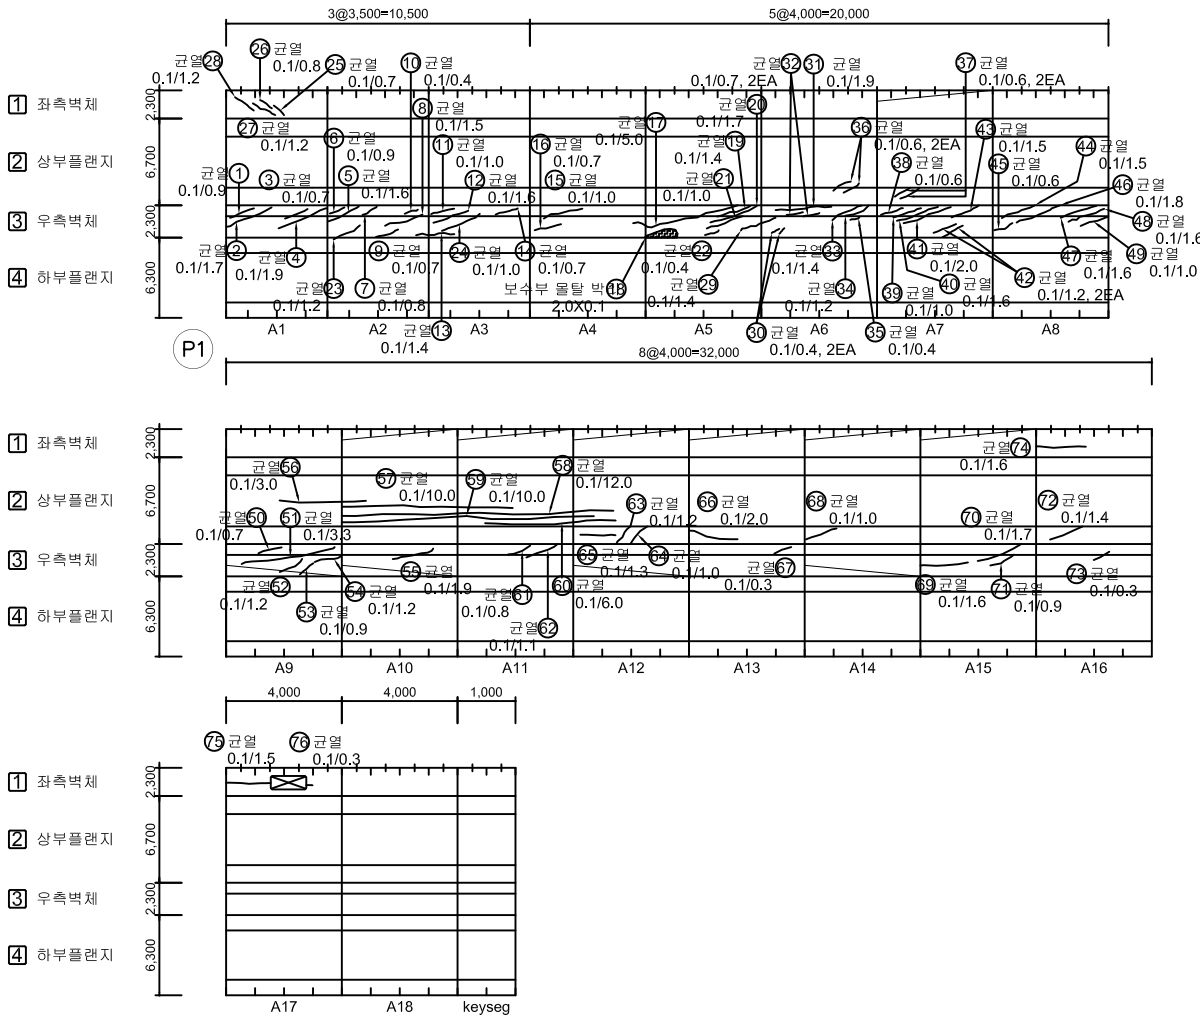

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
3	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
6	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
7	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
10	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
11	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
14	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
17	우측벽체	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
18	우측벽체	보수부 몰탈 박리	-	2.0	0.1	1	0.20	m²	
19	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
20	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
30	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
32	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
33	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
35	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	

KEY PLAN

SECTION

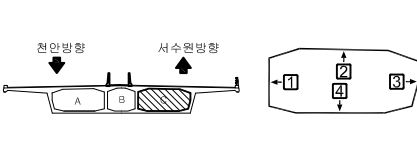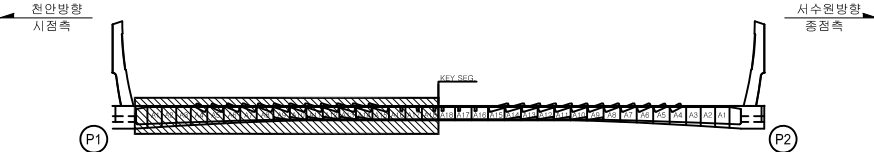



범	범	범	범	범	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	범	범	범	범	평택대교
범	범	범	범	범	2023.06
범	범	범	범	범	이택수
범	범	범	범	범	114

손상물량표

BOX (C)

← 처안

서수원➡

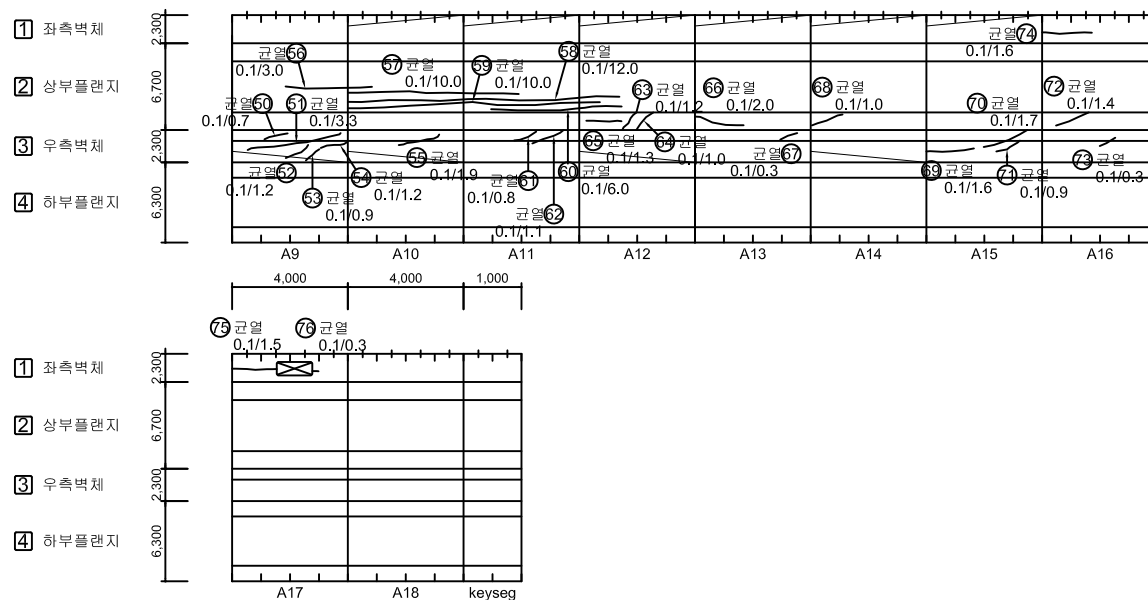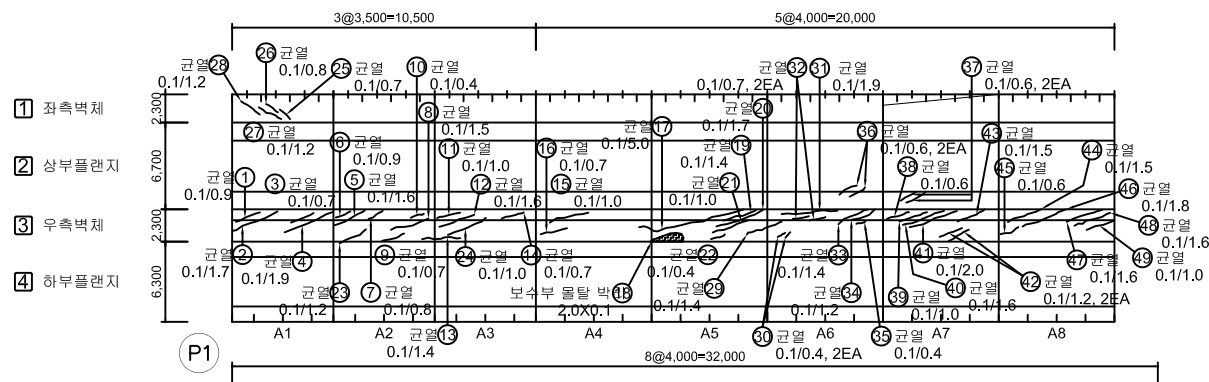

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
37	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
38	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
39	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
40	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
41	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
42	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
43	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
44	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
45	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
46	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
47	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
48	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
49	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
50	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
51	우측벽체	균열	0.1	3.3	-	1	3.30	m	
52	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
53	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
54	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
55	우측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
56	우측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
57	상부플랜지	균열	0.1	10.0	-	1	10.00	m	
58	상부플랜지	균열	0.1	12.0	-	1	12.00	m	
59	상부플랜지	균열	0.1	10.0	-	1	10.00	m	
60	상부플랜지	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	
61	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
62	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
63	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
64	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
65	상부플랜지	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
66	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
67	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
68	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
69	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
70	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	

KEY PLAN

SECTION

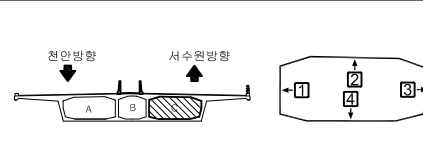
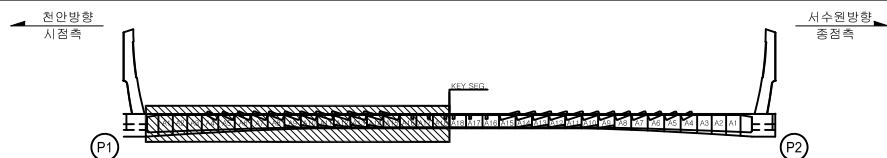




표 례		간 율		방상간율		철근노출	용 역 명	2023년 국도43호선 평택대교
		피손,물막		재료변리		백 태	구조물명	평택대교
		박리,브릭		누수,채수		자갈,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사퇴적		기 타		배수구막힘	도면번호	115

손상물량표

BOX (C)



← 천 안

서수원➡

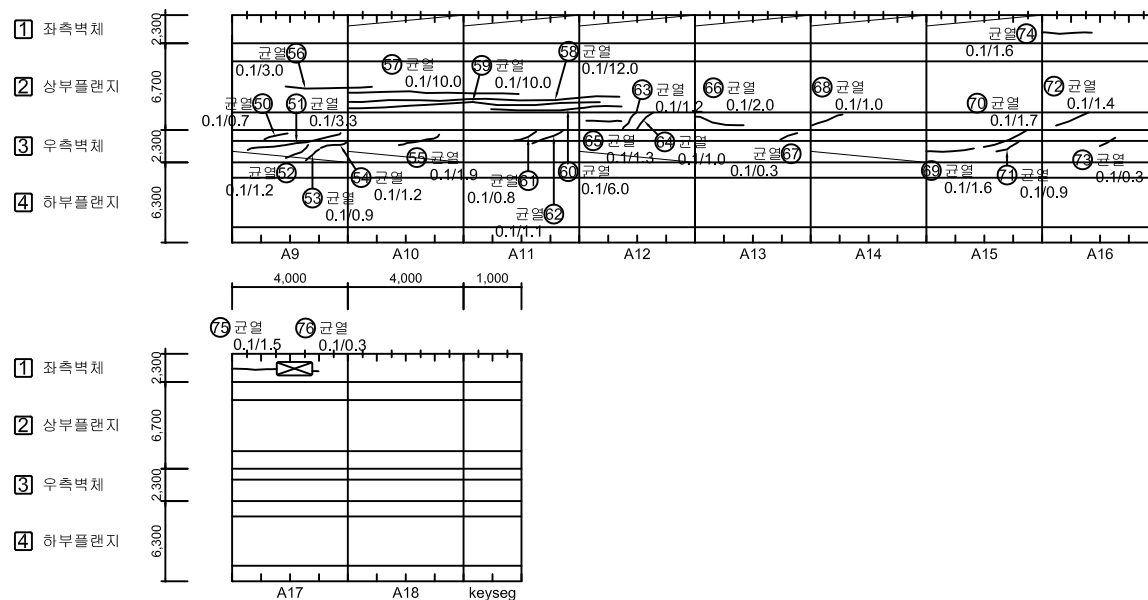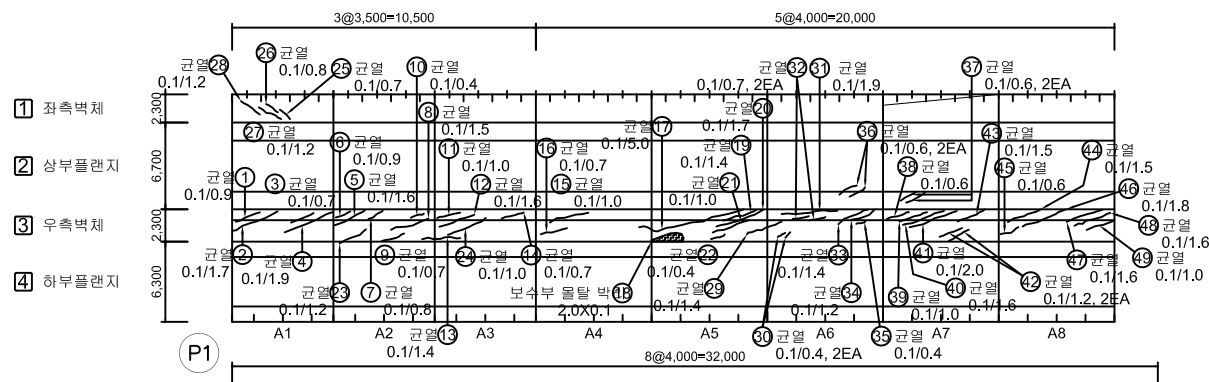

KEY PLAN

SECTION

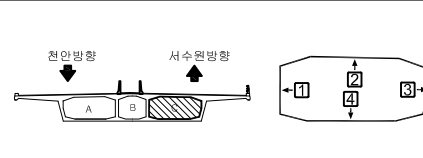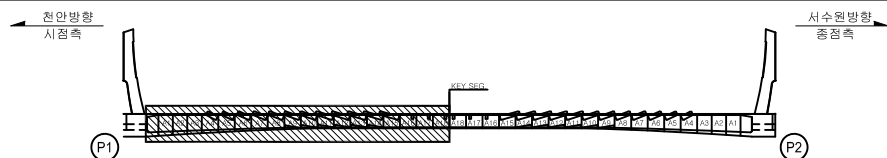[illegible]


본 례		간 역		강상간역		철도노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 물막		채널배면		꽃 대	구조물명	평택대교
		벽면, 리라		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		변수 부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	116

손상물량표

BOX (C)

← 처안

서수원➡

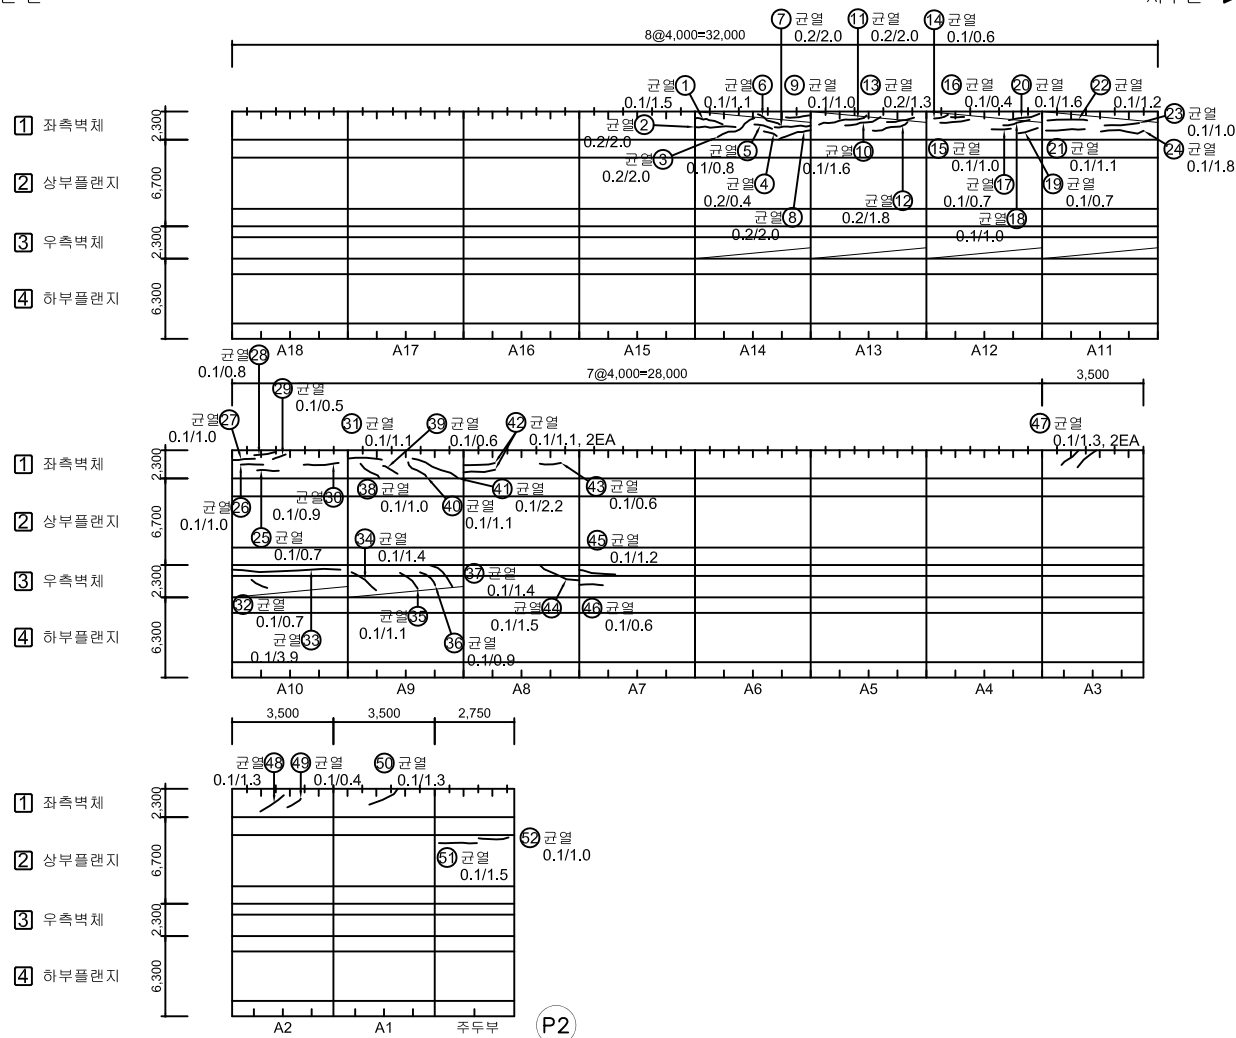

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀 안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
2	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
3	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
4	좌측벽체	균열	0.2	0.4	-	1	0.40	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
7	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
8	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
11	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
12	좌측벽체	균열	0.2	1.8	-	1	1.80	m	
13	좌측벽체	균열	0.2	1.3	-	1	1.30	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
32	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
33	우측벽체	균열	0.1	3.9	-	1	3.90	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
35	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	

KEY PLAN

SECTION



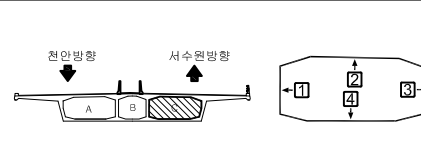


표 례	 PW 0.2	 간 격	 망상교편	 철근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 풍택대교 정밀안전점검결과역
	 파손,물막	 재료변리	 벽 태	구조물명	풍택대교	
	 박리,박락	 부수,채수	 자갈,면형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부 식	책 임 자	이 택 수	
	 토사회적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	117	



BOX (C)

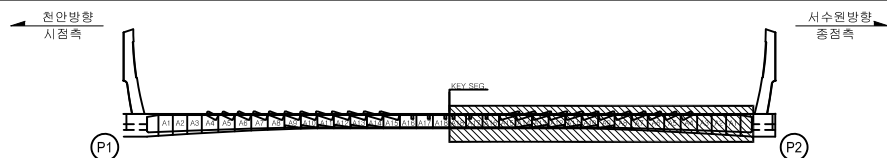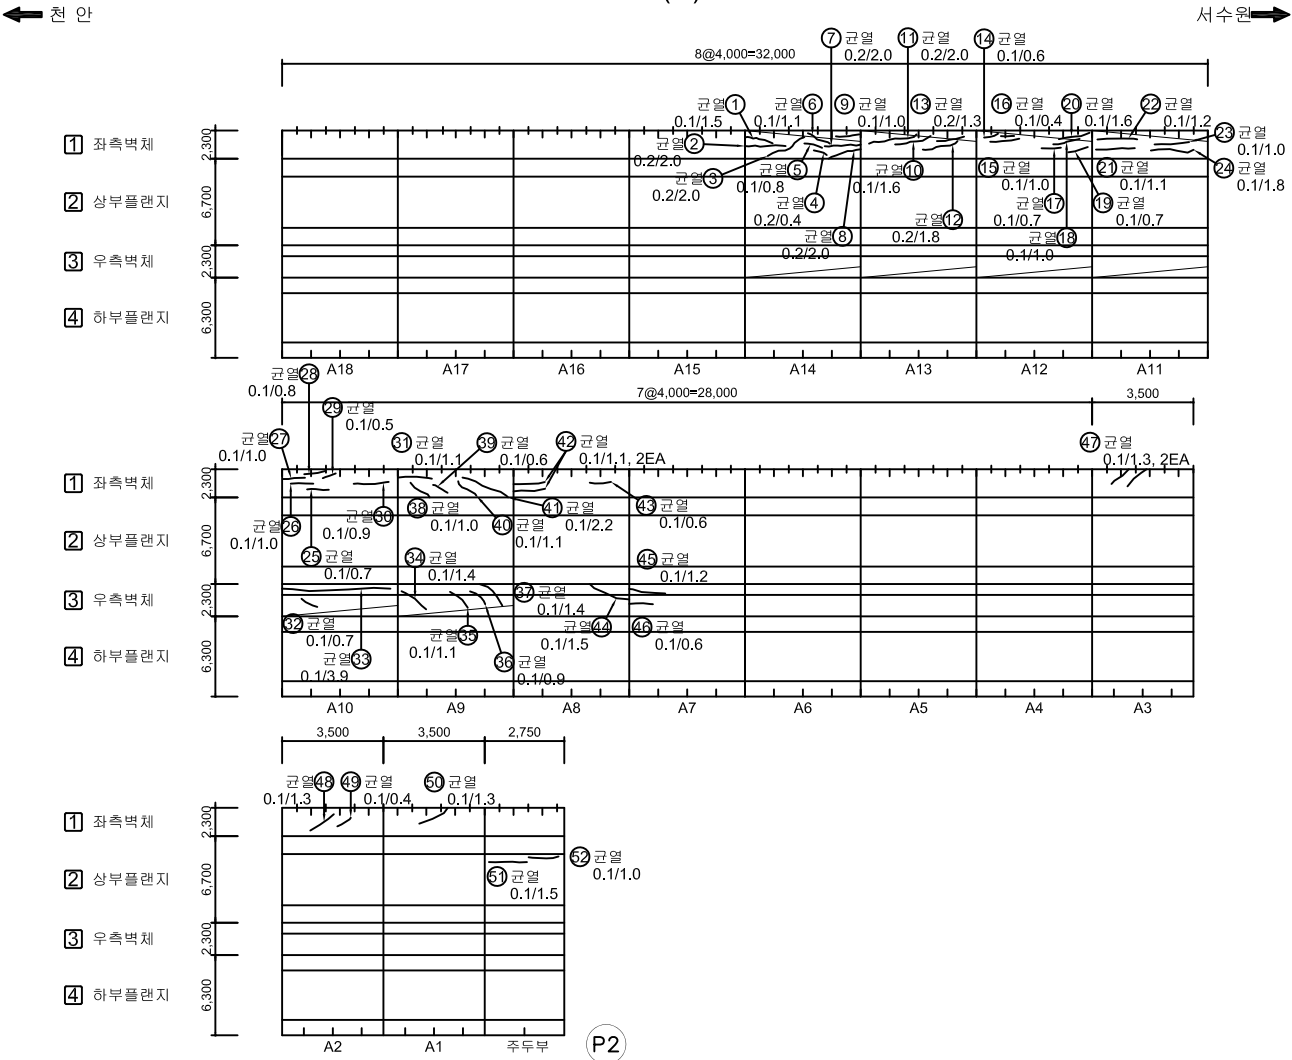

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
37	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
38	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
39	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
40	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
41	좌측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
42	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
43	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
44	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
45	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
46	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
47	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
48	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
49	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
50	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
51	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
52	상부플랜지	균열	0.1	1.0		1	1.00	m	
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

KEY PLAN


SECTION

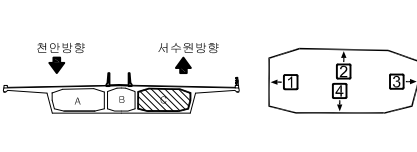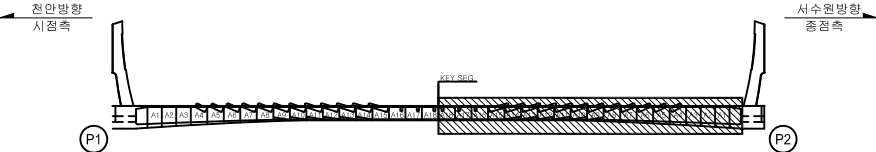

범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손, 탈락	방수, 누수	배수, 배수	배수, 배수	구조물명	평택대교
범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	조사일자	2023.06
범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	책임자	이택수
범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	118

손상물량표

BOX (C)

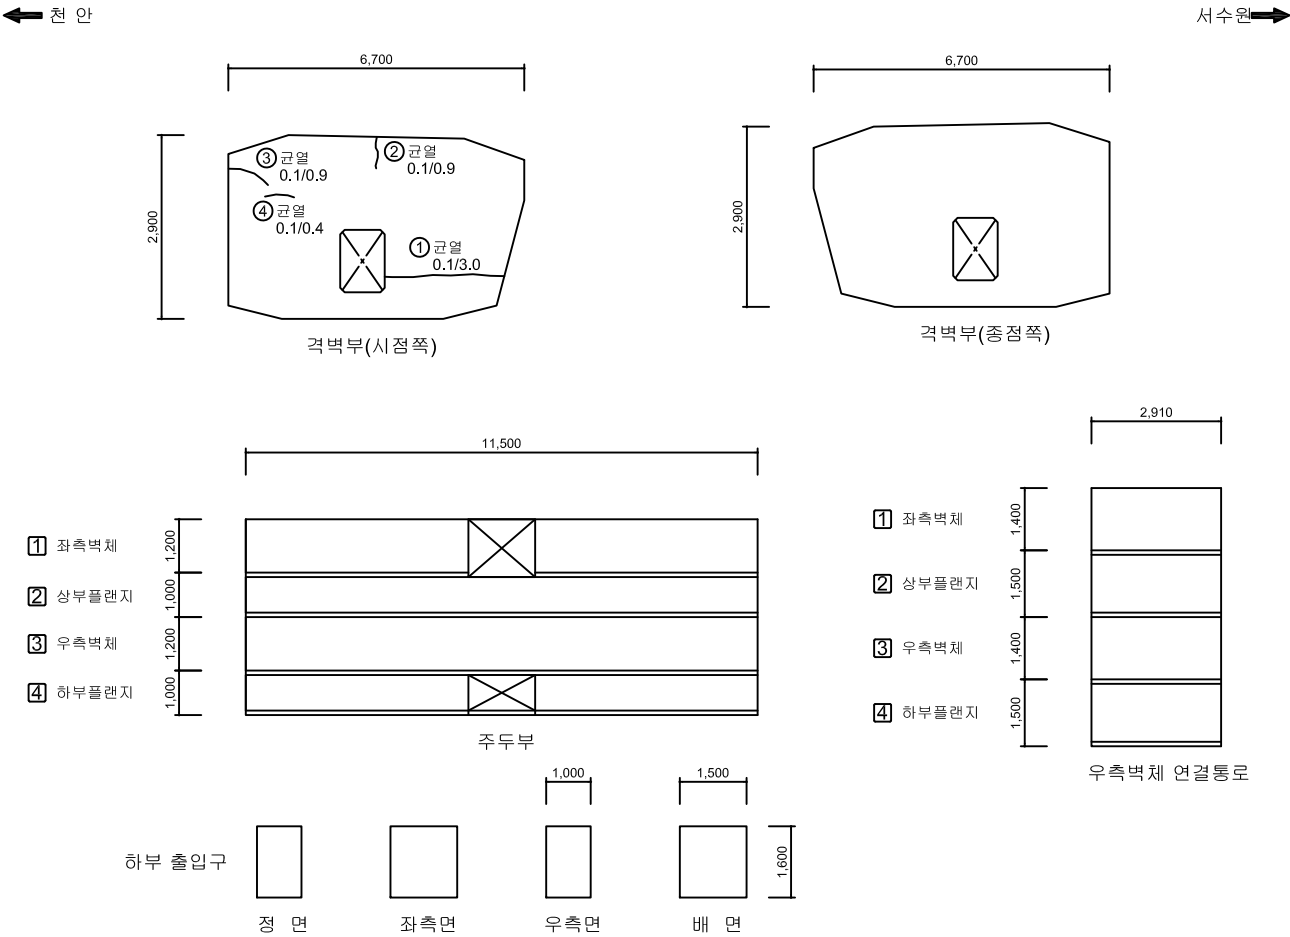


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
2	격벽부	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
3	격벽부	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
4	격벽부	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN		SECTION		범례		용역명	
						2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역	
						구조물명	
						조사일자	
						책 임 자	
						도면번호	
						119	

BOX (C)

← 천 안



서수원 →

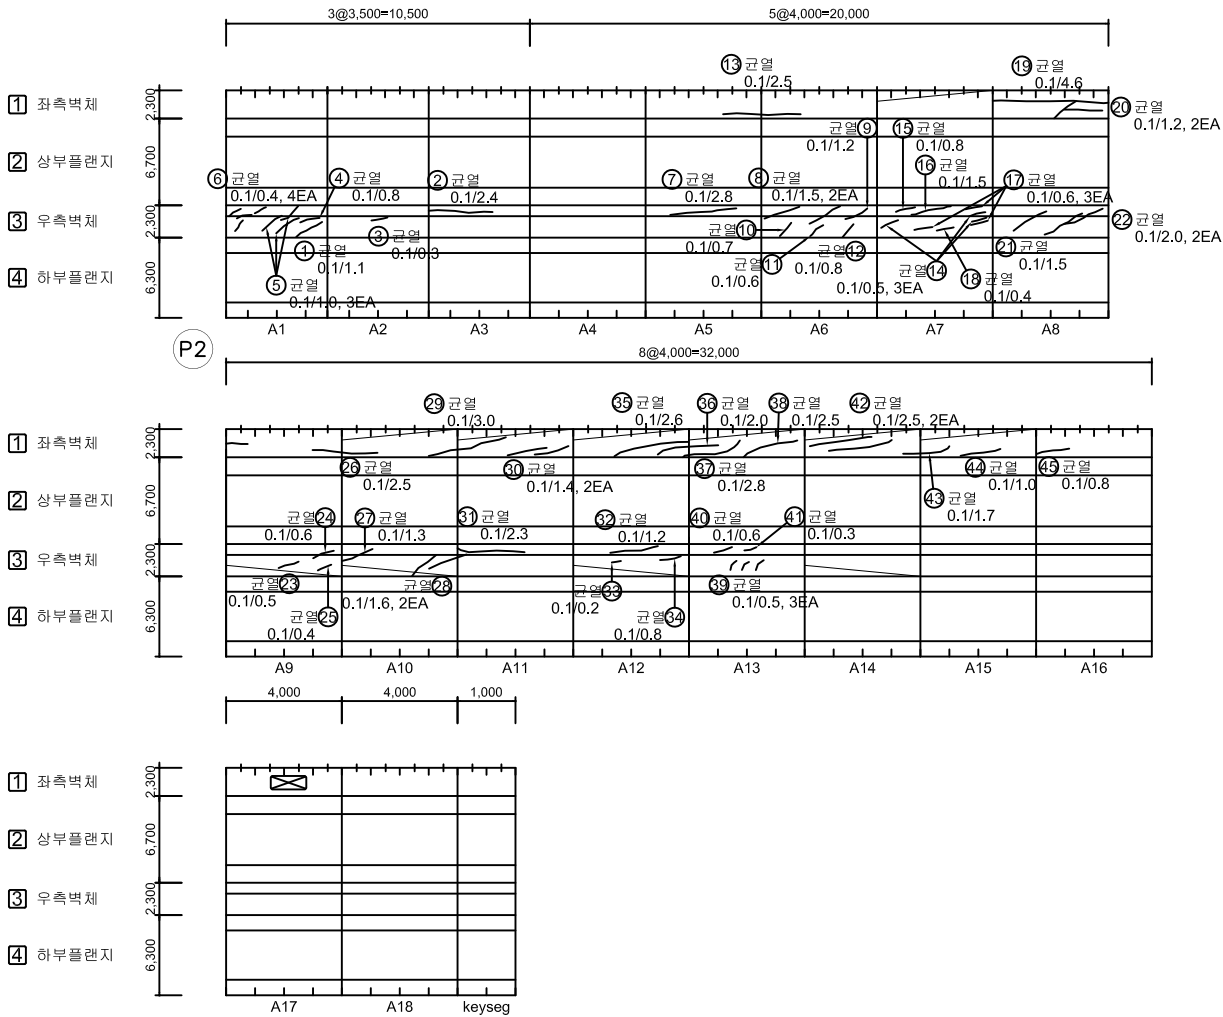

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
2	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
3	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
4	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
6	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	4	1.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	2.8	-	1	2.80	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
10	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
11	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
12	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
14	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	3	1.50	m	
15	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
16	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
18	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	4.6	-	1	4.60	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
22	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
23	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
24	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
25	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
27	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
28	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	2	3.20	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	2	2.80	m	
31	우측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
32	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
33	우측벽체	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
34	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	

KEY PLAN

SECTION

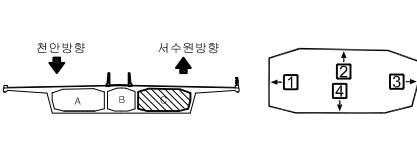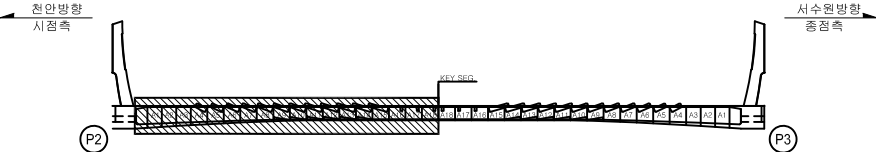


범	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	평택대교
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	2023.06
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	이택수
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	120

손상물량표


BOX (C)

← 처안


서수원➡

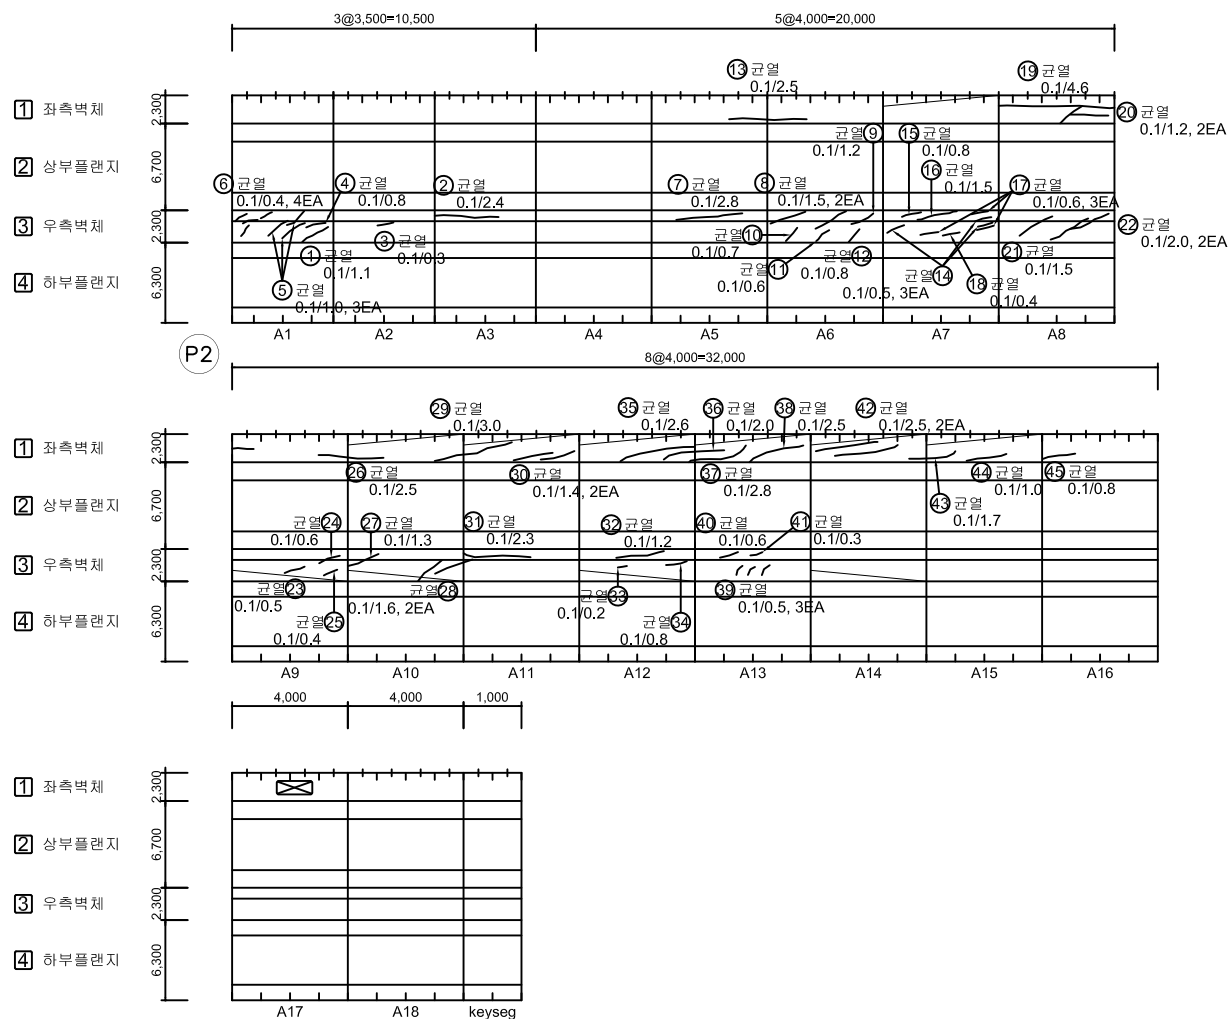[illegible]

KEY PLAN

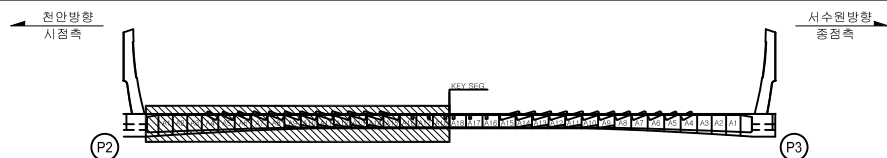

SECTION

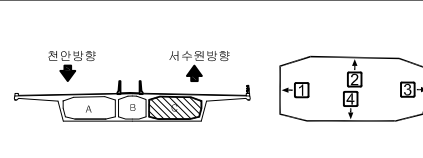


본 례	 CW 0.2	간 열		양상간열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		채널변리		못 태	구조물명	평택대교
		박리, 비력		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		토수 부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	121

BOX (C)

← 천 안



서수원 →

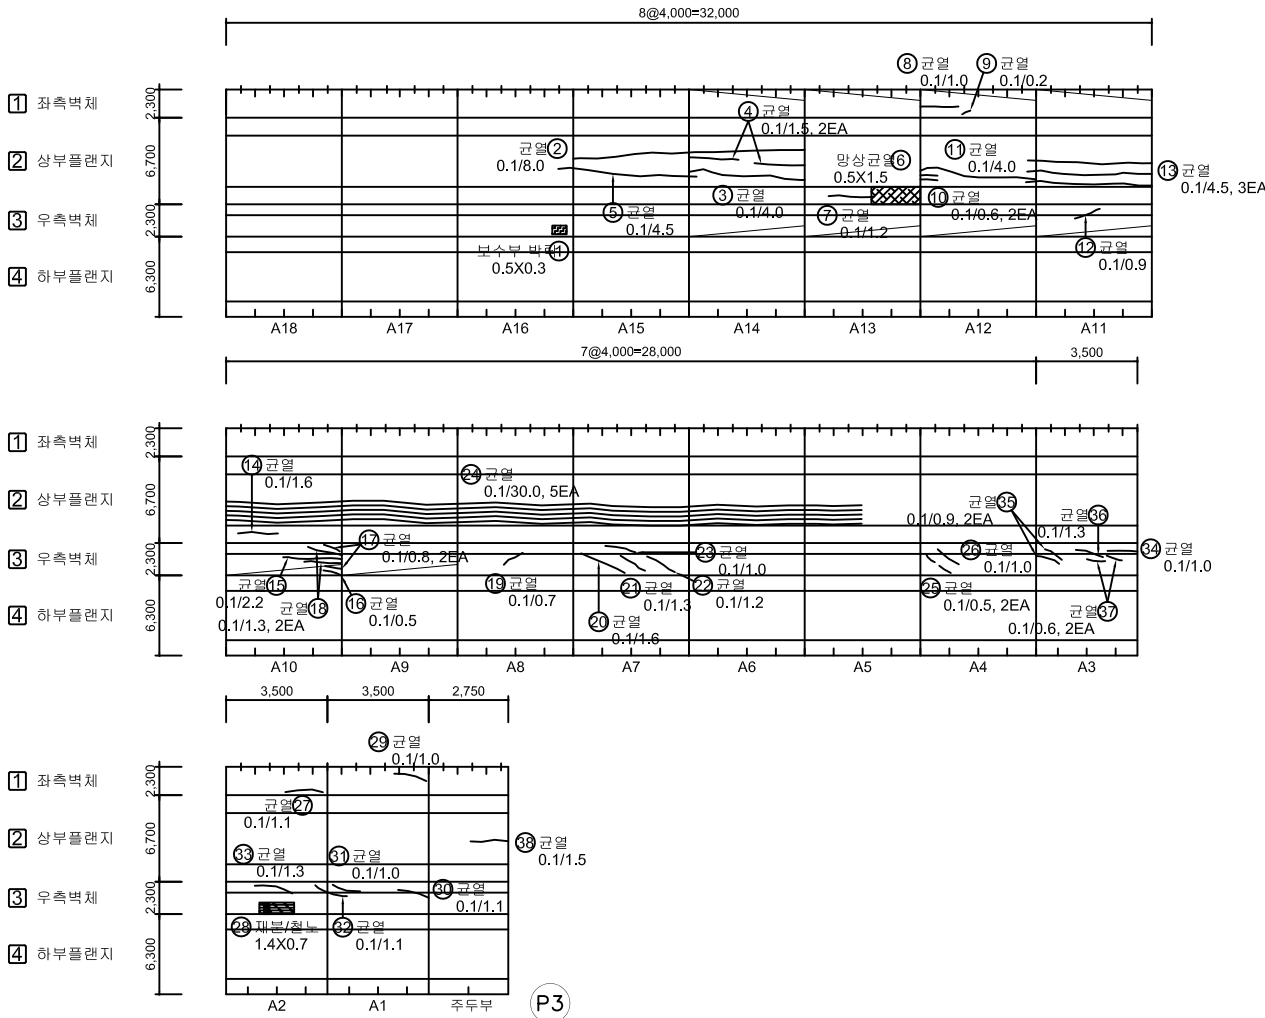

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	보수부 박락	-	0.5	0.3	1	0.15	m²	
2	상부플랜지	균열	0.1	8.0	-	1	8.00	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
5	상부플랜지	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
6	상부플랜지	망상균열	-	0.5	1.5	1	0.75	m²	
7	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
10	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
11	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
12	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	4.5	-	3	13.50	m	
14	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
15	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
20	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
22	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	30.0	-	5	150.00	m	
25	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
26	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
28	우측벽체	재료분리/철근노출	-	1.4	0.7	1	0.98	m²	
29	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
30	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
32	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
33	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
35	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	

KEY PLAN

SECTION

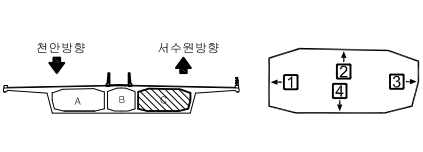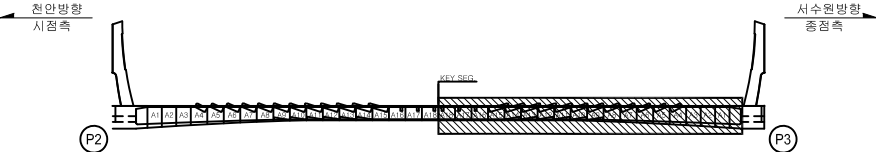


범	표면/철근	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면/철근	망상균열	철근노출	구조물명	평택대교
	표면/철근	망상균열	철근노출	조사일자	2023.06
	표면/철근	망상균열	철근노출	책임자	이택수
	표면/철근	망상균열	철근노출	도면번호	122

손상물량표


BOX (C)

← 처안

서수원➡

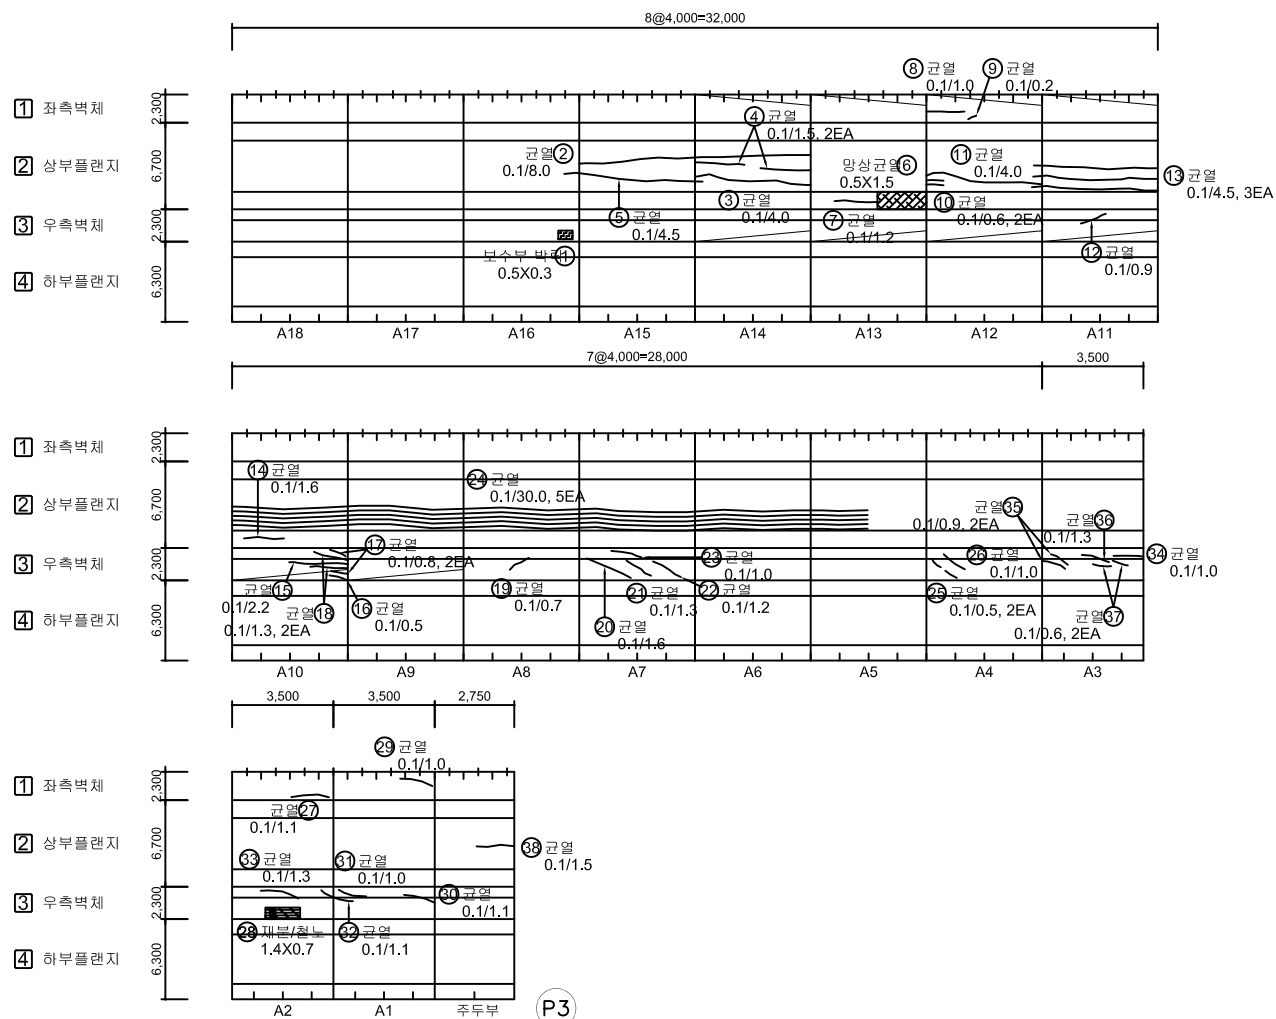[illegible]

KEY PLAN

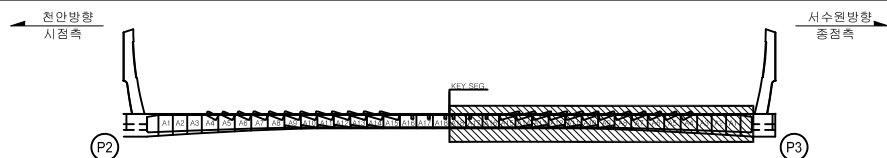


SECTION




분	PW 0.2 파손, 탈락 박리, 박락	망상균열 재료변리 부수, 채수	절근노출 자갈, 연형	영역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검결과영역
	표면오염 토사퇴적	부식 기타	부식 배수구막힘	구조물명	평택대교
레				조사일자	2023.06
				책임자	이택수
				도면번호	123

손상물량표

BOX (C)

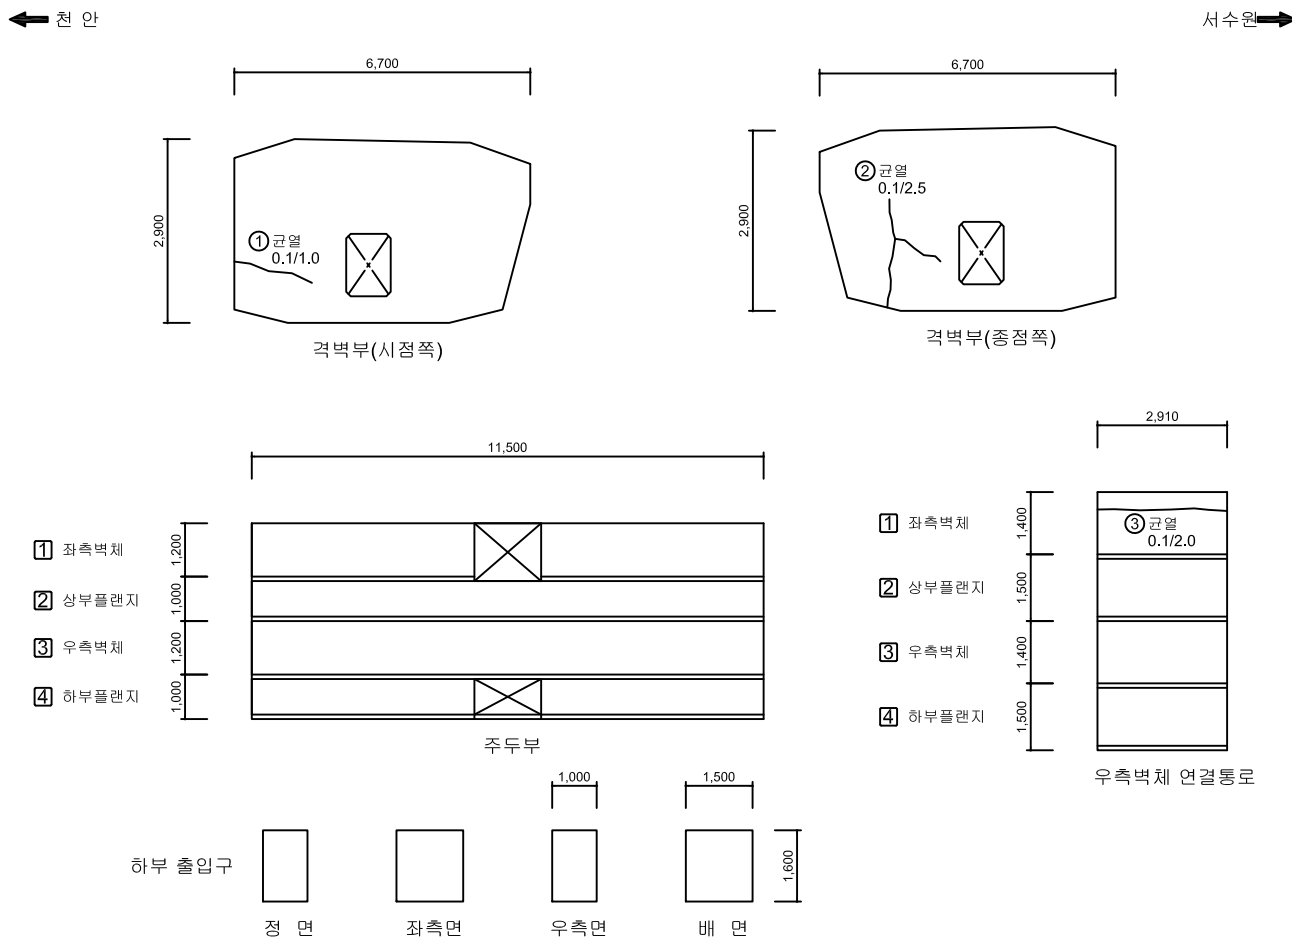[illegible]

KEY PLAN

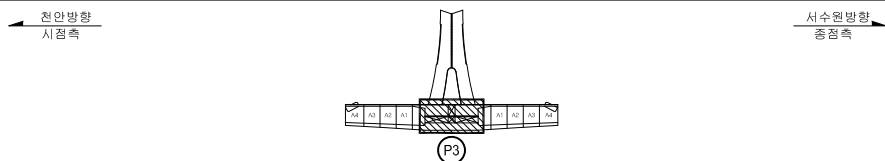

SECTION




본 례	 CW 0.2	 간 격	 망상간격	 철근노출	용역명	2023년 수도권43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 피스,탈락	 재료분리	 벽 태	구조물명	평택대교	
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	124	

BOX (C)

← 천 안



서수원 →

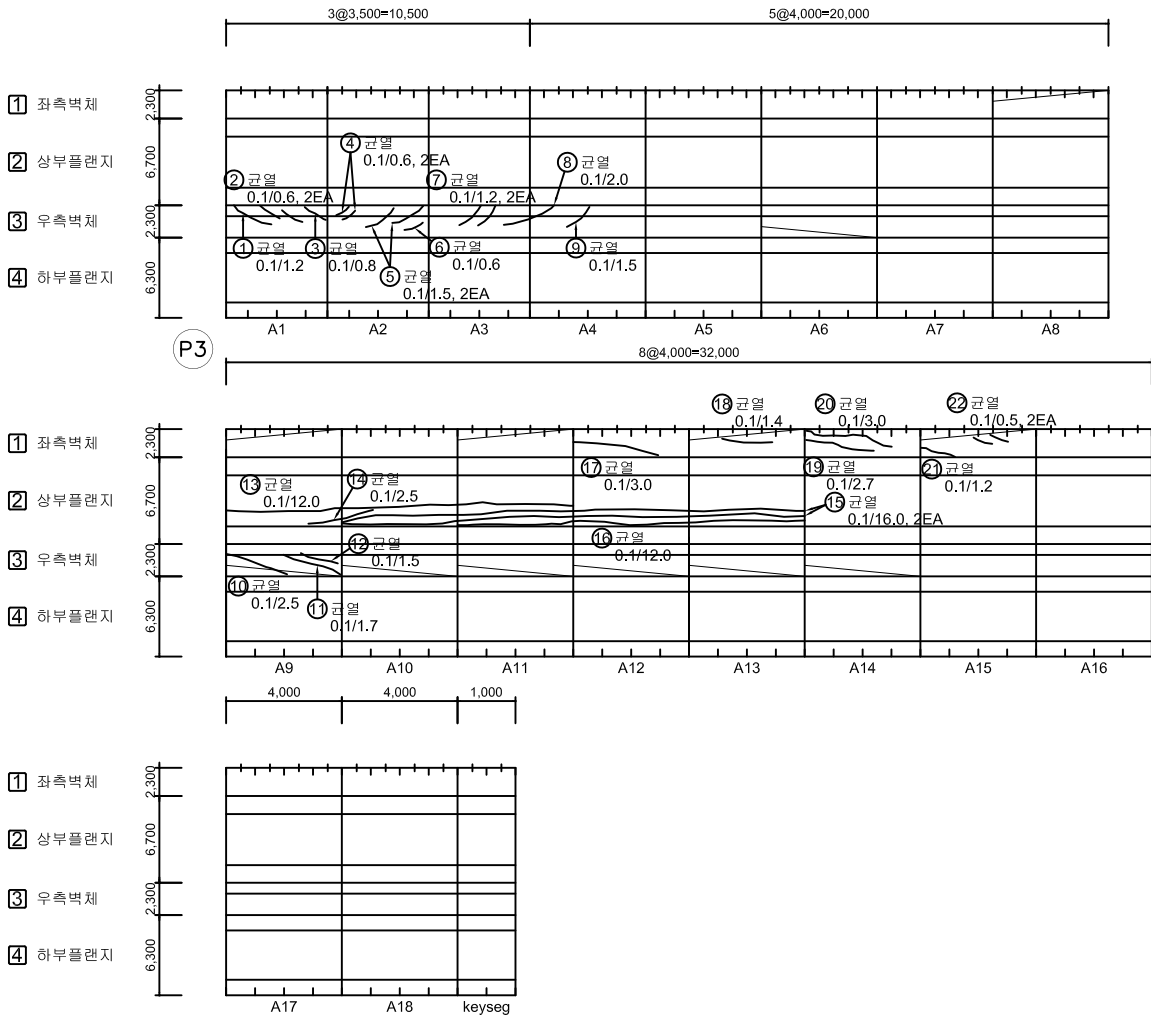

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
2	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
3	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
4	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
6	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
8	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
10	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
11	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	12.0	-	1	12.00	m	
14	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
15	상부플랜지	균열	0.1	16.0	-	2	32.00	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	12.0	-	1	12.00	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

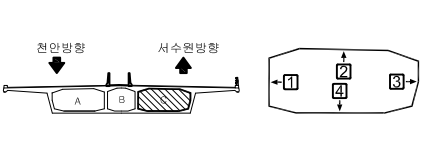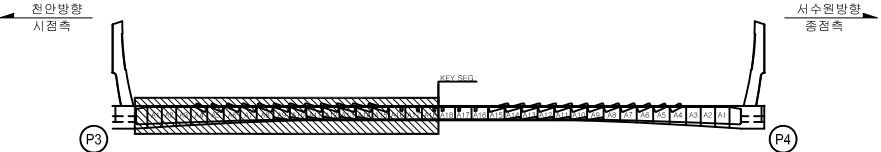


범	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	125	

BOX (C)

← 천 안



서수원 →

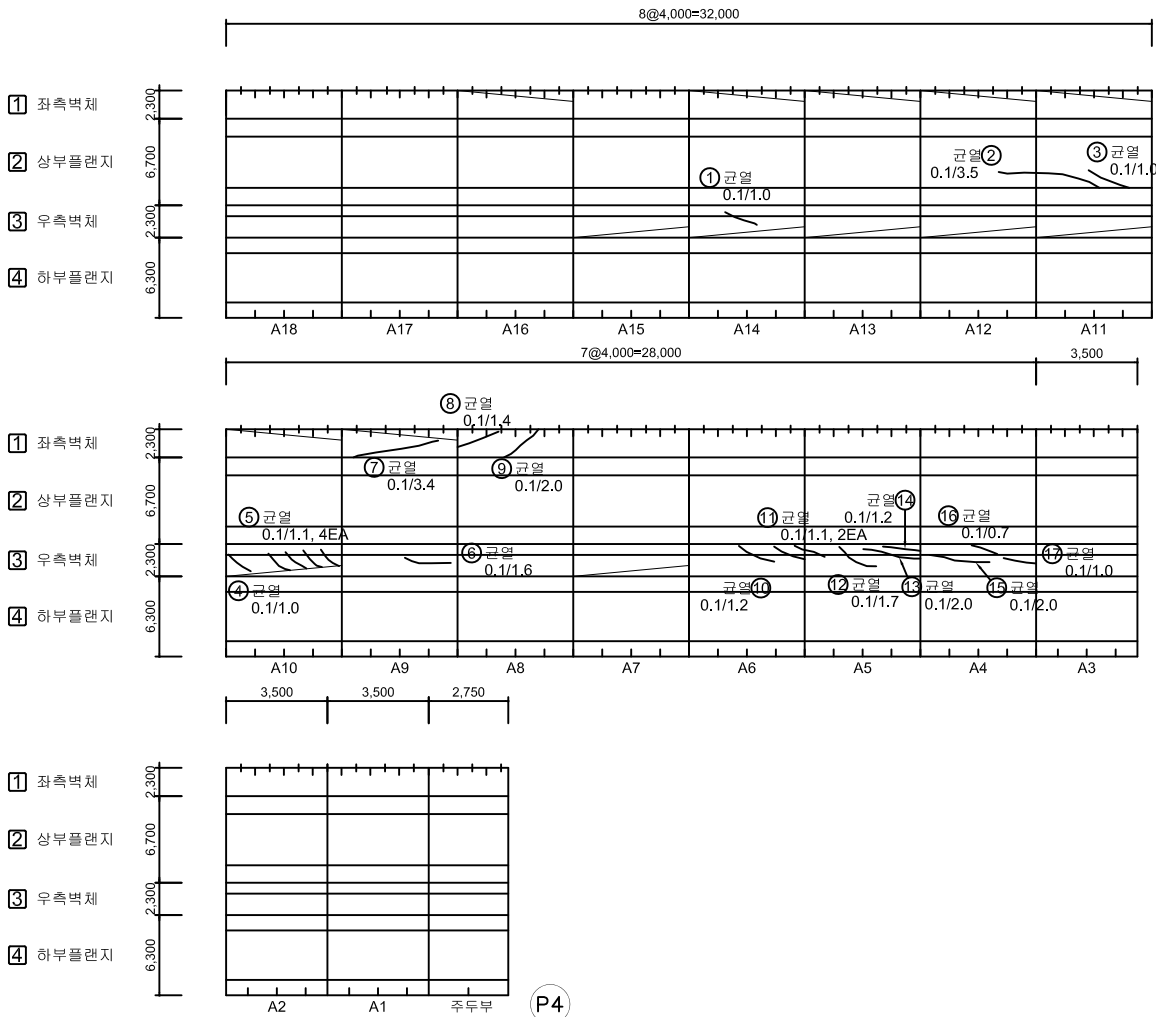

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	4	4.40	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	3.4	-	1	3.40	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
10	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
11	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
13	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
15	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN


SECTION

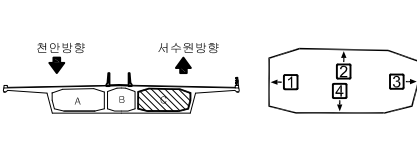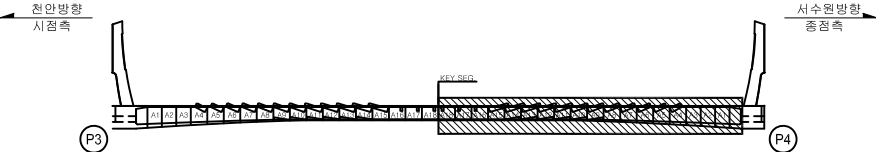

50	CW 0.2	균열		망상균열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
		박리,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	126

손상물량표

BOX (C)

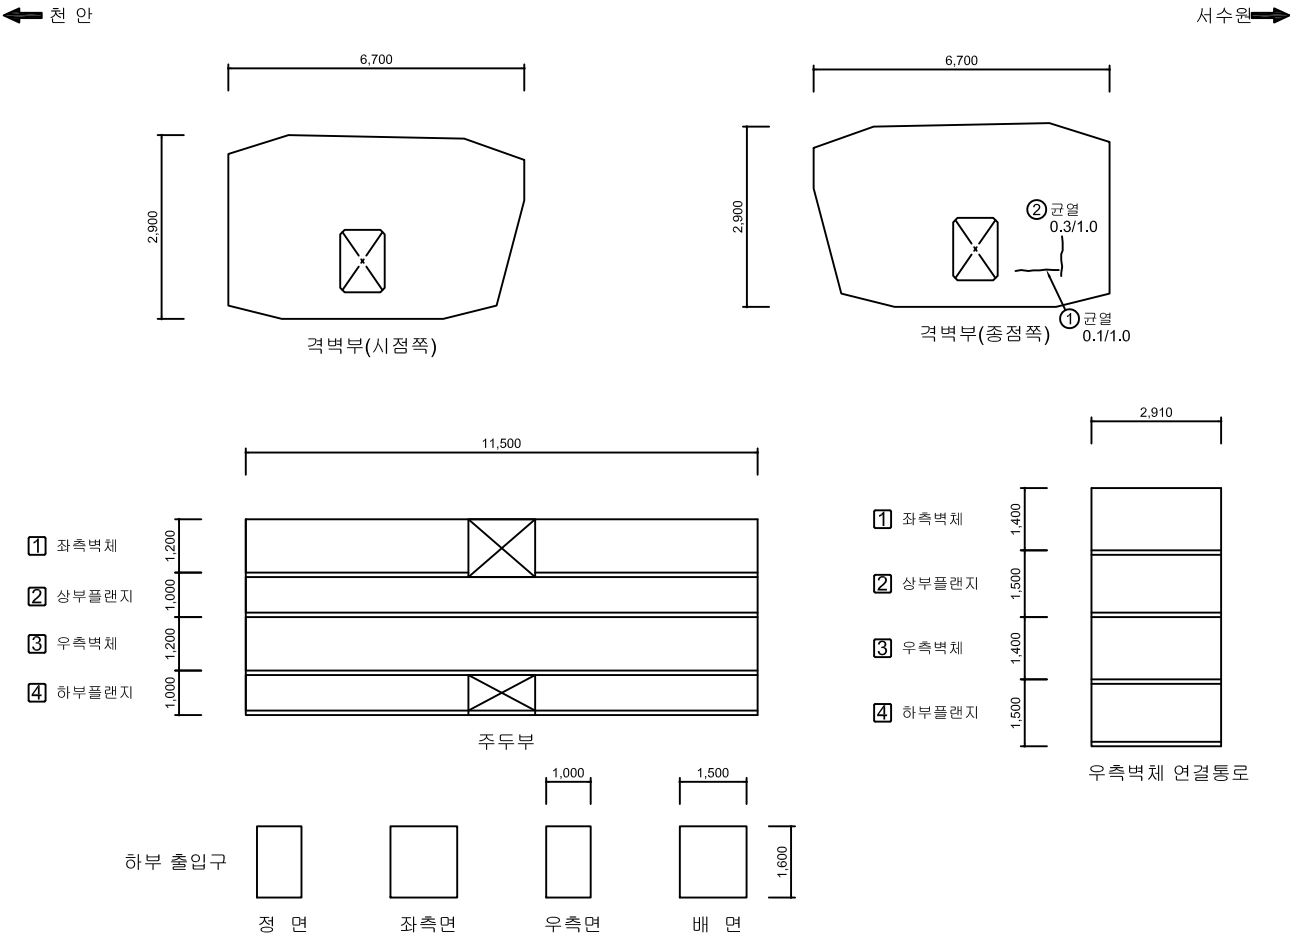

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	격벽부	균열	0.3	1.0	-	1	1.00	m	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



KEY PLAN

SECTION


전안방향 시점측	서수원방향 중점측	전안방향	서수원방향	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
평택대교	평택대교	평택대교	평택대교	평택대교
2023.06	2023.06	2023.06	2023.06	2023.06
이택수	이택수	이택수	이택수	이택수
127	127	127	127	127

← 처안

서수원➡

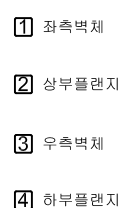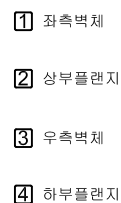

SECTION

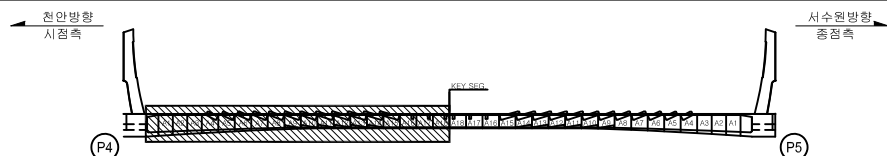[illegible]


본 례	 CW 0.2	 강 열	 양상강열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 채널대리	 못 태	구조물명	평택대교	
	 벽기,벽력	 누수,체수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기타	 배수구마침	도면번호	128	

손상물량표


BOX (C)

← 처 아


서수원➡

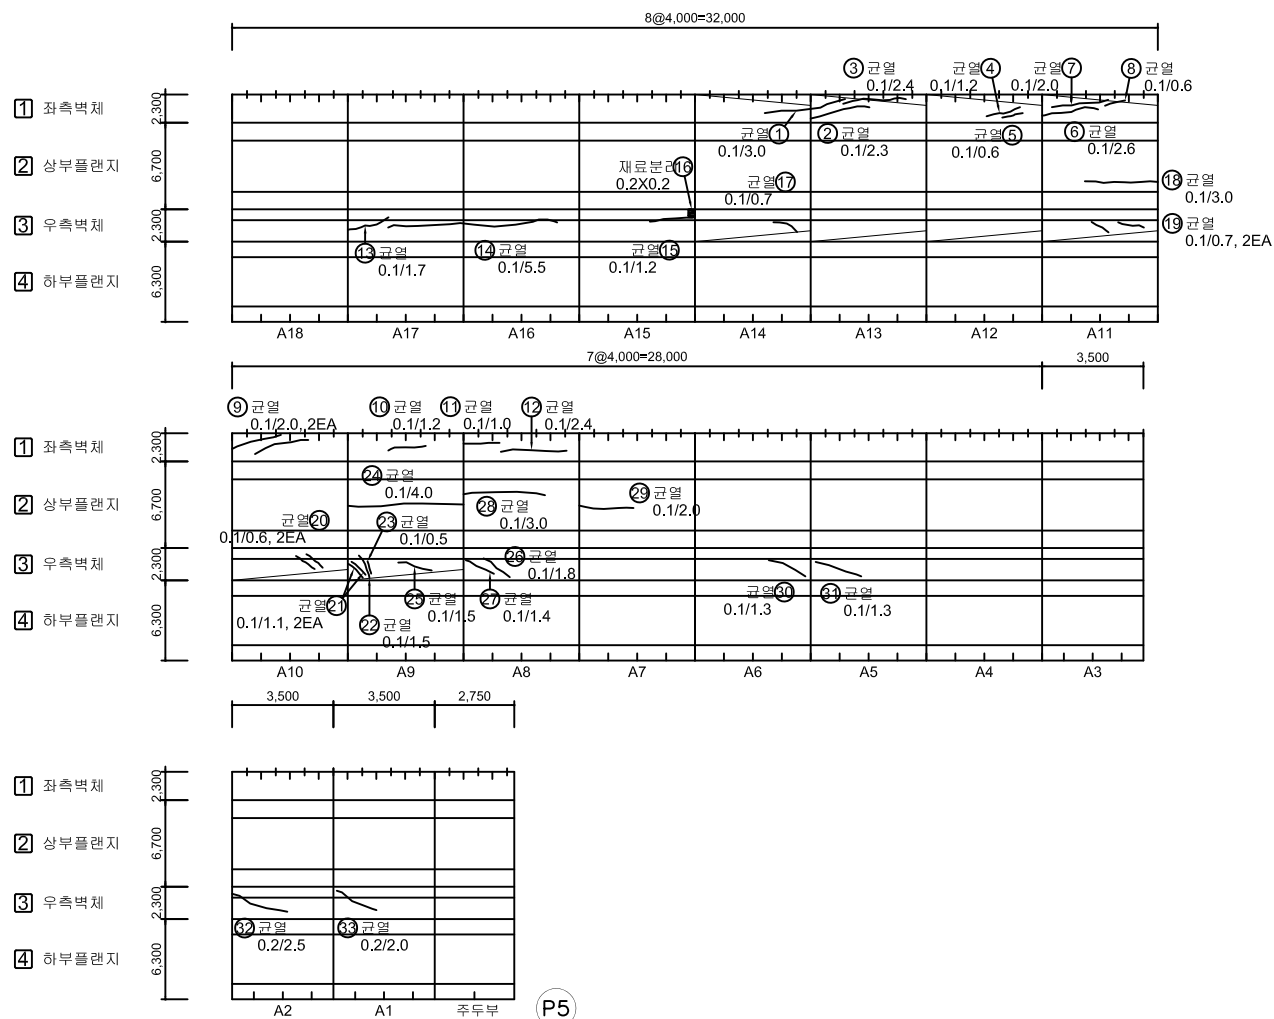[illegible]

KEY PLAN

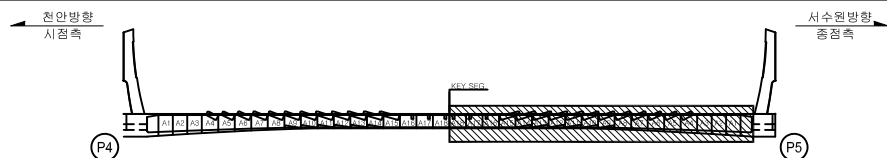


SECTION

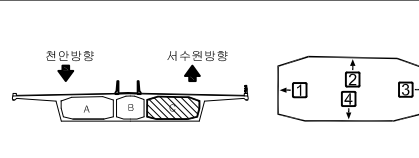

비		간 열		당상관열		출근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		재료보전		벽 태	구조물명	평택대교
레		박진,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	129

BOX (C)

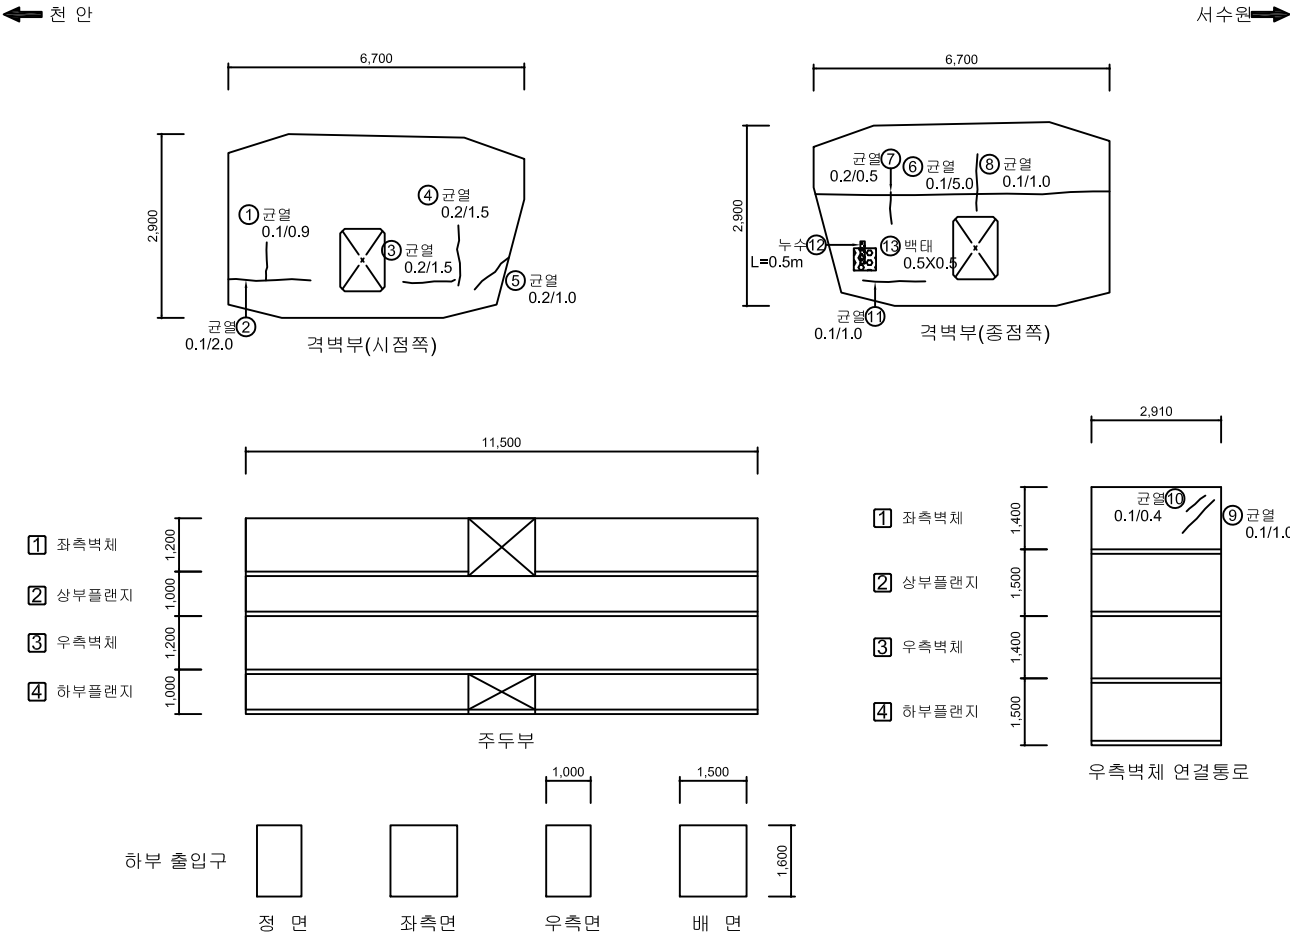


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
2	격벽부	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
3	격벽부	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	
4	격벽부	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	
5	격벽부	균열	0.2	1.0	-	1	1.00	m	
6	격벽부	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
7	격벽부	균열	0.2	0.5	-	1	0.50	m	
8	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
11	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
12	격벽부	누수	-	0.5	-	1	0.50	m	
13	격벽부	백태	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN			SECTION			범례			2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검구역	
							콘크리트	방수근로	용역명	평택대교
							철근	배수	구조물명	평택대교
							아스팔트	표면	조사일자	2023.06
							배수	배수	책임자	이택수
							점검	점검	도면번호	130

BOX (C)

← 천 안



서수원→

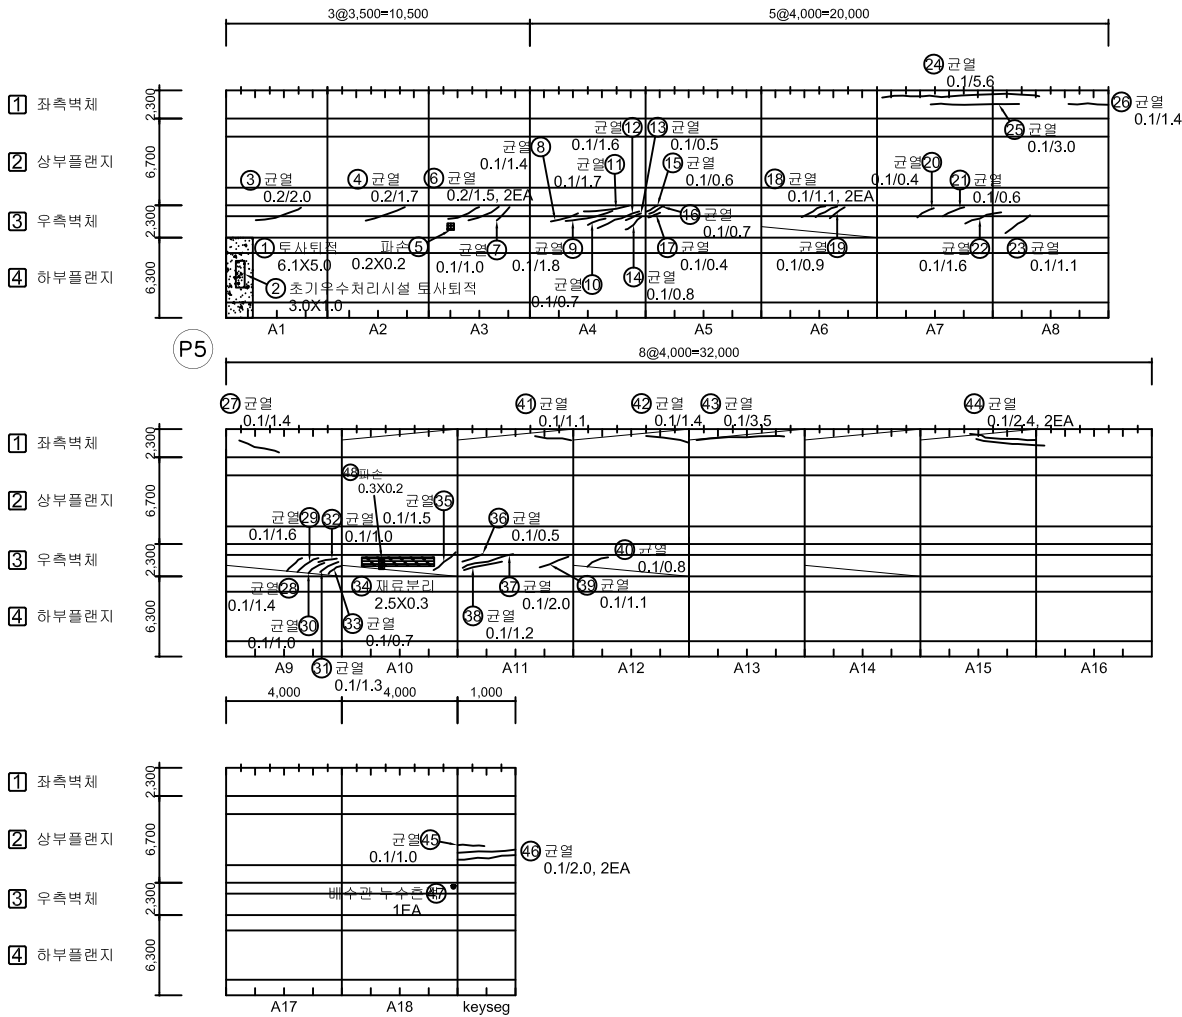

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	하부플랜지	토사퇴적	-	6.1	5.0	1	30.50	m²	
2	배수시설	초기우수처리시설 토사퇴적	-	3.0	1.0	1	3.00	m²	
3	우측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
4	우측벽체	균열	0.2	1.7	-	1	1.70	m	
5	우측벽체	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
6	우측벽체	균열	0.2	1.5	-	2	3.00	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
10	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
11	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
13	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
14	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
15	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
20	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
21	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
22	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
23	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	5.6	-	1	5.60	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
28	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
29	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
30	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
32	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
33	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
34	우측벽체	재료분리	-	2.5	0.3	1	0.75	m²	
35	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	

KEY PLAN

SECTION

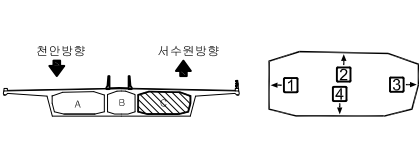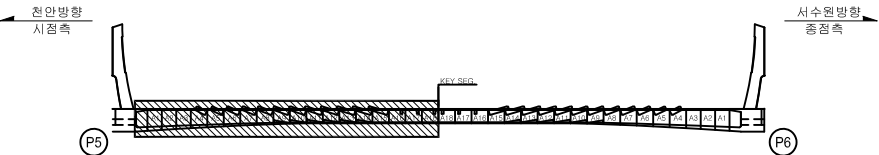


범	표면오염	토사퇴적	방상균열	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	배수, 누수	재료분리	벽, 태	구조물명	평택대교
	바닥, 벽면	배수, 누수	배수, 누수	배수, 누수	조사일자	2023.06
	표면오염	배수, 누수	배수, 누수	배수, 누수	책임자	이택수
	토사퇴적	배수, 누수	배수, 누수	배수, 누수	도면번호	131

손상물량표


BOX (C)

← 처 아

서수원➡

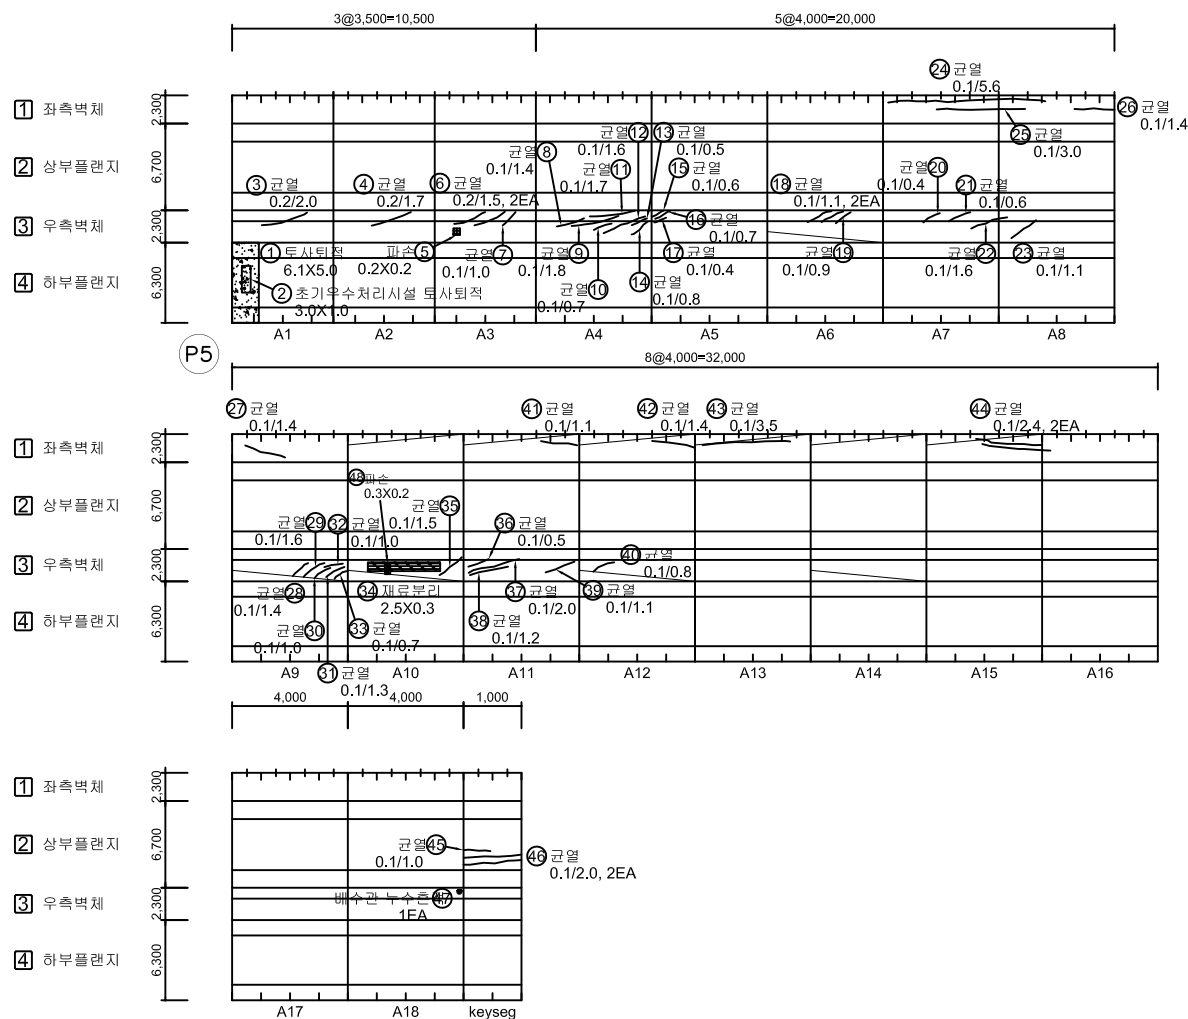[illegible]

KEY PLAN

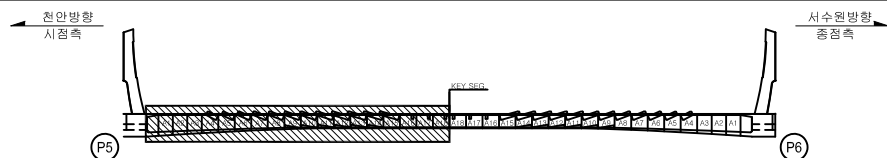

SECTION




문	 0.2	 강 권	 망상교결	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검결과용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 백 태	구조물명	평택대교	
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수 부	 부 식	책 임 자	이 택 수	
례	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	132	

손상물량표


BOX (C)

← 처안

서수원➡

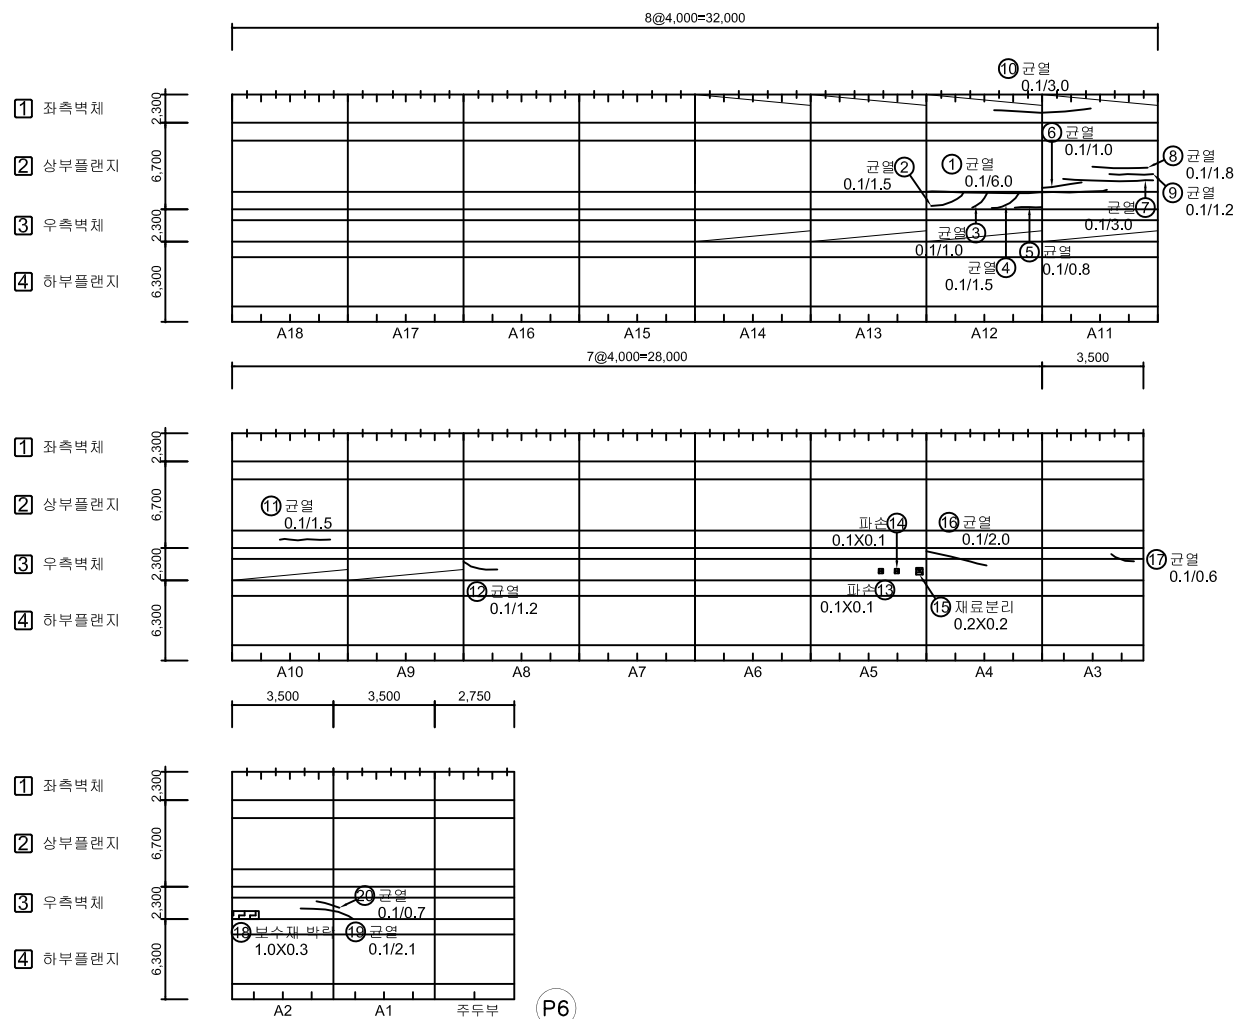[illegible]

KEY PLAN

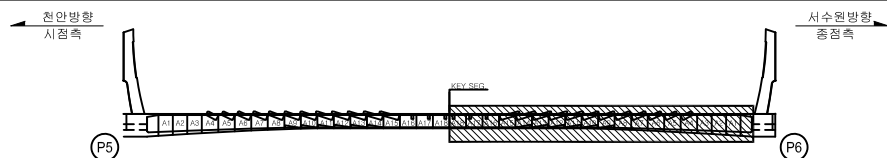

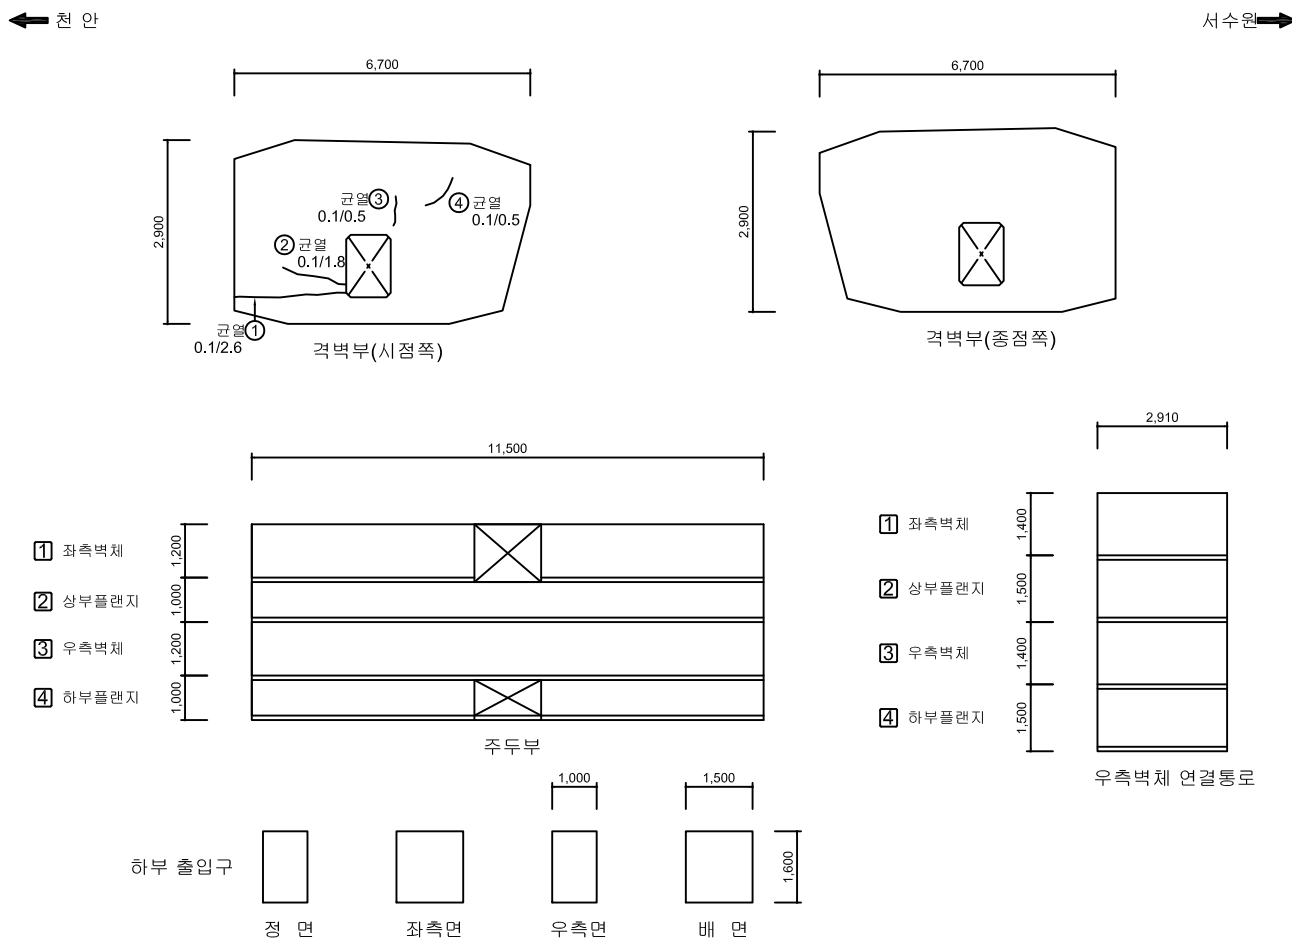
SECTION




표 례		간 열		당상관열		홀그노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,물록		채널변리		벽 태	구조물명	평택대교
		박리, 박락		누수, 채수		자갈, 연형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 일 자	이 택 수
		토사퇴적		기 타		배수구막힘	도면번호	133

손상물량표

BOX (C)

[illegible]

KEY PLAN

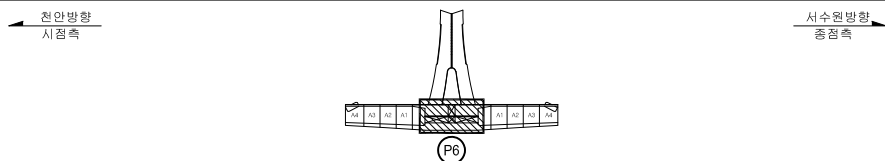


SECTION




본 레	 CW 0.2	 간 일	 망상간일	 줄기노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		 파손,물막	 재포설리	 벽 태	구조물명	평택대교
		 벽기,벽력	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06
		 표면오염	 반수부	 부식	책임자	이택수
		 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	134

← 처안

서수원➡

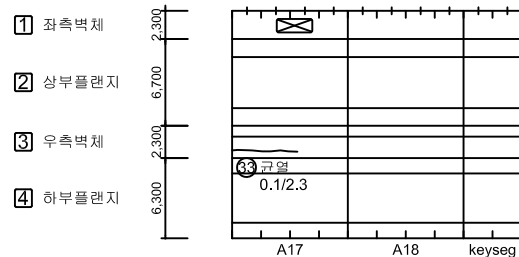

SECTION

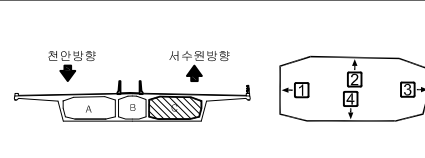[illegible]


본 례		간 역		강장간역		종근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,물막		채널배전		꽃 태	구조물명	평택대교
		벽면,리량		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		변수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구확인	도면번호	135

손상물량표


BOX (C)

← 처 아

서수원➡

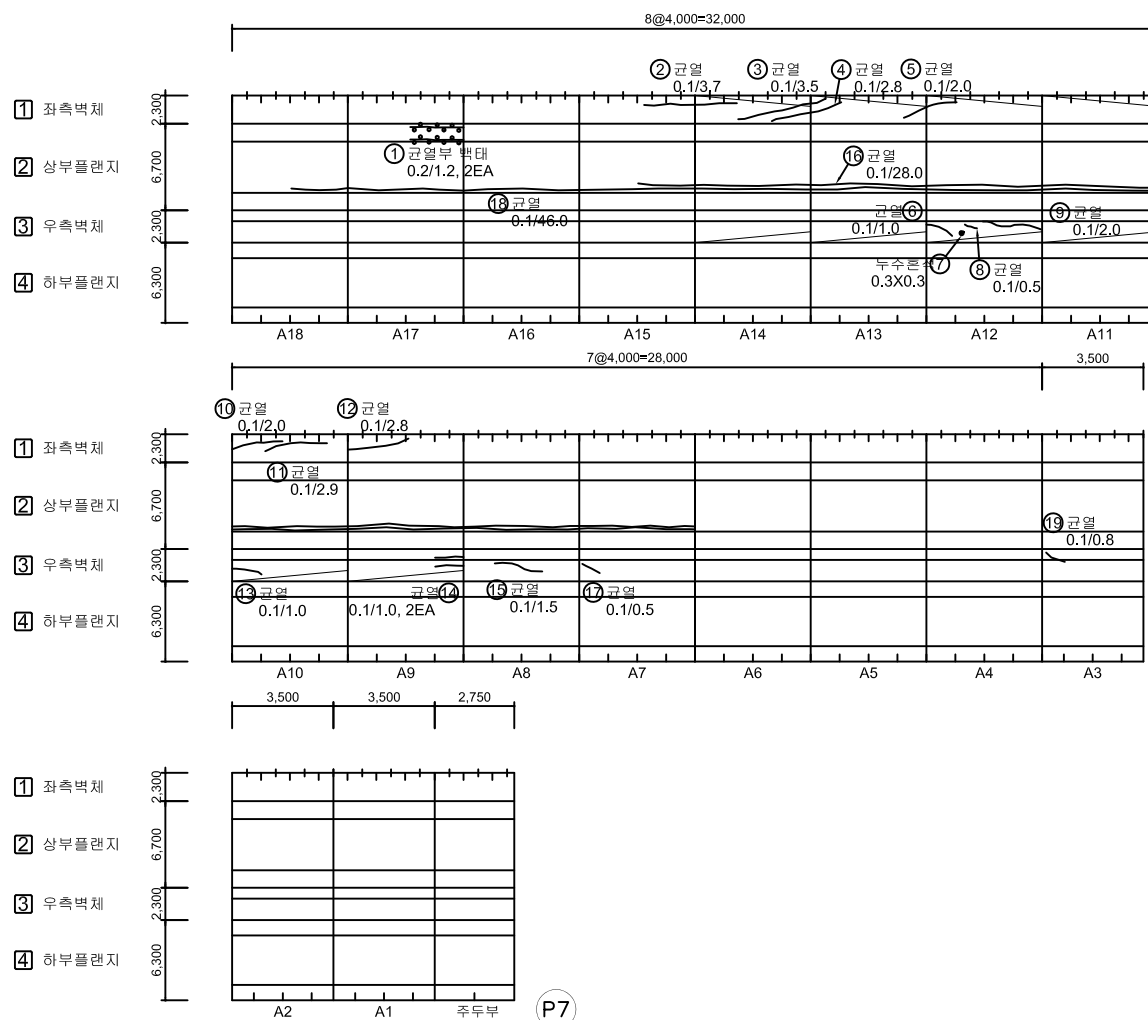[illegible]

KEY PLAN

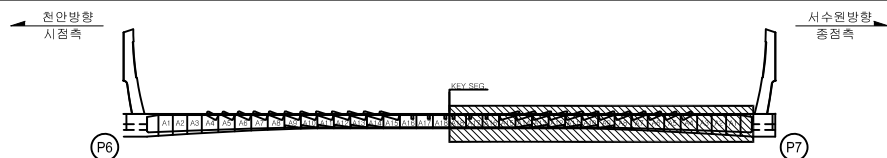


SECTION



표 례		간 율		방상간율		좌회차금지	용 역 명	2023년 국도43호선 평택대교
		피손,물막		차로변리		백 태	구조물명	평택대교
		벽기,벽력		버스,채수		차로,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		포수부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사퇴적		기 타		배수구멍	도면번호	136

손상물량표

BOX (C)

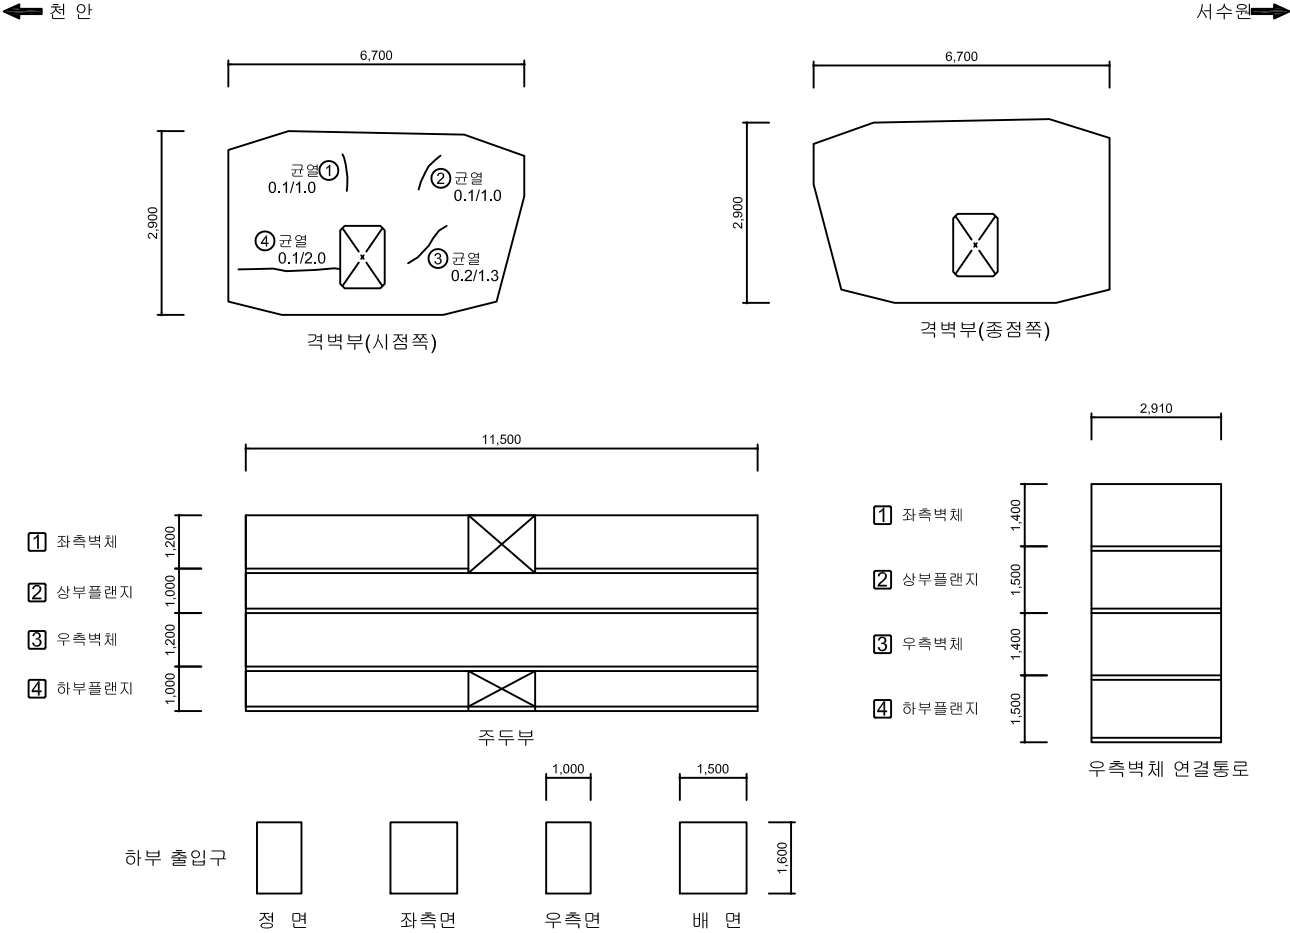

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	격벽부	균열	0.2	1.3	-	1	1.30	m	
4	격벽부	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									




KEY PLAN				SECTION				범례		용역명	
									콘크리트	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역	평택대교
									철근	구조물명	2023.06
									철근	조사일자	이택수
									철근	책임자	도면번호
									철근	137	

손상물량표

BOX (C)


← 처안

서수원➡

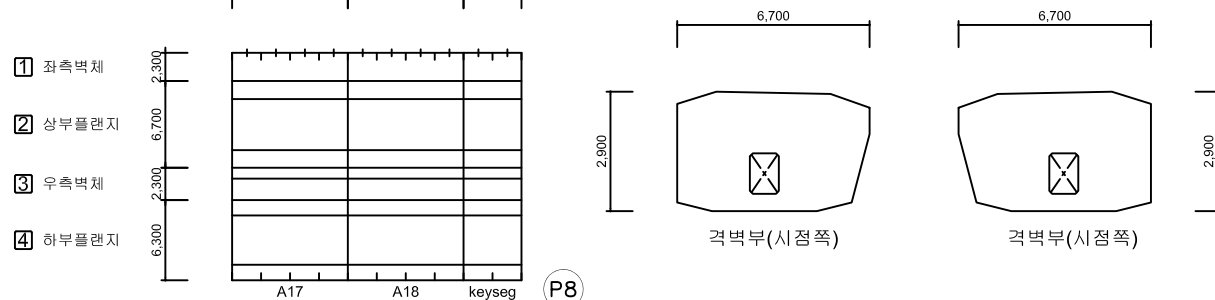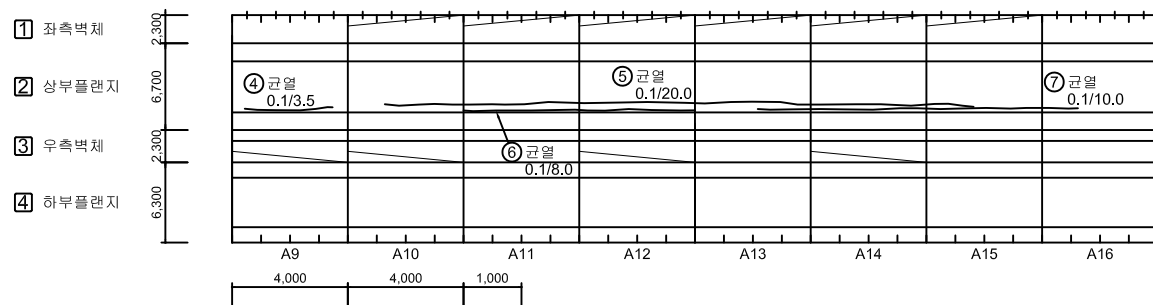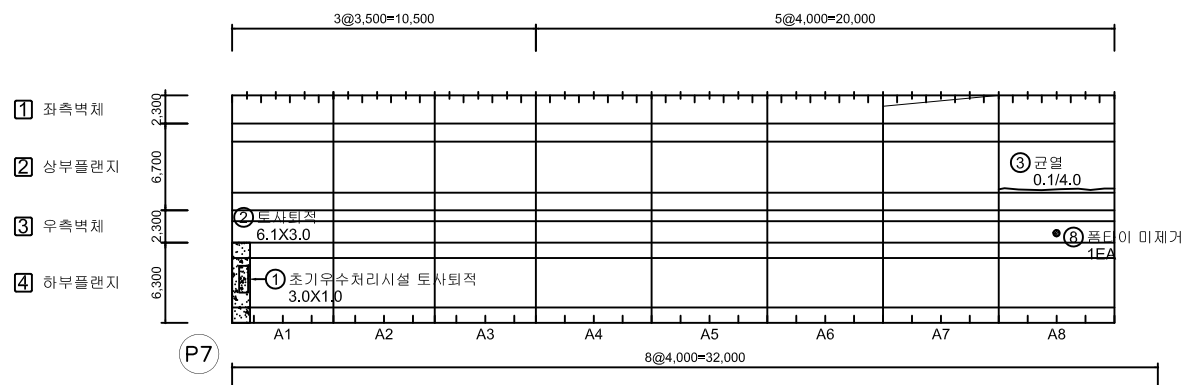


KEY PLAN

SECTION






서수원방향
종점측

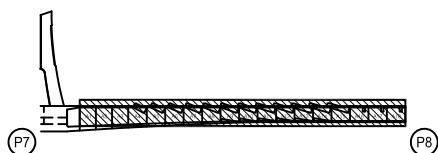[illegible]


표지	 CW 0.2	 강 격	 망상강격	 철근노출	 용역명	2023년 국토43호선 풍택대교 정밀안전점검용역
	 벽돌,블록	 재표면리	 벽면	 구조물명		풍택대교
	 벽리,벽락	 누수,채수	 좌굴,변형	 조사일자		2023.06
	 표면오염	 도수부	 부식	 책임자		이택수
표지	 토사회적	 기타	 배수구막힘	 도면번호		138

ID : 주탑 및 케이블 (P1) 외관조사망도


손상물량표

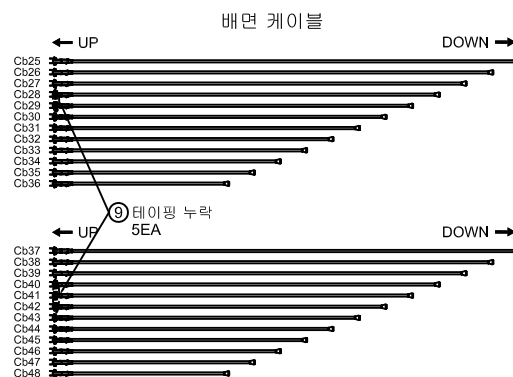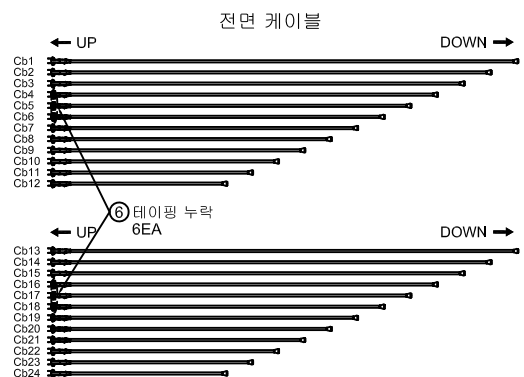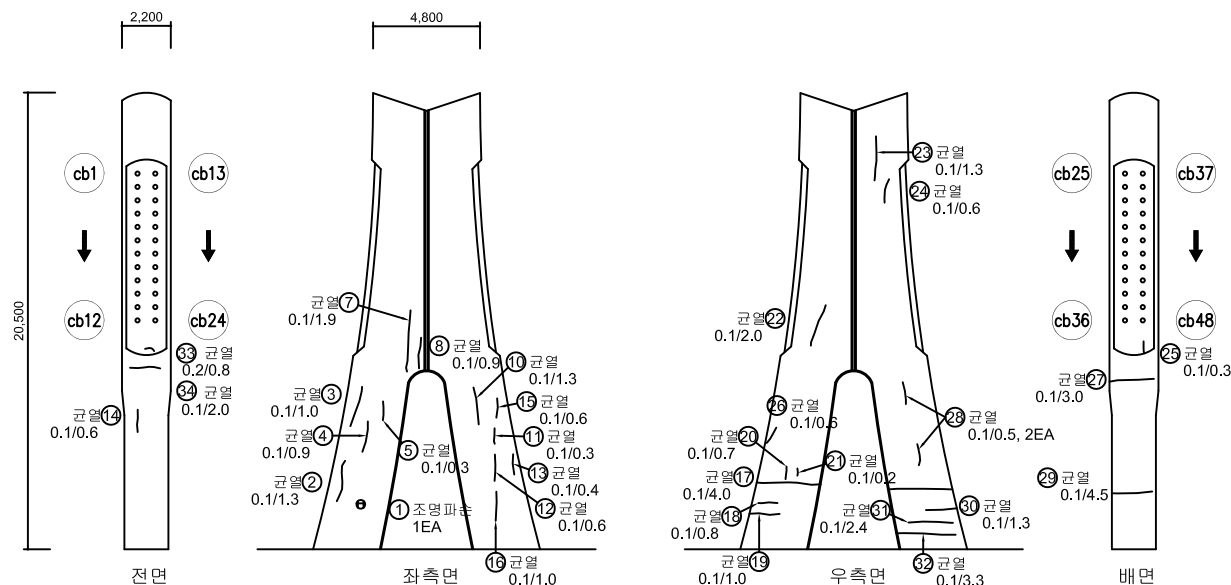[illegible]

KEY PLAN

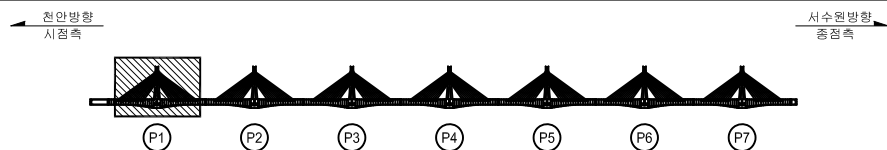




SECTION

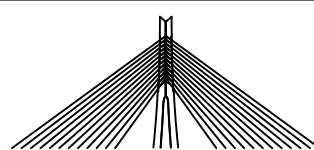


본 레	 CW 0.2	 간 일	 망상간일	 줄고노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		 파손,돌목	 재포설리	 벽 태	구조물명	평택대교
		 벽기,벽력	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06
		 표면오염	 반수부	 부식	책임자	이택수
		 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	139

ID : 주탑 및 케이블 (P2) 외관조사망도


손상물량표

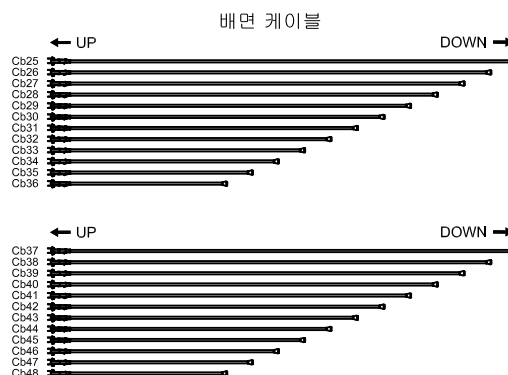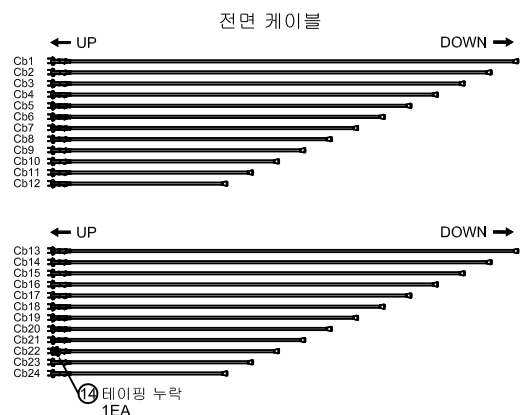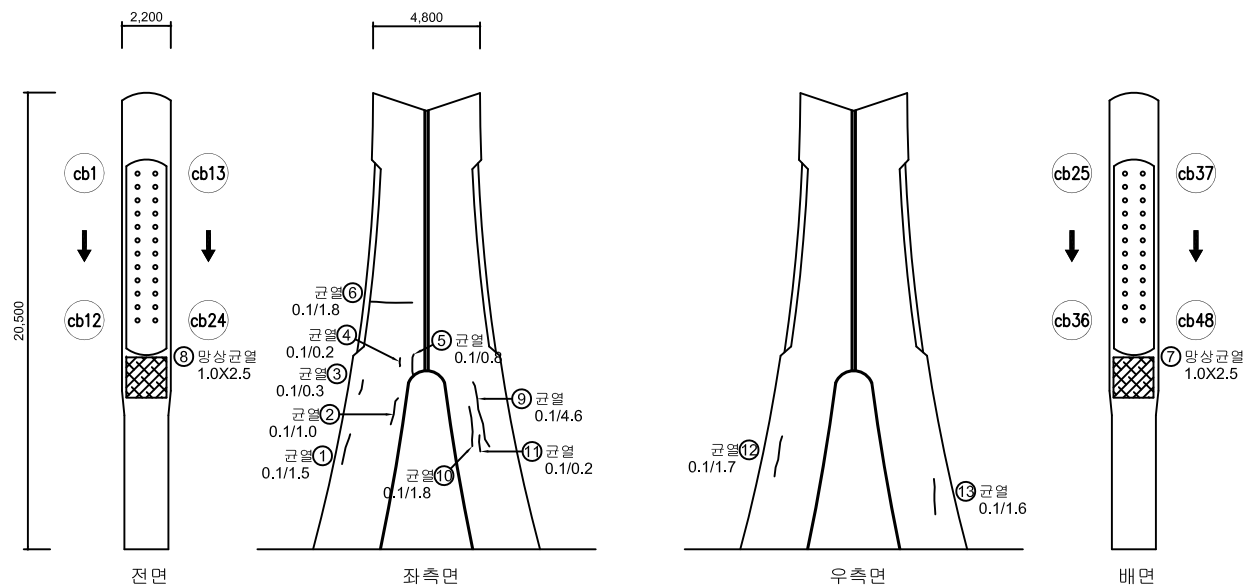[illegible]

KEY PLAN

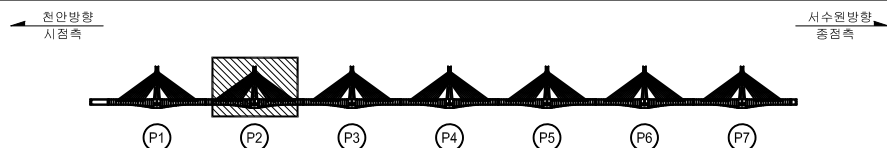




SECTION

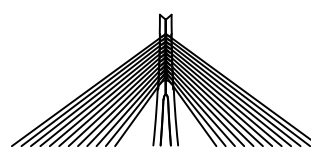


본 례		간 열		망상간열		절근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,돌목		재표면리		백 태	구조물명	평택대교
		박리,비력		누수,채수		자갈,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사퇴적		기 타		배수구막힘	도면번호	140

ID : 주탑 및 케이블 (P3) 외관조사망도


손상물량표

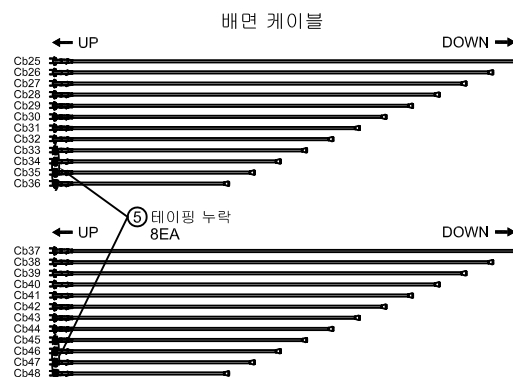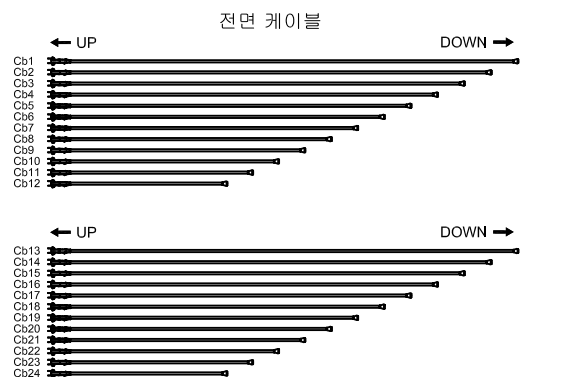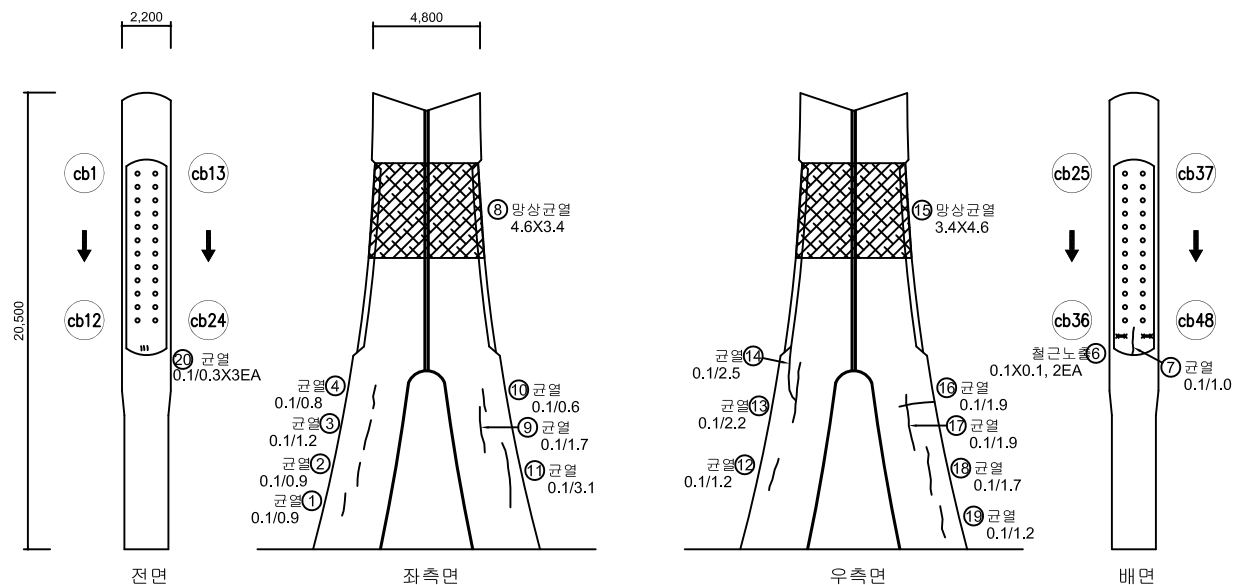[illegible]

KEY PLAN

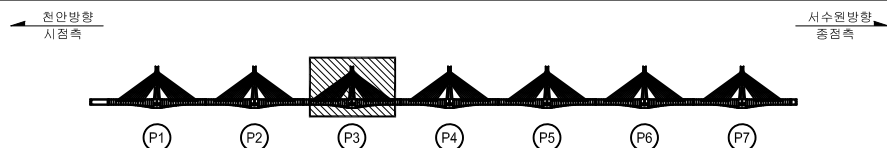



SECTION

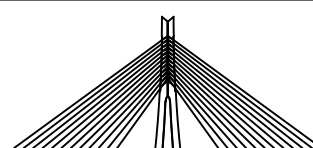

본 례	 CW 0.2	간 열		당상간열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,돌목		재표면리		백태	구조물명	평택대교
		박리,비력		누수,채수		자갈,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	141

ID : 주탑 및 케이블 (P4) 외관조사망도

손상물량표

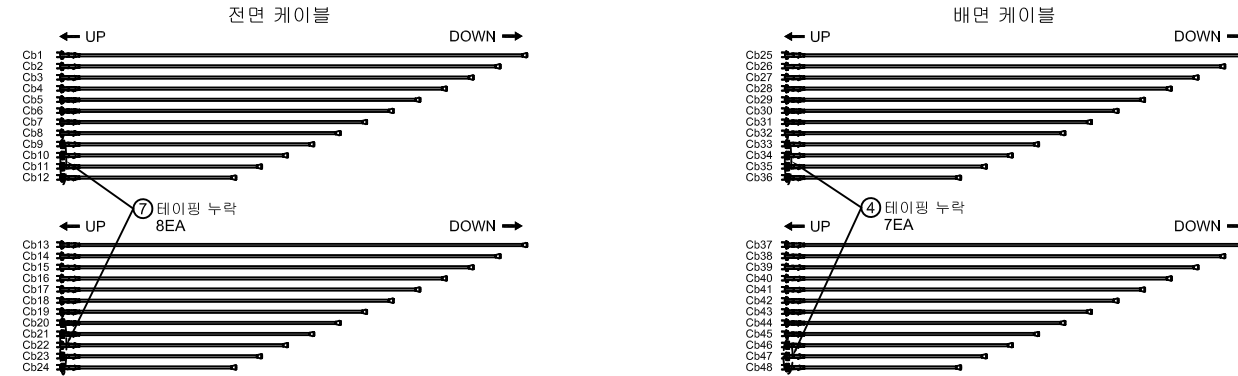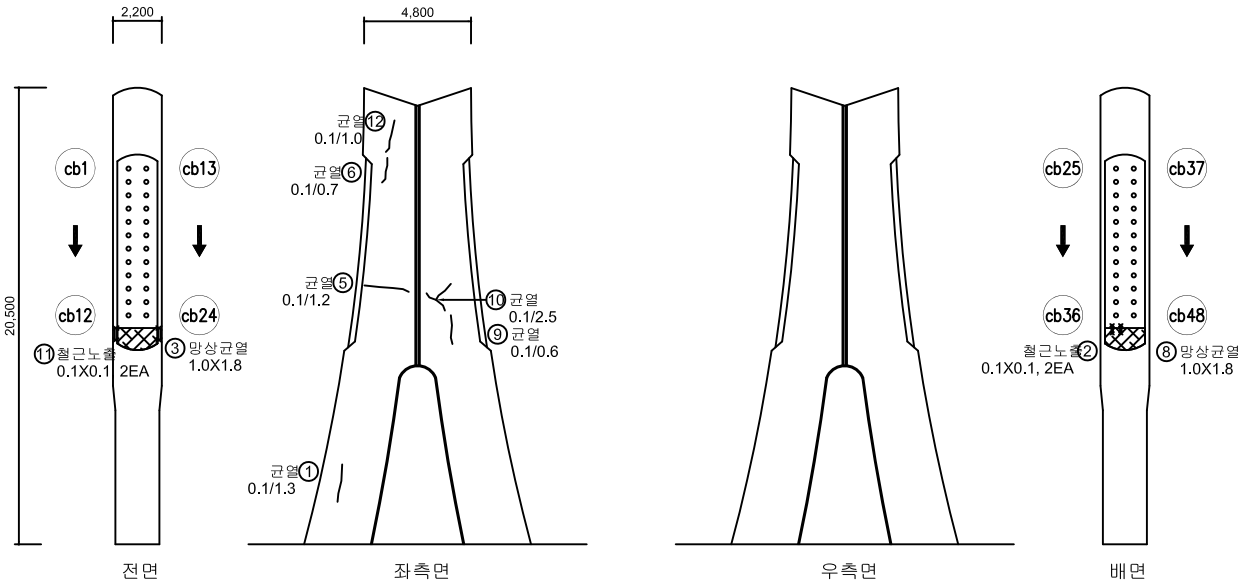

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	주탑	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m		
2	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	2	0.02	m²		
3	주탑	망상균열	-	1.0	1.8	1	1.80	m²		
4	케이블	테이핑 누락	-	-	-	7	7.00	EA		
5	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m		
6	주탑	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m		
7	케이블	테이핑 누락	-	-	-	8	8.00	EA		
8	주탑	망상균열	-	1.0	1.8	1	1.80	m²		
9	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m		
10	주탑	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m		
11	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	2	0.02	m²	신규	
12	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	신규	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN




SECTION

범례



0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06	
표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	142	

ID : 주탑 및 케이블 (P5) 외관조사망도

손상물량표

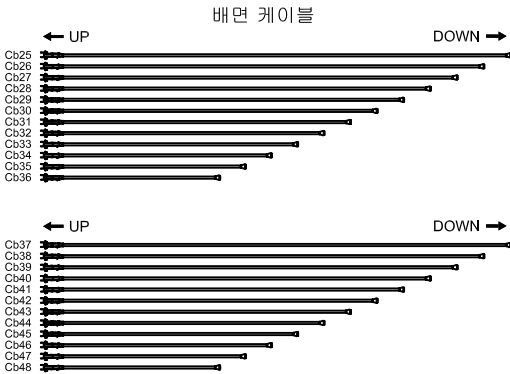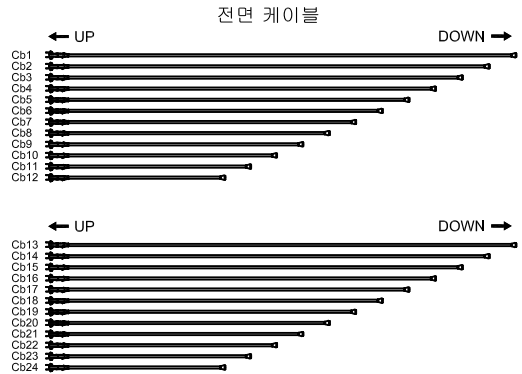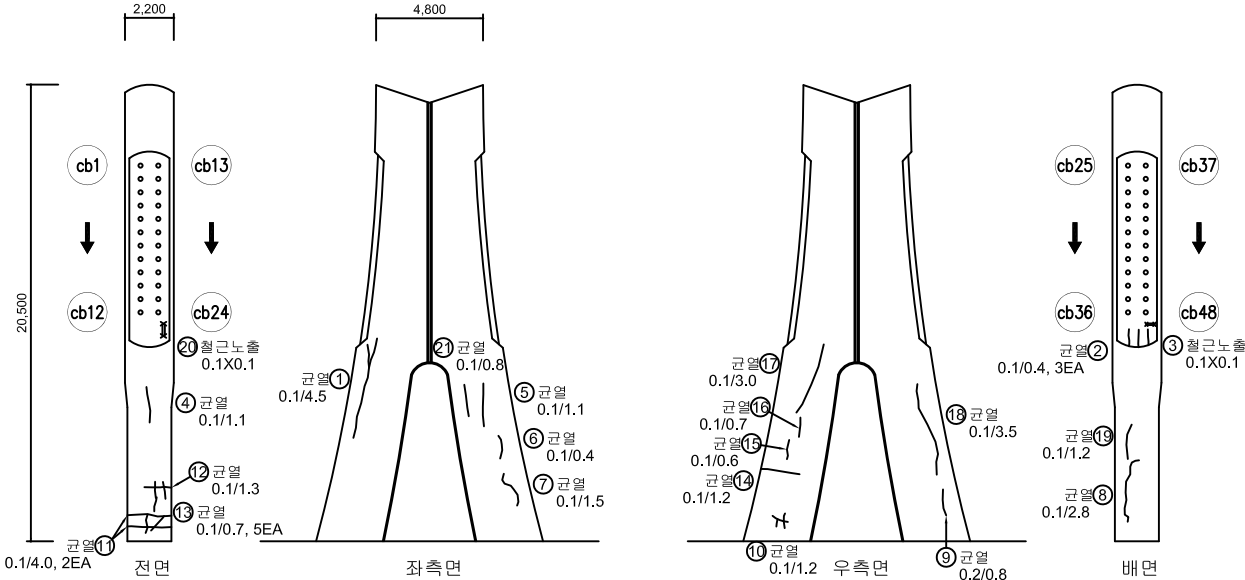




No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	주탑	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
2	주탑	균열	0.1	0.4	-	3	1.20	m	
3	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
4	주탑	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
5	주탑	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
6	주탑	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
7	주탑	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
8	주탑	균열	0.1	2.8	-	1	2.80	m	
9	주탑	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	
10	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
11	주탑	균열	0.1	4.0	-	2	8.00	m	
12	주탑	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
13	주탑	균열	0.1	0.7	-	5	3.50	m	
14	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
15	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
16	주탑	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
17	주탑	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
18	주탑	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
19	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
20	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	신규
21	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	신규
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

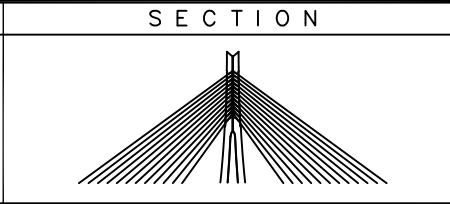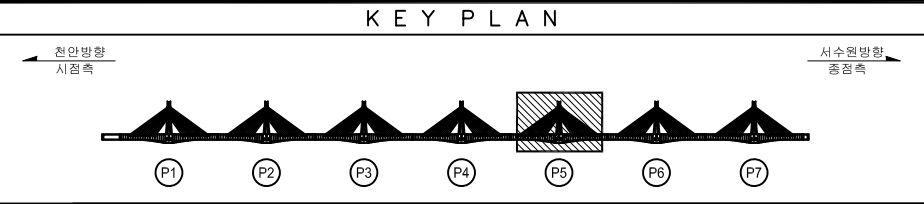


범 례	콘크리트	철근콘크리트	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	아스팔트	재료명	균열	구조물명	평택대교
	벽돌	누수, 침수	부식	조사일자	2023.06
	표면도장	보강부	보수	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	누수구멍	도면번호	143

ID : 주탑 및 케이블 (P6) 외관조사망도


손상물량표

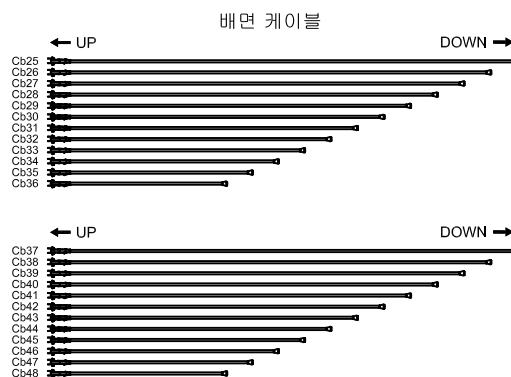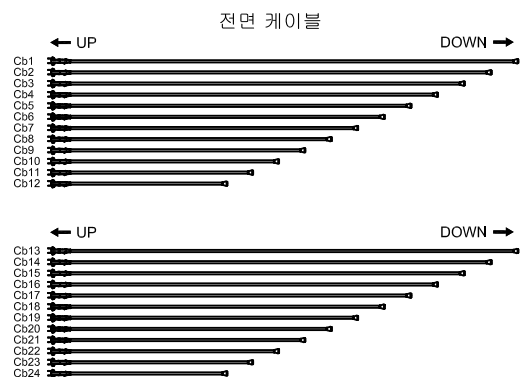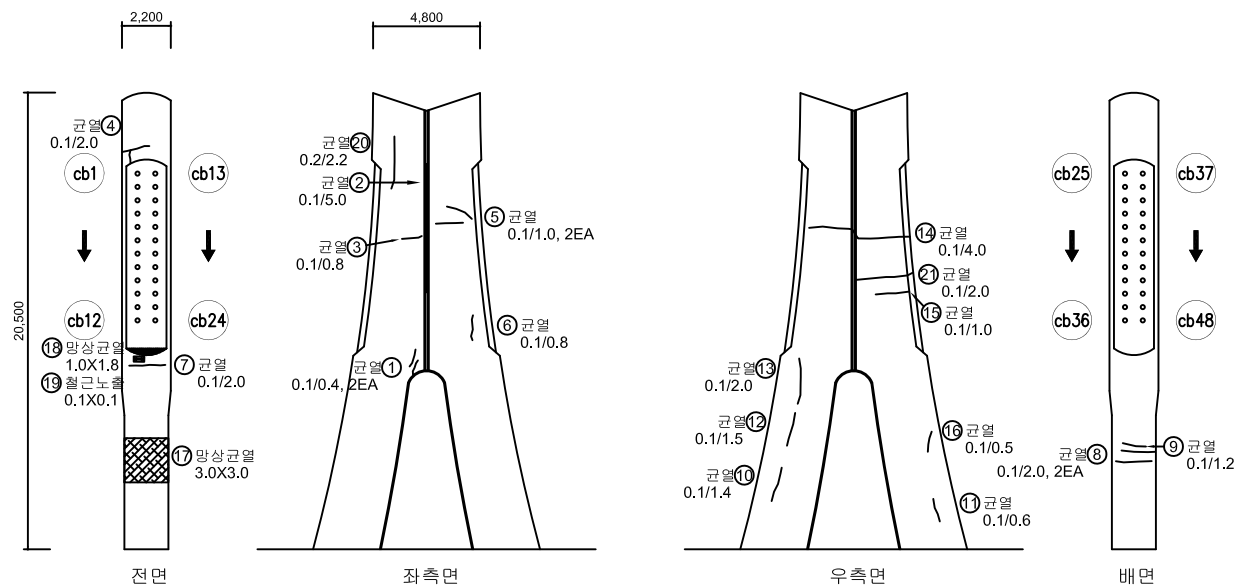[illegible]

KEY PLAN

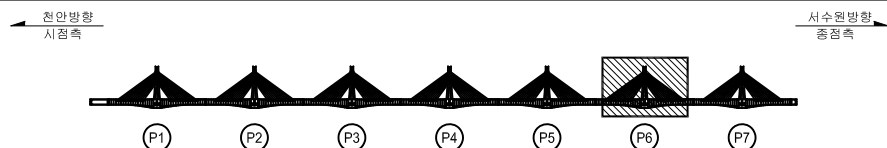




SECTION

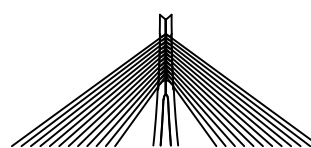


본 례		간 율		망상간율		절근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검공역
		파손,돌목		재표면리		백 태	구조물명	평택대교
		박리,비력		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사퇴적		기 타		배수구막힘	도면번호	144

ID : 주탑 및 케이블 (P7) 외관조사망도


손상물량표

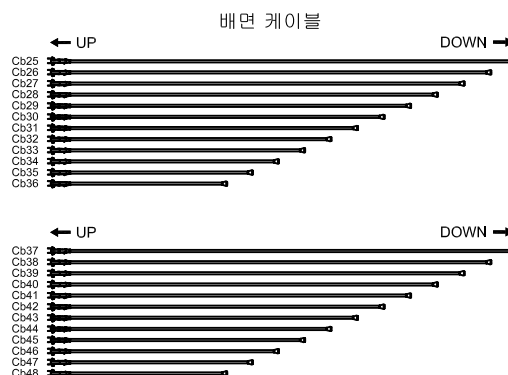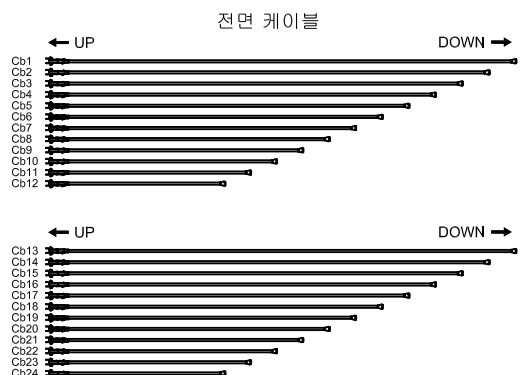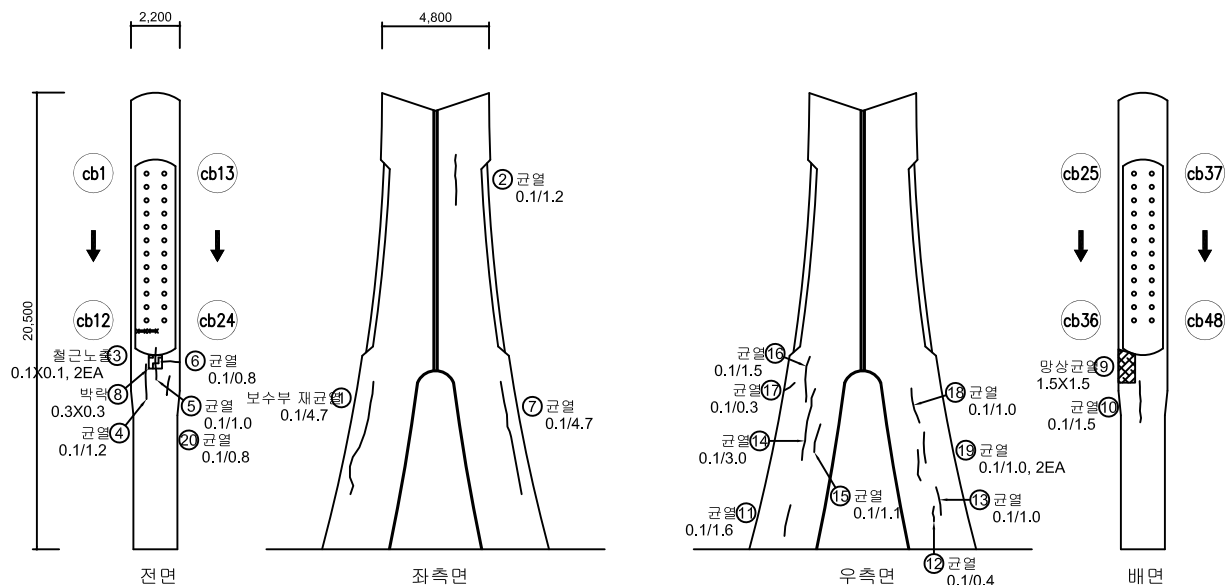[illegible]

KEY PLAN

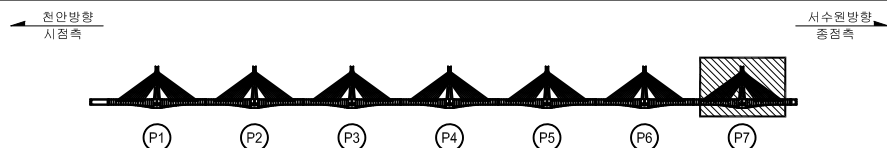





SECTION

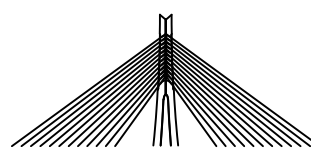

본 례	 CW 0.2	간 율		당상간율		철근노출	용 역 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검공역
		파손,돌목		재표면리		백 태	구조물명	평택대교
		박리,비력		누수,채수		자갈,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이택수
		토사퇴적		기 타		배수구마침	도면번호	145


ID : 교대 (A1) 외관조사망도

손상물량표

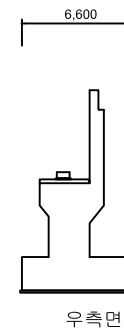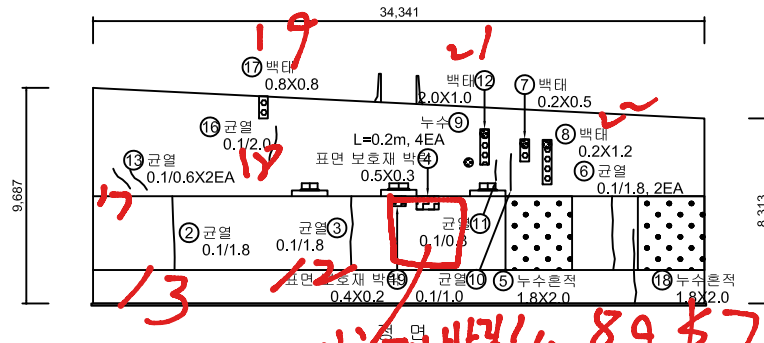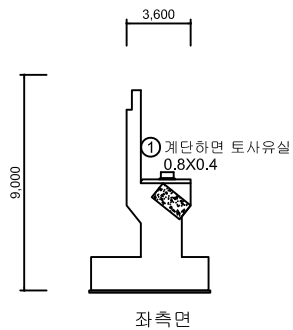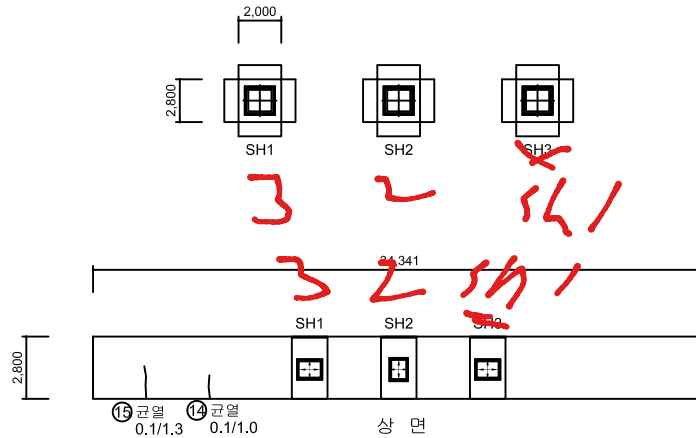


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교대	계단하면 토사유실	-	0.8	0.4	1	0.32	m²	
2	교대	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
3	교대	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
4	교대	표면 보호재 박락	-	0.5	0.3	1	0.15	m²	
5	교대	누수흔적	-	1.8	2.0	1	3.60	m²	
6	교대	균열	0.1	1.8	-	2	3.60	m	
7	교대	백태	-	0.1	1.8	1	0.18	m²	
8	교대	백태	-	0.2	0.5	1	0.10	m²	
9	교대	누수	-	0.2	-	4	0.80	m	
10	교대	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
11	교대	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
12	교대	백태	2.0	1.0	-	1	2.00	m²	
13	교대	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
14	교대	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
15	교대	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
16	교대	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
17	교대	백태	-	0.8	0.8	1	0.64	m²	
18	교대	누수흔적	-	1.8	2.0	1	3.60	m²	
19	교대	표면 보호재 박락	-	0.4	0.2	1	0.08	m²	신규
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN



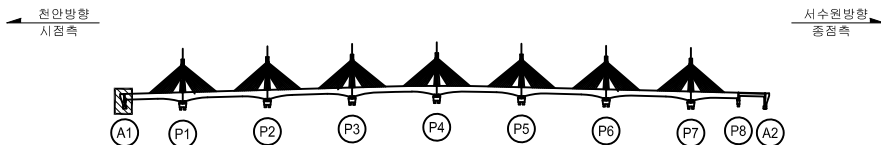


SECTION


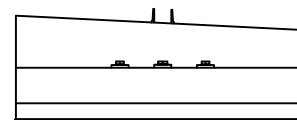


범 <
--

손상물량표

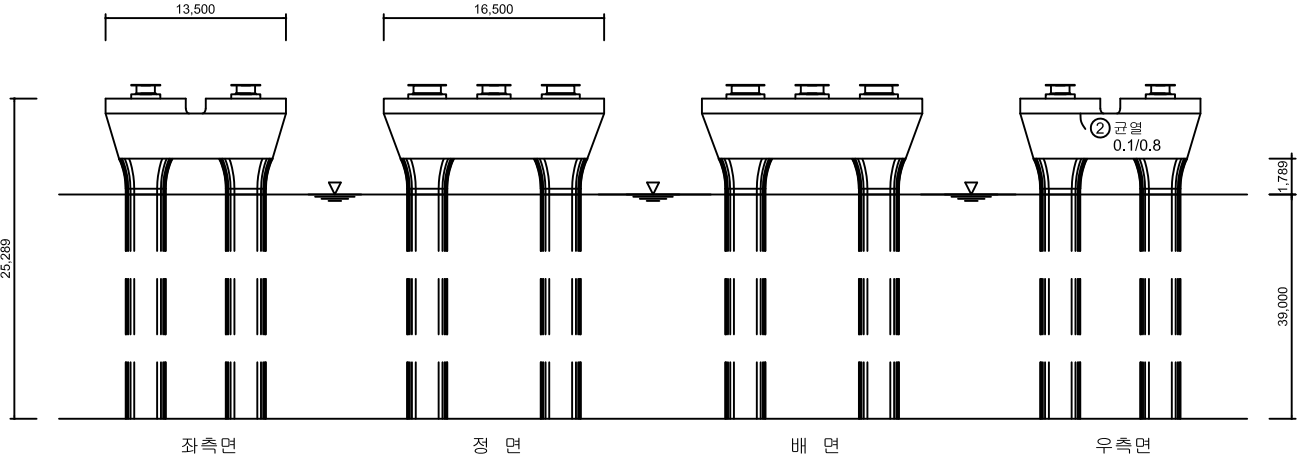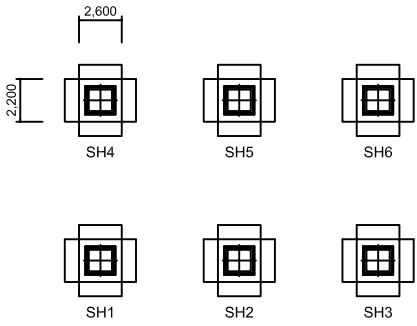
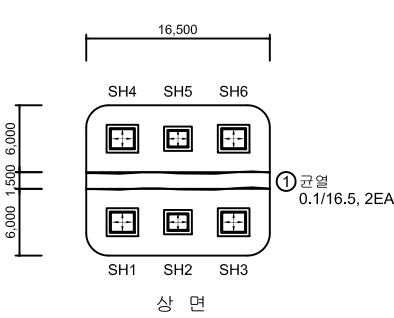


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.1	16.5	-	2	33.00	m	
2	교각	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

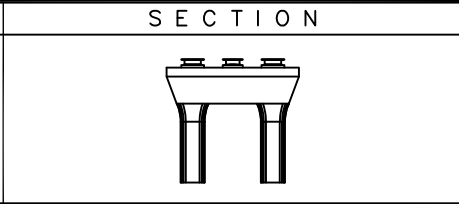
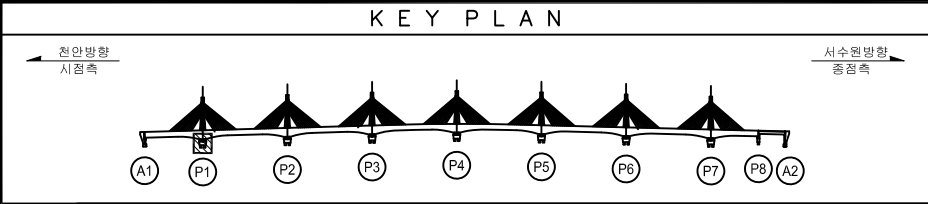


범례	콘크리트	양상근열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	아스팔트	재료분리	균열	구조물명	평택대교
	콘크리트	콘크리트	콘크리트	조사일자	2023.06
	콘크리트	콘크리트	콘크리트	책임자	이택수
	콘크리트	콘크리트	콘크리트	도면번호	147

손상물량표


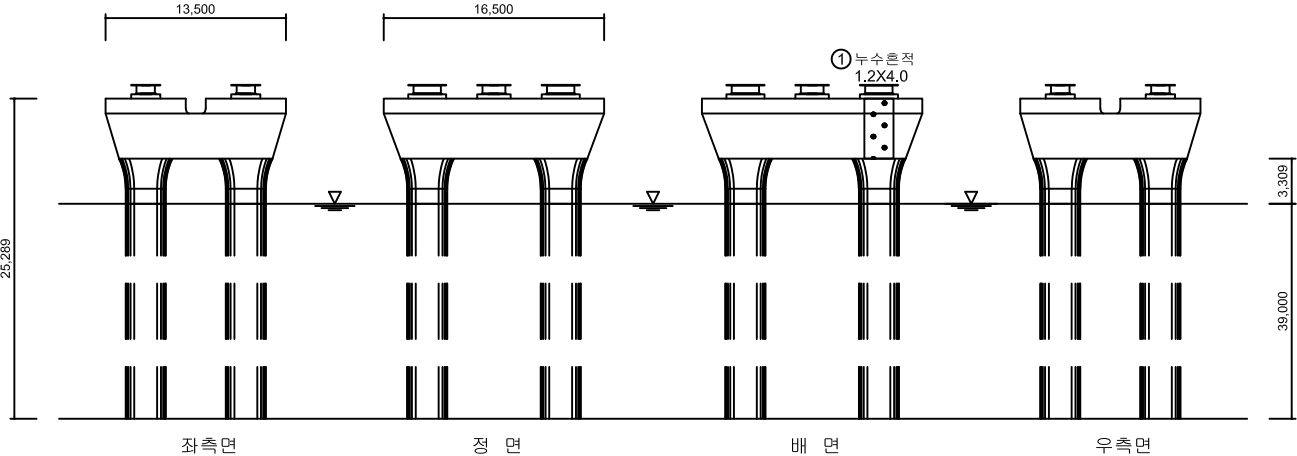
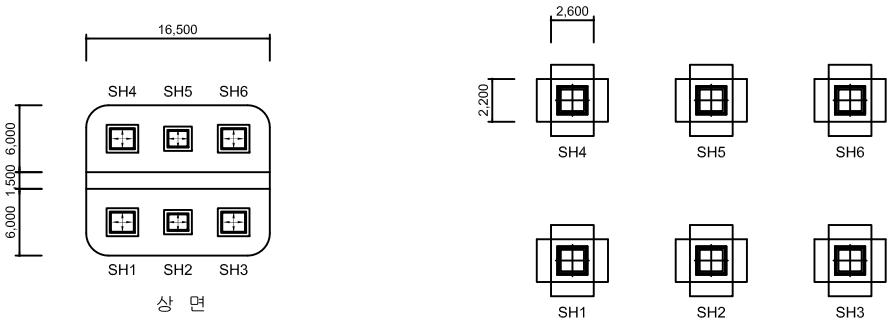


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	누수흔적	-	1.2	4.0	1	4.80	m²	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

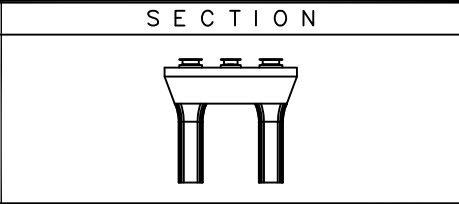
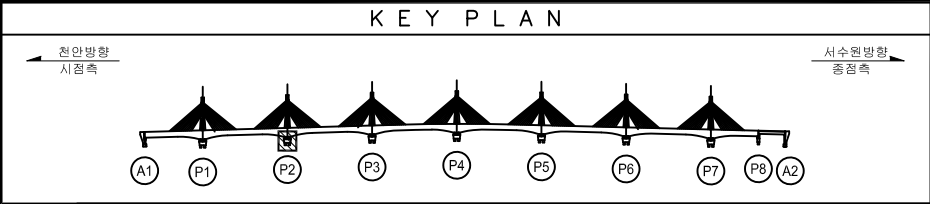


범례	콘크리트	양상근열	교각	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파일, 말뚝	재료분리	교각	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	교각	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	교각	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	교각	배수구막힘	도면번호
					148

손상물량표

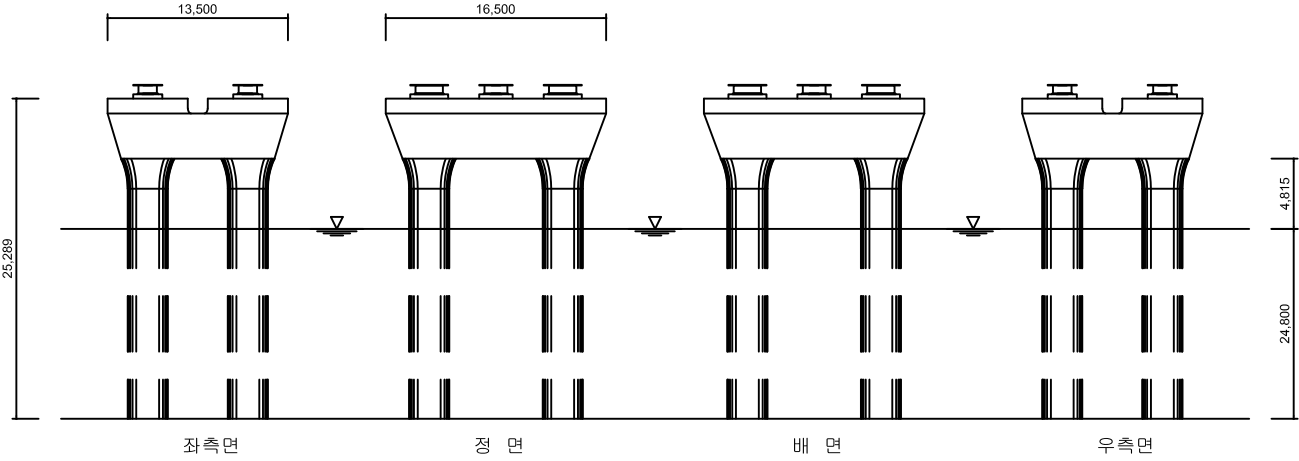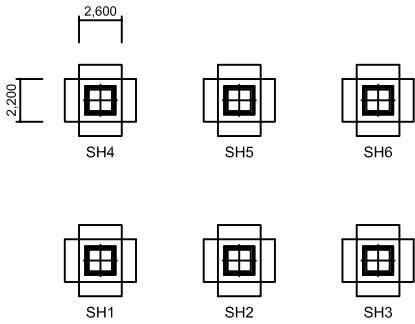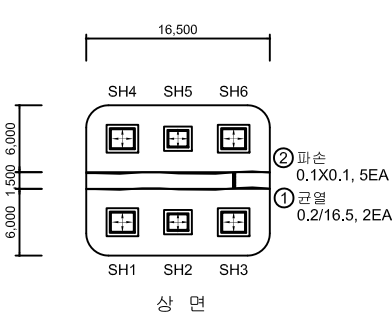




No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.2	16.5	-	2	33.00	m	
2	교각	파손	-	0.1	0.1	5	0.05	m²	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

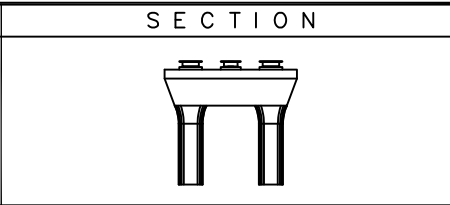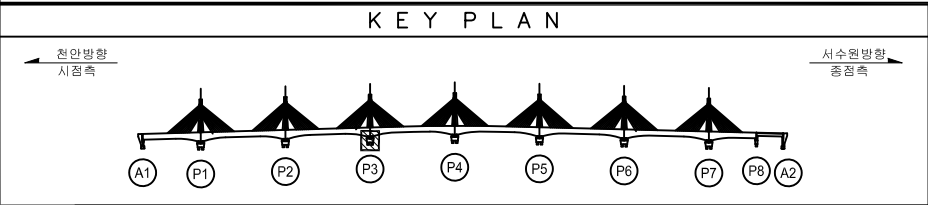



범례	 균열	 양상균열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	149

ID : 교각 (P4) 외관조사망도

손상물량표

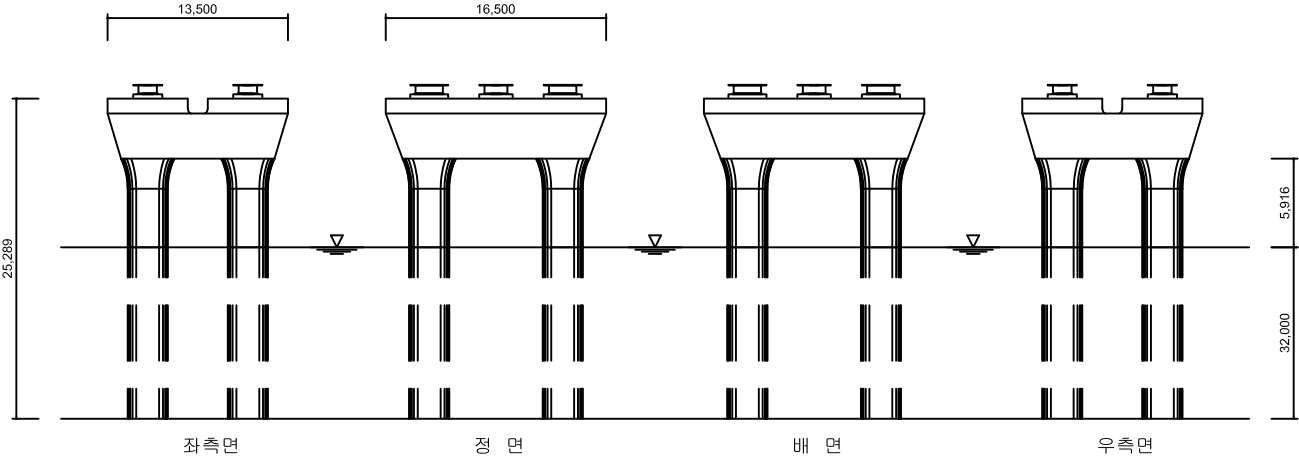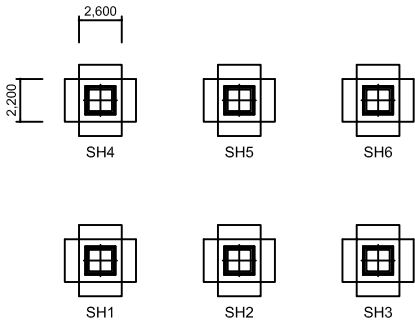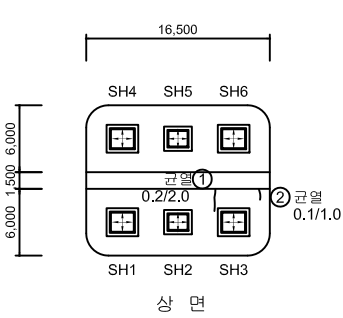




No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
2	교각	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

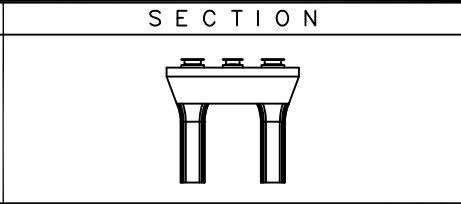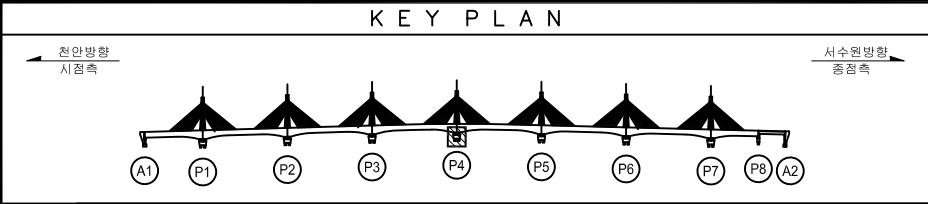


범례	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	150

ID : 교각 (P5) 외관조사망도


손상물량표

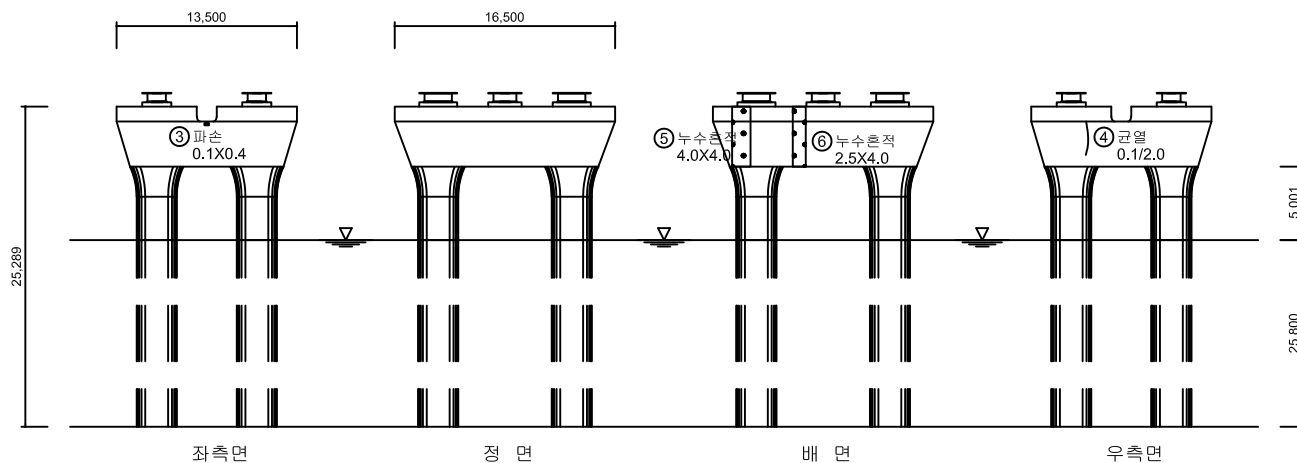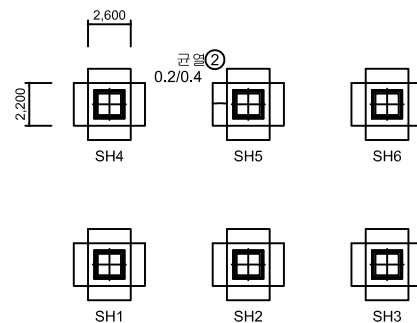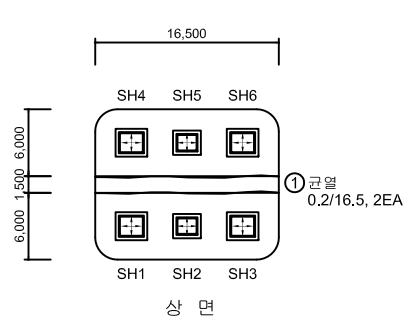[illegible]

KEY PLAN

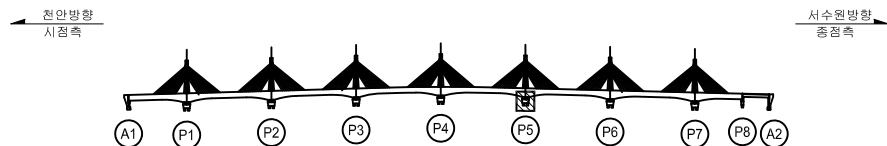



SECTION

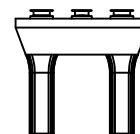



단	 CW 0.2	 간 일	 망상전면	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전진찰용역
	 파손,물막	 재료변인	 벽면	구조물명	평택대교	
계	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 도수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사회적	 기타	 배수구막힘	도면번호	151	

ID : 교각 (P6) 외관조사망도

손상물량표

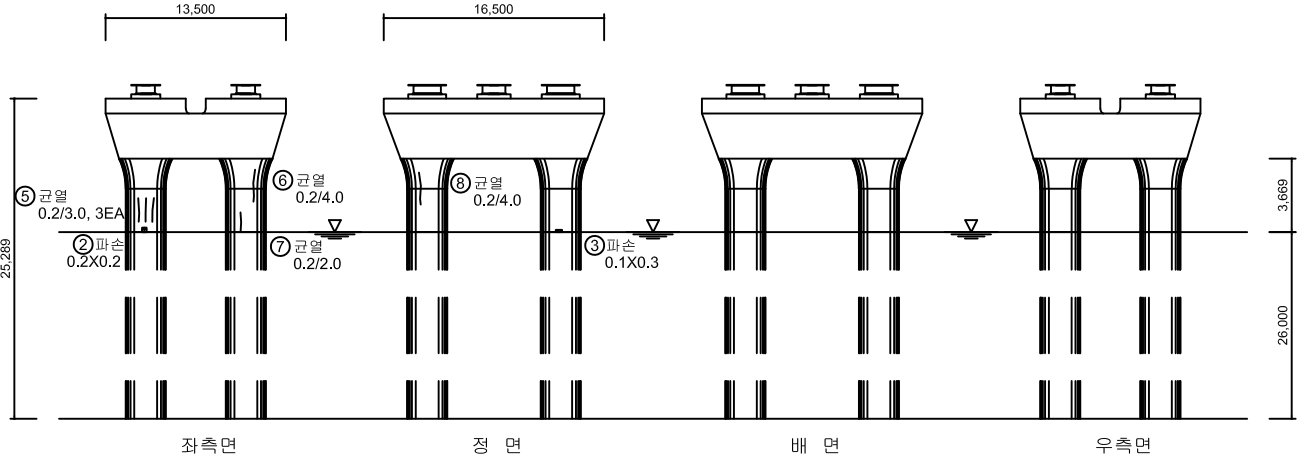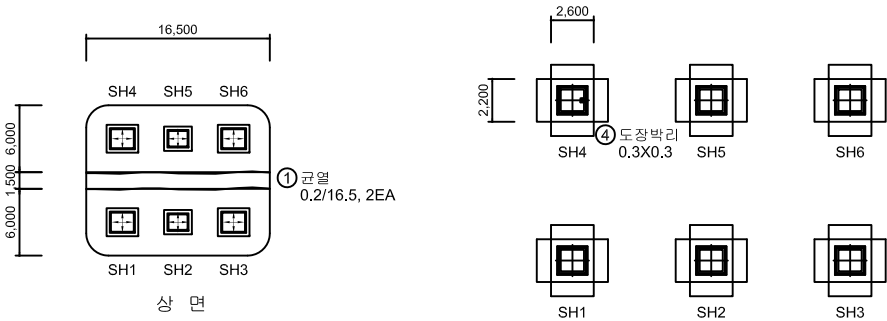



No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.1	16.5	-	2	33.00	m	
2	교각	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
3	교각	파손	-	0.1	0.3	1	0.03	m²	
4	교량받침	도장박리	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
5	교각	균열	0.2	3.0	-	3	9.00	m	신규
6	교각	균열	0.2	4.0	-	1	4.00	m	신규
7	교각	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	신규
8	교각	균열	0.2	4.0	-	1	4.00	m	신규
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

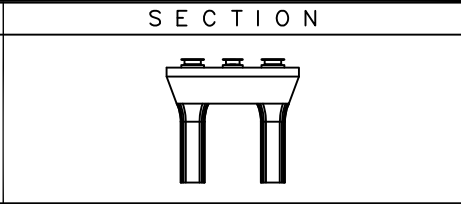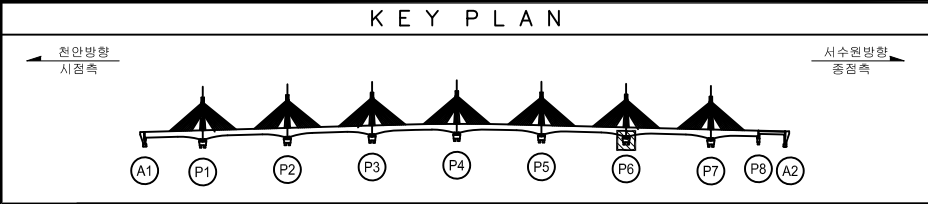



범례	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	152

ID : 교각 (P7) 외관조사망도

손상물량표

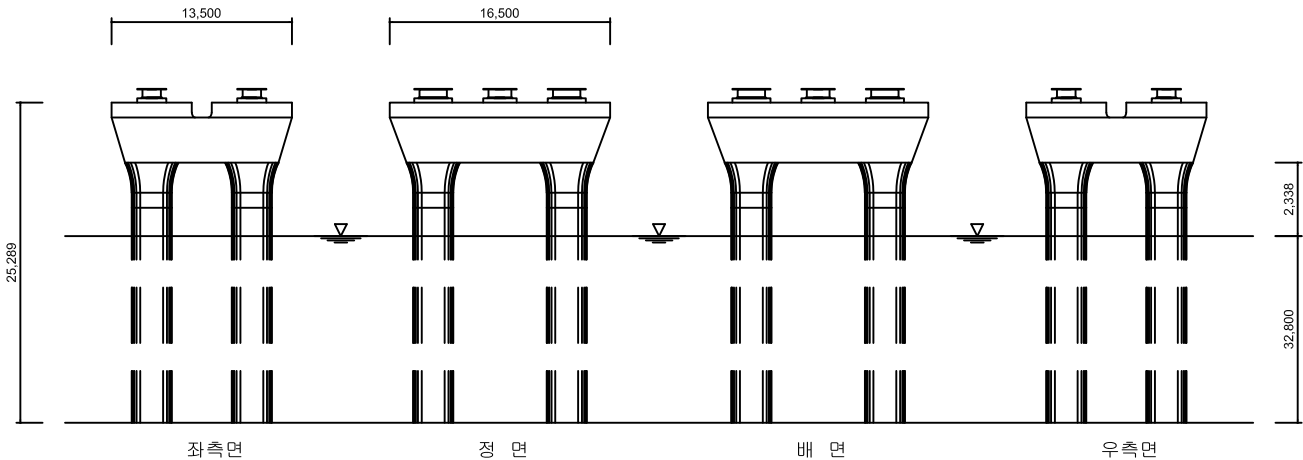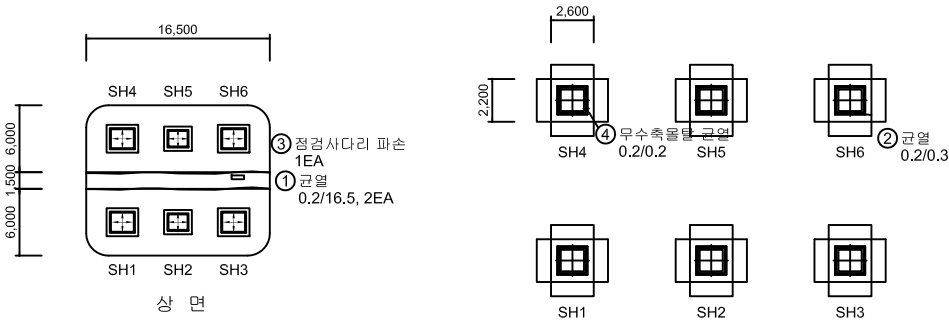


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.2	16.5	-	2	33.00	m	
2	교량받침	균열	0.2	0.3	-	1	0.30	m	
3	출입시설	점검사다리 파손	-	-	-	1	1	EA	
4	교량받침	무수축물탈 균열	0.2	0.2	-	1	0.20	m	신규
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

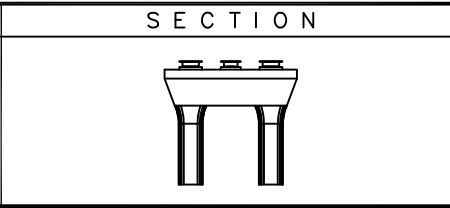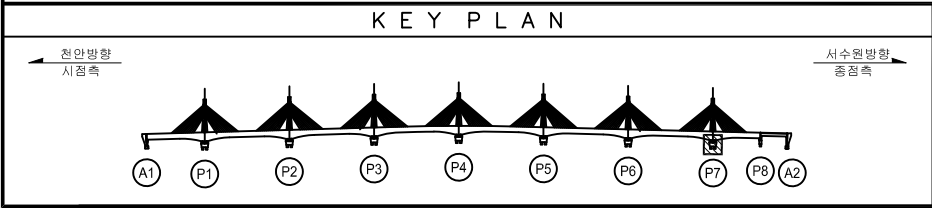

범례	균열	양상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	153

ID : 교각 (P8) 외관조사망도

손상물량표

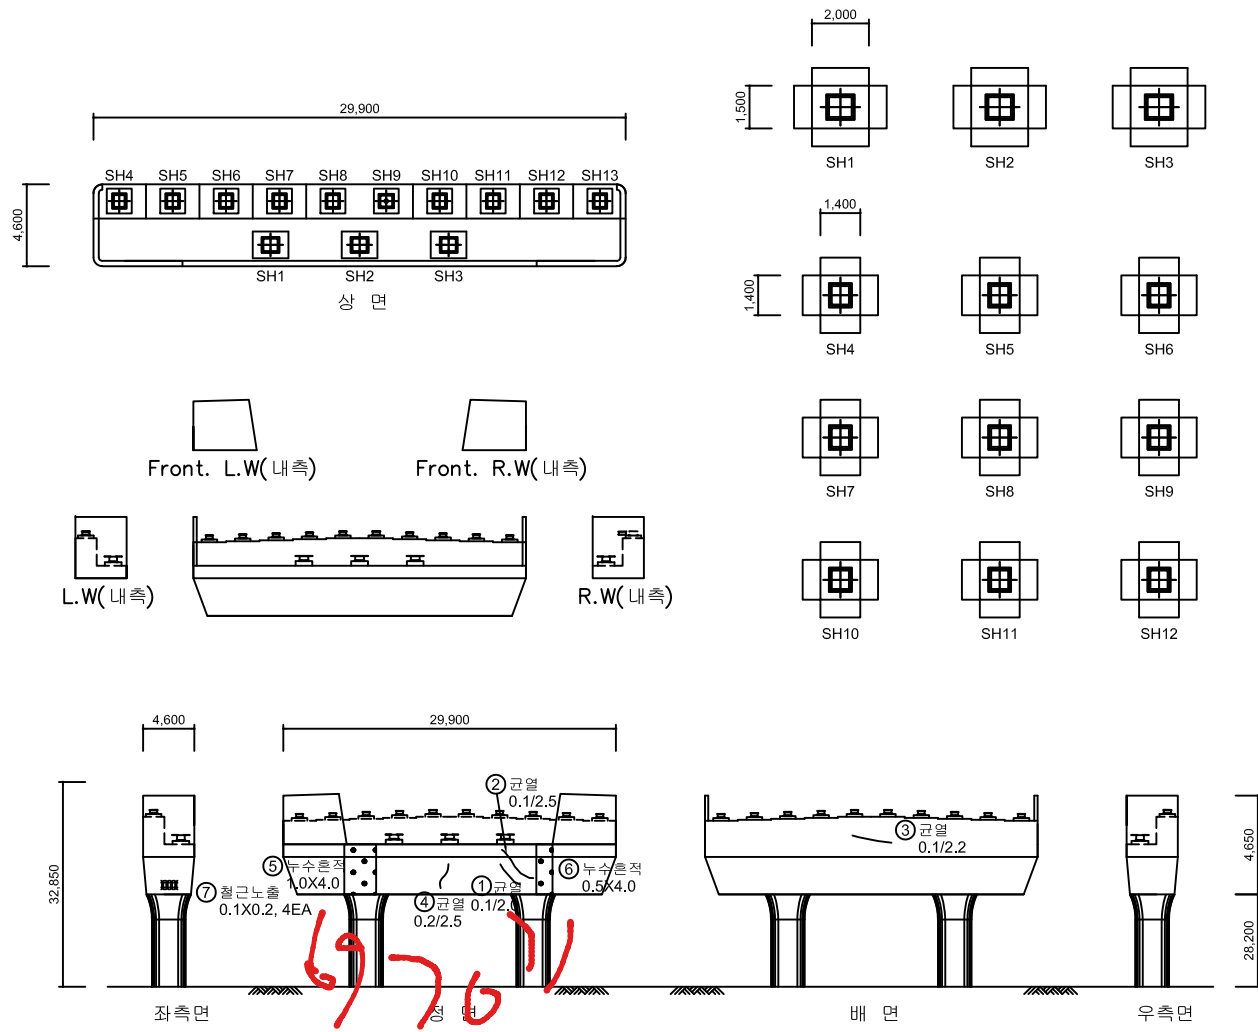

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
2	교각	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
3	교각	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
4	교각	균열	0.2	2.5	-	1	2.50	m	
5	교각	누수흔적	-	1.0	4.0	1	4.00	m²	신규
6	교각	누수흔적	-	0.5	4.0	1	2.00	m²	신규
7	교각	철근노출	-	0.1	0.2	4	0.08	m²	신규
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

← 전안방향
시점측



→ 서수원방향
종점측

SECTION


범례	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료변리	벽 태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	154

ID : 교대 (A2) 외관조사망도


손상물량표

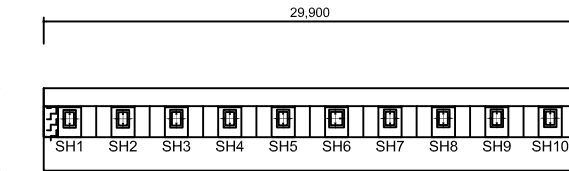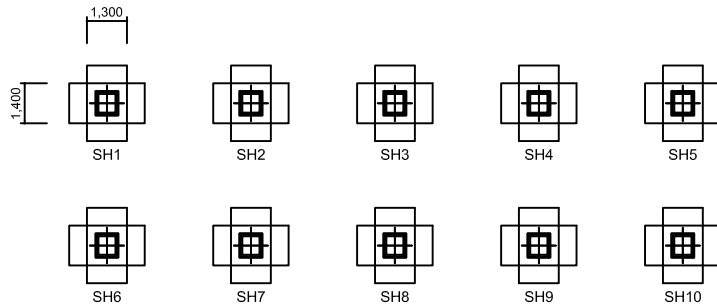


① 표면 보호재 박락 0.3X1.6 상면

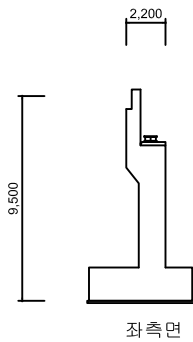

좌측면

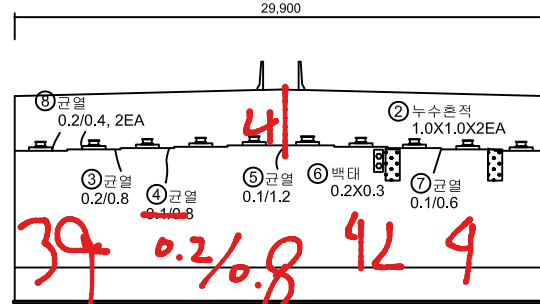


정면



우측면

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교대	표면 보호재 박락	-	0.3	1.6	1	0.48	m²	
2	교대	누수흔적	-	1.0	1.0	2	2.00	m²	
3	교대	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	
4	교대	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
5	교대	균열	0.2	1.2	-	1	1.20	m	
6	교대	백태	-	0.2	0.3	1	0.06	m²	
7	교대	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
8	교대	균열	0.2	0.4	-	2	0.80	m	신규
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

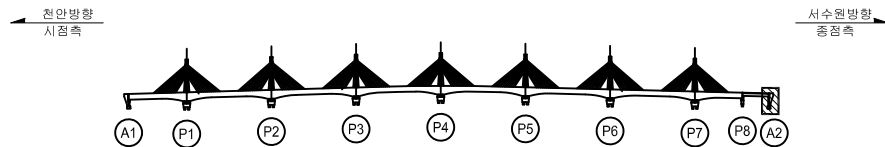

SECTION



범례	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역			용역명	2023년 06
	표면오염	토사퇴적	기타		
표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	구조물명	평택대교
배수구막힘	배수구막힘	배수구막힘	배수구막힘	조사일자	2023.06
배수구막힘	배수구막힘	배수구막힘	배수구막힘	책임자	이택수
배수구막힘	배수구막힘	배수구막힘	배수구막힘	도면번호	155

