


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S1)

하반기-상면조사



손상물량표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	신축고무제탈락		0.50	0.50	m	1	
2	후타재균열(0.2mm)	0.20	0.70	2.80	m	4	
3	후타재균열(0.2mm)	0.20	0.60	1.80	m	3	
4	접속부포장파손	0.60	0.60	0.36	m²	1	
5	차수덮개미설치			1.00	EA	1	
6	배수구막힘			1.00	EA	1	
7	파손	0.50	0.50	0.25	m²	1	
8	유간토사퇴적	0.60	0.80	0.80	m	1	
9	접속부포장파손	0.20	0.60	0.12	m²	1	
10	유간토사퇴적	0.70	2.00	2.00	m	1	
11	후타재파손	0.20	0.40	0.08	m²	1	
12	방음벽미설치		11.00	11.00	m	1	
13	박락	0.20	6.00	1.20	m²	1	
14	차수덮개미설치			1.00	EA	1	
15	유간토사퇴적		2.00	2.00	m	1	
16	후타재균열(0.2mm)	0.20	0.70	6.30	m	9	
17	후타재균열(0.2mm)	0.20	0.60	7.20	m	12	
18	차수덮개미설치			1.00	EA	1	
19	균열(1.0mm)	1.00	1.50	1.50	m	1	
20	파손및철근노출	0.60	2.50	1.50	m²	1	
21	배수구막힘			1.00	EA	1	
22	식생	0.60	2.00	1.20	m²	1	
23	균열(0.2mm)	0.20	0.50	1.50	m	3	
24	신축이음이격		6.00	6.00	m	1	
25	후타재철근노출	0.20	0.50	0.10	m²	1	
26	설명판탈락			1.00	EA	1	
27	유간토사퇴적		1.00	1.00	m	1	
28	(접속부)포장파손	0.10	5.00	0.50	m²	1	
29	후타재파손	0.20	0.20	0.04	m²	1	
30	(접속부)포장파손	0.30	0.80	0.24	m²	1	
31	식생	0.30	0.50	0.15	m²	1	
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

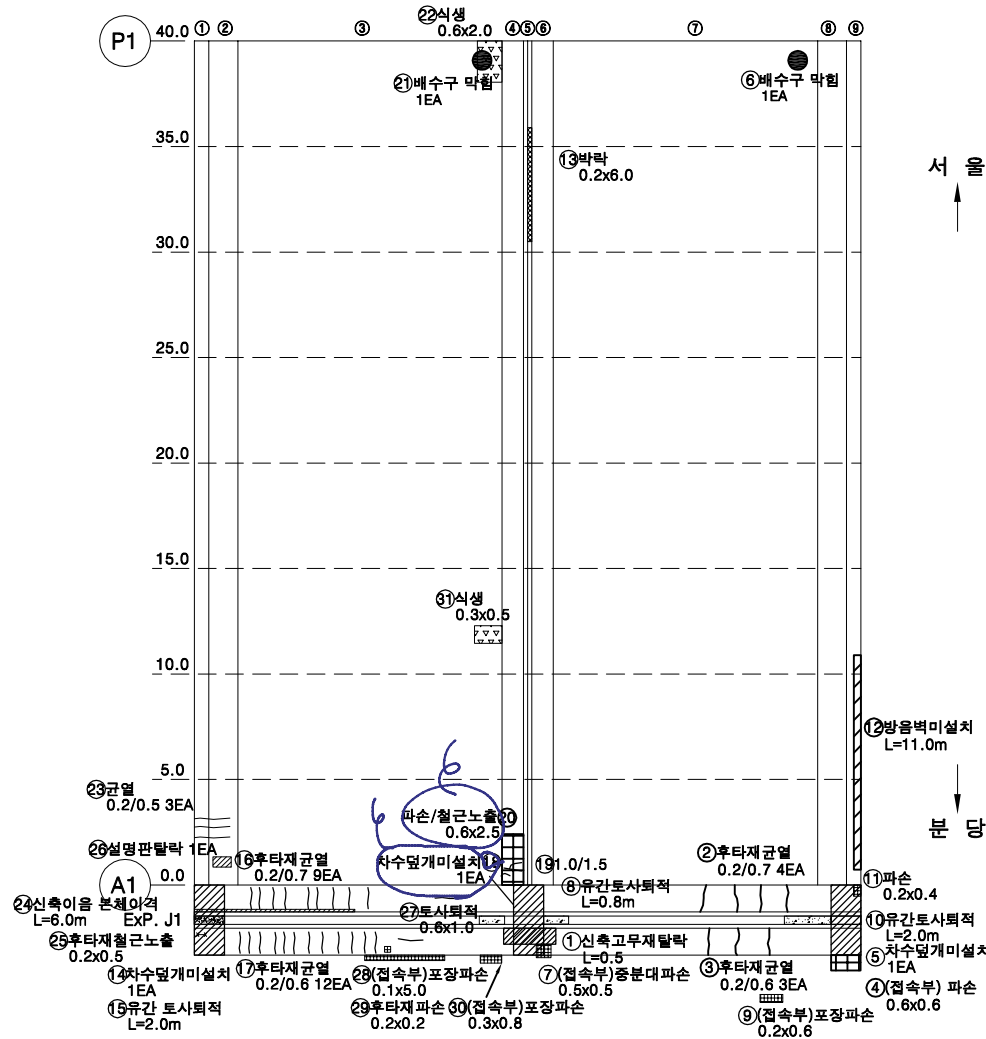

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
범례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	아물물면적	신축이음 본체	확인자	김찬구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	01	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S2)

손 상 물 량 표

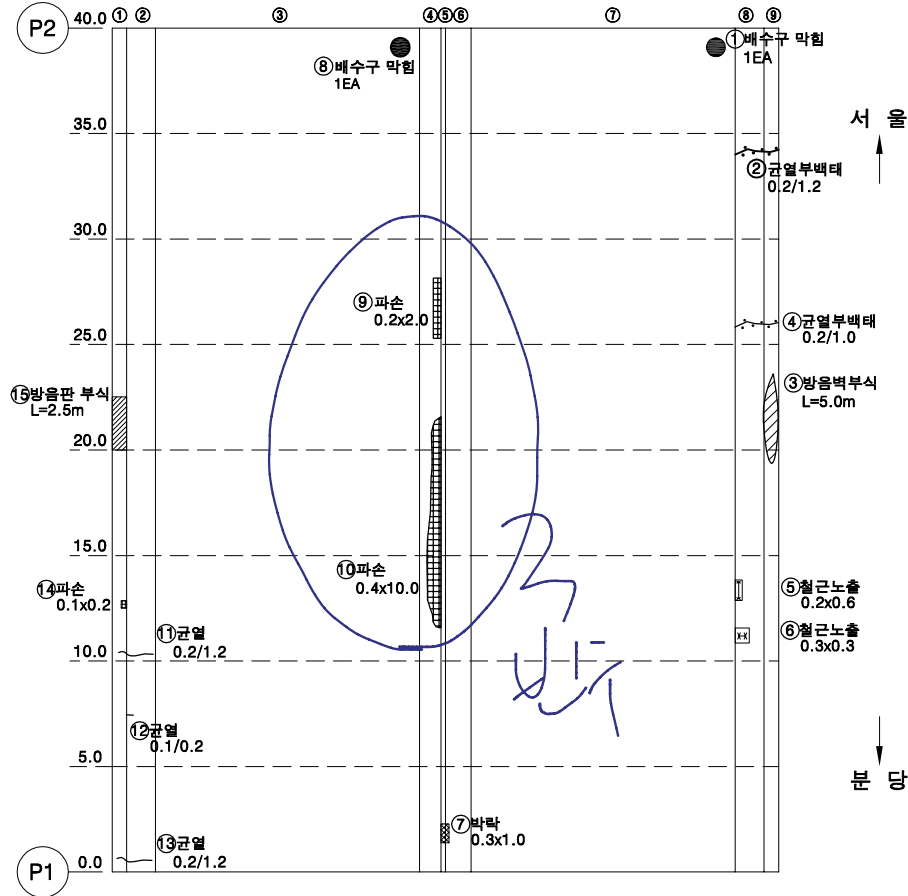


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구막힘			1.00	EA	1	
2	균열부백태	0.20	1.20	1.20	m	1	
3	방음벽부식		5.00	5.00	m	1	
4	균열부백태	0.20	1.00	1.00	m	1	
5	철근노출	0.20	0.60	0.12	m ²	1	
6	철근노출	0.30	0.30	0.09	m ²	1	
7	박락	0.30	1.00	0.30	m ²	1	
8	배수구막힘			1.00	EA	1	
9	파손	0.20	2.00	0.40	m ²	1	
10	파손	0.40	10.00	4.00	m ²	1	
11	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.10	0.20	0.20	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
14	파손	0.10	0.20	0.02	m ²	1	
15	방음벽부식		2.50	2.50	m	1	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물열매력	신축이음 본래	확인자	김찬구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	02	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S3)

손상물량표

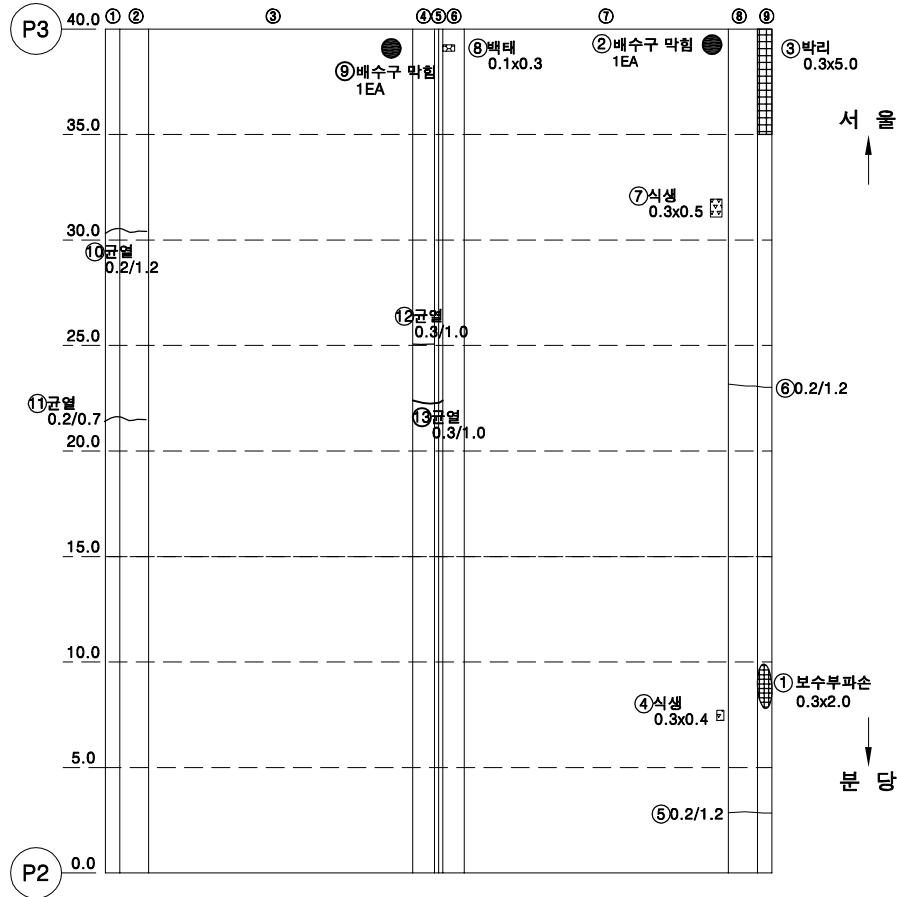


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부파손	0.30	2.00	0.60	m ²	1	
2	배수구막힘			1.00	EA	1	
3	박리, 박락	0.30	5.00	1.50	m ²	1	
4	식생	0.30	0.40	0.12	m ²	1	
5	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
7	식생	0.30	0.50	0.15	m ²	1	
8	백태	0.10	0.30	0.03	m ²	1	
9	배수구막힘			1.00	EA	1	
10	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.20	0.70	0.70	m	1	
12	균열(0.3mm)	0.30	1.00	1.00	m	1	
13	균열(0.3mm)	0.30	1.00	1.00	m	1	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이음열림력	신축이음 본래	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴 요철	기타	도면번호	03	

ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S4)



손 상 물 량 표

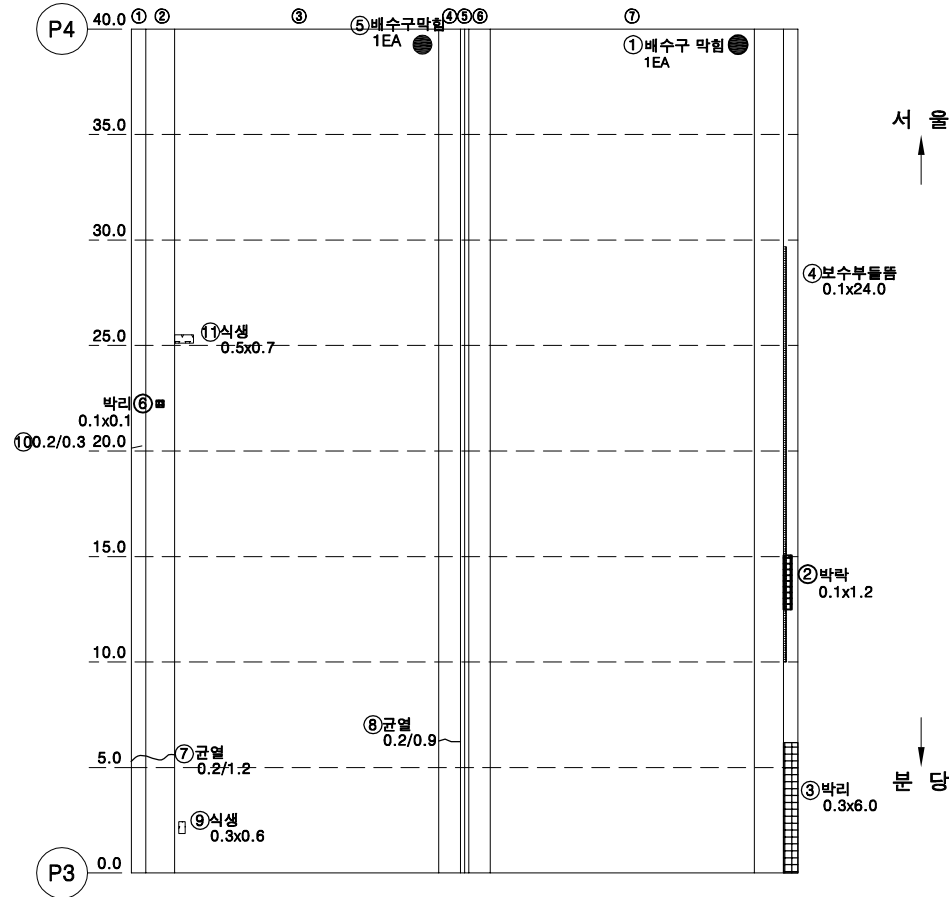

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구막힘			1.00	EA	1	
2	박리, 박락	0.10	1.20	0.12	m²	1	
3	박리, 박락	0.30	6.00	1.80	m²	1	
4	보수부들뜸	0.10	24.00	2.40	m²	1	
5	배수구막힘			1.00	EA	1	
6	박리	0.10	0.10	0.01	m²	1	
7	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.20	0.90	0.90	m	1	
9	식생	0.30	0.60	0.18	m²	1	
10	균열(0.2mm)	0.20	0.30	0.30	m	1	
11	식생	0.50	0.70	0.35	m²	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	04	

ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S5)



손상물량표

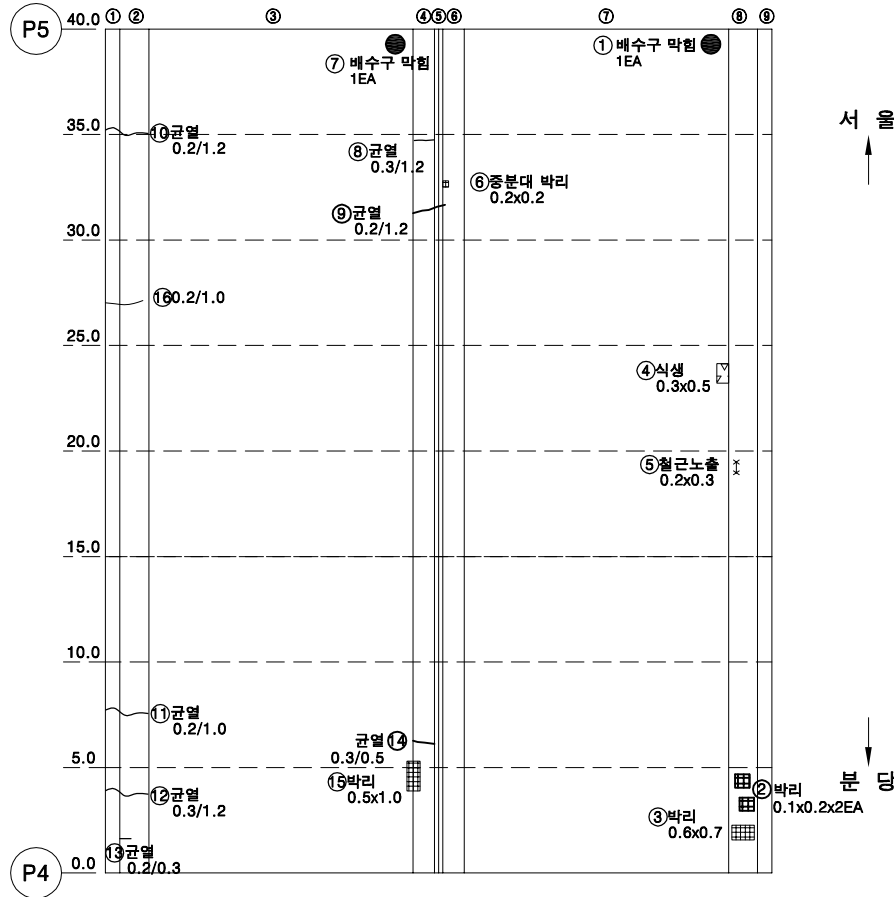

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구막힘			1.00	EA	1	
2	박락	0.10	0.20	0.04	m²	2	
3	박리	0.60	0.70	0.42	m²	1	
4	식생	0.30	0.50	0.15	m²	1	
5	철근노출	0.20	0.30	0.06	m²	1	
6	박리	0.20	0.20	0.04	m²	1	
7	배수구막힘			1.00	EA	1	
8	균열(0.3mm)	0.30	1.20	1.20	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
12	균열(0.3mm)	0.30	1.20	1.20	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.20	0.30	0.30	m	1	
14	균열(0.3mm)	0.30	0.50	0.50	m	1	
15	박리	0.50	1.00	0.50	m²	1	
16	균열(0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신속이음 본체	확인자	김찬구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	05	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S6)

손 상 물 량 표

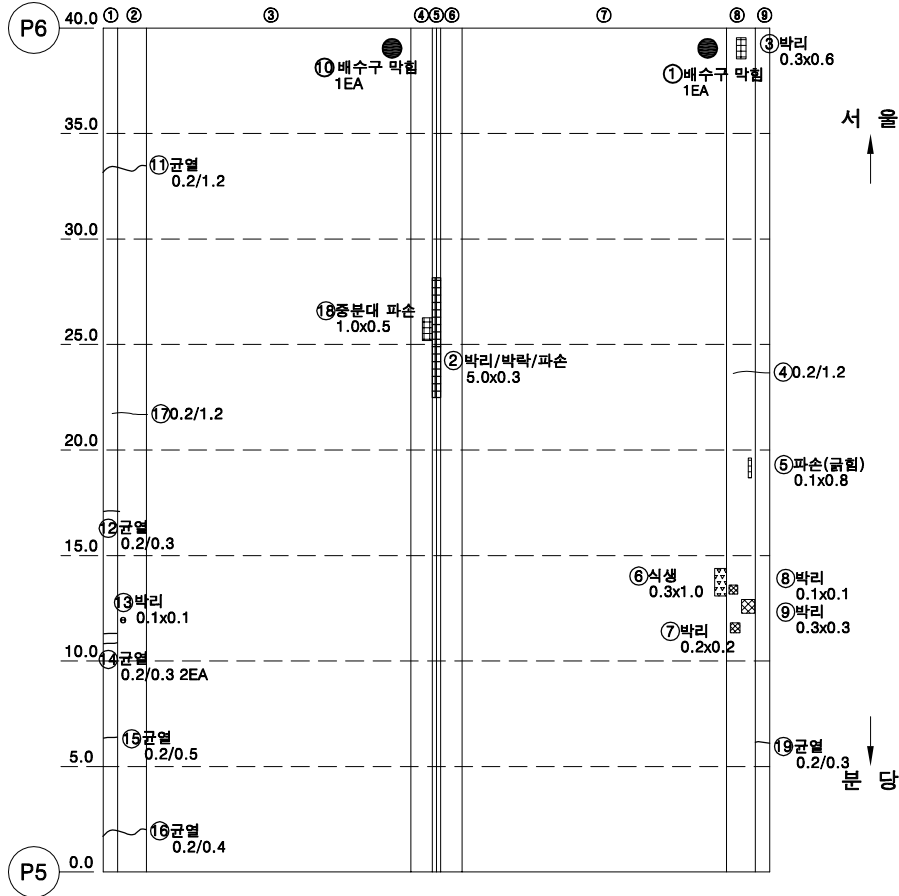


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구막힘			1.00	EA	1	
2	박리, 박락, 파손	5.00	0.30	1.50	m ²	1	
3	박리, 박락	0.30	0.60	0.18	m ²	1	
4	균열 (0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
5	파손	0.10	0.80	0.08	m ²	1	
6	식생	0.30	1.00	0.30	m ²	1	
7	박리	0.20	0.20	0.04	m ²	1	
8	박리	0.10	0.10	0.01	m ²	1	
9	박리	0.30	0.30	0.09	m ²	1	
10	배수구막힘			1.00	EA	1	
11	균열 (0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
12	균열 (0.2mm)	0.20	0.30	0.30	m	1	
13	박리	0.10	0.10	0.01	m ²	1	
14	균열 (0.2mm)	0.20	0.30	0.60	m	2	
15	균열 (0.2mm)	0.20	0.50	0.50	m	1	
16	균열 (0.2mm)	0.20	0.40	0.40	m	1	
17	균열 (0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
18	파손	1.00	0.50	0.50	m ²	1	
19	균열 (0.2mm)	0.20	0.30	0.30	m	1	
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이음열외력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	06	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S7)

손 상 물 량 표

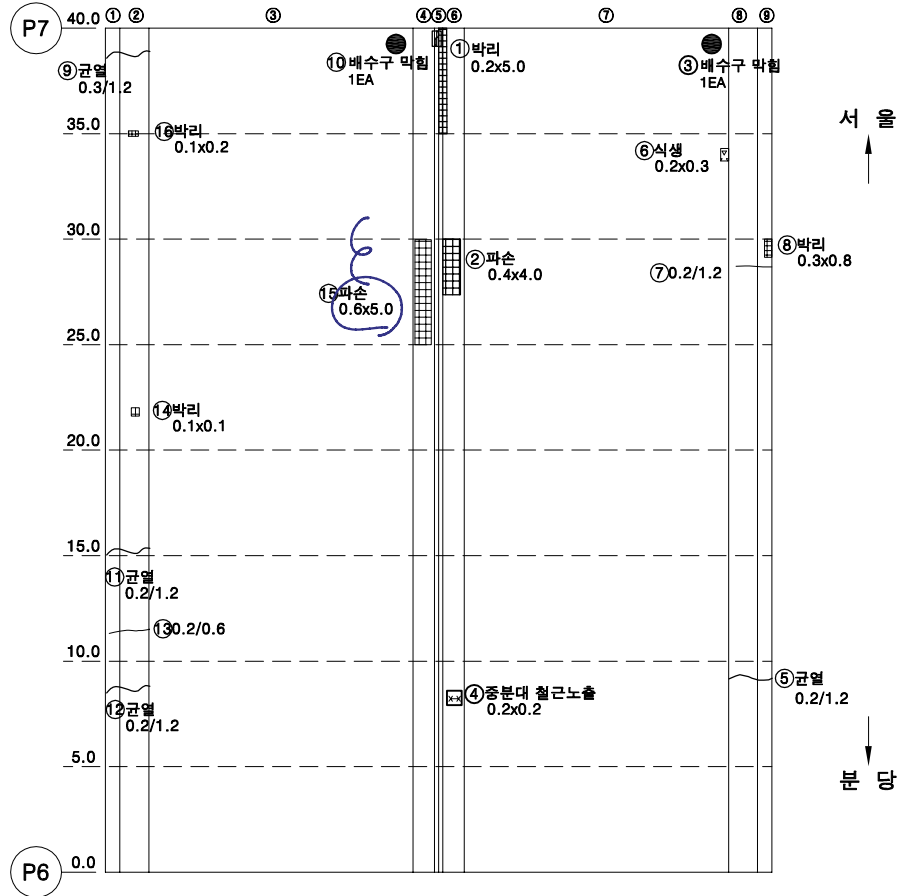


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리	0.20	5.00	1.00	m ²	1	
2	파손	0.40	43.00	17.20	m ²	1	
3	배수구막힘			1.00	EA	1	
4	철근노출	0.20	0.20	0.04	m ²	1	
5	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
6	식생	0.20	0.30	0.06	m ²	1	
7	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
8	박리, 박락	0.30	0.80	0.24	m ²	1	
9	균열(0.3mm)	0.30	1.20	1.20	m	1	
10	배수구막힘			1.00	EA	1	
11	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.20	0.60	0.60	m	1	
14	박리	0.10	0.10	0.01	m ²	1	
15	파손	0.60	5.00	3.00	m ²	1	
16	박리	0.10	0.20	0.02	m ²	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신속이음 본래	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴 요철	기타	도면번호	07	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S8)

손 상 물 량 표

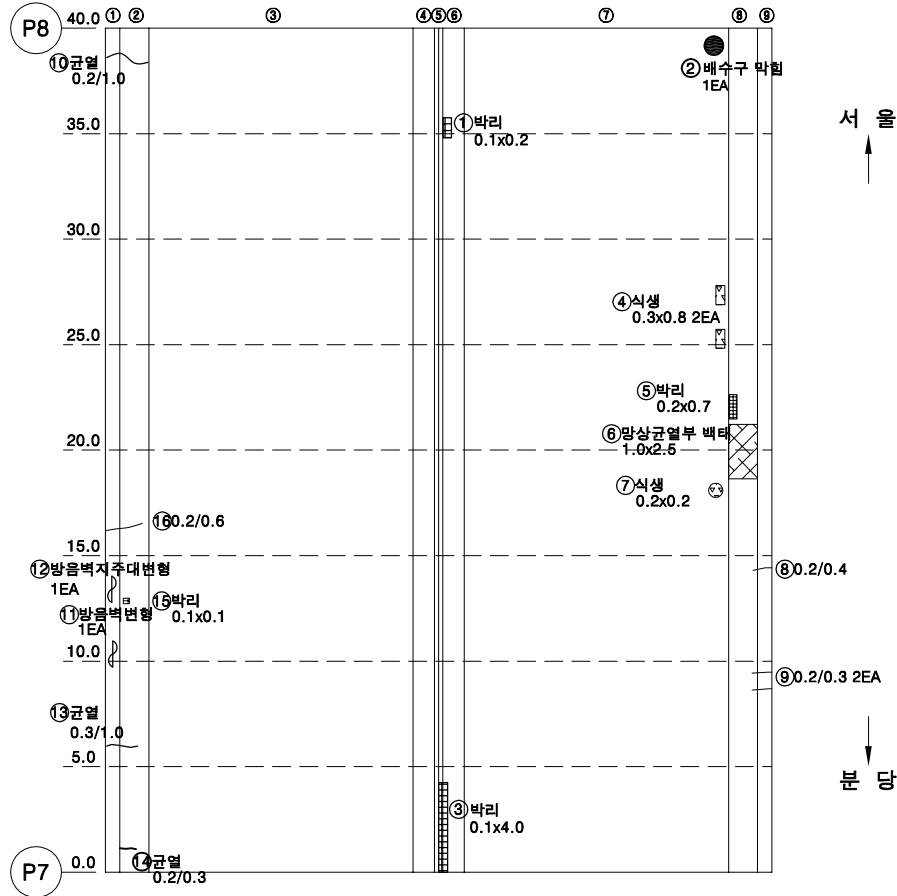


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리	0.10	0.20	0.02	m ²	1	
2	배수구막힘			1.00	EA	1	
3	박리	0.10	4.00	0.40	m ²	1	
4	식생	0.30	0.80	0.48	m ²	2	
5	박리, 박락	0.20	0.70	0.14	m ²	1	
6	망상균열부 백태	1.00	2.50	2.50	m ²	1	
7	식생	0.20	0.20	0.04	m ²	1	
8	균열(0.2mm)	0.20	0.40	0.40	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.20	0.30	0.60	m	2	
10	균열(0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
11	방음벽변형			1.00	EA	1	
12	방음벽변형			1.00	EA	1	
13	균열(0.3mm)	0.30	1.00	1.00	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.20	0.30	0.30	m	1	
15	박리	0.10	0.10	0.01	m ²	1	
16	균열(0.2mm)	0.20	0.60	0.60	m	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	망상균열	벽대	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물열매력	신축이음 본래	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴 및 요철	기타	도면번호	08	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S9)

손 상 물 량 표

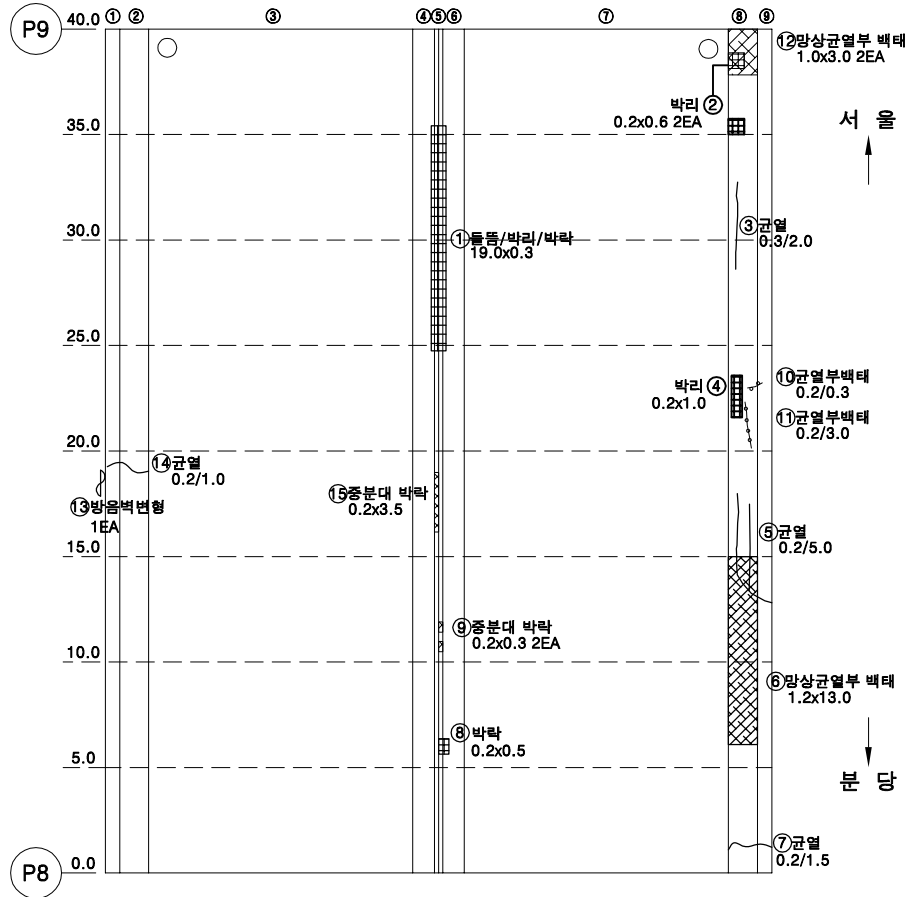


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리, 박락, 흙흙	19	0.3	5.70	m²	1	
2	박리, 박락	0.2	0.6	0.24	m²	2	
3	균열 (0.3mm)	0.3	2	2.00	m	1	
4	박리, 박락	0.2	1	0.20	m²	1	
5	균열 (0.2mm)	0.2	5	5.00	m	1	
6	망상균열부 백태	1.2	13	15.60	m²	1	
7	균열 (0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
8	박락	0.2	0.5	0.10	m²	1	
9	박락	0.2	0.3	0.12	m²	2	
10	균열부백태	0.2	0.3	0.30	m	1	
11	균열부백태	0.2	3	3.00	m	1	
12	망상균열부 백태	1	3	6.00	m²	2	
13	방음벽변형			1	EA	1	
14	균열 (0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
15	박락	0.2	3.5	0.70	m²	1	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	망상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김찬구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	09	

ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S10)


손 상 물 량 표

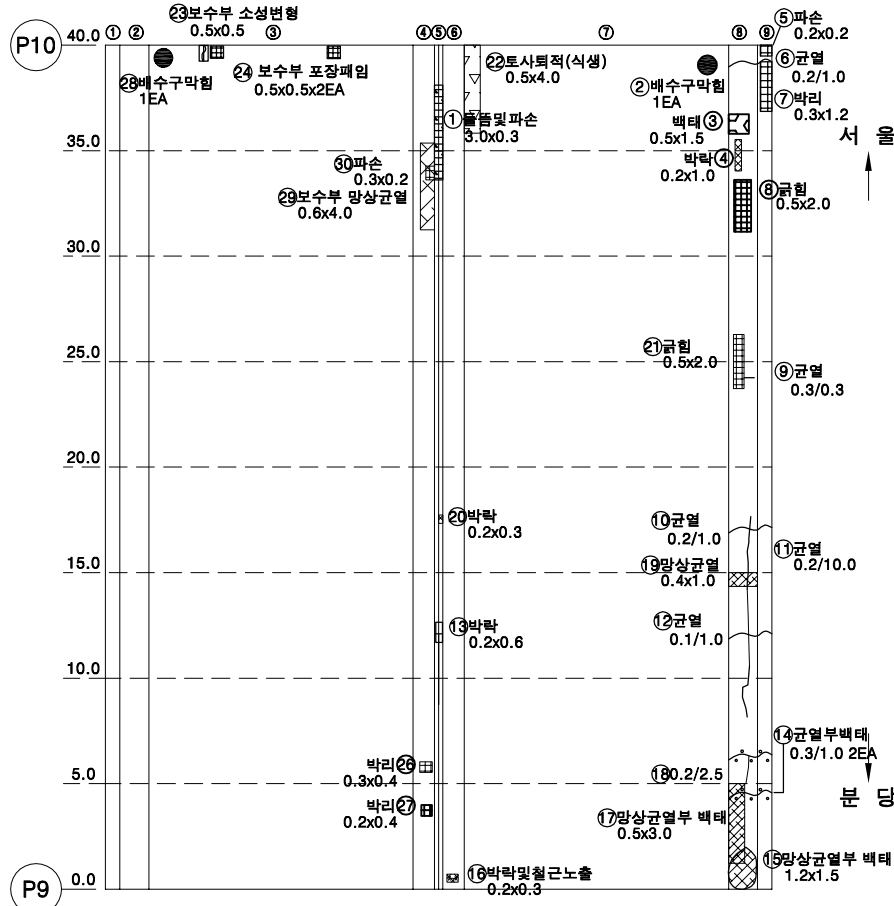


** 상.하행선 중분대 전반적인 변색

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	바리, 박락, 들뜸, 파손	3.00	0.30	0.90	m ²	1	
2	배수구마함			1.00	EA	1	
3	백태	0.50	1.50	0.75	m ²	1	
4	바리, 박락	0.20	1.00	0.20	m ²	1	
5	파손	0.20	0.20	0.04	m ²	1	
6	균열 (0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
7	바리, 박락	0.30	1.20	0.36	m ²	1	
8	균열	0.50	2.00	1.00	m ²	1	
9	균열 (0.3mm)	0.30	0.30	0.30	m	1	
10	균열 (0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
11	균열 (0.2mm)	0.20	10.00	10.00	m	1	
12	균열 (0.1mm)	0.10	1.00	1.00	m	1	
13	박락	0.20	0.60	0.12	m ²	1	
14	균열 부백태	0.30	1.00	2.00	m	2	
15	망상균열 부백태	1.20	1.50	1.80	m ²	1	
16	박락 및 철근노출	0.20	0.30	0.06	m ²	1	
17	망상균열 부백태	0.50	3.00	1.50	m ²	1	
18	균열 (0.2mm)	0.20	2.50	2.50	m	1	
19	망상균열	0.40	1.00	0.40	m ²	1	
20	박락	0.20	0.30	0.06	m ²	1	
21	균열	0.50	2.00	1.00	m ²	1	
22	식생	0.50	4.00	2.00	m ²	1	
23	보수부 손상변형	0.50	0.50	0.25	m ²	1	
24	보수부 포장파임	0.50	0.50	0.50	m ²	2	
25	파손	0.30	0.20	0.06	m ²	1	
26	바리	0.30	0.40	0.12	m ²	1	
27	바리	0.20	0.40	0.08	m ²	1	
28	배수구마함			1.00	EA	1	
29	보수부 망상균열	0.60	4.00	2.40	m ²	1	
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
범 례	균열	망상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	바리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	10	

ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S11)


손 상 물 량 표

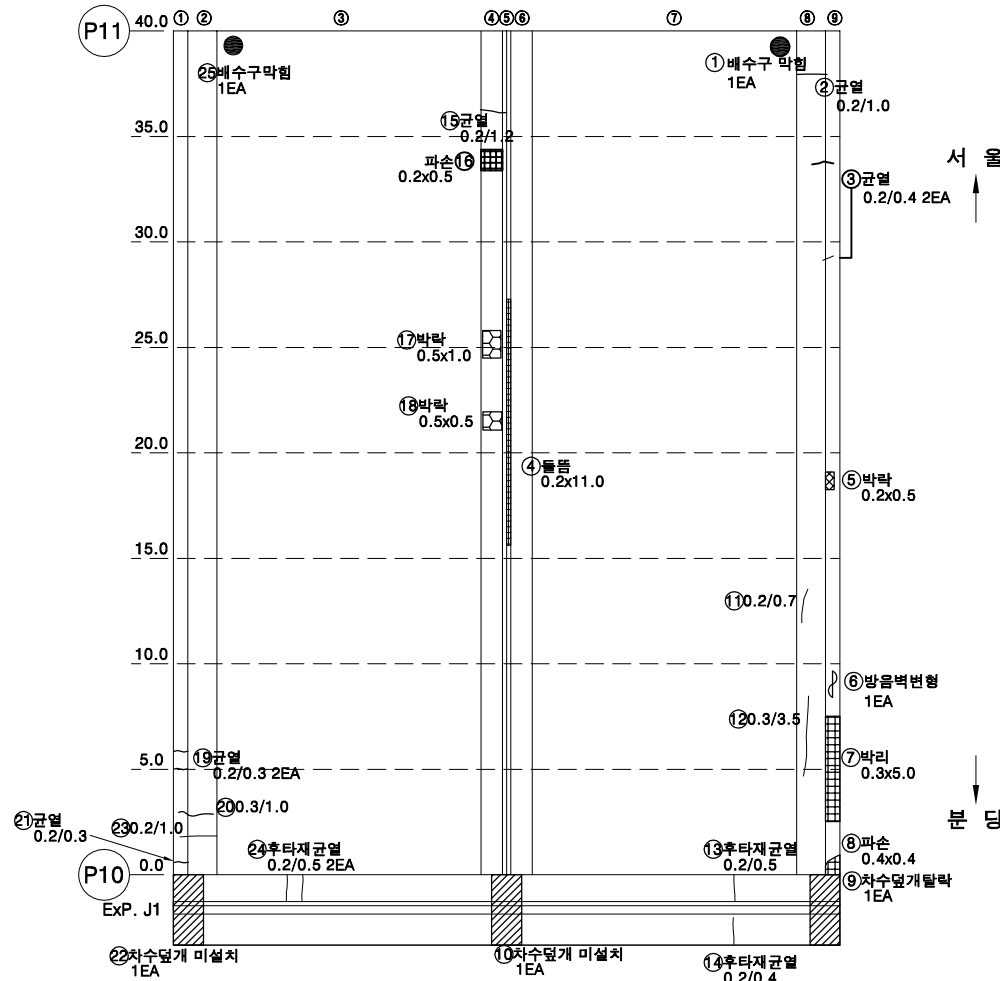


** 상.하행선 중분대 전반적인 변색

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구막힘			1.00	EA	1	
2	균열(0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.20	0.40	0.80	m	2	
4	들뜸	0.20	11.00	2.20	m²	1	
5	박리, 박락	0.20	0.50	0.10	m²	1	
6	방음벽변형			1.00	EA	1	
7	박리, 박락	0.30	5.00	1.50	m²	1	
8	파손	0.40	0.40	0.16	m²	1	
9	차수덮개탈락			1.00	EA	1	
10	차수덮개미설치			1.00	EA	1	
11	균열(0.2mm)	0.20	0.70	0.70	m	1	
12	균열(0.3mm)	0.30	3.50	3.50	m	1	
13	후타재균열(0.2mm)	0.20	0.50	0.50	m	1	
14	후타재균열(0.2mm)	0.20	0.40	0.40	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
16	파손	0.20	0.50	0.10	m²	1	
17	박락	0.50	1.00	0.50	m²	1	
18	박락	0.50	0.50	0.25	m²	1	
19	균열(0.2mm)	0.20	0.30	0.60	m	2	
20	균열(0.3mm)	0.30	1.00	1.00	m	1	
21	균열(0.2mm)	0.20	0.30	0.30	m	1	
22	차수덮개미설치			1.00	EA	1	
23	균열(0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
24	후타재균열(0.2mm)	0.20	0.50	1.00	m	2	
25	배수구막힘			1.00	EA	1	
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
범 례	균열	광상균열	벽대	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	아물물면적	신속이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	11	

ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S12)


손 상 물 량 표

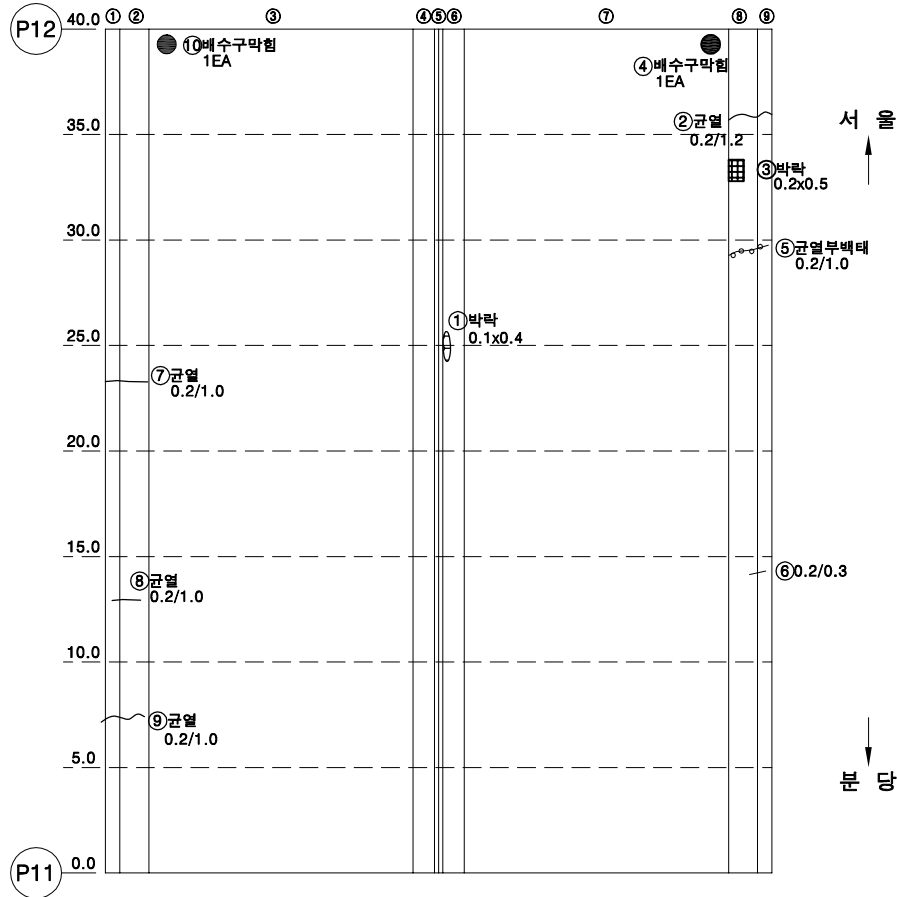


** 상.하행선 중분대 전반적인 변색

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박라	0.10	0.40	0.04	m ²	1	
2	균열 (0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
3	박리, 박라	0.20	0.50	0.10	m ²	1	
4	배수구막힘			1.00	EA	1	
5	균열부백태	0.20	1.00	1.00	m	1	
6	균열 (0.2mm)	0.20	0.30	0.30	m	1	
7	균열 (0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
8	균열 (0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
9	균열 (0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
10	배수구막힘			1.00	EA	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
범 례	균열	광상균열	벽대	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신속이음 본래	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	12	

ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S13)


손 상 물 량 표

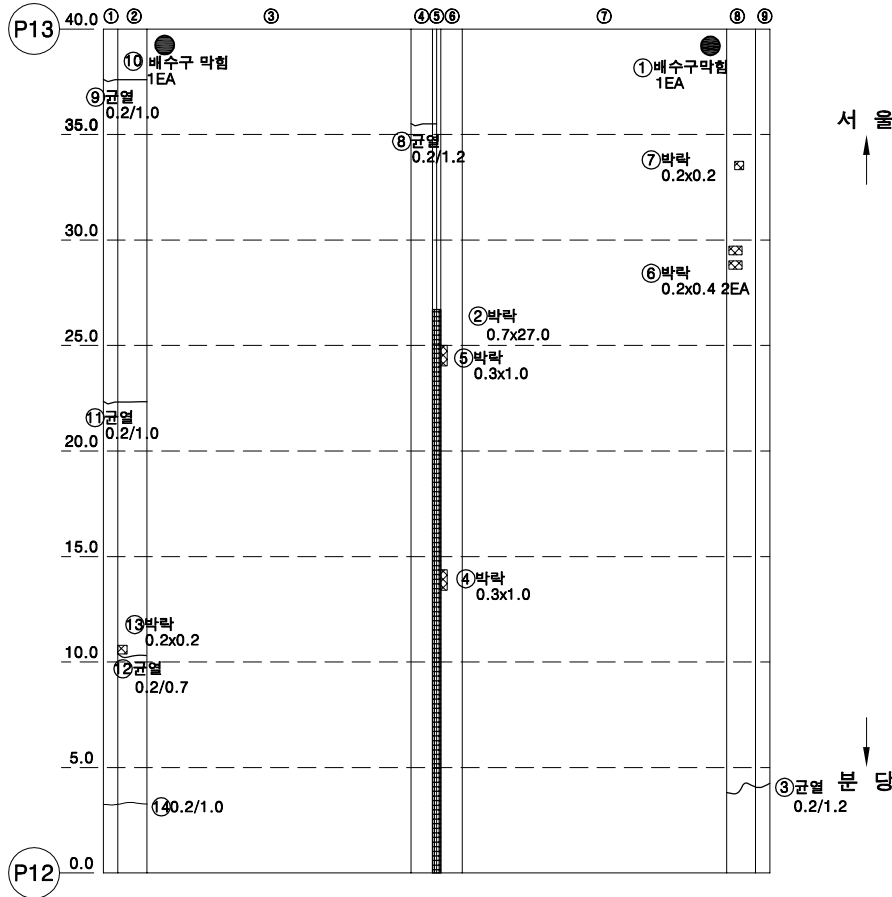


** 상.하행선 중분대 전반적인 변색

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구막힘			1.00	EA	1	
2	박락	0.70	27.00	18.90	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
4	박락	0.30	1.00	0.30	m ²	1	
5	박락	0.30	1.00	0.30	m ²	1	
6	박리,박락	0.20	0.40	0.16	m ²	2	
7	박리,박락	0.20	0.20	0.04	m ²	1	
8	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
10	배수구막힘			1.00	EA	1	
11	균열(0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.20	0.70	0.70	m	1	
13	박락	0.20	0.20	0.04	m ²	1	
14	균열(0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
범 례	① 균열	② 광상균열	③ 벽면	④ 변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이음열림력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	13	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S14)

손 상 물 량 표

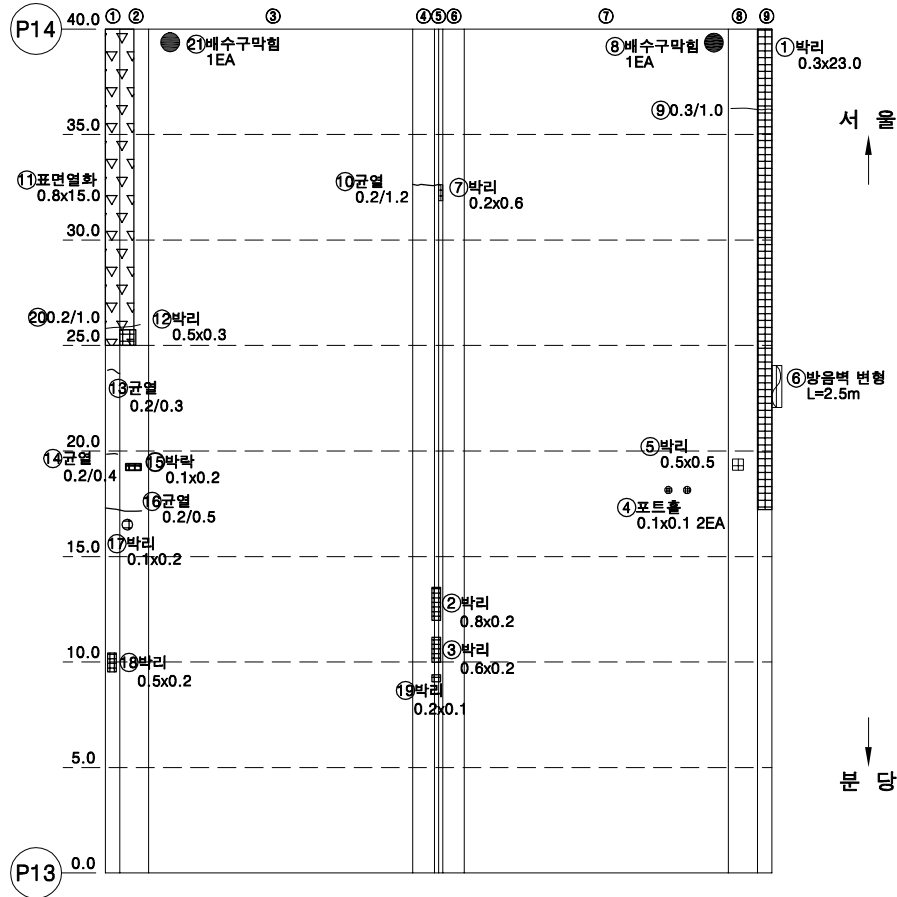


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리, 박락	0.30	23.00	6.90	m ²	1	
2	박리	0.80	0.20	0.16	m ²	1	
3	박리	0.60	0.20	0.12	m ²	1	
4	포장포트홀	0.10	0.10	0.02	m ²	2	
5	박리, 박락	0.50	0.50	0.25	m ²	1	
6	방음벽변형		2.50	1.00	EA	1	
7	박리	0.20	0.60	0.12	m ²	1	
8	배수구막힘			1.00	EA	1	
9	균열(0.3mm)	0.30	1.00	1.00	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
11	표면열화	0.80	15.00	12.00	m ²	1	
12	박리	0.50	0.30	0.15	m ²	1	
13	균열(0.2mm)	0.20	0.30	0.30	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.20	0.40	0.40	m	1	
15	박락	0.10	0.20	0.02	m ²	1	
16	균열(0.2mm)	0.20	0.50	0.50	m	1	
17	박리	0.10	0.20	0.02	m ²	1	
18	박리	0.50	0.20	0.10	m ²	1	
19	박리	0.20	0.10	0.02	m ²	1	
20	균열(0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
21	배수구막힘			1.00	EA	1	
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 레	균열	광상균열	벽체	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이음열림력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴 요철	기타	도면번호	14	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S15)

손 상 물 량 표

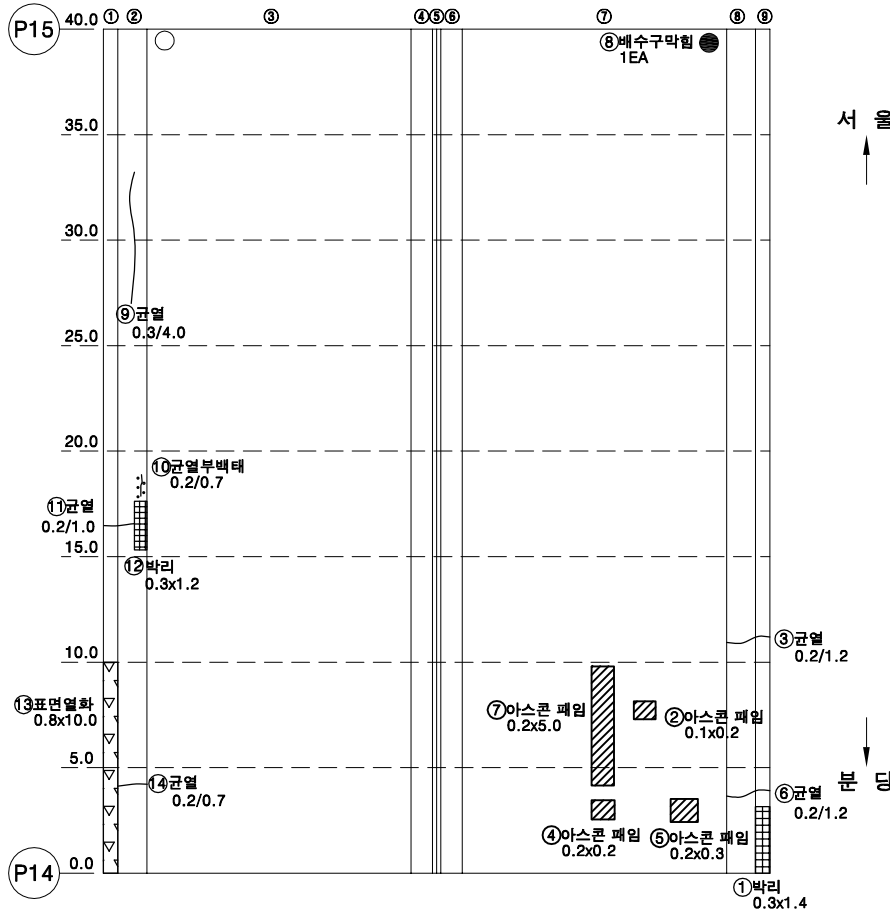


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리, 박락	0.30	1.40	0.42	m ²	1	
2	포장 패임	0.10	0.20	0.02	m ²	1	
3	균열 (0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
4	포장 패임	0.20	0.20	0.04	m ²	1	
5	포장 패임	0.20	0.30	0.06	m ²	1	
6	균열 (0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
7	포장 패임	0.20	5.00	1.00	m ²	1	
8	배수구 막힘			1.00	EA	1	
9	균열 (0.3mm)	0.30	4.00	4.00	m	1	
10	균열부백태	0.20	0.70	0.70	m	1	
11	균열 (0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
12	박리	0.30	1.20	0.36	m ²	1	
13	표면열화	0.80	10.00	8.00	m ²	1	
14	균열 (0.2mm)	0.20	0.70	0.70	m	1	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 평상균열	③ 벽체	④ 변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이음열림력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김찬구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	15	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S16)

손 상 물 량 표

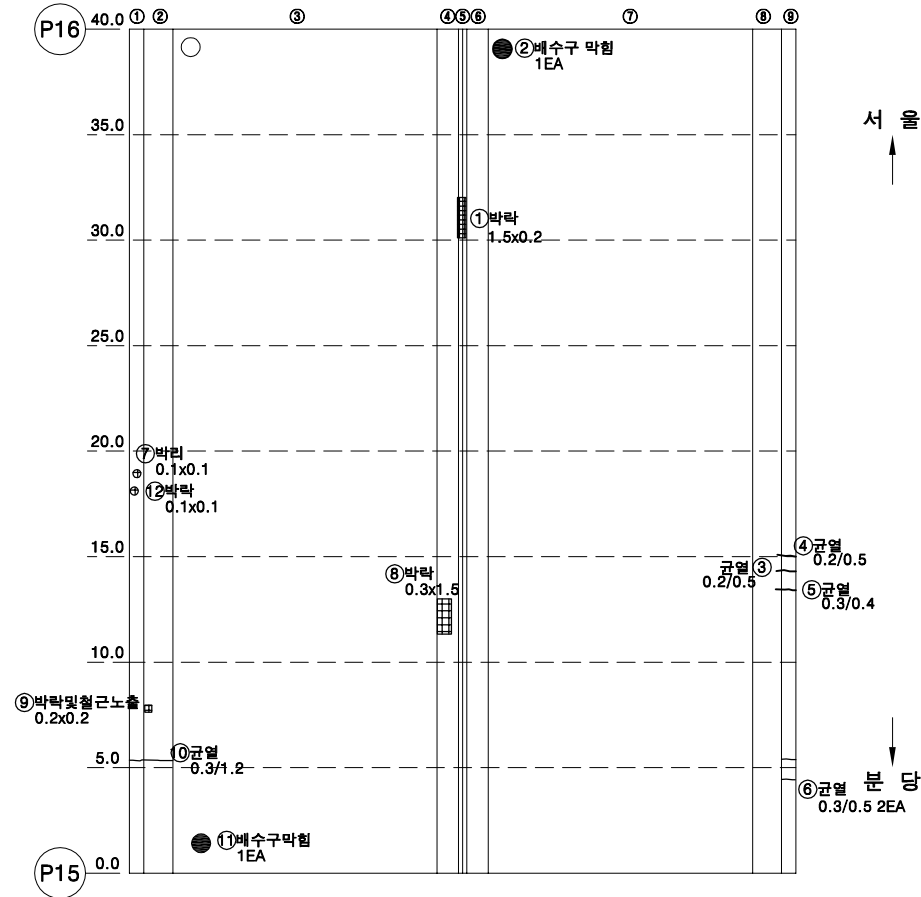


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리	1.50	0.20	0.30	m ²	1	
2	배수구막힘			1.00	EA	1	
3	균열(0.2mm)	0.20	0.50	0.50	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.20	0.50	0.50	m	1	
5	균열(0.3mm)	0.30	0.40	0.40	m	1	
6	균열(0.3mm)	0.30	0.50	1.00	m	2	
7	박리	0.10	0.10	0.01	m ²	1	
8	박리	0.30	1.50	0.45	m ²	1	
9	박리및철근노출	0.20	0.20	0.04	m ²	1	
10	균열(0.3mm)	0.30	1.20	1.20	m	1	
11	배수구막힘			1.00	EA	1	
12	박리	0.10	0.10	0.01	m ²	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이음열림력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	16	

ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S17)



손 상 물 량 표

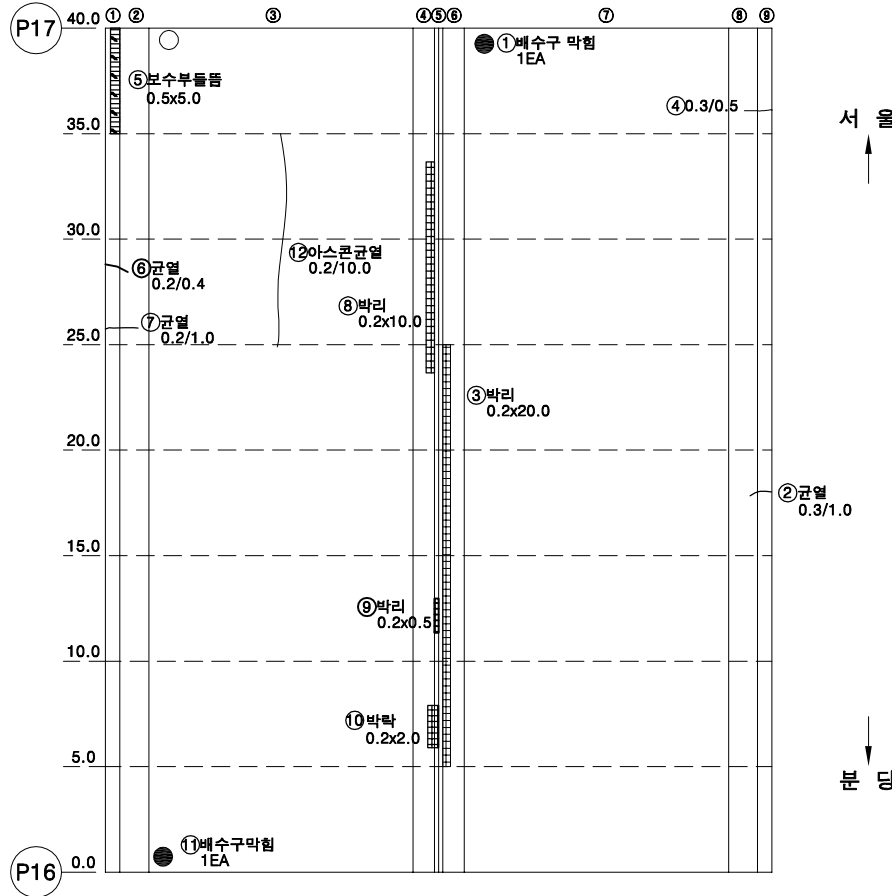

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구막힘			1.00	EA	1	
2	균열(0.3mm)	0.30	1.00	1.00	m	1	
3	박리	0.20	20.00	4.00	m²	1	
4	균열(0.3mm)	0.30	0.50	0.50	m	1	
5	보수부들뜸	0.50	5.00	2.50	m²	1	
6	균열(0.2mm)	0.20	0.40	0.40	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
8	박리	0.20	10.00	2.00	m²	1	
9	박리	0.20	0.50	0.10	m²	1	
10	박락	0.20	2.00	0.40	m²	1	
11	배수구막힘			1.00	EA	1	
12	아스콘균열	0.20	10.00	10.00	m	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이음열림력	신속이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	17	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S18)

손 상 물 량 표

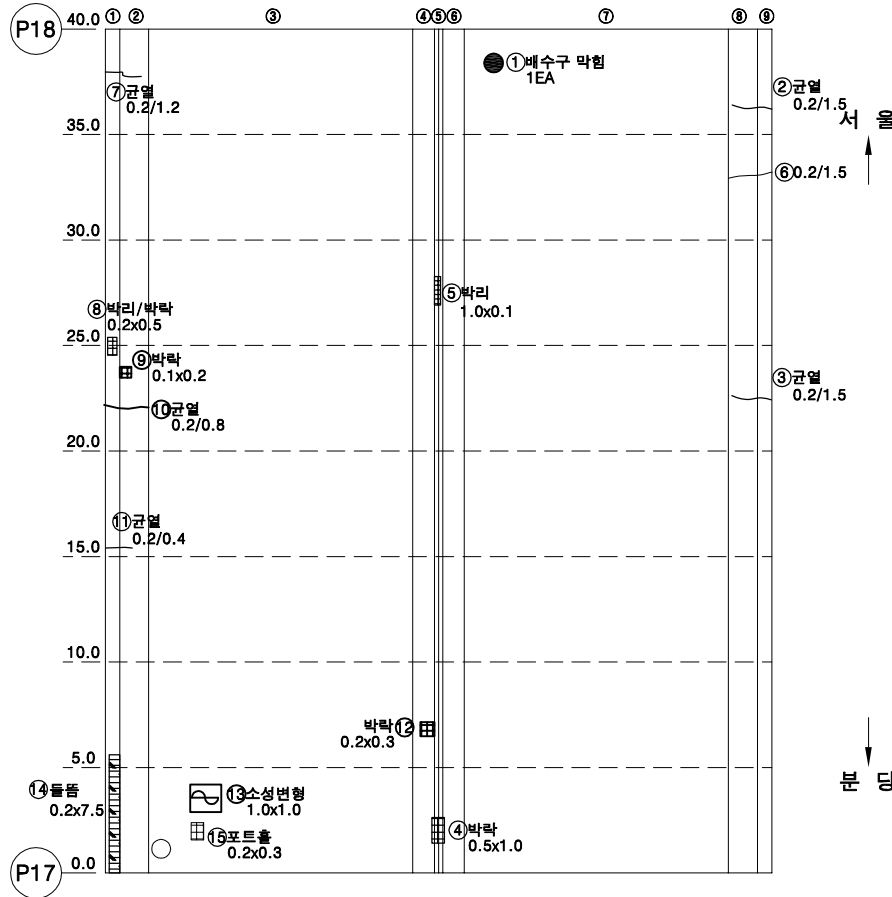


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수구막힘			1.00	EA	1	
2	균열(0.2mm)	0.20	1.50	1.50	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.20	1.50	1.50	m	1	
4	박락	0.50	1.00	0.50	m²	1	
5	박리	1.00	0.10	0.10	m²	1	
6	균열(0.2mm)	0.20	1.50	1.50	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
8	박리, 박락	0.20	0.50	0.10	m²	1	
9	박락	0.10	0.20	0.02	m²	1	
10	균열(0.2mm)	0.20	0.80	0.80	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.20	0.40	0.40	m	1	
12	박락	0.20	0.30	0.06	m²	1	
13	포장소성변형	1.00	1.00	1.00	m²	1	
14	돌봄	0.20	7.50	1.50	m²	1	
15	포장포트홀	0.20	0.30	0.06	m²	1	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역									
면 례	균열	광상균열	벽대	변형, 공동	조사일시	2023년 11월					
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명					
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이음열림력	신축이음 본래	확인자	김 찬 구					
	누수, 변색	배수구	포장파괴 요철	기타	도면번호	18					


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S19)

손 상 물 량 표

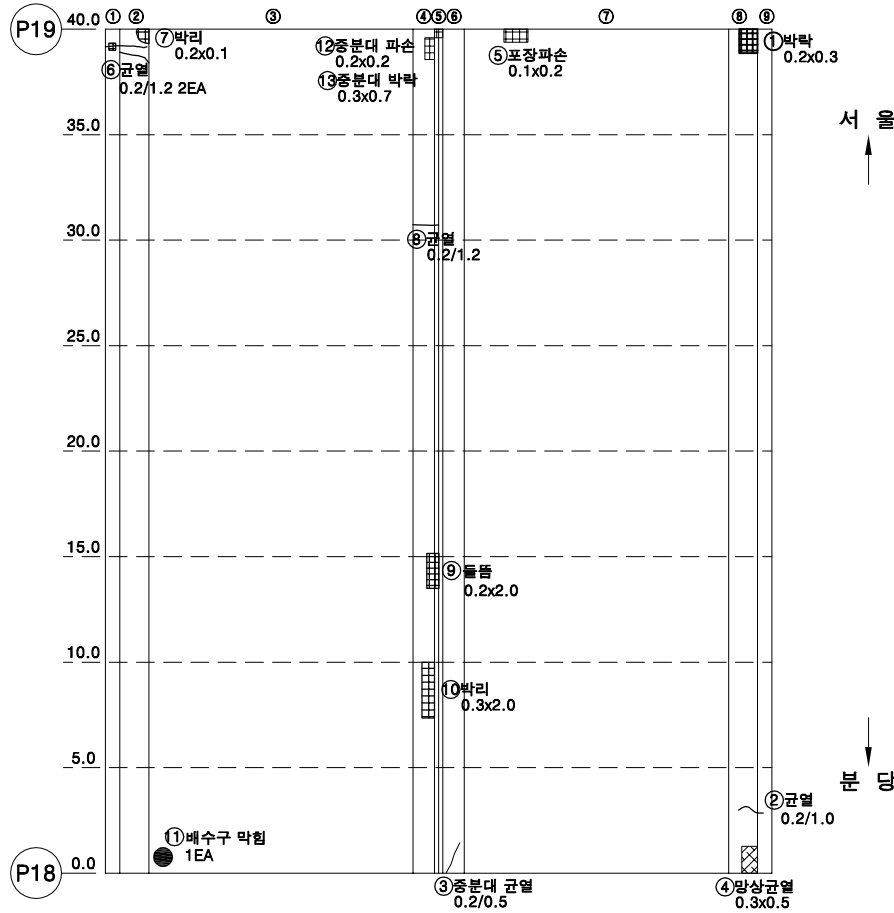


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리, 박락	0.20	0.30	0.06	m²	1	
2	균열(0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.20	0.50	0.50	m	1	
4	망상균열	0.30	0.50	0.15	m²	1	
5	포장파손	0.10	0.20	0.02	m²	1	
6	균열(0.2mm)	0.20	1.20	2.40	m	2	
7	박리	0.20	0.10	0.02	m²	1	
8	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
9	들뜸	0.20	2.00	0.40	m²	1	
10	박리	0.30	2.00	0.60	m²	1	
11	배수구막힘			1.00	EA	1	
12	파손	0.20	0.20	0.04	m²	1	
13	박락	0.30	0.70	0.21	m²	1	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	망상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파손	기타	도면번호	19	

ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S20)



손 상 물 량 표

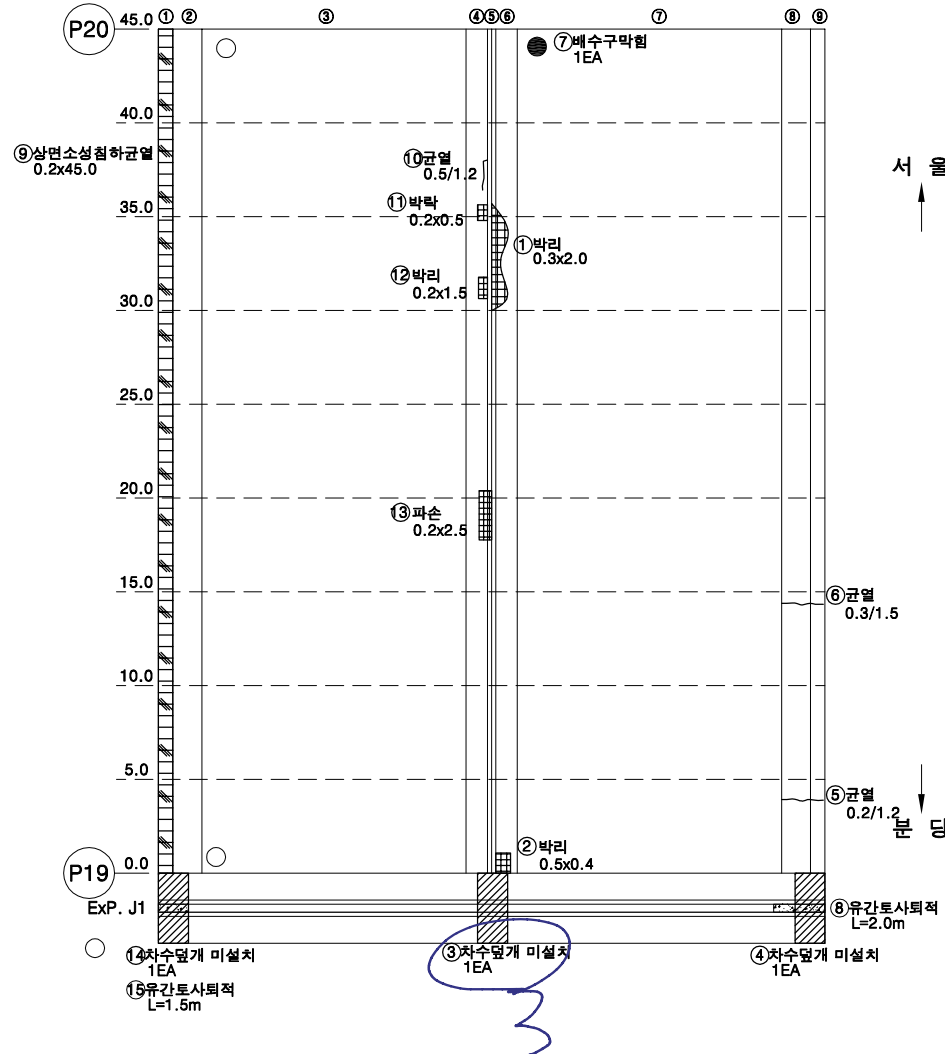

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리	0.30	2.00	0.60	m ²	1	
2	박리	0.50	0.40	0.20	m ²	1	
3	차수덮개미설치			1.00	EA	1	
4	차수덮개미설치			1.00	EA	1	
5	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
6	균열(0.3mm)	0.30	1.50	1.50	m	1	
7	배수구막힘			1.00	EA	1	
8	유간토사퇴적		2.00	2.00	m	1	
9	소성침하균열	0.20	45.00	9.00	m ²	1	
10	균열(0.5mm)	0.50	1.20	1.20	m	1	
11	박락	0.20	0.50	0.10	m ²	1	
12	박리	0.20	1.50	0.30	m ²	1	
13	파손	0.20	2.50	0.50	m ²	1	
14	차수덮개미설치			1.00	EA	1	
15	유간토사퇴적		1.50	1.50	m	1	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이음열림력	신축이음 본래	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	20	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S21)

손 상 물 량 표

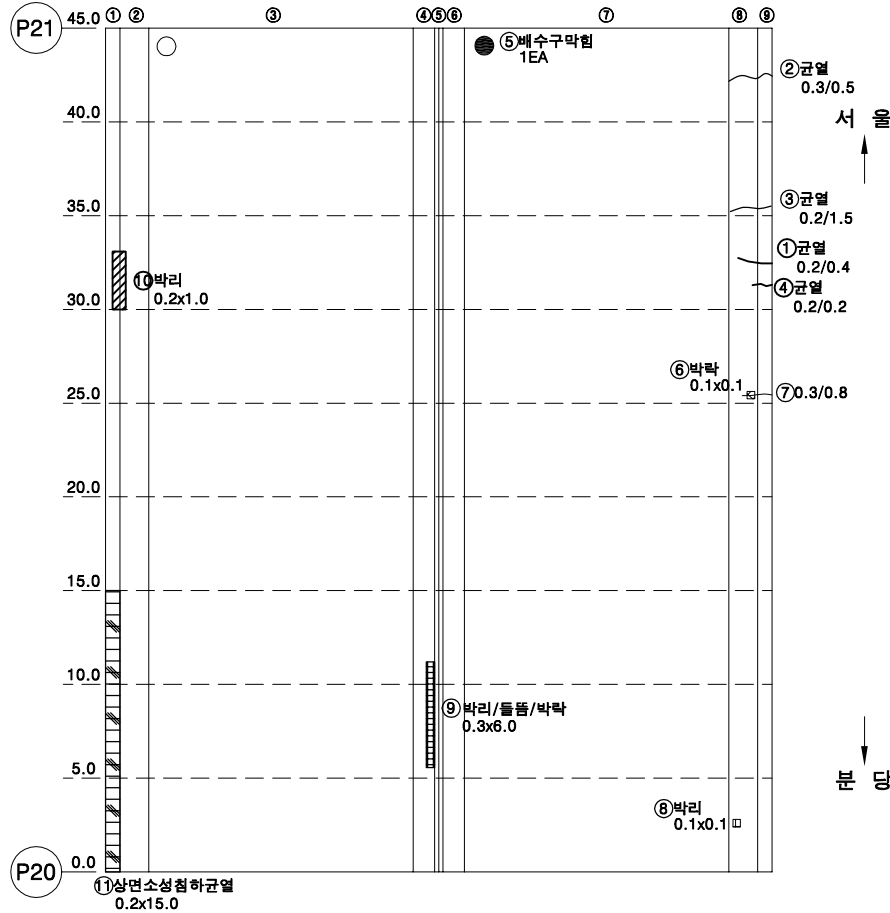


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.20	0.40	0.40	m	1	
2	균열(0.3mm)	0.30	0.50	0.50	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.20	1.50	1.50	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.20	0.20	0.20	m	1	
5	배수구막힘			1.00	EA	1	
6	박리,박락	0.10	0.10	0.01	m²	1	
7	균열(0.3mm)	0.30	0.80	0.80	m	1	
8	박리,박락	0.10	0.10	0.01	m²	1	
9	돌뜸,박리,박락	0.30	6.00	1.80	m²	1	
10	박리	0.20	1.00	0.20	m²	1	
11	소성침하균열	0.20	15.00	3.00	m²	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역							
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월			
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명			
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물열매력	신축이음 분해	확인자	김 찬 구			
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	21			


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S22)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리	0.10	1.00	0.10	m ²	1	
2	배수구막힘			1.00	EA	1	
3	박리, 박락	0.20	0.20	0.04	m ²	1	
4	균열(0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
5	박리	0.60	2.00	1.20	m ²	1	
6	박리	0.30	2.30	0.69	m ²	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

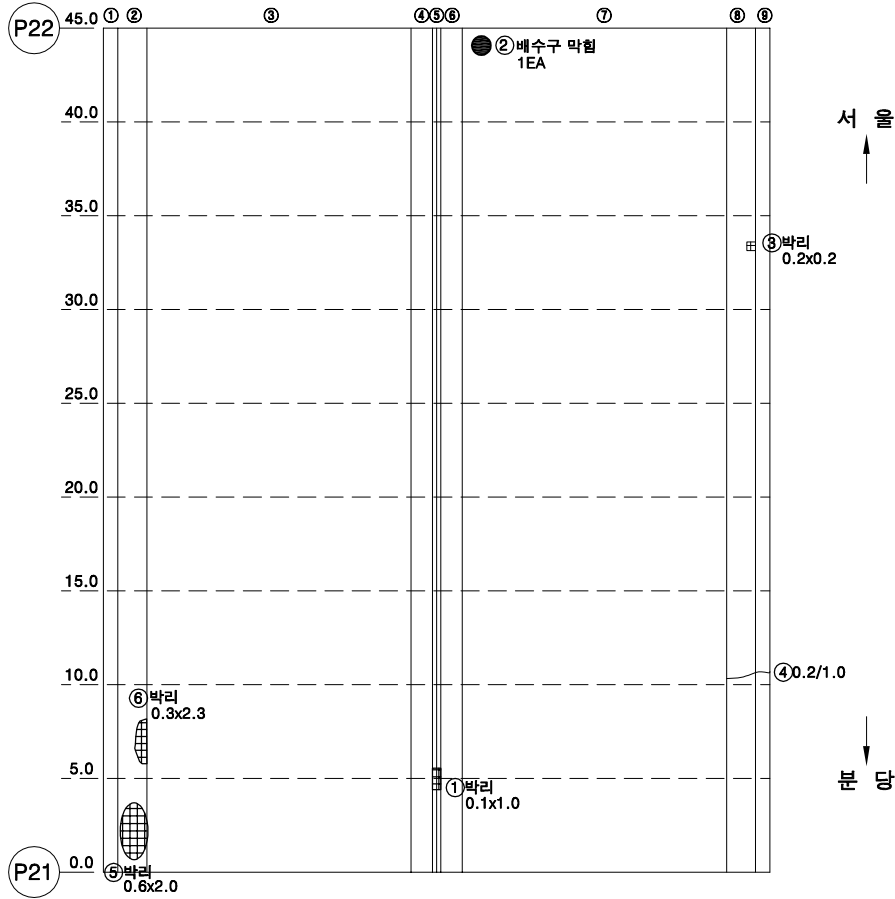

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 분쇄	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴 및 결	기타	도면번호	22	

ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S23)



손상물량표

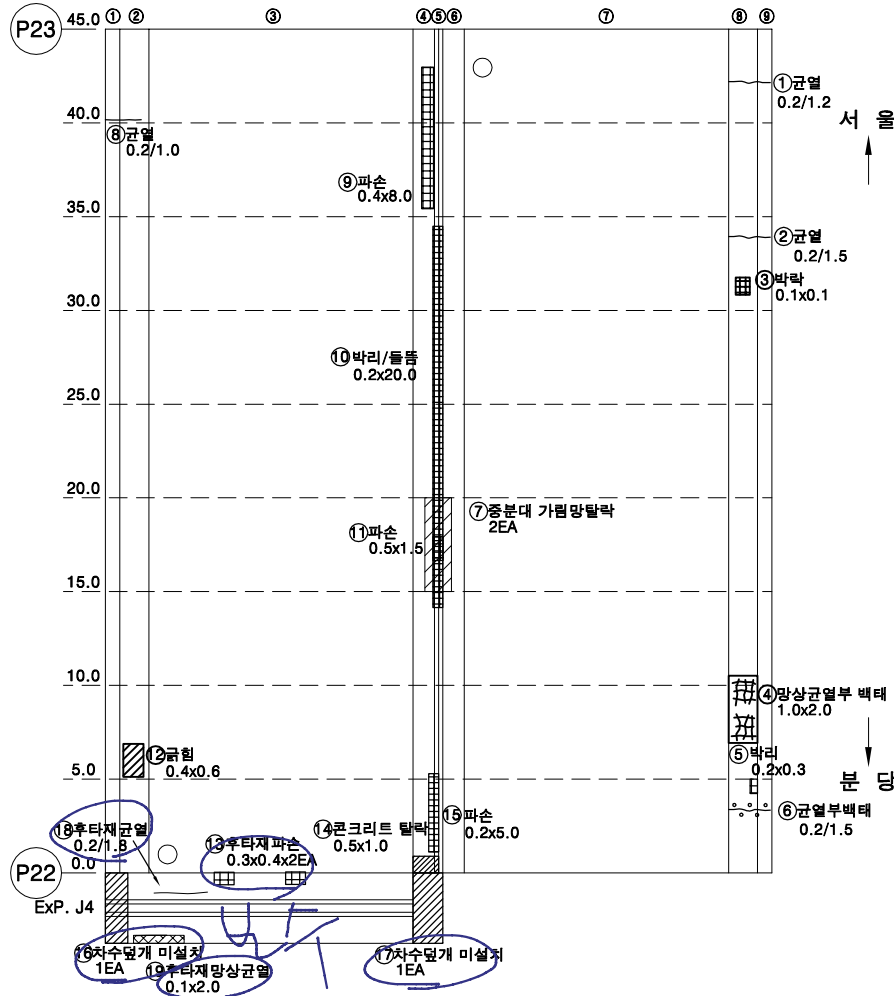

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.20	1.50	1.50	m	1	
3	박리, 박락	0.10	0.10	0.01	m²	1	
4	망상균열부백태	1.00	2.00	2.00	m²	1	
5	박리, 박락	0.20	0.30	0.06	m²	1	
6	균열부백태	0.20	1.50	1.50	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
8	파손	0.40	8.00	3.20	m²	1	
9	들뜸, 박리	0.20	20.00	4.00	m²	1	
10	파손	0.50	1.50	0.75	m²	1	
11	긁힘	0.40	0.60	0.24	m²	1	
12	후타재파손	0.30	0.40	0.24	m²	2	
13	콘크리트탈락	0.50	1.00	0.50	m²	1	
14	파손	0.20	5.00	1.00	m²	1	
15	차수덮개미설치			1.00	EA	1	
16	차수덮개미설치			1.00	EA	1	
17	후타재균열(0.2mm)	0.20	1.30	1.30	m	1	
18	후타재망상균열	0.10	2.00	0.20	m²	1	
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
범례	균열	망상균열	박리	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신속이음 본체	확인자	김찬구	
	누수, 변색	배수구	포장외 요철	기타	도면번호	23	

ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S24)



손 상 물 량 표

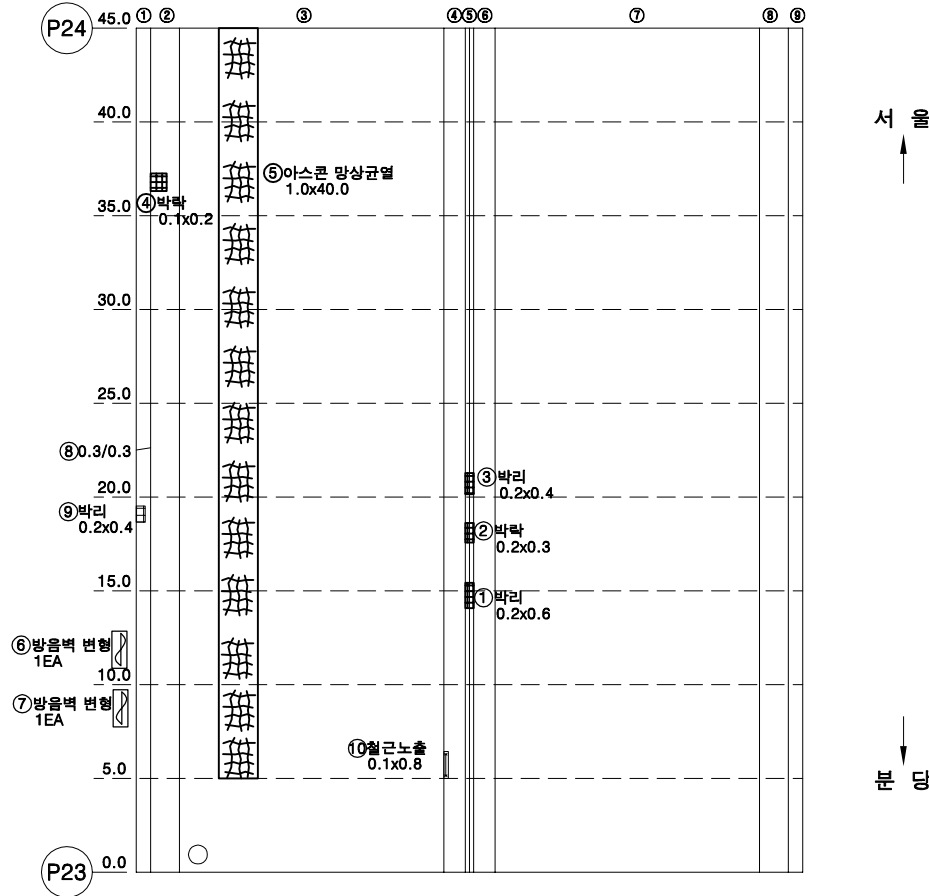

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리	0.20	0.60	0.12	m ²	1	
2	박락	0.20	0.30	0.06	m ²	1	
3	박리	0.20	0.40	0.08	m ²	1	
4	박락	0.10	0.20	0.02	m ²	1	
5	포장망상균열	1.00	40.00	40.00	m ²	1	
6	방음벽변형			1.00	EA	1	
7	방음벽변형			1.00	EA	1	
8	균열(0.3mm)	0.30	0.30	0.30	m	1	
9	박리	0.20	0.40	0.08	m ²	1	
10	철근노출	0.10	0.80	0.08	m ²	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역									
면	레	① 균열	② 망상균열	③ 박리	④ 변형, 공동	조사일시	2023년 11월				
		⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명				
면	레	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이물유입력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구				
		⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	24				


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S25)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리, 박락	0.60	1.50	0.90	m ²	1	
2	차수덮개변형			1.00	EA	1	
3	후타재마모, 골재노출	11.00	0.60	13.20	m ²	2	
4	포장망상균열	1.50	45.00	67.50	m ²	1	
5	균열(0.3mm)	0.30	5.00	5.00	m	1	
6	균열(0.3mm)	0.30	1.00	1.00	m	1	
7	방음벽변형			1.00	EA	1	
8	방음벽변형			1.00	EA	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

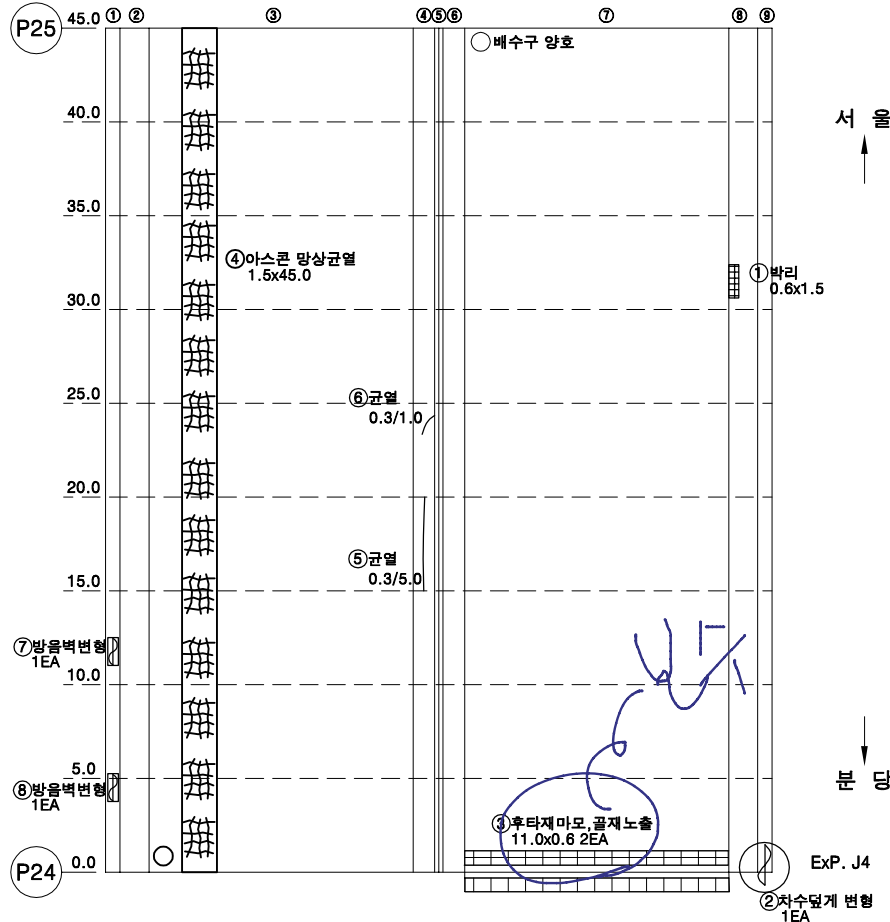

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 망상균열	③ 박리	④ 변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 어물열림력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	25	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S26)

손상물량표

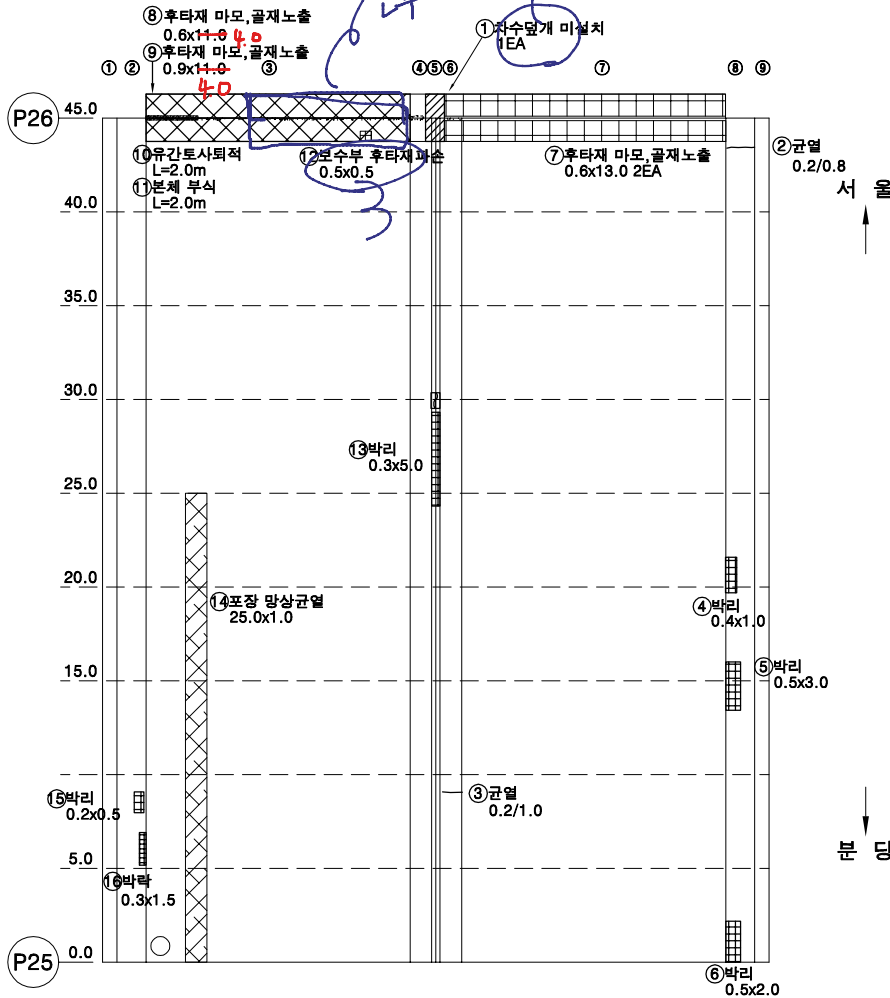


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	차수덮개미설치			1.00	EA	1	
2	균열(0.2mm)	0.20	0.80	0.80	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
4	박리, 박락	0.40	1.00	0.40	m ²	1	
5	박리, 박락	0.50	3.00	1.50	m ²	1	
6	박리, 박락	0.50	2.00	1.00	m ²	1	
7	후타재마모, 골재노출	0.60	13.00	15.60	m ²	2	
8	후타재마모, 골재노출	0.60	11.00	6.60	m ²	1	
9	후타재마모, 골재노출	0.90	11.00	9.90	m ²	1	
10	유간토사퇴적		2.00	2.00	m	1	
11	본체부식		2.00	2.00	m	1	
12	보수부후타재파손	0.50	0.50	0.25	m ²	1	
13	박리	0.30	5.00	1.50	m ²	1	
14	포장망상균열	25.00	1.00	25.00	m ²	1	
15	박리	0.20	0.50	0.10	m ²	1	
16	박락	0.30	1.50	0.45	m ²	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	망상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이음열림력	신축이음 본래	확인자	김찬구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	26	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S27)

손 상 물 량 표

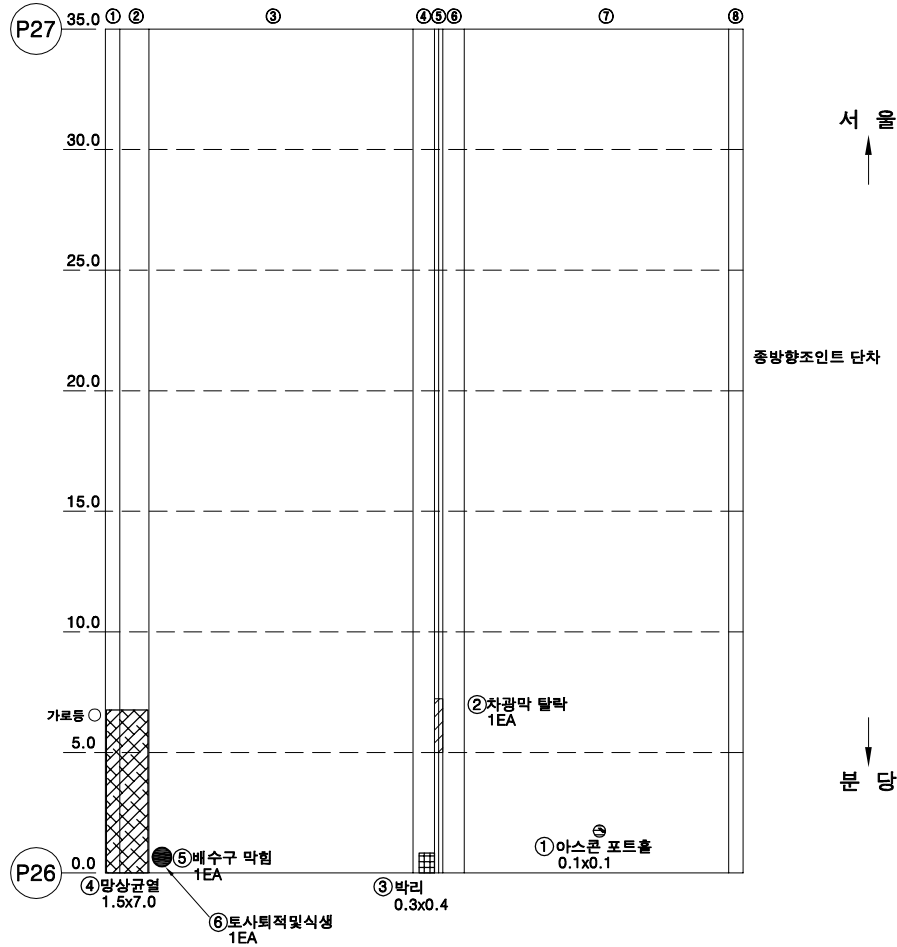


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	포장포트홀	0.10	0.10	0.01	m ²	1	
2	차광막탈락			1.00	EA	1	
3	박리	0.30	0.40	0.12	m ²	1	
4	광상균열	1.50	7.00	10.50	m ²	1	
5	배수구막힘			1.00	EA	1	
6	토사퇴적및식생			1.00	EA	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

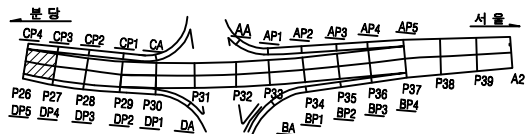


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
범 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	27	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S28)

손 상 물 량 표

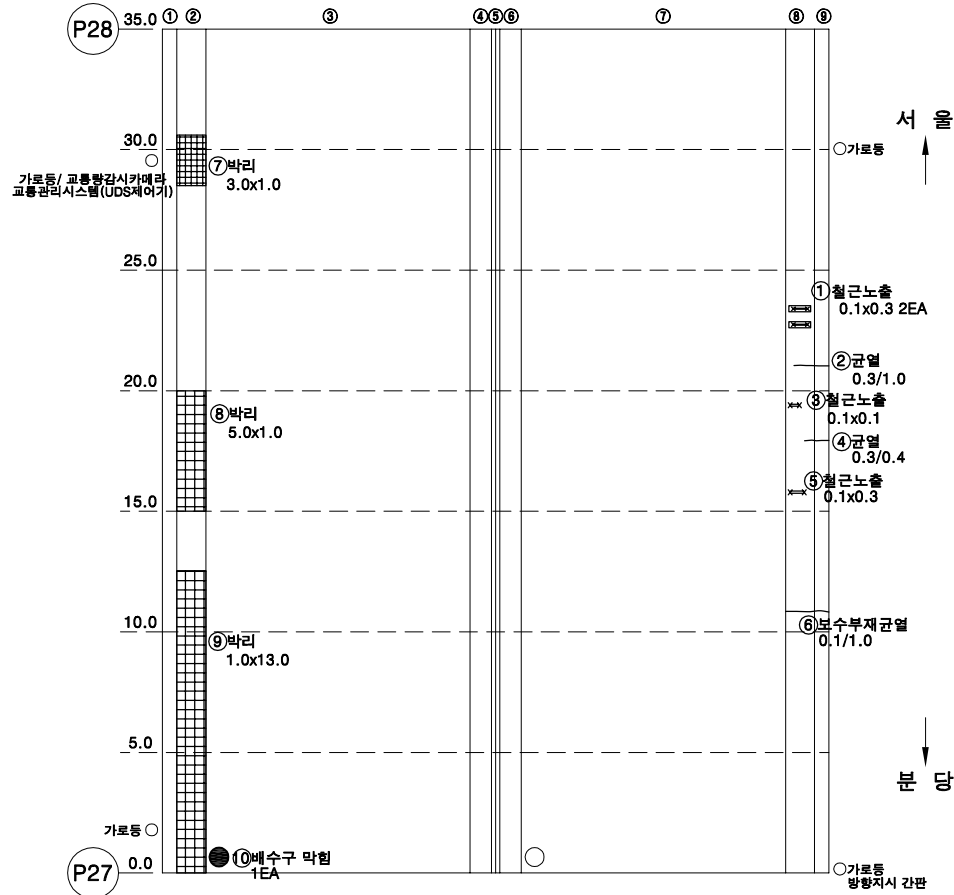


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	철근노출	0.10	0.30	0.06	m ²	2	
2	균열(0.3mm)	0.30	1.00	1.00	m	1	
3	철근노출	0.10	0.10	0.01	m ²	1	
4	균열(0.3mm)	0.30	0.40	0.40	m	1	
5	철근노출	0.10	0.30	0.03	m ²	1	
6	보수부재균열(0.1mm)	0.10	1.00	1.00	m	1	
7	박리	3.00	1.00	3.00	m ²	1	
8	박리	5.00	1.00	5.00	m ²	1	
9	박리	1.00	13.00	13.00	m ²	1	
10	배수구막힘			1.00	EA	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

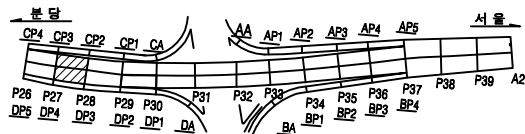

SECTION



용역명


2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역

범 례					조사일시	
	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	이희송 외 17명
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신축이음 본체	확 인 자	김 찬 구
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	28


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S29)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부재균열(0.2mm)	0.20	1.50	1.50	m	1	
2	균열(0.3mm)	0.30	1.00	1.00	m	1	
3	박리	0.20	3.00	0.60	m ²	1	
4	균열(0.3mm)	0.30	0.30	0.30	m	1	
5	박락	0.30	0.80	0.24	m ²	1	
6	박리	0.20	0.60	0.12	m ²	1	
7	방음벽 고정볼량			9.00	EA	9	
8	배수구 막힘			1.00	EA	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

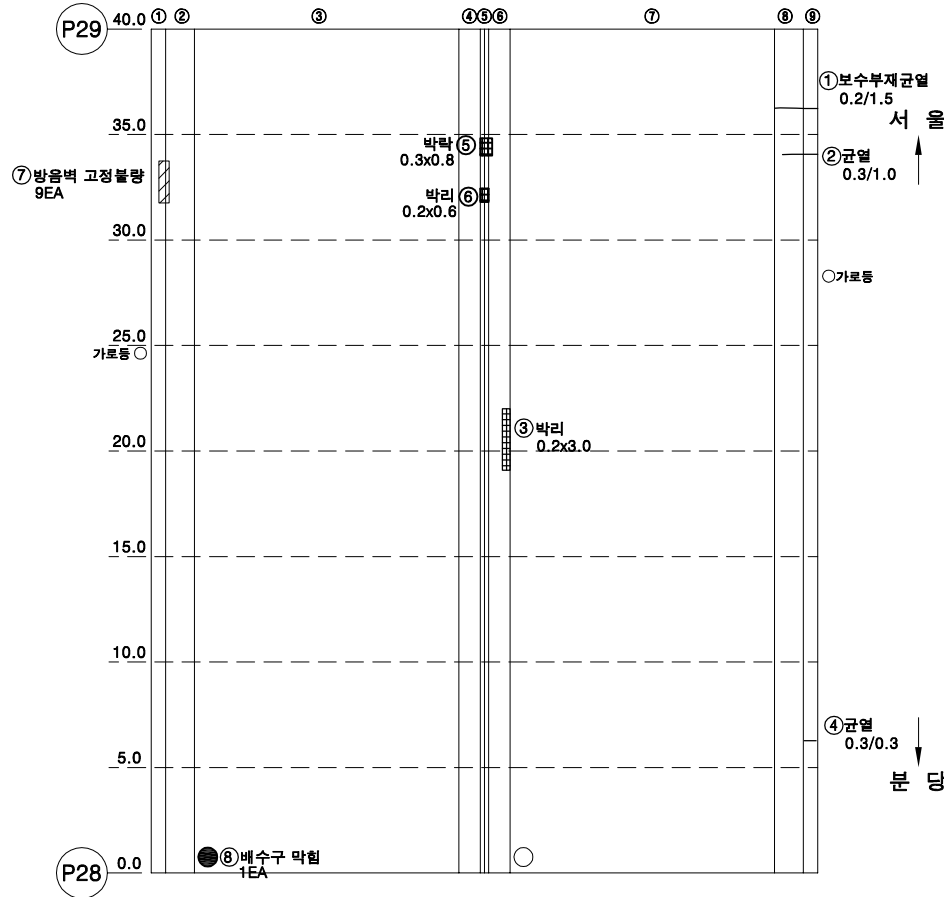

KEY PLAN

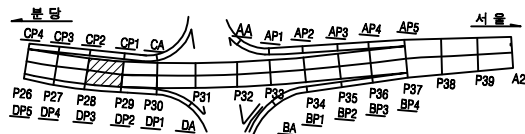


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
범 례	① 균열	② 광상균열	③ 박락	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이물침투력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	29	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S30)

손상물량표

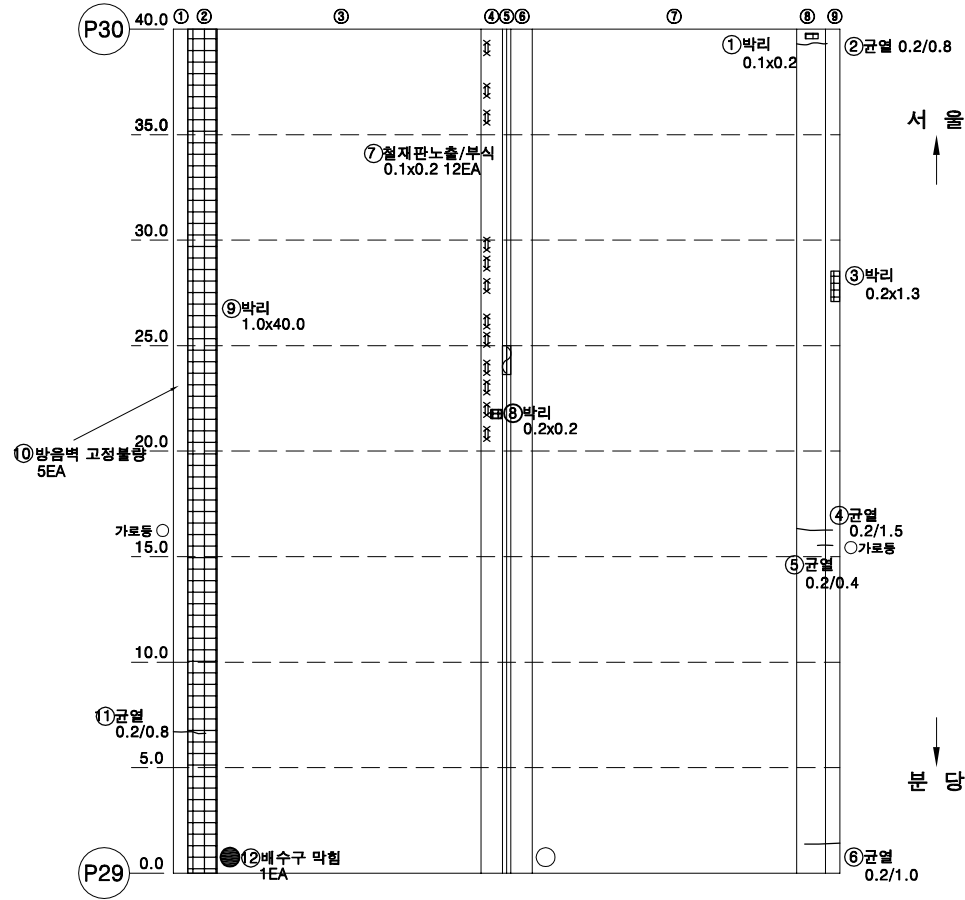


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리, 박락	0.10	0.20	0.02	m ²	1	
2	균열(0.2mm)	0.20	0.80	0.80	m	1	
3	박리, 박락	0.20	1.30	0.26	m ²	1	
4	균열(0.2mm)	0.20	1.50	1.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.20	0.40	0.40	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
7	철재판노출부식	0.10	0.20	0.24	m ²	12	
8	박리	0.20	0.20	0.04	m ²	1	
9	박리	1.00	40.00	40.00	m ²	1	
10	방음벽 고정볼량			5.00	EA	5	
11	균열(0.2mm)	0.20	0.80	0.80	m	1	
12	배수구 막힘			1.00	EA	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

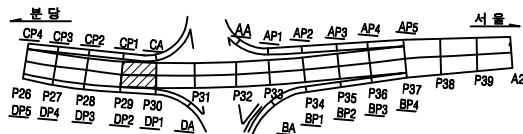


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
범 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이음열림력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴 및 기타		도면번호	30	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S31)

손 상 물 량 표

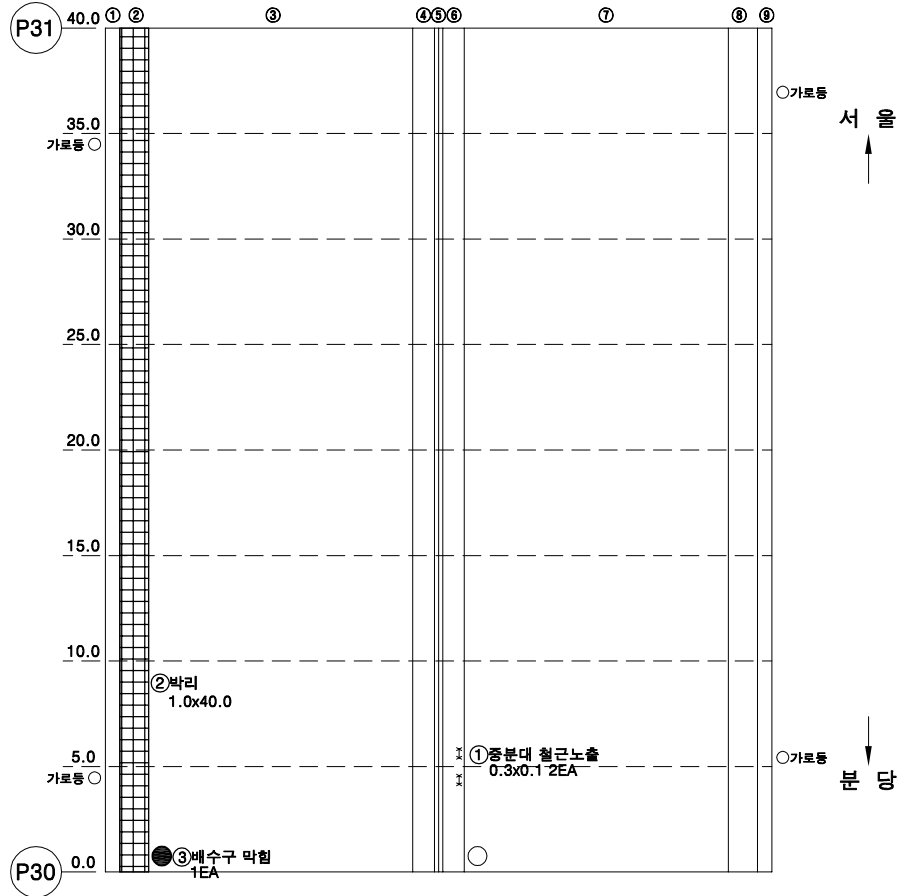


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	철근노출	0.30	0.10	0.06	m ²	2	
2	바닥	1.00	40.00	40.00	m ²	1	
3	배수구막힘			1.00	EA	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

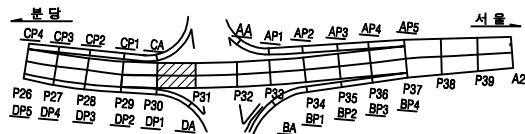

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역							
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월			
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명			
	바닥, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구			
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	31			


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S32)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	차광막탈락			1.00	EA	1	
2	방음벽부식	0.10	0.40	0.40	m	1	
3	방음벽부식	0.10	0.20	0.40	m	2	
4	방음벽부식	0.10	0.20	0.20	m	1	
5	박리	1.00	12.00	12.00	m ²	1	
6	배수구막힘			1.00	EA	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

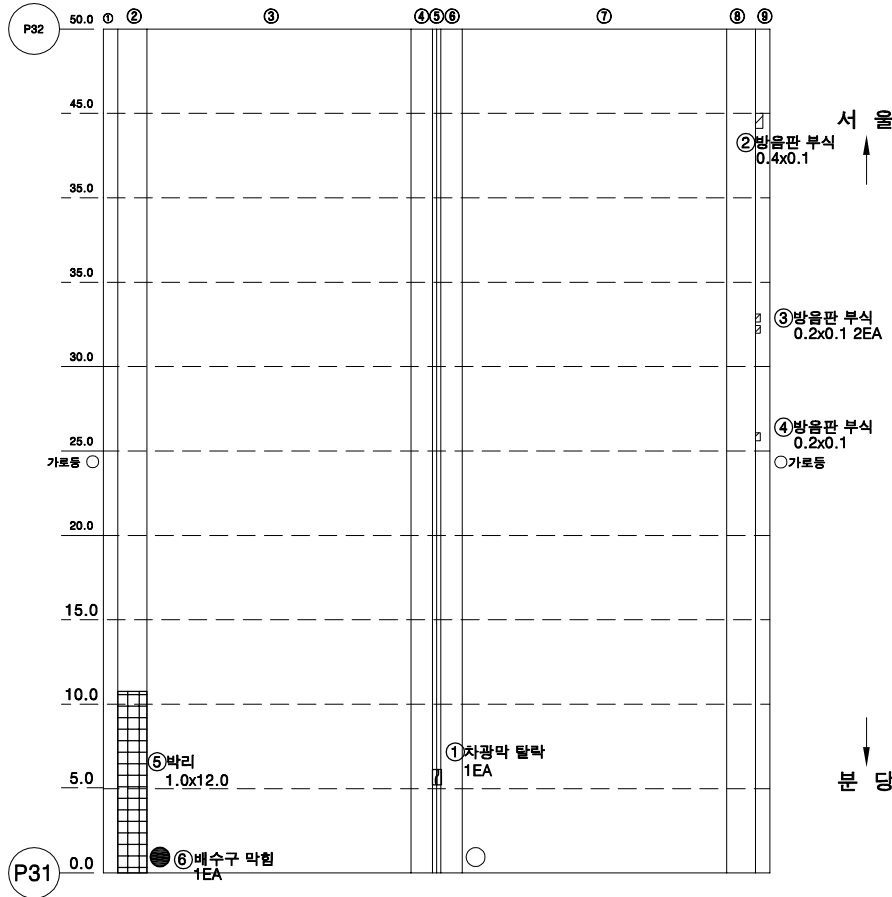

KEY PLAN

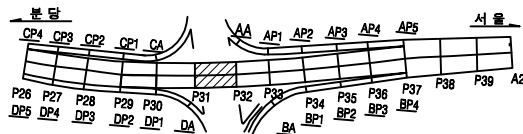

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역							
면 레	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월			
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명			
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이음열림력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구			
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	32			


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S33)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.20	0.50	0.50	m	1	
2	박리, 박락	0.60	1.50	0.90	m ²	1	
3	방음벽부식	0.10	0.40	0.40	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.20	0.50	0.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.20	1.20	1.20	m	1	
6	보수부재균열(0.1mm)	0.10	1.00	1.00	m	1	
7	박리, 박락	0.30	0.30	0.09	m ²	1	
8	철근노출	2.00	0.10	0.20	m ²	1	
9	방음벽 고정볼량			1.00	EA	1	
10	배수구 막힘			1.00	EA	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

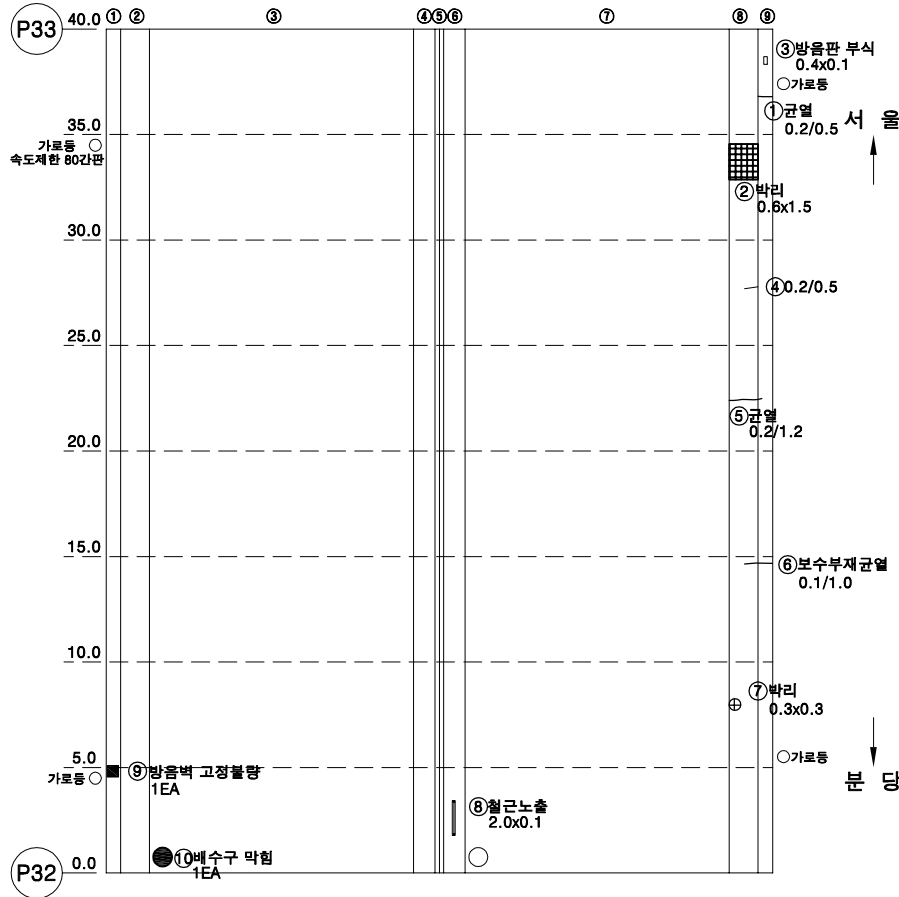

KEY PLAN

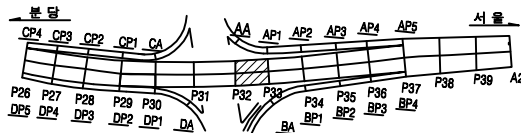

SECTION



용역명


2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역

범례	2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역				조사일시	
	균열	방음균열	벽면	변형, 공동	조 사 시	2023년 11월
레	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	이희송 외 17명
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이음열림력	신축이음 본래	확 인 자	김 찬 구
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	33


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S34)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부재균열(0.1mm)	0.10	1.20	1.20	m	1	
2	보수부재균열(0.1mm)	0.10	1.00	1.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
5	방음벽 고정볼량			1.00	EA	1	
6	배수구 막힘			1.00	EA	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

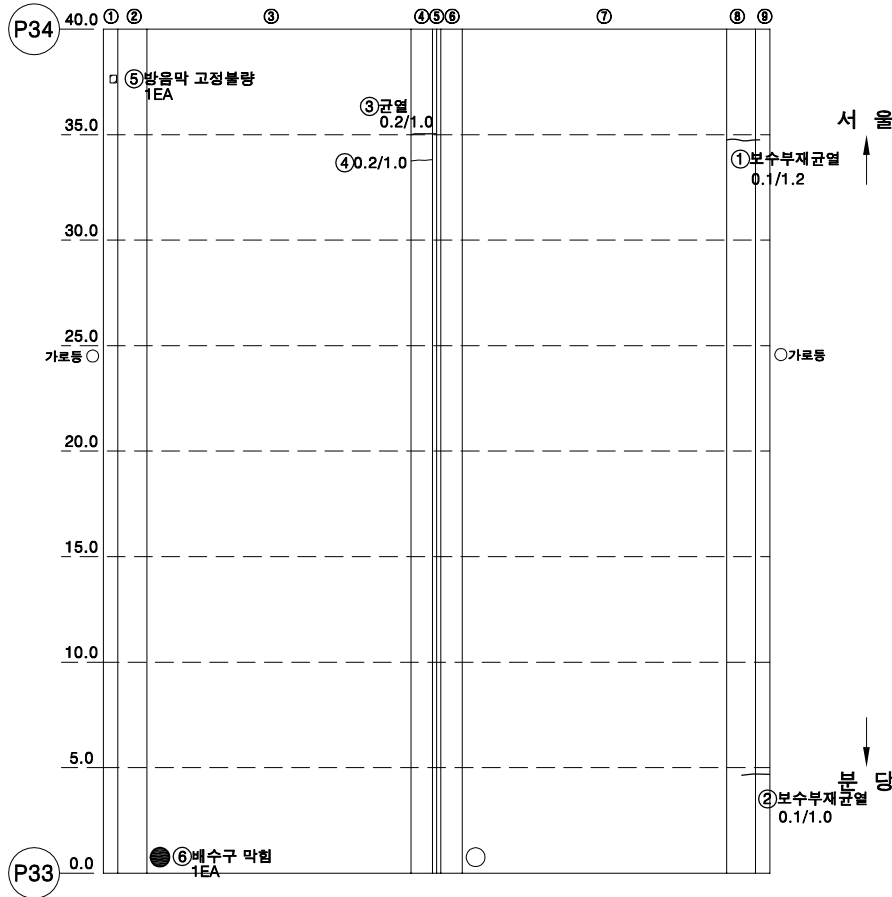

KEY PLAN

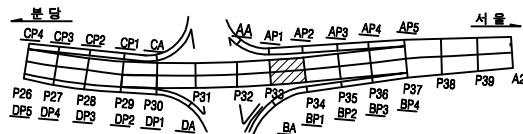

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
범 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	34	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S35)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
2	배수구막힘			1.00	EA	1	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

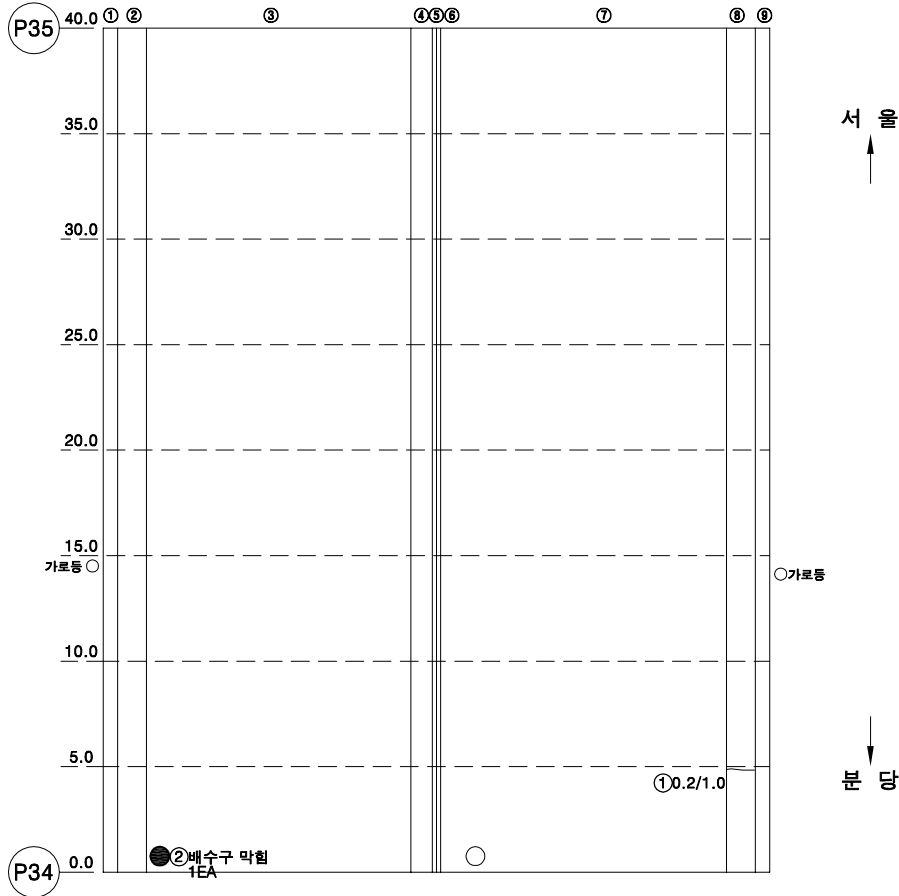

KEY PLAN

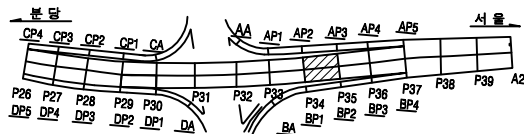


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
범 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	바라, 파손	시공이음분리, 송분리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	35	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S36)

손 상 물 량 표

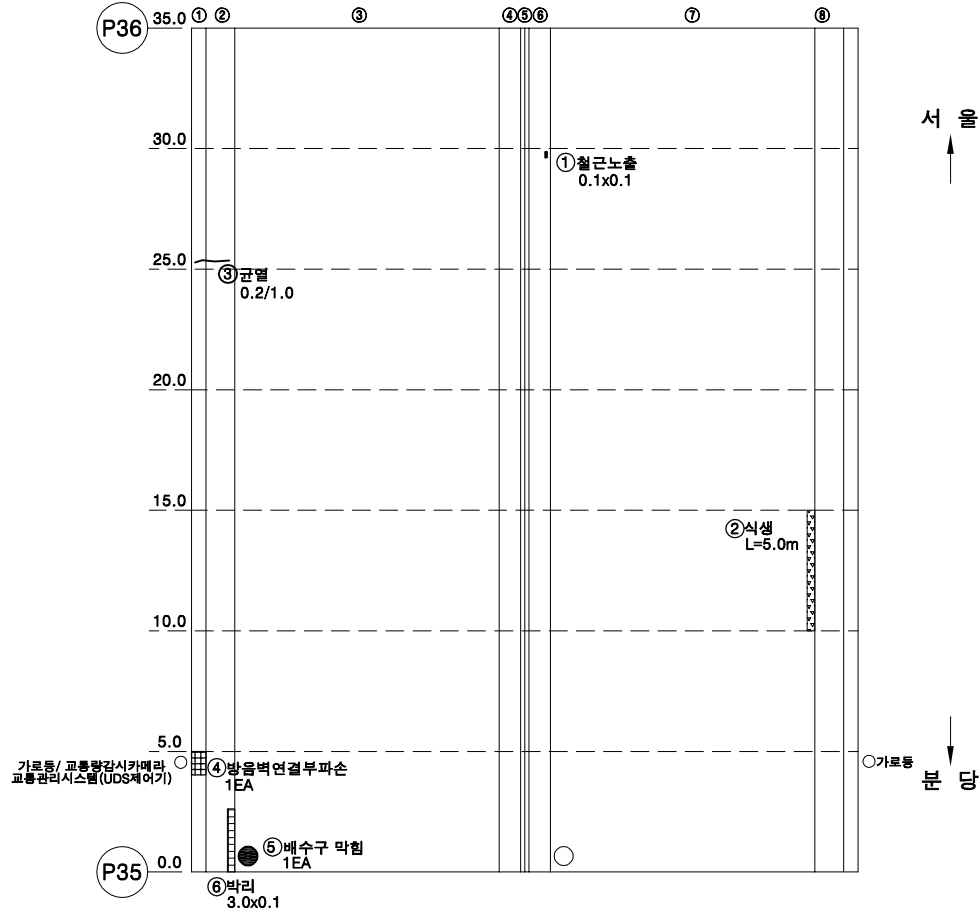


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	철근노출	0.10	0.10	0.01	m ²	1	
2	식생		5.00	5.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.20	1.00	1.00	m	1	
4	방음벽연결부파손			1.00	EA	1	
5	배수구막힘			1.00	EA	1	
6	박리	3.00	0.10	0.30	m ²	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

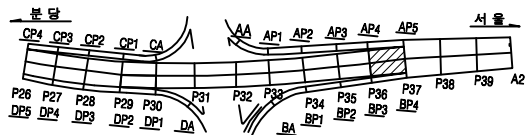


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	① 균열	② 광상균열	③ 벽체	④ 편위, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 송분리	⑪ 이음열외력	⑫ 신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	36	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S37)

손 상 물 량 표

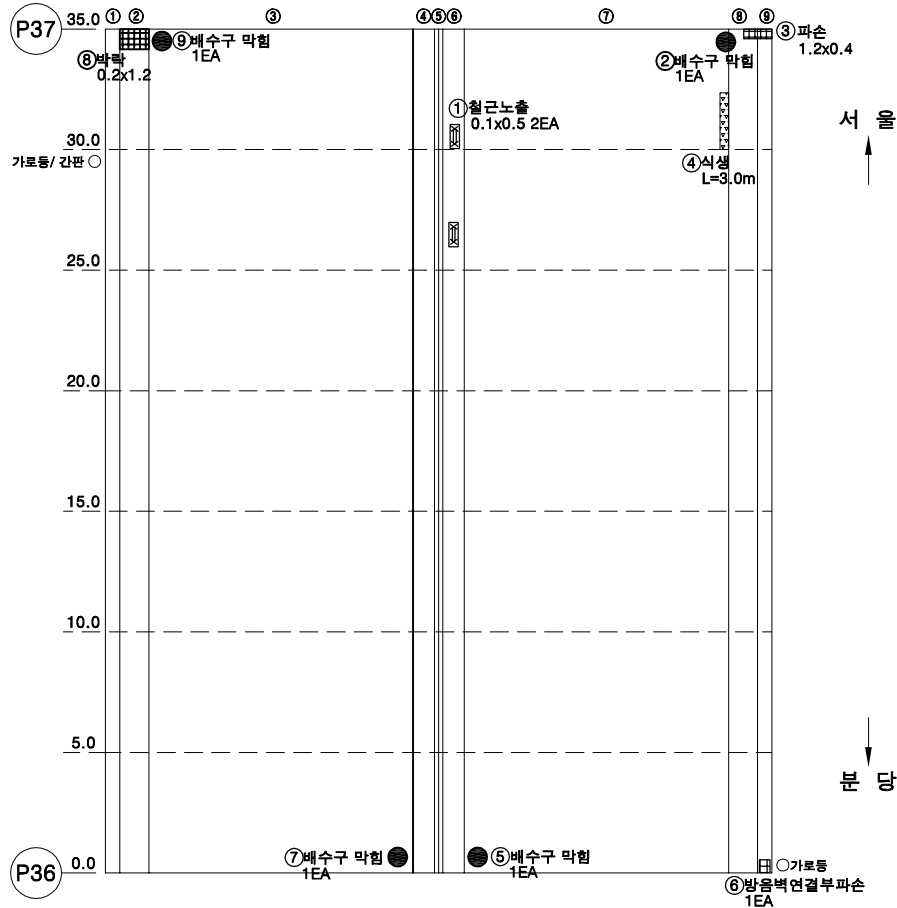


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	철근노출	0.10	0.50	0.10	m ²	2	
2	배수구막힘			1.00	EA	1	
3	파손	1.20	0.40	0.48	m ²	1	
4	식생		3.00	3.00	m	1	
5	배수구막힘			1.00	EA	1	
6	방음벽연결부파손			1.00	EA	1	
7	배수구막힘			1.00	EA	1	
8	박락	0.20	1.20	0.24	m ²	1	
9	배수구막힘			1.00	EA	1	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

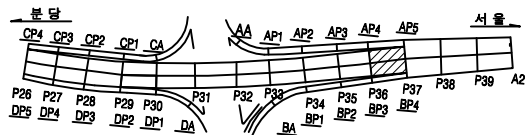


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
면 례	균열	광상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이음열림력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	37	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S38)

손 상 물 량 표

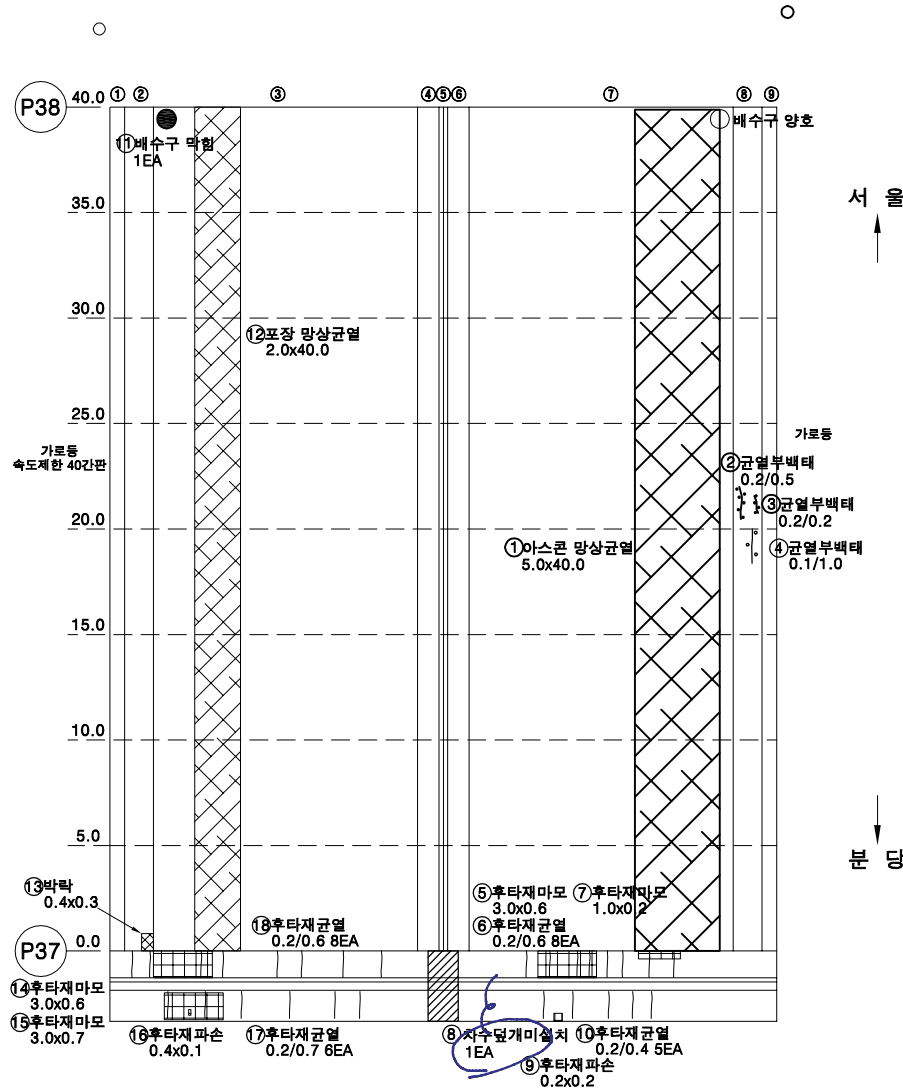


번호	손상내용	손상수량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	포장망상균열	5.00	40.00	200.00	m ²	1	
2	균열부백태	0.20	0.50	0.50	m	1	
3	균열부백태	0.20	0.20	0.20	m	1	
4	균열부백태	0.10	1.00	1.00	m	1	
5	후타재마모	3.00	0.60	1.80	m ²	1	
6	후타재균열(0.2mm)	0.20	0.60	4.80	m	8	
7	후타재마모	1.00	0.20	0.20	m ²	1	
8	차수덮개미설치			1.00	EA	1	
9	후타재파손	0.20	0.20	0.04	m ²	1	
10	후타재균열(0.2mm)	0.20	0.40	2.00	m	5	
11	배수구막힘			1.00	EA	1	
12	포장망상균열	2.00	40.00	80.00	m ²	1	
13	박락	0.40	0.30	0.12	m ²	1	
14	후타재마모	3.00	0.60	1.80	m ²	1	
15	후타재마모	3.00	0.70	2.10	m ²	1	
16	후타재파손	0.40	0.10	0.04	m ²	1	
17	후타재균열(0.2mm)	0.20	0.70	4.20	m	6	
18	후타재균열(0.2mm)	0.20	0.60	4.80	m	8	
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

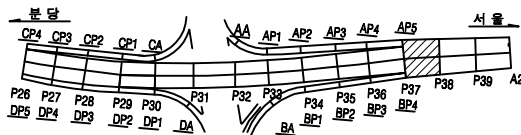


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
범례	균열	망상균열	벽면	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	박리, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신속여름 본래	확인자	김찬구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	38	


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S39)

손 상 물 량 표

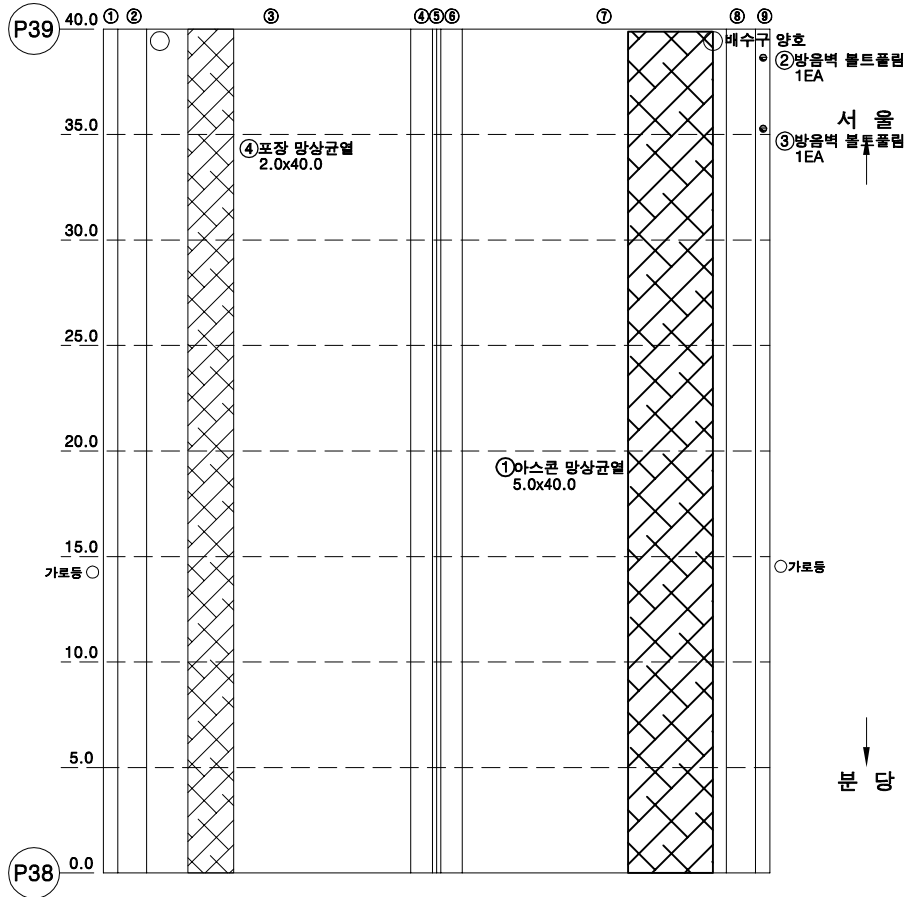


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	포장망상균열	5.00	40.00	200.00	m ²	1	
2	방음벽볼트풀림			1.00	EA	1	
3	방음벽볼트풀림			1.00	EA	1	
4	포장망상균열	2.00	40.00	80.00	m ²	1	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

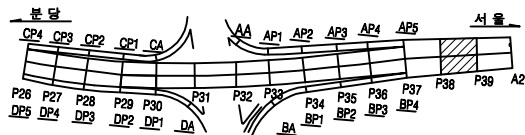


SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역									
면 례	균열	망상균열	벽면	편위, 공동	조사일시	2023년 11월					
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명					
	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물침투력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구					
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	39					


ID : 복정고가교 본선-바닥판상면(S40)

손 상 물 량 표

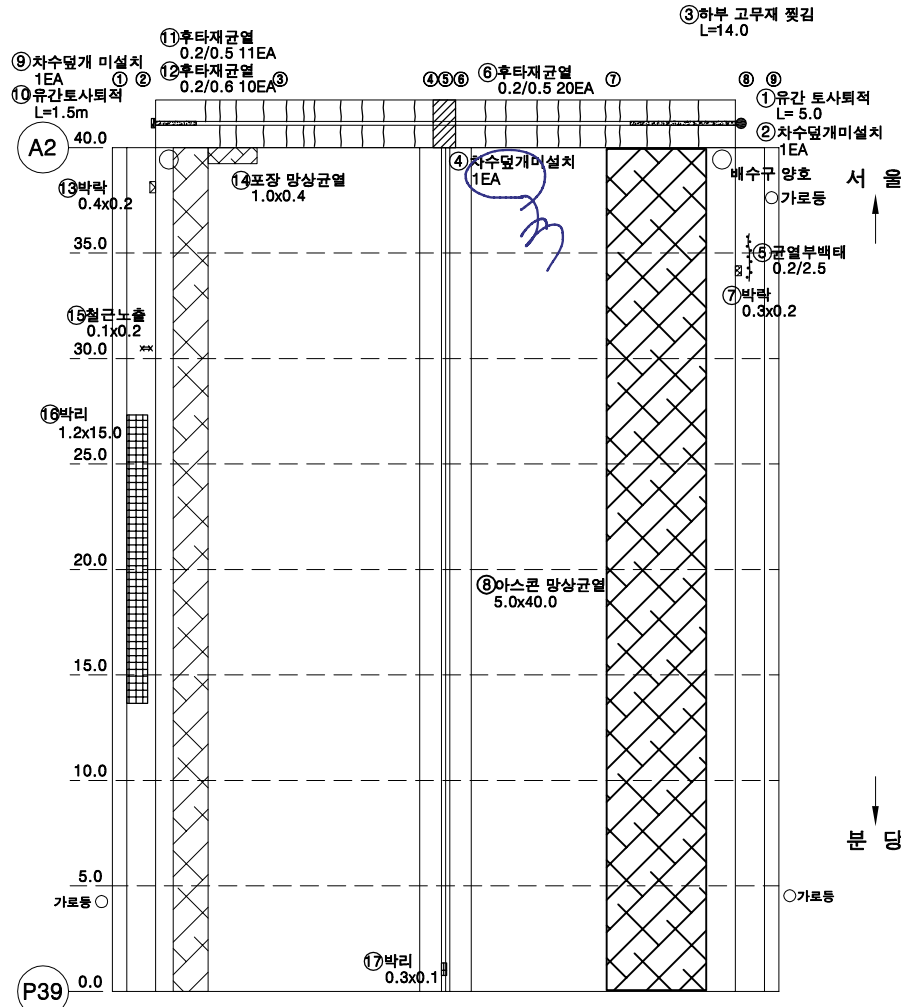


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	유간토사퇴적		5.00	5.00	m	1	
2	차수덮개미설치			1.00	EA	1	
3	하부고무재찢김		14.00	14.00	m	1	
4	차수덮개미설치			1.00	EA	1	
5	균열부백태	0.20	2.50	2.50	m	1	
6	후타재균열(0.2mm)	0.20	0.50	10.00	m	20	
7	바라, 바라	0.30	0.20	0.06	m²	1	
8	포장망상균열	5.00	40.00	200.00	m²	1	
9	차수덮개미설치			1.00	EA	1	
10	유간토사퇴적		1.50	1.50	m	1	
11	후타재균열(0.2mm)	0.20	0.50	5.50	m	11	
12	후타재균열(0.2mm)	0.20	0.60	6.00	m	10	
13	바라	0.40	0.20	0.08	m²	1	
14	포장망상균열	1.00	0.40	0.40	m²	1	
15	철근노출	0.10	0.20	0.02	m²	1	
16	바라	1.20	15.00	18.00	m²	1	
17	바라	0.30	0.10	0.03	m²	1	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

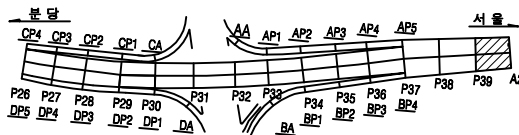

SECTION



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
범례	균열	망상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17명	
	바라, 파손	시공이음분리, 송판리	이물유입력	신축이음 본체	확인자	김찬구	
	누수, 변색	배수구	포장파괴	기타	도면번호	40	

