



ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(A1)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리	8	2	16.00	m ²	1	
2	박리	1.2	1.2	1.44	m ²	1	
3	폐콘크리트퇴적	1	0.5	1.00	m ²	2	
4	표면오염(누수흔적)	1.5	10	15.00	m ²	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
6	백태	0.5	2	1.00	m ²	1	
7	표면오염(누수흔적)	10	1.3	13.00	m ²	1	
8	백태	0.1	0.4	0.04	m ²	1	
9	균열부백태	0.1	0.4	0.40	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
11	균열부백태	0.3	1.5	1.50	m	1	
12	박리	0.3	0.4	0.12	m ²	1	
13	백태	0.8	1	0.80	m ²	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	1.2	2.40	m	2	
15	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
16	표면오염(누수흔적)	2.2	10	22.00	m ²	1	
17	백태	0.1	0.4	0.04	m ²	1	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

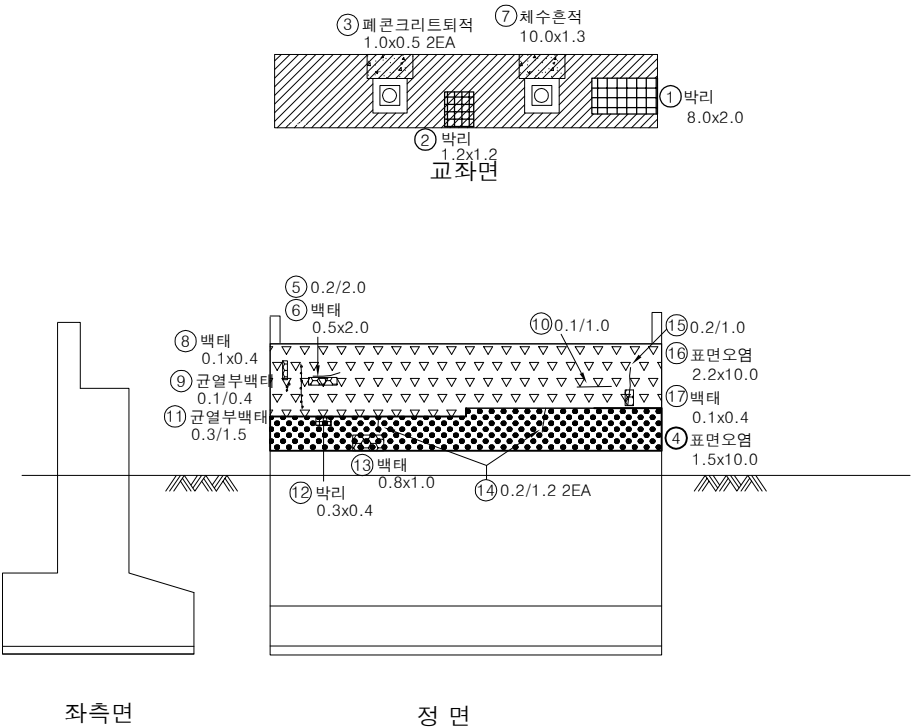

KEY PLAN



SECTION

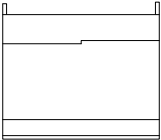


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면이동분리, 층분리	이물질퇴적	산책이용 본래	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	표장의 요철	기타	도면번호	130	



ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P1)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	상태양호						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

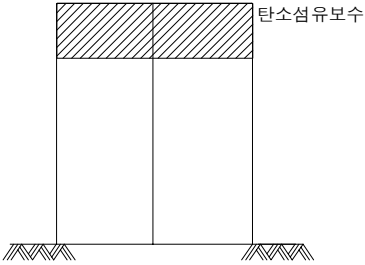

후면

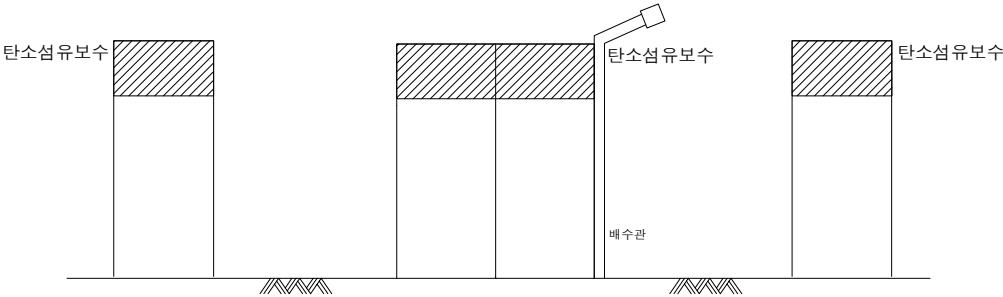


좌측면


전면

우측면

KEY PLAN




SECTION


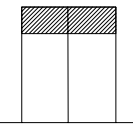


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	교명	망상교명	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	131	

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.1	1.4	0.14	m ²	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

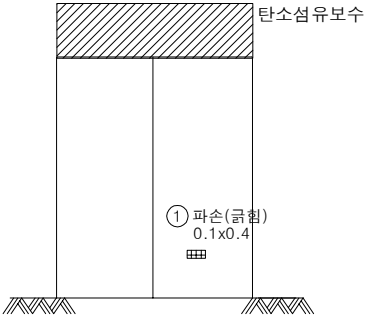

후면

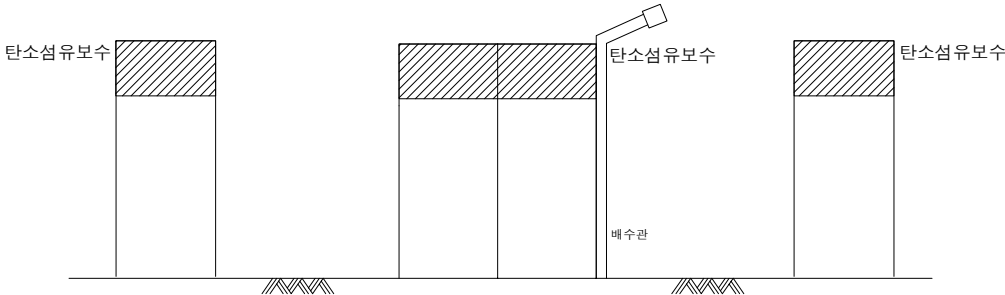


좌측면


전면

우측면


KEY PLAN



SECTION

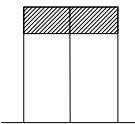


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 례	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	132	

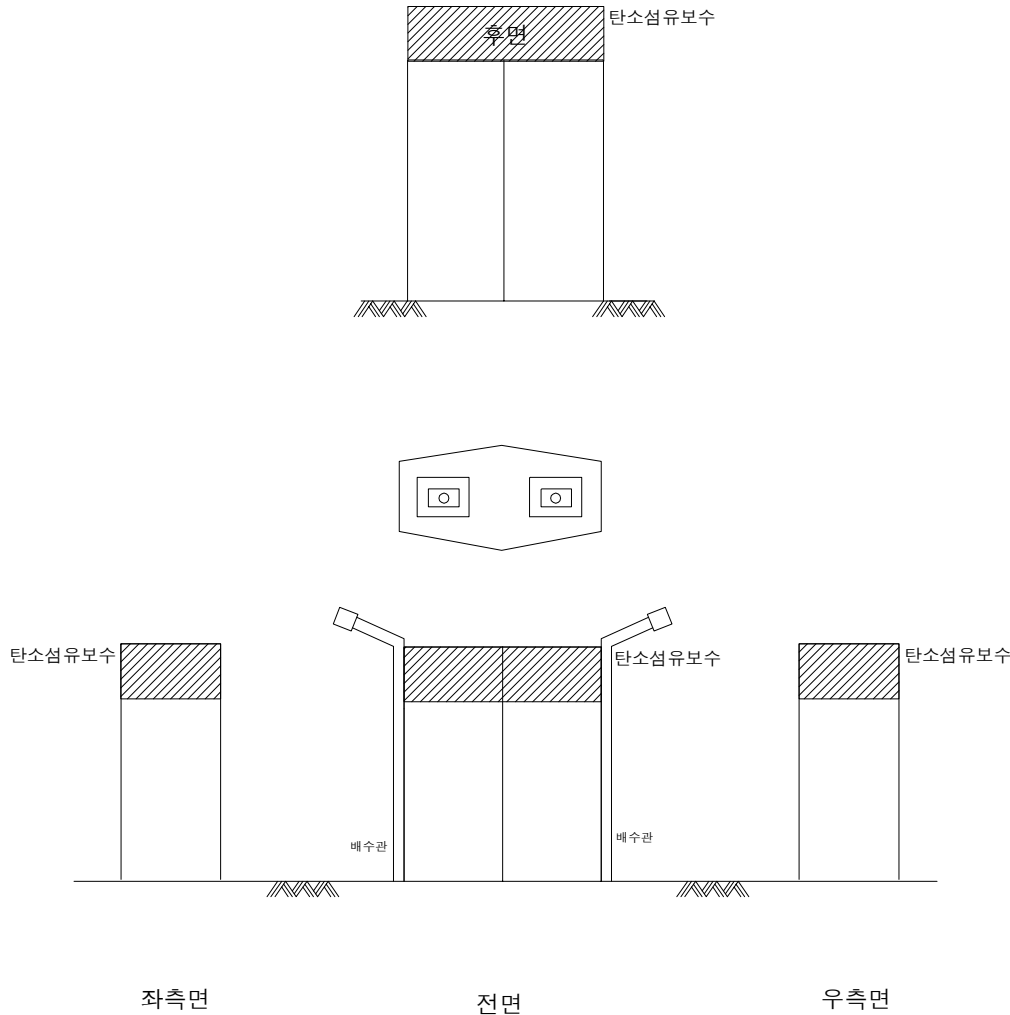


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	상태양호						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

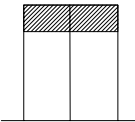


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	교명	망상교명	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	133	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P4)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.1	0.4	0.04	m ²	1	
2	자재적치	2.5	2	5.00	m ²	1	
3	파손	0.1	0.6	0.06	m ²	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

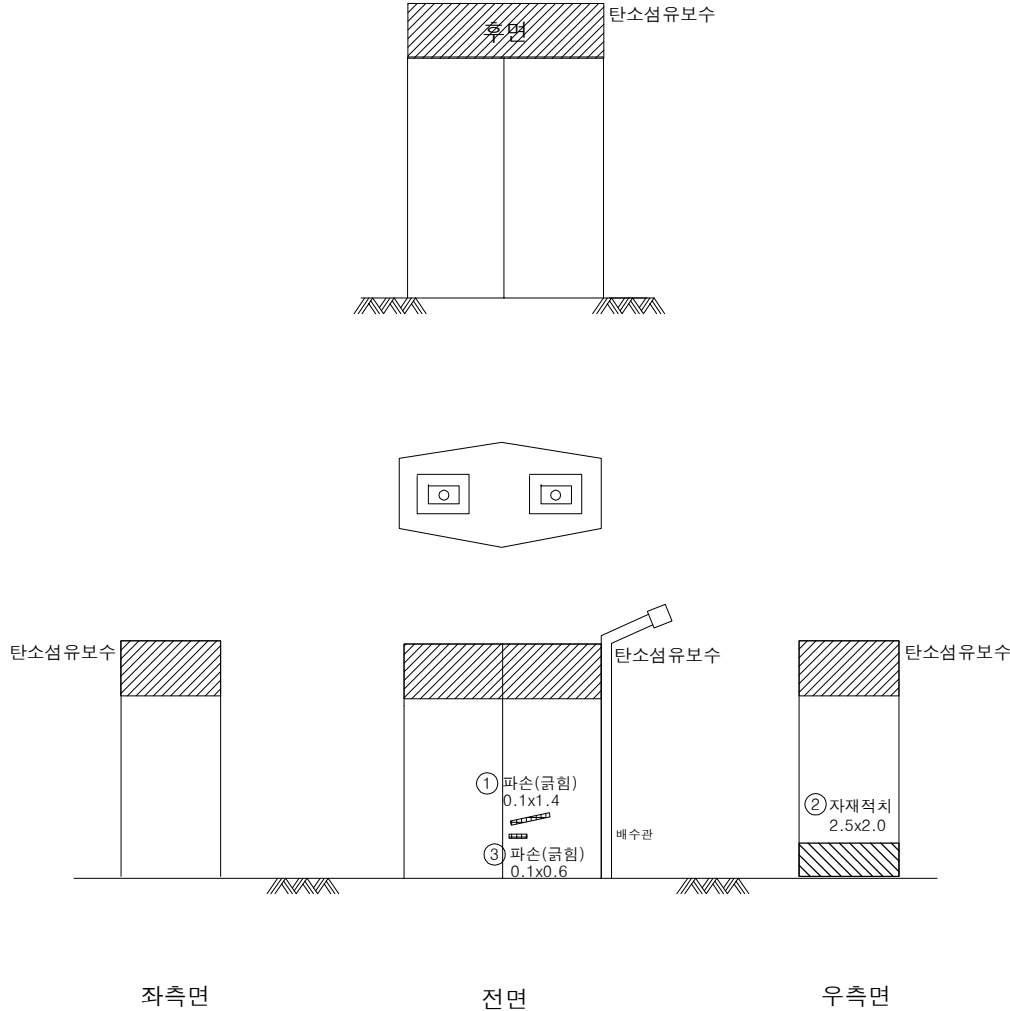

KEY PLAN




SECTION

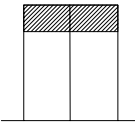


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 례	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이용분리, 층분리	이물질퇴적	신축이용 분재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	134	

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
2	망상균열	1	1	1.00	m ²	1	
3	그을음	2	2	4.00	m ²	1	
4	파손	0.1	0.3	0.03	m ²	1	
5	파손	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

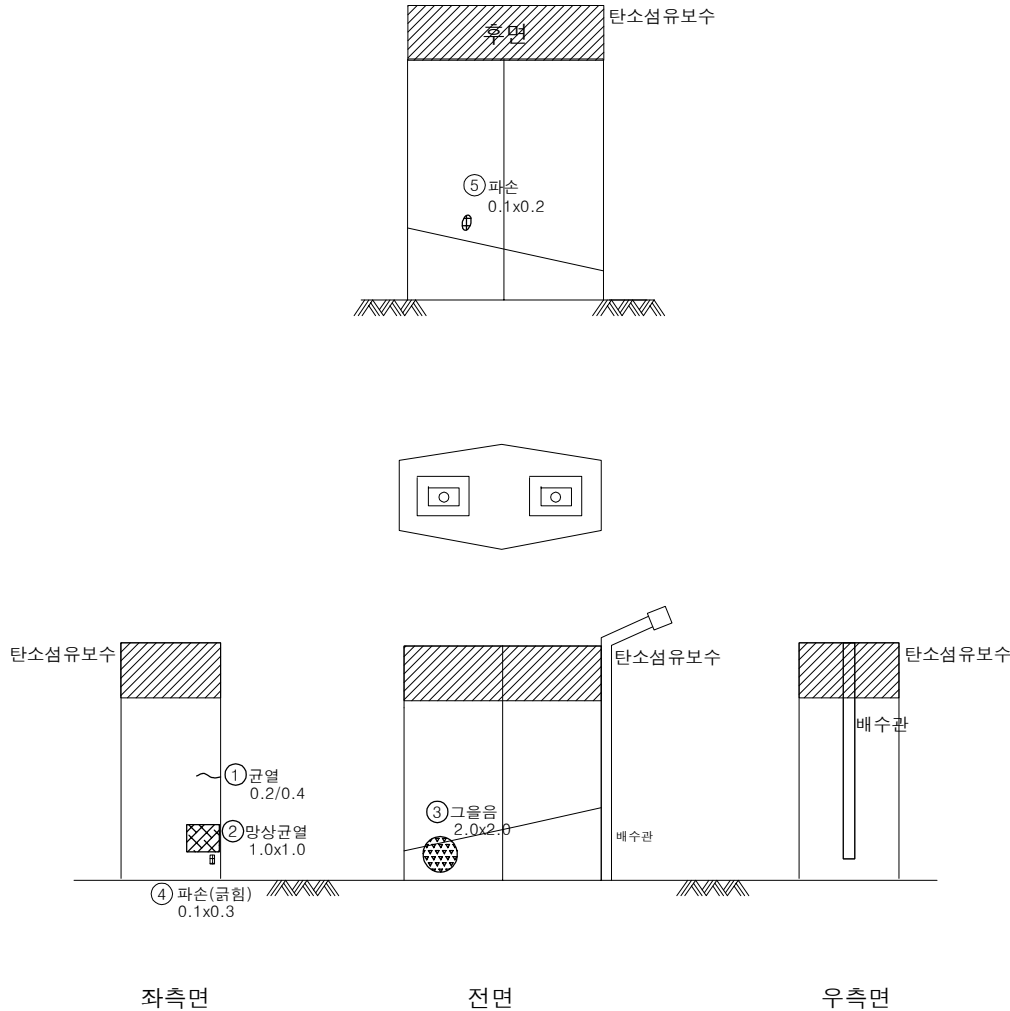

KEY PLAN



SECTION

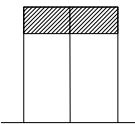


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	135	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P6)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	침하균열 (cw=0.5mm)	0.5	0.4	0.40	m	1	
2	배수로이물질적치	0.3	0.6	0.18	m ²	1	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

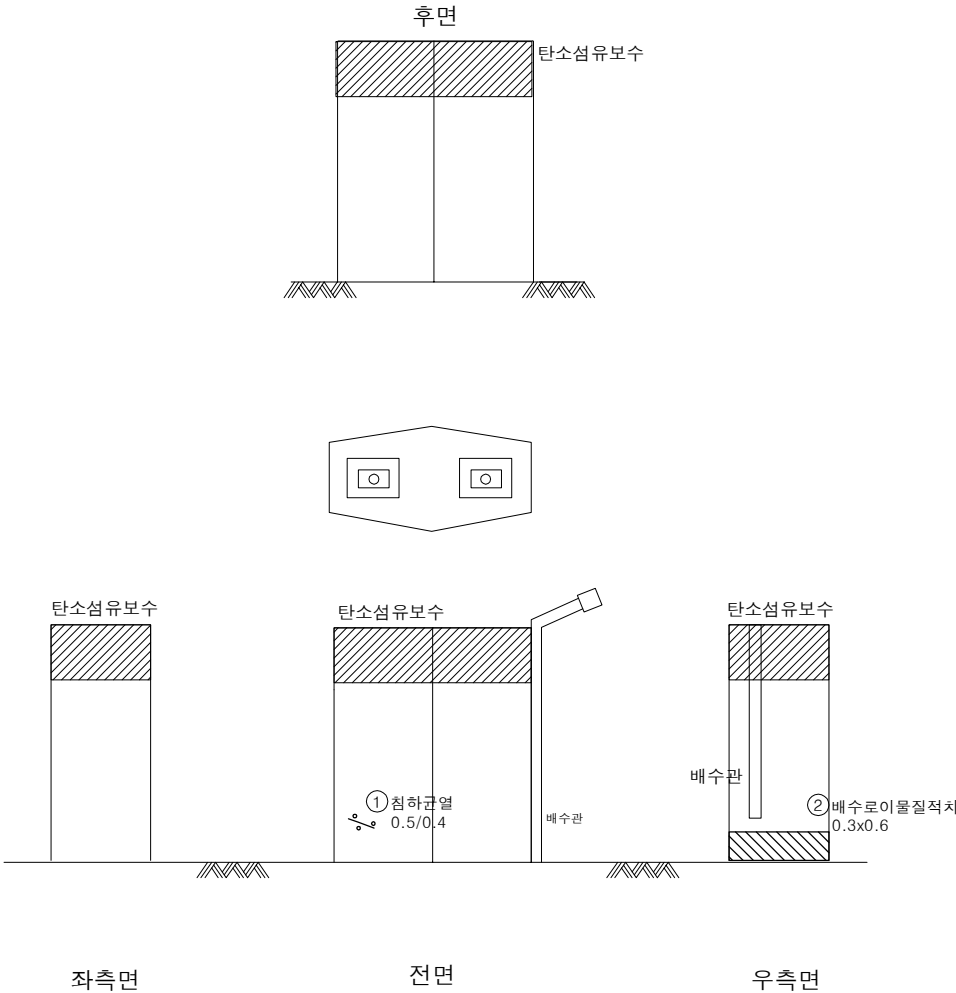


KEY PLAN



SECTION

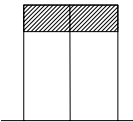


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	136	

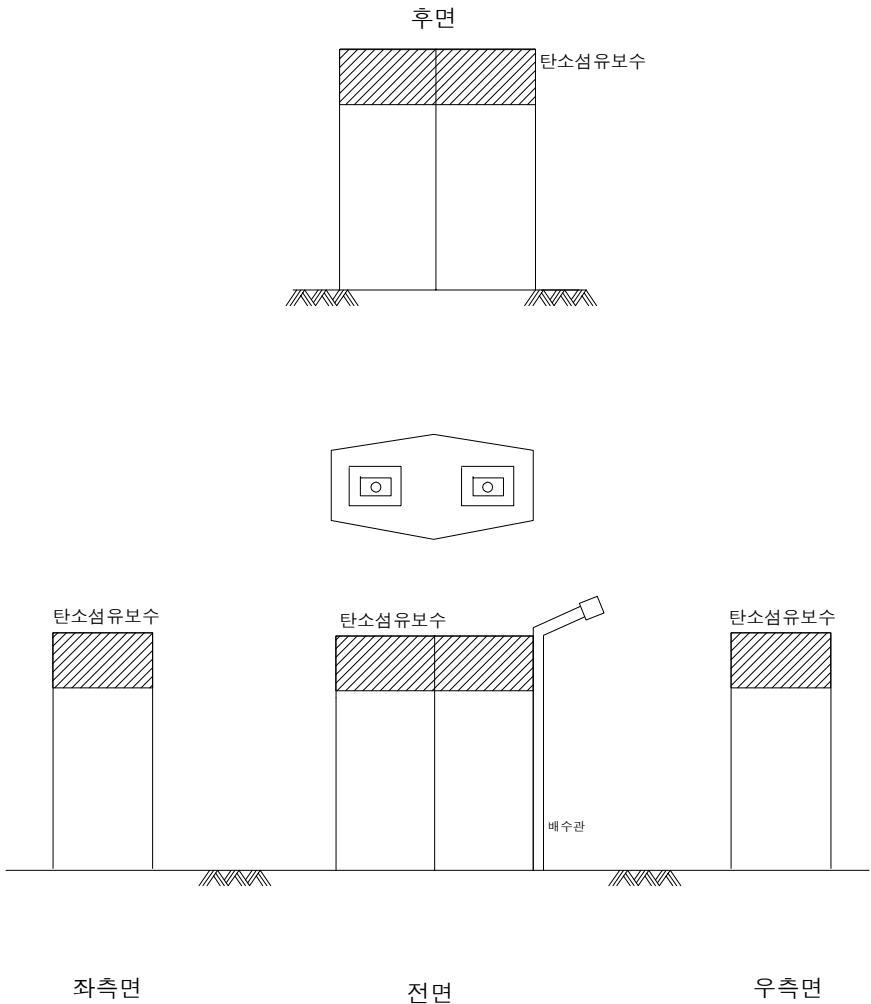


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	상태양호						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							


KEY PLAN



SECTION

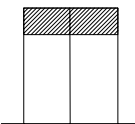


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공미흡분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	137	

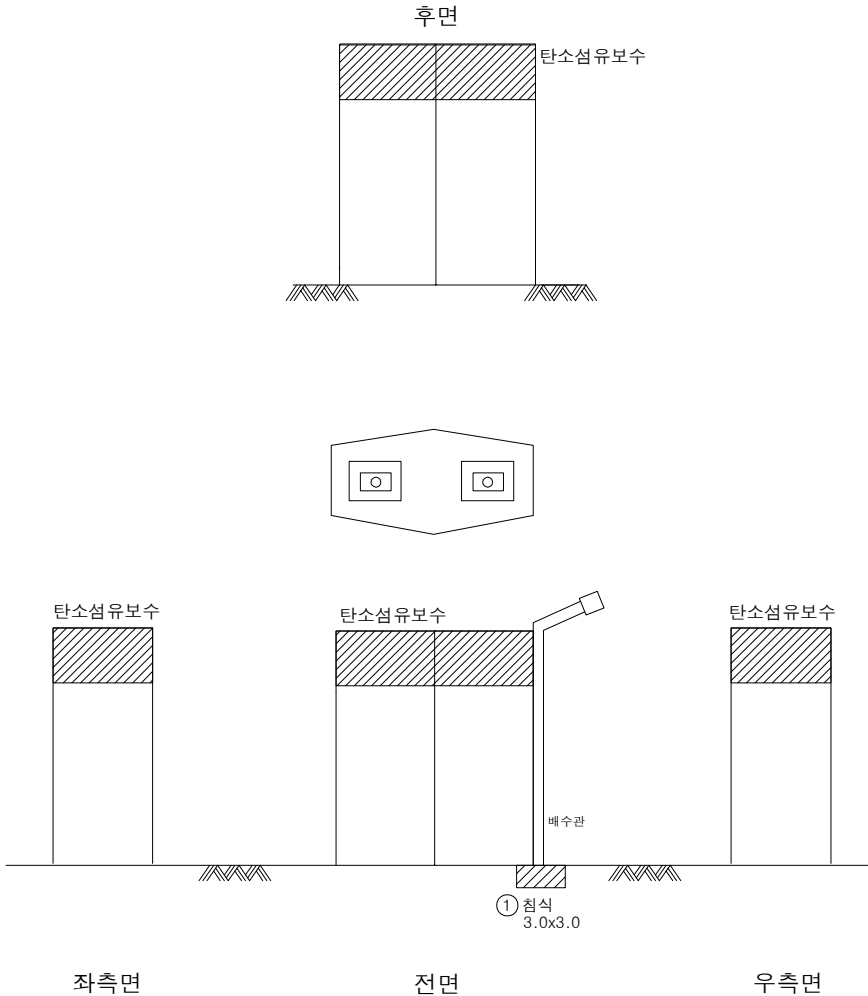


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	침식	3	3	9.00	m ²	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

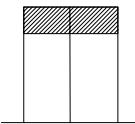


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	138	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P9)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	3.6	3.60	m	1	
2	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
5	균열(0.4mm)	0.4	2.5	2.50	m	1	
6	파손	0.1	0.2	0.04	m ²	2	
7	파손	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
8	파손	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

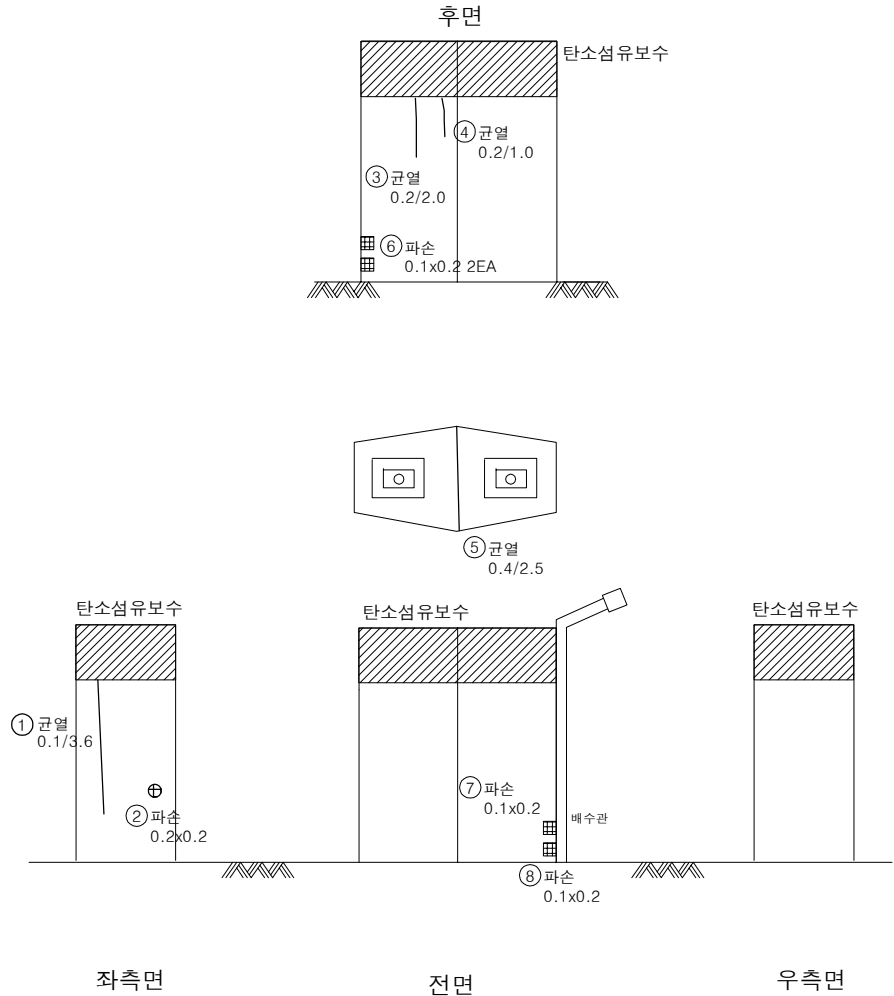

KEY PLAN




SECTION

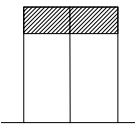


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
파 레	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 종분리	이물질퇴적	산화이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	139	


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수흔적)	2	14	56.00	m ²	2	
2	골재노출	0.8	2.5	2.00	m ²	1	
3	유도배수관탈락			1	EA	1	
4	망상균열	1.2	1.2	1.44	m ²	1	
5	표면오염(누수흔적)	0.6	5	3.00	m ²	1	
6	집수구막힘			1	EA	1	
7	박리	0.3	0.4	0.12	m ²	1	
8	받침도장박리	0.1	0.4	0.04	m ²	1	
9	표면오염(누수흔적)	4	14	56.00	m ²	1	
10	침식	3	10	30.00	m ²	1	
11	배수구불량			1	EA	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

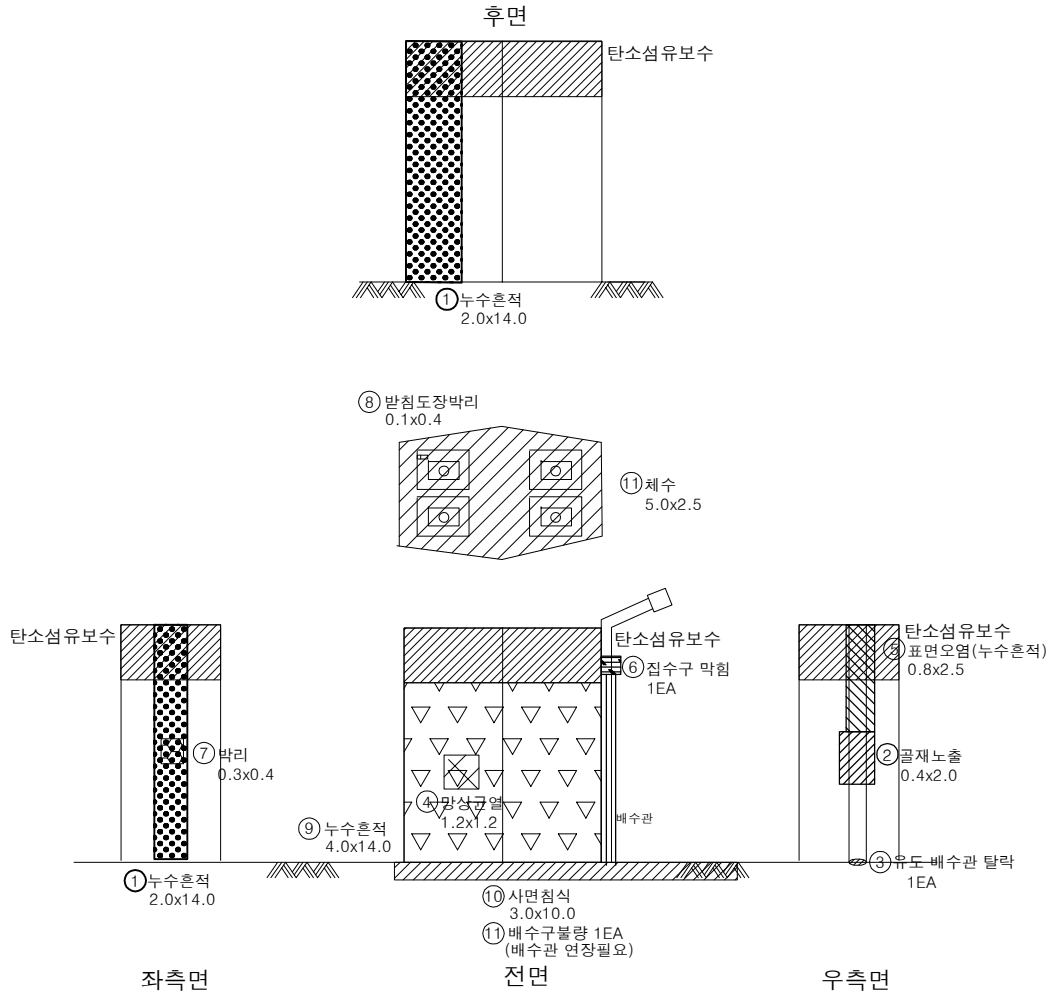

KEY PLAN




SECTION

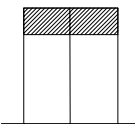


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면어음분리, 흙분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	표장의 요철	기타	도면번호	140	


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.3	0.1	0.03	m ²	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

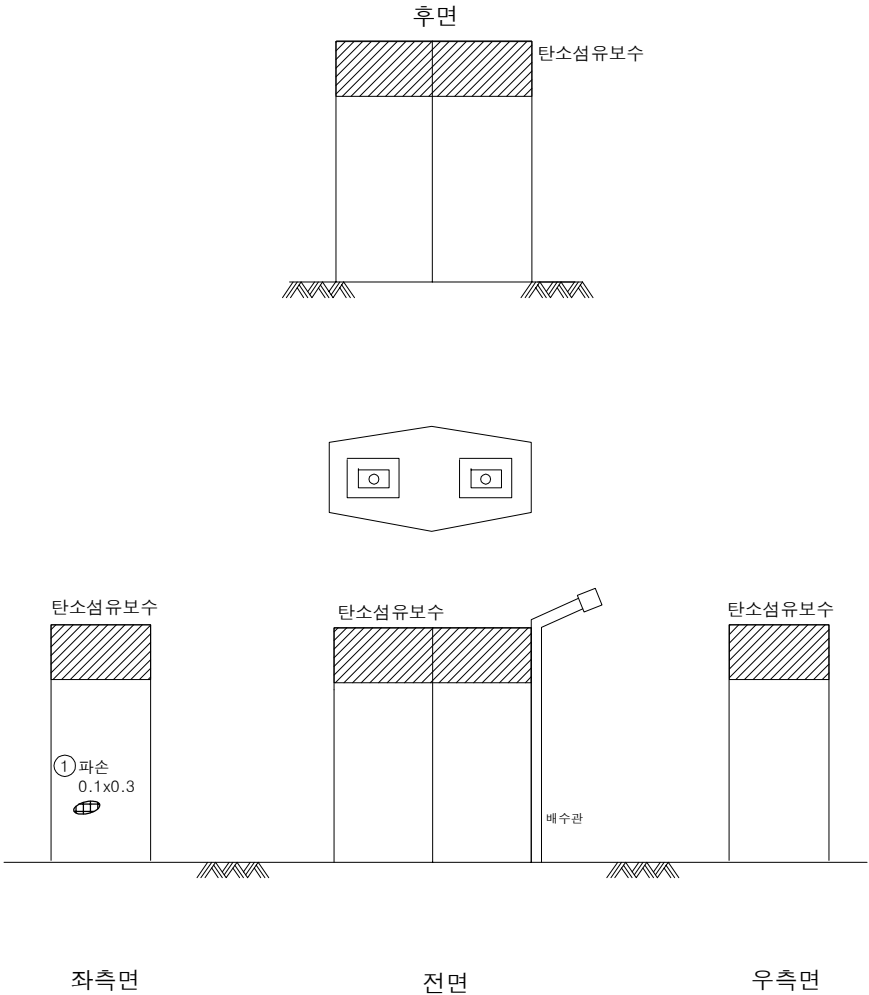


KEY PLAN



SECTION

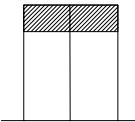


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 례	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	141	

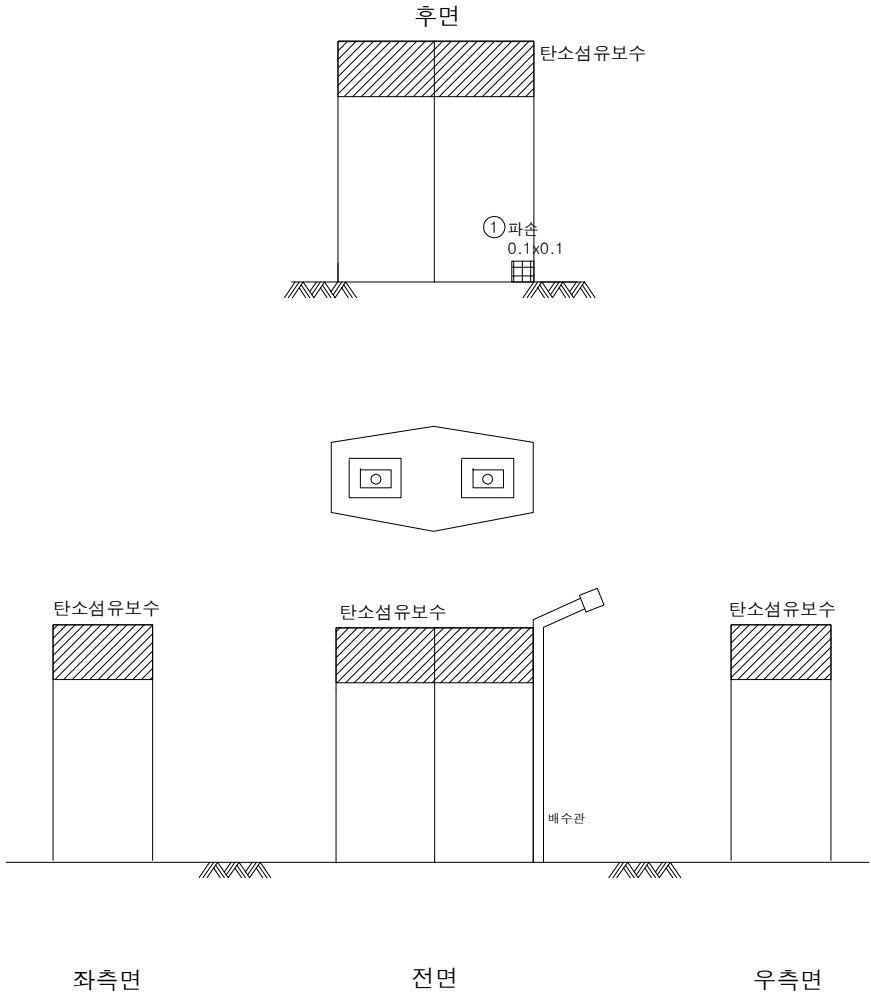


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

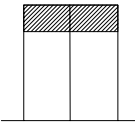


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
판례	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	142	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P13)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	망상균열	1	1.5	1.50	m ²	1	
2	망상균열	2.5	3	7.50	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
4	망상균열	1.5	2	3.00	m ²	1	
5	망상균열	1.9	1.2	2.28	m ²	1	
6	보수부망상균열, 들뜸	0.2	0.4	0.08	m ²	1	
7	망상균열	1.9	1.2	2.28	m ²	1	
8	배수로 파손(m)		1.5	1	EA	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
10	배수로토사퇴적(m ²)	0.4	4	1.60	m ²	1	
11	받침눈금자미설치			1	EA	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

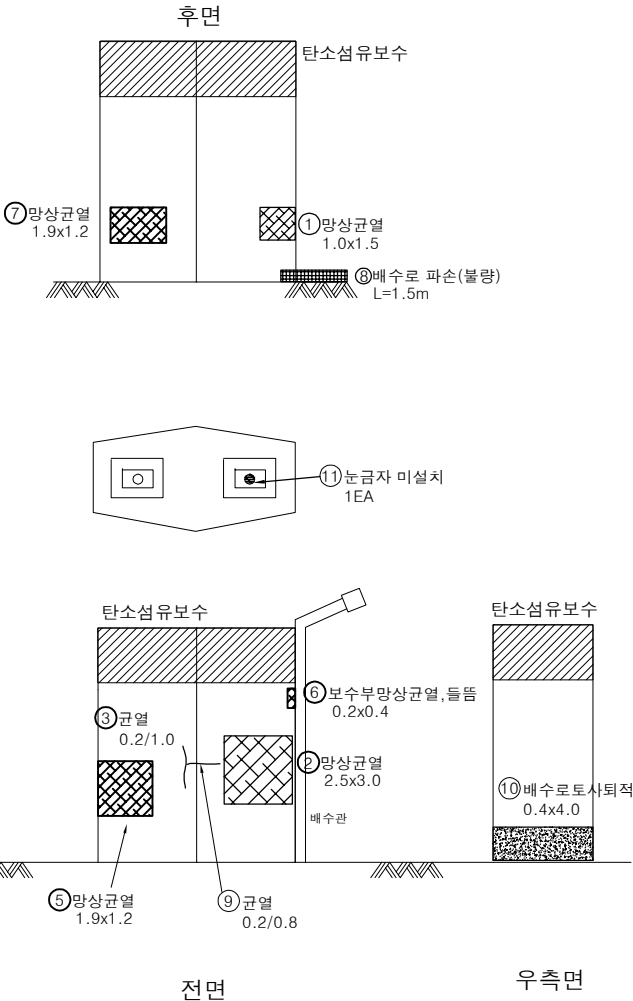


KEY PLAN



SECTION

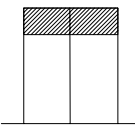


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	① 균열	② 망상균열	③ 벽대	④ 편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 중분리	⑪ 이물질퇴적	⑫ 산화이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	143	

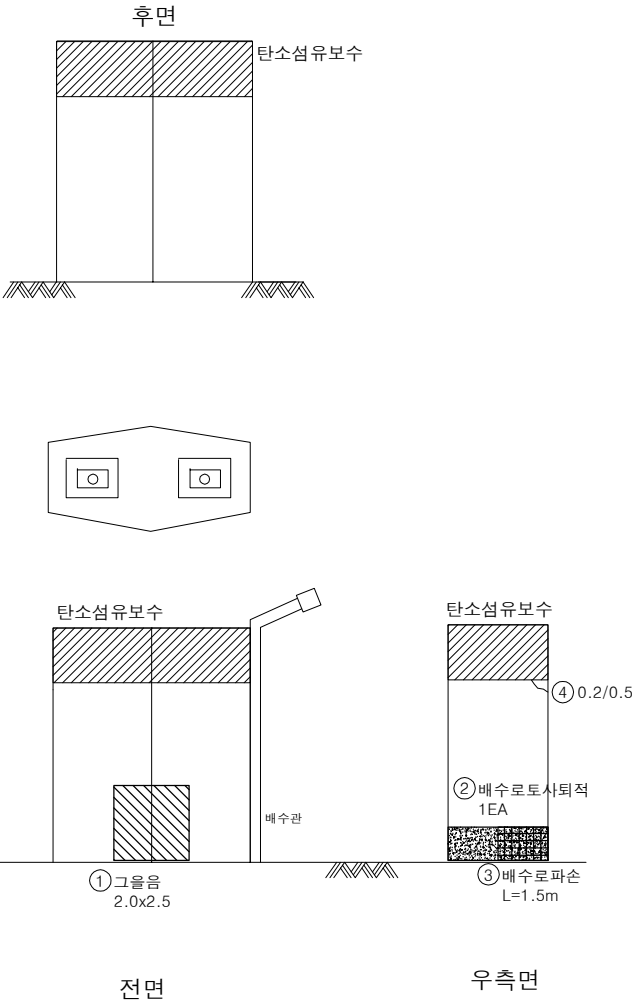


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	그을음	2.5	2	5.00	m ²	1	
2	배수로토사퇴적	0.2	1.5	0.30	m ³	1	
3	배수로파손(m)		1.5	1	EA	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

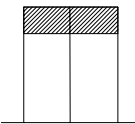


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공미흡분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	144	

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P15)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
5	배수로파손(m)		1.5	1	EA	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

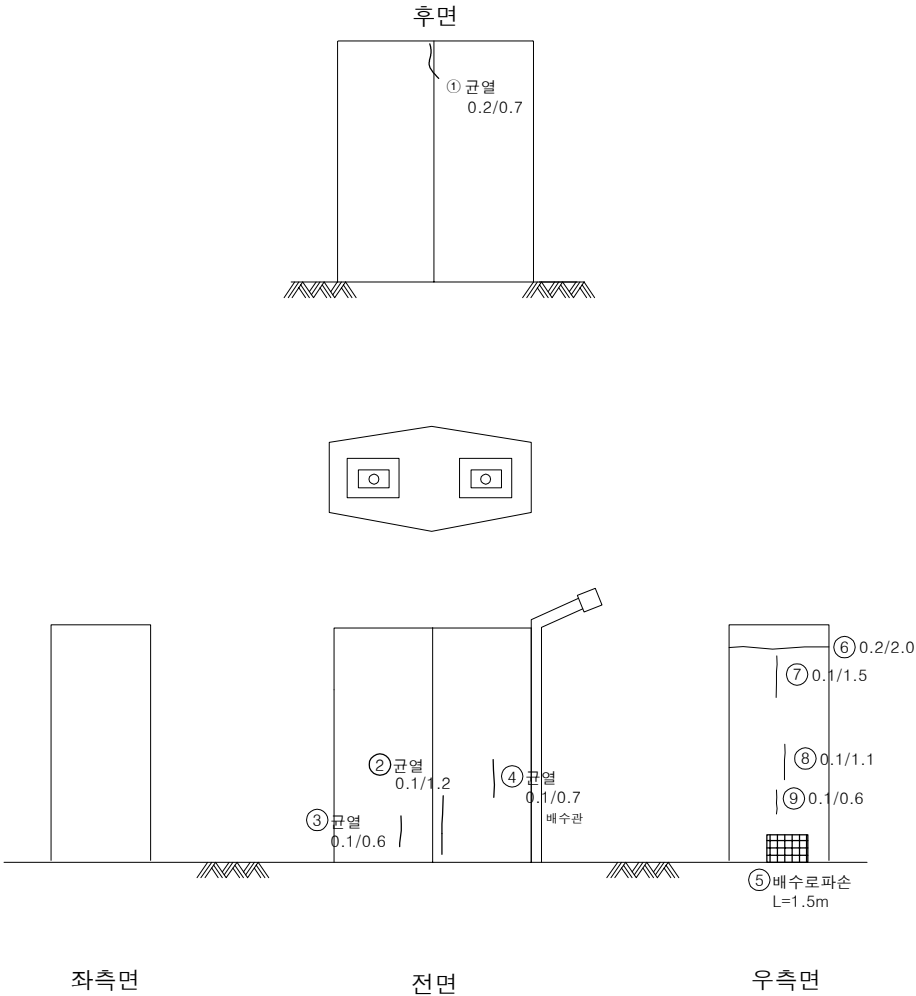

KEY PLAN

SECTION




용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	145	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P16)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
2	배수로 파손	0.3	1.2	1	EA	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

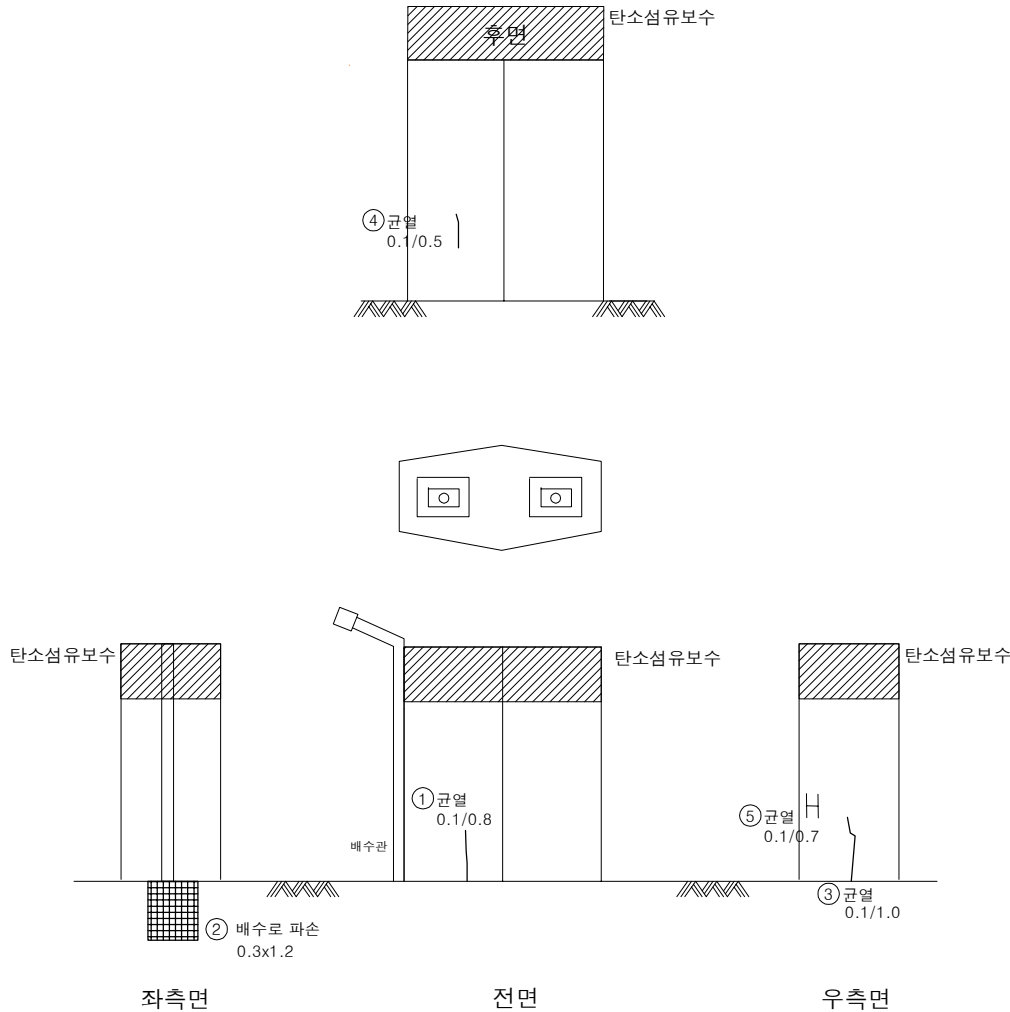

KEY PLAN



SECTION

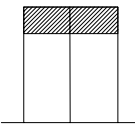


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	146	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P17)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.40	m	2	
3	배수로 파손		1.5	1	EA	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

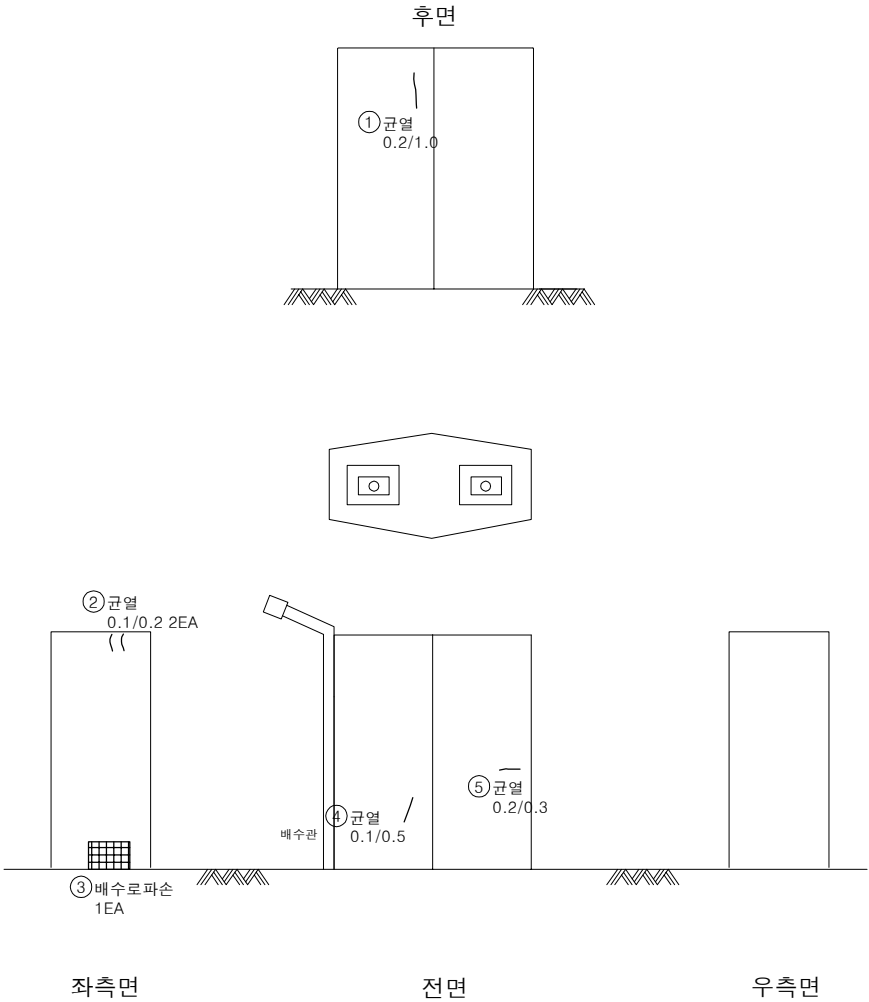

KEY PLAN



SECTION

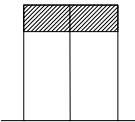


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	147	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P18)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부재균열 (0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
2	균열 (0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
3	균열 (0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
4	균열 (0.1mm)	0.1	1.6	1.60	m	1	
5	균열 (0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
6	균열 (0.1mm)	0.1	0.2	0.80	m	4	
7	균열 (0.2mm)	0.2	0.3	0.60	m	2	
8	균열 (0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
9	파손	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
10	배수로 파손		1.5	1	EA	1	
11	균열 (0.2mm)	0.2	0.3	0.60	m	2	
12	균열 (0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
13	균열 (0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
14	균열 (0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
15	균열 (0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

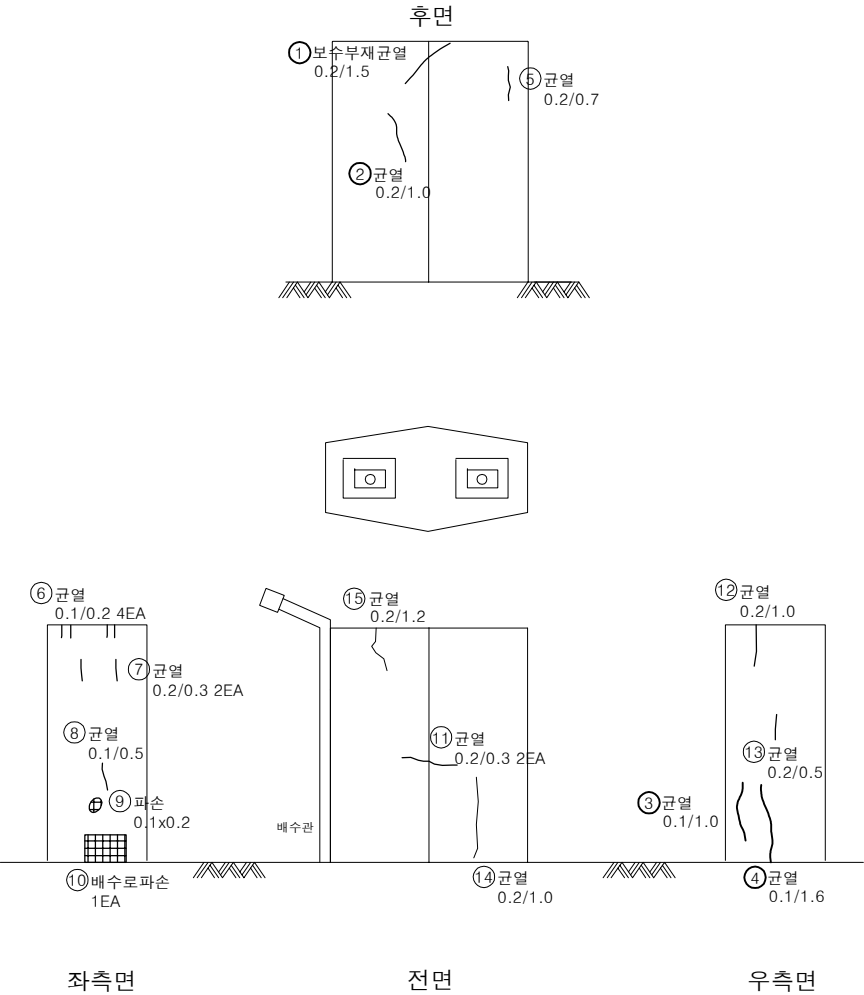

KEY PLAN

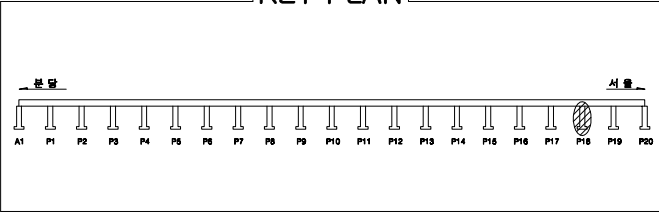

SECTION

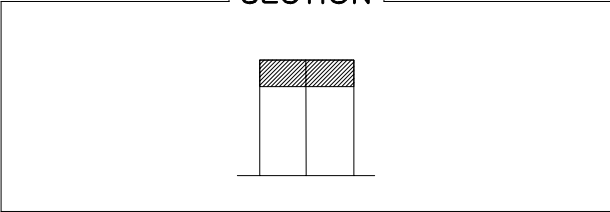


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
판례	균열	양상균열	박리	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료부식	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이용분리, 혼분리	이물질유입	산화이용 분해	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	148	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P19)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수흔적)	1.5	8	48.00	m ²	4	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
5	파손	0.3	1	0.30	m ²	1	
6	망상균열부백태	1	1	1.00	m ²	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

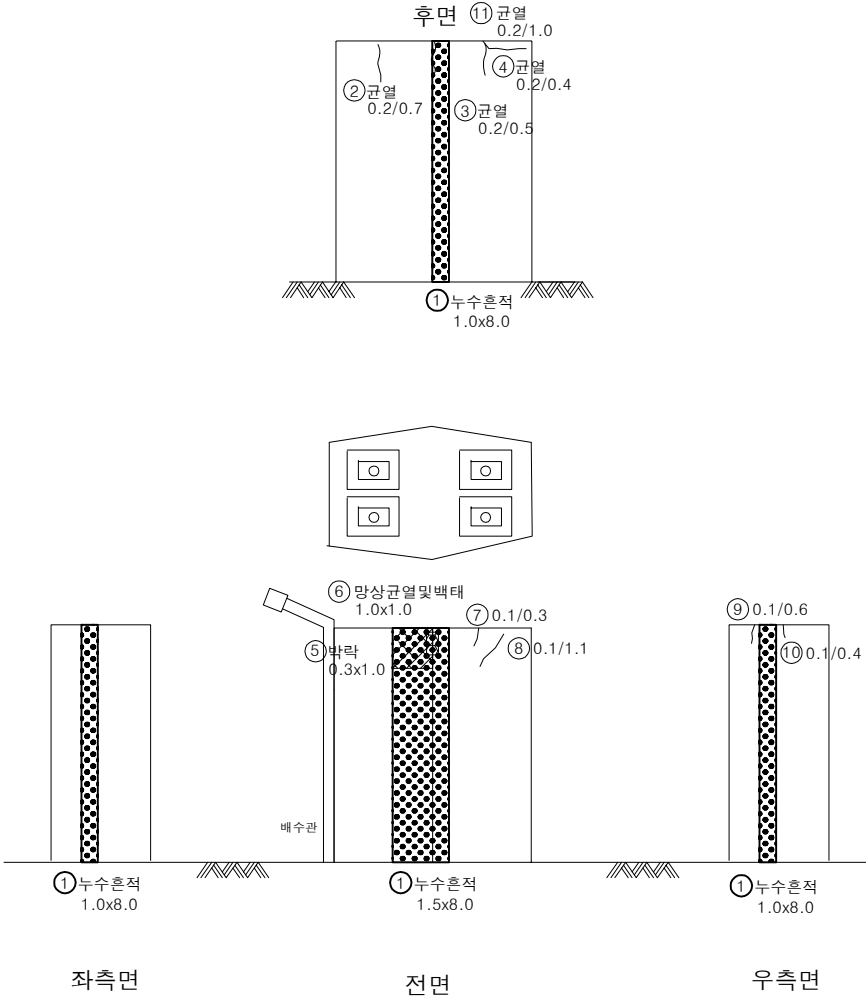

KEY PLAN

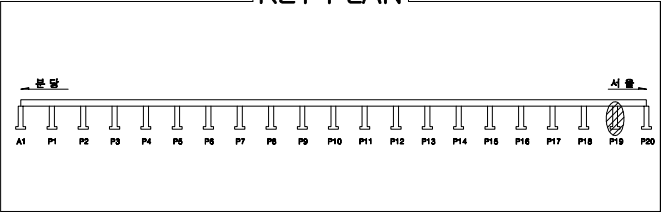

SECTION

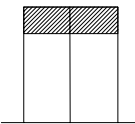


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	① 균열	② 망상균열	③ 박락	④ 편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 중분리	⑪ 이물질퇴적	⑫ 산화이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	149	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P20)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	망상균열	3	4	12.00	m ²	1	
2	망상균열	2	2	4.00	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
4	보수부재균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1	2.00	m	2	
7	망상균열	4	1.5	6.00	m ²	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.6	1.20	m	2	
9	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
11	망상균열	0.3	1	0.30	m ²	1	
12	배수로파손		1.5	1	EA	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

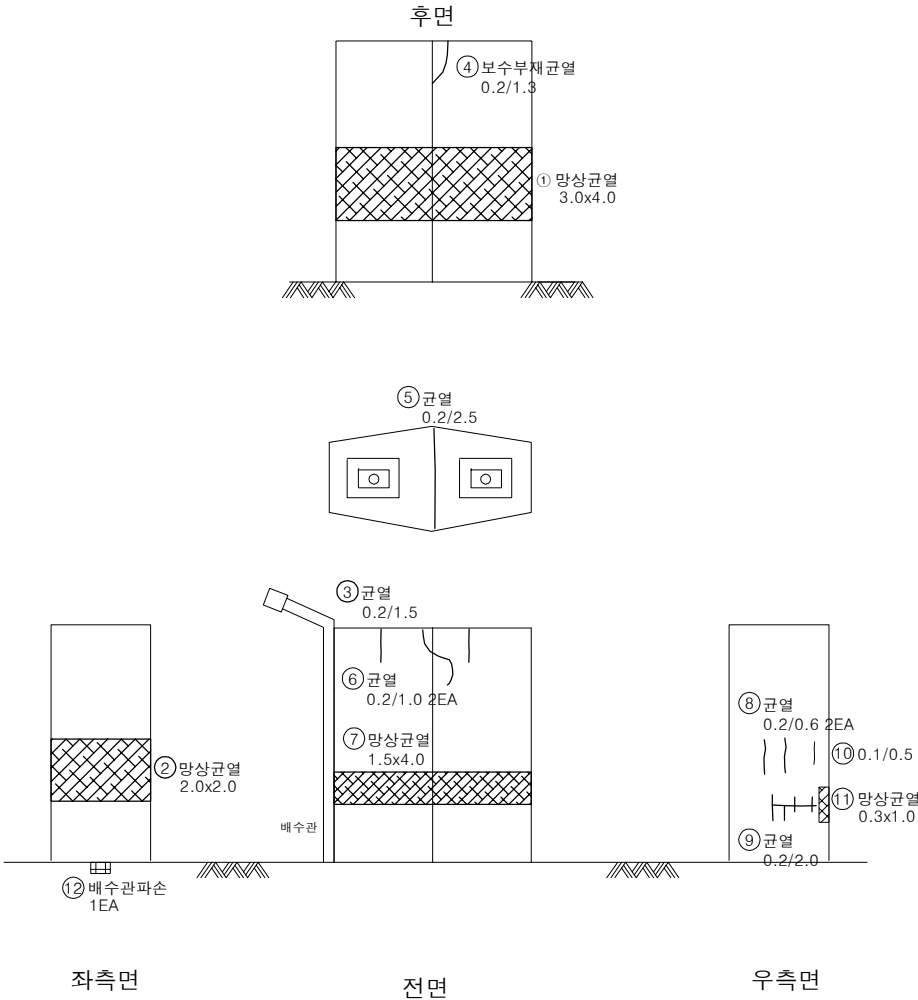

KEY PLAN




SECTION

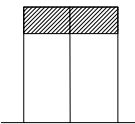


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
판례	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질외력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	표장의 요철	기타	도면번호	150	

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	상태양호						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

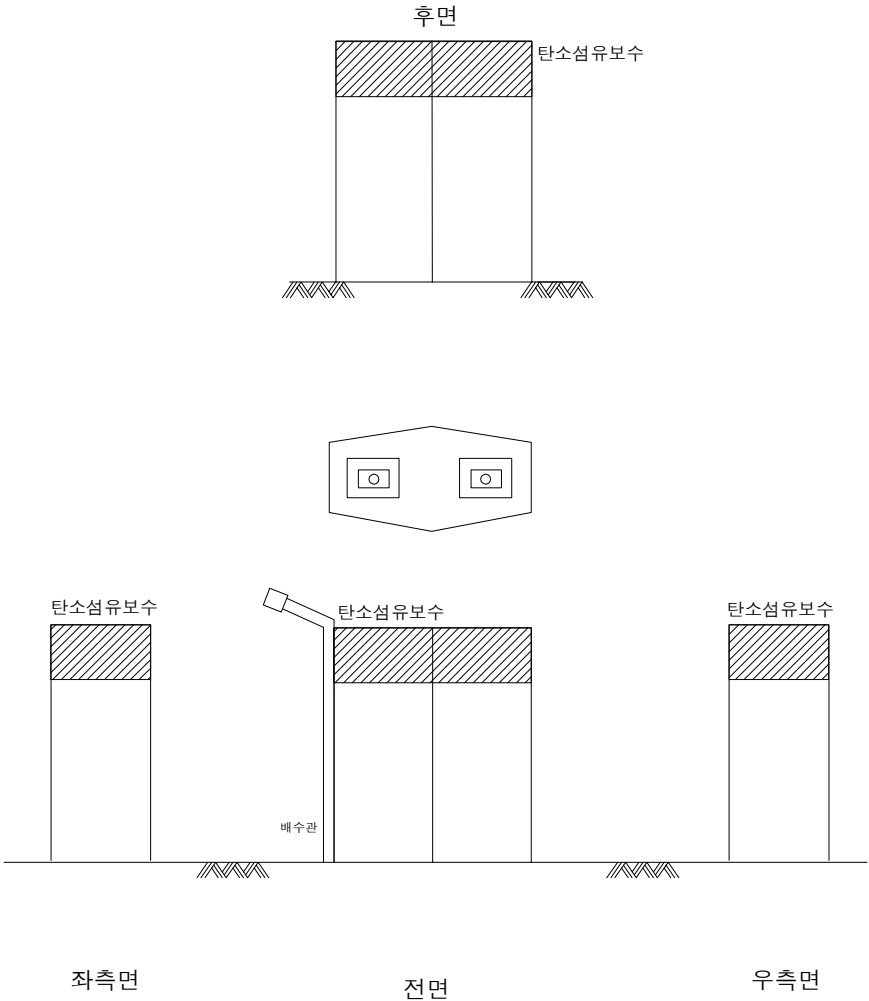

KEY PLAN



SECTION

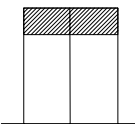


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	151	


ID : 북정고가교 본선-상행선 하부구조(P22)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	2.2	2.20	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

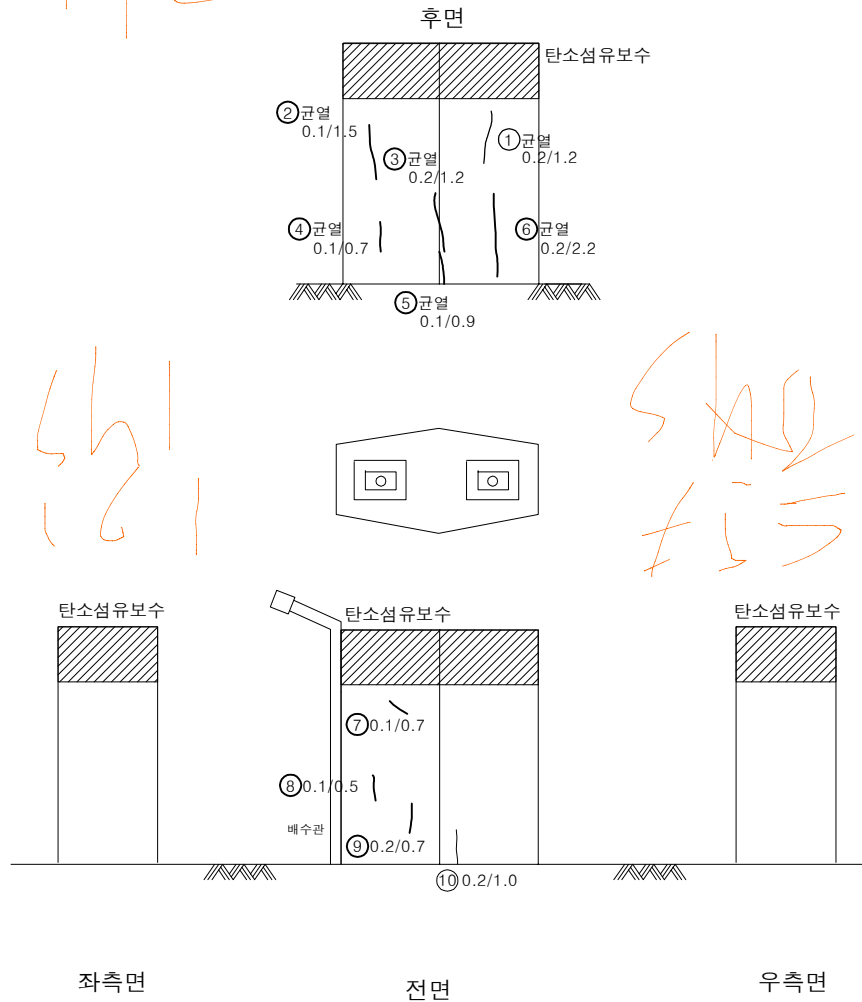

KEY PLAN

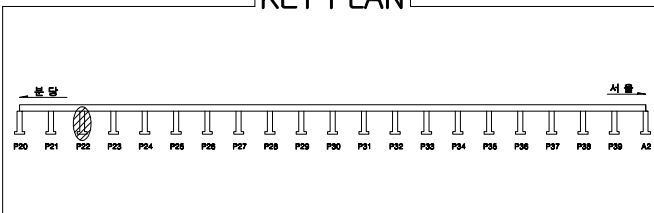

SECTION

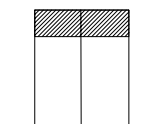


용역명		2023년 하반기 북정고가교 정밀안전진단 용역					
파 괴 레 벨	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공미흡분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	152	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P23)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

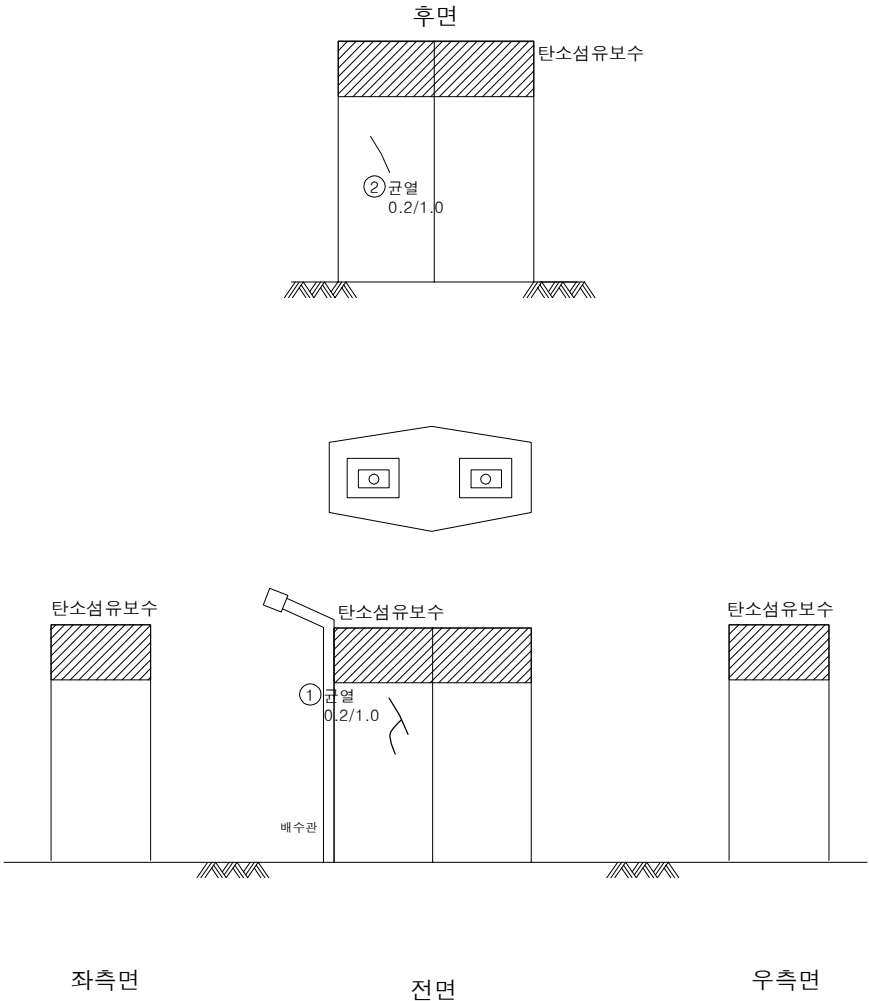

KEY PLAN



SECTION

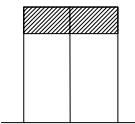


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
파 괴 현 상	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 종분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	153	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P24)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	백태	0.6	4	2.40	m ²	1	
2	백태	0.5	6	3.00	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.8	1.80	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	2.4	2.40	m	1	
6	표면오염(누수흔적)	1	9.5	19.00	m ²	2	
7	표면오염(누수흔적)	1	9.5	9.50	m ²	1	
8	표면오염(누수흔적)	1	7.5	7.50	m ²	1	
9	받침플레이트부식			1	EA	1	
10	보수부충분리	0.2	0.5	0.10	m ²	1	
11	배수로파손(m)		1.5	1	EA	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
13	백태	0.3	1	0.30	m ²	1	
14	실링재탈락		0.8	0.80	m	1	
15	박리	0.4	1	0.40	m ²	1	
16	보수부충분리	0.2	1.5	0.30	m ²	1	
17	백태	0.5	0.8	0.40	m ²	1	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

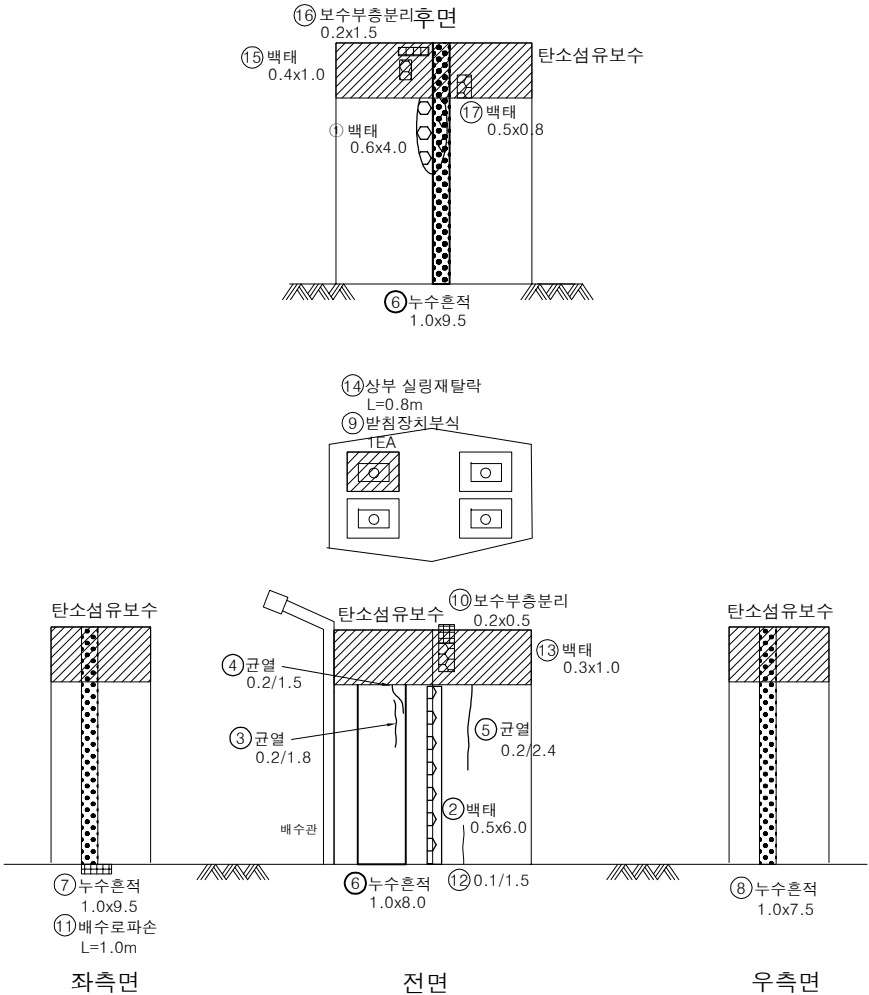

KEY PLAN

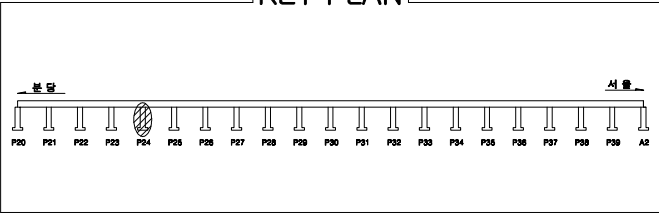


SECTION

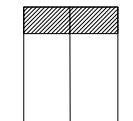


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
파 괴 예 측	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 충전리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	154	


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	2	2.00	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
5	충분리	0.5	0.5	0.25	m ²	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.5	2.00	m	4	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.3	1.20	m	4	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.6	1.20	m	2	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

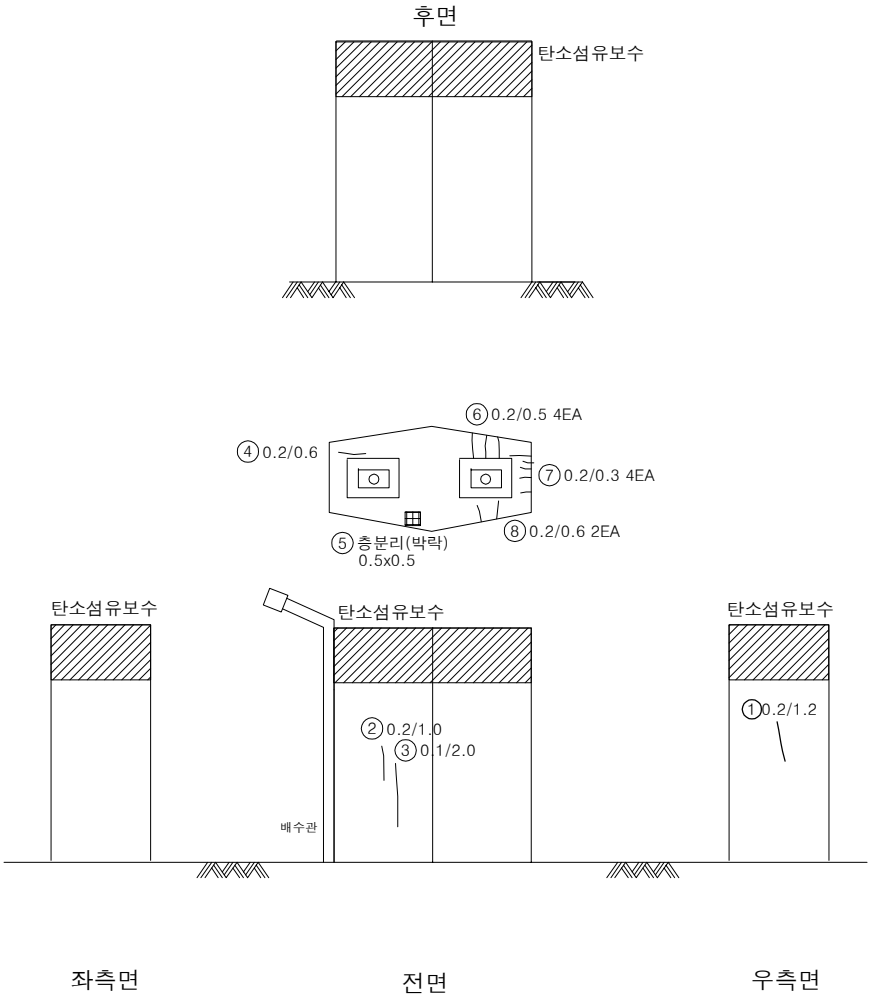

KEY PLAN

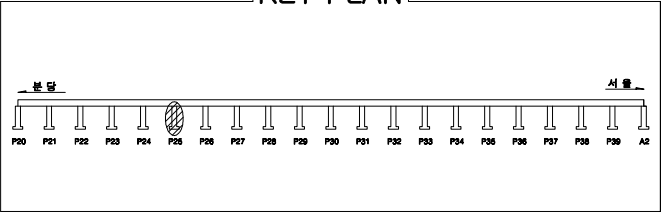

SECTION

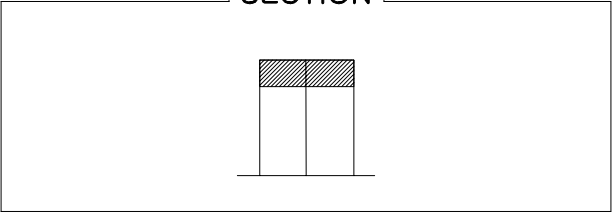


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
파 괴 현 상	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 충분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	155	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P26)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
4	신축이음유도배수판탈락			1	EA	1	
5	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
6	균열(0.3mm)	0.3	2	2.00	m	1	
7	받침플레이트부식			1	EA	1	
8	균열(0.3mm)	0.3	2.7	2.70	m	1	
9	박락	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
10	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	3	3.00	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	2.4	2.40	m	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

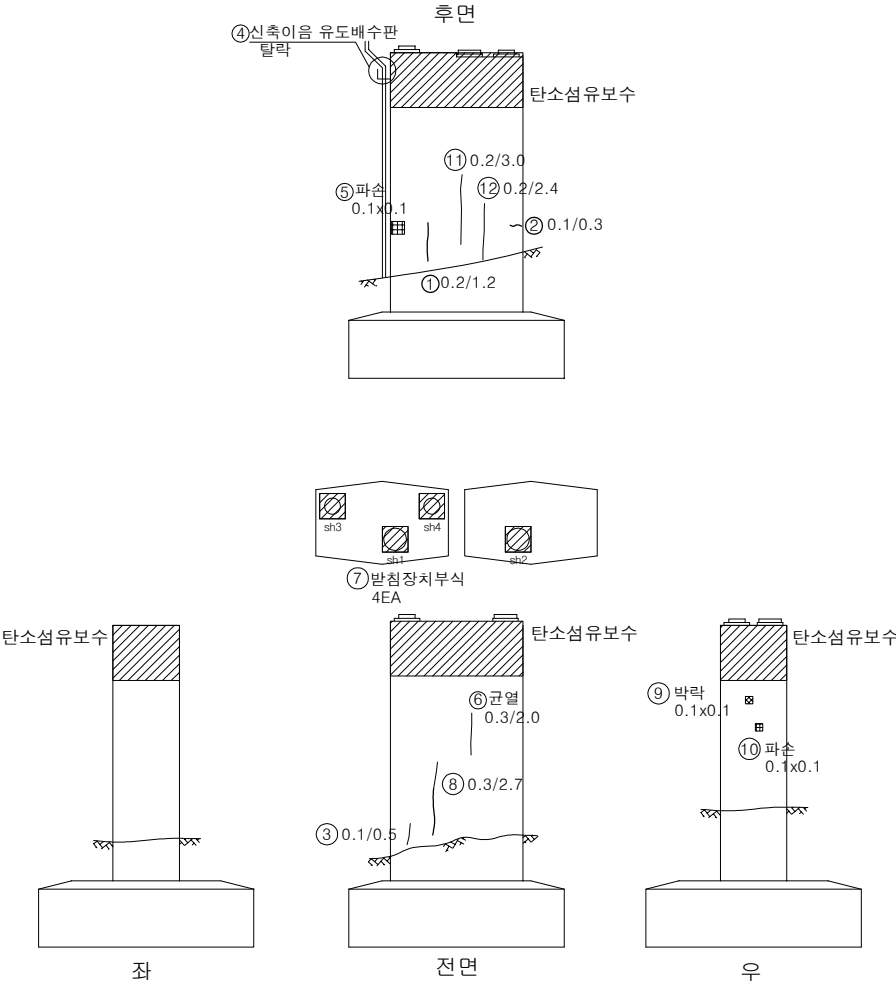

KEY PLAN



SECTION

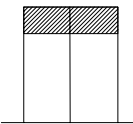


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
표	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	156	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P27)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
2	배수관 울힘			1	EA	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1	2.00	m	2	
4	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
7	파손	1	0.2	0.20	m ²	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

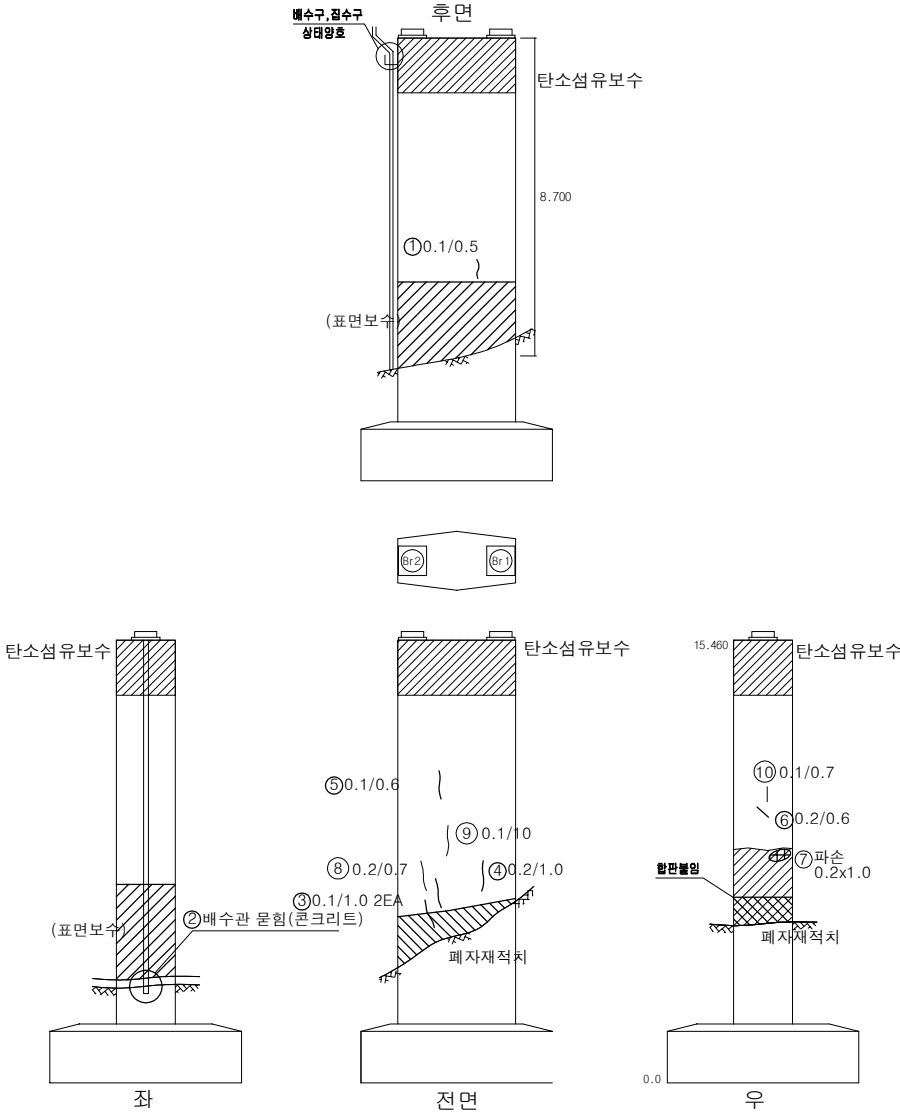

KEY PLAN



SECTION

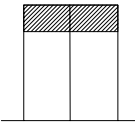


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	157	

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P28)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	철근미제거	0.1	0.03	0.01	m ²	4	
2	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
3	보수재박리	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

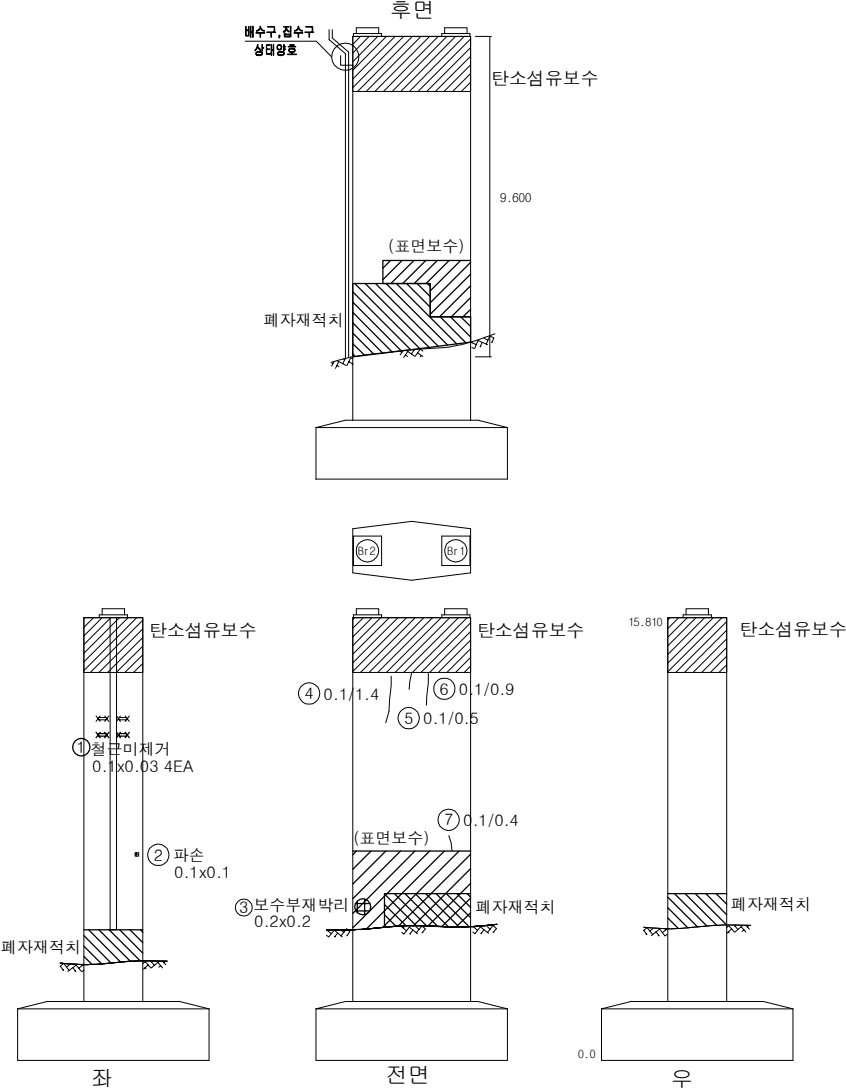

KEY PLAN

SECTION

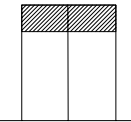


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질유입	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	158	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P29)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.6	1.60	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1	2.00	m	2	
5	균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
7	보수부재균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
13	보수부재균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	1.2	2.40	m	2	
16	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
18	균열(0.2mm)	0.2	1.4	1.40	m	1	
19	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
21	균열	1.5	1.5	2.25	m ²	1	
22	망상균열	1.5	10	15.00	m ²	1	
23	균열	0.5	0.8	0.40	m ²	1	
24	파손	0.2	1.5	0.30	m ²	1	
25	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
26	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
27	균열(0.2mm)	0.2	4	4.00	m	1	
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

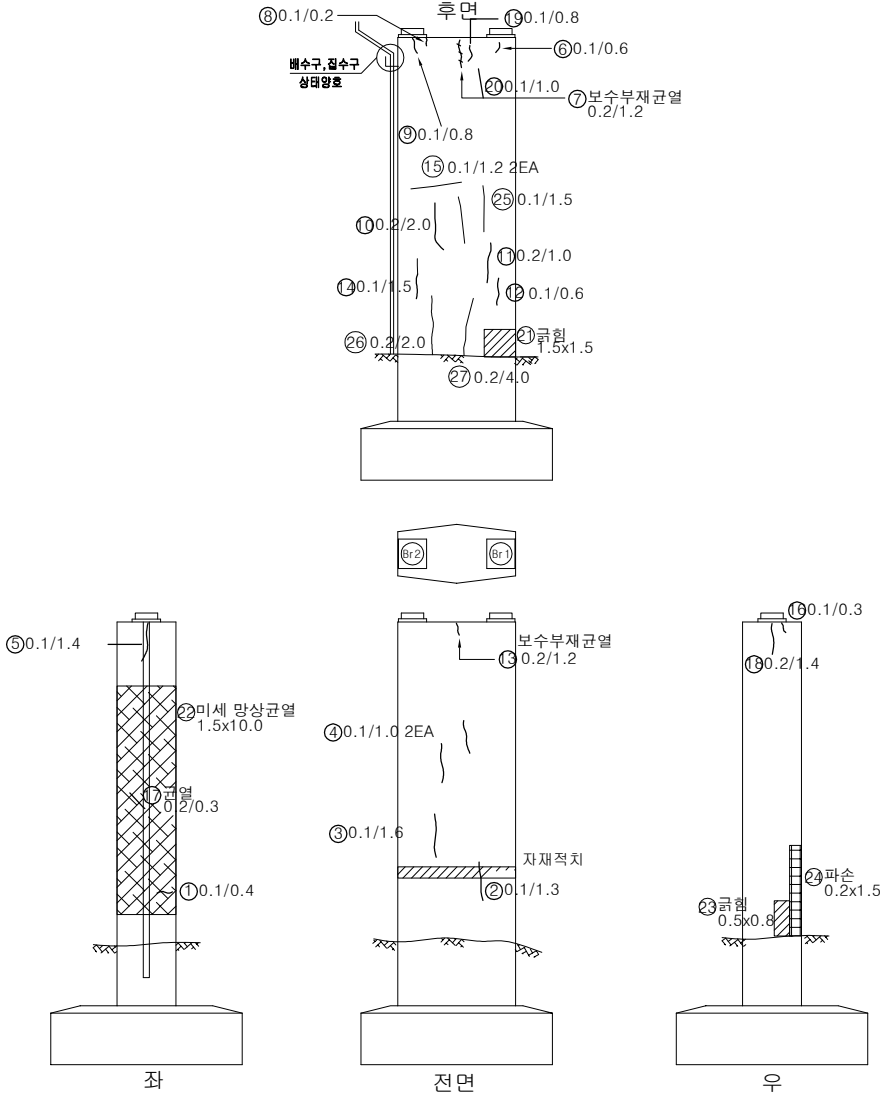

KEY PLAN



SECTION

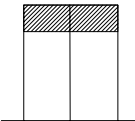


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	표장의 요철	기타	도면번호	159	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P30)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
5	배수관길이부족		0.7	0.70	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.7	2.10	m	3	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
8	망상균열	1.5	2	3.00	m ²	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
10	재료분리	0.2	0.1	0.02	m ²	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
16	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.80	m	2	
17	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

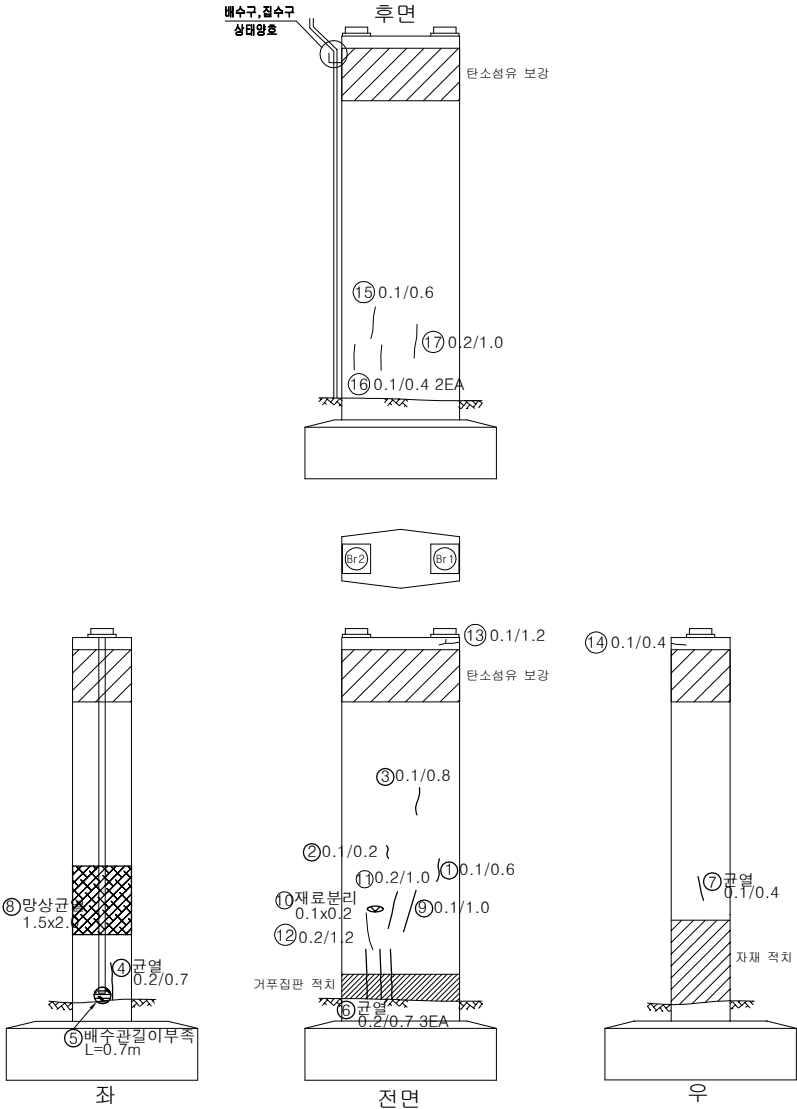

KEY PLAN






SECTION

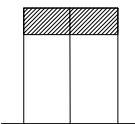

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공미흡분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	160	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P31)

손 상 물 량 표

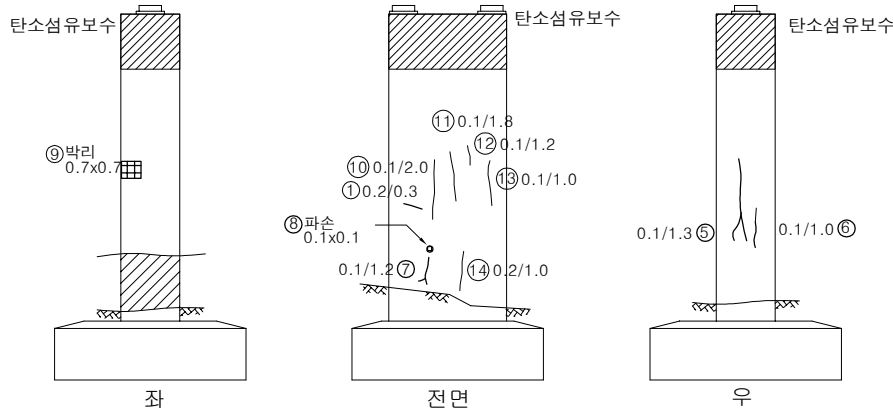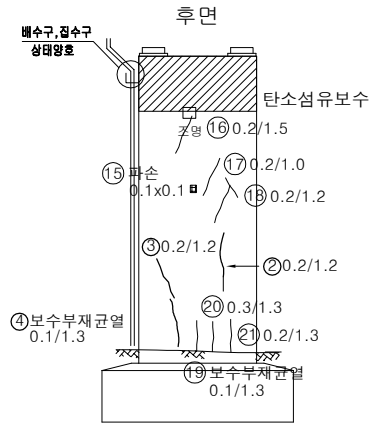


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
4	보수부재 균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
8	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
9	박리	0.7	0.7	0.49	m ²	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	2	2.00	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	1.8	1.80	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
15	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
18	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
19	보수부재 균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
20	균열(0.3mm)	0.3	1.3	1.30	m	1	
21	균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION




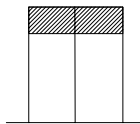


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	① 균열	② 망상균열	③ 벽대	④ 편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 중분리	⑪ 이물질퇴적	⑫ 산화이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	161	

ID : 북정고가교 본선-상행선 하부구조(P32)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.7	1.40	m	2	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	1.6	1.60	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
19	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
20	파손	0.1	0.1	0.02	m²	2	
21	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
22	백태	1	1.2	1.20	m²	1	
23	표면박리	0.1	0.5	0.05	m²	1	
24	재료분리	0.2	1.2	0.24	m²	1	
25	표면박리	0.1	0.7	0.07	m²	1	
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

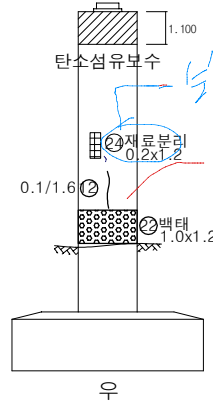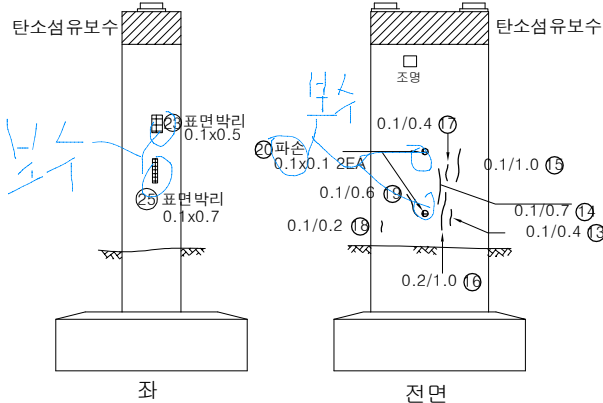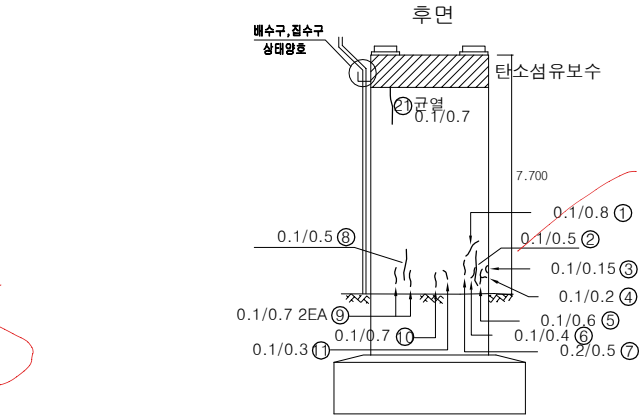

KEY PLAN



SECTION


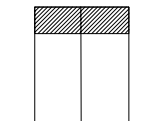


용역명		2023년 하반기 북정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	162	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P33)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.8	1.80	m	1	
3	파손	0.1	0.3	0.03	m ²	1	
4	균열(0.3mm)	0.3	0.7	0.70	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
6	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

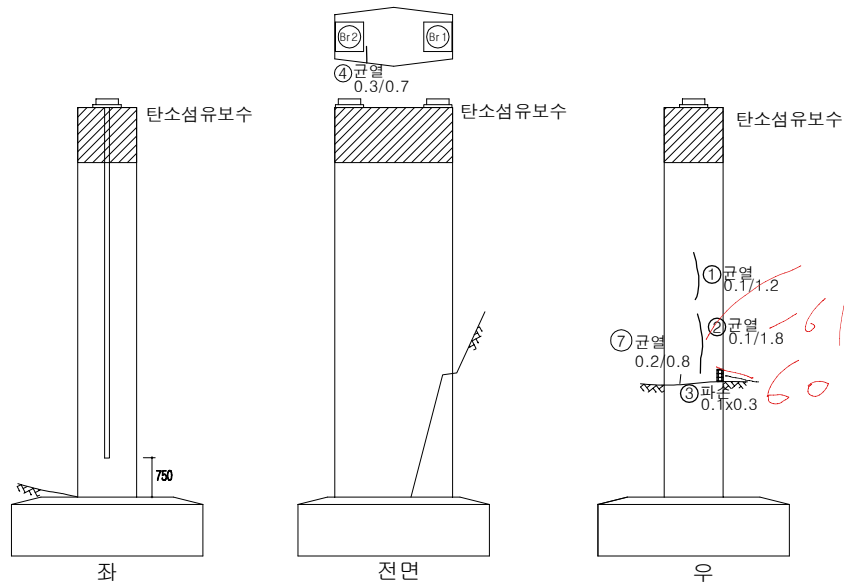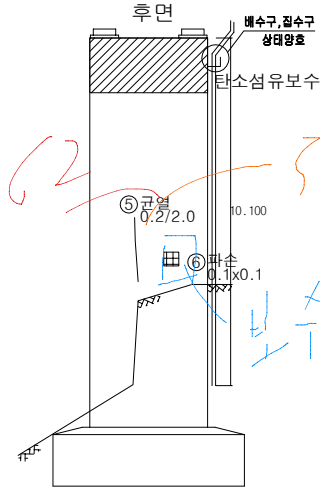

KEY PLAN



SECTION





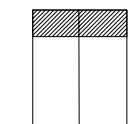


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공미흡분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	163	

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P34)

손상물량표


52
175

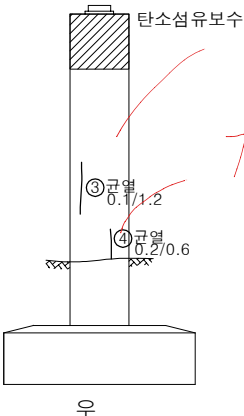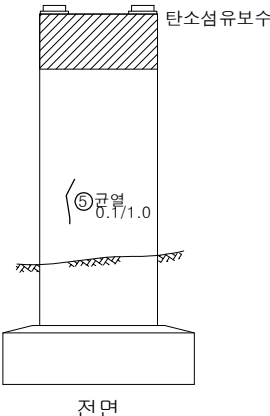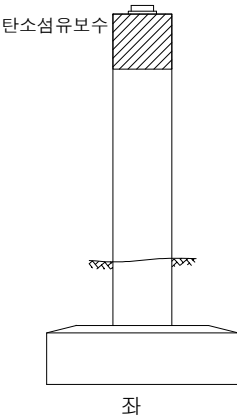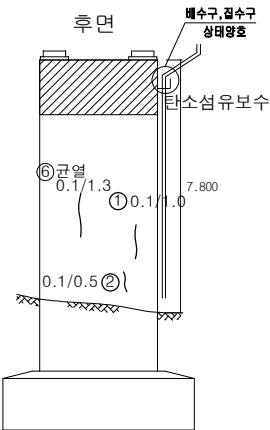


172
73

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

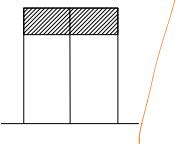


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표 준	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 종분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	164	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P35)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
3	발침눈금표시선파손			2	EA	2	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

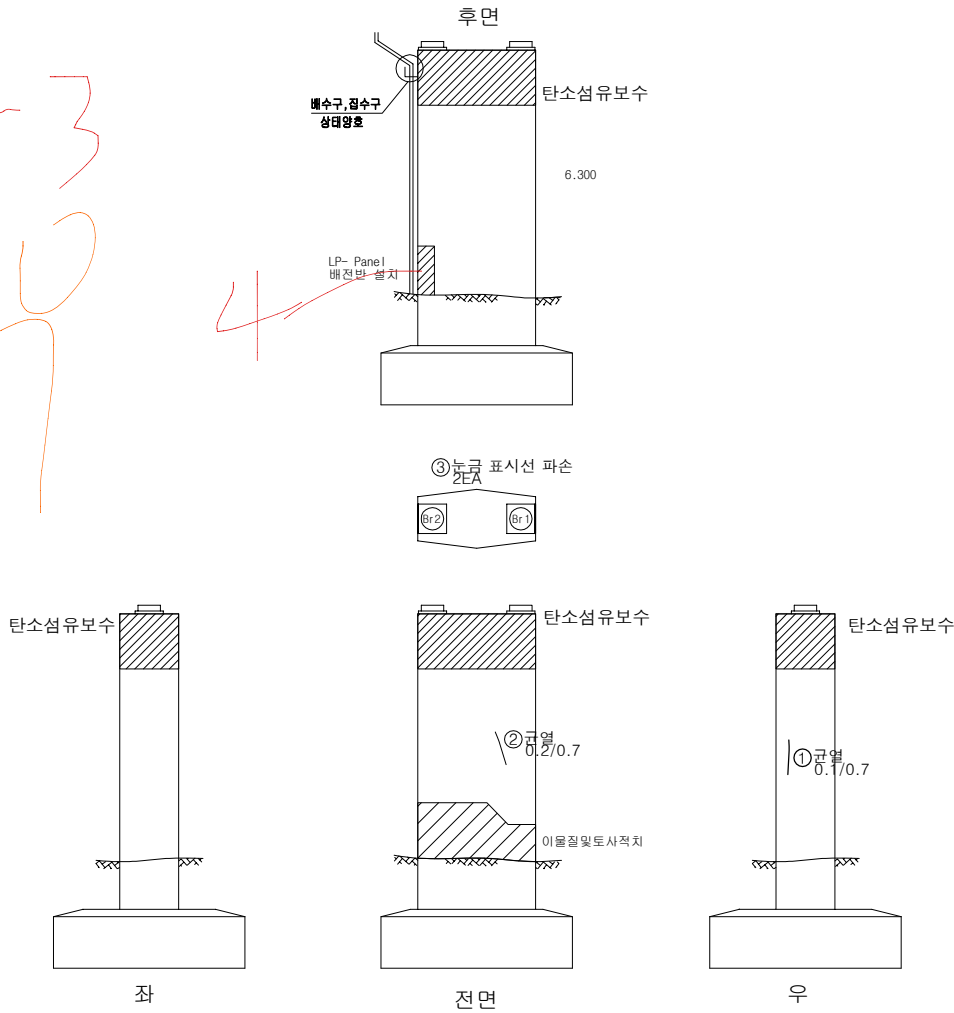

KEY PLAN



SECTION

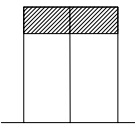


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
파 레	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	165	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P36)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
2	보수부재균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
3	자재적치	3	1.2	3.60	m³	1	
4	자재적치	3	1.2	3.60	m³	1	
5	파손	0.1	0.1	0.01	m²	1	
6	토사적치	3	1.2	3.60	m³	1	
7	보수부재균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
8	보수부재균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
9	파손	0.1	0.1	0.01	m²	1	
10	보수부재균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

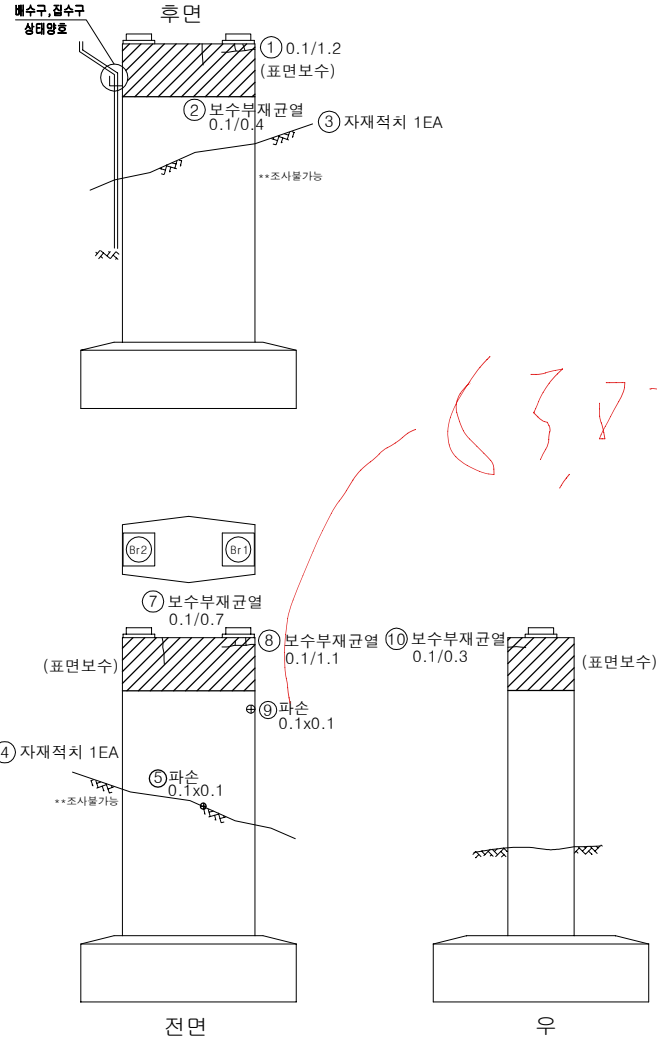

KEY PLAN




SECTION

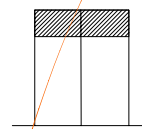

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이용분리, 층분리	이물질퇴적	신축이용분리	확인자	김찬구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	166	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P37)

5.7.15

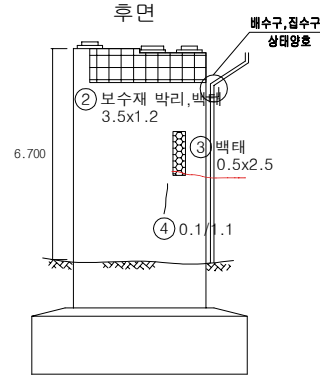


18


8

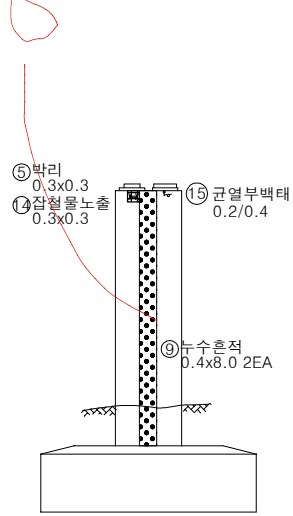

좌

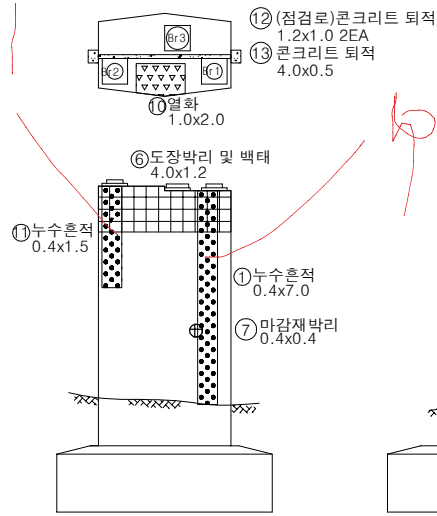

전면

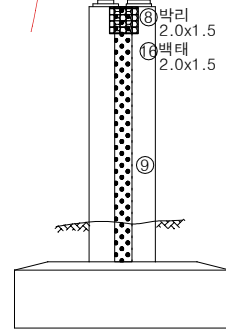


우


손상물량표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수흔적)	0.4	7	2.80	m ²	1	
2	보수재박리, 백태	3.5	1.2	4.20	m ²	1	
3	백태	0.5	2.5	1.25	m ²	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
5	박리,잡철물노출	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
6	도장박리, 백태	4	1.2	4.80	m ²	1	
7	마감재박리	0.4	0.4	0.16	m ²	1	
8	박리	2	1.5	3.00	m ²	1	
9	표면오염(누수흔적)	0.4	8	6.40	m ²	2	
10	열화	1	2	2.00	m ²	1	
11	표면오염(누수흔적)	0.4	1.5	0.60	m ²	1	
12	점검로콘크리트퇴적	1.2	1	2.40	m ²	2	
13	콘크리트퇴적	4	0.5	2.00	m ²	1	
14	잡철물노출	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
15	균열부백태	0.2	0.4	0.40	m	1	
16	백태	2	1.5	3.00	m ²	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION

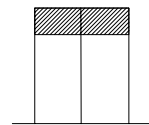

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	167	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P38)

손상물량표

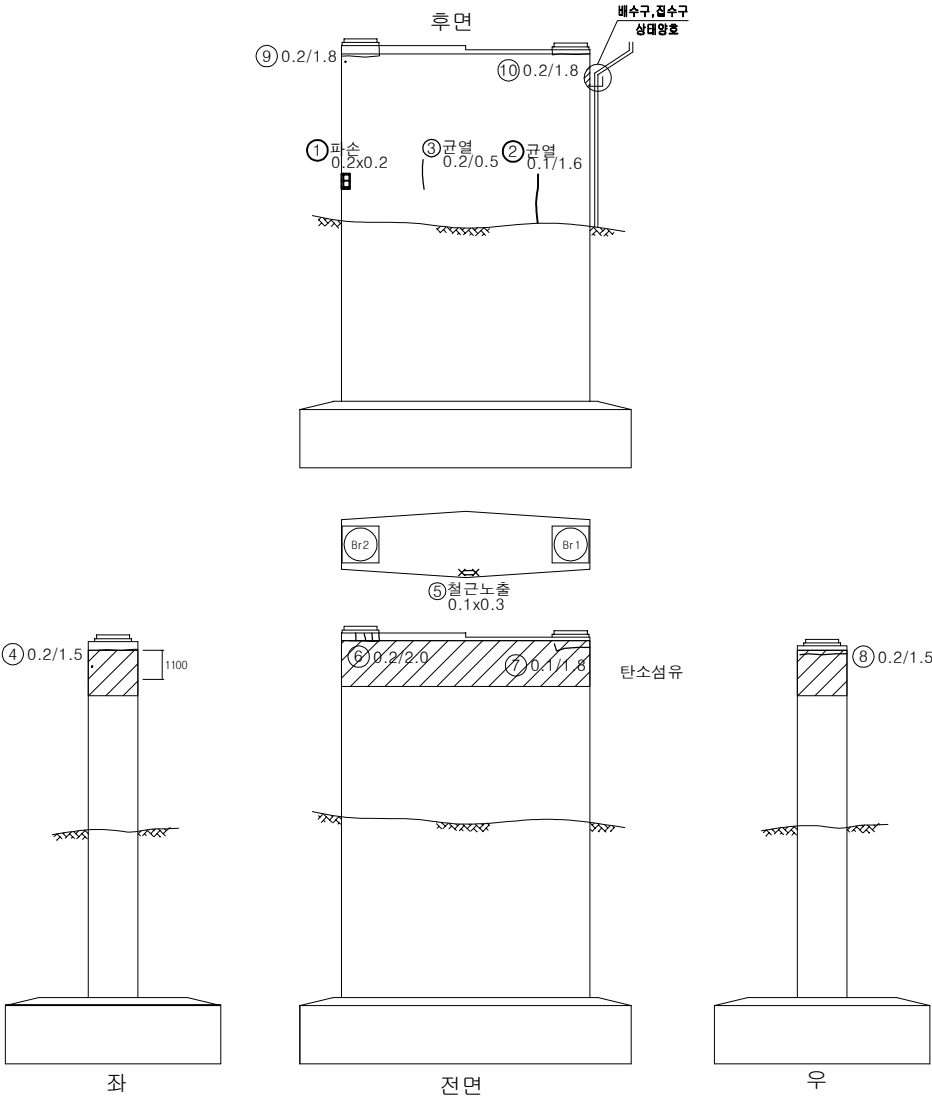


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.6	1.60	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
5	철근노출	0.1	0.3	0.03	m ²	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	1.8	1.80	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1.8	1.80	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.8	1.80	m	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION

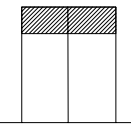

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이용분리, 층분리	이물질외력	신축이용분리	확인자	김찬구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	168	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P39)

손 상 물 량 표

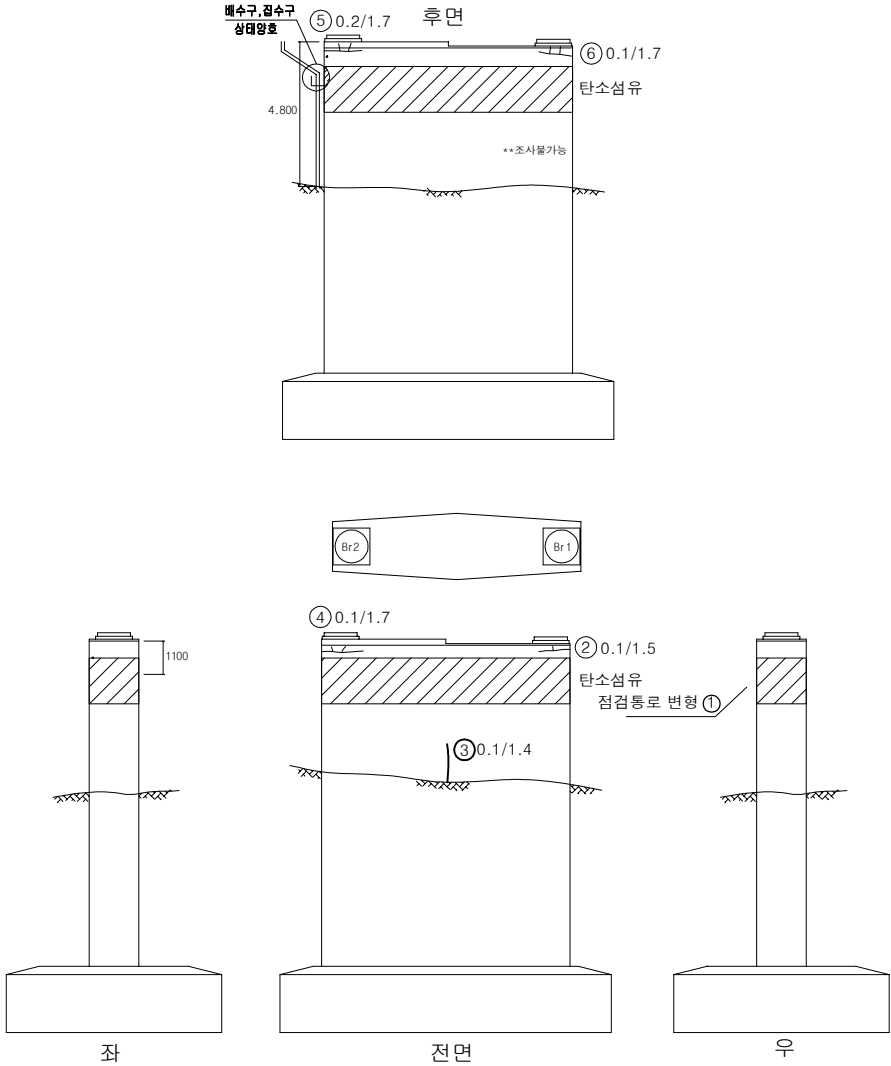


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	점검통로변형			1	EA	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	1.7	1.70	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

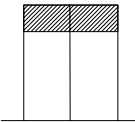


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	169	

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(A2)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수흔적)	15	1.5	22.50	m²	1	
2	호안블럭함몰	2	0.8	1.60	m²	1	
3	호안블럭함몰	5	2	10.00	m²	1	
4	표면녹물발생			9	EA	9	
5	토사퇴적	6	1.5	9.00	m²	1	
6	토사유입	0.3	3.5	1.05	m²	1	
7	박리	1.5	2	3.00	m²	1	
8	누수	15	2	30.00	m²	1	
9	철근노출	0.5	0.2	0.10	m²	1	
10	균열부백태	0.2	1	1.00	m	1	
11	보수부재균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

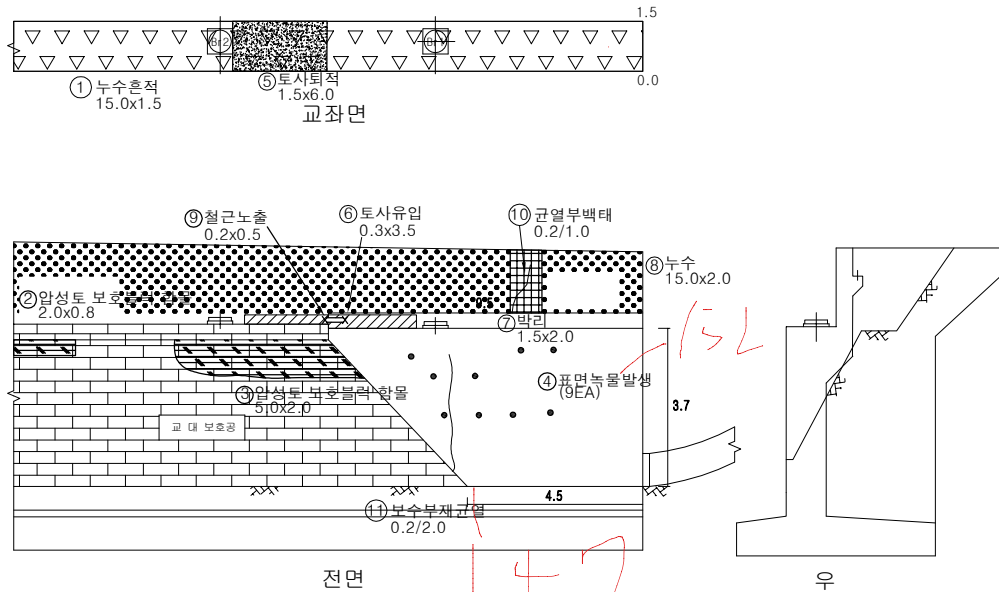

KEY PLAN




SECTION

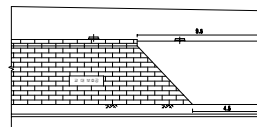

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
표 제	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	산책이용 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	170	

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(A1)



손 상 물 량 표

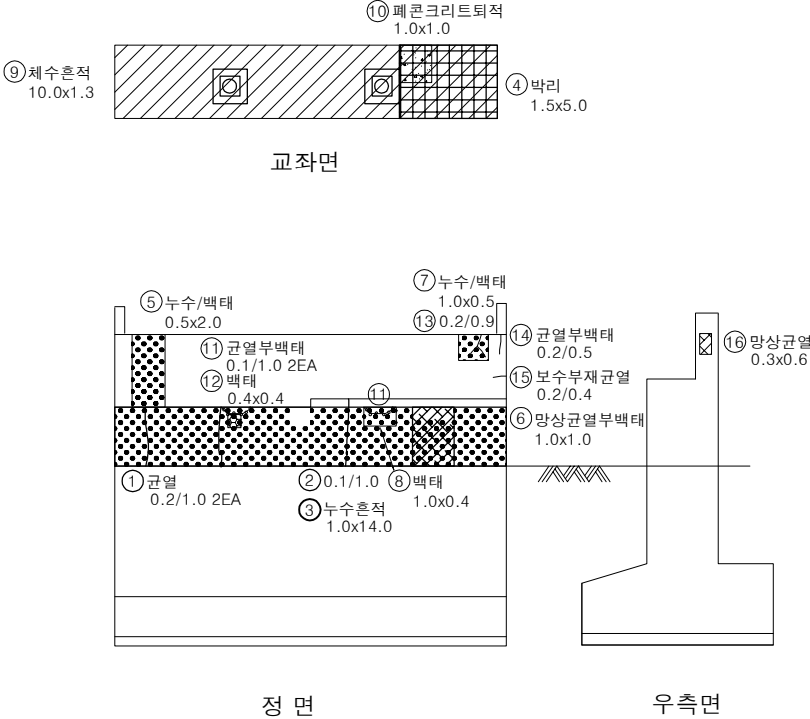

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1	2.00	m	2	
2	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
3	표면오염(누수흔적)	1	14	14.00	m ²	1	
4	박리	5	1.5	7.50	m ²	1	
5	누수,백태	2	0.5	1.00	m ²	1	
6	망상균열부백태	1	1	1.00	m ²	1	
7	누수,백태	1	0.5	0.50	m ²	1	
8	백태	1	0.4	0.40	m ²	1	
9	채수흔적	10	1.3	13.00	m ²	1	
10	페콘크리트퇴적	1	1	1.00	m ²	1	
11	균열부백태	0.1	1	2.00	m	2	
12	백태	0.4	0.4	0.16	m ²	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	0.9	0.90	m	1	
14	균열부백태	0.2	0.5	0.50	m	1	
15	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
16	망상균열	0.3	0.6	0.18	m ²	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION

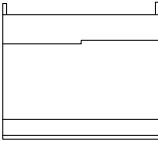


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	백태	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	266	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P1)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

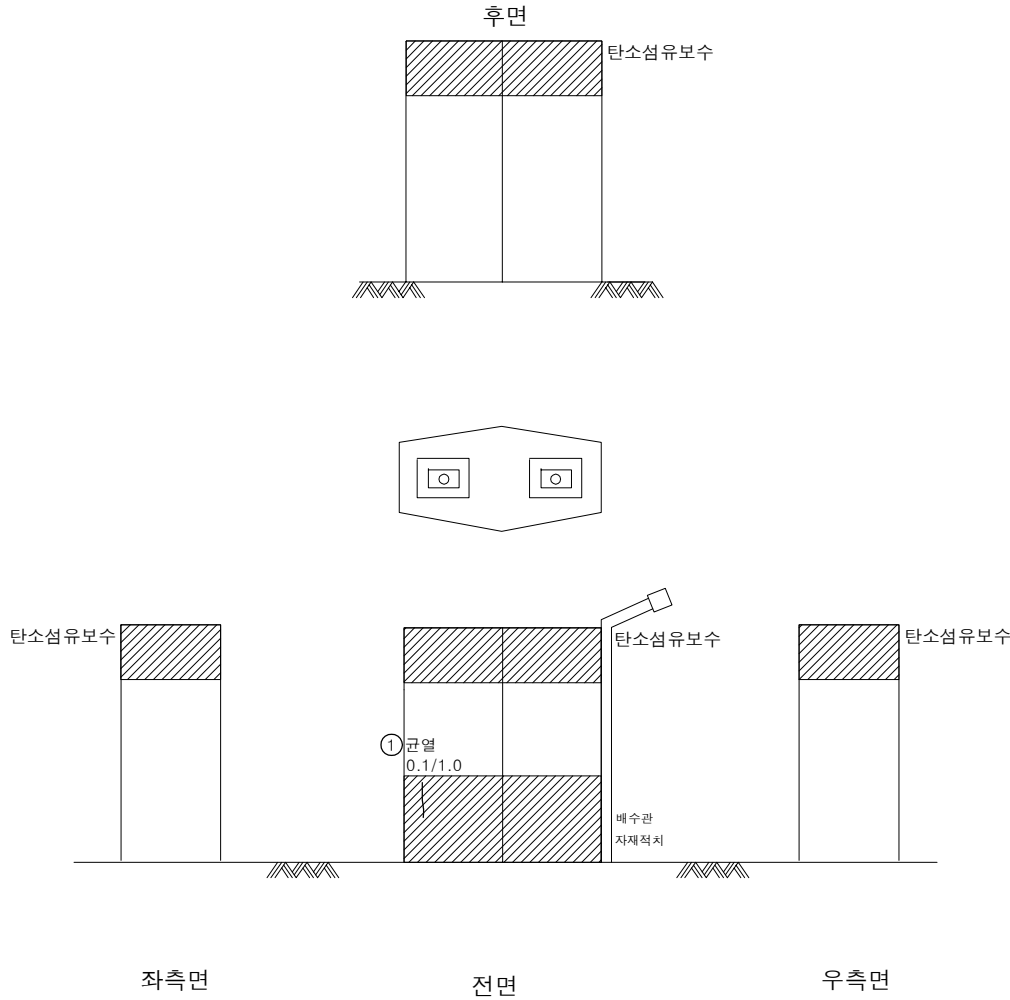

KEY PLAN

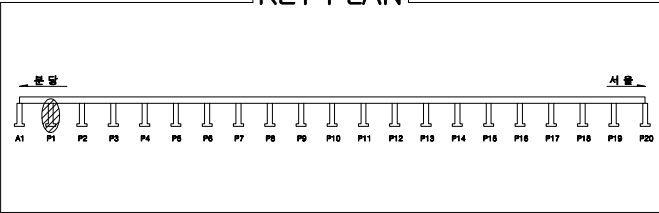


SECTION

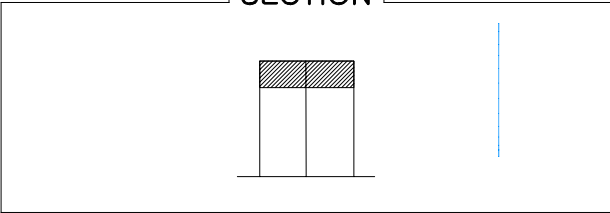


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
파 괴 현 상	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이용분리, 층분리	이물질외력	신축이용 분재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	267	


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	상태양호						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

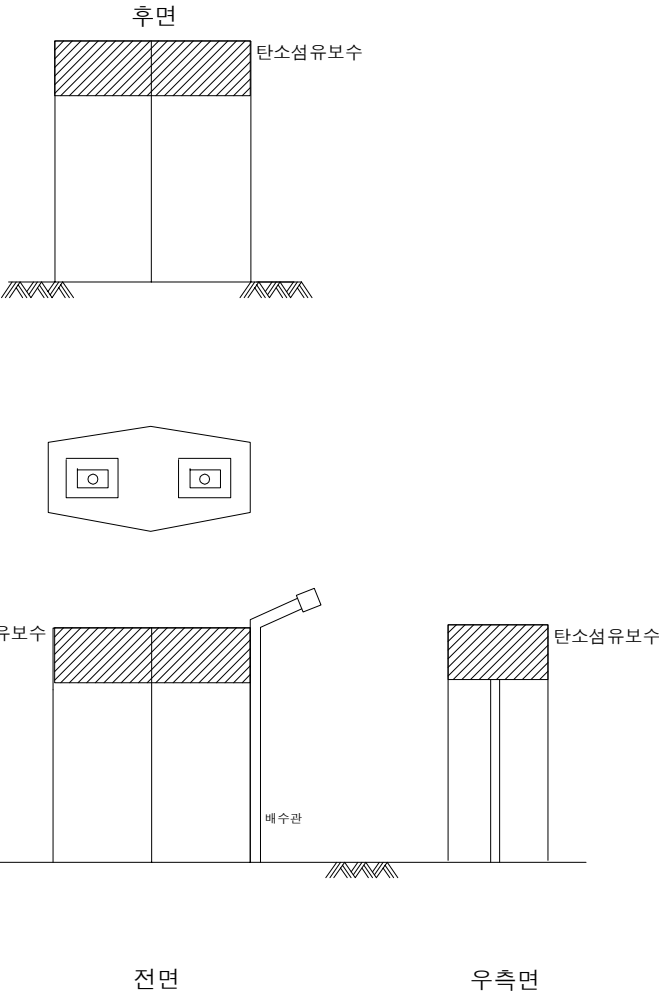

KEY PLAN

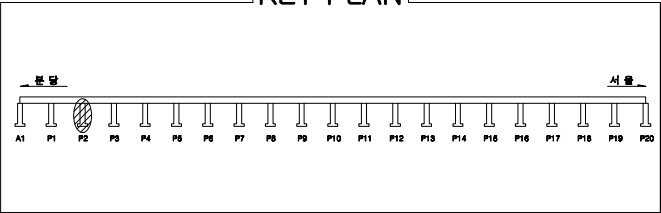

SECTION

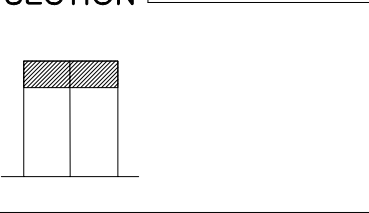


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	표장의 요철	기타	도면번호	268	


ID : 북정고가교 본선-하행선 하부구조(P3)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.80	m	2	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

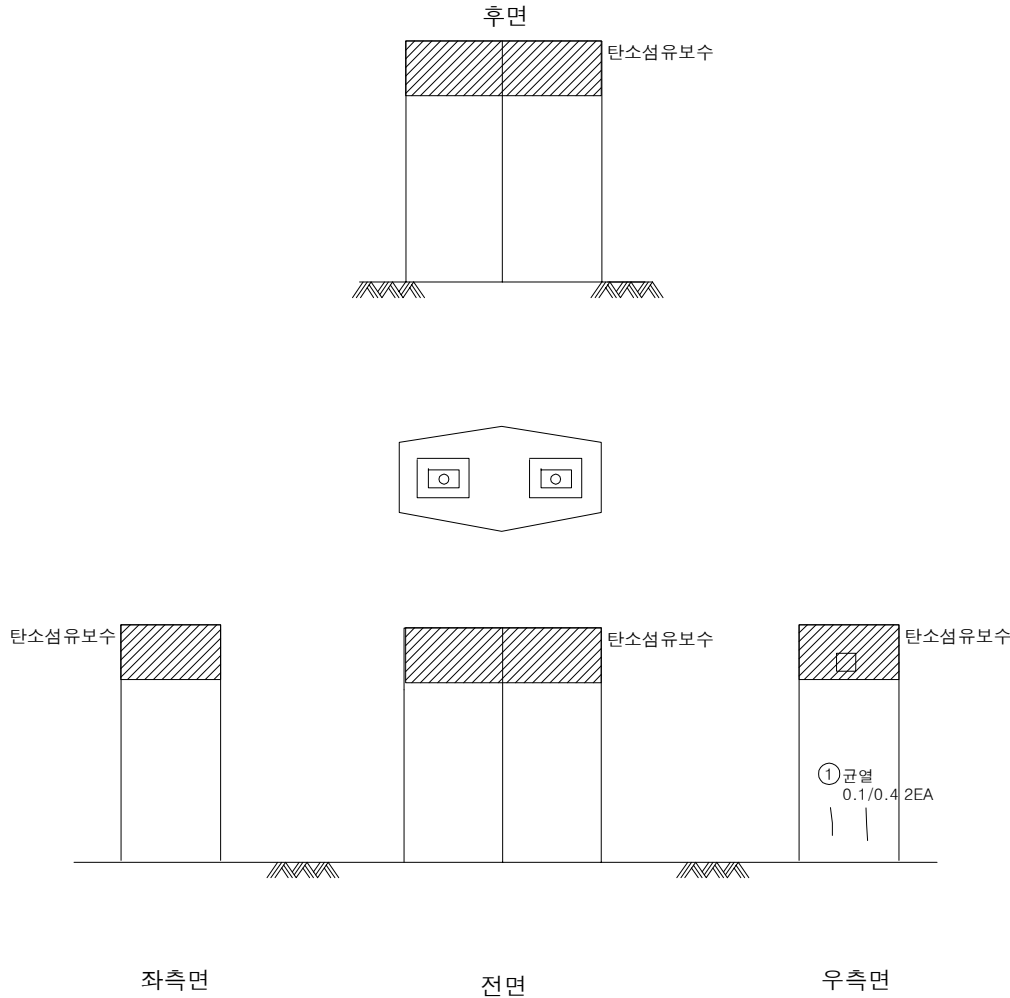

KEY PLAN




SECTION

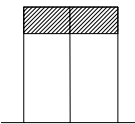


용역명		2023년 하반기 북정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	269	


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	상태양호						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

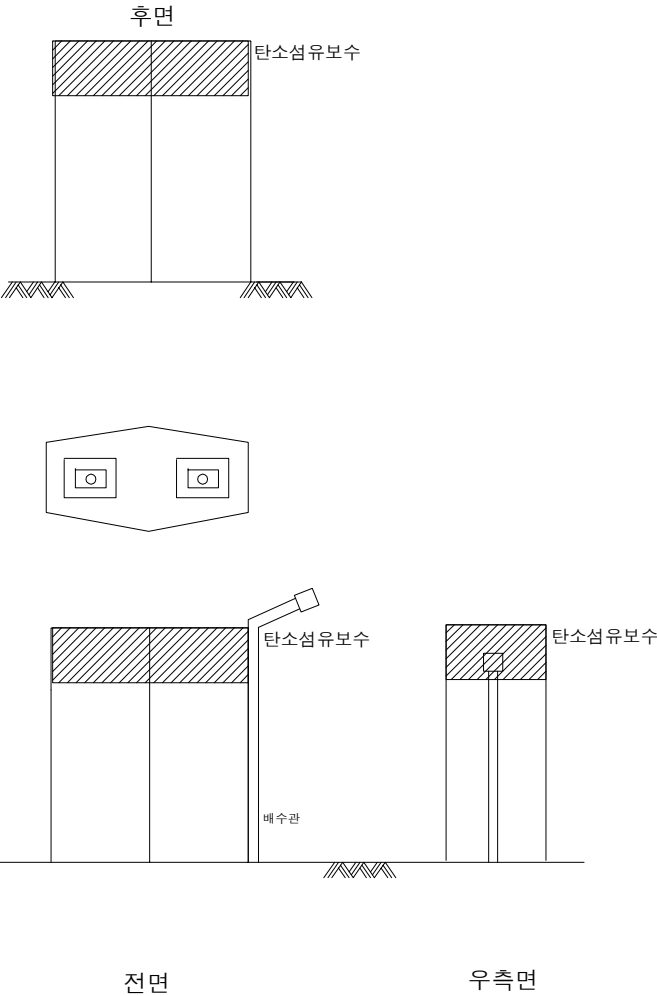

KEY PLAN



SECTION



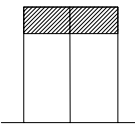


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	270	

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P5)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
5	점검사다리변형			1	EA	1	
6	보수부들뜸	0.2	0.4	0.16	m ²	2	
7	균열(1.4mm)	1.4	2.5	2.50	m	1	
8	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

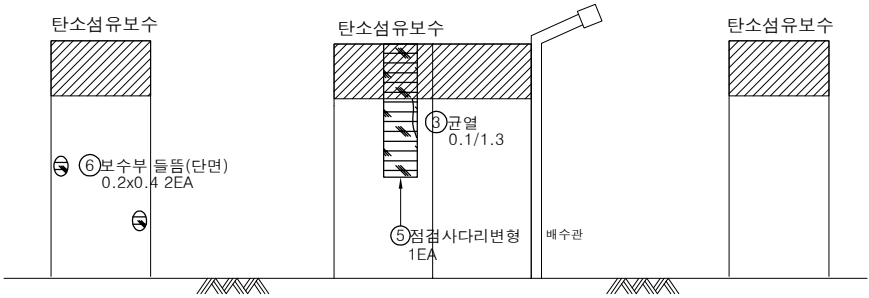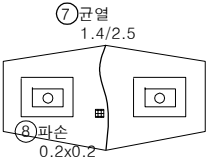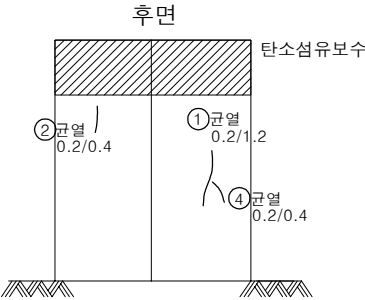


좌측면


전면

우측면




KEY PLAN

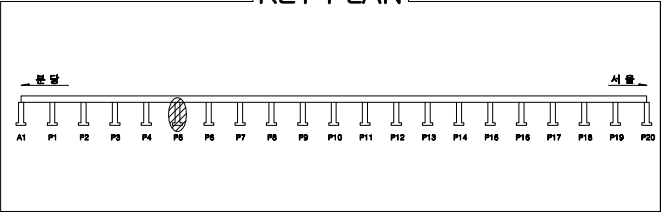

SECTION

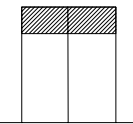


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이용분리, 층분리	이물질퇴적	신축이용 분재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	271	

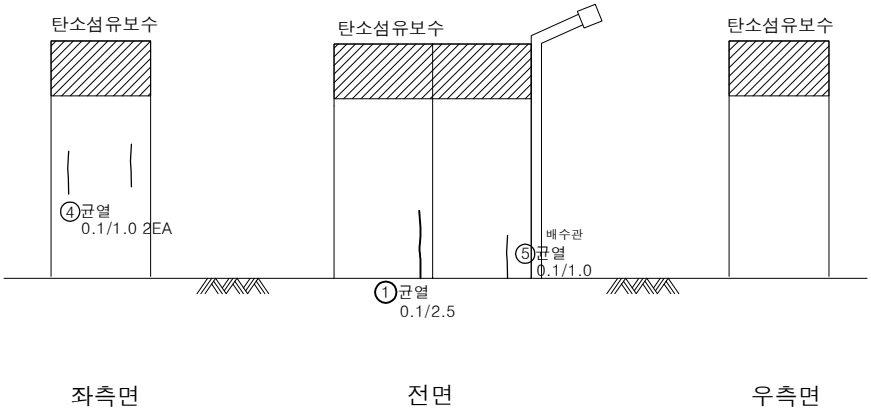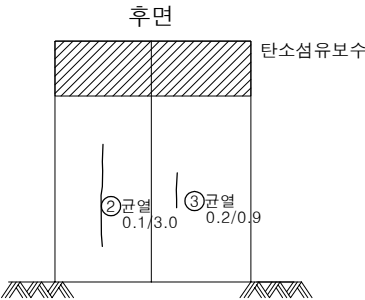


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	3	3.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.9	0.90	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1	2.00	m	2	
5	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

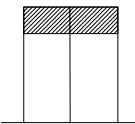


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질외력	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	표장의 요철	기타	도면번호	272	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P7)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.6	1.60	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
6	파손	0.2	0.1	0.02	m ²	1	
7	배수관문힘			1	EA	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

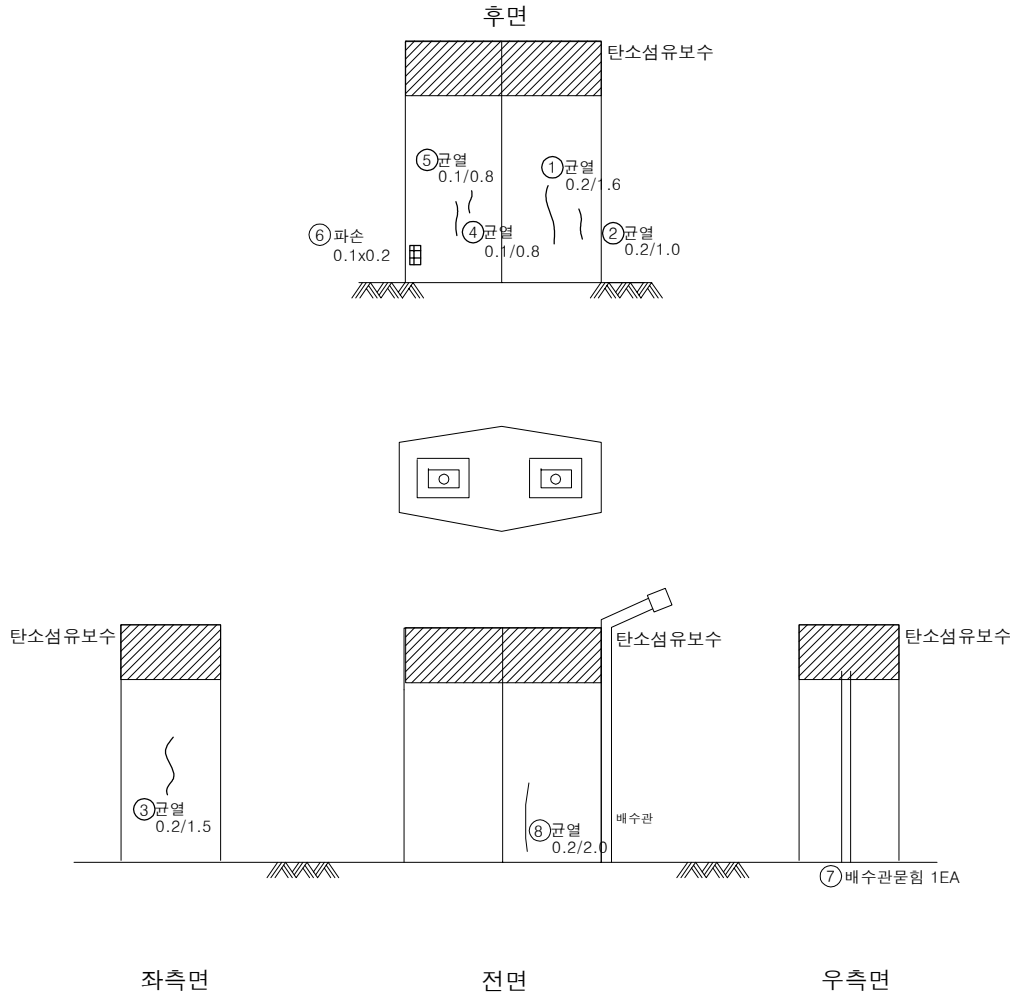

KEY PLAN



SECTION

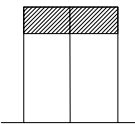


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	273	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P8)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.7	1.40	m	2	
4	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

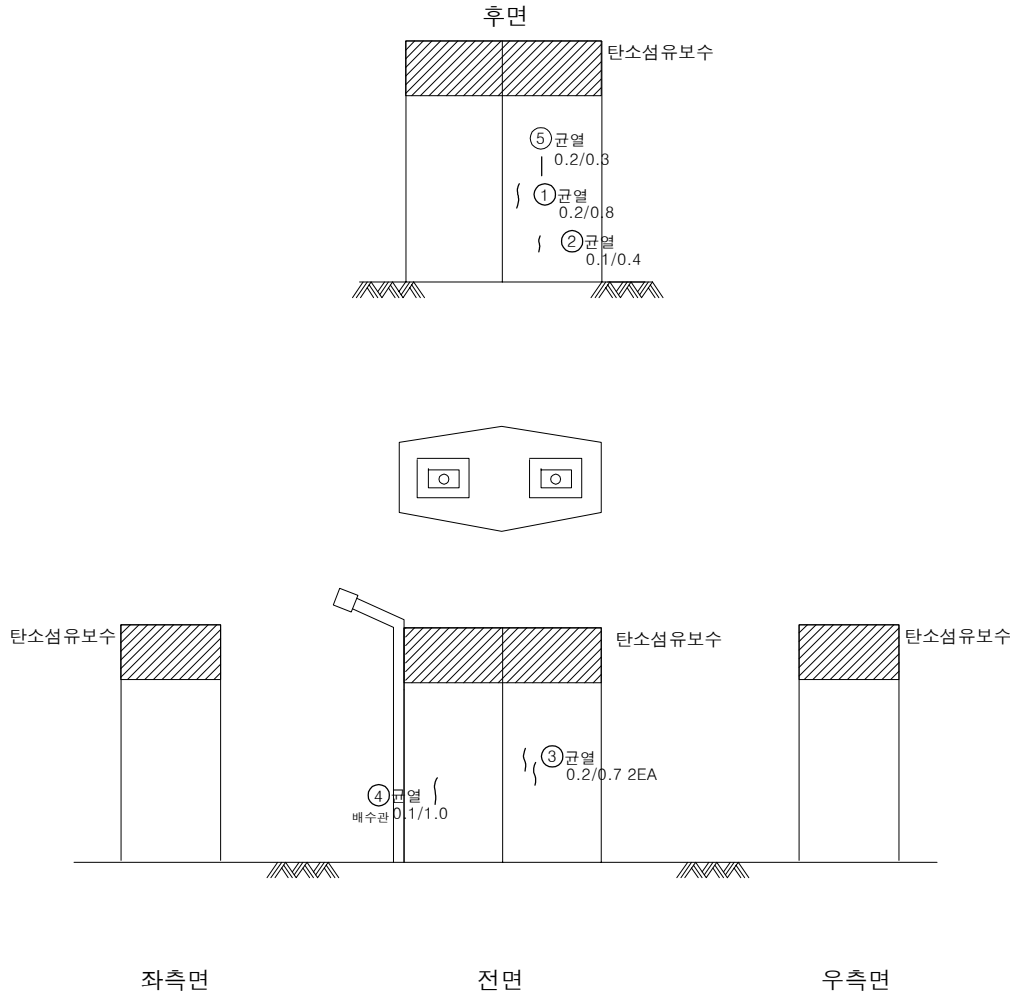

KEY PLAN



SECTION



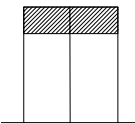


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	274	

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P9)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.1	1.10	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.6	1.60	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
8	보수부재균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
12	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
13	표면박리	0.2	0.5	0.20	m ²	2	
14	표면박리	0.3	1	0.30	m ²	1	
15	표면박리	1	1	1.00	m ²	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

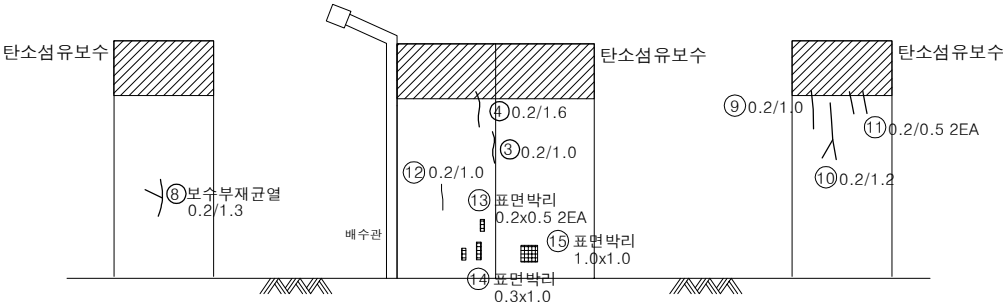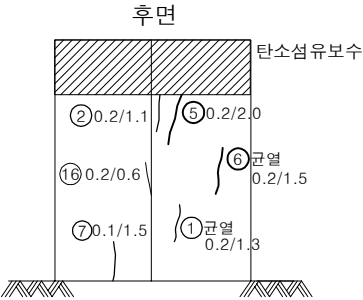


좌측면


전면

우측면

KEY PLAN

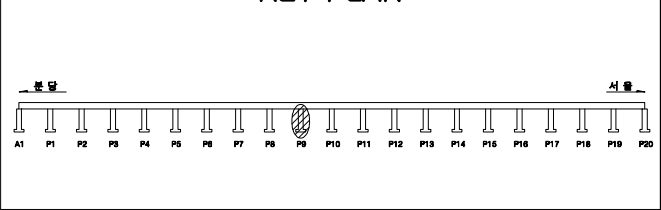

SECTION

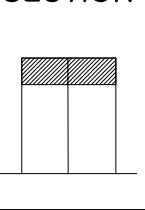


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이용분리, 층분리	이물질퇴적	신축이용 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	275	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P10)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
3	표면오염(누수흔적)	2	8	16.00	m ²	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
5	백태	0.4	0.3	0.12	m ²	1	
6	백태	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
7	보수부재균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
8	채수	2.5	3.5	8.75	m ²	1	
9	보수부들뜸	0.1	0.8	0.08	m ²	1	
10	보수부들뜸	0.1	0.9	0.09	m ²	1	
11	표면오염(누수흔적)	1	8	8.00	m ²	1	
12	점검계단덮개파손			1	EA	1	
13	파손	0.1	0.1	0.03	m ²	3	
14	표면오염(누수흔적)	0.3	8	4.80	m ²	2	
15	망상균열	1	0.5	0.50	m ²	1	
16	표면오염(누수흔적)	0.5	8	4.00	m ²	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

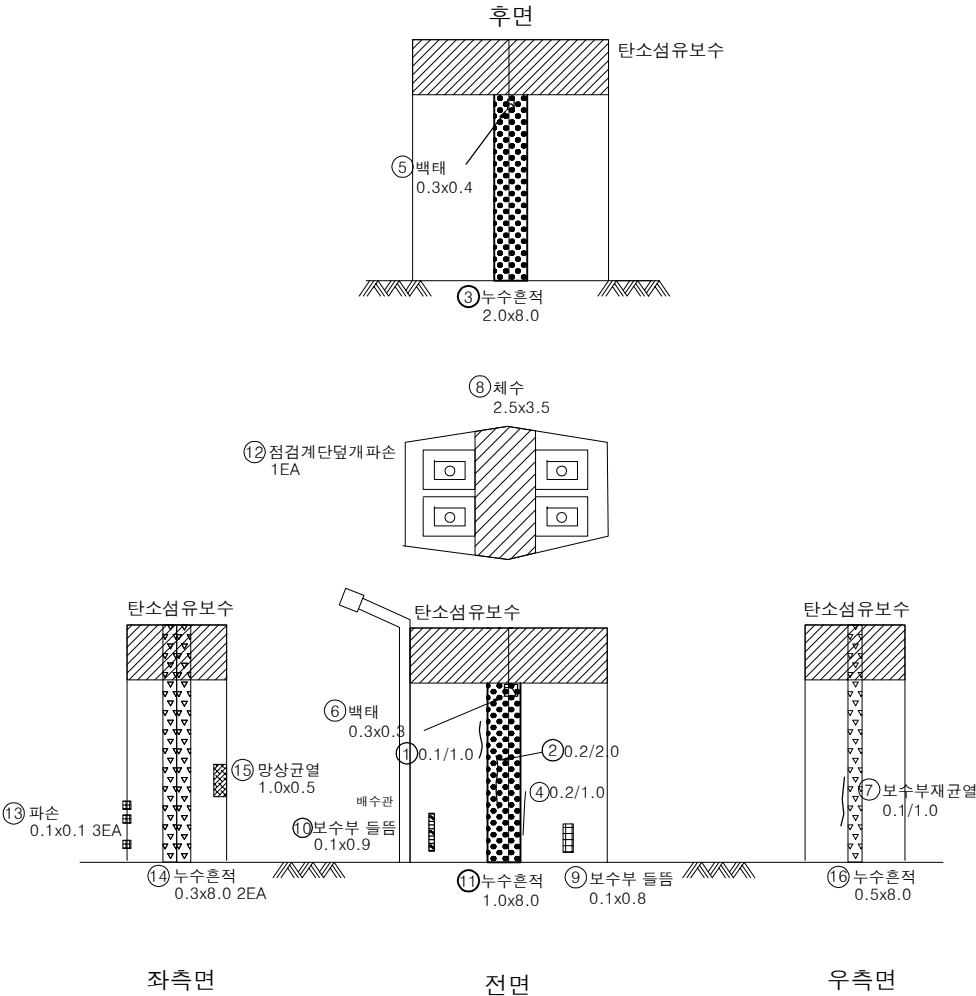

KEY PLAN






SECTION

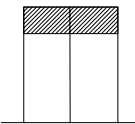

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 례	균열	망상균열	백태	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	표장의 요철	기타	도면번호	276	

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P11)

손상물량표

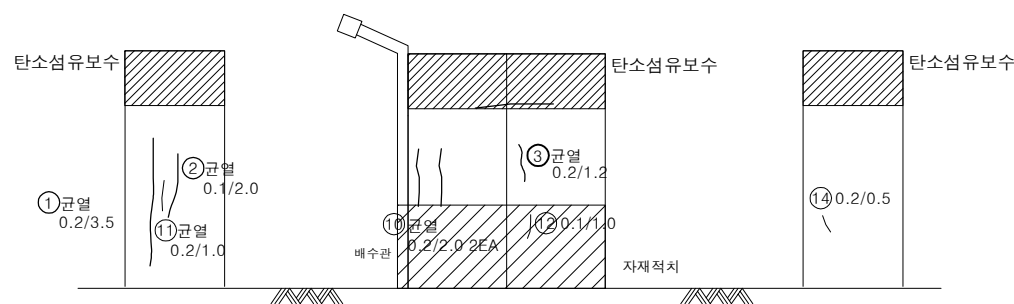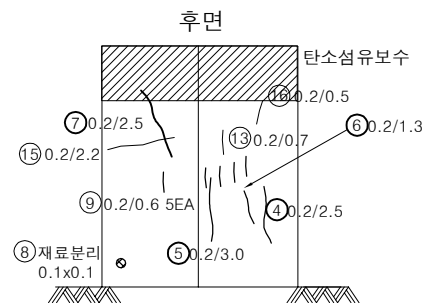


좌측면

전면


우측면

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	3.5	3.50	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	2	2.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	3	3.00	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
8	재료분리	0.1	0.1	0.01	m²	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.6	3.00	m	5	
10	균열(0.2mm)	0.2	2	4.00	m	2	
11	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	2.2	2.20	m	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

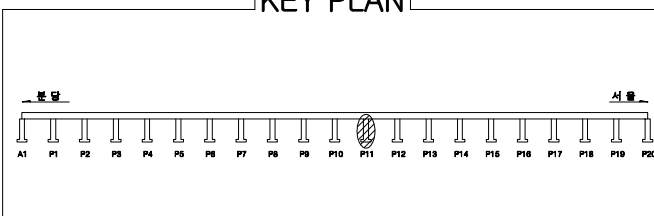

SECTION

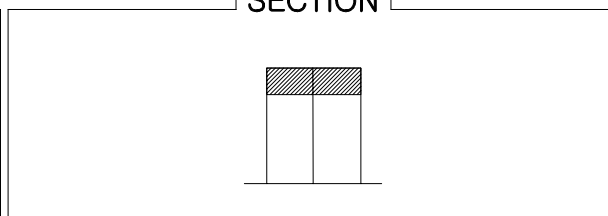


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
파 레	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이용분리, 층분리	이물질퇴적	신축이용분리	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	277	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P12)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부재균열 (0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
2	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1	2.00	m	2	
4	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
5	균형	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
6	균형	0.1	0.3	0.03	m ²	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

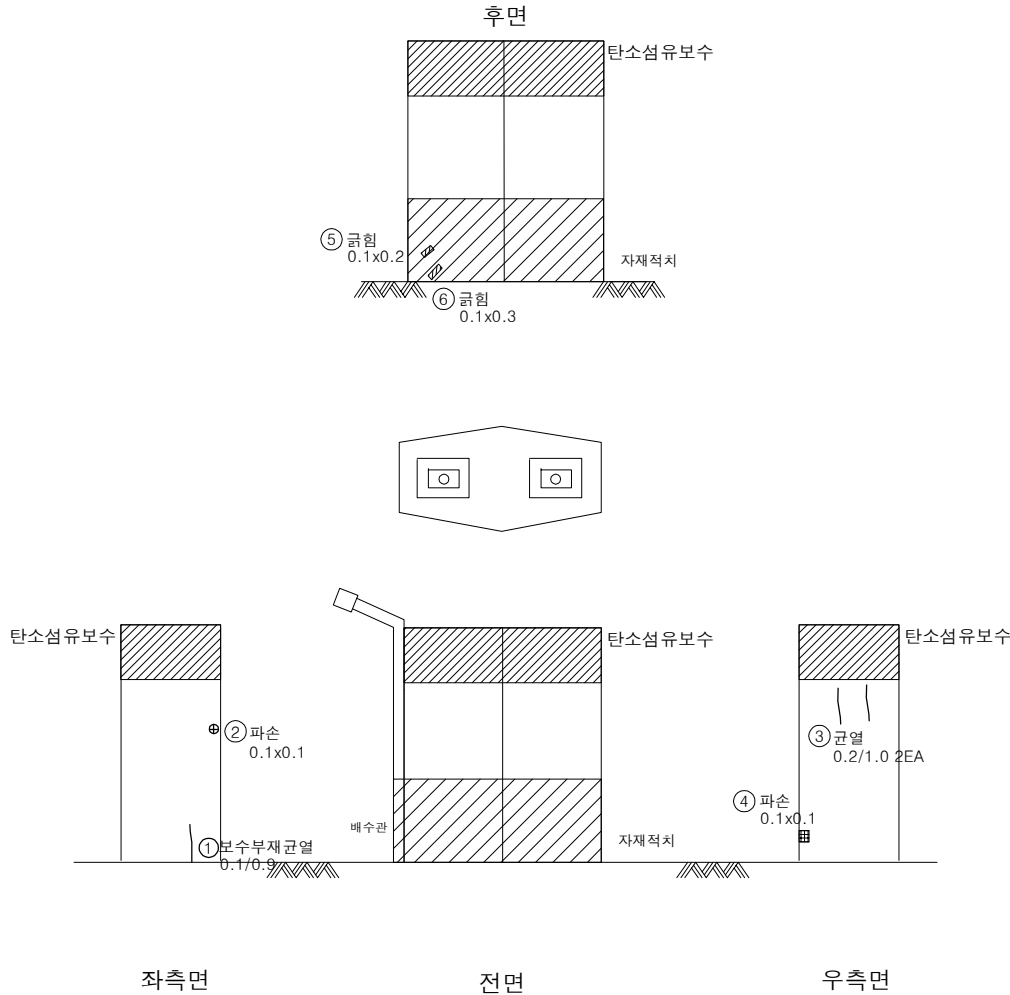

KEY PLAN

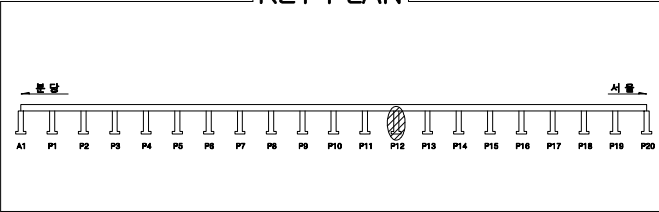

SECTION

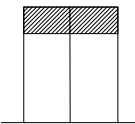


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 종분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	278	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P13)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수흔적)	3	8	24.00	m ²	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

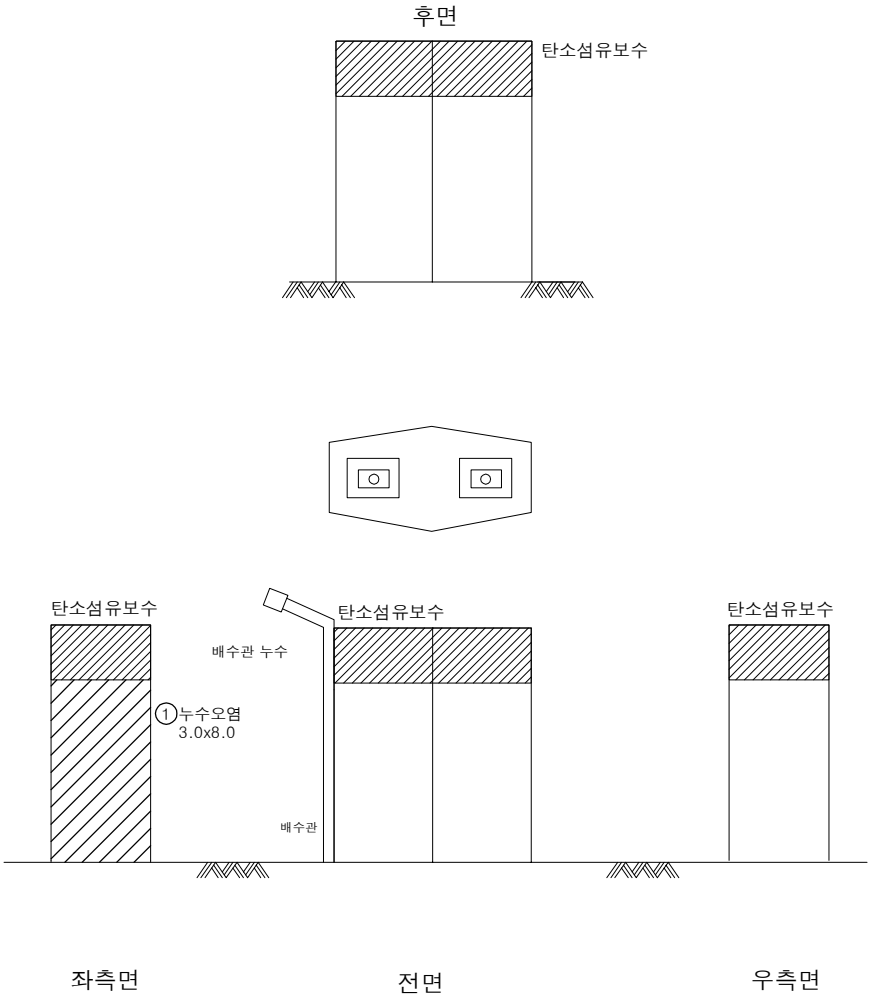

KEY PLAN



SECTION

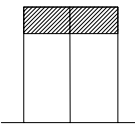


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
파 괴 현 상	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	279	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P14)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.6	1.60	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
6	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1	2.00	m	2	
8	균열(0.2mm)	0.2	3	3.00	m	1	
9	표면오염(누수흔적)	3	2	6.00	m ²	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
11	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
12	파손	0.1	0.1	0.02	m ²	2	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

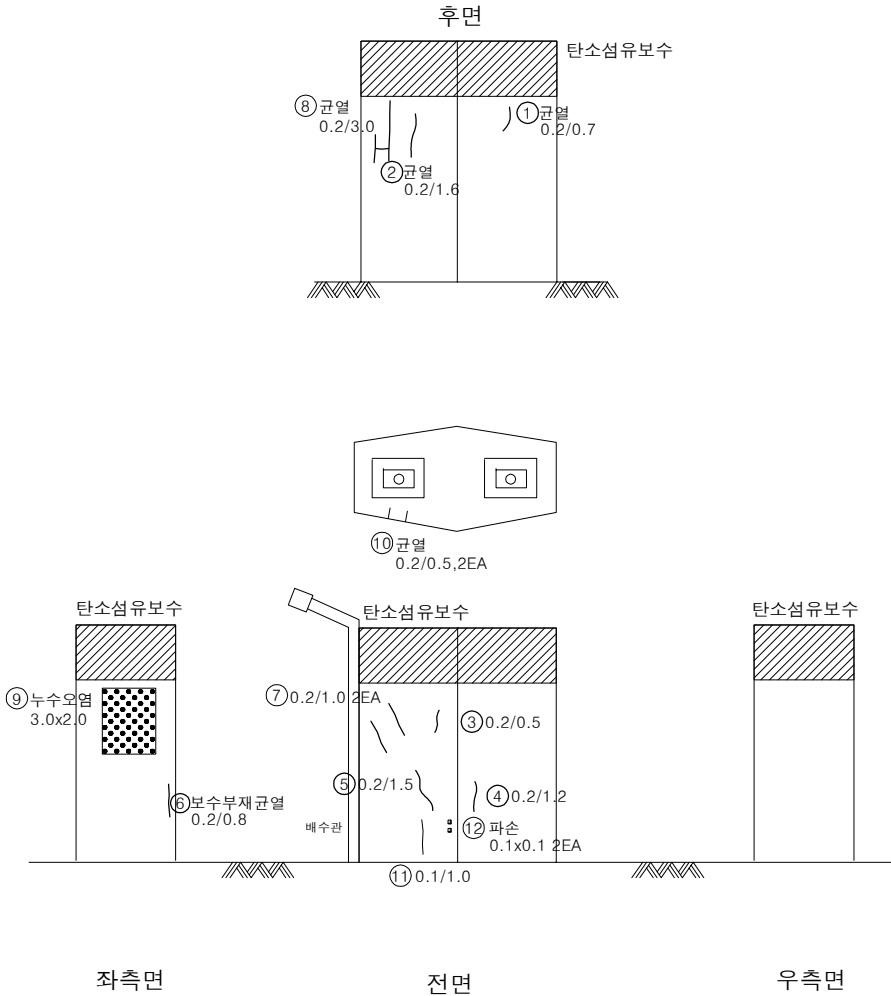

KEY PLAN

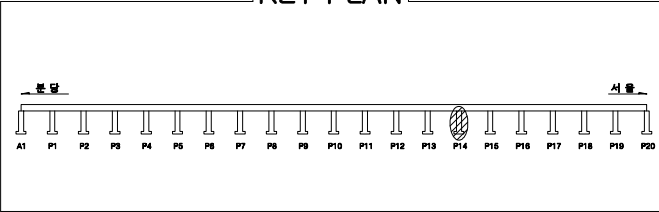

SECTION

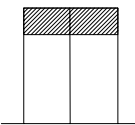


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
파 괴 현 상	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공미흡분리, 층분리	이물질침적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	280	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P15)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.4	1.40	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
5	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1	2.00	m	2	
8	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

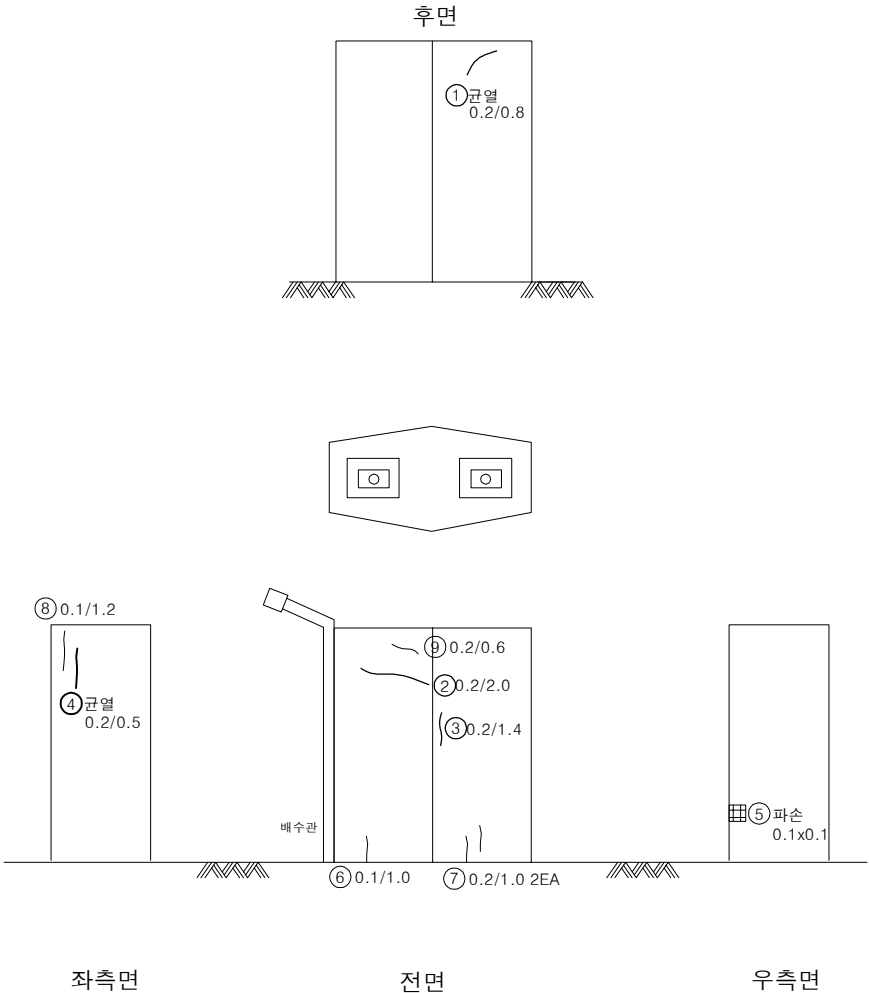

KEY PLAN

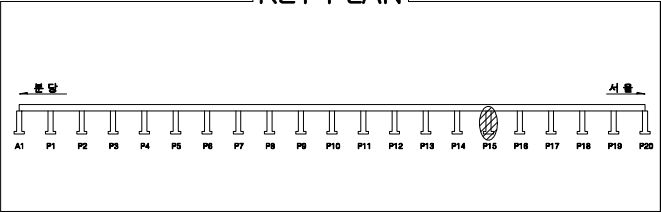

SECTION

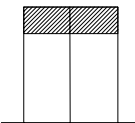


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	281	

ID : 북정고가교 본선-하행선 하부구조(P16)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.7	1.40	m	2	
4	균열(0.1mm)	0.1	1	2.00	m	2	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.9	0.90	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1	2.00	m	2	
8	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
10	망상균열	1.5	2	3.00	m ²	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
12	망상균열	0.7	0.8	0.56	m ²	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

175
- 186

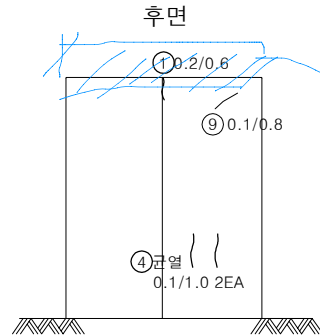

타사
검수

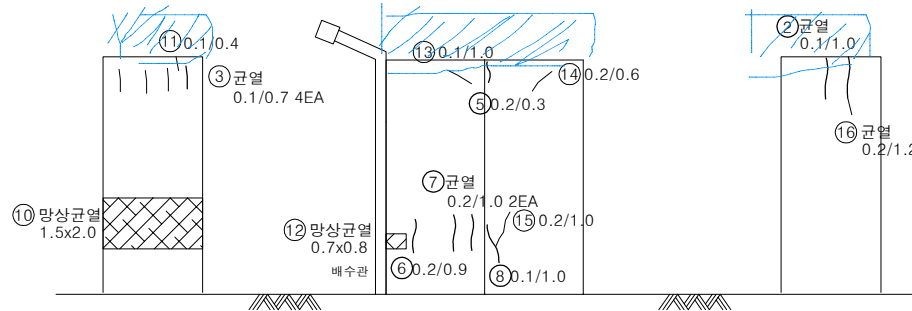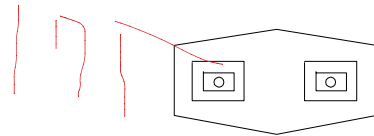


좌측면


전면

우측면

KEY PLAN

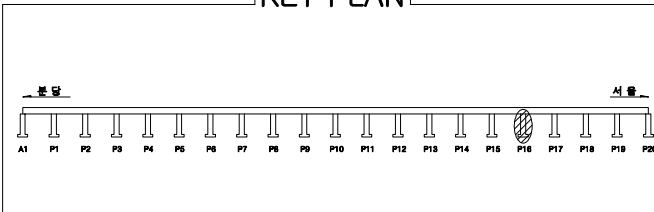

SECTION



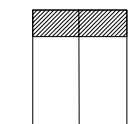


용역명		2023년 하반기 북정고가교 정밀안전진단 용역					
판례	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	282	

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P17)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1	2.00	m	2	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.8	1.60	m	2	
7	망상균열	2	1.5	3.00	m ²	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.40	m	2	
9	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1	11.00	m	11	
11	재료분리	0.7	0.5	0.35	m ²	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

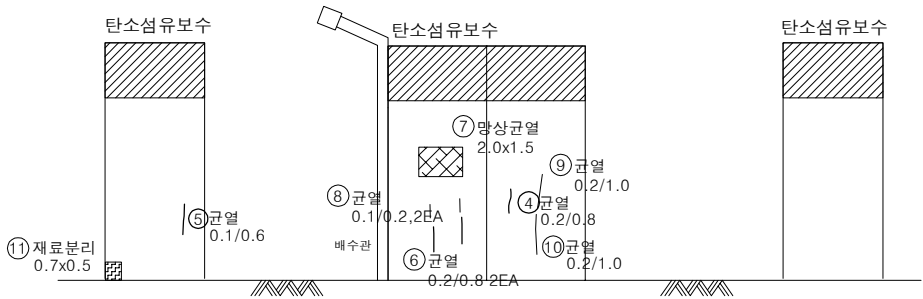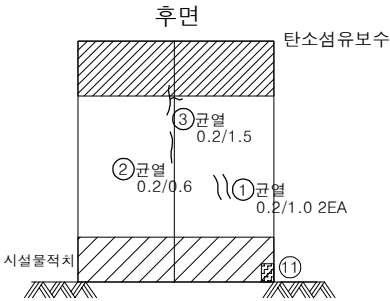


좌측면


전면

우측면

KEY PLAN



SECTION



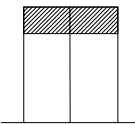


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이용분리, 혼분리	이물질퇴적	신축이용 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	283	

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P18)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1	2.00	m	2	
4	파손	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
5	망상균열	1	6	6.00	m ²	1	
6	망상균열	6	3	18.00	m ²	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
10	보수부재균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	0.8	1.60	m	2	
16	균열(0.2mm)	0.2	1	3.00	m	3	
17	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
18	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
19	망상균열	0.5	1	0.50	m ²	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

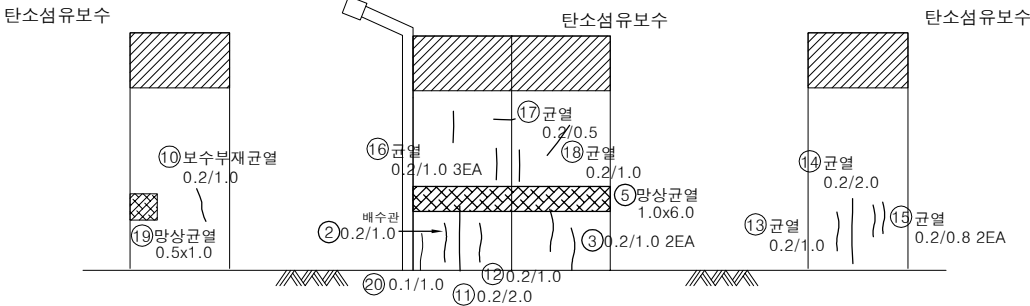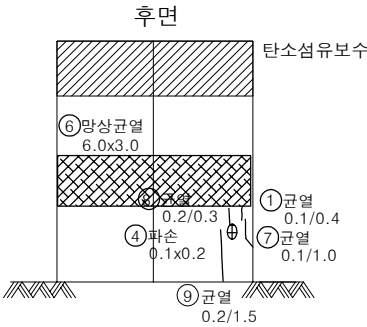



좌측면

전면

우측면

KEY PLAN


SECTION

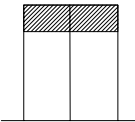


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	① 균열	② 망상균열	③ 벽면	④ 편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공이음분리, 층분리	⑪ 이물질퇴적	⑫ 산화이음 본체	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	284	

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
2	철근마감불량		0.2	0.20	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.9	0.90	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	1.6	1.60	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	1.1	1.10	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

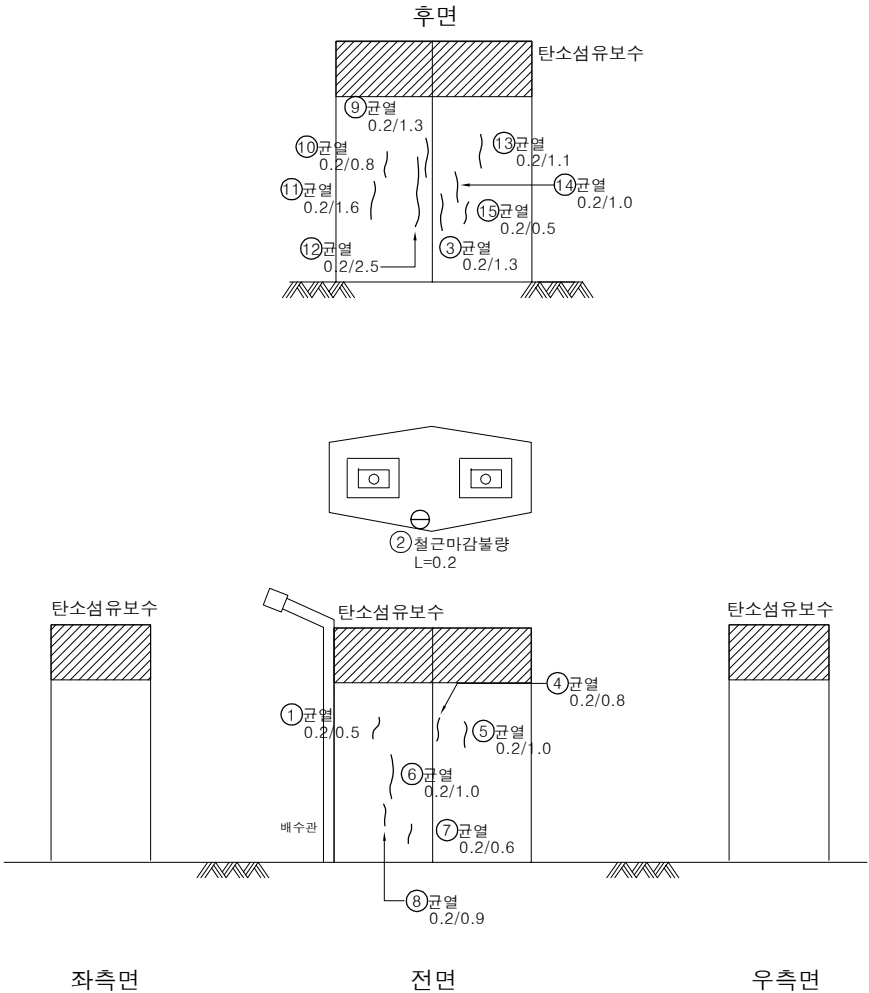

KEY PLAN



SECTION

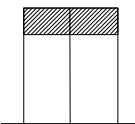


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
파 괴 예 측	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희승 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	286	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P21)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	7	7.00	m	1	
3	망상균열	0.6	1	0.60	m ²	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
8	망상균열	1.5	1.5	2.25	m ²	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.6	1.20	m	2	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	1.4	1.40	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
19	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	0.6	1.20	m	2	
21	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
22	균열(0.2mm)	0.2	1.5	3.00	m	2	
23	망상균열	3	1.5	4.50	m ²	1	
24	철근미제거		0.2	0.40	m	2	
25	균열(0.2mm)	0.2	5	5.00	m	1	
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

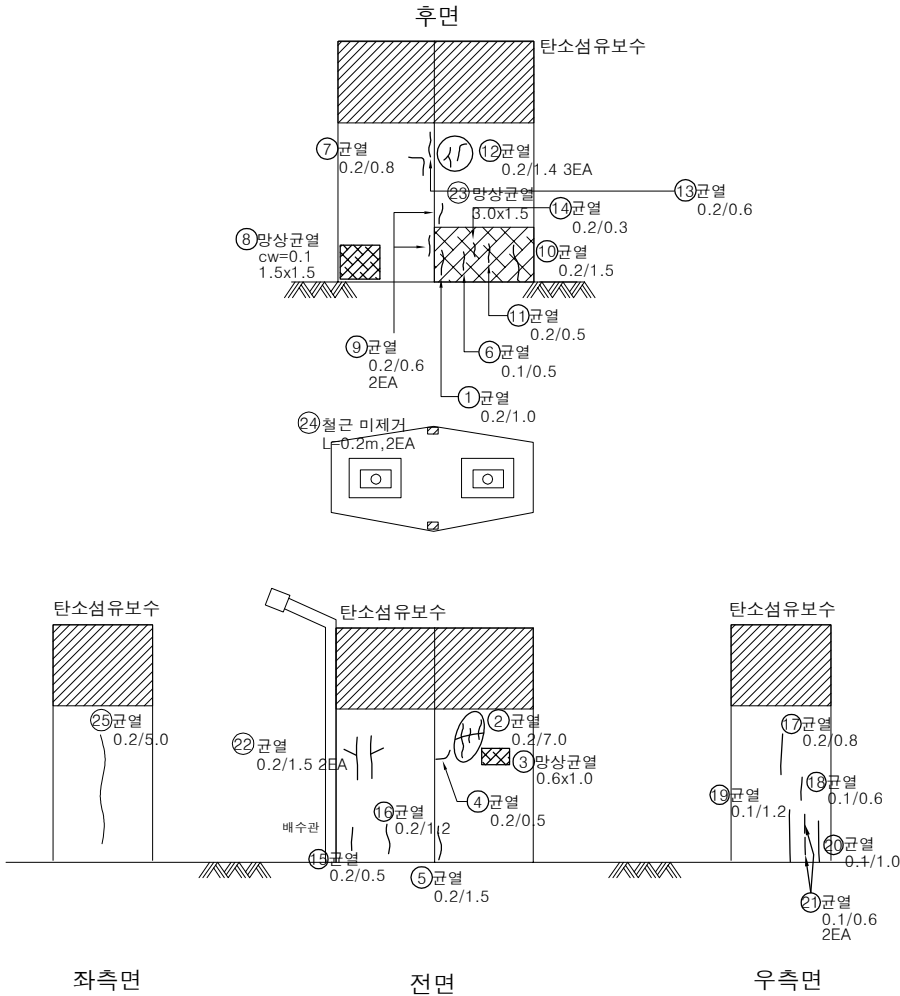

KEY PLAN




SECTION

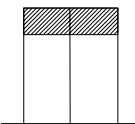

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내역	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	사면이동분리, 흙분리	이물질퇴적	신축이동 분쇄	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	287	

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P22)



손상물량표

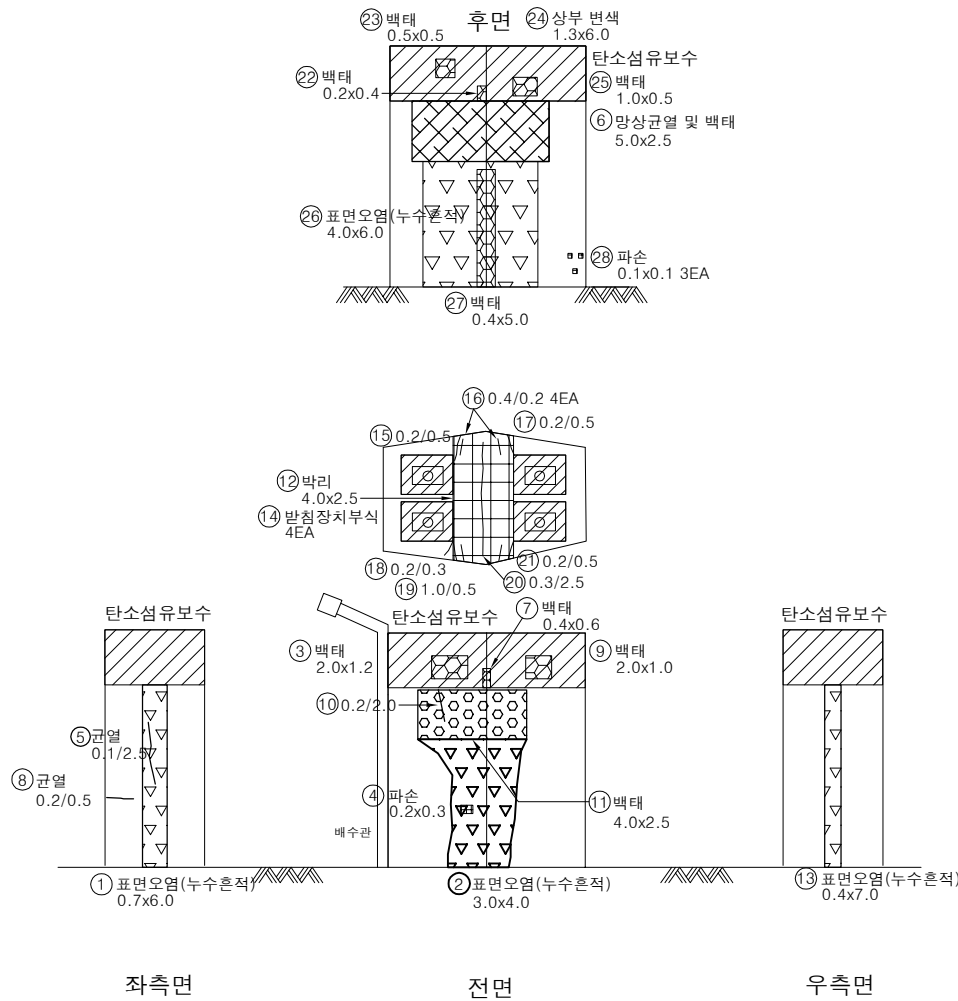


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수흔적)	0.7	6	4.20	m ²	1	
2	표면오염(누수흔적)	3	4	12.00	m ²	1	
3	백태	2	1.2	2.40	m ²	1	
4	파손	0.2	0.3	0.06	m ²	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
6	균열부백태	0.1	0.3	0.30	m	1	
7	백태	0.4	0.6	0.24	m ²	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
9	백태	2	1	2.00	m ²	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
11	백태	4	2.5	10.00	m ²	1	
12	박리	4	2.5	10.00	m ²	1	
13	표면오염(누수흔적)	0.4	7	2.80	m ²	1	
14	받침장치부식			1	EA	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	0.5	2.00	m	4	
16	균열(0.4mm)	0.4	0.2	0.20	m	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	0.5	2.00	m	4	
18	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
19	균열(1.0mm)	1	0.5	0.50	m	1	
20	균열(0.3mm)	0.3	2.5	2.50	m	1	
21	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
22	백태	0.2	0.4	0.08	m ²	1	
23	백태	0.5	0.5	0.25	m ²	1	
24	변색	1.3	6	7.80	m ²	1	
25	백태	1	0.5	0.50	m ²	1	
26	표면오염(누수흔적)	4	6	24.00	m ²	1	
27	백태	0.4	5	2.00	m ²	1	
28	파손	0.1	0.1	0.03	m ²	3	
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION

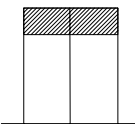


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	균열	망상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 흙분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	288	

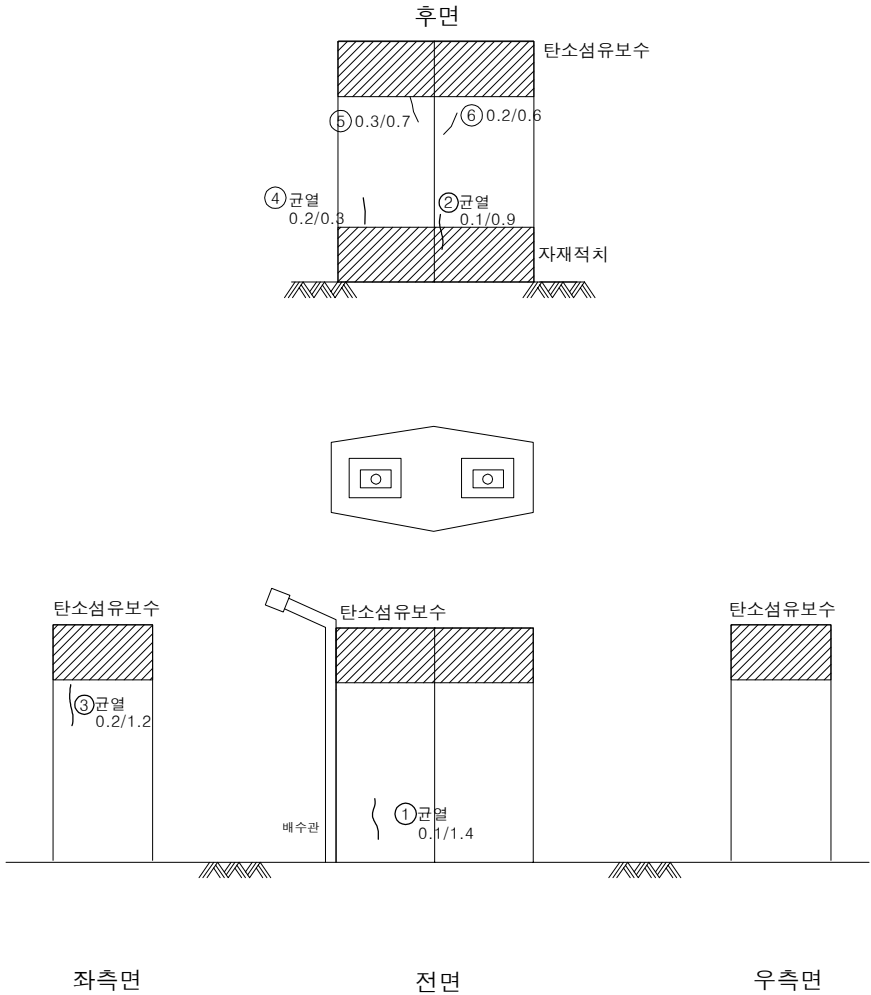


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
5	균열(0.3mm)	0.3	0.7	0.70	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

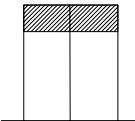


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표 준	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 종분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	289	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P24)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
3	보수부재균열(0.5mm)	0.5	2	2.00	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
5	균열(0.5mm)	0.5	2	2.00	m	1	
6	균열(0.3mm)	0.3	1	1.00	m	1	
7	균열(0.3mm)	0.3	0.5	0.50	m	1	
8	균열(0.3mm)	0.3	0.5	0.50	m	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

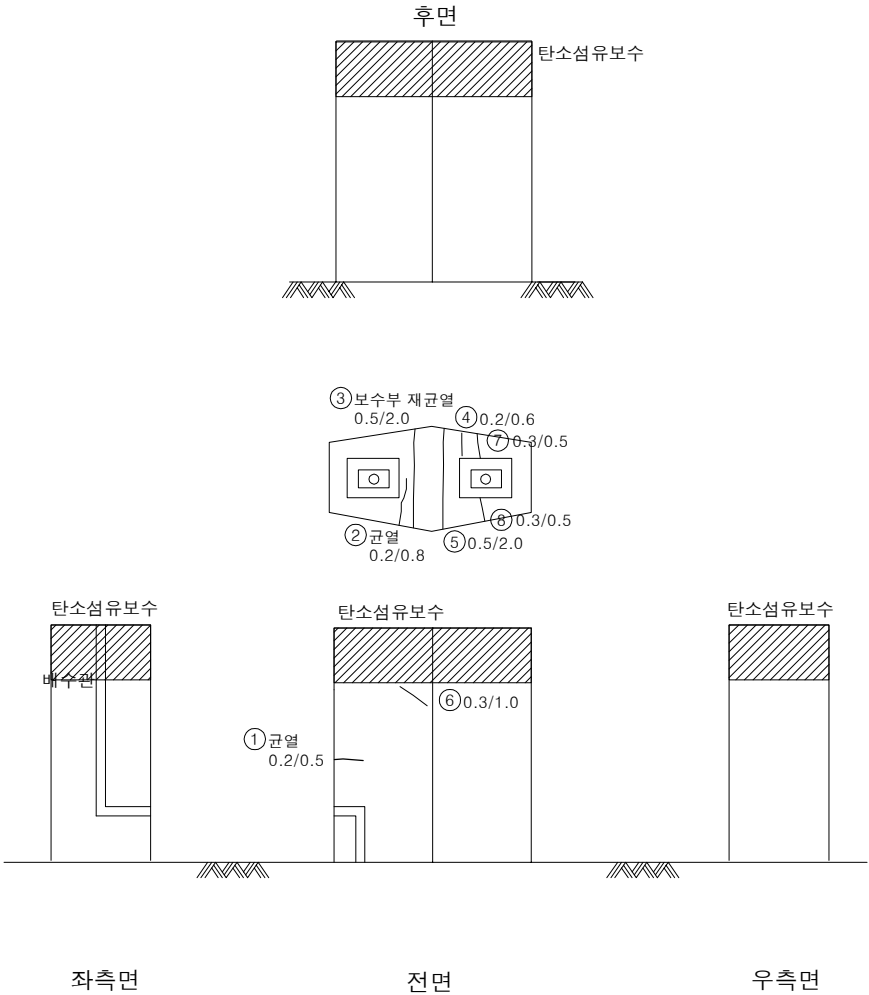

KEY PLAN



SECTION

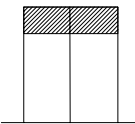


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	290	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P25)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	재료분리	1.8	0.6	1.08	m ²	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
4	폐자재적치			4	EA	4	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.5	2.00	m	4	
6	파손	0.2	0.5	0.10	m ²	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.7	1.40	m	2	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
9	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.60	m	2	
11	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
12	극침	0.1	0.6	0.06	m ²	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

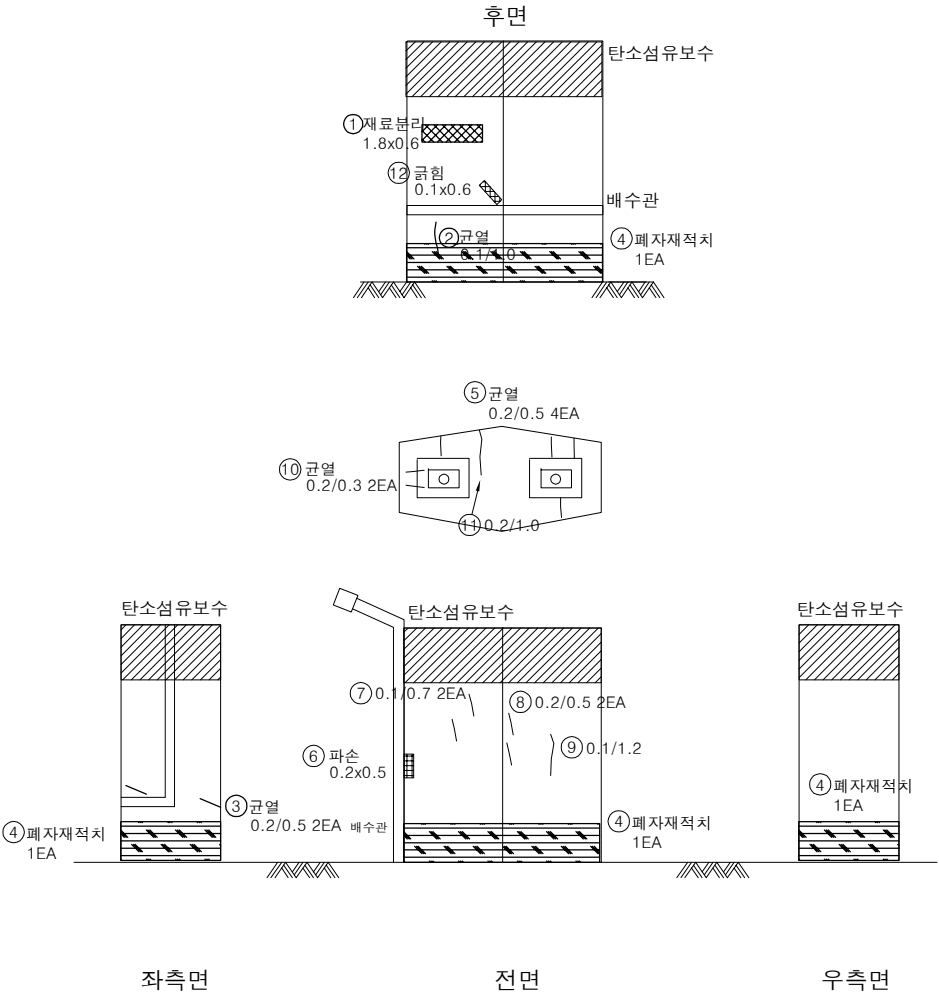

KEY PLAN



SECTION





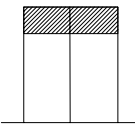


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 례	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이용분리, 혼분리	이물질퇴적	신축이용 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	291	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P26)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	2.5	7.50	m	3	
2	보수부열화,오염	2	1.2	2.40	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1.8	1.80	m	1	
8	열화	3	2	6.00	m ²	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

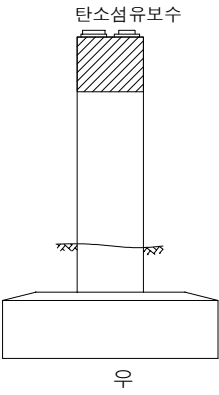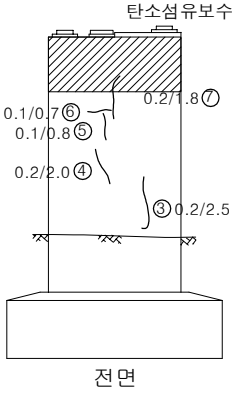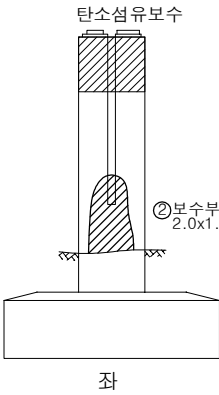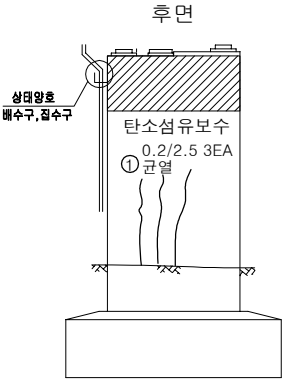

KEY PLAN



SECTION

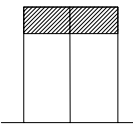


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	292	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P27)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
5	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

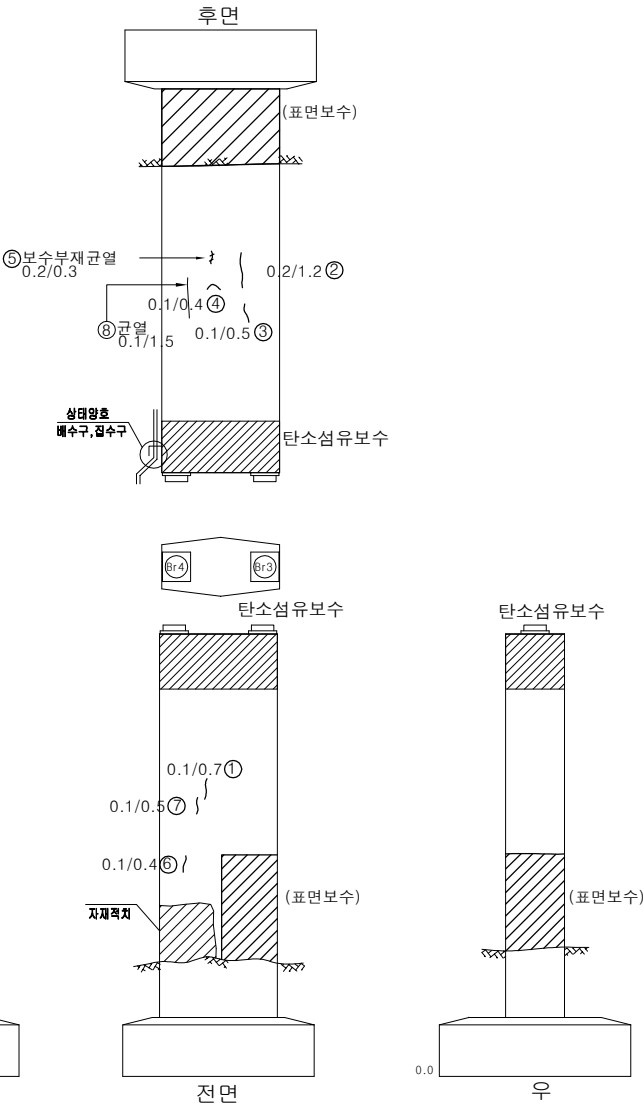

KEY PLAN





SECTION

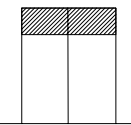

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본래	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	293	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P28)

손상물량표

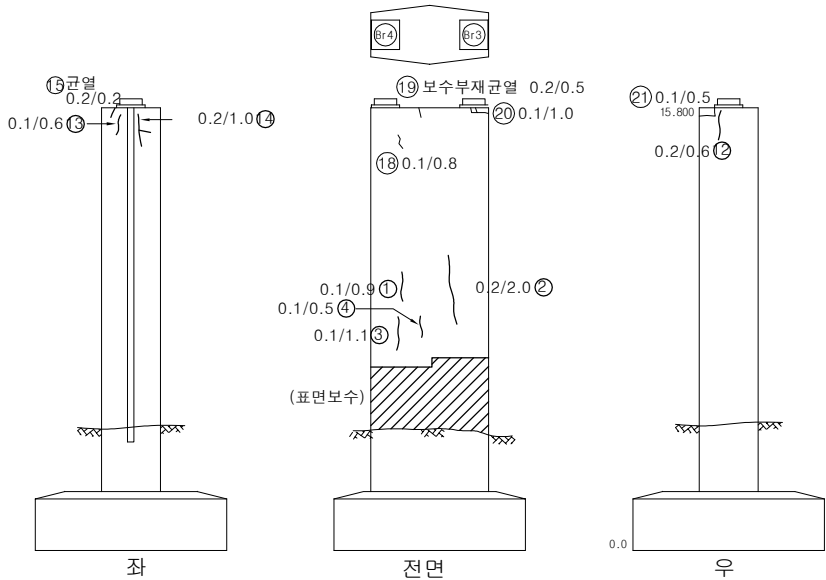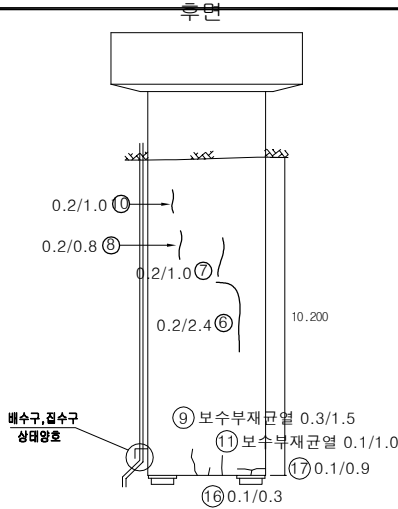


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
5	균열(0.3mm)	0.3	0.5	0.50	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	2.4	2.40	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
9	보수부재균열(0.3mm)	0.3	1.5	1.50	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
11	보수부재균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	0.2	0.20	m	1	
16	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
19	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
21	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

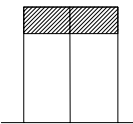


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	294	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P29)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수관문철			1	EA	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	2	2.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
5	파손	0.1	1.5	0.15	m ²	1	
6	파손	0.1	0.4	0.04	m ²	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	2.4	2.40	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
10	재료분리	2	0.2	0.40	m ²	1	
11	보수재박리	1	1	1.00	m ²	1	
12	보수재박리	1.8	1	1.80	m ²	1	
13	보수재박리	0.5	0.2	0.10	m ²	1	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

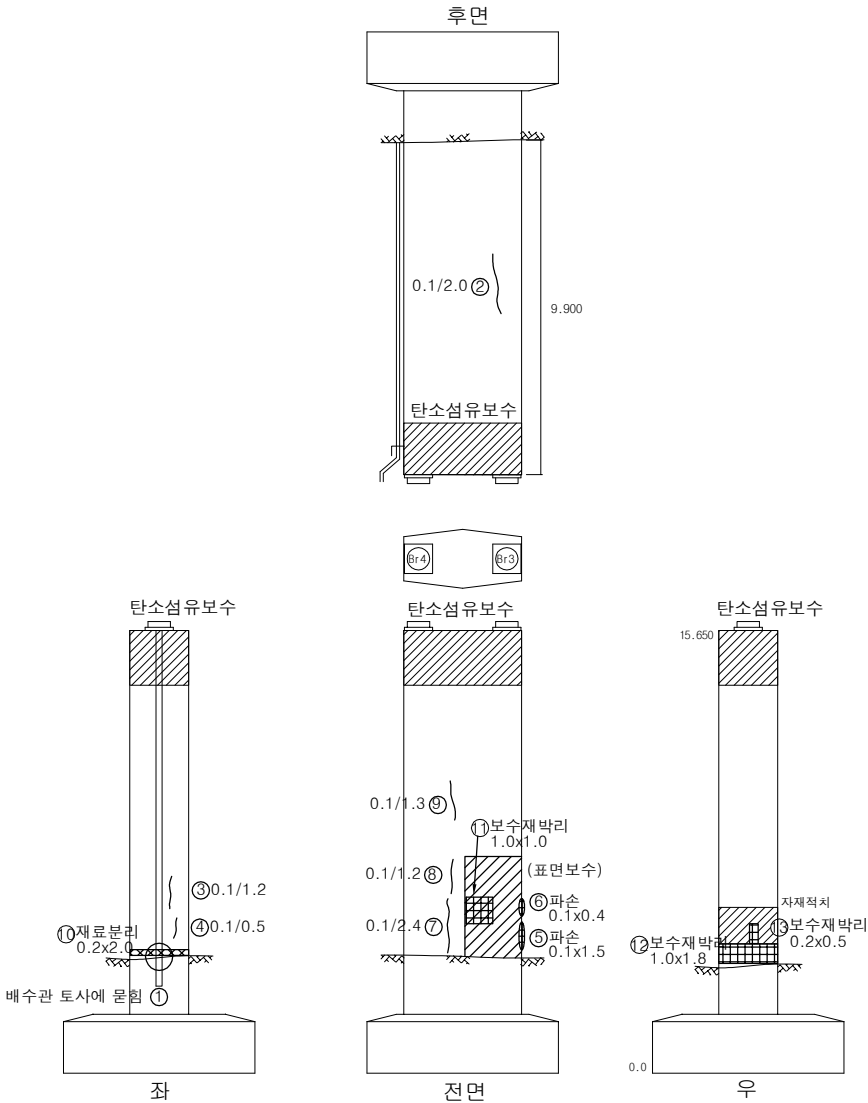

KEY PLAN



SECTION

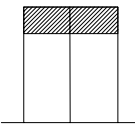


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
표제	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	295	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P30)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	그늘음	1.2	1.2	1.44	m ²	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

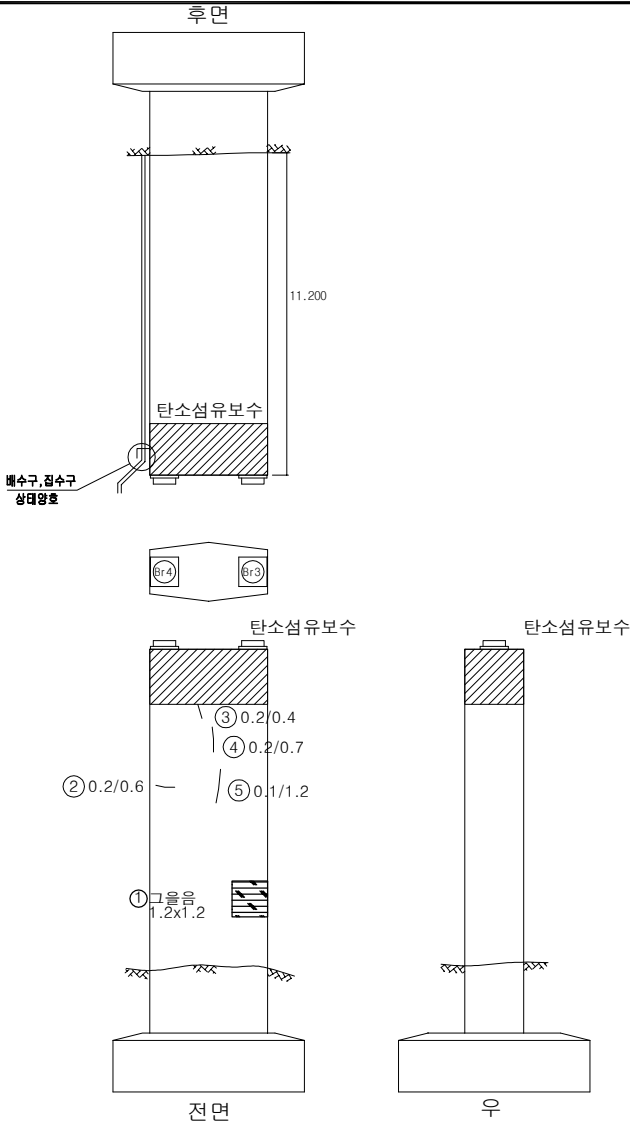

KEY PLAN





SECTION

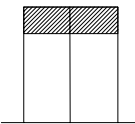

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공미흡분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	296	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P31)

손상물량표

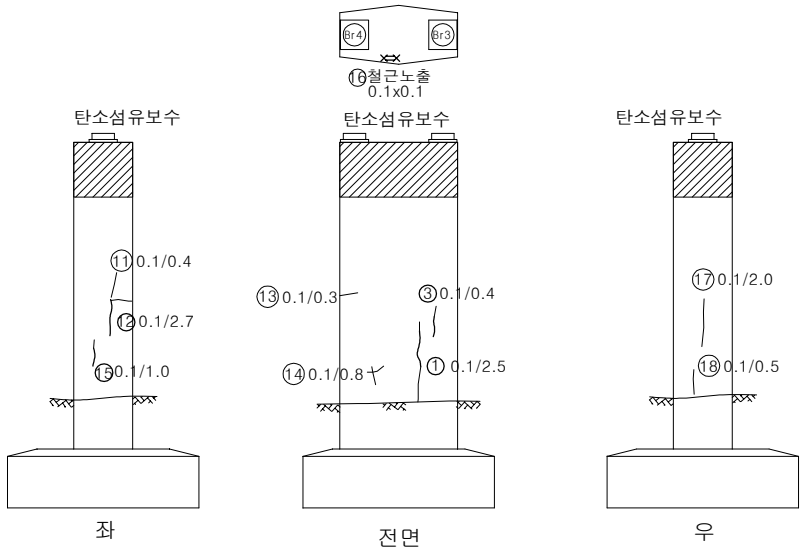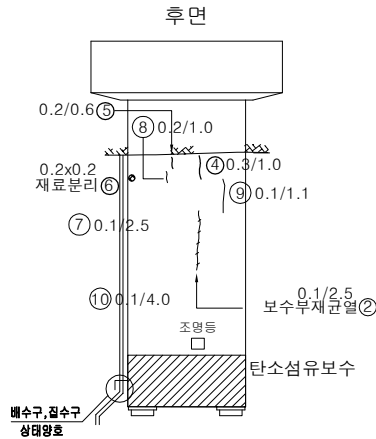


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
2	보수부재균열(0.1mm)	0.1	2.3	2.30	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
4	균열(0.3mm)	0.3	0.8	0.80	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
6	재료분리	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	4	4.00	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	2.7	2.70	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
16	철근노출	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	2	2.00	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							


KEY PLAN



SECTION

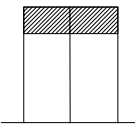


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면어음분리, 흙분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	297	

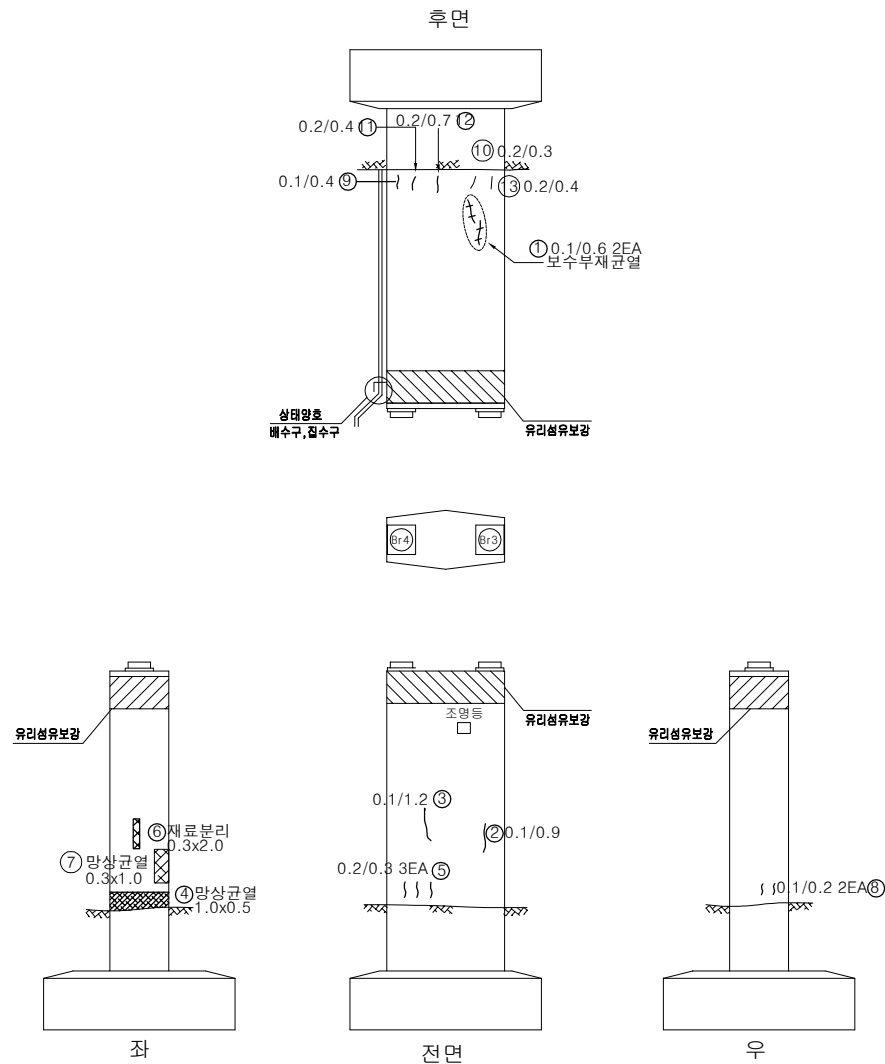


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부재균열 (0.1mm)	0.1	0.6	1.20	m	2	
2	균열 (0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
3	균열 (0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
4	망상균열	1	0.5	0.50	m ²	1	
5	균열 (0.2mm)	0.2	0.3	0.90	m	3	
6	재료분리	0.3	2	0.60	m ²	1	
7	망상균열	0.3	1	0.30	m ²	1	
8	균열 (0.1mm)	0.1	0.2	0.40	m	2	
9	균열 (0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
10	균열 (0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
11	균열 (0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
12	균열 (0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
13	균열 (0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

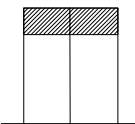


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
표	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희승 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	298	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P33)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.2	0.3	0.06	m ²	1	
2	파손	0.2	0.5	0.10	m ²	1	
3	재료분리	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
4	파손	0.2	0.2	0.08	m ²	2	
5	재료분리	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
6	파손	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
7	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
8	재료분리	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

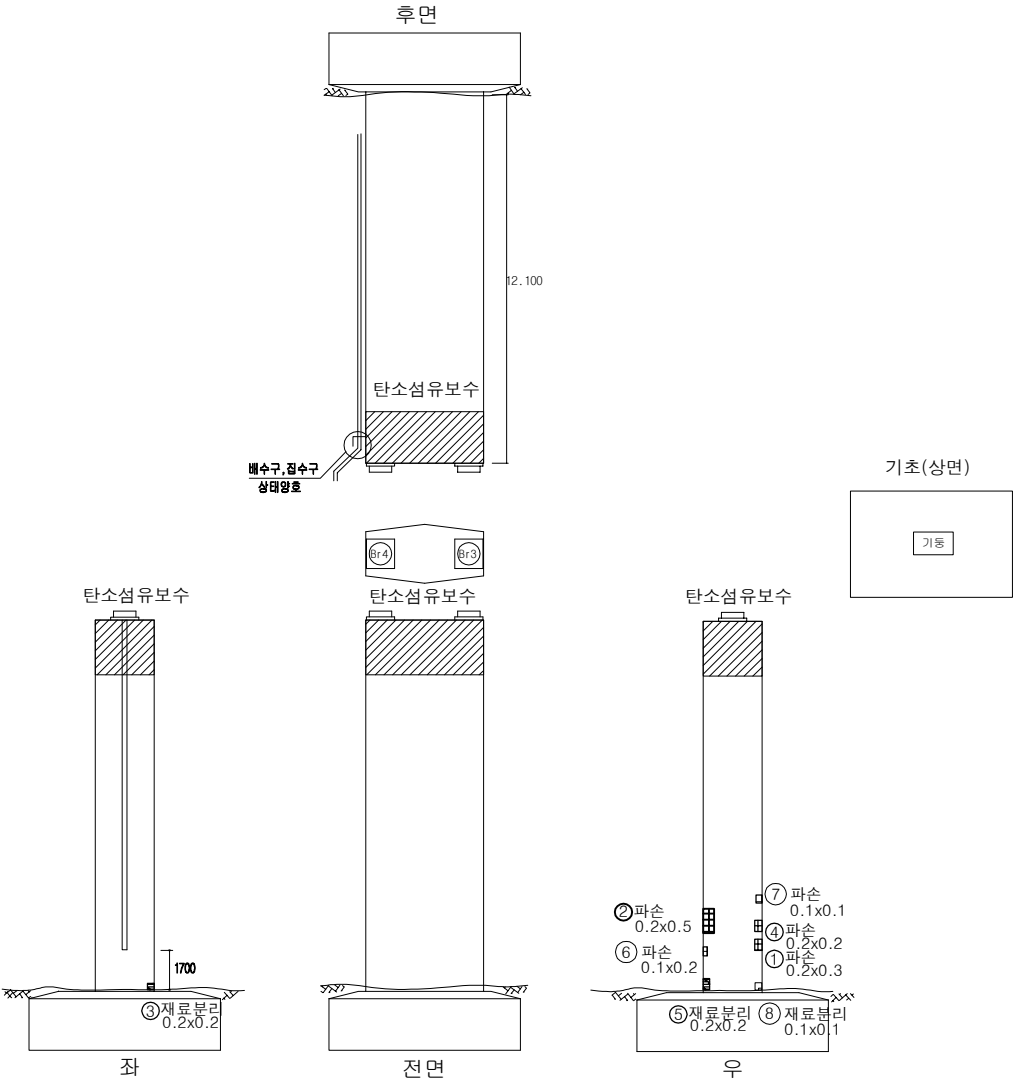

KEY PLAN



SECTION


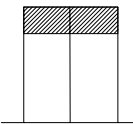


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이용분리, 층분리	이물질퇴적	신축이용 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	299	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P34)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부재균열(0.3mm)	0.3	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
4	파손	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
5	망상균열	1	1	1.00	m ²	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	2.1	2.10	m	1	
8	파손	0.1	0.3	0.03	m ²	1	
9	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
10	파손	0.1	0.9	0.09	m ²	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
16	균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
19	균열(0.3mm)	0.3	1.2	1.20	m	1	
20	균열(0.2mm)	0.2	2.3	2.30	m	1	
21	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
22	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

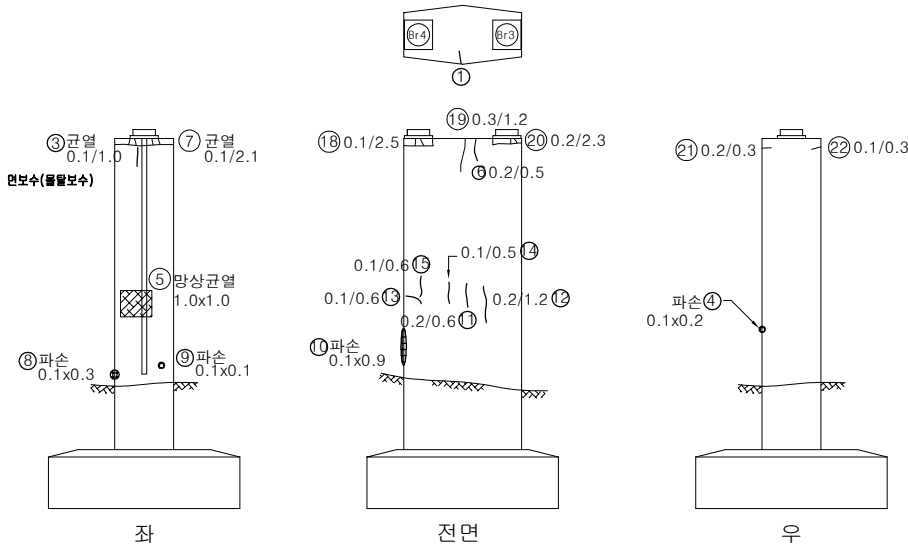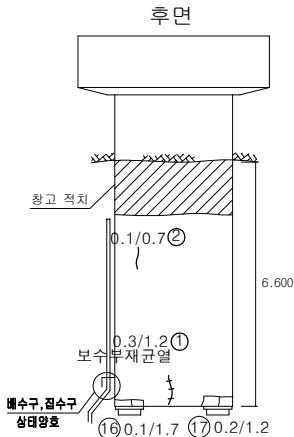

KEY PLAN







SECTION

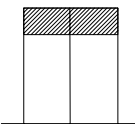

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	사면이음분리, 흙분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	300	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P35)

손 상 물 량 표

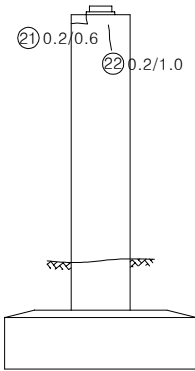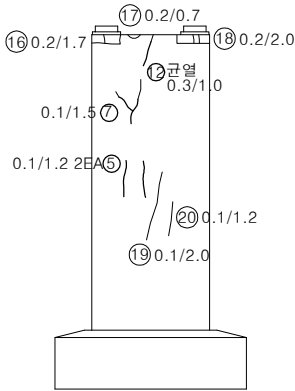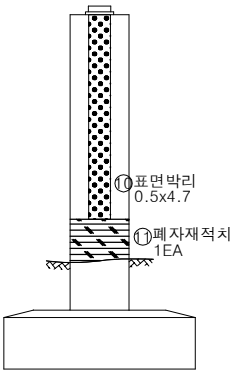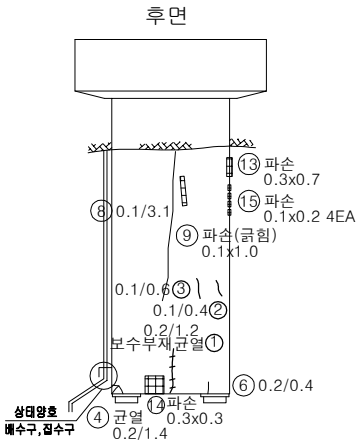


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부재 균열 (0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
2	균열 (0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
3	균열 (0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
4	균열 (0.2mm)	0.2	1.4	1.40	m	1	
5	균열 (0.1mm)	0.1	1	3.00	m	3	
6	균열 (0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
7	균열 (0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
8	균열 (0.1mm)	0.1	3.1	3.10	m	1	
9	파손	0.1	1	0.10	m ²	1	
10	표면박리	0.5	4.7	2.35	m ²	1	
11	폐자재적치			1	EA	1	
12	균열 (0.3mm)	0.3	1	1.00	m	1	
13	파손	0.3	0.7	0.21	m ²	1	
14	파손	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
15	파손	0.1	0.2	0.08	m ²	4	
16	균열 (0.2mm)	0.2	1.7	1.70	m	1	
17	균열 (0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
18	균열 (0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
19	균열 (0.1mm)	0.1	2	2.00	m	1	
20	균열 (0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
21	균열 (0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
22	균열 (0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION

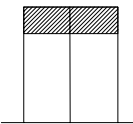

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	301	

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P36)



손상물량표

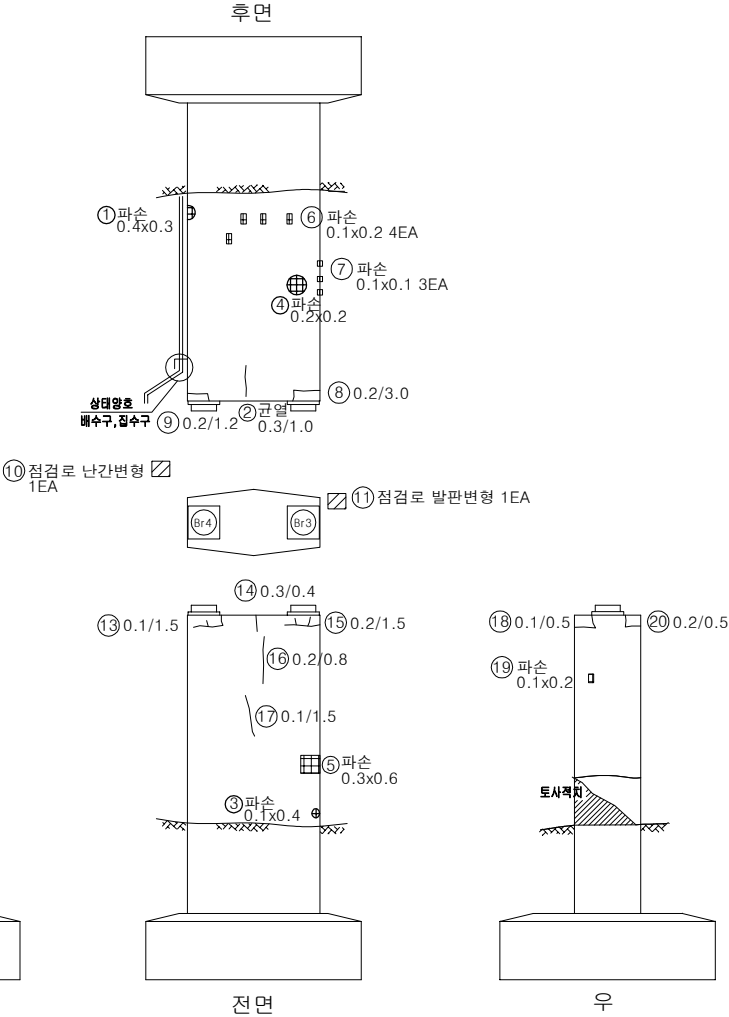

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.4	0.3	0.12	m ²	1	
2	균열(0.3mm)	0.3	1	1.00	m	1	
3	파손	0.1	0.4	0.04	m ²	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
5	파손	0.3	0.6	0.18	m ²	1	
6	파손	0.1	0.2	0.08	m ²	4	
7	파손	0.1	0.1	0.03	m ²	3	
8	균열(0.2mm)	0.2	3	3.00	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
10	점검로난간변형			1	EA	1	
11	점검로발판변형			1	EA	1	
12	파손	0.1	0.4	0.04	m ²	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
14	균열(0.3mm)	0.3	0.4	0.40	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
19	파손	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
20	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

SECTION

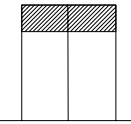


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	사면이음분리, 흙분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	302	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P37)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수재박리,백태	2	0.3	0.60	m ²	1	
2	표면오염(누수오염)	8	2	16.00	m ²	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
4	박리	0.5	0.8	0.40	m ²	1	
5	보수재박리	0.5	0.6	0.30	m ²	1	
6	균열부백태	0.2	0.7	0.70	m	1	
7	집수정페콘크리트퇴적			2	EA	2	
8	보수재박리,백태	1	1	1.00	m ²	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
10	균열부백태	0.2	0.6	0.60	m	1	
11	보수재박리,백태	4	1.2	4.80	m ²	1	
12	받침장치부식			2	EA	2	
13	점검통로)페콘크리트퇴적			1	EA	1	
14	페콘크리트퇴적	4	0.6	2.40	m ²	1	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

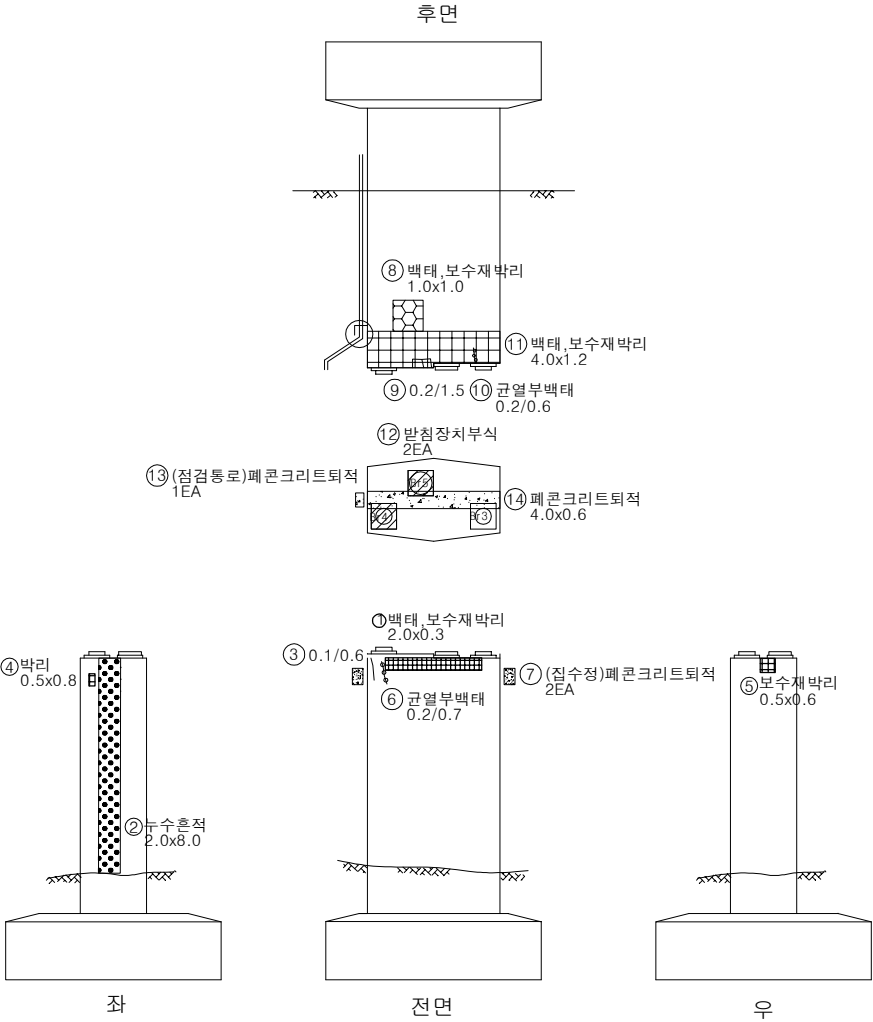

KEY PLAN




SECTION

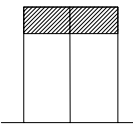

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희승 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 흙분리	이음질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	303	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P38)

손상물량표

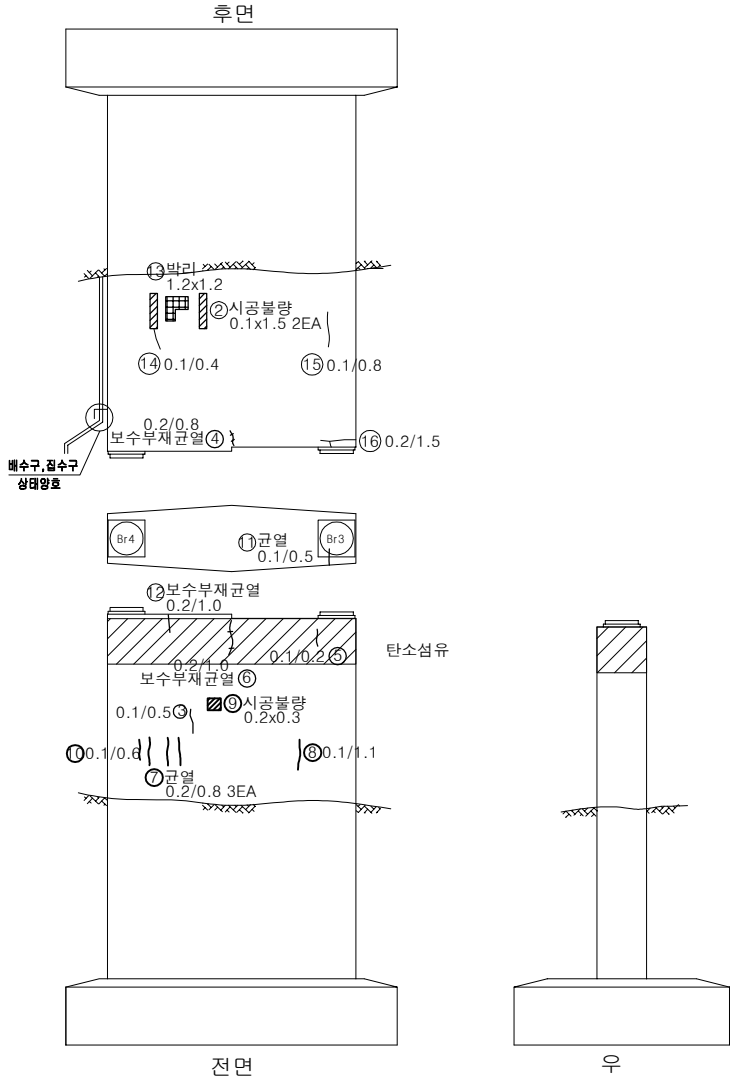


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.7	1.40	m	2	
2	시공불량	1.5	0.1	0.30	m ²	2	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
4	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
6	보수부재균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.8	2.40	m	3	
8	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
9	시공불량	0.2	0.3	0.06	m ²	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
12	보수부재균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
13	박리	1.2	1.2	1.44	m ²	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN





SECTION

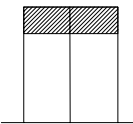

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
표	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희승 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 종분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	304	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P39)

손상물량표

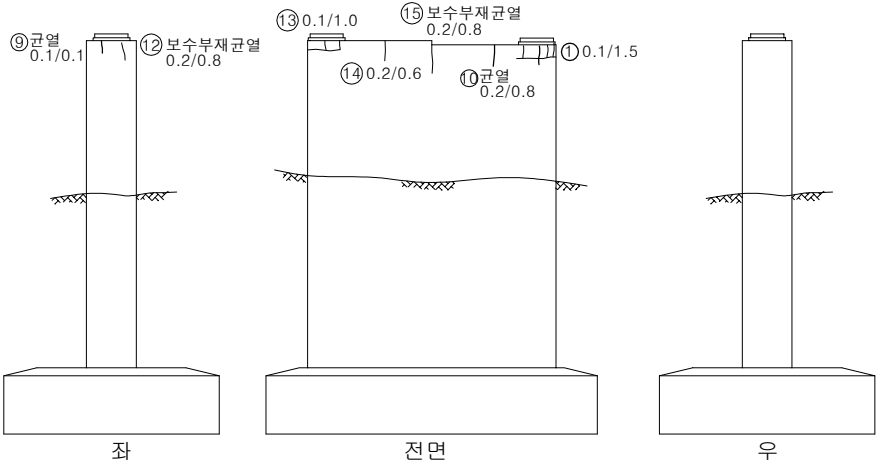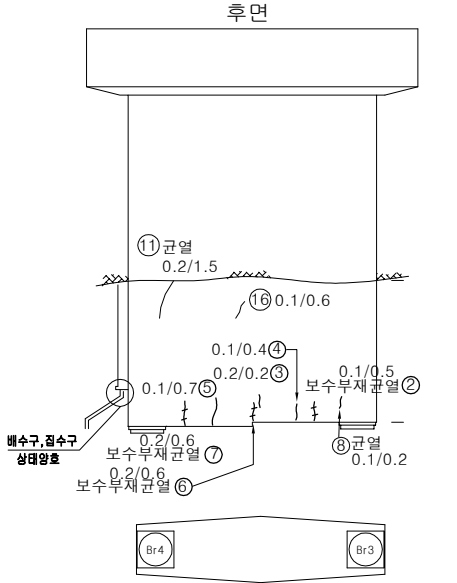


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
2	보수부재균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.2	0.20	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
6	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
7	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.1	0.10	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
12	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
15	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
16	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

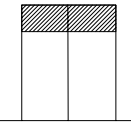


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	305	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(A2)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	토사퇴적	2.3	1.5	3.45	m ²	1	
2	균열부백태	0.2	0.2	0.20	m	1	
3	파손	0.4	0.3	0.12	m ²	1	
4	호안블럭이격			1	EA	1	
5	토사퇴적	1	2	2.00	m ²	1	
6	파손	0.5	0.5	0.25	m ²	1	
7	토사퇴적	0.5	4	2.00	m ²	1	
8	받침장치부식			1	EA	1	
9	충분리	0.2	0.8	0.16	m ²	1	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

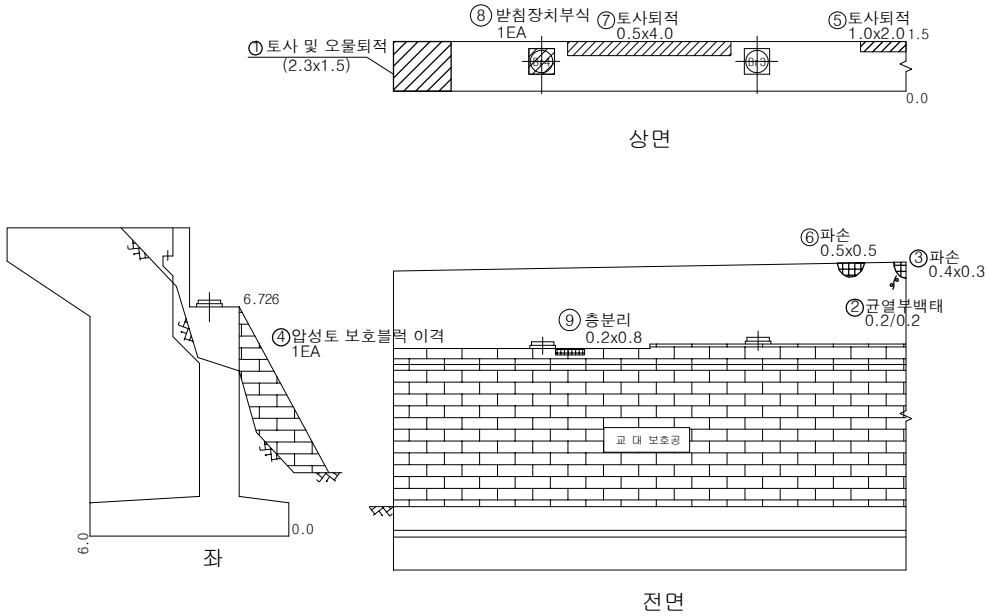

KEY PLAN



SECTION

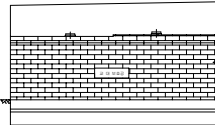

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 충분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	306	