



ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(A1)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	박리	8	2	16.00	㎡	1	
2	박리	1.2	1.2	1.44	㎡	1	
3	폐콘크리트퇴적	1	0.5	1.00	㎡	2	
4	표면오염(누수흔적)	1.5	10	15.00	㎡	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
6	백태	0.5	2	1.00	㎡	1	
7	표면오염(누수흔적)	10	1.3	13.00	㎡	1	
8	백태	0.1	0.4	0.04	㎡	1	
9	균열부백태	0.1	0.4	0.40	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
11	균열부백태	0.3	1.5	1.50	m	1	
12	박리	0.3	0.4	0.12	㎡	1	
13	백태	0.8	1	0.80	㎡	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	1.2	2.40	m	2	
15	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
16	표면오염(누수흔적)	2.2	10	22.00	㎡	1	
17	백태	0.1	0.4	0.04	㎡	1	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

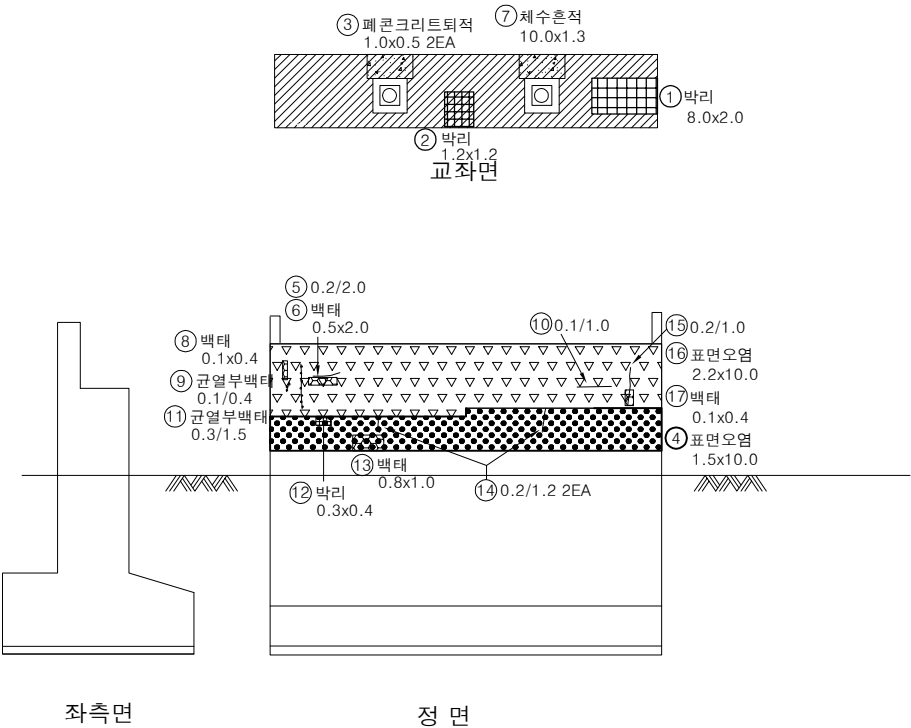

KEY PLAN




SECTION


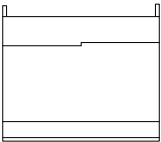


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면이동분리, 층분리	이물질퇴적	산책이용 본래	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	표장의 요철	기타	도면번호	130	

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	상태양호						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

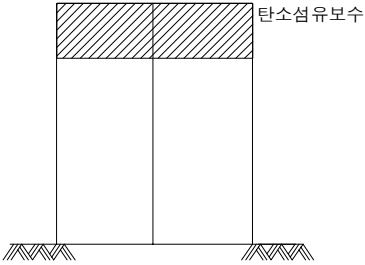

후면

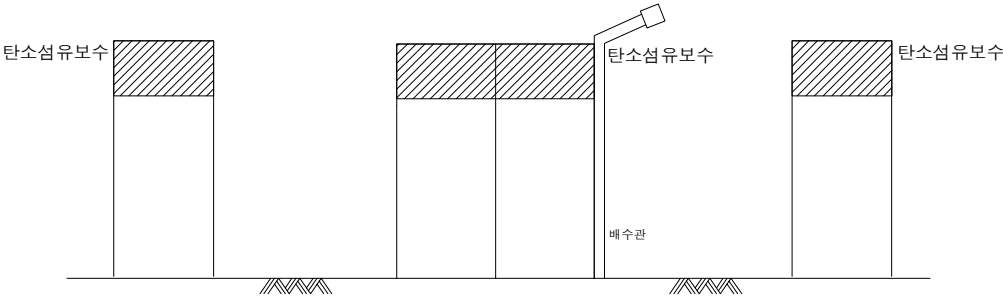



좌측면

전면

우측면


KEY PLAN

SECTION

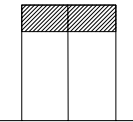



용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	131	

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.1	1.4	0.14	m ²	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

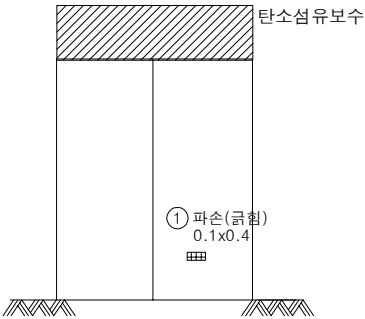

후면

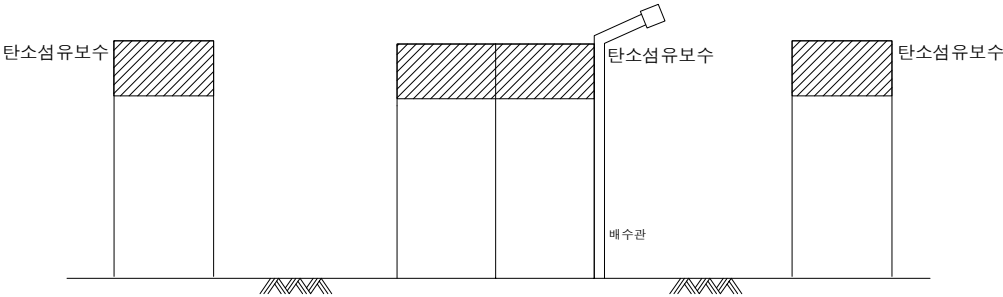


좌측면


전면

우측면


KEY PLAN

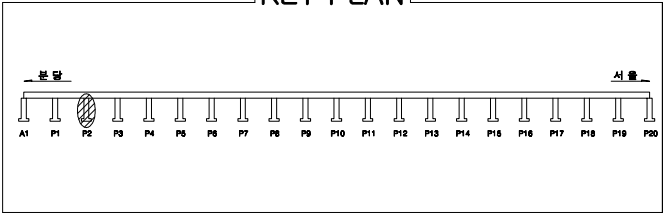

SECTION

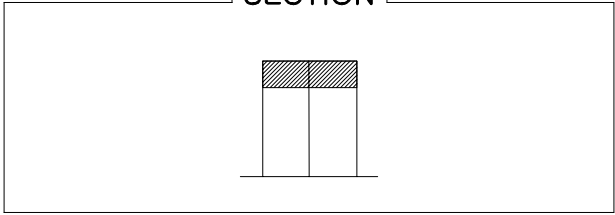


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 례	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	132	

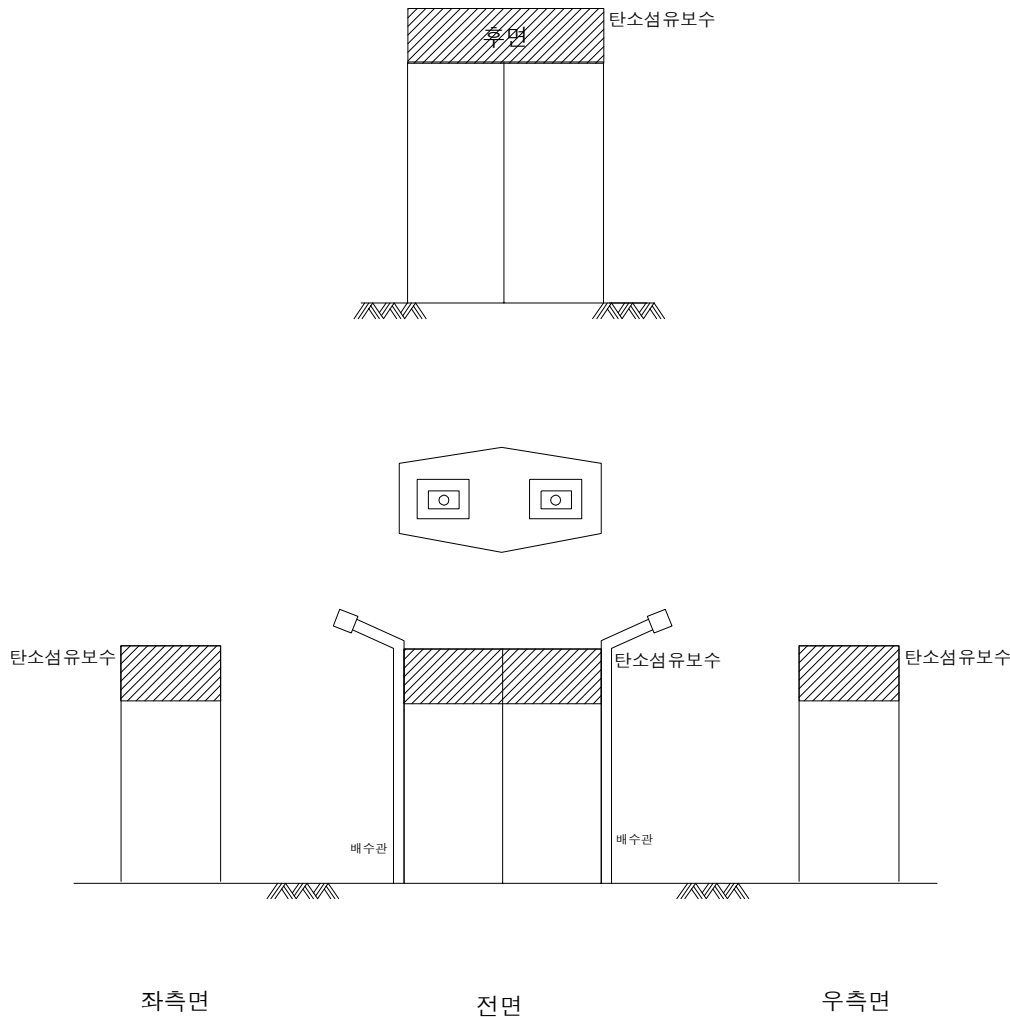


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	상태양호						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

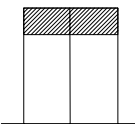


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	교명	망상교명	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	133	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P4)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.1	0.4	0.04	m ²	1	
2	자재적치	2.5	2	5.00	m ²	1	
3	파손	0.1	0.6	0.06	m ²	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

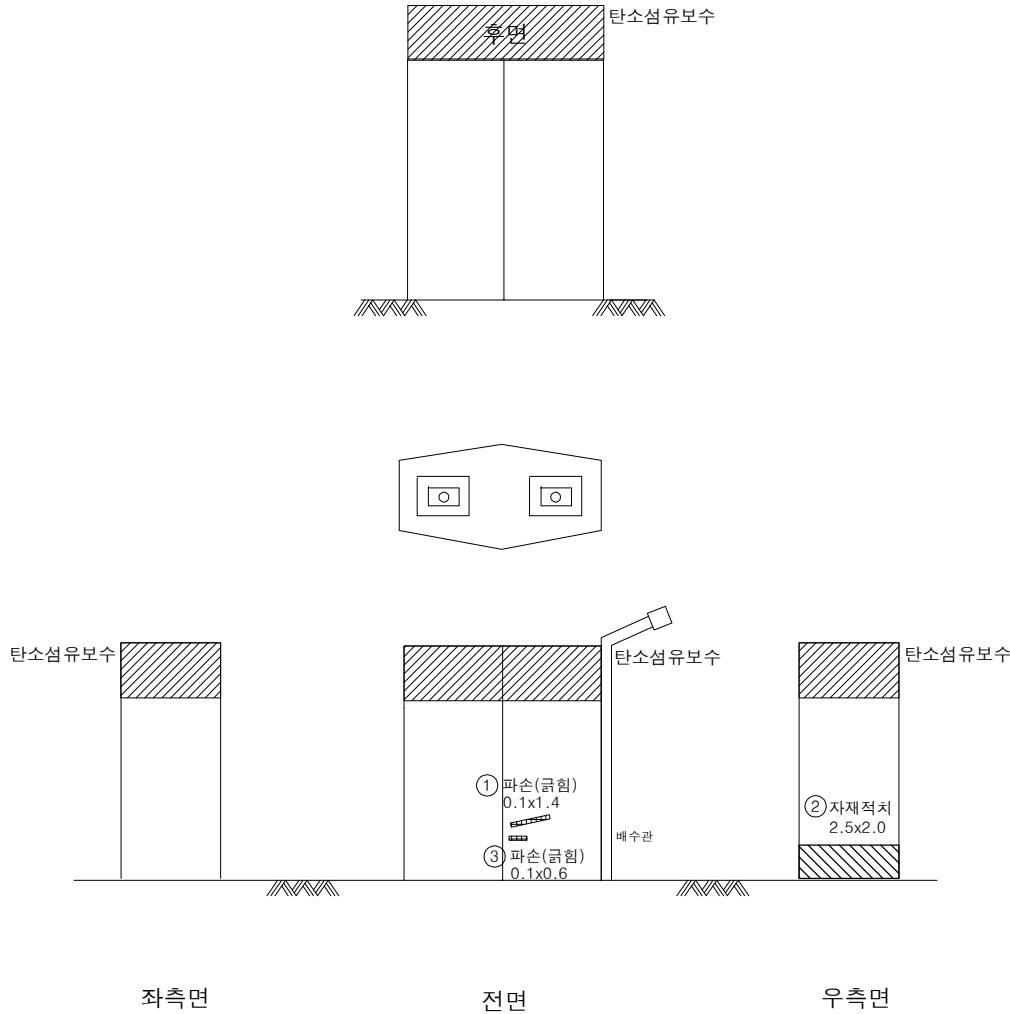


KEY PLAN



SECTION

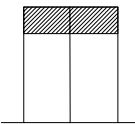


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공미흡분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	134	

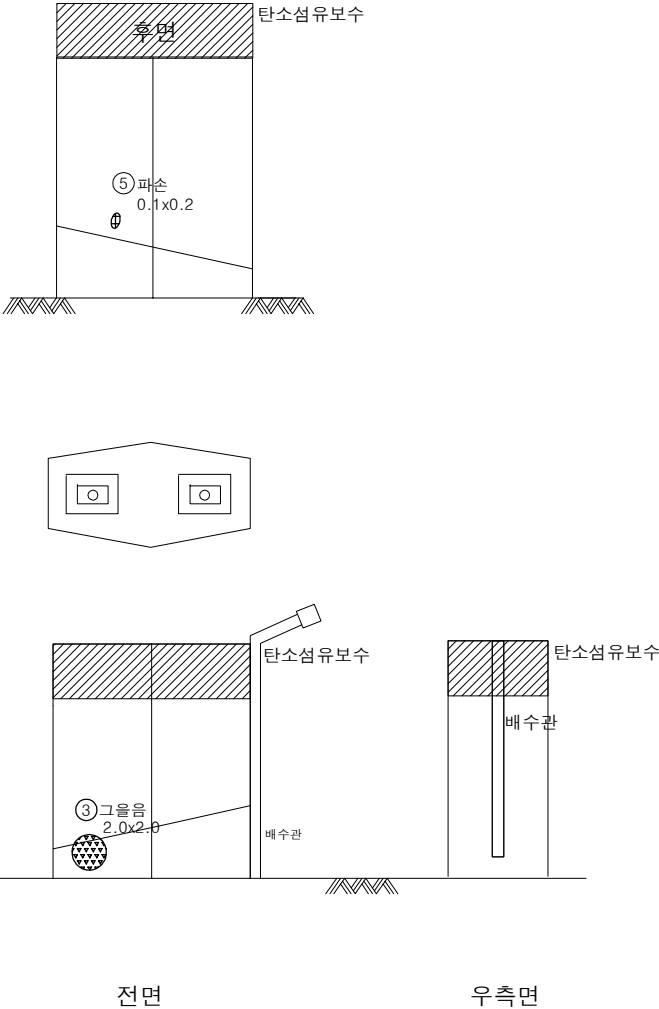


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열 (0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
2	망상균열	1	1	1.00	m ²	1	
3	그을음	2	2	4.00	m ²	1	
4	파손	0.1	0.3	0.03	m ²	1	
5	파손	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION

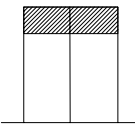


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이용분리, 층분리	이물질퇴적	신축이용 분재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	135	

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	침하균열 (cw=0.5mm)	0.5	0.4	0.40	m	1	
2	배수로이물질적치	0.3	0.6	0.18	m ²	1	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

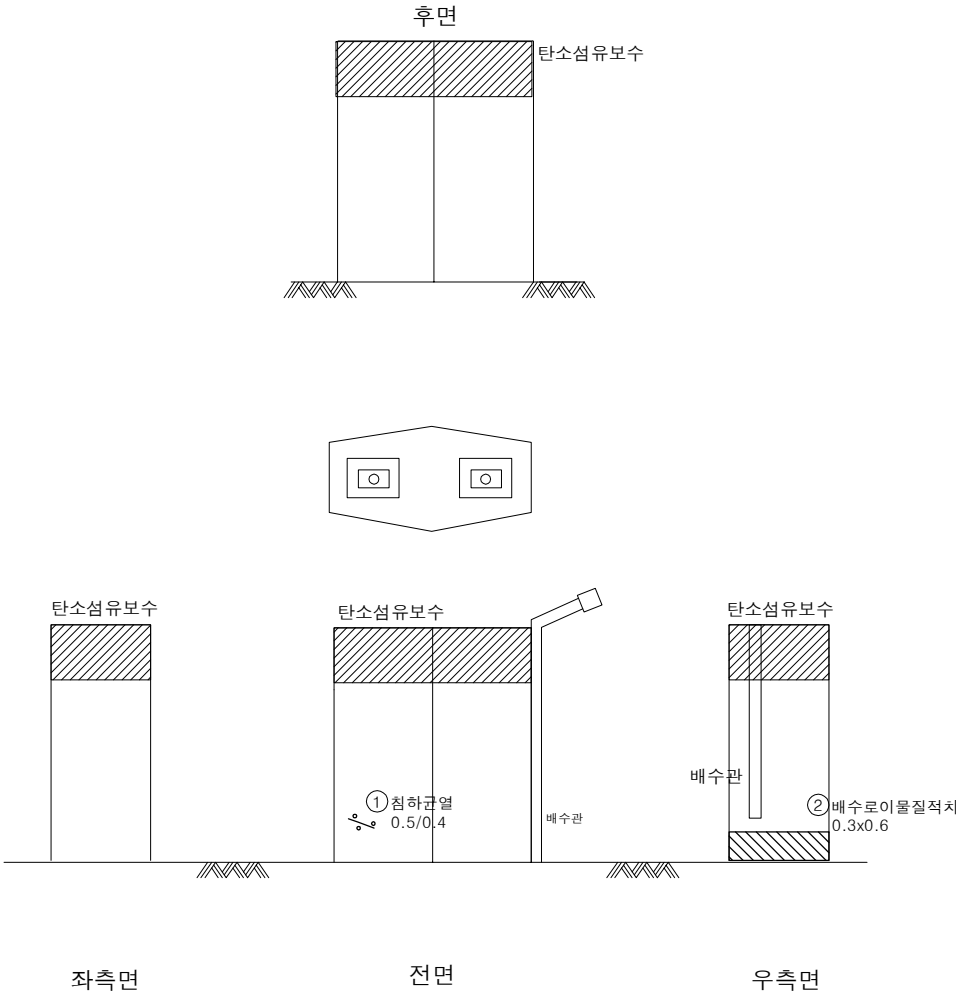

KEY PLAN




SECTION

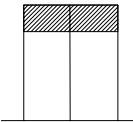


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	136	

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	상대양호						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

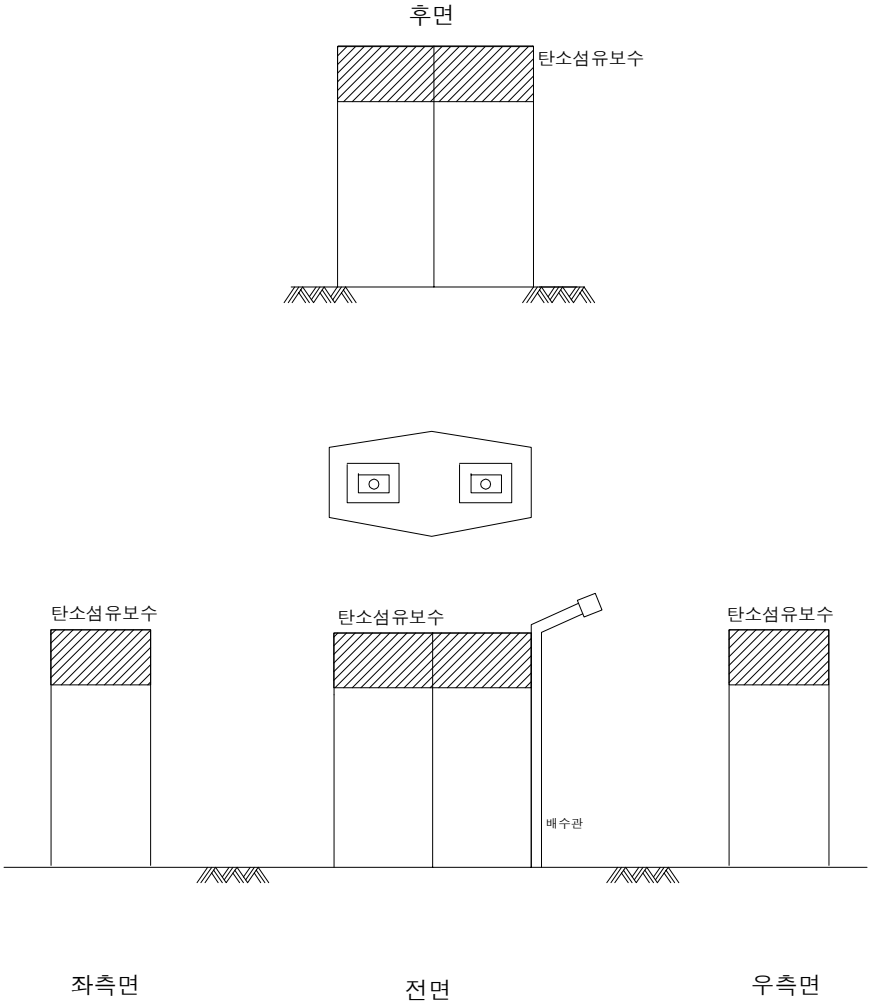


KEY PLAN



SECTION

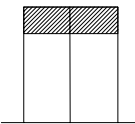


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	137	

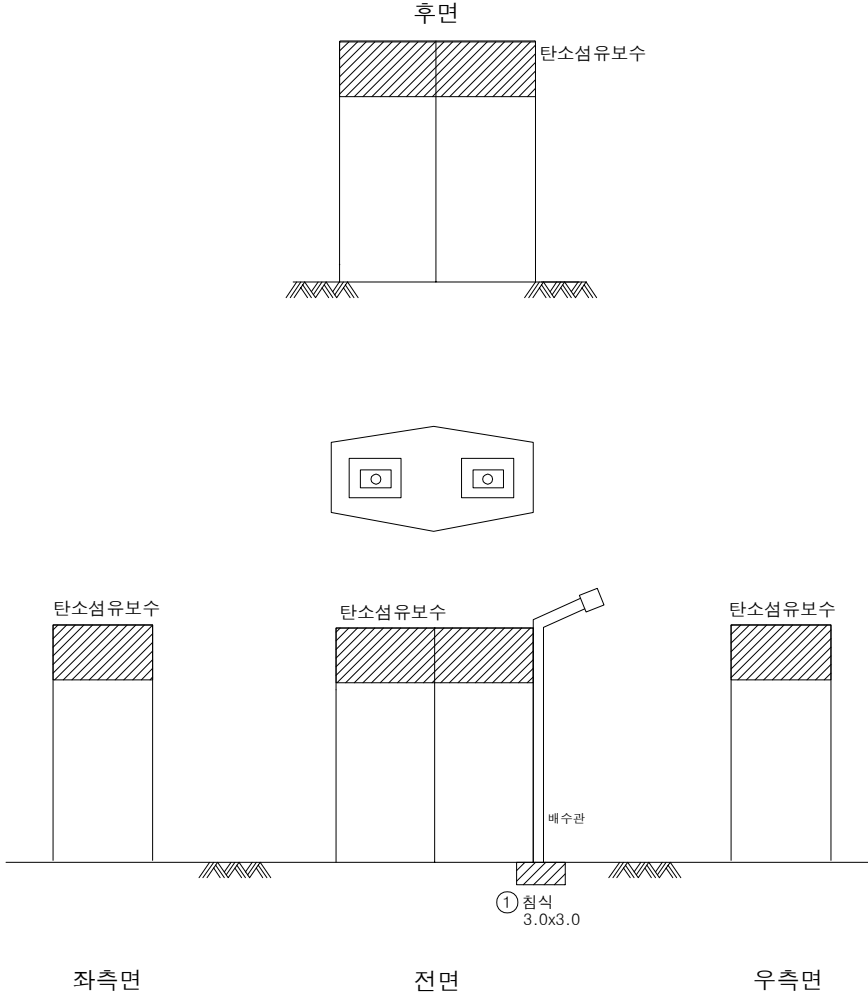


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	침식	3	3	9.00	m ²	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

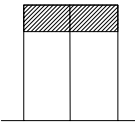


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	138	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P9)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	3.6	3.60	m	1	
2	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
5	균열(0.4mm)	0.4	2.5	2.50	m	1	
6	파손	0.1	0.2	0.04	m ²	2	
7	파손	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
8	파손	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

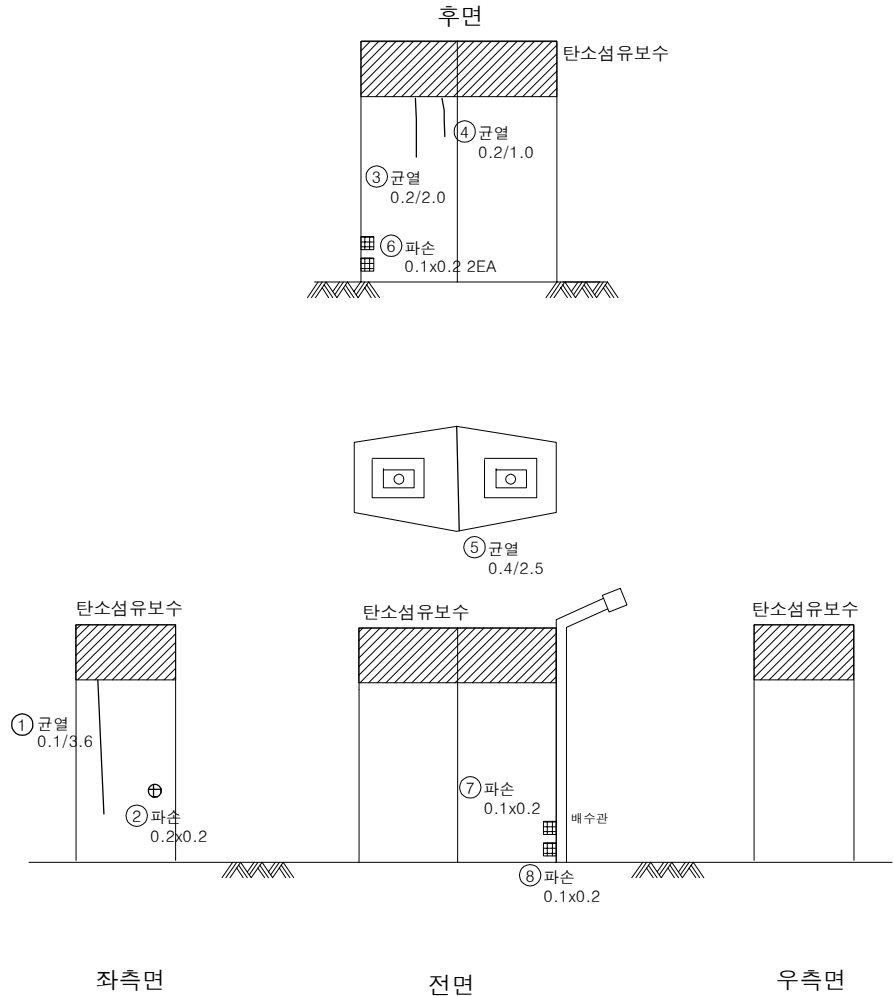

KEY PLAN




SECTION

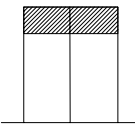


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 례	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 종분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	표장의 요철	기타	도면번호	139	


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수흔적)	2	14	56.00	m ²	2	
2	골재노출	0.8	2.5	2.00	m ²	1	
3	유도배수관탈락			1	EA	1	
4	망상균열	1.2	1.2	1.44	m ²	1	
5	표면오염(누수흔적)	0.6	5	3.00	m ²	1	
6	집수구막힘			1	EA	1	
7	박리	0.3	0.4	0.12	m ²	1	
8	받침도장박리	0.1	0.4	0.04	m ²	1	
9	표면오염(누수흔적)	4	14	56.00	m ²	1	
10	침식	3	10	30.00	m ²	1	
11	배수구불량			1	EA	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

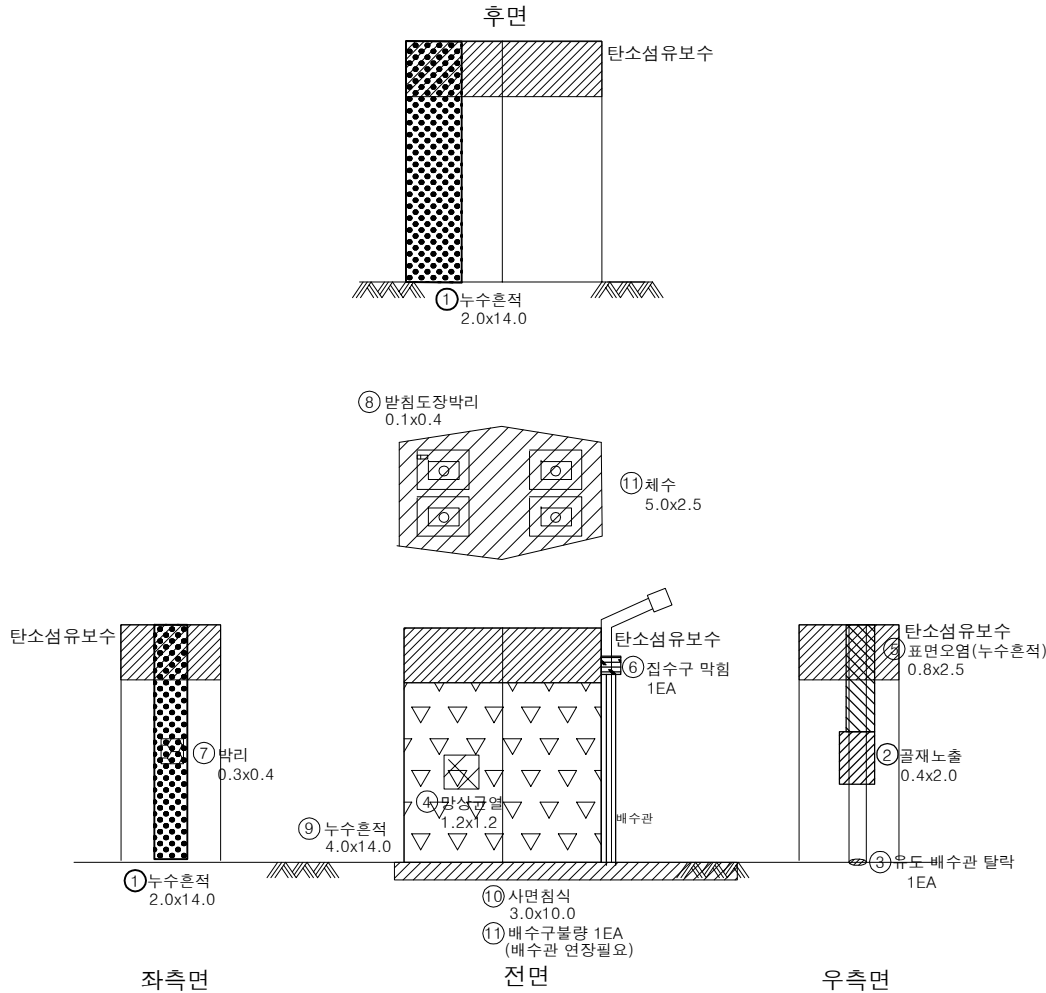

KEY PLAN



SECTION

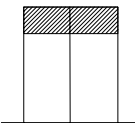


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	표장의 요철	기타	도면번호	140	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P11)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.3	0.1	0.03	m ²	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

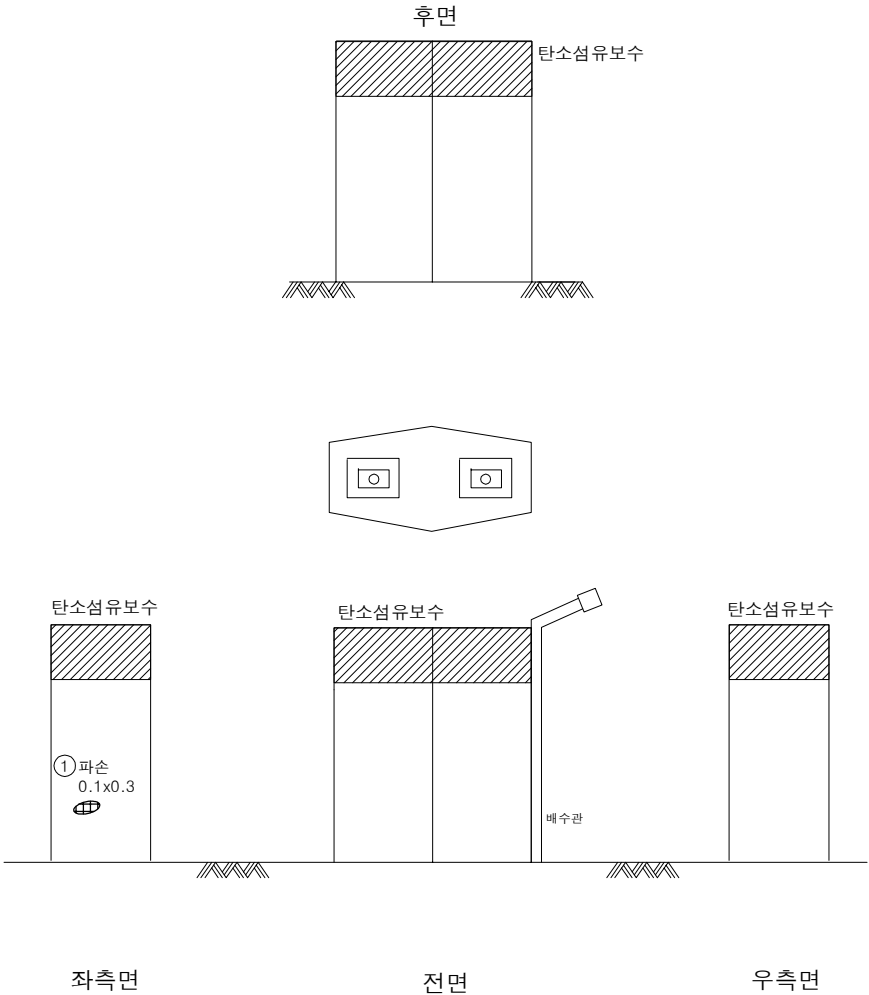


KEY PLAN



SECTION

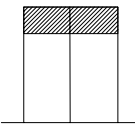


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	141	

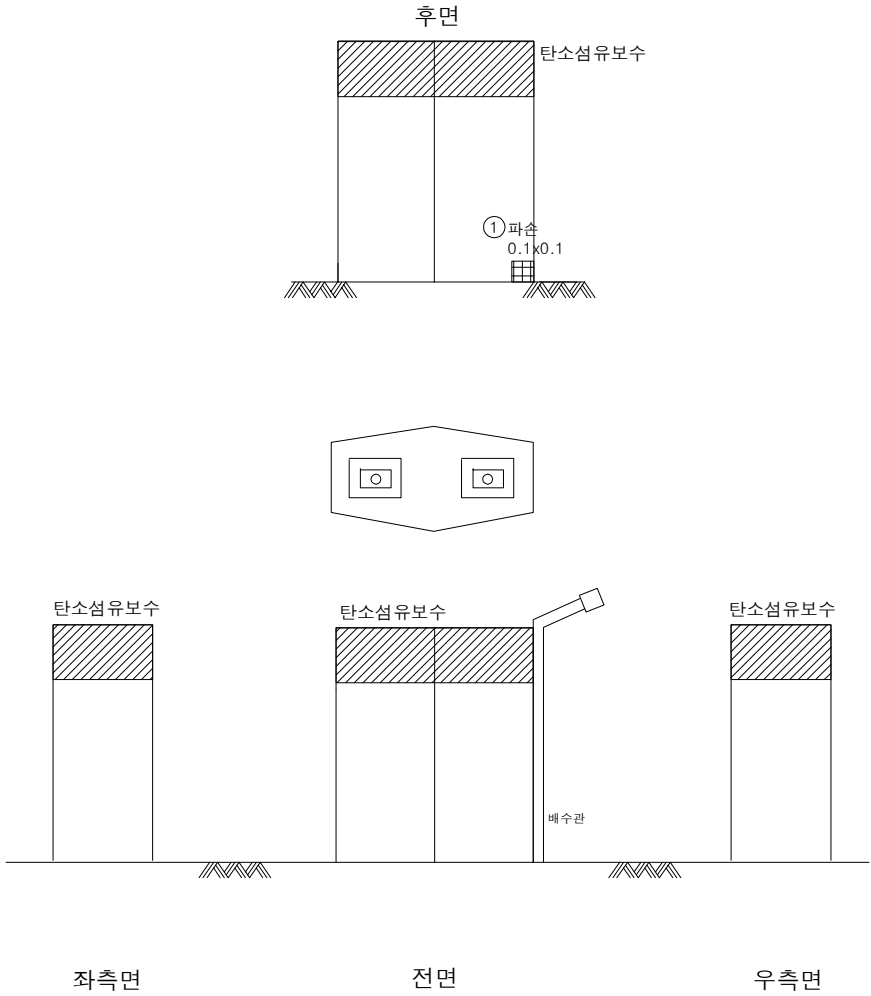


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

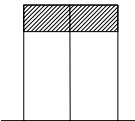


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	142	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P13)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	망상균열	1	1.5	1.50	m ²	1	
2	망상균열	2.5	3	7.50	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
4	망상균열	1.5	2	3.00	m ²	1	
5	망상균열	1.9	1.2	2.28	m ²	1	
6	보수부망상균열, 들뜸	0.2	0.4	0.08	m ²	1	
7	망상균열	1.9	1.2	2.28	m ²	1	
8	배수로 파손(m)		1.5	1	EA	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
10	배수로토사퇴적(m ²)	0.4	4	1.60	m ²	1	
11	받침눈금자미설치			1	EA	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

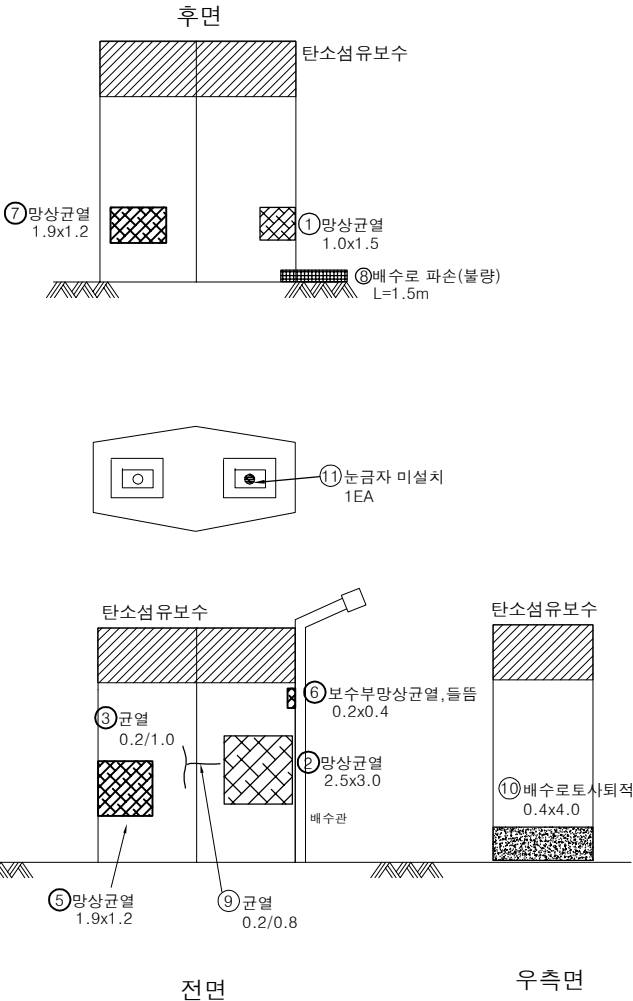


KEY PLAN



SECTION

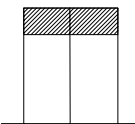


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	143	

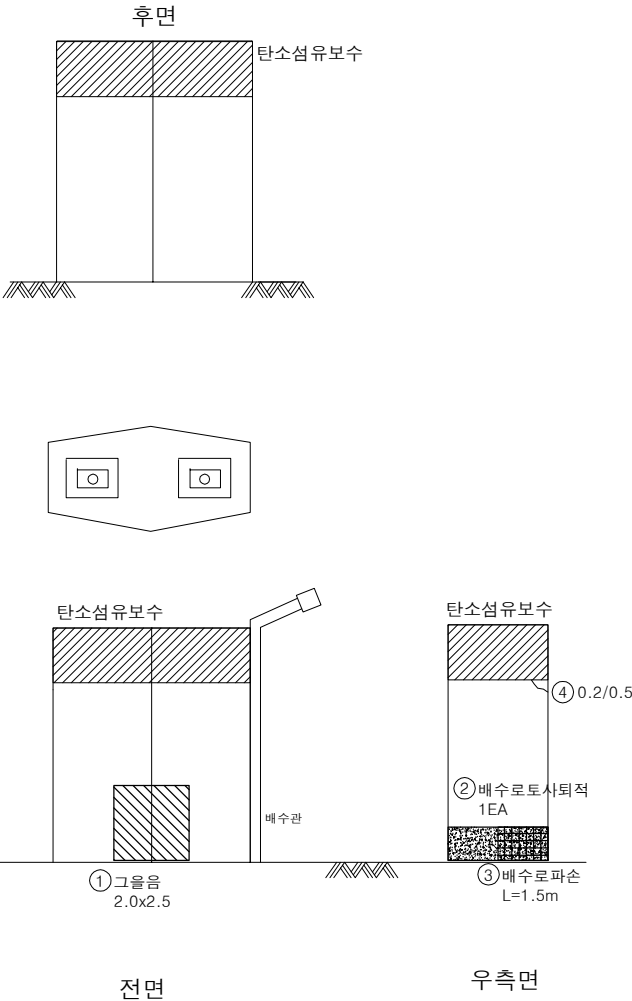


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	그을음	2.5	2	5.00	m ²	1	
2	배수로토사퇴적	0.2	1.5	0.30	m ²	1	
3	배수로파손(m)		1.5	1	EA	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

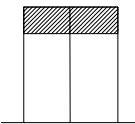


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공미흡분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	144	

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P15)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
5	배수로파손(m)		1.5	1	EA	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

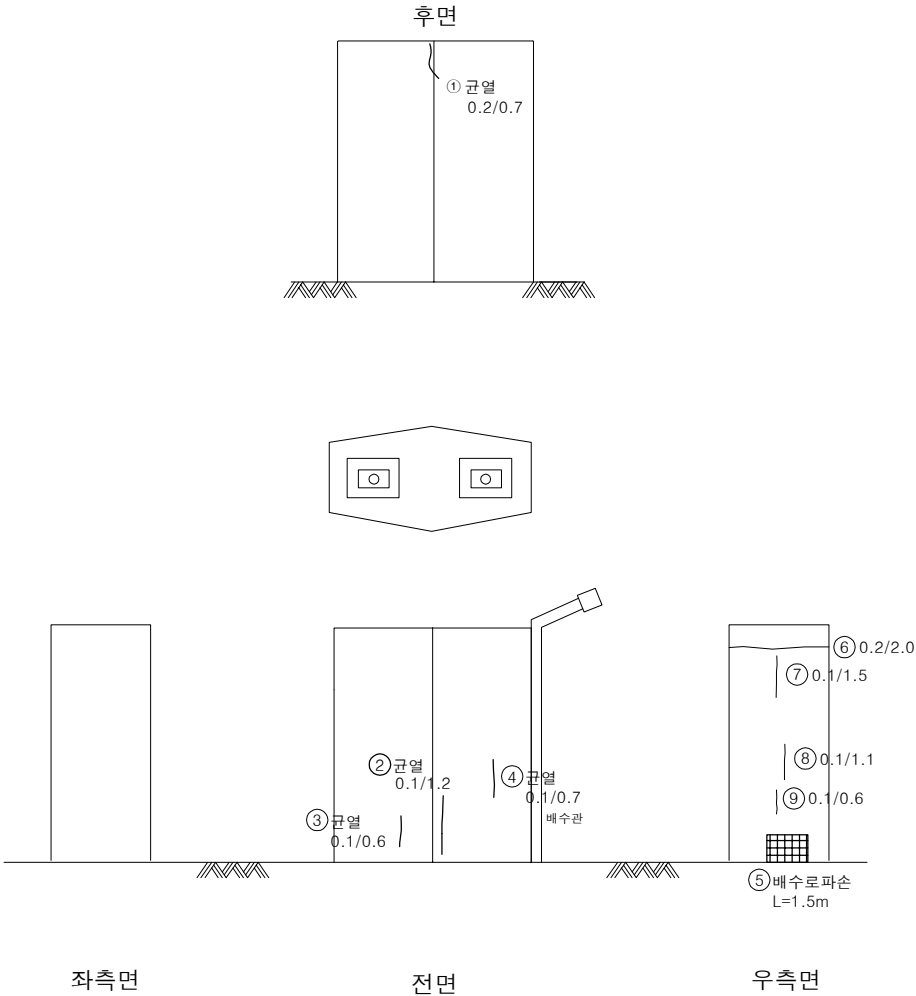

KEY PLAN


SECTION

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	145	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P16)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
2	배수로 파손	0.3	1.2	1	EA	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

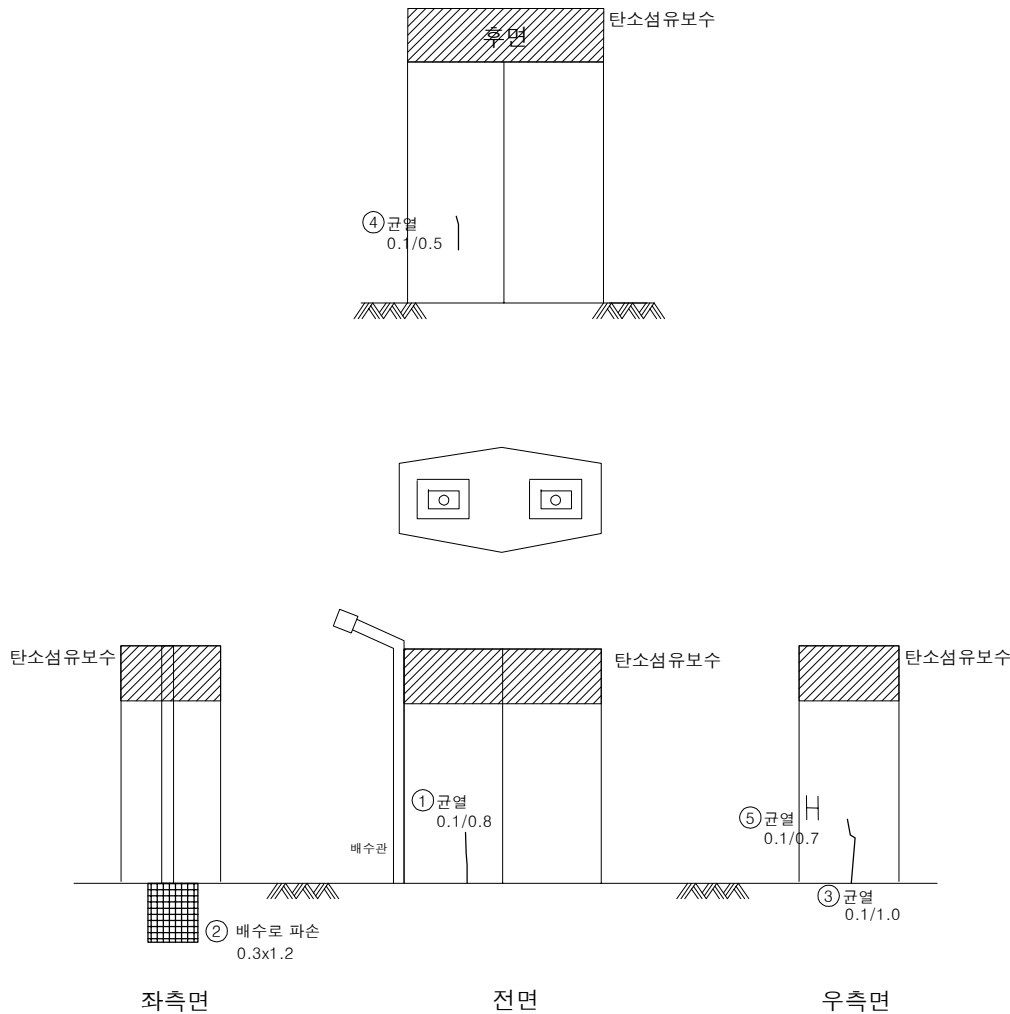

KEY PLAN



SECTION

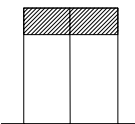


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	146	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P17)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.40	m	2	
3	배수로 파손		1.5	1	EA	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

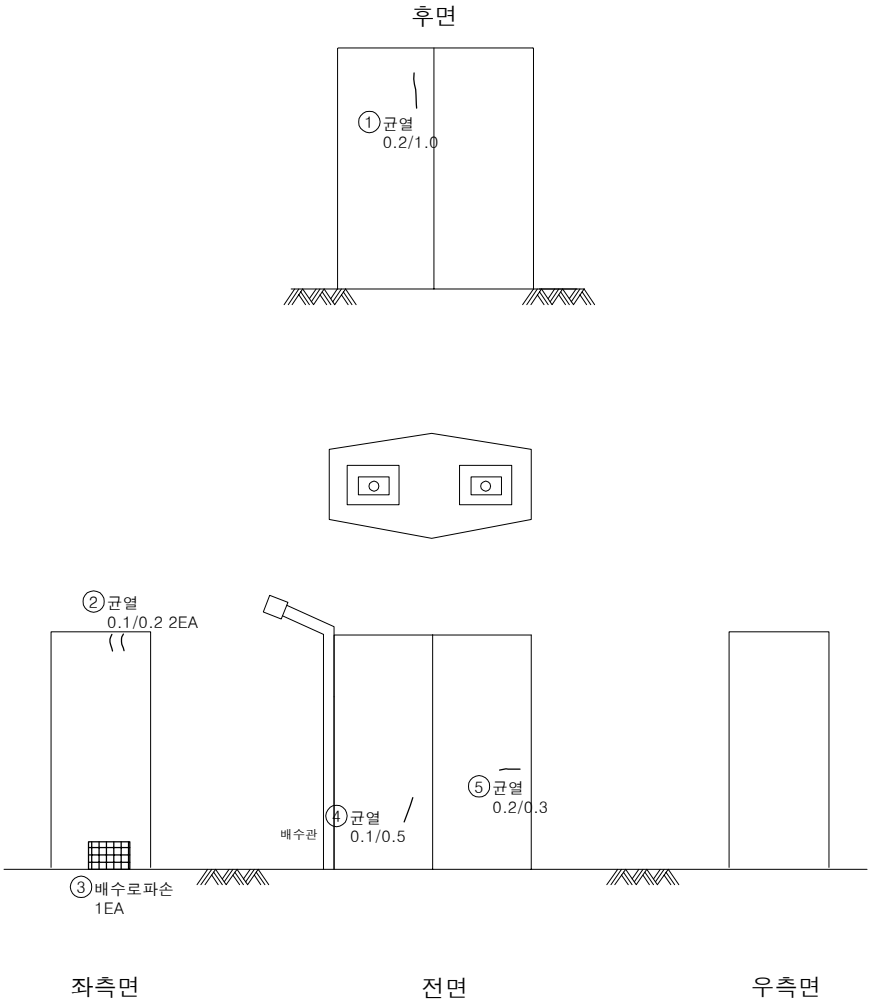

KEY PLAN



SECTION

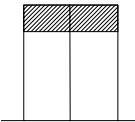


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	147	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P18)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부재균열 (0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
2	균열 (0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
3	균열 (0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
4	균열 (0.1mm)	0.1	1.6	1.60	m	1	
5	균열 (0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
6	균열 (0.1mm)	0.1	0.2	0.80	m	4	
7	균열 (0.2mm)	0.2	0.3	0.60	m	2	
8	균열 (0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
9	파손	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
10	배수로 파손		1.5	1	EA	1	
11	균열 (0.2mm)	0.2	0.3	0.60	m	2	
12	균열 (0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
13	균열 (0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
14	균열 (0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
15	균열 (0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

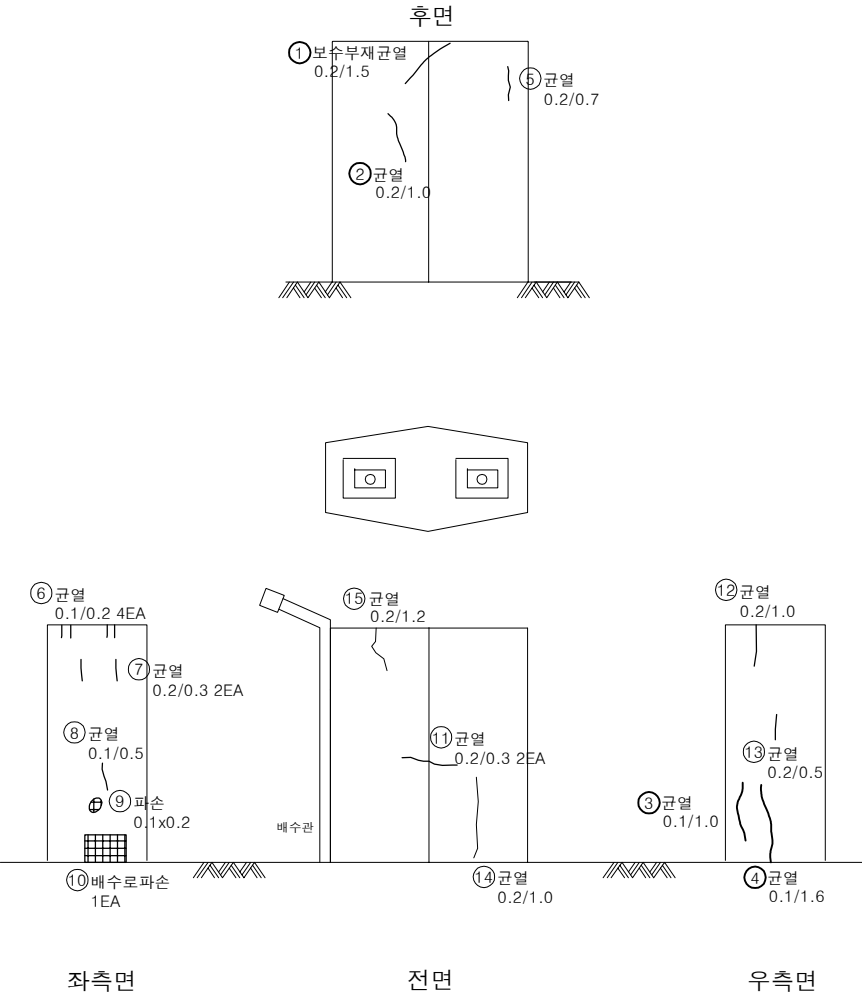

KEY PLAN

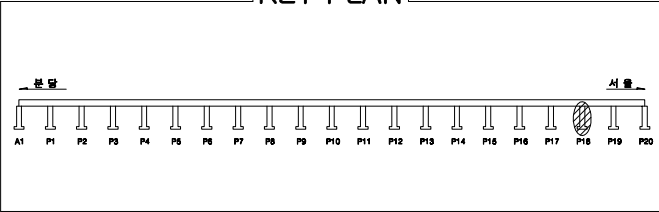

SECTION

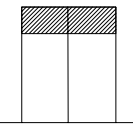


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희승 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	148	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P19)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수흔적)	1.5	8	48.00	m ²	4	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
5	파손	0.3	1	0.30	m ²	1	
6	망상균열부백태	1	1	1.00	m ²	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

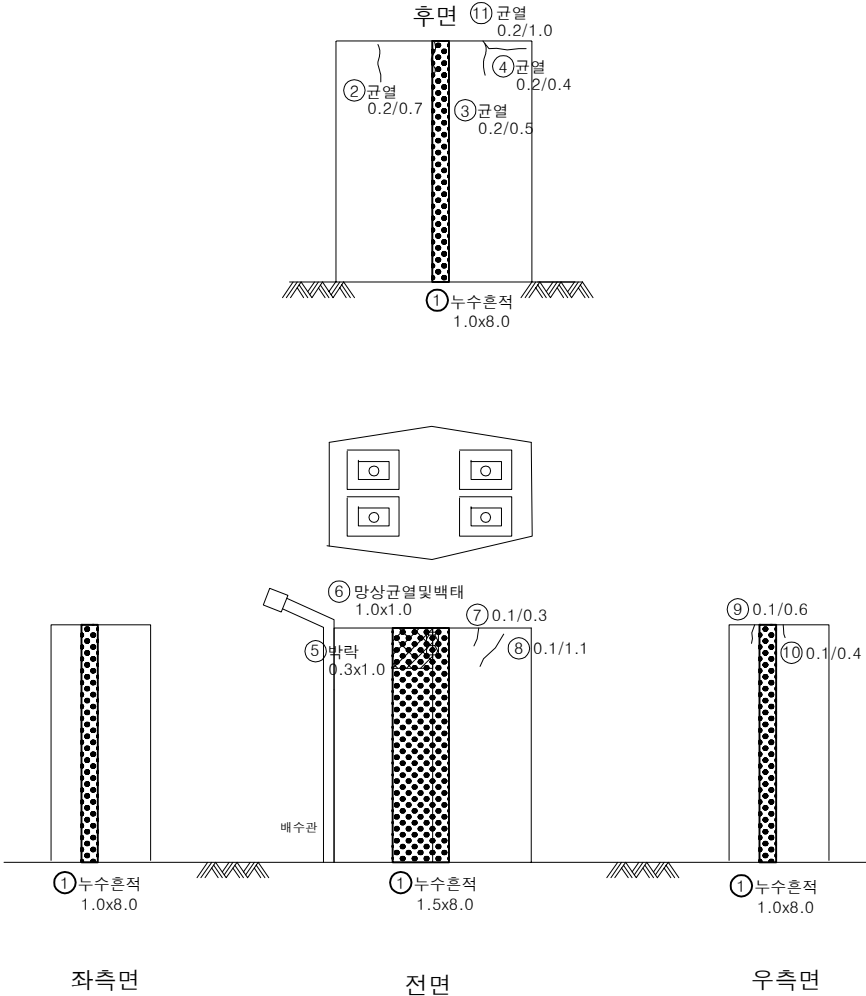

KEY PLAN

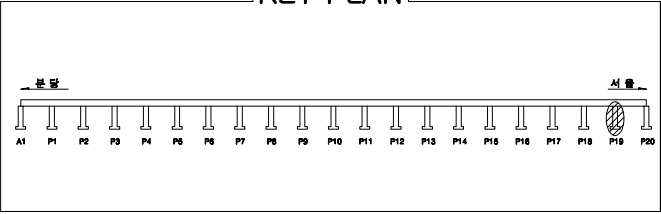

SECTION

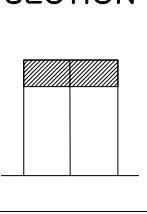


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
파 괴 예 측	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공미흡분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	149	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P20)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	망상균열	3	4	12.00	m ²	1	
2	망상균열	2	2	4.00	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
4	보수부재균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1	2.00	m	2	
7	망상균열	4	1.5	6.00	m ²	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.6	1.20	m	2	
9	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
11	망상균열	0.3	1	0.30	m ²	1	
12	배수로파손		1.5	1	EA	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

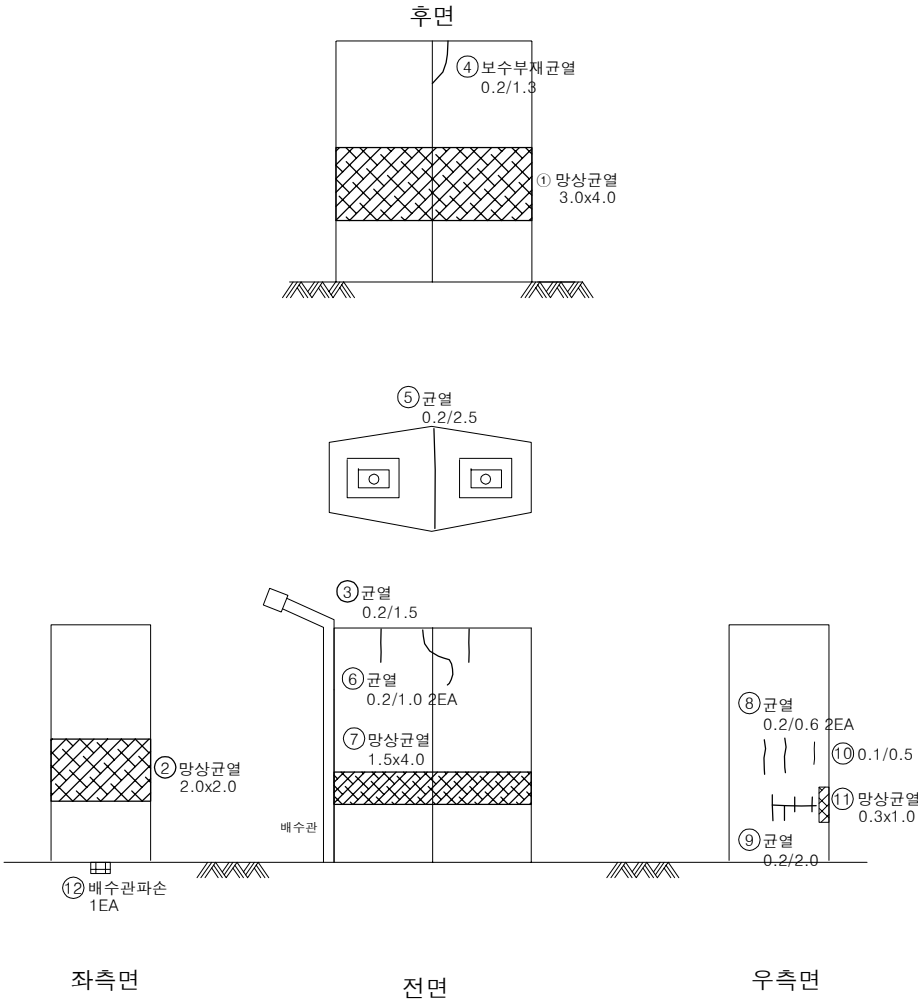


KEY PLAN

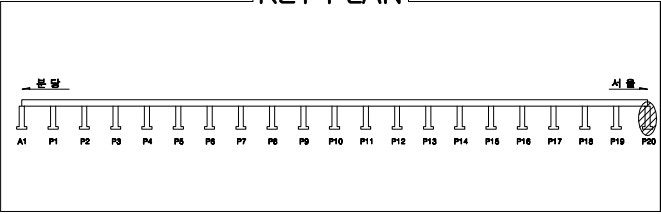

SECTION

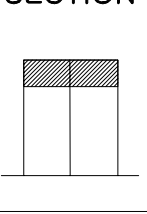


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
판례	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이용분리, 층분리	이물질외력	신축이용 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	표장의 요철	기타	도면번호	150	

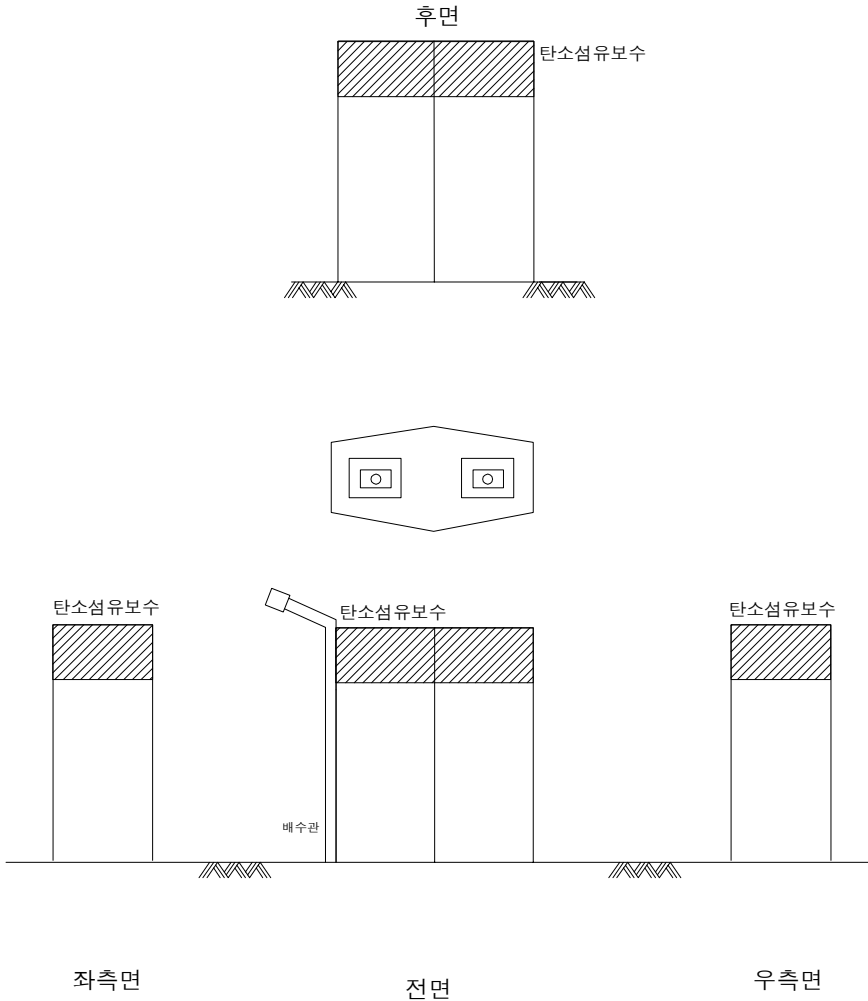


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	상태양호						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

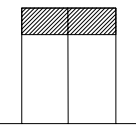


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	교명	망상교명	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이용분리, 중분리	이물질퇴적	신축이용 분재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	151	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P22)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	2.2	2.20	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

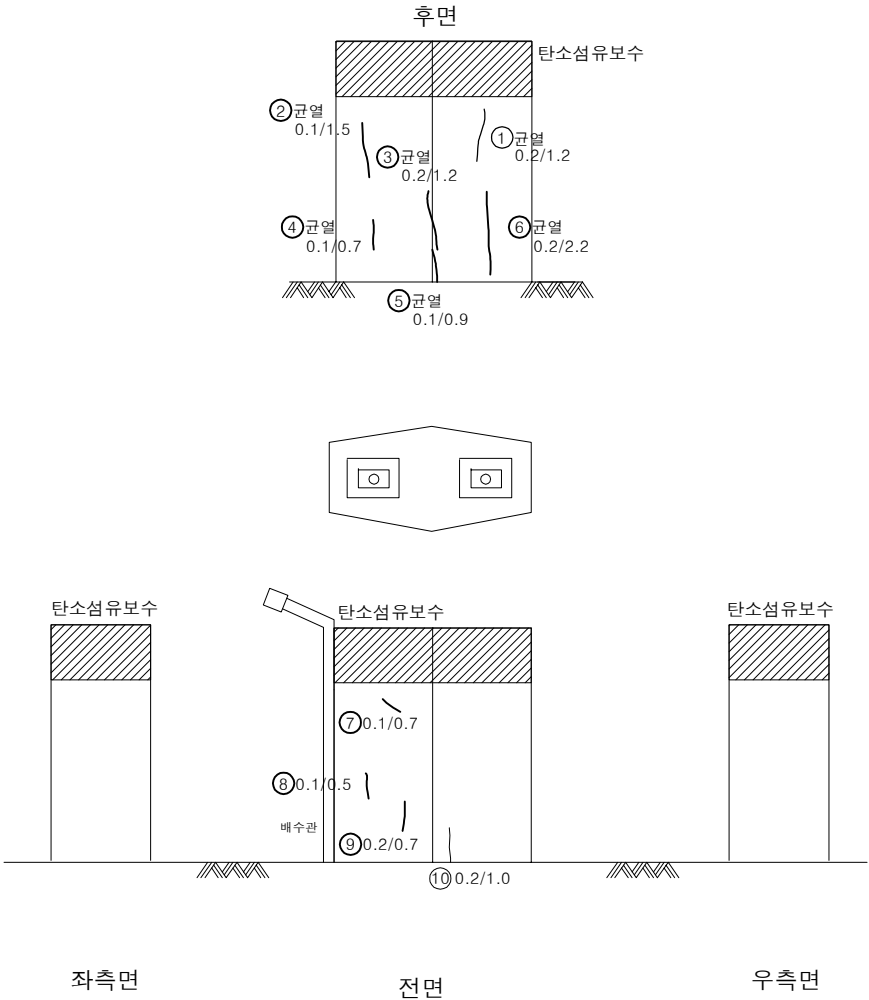

KEY PLAN

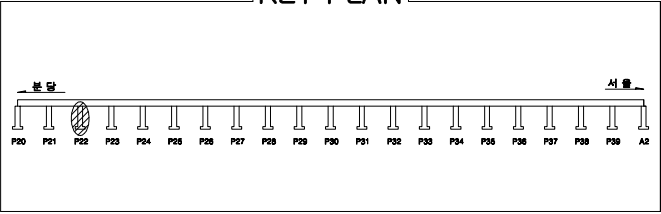

SECTION

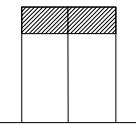


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	152	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P23)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열 (0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
2	균열 (0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

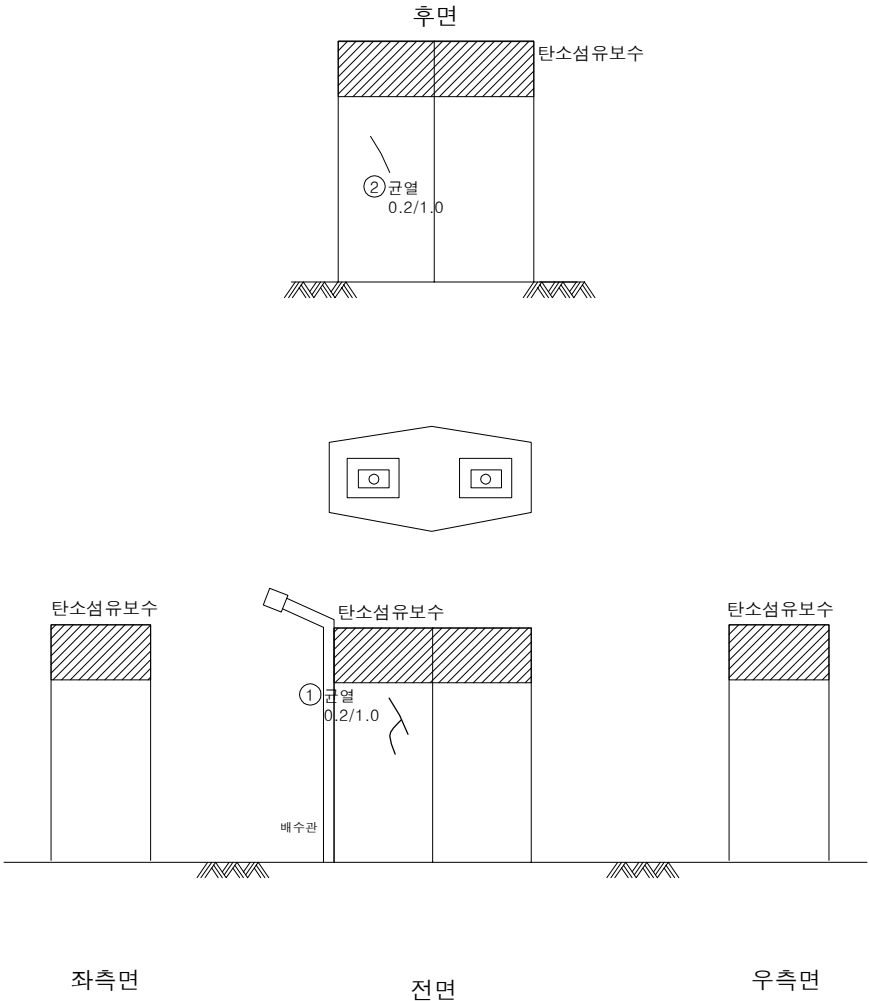

KEY PLAN



SECTION

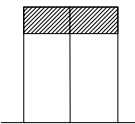


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	153	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P24)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	백태	0.6	4	2.40	m ²	1	
2	백태	0.5	6	3.00	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.8	1.80	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	2.4	2.40	m	1	
6	표면오염(누수흔적)	1	9.5	19.00	m ²	2	
7	표면오염(누수흔적)	1	9.5	9.50	m ²	1	
8	표면오염(누수흔적)	1	7.5	7.50	m ²	1	
9	받침플레이트부식			1	EA	1	
10	보수부충분리	0.2	0.5	0.10	m ²	1	
11	배수로파손(m)		1.5	1	EA	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
13	백태	0.3	1	0.30	m ²	1	
14	실링재탈락		0.8	0.80	m	1	
15	박리	0.4	1	0.40	m ²	1	
16	보수부충분리	0.2	1.5	0.30	m ²	1	
17	백태	0.5	0.8	0.40	m ²	1	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

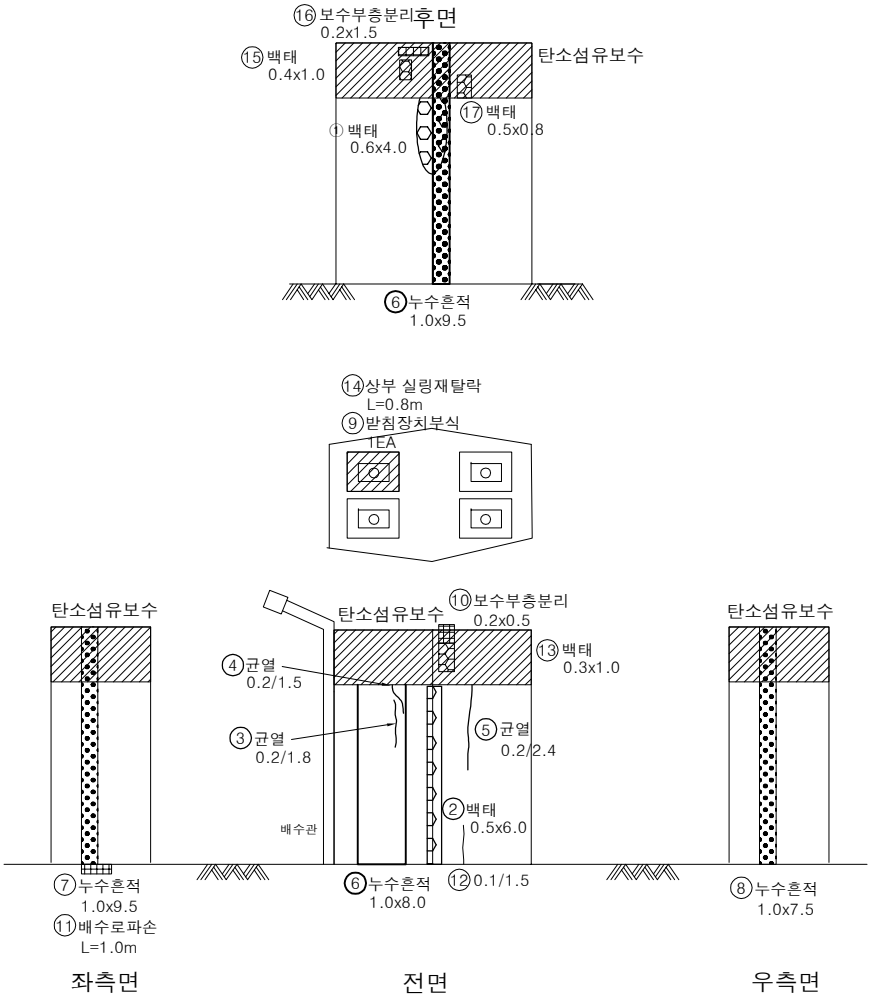

KEY PLAN

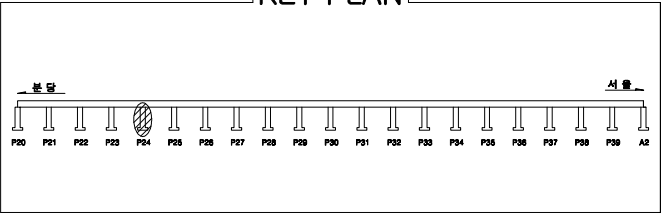


SECTION

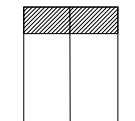


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	④ 균열	④ 망상균열	④ 백태	④ 편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	④ 재료분리	④ 철근노출	④ 철근부식	④ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	④ 박리, 파손	④ 시공이음분리, 충분리	④ 이물질퇴적	④ 산화이음 본체	확인자	김 찬 구	
	④ 누수, 변색	④ 배수구	④ 포장의 요철	④ 기타	도면번호	154	


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	2	2.00	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
5	충분리	0.5	0.5	0.25	m ²	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.5	2.00	m	4	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.3	1.20	m	4	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.6	1.20	m	2	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

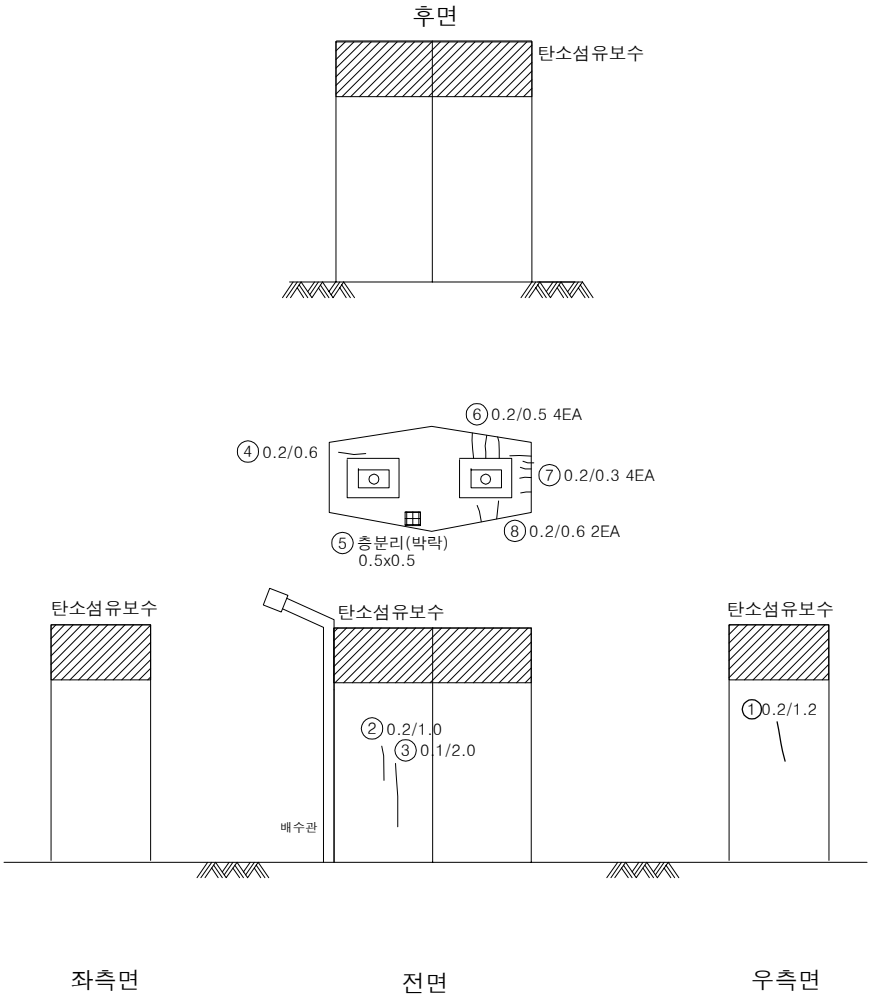

KEY PLAN

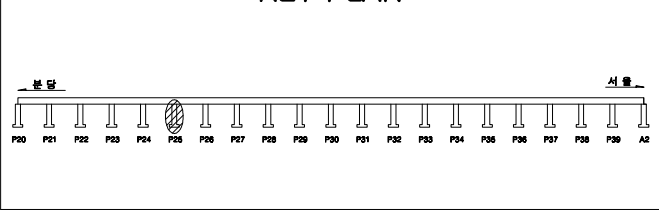

SECTION

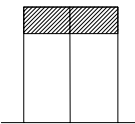


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 충분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	155	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P26)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
4	신축이음유도배수판탈락			1	EA	1	
5	파손	0.1	0.1	0.01	m²	1	
6	균열(0.3mm)	0.3	2	2.00	m	1	
7	받침플레이트부식			1	EA	1	
8	균열(0.3mm)	0.3	2.7	2.70	m	1	
9	박락	0.1	0.1	0.01	m²	1	
10	파손	0.1	0.1	0.01	m²	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	3	3.00	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	2.4	2.40	m	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

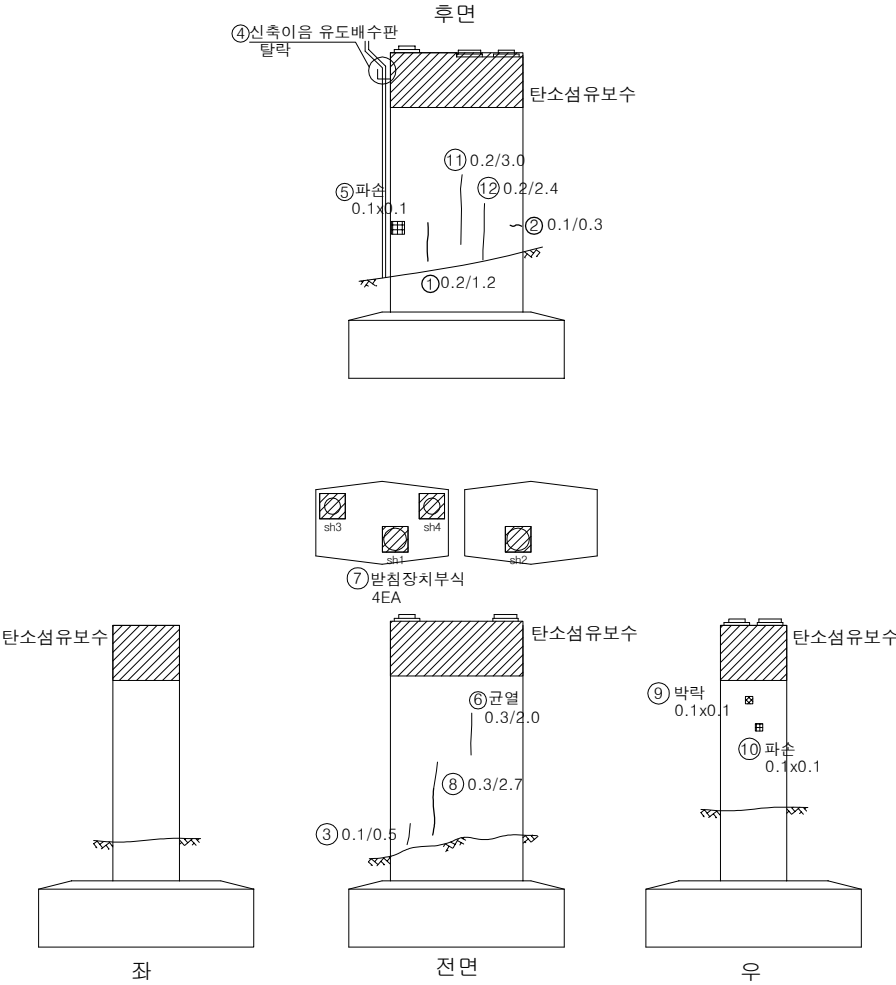

KEY PLAN

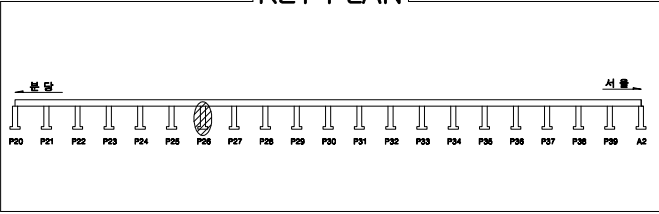

SECTION

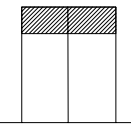


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
파 괴 현 상	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	156	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P27)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
2	배수관 울힘			1	EA	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1	2.00	m	2	
4	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
7	파손	1	0.2	0.20	m ²	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

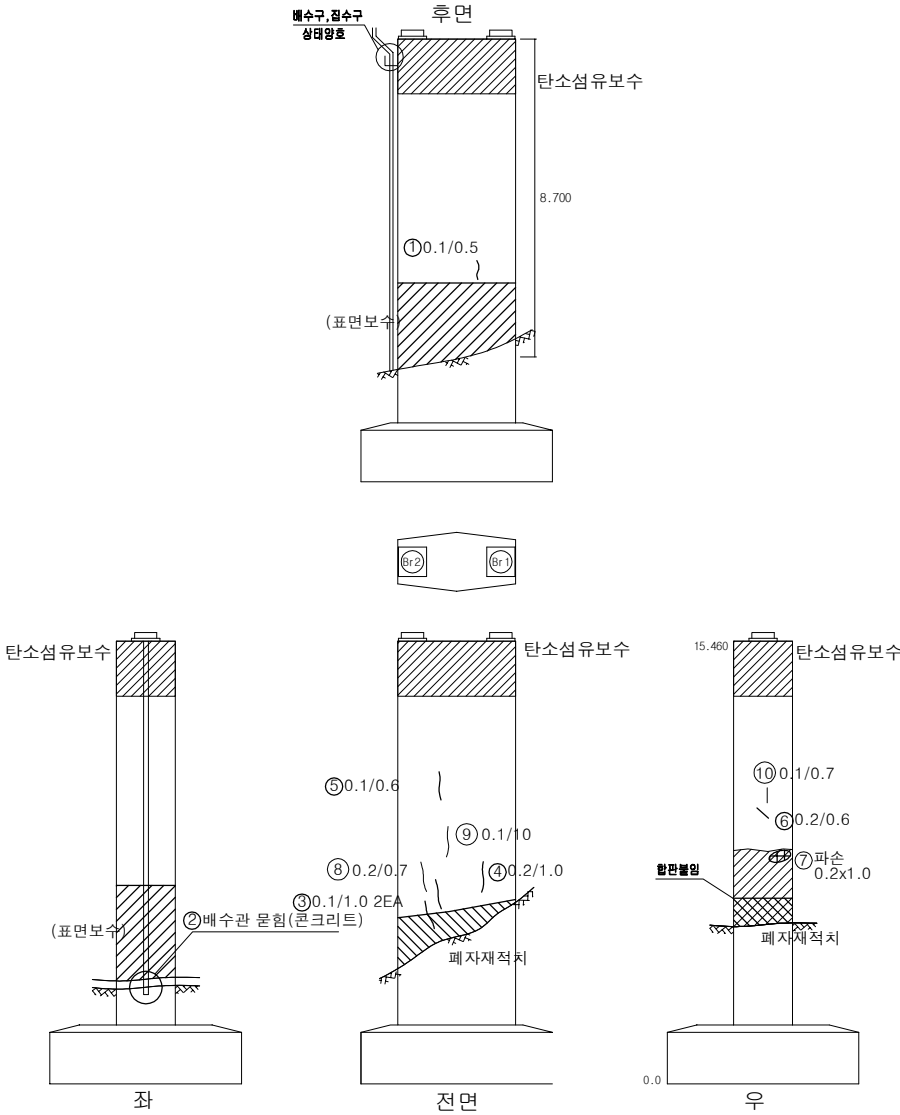

KEY PLAN



SECTION

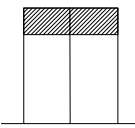


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역							
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월			
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인			
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구			
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	157			

ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P28)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	철근미제거	0.1	0.03	0.01	m ²	4	
2	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
3	보수재박리	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

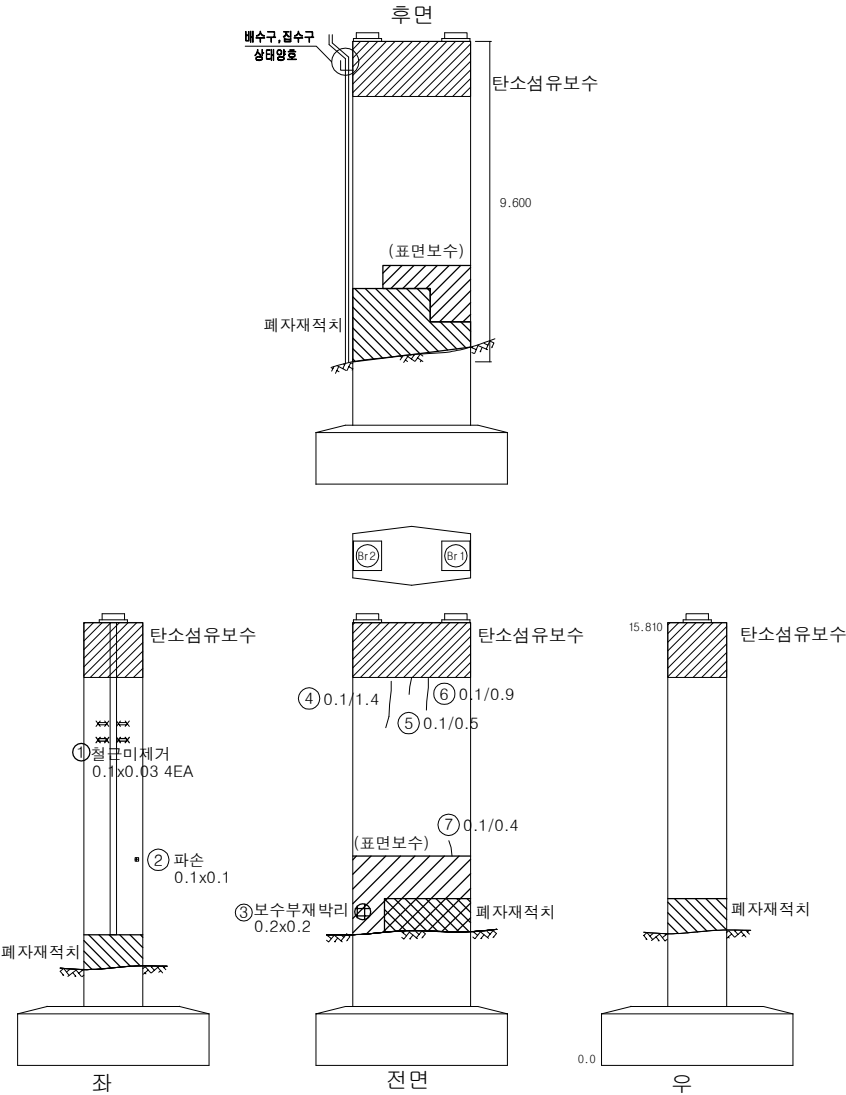


KEY PLAN

SECTION

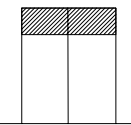


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	158	

1232034
정검검로상행

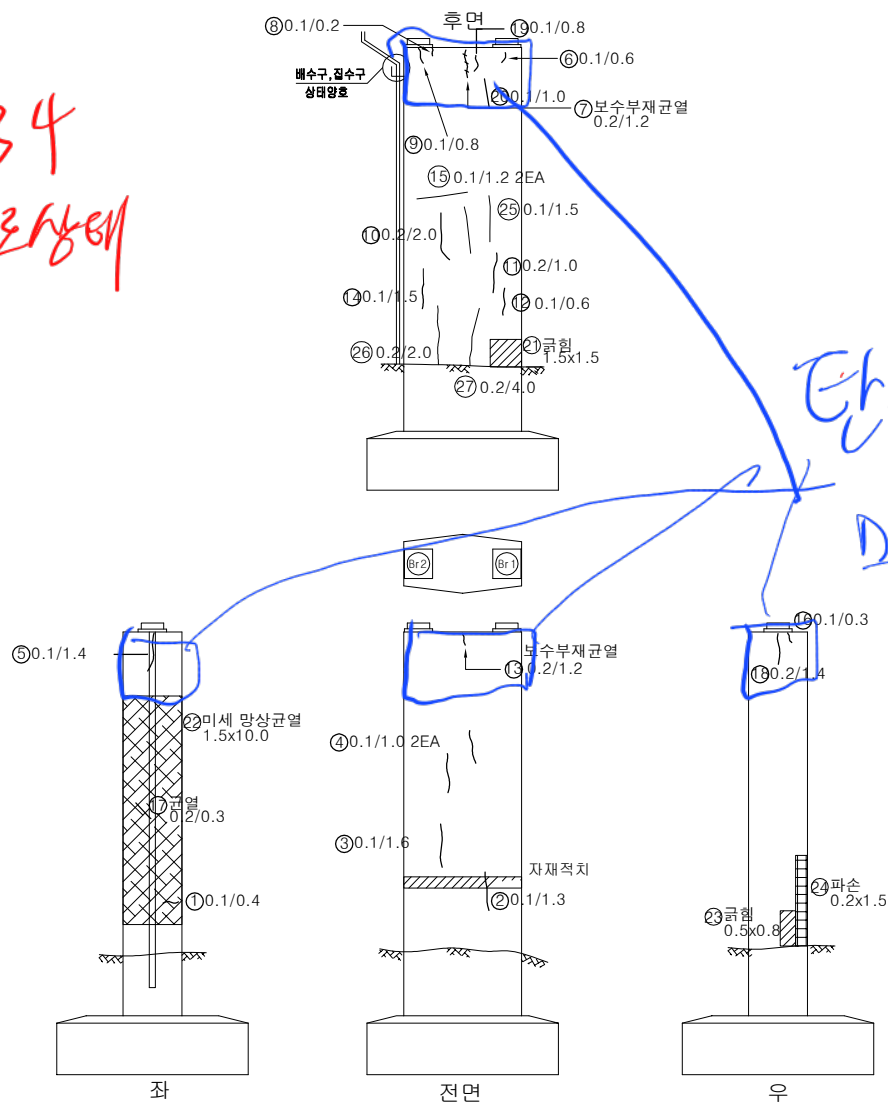


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.6	1.60	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1	2.00	m	2	
5	균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
7	보수부재균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
13	보수부재균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	1.2	2.40	m	2	
16	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
18	균열(0.2mm)	0.2	1.4	1.40	m	1	
19	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
21	균열	1.5	1.5	2.25	m ²	1	
22	망상균열	1.5	10	15.00	m ²	1	
23	균열	0.5	0.8	0.40	m ²	1	
24	파손	0.2	1.5	0.30	m ²	1	
25	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
26	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
27	균열(0.2mm)	0.2	4	4.00	m	1	
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

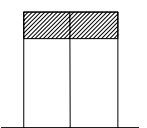


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
표	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	표장의 요철	기타	도면번호	159	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P30)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
5	배수관길이부족		0.7	0.70	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.7	2.10	m	3	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
8	망상균열	1.5	2	3.00	m ²	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
10	재료분리	0.2	0.1	0.02	m ²	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
16	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.80	m	2	
17	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

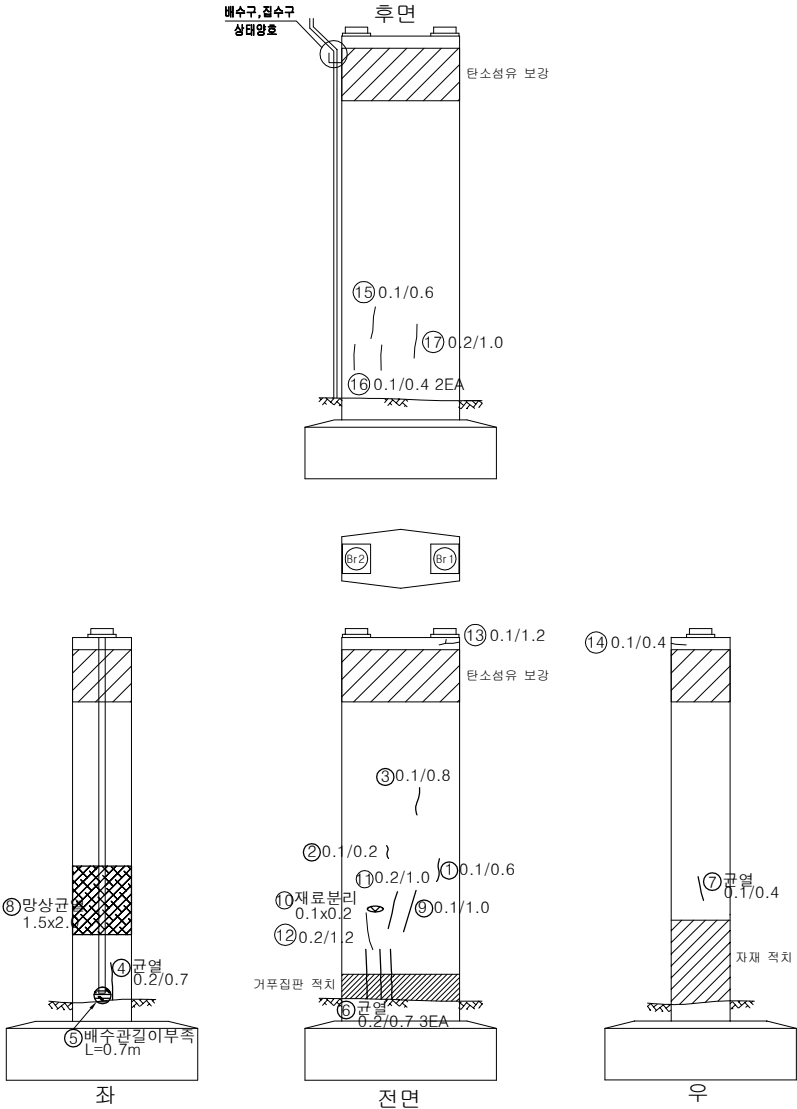

KEY PLAN





SECTION

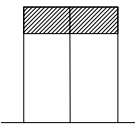

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공미흡분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	160	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P31)

손 상 물 량 표

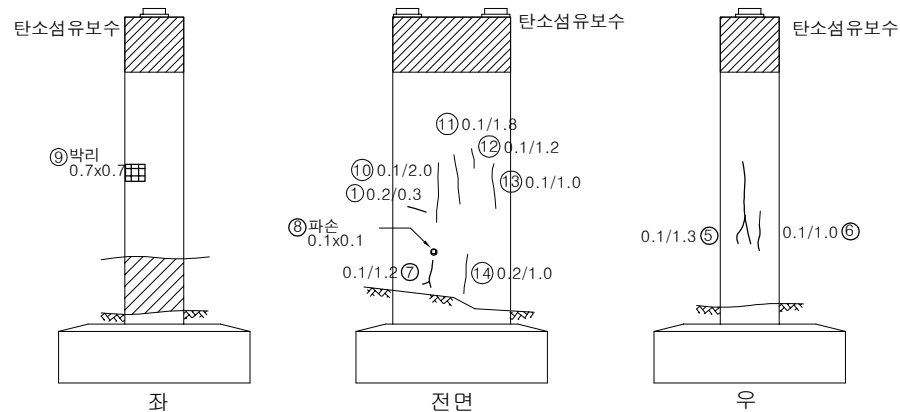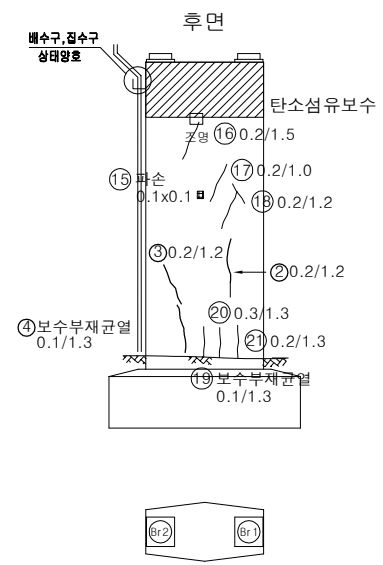


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
4	보수부재 균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
8	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
9	박리	0.7	0.7	0.49	m ²	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	2	2.00	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	1.8	1.80	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
15	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
18	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
19	보수부재 균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
20	균열(0.3mm)	0.3	1.3	1.30	m	1	
21	균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

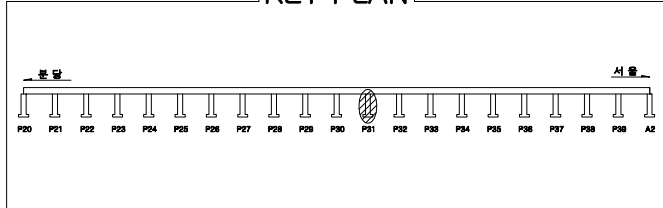

SECTION

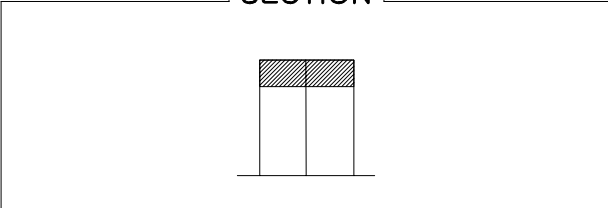


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내역	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 종분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	161	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P32)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.7	1.40	m	2	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	1.6	1.60	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
19	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
20	파손	0.1	0.1	0.02	m²	2	
21	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
22	백태	1	1.2	1.20	m²	1	
23	표면박리	0.1	0.5	0.05	m²	1	
24	재료분리	0.2	1.2	0.24	m²	1	
25	표면박리	0.1	0.7	0.07	m²	1	
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

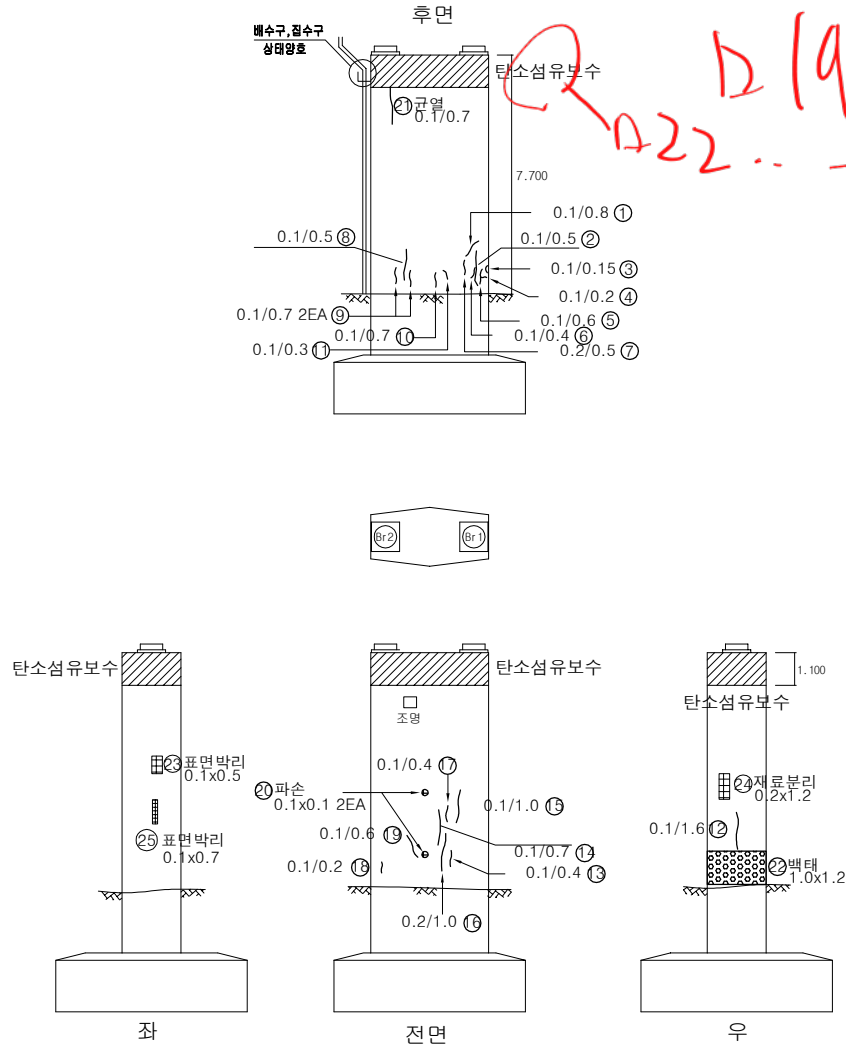

KEY PLAN





SECTION

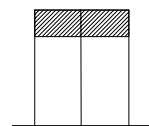

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	162	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P33)

손 상 물 량 표

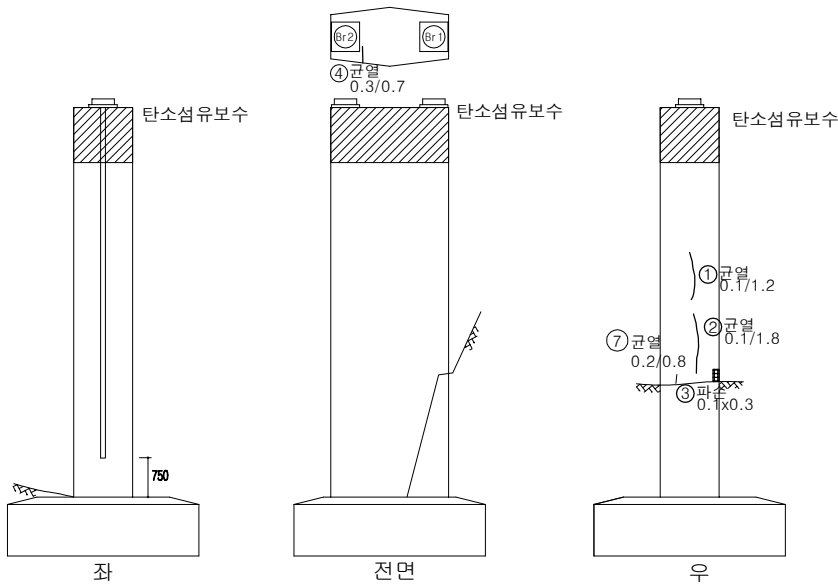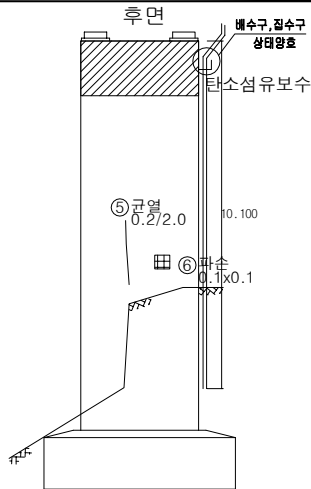


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.8	1.80	m	1	
3	파손	0.1	0.3	0.03	m ²	1	
4	균열(0.3mm)	0.3	0.7	0.70	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
6	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION



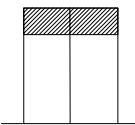


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	163	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P34)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

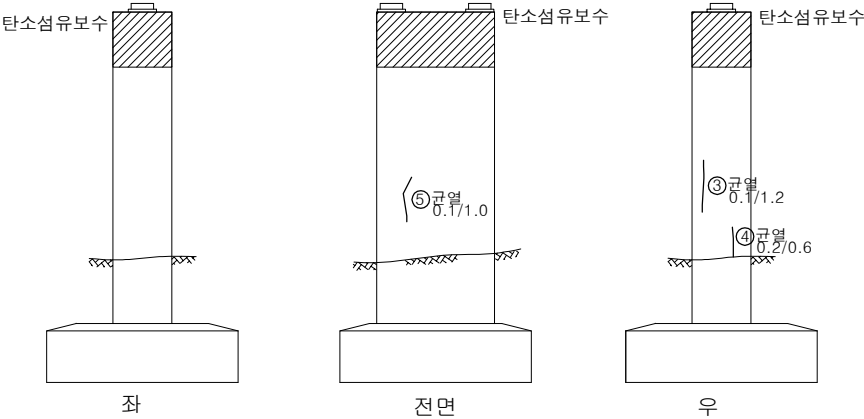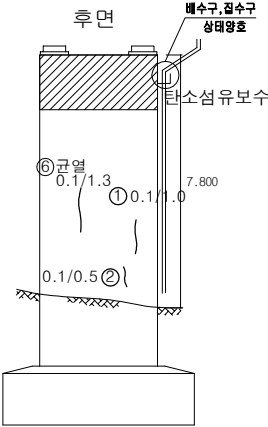

KEY PLAN




SECTION

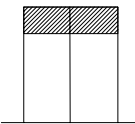


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	164	


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
3	발침눈금표시선파손			2	EA	2	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

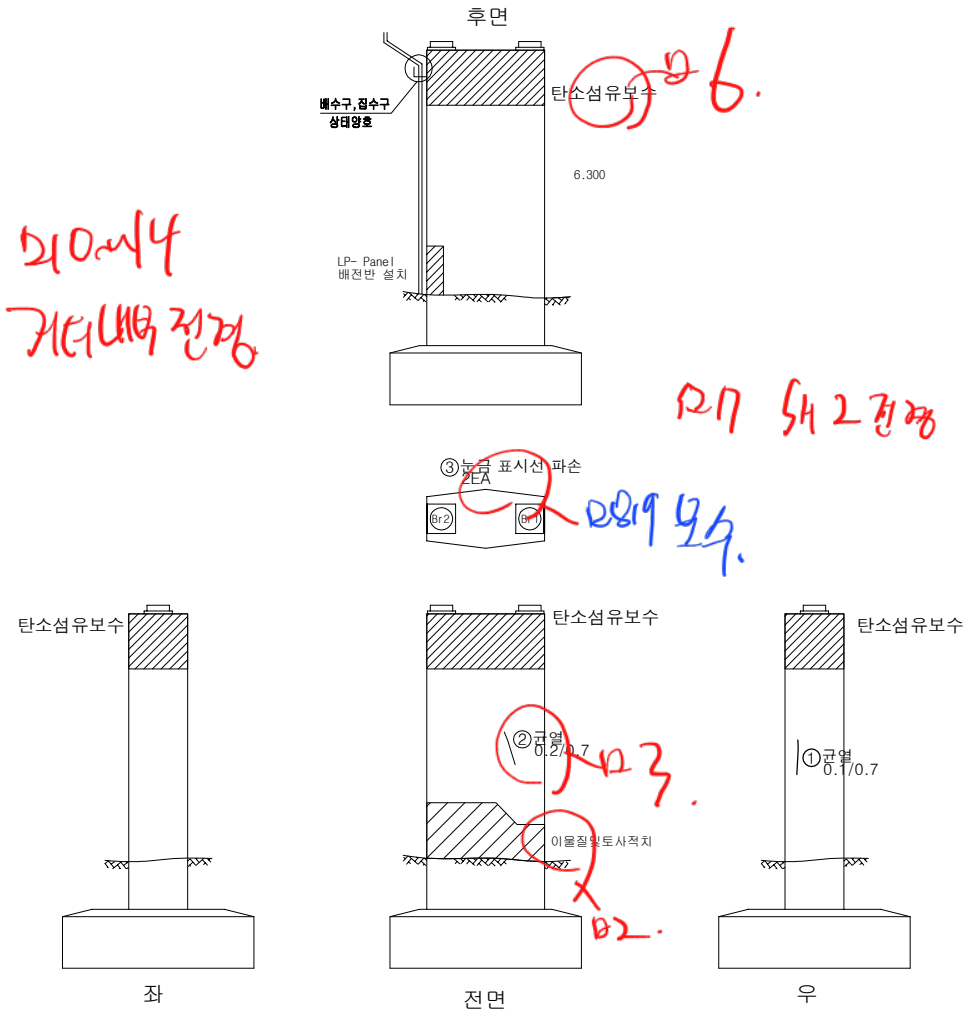

KEY PLAN



SECTION

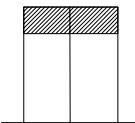


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질 퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	165	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P36)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
2	보수부재균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
3	자재적치	3	1.2	3.60	m ³	1	
4	자재적치	3	1.2	3.60	m ³	1	
5	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
6	토사적치	3	1.2	3.60	m ³	1	
7	보수부재균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
8	보수부재균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
9	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
10	보수부재균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

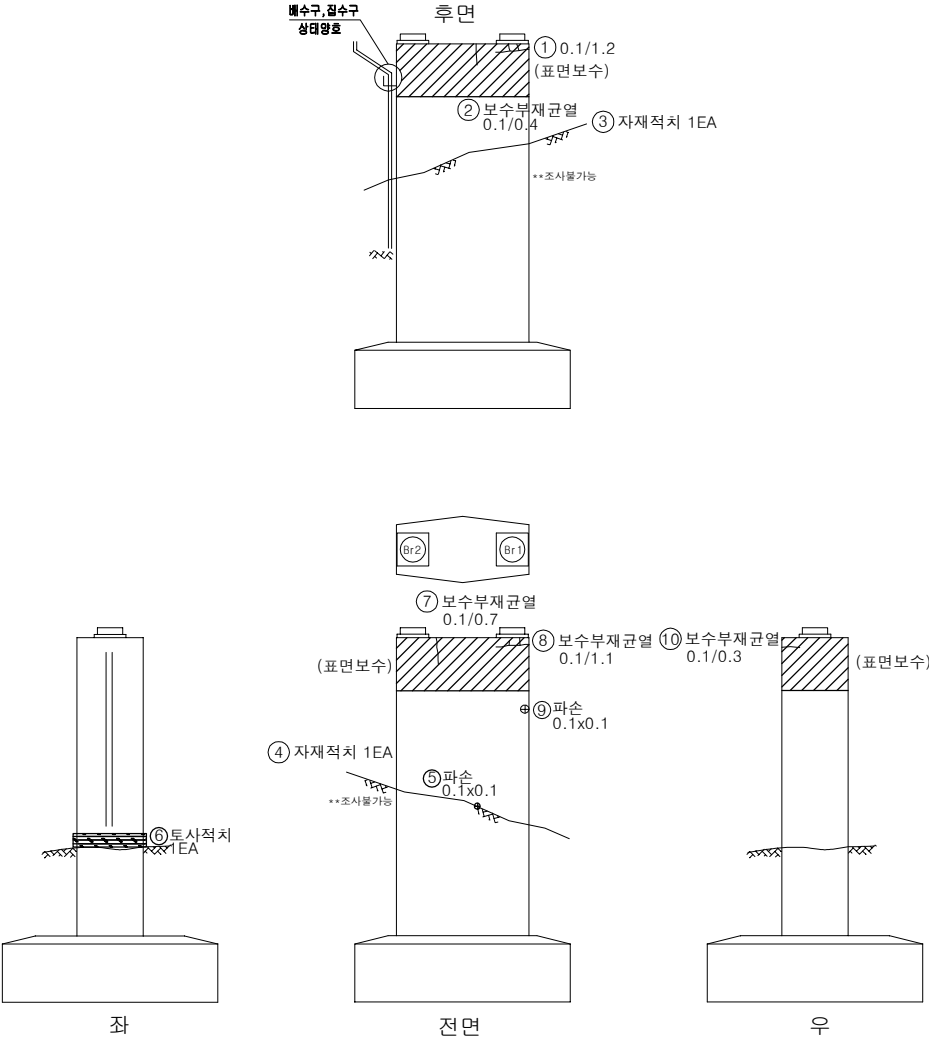

KEY PLAN



SECTION





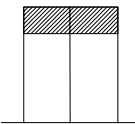


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	166	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P37)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수흔적)	0.4	7	2.80	m ²	1	
2	보수재박리, 백태	3.5	1.2	4.20	m ²	1	
3	백태	0.5	2.5	1.25	m ²	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
5	박리,잡철물노출	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
6	도장박리, 백태	4	1.2	4.80	m ²	1	
7	마감재박리	0.4	0.4	0.16	m ²	1	
8	박리	2	1.5	3.00	m ²	1	
9	표면오염(누수흔적)	0.4	8	6.40	m ²	2	
10	열화	1	2	2.00	m ²	1	
11	표면오염(누수흔적)	0.4	1.5	0.60	m ²	1	
12	점검로콘크리트퇴적	1.2	1	2.40	m ²	2	
13	콘크리트퇴적	4	0.5	2.00	m ²	1	
14	잡철물노출	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
15	균열부백태	0.2	0.4	0.40	m	1	
16	백태	2	1.5	3.00	m ²	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

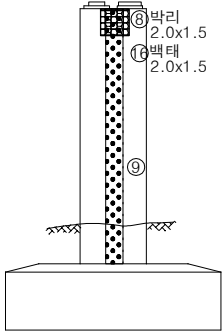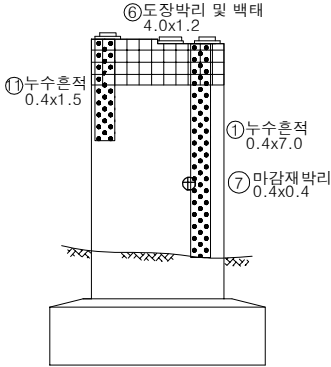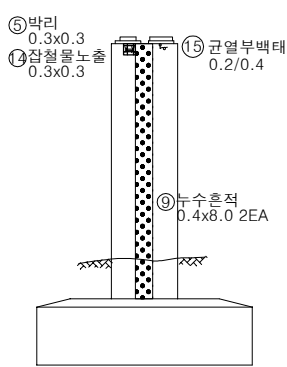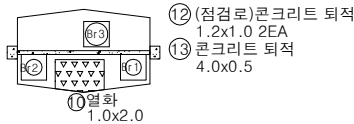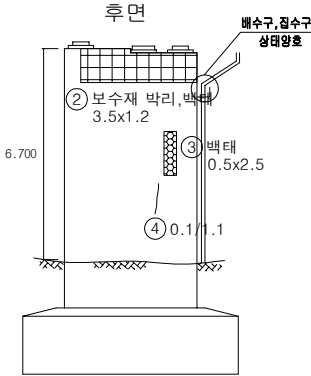

KEY PLAN




SECTION

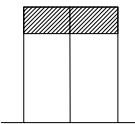

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
파괴	균열	망상균열	벽대	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	167	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P38)

손상물량표

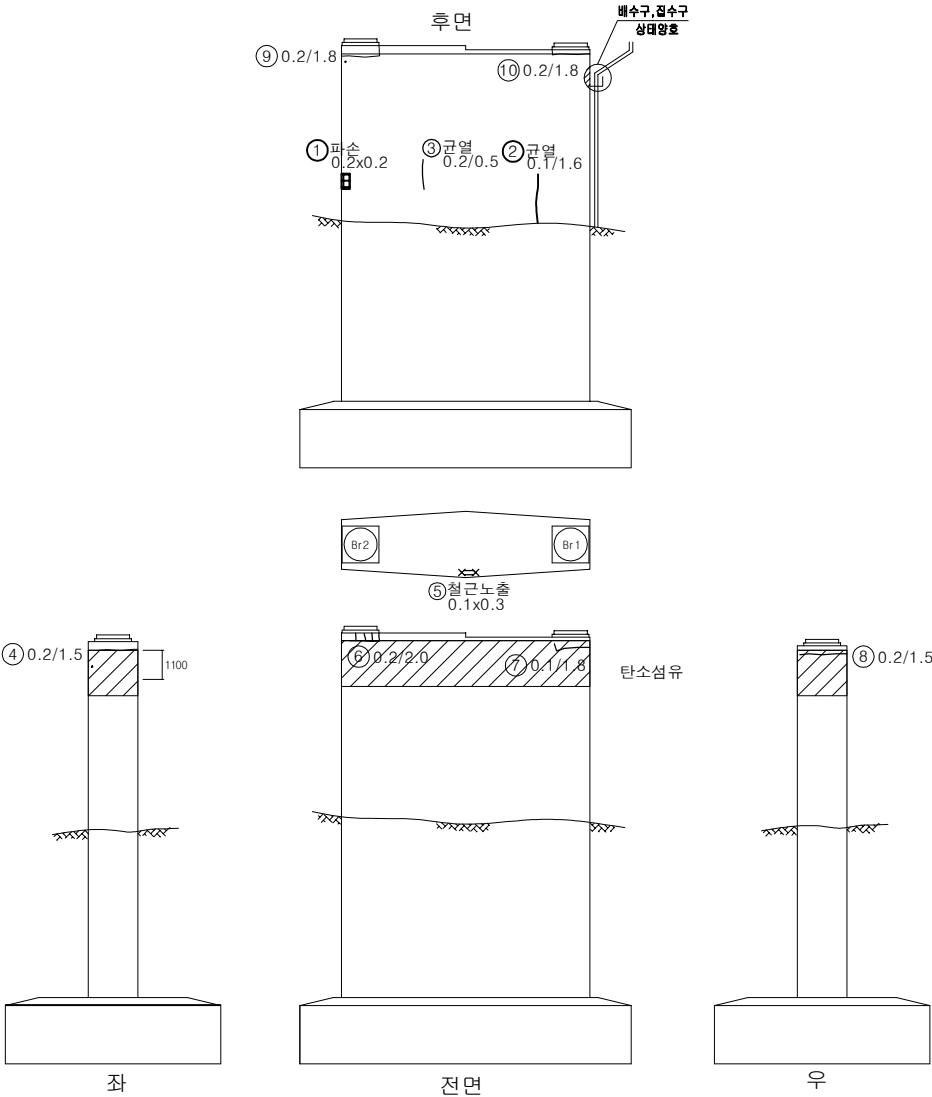


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.6	1.60	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
5	철근노출	0.1	0.3	0.03	m ²	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	1.8	1.80	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1.8	1.80	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.8	1.80	m	1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

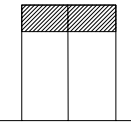


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이용분리, 층분리	이물질외력	신축이용분리	확인자	김찬구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	168	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(P39)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	점검통로변형			1	EA	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	1.7	1.70	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

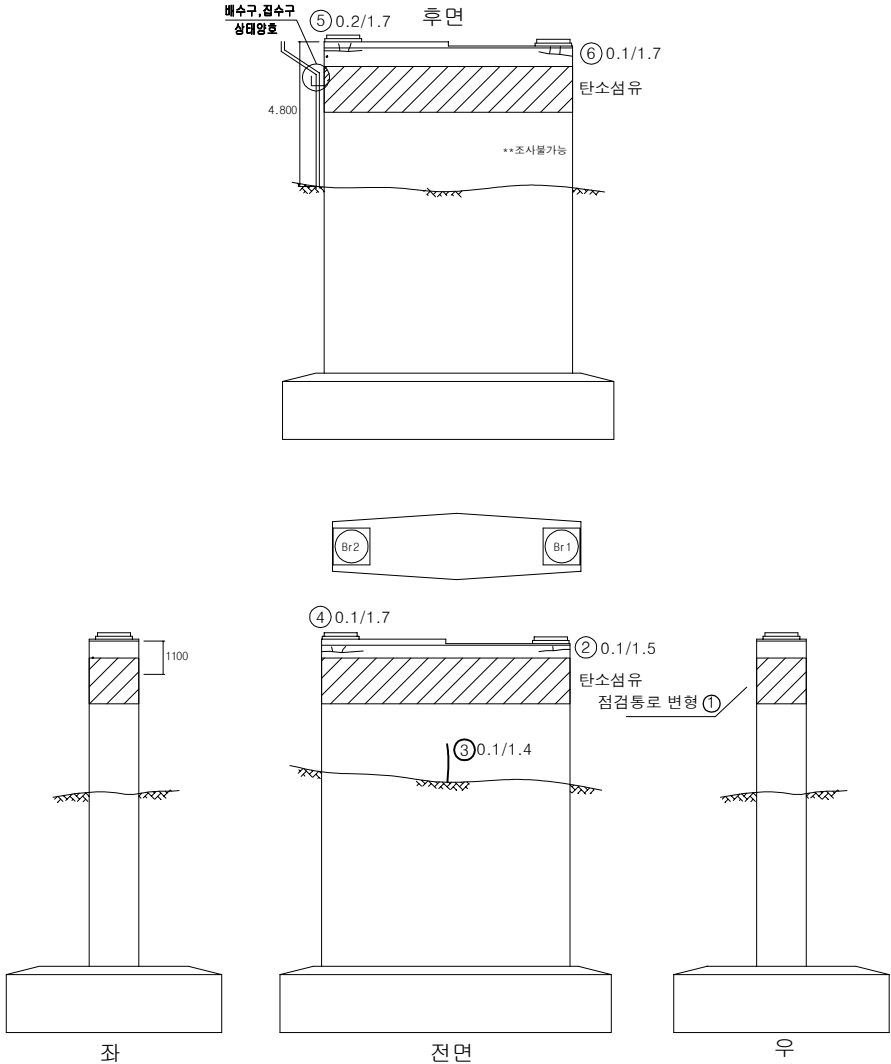

KEY PLAN



SECTION

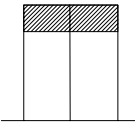


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
파 괴 레 벨	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질외력	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	169	


ID : 복정고가교 본선-상행선 하부구조(A2)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수흔적)	15	1.5	22.50	m ²	1	
2	호안블럭함몰	2	0.8	1.60	m ²	1	
3	호안블럭함몰	5	2	10.00	m ²	1	
4	표면녹물발생			9	EA	9	
5	토사퇴적	6	1.5	9.00	m ²	1	
6	토사유입	0.3	3.5	1.05	m ²	1	
7	박리	1.5	2	3.00	m ²	1	
8	누수	15	2	30.00	m ²	1	
9	철근노출	0.5	0.2	0.10	m ²	1	
10	균열부백태	0.2	1	1.00	m	1	
11	보수부재균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

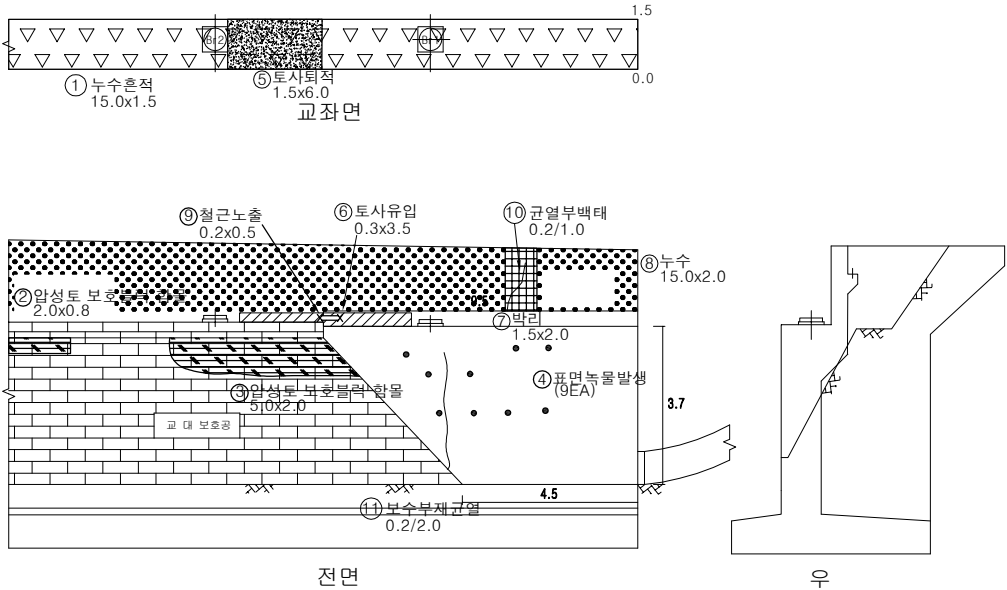

KEY PLAN

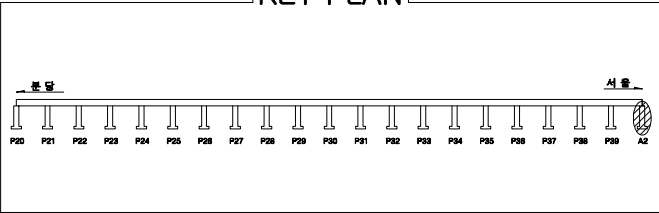


SECTION

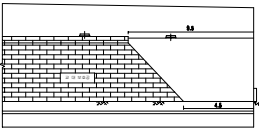

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
파 괴 예 측	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	산화이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	170	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(A1)

손 상 물 량 표

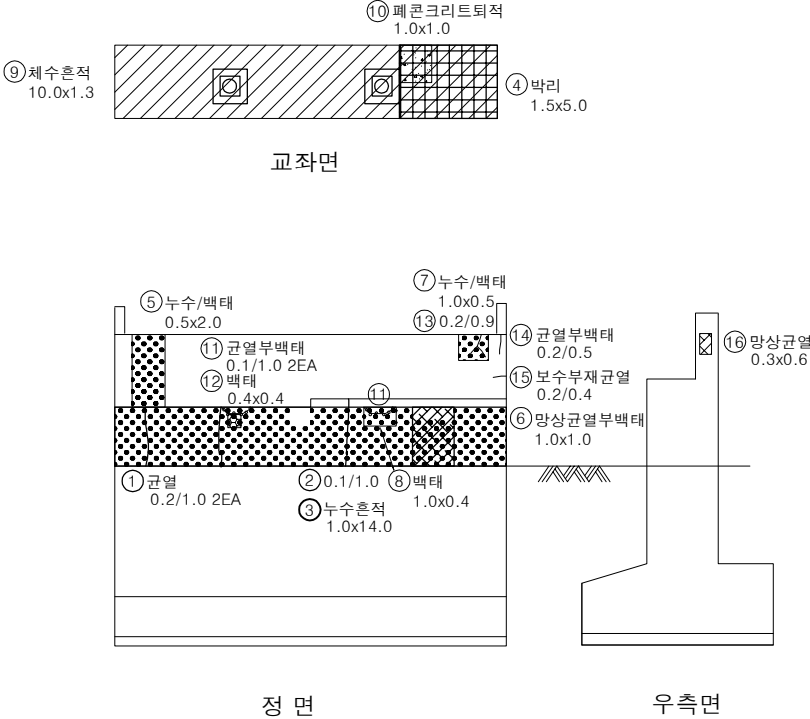


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1	2.00	m	2	
2	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
3	표면오염(누수흔적)	1	14	14.00	m ²	1	
4	박리	5	1.5	7.50	m ²	1	
5	누수,백태	2	0.5	1.00	m ²	1	
6	망상균열부백태	1	1	1.00	m ²	1	
7	누수,백태	1	0.5	0.50	m ²	1	
8	백태	1	0.4	0.40	m ²	1	
9	채수흔적	10	1.3	13.00	m ²	1	
10	페콘크리트퇴적	1	1	1.00	m ²	1	
11	균열부백태	0.1	1	2.00	m	2	
12	백태	0.4	0.4	0.16	m ²	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	0.9	0.90	m	1	
14	균열부백태	0.2	0.5	0.50	m	1	
15	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
16	망상균열	0.3	0.6	0.18	m ²	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

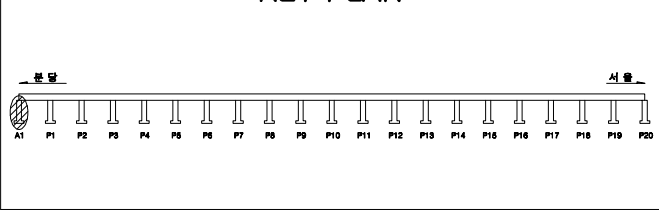

SECTION

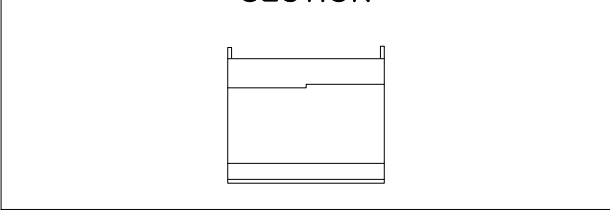


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
판 례	균열	망상균열	박리	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재로분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 종분리	이물질퇴적	산화이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	266	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P1)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

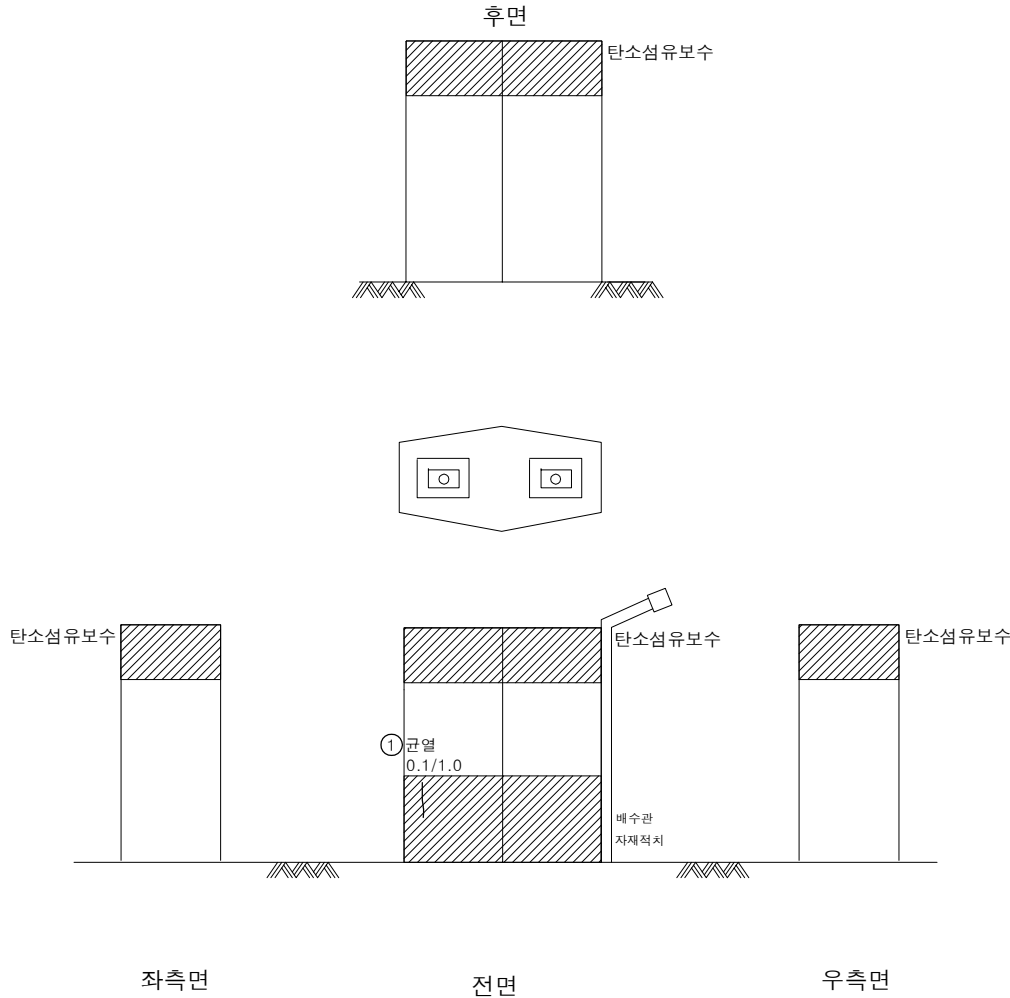


KEY PLAN



SECTION

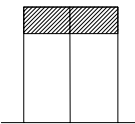


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
파 괴 현 상	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이용분리, 층분리	이물질외력	신축이용 분재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	267	

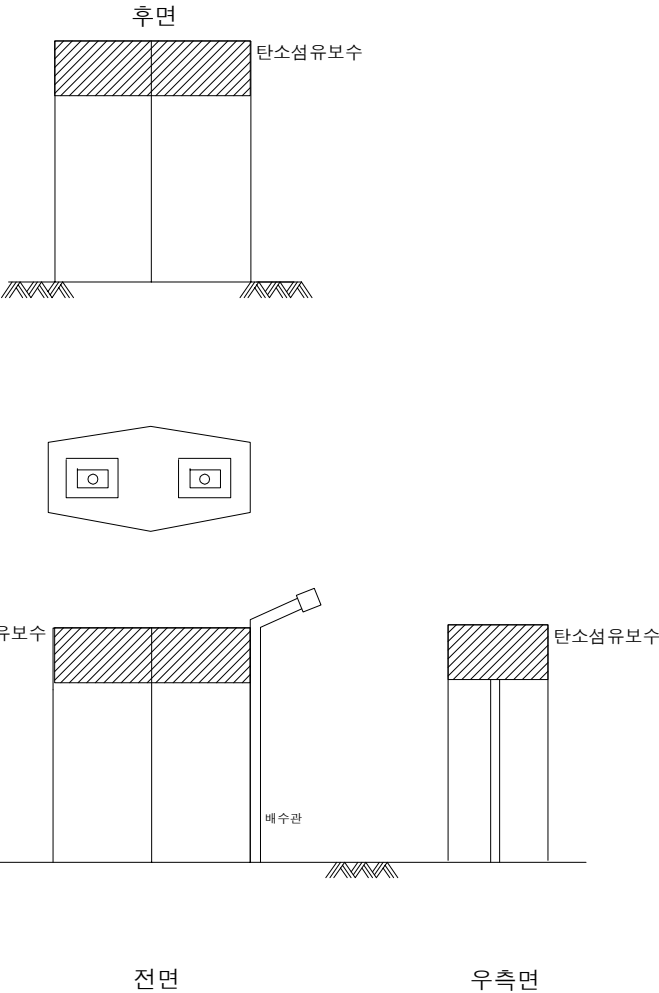


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	상태양호						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

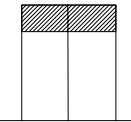


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역							
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월			
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인			
	박리, 파손	사면이동분리, 층분리	이물질퇴적	신축이동 분재	확인자	김 찬 구			
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	268			


ID : 북정고가교 본선-하행선 하부구조(P3)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.80	m	2	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

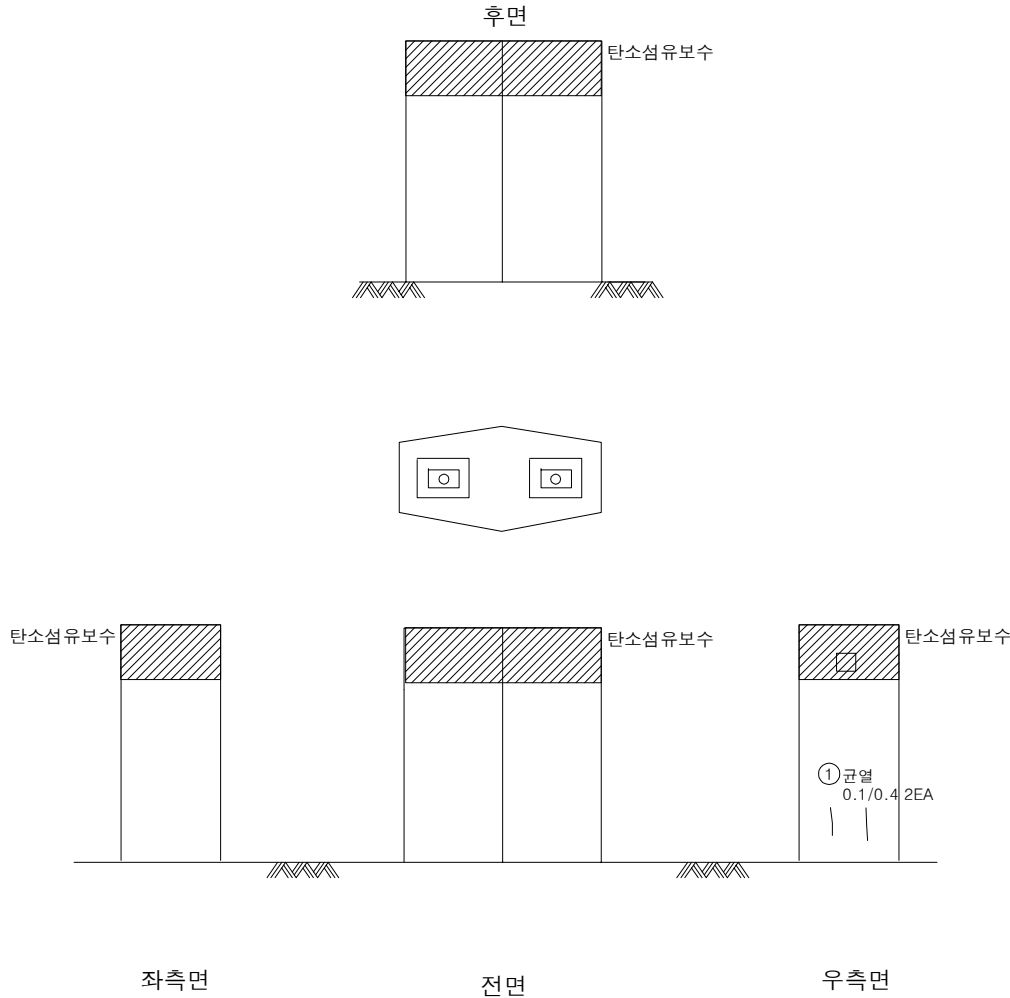

KEY PLAN




SECTION

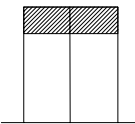


용역명		2023년 하반기 북정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	269	


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	상태양호						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

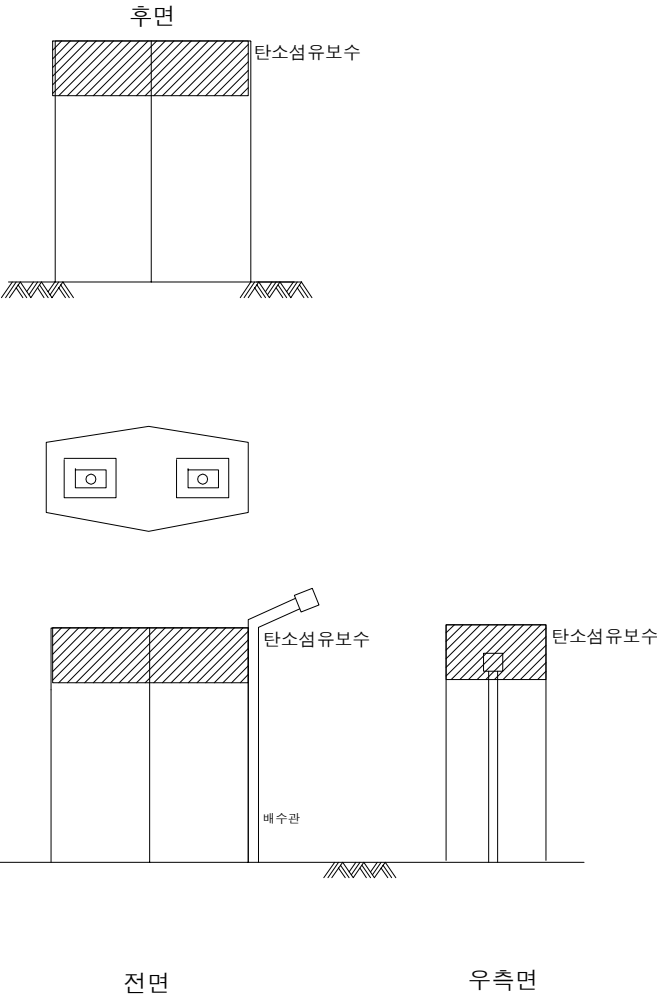

KEY PLAN



SECTION



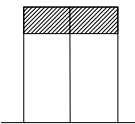


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	270	

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P5)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
5	점검사다리변형			1	EA	1	
6	보수부들뜸	0.2	0.4	0.16	m ²	2	
7	균열(1.4mm)	1.4	2.5	2.50	m	1	
8	파손	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

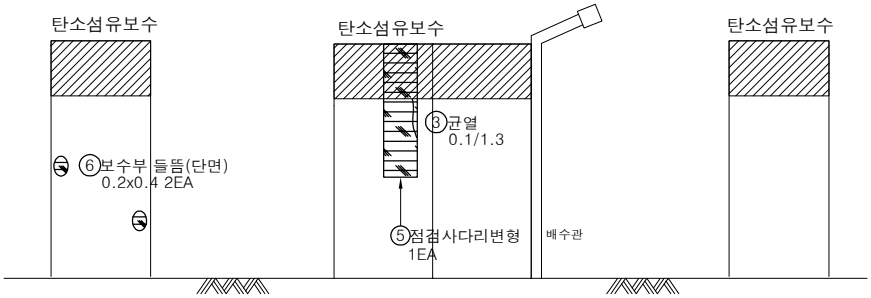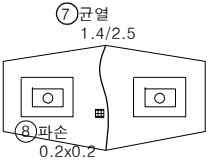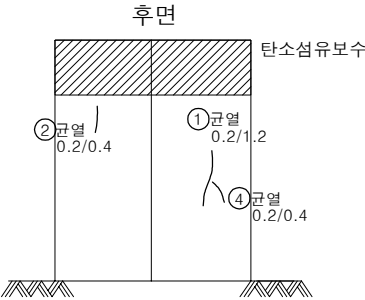


좌측면


전면

우측면

KEY PLAN

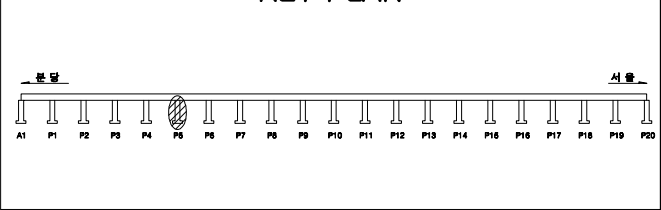

SECTION



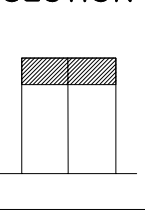


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이용분리, 층분리	이물질퇴적	신축이용 분재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	표장의 요철	기타	도면번호	271	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P6)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	3	3.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.9	0.90	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1	2.00	m	2	
5	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

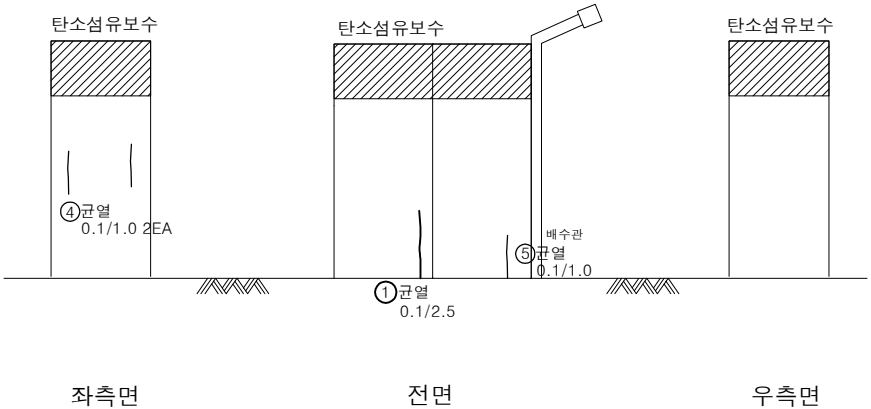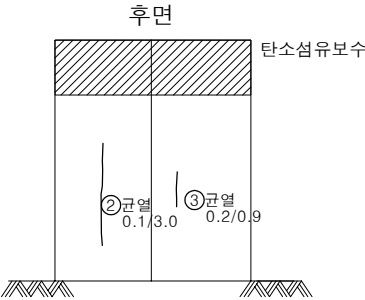

KEY PLAN



SECTION

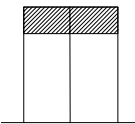


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공미흡분리, 층분리	이물질외력	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	표장의 요철	기타	도면번호	272	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P7)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.6	1.60	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
6	파손	0.2	0.1	0.02	m ²	1	
7	배수관문힘			1	EA	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

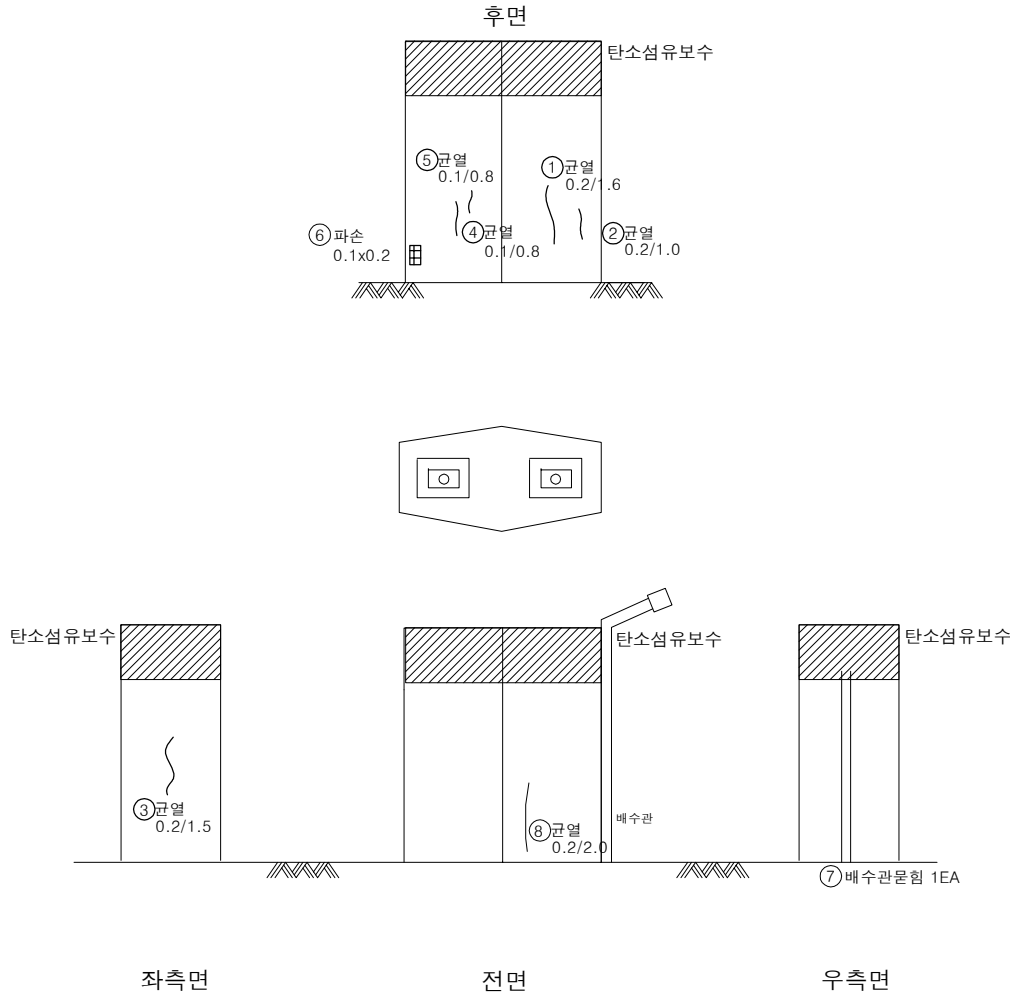

KEY PLAN



SECTION

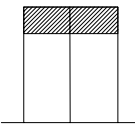


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	273	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P8)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.7	1.40	m	2	
4	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

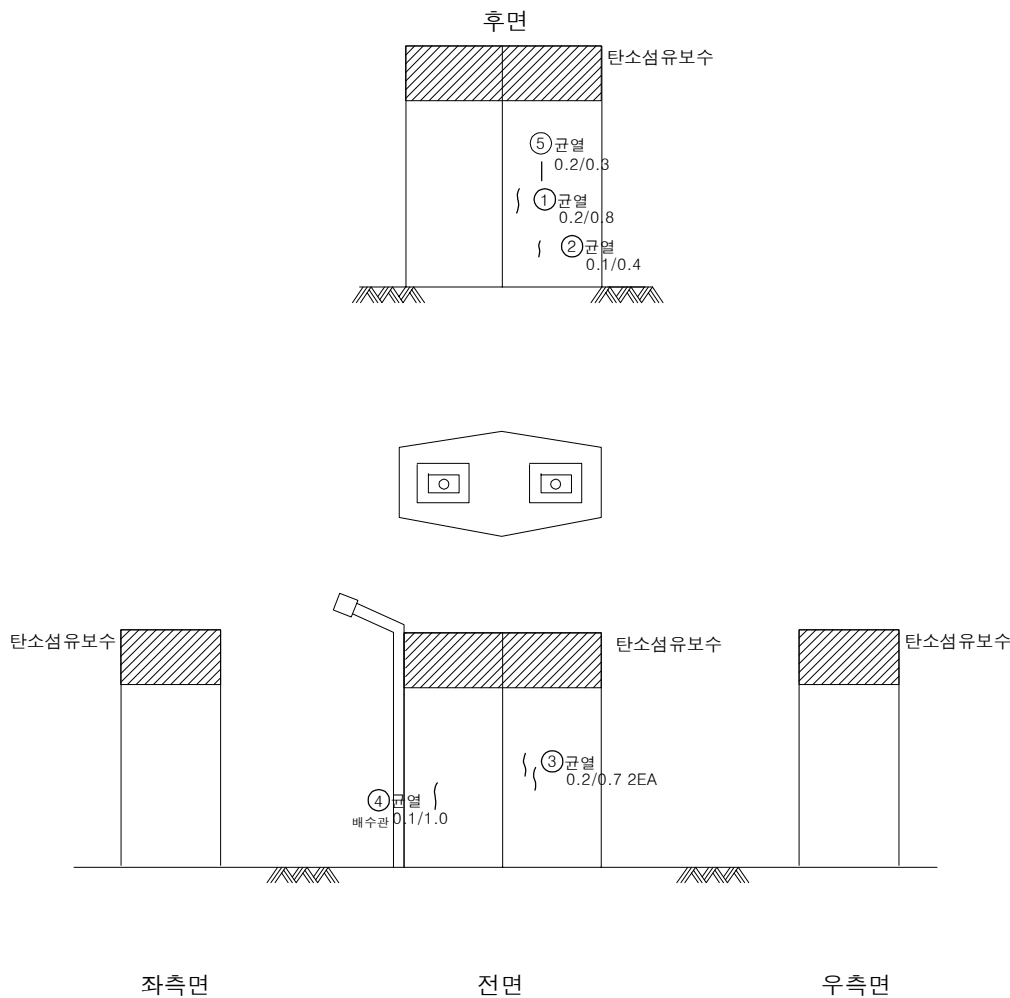

KEY PLAN



SECTION



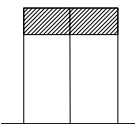


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	274	

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P9)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.1	1.10	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.6	1.60	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
8	보수부재균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
12	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
13	표면박리	0.2	0.5	0.20	m ²	2	
14	표면박리	0.3	1	0.30	m ²	1	
15	표면박리	1	1	1.00	m ²	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

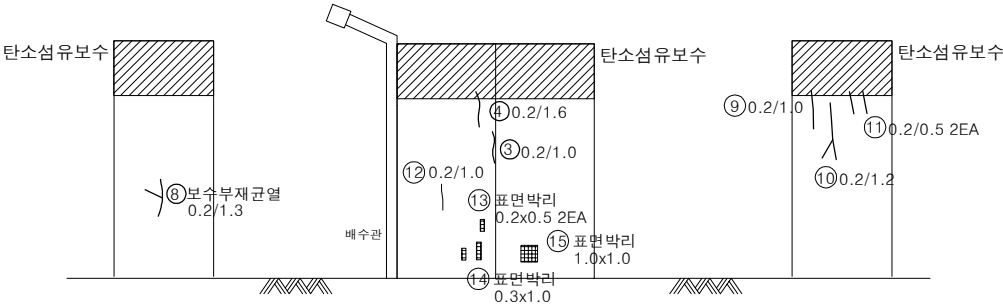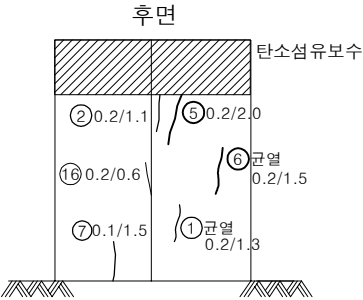


좌측면


전면

우측면

KEY PLAN

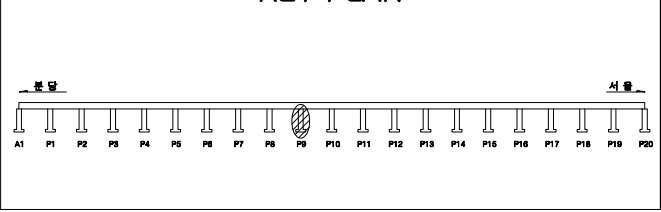

SECTION

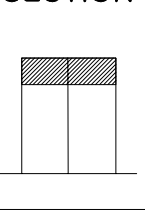


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이용분리, 층분리	이물질퇴적	신축이용 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	275	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P10)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
3	표면오염(누수흔적)	2	8	16.00	m ²	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
5	백태	0.4	0.3	0.12	m ²	1	
6	백태	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
7	보수부재균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
8	채수	2.5	3.5	8.75	m ²	1	
9	보수부들뜸	0.1	0.8	0.08	m ²	1	
10	보수부들뜸	0.1	0.9	0.09	m ²	1	
11	표면오염(누수흔적)	1	8	8.00	m ²	1	
12	점검계단덮개파손			1	EA	1	
13	파손	0.1	0.1	0.03	m ²	3	
14	표면오염(누수흔적)	0.3	8	4.80	m ²	2	
15	망상균열	1	0.5	0.50	m ²	1	
16	표면오염(누수흔적)	0.5	8	4.00	m ²	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

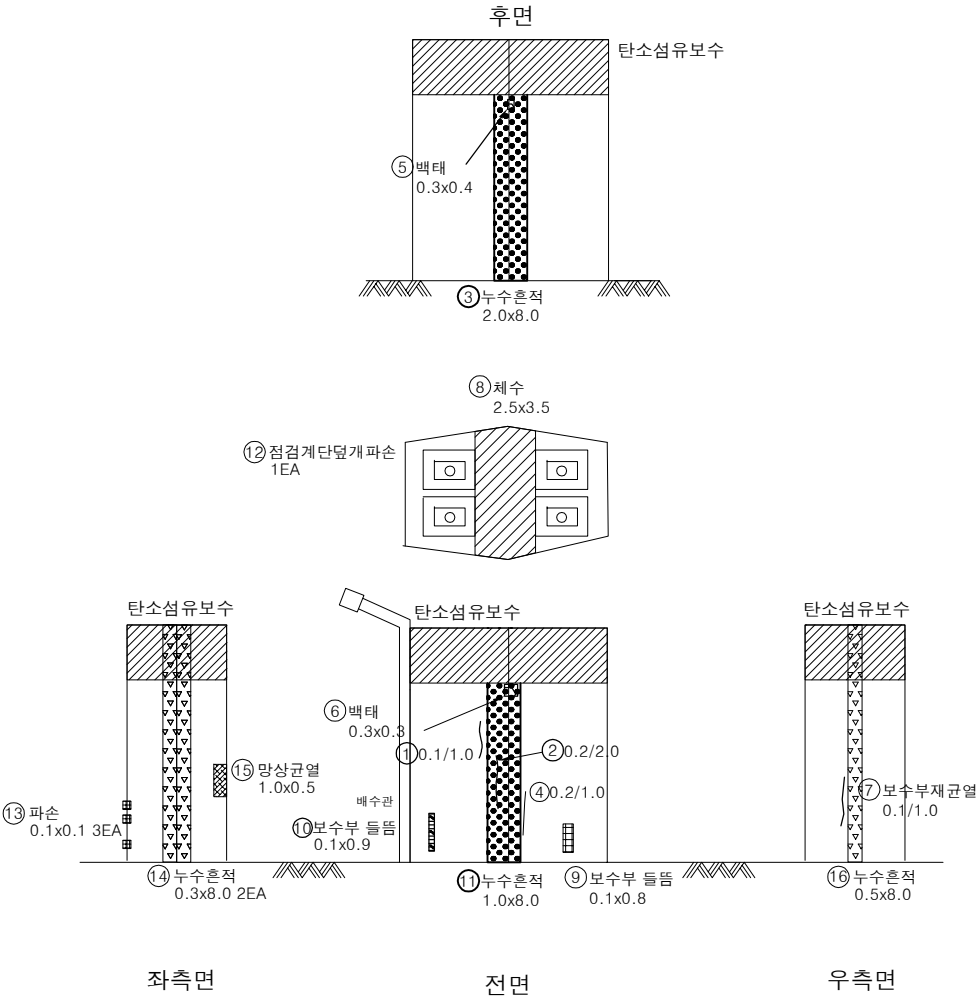

KEY PLAN

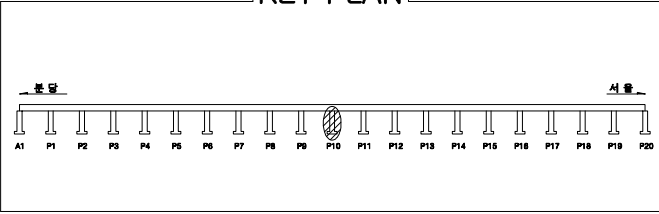




SECTION

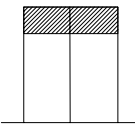

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	균열	망상균열	백태	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	표장의 요철	기타	도면번호	276	

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P11)

손상물량표

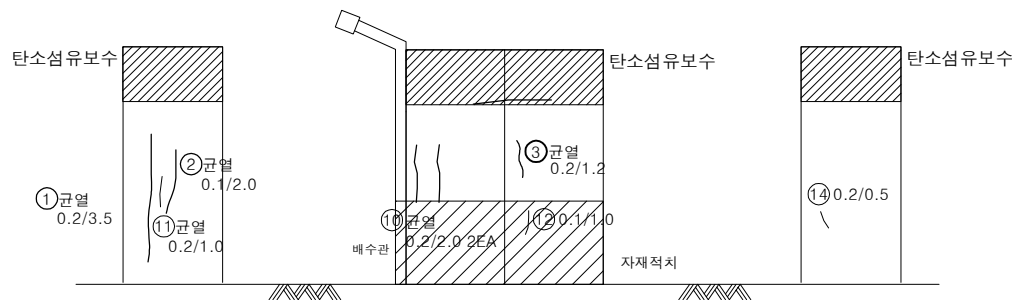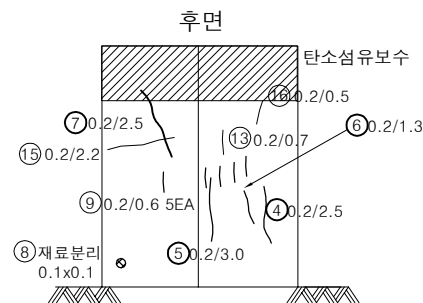


좌측면

전면


우측면

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	3.5	3.50	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	2	2.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	3	3.00	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
8	재료분리	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.6	3.00	m	5	
10	균열(0.2mm)	0.2	2	4.00	m	2	
11	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	2.2	2.20	m	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN

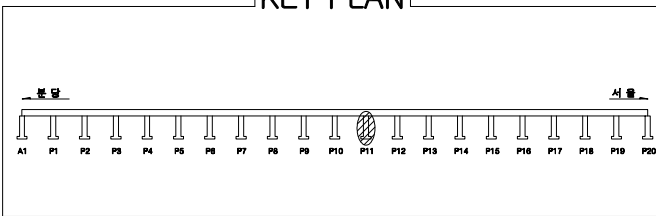

SECTION

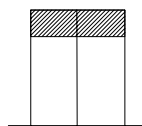


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
파 괴 레 벨	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이용분리, 층분리	이물질퇴적	신축이용 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	277	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P12)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부재균열 (0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
2	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1	2.00	m	2	
4	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
5	균형	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
6	균형	0.1	0.3	0.03	m ²	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

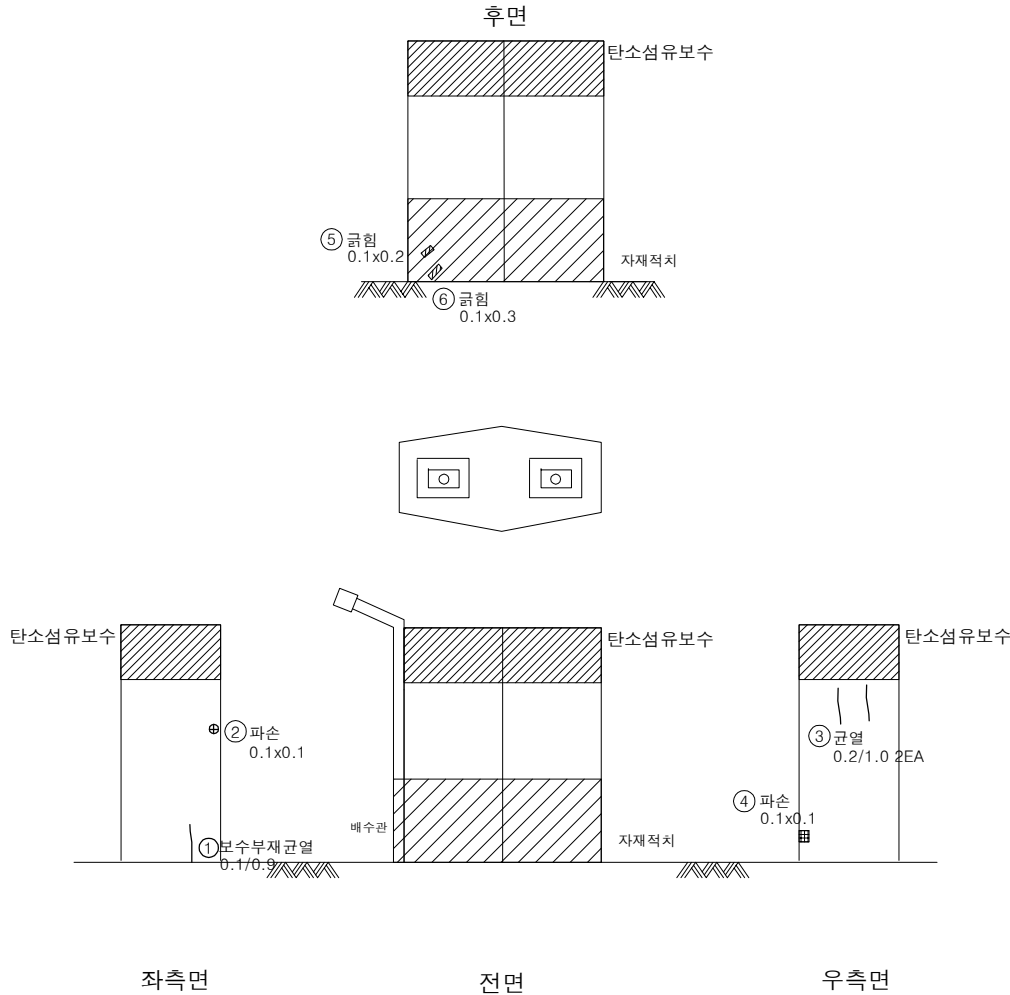

KEY PLAN

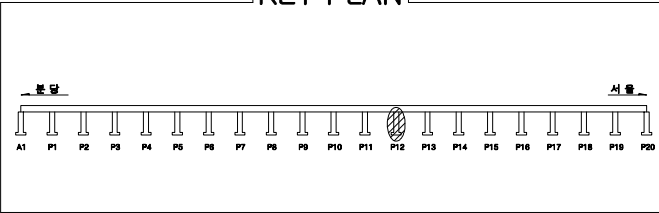

SECTION

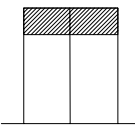


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
판례	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 종분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	278	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P13)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수흔적)	3	8	24.00	m ²	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

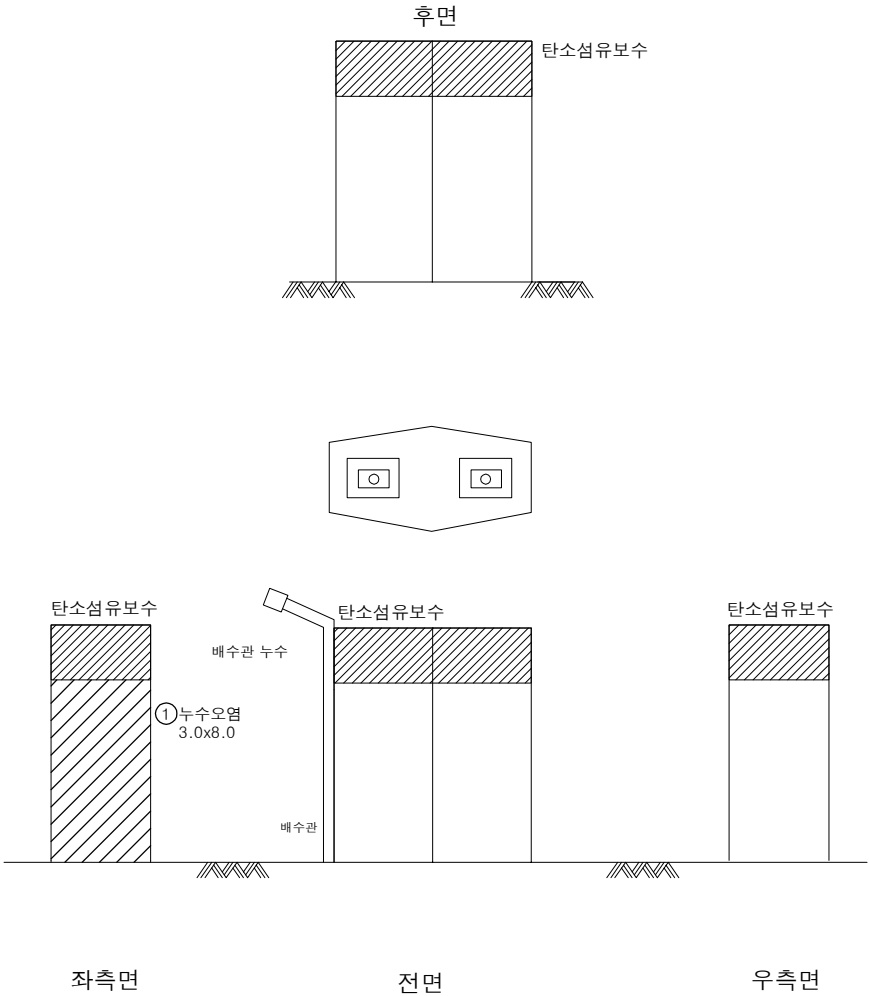

KEY PLAN



SECTION

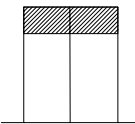


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
파 괴 현 상	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	279	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P14)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.6	1.60	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
6	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1	2.00	m	2	
8	균열(0.2mm)	0.2	3	3.00	m	1	
9	표면오염(누수흔적)	3	2	6.00	m ²	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
11	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
12	파손	0.1	0.1	0.02	m ²	2	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

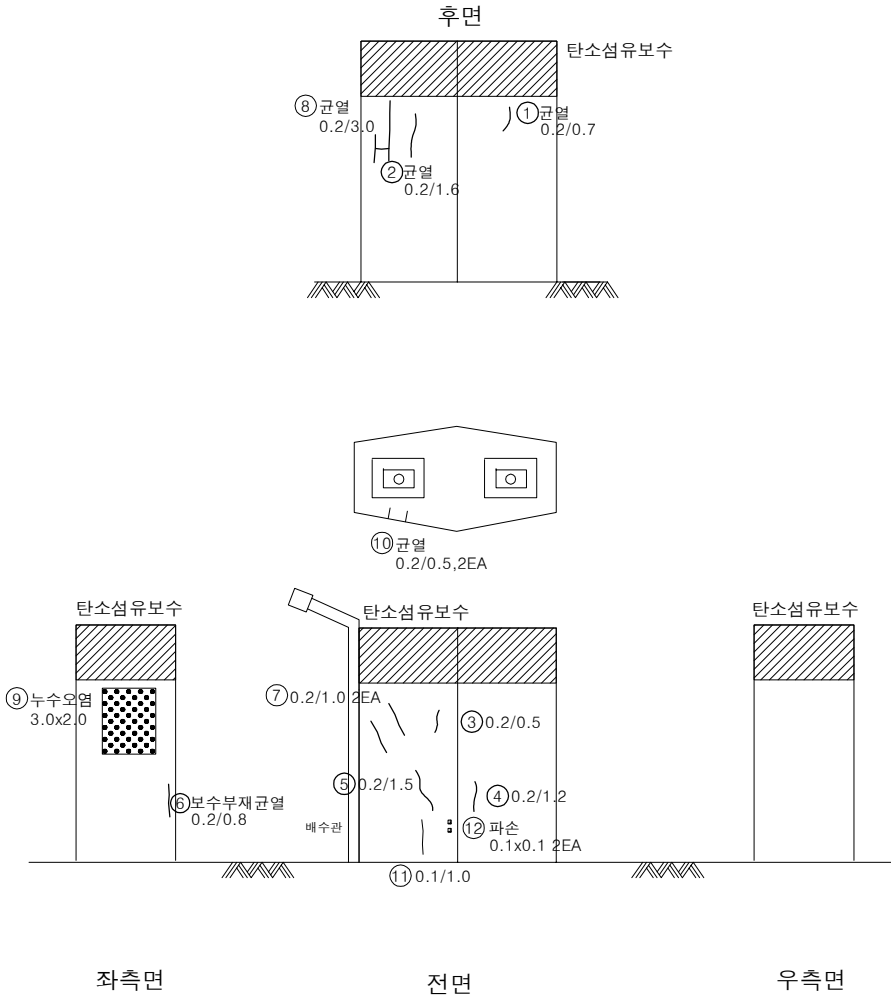

KEY PLAN

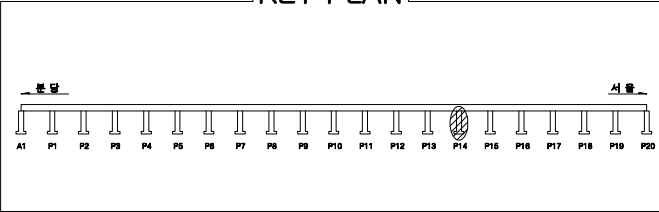

SECTION

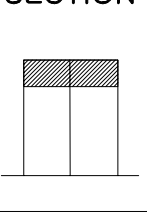


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공미흡분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	280	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P15)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.4	1.40	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
5	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1	2.00	m	2	
8	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

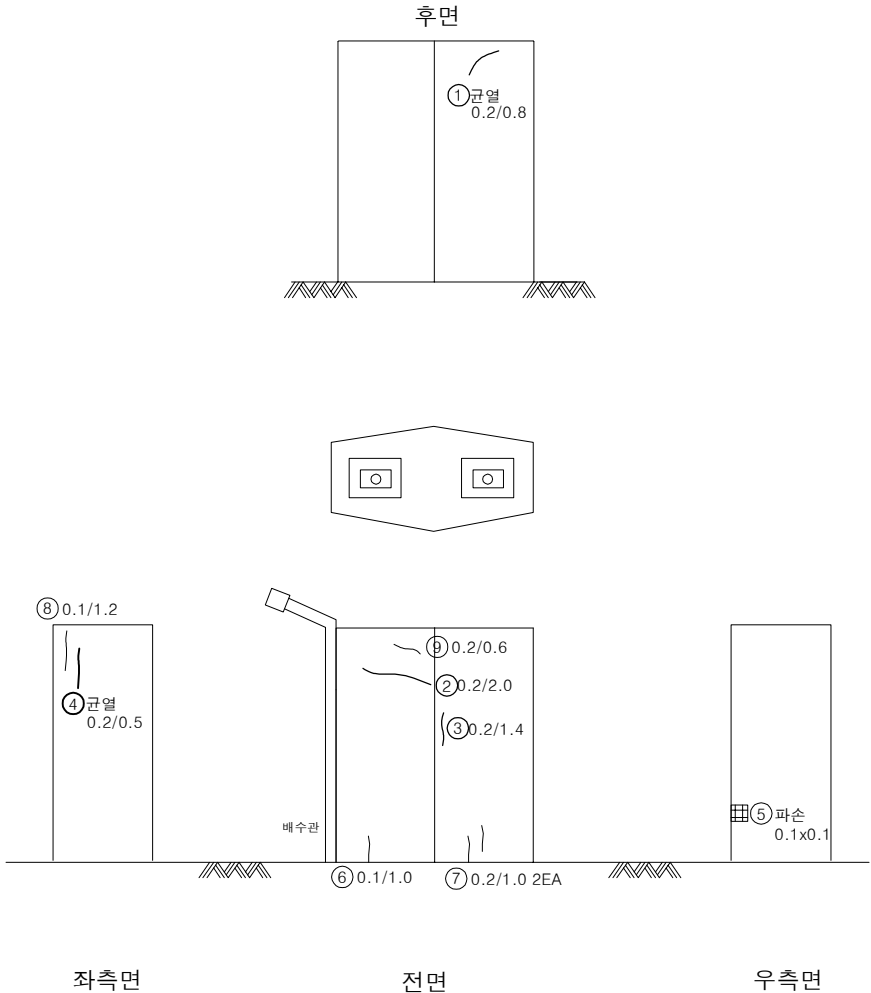

KEY PLAN

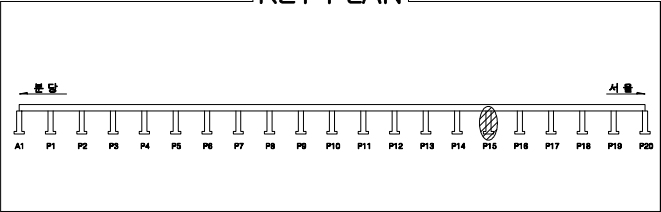

SECTION

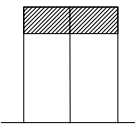


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	281	


ID : 북정고가교 본선-하행선 하부구조(P16)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.7	1.40	m	2	
4	균열(0.1mm)	0.1	1	2.00	m	2	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.9	0.90	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1	2.00	m	2	
8	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
10	망상균열	1.5	2	3.00	m ²	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
12	망상균열	0.7	0.8	0.56	m ²	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

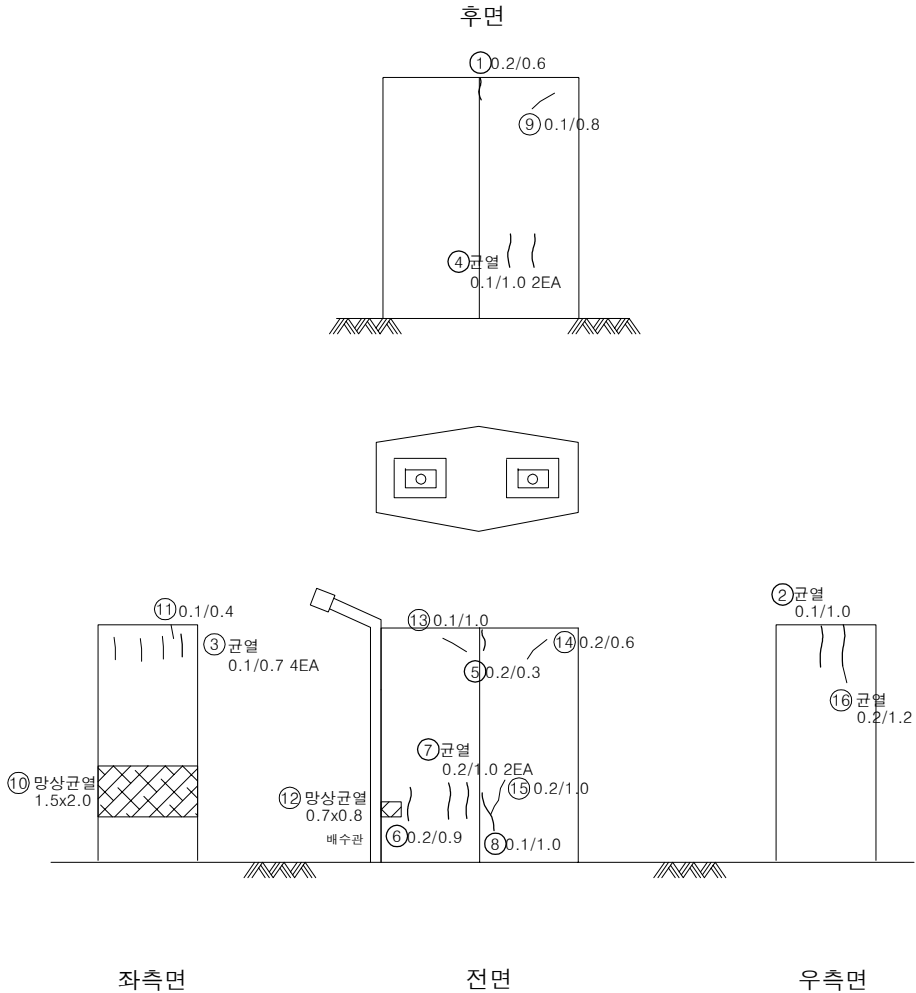

KEY PLAN

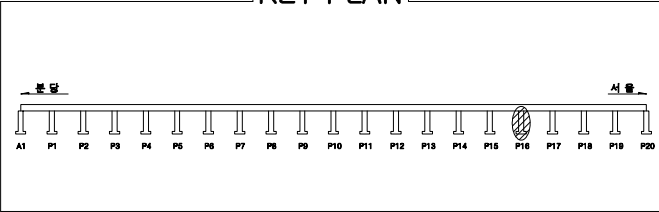

SECTION



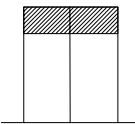


용역명		2023년 하반기 북정고가교 정밀안전진단 용역					
파 괴 레 벨	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	282	

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P17)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1	2.00	m	2	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.8	1.60	m	2	
7	망상균열	2	1.5	3.00	m ²	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.40	m	2	
9	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1	11.00	m	11	
11	재료분리	0.7	0.5	0.35	m ²	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

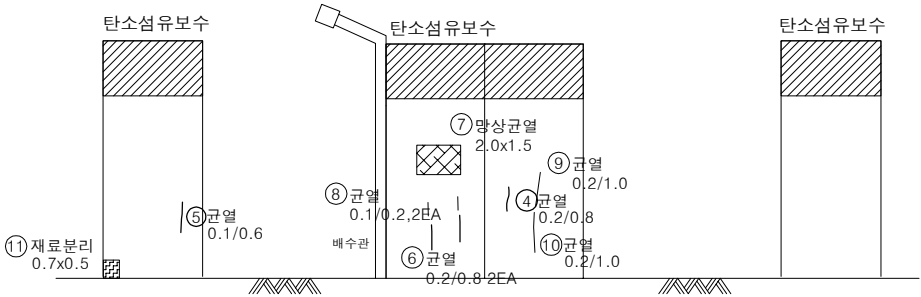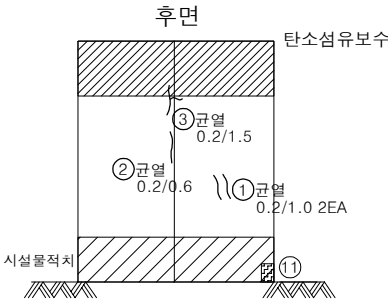


좌측면


전면

우측면

KEY PLAN



SECTION



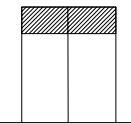


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이용분리, 중분리	이물질퇴적	신축이용 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	283	

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P18)

손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1	2.00	m	2	
4	파손	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
5	망상균열	1	6	6.00	m ²	1	
6	망상균열	6	3	18.00	m ²	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
10	보수부재균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	0.8	1.60	m	2	
16	균열(0.2mm)	0.2	1	3.00	m	3	
17	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
18	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
19	망상균열	0.5	1	0.50	m ²	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

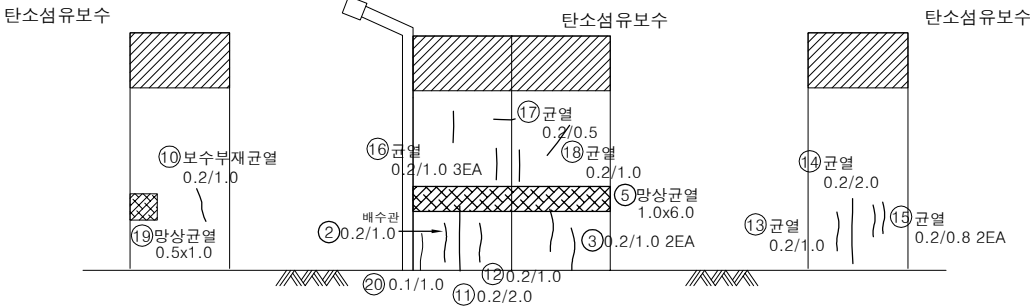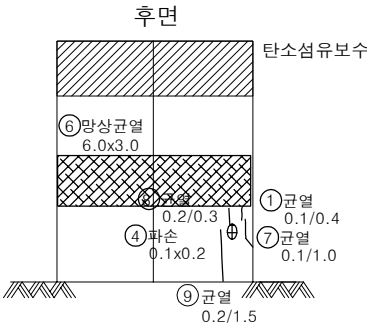



좌측면

전면

우측면

KEY PLAN

SECTION

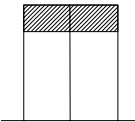


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	① 균열	② 망상균열	③ 벽면	④ 편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	⑤ 재료분리	⑥ 철근노출	⑦ 철근부식	⑧ 좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	⑨ 박리, 파손	⑩ 시공미흡분리, 층분리	⑪ 이물질퇴적	⑫ 산화이온 본래	확인자	김 찬 구	
	⑬ 누수, 변색	⑭ 배수구	⑮ 포장의 요철	⑯ 기타	도면번호	284	

ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P19)



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	2.5	5.00	m	2	
2	표면오염(누수흔적)	0.3	8	2.40	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
4	망상균열	3	4	12.00	m ²	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	1	2.00	m	2	
6	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
7	백태	0.1	0.6	0.06	m ²	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	1.1	1.10	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	3.3	3.30	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	0.2	0.80	m	4	
13	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	3	3.00	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	1.6	3.20	m	2	
18	균열(0.2mm)	0.2	1.6	1.60	m	1	
19	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
20	표면오염(누수흔적)	1	8	8.00	m ²	1	
21	콘구멍부식			2	EA	2	
22	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
23	콘구멍부식,철재미제거부부식			2	EA	2	
24	보수재박리	1.2	0.2	0.24	m ²	1	
25	파손	0.1	0.1	0.02	m ²	2	
26	균열부백태	0.1	0.6	0.60	m	1	
27	발침장치부식	0.1	2	2	EA	2	
28	발침장치부식	0.1	1	2	EA	2	
29	폐자재적치			1	EA	1	
30	백태	0.1	0.7	0.07	m ²	1	
31	백태	0.3	1.3	0.39	m ²	1	
32	균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
33	백태	0.8	1	0.80	m ²	1	
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

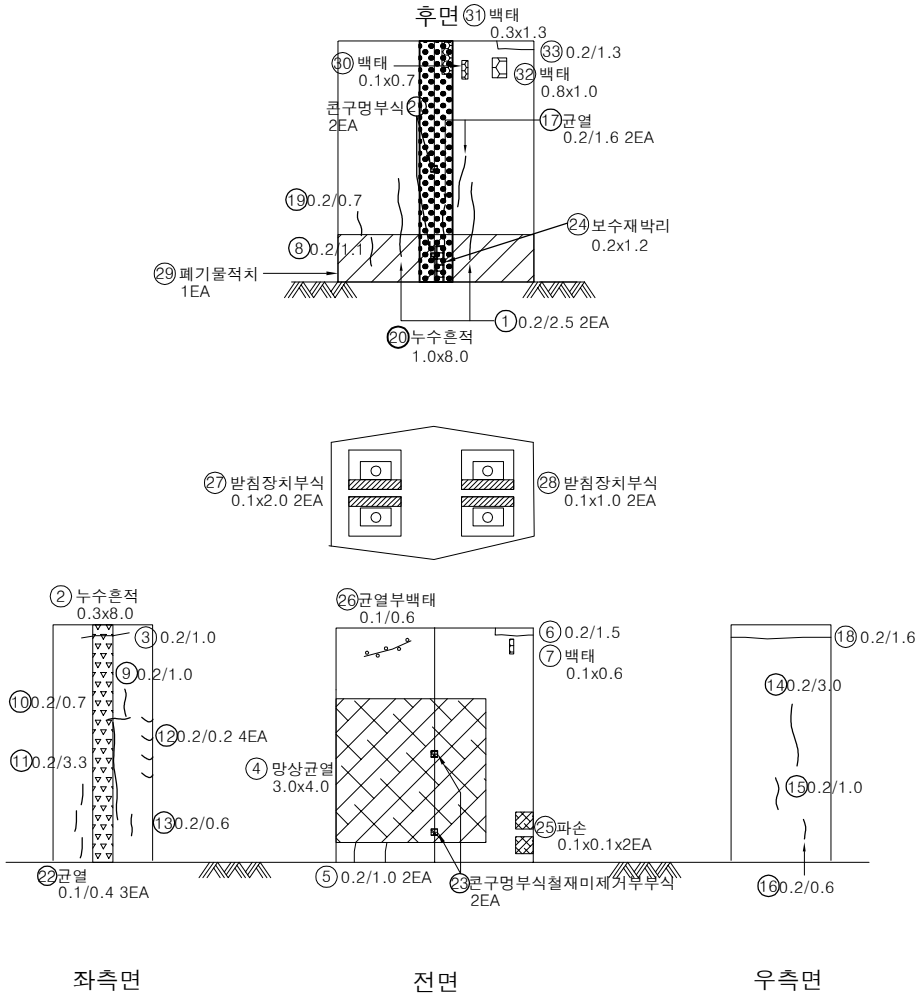

KEY PLAN


SECTION

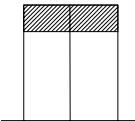


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
판례	균열	망상균열	백태	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희승 외 17인	
	바리, 파손	사면이동분리, 흙분리	이물질퇴적	신축이동 분재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	표장의 요철	기타	도면번호	285	

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
2	철근마감불량		0.2	0.20	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.9	0.90	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1.3	1.30	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	1.6	1.60	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	1.1	1.10	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

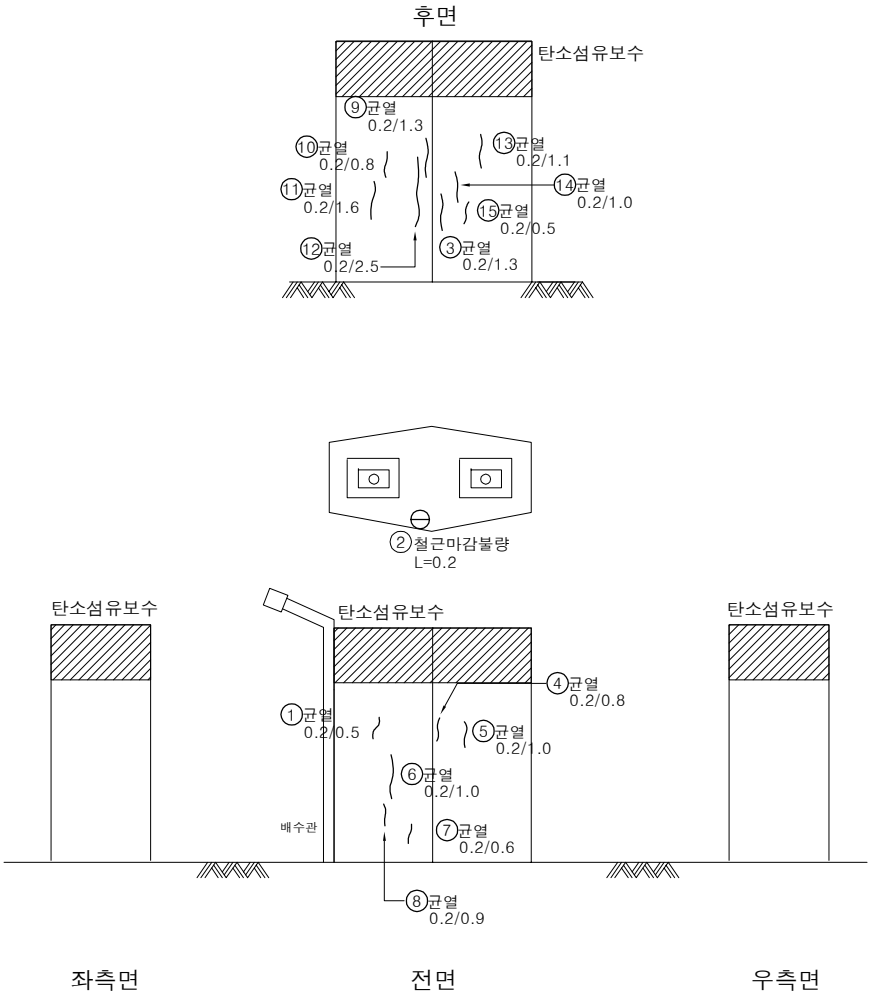

KEY PLAN



SECTION

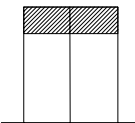


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희승 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	286	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P21)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	7	7.00	m	1	
3	망상균열	0.6	1	0.60	m ²	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
8	망상균열	1.5	1.5	2.25	m ²	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	0.6	1.20	m	2	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	1.4	1.40	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
19	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	0.6	1.20	m	2	
21	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
22	균열(0.2mm)	0.2	1.5	3.00	m	2	
23	망상균열	3	1.5	4.50	m ²	1	
24	철근미제거		0.2	0.40	m	2	
25	균열(0.2mm)	0.2	5	5.00	m	1	
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

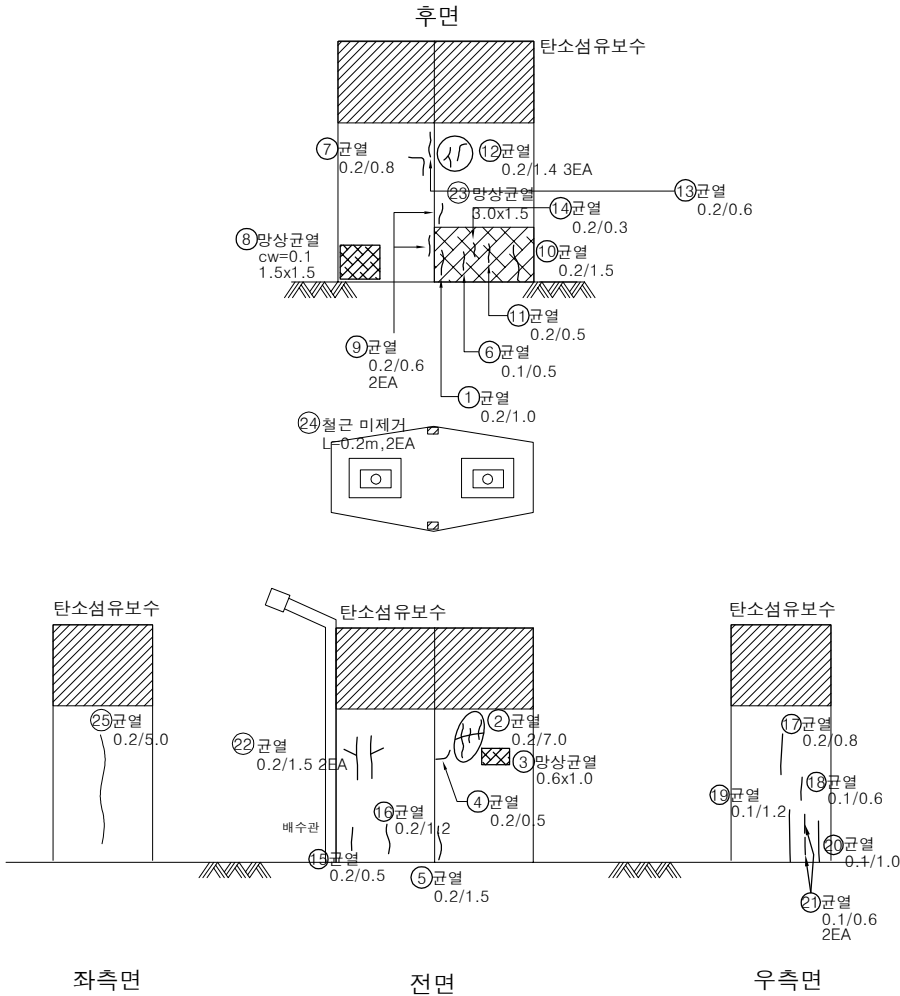

KEY PLAN



SECTION

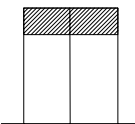


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	사면이동분리, 흙분리	이물질퇴적	신축이동 분쇄	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	287	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P22)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	표면오염(누수흔적)	0.7	6	4.20	m ²	1	
2	표면오염(누수흔적)	3	4	12.00	m ²	1	
3	백태	2	1.2	2.40	m ²	1	
4	파손	0.2	0.3	0.06	m ²	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
6	균열부백태	0.1	0.3	0.30	m	1	
7	백태	0.4	0.6	0.24	m ²	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
9	백태	2	1	2.00	m ²	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
11	백태	4	2.5	10.00	m ²	1	
12	박리	4	2.5	10.00	m ²	1	
13	표면오염(누수흔적)	0.4	7	2.80	m ²	1	
14	받침장치부식			1	EA	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	0.5	2.00	m	4	
16	균열(0.4mm)	0.4	0.2	0.20	m	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	0.5	2.00	m	4	
18	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
19	균열(1.0mm)	1	0.5	0.50	m	1	
20	균열(0.3mm)	0.3	2.5	2.50	m	1	
21	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
22	백태	0.2	0.4	0.08	m ²	1	
23	백태	0.5	0.5	0.25	m ²	1	
24	변색	1.3	6	7.80	m ²	1	
25	백태	1	0.5	0.50	m ²	1	
26	표면오염(누수흔적)	4	6	24.00	m ²	1	
27	백태	0.4	5	2.00	m ²	1	
28	파손	0.1	0.1	0.03	m ²	3	
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

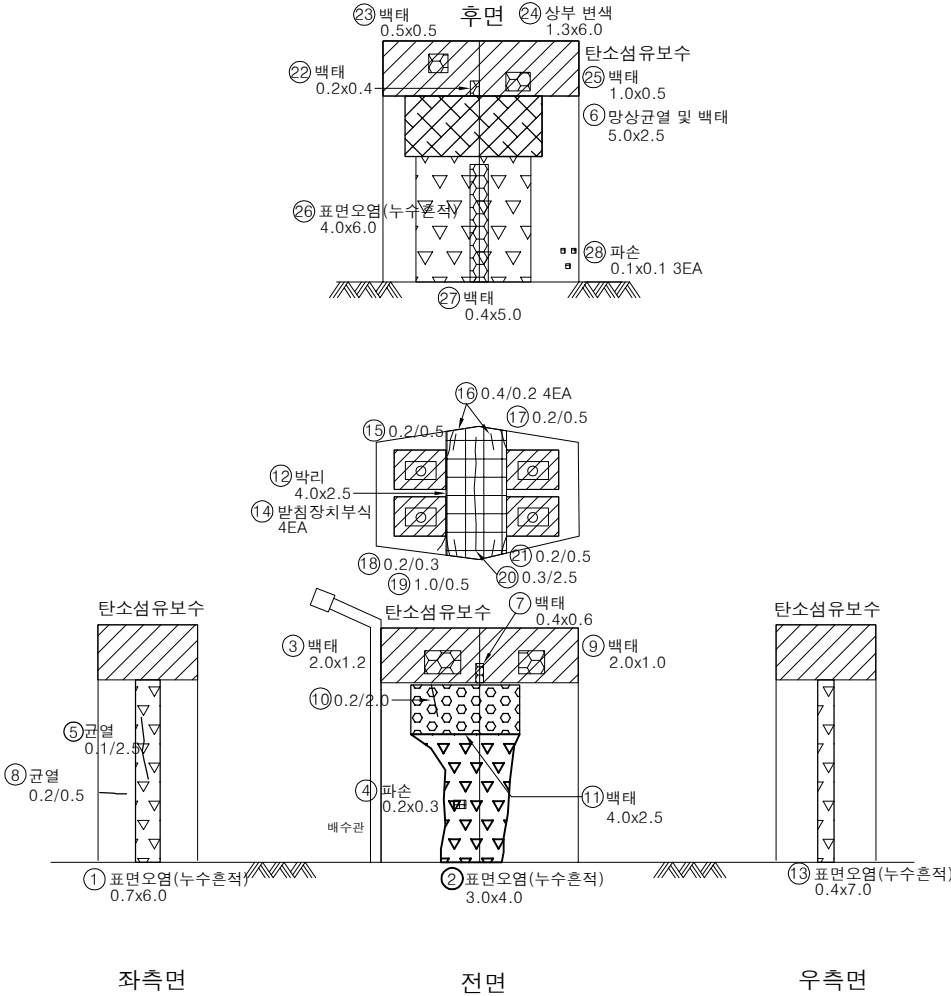


KEY PLAN



SECTION

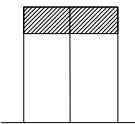


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	균열	망상균열	백태	변형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 흙분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	288	

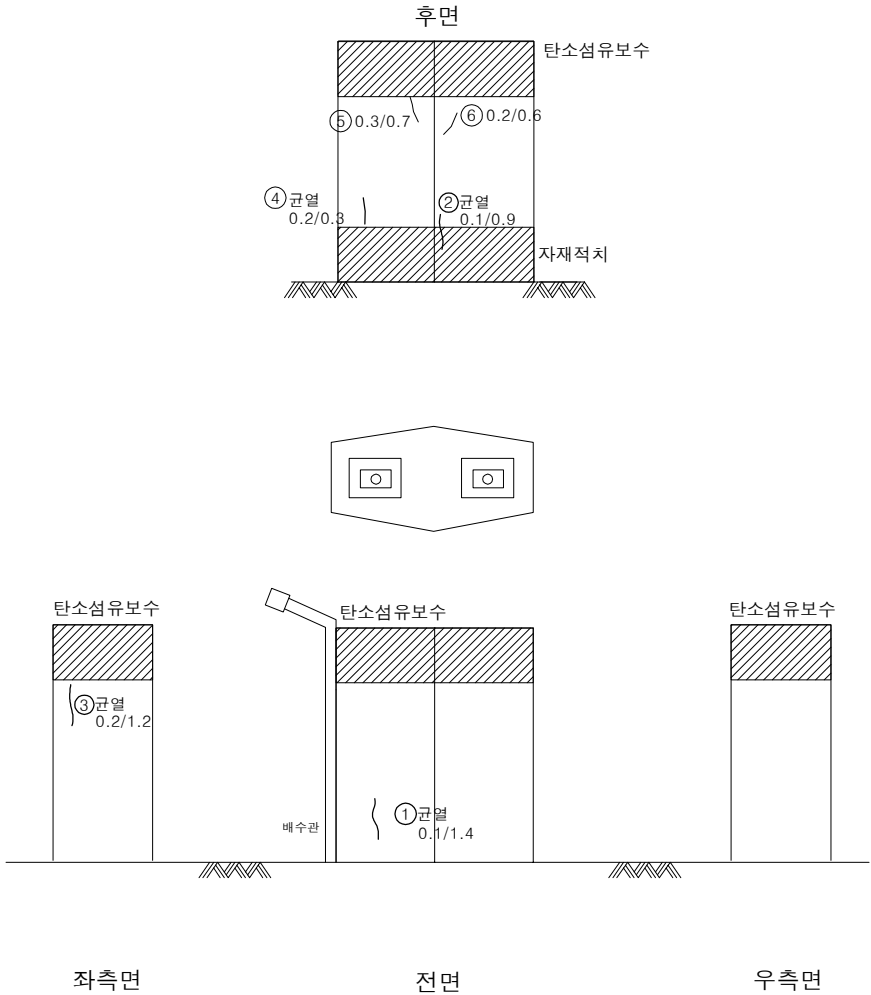


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.4	1.40	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
5	균열(0.3mm)	0.3	0.7	0.70	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

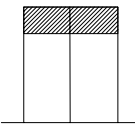


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	289	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P24)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
3	보수부재균열(0.5mm)	0.5	2	2.00	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
5	균열(0.5mm)	0.5	2	2.00	m	1	
6	균열(0.3mm)	0.3	1	1.00	m	1	
7	균열(0.3mm)	0.3	0.5	0.50	m	1	
8	균열(0.3mm)	0.3	0.5	0.50	m	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

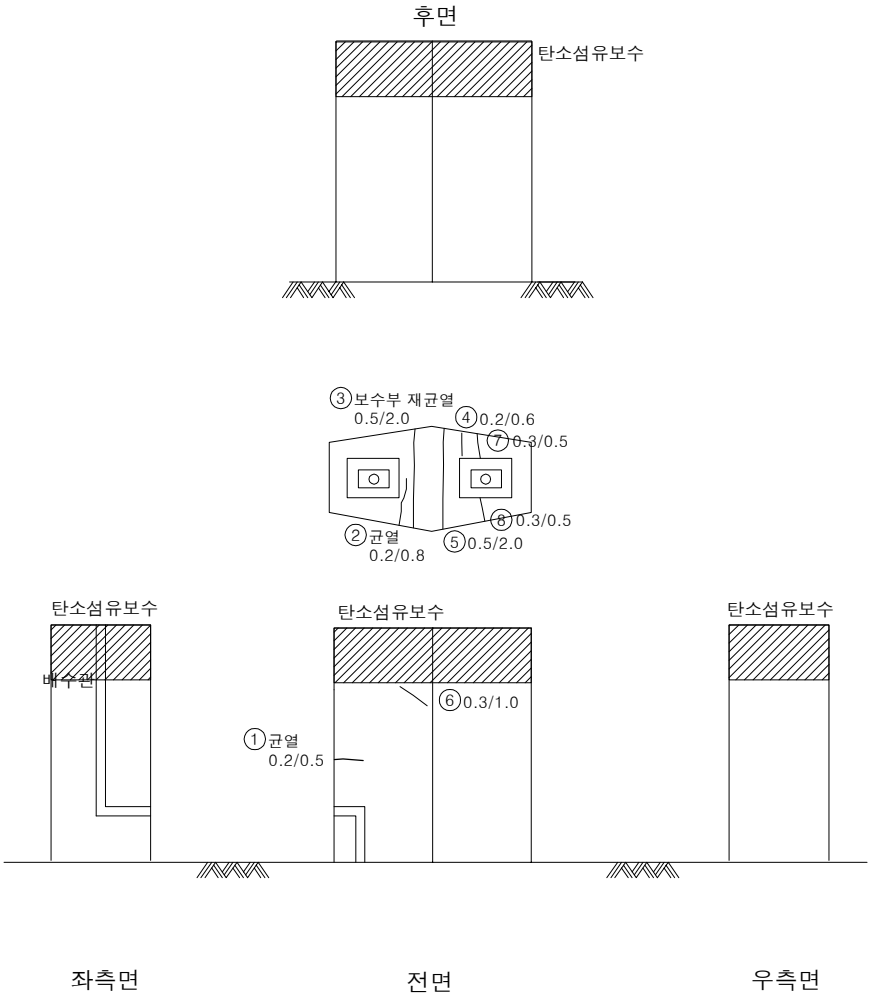

KEY PLAN



SECTION

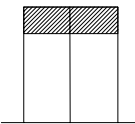


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	290	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P25)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	재료분리	1.8	0.6	1.08	m ²	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
4	폐자재적치			4	EA	4	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.5	2.00	m	4	
6	파손	0.2	0.5	0.10	m ²	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.7	1.40	m	2	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.5	1.00	m	2	
9	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.60	m	2	
11	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
12	극침	0.1	0.6	0.06	m ²	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

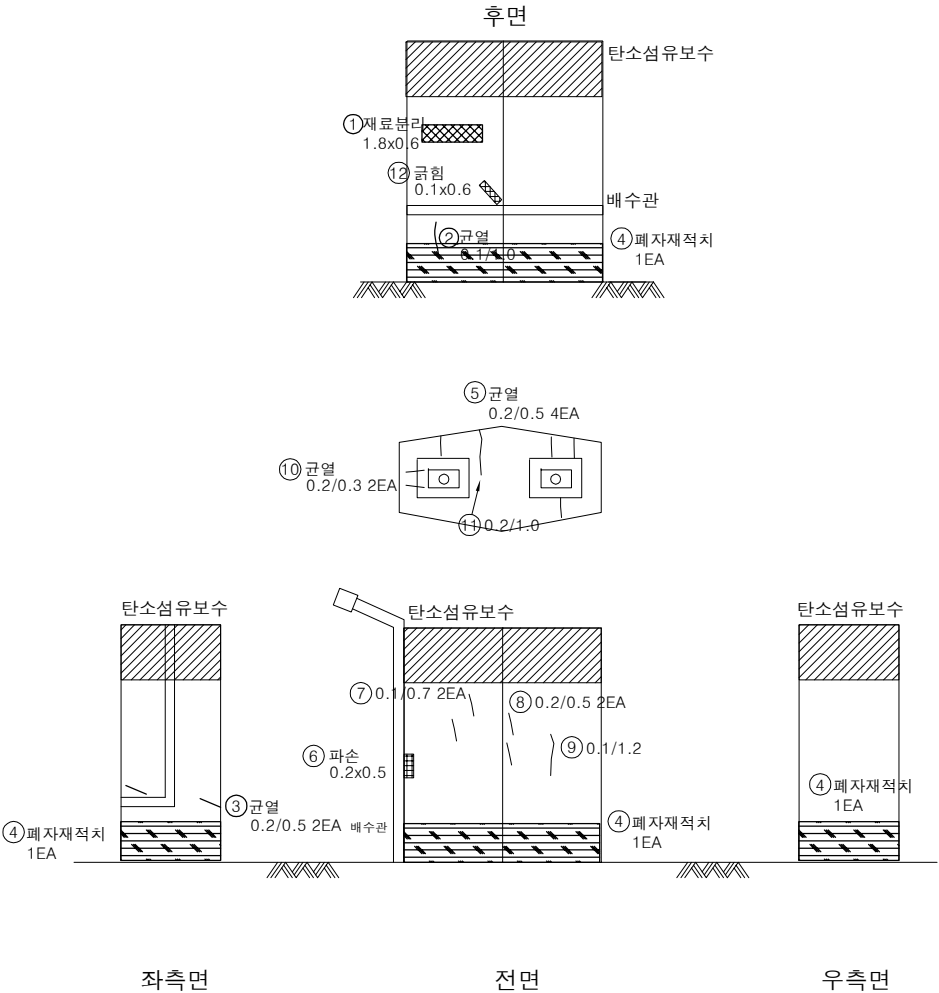

KEY PLAN



SECTION

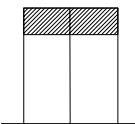


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이용분리, 혼분리	이물질유입	신축이용 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	291	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P26)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.2mm)	0.2	2.5	7.50	m	3	
2	보수부열화,오염	2	1.2	2.40	m ²	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	2.5	2.50	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1.8	1.80	m	1	
8	열화	3	2	6.00	m ²	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

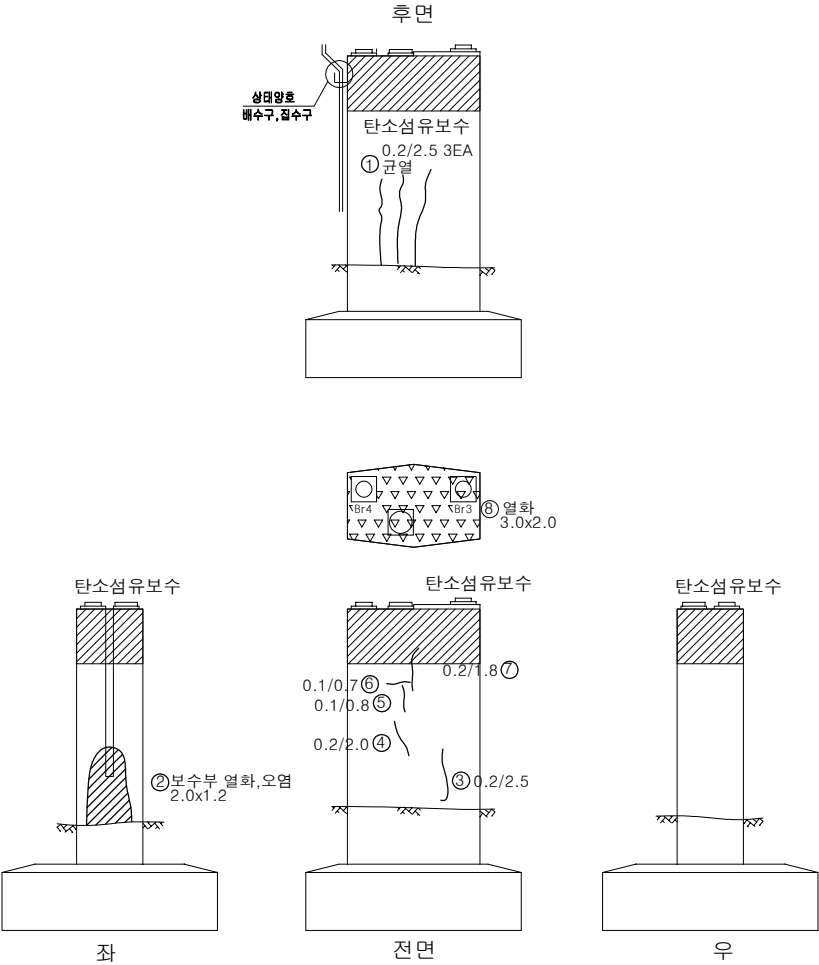

KEY PLAN



SECTION

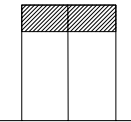


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	292	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P27)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
5	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
6	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

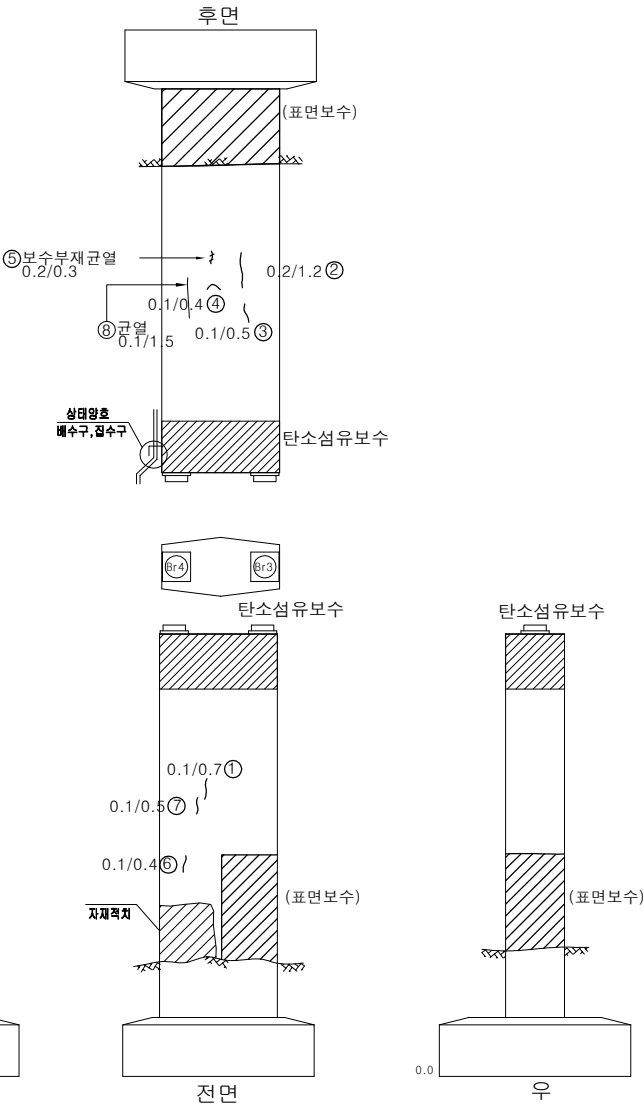

KEY PLAN





SECTION

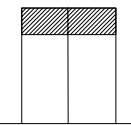

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	293	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P28)

손상물량표

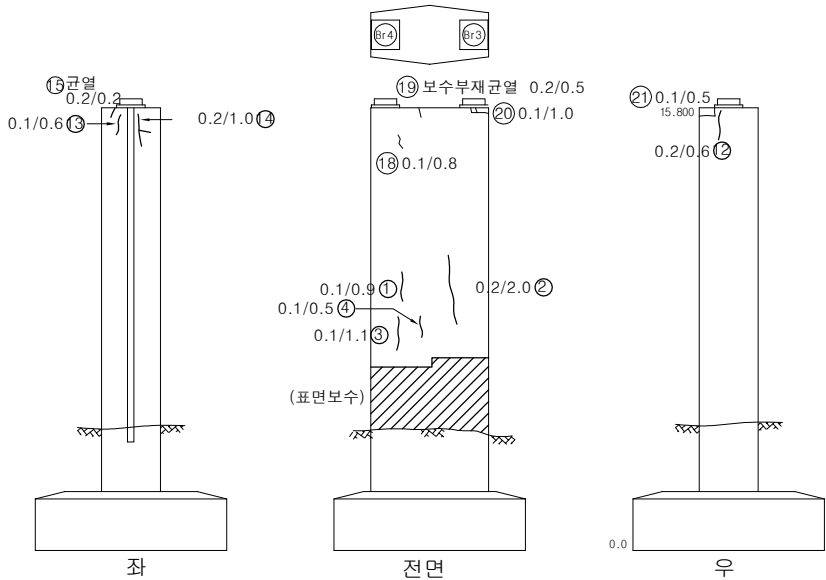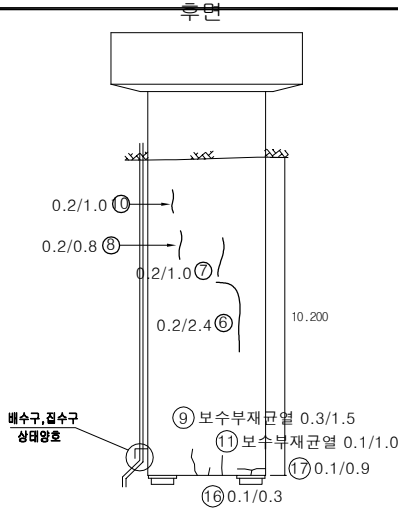


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
5	균열(0.3mm)	0.3	0.5	0.50	m	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	2.4	2.40	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
9	보수부재균열(0.3mm)	0.3	1.5	1.50	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
11	보수부재균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	0.2	0.20	m	1	
16	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
19	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
21	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

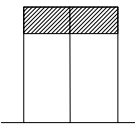


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
표	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	294	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P29)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	배수관문철			1	EA	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	2	2.00	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
5	파손	0.1	1.5	0.15	m ²	1	
6	파손	0.1	0.4	0.04	m ²	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	2.4	2.40	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	1.3	1.30	m	1	
10	재료분리	2	0.2	0.40	m ²	1	
11	보수재박리	1	1	1.00	m ²	1	
12	보수재박리	1.8	1	1.80	m ²	1	
13	보수재박리	0.5	0.2	0.10	m ²	1	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

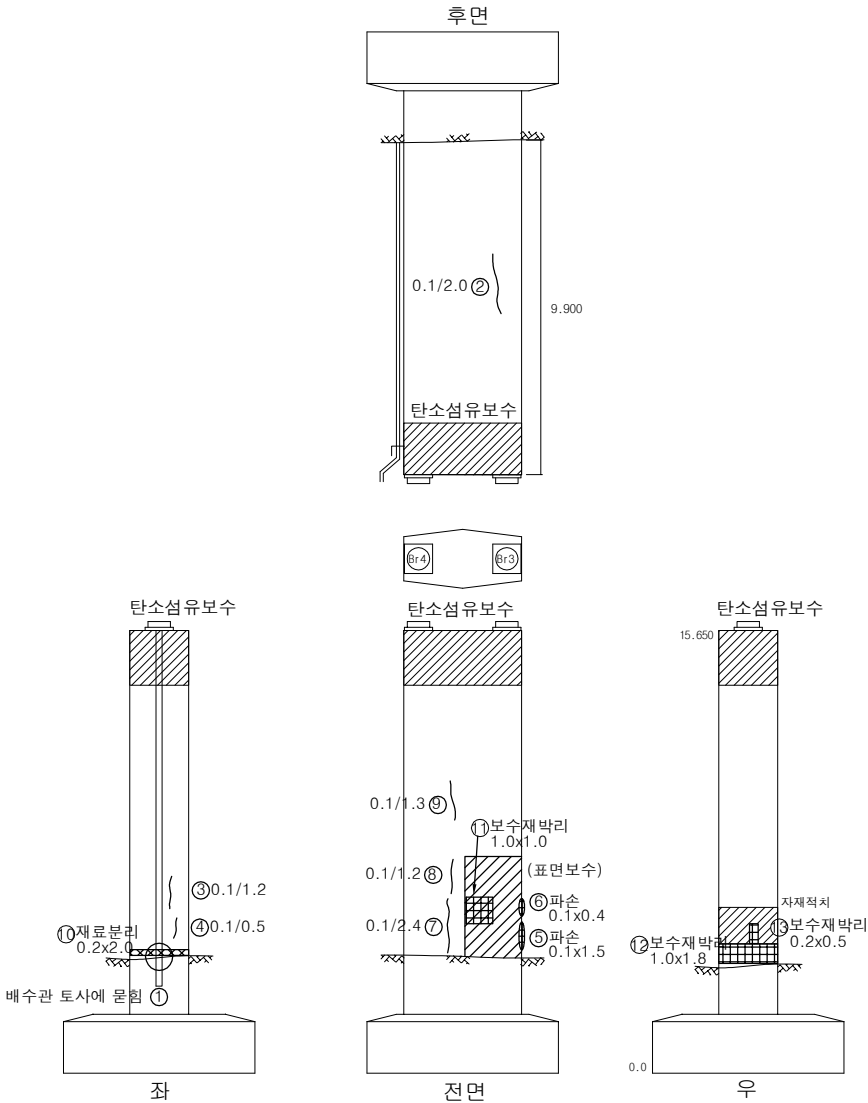

KEY PLAN



SECTION

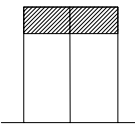


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
표 제	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	295	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P30)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	그늘음	1.2	1.2	1.44	m ²	1	
2	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

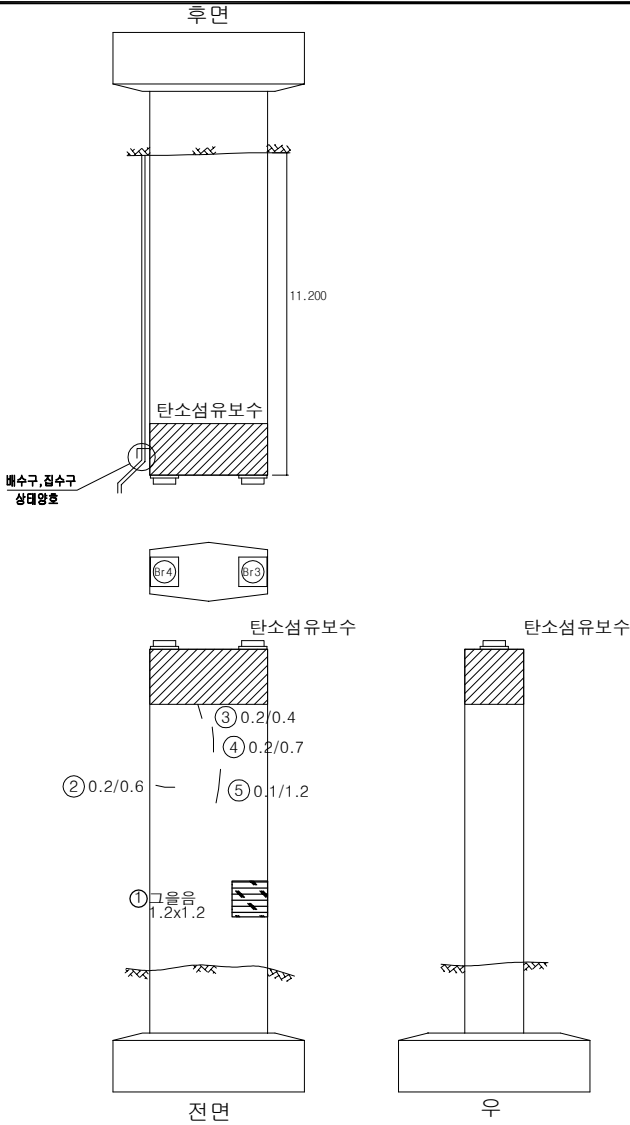

KEY PLAN





SECTION

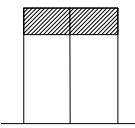

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역							
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월			
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인			
	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구			
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	296			


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P31)

손 상 물 량 표

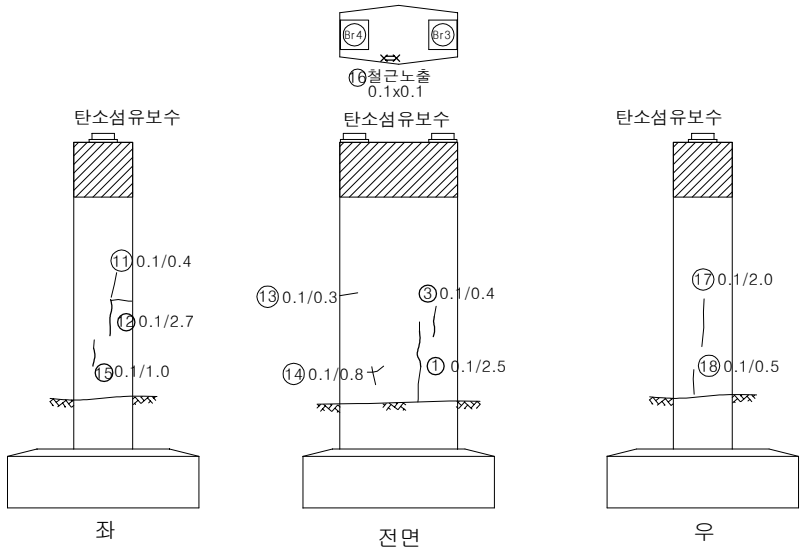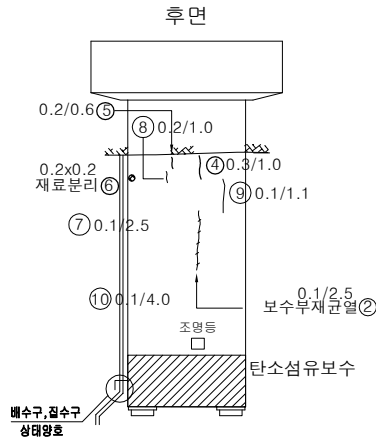


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
2	보수부재균열(0.1mm)	0.1	2.3	2.30	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
4	균열(0.3mm)	0.3	0.8	0.80	m	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
6	재료분리	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
8	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	4	4.00	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
12	균열(0.1mm)	0.1	2.7	2.70	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
16	철근노출	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	2	2.00	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							


KEY PLAN



SECTION

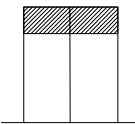


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단 표	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면어음분리, 흙분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	297	

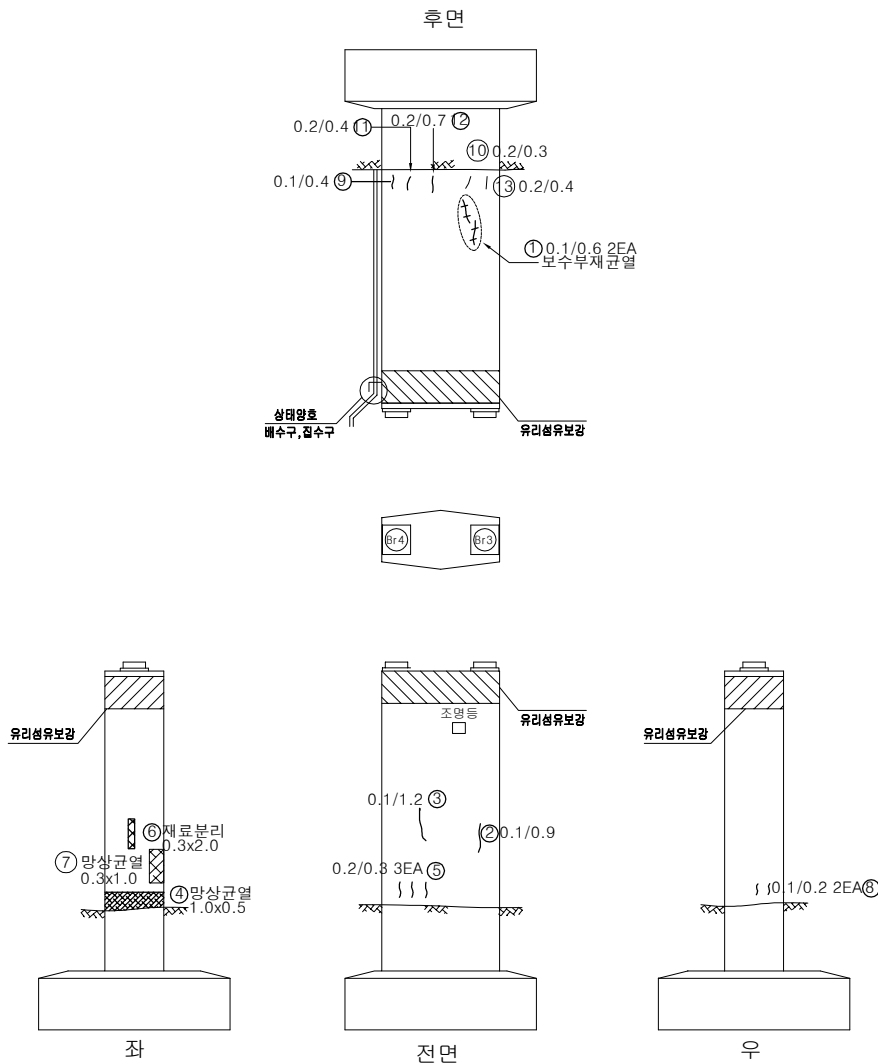


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부재균열(0.1mm)	0.1	0.6	1.20	m	2	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.9	0.90	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
4	망상균열	1	0.5	0.50	m ²	1	
5	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.90	m	3	
6	재료분리	0.3	2	0.60	m ²	1	
7	망상균열	0.3	1	0.30	m ²	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.40	m	2	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
13	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

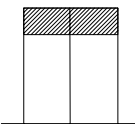


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
표	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희승 외 17인	
	바리, 파손	시공이음분리, 총분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	298	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P33)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.2	0.3	0.06	m ²	1	
2	파손	0.2	0.5	0.10	m ²	1	
3	재료분리	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
4	파손	0.2	0.2	0.08	m ²	2	
5	재료분리	0.2	0.2	0.04	m ²	1	
6	파손	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
7	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
8	재료분리	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

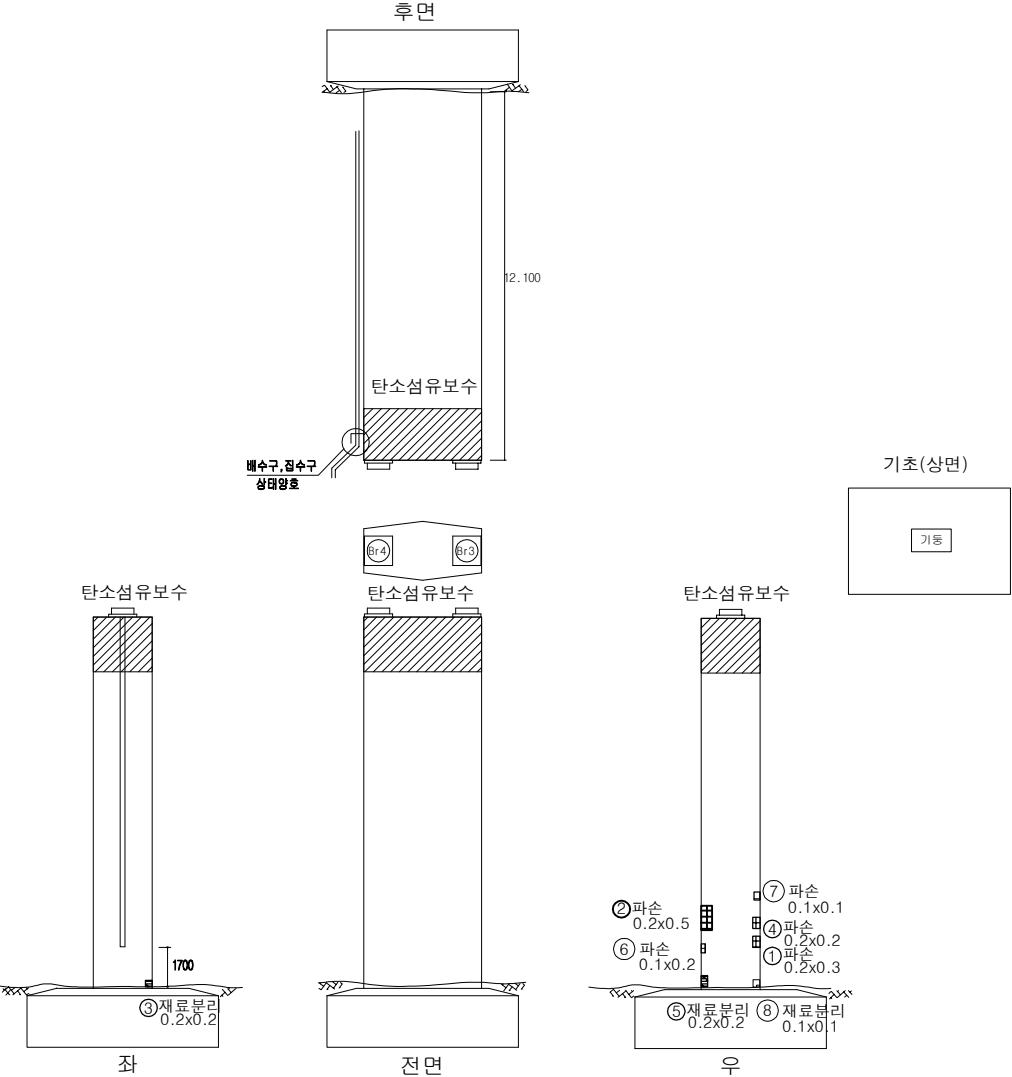

KEY PLAN



SECTION




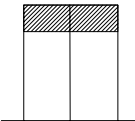


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
편 리	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	시공이용분리, 층분리	이물질퇴적	신축이용 본재	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	299	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P34)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부재균열(0.3mm)	0.3	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
4	파손	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
5	망상균열	1	1	1.00	m ²	1	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	2.1	2.10	m	1	
8	파손	0.1	0.3	0.03	m ²	1	
9	파손	0.1	0.1	0.01	m ²	1	
10	파손	0.1	0.9	0.09	m ²	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
12	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
16	균열(0.1mm)	0.1	1.7	1.70	m	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	2.5	2.50	m	1	
19	균열(0.3mm)	0.3	1.2	1.20	m	1	
20	균열(0.2mm)	0.2	2.3	2.30	m	1	
21	균열(0.2mm)	0.2	0.3	0.30	m	1	
22	균열(0.1mm)	0.1	0.3	0.30	m	1	
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

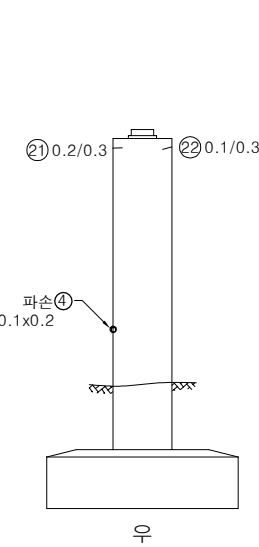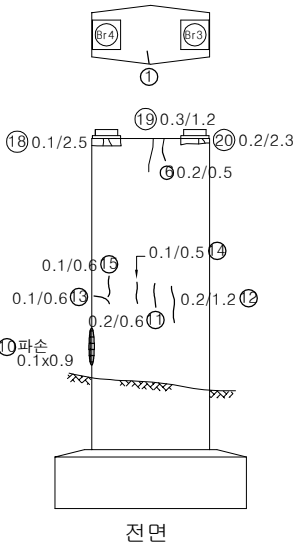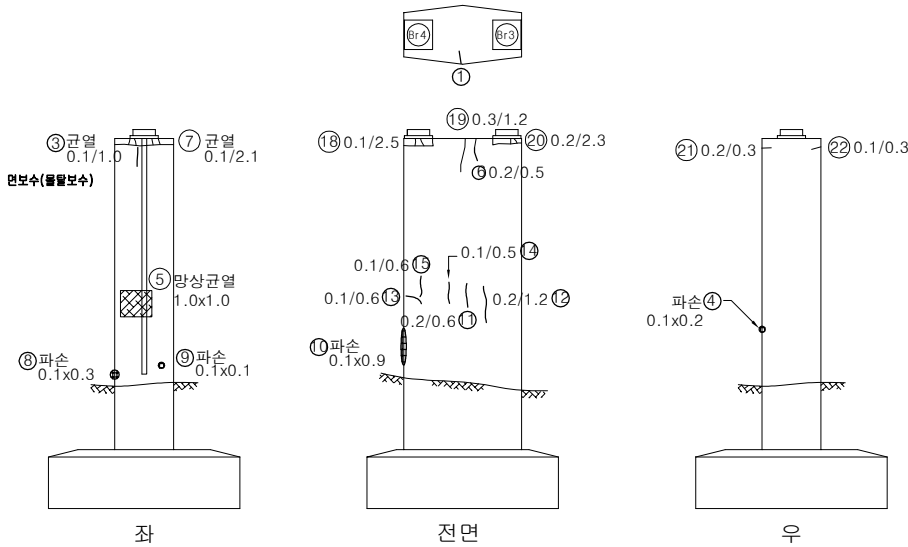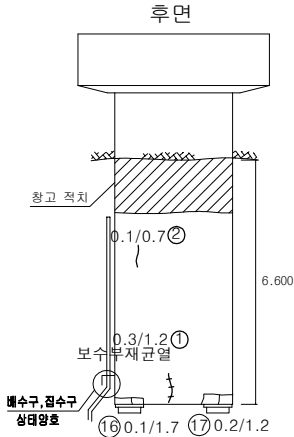

KEY PLAN



SECTION




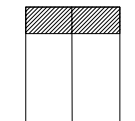


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽면	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	사면이음분리, 흙분리	이음결합력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	300	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P35)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수부재균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
2	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
4	균열(0.2mm)	0.2	1.4	1.40	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	1	3.00	m	3	
6	균열(0.2mm)	0.2	0.4	0.40	m	1	
7	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	3.1	3.10	m	1	
9	파손	0.1	1	0.10	m ²	1	
10	표면박리	0.5	4.7	2.35	m ²	1	
11	폐자재적치			1	EA	1	
12	균열(0.3mm)	0.3	1	1.00	m	1	
13	파손	0.3	0.7	0.21	m ²	1	
14	파손	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
15	파손	0.1	0.2	0.08	m ²	4	
16	균열(0.2mm)	0.2	1.7	1.70	m	1	
17	균열(0.2mm)	0.2	0.7	0.70	m	1	
18	균열(0.2mm)	0.2	2	2.00	m	1	
19	균열(0.1mm)	0.1	2	2.00	m	1	
20	균열(0.1mm)	0.1	1.2	1.20	m	1	
21	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
22	균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

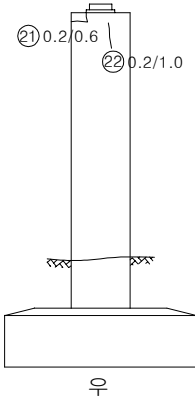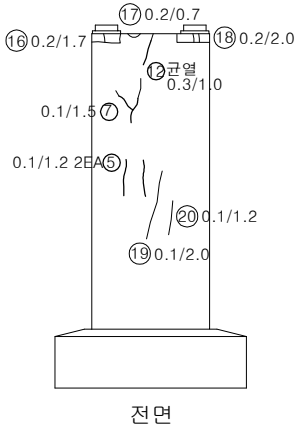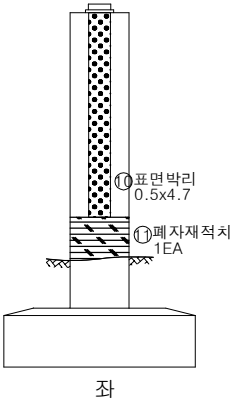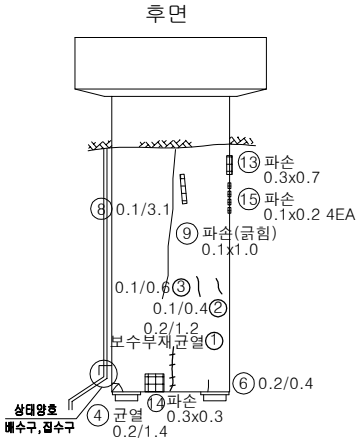

KEY PLAN




SECTION

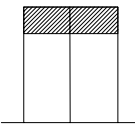

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	301	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P36)

손상물량표

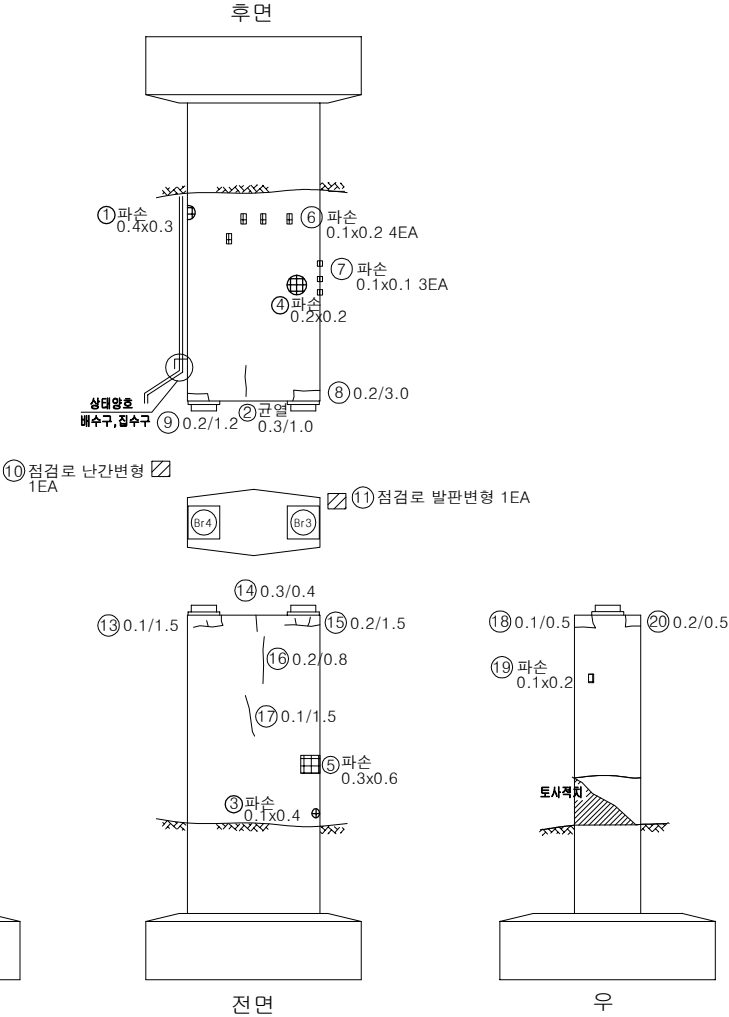


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	파손	0.4	0.3	0.12	m ²	1	
2	균열(0.3mm)	0.3	1	1.00	m	1	
3	파손	0.1	0.4	0.04	m ²	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
5	파손	0.3	0.6	0.18	m ²	1	
6	파손	0.1	0.2	0.08	m ²	4	
7	파손	0.1	0.1	0.03	m ²	3	
8	균열(0.2mm)	0.2	3	3.00	m	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1.2	1.20	m	1	
10	점검로난간변형			1	EA	1	
11	점검로발판변형			1	EA	1	
12	파손	0.1	0.4	0.04	m ²	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
14	균열(0.3mm)	0.3	0.4	0.40	m	1	
15	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
17	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
18	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
19	파손	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
20	균열(0.2mm)	0.2	0.5	0.50	m	1	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

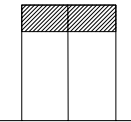


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
내 역	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	사면이음분리, 흙분리	이음결합력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	302	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P37)

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	보수재박리,백태	2	0.3	0.60	m ²	1	
2	표면오염(누수오염)	8	2	16.00	m ²	1	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
4	박리	0.5	0.8	0.40	m ²	1	
5	보수재박리	0.5	0.6	0.30	m ²	1	
6	균열부백태	0.2	0.7	0.70	m	1	
7	집수정페콘크리트퇴적			2	EA	2	
8	보수재박리,백태	1	1	1.00	m ²	1	
9	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
10	균열부백태	0.2	0.6	0.60	m	1	
11	보수재박리,백태	4	1.2	4.80	m ²	1	
12	받침장치부식			2	EA	2	
13	점검통로)페콘크리트퇴적			1	EA	1	
14	페콘크리트퇴적	4	0.6	2.40	m ²	1	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

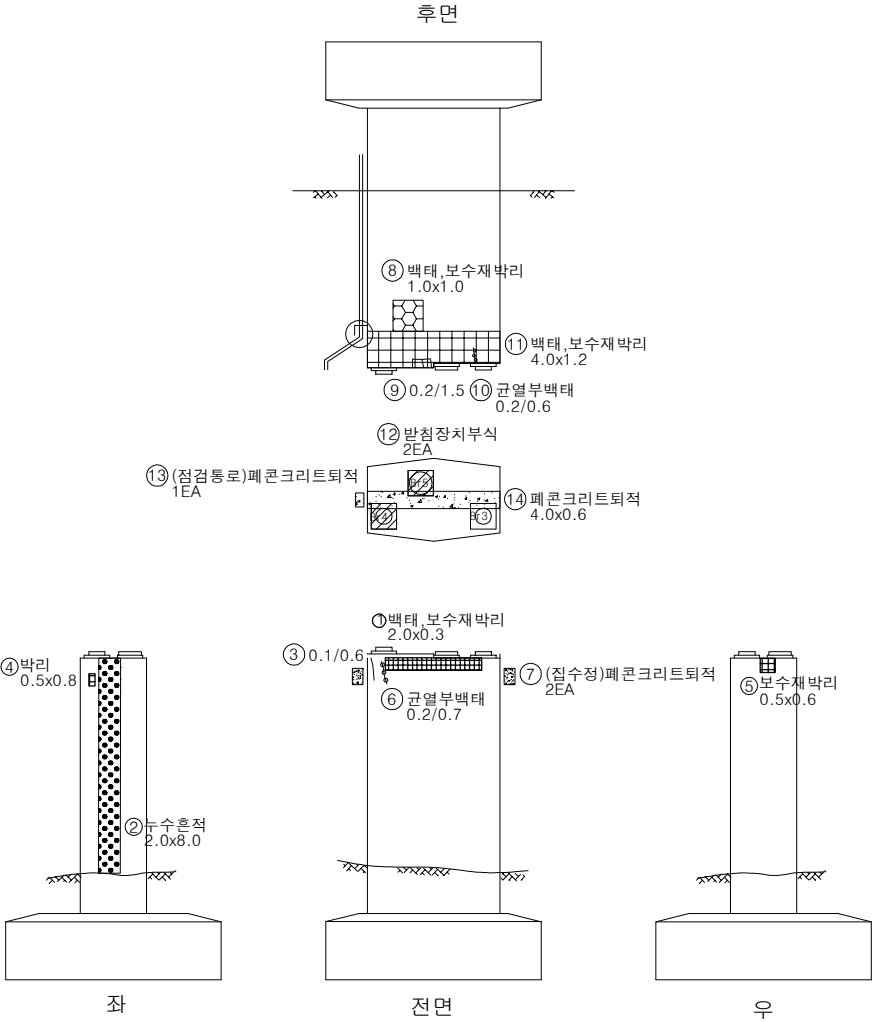

KEY PLAN




SECTION

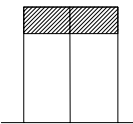

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
표 제	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희승 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 흙분리	이음질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	303	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P38)

손상물량표

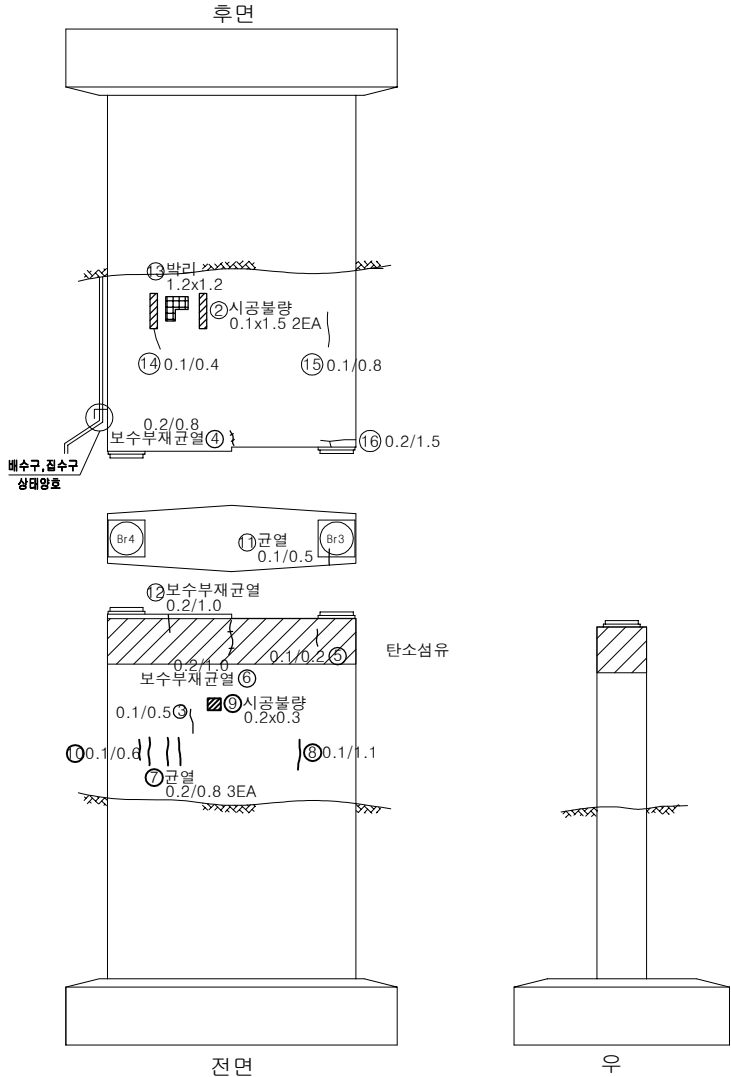


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	0.7	1.40	m	2	
2	시공불량	1.5	0.1	0.30	m ²	2	
3	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
4	보수부재 균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
6	보수부재 균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
7	균열(0.2mm)	0.2	0.8	2.40	m	3	
8	균열(0.1mm)	0.1	1.1	1.10	m	1	
9	시공불량	0.2	0.3	0.06	m ²	1	
10	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
11	균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
12	보수부재 균열(0.2mm)	0.2	1	1.00	m	1	
13	박리	1.2	1.2	1.44	m ²	1	
14	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
15	균열(0.1mm)	0.1	0.8	0.80	m	1	
16	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN





SECTION

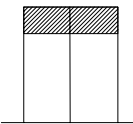

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희승 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 층분리	이음결합력	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	304	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(P39)

손 상 물 량 표

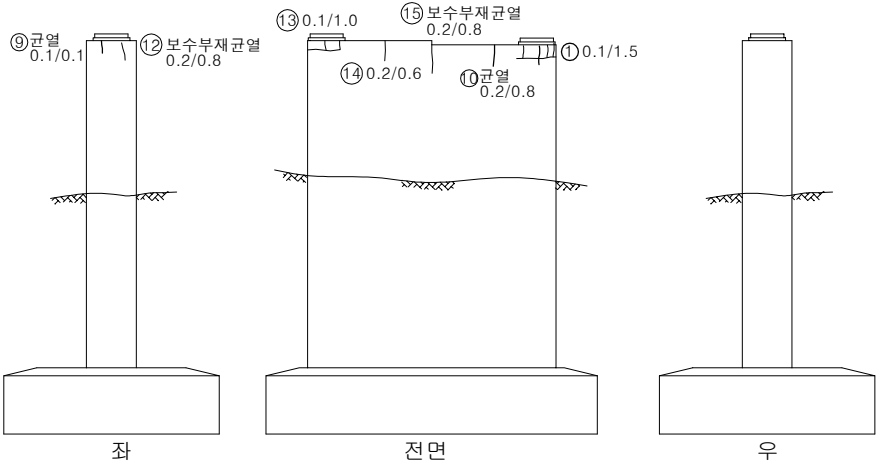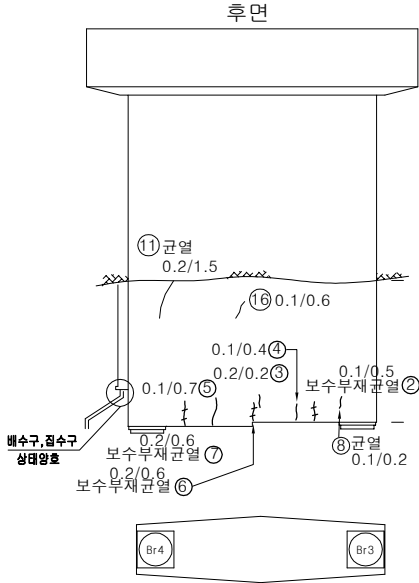


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	균열(0.1mm)	0.1	1.5	1.50	m	1	
2	보수부재균열(0.1mm)	0.1	0.5	0.50	m	1	
3	균열(0.2mm)	0.2	0.2	0.20	m	1	
4	균열(0.1mm)	0.1	0.4	0.40	m	1	
5	균열(0.1mm)	0.1	0.7	0.70	m	1	
6	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
7	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
8	균열(0.1mm)	0.1	0.2	0.20	m	1	
9	균열(0.1mm)	0.1	0.1	0.10	m	1	
10	균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
11	균열(0.2mm)	0.2	1.5	1.50	m	1	
12	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
13	균열(0.1mm)	0.1	1	1.00	m	1	
14	균열(0.2mm)	0.2	0.6	0.60	m	1	
15	보수부재균열(0.2mm)	0.2	0.8	0.80	m	1	
16	균열(0.1mm)	0.1	0.6	0.60	m	1	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN



SECTION

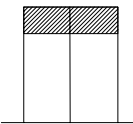


용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
진 단	균열	망상균열	벽대	편형, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	박리, 파손	사면이음분리, 층분리	이물질퇴적	신축이음 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	305	


ID : 복정고가교 본선-하행선 하부구조(A2)

손상물량표


번호	손상내용	손상물량					비고
		폭	길이	수량	단위	개소	
1	토사퇴적	2.3	1.5	3.45	m ²	1	
2	균열부백태	0.2	0.2	0.20	m	1	
3	파손	0.4	0.3	0.12	m ²	1	
4	호안블럭이격			1	EA	1	
5	토사퇴적	1	2	2.00	m ²	1	
6	파손	0.5	0.5	0.25	m ²	1	
7	토사퇴적	0.5	4	2.00	m ²	1	
8	받침장치부식			1	EA	1	
9	충분리	0.2	0.8	0.16	m ²	1	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

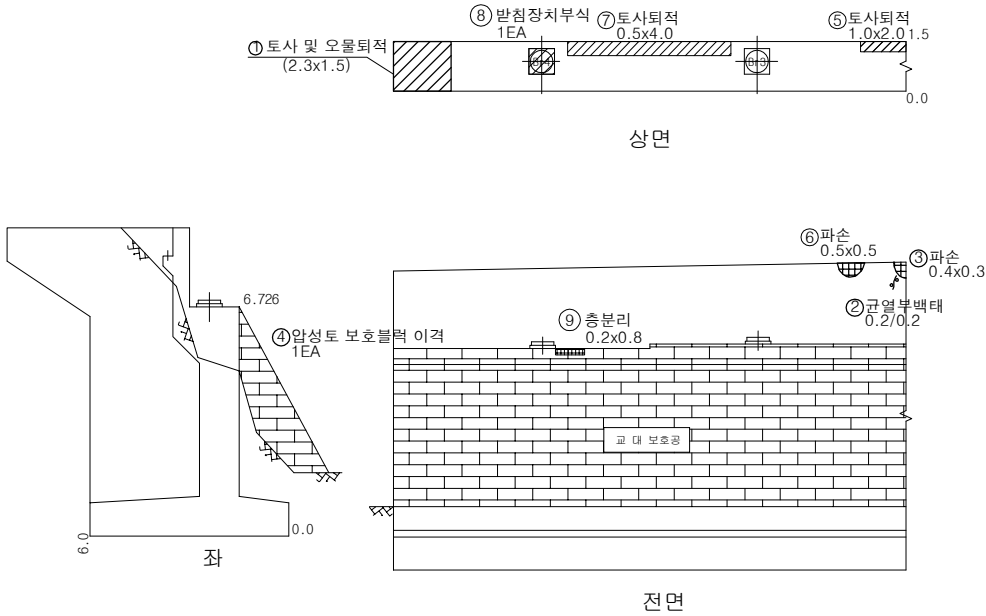

KEY PLAN



SECTION

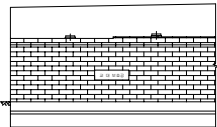

용역명		2023년 하반기 복정고가교 정밀안전진단 용역					
파 레	균열	망상균열	벽대	편향, 공동	조사일시	2023년 11월	
	재료분리	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조사자	이희송 외 17인	
	바리, 파손	시공이용분리, 충분리	이물질퇴적	신축이용 본체	확인자	김 찬 구	
	누수, 변색	배수구	포장의 요철	기타	도면번호	306	