

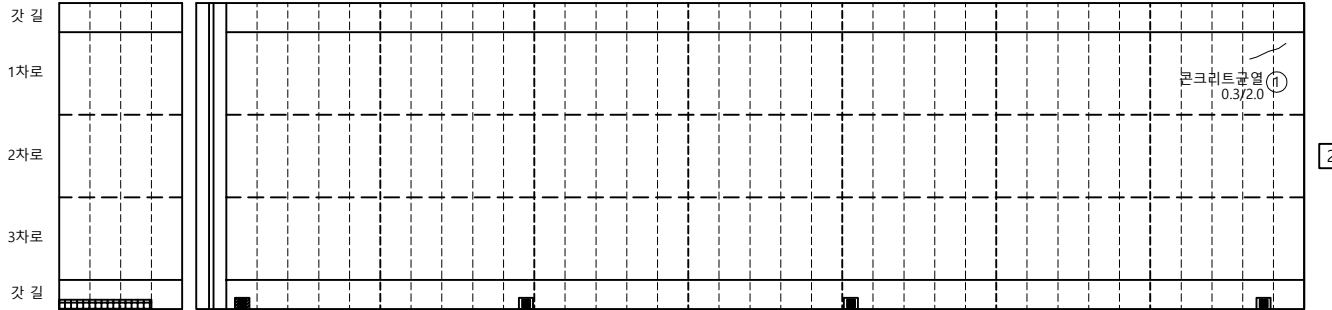


대라교(울산) 교면포장 S1

← 부 산

울 산 →



A1

P1



손 상 물 량 표

교면포장

S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	모래균열	0.3	2.0		1	m	2.00
2	구	방호벽	균열	0.2	1.0		2	m	2.00
3	구	방호벽	균열	0.3	4.5		1	m	4.50
4	구	방호벽	균열	0.3	10.0		1	m	10.00
5	구	교면포장	백라		3.0	0.3	1	m	0.90
6	구	교면포장	침수구 막힘				1	EA	1.00
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

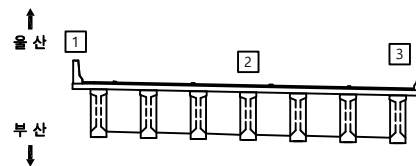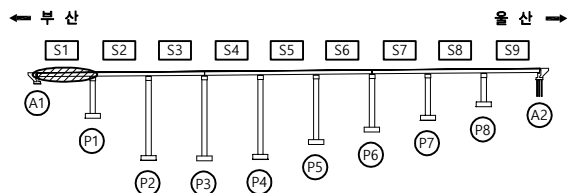

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

구 균열	재료분리	오염, 변색	부식
구열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 001

대라교(울산) 교면포장 S2

손 상 물 량 표


교면포장

S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.3	0.3		1	m	0.30
2	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40
3	구	교면포장	포장균열	0.5	3.5		1	m	3.50
4	신	방호벽	고정대 부식		35.0	0.1	1	m	3.50
5	신	방호벽	녹물흔적		0.5	1.5	4	m	3.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산



울 산 →

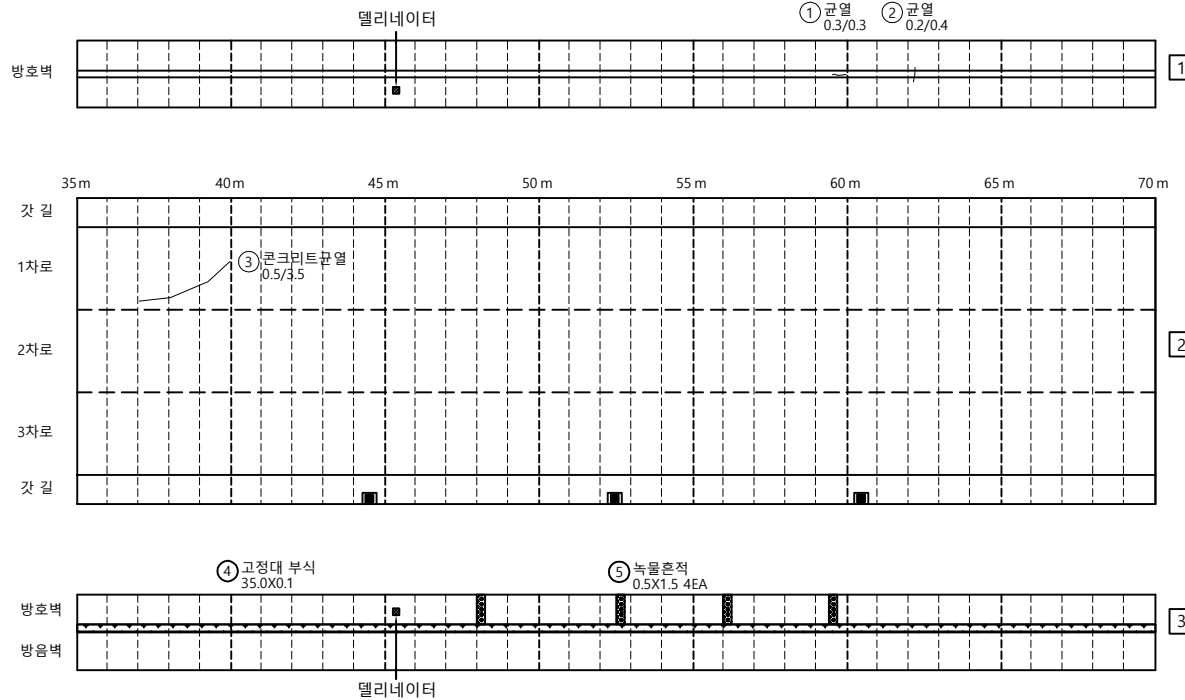

P1

P2

K
E
Y
P
L
A
N

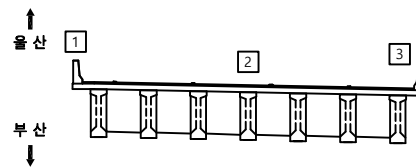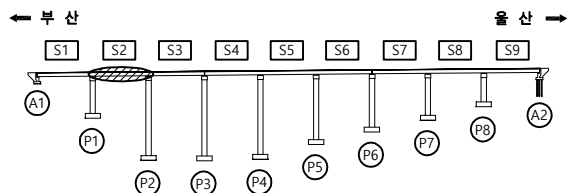

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW 0.2	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	002

대라교(울산) 교면포장 S3

손상물량표


교면포장

S3



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대영토							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

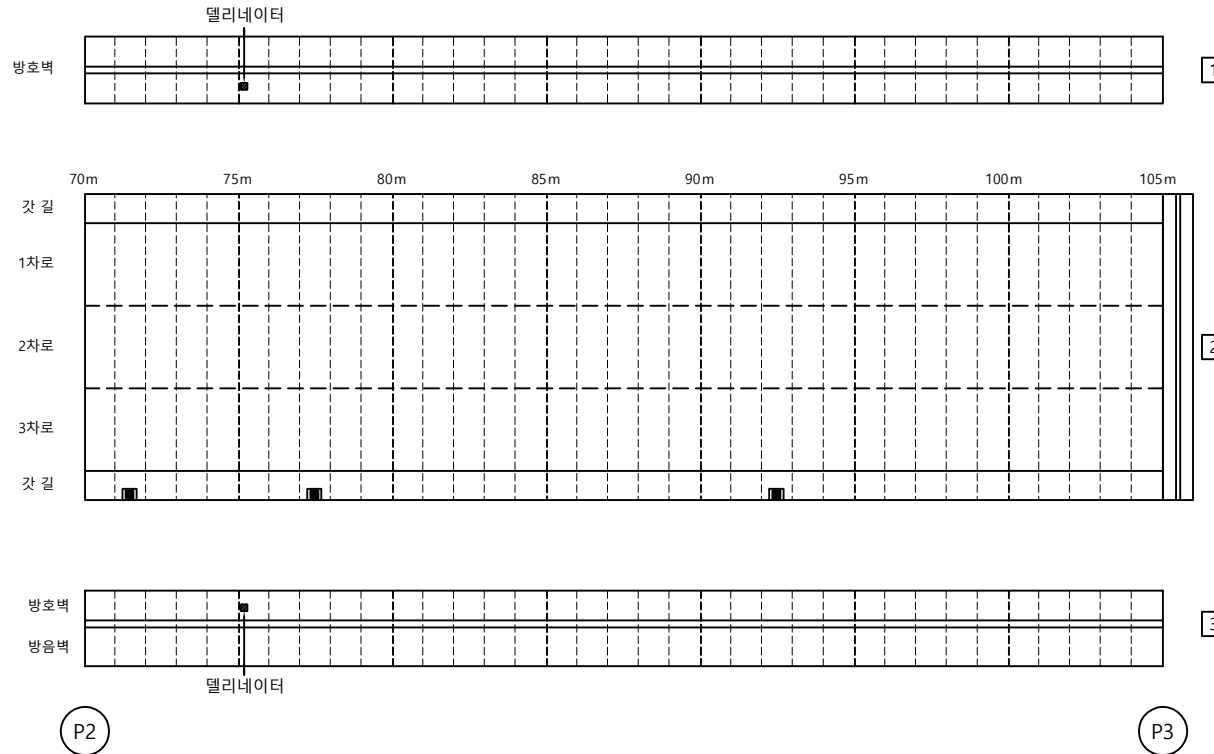

K
E
Y
P
L
A
N

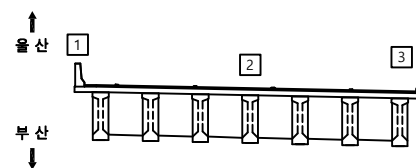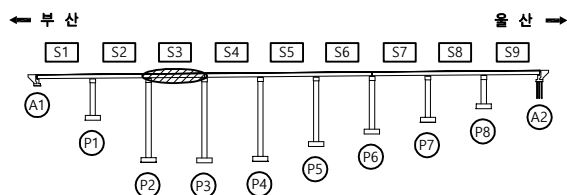

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 003

대라교(울산) 교면포장 S4

손상물량표


교면포장

S4



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배수시설	점수구 막힘				1	EA	1.00
2	신	방호벽	고정대 부식		15.0	0.1	1	m	1.50
3	구	방호벽	녹물흔적		0.5	1.5	3	m	2.25
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

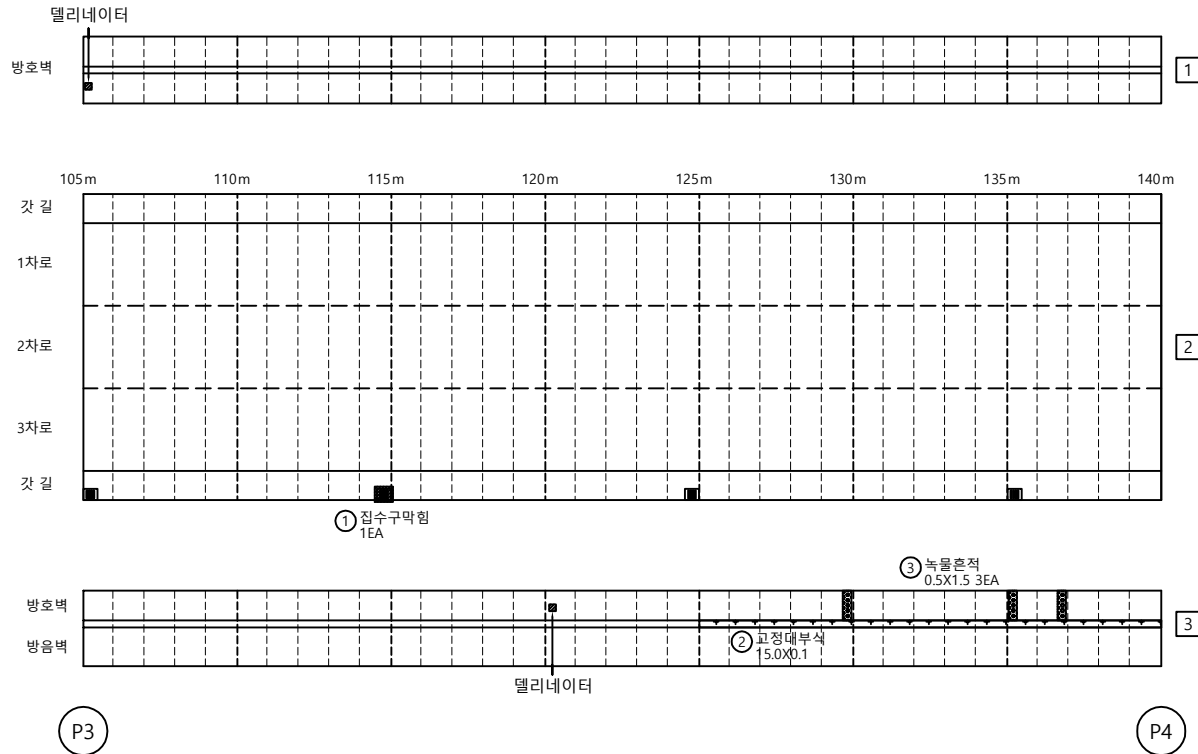

KEY
PLAN

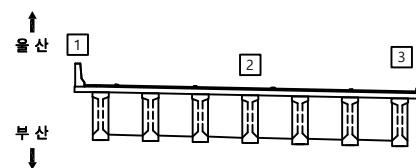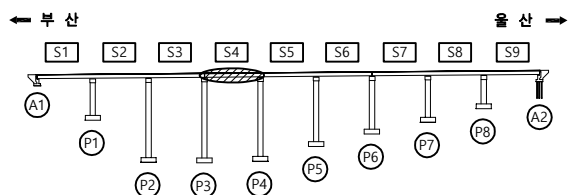

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 004

대라교(울산) 교면포장 S5

손상물량표


교면포장

S5



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

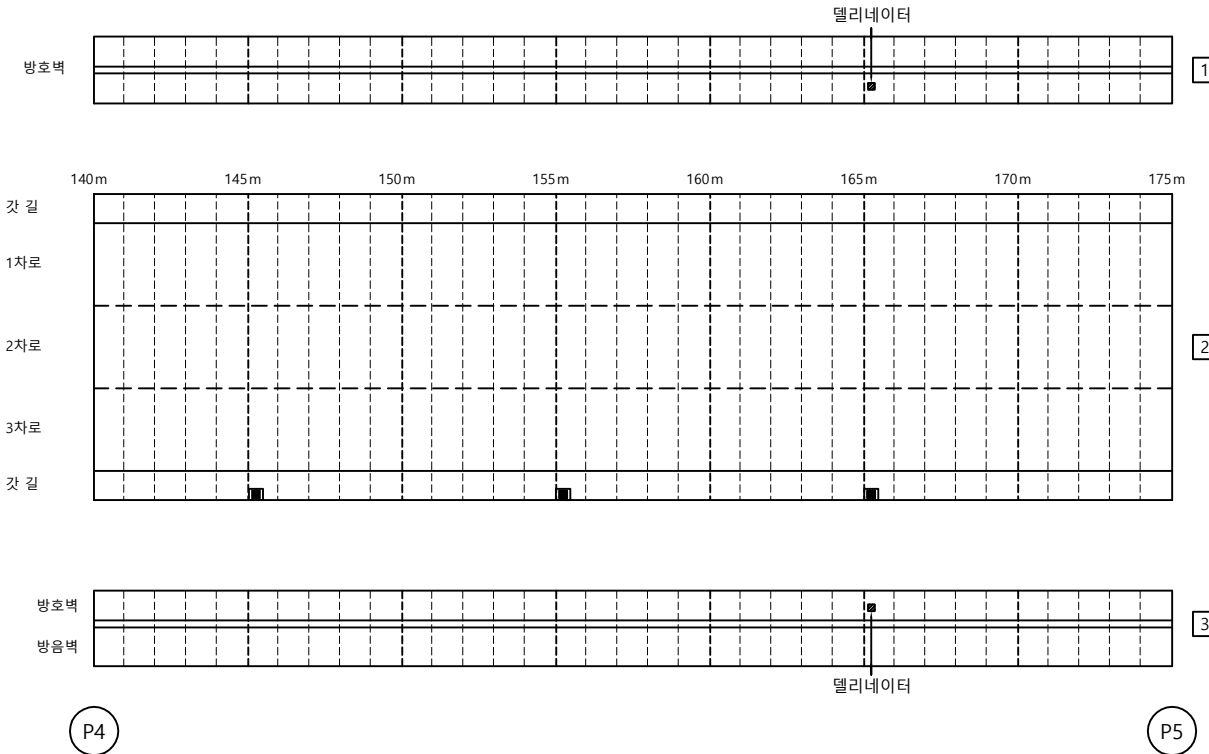

KEY
PLAN

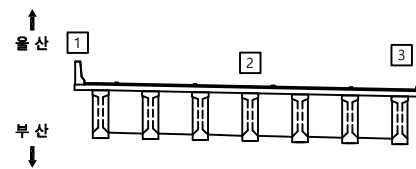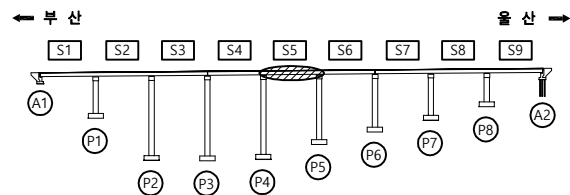

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 005

대라교(울산) 교면포장 S6

← 부 산



울 산 →

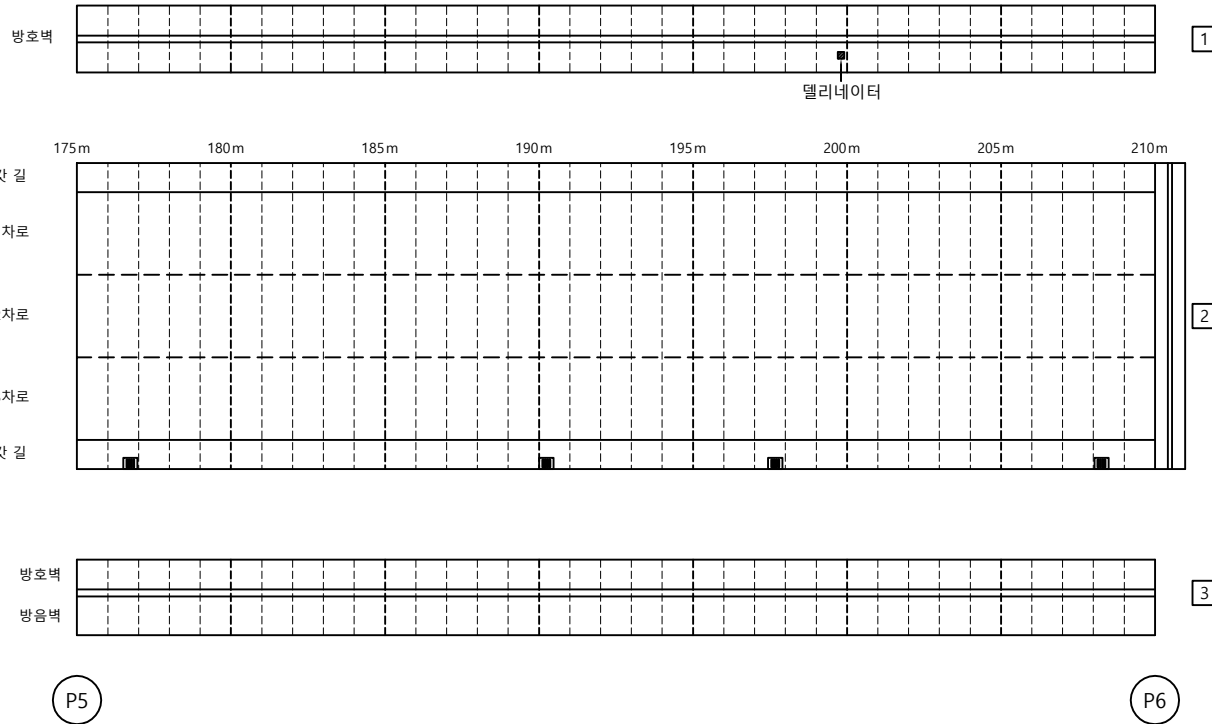

손 상 물 량 표

교면포장 S6									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상대양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

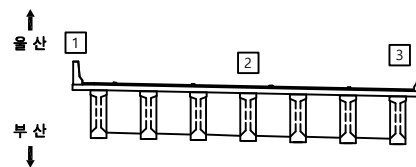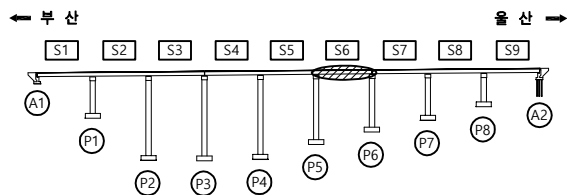

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역




범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
군열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 006



대라교(울산) 교면포장 S7

← 부 산

울 산 →

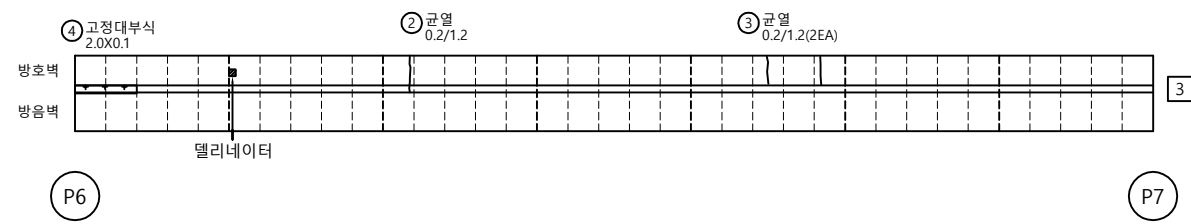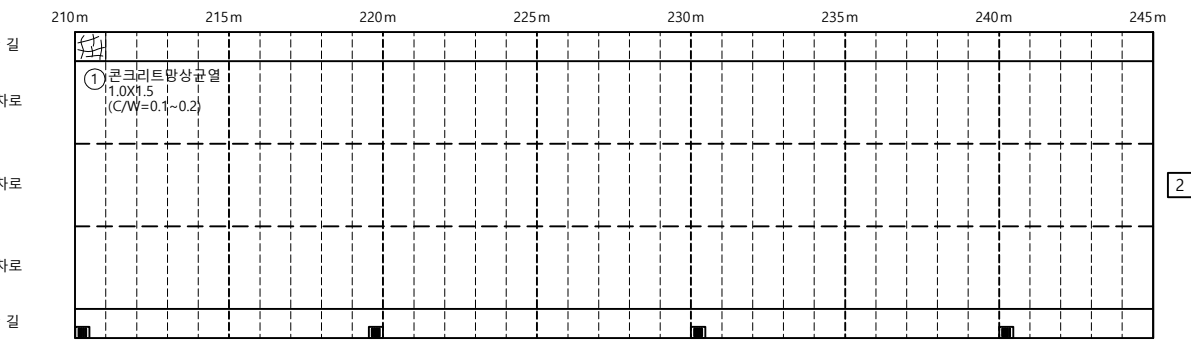

K
E
Y
P
L
A
N

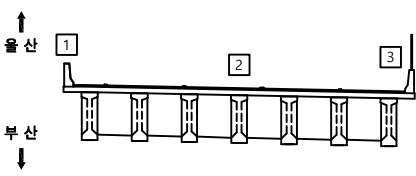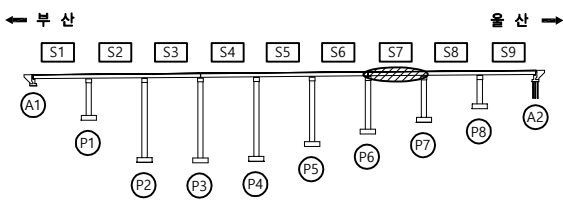

손 상 물 량 표


교면포장									
S7									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	포장 망상균열	0.2	1.0	1.5	1	m ²	1.50
2	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
3	구	방호벽	균열	0.2	1.2		2	m	2.40
4	신	방호벽	고정대 부식		2.0	0.1	1	m ²	0.20
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	007

대라교(울산) 교면포장 S8

← 부 산



울 산 →

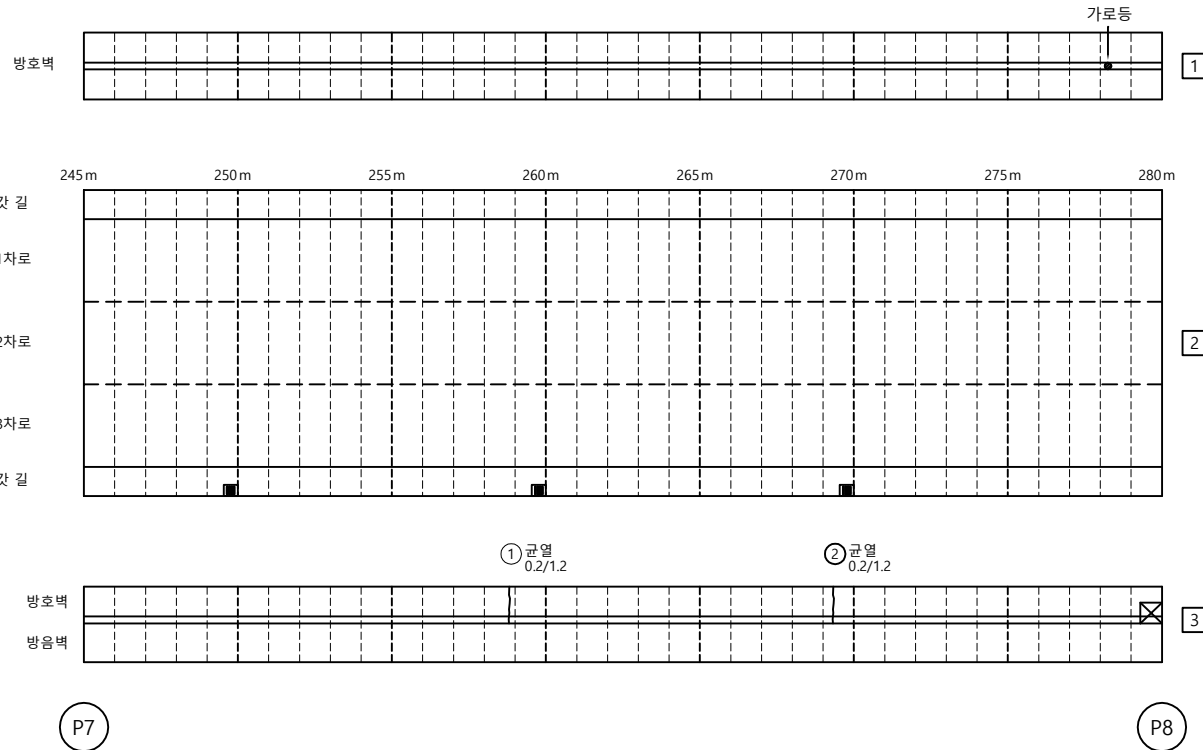

손 상 물 량 표

교면포장									
S8									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
2	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

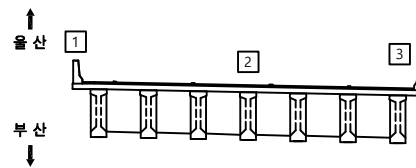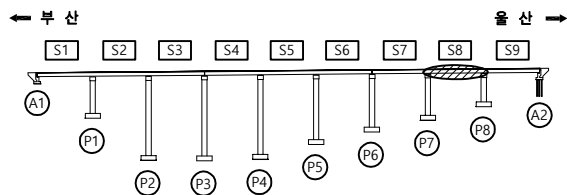

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 008

대라교(울산) 교면포장 S9

← 부 산



울 산 →

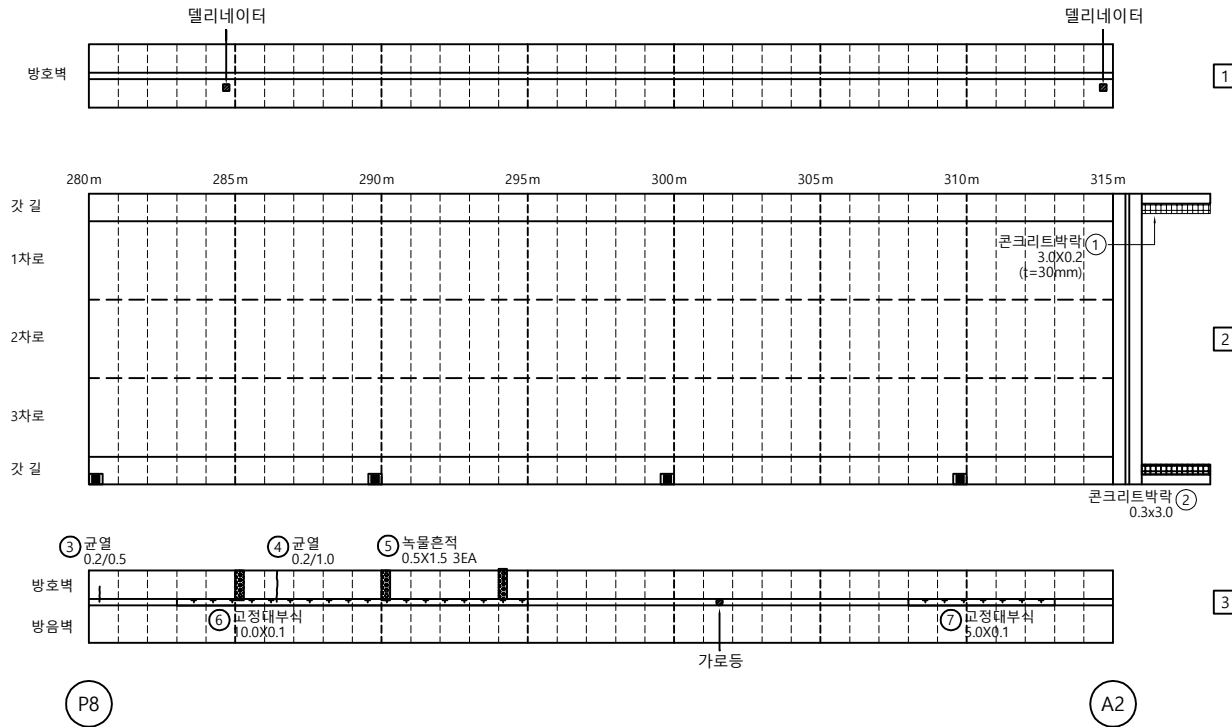

손 상 물 량 표

교면포장									
S9									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	콘크리트 박락		3.0	0.2	1	m ²	0.60
2	구	교면포장	콘크리트 박락		0.3	3.0	1	m ²	0.90
3	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
4	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
5	신	방호벽	녹물흔적		0.5	1.5	3	m ²	2.25
6	신	방호벽	고경대부식		10.0	0.1	1	m ²	1.00
7	신	방호벽	고경대부식		5.0	0.1	1	m ²	0.50
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

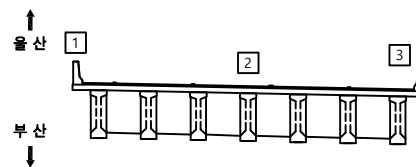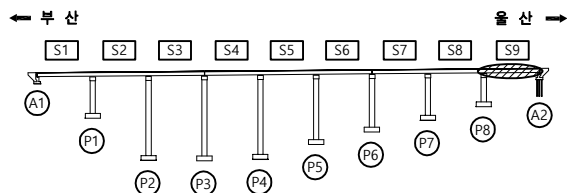


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	돌뜸	No. 009



대라교(울산) 신축이음 A1

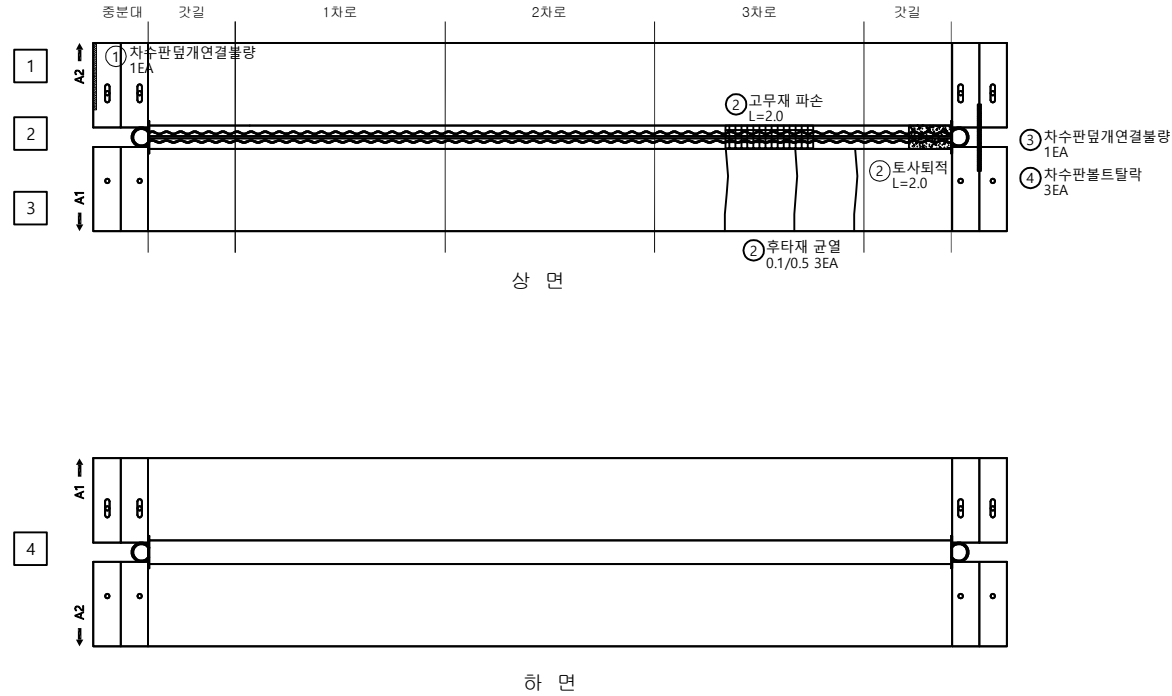

손상물량표

신축이음									
A1									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	차수판 연결볼량				1	EA	1.00
2	구	신축이음	유간토사됨적		2.0		1	m	2.00
3	구	신축이음	차수판 연결볼량				1	EA	1.00
4	구	신축이음	차수판 볼트 탈락				3	EA	3.00
5	신	신축이음	고무재 파손		2.0		1	m	2.00
6	신	신축이음	후타재 균열	0.1	0.5		3	m	1.50
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

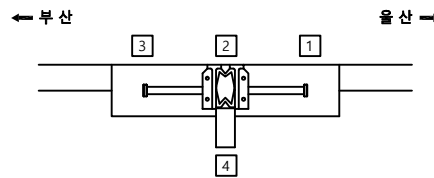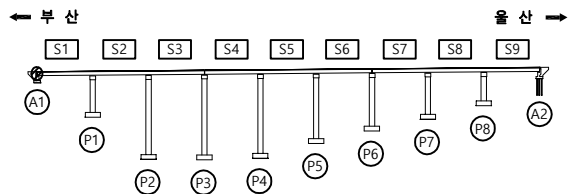

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



범
례

No. 010

신축이음



P3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량
1	구	신축이음	유연도시형적		15.0		1	m	15.00
2	신	신축이음	본체부식		3.0		1	m	3.00
3	신	신축이음	본체부식		3.0		1	m	3.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

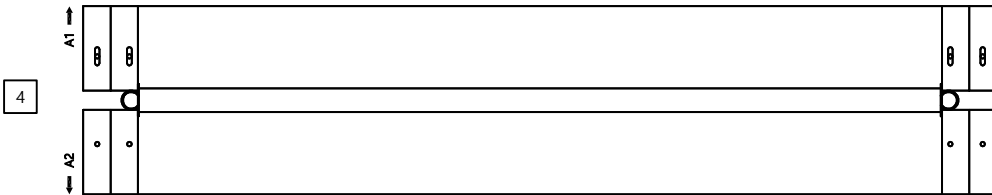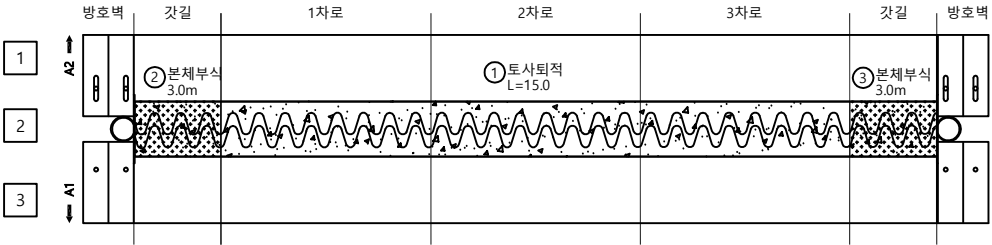

하 면

KEY
PLAN

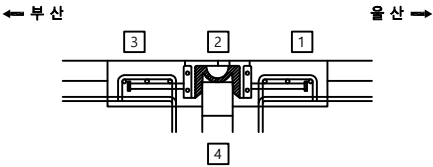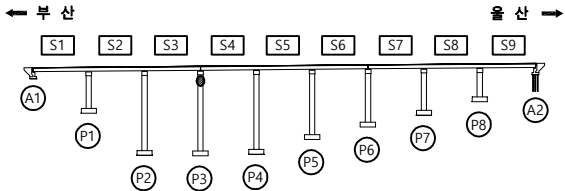


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 011



대라교(울산) 신축이음 P6

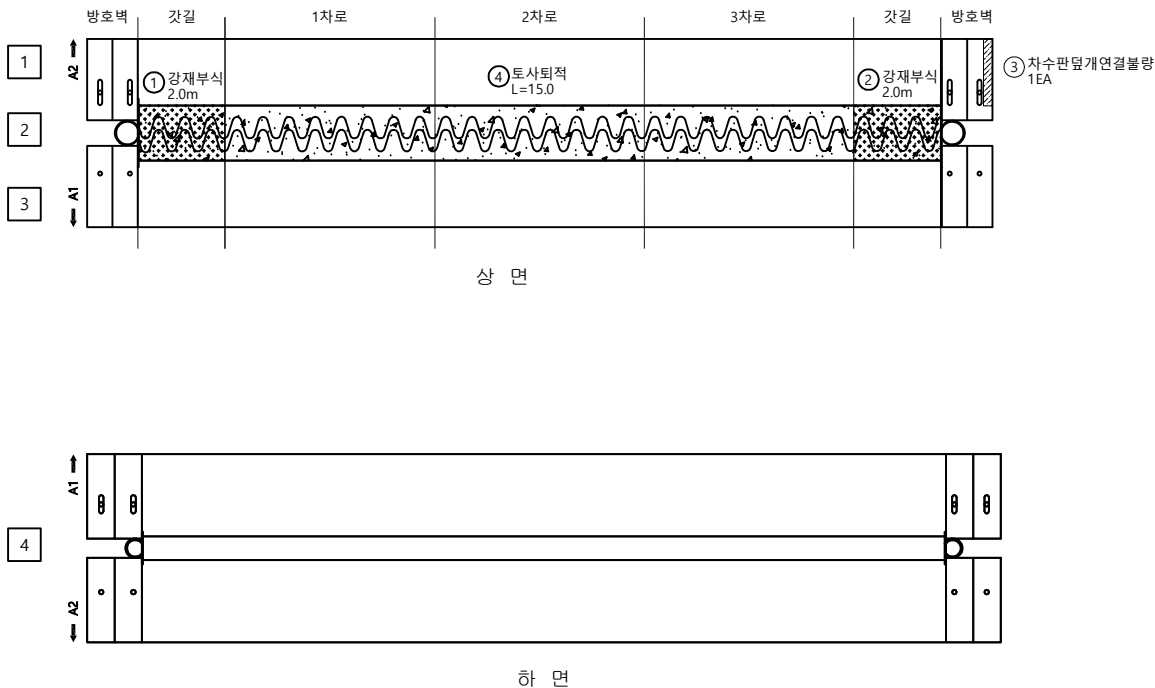

손상물량표

신축이음									
P6									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모				단위	비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소		
1	신	신축이음	본체부식		2.0		1	m	2.00
2	신	신축이음	본체부식		2.0		1	m	2.00
3	구	신축이음	자수판 연결불량				1	EA	1.00
4	구	신축이음	유연토사되적		15.0		1	m	15.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

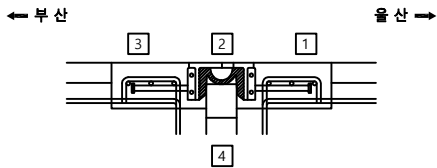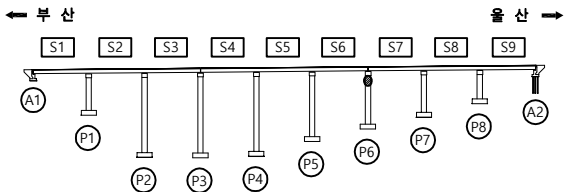



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

군열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 012

대라교(울산) 신축이음 A2

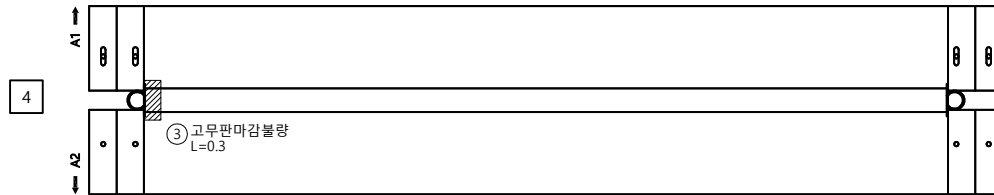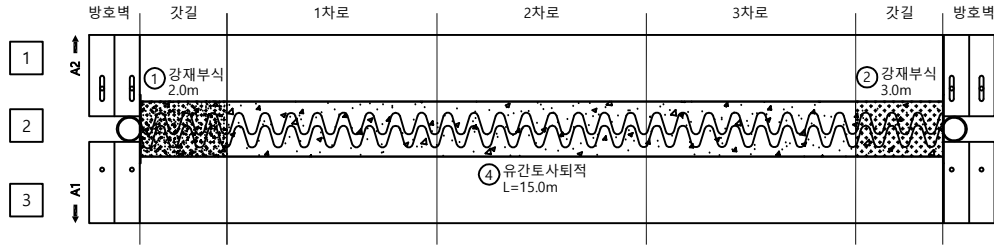

상면

하면



손상물량표

신축이음

A2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모				비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	
1	신	신축이음	본체부식		2.0		1	m 2.00
2	신	신축이음	본체부식		3.0		1	m 3.00
3	구	신축이음	고무판 마감볼량		0.3		1	m 0.30
4	구	신축이음	유간토사퇴적		15.0		1	m 15.00
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

KEY
PLAN

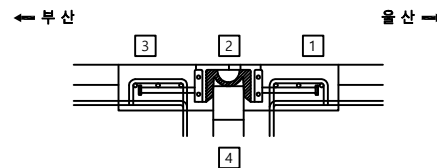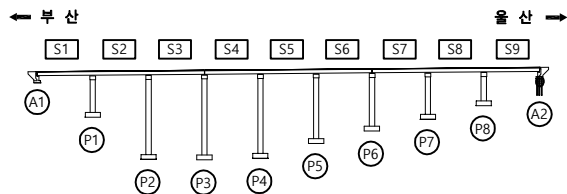

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 013

대라교(울산) 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표

바닥판


S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량
1	구	바닥판	균열	0.2	2.5	1	m	2.50	
2	신	바닥판	균열	0.1	1.5	1	m	1.50	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →



0m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m

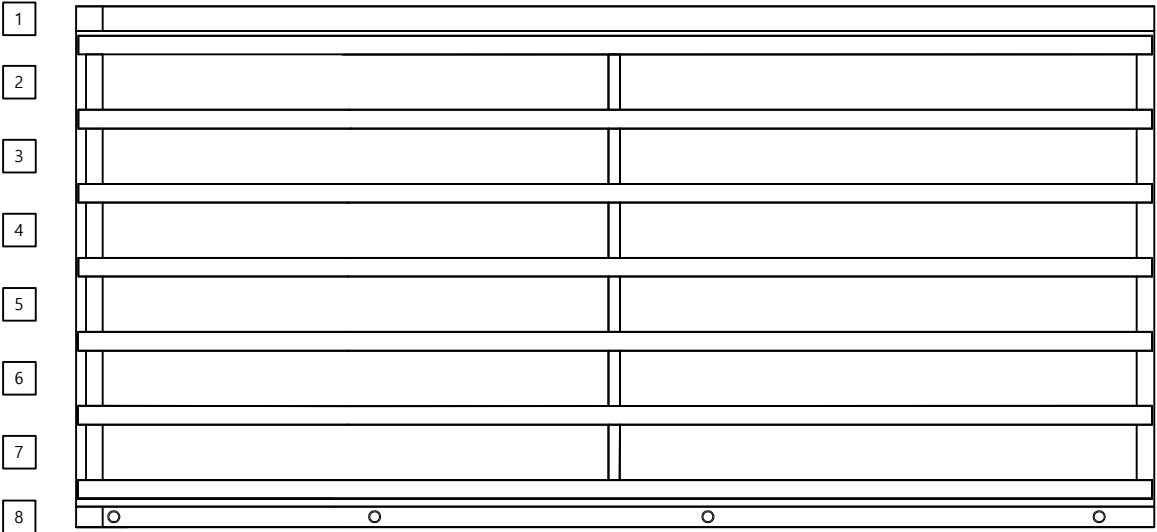

A1

P1

K
E
Y
P
L
A
N

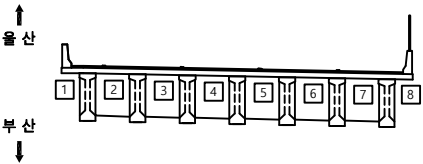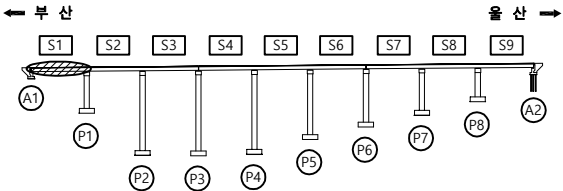

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	014

대라교(울산) 바닥판하면 S2

손상물량표


바닥판

S2



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	바닥판	망상균열	0.2	2.0	2.0	1	m ²	4.00
2	구	바닥판	망상균열	0.2	2.0	2.0	1	m ²	4.00
3	구	바닥판	망상균열	0.2	2.0	2.0	1	m ²	4.00
4	구	바닥판	망상균열	0.2	2.0	2.0	1	m ²	4.00
5	구	바닥판	망상균열	0.2	2.0	2.0	1	m ²	4.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

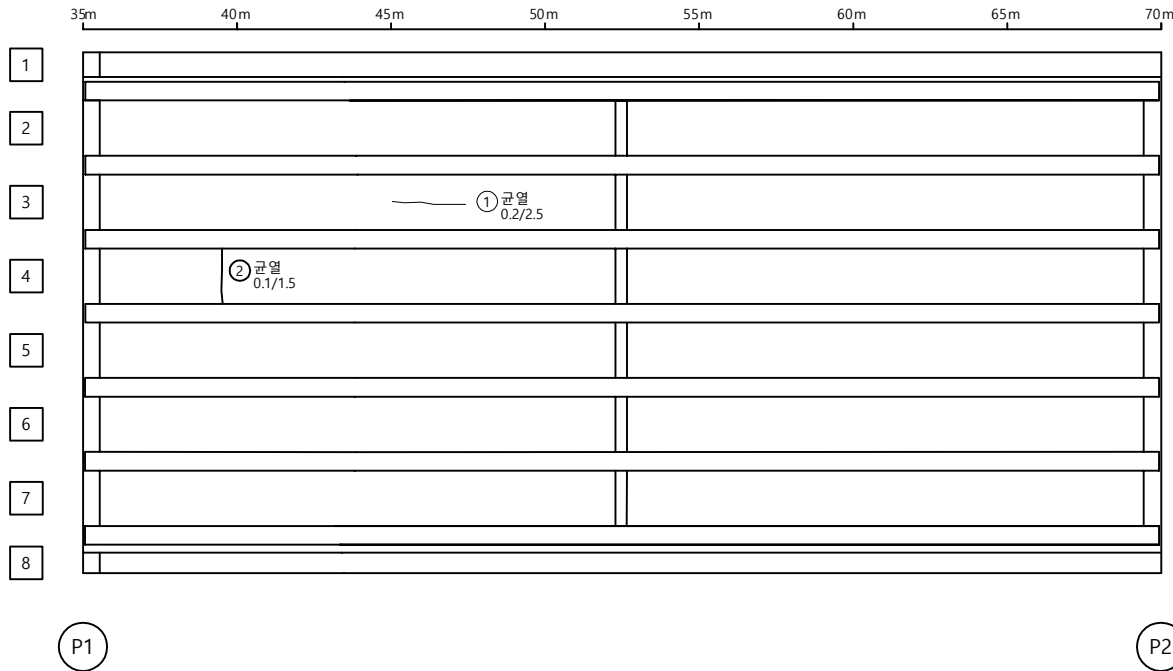

KEY
PLAN

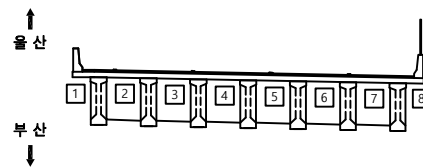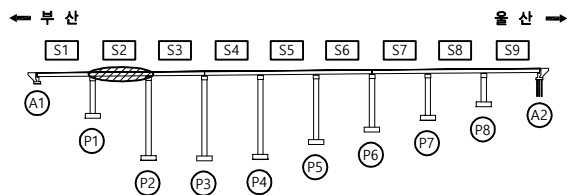

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

No. 015

대라교(울산) 바닥판하면 S3

손상물량표


바닥판

S3



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

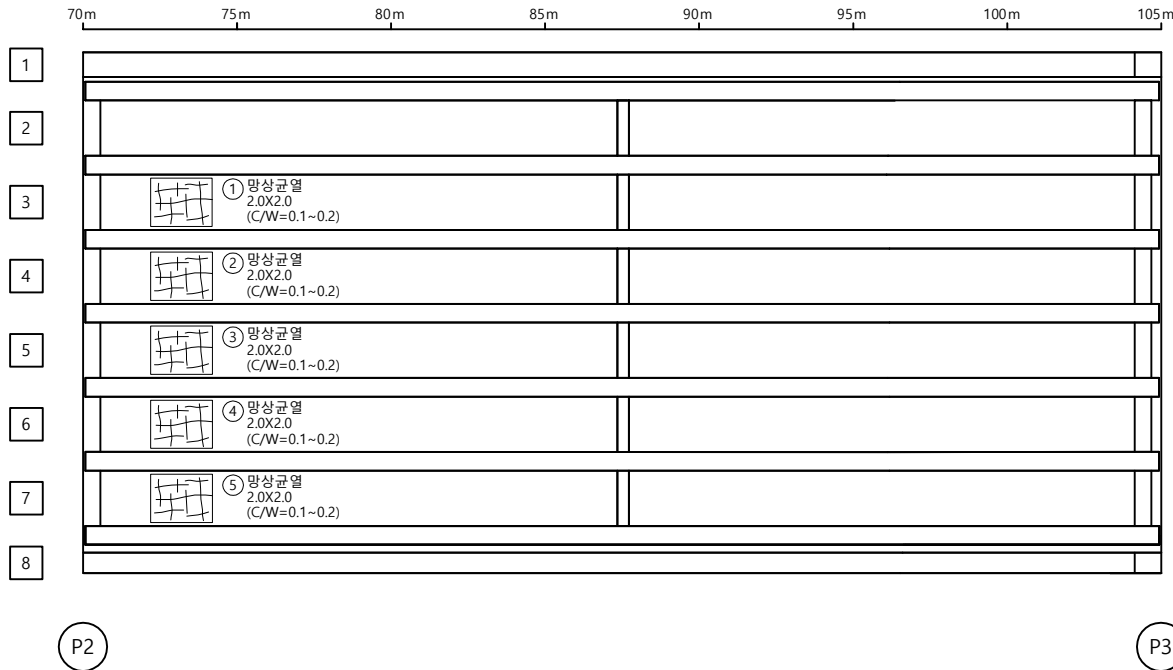

KEY
PLAN

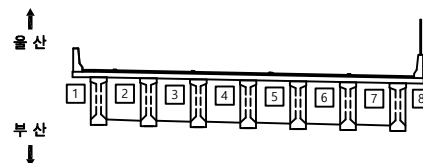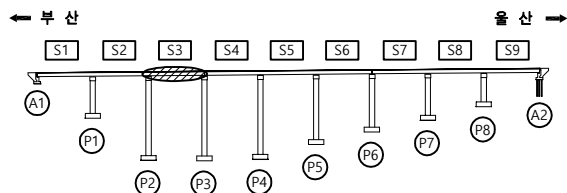

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
방상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 016

대라교(울산) 바닥판하면 S4

손상물량표


바닥판

S4



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

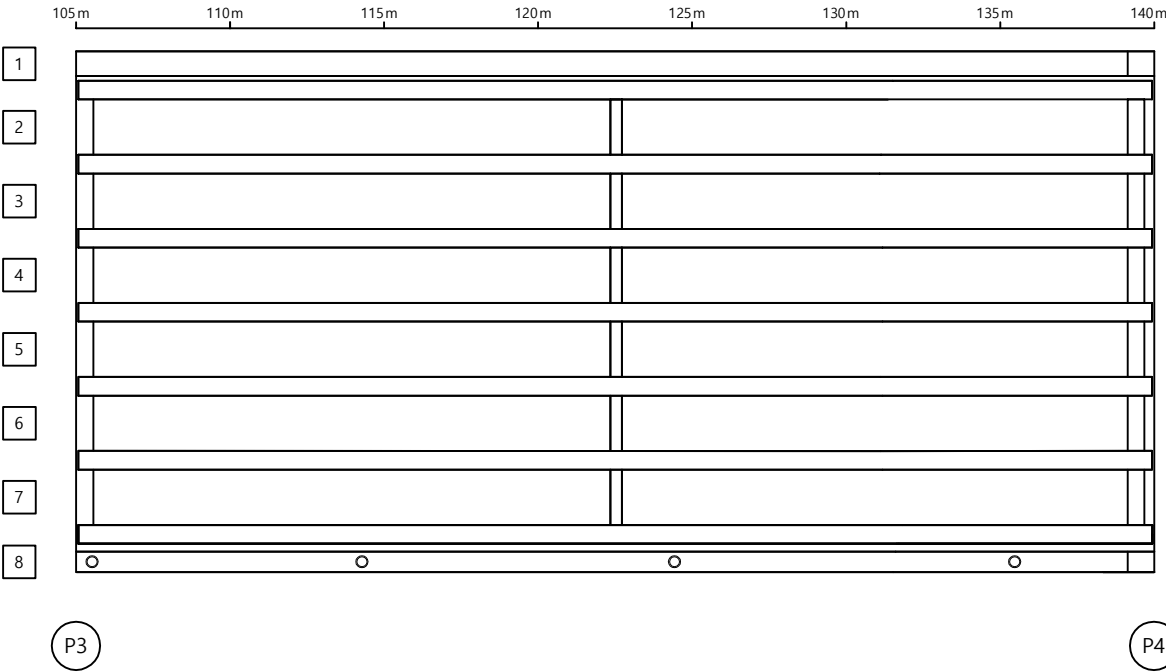

K
E
Y
P
L
A
N

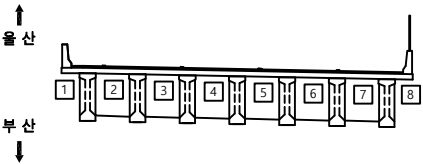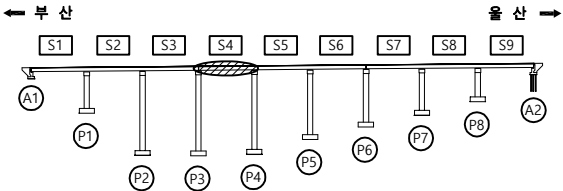

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 017

대라교(울산) 바닥판하면 S5

손상물량표


바닥판

S5



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

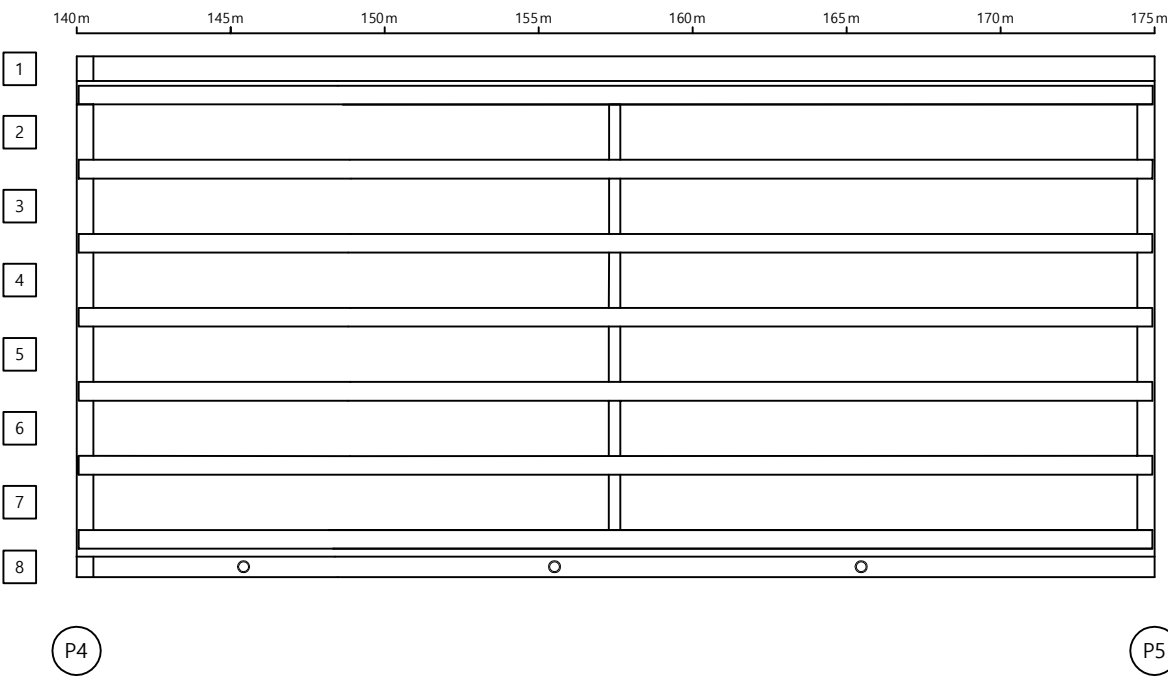

KEY
PLAN

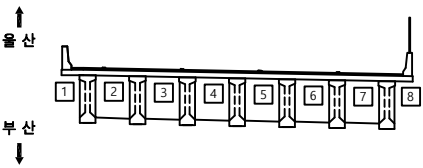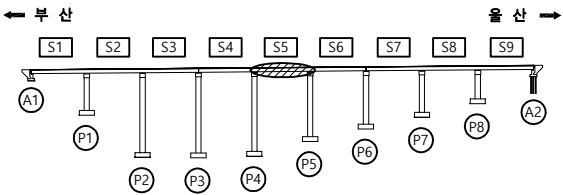

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 018

대라교(울산) 바닥판하면 S6

손상물량표

← 부 산

울 산 →


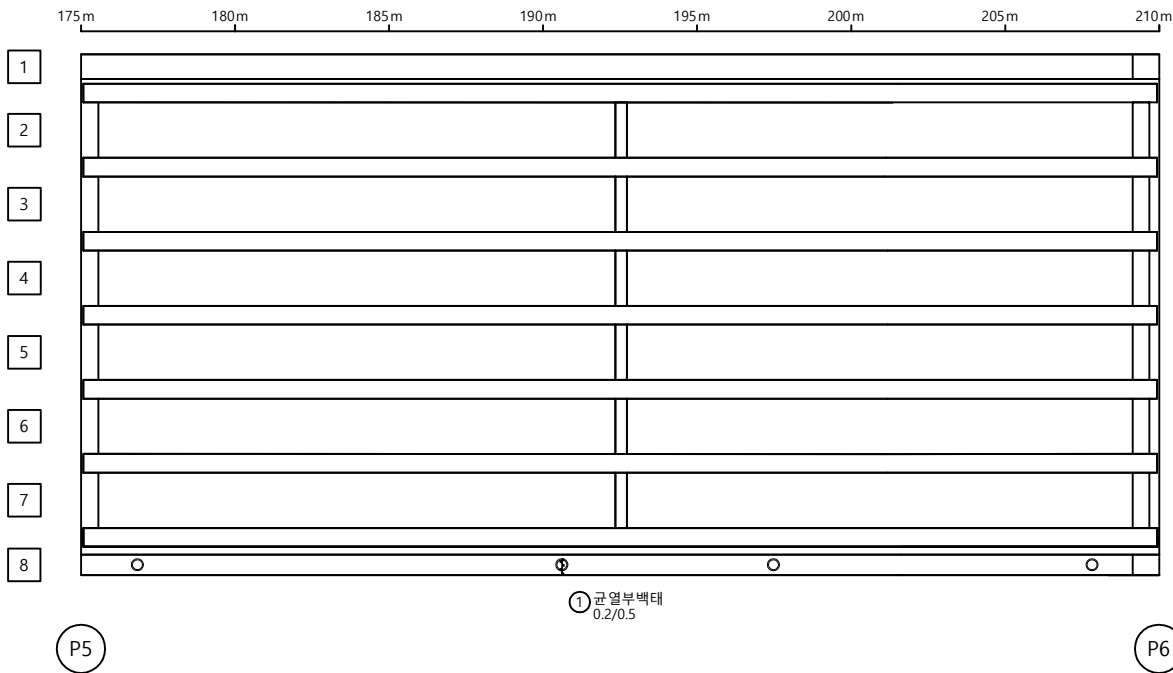


바닥판

S6

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배덕판	균열부백태	0.2	0.5		1	m	0.50	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

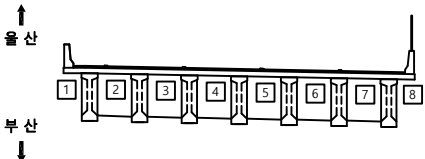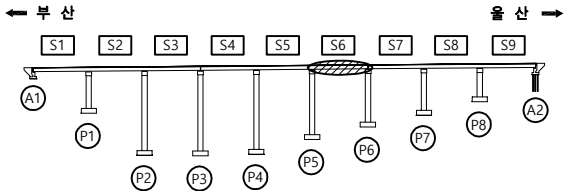

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	019

대라교(울산) 바닥판하면 S7

손상물량표


바닥판

S7



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

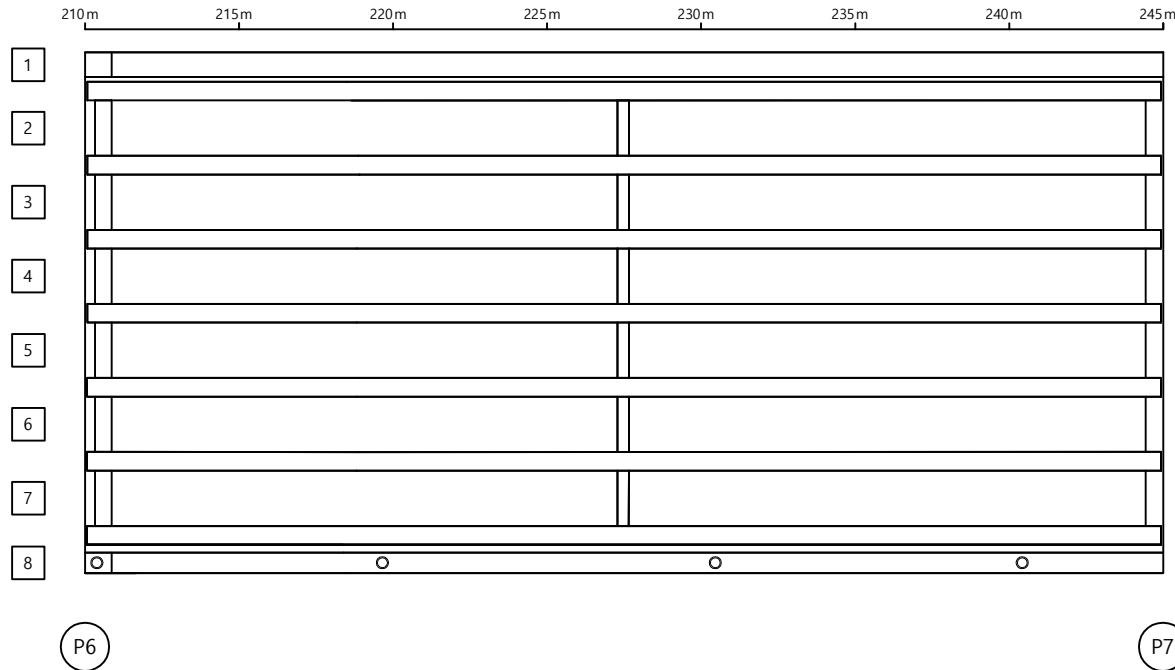

KEY
PLAN

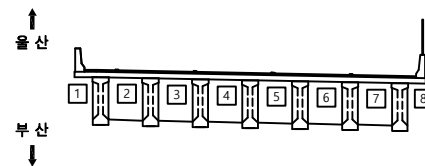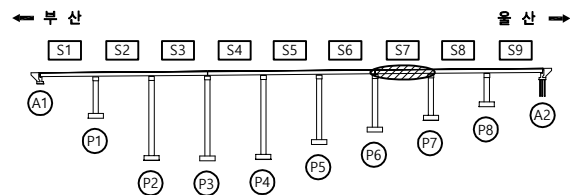

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	군열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 020

대라교(울산) 바닥판하면 S8

← 부 산

울 산 →

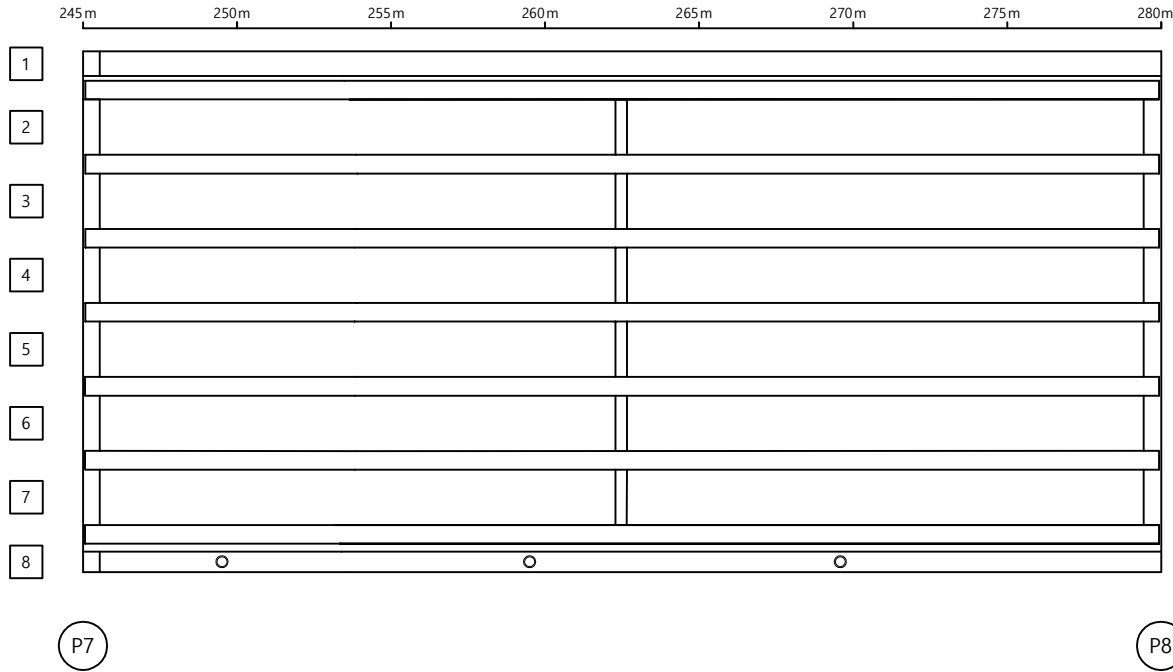



손 상 물 량 표

바닥판

S8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

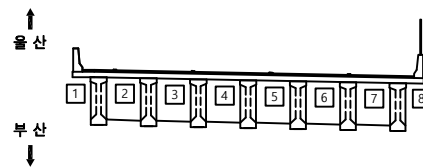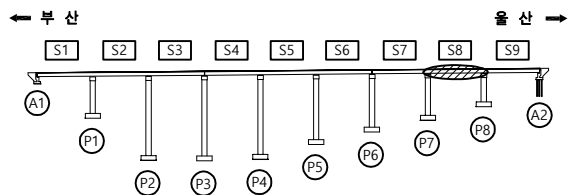

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 021

대라교(울산) 바닥판하면 S9

손상물량표


바닥판

S9



번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	선	배덕판	재료분리		0.3	0.5	1	m ²	0.15	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

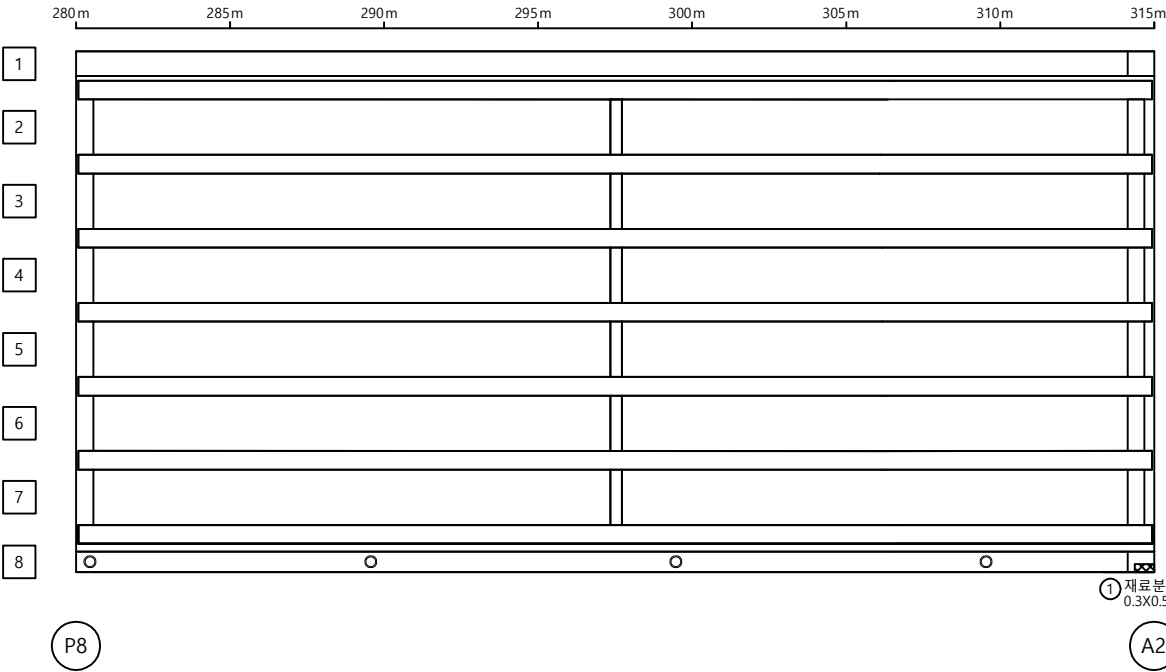

K
E
Y
P
L
A
N

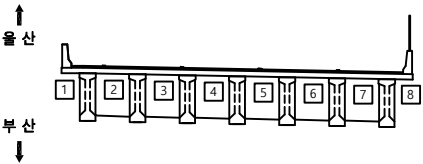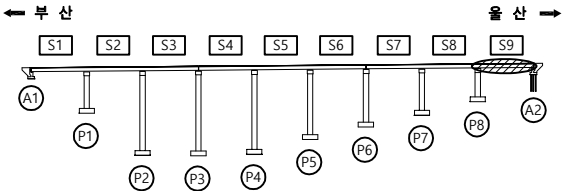


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02	군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
군 열부백태	파손, 박리	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	소성변형	들 뜸	No. 022



대라교(울산) 거더 S1

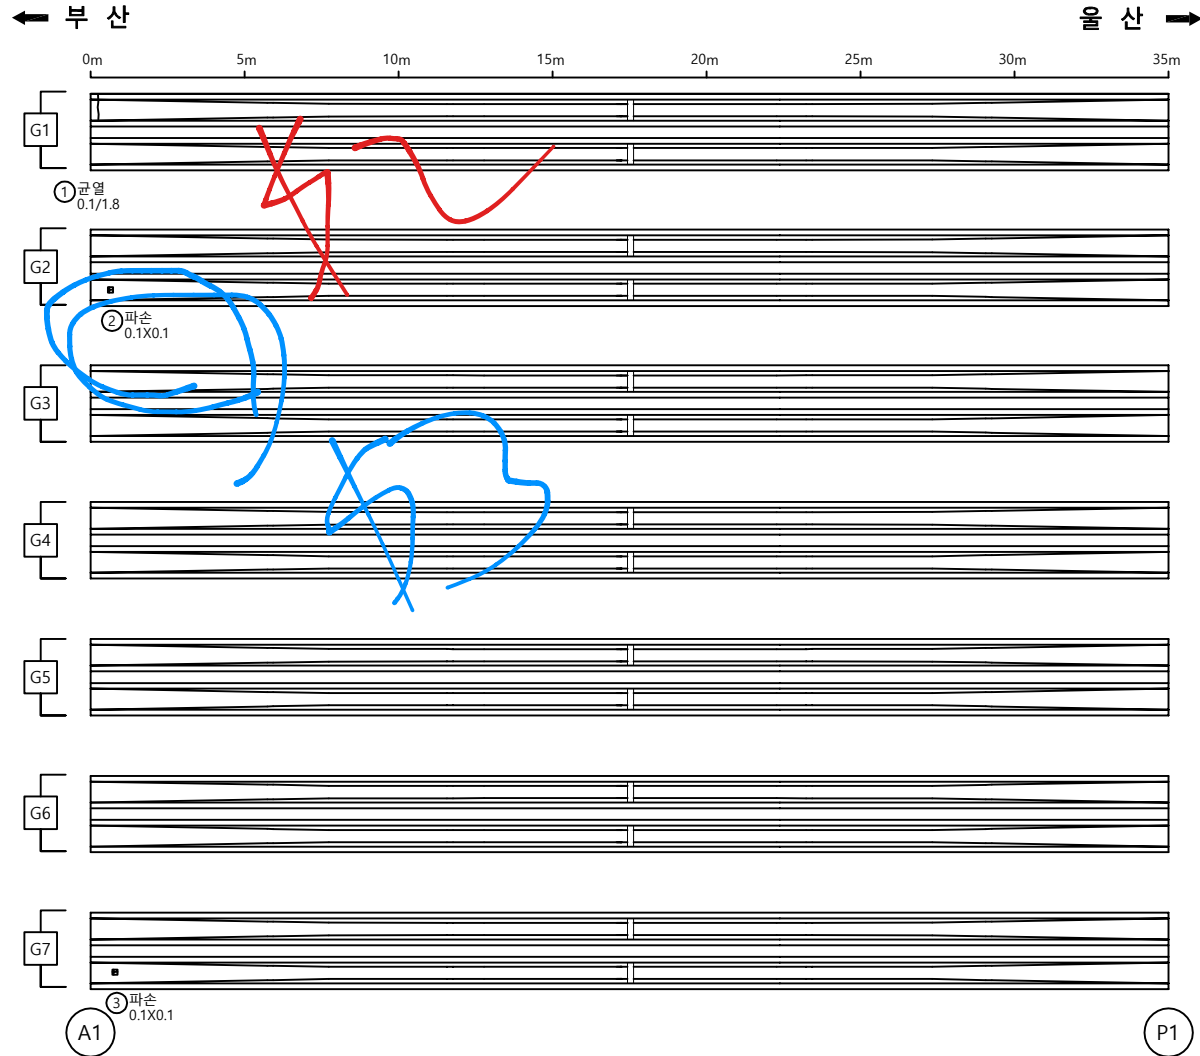

손상물량표

거더 S1									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	균열	0.1	1.8		1	m	1.80
2	구	거더	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01
3	구	거더	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

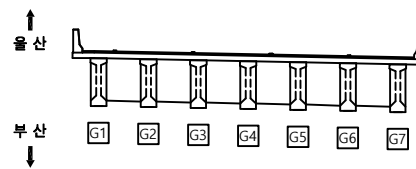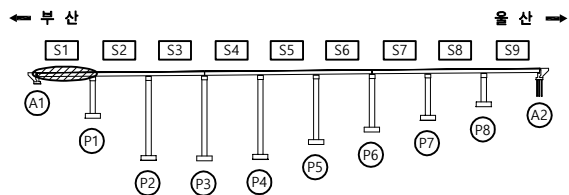


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 023



대라교(울산) 거더 S2

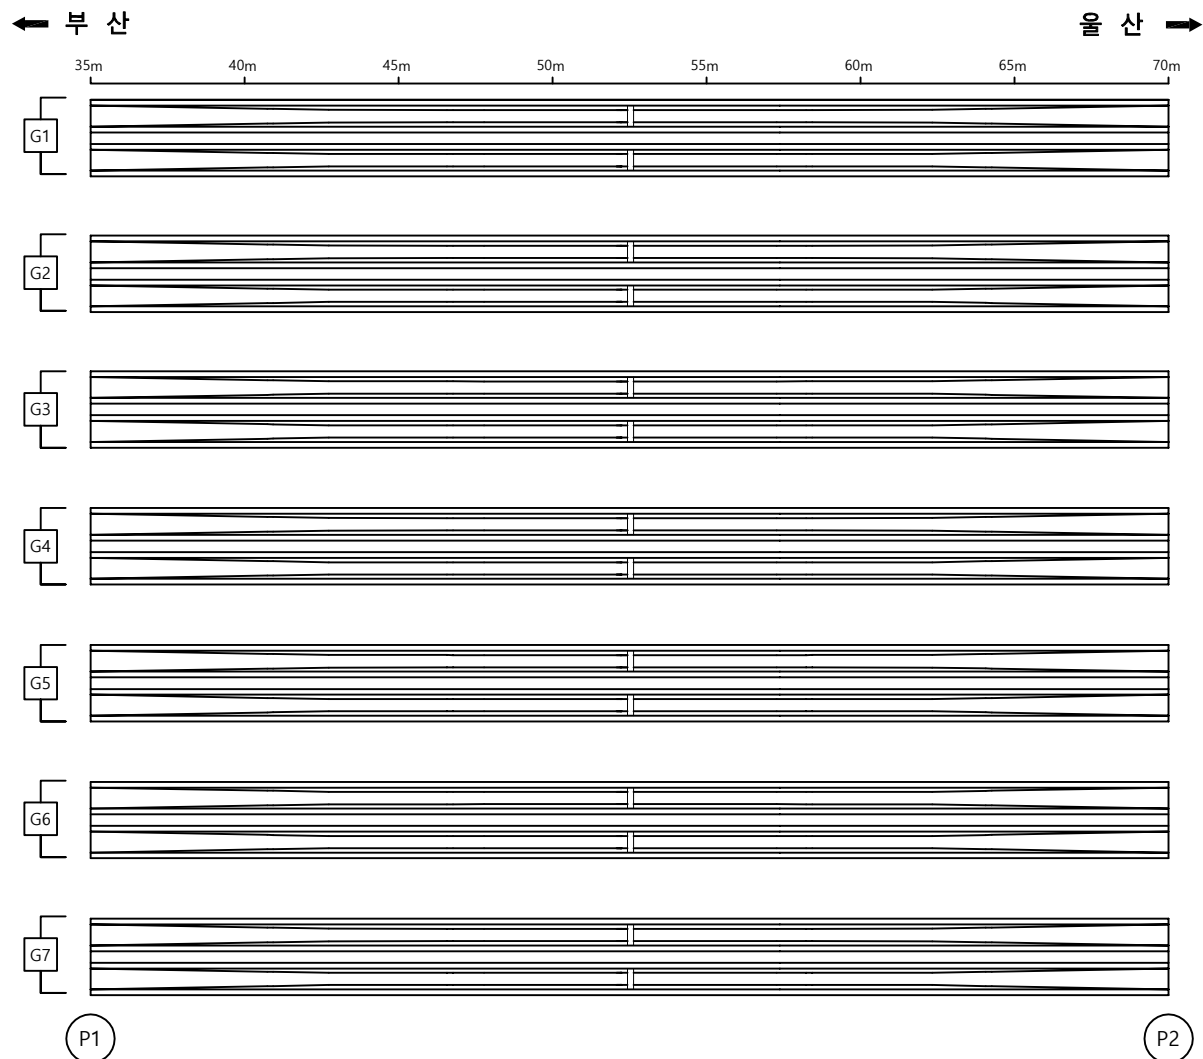

손상물량표


[illegible]

KEY PLAN

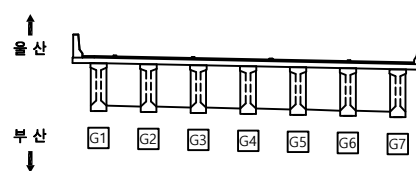
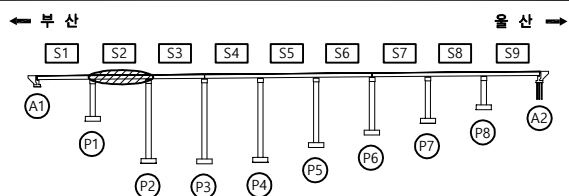


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
관례	 관 열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
	 균열, 부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
	 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 024	

대라교(울산) 거더 S3

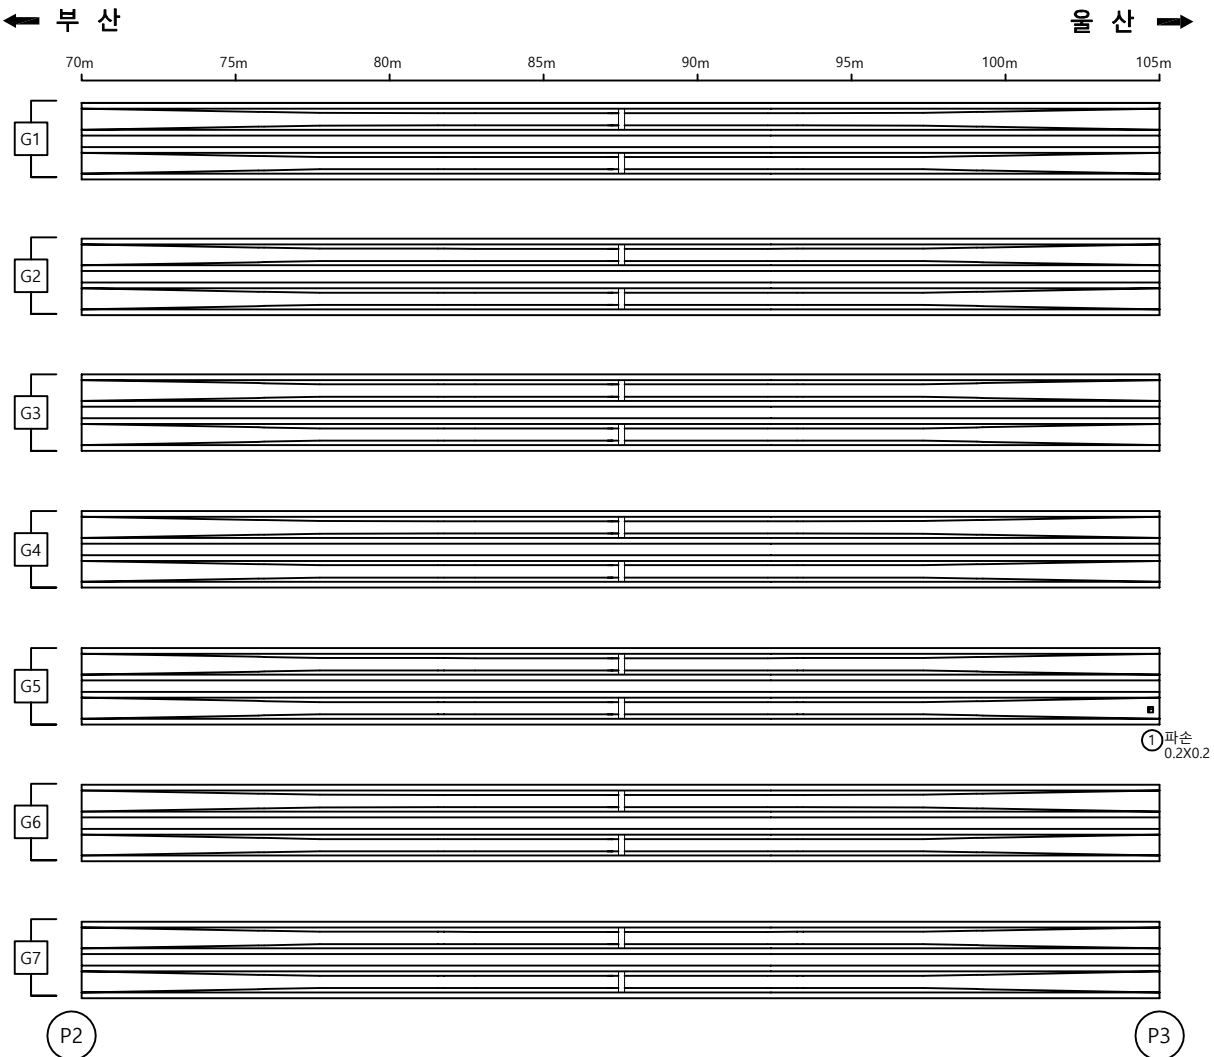

K
E
Y
P
L
A
N

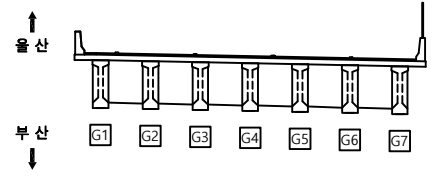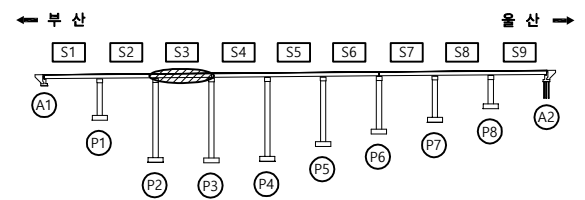

손 상 물 량 표


거더										
S3										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	거더	파손		0.2	0.2	1	㎡	0.04	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	025

대라교(울산) 거더 S4

← 부 산

울 산 →

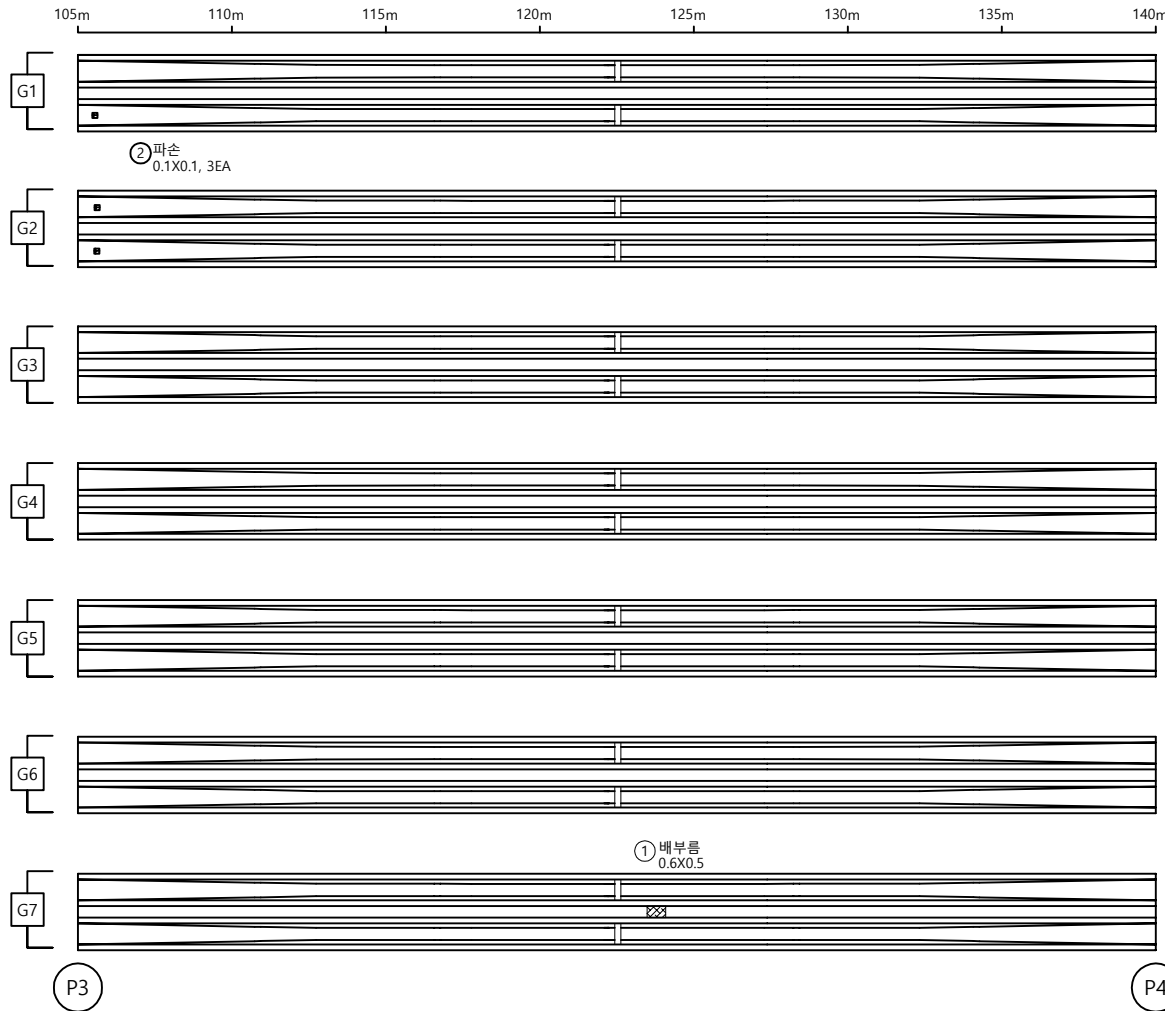



손 상 물 량 표

거더

S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	거더	배부름		0.6	0.5	1	m ²	0.30	
2	구	거더	파손		0.1	0.1	3	m ²	0.03	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

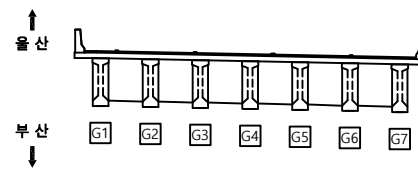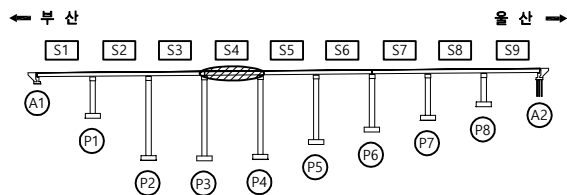


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균열 균열부백태 망상균열 철근노출	재료분리 파손,박리 누수,습윤 소성변형	오염, 변색 세굴 백태 들뜸	부식 퇴적 기타
No.	026		



대라교(울산) 거더 S5

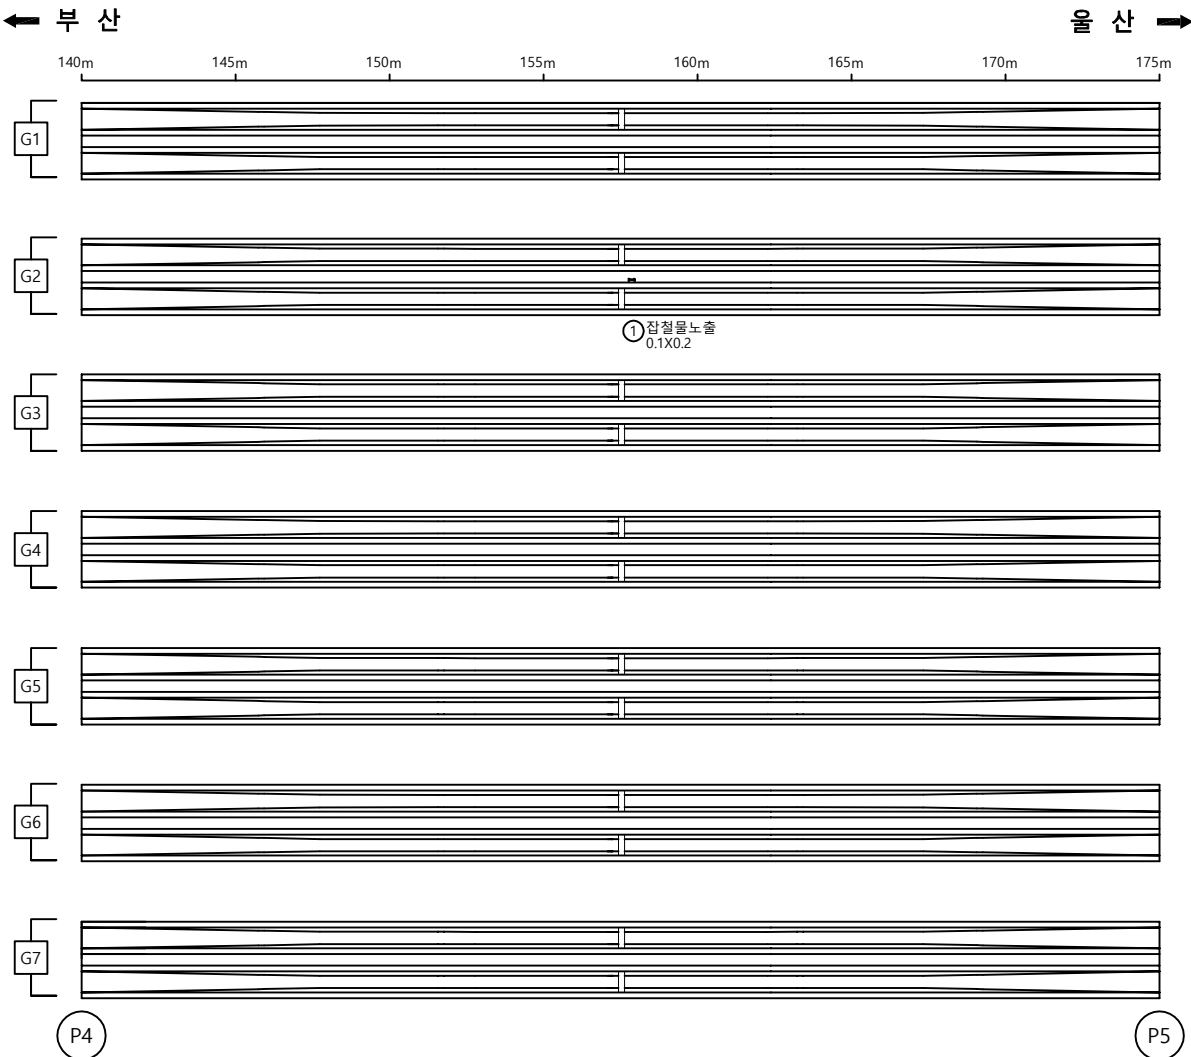

손 상 물 량 표


거더										
S5										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(mm)	개소	단위	수량	
1	신	거더	잠철물노출		0.1	0.2	1	m ²	0.02	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

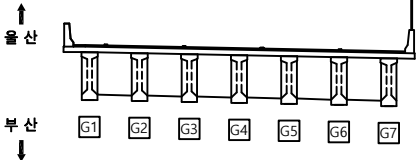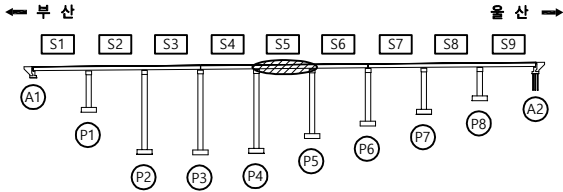

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
 균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식		
 균열부백태	 파손,박리	 세굴	 퇴적		
 망상균열	 누수,습윤	 백태	 기타		
 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 027		



대라교(울산) 거더 S6

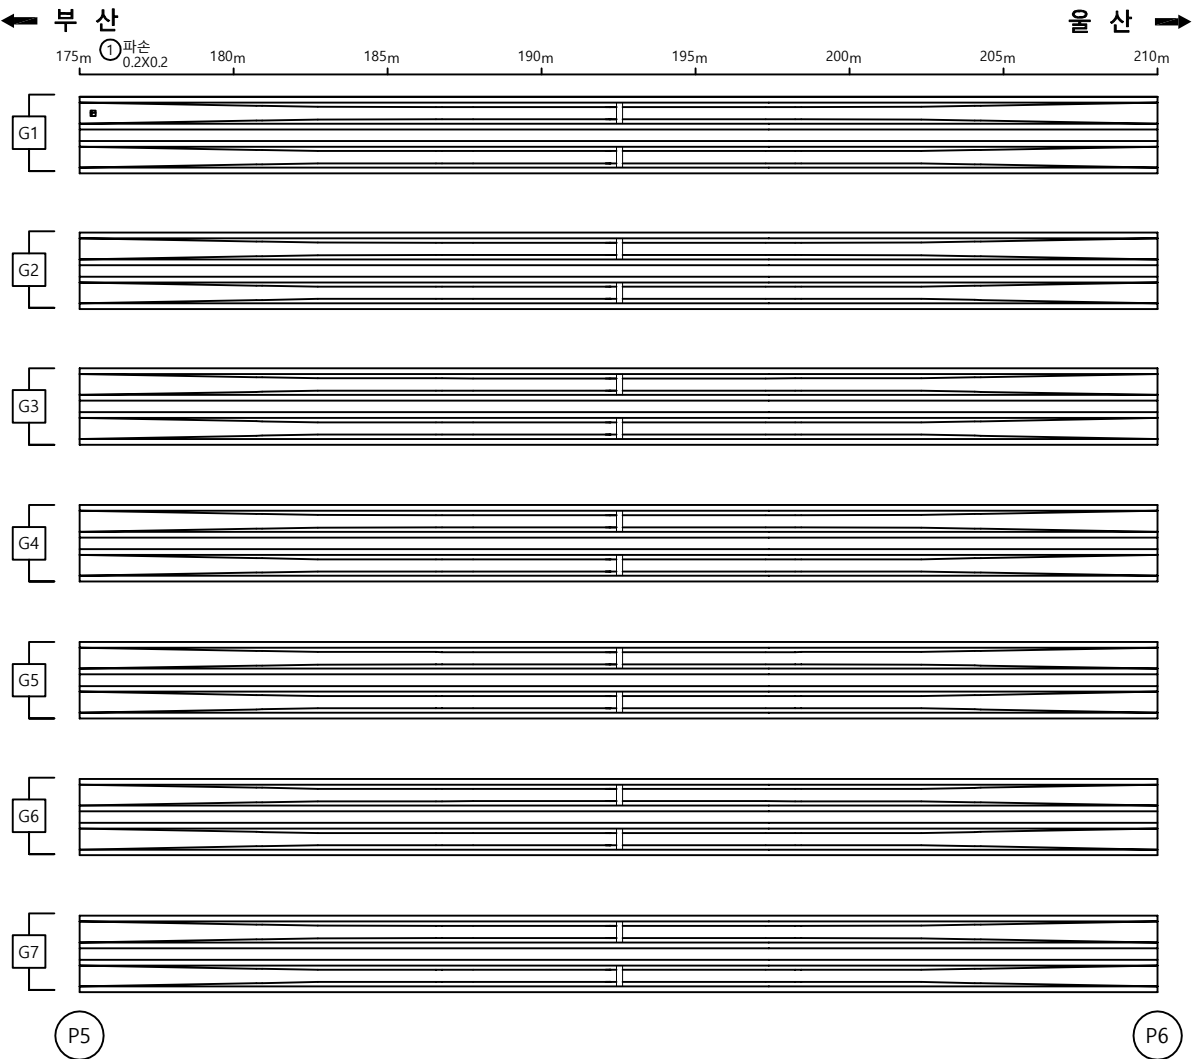

손상물량표

거더										
S6										
번호	선/구	부재명	손상 현황	손상 규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	선	거더	파손		0.2	0.2	1	m²	0.04	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

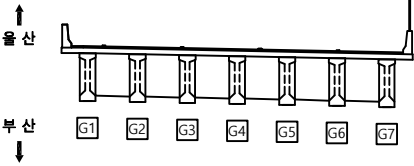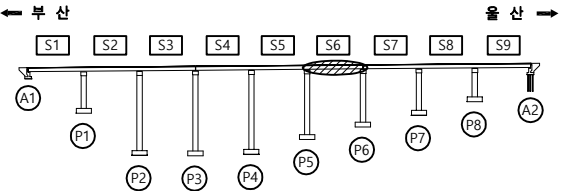


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

	군 열		재료분리		오염, 변색		부식
	군 열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	028



대라교(울산) 거더 S7

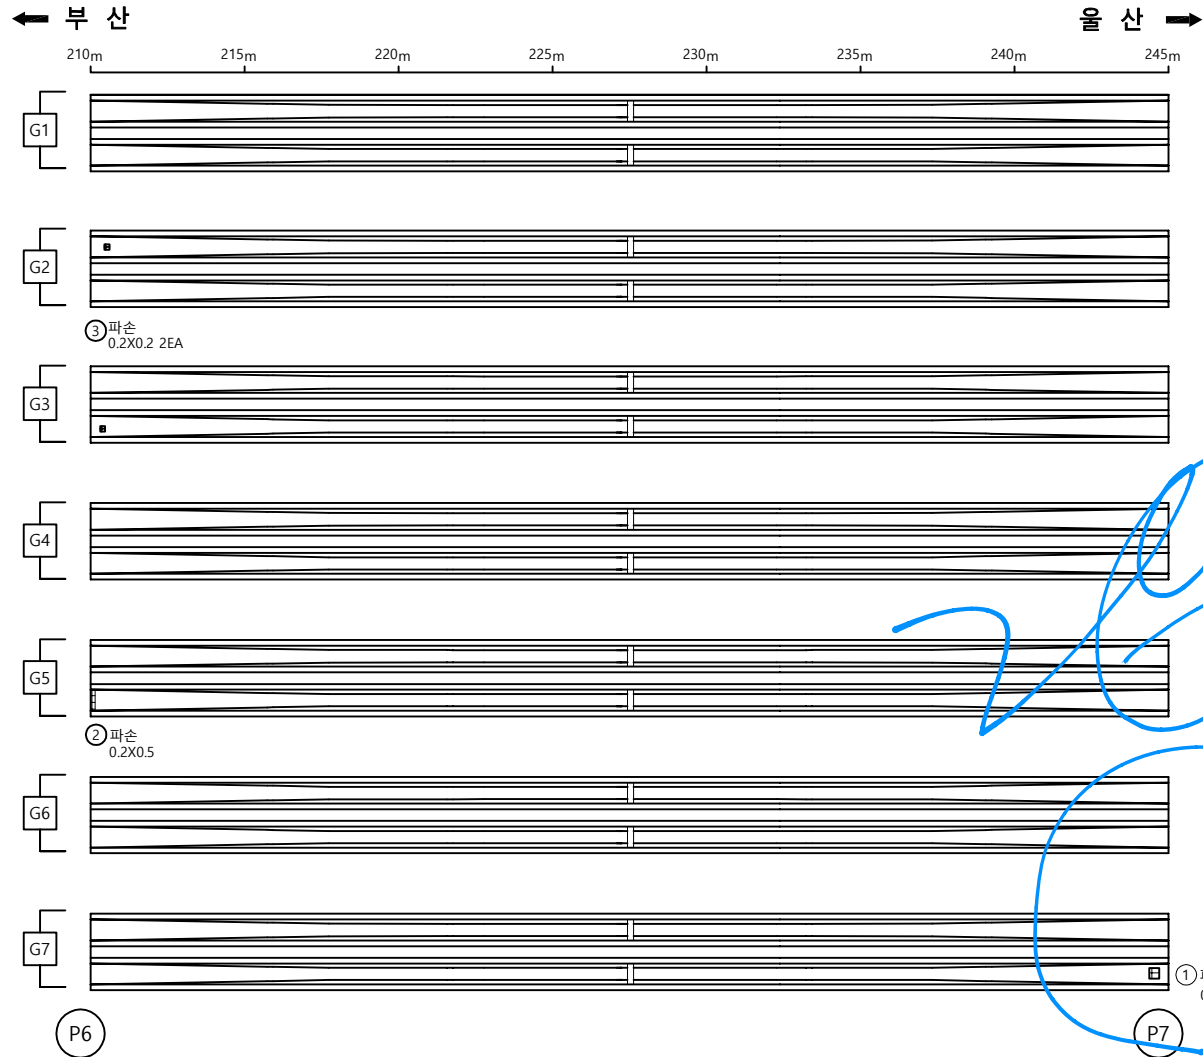

손 상 물 량 표

거더										
S7										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	파손		0.2	0.2	1	㎡	0.04	
2	구	거더	파손		0.2	0.5	1	㎡	0.10	
3	신	거더	파손		0.2	0.2	2	㎡	0.08	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

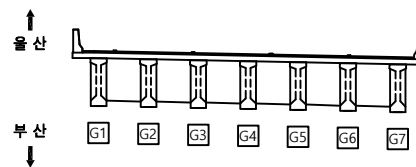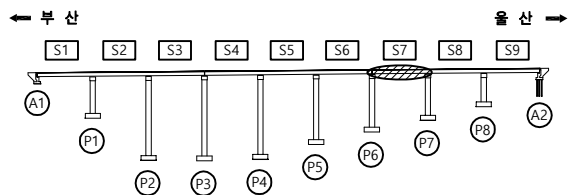



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 029

대라교(울산) 거더 S8

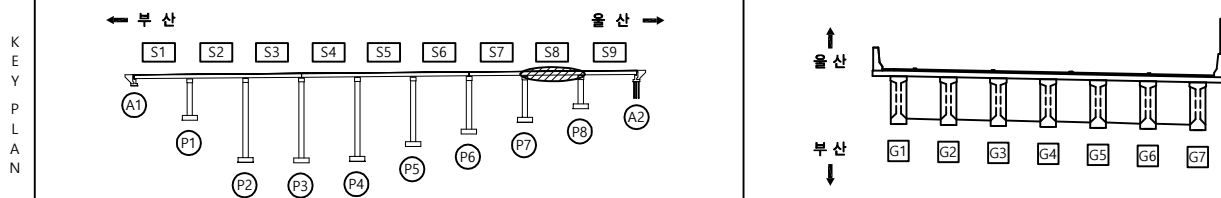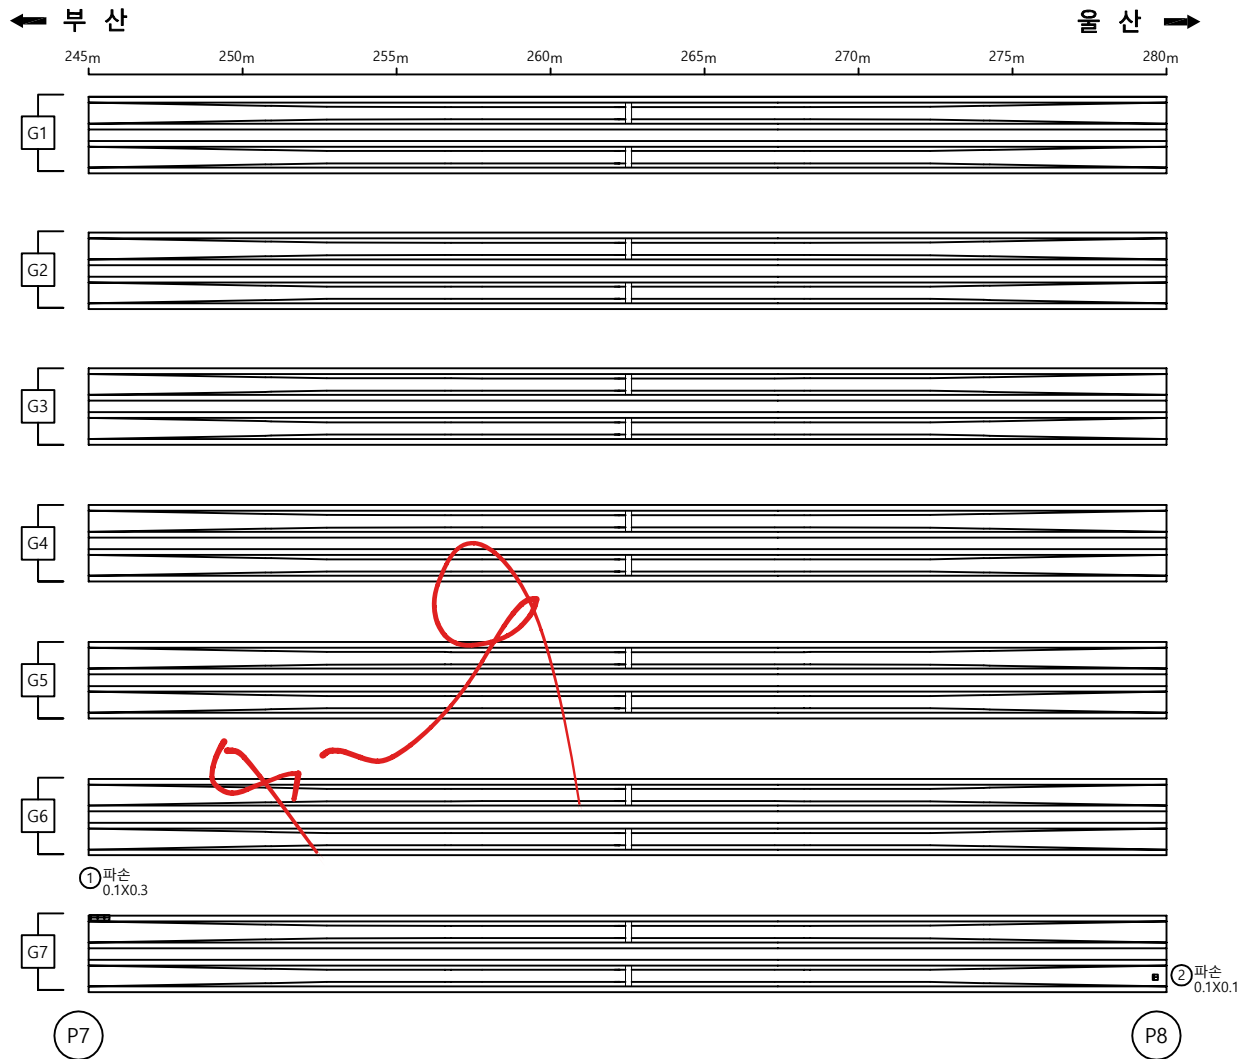

손상물량표

[illegible]




용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역					
	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		돌뜸	No. 030	

대라교(울산) 거더 S9


← 부 산

울 산 →


280m 285m 290m 295m 300m 305m 310m 315m



① 파손
0.1X0.1(4EA)



② 파손
0.1X0.1 7EA



P8

A2

손 상 물 량 표

거더


S9

변호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	파손		0.1	0.1	4	m ²	0.04	
2	선	거더	파손		0.1	0.1	7	m ²	0.07	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

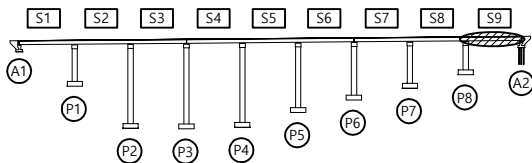

울 산

부 산

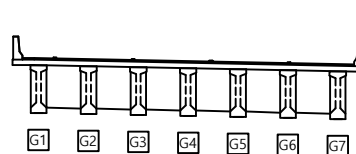

용 역 명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW.02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	031

대라교(울산) 가로보 S1

↑
울 산

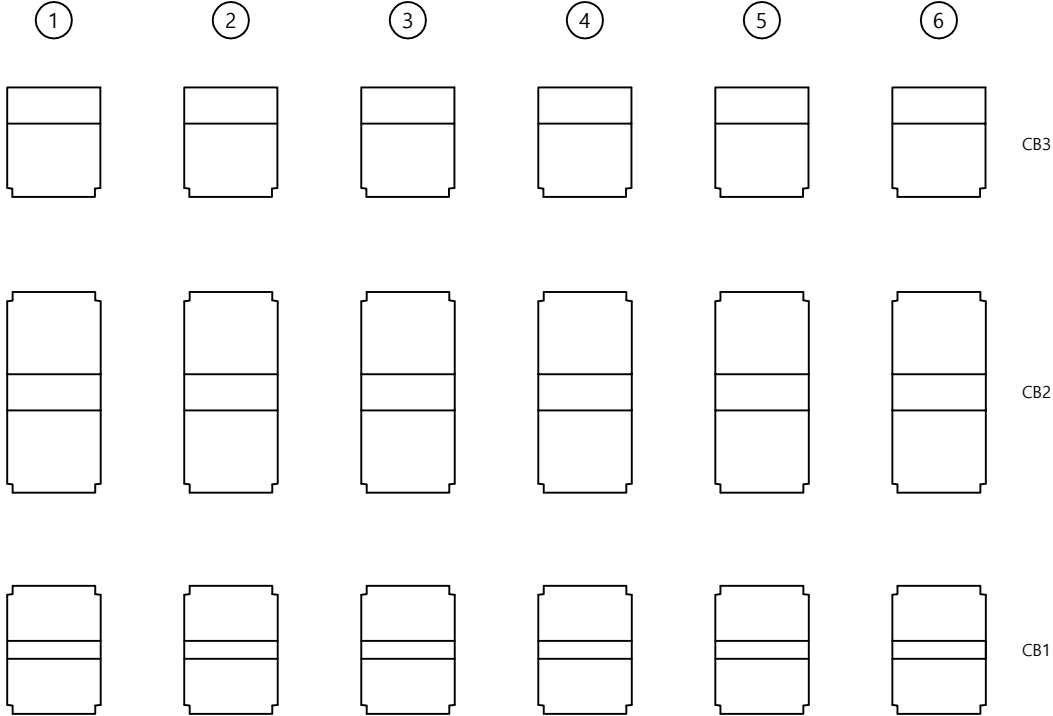

↓
부 산



손 상 물 량 표

가로보

S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

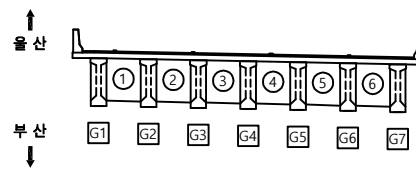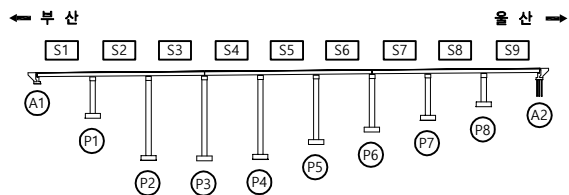

용 역 명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

☐ 02 균 열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부 식
☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세 굴	▨ 퇴 적
☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백 태	▨ 기 타
☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들 뜸	No. 032

대라교(울산) 가로보 S2

↑
울 산


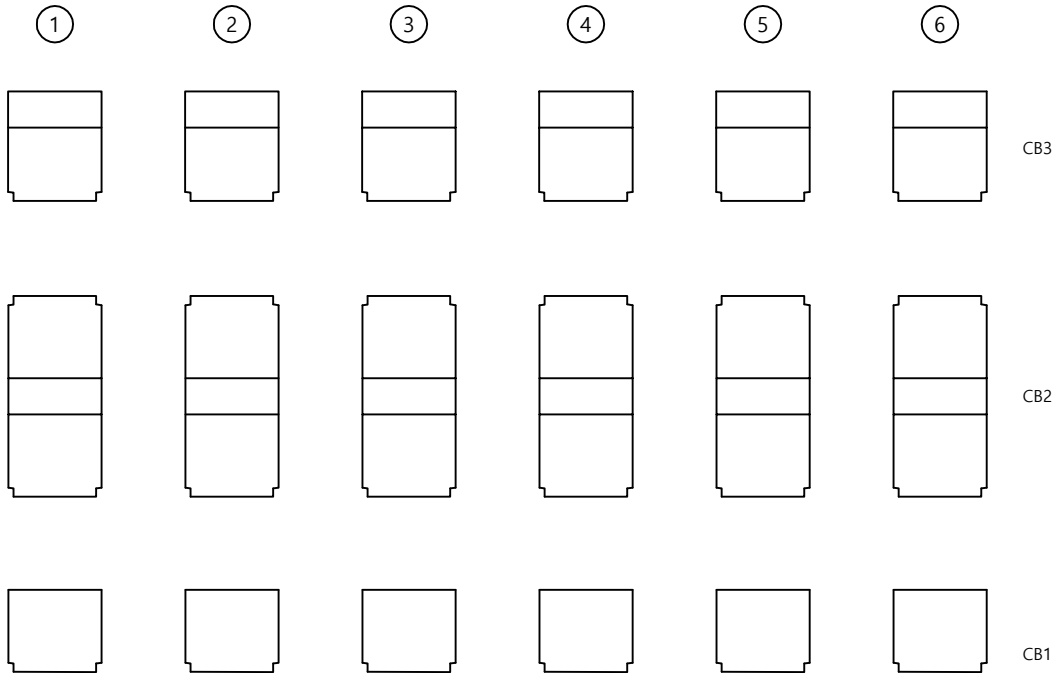


↓
부 산

손 상 물 량 표

가로보										
S2										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

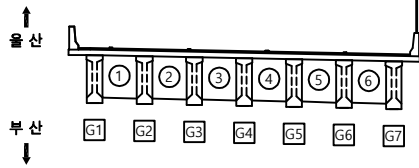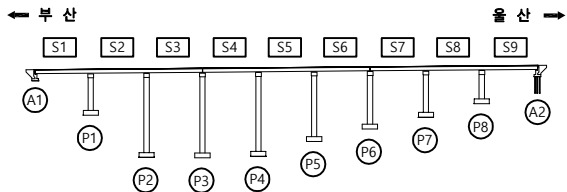

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 033

대라교(울산) 가로보 S3

↑
울 산

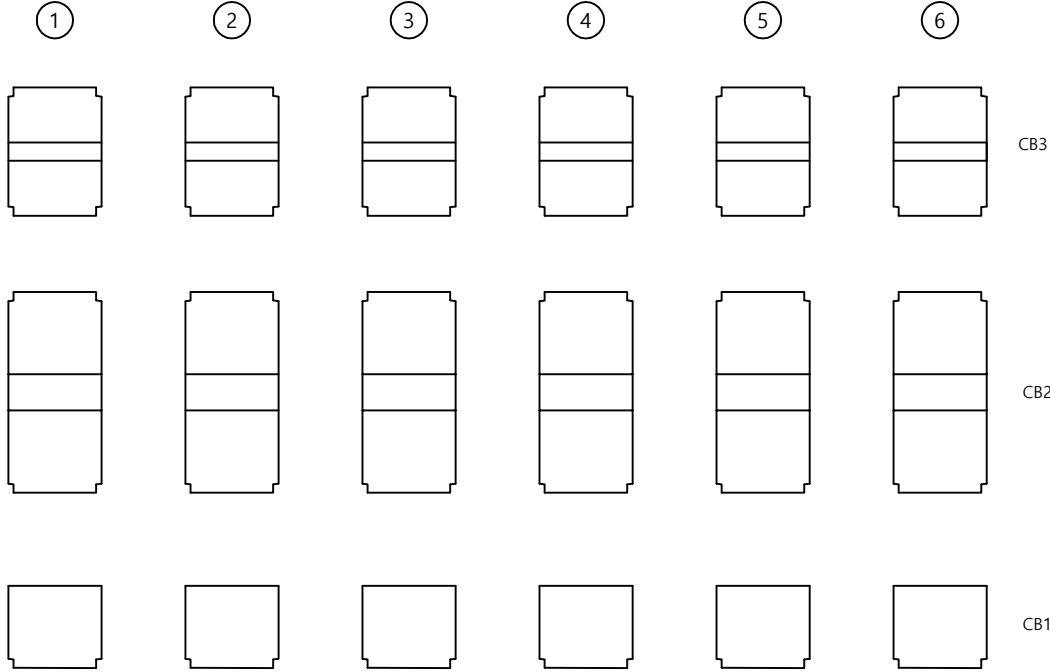

↓
부 산



손 상 물 량 표

가로보

S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

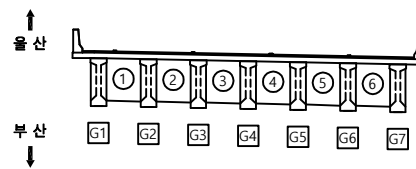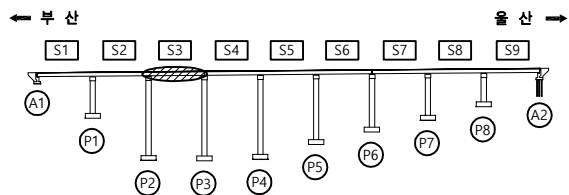

용 역 명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

☐ 02 균 열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부 식
☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세 굴	▨ 퇴 적
☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백 태	▨ 기 타
☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들 뜸	No. 034

대라교(울산) 가로보 S4

↑
울 산


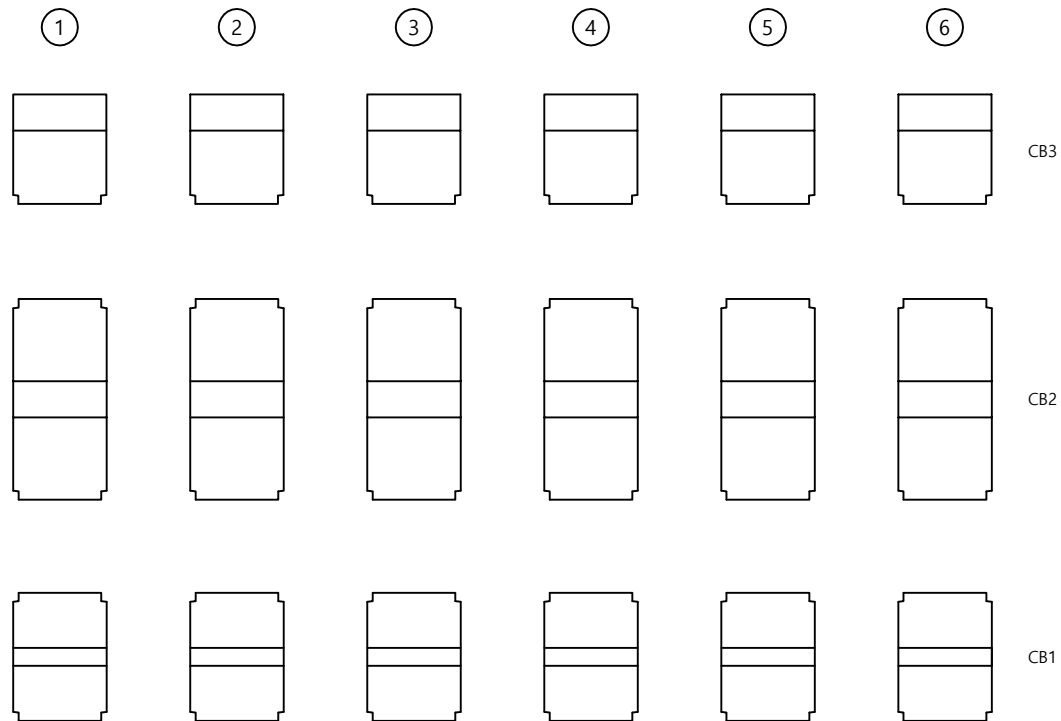


부 산
↓

손 상 물 량 표

가로보									
S4									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			성대양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

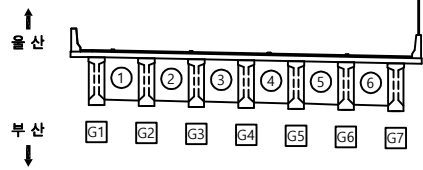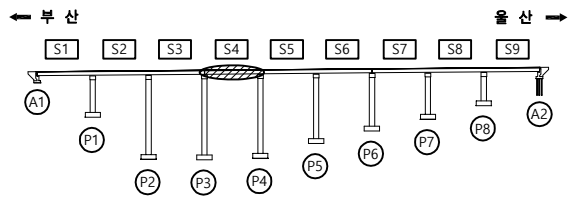


용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No.	035


대라교(울산) 가로보 S5

↑
울 산


①



②



③




④







⑤







⑥



CB3



CB2



CB1

↓
부 산

P5

P4



손 상 물 량 표

가로보

S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

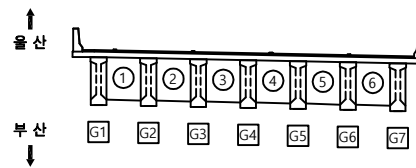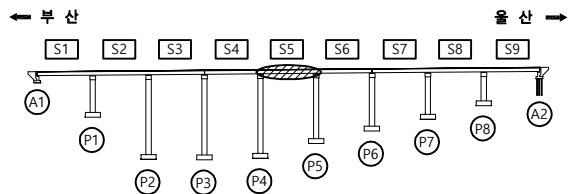

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

No. 036

대라교(울산) 가로보 S6

↑
울 산

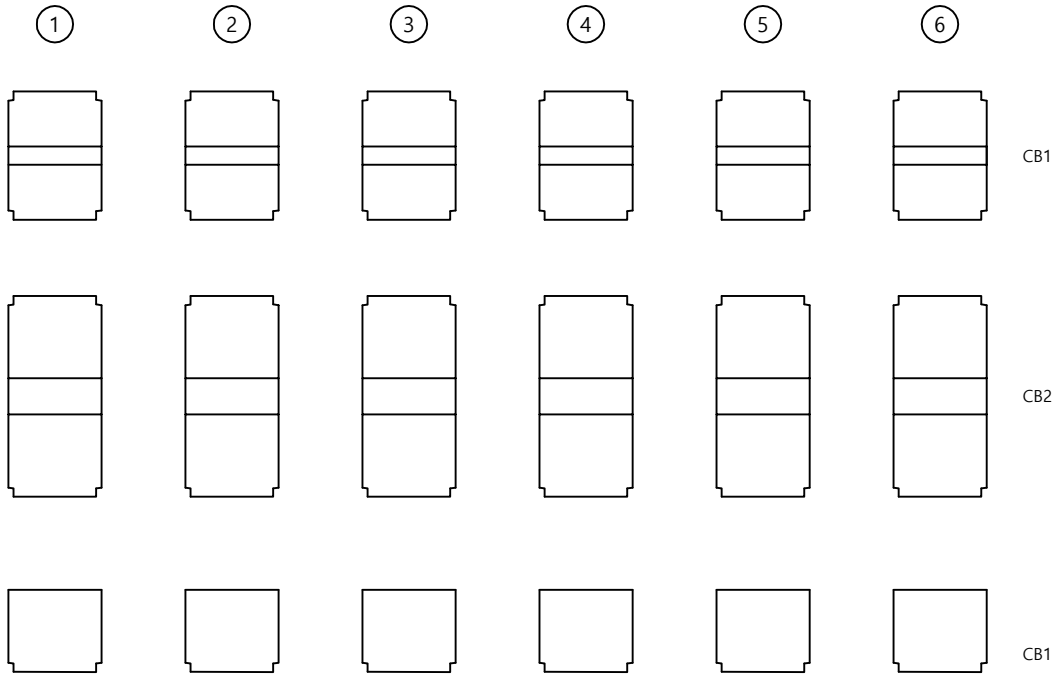

부 산
↓



P6

P5

손 상 물 량 표

가로보										
S6										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


K
E
Y
P
L
A
N

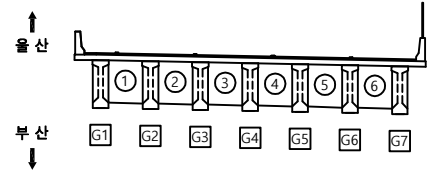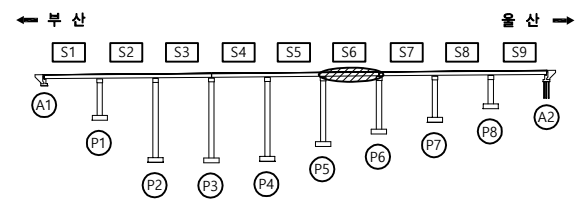

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	037

대라교(울산) 가로보 S7

↑
울 산


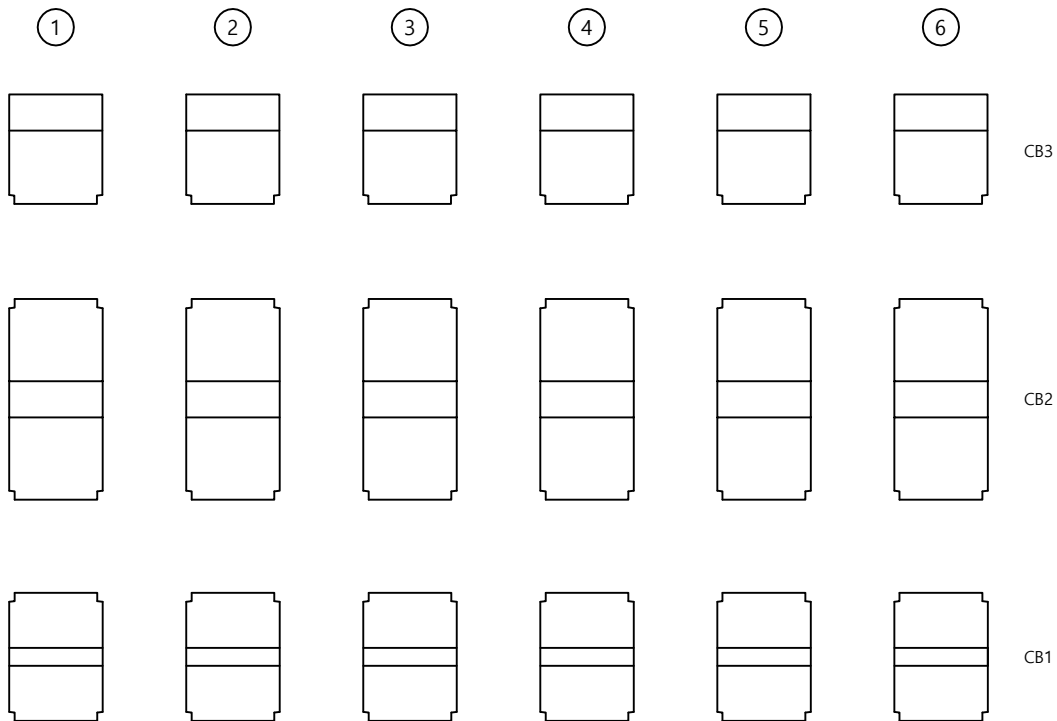


부 산
↓

손 상 물 량 표

가로보										
S7										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

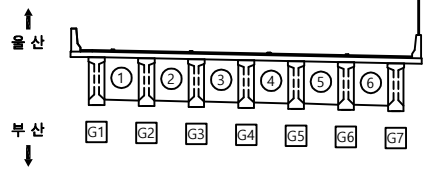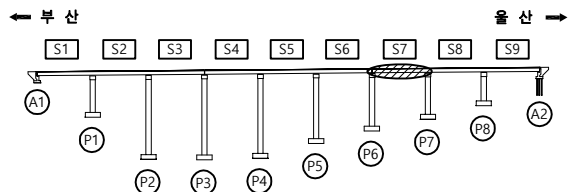

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	038

대라교(울산) 가로보 S8

↑
울 산

①

②

③

④

⑤

⑥

P8

CB3

CB2

CB1

① 들뜸
0.2X0.2

② 들뜸
0.3X0.3

↓
부 산

P7



손 상 물 량 표

가로보

S8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	가로보	들뜸		0.2	0.2	1	㎡	0.04	
2	신	가로보	들뜸		0.3	0.3	1	㎡	0.09	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

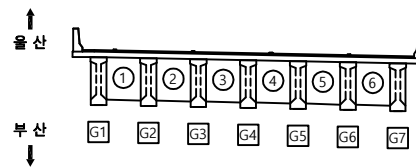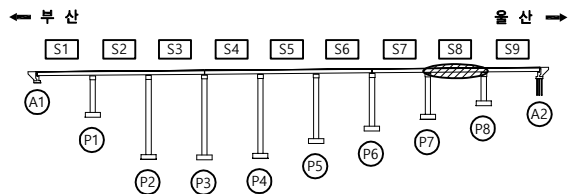

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

☐ 0.2	균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
▨	균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
▨	망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타
▨	철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 039

대라교(울산) 가로보 S9

↑
울 산

A2

①

②

③

④

⑤

⑥

CB1

CB2

CB1

↓
부 산

P8



손 상 물 량 표

가로보

S9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

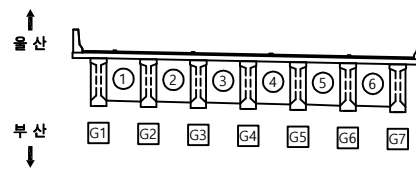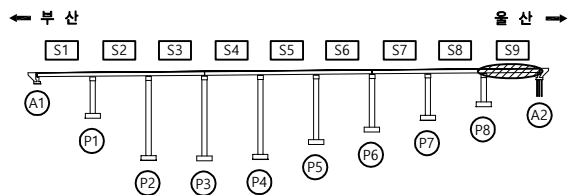

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 040


대라교(울산) 교대 A1

손상물량표


교대										
A1										
번호	신/구	부재명	손상 현상	손상 규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교대	균열	0.2	2.0		2	m	4.00	
2	구	교대	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
3	구	교대	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
4	구	교대	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
5	구	교대	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
6	구	교대	표면오염		0.3	3.0	2	m²	1.80	
7	구	교대	표면오염		1.0	1.5	1	m²	1.50	
8	구	교대	표면오염		0.3	1	8	m²	2.40	
9	신	교대	재료분리		0.5	0.5	1	m²	0.25	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

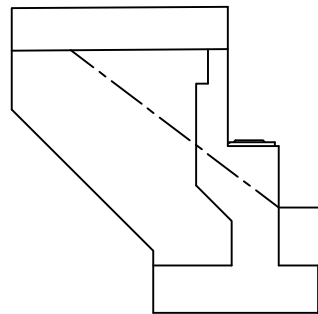

우측면


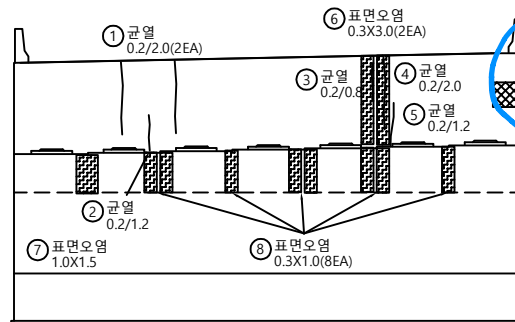


정면도

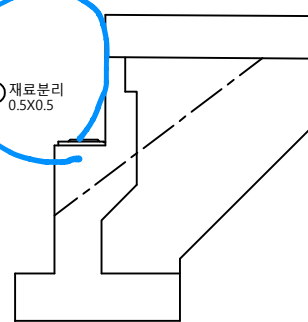

좌측면

KEY
PLAN

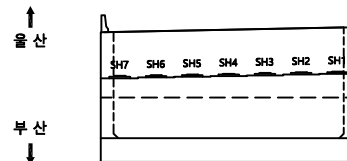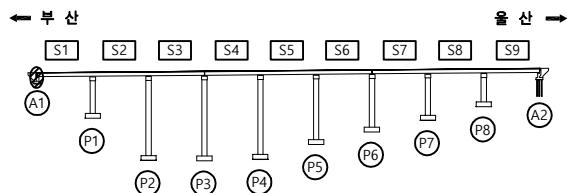

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 041


대라교(울산) 받침장치 A1

손상물량표



받침장치

A1

변호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	선	교량받침	플레이트부식				2	EA	2.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

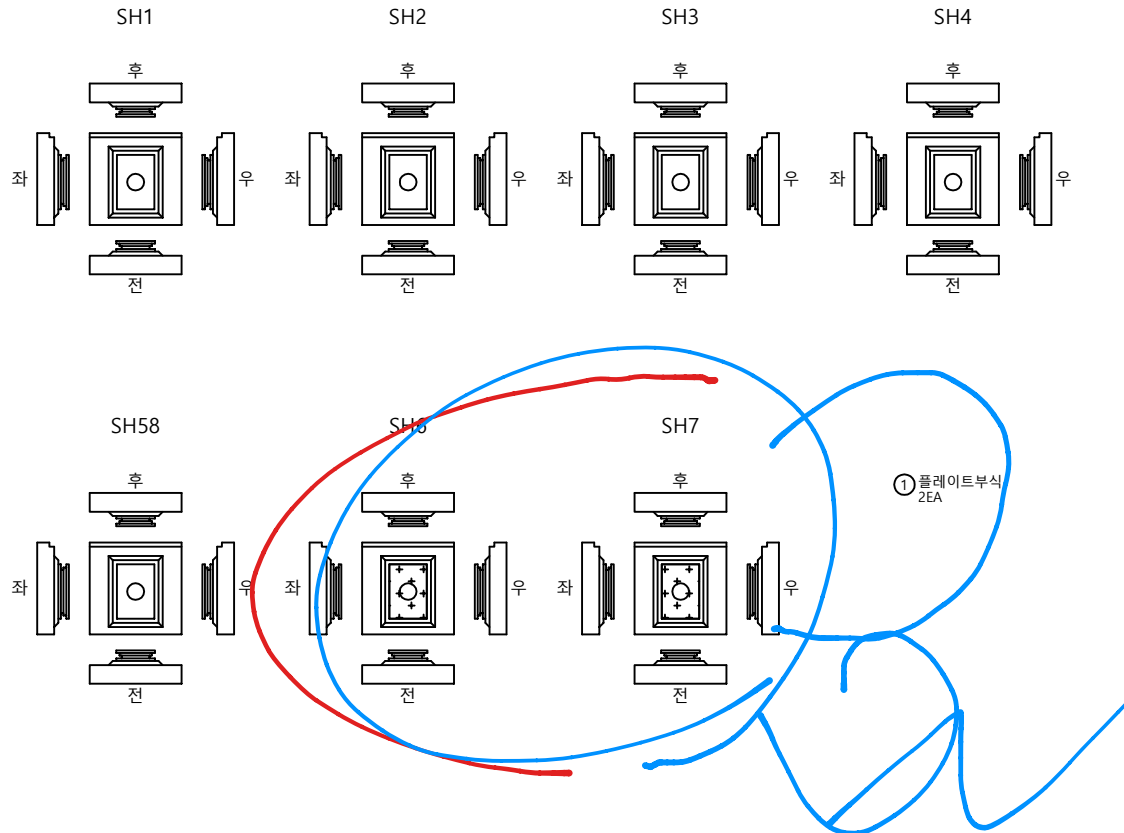

KEY
PLAN

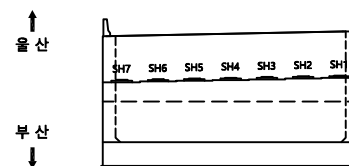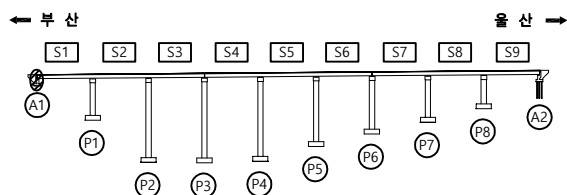

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

군열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 042

교각


P1

변호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	망상균열	0.2	2.0	2.0	1	m ²	4.00
2	구	교각	망상균열	0.2	10.4	3.0	2	m ²	62.40
3	구	교각	마감불량		0.2	0.2	2	m ²	0.08
4	구	교각	균열	0.2	2.0		4	m	8.00
5	구	교각	표면오염		0.5	5.0	1	m ²	2.50
6	구	교각	균열	0.1	0.4		1	m	0.40
7	구	교각	망상균열	0.1	1.0	1.5	1	m ²	1.50
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


A2




A1




SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 SH7

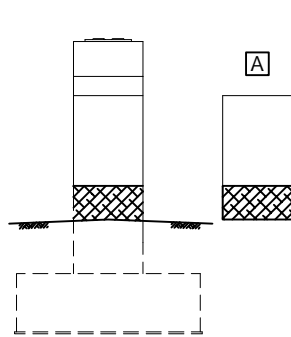


좌 측 면

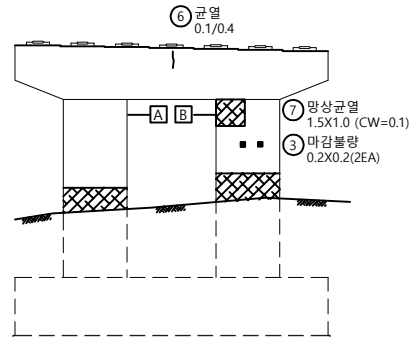

A1 방향

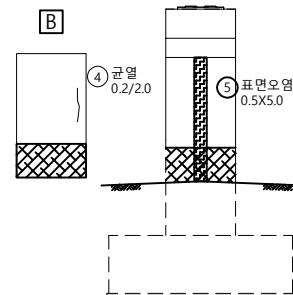


우 측 면

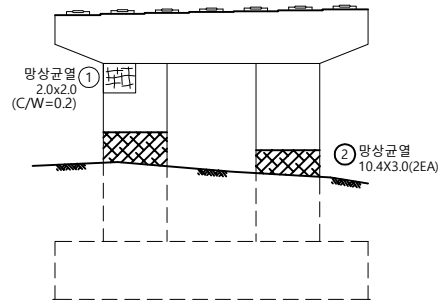

A2 방향

K
E
Y
P
L
A
N

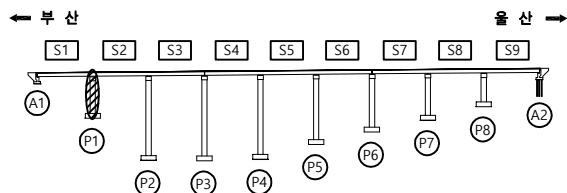


울 산



부 산



SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 SH7

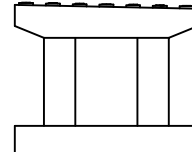

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW 0.2 균열부백태 망상균열 철근노출	재료분리 파손, 박리 누수, 습윤 소성변형	오염, 변색 세굴 백태 들뜸	부식 퇴적 기타
No. 043			


대라교(울산) 받침장치 P1

손상물량표


받침장치

P1


변호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

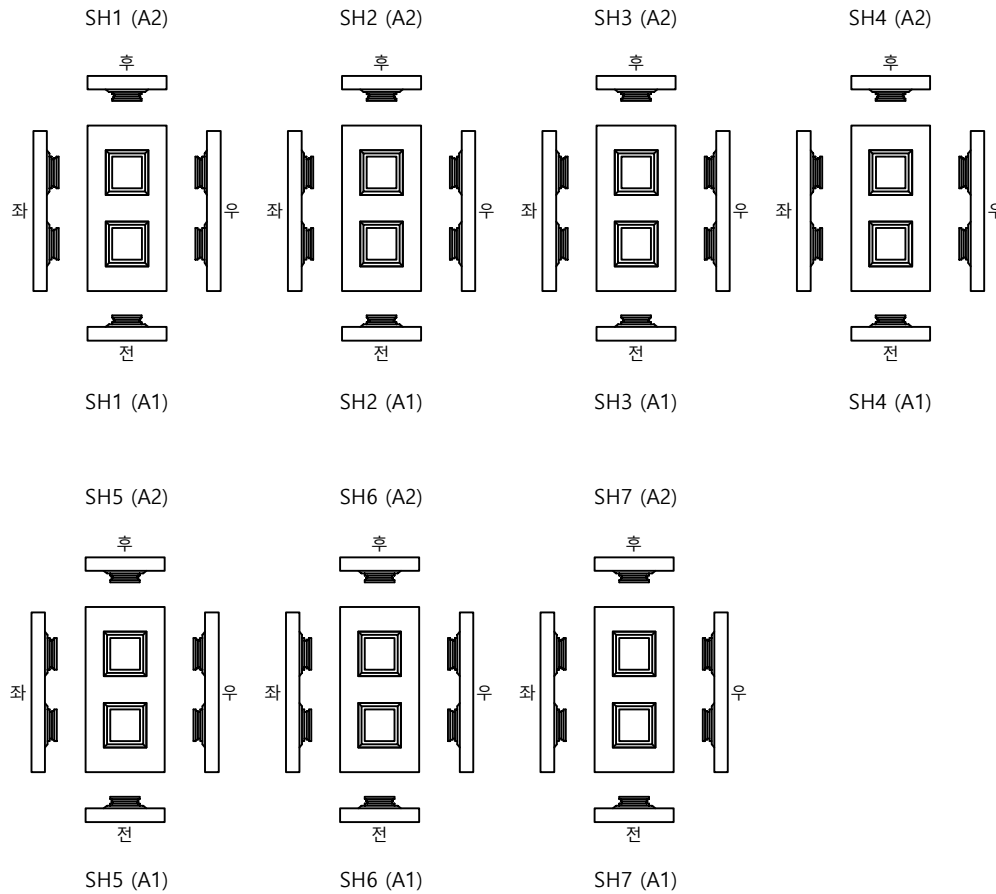

KEY
PLAN

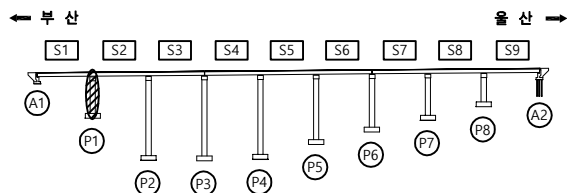

↑
울산
부산
↓

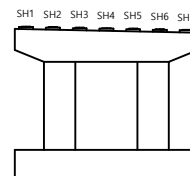


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 044


대라교(울산) 교각 P2

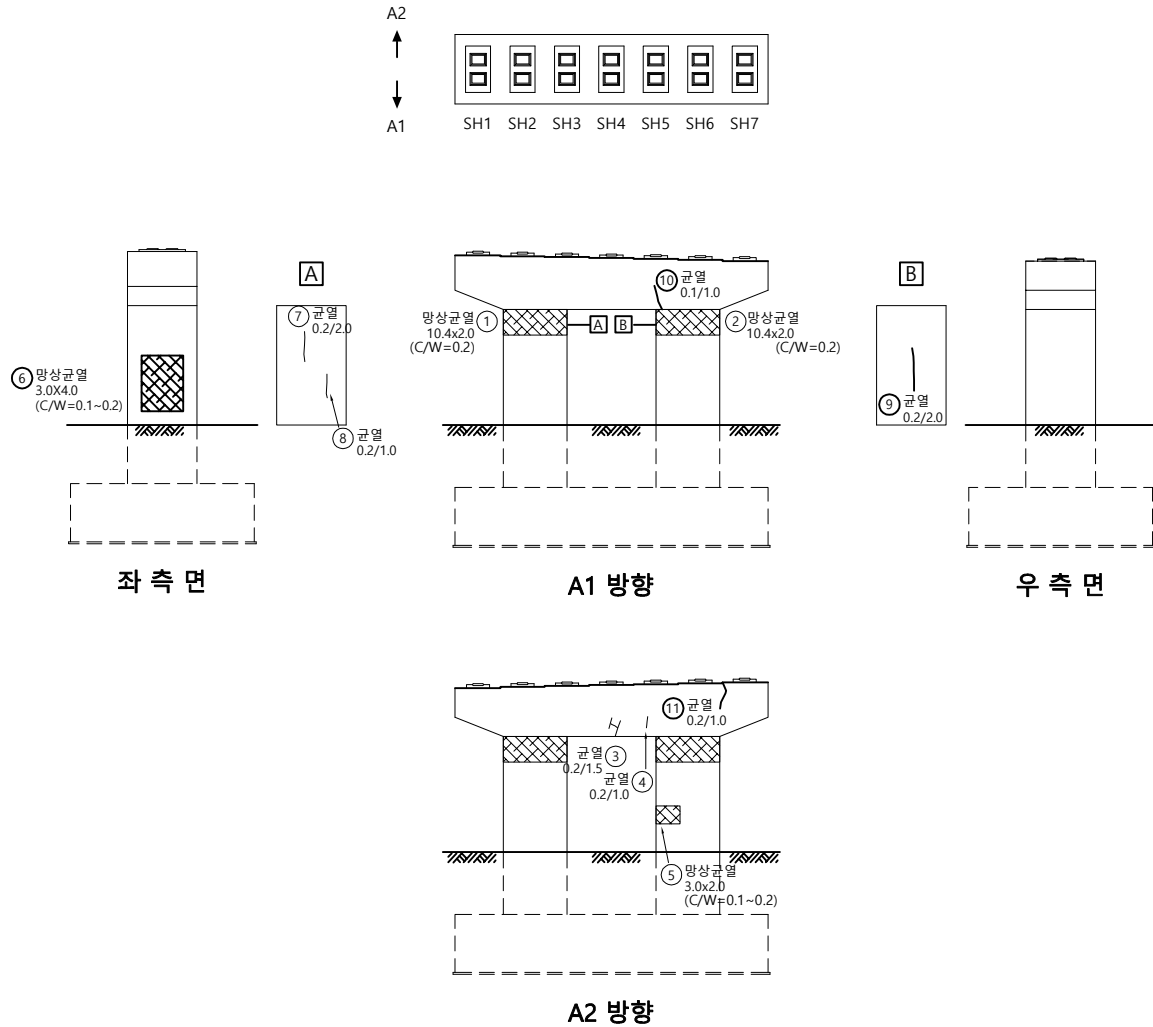


손상물량표

교각										
P2										
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교각	망상균열	0.2	10.4	2.0	1	㎡	20.80	
2	구	교각	망상균열	0.2	10.4	2.0	1	㎡	20.80	
3	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
4	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
5	구	교각	망상균열	0.2	3.0	2.0	1	㎡	6.00	
6	구	교각	망상균열	0.2	3.0	4.0	1	㎡	12.00	
7	구	교각	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
8	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
9	구	교각	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
10	신	교각	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
11	신	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

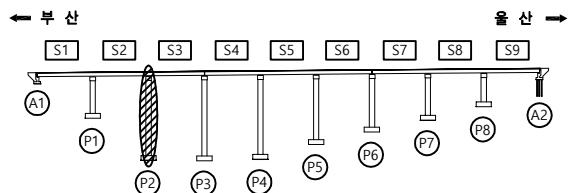

울산
부산

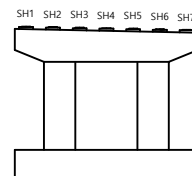

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

⑥ 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
⑧ 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
⑥ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
⑥ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 045

대라교(울산) 받침장치 P2

① 받침본체 밀림
14EA

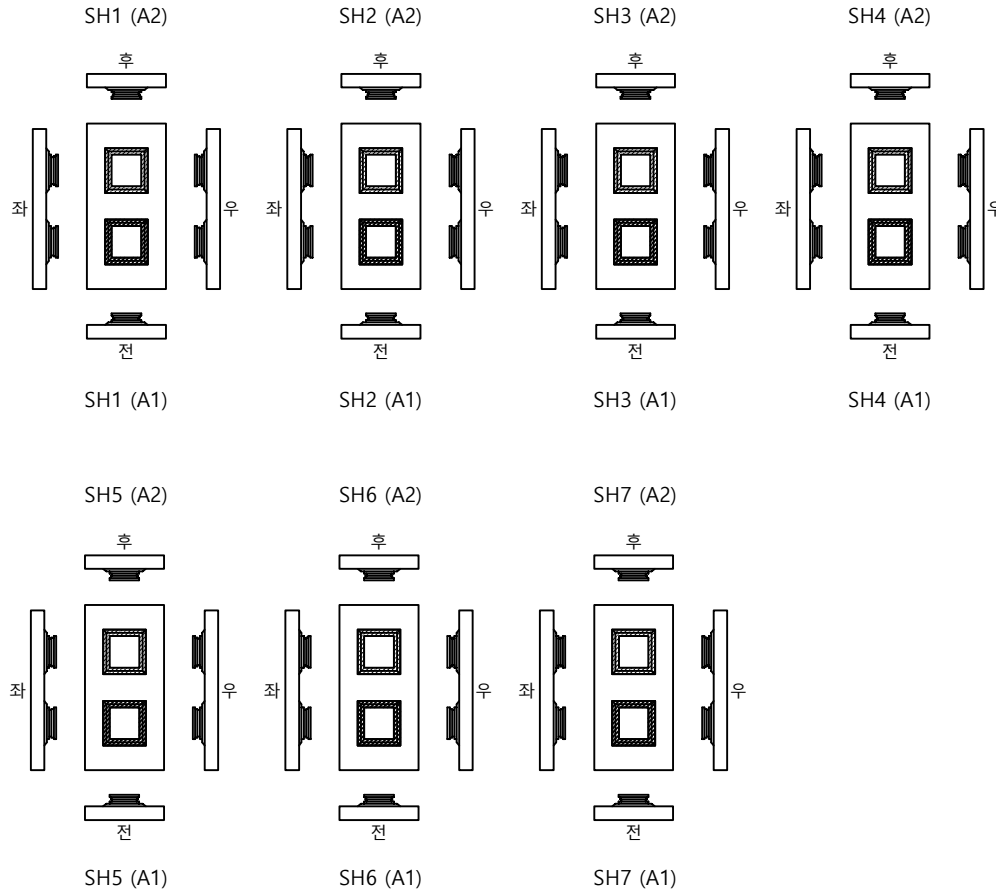


손상물량표

받침장치


P2

변호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	탄성패드 밀림				14	EA	14,00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

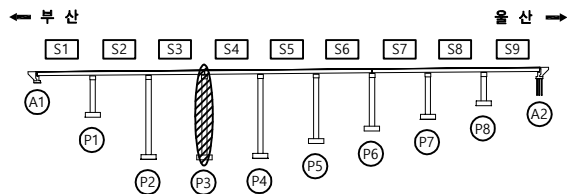

↑ 울산
↓ 부산

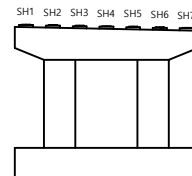


용역명



2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

No. 046

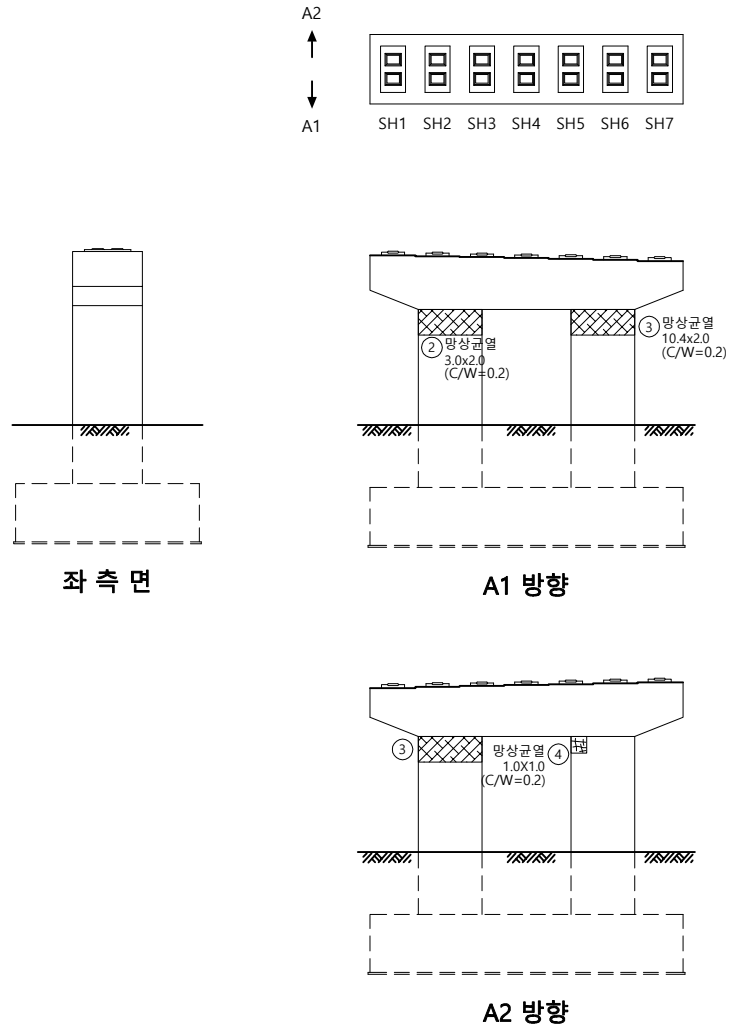


손상물량표

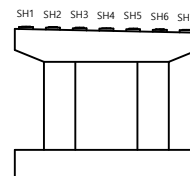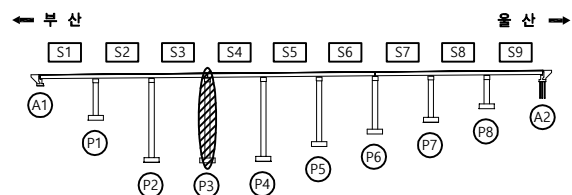[illegible]

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역					
 CW0.2	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No. 047	

대라교(울산) 받침장치 P3

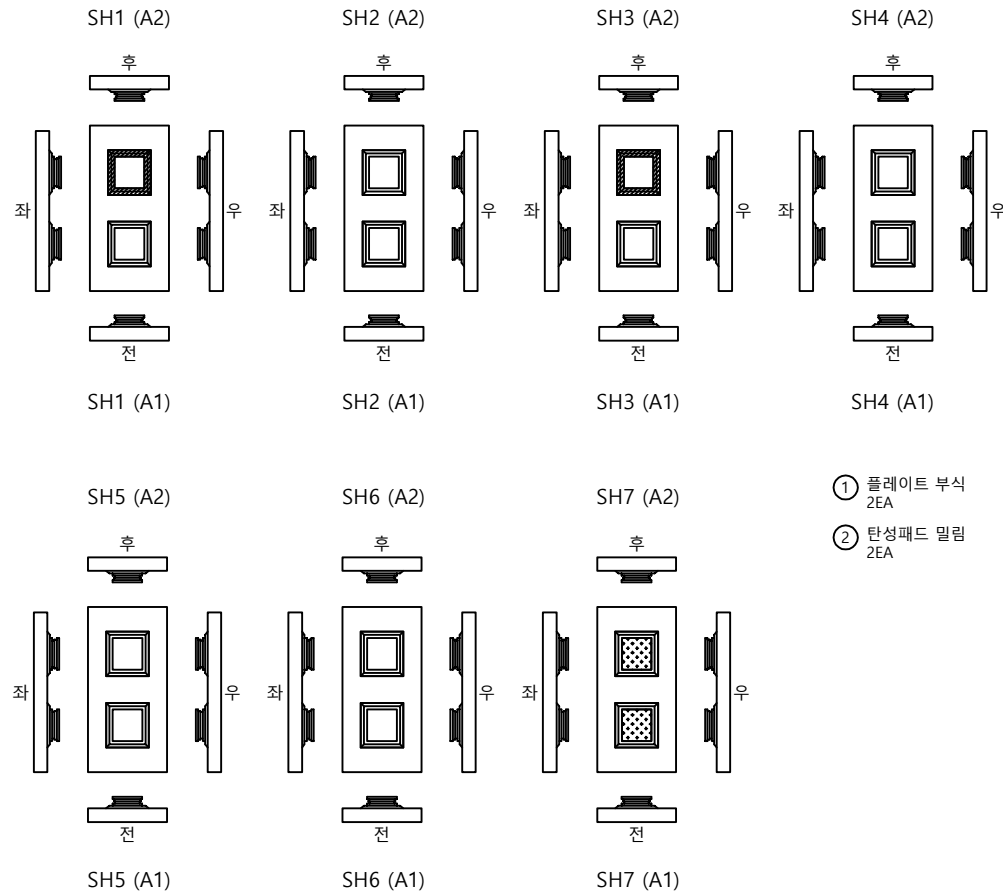


손 상 물 량 표

받침장치


P3

변호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	플레이트 부식				2	EA	2.00
2	신	교량받침	탄성패드 밀림				2	EA	2.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

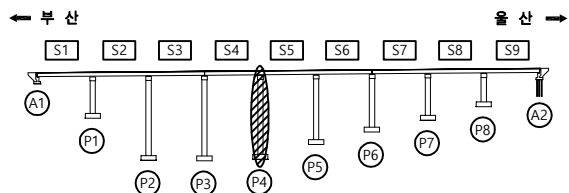

↑ 울산
↓ 부산


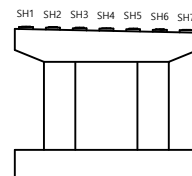


용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


No. 048

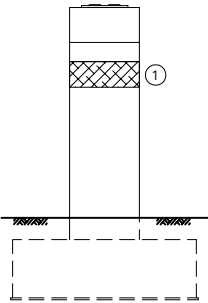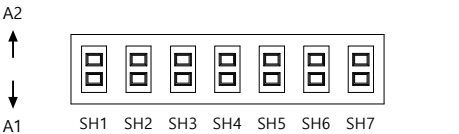


좌 측 면

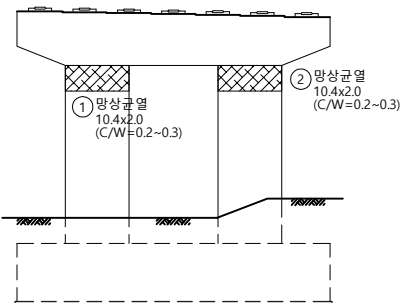

A1 방향

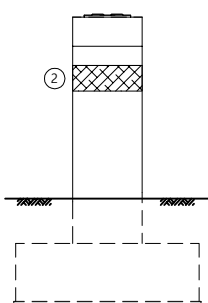


우 측 면

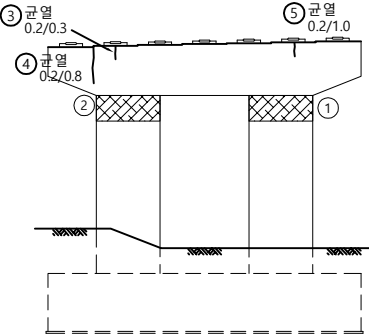


A2 방향

교각									
P4									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	망상균열	0.2	10.4	2.0	1	㎡	20.80
2	구	교각	망상균열	0.2	10.4	2.0	1	㎡	20.80
3	구	교각	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
4	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
5	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

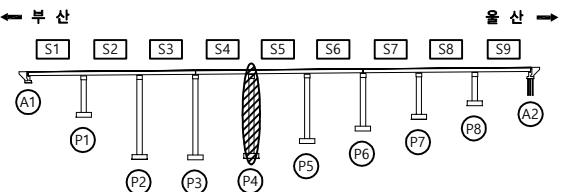

↑
울 산
↓
부 산

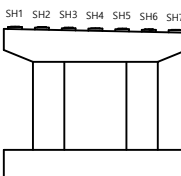


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW 0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸		No. 049


대라교(울산) 받침장치 P4

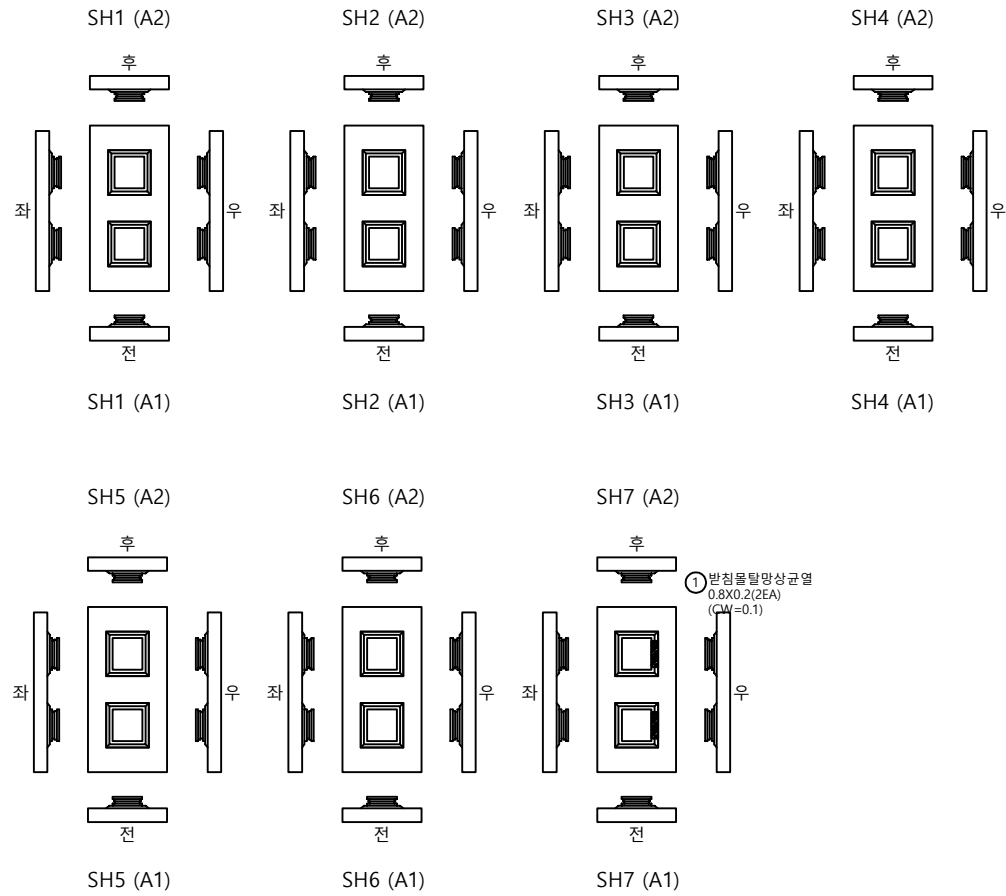


손상물량표

받침장치									
P4									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	받침물탈망상균열	0.1	0.8	0.2	2	m ²	0.32
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

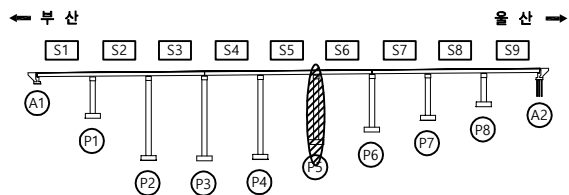

울산
부산

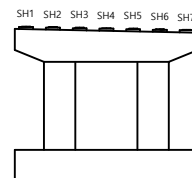


용역명



2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

No. 050

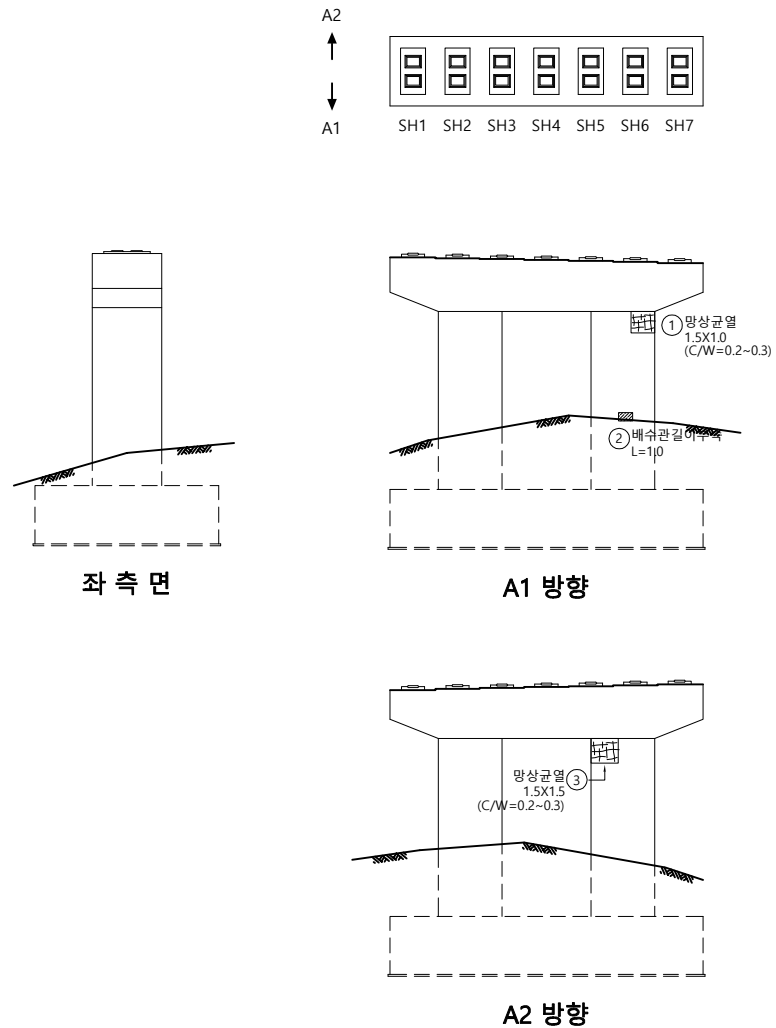

손상물량표

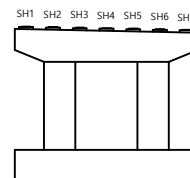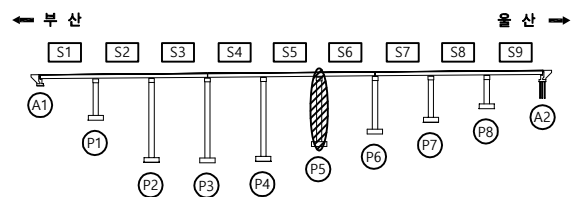[illegible]

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역						
표 제	 CM 0.2	균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수, 습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	051


대라교(울산) 받침장치 P5

손 상 물 량 표


받침장치

P5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교경받침	받침중앙 명상균열	0.1	0.2	0.8	2	m	0.32
2	구	교경받침	플레이트 부식				2	EA	2.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

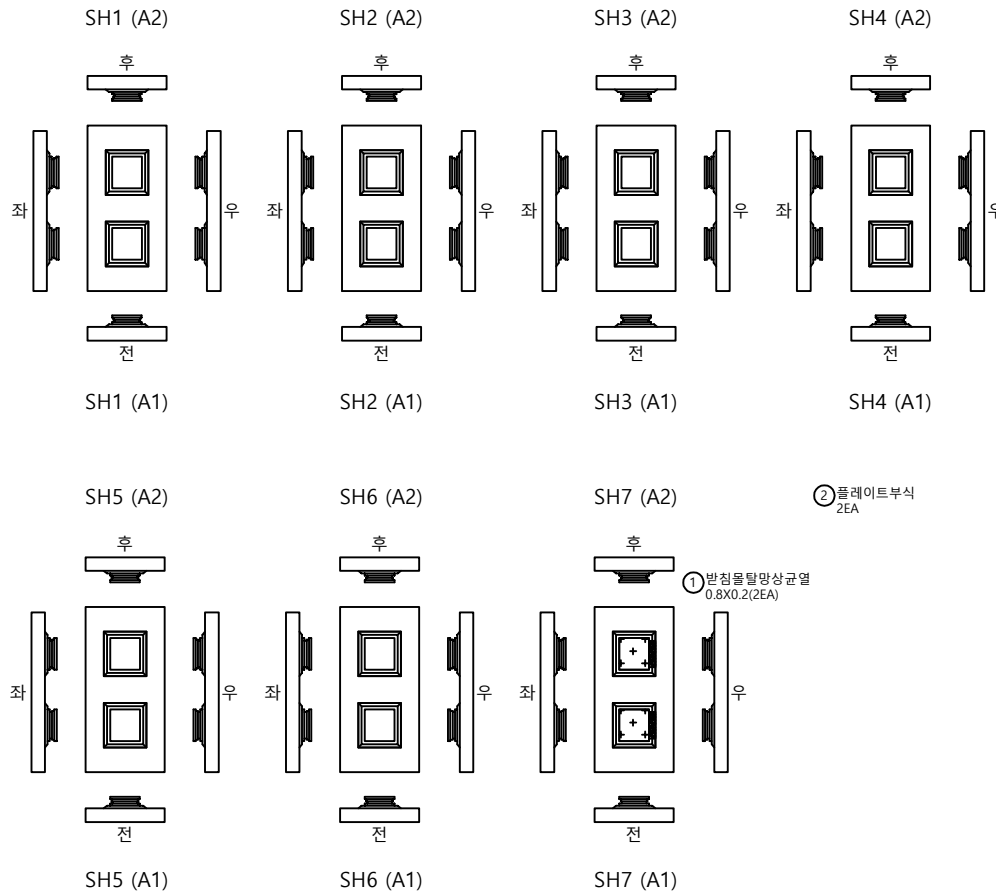


K
E
Y
P
L
A
N

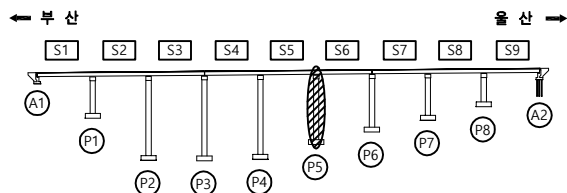

↑
울
산

부
산
↓

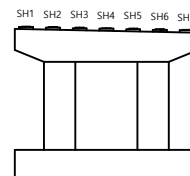

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 052


교각

P6


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	망상균열	0.2	10.4	2.5	1	m ²	26.00
2	구	교각	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	m ²	1.00
3	구	배수시설	배수관 길이부족				1	EA	1.00
4	구	교각	표면오염		2.5	3.0	1	m ²	7.50
5	구	교각	표면오염		1.8	20.0	1	m ²	36.00
6	구	교각	표면오염		0.4	3.0	1	m ²	1.20
7	구	교각	균열	0.1	0.5		1	m	0.50
8	구	교각	균열	0.2	1.4		1	m	1.40
9	구	교각	균열	0.1	0.3		1	m	0.30
10	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

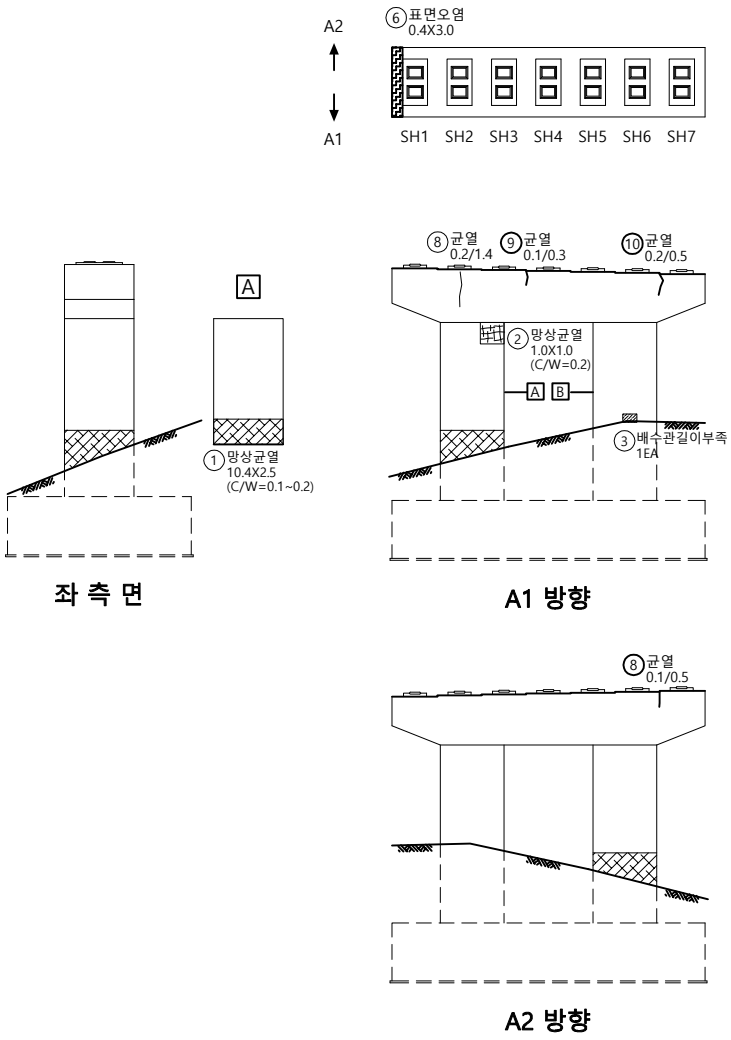

K
E
Y
P
L
A
N

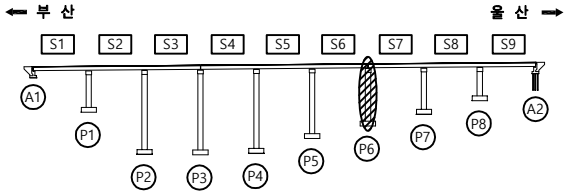

울
산
↓
부
산
↑

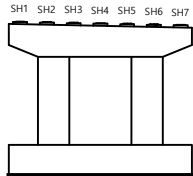

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	053

대라교(울산) 받침장치 P6


손 상 물 량 표

받침장치


P6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	탄성패드 밀림				7	EA	7.00
2	구	교량받침	받침물탈 망상균열	0.1	0.8	0.2	2	m	0.32
3	구	교량받침	플레이트 부식				4	EA	4.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

- ① 받침본체밀림
7EA
- ③ 플레이트 부식
4EA

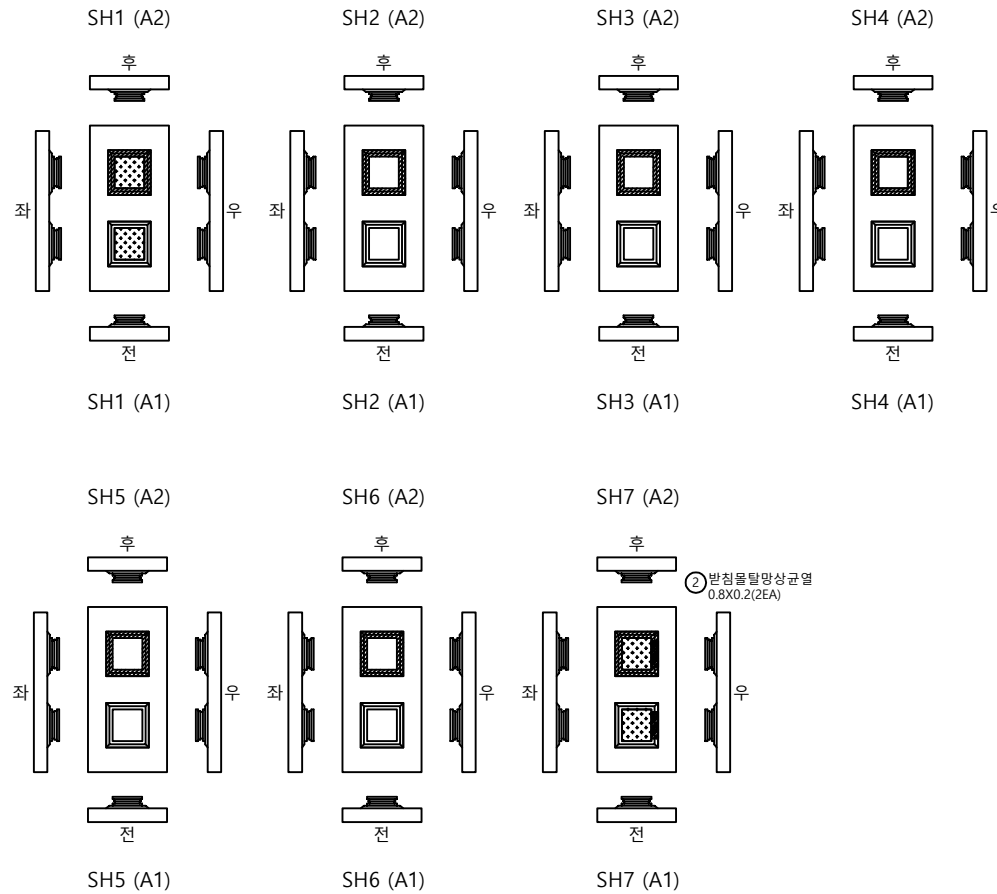


K
E
Y
P
L
A
N

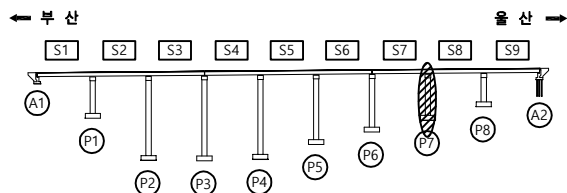

↑
울
산

부
산
↓


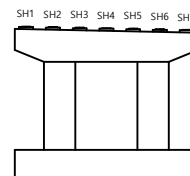


용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


No. 054

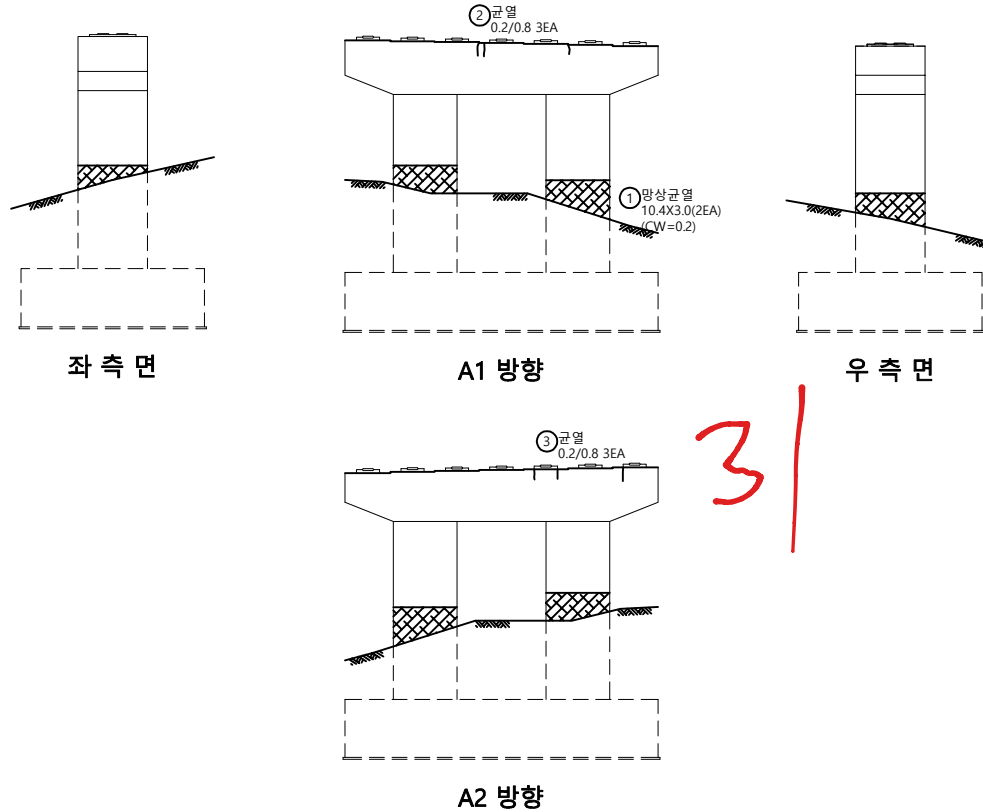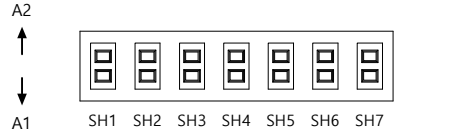


손상물량표

교각									
P7									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	방사균열	0.2	10.4	3.0	2	m	62.40
2	구	교각	균열	0.2	0.8		3	m	2.40
3	구	교각	균열	0.2	0.8		3	m	2.40
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

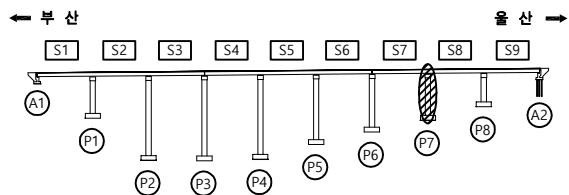

↑
울산
부산
↓

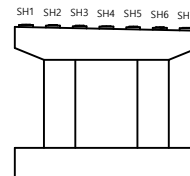

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
방사균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 055


대라교(울산) 받침장치 P7

손 상 물 량 표



받침장치

P7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	받침옹달 명상균열	0.1	0.8	0.2	2	m	0.32
2	신	교량받침	스도비 밀착				2	EA	2.00
3	신	교량받침	받침옹달 명상균열	0.1	0.8	0.2	3	m	0.48
4	신	교량받침	플레이트 부식				3	EA	3.00
5	신	교량받침	받침옹달 명상균열	0.1	0.8	0.2	1	m	0.16
6	신	교량받침	받침옹달 명상균열	0.1	0.8	0.2	1	m	0.16
7	신	교량받침	받침콘크리트 잠철물노출		0.1	0.1	1	m	0.01
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

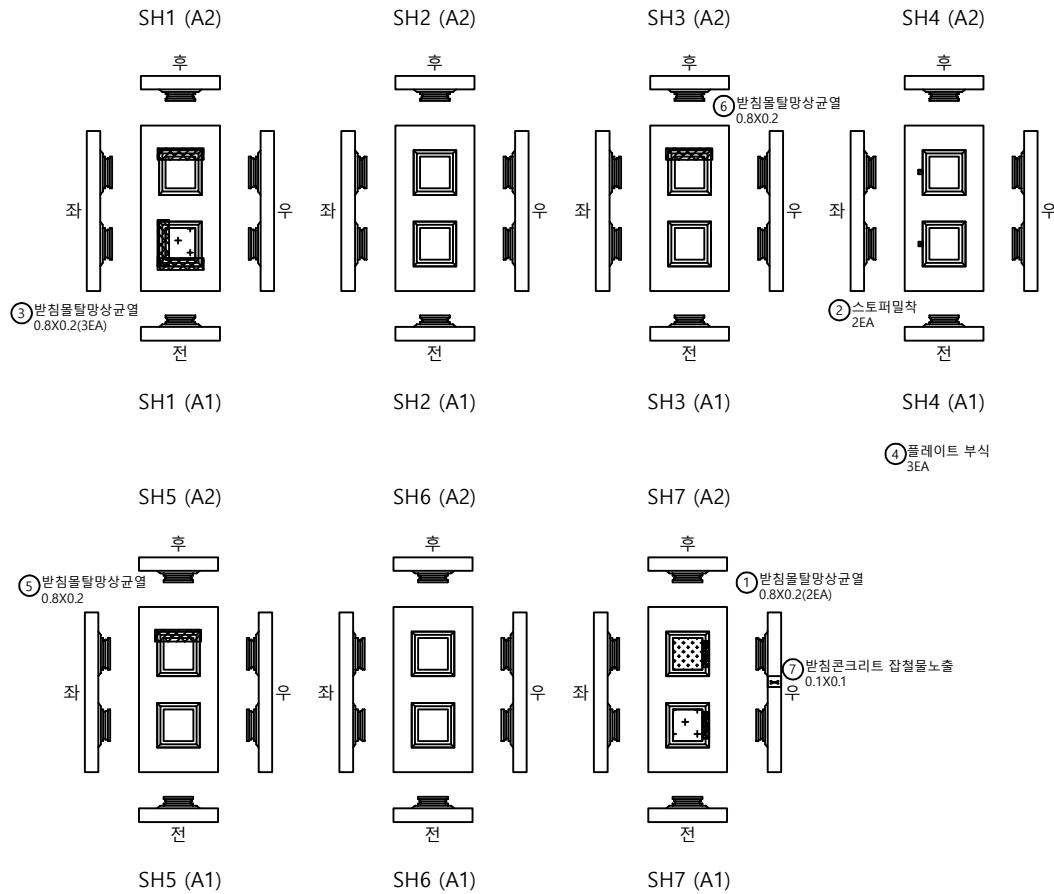

KEY
PLAN

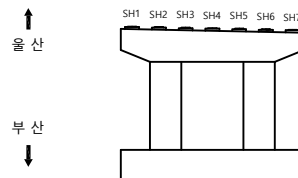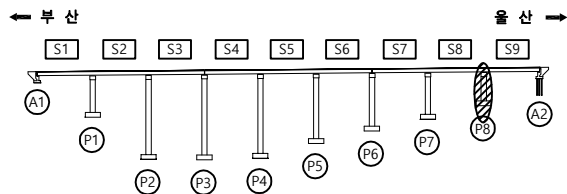

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	☐ 0.2 군 열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부 식
	☐ 군열부백태	▨ 파손,박리	▨ 세 굴	▨ 퇴 적
	☐ 망상균열	▨ 누수,습윤	☐ 백 태	▨ 기 타
	☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들 뜸	No. 056

교각


P8

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배수시설	배수관 길이부족				1	EA	1.00
2	구	교각	철근노출		0.2	0.5	1	m ²	0.10
3	신	교각	균열		0.2	0.3	1	m ²	0.06
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


A2




A1



SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 SH7

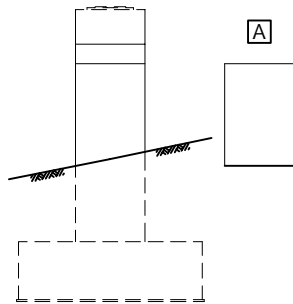


좌측면

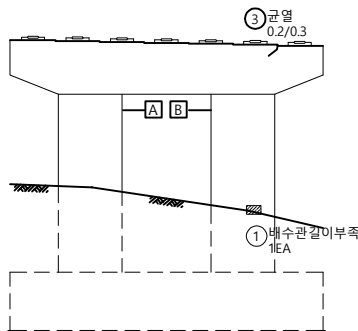

A1 방향




우측면

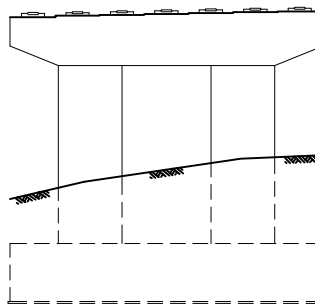

A2 방향

KEY
PLAN

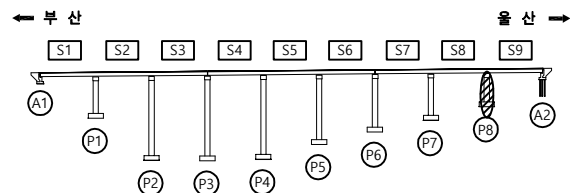


울산

부산

부산

부산

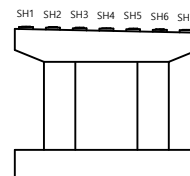

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 057


대라교(울산) 받침장치 P8

손 상 물 량 표


받침장치

P8

번호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	받침물탈 망상균열	0.1	0.8	0.2	2	㎡	0.32
2	신	교량받침	플레이트 부식				2	EA	2.00
3	신	교량받침	반침콘크리트 잠철근노출		0.1	0.1	1	㎡	0.01
4	신	교량받침	반침콘크리트 잠철근노출		0.1	0.1	1	㎡	0.01
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

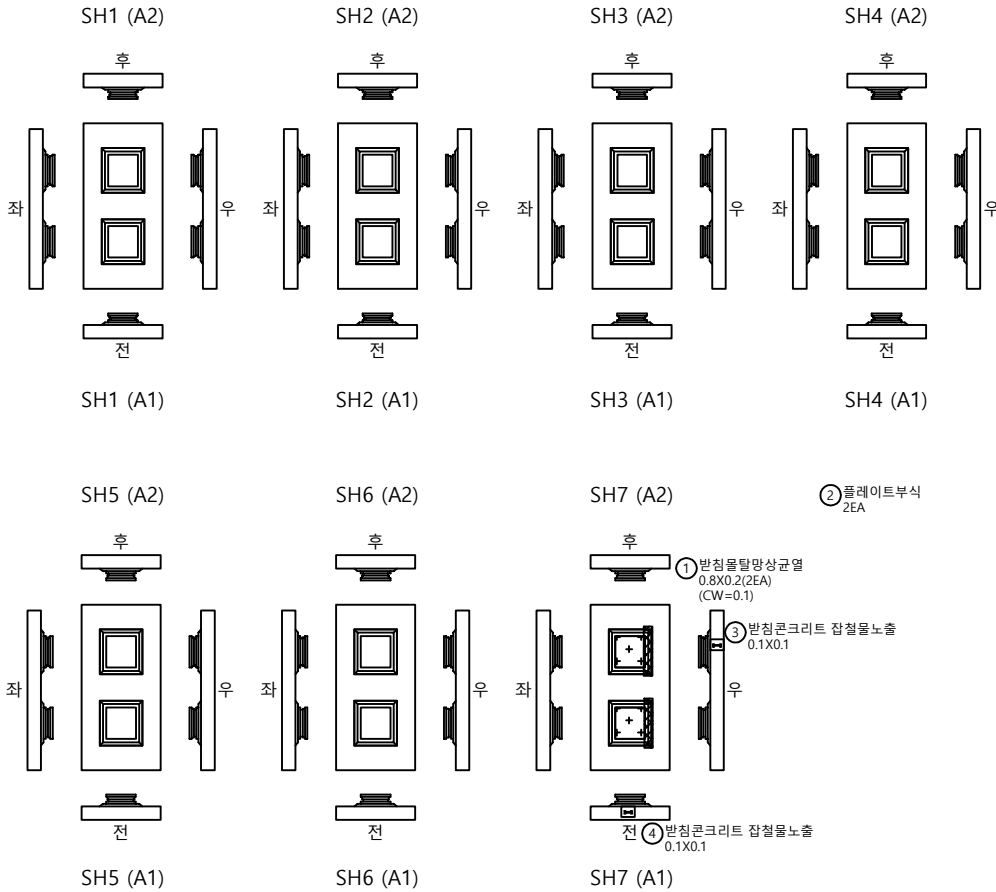


K
E
Y
P
L
A
N

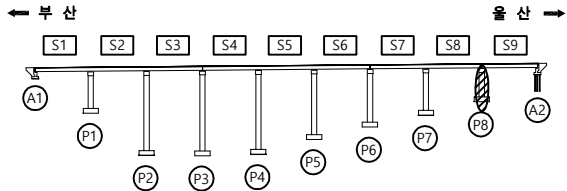

↑
울
산

부
산
↓

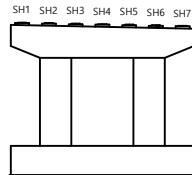



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



범
례

① 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 058

대라교(울산) 교대 A2

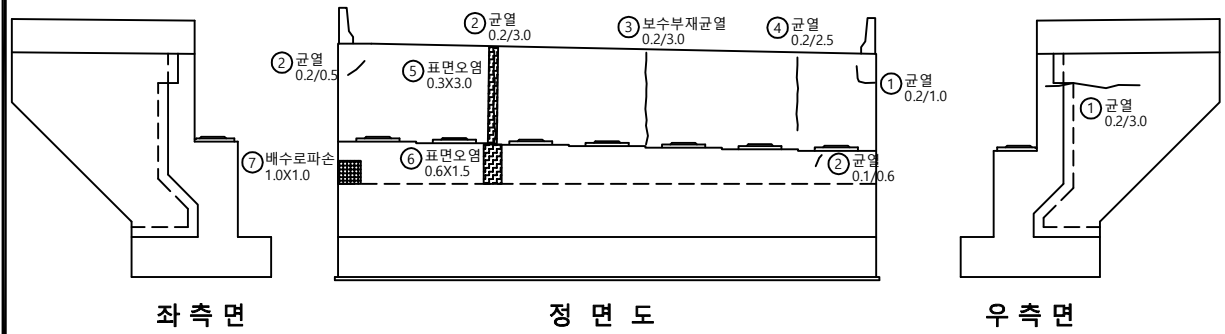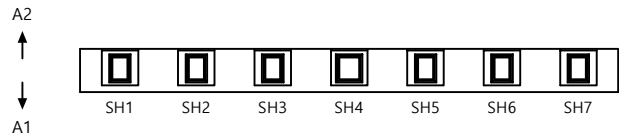

K
E
Y
P
L
A
N

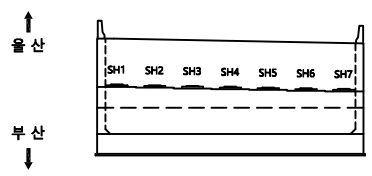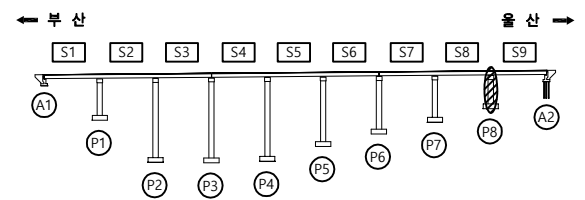

손 상 물 량 표

교대									
A2									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교대	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
2	구	교대	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
3	구	교대	보수부재균열	0.2	3.0		1	m	3.00
4	구	교대	균열	0.2	2.5		1	m	2.50
5	구	교대	표면오염		0.3	3.0	1	m ²	0.90
6	구	교대	표면오염		0.6	1.5	1	m ²	0.90
7	구	배수로시설	배수로 파손		1.0	1.0	1	m ²	1.00
8	신	교대	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
9	신	교대	균열	0.1	0.6		1	m	0.60
10	신	교대	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	◻ CW 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식	
	◻ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적	
	◻ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타	
	◻ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No.	059


대라교(울산) 받침장치 A2

손 상 물 량 표



받침장치

A2

번호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	탄성패드 밀림				1	EA	1.00
2	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		2	m	0.20
3	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.1		2	m	0.20
4	신	교량받침	탄성패드 밀림				1	EA	1.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

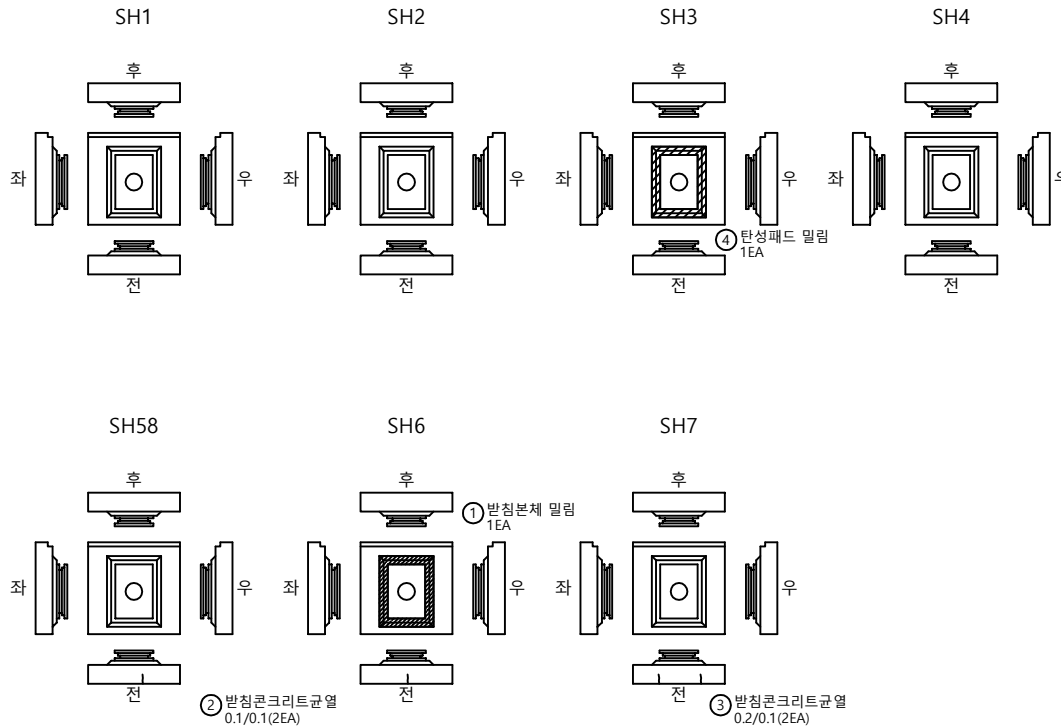

KEY
PLAN

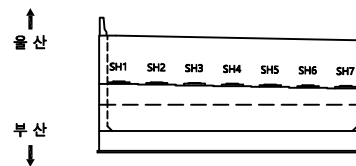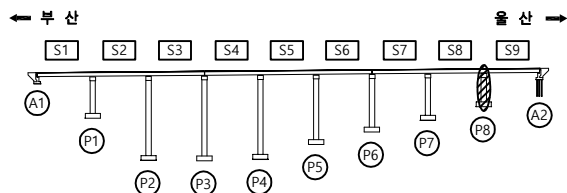

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

No. 060