

두현교(울산) 교면포장 S1

손 상 물 량 표


교면포장

S1



변호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	방호벽	균열	0.2	1.0		3	m	3.00	
2	구	방호벽	균열	0.2	3.0		2	m	6.00	
3	구	방호벽	균열	0.2	1.0		2	m	2.00	
4	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
5	구	방호벽	균열	0.2	6.0		1	m	6.00	
6	구	교면포장	시공이음 균열		35.0		1	m	35.00	
7	신	배수시설	점수구 막힘				1	EA	1.00	
8	신	교면포장	포장균열	0.5	5.0		1	m	5.00	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

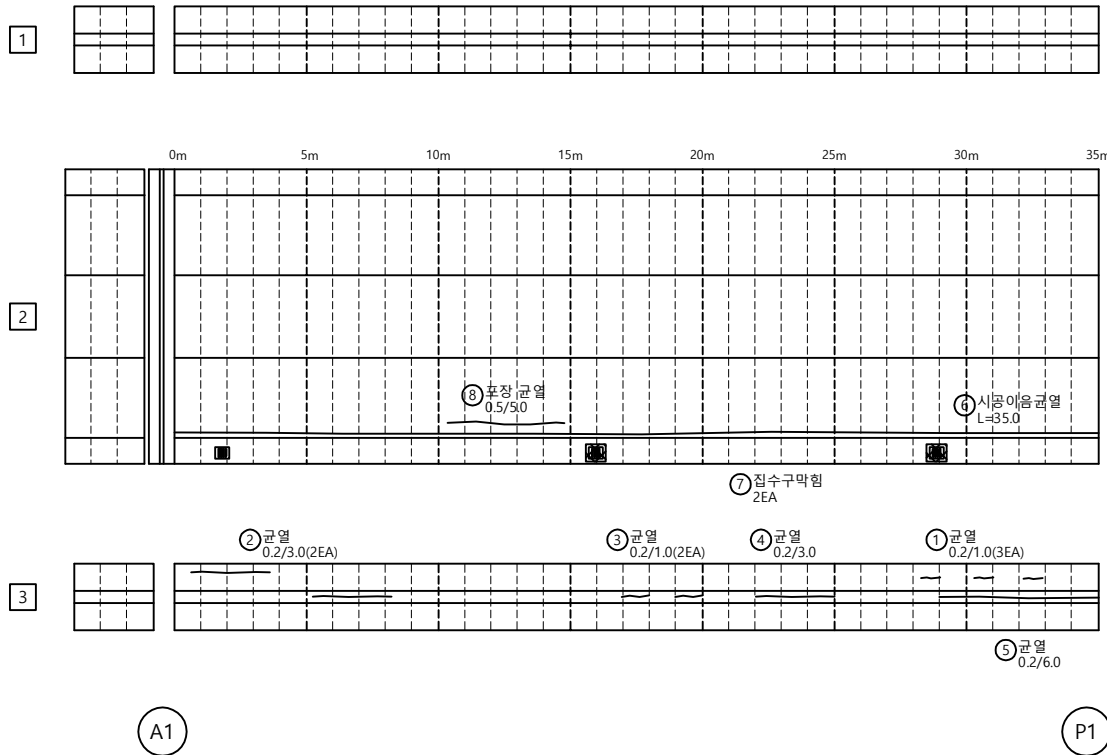

K
E
Y
P
L
A
N

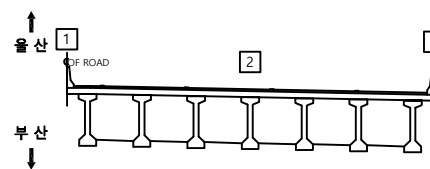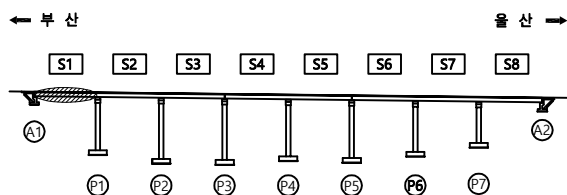

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


No. 001

두현교(울산) 교면포장 S2


← 부 산

울 산 →


1



2

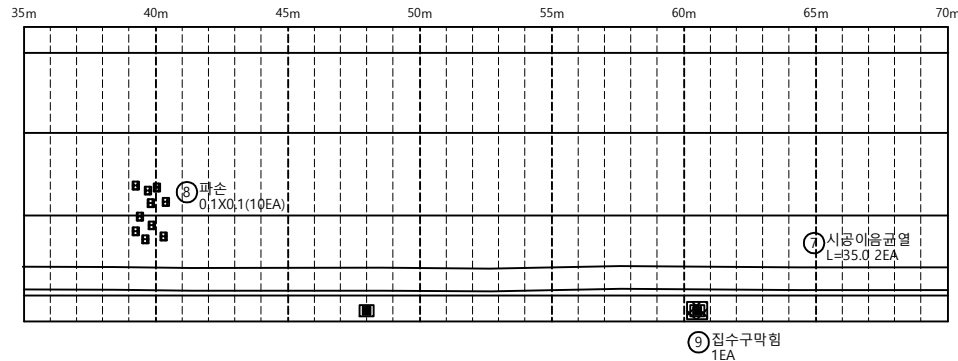

3



P1

P2

손 상 물 량 표

교면포장



S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
2	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
3	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
4	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
5	구	방호벽	균열	0.2	10.0		1	m	10.00
6	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
7	구	교면포장	시공이음 균열		35.0		2	m	70.00
8	구	교면포장	포장 파손		0.1	0.1	10	m²	0.10
9	구	배수시설	점수구 막힘				1	EA	1.00
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

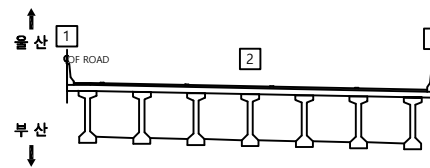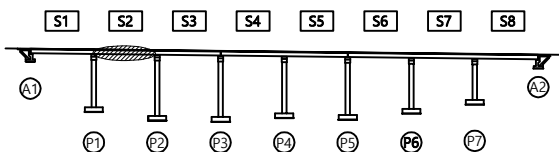

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW 0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	기타
망상균열	누수, 습윤	백태		
철근노출	소성변형	들뜸		No. 002

두현교(울산) 교면포장 S3

← 부 산



울 산 →

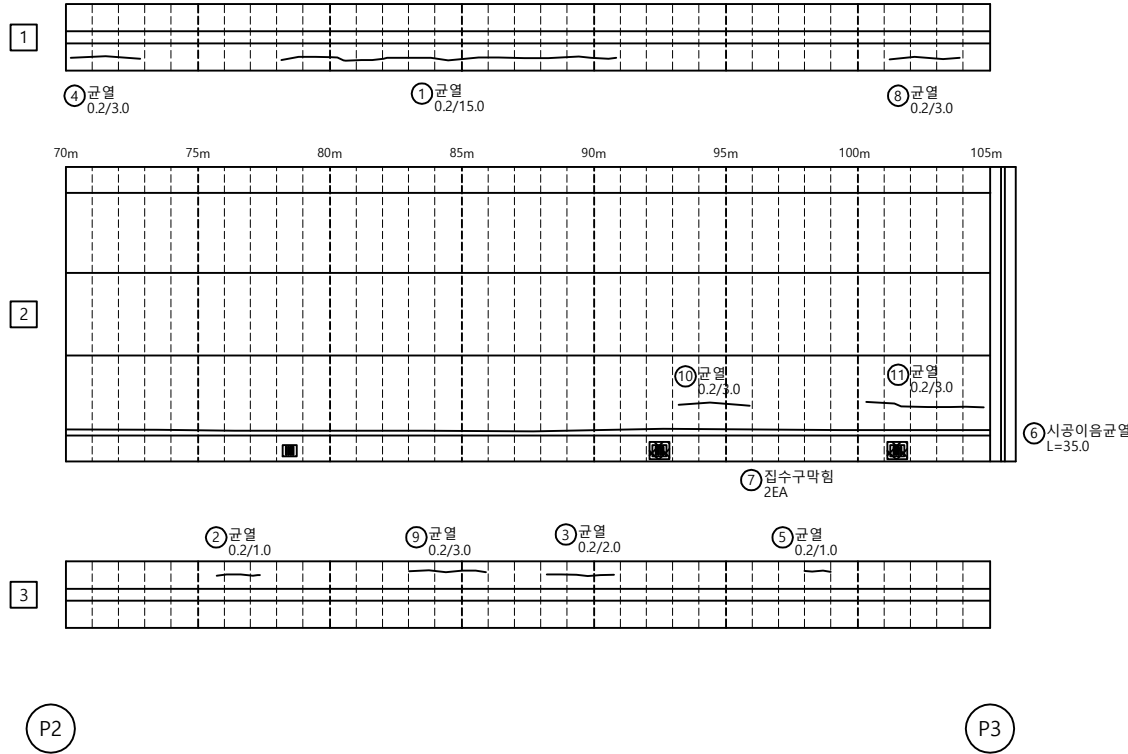

손 상 물 량 표

교면포장									
S3									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	15.0		1	m	15.00
2	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
3	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
4	신	방호벽	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
5	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
6	구	방호벽	시공이음 균열		35.0		1	m	35.00
7	구	방호벽	침수구 맥형				1	EA	1.00
8	신	방호벽	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
9	신	방호벽	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
10	신	교면포장	포장균열	1.0	3.0		1	m	3.00
11	신	교면포장	포장균열	1.0	5.0		1	m	5.00
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

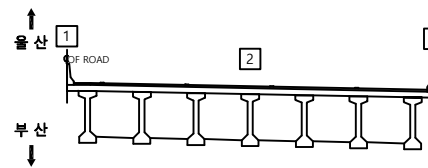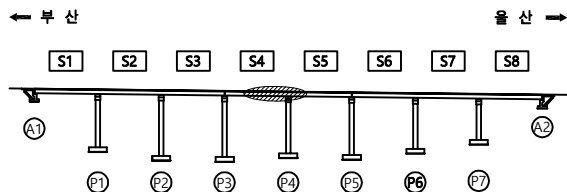

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

	균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	균열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No. 003	

두현교(울산) 교면포장 S4

손 상 물 량 표

교면포장


S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
2	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
3	구	방호벽	균열	0.2	6.0		1	m	6.00
4	구	방호벽	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
5	구	교면포장	시공이음 균열		35.0		1	m	35.00
6	구	교면포장	포장균열	1.0	25.0		1	m	25.00
7	구	교면포장	포장균열	1.0	4.0		1	m	4.00
8	구	배수시설	침수구 막힘				2	EA	2.00
9	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


← 부 산

울 산 →

1



2

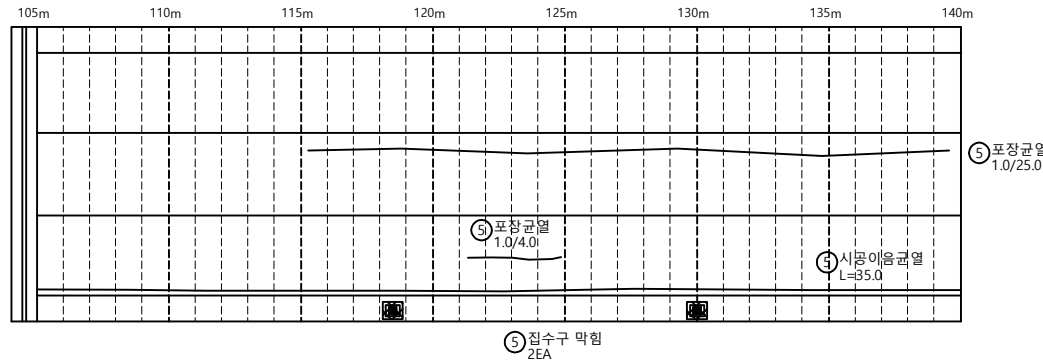

3





P3

P4

K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

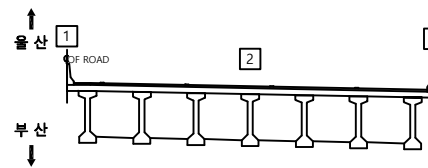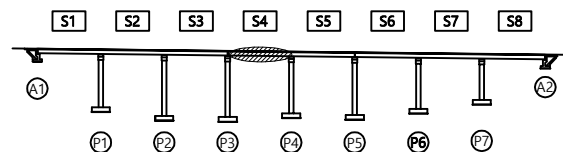

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 004

두현교(울산) 교면포장 S5

← 부 산

울 산 →

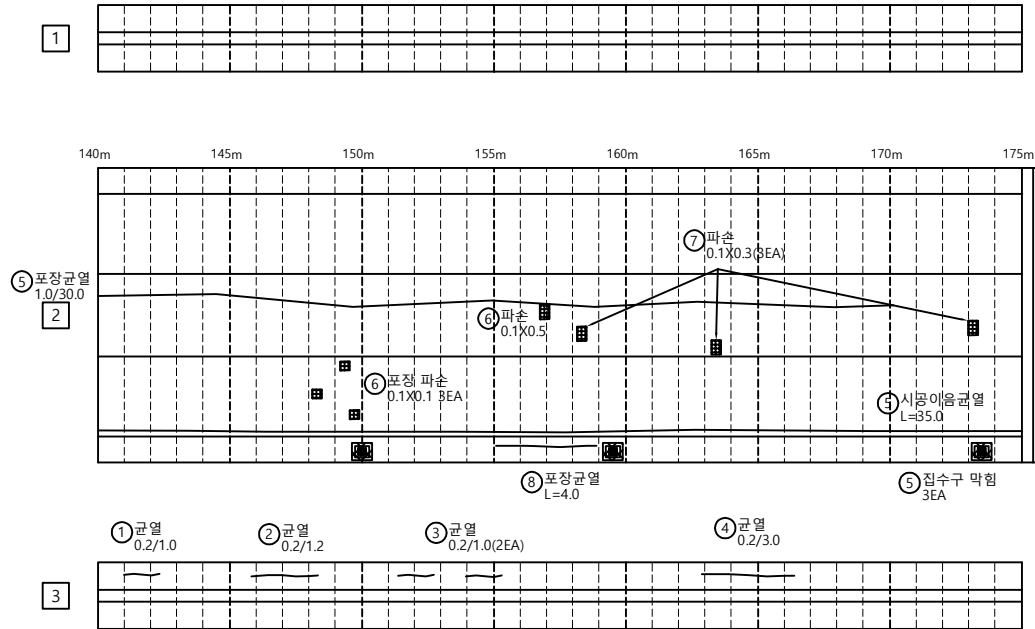



P4

P5

손 상 물 량 표

교면포장									
S5									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
2	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
3	구	방호벽	균열	0.2	1.0		2	m	2.00
4	구	방호벽	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
5	구	교면포장	시공이음 균열	1.0	35.0		1	m	35.00
6	구	교면포장	포장 파손		0.1	0.5	1	m ²	0.05
7	구	교면포장	포장 파손		0.1	0.3	3	m ²	0.09
8	구	교면포장	포장균열	1.0	4.0		1	m	4.00
9	신	교면포장	포장균열	1.0	30.0		1	m	30.00
10	신	교면포장	포장 파손		0.1	0.1	3	m ²	0.03
11	신	배수시설	점수구 막힘				3	EA	3.00
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

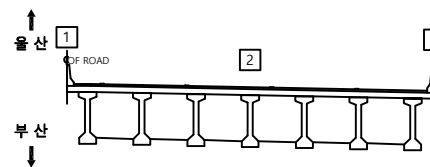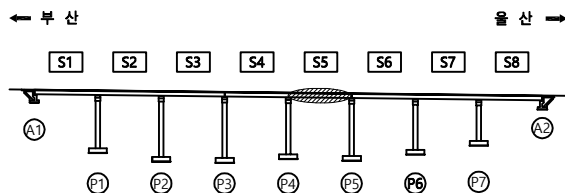

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

 CW02	관 열		재료분리		오염, 변색		부식
	관열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상관열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No. 005	

두현교(울산) 교면포장 S6

손 상 물 량 표


교면포장

S6



번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
2	구	방호벽	균열	0.2	15.0		1	m	15.00
3	구	방호벽	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
4	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
5	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
6	구	교면포장	시공이음 균열	1.0	35.0		1	m	35.00
7	구	방호벽	균열부 백태	0.2	1.0		1	m	1.00
8	신	방호벽	균열	0.2	3.0		3	m	9.00
9	신	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
10	신	배수시설	침수구 막힘				2	EA	2.00
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

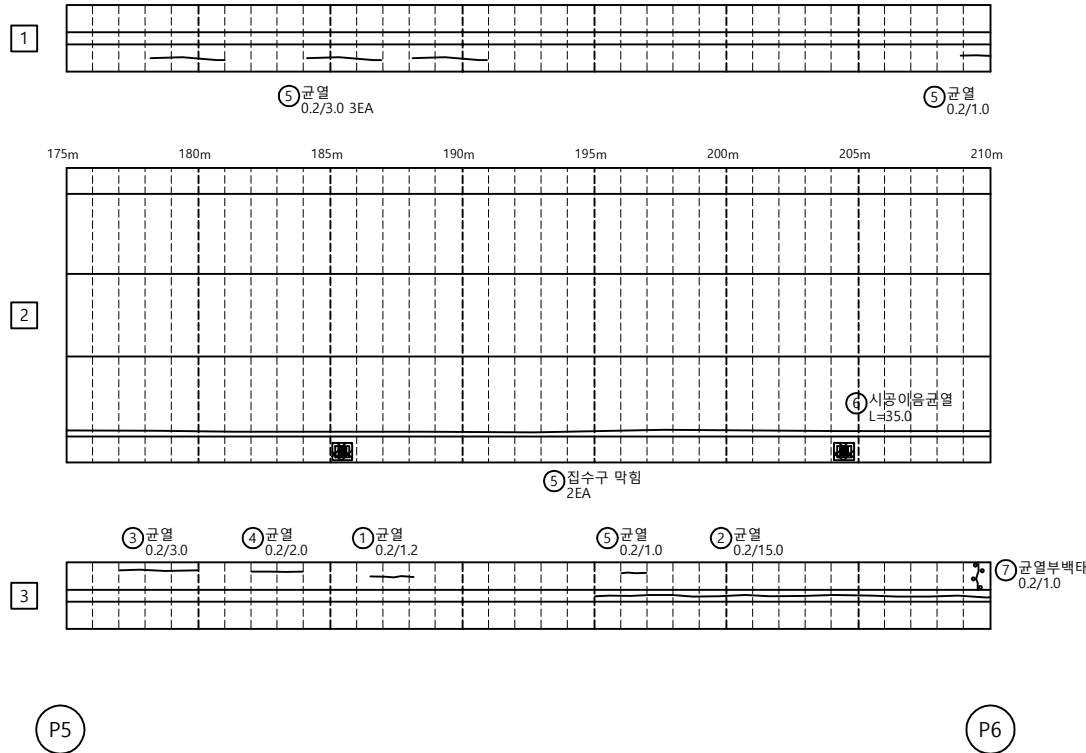

K
E
Y
P
L
A
N

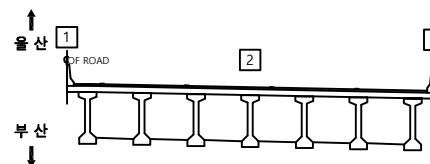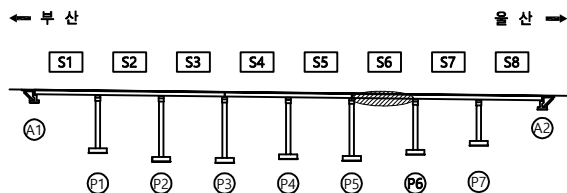

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 006

두현교(울산) 교면포장 S7

손 상 물 량 표


교면포장

S7



번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	배수시설	점수구 막힘				2	EA	2.00
2	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
3	구	방호벽	균열부 백태	0.2	0.5		1	m	0.50
4	구	방호벽	균열	0.2	6.0		1	m	6.00
5	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
6	구	방호벽	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
7	구	교면포장	시공이음 균열	1.0	35.0		1	m	35.00
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

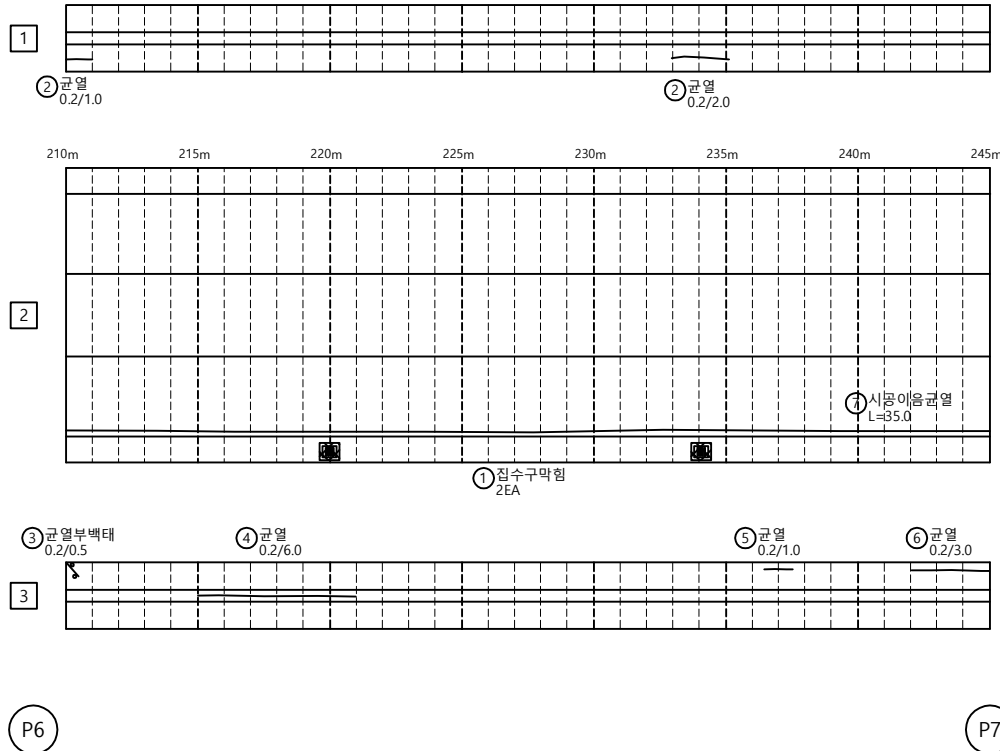

K
E
Y
P
L
A
N

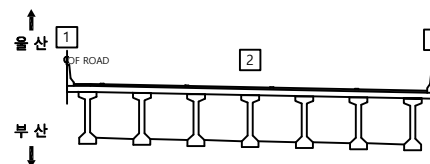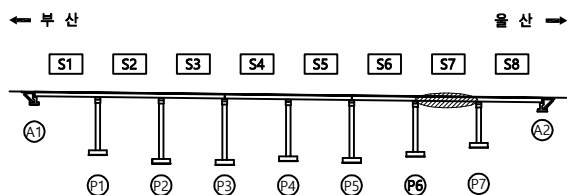

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

① 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
② 균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
③ 망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
④ 철근노출	소성변형	들 뜸	No. 007

두현교(울산) 교면포장 S8

← 부 산



울 산 →

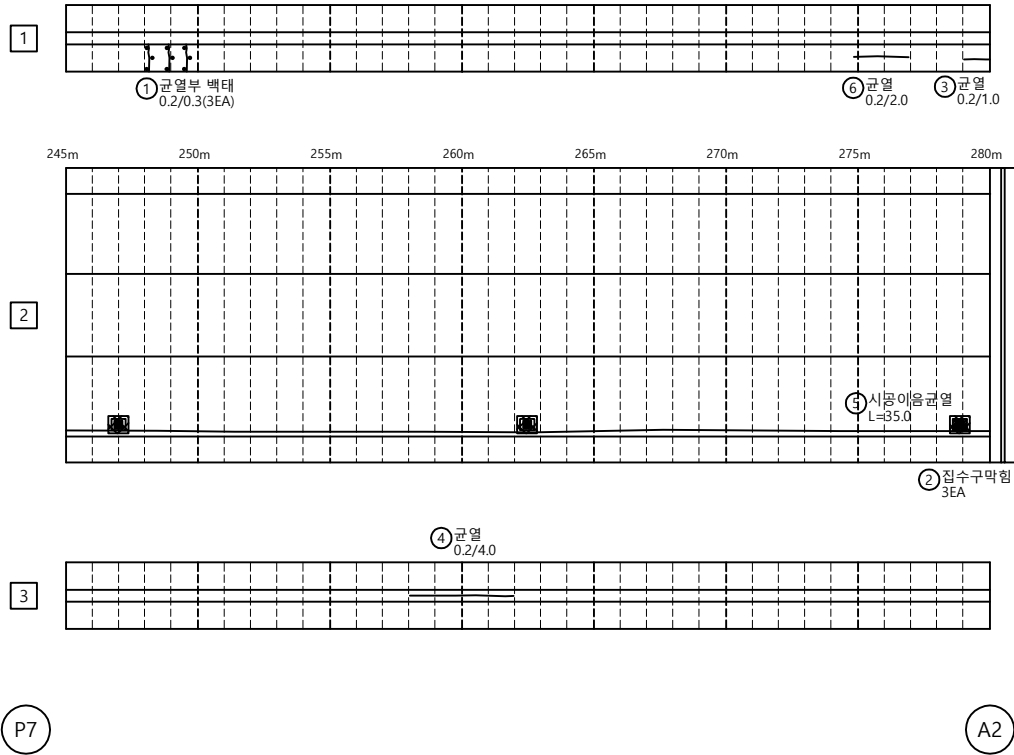

손 상 물 량 표

교면포장									
S8									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	방호벽	균열부 백태	0.2	0.3		3	m	0.90
2	신	배수시설	침수구 막힘				3	EA	3.00
3	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
4	구	방호벽	균열	0.2	4.0		1	m	4.00
5	구	교면포장	시공이음 균열	1.0	35.0		1	m	35.00
6	신	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

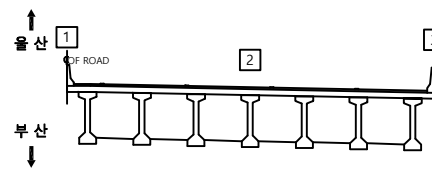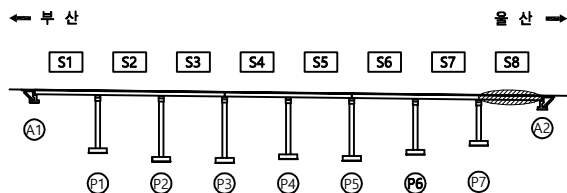


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



범
례

CW 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	돌뜸	No. 008


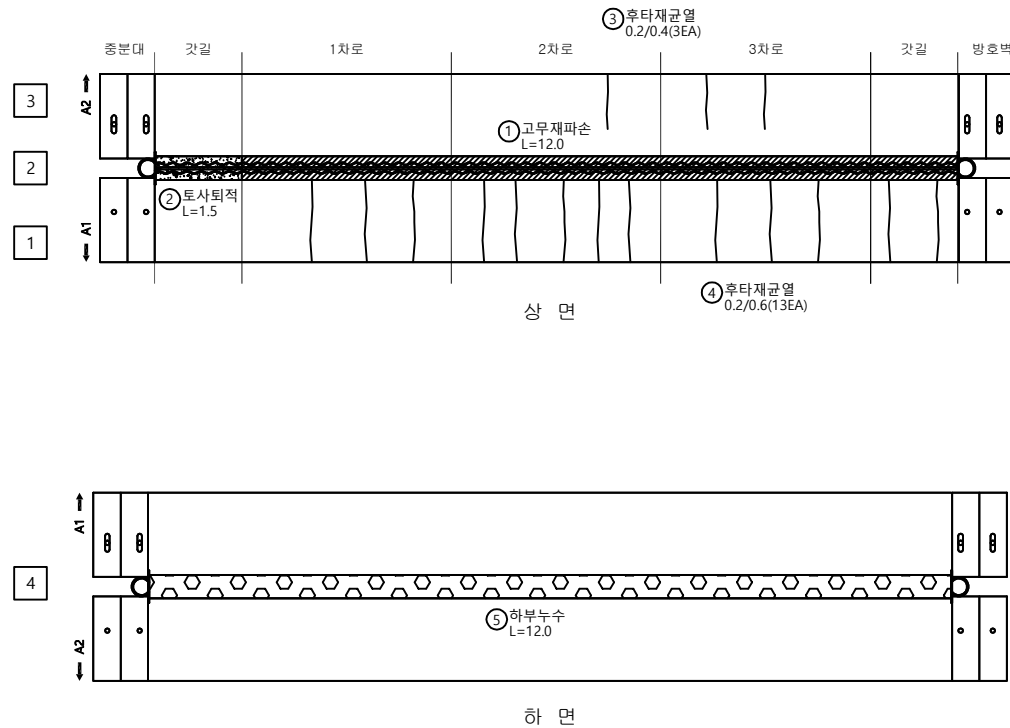


신축이음									
A1									
번호	선/구	부재명	손 상 원 인	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	고무재 파손		12.0		1	m	12.00
2	구	신축이음	유견토 시트적		1.5		1	m	1.50
3	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.4		3	m	1.20
4	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.6		13	m	7.80
5	구	신축이음	하부누수		12.0		1	m	12.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

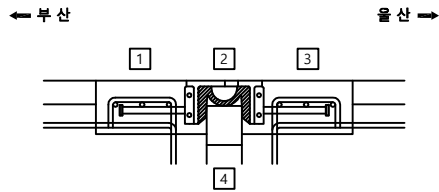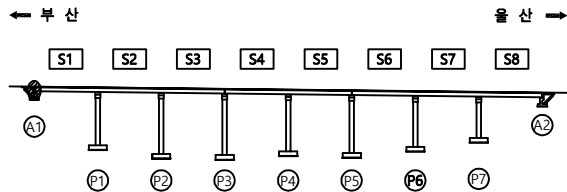



용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	009

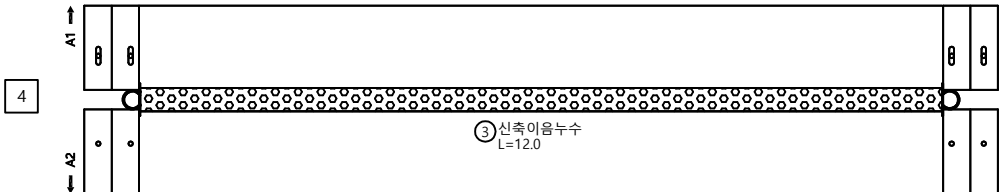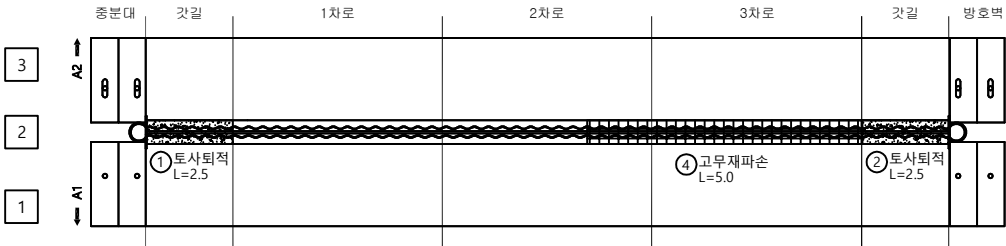

손상물량표

신축이음									
P3									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유견토사퇴적		2.5		1	m	2.50
2	구	신축이음	유견토사퇴적		2.5		1	m	2.50
3	구	신축이음	해부누수		6.0		1	m	6.00
4	구	신축이음	고무재 파손		5.0		1	m	5.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

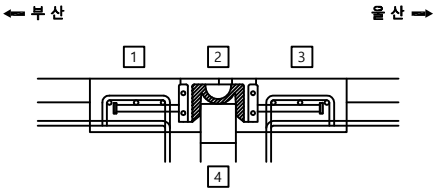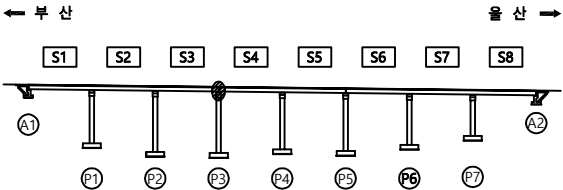

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범례

CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	누수, 습윤	세굴	퇴적
망상균열	소성변형	백태	기타	
철근노출		들뜸		No. 010



신축이음

P5

번호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		6	m	1.80
2	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		7	m	2.10
3	구	신축이음	차수판 볼트 탈락				6	EA	6.00
4	구	신축이음	하부누수		6.0		1	m	6.00
5	구	신축이음	고무재 파손		3.0		1	m	3.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

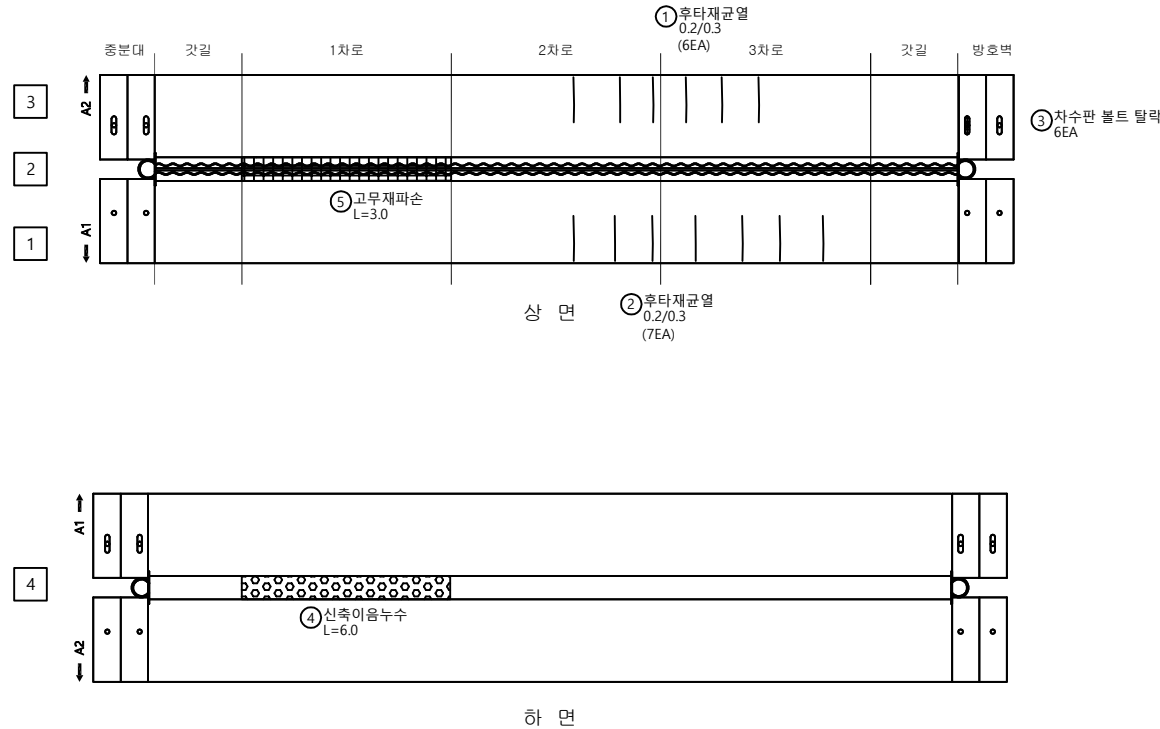

KEY
PLAN

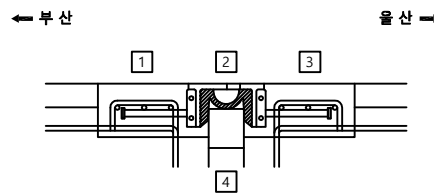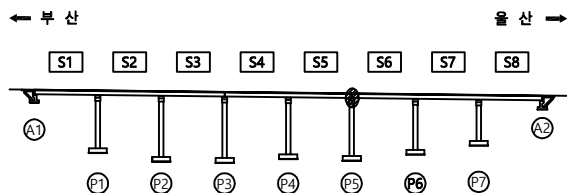

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

구	구	구	구
구	구	구	구
구	구	구	구
구	구	구	구

No. 011

두현교(울산) 신축이음 A2

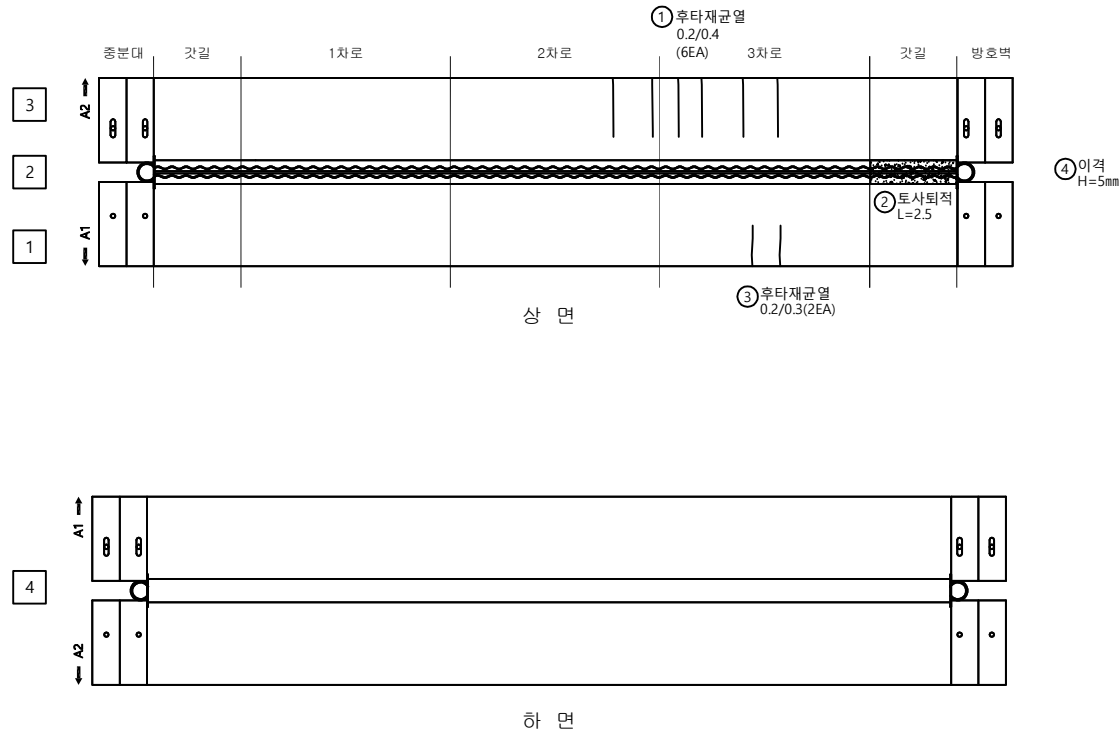



손상물량표

신축이음

A2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.4		6	m	2.40
2	구	신축이음	유견토사퇴적		2.5		1	m	2.50
3	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		2	m	0.60
4	구	신축이음	이격				1	EA	1.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

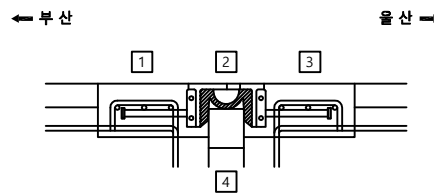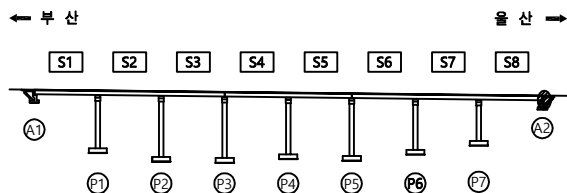

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	012

두현교(울산) 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표


바닥판

S1



번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배덕판	망상균열	0.1	1.0	3.0	1	m	3.00
2	구	배덕판	표면오염		0.3	0.6	1	m	0.18
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

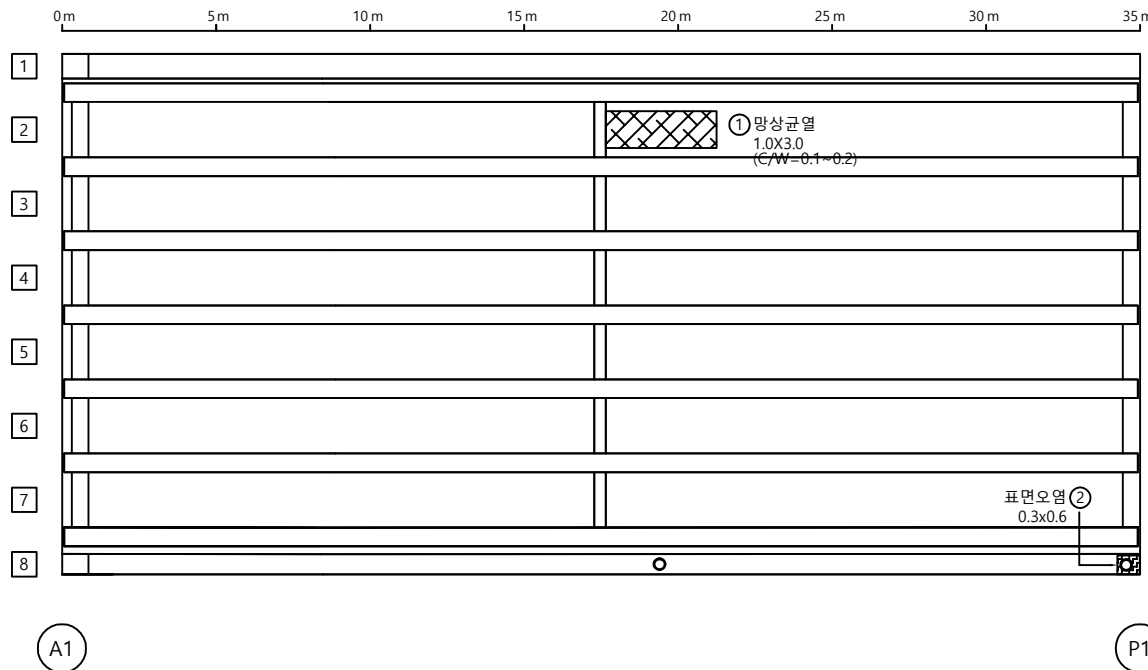

K
E
Y
P
L
A
N

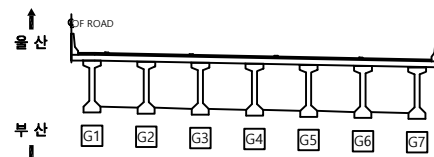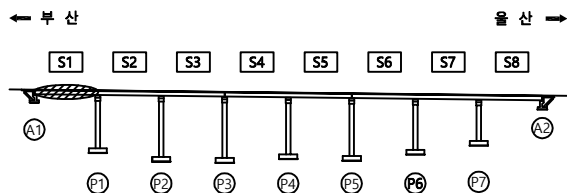

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 013

두현교(울산) 바닥판하면 S2

← 부 산

울 산 →

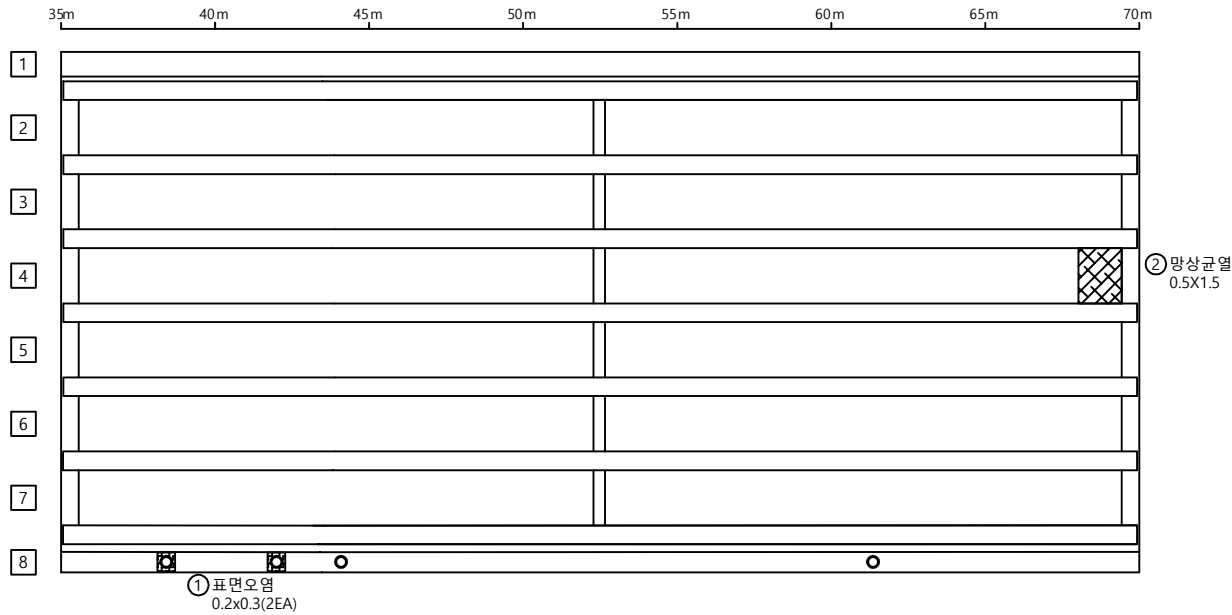

P1

P2



손 상 물 량 표

바닥판

S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배닥판	표면오염		0.2	0.3	2	m ²	0.12
2	구	배닥판	방사균열	0.1	0.5	1.5	1	m	0.75
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

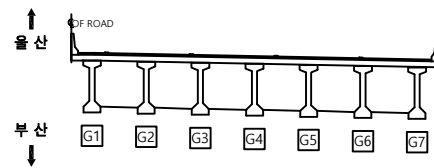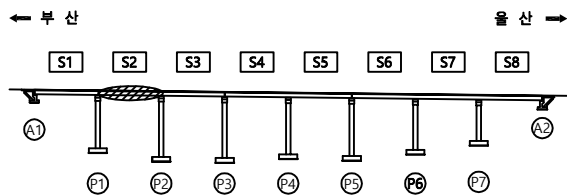

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

No. 014

두현교(울산) 바닥판하면 S3

손상물량표


바닥판

S3

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	배닥판	망상균열	0.2	1.5	1.5	1	m	2.25	
2	구	배닥판	망상균열	0.2	1.5	1.0	1	m	1.50	
3	구	배닥판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
4	구	배닥판	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
5	구	배닥판	망상균열	0.2	1.0	2.0	1	m	2.00	
6	구	배닥판	망상균열	0.2	1.5	1.5	1	m	2.25	
7	구	배닥판	망상균열	0.2	2.0	1.5	1	m	3.00	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부산

울산 →

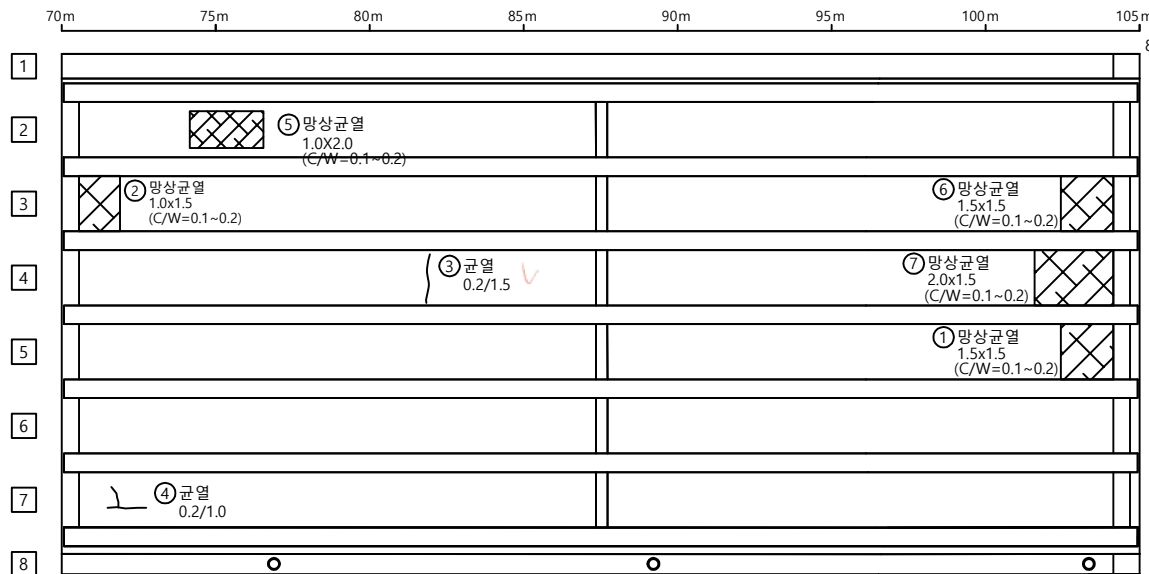

P2

P3

24g~250


251~254 p3

24g~250 L=15.0m
251~254 10.7m
255~264 10.7m
265~274 10.7m
275~284 10.7m
285~294 10.7m
295~304 10.7m
305~314 10.7m
315~324 10.7m
325~334 10.7m
335~344 10.7m
345~354 10.7m
355~364 10.7m
365~374 10.7m
375~384 10.7m
385~394 10.7m
395~404 10.7m
405~414 10.7m
415~424 10.7m
425~434 10.7m
435~444 10.7m
445~454 10.7m
455~464 10.7m
465~474 10.7m
475~484 10.7m
485~494 10.7m
495~504 10.7m
505~514 10.7m
515~524 10.7m
525~534 10.7m
535~544 10.7m
545~554 10.7m
555~564 10.7m
565~574 10.7m
575~584 10.7m
585~594 10.7m
595~604 10.7m
605~614 10.7m
615~624 10.7m
625~634 10.7m
635~644 10.7m
645~654 10.7m
655~664 10.7m
665~674 10.7m
675~684 10.7m
685~694 10.7m
695~704 10.7m
705~714 10.7m
715~724 10.7m
725~734 10.7m
735~744 10.7m
745~754 10.7m
755~764 10.7m
765~774 10.7m
775~784 10.7m
785~794 10.7m
795~804 10.7m
805~814 10.7m
815~824 10.7m
825~834 10.7m
835~844 10.7m
845~854 10.7m
855~864 10.7m
865~874 10.7m
875~884 10.7m
885~894 10.7m
895~904 10.7m
905~914 10.7m
915~924 10.7m
925~934 10.7m
935~944 10.7m
945~954 10.7m
955~964 10.7m
965~974 10.7m
975~984 10.7m
985~994 10.7m
995~1004 10.7m
1005~1014 10.7m
1015~1024 10.7m
1025~1034 10.7m
1035~1044 10.7m
1045~1054 10.7m
1055~1064 10.7m
1065~1074 10.7m
1075~1084 10.7m
1085~1094 10.7m
1095~1104 10.7m
1105~1114 10.7m
1115~1124 10.7m
1125~1134 10.7m
1135~1144 10.7m
1145~1154 10.7m
1155~1164 10.7m
1165~1174 10.7m
1175~1184 10.7m
1185~1194 10.7m
1195~1204 10.7m
1205~1214 10.7m
1215~1224 10.7m
1225~1234 10.7m
1235~1244 10.7m
1245~1254 10.7m
1255~1264 10.7m
1265~1274 10.7m
1275~1284 10.7m
1285~1294 10.7m
1295~1304 10.7m
1305~1314 10.7m
1315~1324 10.7m
1325~1334 10.7m
1335~1344 10.7m
1345~1354 10.7m
1355~1364 10.7m
1365~1374 10.7m
1375~1384 10.7m
1385~1394 10.7m
1395~1404 10.7m
1405~1414 10.7m
1415~1424 10.7m
1425~1434 10.7m
1435~1444 10.7m
1445~1454 10.7m
1455~1464 10.7m
1465~1474 10.7m
1475~1484 10.7m
1485~1494 10.7m
1495~1504 10.7m
1505~1514 10.7m
1515~1524 10.7m
1525~1534 10.7m
1535~1544 10.7m
1545~1554 10.7m
1555~1564 10.7m
1565~1574 10.7m
1575~1584 10.7m
1585~1594 10.7m
1595~1604 10.7m
1605~1614 10.7m
1615~1624 10.7m
1625~1634 10.7m
1635~1644 10.7m
1645~1654 10.7m
1655~1664 10.7m
1665~1674 10.7m
1675~1684 10.7m
1685~1694 10.7m
1695~1704 10.7m
1705~1714 10.7m
1715~1724 10.7m
1725~1734 10.7m
1735~1744 10.7m
1745~1754 10.7m
1755~1764 10.7m
1765~1774 10.7m
1775~1784 10.7m
1785~1794 10.7m
1795~1804 10.7m
1805~1814 10.7m
1815~1824 10.7m
1825~1834 10.7m
1835~1844 10.7m
1845~1854 10.7m
1855~1864 10.7m
1865~1874 10.7m
1875~1884 10.7m
1885~1894 10.7m
1895~1904 10.7m
1905~1914 10.7m
1915~1924 10.7m
1925~1934 10.7m
1935~1944 10.7m
1945~1954 10.7m
1955~1964 10.7m
1965~1974 10.7m
1975~1984 10.7m
1985~1994 10.7m
1995~2004 10.7m
2005~2014 10.7m
2015~2024 10.7m
2025~2034 10.7m
2035~2044 10.7m
2045~2054 10.7m
2055~2064 10.7m
2065~2074 10.7m
2075~2084 10.7m
2085~2094 10.7m
2095~2104 10.7m
2105~2114 10.7m
2115~2124 10.7m
2125~2134 10.7m
2135~2144 10.7m
2145~2154 10.7m
2155~2164 10.7m
2165~2174 10.7m
2175~2184 10.7m
2185~2194 10.7m
2195~2204 10.7m
2205~2214 10.7m
2215~2224 10.7m
2225~2234 10.7m
2235~2244 10.7m
2245~2254 10.7m
2255~2264 10.7m
2265~2274 10.7m
2275~2284 10.7m
2285~2294 10.7m
2295~2304 10.7m
2305~2314 10.7m
2315~2324 10.7m
2325~2334 10.7m
2335~2344 10.7m
2345~2354 10.7m
2355~2364 10.7m
2365~2374 10.7m
2375~2384 10.7m
2385~2394 10.7m
2395~2404 10.7m
2405~2414 10.7m
2415~2424 10.7m
2425~2434 10.7m
2435~2444 10.7m
2445~2454 10.7m
2455~2464 10.7m
2465~2474 10.7m
2475~2484 10.7m
2485~2494 10.7m
2495~2504 10.7m
2505~2514 10.7m
2515~2524 10.7m
2525~2534 10.7m
2535~2544 10.7m
2545~2554 10.7m
2555~2564 10.7m
2565~2574 10.7m
2575~2584 10.7m
2585~2594 10.7m
2595~2604 10.7m
2605~2614 10.7m
2615~2624 10.7m
2625~2634 10.7m
2635~2644 10.7m
2645~2654 10.7m
2655~2664 10.7m
2665~2674 10.7m
2675~2684 10.7m
2685~2694 10.7m
2695~2704 10.7m
2705~2714 10.7m
2715~2724 10.7m
2725~2734 10.7m
2735~2744 10.7m
2745~2754 10.7m
2755~2764 10.7m
2765~2774 10.7m
2775~2784 10.7m
2785~2794 10.7m
2795~2804 10.7m
2805~2814 10.7m
2815~2824 10.7m
2825~2834 10.7m
2835~2844 10.7m
2845~2854 10.7m
2855~2864 10.7m
2865~2874 10.7m
2875~2884 10.7m
2885~2894 10.7m
2895~2904 10.7m
2905~2914 10.7m
2915~2924 10.7m
2925~2934 10.7m
2935~2944 10.7m
2945~2954 10.7m
2955~2964 10.7m
2965~2974 10.7m
2975~2984 10.7m
2985~2994 10.7m
2995~3004 10.7m
3005~3014 10.7m
3015~3024 10.7m
3025~3034 10.7m
3035~3044 10.7m
3045~3054 10.7m
3055~3064 10.7m
3065~3074 10.7m
3075~3084 10.7m
3085~3094 10.7m
3095~3104 10.7m
3105~3114 10.7m
3115~3124 10.7m
3125~3134 10.7m
3135~3144 10.7m
3145~3154 10.7m
3155~3164 10.7m
3165~3174 10.7m
3175~3184 10.7m
3185~3194 10.7m
3195~3204 10.7m
3205~3214 10.7m
3215~3224 10.7m
3225~3234 10.7m
3235~3244 10.7m
3245~3254 10.7m
3255~3264 10.7m
3265~3274 10.7m
3275~3284 10.7m
3285~3294 10.7m
3295~3304 10.7m
3305~3314 10.7m
3315~3324 10.7m
3325~3334 10.7m
3335~3344 10.7m
3345~3354 10.7m
3355~3364 10.7m
3365~3374 10.7m
3375~3384 10.7m
3385~3394 10.7m
3395~3404 10.7m
3405~3414 10.7m
3415~3424 10.7m
3425~3434 10.7m
3435~3444 10.7m
3445~3454 10.7m
3455~3464 10.7m
3465~3474 10.7m
3475~3484 10.7m
3485~3494 10.7m
3495~3504 10.7m
3505~3514 10.7m
3515~3524 10.7m
3525~3534 10.7m
3535~3544 10.7m
3545~3554 10.7m
3555~3564 10.7m
3565~3574 10.7m
3575~3584 10.7m
3585~3594 10.7m
3595~3604 10.7m
3605~3614 10.7m
3615~3624 10.7m
3625~3634 10.7m
3635~3644 10.7m
3645~3654 10.7m
3655~3664 10.7m
3665~3674 10.7m
3675~3684 10.7m
3685~3694 10.7m
3695~3704 10.7m
3705~3714 10.7m
3715~3724 10.7m
3725~3734 10.7m
3735~3744 10.7m
3745~3754 10.7m
3755~3764 10.7m
3765~3774 10.7m
3775~3784 10.7m
3785~3794 10.7m
3795~3804 10.7m
3805~3814 10.7m
3815~3824 10.7m
3825~3834 10.7m
3835~3844 10.7m
3845~3854 10.7m
3855~3864 10.7m
3865~3874 10.7m
3875~3884 10.7m
3885~3894 10.7m
3895~3904 10.7m
3905~3914 10.7m
3915~3924 10.7m
3925~3934 10.7m
3935~3944 10.7m
3945~3954 10.7m
3955~3964 10.7m
3965~3974 10.7m
3975~3984 10.7m
3985~3994 10.7m
3995~4004 10.7m
4005~4014 10.7m
4015~4024 10.7m
4025~4034 10.7m
4035~4044 10.7m
4045~4054 10.7m
4055~4064 10.7m
4065~4074 10.7m
4075~4084 10.7m
4085~4094 10.7m
4095~4104 10.7m
4105~4114 10.7m
4115~4124 10.7m
4125~4134 10.7m
4135~4144 10.7m
4145~4154 10.7m
4155~4164 10.7m
4165~4174 10.7m
4175~4184 10.7m
4185~4194 10.7m
4195~4204 10.7m
4205~4214 10.7m
4215~4224 10.7m
4225~4234 10.7m
4235~4244 10.7m
4245~4254 10.7m
4255~4264 10.7m
4265~4274 10.7m
4275~4284 10.7m
4285~4294 10.7m
4295~4304 10.7m
4305~4314 10.7m
4315~4324 10.7m
4325~4334 10.7m
4335~4344 10.7m
4345~4354 10.7m
4355~4364 10.7m
4365~4374 10.7m
4375~4384 10.7m
4385~4394 10.7m
4395~4404 10.7m
4405~4414 10.7m
4415~4424 10.7m
4425~4434 10.7m
4435~4444 10.7m
4445~4454 10.7m
4455~4464 10.7m
4465~4474 10.7m
4475~4484 10.7m
4485~4494 10.7m
4495~4504 10.7m
4505~4514 10.7m
4515~4524 10.7m
4525~4534 10.7m
4535~4544 10.7m
4545~4554 10.7m
4555~4564 10.7m
4565~4574 10.7m
4575~4584 10.7m
4585~4594 10.7m
4595~4604 10.7m
4605~4614 10.7m
4615~4624 10.7m
4625~4634 10.7m
4635~4644 10.7m
4645~4654 10.7m
4655~4664 10.7m
4665~4674 10.7m
4675~4684 10.7m
4685~4694 10.7m
4695~4704 10.7m
4705~4714 10.7m
4715~4724 10.7m
4725~4734 10.7m
4735~4744 10.7m
4745~4754 10.7m
4755~4764 10.7m
4765~4774 10.7m
4775~4784 10.7m
4785~4794 10.7m
4795~4804 10.7m
4805~4814 10.7m
4815~4824 10.7m
4825~4834 10.7m
4835~4844 10.7m
4845~4854 10.7m
4855~4864 10.7m
4865~4874 10.7m
4875~4884 10.7m
4885~4894 10.7m
4895~4904 10.7m
4905~4914 10.7m
4915~4924 10.7m
4925~4934 10.7m
4935~4944 10.7m
4945~4954 10.7m
4955~4964 10.7m
4965~4974 10.7m
4975~4984 10.7m
4985~4994 10.7m
4995~5004 10.7m
5005~5014 10.7m
5015~5024 10.7m
5025~5034 10.7m
5035~5044 10.7m
5045~5054 10.7m
5055~5064 10.7m
5065~5074 10.7m
5075~5084 10.7m
5085~5094 10.7m
5095~5104 10.7m
5105~5114 10.7m
5115~5124 10.7m
5125~5134 10.7m
5135~5144 10.7m
5145~5154 10.7m
5155~5164 10.7m
5165~5174 10.7m
5175~5184 10.7m
5185~5194 10.7m
5195~5204 10.7m
5205~5214 10.7m
5215~5224 10.7m
5225~5234 10.7m
5235~5244 10.7m
5245~5254 10.7m
5255~5264 10.7m
5265~5274 10.7m
5275~5284 10.7m
5285~5294 10.7m
5295~5304 10.7m
5305~5314 10.7m
5315~5324 10.7m
5325~5334 10.7m
5335~5344 10.7m
5345~5354 10.7m
5355~5364 10.7m
5365~5374 10.7m
5375~5384 10.7m
5385~5394 10.7m
5395~5404 10.7m
5405~5414 10.7m
5415~5424 10.7m
5425~5434 10.7m
5435~5444 10.7m
5445~5454 10.7m
5455~5464 10.7m
5465~5474 10.7m
5475~5484 10.7m
5485~5494 10.7m
5495~5504 10.7m
5505~5514 10.7m
5515~5524 10.7m
5525~5534 10.7m
5535~5544 10.7m
5545~5554 10.7m
5555~5564 10.7m
5565~5574 10.7m
5575~5584 10.7m
5585~5594 10.7m
5595~5604 10.7m
5605~5614 10.7m
5615~5624 10.7m
5625~5634 10.7m
5635~5644 10.7m
5645~5654 10.7m
5655~5664 10.7m
5665~5674 10.7m
5675~5684 10.7m
5685~5694 10.7m
5695~5704 10.7m
5705~5714 10.7m
5715~5724 10.7m
5725~5734 10.7m
5735~5744 10.7m
5745~5754 10.7m
5755~5764 10.7m
5765~5774 10.7m
5775~5784 10.7m
5785~5794 10.7m
5795~

두현교(울산) 바닥판하면 S4

← 부 산

울 산 →

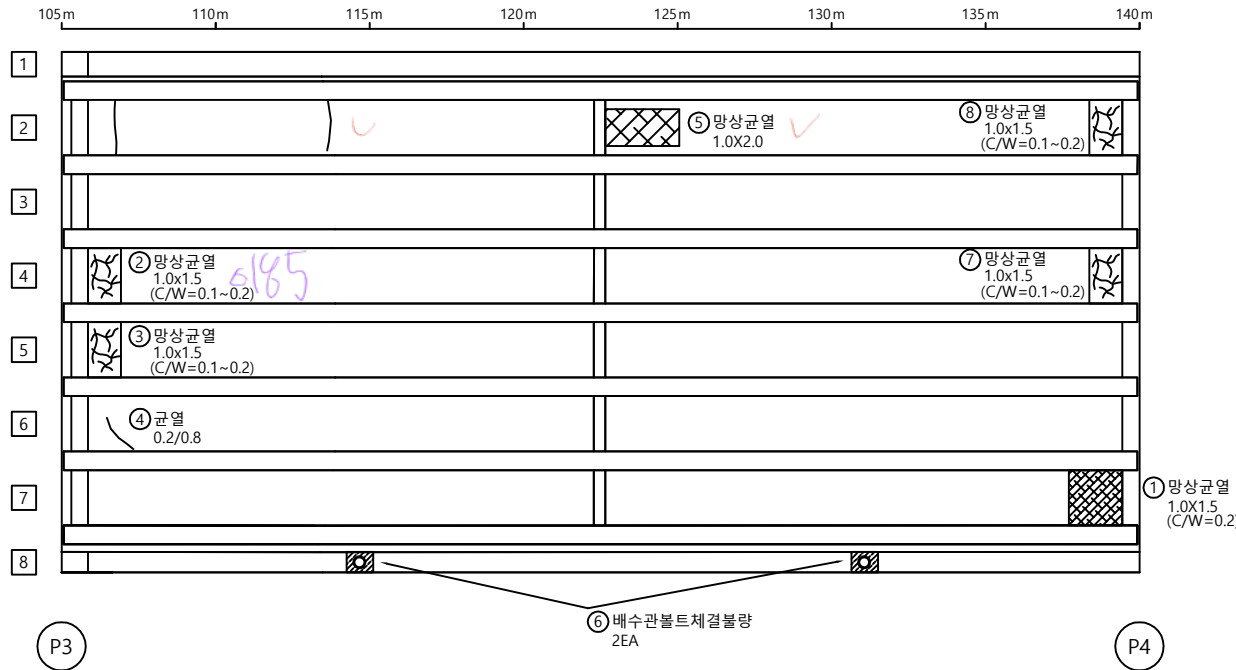



손 상 물 량 표

바닥판

S4

번호	선/구	부재명	손 상 원 인	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	배덕판	망상균열	0.2	1.0	1.5	1	m	1.50	
2	구	배덕판	망상균열	0.2	1.0	1.5	1	m	1.50	
3	구	배덕판	망상균열	0.2	1.0	1.5	1	m	1.50	
4	구	배덕판	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
5	구	배덕판	망상균열	0.2	1.0	2.0	1	m	2.00	
6	구	배수시설	배수관 볼트 체결 불량				2	EA	2.00	
7	구	배덕판	망상균열	0.2	1.0	1.5	1	m	1.50	
8	구	배덕판	망상균열	0.2	1.0	1.5	1	m	1.50	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

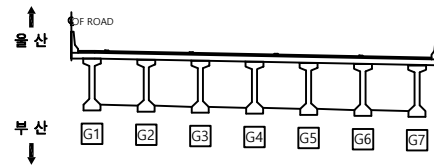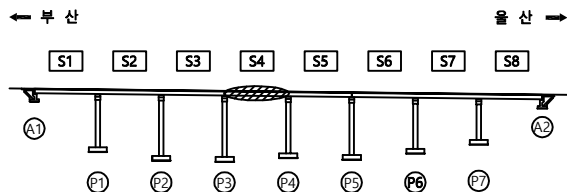

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

구 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 016

두현교(울산) 바닥판하면 S5

← 부 산

울 산 →

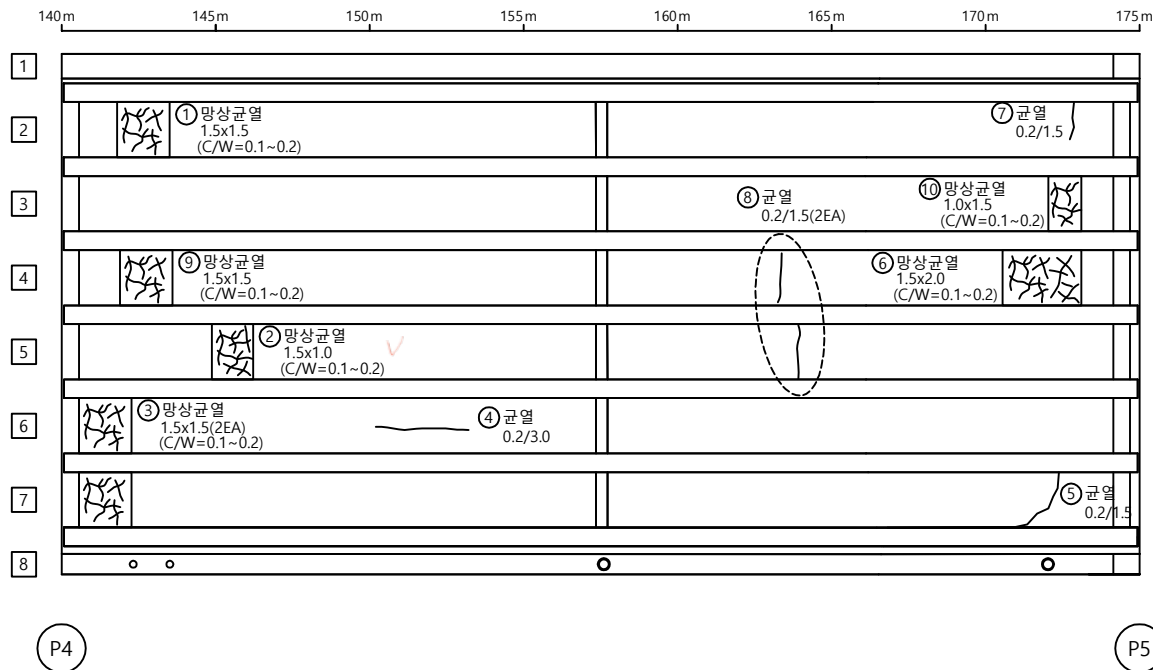



손 상 물 량 표

바닥판

S5

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배덕판	망상균열	0.2	1.5	1.5	1	㎡	2.25	
2	구	배덕판	망상균열	0.2	1.5	1.0	1	㎡	1.50	
3	구	배덕판	망상균열	0.2	1.5	1.5	2	㎡	4.50	
4	구	배덕판	균열	0.2	3.0		1	m	3.00	
5	구	배덕판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
6	구	배덕판	망상균열	0.2	1.5	2.0	1	㎡	3.00	
7	구	배덕판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
8	구	배덕판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
9	신	배덕판	망상균열	0.2	1.5	1.0	1	㎡	1.50	
10	구	배덕판	망상균열	0.2	1.0	1.5	1	㎡	1.50	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

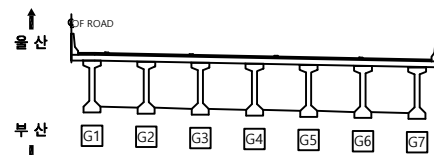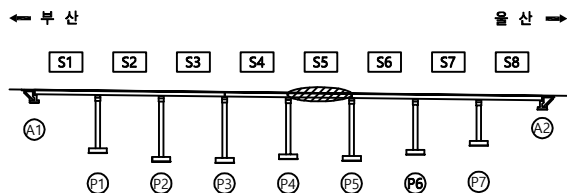

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	017

두현교(울산) 바닥판하면 S6

손상물량표

← 부 산

울 산 →

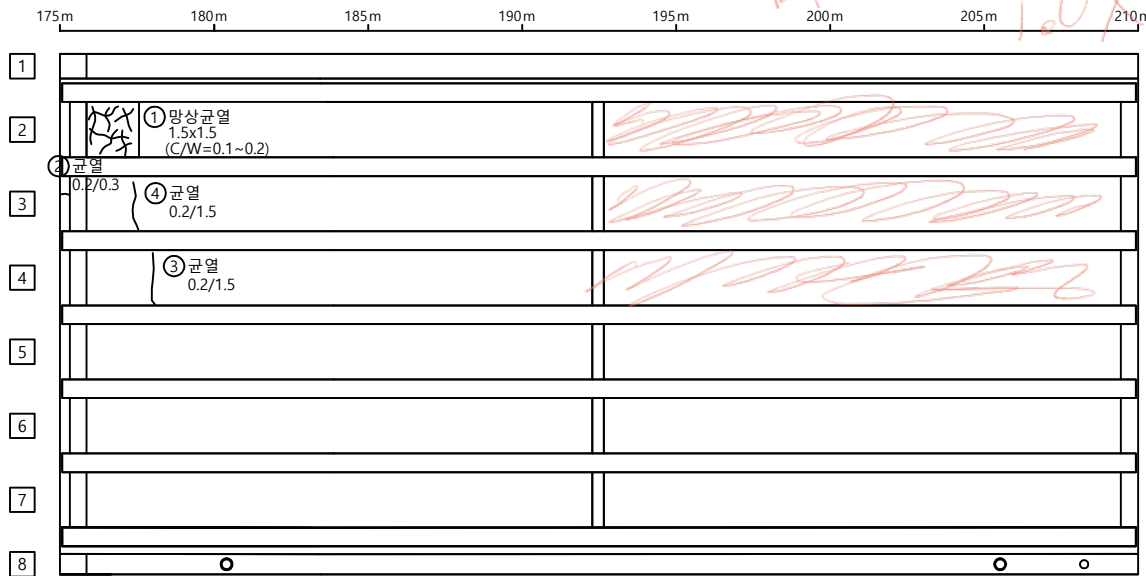

P5



P6

바닥판

S6

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	망상균열	0.2	1.5	1.5	1	m	2.25	
2	구	바닥판	균열	0.2	0.3		1	m	0.30	
3	구	바닥판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
4	구	바닥판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
5	구	바닥판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

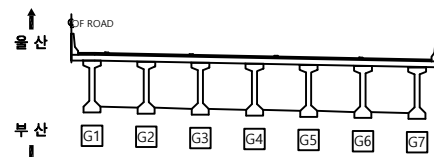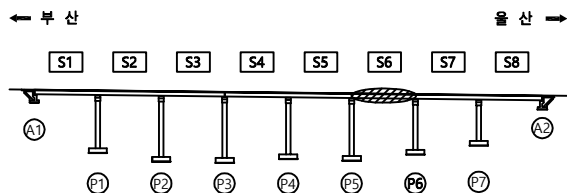

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범례

No. 018

두현교(울산) 바닥판하면 S7

← 부 산

울 산 →

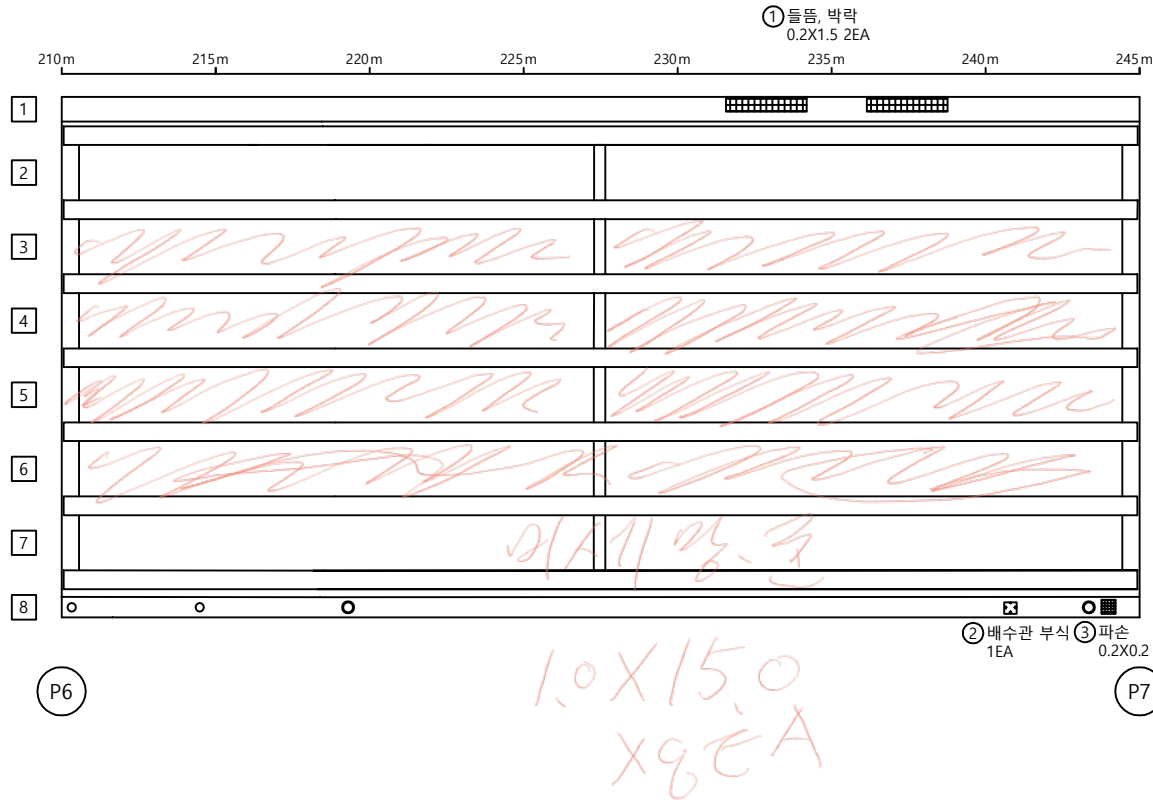

손 상 물 량 표

바닥판



S7

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량
1	선	바닥판	들뜸, 박락		0.2	1.5	2	m ²	0.60
2	선	배수시설	배수관 부식				1	EA	1.00
3	선	바닥판	파손		0.2	0.2	1	m ²	0.04
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

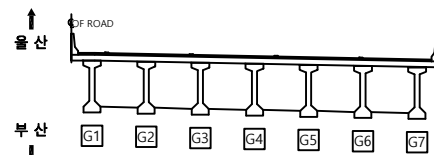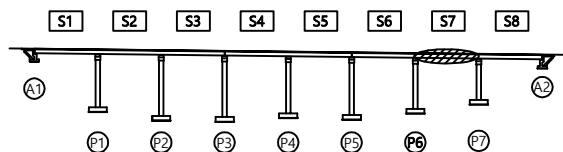

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 019

두현교(울산) 바닥판하면 S8

← 부 산

울 산 →

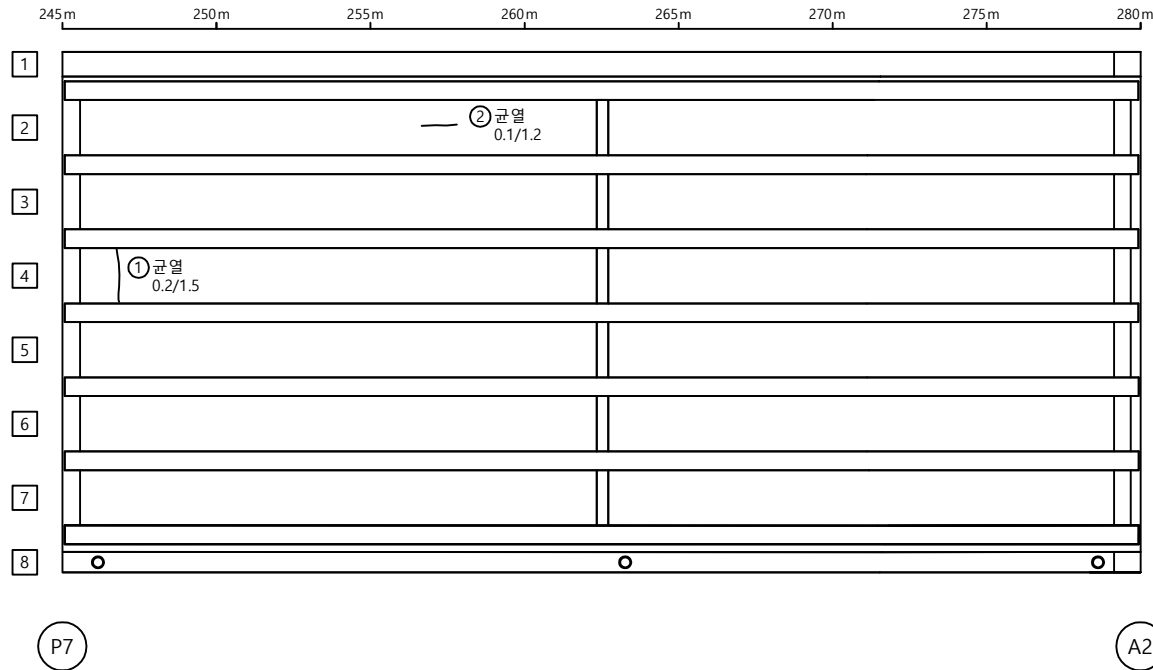



손 상 물 량 표

바닥판

S8

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
2	구	바닥판	균열	0.1	1.2		1	m	1.20	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

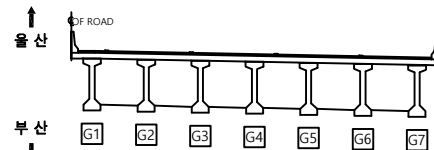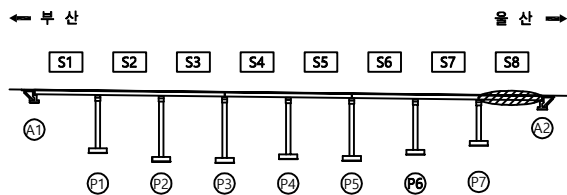

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 020

두현교(울산) 거더 S1

← 부 산

울 산 →

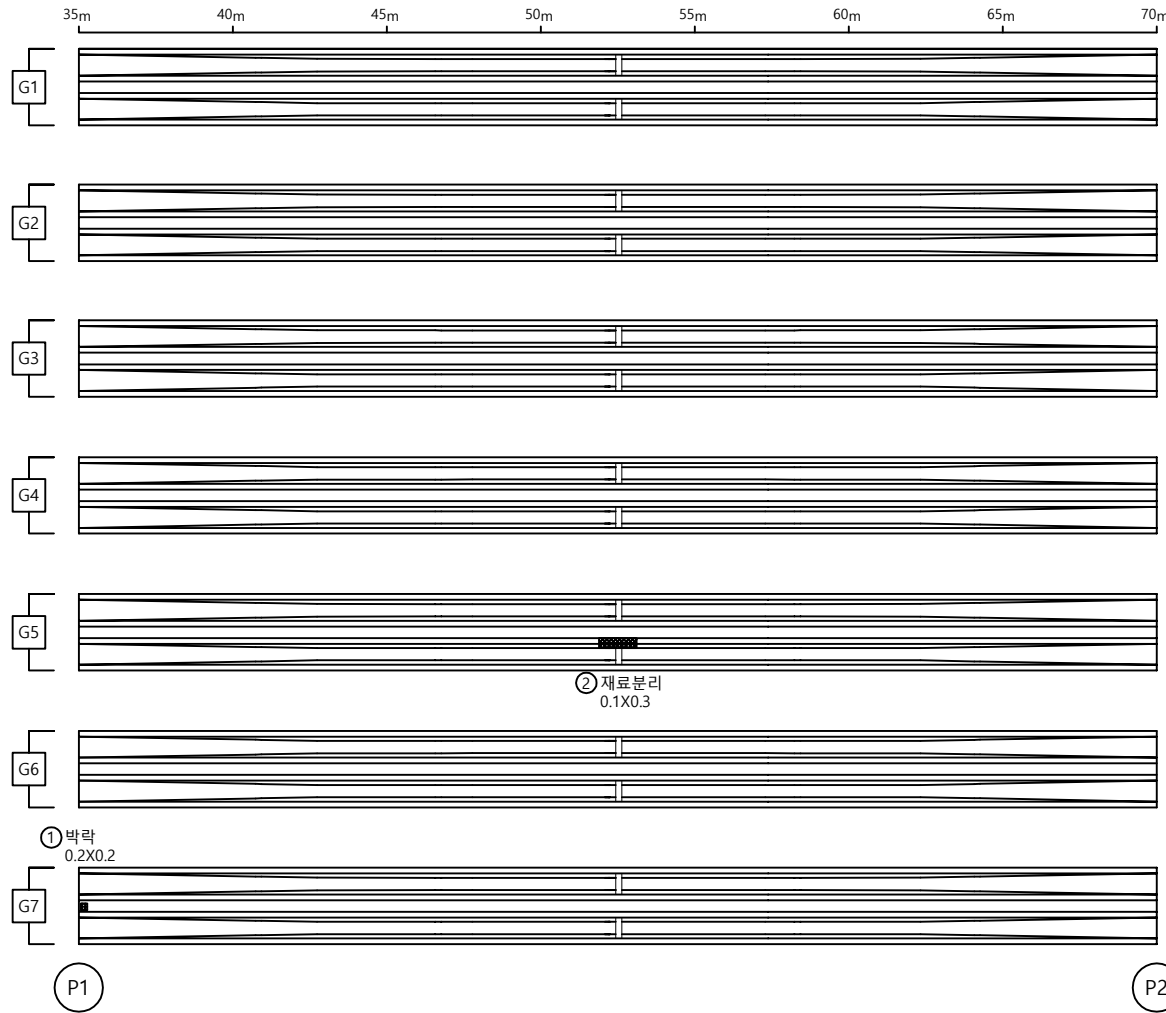

손 상 물 량 표

거더


S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	거더	박락		0.2	0.2	1	m ²	0.04
2	신	거더	재료분리		0.1	0.3	1	m ²	0.03
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

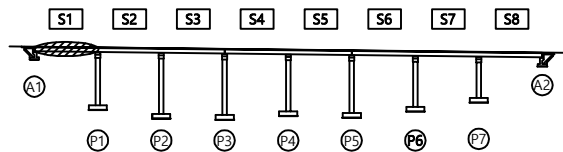

↑
울 산


↓
부 산

↑
IF ROAD

↓

↑

↓

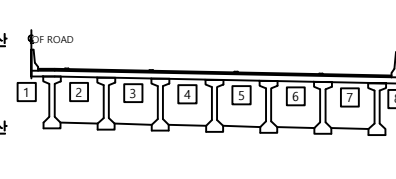

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW.02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 021

두현교(울산) 거더 S2

← 부 산

울 산 →

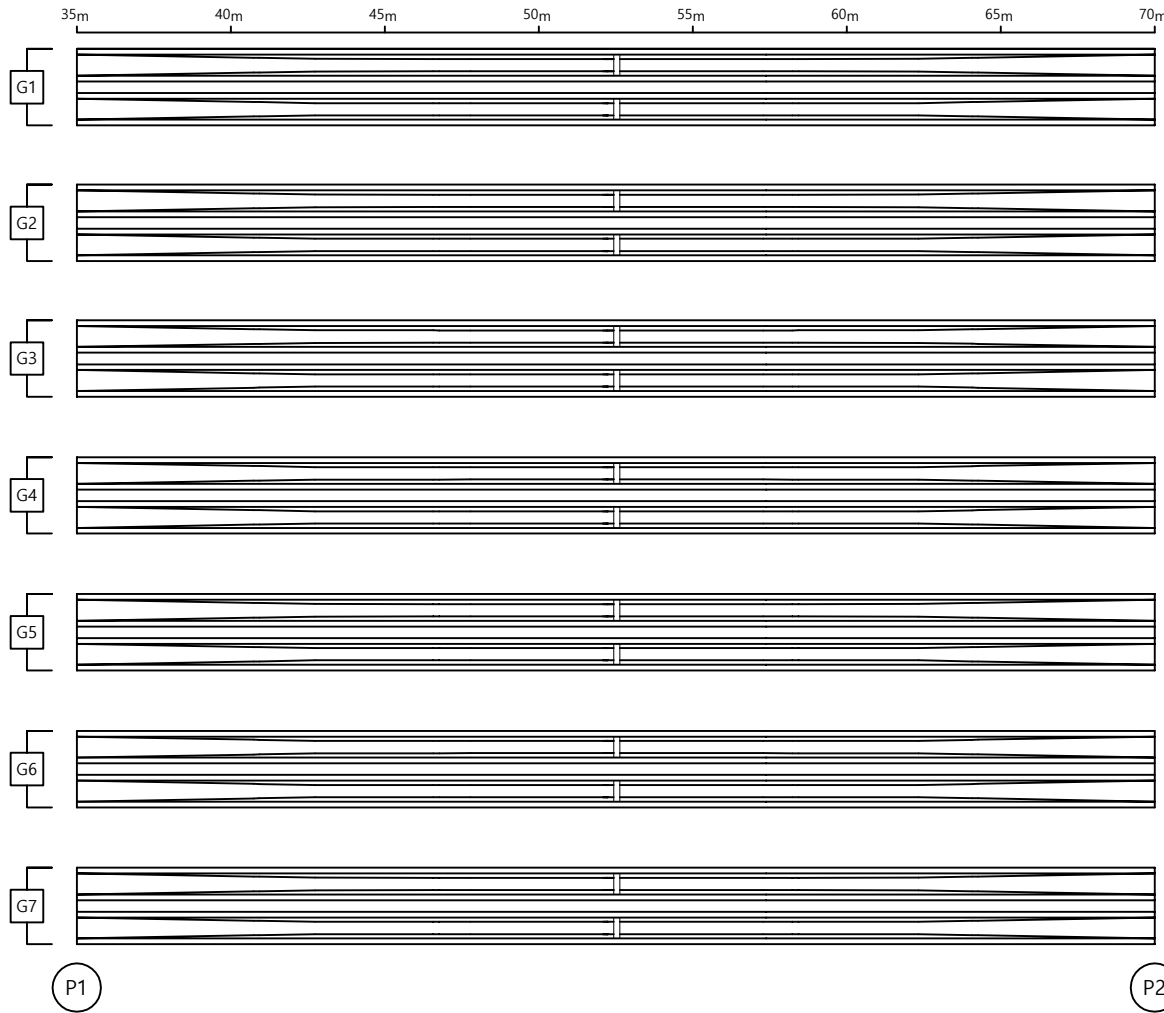

손 상 물 량 표

거더


S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개 소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

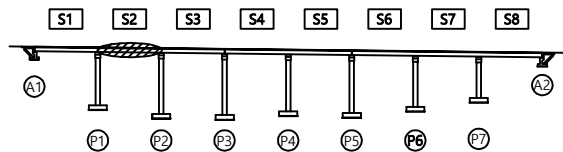

울 산
↑
OF ROAD
↓
부 산



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 022

두현교(울산) 거더 S3

← 부 산

울 산 →

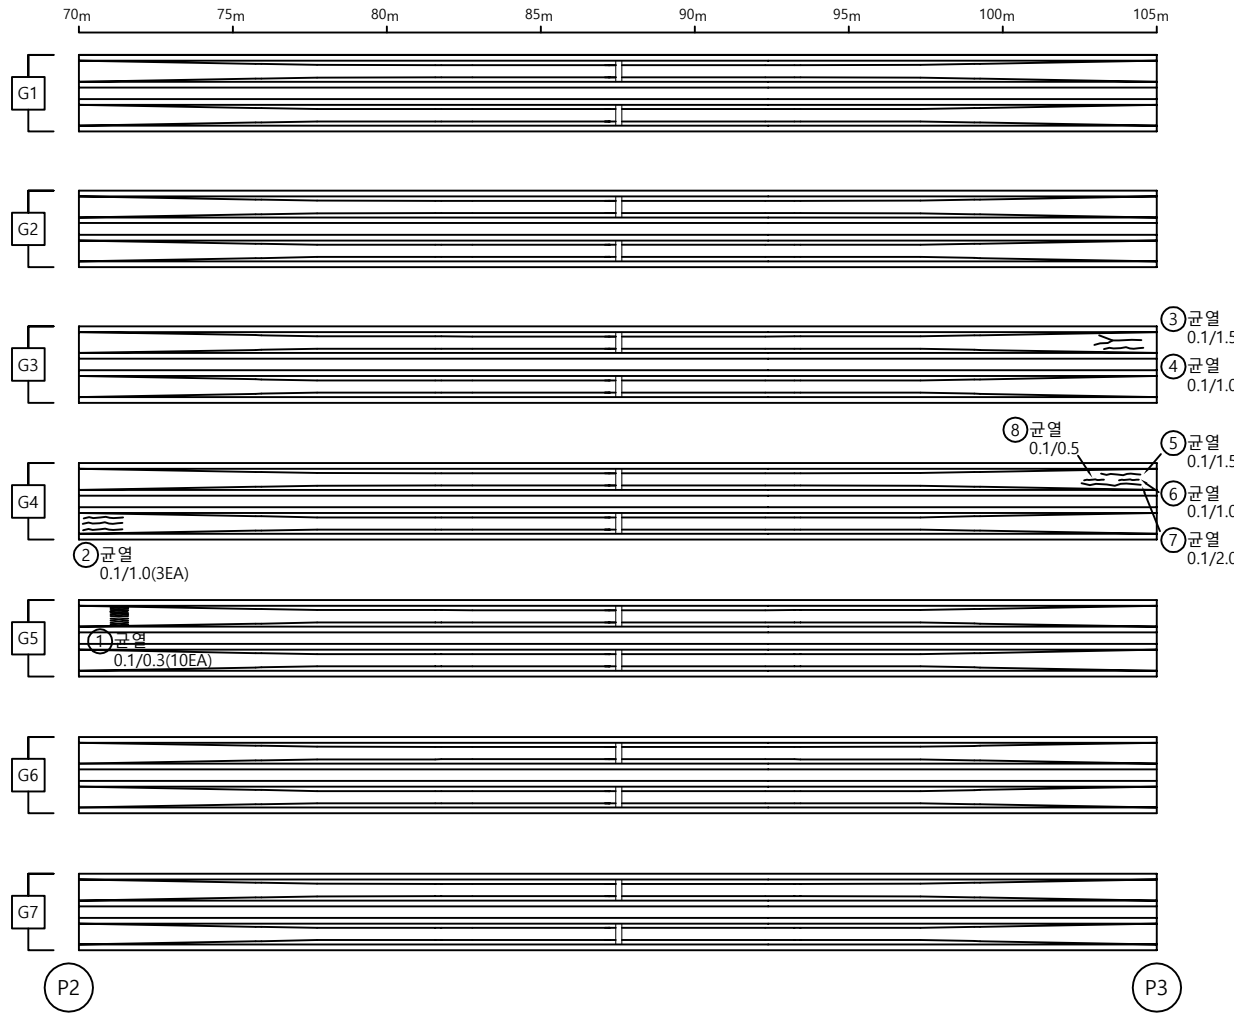

손 상 물 량 표

거더


S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	균열	0.1	0.3		10	m	3.00	
2	구	거더	균열	0.1	1.0		3	m	3.00	
3	구	거더	균열	0.1	1.5		1	m	1.50	
4	구	거더	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
5	구	거더	균열	0.1	1.5		1	m	1.50	
6	구	거더	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
7	구	거더	균열	0.1	2.0		1	m	2.00	
8	구	거더	균열	0.1	0.5		1	m	0.50	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

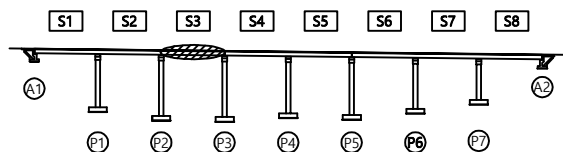


↑

울 산

↓

부 산

↓

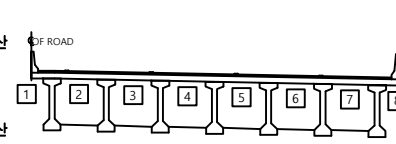

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 023

두현교(울산) 거더 S4

손상물량표

← 부 산

울 산 →

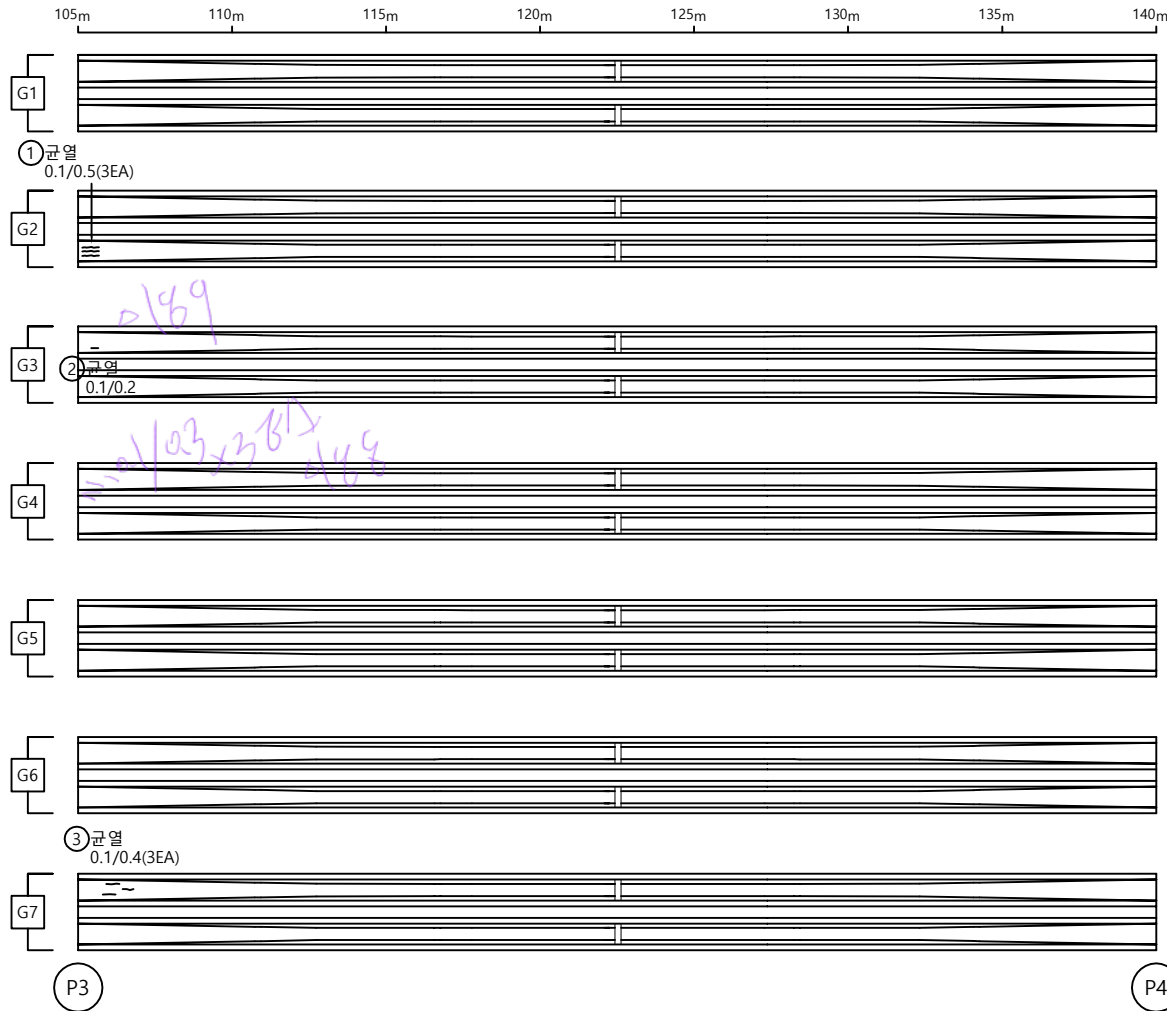

거더


S4

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	균열	0.1	0.5		3	m	1.50
2	구	거더	균열	0.1	0.2		1	m	0.20
3	구	거더	균열	0.1	0.4		3	m	1.20
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

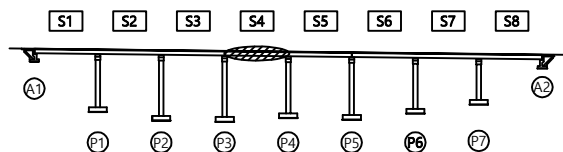

↑
울 산
↓
부 산




용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

No. 024



두현교(울산) 거더 S5

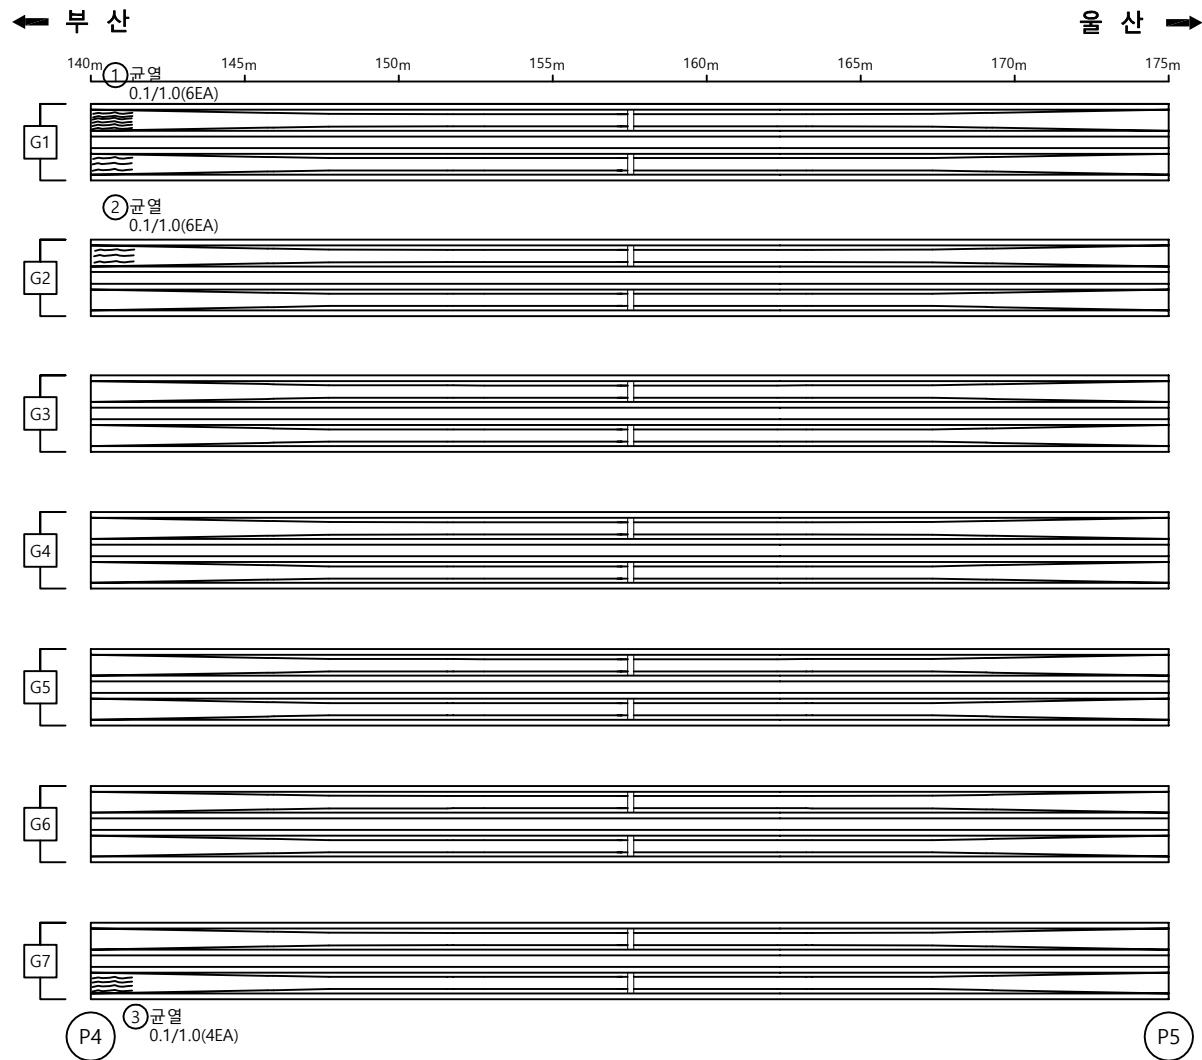

손상물량표


[illegible]

KEY PLAN

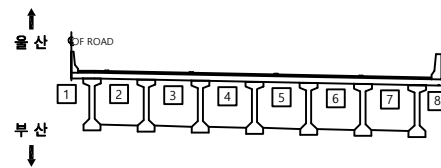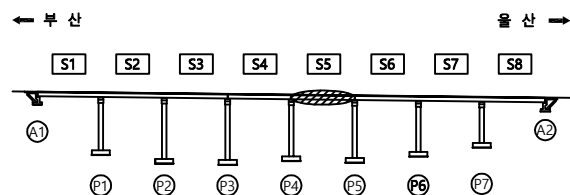

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
별첨 레	 균열	 재료부리	 오염, 변색	 부식	
	 균열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
	 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 025	



두현교(울산) 거더 S6

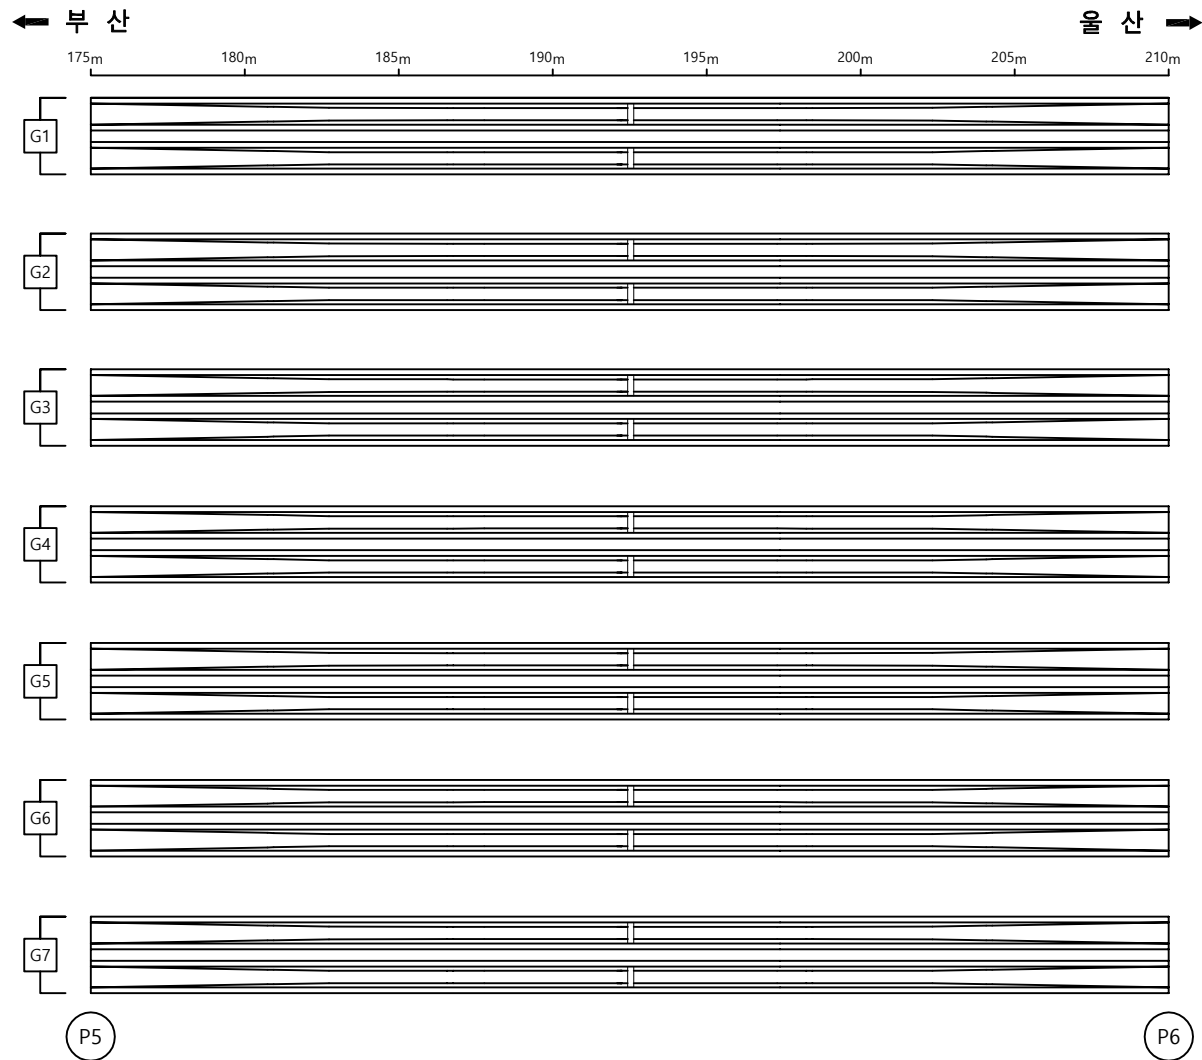

손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

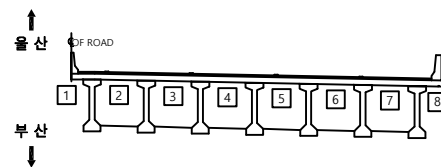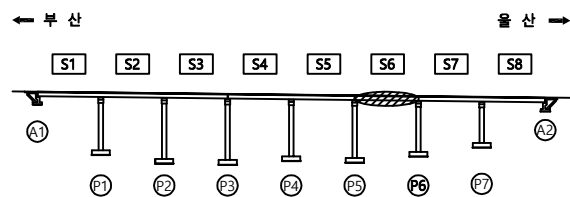

이
가
의

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

표 례		단 열		재료분리		오염, 변색		부 식
		리플트볼텍		파손, 박리		세 굴		퇴 적
		양상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	026


두현교(울산) 거더 S7

손상물량표



거더

S7

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	표면오염		1.5	2.0	1	m	3.00
2	구	거더	표면오염		1.0	1.0	1	m	1.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

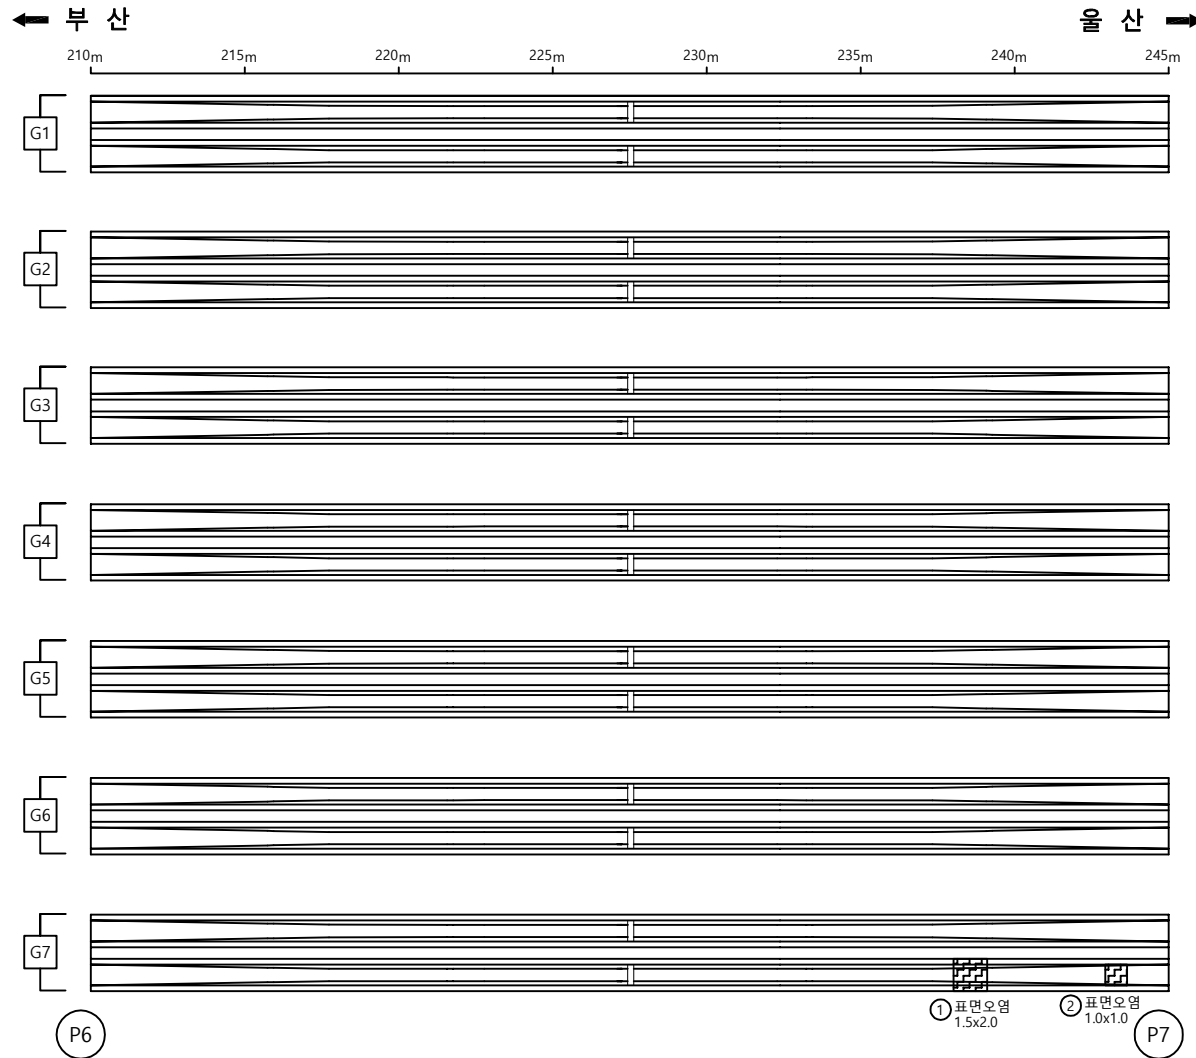

KEY
PLAN

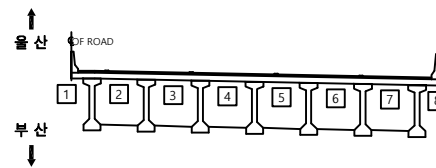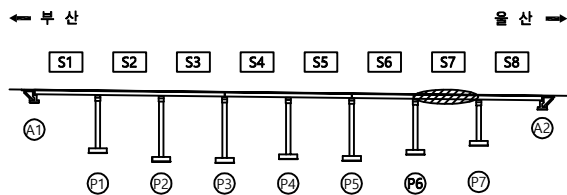


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

No. 027



두현교(울산) 거더 S8

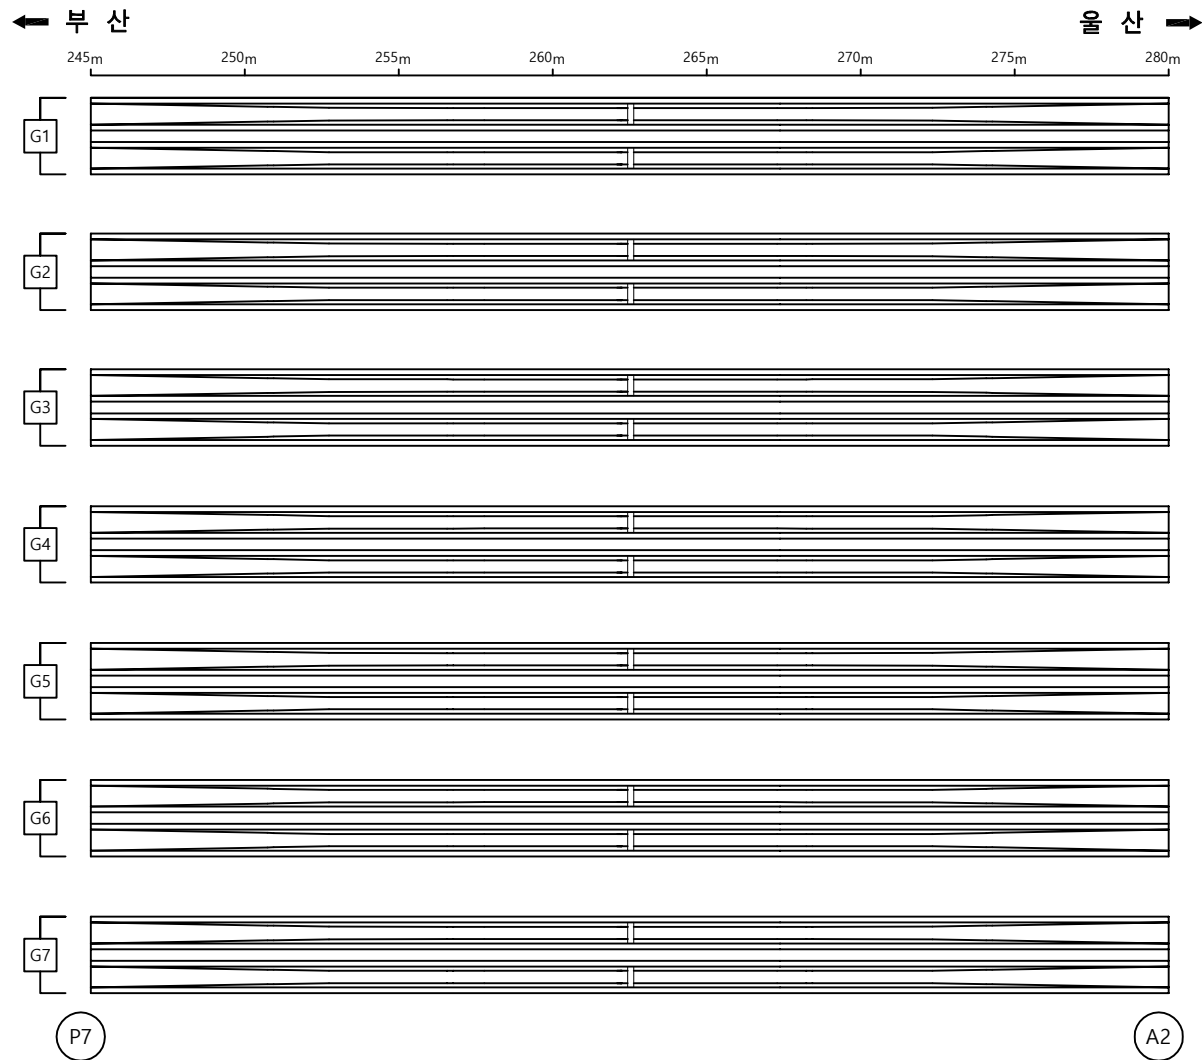

손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

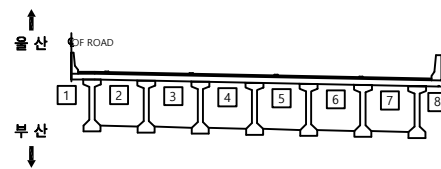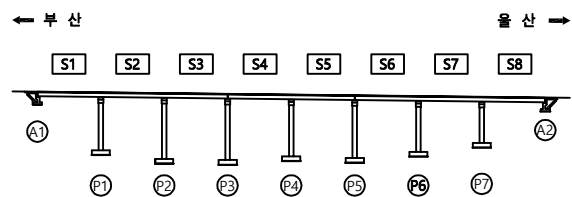

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
별첨	 관 열	 재료분리	 오염 변색	 부식	
	 균열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
	 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 028	

두현교(울산) 가로보 S1

손상물량표

가로보

S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	가로보	균열	0.2	0.2		2	m	0.40
2	구	가로보	균열	0.2	0.2		2	m	0.40
3	구	가로보	균열	0.2	0.2		2	m	0.40
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

↑
울산

P1

①

②












③

④







⑤

⑥

CB3

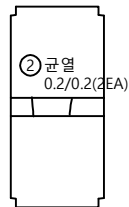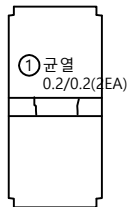

CB2





CB1

↓
부산

A1

K
E
Y
P
L
A
N

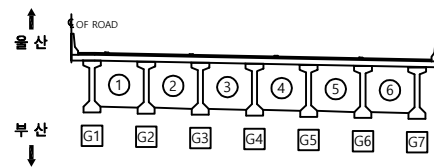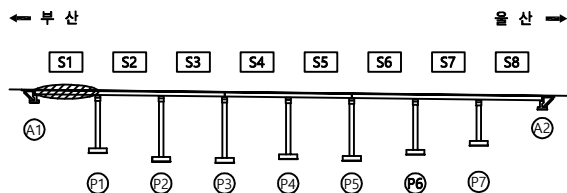

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

			No. 029

두현교(울산) 가로보 S2

손상물량표


가로보

S2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	가로보	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
2	구	가로보	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
3	구	가로보	균열	0.2	1.5		2	m	3.00
4	구	가로보	균열	0.2	0.2		1	m	0.20
5	구	가로보	균열	0.2	1.5		4	m	6.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

울산
↑



P2

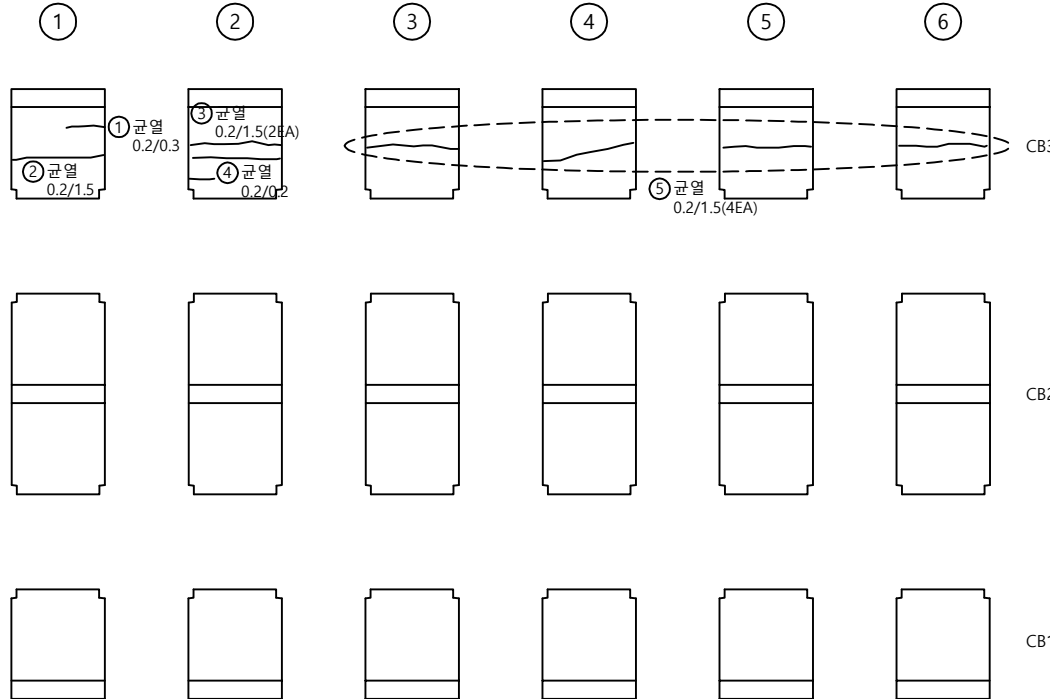

부산
↓

P1

KEY
PLAN

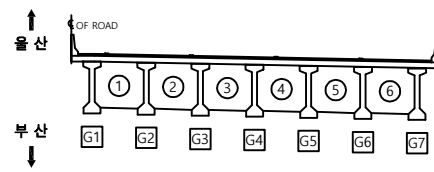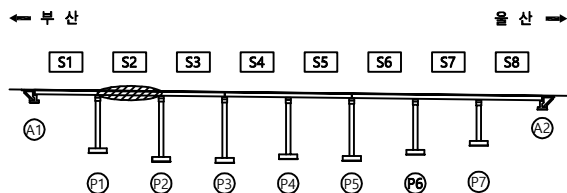

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 030

두현교(울산) 가로보 S3


손상물량표

가로보

S3



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	가로보	균열	0.2	1.2	1	m	1.20	
2	구	가로보	균열	0.2	1.5	5	m	7.50	
3	구	가로보	균열	0.1	0.8	1	m	0.80	
4	신	가로보	균열	0.1	1.0	2	m	2.00	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

↑
울 산

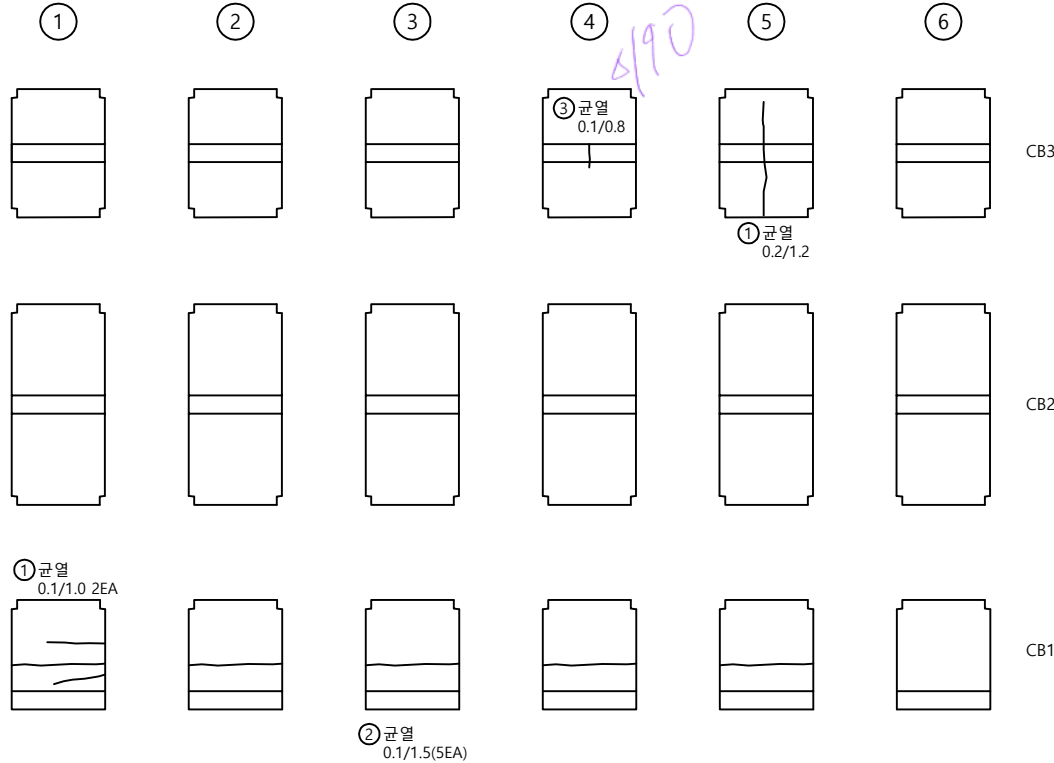

↓
부 산

K
E
Y
P
L
A
N

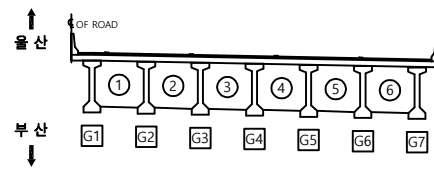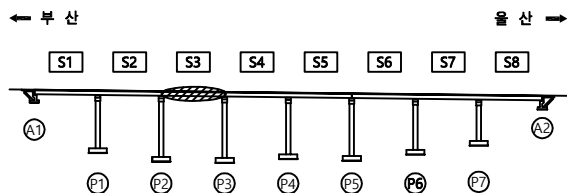

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 031

두현교(울산) 가로보 S4

손상물량표


가로보

S4

번호	신/구	부재명	손상 현상	손상 규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	가로보	균열	0.2	1.5		4	m	6.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

↑
울 산



P4

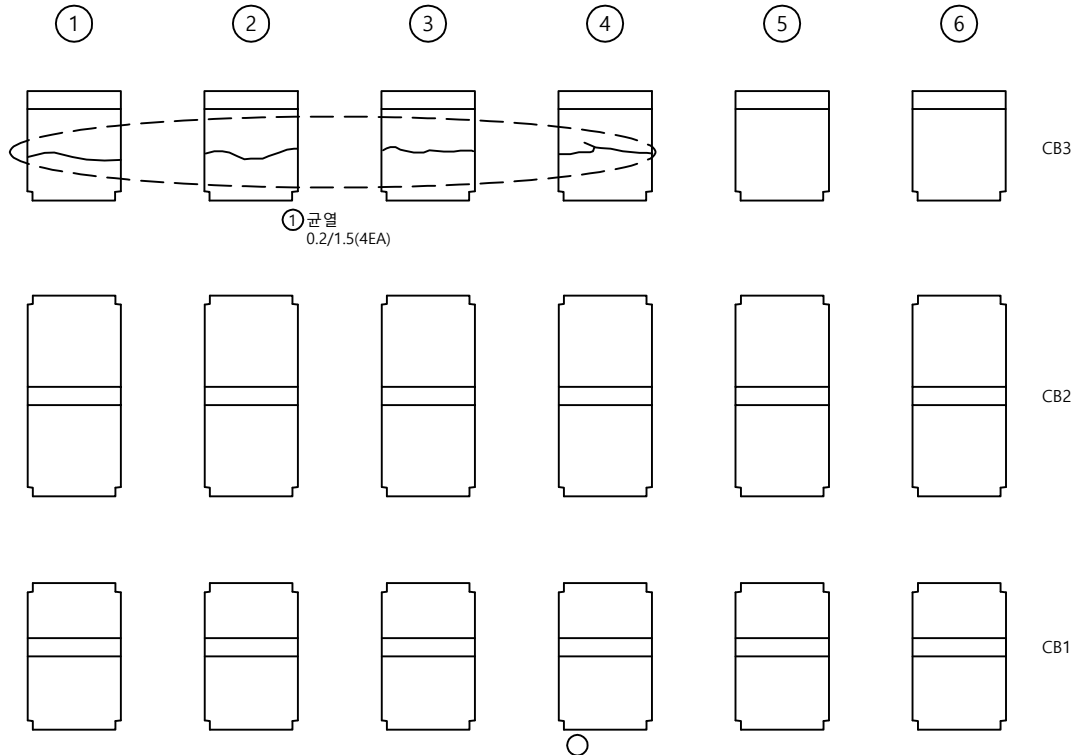

P3

↓
부 산

K
E
Y
P
L
A
N

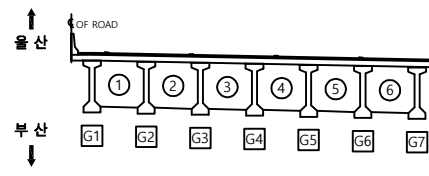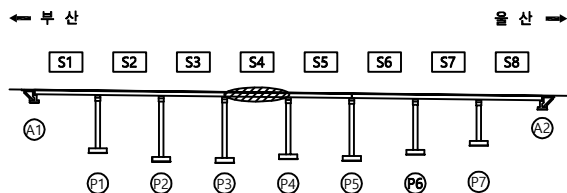

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 032

두현교(울산) 가로보 S5

손상물량표

가로보

S5

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	가로보	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
2	구	가로보	균열	0.2	1.8		1	m	1.80
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

↑
울산

P5

①

②

③

④

⑤

⑥

CB3

① 균열
0.2/0.5

② 균열
0.2/1.8



CB2

CB1

↓
부산

P4

K
E
Y
P
L
A
N

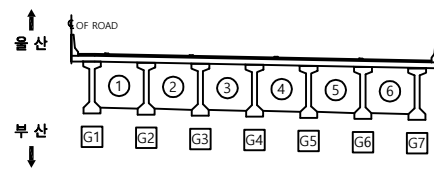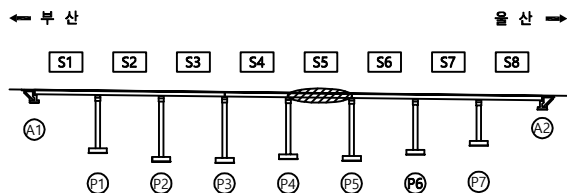

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

☐ CW 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타
☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 033

두현교(울산) 가로보 S6

손상물량표


가로보

S6

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상대량호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

↑
울 산



P6

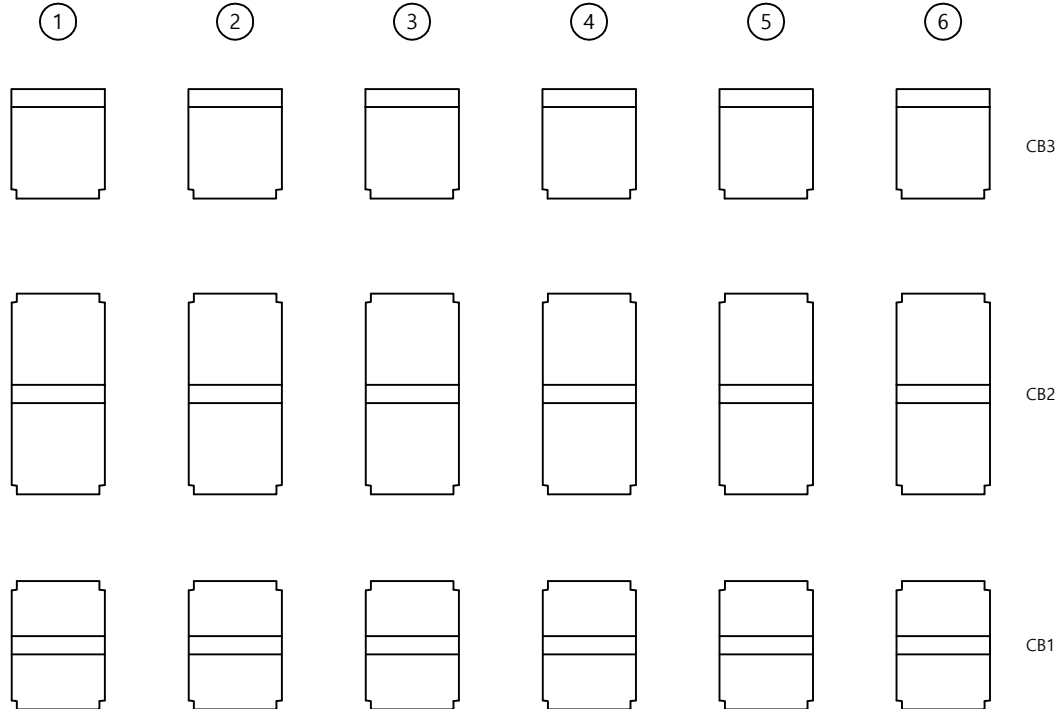

P5

↓
부 산

K
E
Y
P
L
A
N

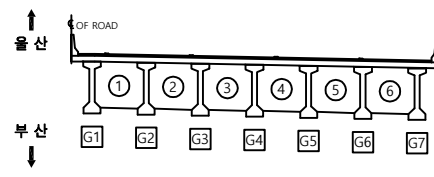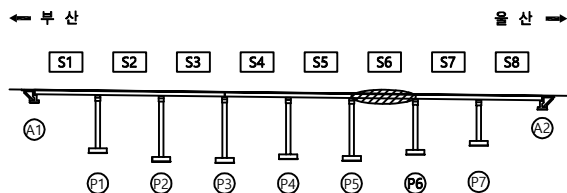

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 034

두현교(울산) 가로보 S7

손상물량표


가로보

S7

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	선	가로보	재료분리		0.5	0.5	1	m ²	0.25
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

↑
울산



P7

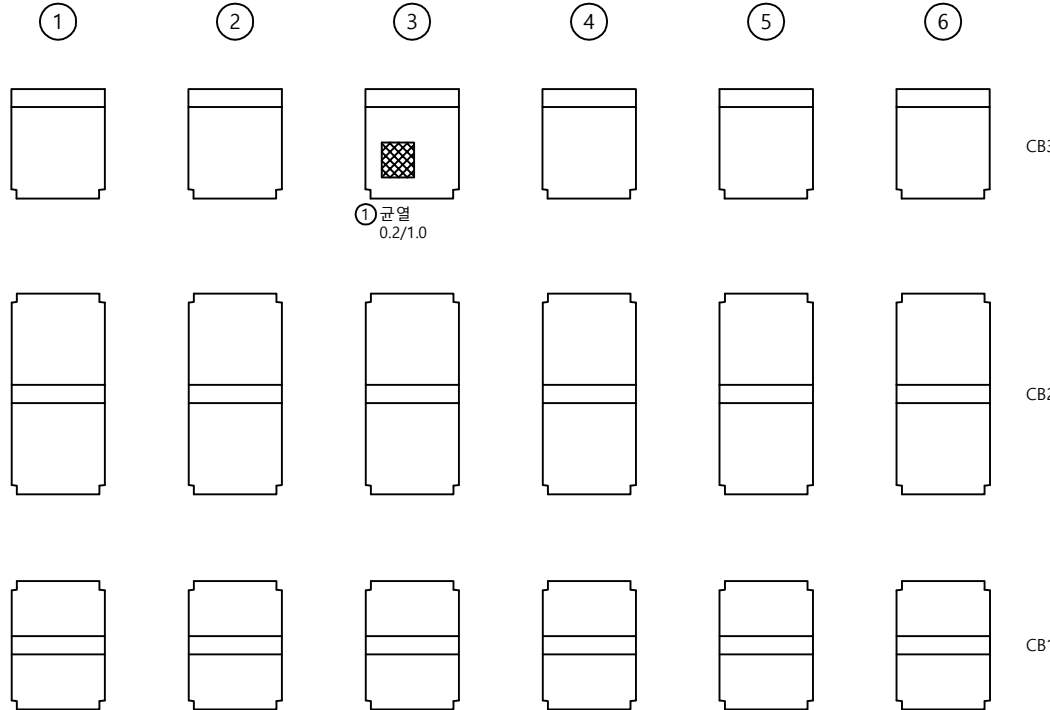

부산
↓

P6

KEY
PLAN

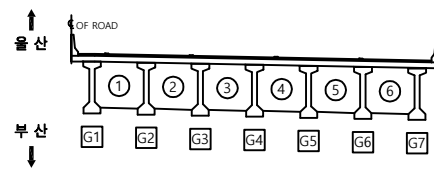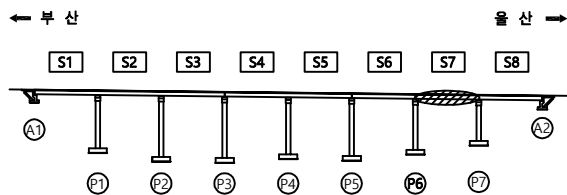

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 035

두현교(울산) 가로보 S8

손상물량표

가로보

S8

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	
1	구	가로보	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
2	구	가로보	균열	0.2	0.4		1	m	0.40
3	구	가로보	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

↑
울산

①

②

③

④

⑤

⑥

Ⓐ2

CB3



CB2

CB1

↓
부산

Ⓟ7

KEY
PLAN

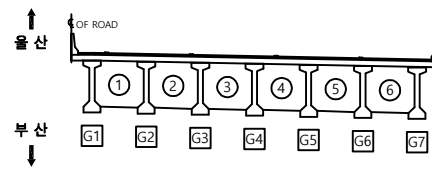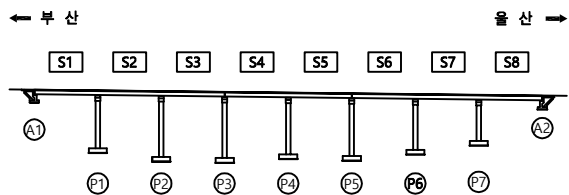


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

☐ CW02 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타
☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 036


두현교(울산) 교대 A1

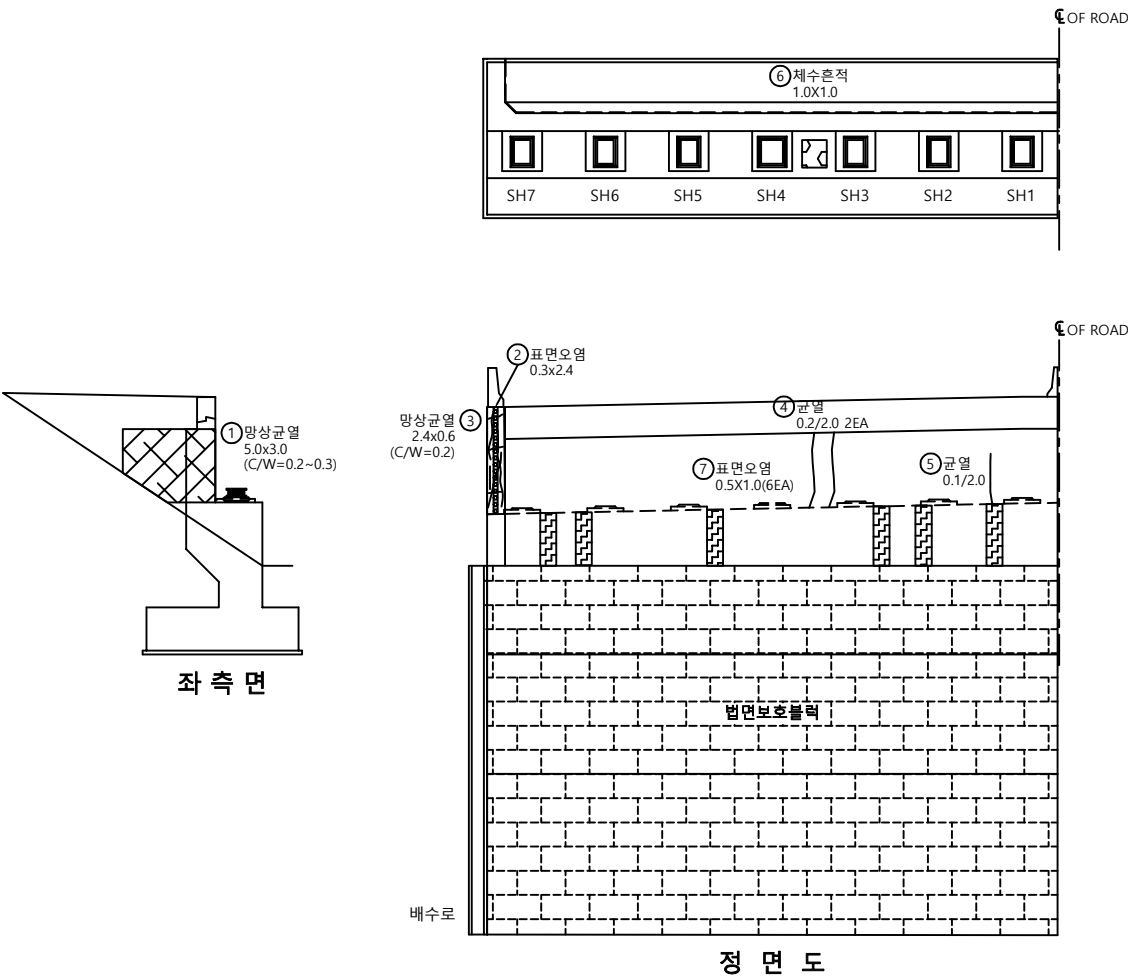

손상물량표


교대									
A1									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교대	망상균열	0.2	2.0	2.0	1	m ²	4.00
2	구	교대	표면오염		0.3	2.4	1	m ²	0.72
3	구	교대	망상균열	0.2	0.6	2.4	1	m ²	1.44
4	신	교대	균열	0.2	2.0		2	m	4.00
5	신	교대	균열	0.1	2.0		1	m	2.00
6	구	교대	체수흔적		1.0	1.0	1	m ²	1.00
7	구	교대	표면오염		0.5	1.0	6	m ²	3.00
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

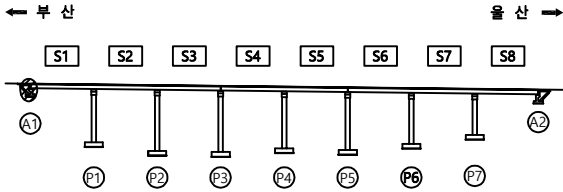

↑
울 산

부 산
↓

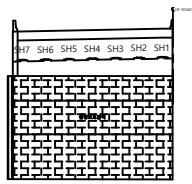

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	037

두현교(울산) 받침장치 A1


손 상 물 량 표

받침장치


A1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	신	교량받침	블레이드 부식				7	EA	7.00	
2	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

① 블레이드 부식
7EA

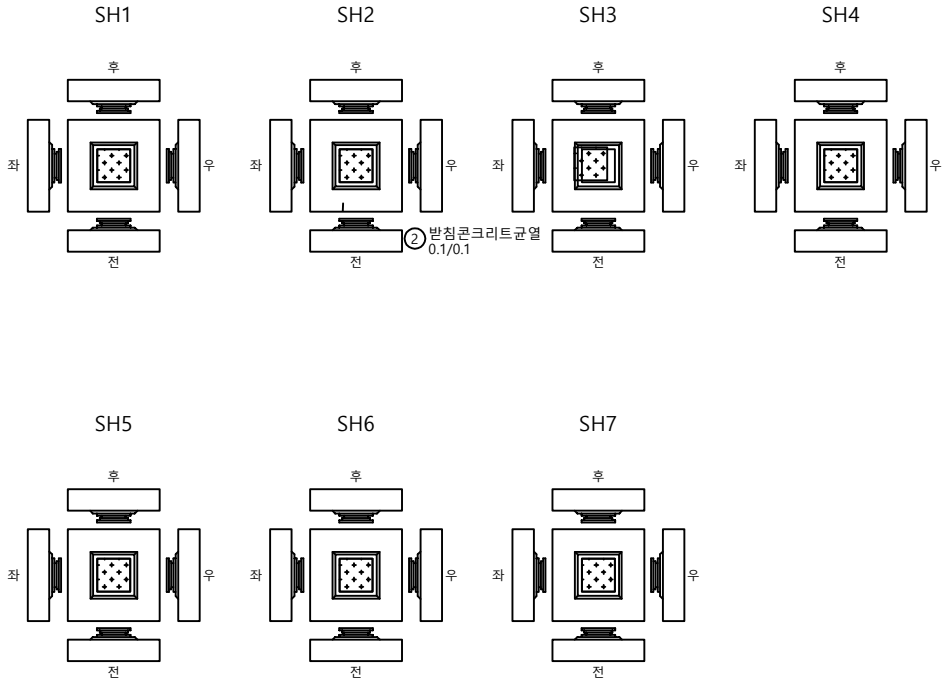


K
E
Y
P
L
A
N

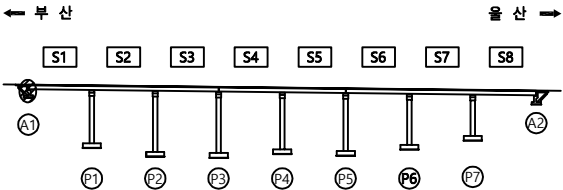

↑
울 산

부 산
↓

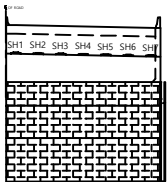


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW02 콘크리트	재료분리	오염, 변색	부식
콘크리트부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 038

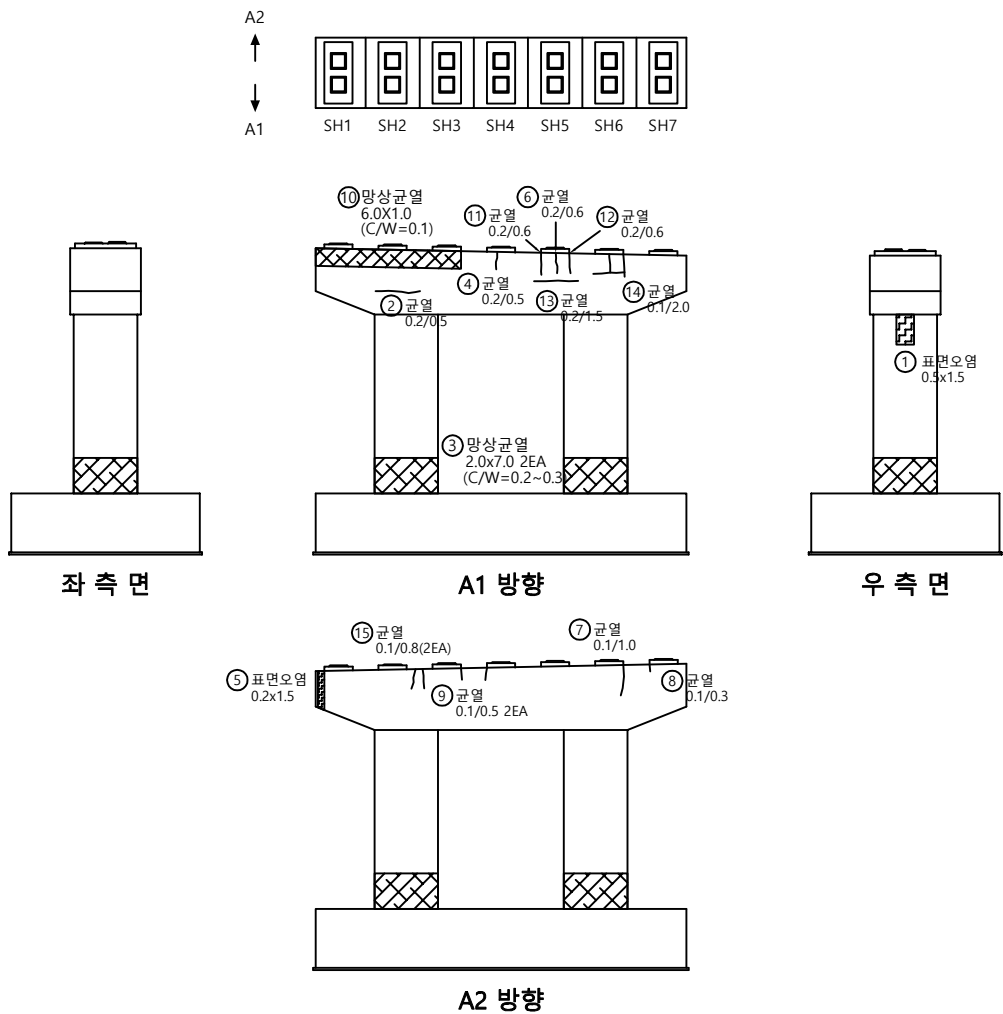


교각									
P1									
번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	
1	구	교각	표면오염		0.5	1.5	1	m ²	0.75
2	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
3	신	교각	망상균열	0.2	2.0	7.0	2	m ²	28.00
4	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
5	구	교각	표면		0.2	1.5	1	m ²	0.30
6	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
7	구	교각	균열	0.1	1.0		1	m	1.00
8	구	교각	균열	0.1	0.3		1	m	0.30
9	신	교각	균열	0.1	0.5		2	m	1.00
10	구	교각	망상균열	0.2	6.0	1.0	1	m ²	6.00
11	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
12	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
13	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
14	구	교각	균열	0.1	2.0		1	m	2.00
15	구	교각	균열	0.1	0.8		2	m	1.60
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

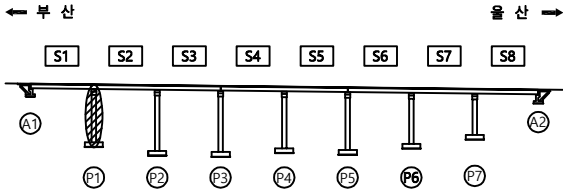

↑
울 산

부 산
↓

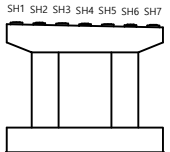


용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW.02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No.	039


받침장치

P1

변호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	선	교량받침	플레이트 부식				2	EA	2.00	
2	선	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

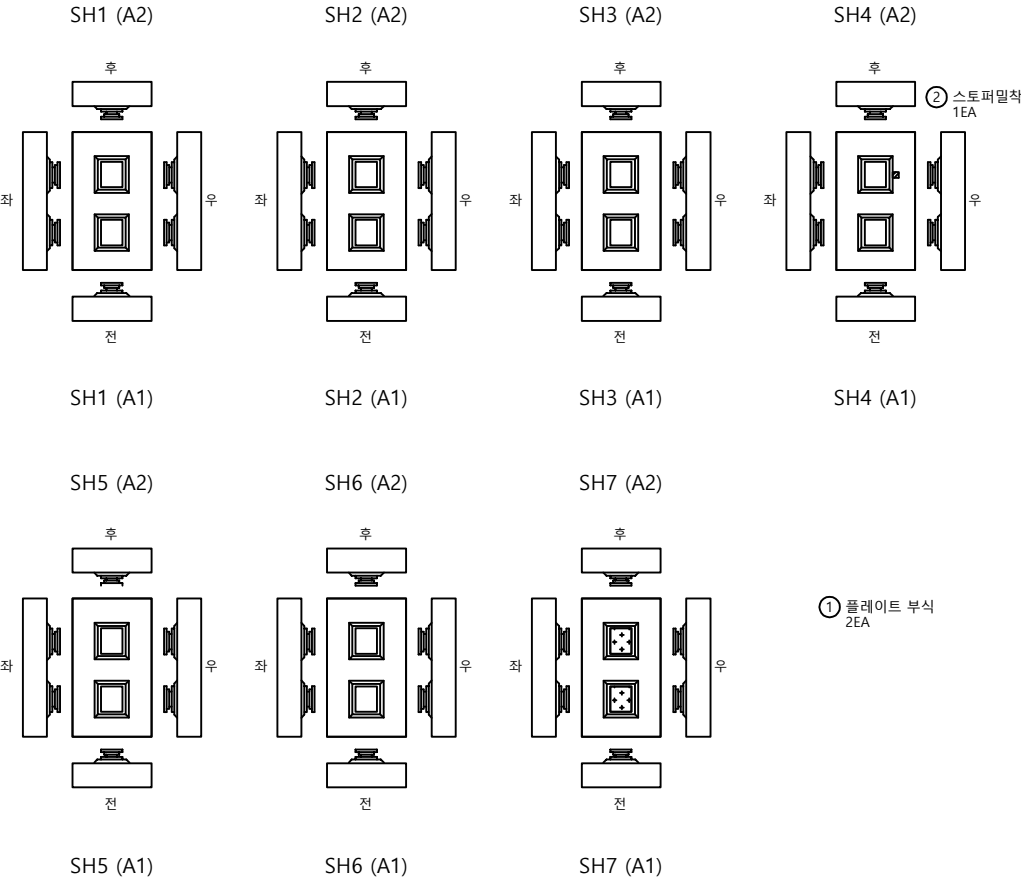


K
E
Y
P
L
A
N

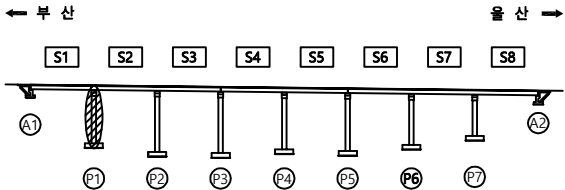

↑
울 산


부 산
↓

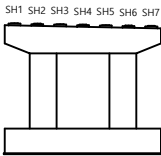

용
역
명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 040

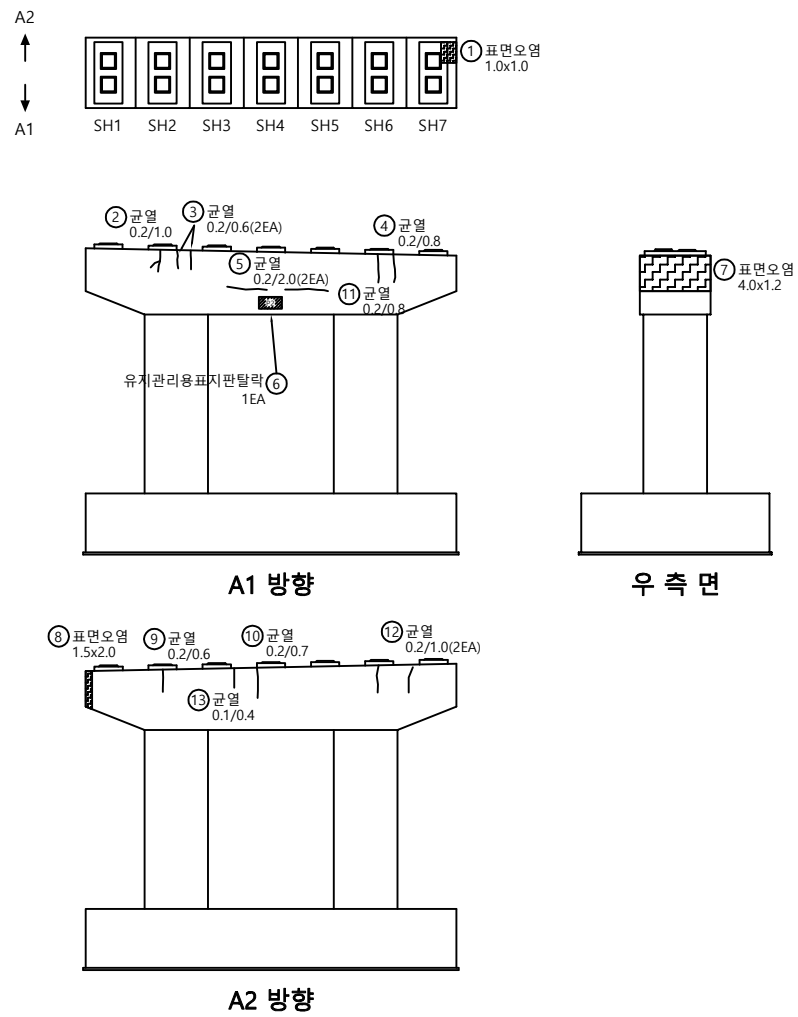


교각									
P2									
번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	
1	구	교각	표면오염		1.0	0.6	1	m ²	0.60
2	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
3	구	교각	균열	0.2	0.6		2	m	1.20
4	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
5	구	교각	균열	0.2	2.0		2	m	4.00
6	구	교각	명판 달락				1	EA	1.00
7	구	교각	표면오염		4.0	1.2	1	m ²	4.80
8	구	교각	표면오염		1.5	1.2	1	m ²	1.80
9	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
10	구	교각	균열	0.2	0.7		1	m	0.70
11	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
12	구	교각	균열	0.2	1.0		2	m	2.00
13	신	교각	균열	0.1	0.4		1	m	0.40
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

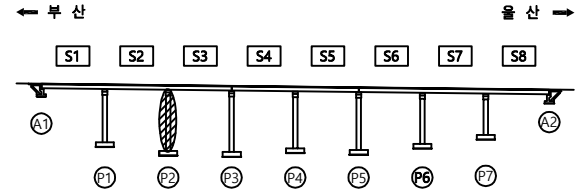

↑
울 산

부 산
↓

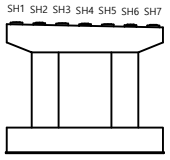


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	041


받침장치

P2

번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	
1	구	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00
2	구	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00
3	구	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00
4	구	교량받침	받침물탈 균열	0.2	0.2		2	m	0.40
5	신	교량받침	플레이트 부식				1	EA	1.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

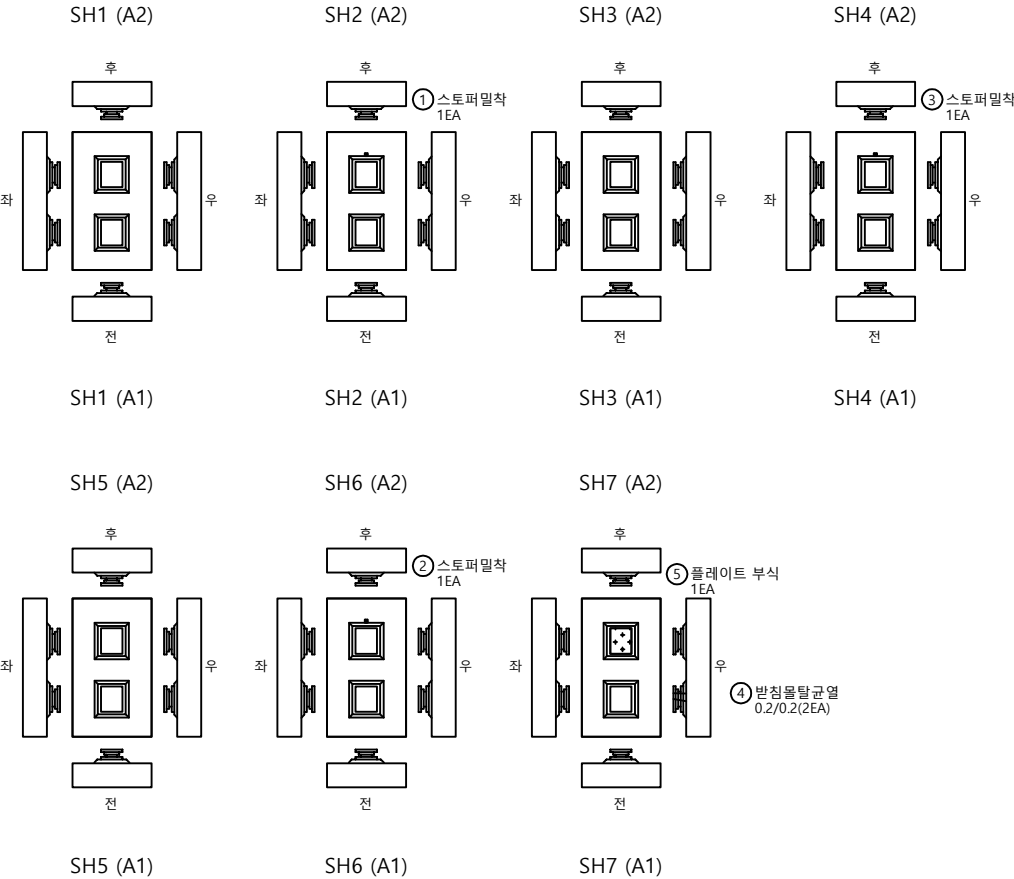


K
E
Y
P
L
A
N

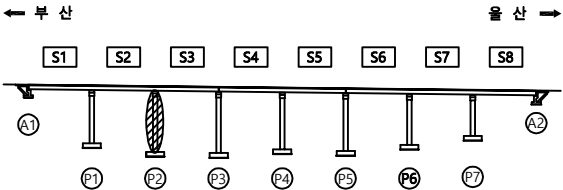

↑
울 산



부 산
↓

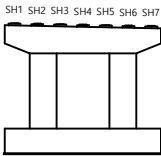


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범 례	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 042

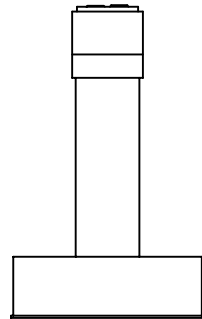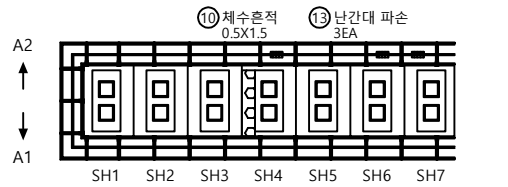


좌 측 면

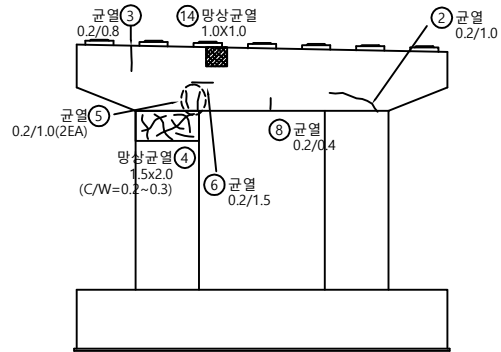

A1 방향

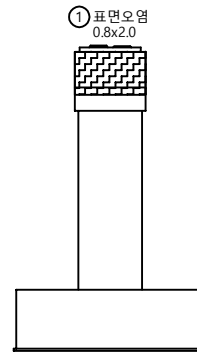


우 측 면

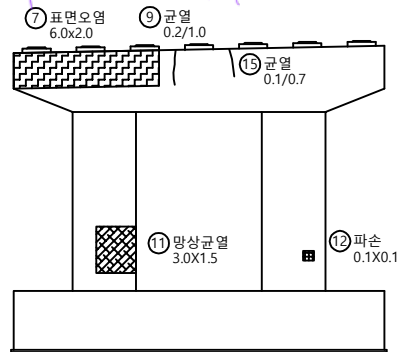


A2 방향

KEY PLAN

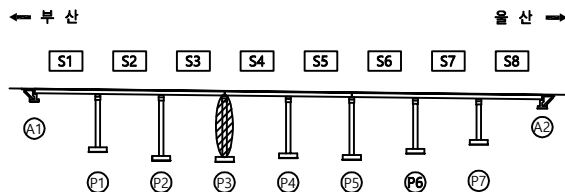

울산
부산

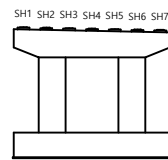

교각										
P3										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	물량	
1	구	교각	표면오염		2.0	0.8	1	m ²	1.60	
2	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
4	구	교각	망상균열	0.2	1.5	1.5	1	m ²	2.25	
5	구	교각	균열	0.2	1.0		2	m	2.00	
6	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
7	구	교각	표면오염		6.0	2.0	1	m ²	12.00	
8	구	교각	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
9	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
10	구	교각	체수흔적		0.5	1.5	1	m ²	0.75	
11	구	교각	망상균열	0.2	3.0	1.5	1	m ²	4.50	
12	구	교각	파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01	
13	신	점검시설	난간대 파손				3	EA	3.00	
14	신	교각	망상균열	0.2	1.0	1.0	1	m ²	1.00	
15	신	교각	균열	0.1	0.7		1	m	0.70	
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

CW 0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태		파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열		누수, 습윤	백태	기타
철근노출		소성변형	들뜸	No. 043

두현교(울산) 받침장치 P3



0193~210 P3-SH1~7(A2) -10 mm
 0211~223 (P4, S4, P3)

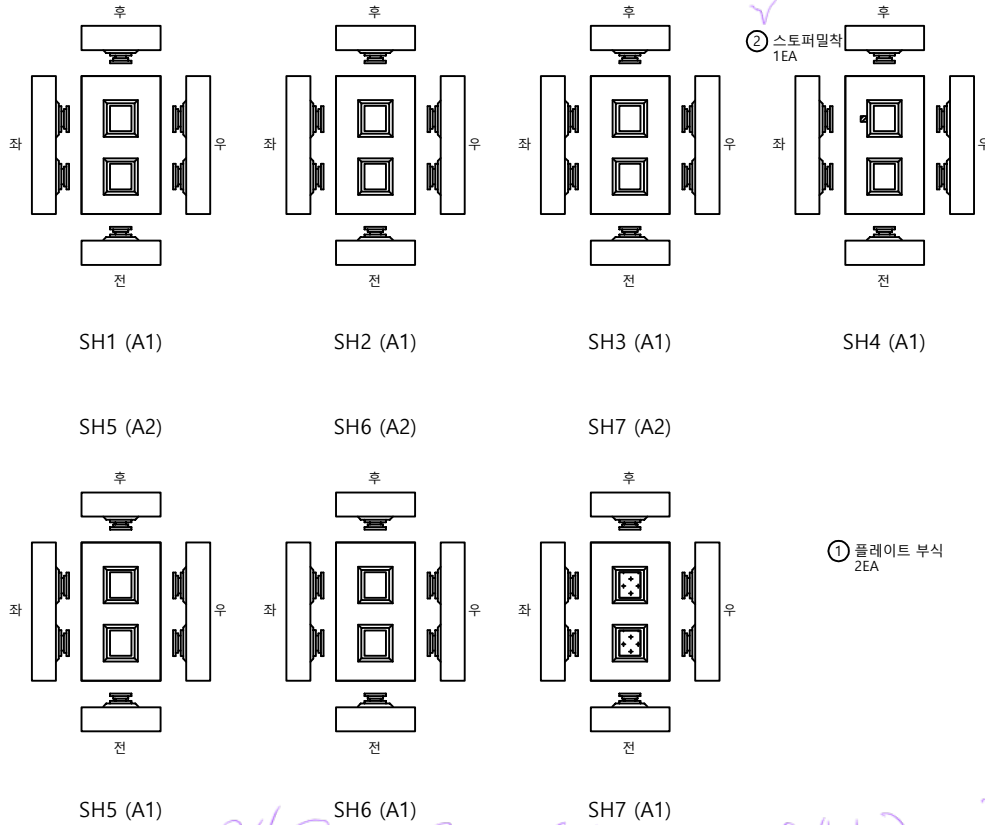

손상물량표

받침장치									
P3									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	선	교량받침	플레이트 부식				2	EA	2.00
2	선	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

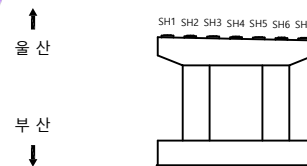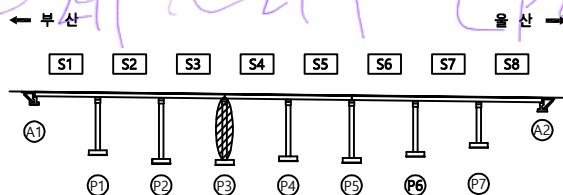


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범례

구 열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 044

두현교(울산) 교각 P4

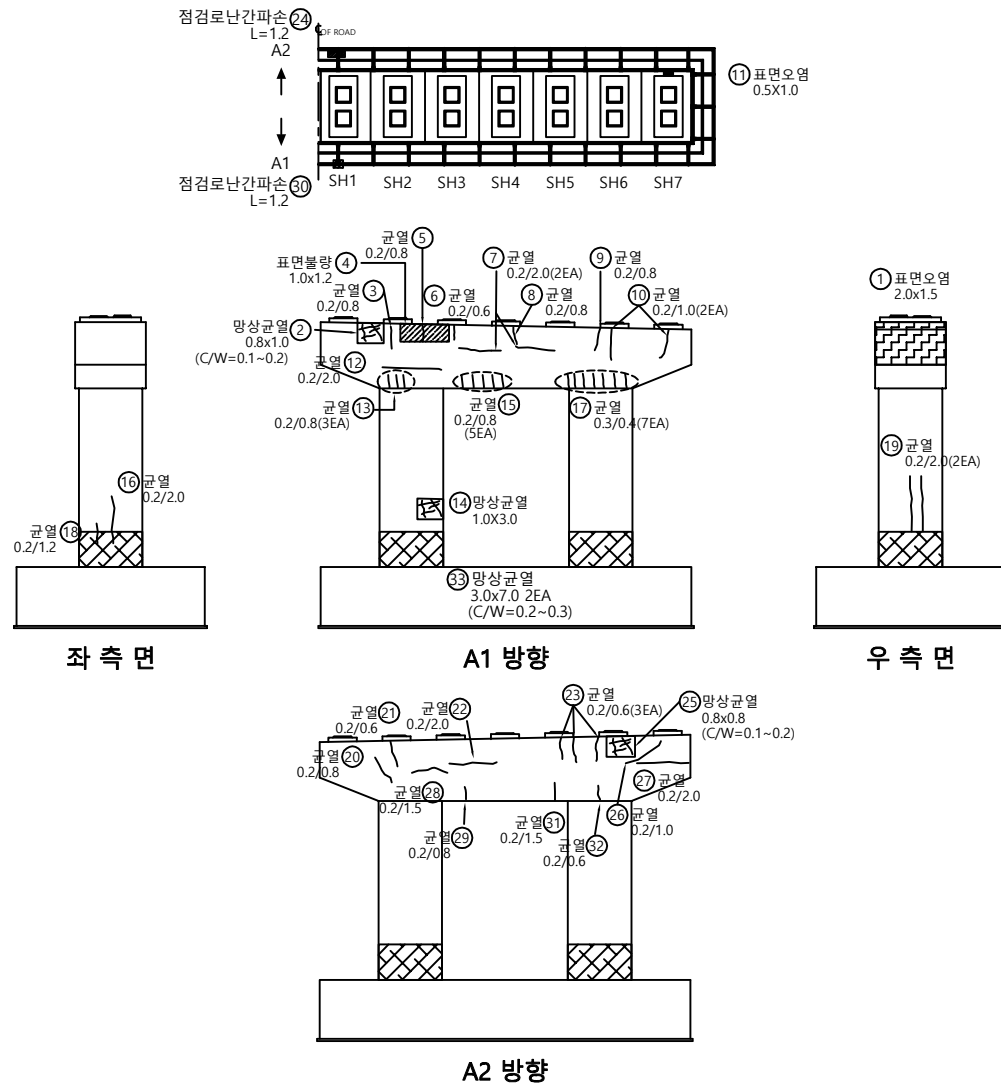

손상물량표

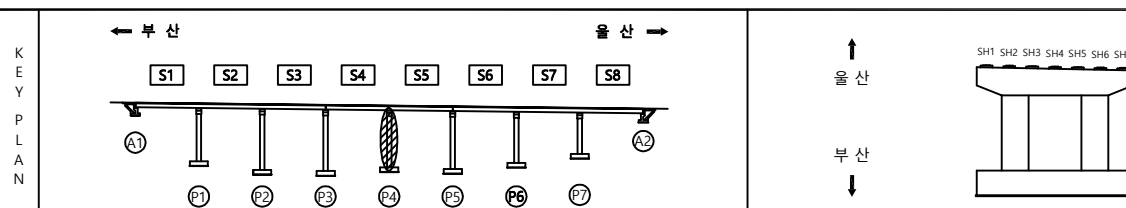
[illegible]

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
별첨	 균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
	 균열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
	 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 045	


받침장치

P4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00
2	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		1	m	0.10
3	신	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00
4	신	교량받침	플레이트 부식				1	EA	1.00
5	신	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.3		5	m	1.50
6	신	교량받침	받침물탈 형상균열	0.1	0.2	0.6	1	m ²	0.12
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

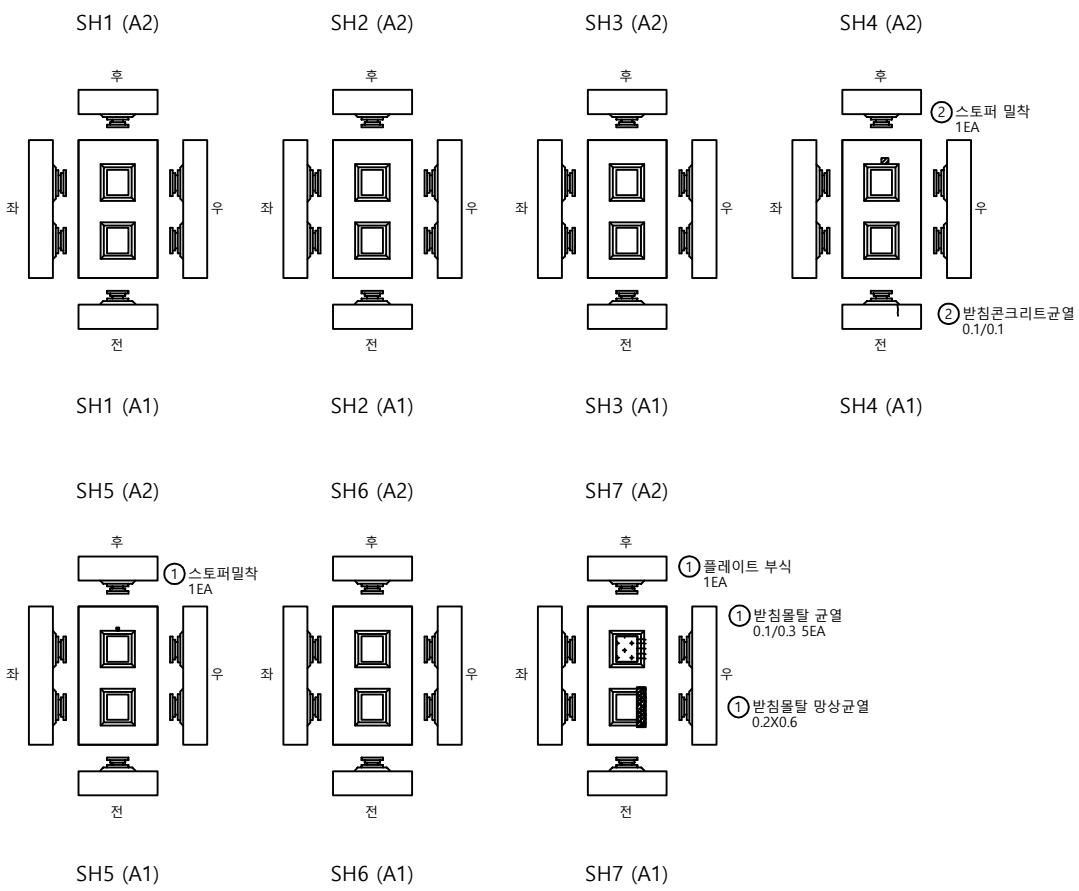


K
E
Y
P
L
A
N

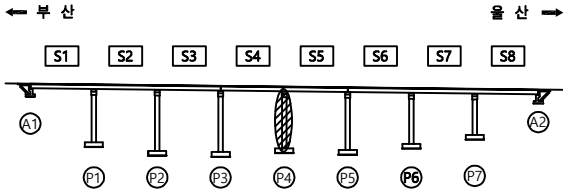

↑
울 산


부 산
↓

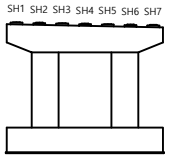

용
역
명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	CW-02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 046

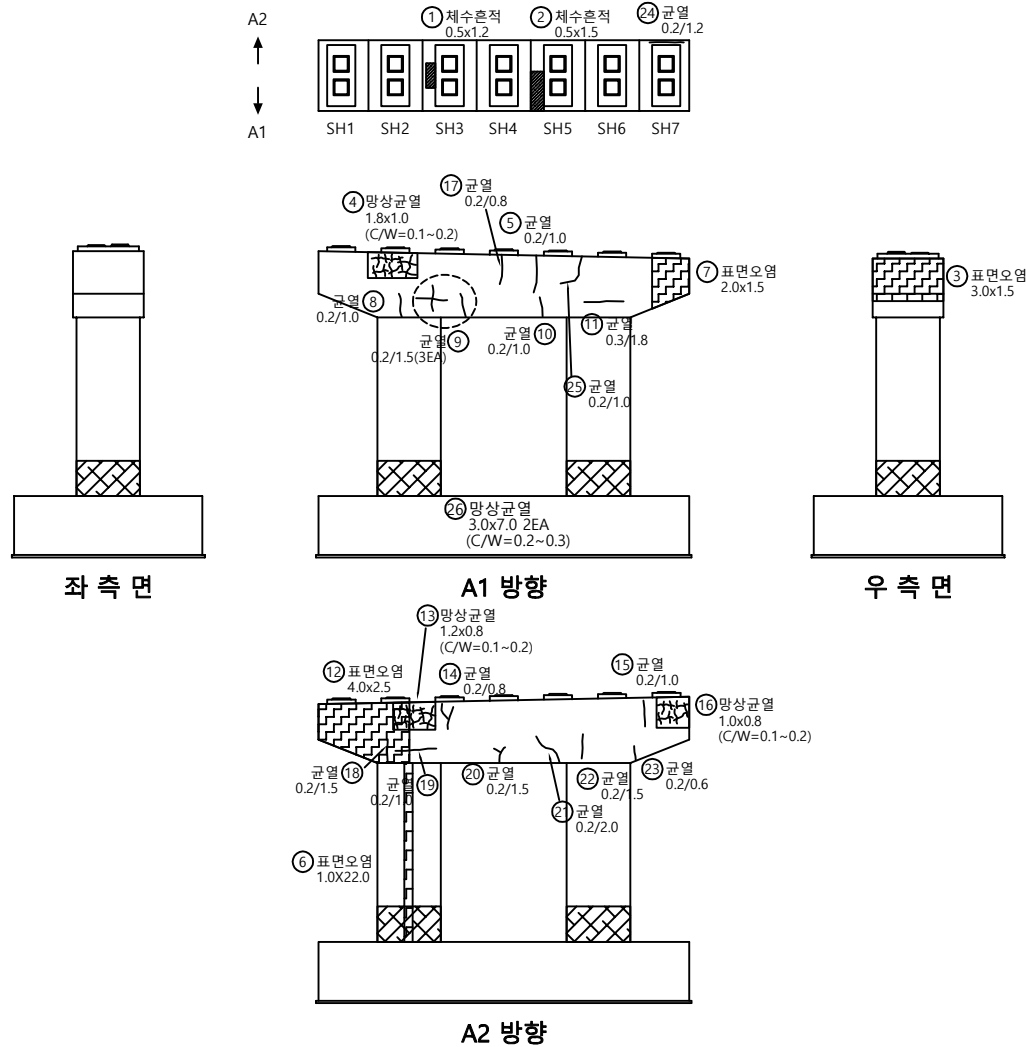


교각 P5									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	채수흔적		0.5	1.2	1	m	0.60
2	구	교각	채수흔적		0.5	1.5	1	m	0.75
3	구	교각	표면오염		3.0	1.5	1	m	4.50
4	구	교각	망상균열	0.2	1.8	1.0	1	m	1.80
5	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
6	구	교각	표면오염		1.0	22.0	1	m	22.00
7	구	교각	표면오염		2.0	1.5	1	m	3.00
8	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
9	구	교각	균열	0.2	1.5		3	m	4.50
10	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
11	구	교각	균열	0.3	1.8		1	m	1.80
12	구	교각	표면오염		4.0	2.5	1	m	10.00
13	구	교각	망상균열	0.2	1.2	0.8	1	m	0.96
14	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
15	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
16	구	교각	망상균열	0.2	1.0	0.8	1	m	0.80
17	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
18	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
19	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
20	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
21	구	교각	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
22	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
23	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
24	구	교각	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
25	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
26	구	교각	망상균열	0.2	7.0	3.0	2	m	42.00
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

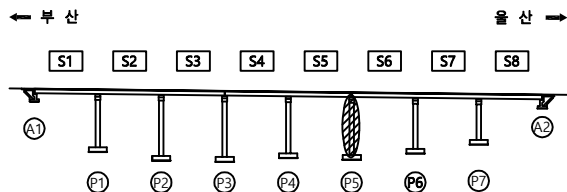

↑ 울산
↓ 부산

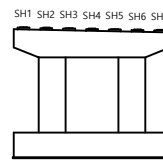

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 047


두현교(울산) 받침장치 P5

손 상 물 량 표


받침장치

P5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모				단위	수량	비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소			
1	구	교량받침	탄성패드 들뜸				1	EA	1.00	
2	구	교량받침	받침콘크리트 재료분리		0.1	0.2	1	m	0.02	
3	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		2	m	0.40	
4	구	교량받침	플레이트 부식				4	EA	4.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

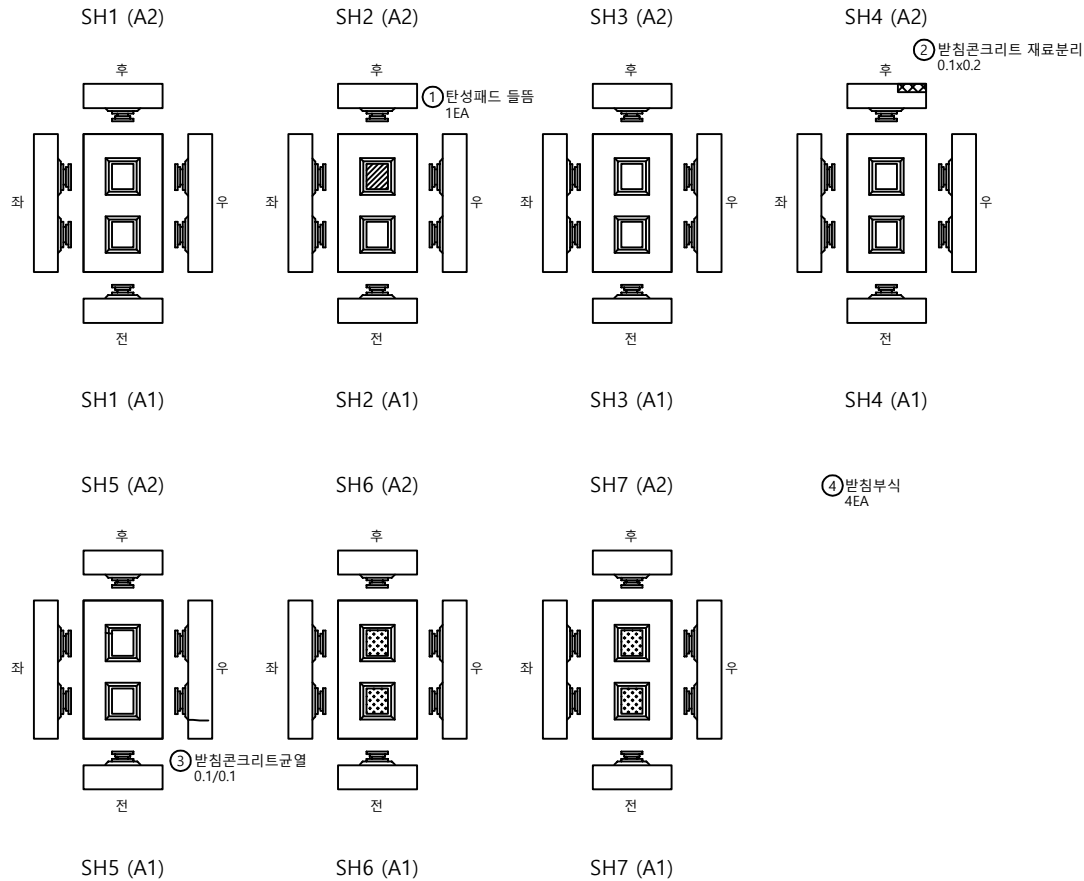


K
E
Y
P
L
A
N

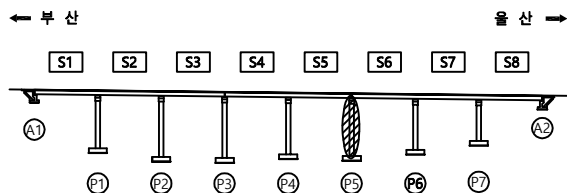

↑
울산


부산
↓

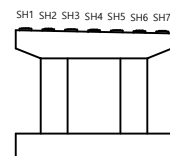

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 048

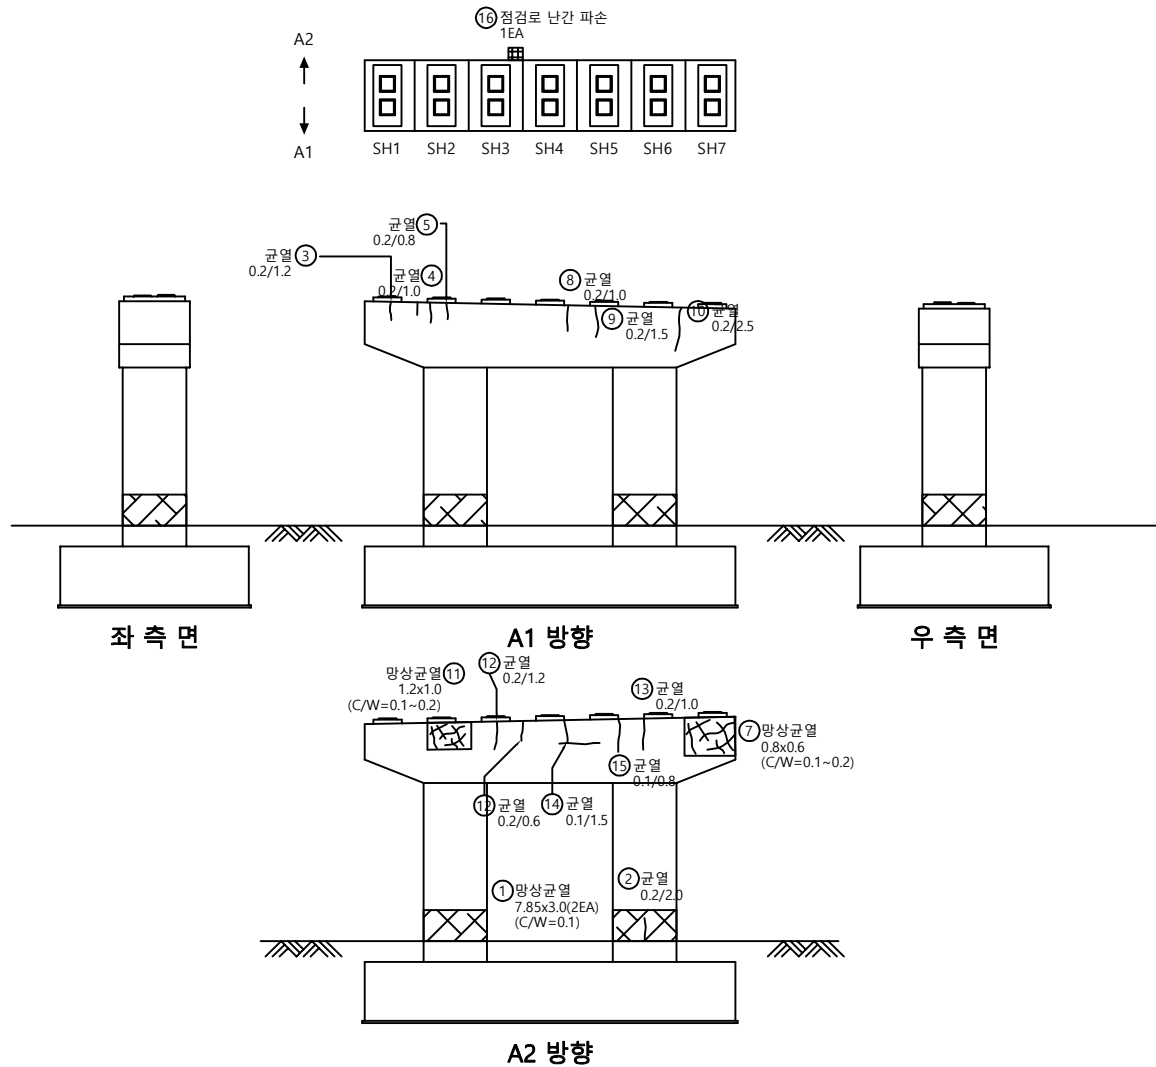


교각									
P6									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모				단위	비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소		
1	구	교각	양상균열	0.2	7.9	3.0	2	m	47.10
2	구	교각	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
3	구	교각	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
4	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
5	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
6	신	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
7	구	교각	양상균열	0.2	0.8	0.6	1	m	0.48
8	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
9	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
10	구	교각	균열	0.2	2.5		1	m	2.50
11	구	교각	양상균열	0.2	1.2	1.0	1	m	1.20
12	구	교각	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
13	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
14	구	교각	균열	0.1	1.5		1	m	1.50
15	구	교각	균열	0.1	0.8		1	m	0.80
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

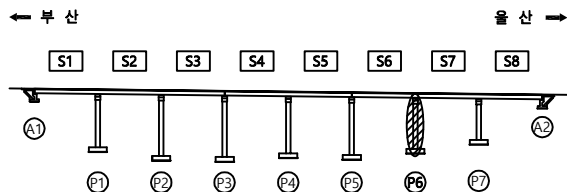

울 산
부 산

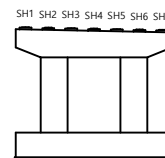

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
양상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 049

두현교(울산) 받침장치 P6


③플레이트부식
14EA

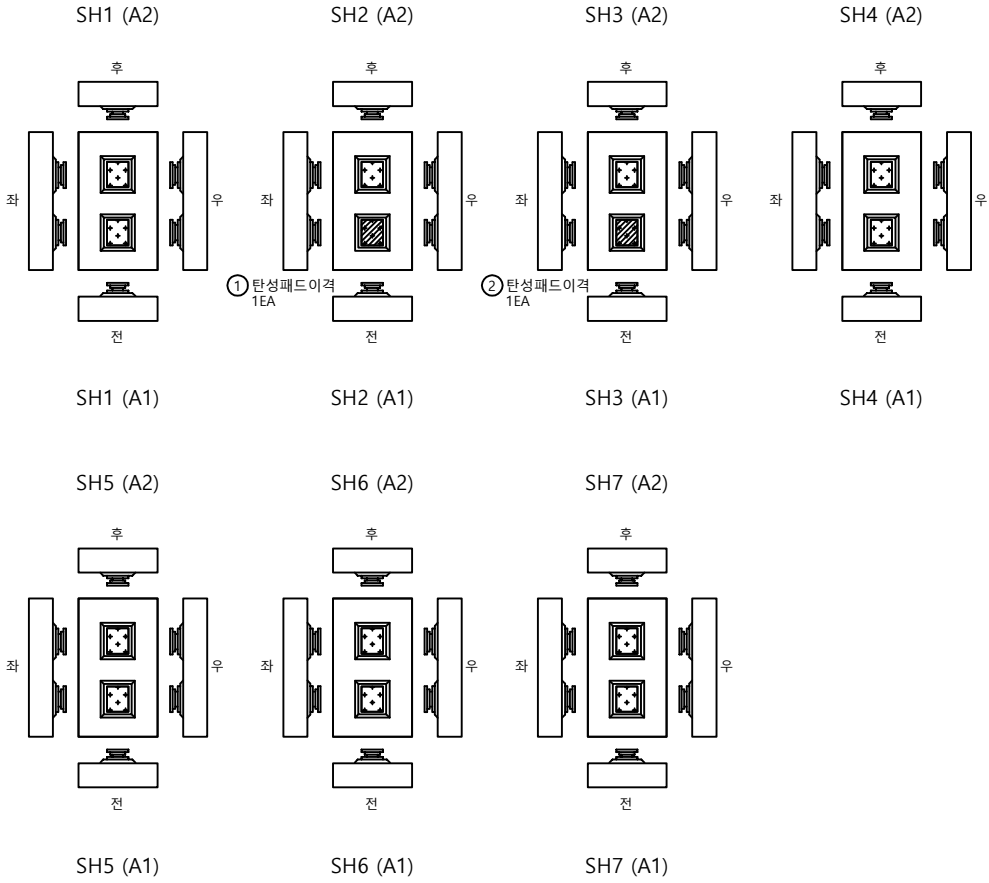

손 상 물 량 표


받침장치									
P6									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	선	교량받침	탄성패드 들뜸				1	EA	1.00
2	선	교량받침	탄성패드 들뜸				1	EA	1.00
3	선	교량받침	플레이트 부식				14	EA	14.00
4							1	EA	1.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

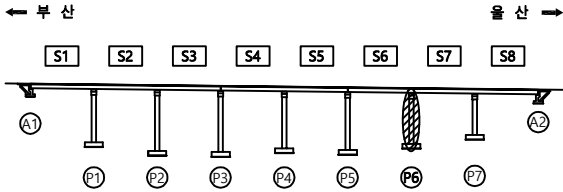

↑
울 산

부 산
↓

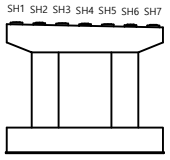


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 050

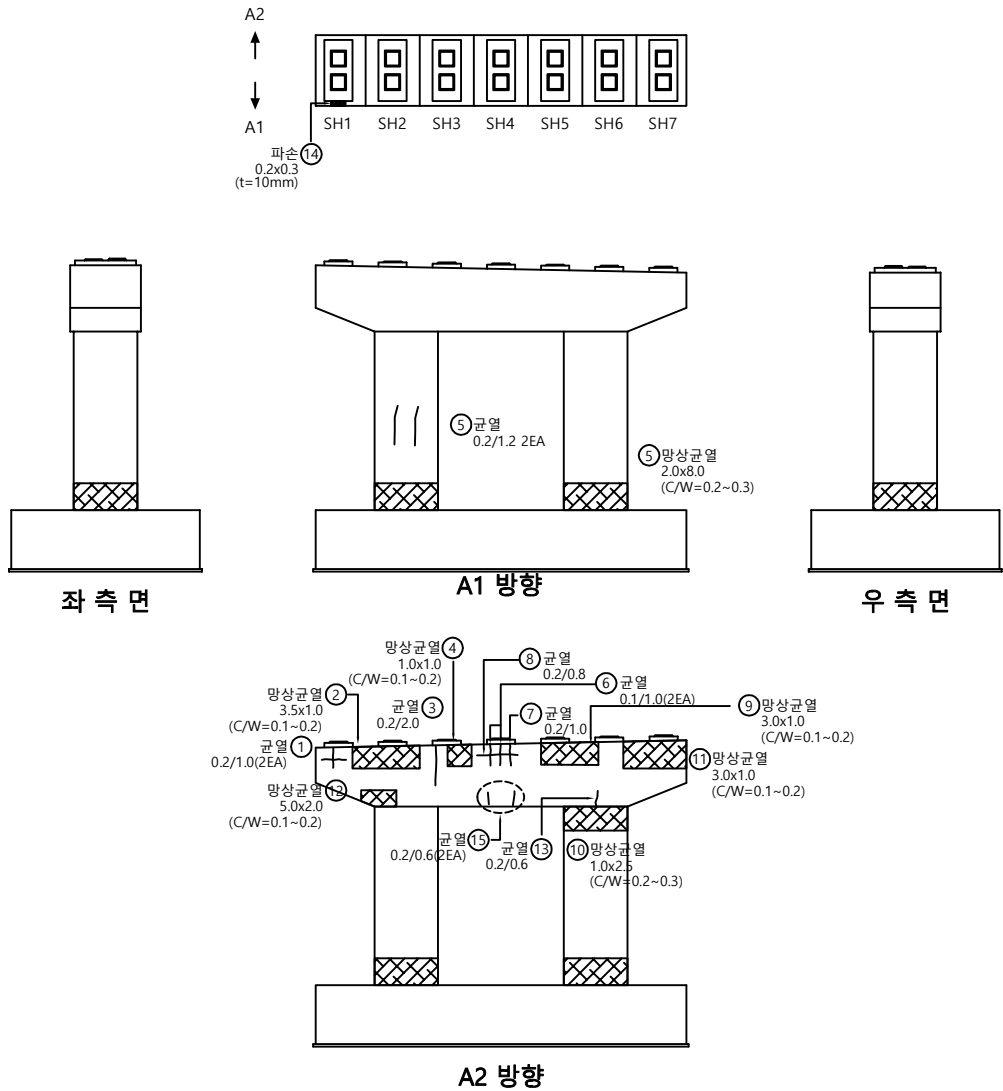


교각									
P7									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	균열	0.2	1.0		2	m	2.00
2	구	교각	망상균열	0.2	3.5	1.0	1	m	3.50
3	구	교각	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
4	구	교각	망상균열	0.2	1.0	1.0	1	m	1.00
5	구	교각	망상균열	0.2	2.0	8.0	2	m	32.00
6	구	교각	균열	0.1	1.0		2	m	2.00
7	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
8	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
9	구	교각	망상균열	0.2	3.0	1.0	1	m	3.00
10	구	교각	망상균열	0.2	1.0	2.6	1	m	2.60
11	구	교각	망상균열	0.2	3.0	1.0	1	m	3.00
12	구	교각	망상균열	0.2	5.0	2.0	1	m	10.00
13	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
14	구	교각	파손		0.2	0.3	1	m	0.06
15	구	교각	균열	0.2	0.6		2	m	1.20
16	신	교각	균열	0.2	1.2		2	m	2.40
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

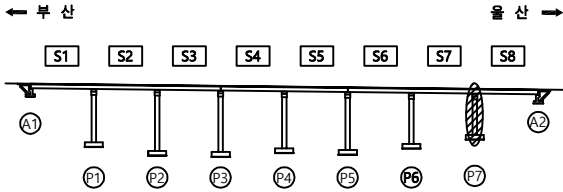

↑
울 산

부 산
↓

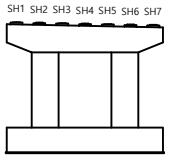

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	① 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	④ 철근노출	소성변형	들뜸	No.	051

두현교(울산) 받침장치 P7


손상물량표

받침장치


P7

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	스토퍼 열착				2	EA	2.00
2	구	교량받침	플레이트 부식				5	EA	5.00
3	구	교량받침	탄성패드 들뜸				1	EA	1.00
4	구	교량받침	스토퍼 열착				1	EA	1.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

② 플레이트부식
5EA

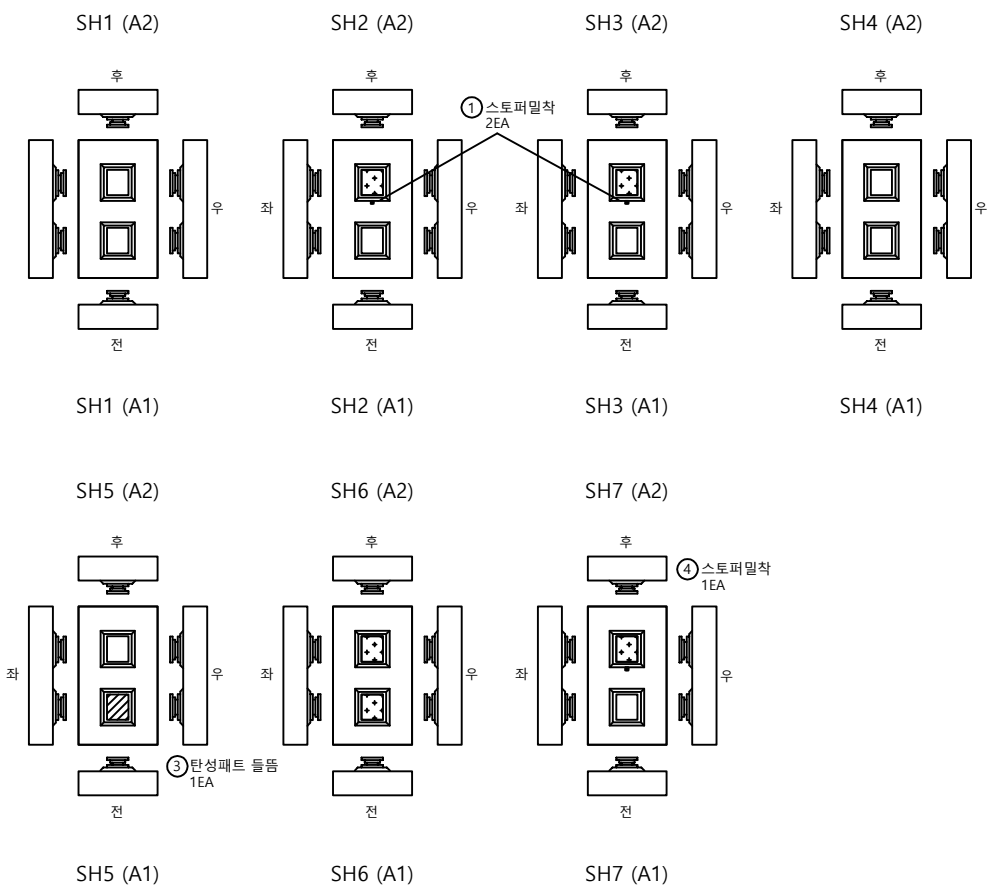


K
E
Y
P
L
A
N

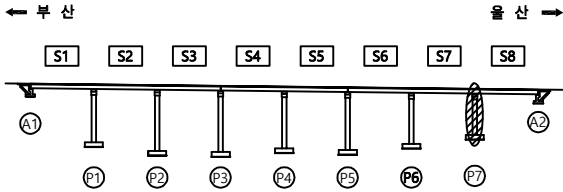



↑
울산

부산
↓

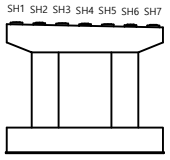


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	052

두현교(울산) 교대 A2

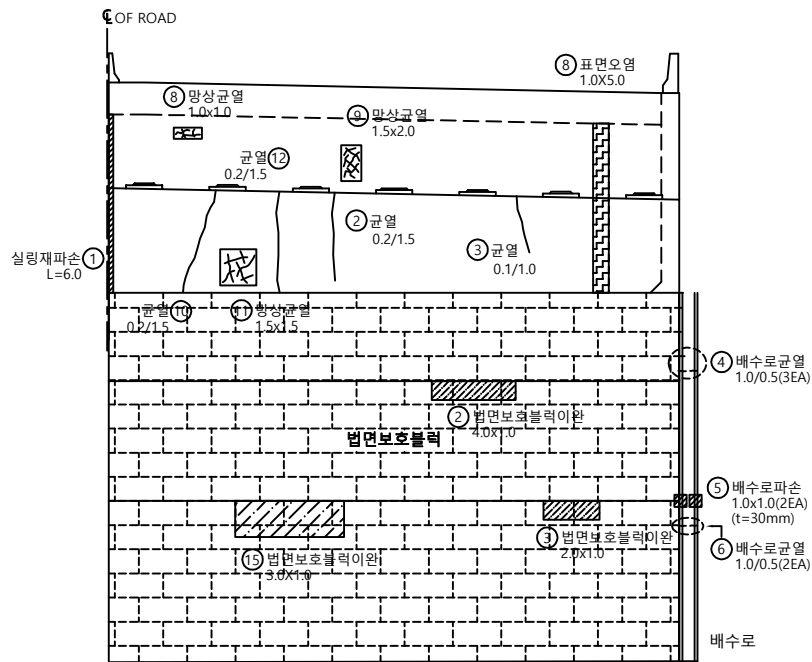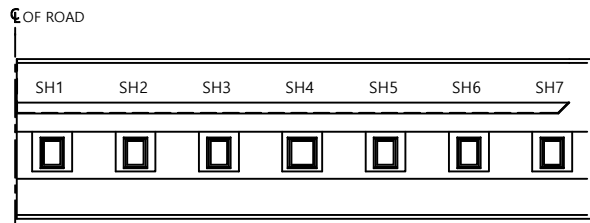


정면도

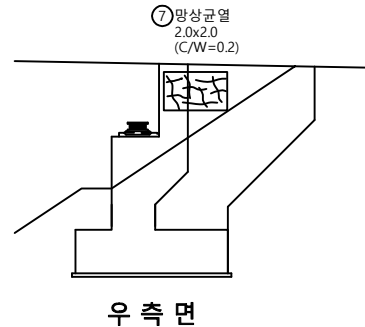


손상물량표

교대 A2									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	실링재 파손		6.0		1	m	6.00
2	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
3	구	교각	균열	0.1	1.0		1	m	1.00
4	구	교각	배수로 균열	1.0	0.5		3	m	1.50
5	구	교각	배수로 파손		1.0	1.0	2	m ²	2.00
6	구	교각	배수로 균열	1.0	0.5		2	m	1.00
7	구	교각	망상균열	0.2	2.0	2.0	1	m ²	4.00
8	구	교각	망상균열	0.2	1.0	1.0	1	m ²	1.00
9	구	교각	망상균열	0.2	1.5	2.0	1	m ²	3.00
10	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
11	구	교각	망상균열	0.2	1.5	1.5	1	m ²	2.25
12	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

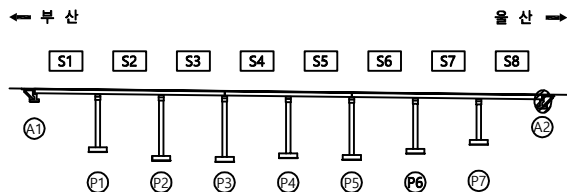


↑ 울산
↓ 부산

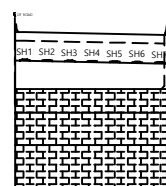

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	053

두현교(울산) 받침장치 A2


① 탄성패드 들뜸
4EA

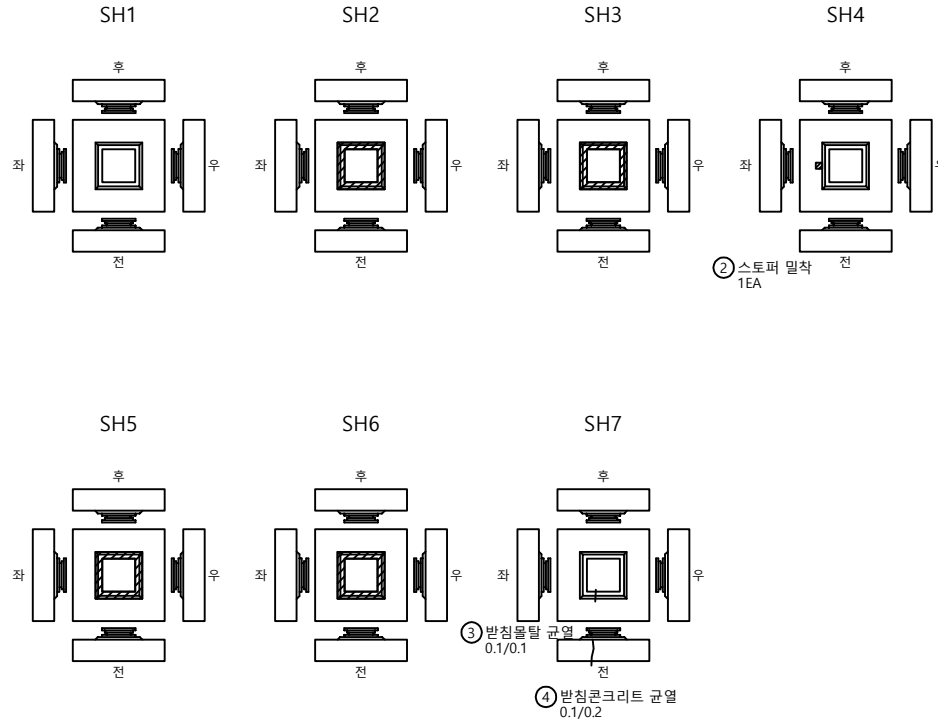


손상물량표

받침장치									
A2									
변호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	선	교량받침	탄성패드 들뜸				4	EA	4.00
2	선	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00
3	선	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.1		1	m	0.10
4	선	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		1	m	0.20
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

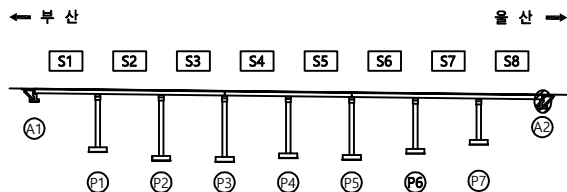

↑ 울산
↓ 부산

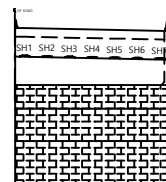

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 054