

삼정천교(부산) 교면포장 S1

손상물량표


교면포장

S1

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	방호벽	균열	0.2	4.0		1	m	4.00	
2	구	방호벽	균열	0.2	9.0		1	m	9.00	
3	구	방호벽	균열	0.2	5.0		1	m	5.00	
4	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
5	선	배수시설	점수구 막힘				1	EA	1.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부산



울산 →

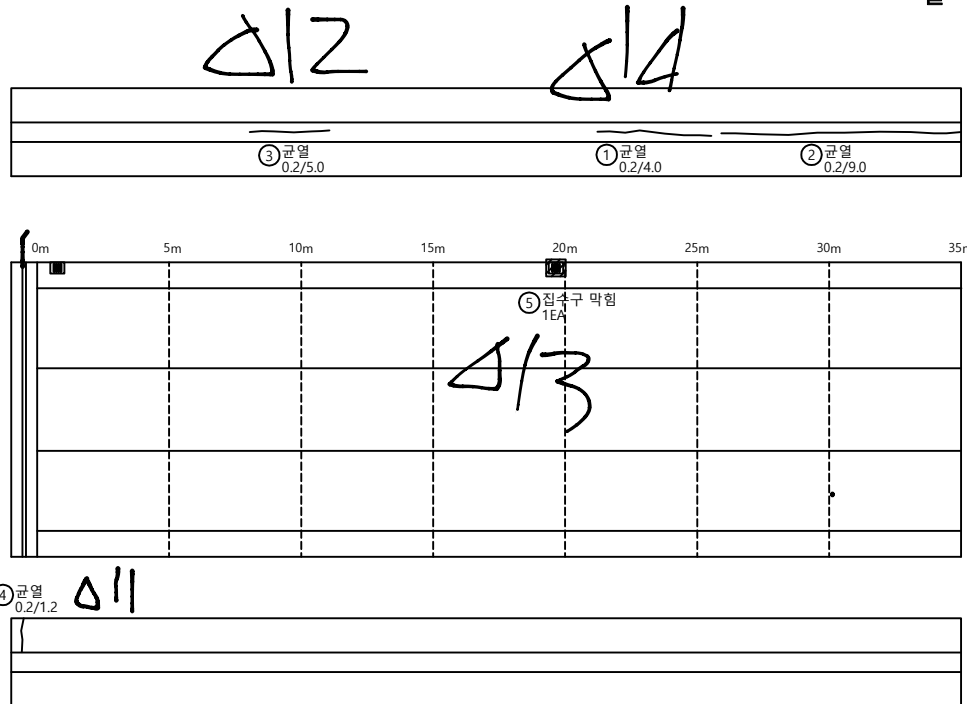

A1

P1

KEY
PLAN

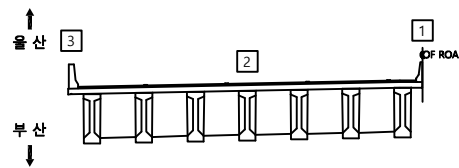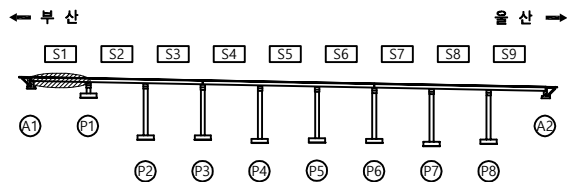

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

□ 0.2	균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
▨	균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
▨	망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타
▨	철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 001

삼정천교(부산) 교면포장 S2

손 상 물 량 표

교면포장


S2

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	방호벽	균열부 백태	0.2	9.0		1	m	9.00	
2	구	방호벽	균열	0.2	2.5		1	m	2.50	
3	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
4	구	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
5	구	방호벽	균열	0.2	4.0		1	m	4.00	
6	구	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
7	신	교면포장	포장균열	1.0	12.0		1	m	12.00	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

162-경



울 산 →

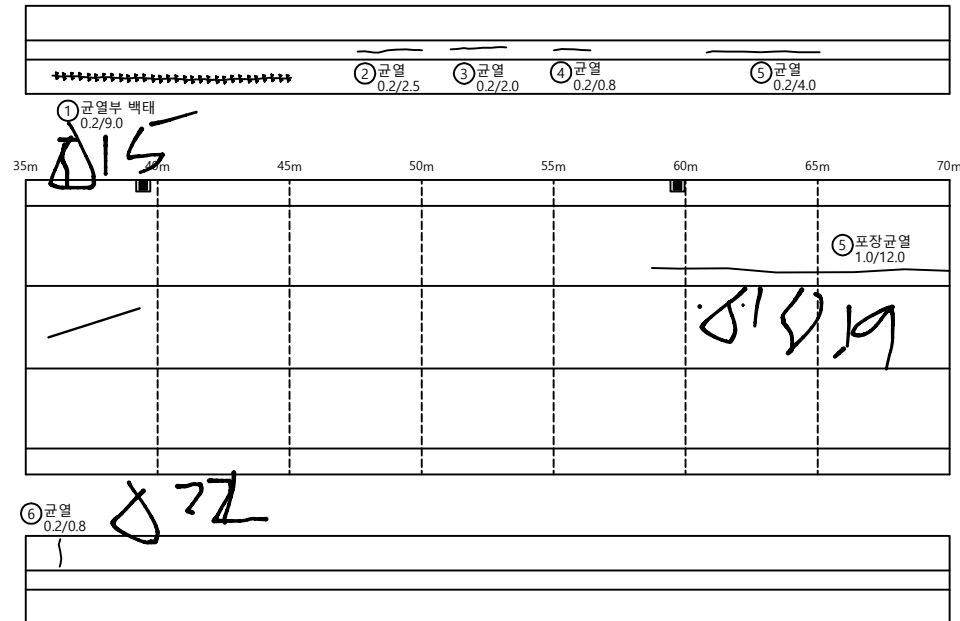

P1

P2

K
E
Y
P
L
A
N

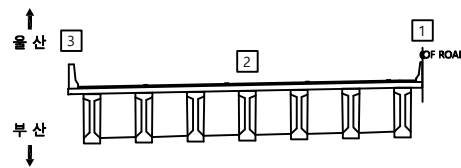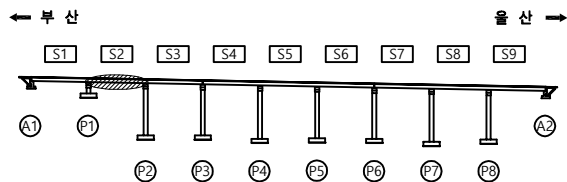

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 002

삼정천교(부산) 교면포장 S3

손 상 물 량 표


교면포장

S3

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
2	구	교면포장	포장 파손		0.3	0.4	1	㎡	0.12	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

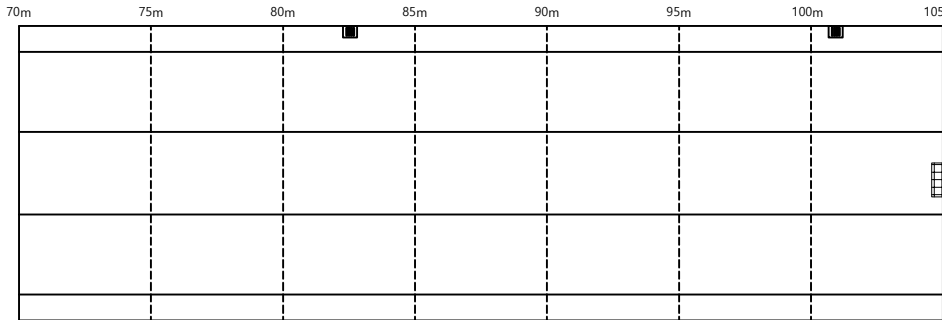



① 균열
0.2/1.2

② 파손
0.3X0.4

P2

P3

K
E
Y
P
L
A
N

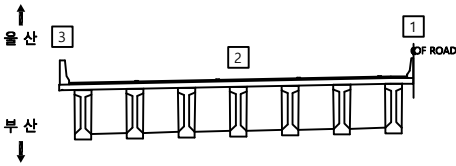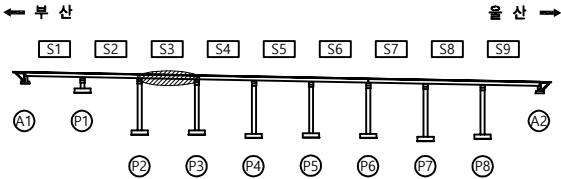

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	003

삼정천교(부산) 교면포장 S4

← 부 산



울 산 →

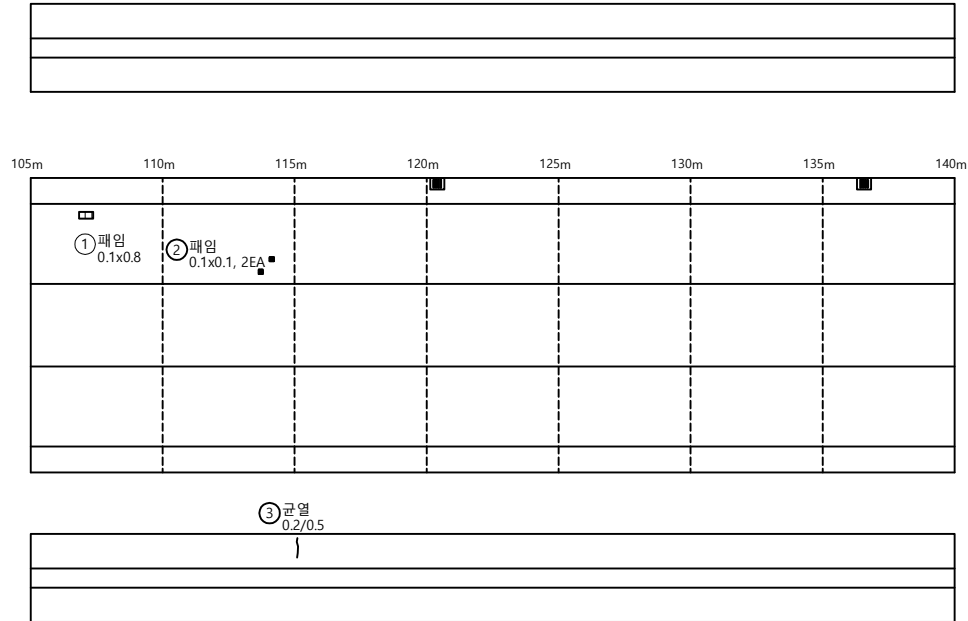

손 상 물 량 표

교면포장									
S4									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	포장 패임		0.1	0.8	1	㎡	0.08
2	구	교면포장	포장 패임		0.1	0.1	2	㎡	0.02
3	구	병호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

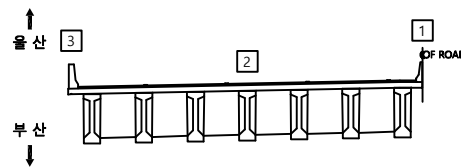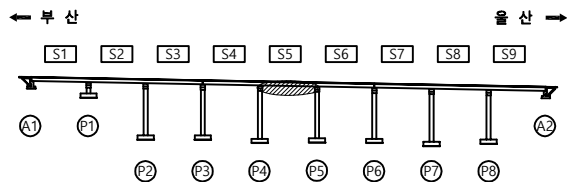

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 004

삼정천교(부산) 교면포장 S5

손 상 물 량 표




교면포장

S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	2.5		1	m	2.50
2	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
3	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
4	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
5	구	방호벽	균열	0.2	0.7		1	m	0.70
6	구	교면포장	포장 망상균열	1.0	1.0	0.5	1	m ²	0.50
7	구	교면포장	포장 망상균열	1.0	0.2	0.5	1	m ²	0.10
8	구	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
9	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
10	신	방호벽	균열	0.2	5.0		1	m	5.00
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산



울 산 →

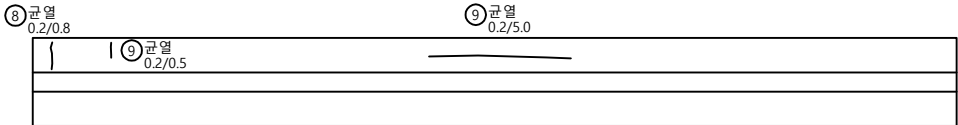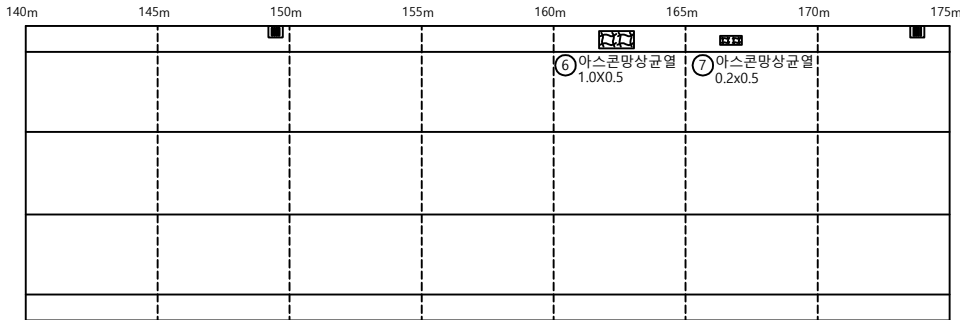

P4

P5

K
E
Y
P
L
A
N

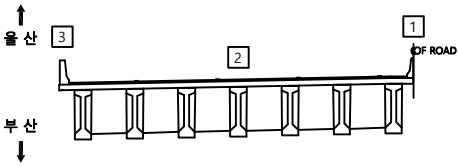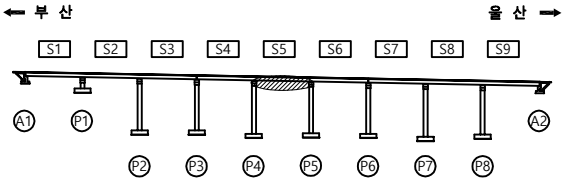

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

구 균열	재료분리	오염, 변색	부식
구열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 005

삼정천교(부산) 교면포장 S6

← 부 산

울 산 →

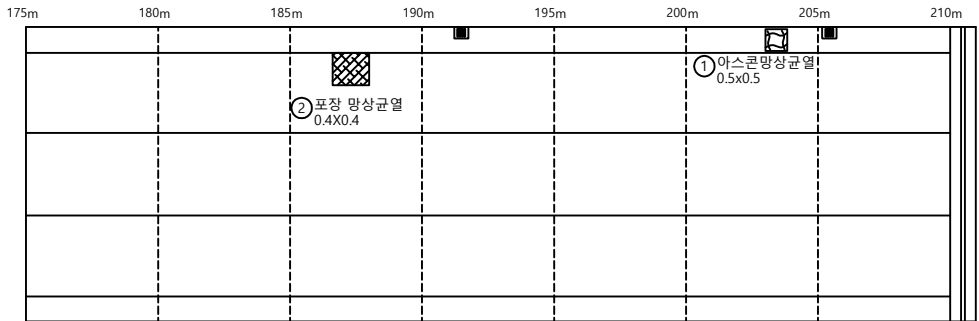

③ 균열 0.2/1.0	④ 균열 0.2/0.3

P5

P6



손 상 물 량 표

교면포장

S6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	포장 망상균열	0.5	0.5	0.5	1	㎡	0.25
2	신	교면포장	포장 망상균열	0.5	0.4	0.4	1	㎡	0.16
3	신	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
4	신	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

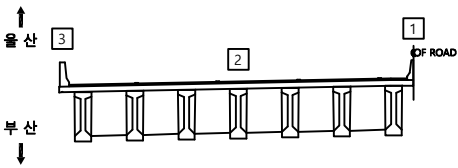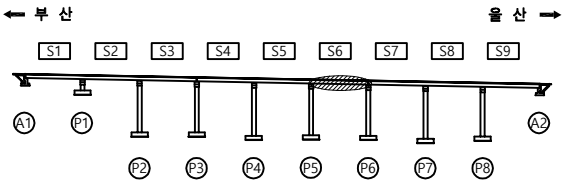

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 006

삼정천교(부산) 교면포장 S7

← 부 산

울 산 →

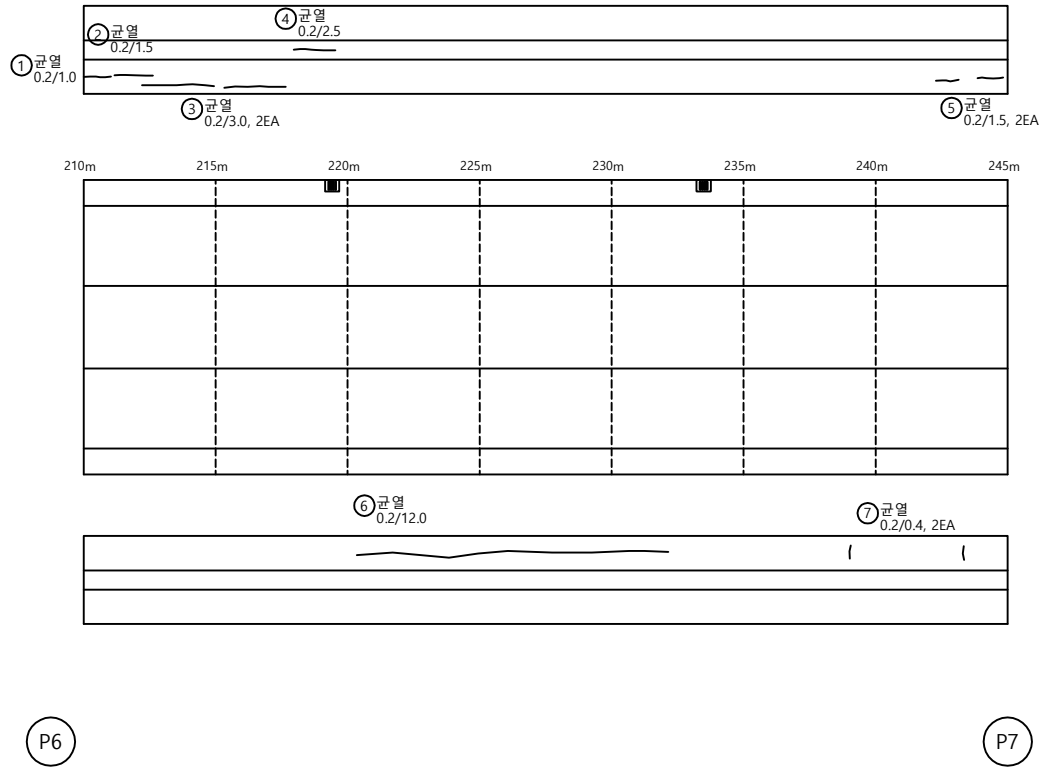



손 상 물 량 표

교면포장

S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	병호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
2	구	병호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
3	구	병호벽	균열	0.2	3.0		2	m	6.00
4	구	병호벽	균열	0.2	2.5		1	m	2.50
5	구	병호벽	균열	0.2	1.5		2	m	3.00
6	구	병호벽	균열	0.2	12.0		1	m	12.00
7	구	병호벽	균열	0.2	0.4		2	m	0.80
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

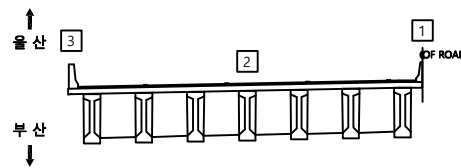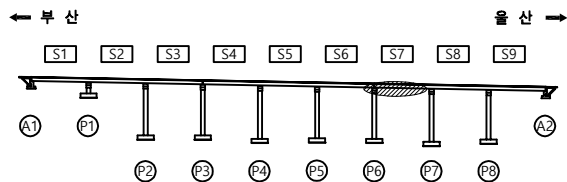

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

No. 007

삼정천교(부산) 교면포장 S8

손 상 물 량 표


교면포장

S8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	신	병호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30	
2	구	병호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
3	구	병호벽	균열부백태	0.2	1.2		1	m	1.20	
4	구	병호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
5	구	배수시설	침수구 막힘				1	EA	1.00	
6	구	교면포장	포장 매모		0.5	2.0	1	m ²	1.00	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산



울 산 →

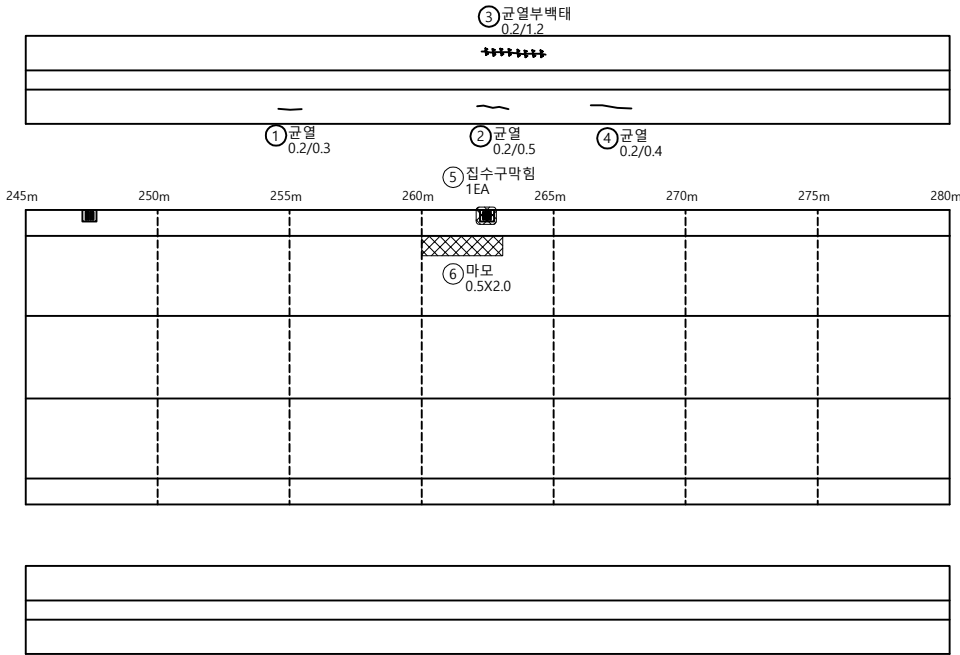

P7

P8

K
E
Y
P
L
A
N

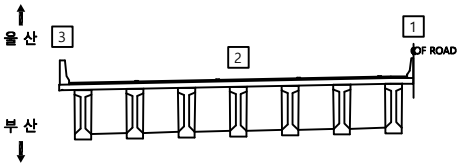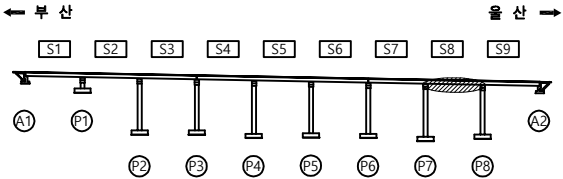

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 008

삼정천교(부산) 교면포장 S9

← 부 산

울 산 →

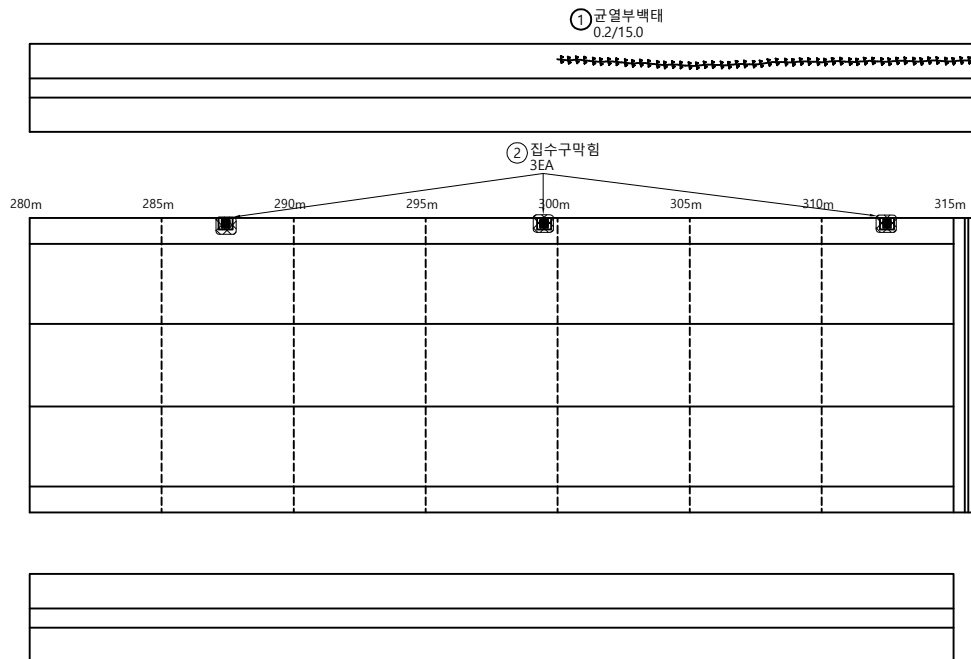

P8

A2



손 상 물 량 표

교면포장

S9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	병호벽	균열부 백테	0.2	15.0		1	m	15.00
2	구	배수시설	침수구 막힘				3	EA	3.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

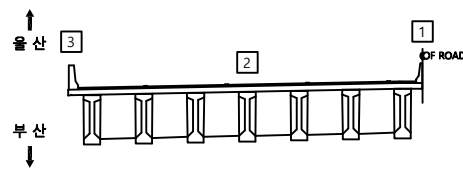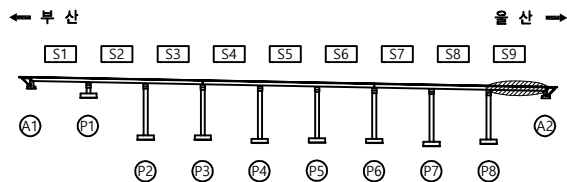

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

			No. 009


삼정천교(부산) 신축이음 A1

손상물량표

신축이음

A1


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	후타재 파손		0.1	0.3	1	m ²	0.03
2	구	신축이음	유견토사 퇴적		2.0		1	m	2.00
3	구	신축이음	후타재 파손		0.1	0.4	1	m ²	0.04
4	신	신축이음	하부누수		15.0		1	m	15.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

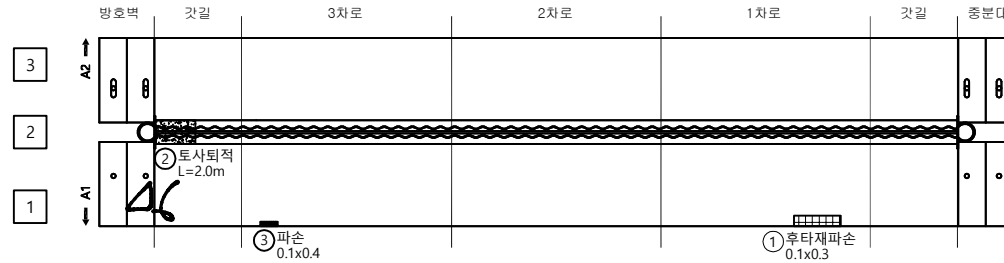

상면



△9-10
40mm

△8

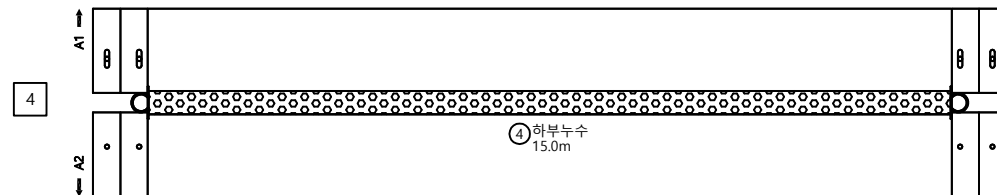

하면

KEY
PLAN

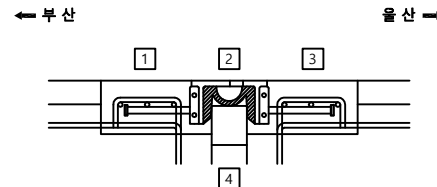
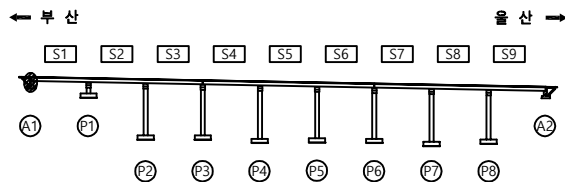


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



범례

구 열	재료분리	오염, 변색	부식
구 열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 010

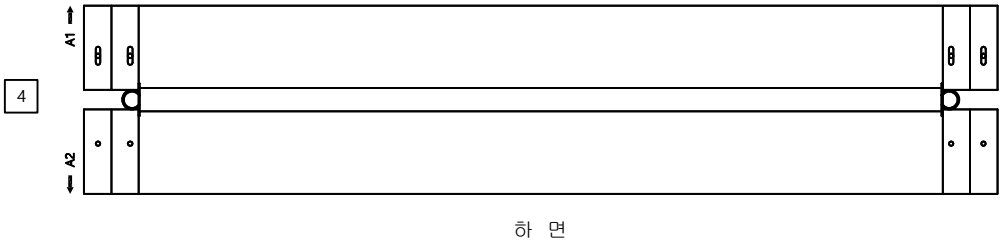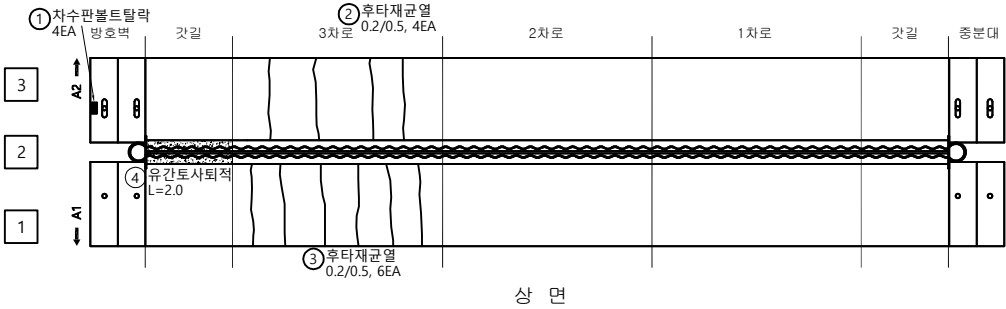


신축이음								
P3								
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모				
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소 단위	물량
1	구	신축이음	차수판 볼트 탈락				4 EA	4.00
2	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		4 m	2.00
3	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		6 m	3.00
4	구	신축이음	유간토사 퇴적		2.0		1 m	2.00
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

K
E
Y
P
L
A
N

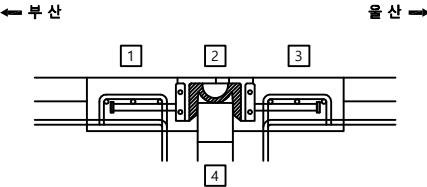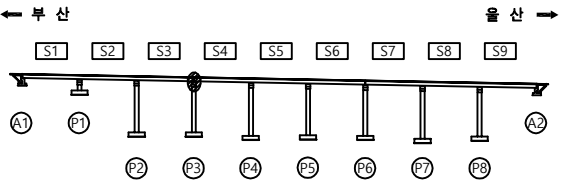

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
		균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
		망상균열	누수, 습윤	백태	기타
		철근노출	소성변형	들뜸	No. 011


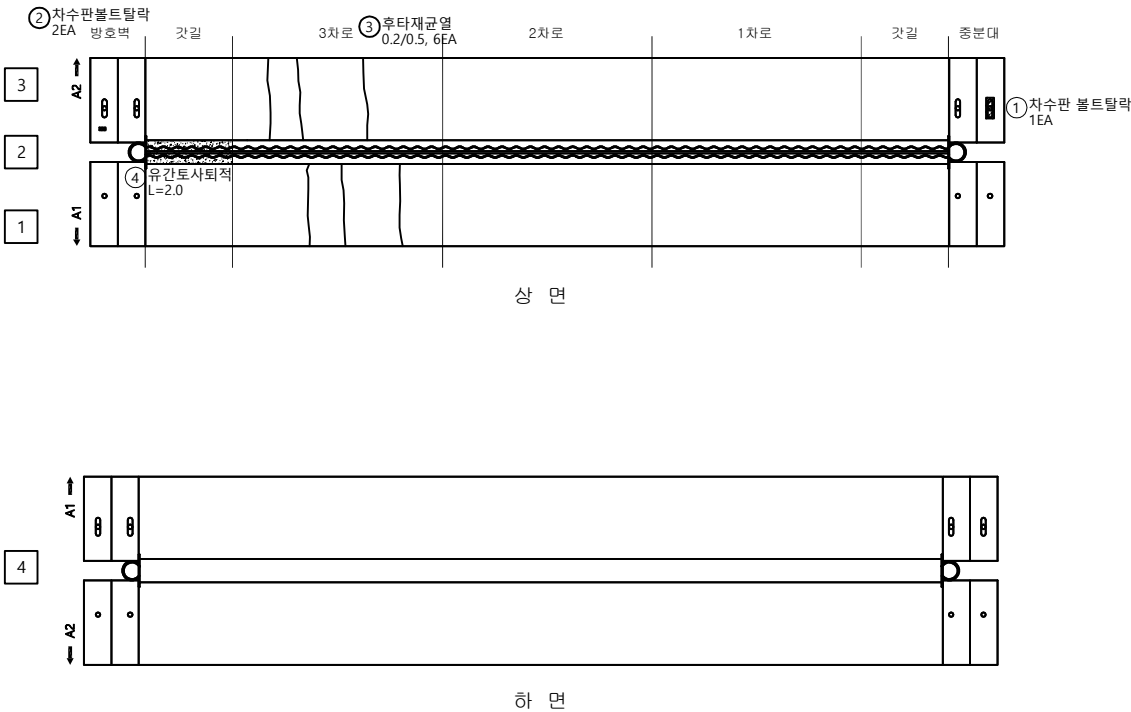


신축이음

P6

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	차수판 볼트 탈락				1	EA	1.00
2	구	신축이음	차수판 볼트 탈락				2	EA	2.00
3	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		6	m	3.00
4	구	신축이음	유간토사퇴적		2.0		1	m	2.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

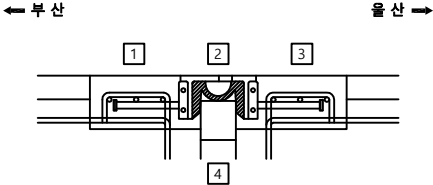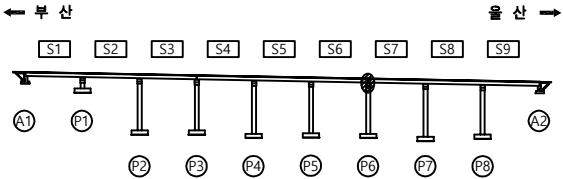

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

① CW 0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
②	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④	철근노출	소성변형	들뜸	No. 012



신축이음

A2

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	차수판 볼트 탈락				1	EA	1.00
2	구	신축이음	차수판 볼트 탈락				2	EA	2.00
3	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		2	m	1.00
4	구	신축이음	유간토사퇴적		2.0		1	m	2.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

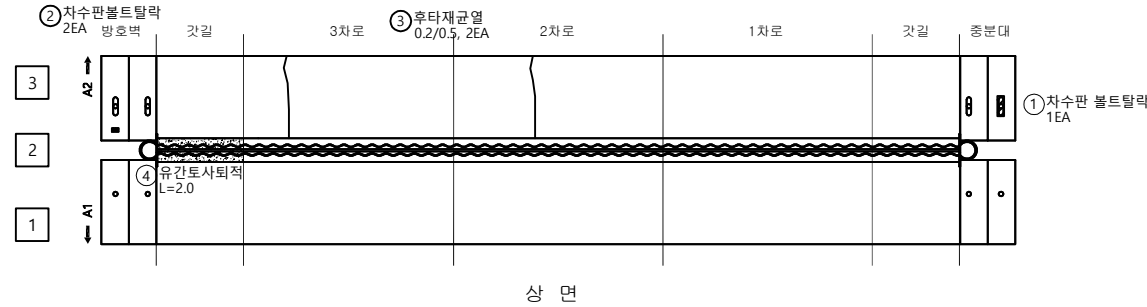

K
E
Y
P
L
A
N

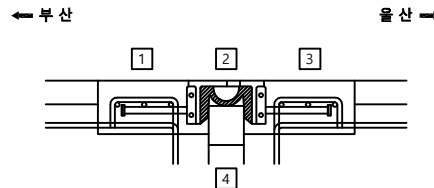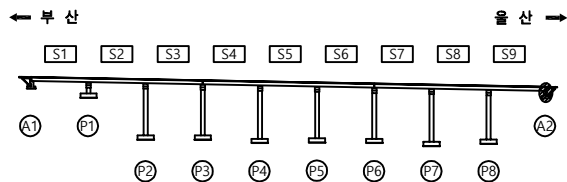

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW 0.2 균열부백태 망상균열 철근노출	재료분리 파손, 박리 누수, 습윤 소성변형	오염, 변색 세굴 백태 들뜸	부식 퇴적 기타
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------

No. 013


바닥판

S1



번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	바닥판	망상균열	0.2	2.0	2.0	1	m ²	4.00	
2	구	바닥판	표면오염		0.4	0.5	3	m ²	0.60	
3	구	바닥판	망상균열	0.2	1.5	1.5	1	m ²	2.25	
4	선	배수시설	유공관 길이부족				3	EA	3.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

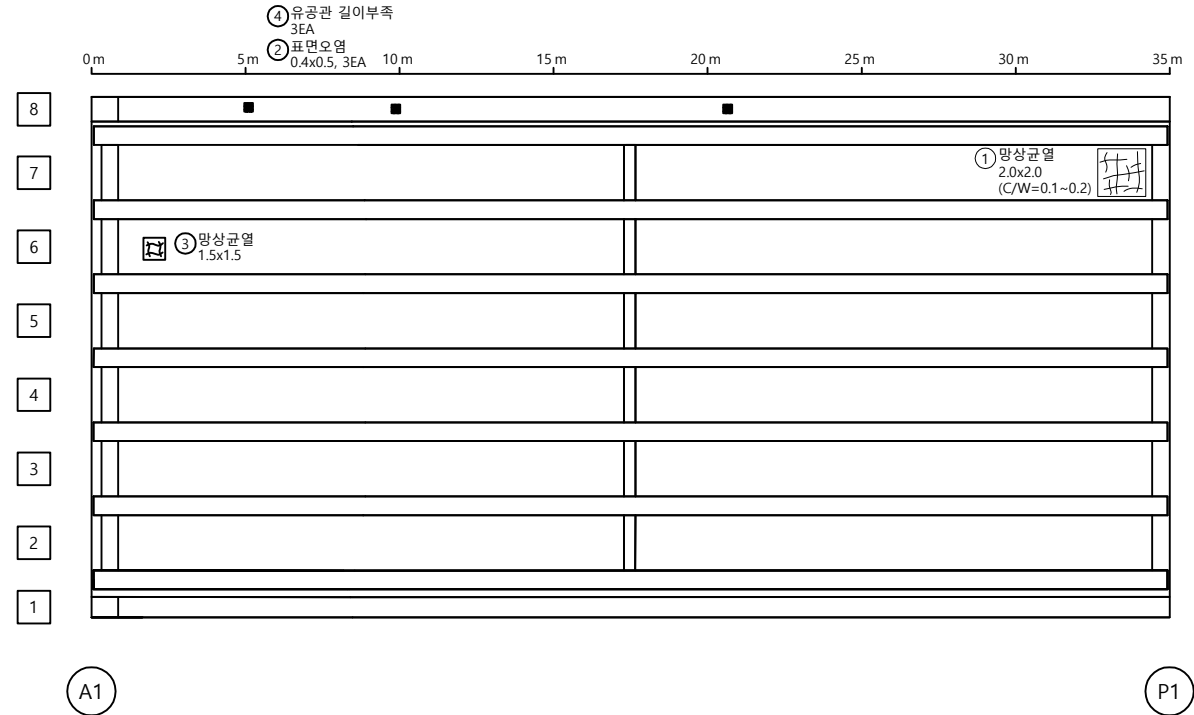

K
E
Y
P
L
A
N

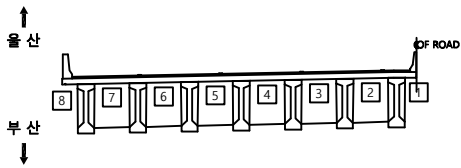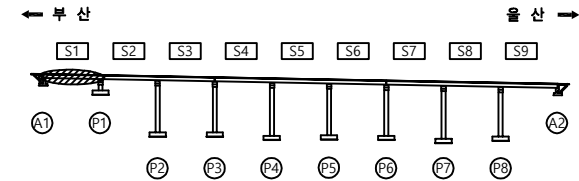

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	☐ CW 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식	
	☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적	
	☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타	
	☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No.	014

삼정천교(부산) 바닥판하면 S2

손 상 물 량 표


바닥판

S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	바닥판	표면오염		0.5	0.5	2	m ²	0.50
2	구	바닥판	망상균열	0.2	1.0	1.0	1	m ²	1.00
3	구	바닥판	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
4	신	배수시설	유공관 길이 부족				2	EA	2.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산



울 산 →

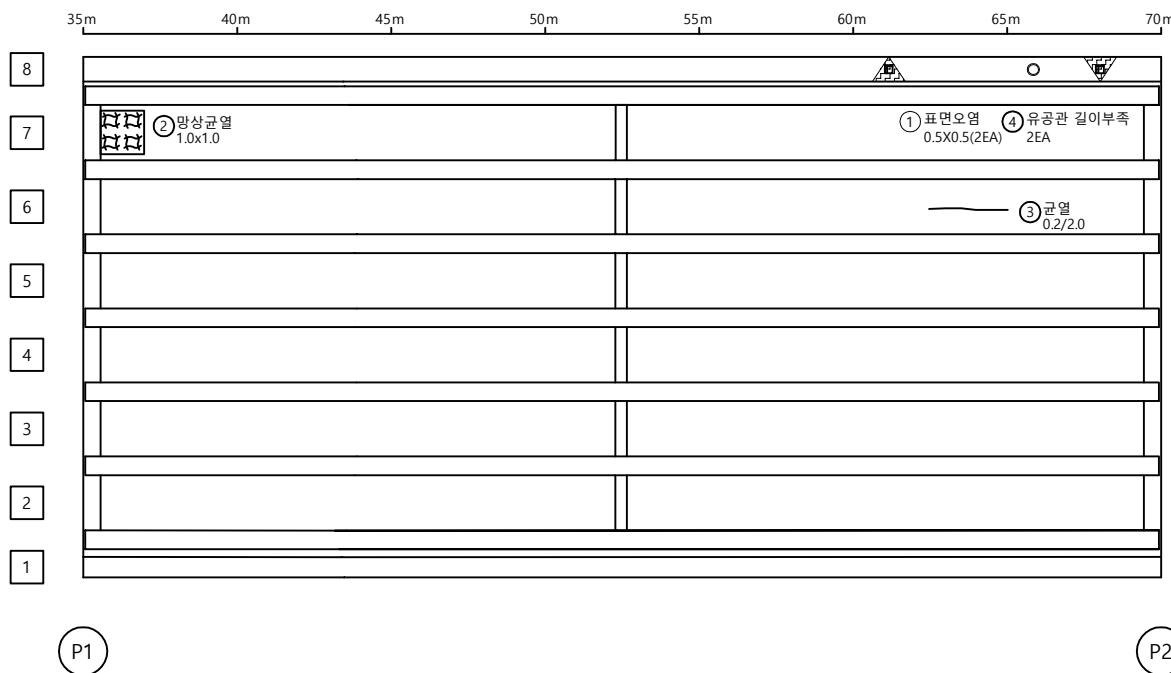

P1

P2

KEY
PLAN

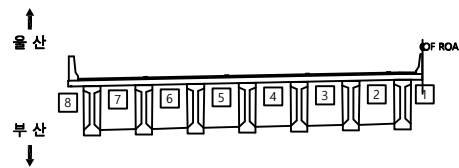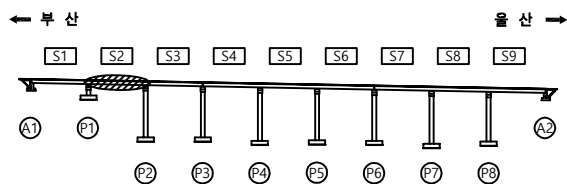

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 015

삼정천교(부산) 바닥판하면 S3

손 상 물 량 표


바닥판

S3



번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	바닥판	망상균열	0.2	2.0	2.0	1	m	4.00
2	구	바닥판	표면오염		0.5	0.5	3	m	0.75
3	구	바닥판	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
4	구	바닥판	균열	0.2	4.0		1	m	4.00
5	구	바닥판	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
6	구	바닥판	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
7	구	바닥판	균열	0.2	2.5		1	m	2.50
8	구	바닥판	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
9	구	바닥판	배수관 위치불량				1	EA	1.00
10	구	바닥판	균열	0.2	2.0		2	m	4.00
11	구	바닥판	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
12	구	바닥판	균열	0.2	2.0		3	m	6.00
13	구	바닥판	균열	0.2	2.5		1	m	2.50
14	구	바닥판	균열	0.2	3.0		2	m	6.00
15	구	바닥판	균열부 백태	0.2	1.0		1	m	1.00
16	구	바닥판	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
17	구	바닥판	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
18	구	바닥판	망상균열	0.2	1.5	10.0	1	m	15.00
19	구	바닥판	망상균열	0.2	1.5	1.0	1	m	1.50
20	신	바닥판	유공관 길이부족				3	EA	3.00
21	신	바닥판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

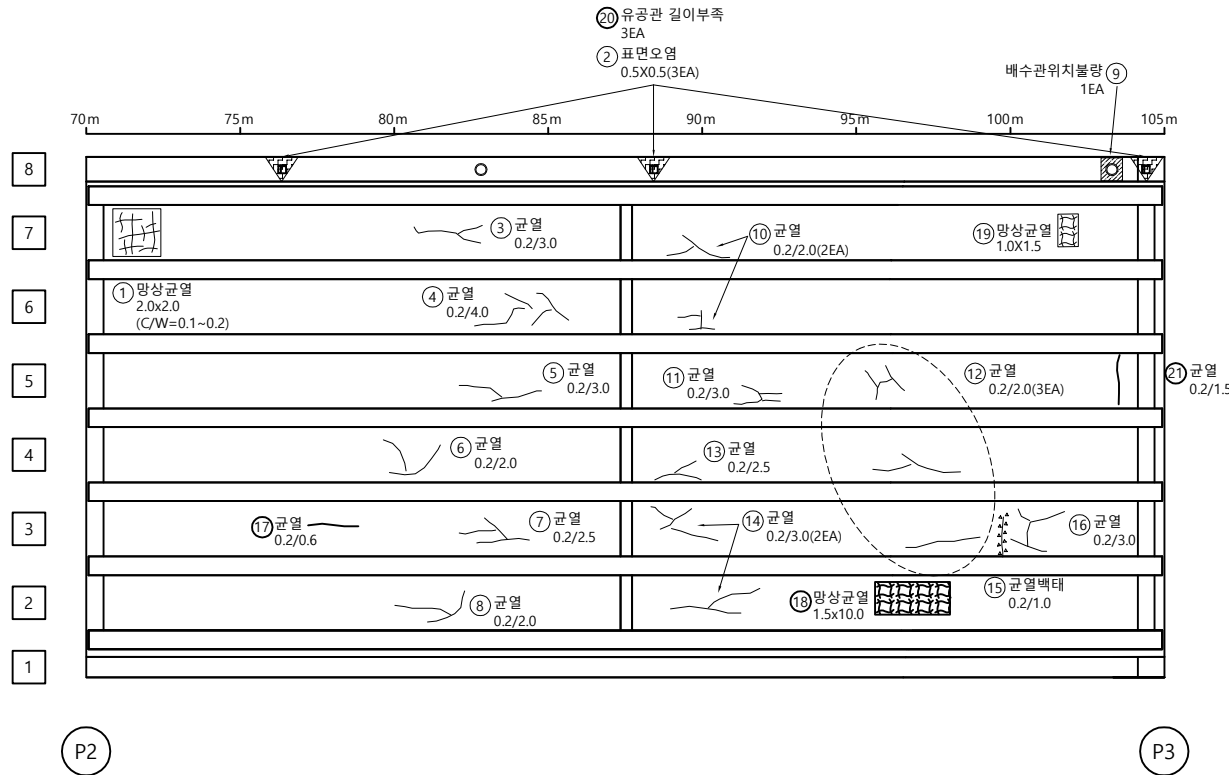

K
E
Y
P
L
A
N

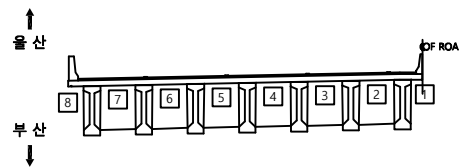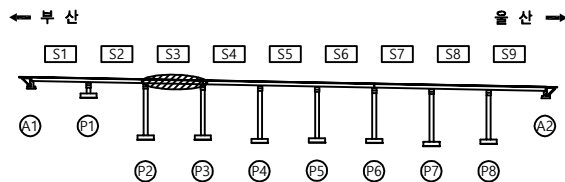

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 016

삼정천교(부산) 바닥판하면 S4

손 상 물 량 표


바닥판

S4



번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	바닥판	표면오염		0.5	0.5	3	m ²	0.75	
2	구	배수시설	배수관 연결볼트 누락				1	EA	1.00	
3	구	바닥판	균열	0.2	3.0		2	m	6.00	
4	구	바닥판	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
5	구	바닥판	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
6	신	배수시설	유공관 길이부족				3	EA	3.00	
7	신	바닥판	망상균열	0.2	1.5	1.0	1	m ²	1.50	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

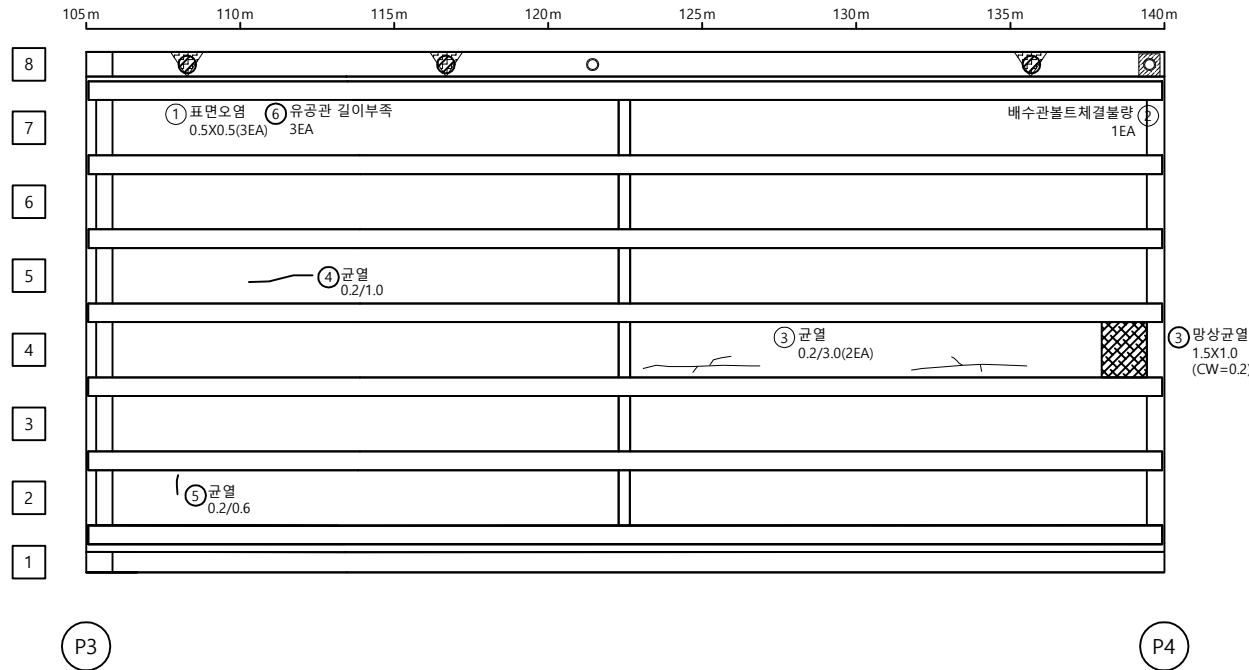

KEY
PLAN

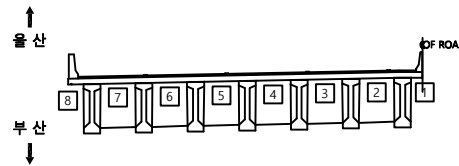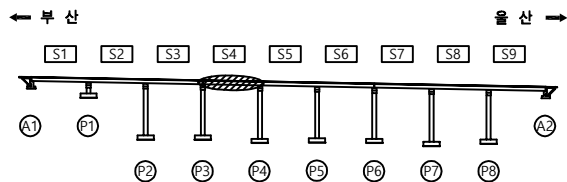

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW 0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	017

삼정천교(부산) 바닥판하면 S5

← 부 산



울 산 →

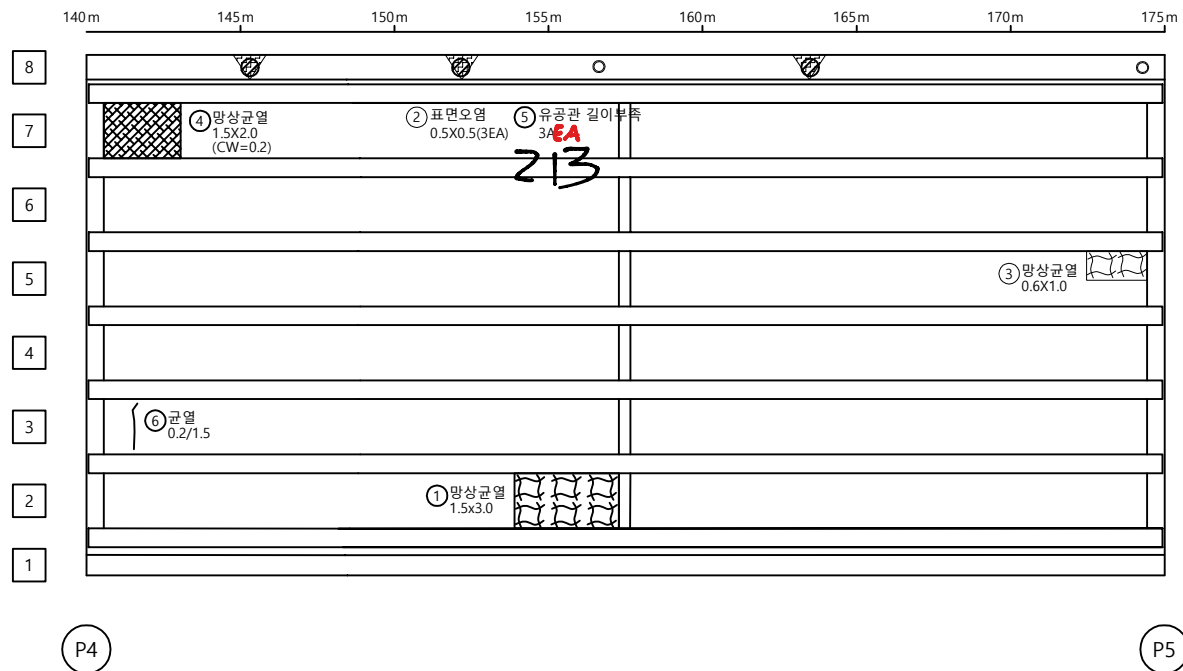

손 상 물 량 표



바닥판									
S5									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	바닥판	망상균열	0.2	1.5	3.0	1	m	4.50
2	구	바닥판	표면오염		0.5	0.5	3	m	0.75
3	구	바닥판	망상균열	0.2	0.6	1.0	1	m	0.60
4	신	바닥판	망상균열	0.2	1.5	2.0	1	m	3.00
5	신	배수시설	유공관 길이부족				3	EA	3.00
6	신	바닥판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

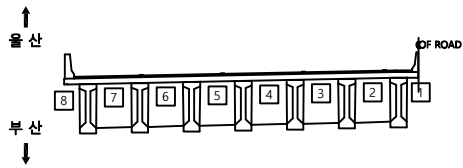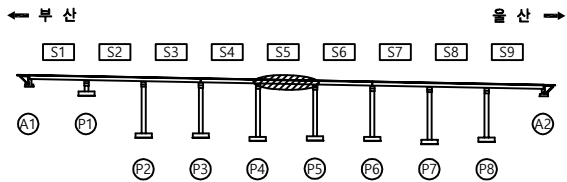

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	018

← 부산

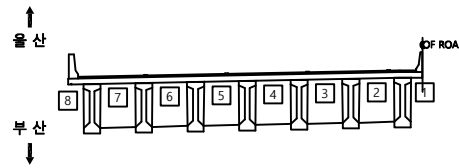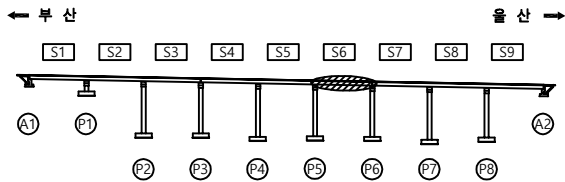

50 51 52

S6

[illegible]

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


표 례		단 면		재료분리		오염, 변색		부 식
		리본부착태		파손, 삭리		세 굴		퇴 적
		망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
		철근 노출		소성변형		들뜸	No.	019

삼정천교(부산) 바닥판하면 S7

← 부 산

울 산 →



- ③ 유공관 길이부족
3EA
① 표면오염
0.5X0.5(3EA)

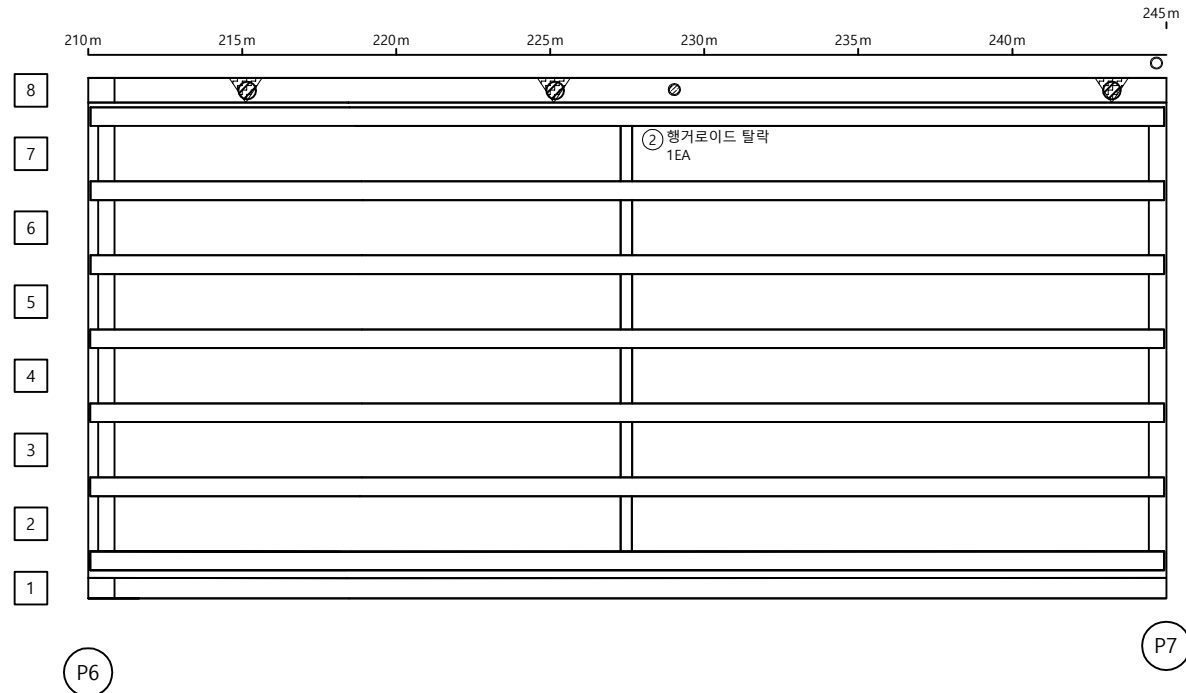

손 상 물 량 표

바닥판									
S7									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	바닥판	표면오염		0.5	0.5	3	㎡	0.75
2	구	배수시설	행거로이드 탈락				1	EA	1.00
3	신	배수시설	유공관 길이부족				3	EA	3.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

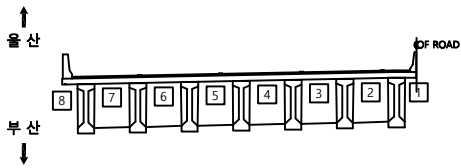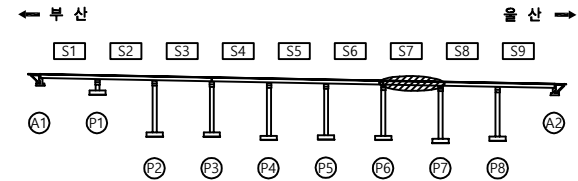

용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No.	020


바닥판

S8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	바닥판	표면오염		0.5	0.5	3	m²	0.75	
2	구	바닥판	망상균열	0.2	1.5	3.0	1	m²	4.50	
3	신	배수시설	유공관 길이 부족				3	EA	3.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산



울 산 →

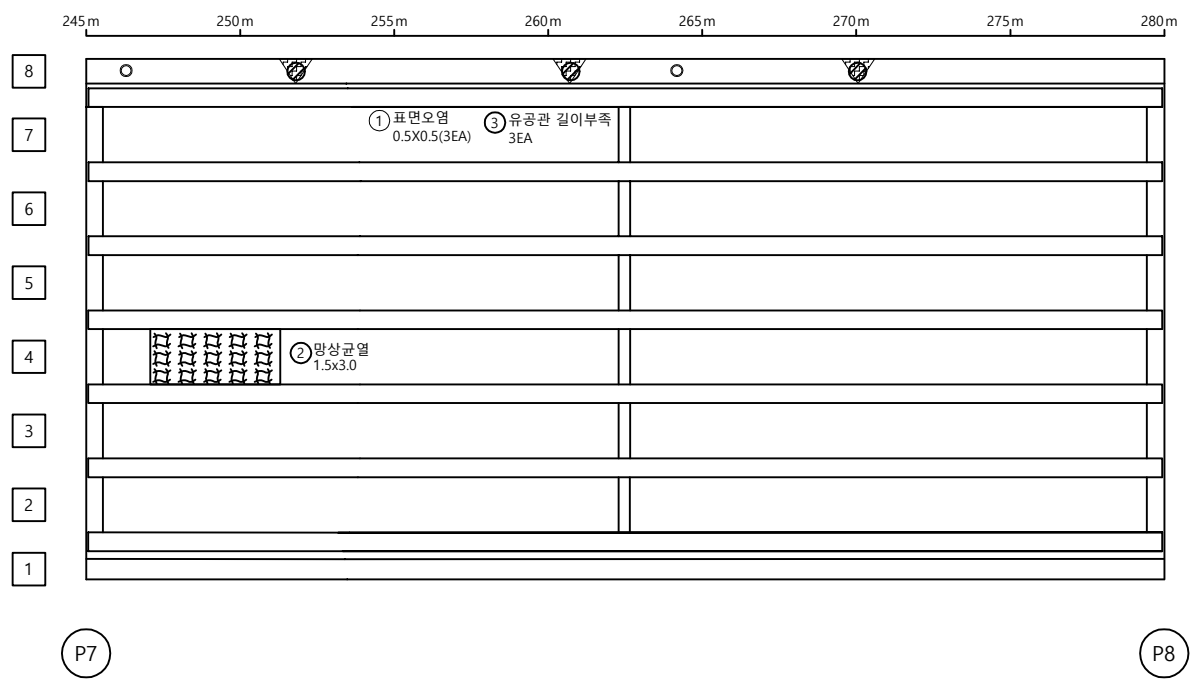

P7

P8

KEY
PLAN

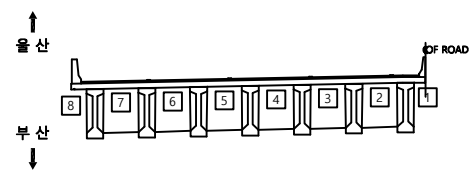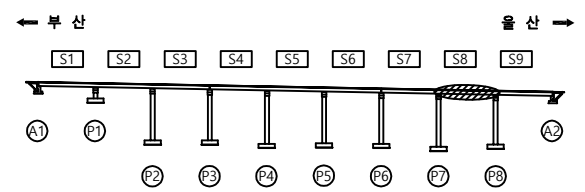

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	021


바닥판

S9



번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배수시설	배수관 위치불량				1	EA	1.00
2	구	바닥판	표면오염		0.5	0.5	3	m²	0.75
3	구	바닥판	망상균열	0.2	2.0	2.0	1	m²	4.00
4	신	배수시설	유공관 길이부족				3	EA	3.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

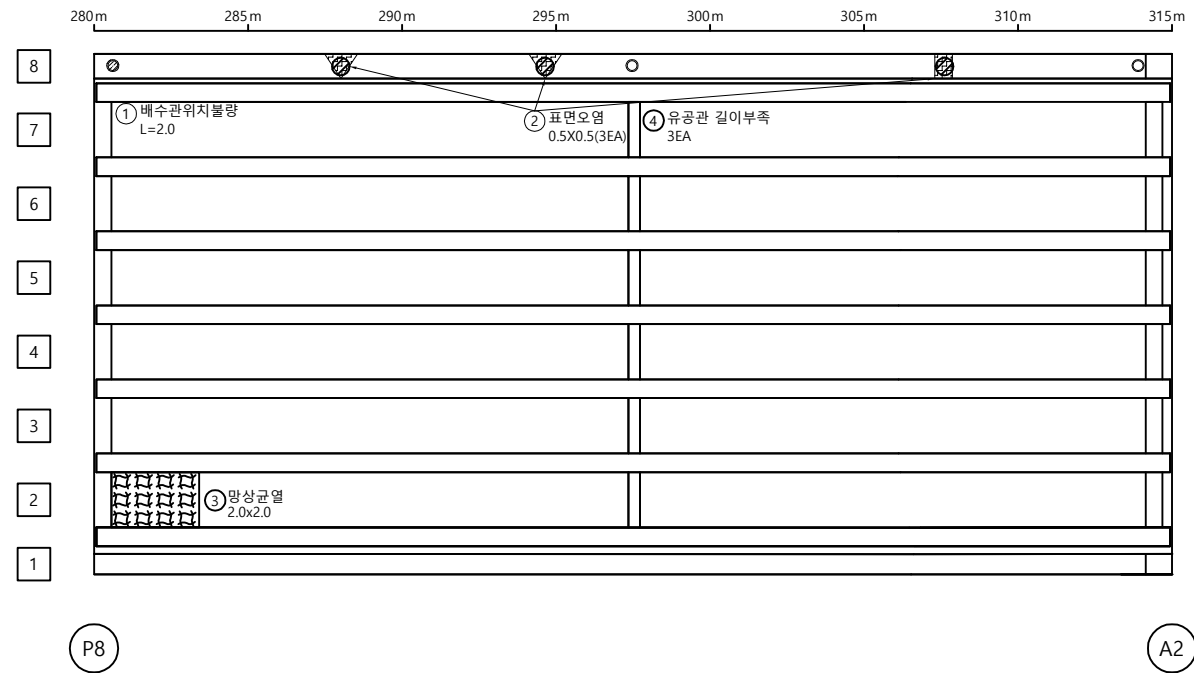

K
E
Y
P
L
A
N

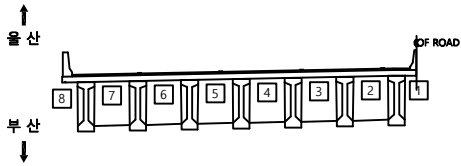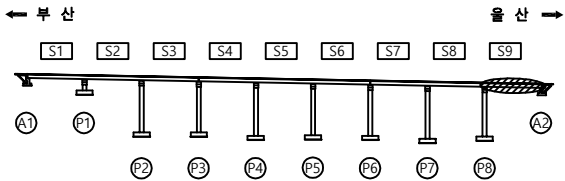


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	022



삼정천교(부산) 거더 S1

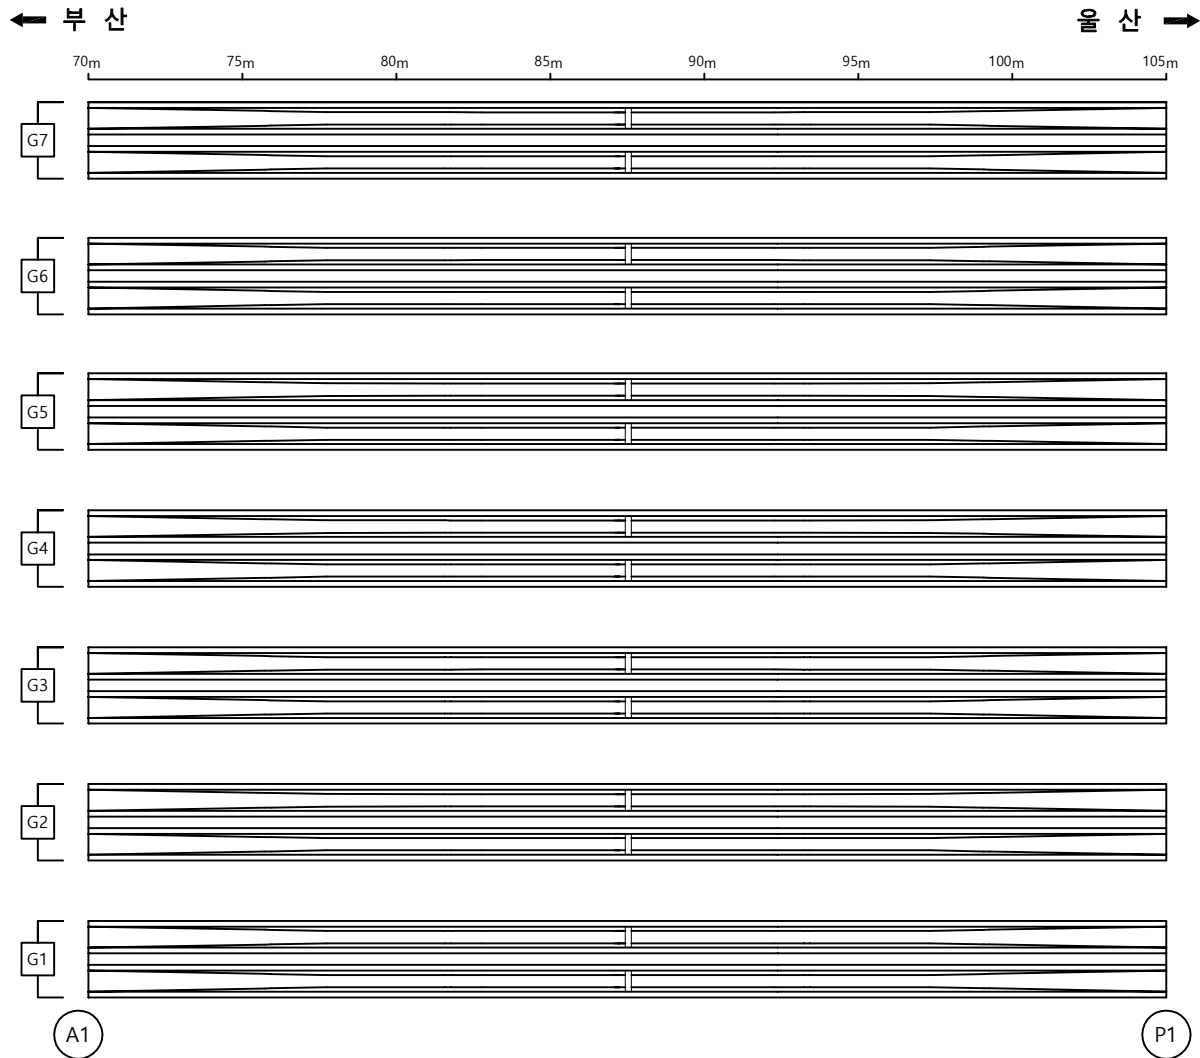

손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

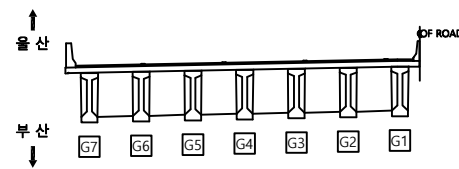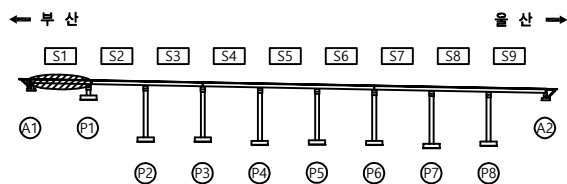

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
별 례	 균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
	 균열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
	 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 023	



삼정천교(부산) 거더 S2

손 상 물 량 표

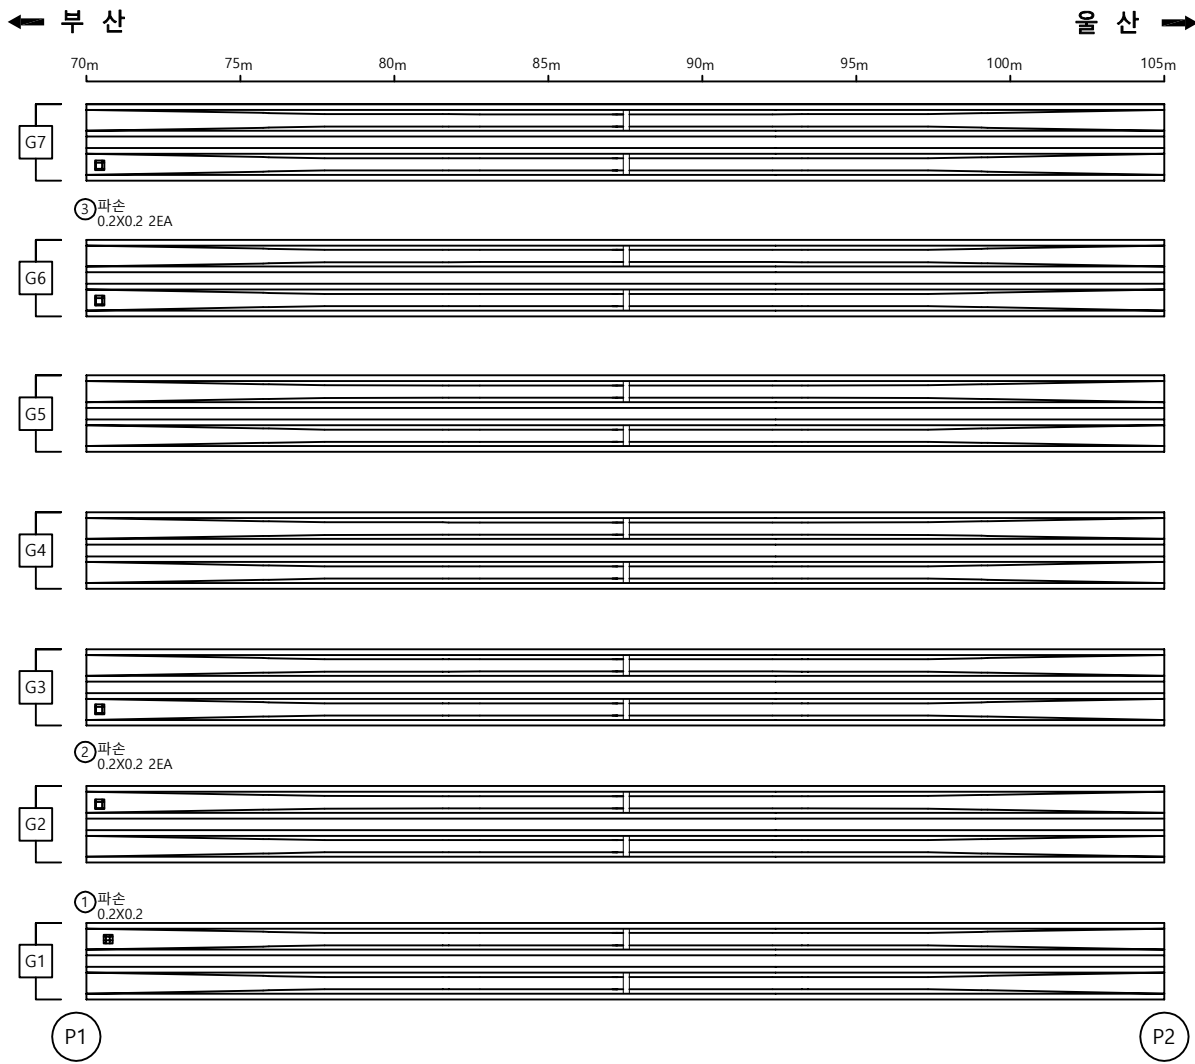

거더 S2									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	
1	구	거더	파손		0.2	0.2	1	m²	0.04
2	선	거더	파손		0.2	0.2	2	m²	0.08
3	선	거더	파손		0.2	0.2	2	m²	0.08
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


K
E
Y
P
L
A
N

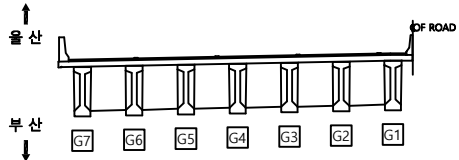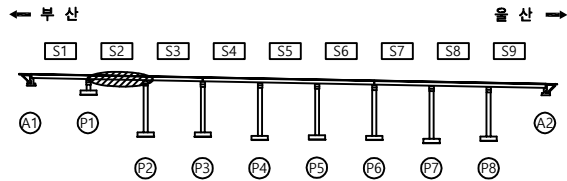

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
 CW02	균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
 균열부백태	파손, 박리	 세굴	 퇴적		
 망상균열	누수, 습윤	 백태	 기타		
 철근노출	소성변형	 들뜸	No. 024		



삼정천교(부산) 거더 S3

손상물량표

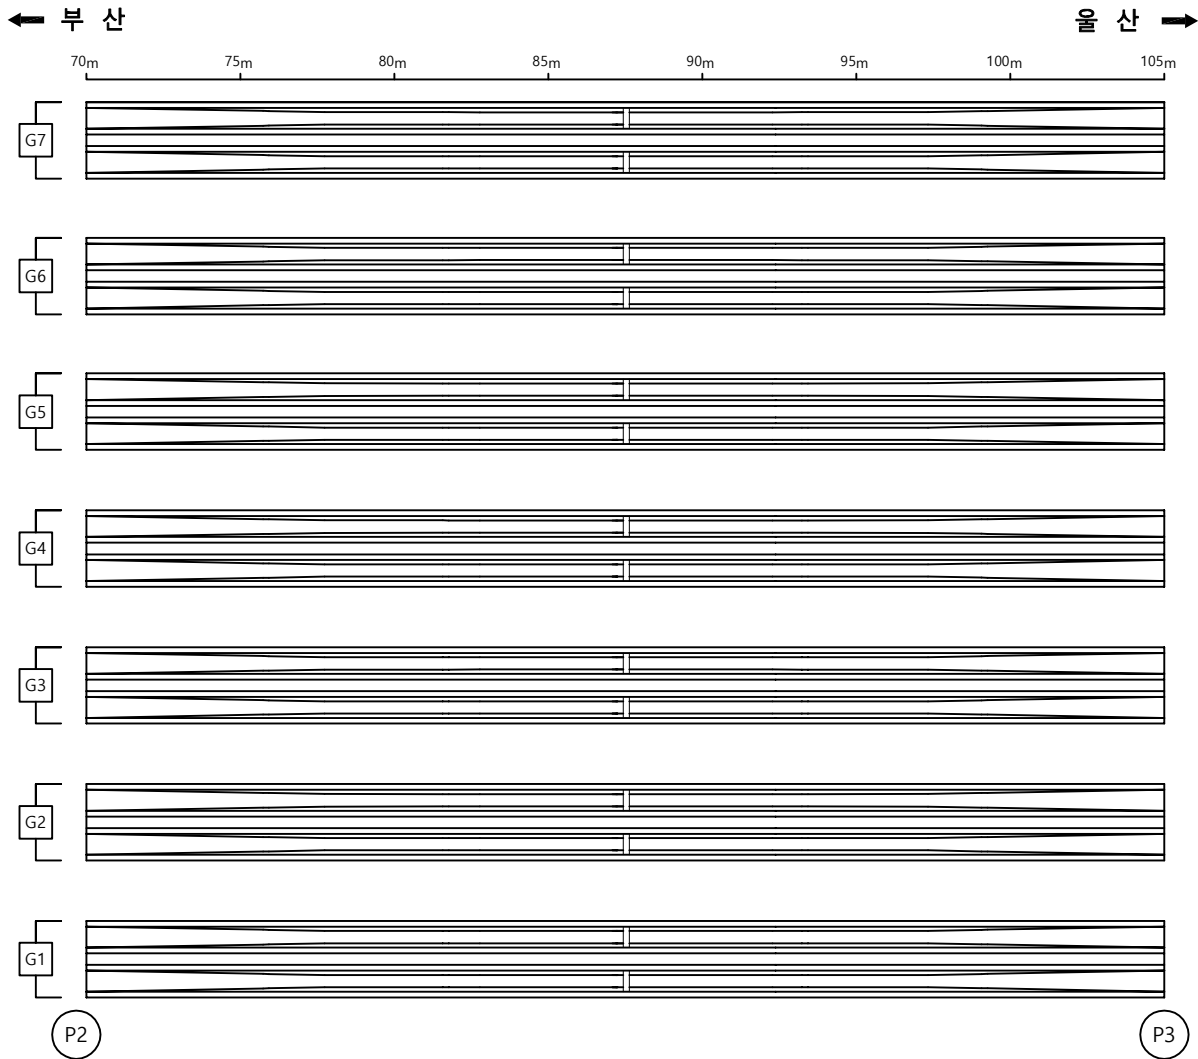


거더										
S3										
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

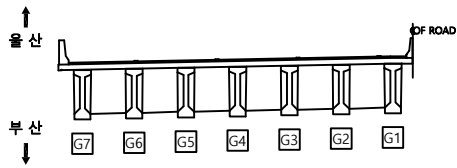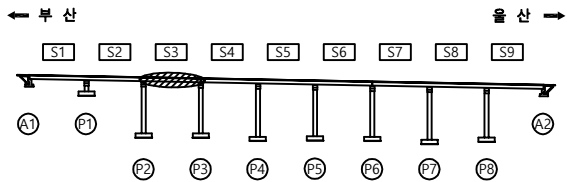

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	025



삼정천교(부산) 거더 S4

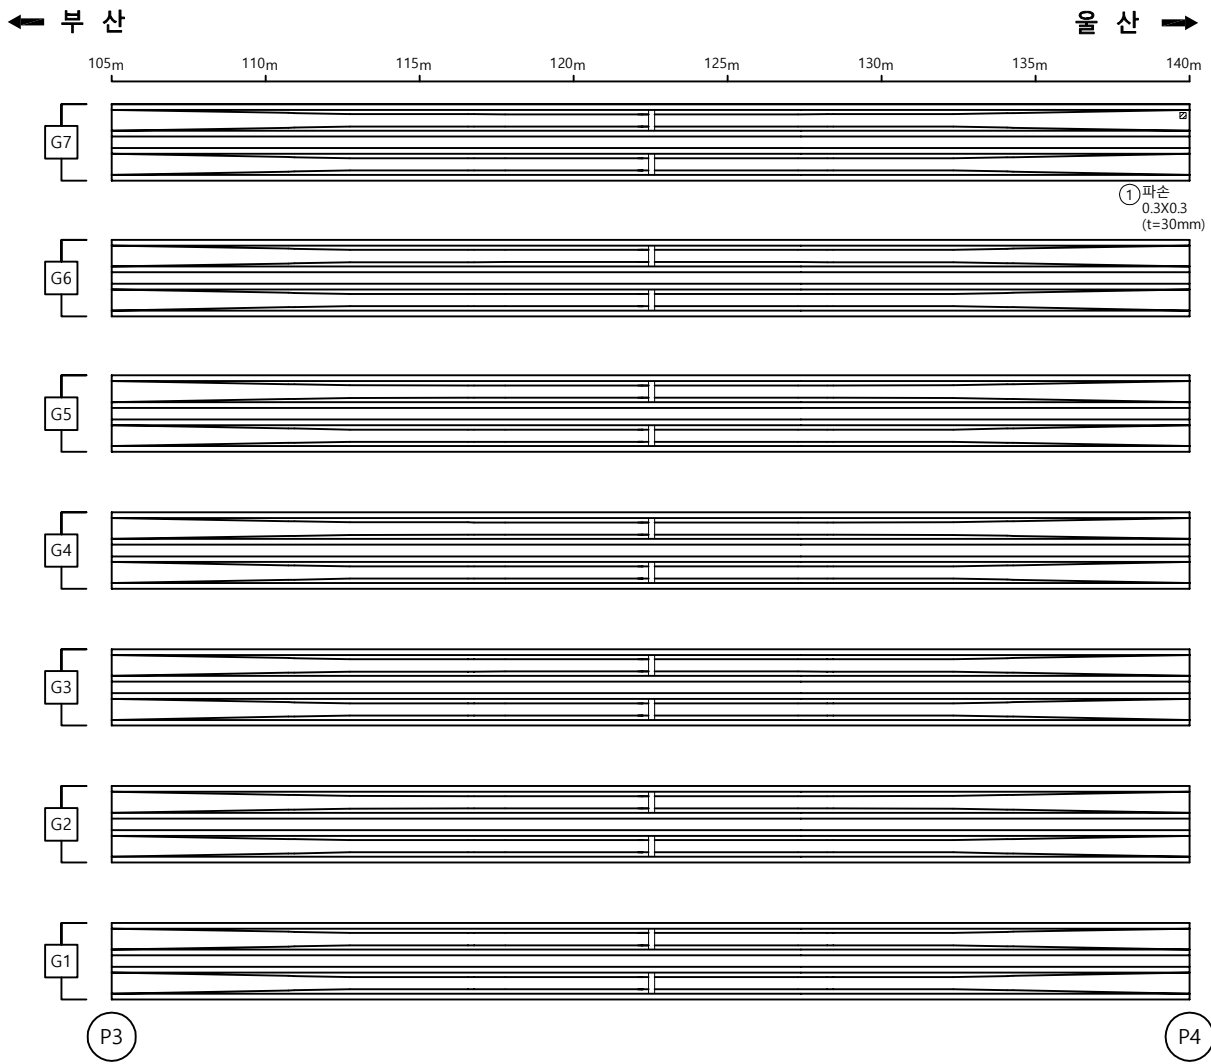

손상물량표

거더										
S4										
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	파손		0.3	0.3	1	㎡	0.09	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


K
E
Y
P
L
A
N

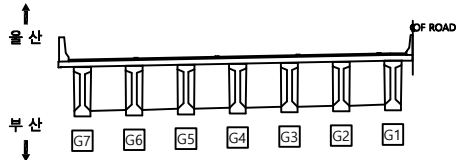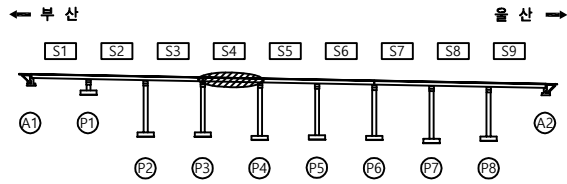

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	026



삼정천교(부산) 거더 S5

손상물량표

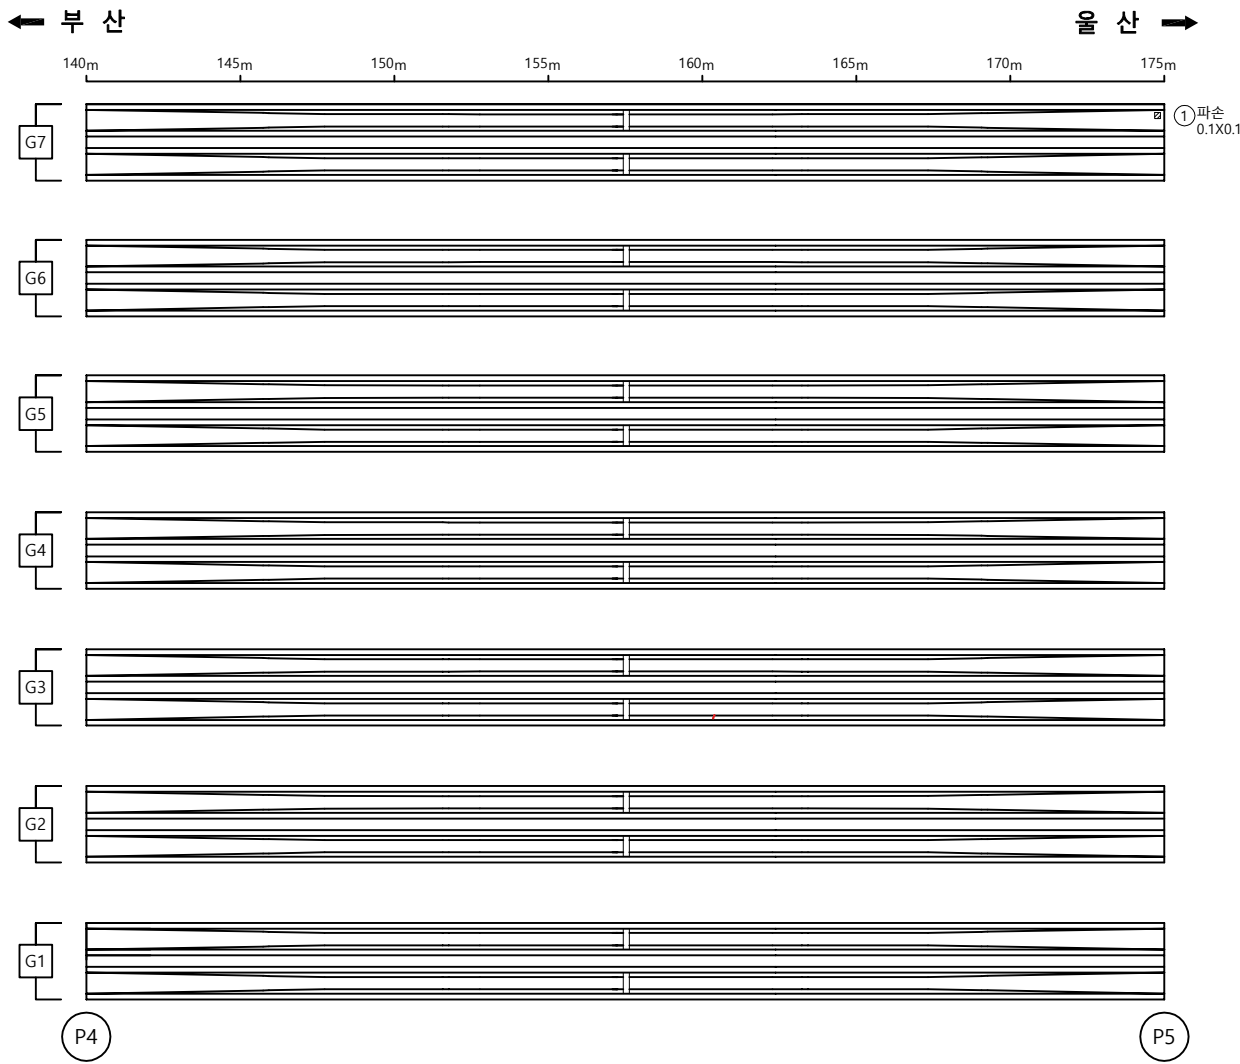

거더										
S5										
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	거더	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


KEY
PLAN

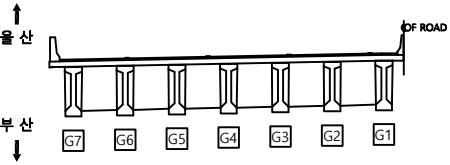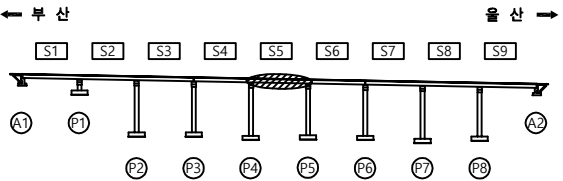

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	027



삼정천교(부산) 거더 S6

손상물량표

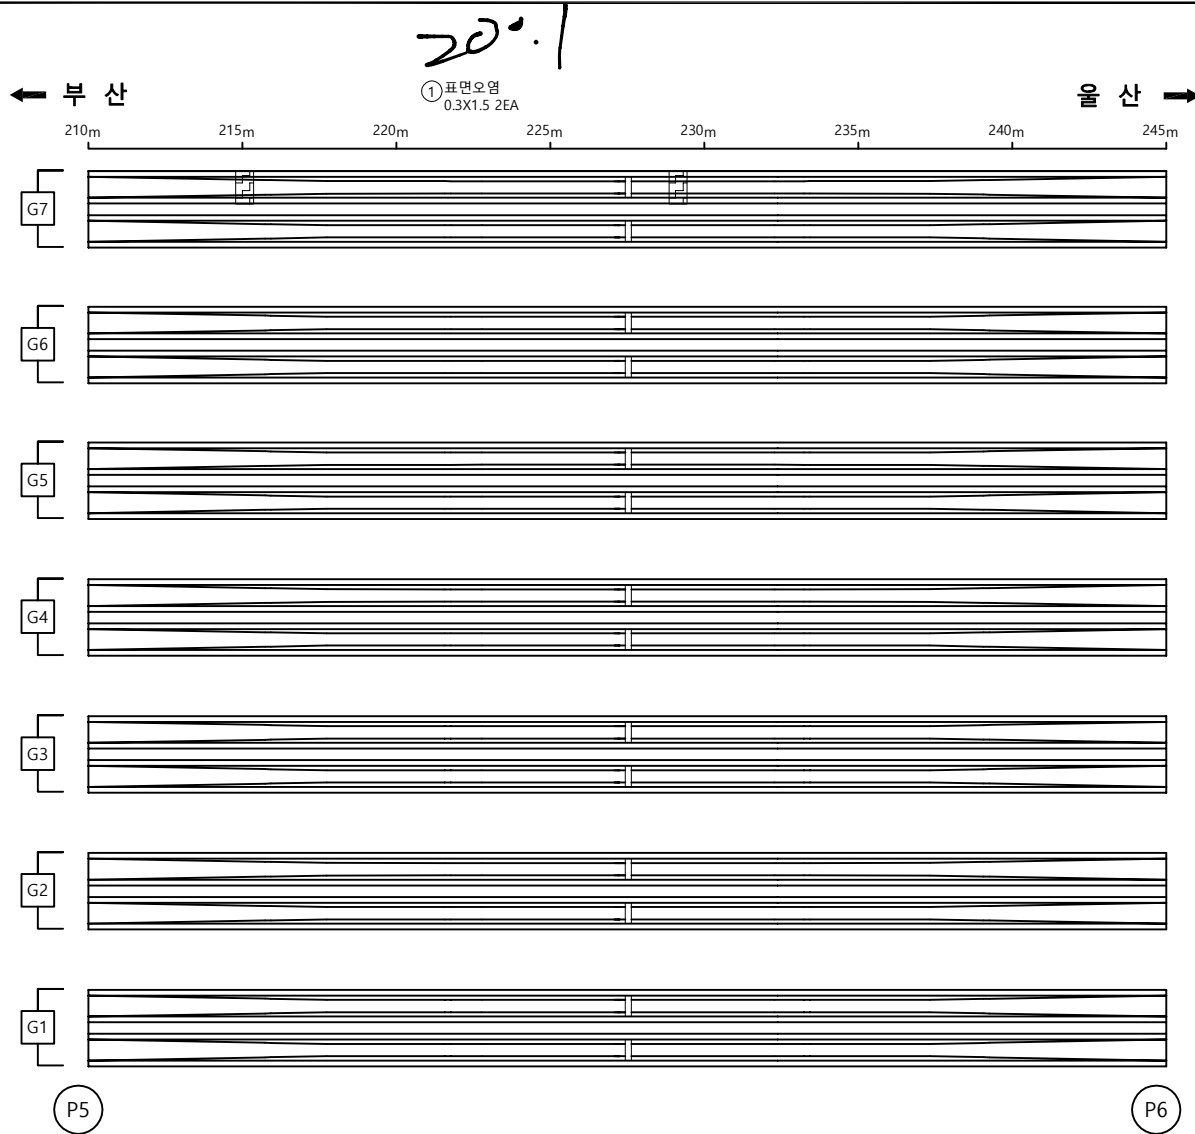

거더 S6									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	표면오염		0.3	1.5	2	m ²	0.90
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

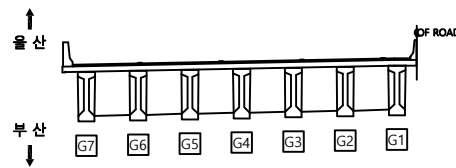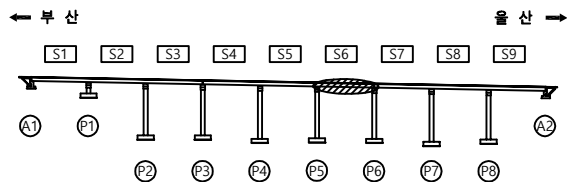

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

	군열		재료분리		오염, 변색		부식
	군열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No. 028	



삼정천교(부산) 거더 S7

손 상 물 량 표

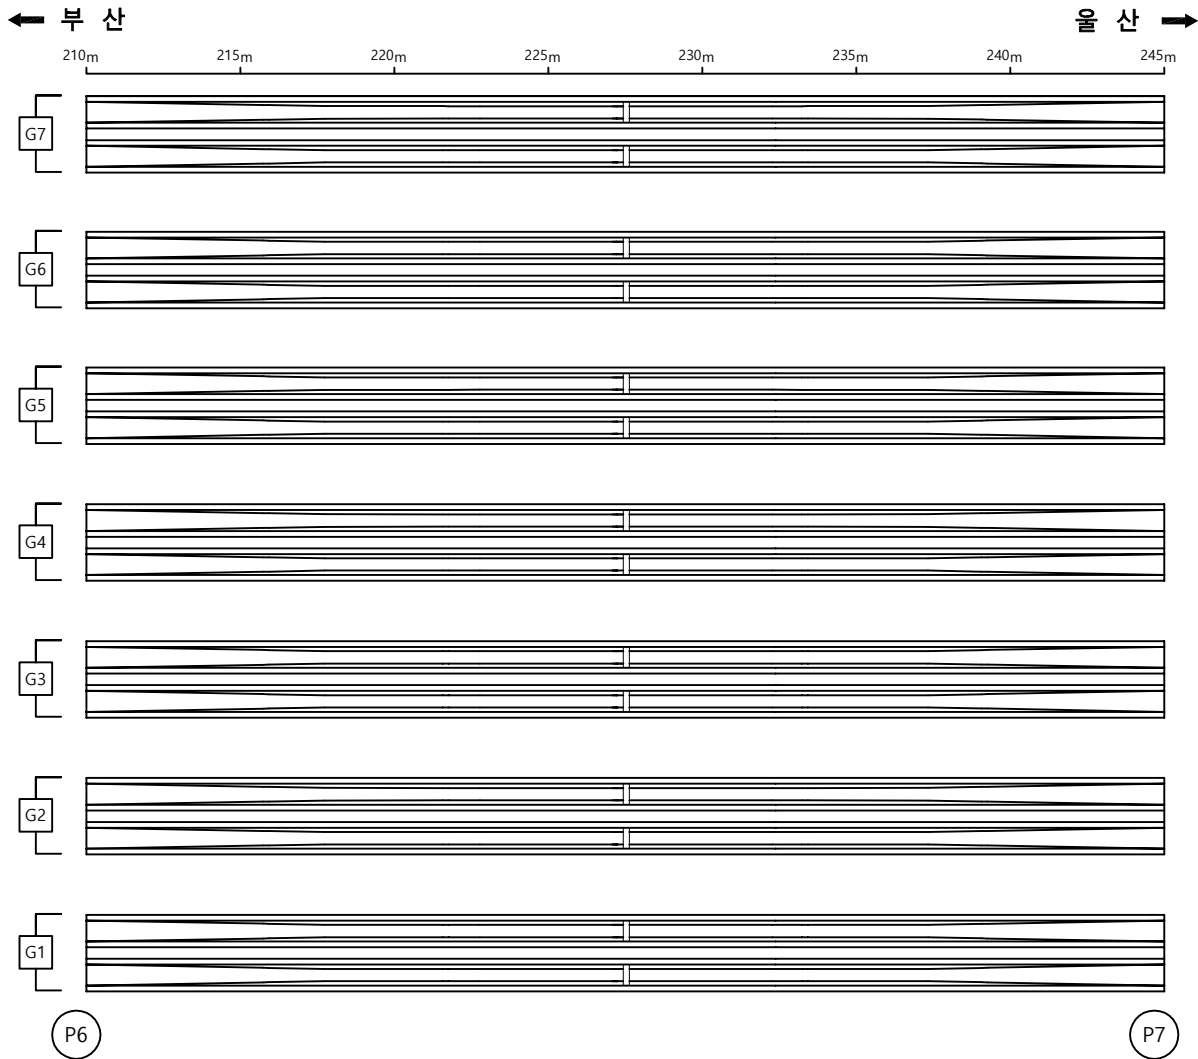

거더 S7										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			성태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

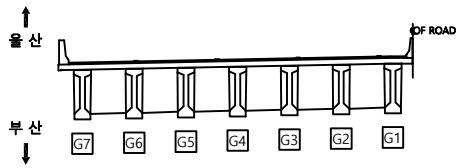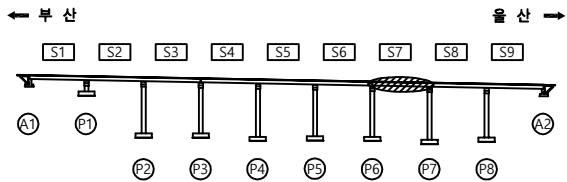


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백택	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	029



삼정천교(부산) 거더 S8

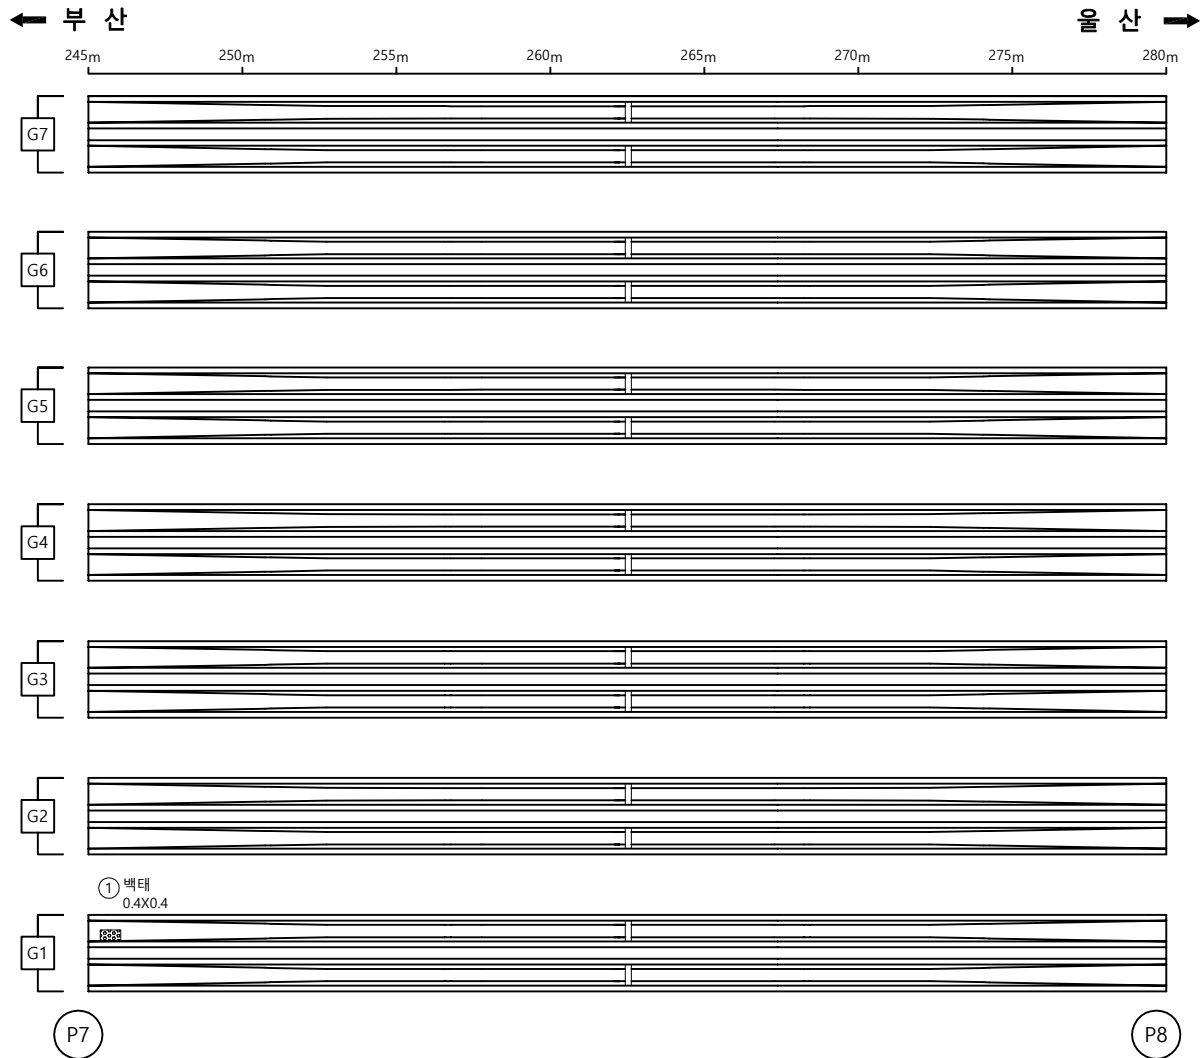

손상물량표


[illegible]

KEY PLAN

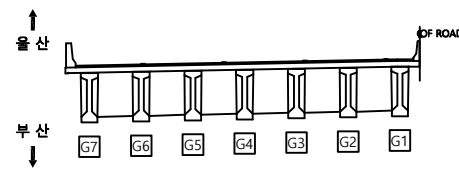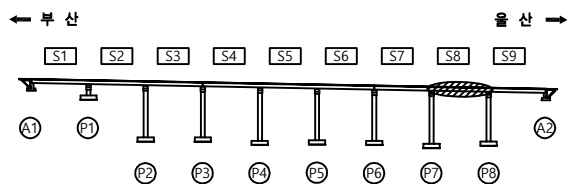

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
민 례	 균열	 재료분리	 오염 변색	 부식	
	 균열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
	 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 030	



삼정천교(부산) 거더 S9

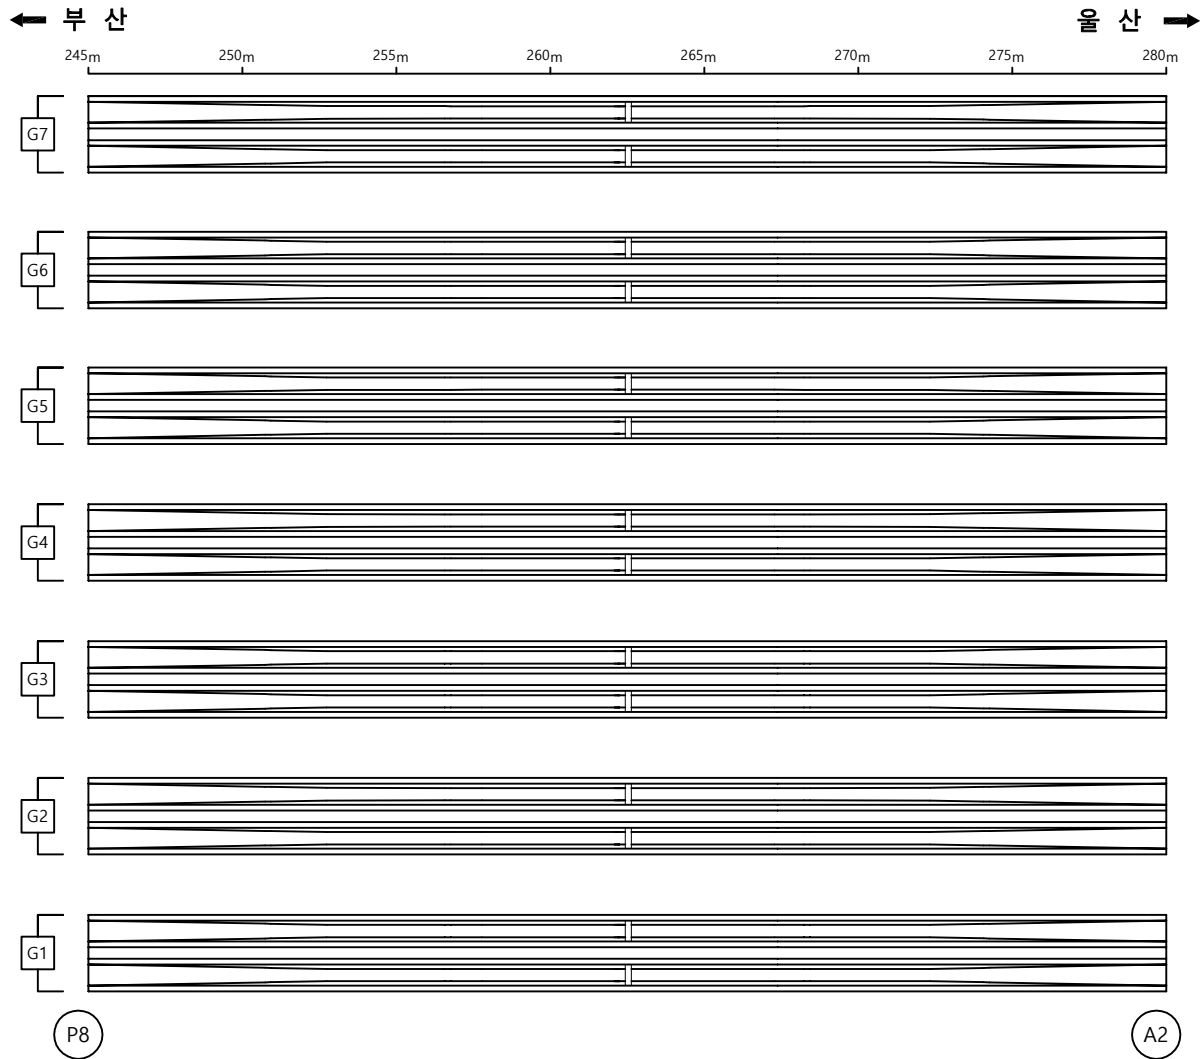

손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

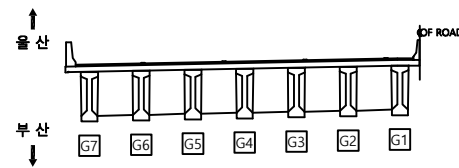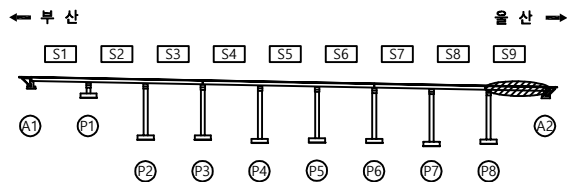


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
별첨	 균열	 재료분리	 오염·변색	 부식	
	 균열부백태	 파손·박리	 세굴	 퇴적	
	 망상균열	 누수·습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 031	

삼정천교(부산) 가로보 S1

울산

P1

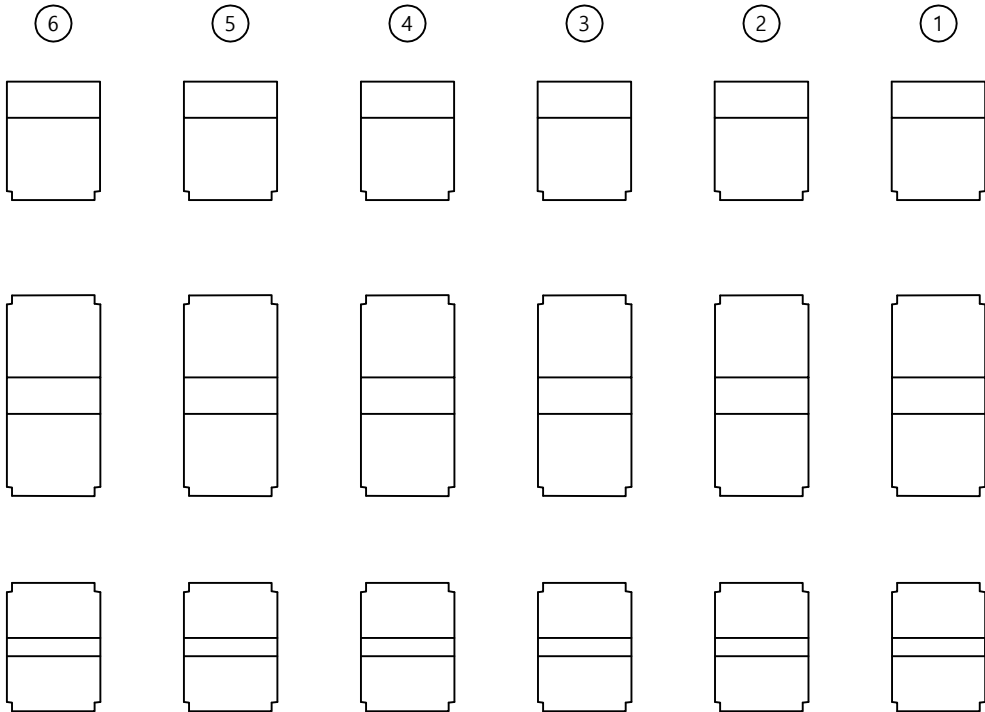

CB1

CB2

CB3

부산

A1



손상물량표

가로보

S1

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상태양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

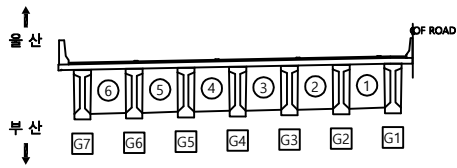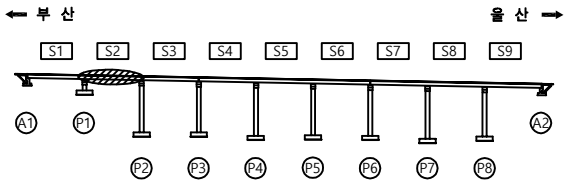

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범례

CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 032

삼정천교(부산) 가로보 S2

울산
↑

P2

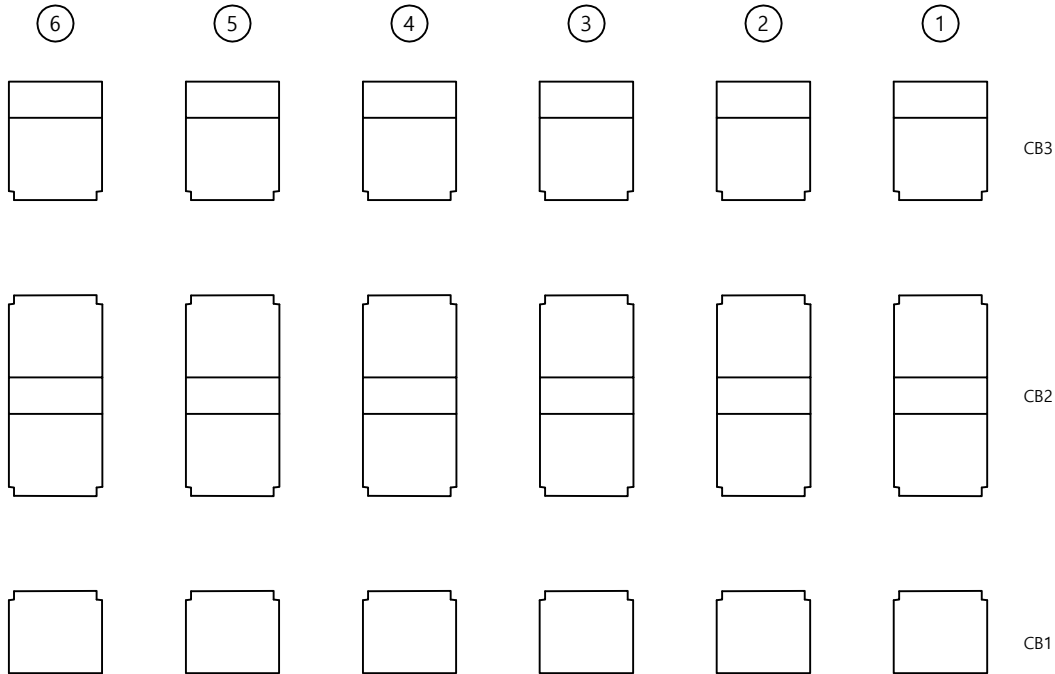

부산
↓

P1



손상물량표

가로보

S2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

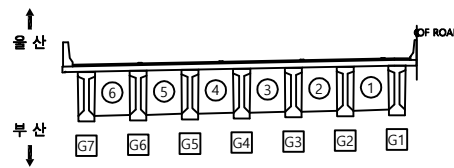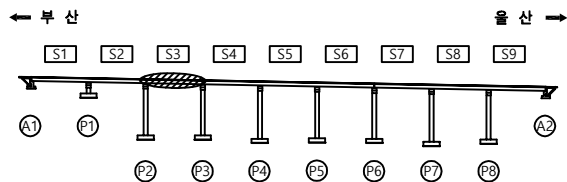

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 033

삼정천교(부산) 가로보 S3

울산
↑


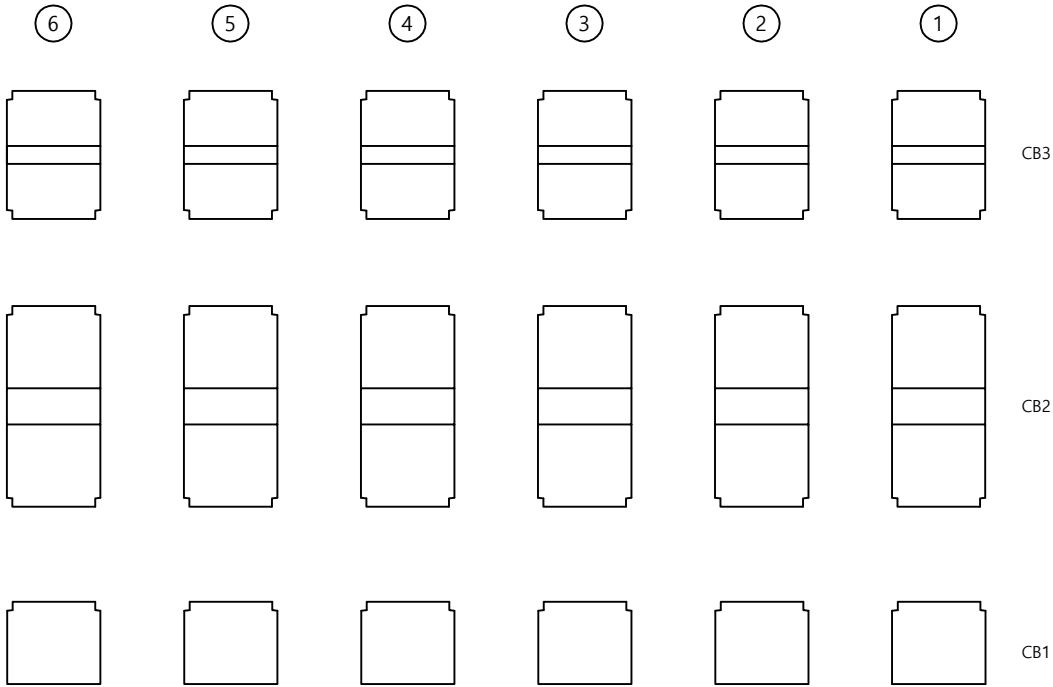


부산
↓

손상물량표

가로보										
S3										
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

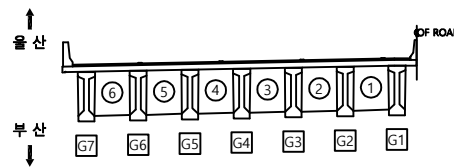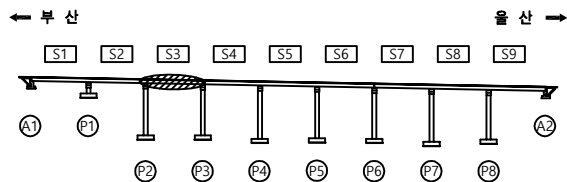

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범례

CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 034

삼정천교(부산) 가로보 S4

울 산

P4

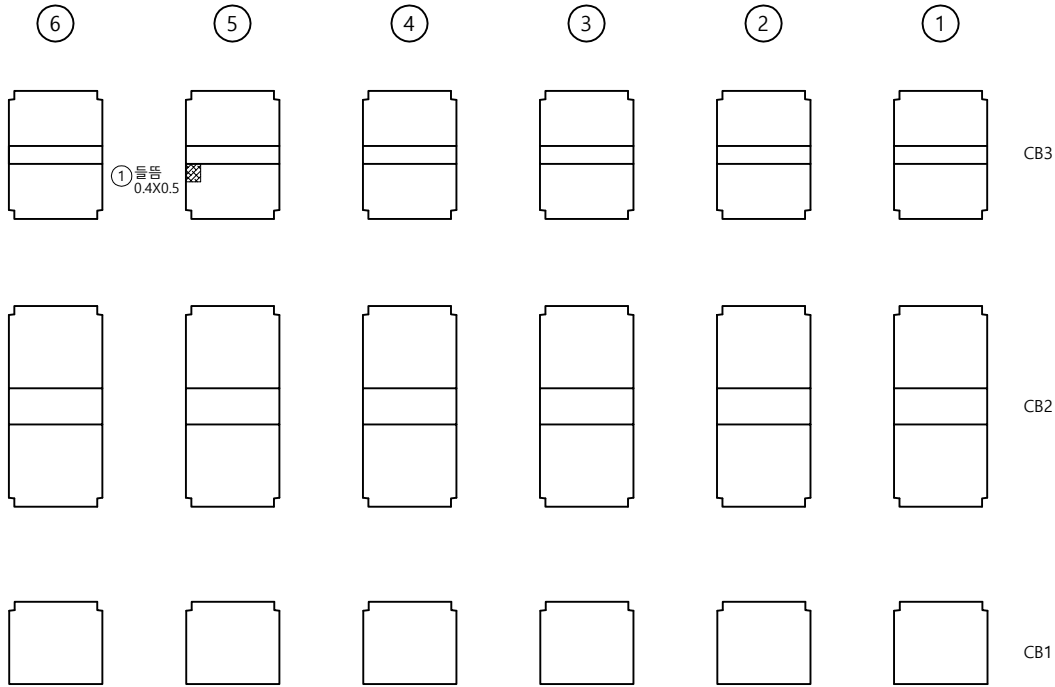

부 산

P3



손 상 물 량 표

가로보

S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	물량	
1	구	가로보	들뜸		0.4	0.5	1	m	0.20	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

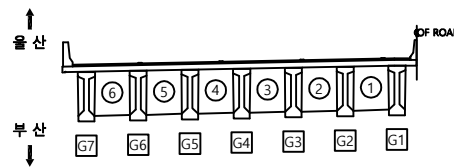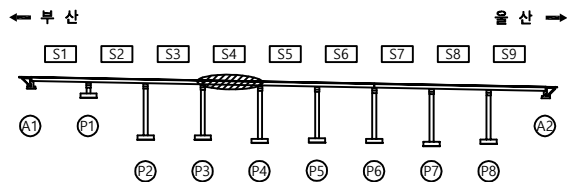

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 035

삼정천교(부산) 가로보 S5

울 산

P5

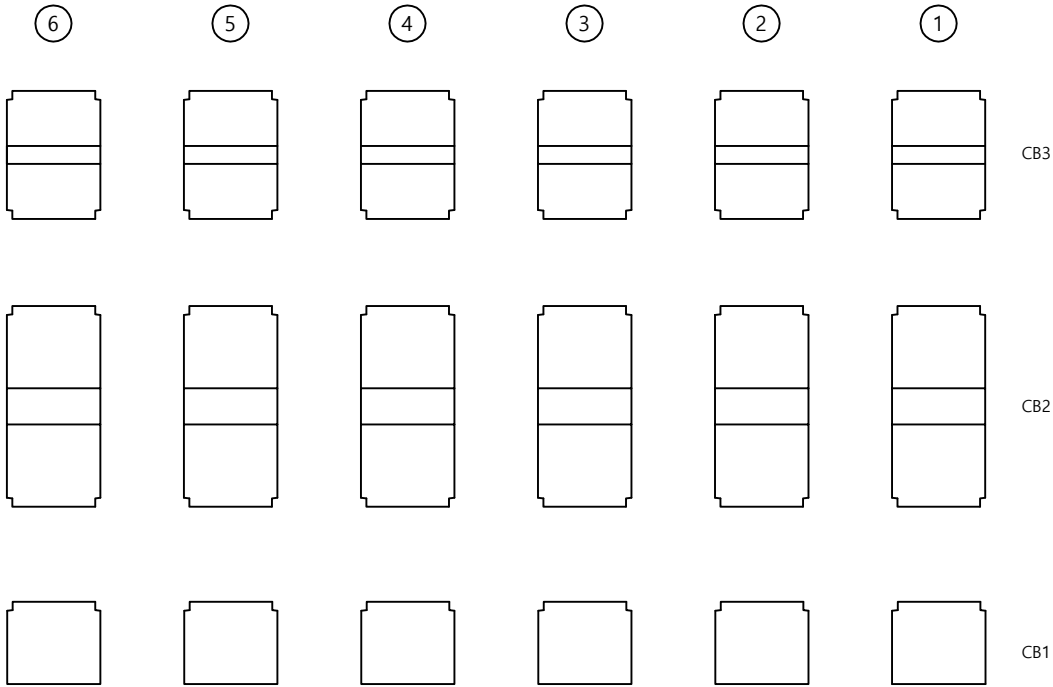



부 산

P4

손 상 물 량 표

가로보										
S5										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


K
E
Y
P
L
A
N

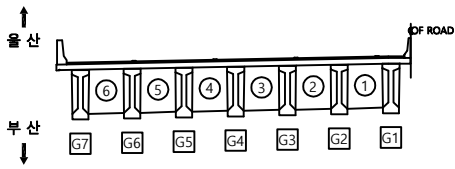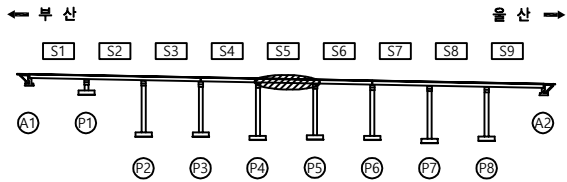

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	036

삼정천교(부산) 가로보 S6

울산
↑

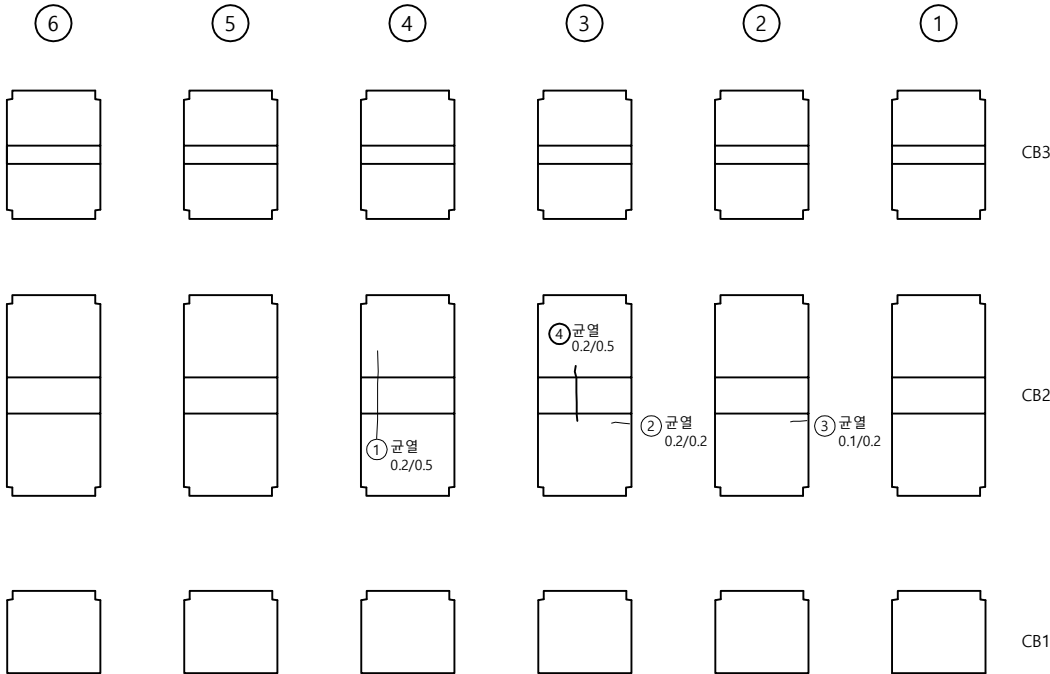

부산
↓



손상물량표

가로보

S6

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	물량	
1	구	가로보	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
2	구	가로보	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
3	구	가로보	균열	0.2	0.2		1	m	0.20	
4	구	가로보	균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

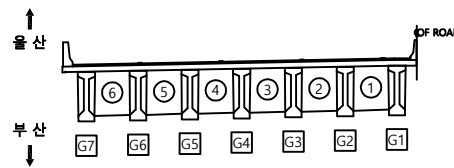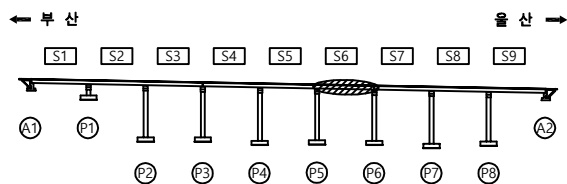

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 037

삼정천교(부산) 가로보 S7

울산
↑

P7

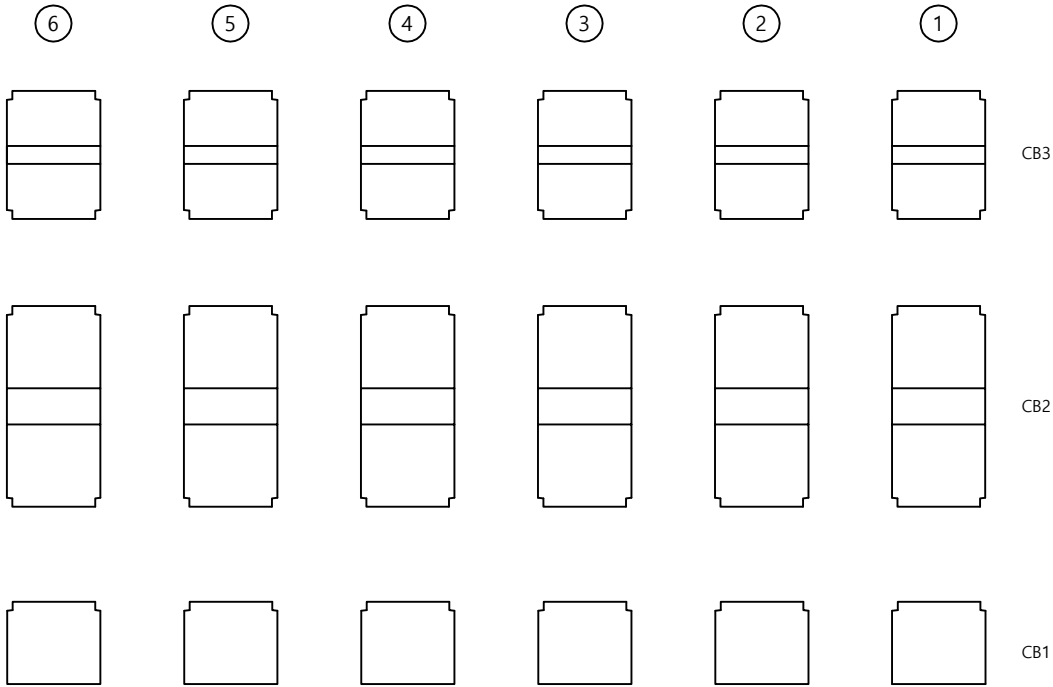

부산
↓

P6



손상물량표

가로보

S7

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상태양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

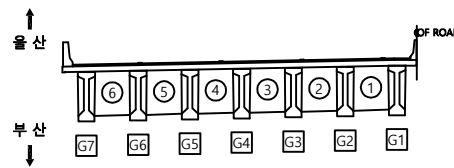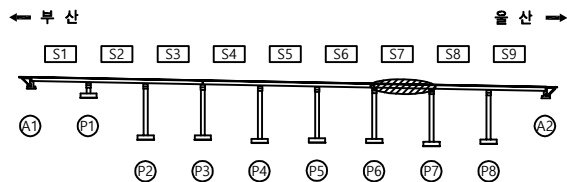

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
파손부백태	파손, 박리	누수, 습윤	세굴	퇴적
망상균열	소성변형	백태	기타	
철근노출		들뜸		No. 038

삼정천교(부산) 가로보 S8

울산


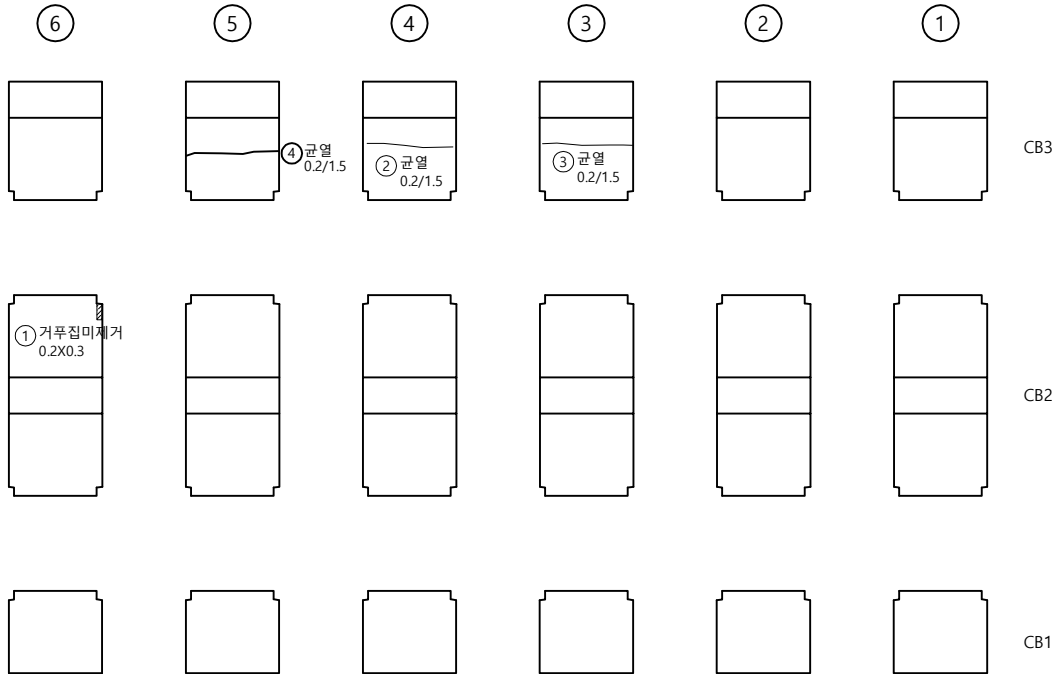


부산

손상물량표

가로보									
S8									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	가로보	거푸집 미제거				1	EA	1.00
2	구	가로보	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
3	구	가로보	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
4	구	가로보	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

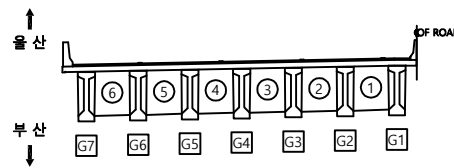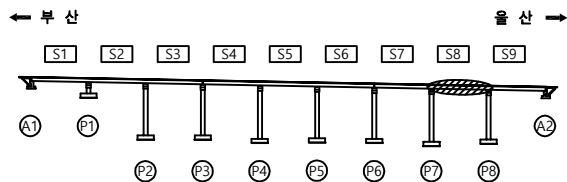

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 039

삼정천교(부산) 가로보 S9

↑
울 산

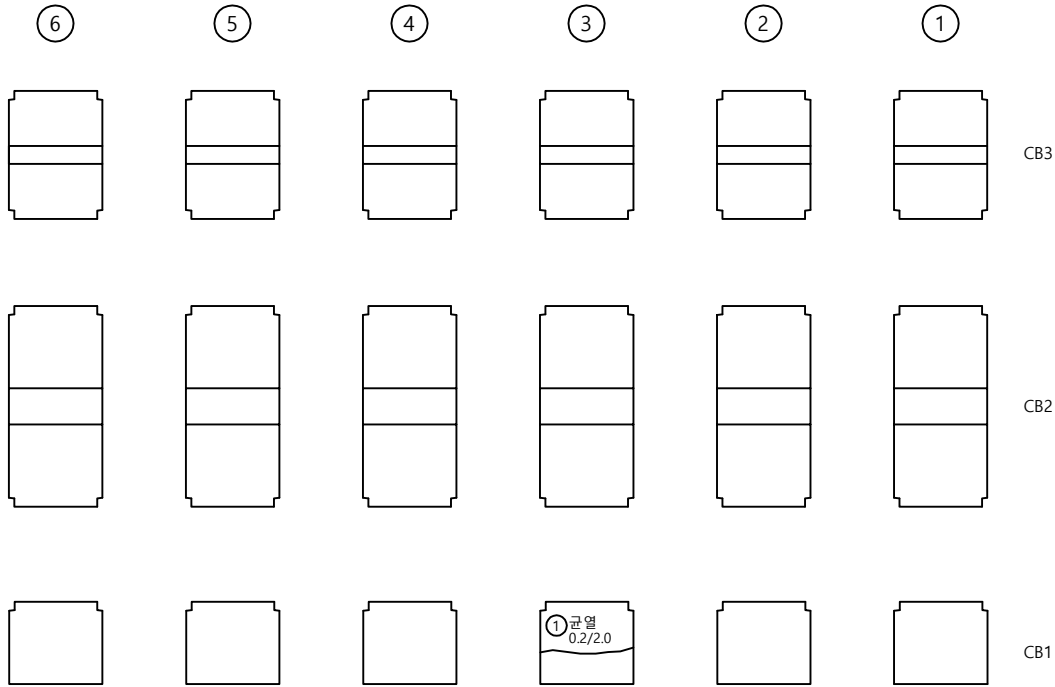

↓
부 산



손 상 물 량 표

가로보

S9

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	가로보	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

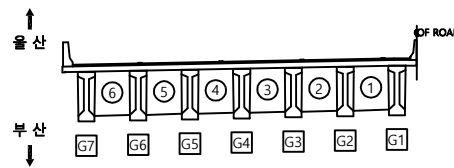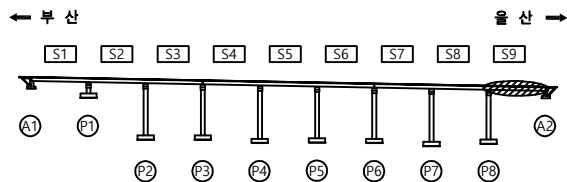



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 040

삼정천교(부산) 교대 A1

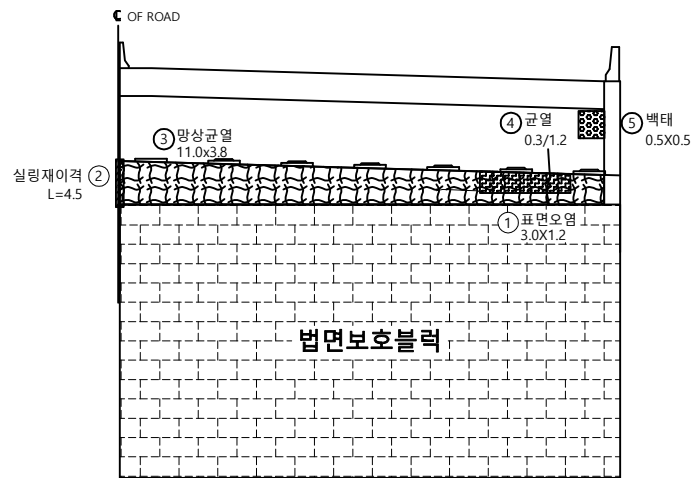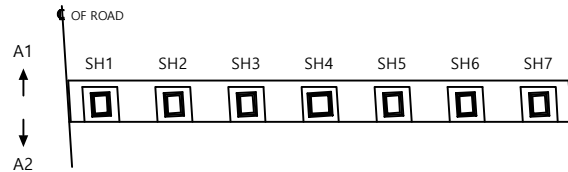

정 면 도

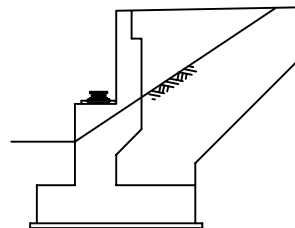


우 측 면

손 상 물 량 표


교대									
A1									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교대	표면		3.0	1.2	1	m ²	3.60
2	구	교대	실링재 이격		4.5		1	m	4.50
3	구	교대	망상균열	0.2	11.0	3.8	1	m ²	41.80
4	신	교대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.2		1	m	1.20
5	신	교대	백태		0.5	0.5	1	m ²	0.25
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

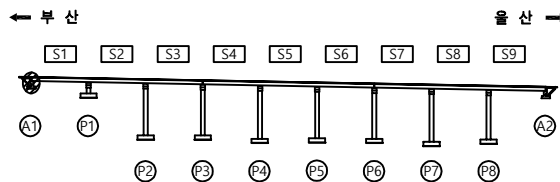

↑
울 산

부 산
↓

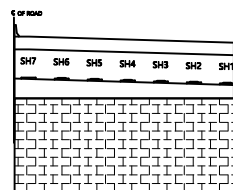

용 역 명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

	균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	균열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No. 041	

삼정천교(부산) 받침장치 A1

④플레이트부식
7EA

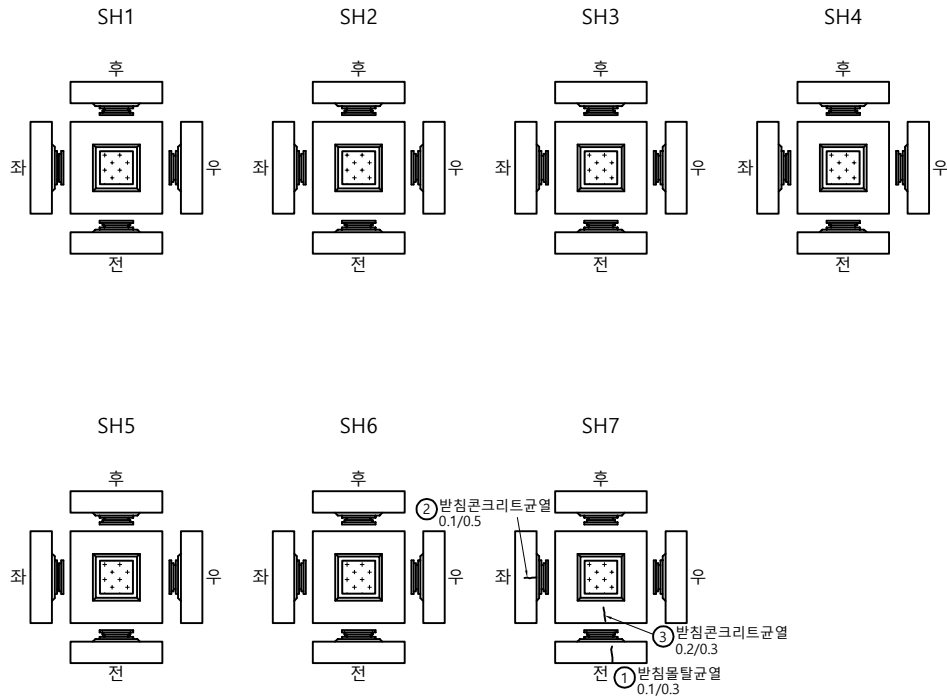


손 상 물 량 표

받침장치

A1


번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.3		1	m	0.30
2	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.5		1	m	0.50
3	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.3		1	m	0.30
4	구	교량받침	플레이트 부식				7	EA	7.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

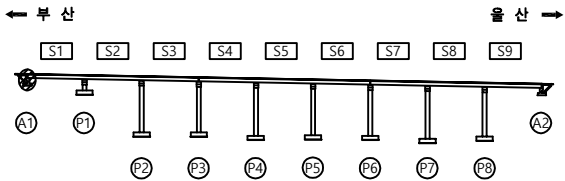

↑
울 산

부 산
↓

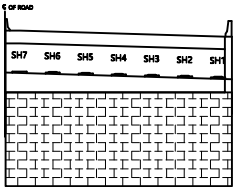


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CV02	균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	균열부백태		파손,박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수,습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	042

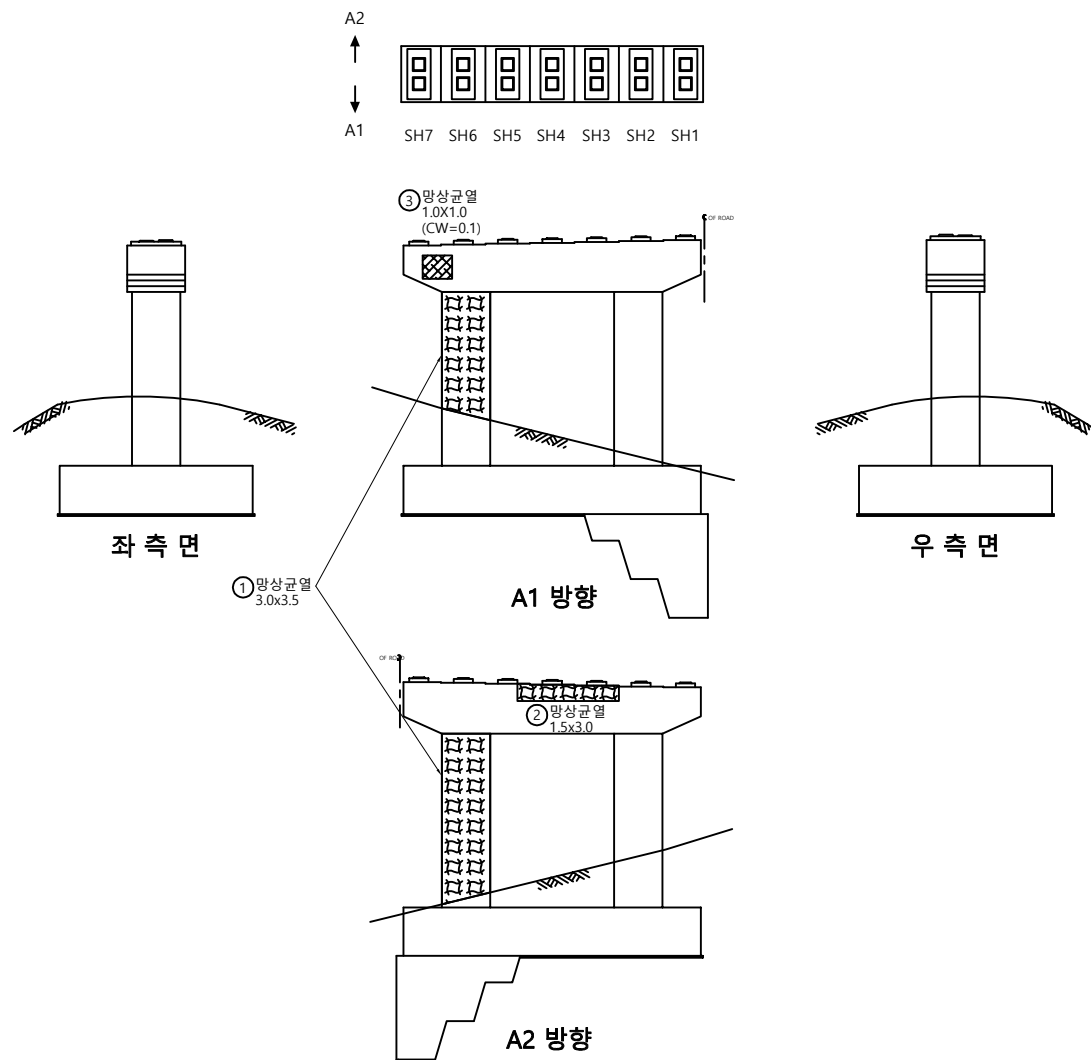


손상물량표

교각

P1


[illegible]

KEY PLAN

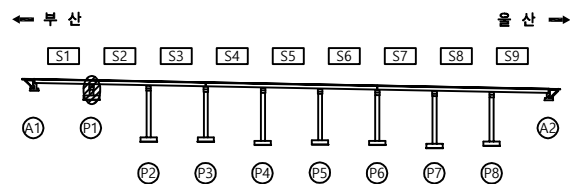

↑
울 산

부 산
↓

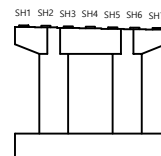


50 51 52

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

표 제		관 열		재료분리		오염, 변색		부식
		리플부착태		파손, 박리		세굴		퇴적
		망상관열		누수, 흡수		백태		기타
		철근노출		소성변형		돌뜸	No. 043	

삼정천교(부산) 받침장치 P1


- ① 고무재밀림
14EA
④ 플레이트부식
2EA

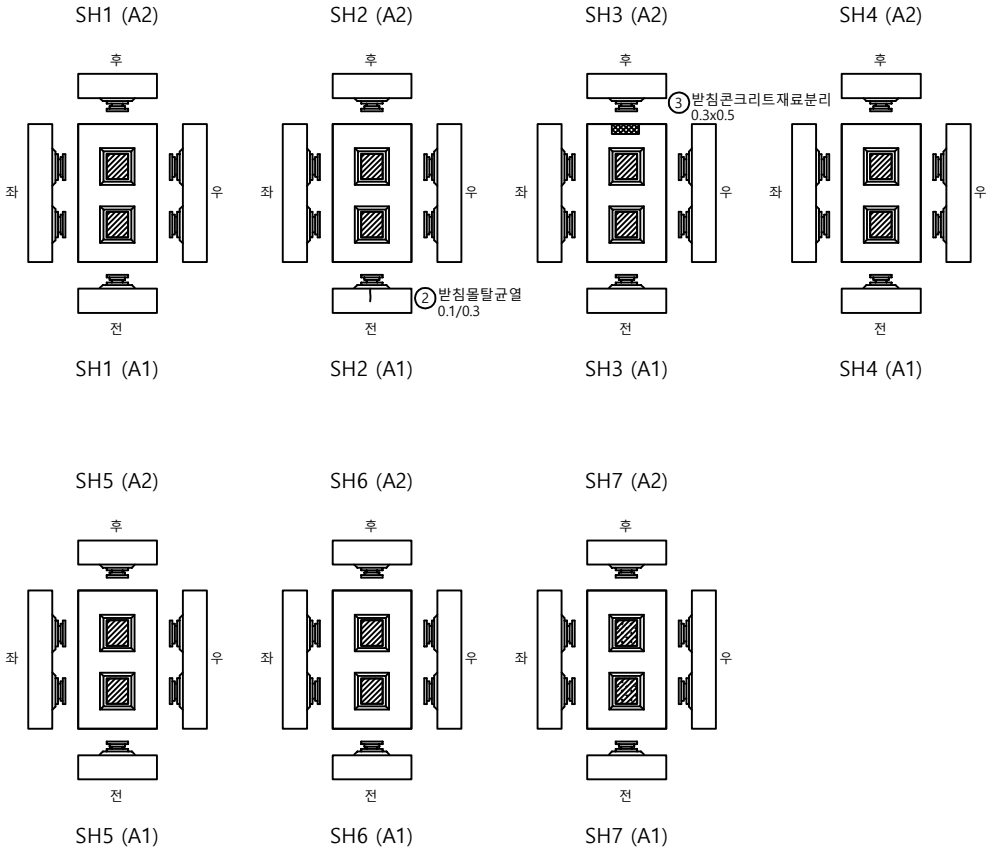


손 상 물 량 표

받침장치									
P1									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	선	교량받침	단상패드 밀림				14	EA	14.00
2	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.3		1	m	0.30
3	구	교량받침	받침콘크리트 재료분리		0.3	0.5	1	m²	0.15
4	구	교량받침	플레이트 부식				2	EA	2.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


K
E
Y
P
L
A
N

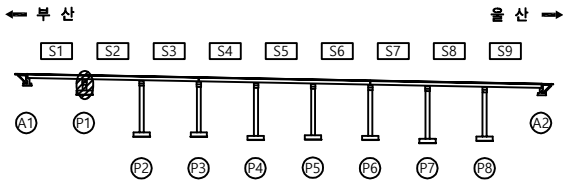

↑
울 산
↓
부 산

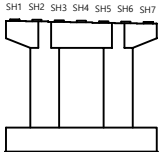


용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	☐ 0.2 균 열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부 식	
	☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세 굴	▨ 퇴 적	
	☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백 태	▨ 기 타	
	☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들 뜸	No.	044

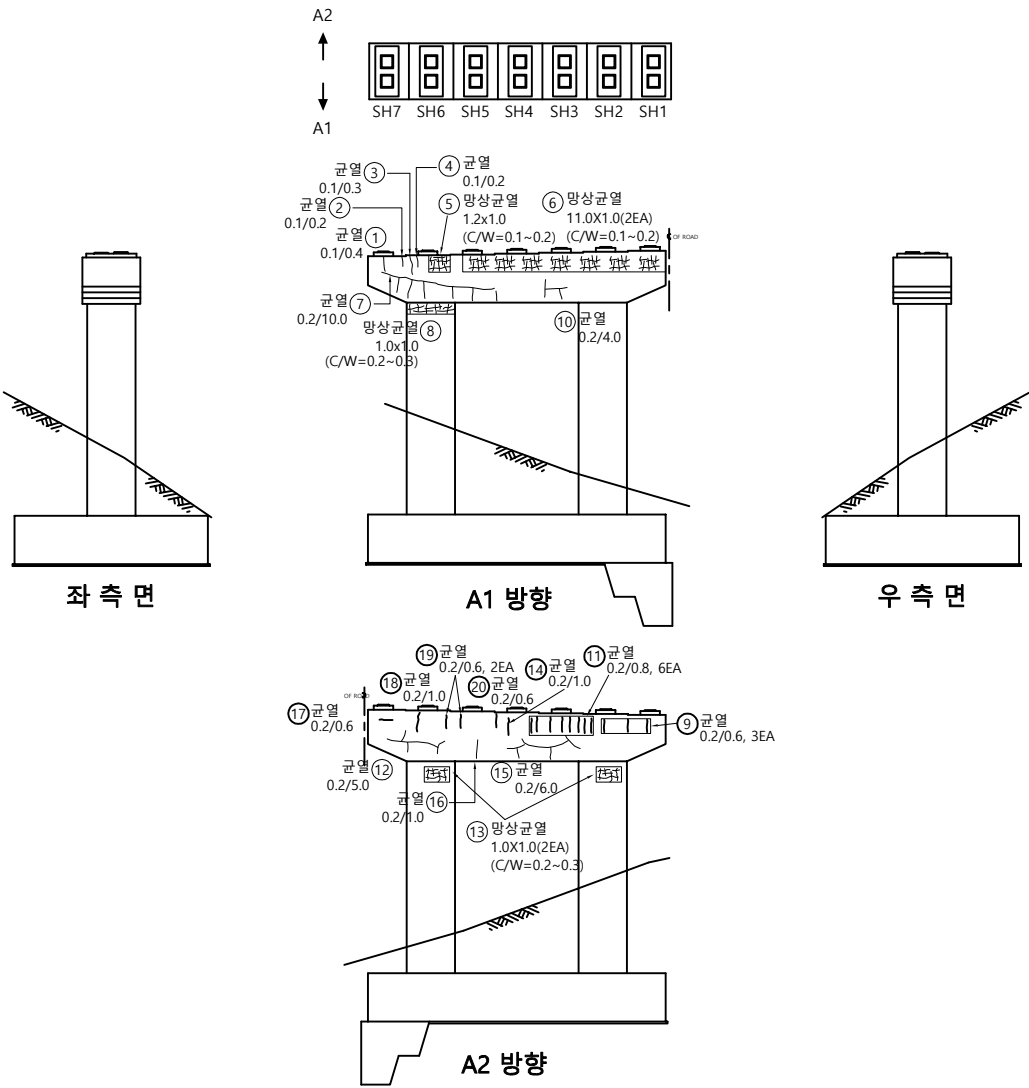


교각									
P2									
번호	신/구	부채명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	균열	0.1	0.4		1	m	0.40
2	구	교각	균열	0.1	0.2		1	m	0.20
3	구	교각	균열	0.1	0.3		1	m	0.30
4	구	교각	균열	0.1	0.2		1	m	0.20
5	구	교각	망상균열	0.2	1.2	1.0	1	m ²	1.20
6	구	교각	망상균열	0.2	11.0	1.0	1	m ²	11.00
7	구	교각	균열	0.2	10.0		1	m	10.00
8	구	교각	망상균열	0.2	1.0	1.0	1	m ²	1.00
9	구	교각	균열	0.2	0.6		3	m	1.80
10	구	교각	균열	0.2	4.0		1	m	4.00
11	구	교각	균열	0.2	0.8		6	m	4.80
12	구	교각	균열	0.2	5.0		1	m	5.00
13	구	교각	망상균열	0.2	1.0	1.0	2	m ²	2.00
14	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
15	구	교각	균열	0.2	6.0		1	m	6.00
16	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
17	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
18	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
19	구	교각	균열	0.2	0.6		2	m	1.20
20	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY
PLAN

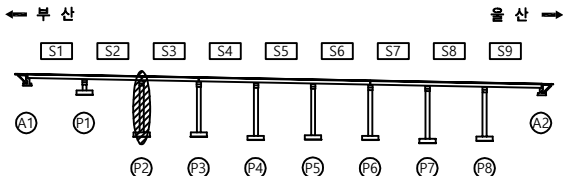

울 산
부 산

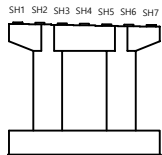


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	045

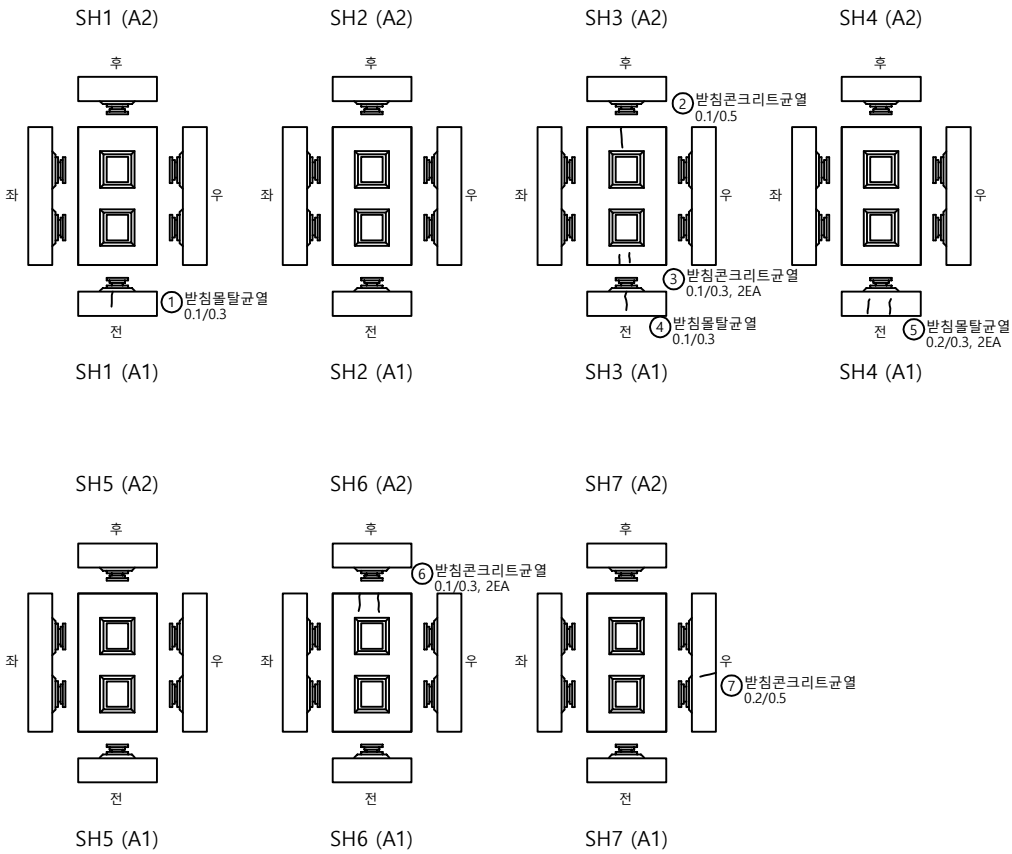


받침장치										
P2										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	받침돌탈 균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
2	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.5		1	m	0.50	
3	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		2	m	0.60	
4	구	교량받침	받침돌탈 균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
5	구	교량받침	받침돌탈 균열	0.2	0.3		2	m	0.60	
6	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		2	m	0.60	
7	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

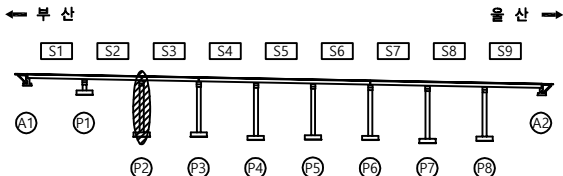


↑
울 산

↓
부 산

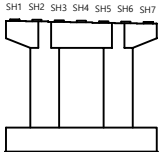


용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	☐ 0.2 균 열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부 식	
	☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세 굴	▨ 퇴 적	
	☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백 태	▨ 기 타	
	☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들 뜸	No.	046

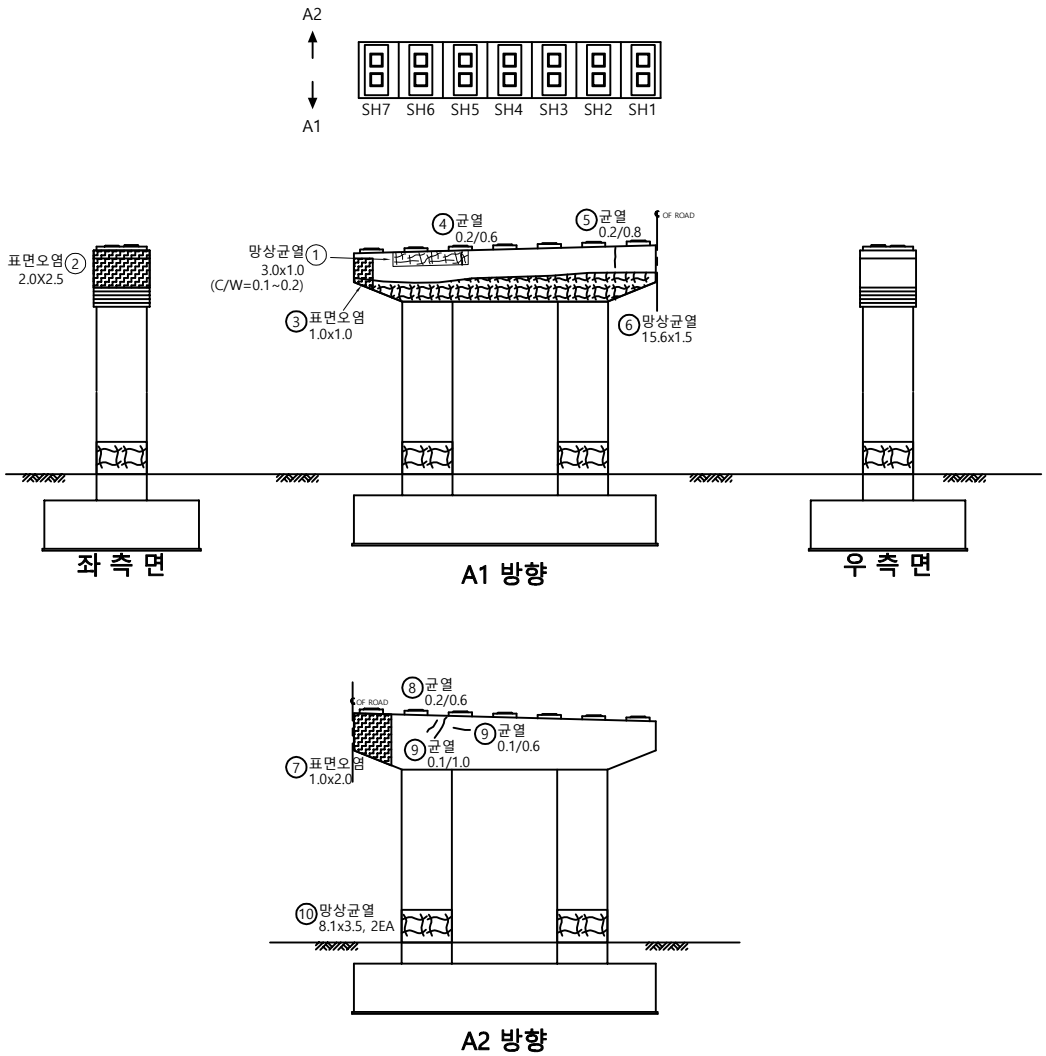


손상물량표

교각									
P3									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	망상균열	0.2	3.0	1.0	1	㎡	3.00
2	구	교각	표면오염		2.0	2.5	1	㎡	5.00
3	구	교각	표면오염		1.0	1.0	1	㎡	1.00
4	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
5	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
6	구	교각	망상균열	0.2	15.6	1.5	1	㎡	23.40
7	구	교각	표면오염		1.0	2.0	1	㎡	2.00
8	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
9	구	교각	균열	0.1	0.6		1	m	0.60
10	구	교각	망상균열	0.2	8.1	3.5	2	㎡	56.70
11	신	교각	균열	0.1	1.0		1	m	1.00
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

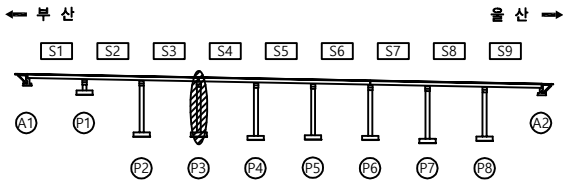

울 산
부 산

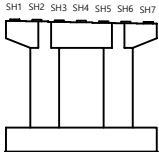

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	047


삼정천교(부산) 받침장치 P3

손 상 물 량 표


받침장치

P3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
2	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
3	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
4	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		2	m	0.20	
5	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		2	m	0.40	
6	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		2	m	0.60	
7	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.3		2	m	0.60	
8	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		2	m	0.60	
9	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		2	m	0.60	
10	구	교량받침	플레이트 부식				1	EA	1.00	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

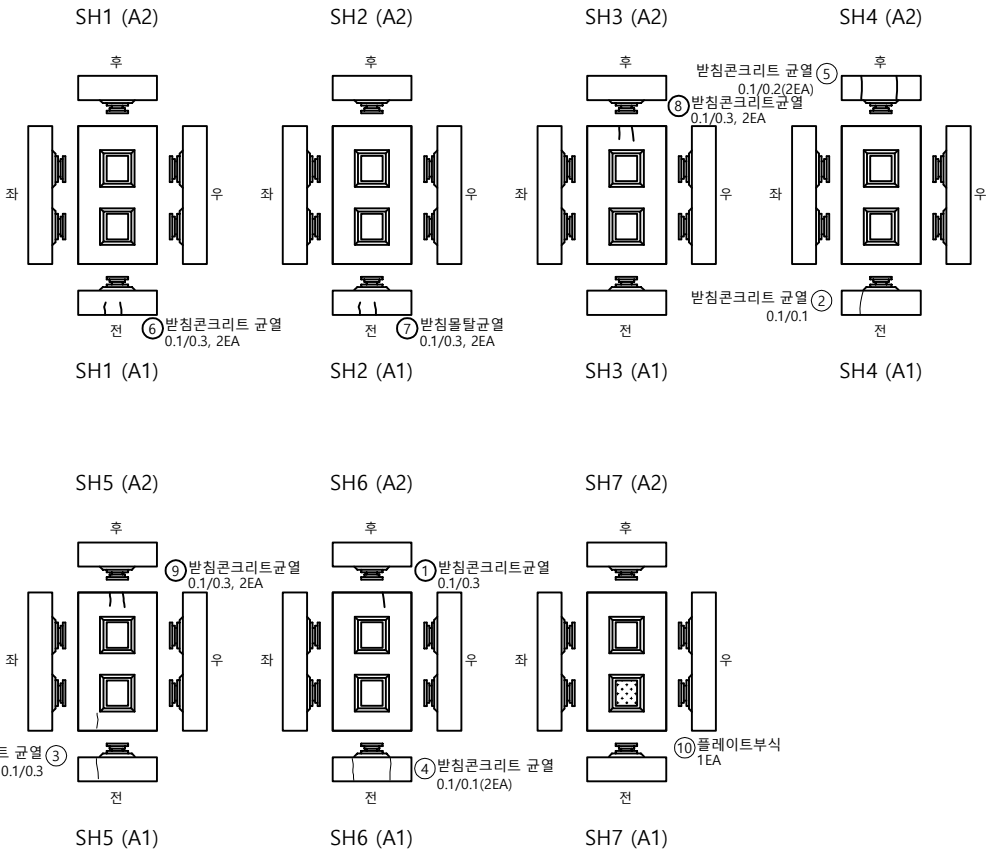


K
E
Y
P
L
A
N

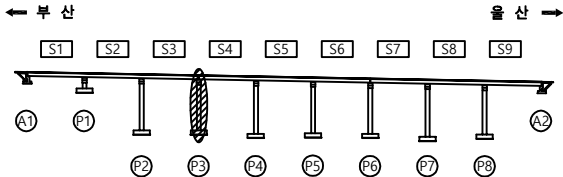

↑
울 산

부 산
↓

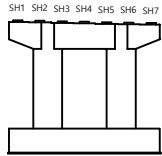


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

☐ CW 0.2	균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
☐ 균열부백태		▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
☐ 망상균열		▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타
☐ 철근노출		▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 048

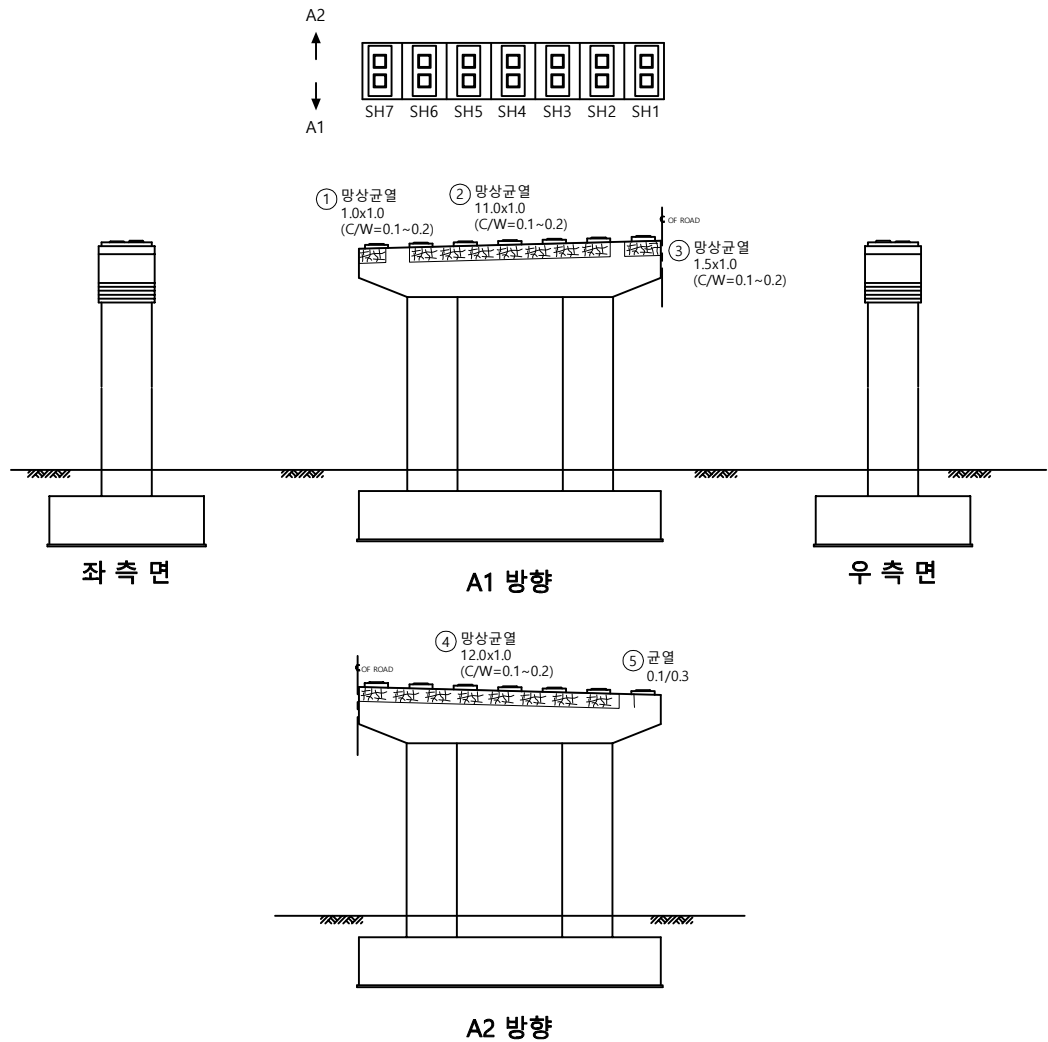


교각										
P4										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교각	망상균열	0.2	1.0	1.0	1	㎡	1.00	
2	구	교각	망상균열	0.2	11.0	1.0	1	㎡	11.00	
3	구	교각	망상균열	0.2	1.5	1.0	1	㎡	1.50	
4	구	교각	망상균열	0.2	12.0	1.0	1	㎡	12.00	
5	구	교각	균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

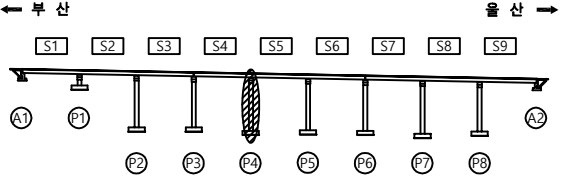

울산
부산

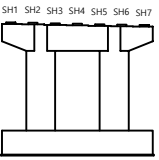

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	☐ CW 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식	
	☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적	
	☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	☐ 백태	▨ 기타	
	☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No.	049


삼정천교(부산) 받침장치 P4

손 상 물 량 표


받침장치

P4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		2	m	0.20	
2	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
3	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
4	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
5	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		2	m	0.20	
6	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		2	m	0.20	
7	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		2	m	0.60	
8	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		2	m	0.60	
9	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
10	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
11	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
12	구	교량받침	받침물탈 균열	0.2	0.2		2	m	0.40	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

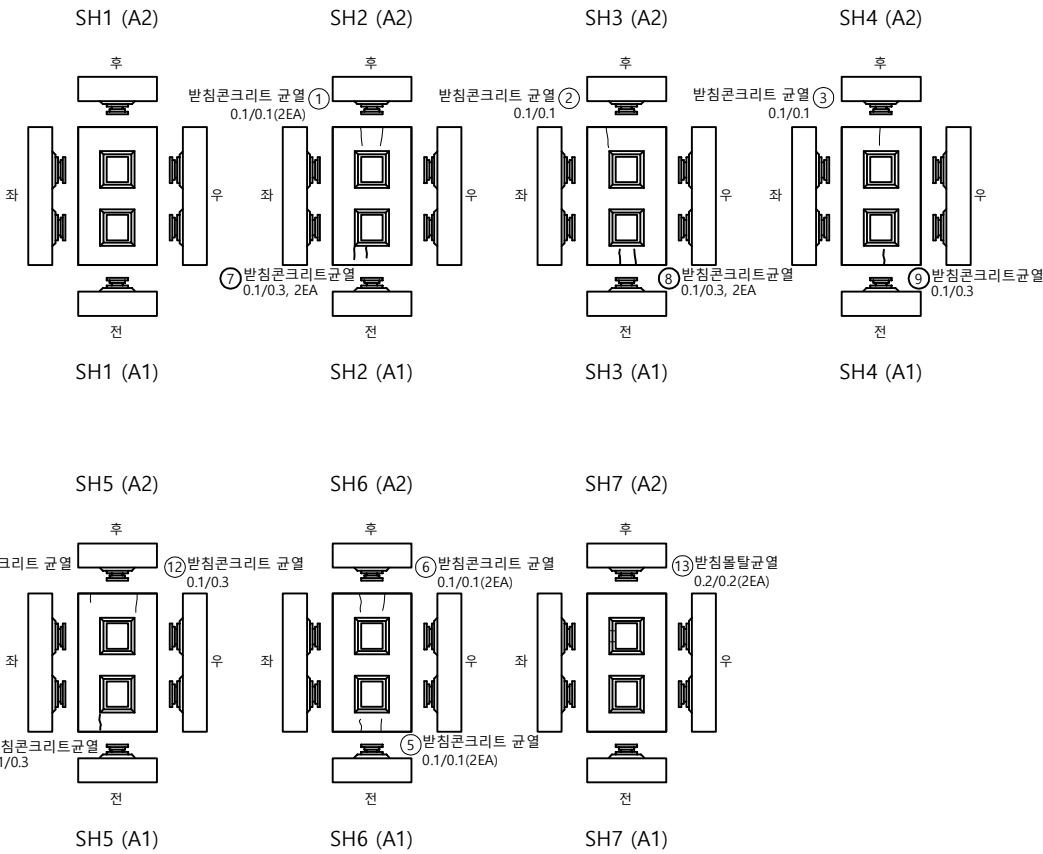


K
E
Y
P
L
A
N

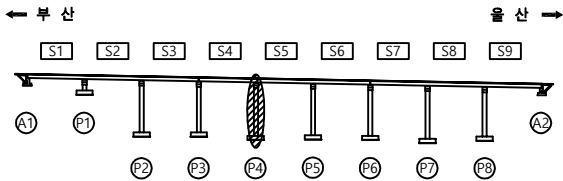

↑
울 산

부 산
↓

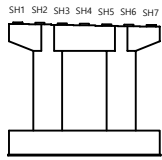


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

◻ 0.2 균 열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부 식
◻ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세 굴	▨ 퇴 적
◻ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백 태	▨ 기 타
◻ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들 뜸	No. 050

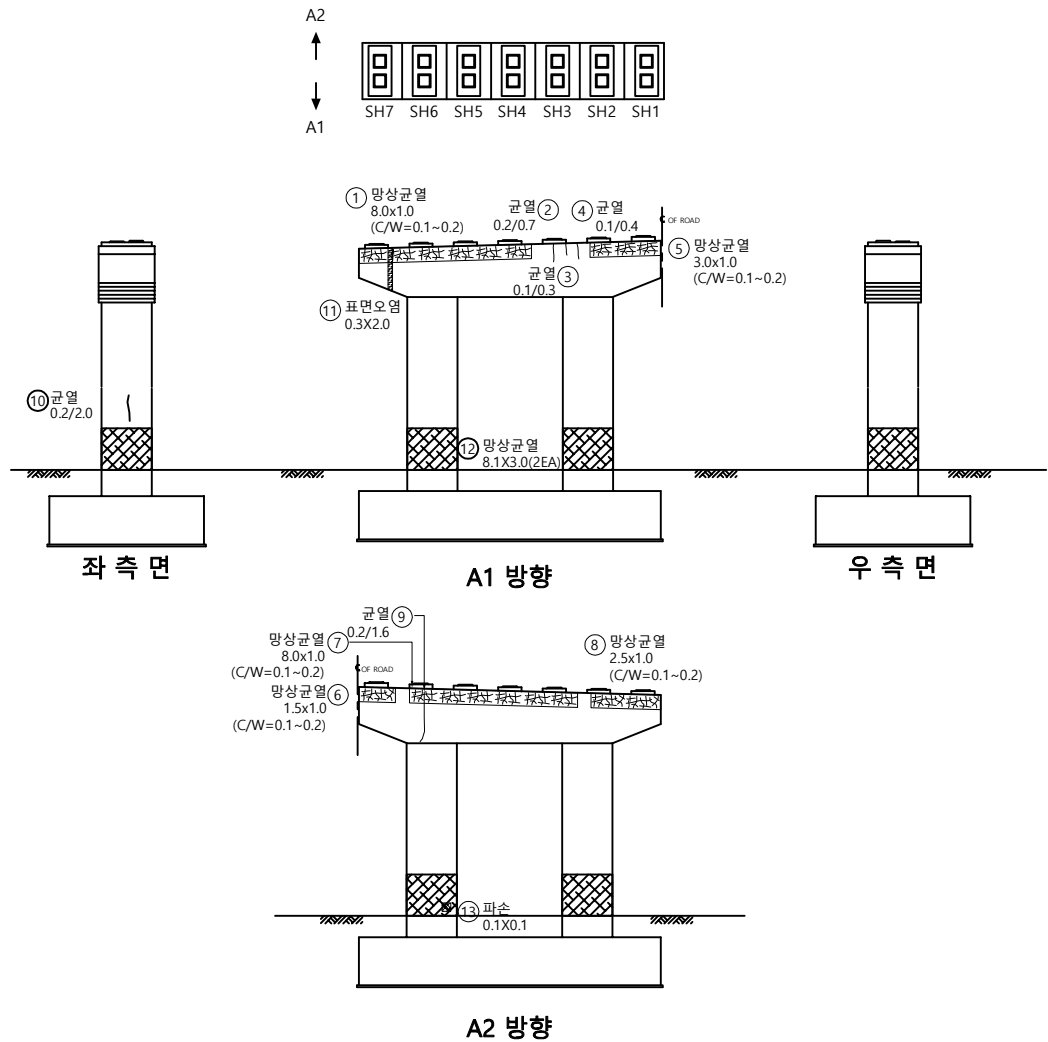


교각										
P5										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	망상균열	0.2	8.0	1.0	1	㎡	8.00	
2	구	교각	균열	0.2	0.7		1	m	0.70	
3	구	교각	균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
4	구	교각	균열	0.1	0.4		1	m	0.40	
5	구	교각	망상균열	0.2	3.0	1.0	1	㎡	3.00	
6	구	교각	망상균열	0.2	1.5	1.0	1	㎡	1.50	
7	구	교각	망상균열	0.2	8.0	1.0	1	㎡	8.00	
8	구	교각	망상균열	0.2	2.5	1.0	1	㎡	2.50	
9	구	교각	균열	0.2	1.6		1	m	1.60	
10	구	교각	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
11	구	교각	표면오염		0.2	2.0	1	㎡	0.40	
12	신	교각	망상균열	0.2	8.1	3.0	2	㎡	48.60	
13	구	교각	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

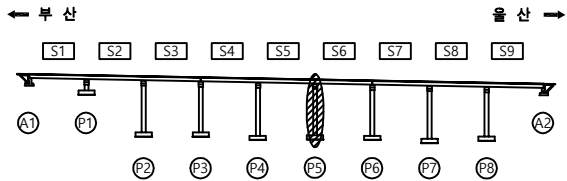

↑
울 산

부 산
↓

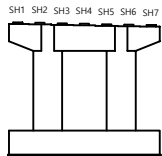

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	☐ 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식	
	☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적	
	☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	☐ 백태	▨ 기타	
	☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No.	051


삼정천교(부산) 받침장치 P5

손 상 물 량 표


받침장치

P5


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		2	m	0.20	
2	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
3	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
4	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
5	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
6	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.1		1	m	0.10	
7	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
8	구	교량받침	받침음탈 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
9	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		2	m	0.20	
10	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
11	신	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		2	m	0.20	
12	신	교량받침	받침음탈 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
13	신	교량받침	받침음탈 파손			0.1	1	m	0.01	
14	신	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		2	m	0.20	
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

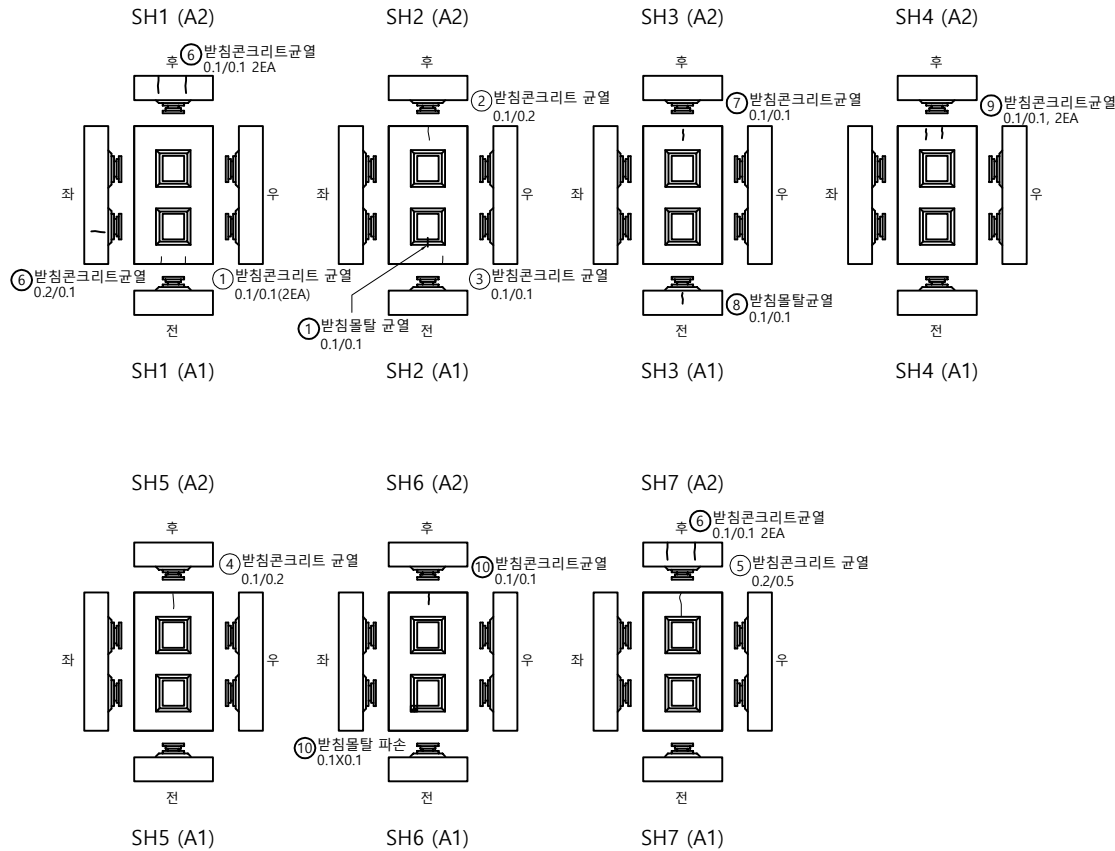

KEY
PLAN

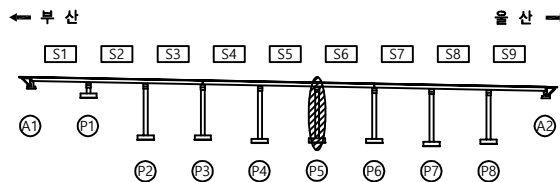

올 산
부 산

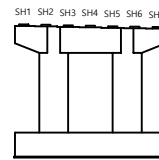


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

① 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 052

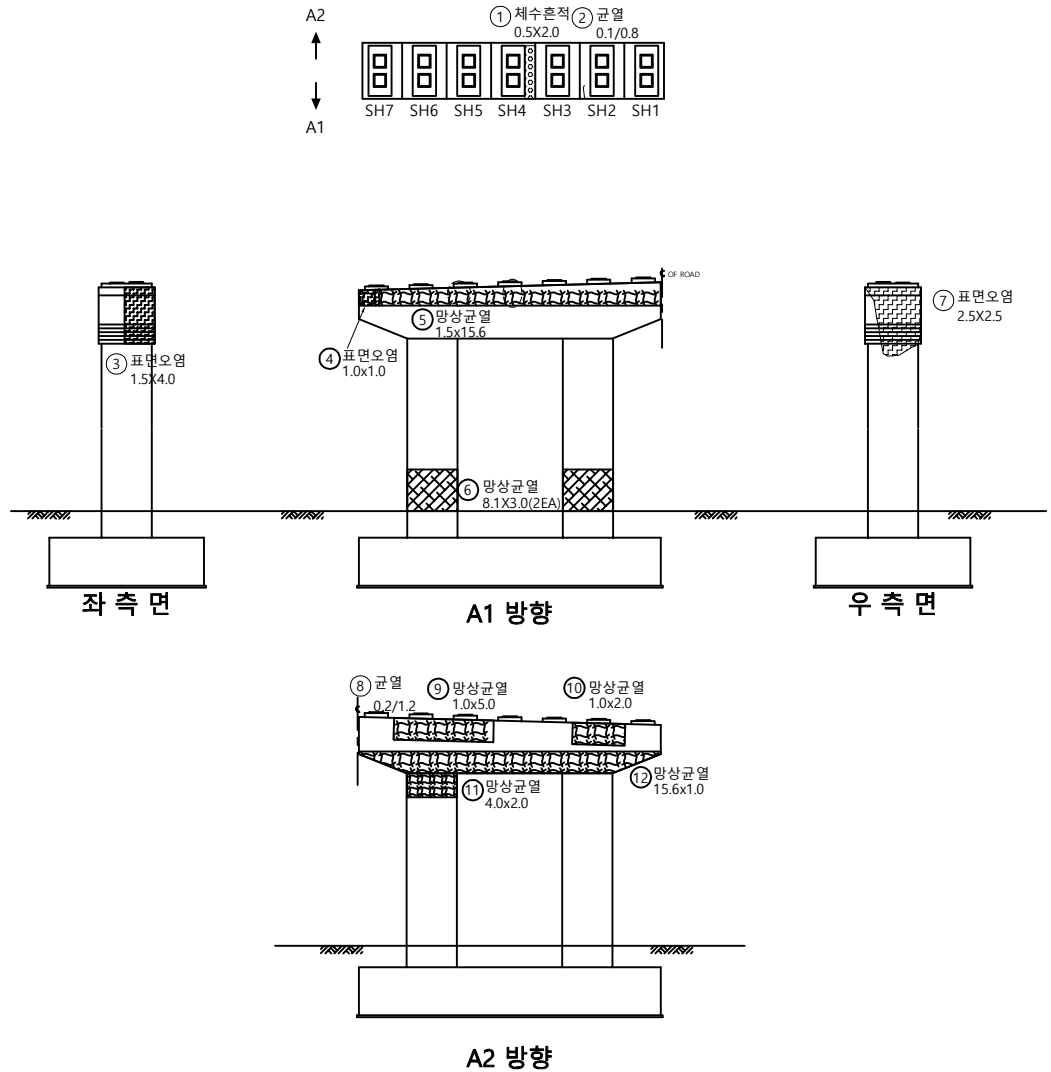


교각										
P6										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교각	체수흔적		0.5	2.0	1	㎡	1.00	
2	구	교각	균열	0.1	0.8		1	m	0.80	
3	구	교각	표면오염		1.5	4.0	1	㎡	6.00	
4	신	교각	표면오염		1.0	1.0	1	㎡	1.00	
5	구	교각	망상균열	0.2	1.5	15.6	1	㎡	23.40	
6	신	교각	망상균열	0.2	8.1	3.0	2	㎡	48.60	
7	구	교각	표면오염		2.5	2.5	1	㎡	6.25	
8	구	교각	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
9	구	교각	망상균열	0.2	1.0	5.0	1	㎡	5.00	
10	구	교각	망상균열	0.2	1.0	2.0	1	㎡	2.00	
11	구	교각	망상균열	0.2	4.0	2.0	1	㎡	8.00	
12	구	교각	망상균열	0.2	15.6	1.0	1	㎡	15.60	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

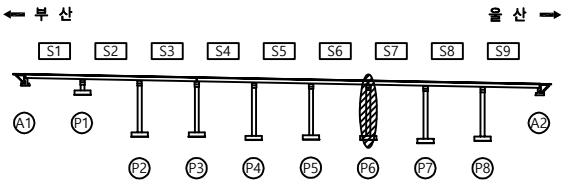


울산
부산

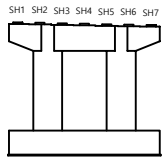

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	☐ 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식	
	☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적	
	☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	☐ 백태	▨ 기타	
	☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No.	053

삼정천교(부산) 받침장치 P6

① 플레이트부식
4EA

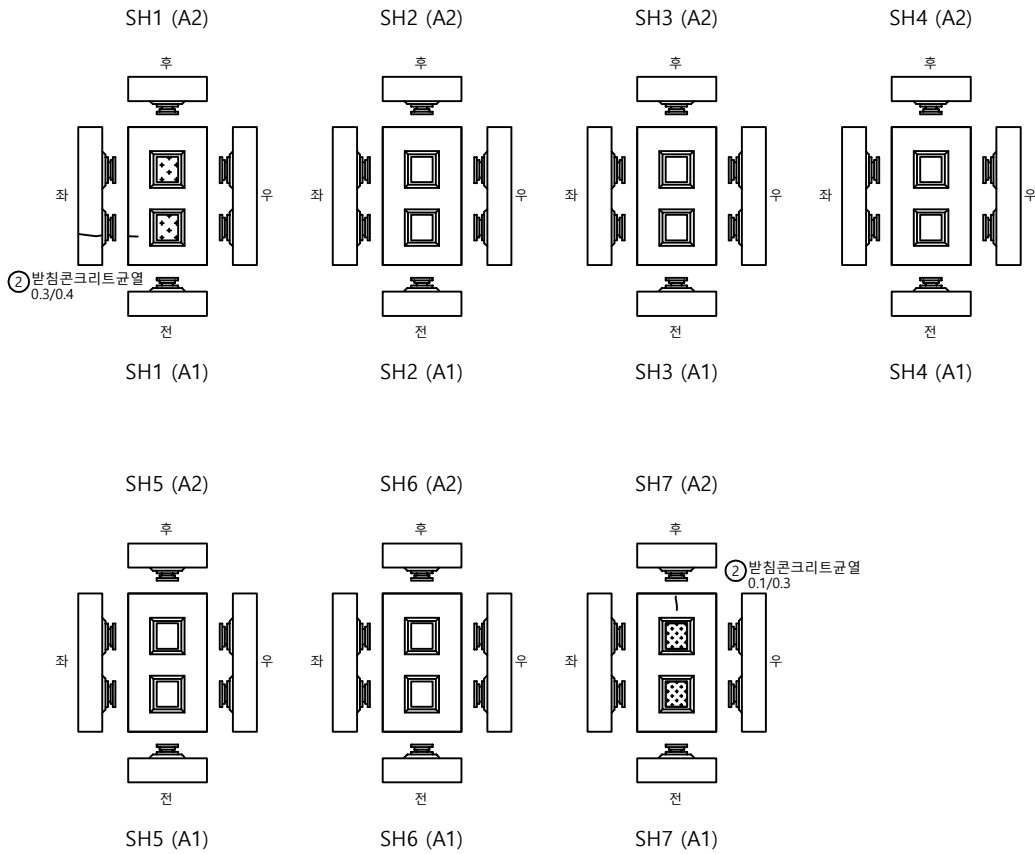


손 상 물 량 표

받침장치

P5


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	신	교량받침	플레이트 부식				4	EA	4.00	
2	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
3	신	교량받침	받침콘크리트 균열	0.3	0.4		1	m	0.40	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

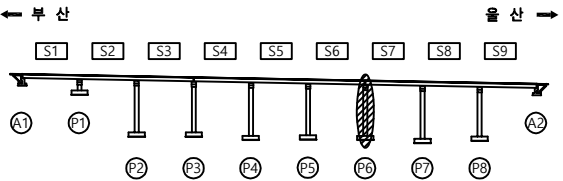


↑
울 산

부 산
↓

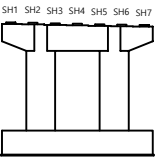


용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	① 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	② 균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
	③ 망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
	④ 철근노출	소성변형	들 뜸	No.	054

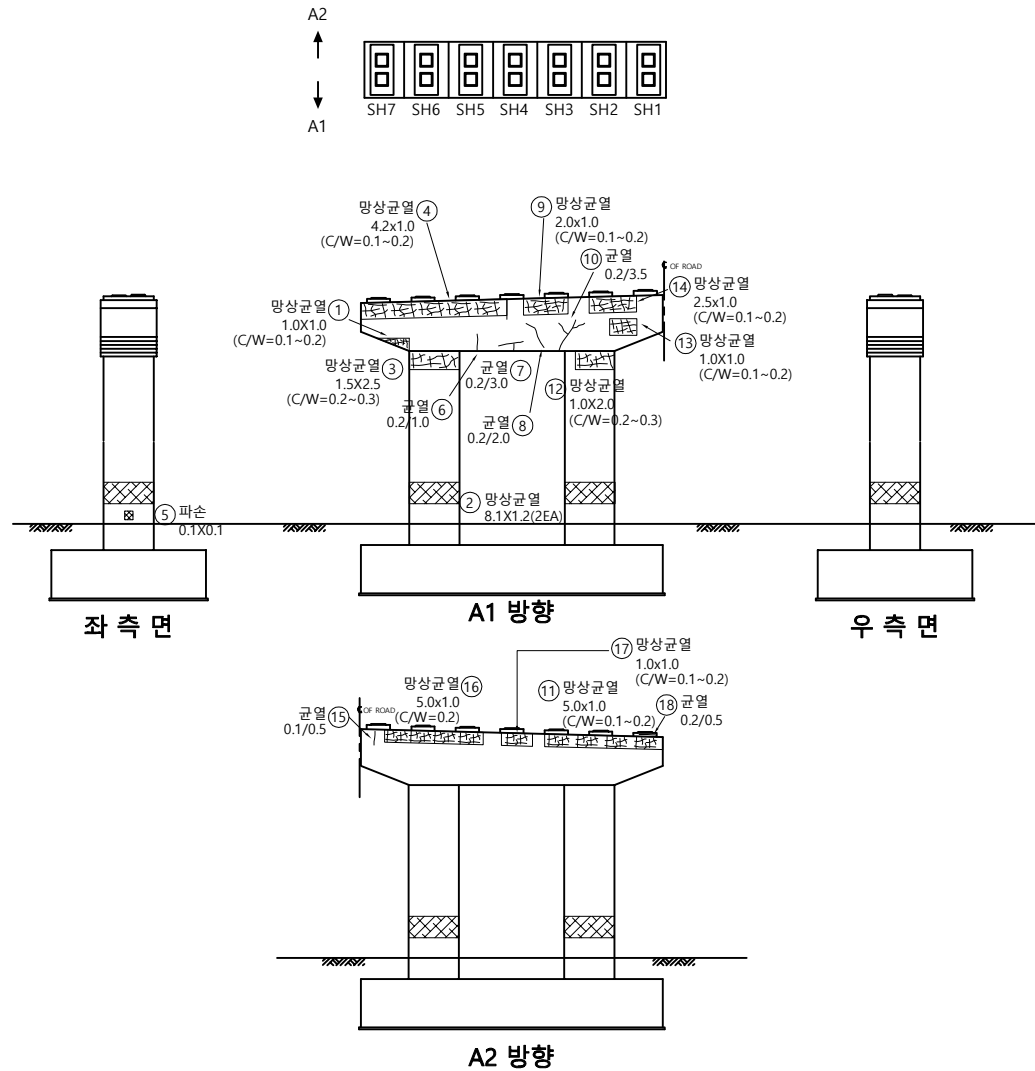


교각											
P7											
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고	
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량		
1	구	교각	망상균열	0.2	1.0	1.0	1	㎡	1.00		
2	구	교각	망상균열	0.2	8.1	1.2	2	㎡	19.44		
3	구	교각	망상균열	0.2	1.5	2.5	1	㎡	3.75		
4	구	교각	망상균열	0.2	4.2	1.0	1	㎡	4.20		
5	구	교각	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01		
6	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00		
7	구	교각	균열	0.2	3.0		1	m	3.00		
8	구	교각	균열	0.2	2.0		1	m	2.00		
9	구	교각	망상균열	0.2	2.5	1.0	3	㎡	7.50		
10	구	교각	균열	0.2	3.5		1	m	3.50		
11	구	교각	망상균열	0.2	5.0	1.0	2	㎡	10.00		
12	구	교각	망상균열	0.2	1.0	2.0	1	㎡	2.00		
13	구	교각	망상균열	0.2	1.0	1.0	1	㎡	1.00		
14	구	교각	망상균열	0.2	2.5	1.0	1	㎡	2.50		
15	구	교각	균열	0.2	0.5		11	m	5.50		
16	구	교각	망상균열	0.2	5.0	1.0	4	㎡	20.00		
17	구	교각	망상균열	0.2	1.0	1.0	3	㎡	3.00		
18	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50		
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

KEY
PLAN

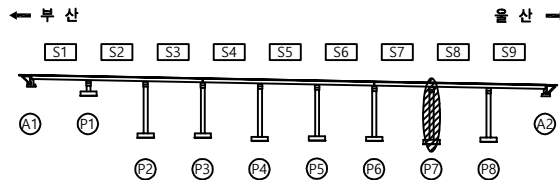

↑ 울 산
↓ 부 산

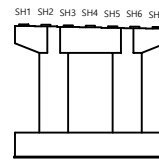


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범례

CW0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 055

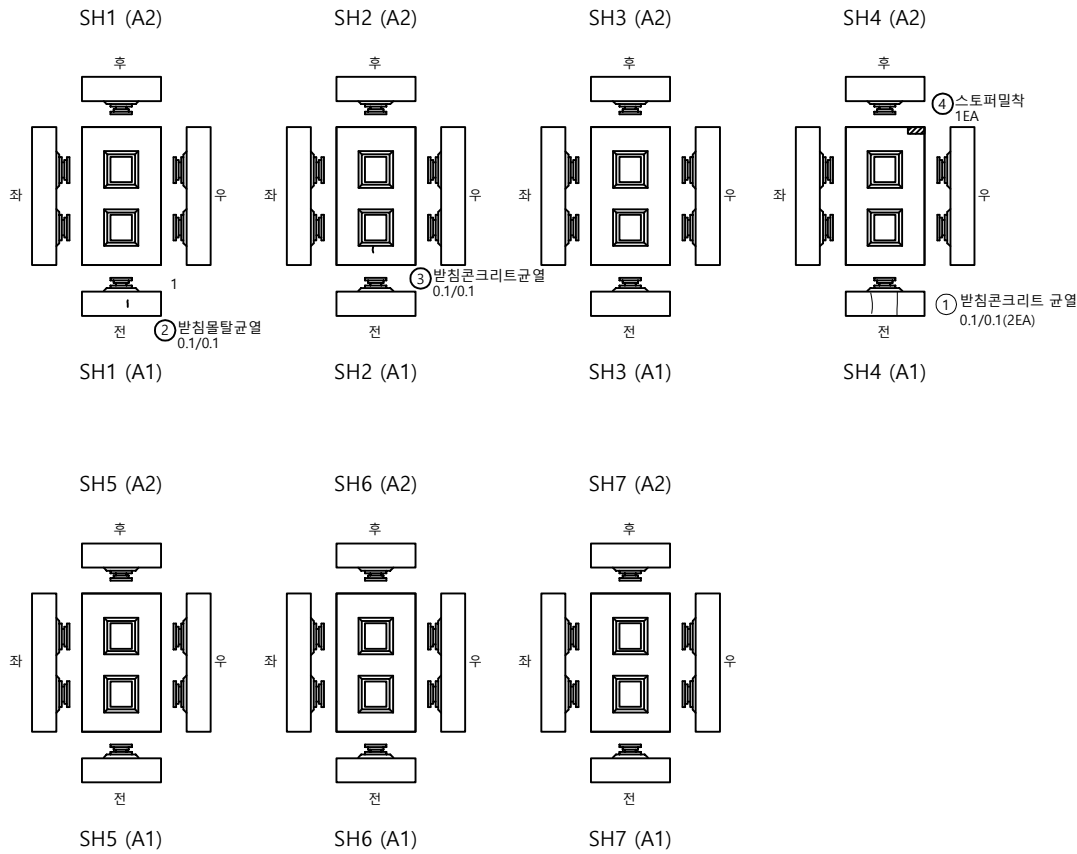


받침장치										
P7										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		2	m	0.20	
2	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
3	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
4	구	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


K
E
Y
P
L
A
N

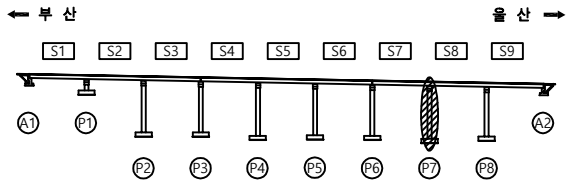

울 산
↑
부 산
↓

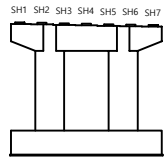


용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW.02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No.	056

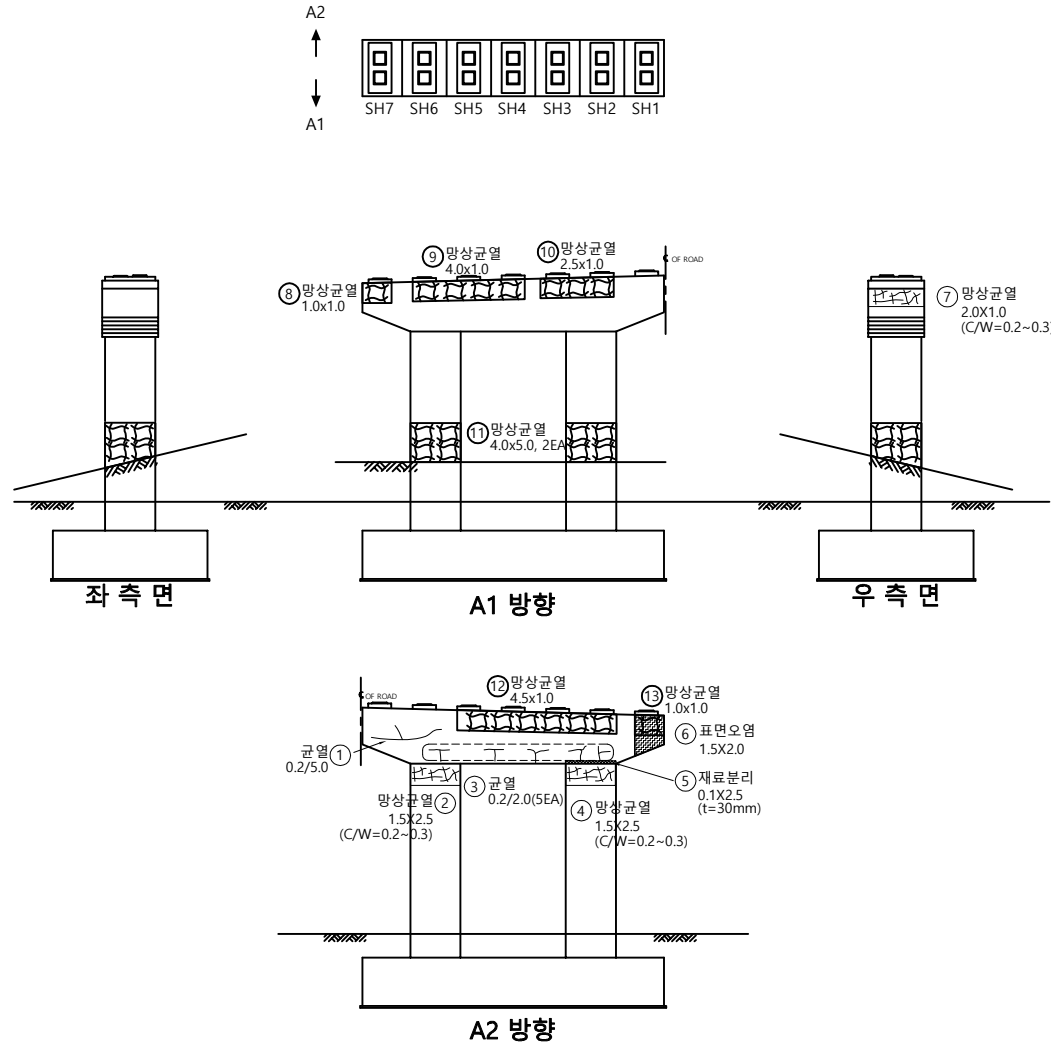


교각									
P8									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	균열	0.2	5.0		1	m	5.00
2	구	교각	망상균열	0.2	1.5	1.5	1	㎡	2.25
3	구	교각	균열	0.2	2.0		5	m	10.00
4	구	교각	망상균열	0.2	1.5	2.5	1	㎡	3.75
5	구	교각	재료분리		2.5	0.1	1	㎡	0.25
6	구	교각	표면오염		1.5	2.0	1	㎡	3.00
7	구	교각	망상균열	0.2	2.0	1.0	1	㎡	2.00
8	구	교각	망상균열	0.2	1.0	1.0	1	㎡	1.00
9	구	교각	망상균열	0.2	4.0	1.0	1	㎡	4.00
10	구	교각	망상균열	0.2	2.5	1.0	1	㎡	2.50
11	신	교각	망상균열	0.2	4.0	5.0	2	㎡	40.00
12	구	교각	망상균열	0.2	4.5	1.0	1	㎡	4.50
13	구	교각	망상균열	0.2	1.0	1.0	1	㎡	1.00
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

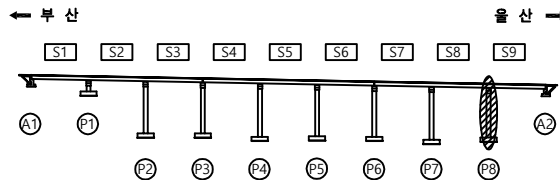

울산
부산

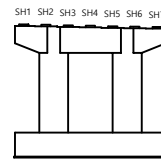

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 057


삼정천교(부산) 받침장치 P8

손 상 물 량 표


받침장치

P8


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	받침콘크리트균열	0.1	0.1		1	m	0.10
2	구	교량받침	탄성패드 밀라				1	EA	1.00
3	구	교량받침	받침콘크리트균열	0.1	0.1		1	m	0.10
4	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.1		1	m	0.10
5	구	교량받침	받침콘크리트균열	0.1	0.1		1	m	0.10
6	구	교량받침	받침콘크리트균열	0.1	0.1		1	m	0.10
7	구	교량받침	받침콘크리트균열	0.1	0.1		1	m	0.10
8	구	교량받침	스토퍼 밀라				1	EA	1.00
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

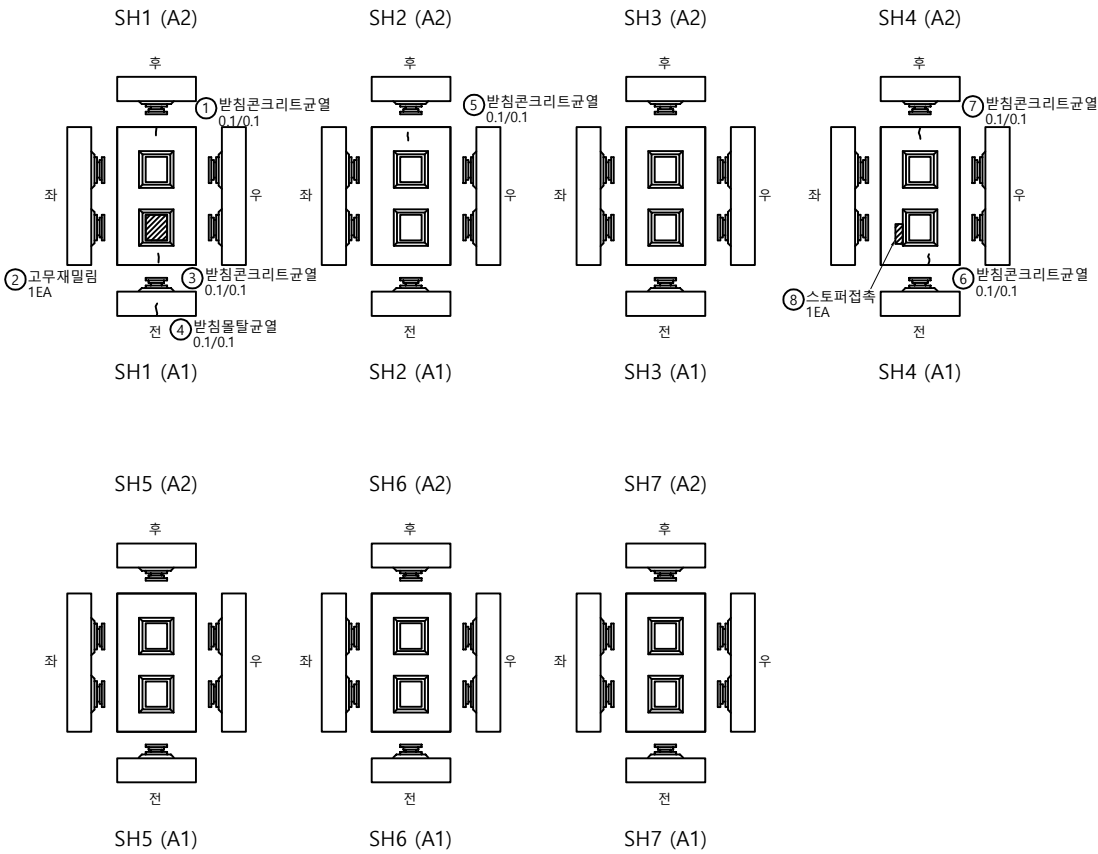

KEY
PLAN

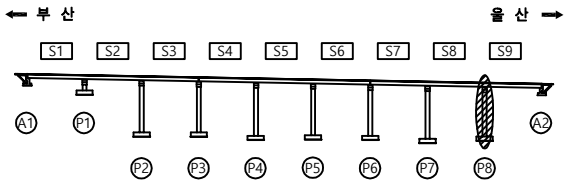

↑ 울 산
↓ 부 산

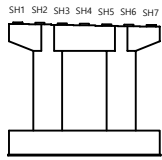


용역명



2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 058

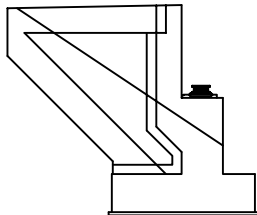



좌 측 면

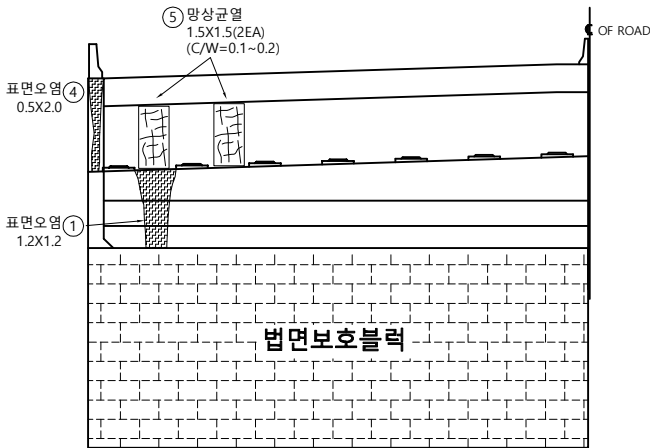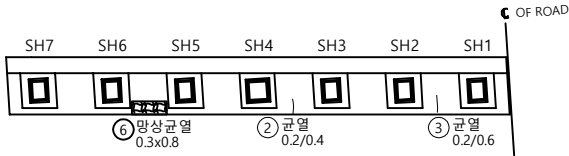

정 면 도


교대									
A2									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교대	표면오염		1.2	1.2	1	㎡	1.44
2	구	교대	균열	0.2	0.4		1	m	0.40
3	구	교대	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
4	구	교대	표면오염		0.5	2.0	1	㎡	1.00
5	구	교대	방상균열	0.2	1.5	1.5	2	㎡	4.50
6	구	교대	방상균열	0.2	0.3	0.8	1	㎡	0.24
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

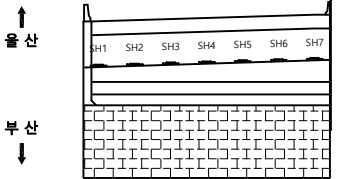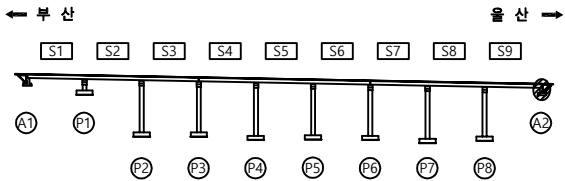

용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
 CW0.2	균 열	 재료분리	 오염, 변색	 부 식	
	균열부백태	 파손, 박리	 세 굴	 퇴 적	
	방상균열	 누수, 습윤	 백 태	 기 타	
	철근노출	 소성변형	 들 뜸	No. 059	


삼정천교(부산) 받침장치 A2

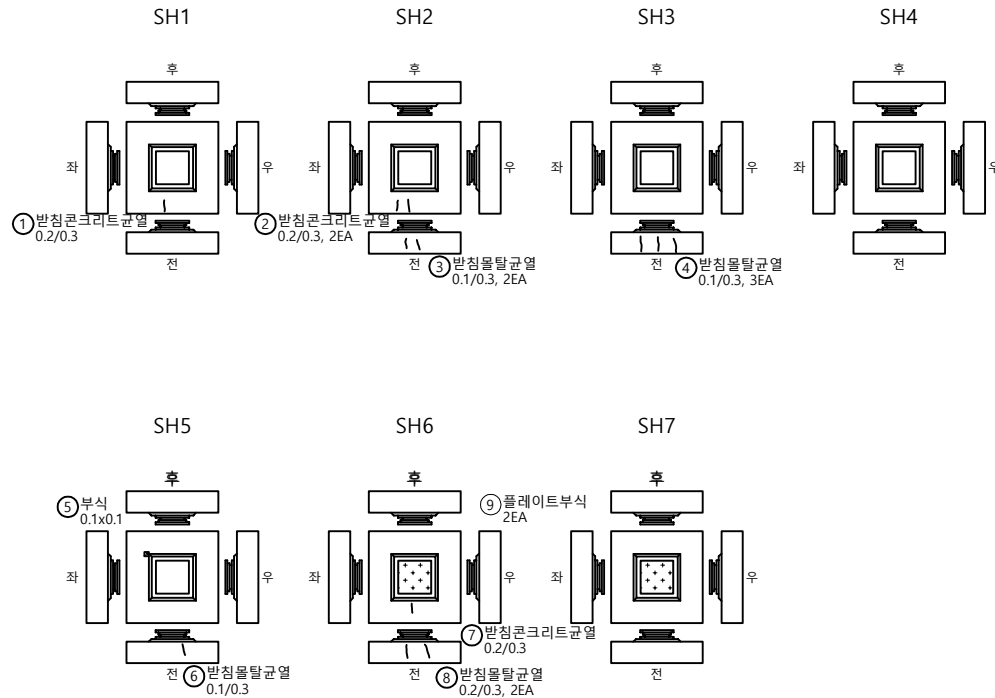


손 상 물 량 표

받침장치									
A2									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.3		1	m	0.30
2	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.3		2	m	0.60
3	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.3		2	m	0.60
4	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.3		3	m	0.90
5	구	교량받침	플레이트 부식				1	EA	1.00
6	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.3		1	m	0.30
7	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.3		1	m	0.30
8	구	교량받침	받침물탈 균열	0.2	0.3		2	m	0.60
9	구	교량받침	플레이트 부식				2	EA	2.00
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

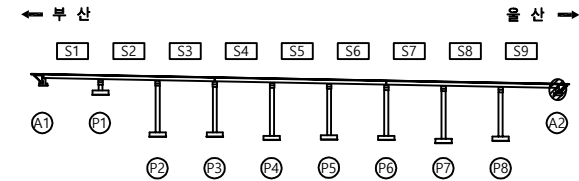

↑
울산
부산
↓

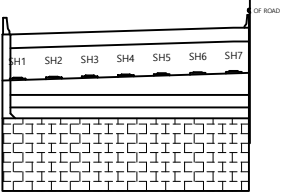

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

□ 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
□ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
□ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타
□ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 060