


용소교(부산) 교면포장 S1

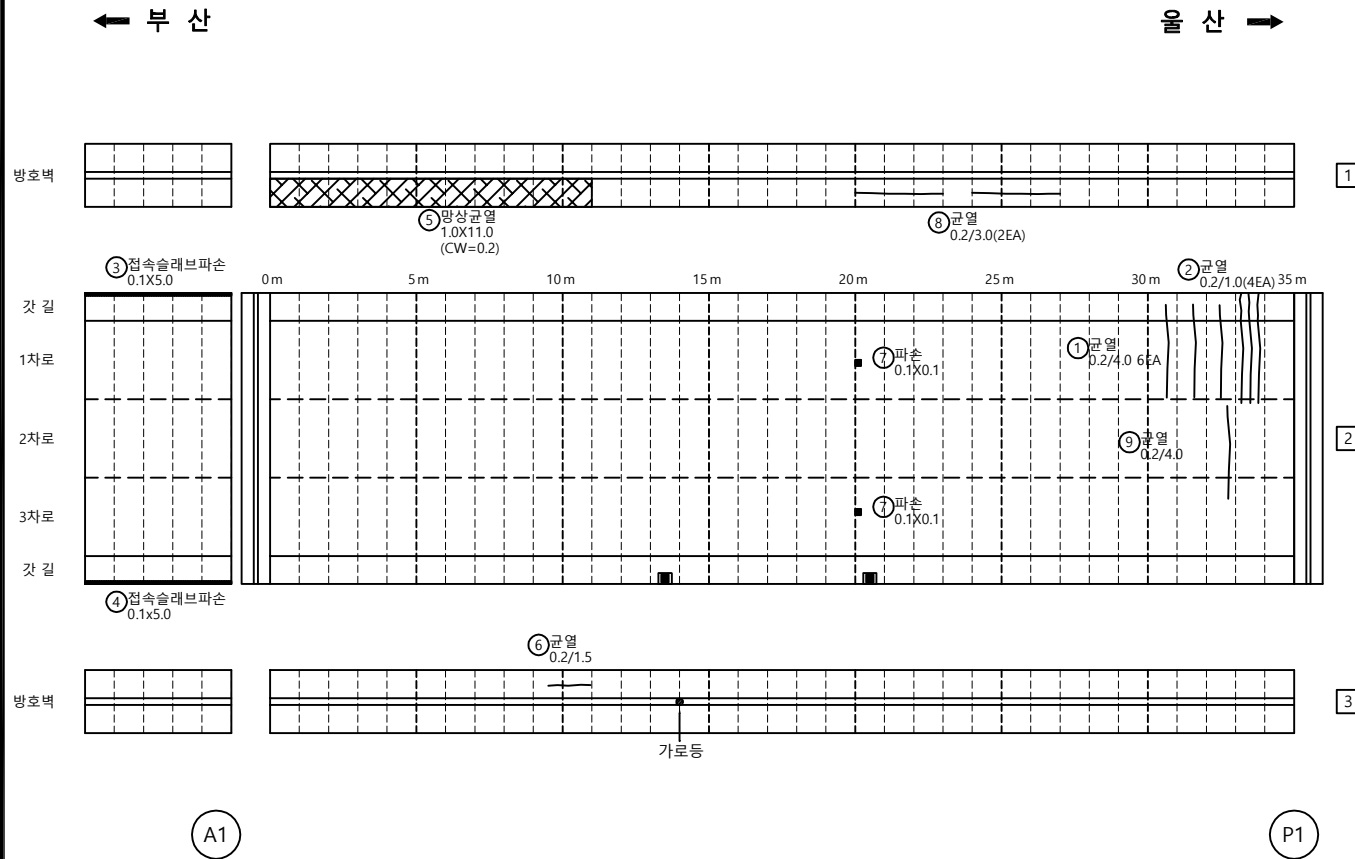



손상물량표

교면포장

S1

[illegible]

KEY PLAN

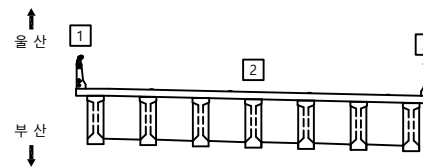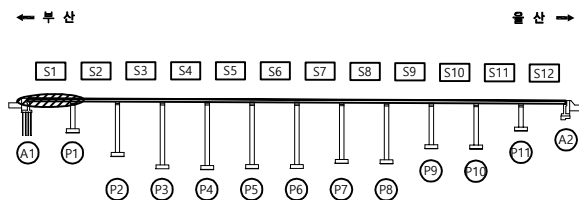

50 51 52

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

공
례

 CM 0.2	 랜덤	 재료분리	 오염 변색	 부식
 랜덤부백태	 파손,박리	 세굴	 퇴적	
 망상난뒀	 누수,습윤	 백태	 기타	
 철근노출	 소성변형	 들뜸	No.	001

용소교(부산) 교면포장 S2

손상물량표


교면포장

S2



번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	모장균열	0.2	2.0		3	m	6.00
2	구	방호벽	균열	0.2	10.0		1	m	10.00
3	구	교면포장	모장균열	0.2	7.0		1	m	7.00
4	구	방호벽	균열	0.2	3.0		2	m	6.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

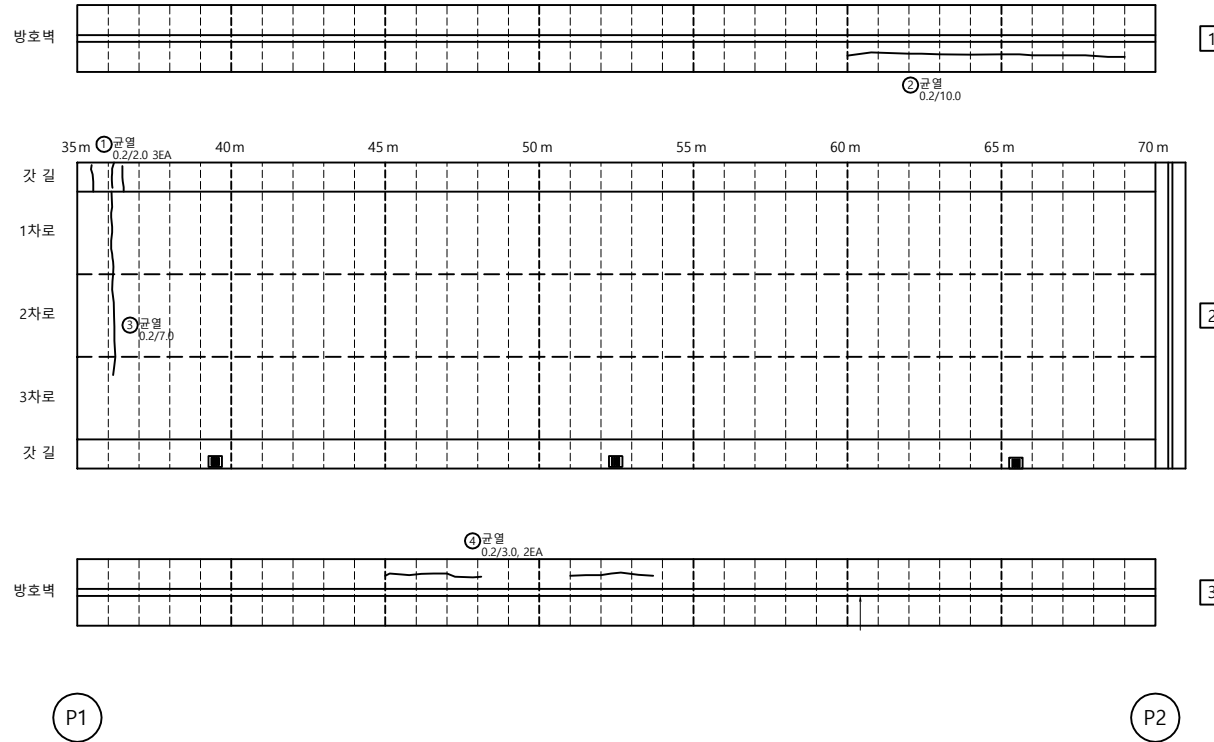

KEY
PLAN

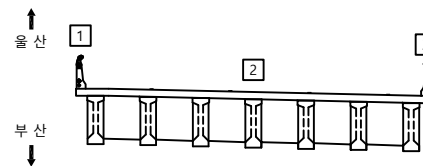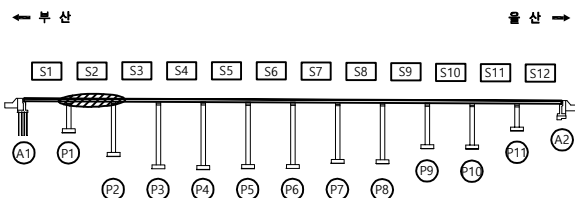

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

① 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 002

용소교(부산) 교면포장 S3

손 상 물 량 표


교면포장

S3



번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	포장균열	0.2	6.0		3	m	18.00
2	구	방호벽	균열	0.2	0.5		2	m	1.00
3	구	교면포장	포장균열	0.2	4.0		3	m	12.00
4	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

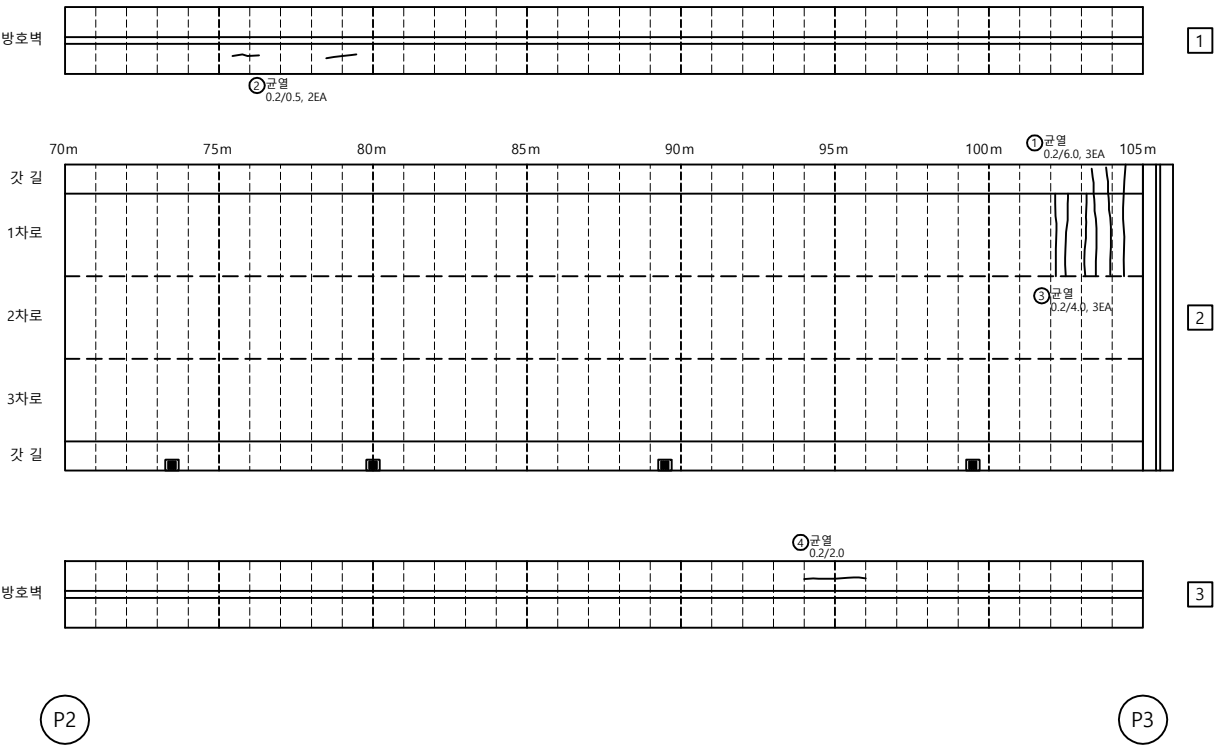

KEY
PLAN

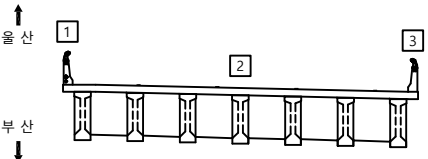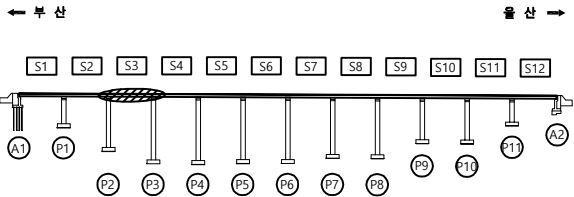

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

① 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 003

용소교(부산) 교면포장 S4

손 상 물 량 표


교면포장

S4



변호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	보수부재균열	0.2	1.5		1	m	1.50
2	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
3	구	교면포장	포장균열	0.2	4.0		2	m	8.00
4	구	교면포장	포장파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01
5	구	교면포장	포장균열	0.2	1.0		2	m	2.00
6	구	교면포장	포장균열	0.2	4.0		4	m	16.00
7	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
8	구	방호벽	백태		0.2	1.2	1	m ²	0.24
9	구	방호벽	백태		0.2	1.0	1	m ²	0.20
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

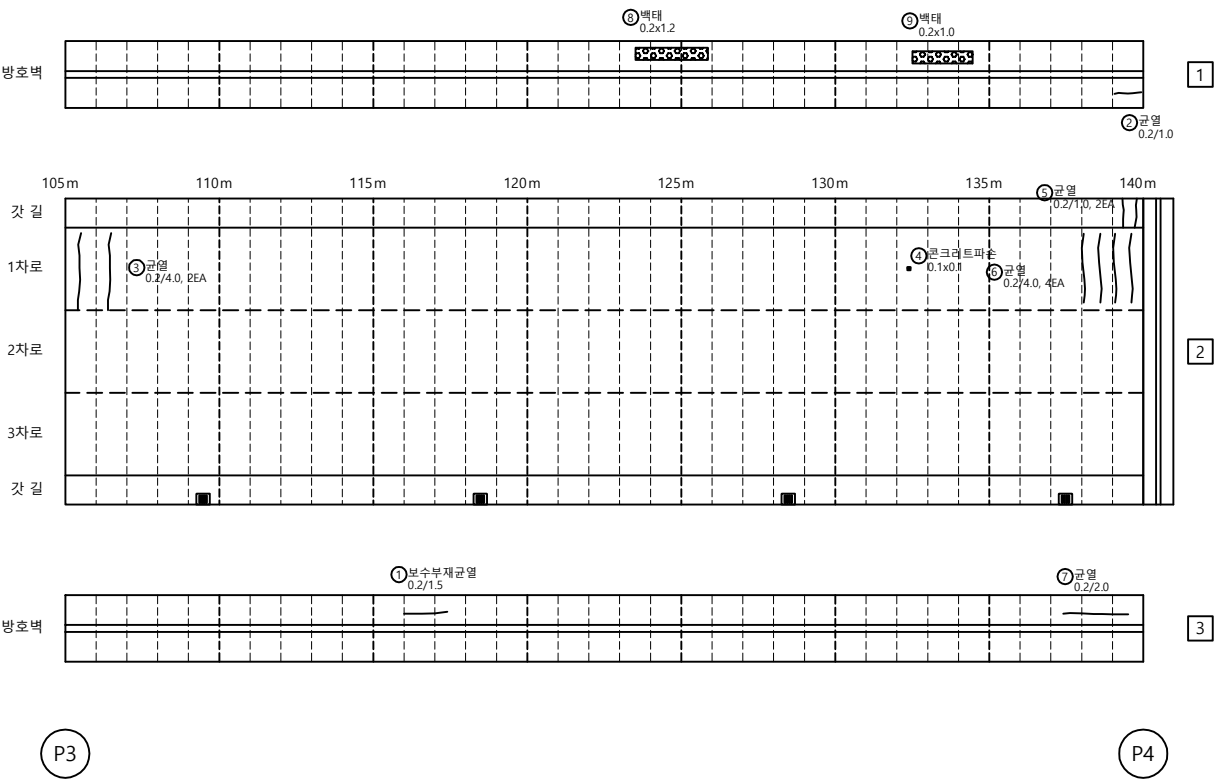

K
E
Y
P
L
A
N

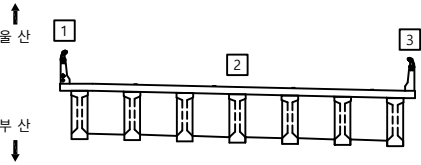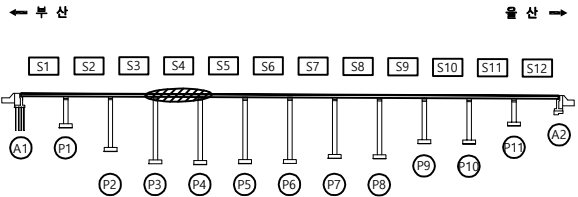

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	☐ 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식	
	☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적	
	☐ 망상균열	☐ 누수, 습윤	☐ 백태	▨ 기타	
	☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No.	004

용소교(부산) 교면포장 S5

손 상 물 량 표


교면포장

S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	방호벽	보수부재균열	0.3	2.0		1	m	2.00	
2	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	구	교면포장	모래균열	0.2	4.0		1	m	4.00	
4	구	방호벽	균열	0.2	3.0		2	m	6.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산


울 산 →

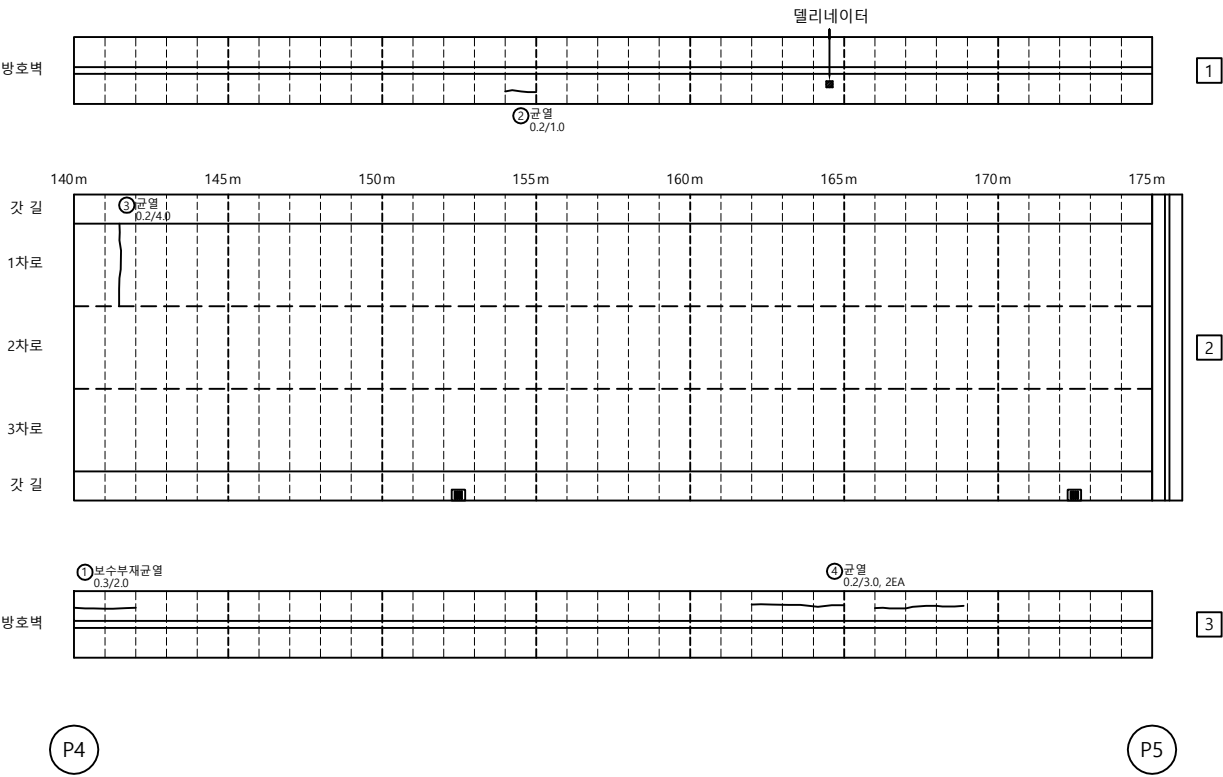


P4

P5

K
E
Y
P
L
A
N

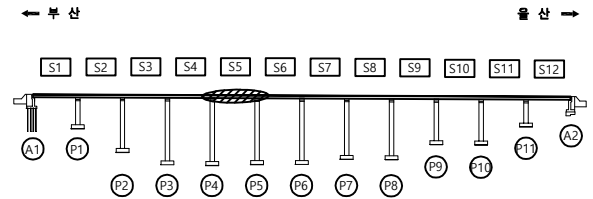

울
산
↑
↓
부
산

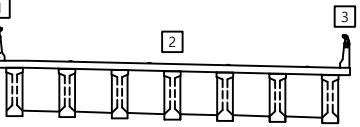

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

☐ 0.2 균 열	☐ 재료분리	☐ 오염, 변색	☐ 부 식
☐ 균열부백태	☐ 파손, 박리	☐ 세 굴	☐ 퇴 적
☐ 망상균열	☐ 누수, 습윤	☐ 백 태	☐ 기 타
☐ 철근노출	☐ 소성변형	☐ 들 뜸	No. 005

용소교(부산) 교면포장 S6

← 부 산



울 산 →

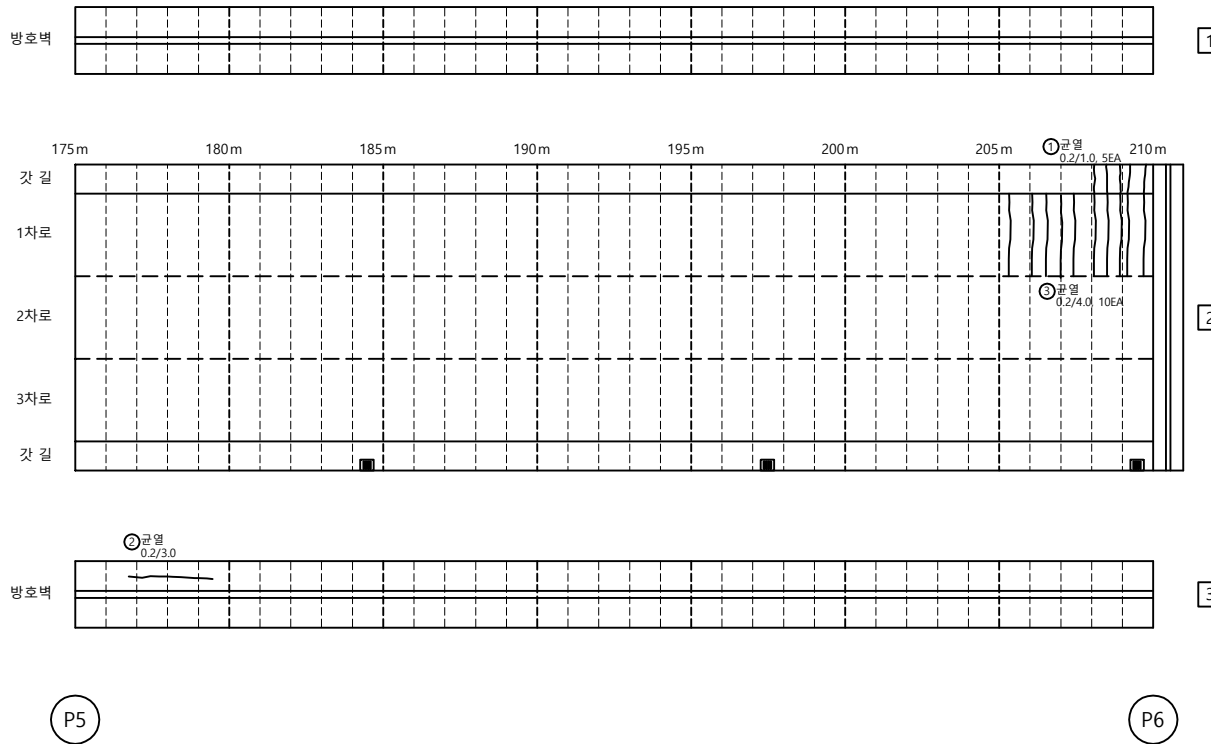

손 상 물 량 표

교면포장 S6									
변호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	포장균열	0.2	1.0		5	m	5.00
2	구	방호벽	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
3	신	교면포장	포장균열	0.2	4.0		10	m	40.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

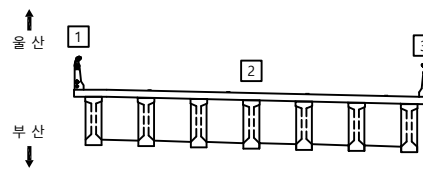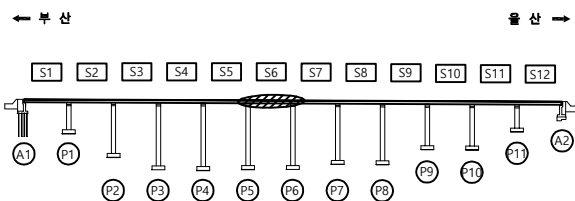

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

①균열 0.2	재료분리	오염, 변색	부식
②균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④철근노출	소성변형	들뜸	No. 006

용소교(부산) 교면포장 S7

손 상 물 량 표


교면포장

S7



번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	포장균열	0.2	4.0		4	m	16.00
2	신	교면포장	포장균열	0.5	5.0		9	m	45.00
3	신	교면포장	포장균열	0.5	4.0		5	m	20.00
4	구	교면포장	포장균열	0.2	4.0		1	m	4.00
5	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
6	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
7	신	방호벽	백태		0.5	0.3	1	m ²	0.15
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

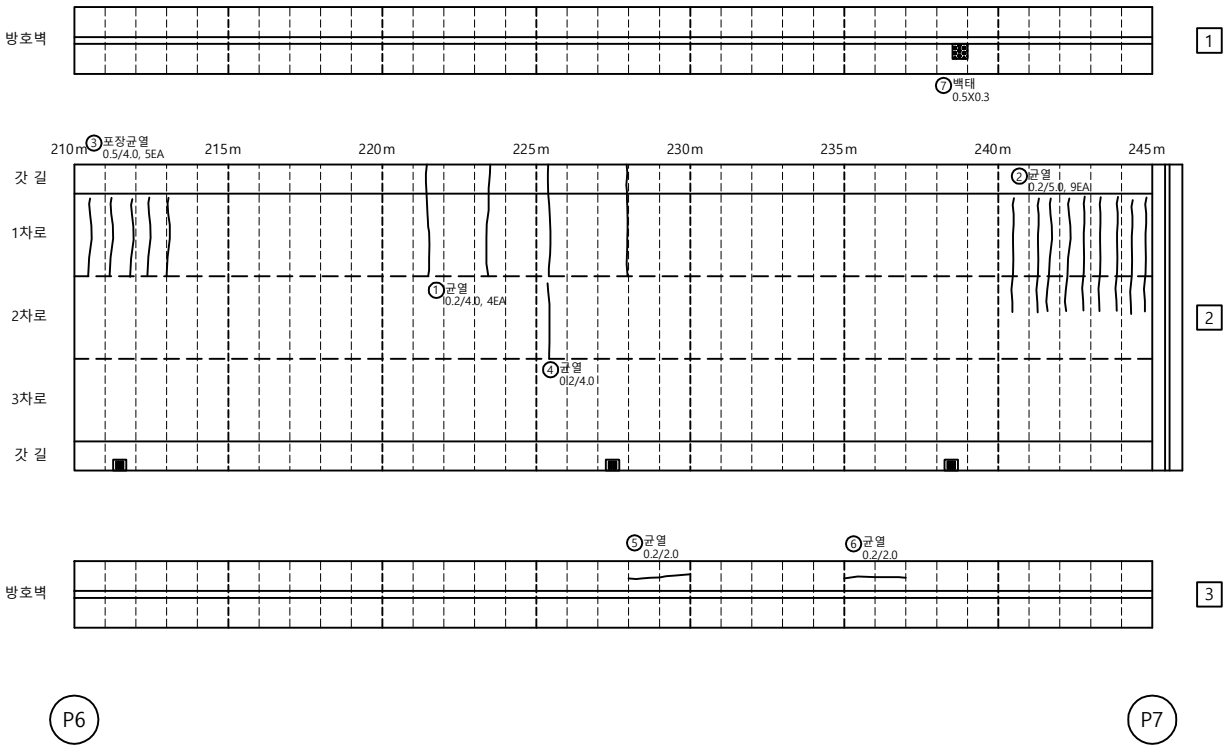

K
E
Y
P
L
A
N

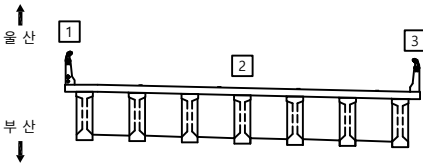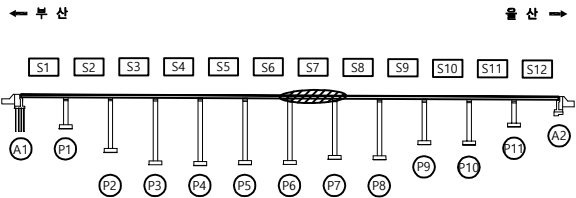

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	007

용소교(부산) 교면포장 S8


손 상 물 량 표

교면포장
S8



변호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	포장균열	0.2	2.0		1	m	2.00
2	구	방호벽	백태		0.1	0.2	1	m ²	0.02
3	신	교면포장	포장균열	0.2	4.0		4	m	16.00
4	신	방호벽	균열		0.5	3.0	1	m ²	1.50
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

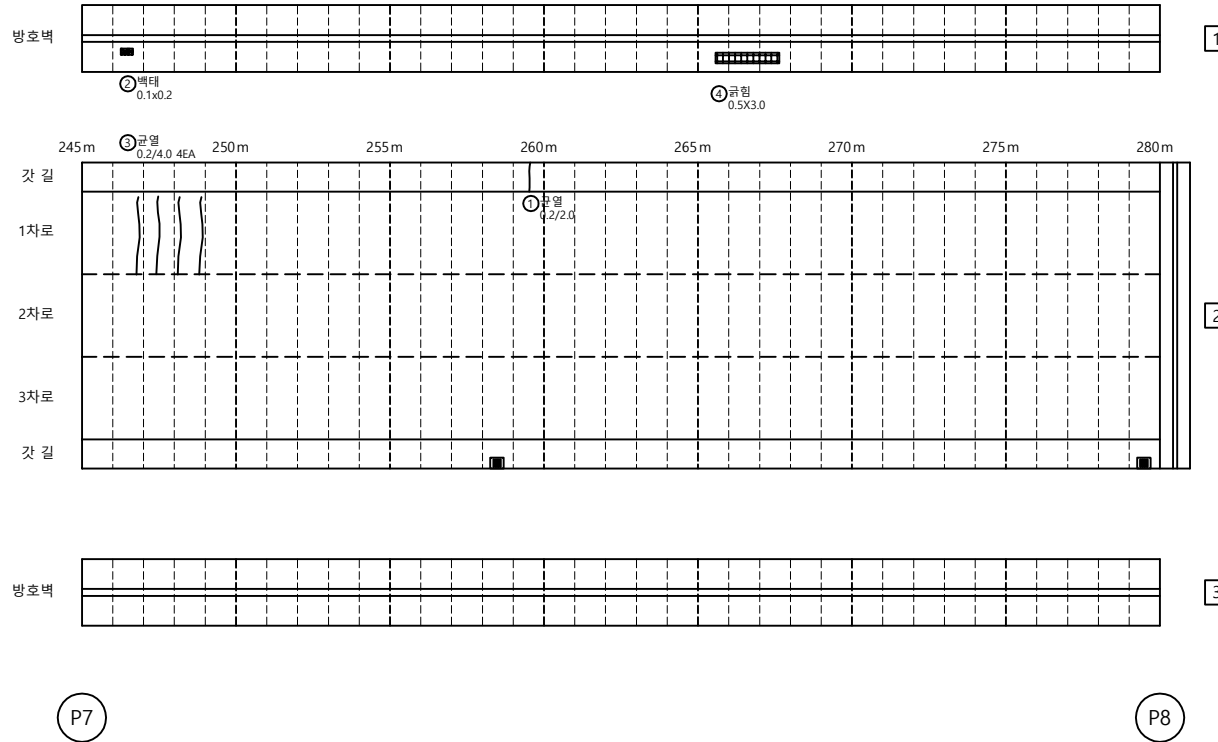

K
E
Y
P
L
A
N

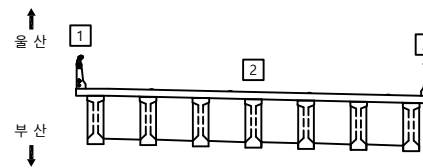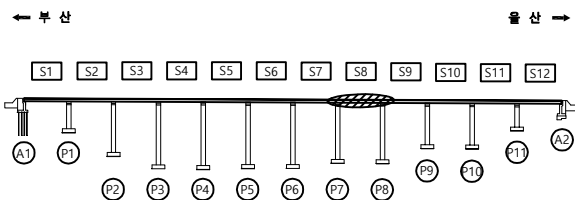

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

② 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
③ 균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
④ 망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
⑤ 철근노출	소성변형	들 뜸	No. 008

용소교(부산) 교면포장 S9

← 부 산



울 산 →

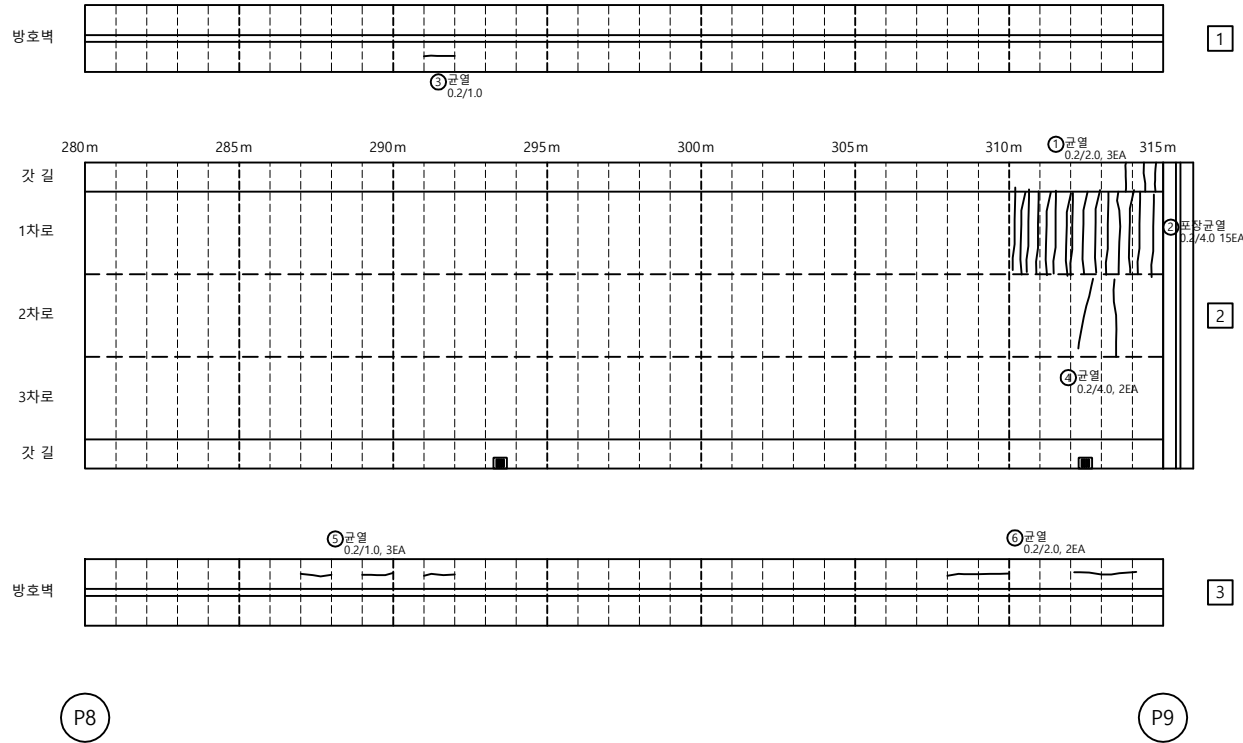

손 상 물 량 표

교면포장 S9									
변호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교면포장	포장균열	0.2	2.0		3	m	6.00
2	신	교면포장	포장균열	0.2	4.0		15	m	60.00
3	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
4	구	교면포장	포장균열	0.2	4.0		2	m	8.00
5	구	방호벽	균열	0.2	1.0		3	m	3.00
6	구	방호벽	균열	0.2	2.0		2	m	4.00
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

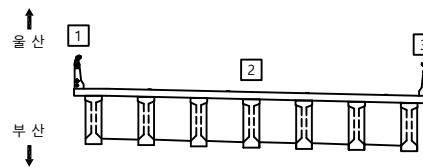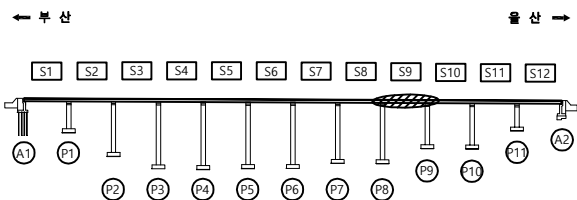

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

① 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 009

용소교(부산) 교면포장 S10

손 상 물 량 표


교면포장

S10



변호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
2	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
3	구	방호벽	균열	0.2	2.0		3	m	6.00
4	구	방호벽	균열	0.2	12.0		1	m	12.00
5	신	교면포장	포장	0.2	4.0		6	m	24.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

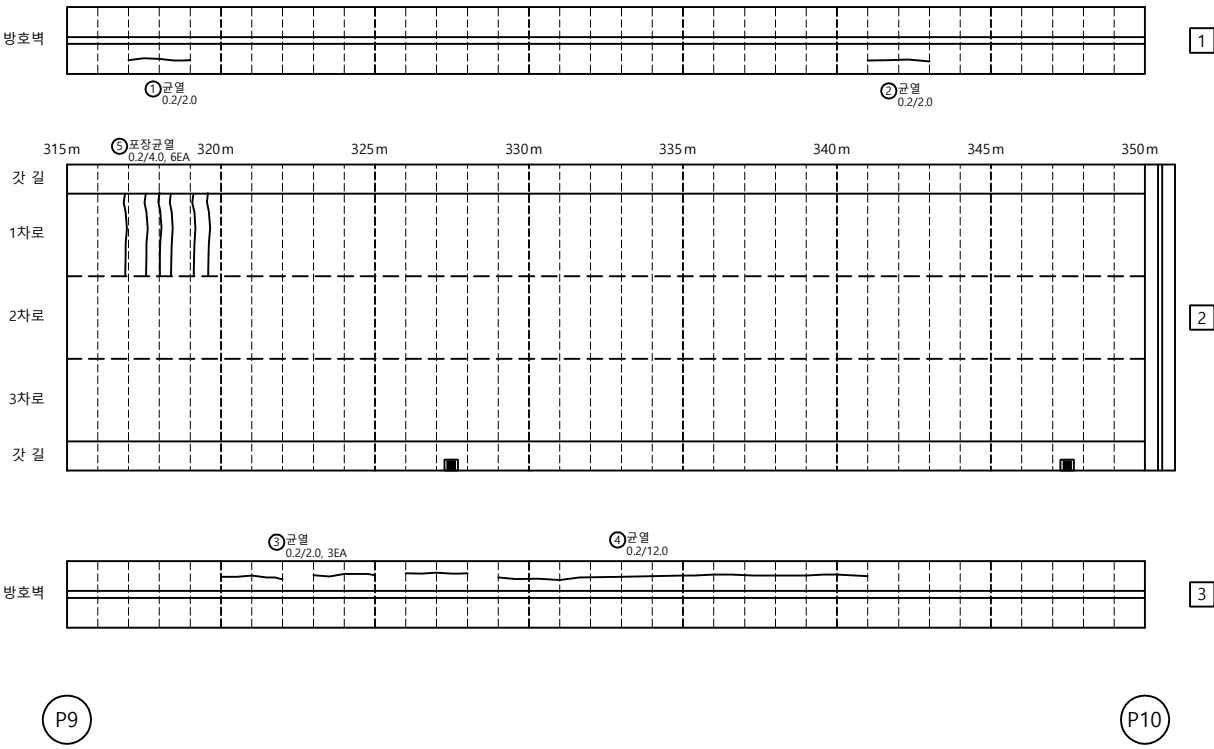

K
E
Y
P
L
A
N

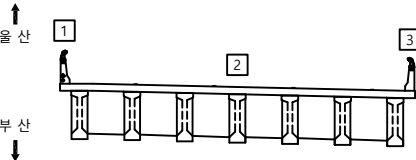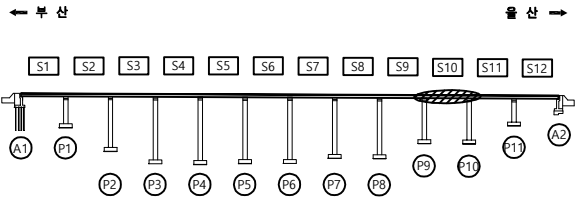

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	010

용소교(부산) 교면포장 S11

손 상 물 량 표


교면포장

S11



번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	포장균열	0.2	2.0		1	m	2.00
2	구	방호벽	균열	0.2	4.0		1	m	4.00
3	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
4	구	방호벽	균열	0.2	4.0		1	m	4.00
5	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
6	구	교면포장	포장파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01
7	신	교면포장	포장균열	0.2	4.0		6	m	24.00
8	구	방호벽	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
9	구	교면포장	포장균열	0.2	4.0		3	m	12.00
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

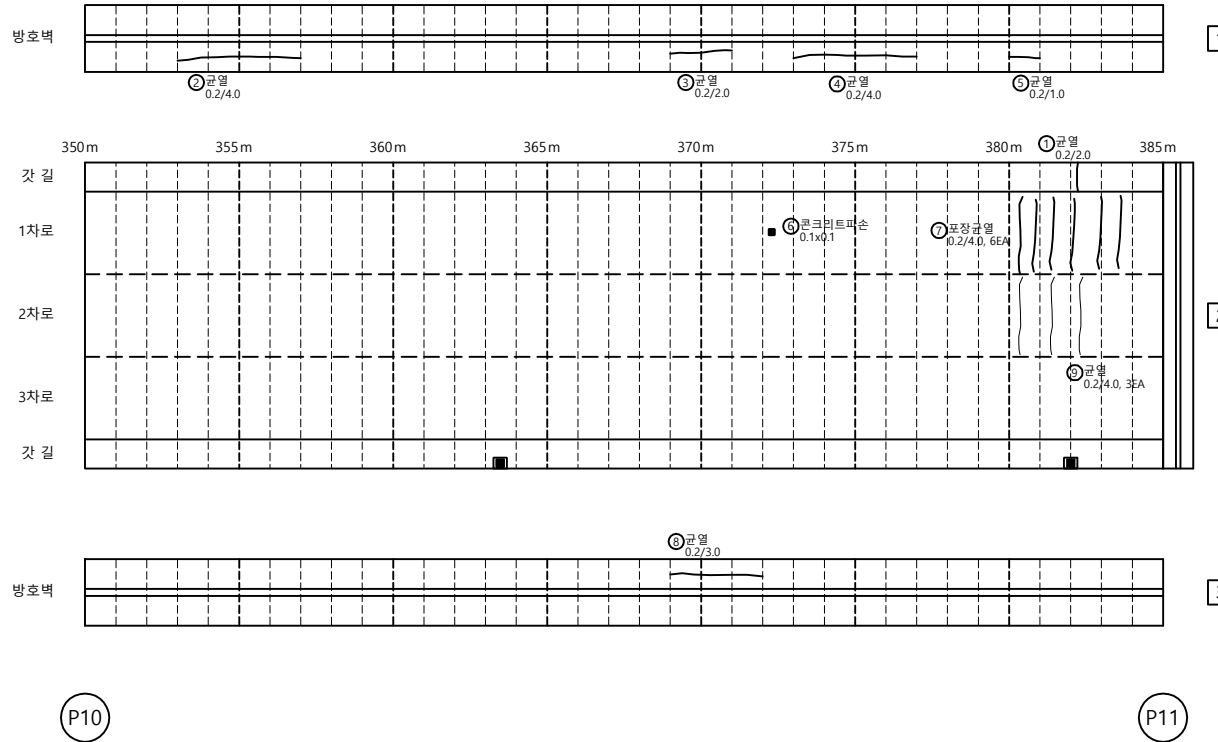

K
E
Y
P
L
A
N

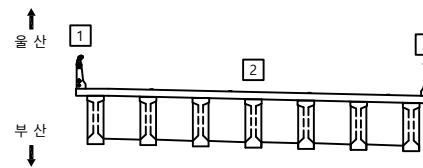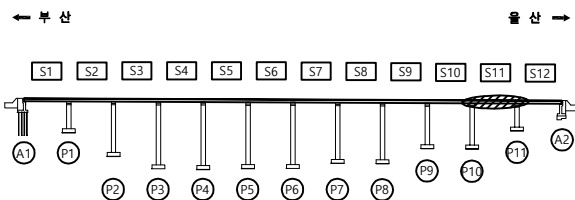

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

① 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 011

← 부산




교면포장

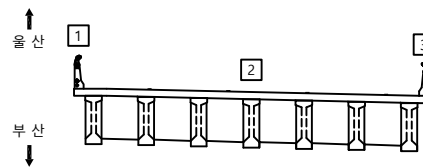[illegible]


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

표 례		근 열		재료분리		오염, 변색		부 식
		근열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
		망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
		철근노출		소성변형		들 뚝	No.	012

용소교(부산) 신축이음 A1

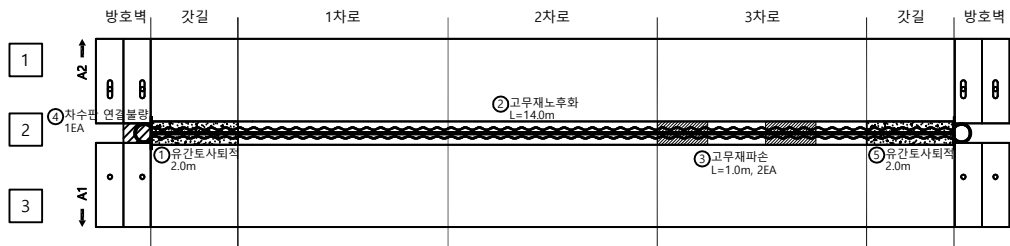

상 면

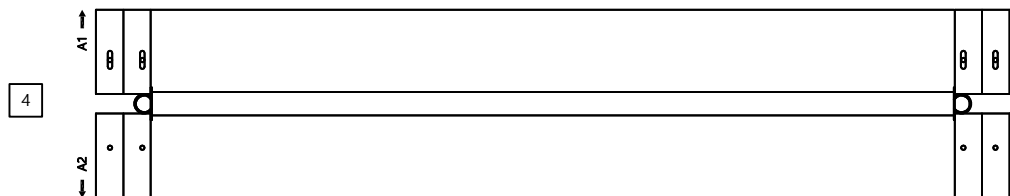

하 면



손 상 물 량 표

신축이음

A1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유간토사되직	2.0			1	m	2.00
2	구	신축이음	고무재노후화		14.0		1	m	14.00
3	구	신축이음	고무재파손	1.0			2	m	2.00
4	신	신축이음	차수판연결보판				1	EA	1.00
5	신	신축이음	유간토사되직		2.0		1	m	2.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

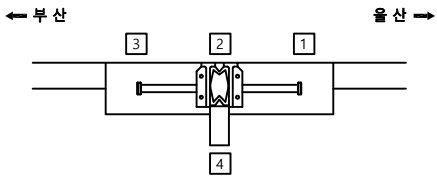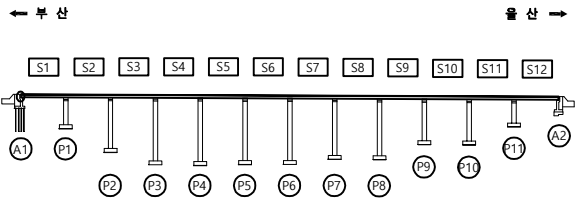


용
역
명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

	군 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	군열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	013

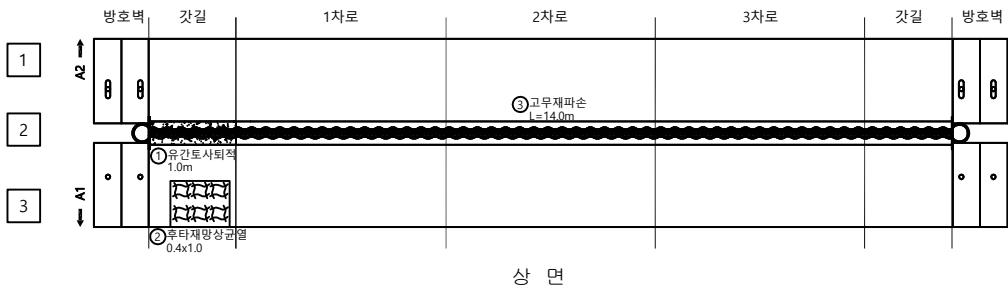



상 면

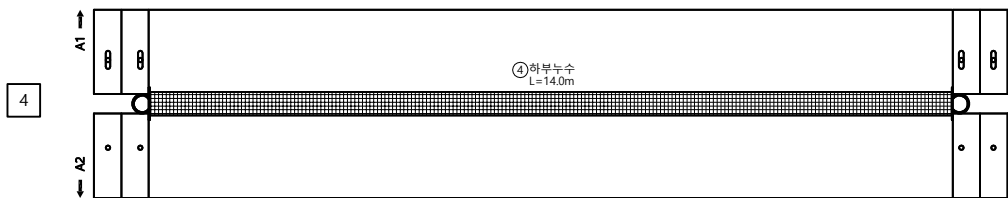


하 면

신축이음 P2										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	신축이음	유견토사외적		1.0		1	m	1.00	
2	구	신축이음	후타재망상균열	0.1	1.0	0.4	1	m	0.40	
3	구	신축이음	고무재파손		14.0		1	m	14.00	
4	구	신축이음	하부누수		14.0		1	m	14.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


K
E
Y
P
L
A
N

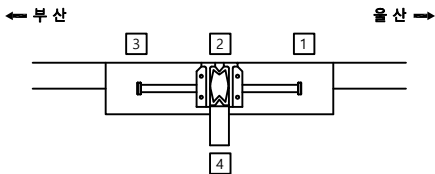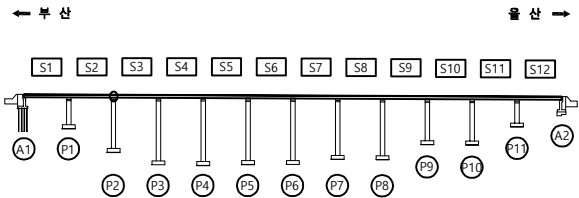

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
 균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식		
 균열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적		
 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타		
 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 014		

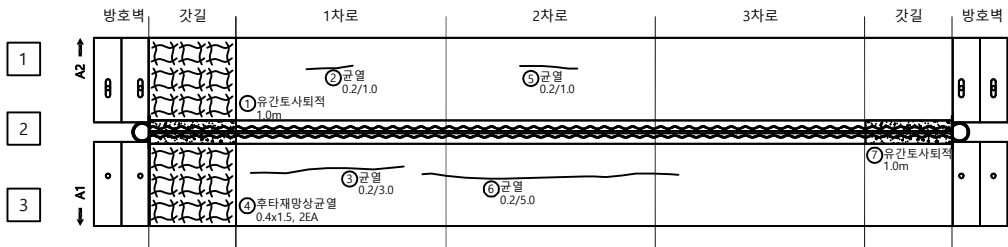

상 면

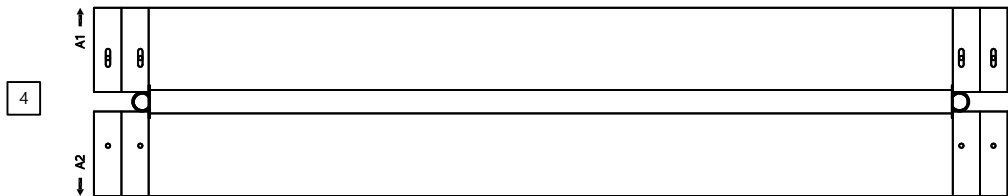



하 면

신축이음

P5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	신축이음	유강토사포적		1.0		1	m	1.00	
2	구	신축이음	후타재균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	구	신축이음	후타재균열	0.2	3.0		1	m	3.00	
4	구	신축이음	후타재명상균열	0.1	1.5	0.4	2	m ²	1.20	
5	구	신축이음	후타재균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
6	구	신축이음	후타재균열	0.2	5.0		1	m	5.00	
7	구	신축이음	유강토사포적		1.0		1	m	1.00	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

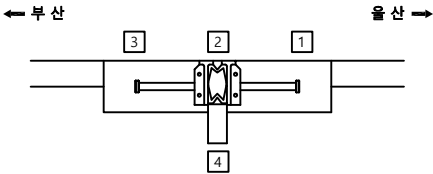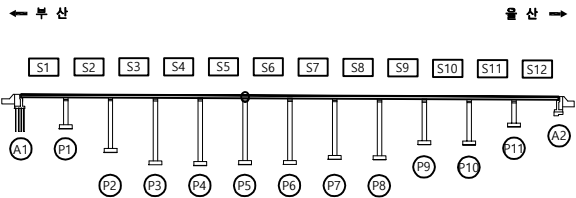


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	EW 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	015


신축이음

P8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		1.0		1	m	1.00
2	구	신축이음	고무재파손		12.0		1	m	12.00
3	구	신축이음	하부누수		14.0		1	m	14.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


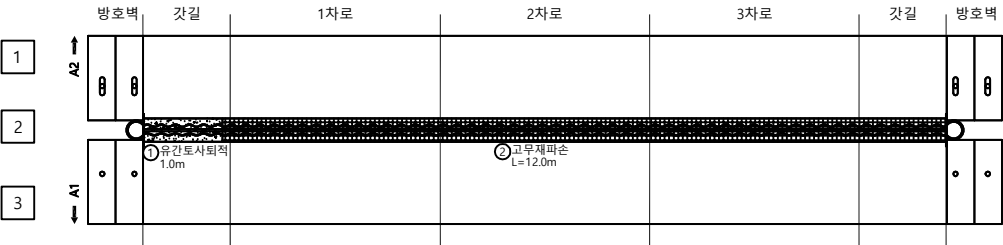


상 면

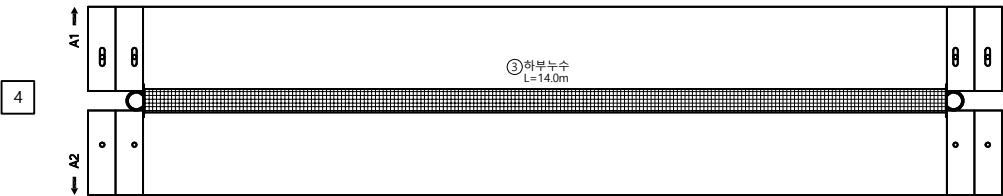

하 면

K
E
Y
P
L
A
N

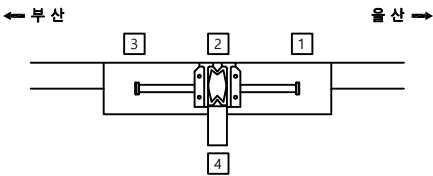
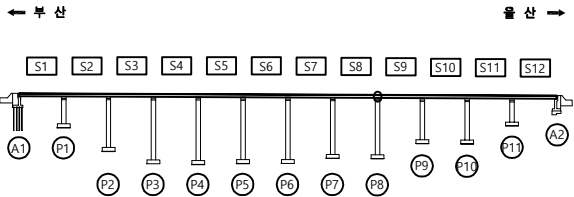


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

	군 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	군 열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	016

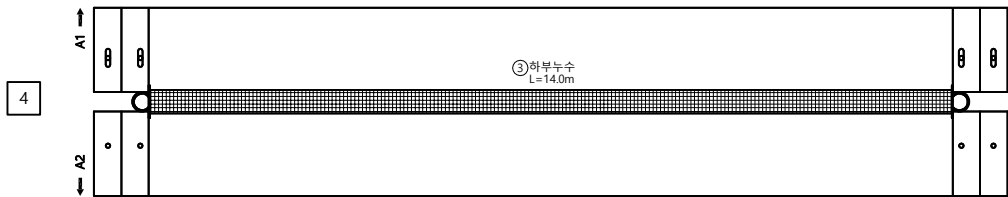
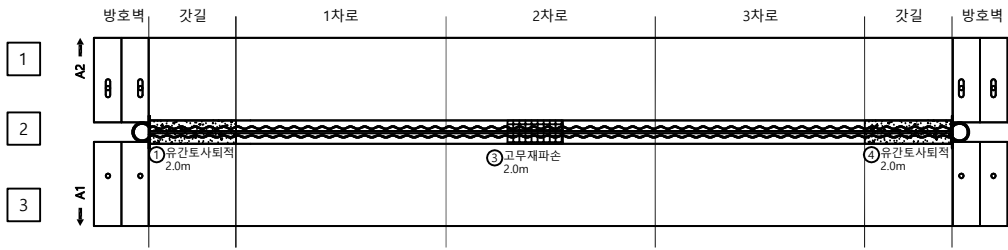


신축이음

P10


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	물량	
1	구	신축이음	유간토사퇴적	2.0			1	m	2.00	
2	구	신축이음	해부누수		14.0		1	m	14.00	
3	신	신축이음	고무재파손	2.0			1	m	2.00	
4	신	신축이음	유간토사퇴적	2.0			1	m	2.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

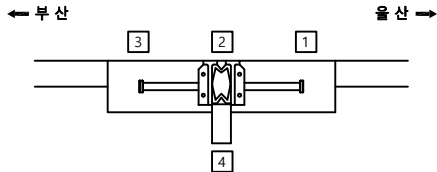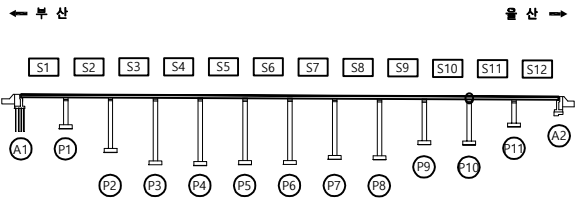

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	017



용소교(부산) 신축이음 A2

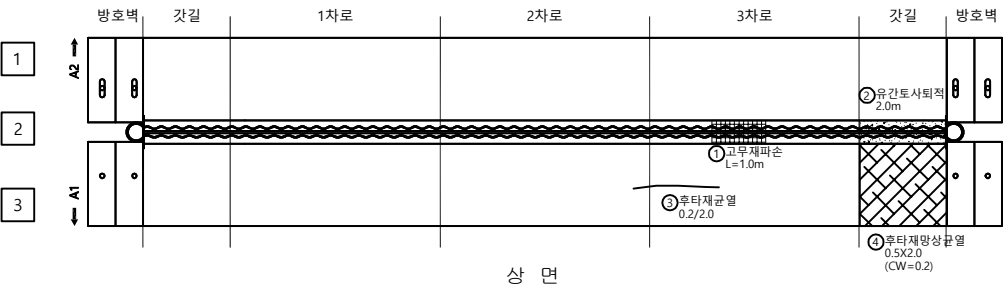

손 상 물 량 표

신축이음										
A2										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	물량	
1	구	신축이음	고무재파손		1.0		1	m	1.00	
2	구	신축이음	유간토사된척		2.0		1	m	2.00	
3	신	신축이음	후타재균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
4	신	신축이음	후타재망상균열	0.2	2.0	0.5	1	m ²	1.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

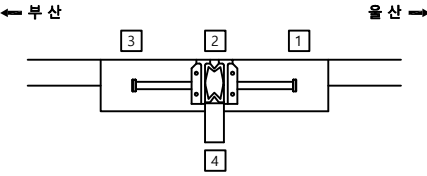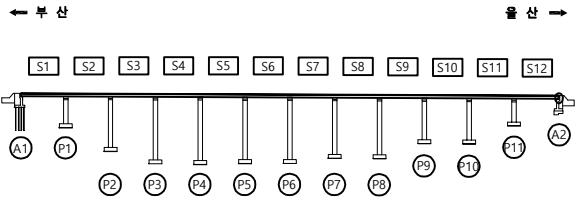


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
 CW0.2	균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
 균열부백태		 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
 망상균열		 누수, 습윤	 백태	 기타	
 철근노출		 소성변형	 들뜸	No. 018	

용소교(부산) 바닥판하면 S1

← 부 산

울 산 →

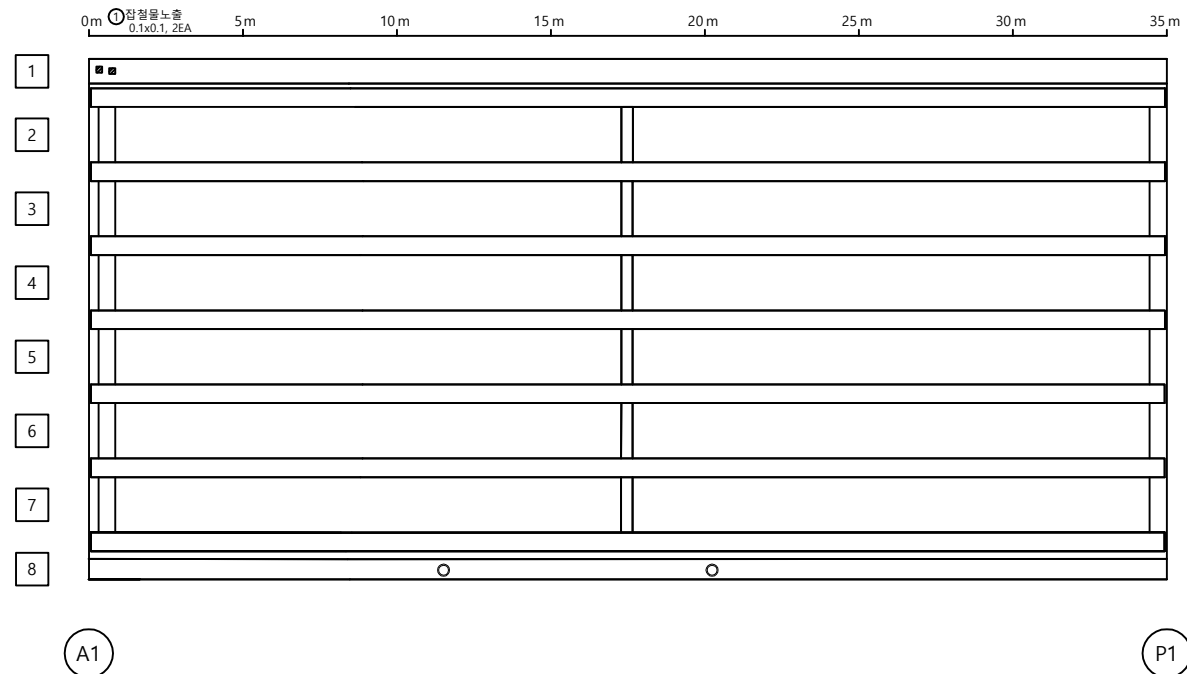



손 상 물 량 표

바닥판

S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	감철물노출		0.1	0.1	2	㎡	0.02	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

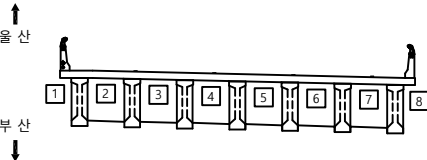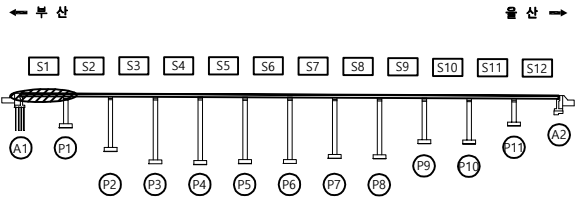


용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No.	019

용소교(부산) 바닥판하면 S2

← 부 산

울 산 →

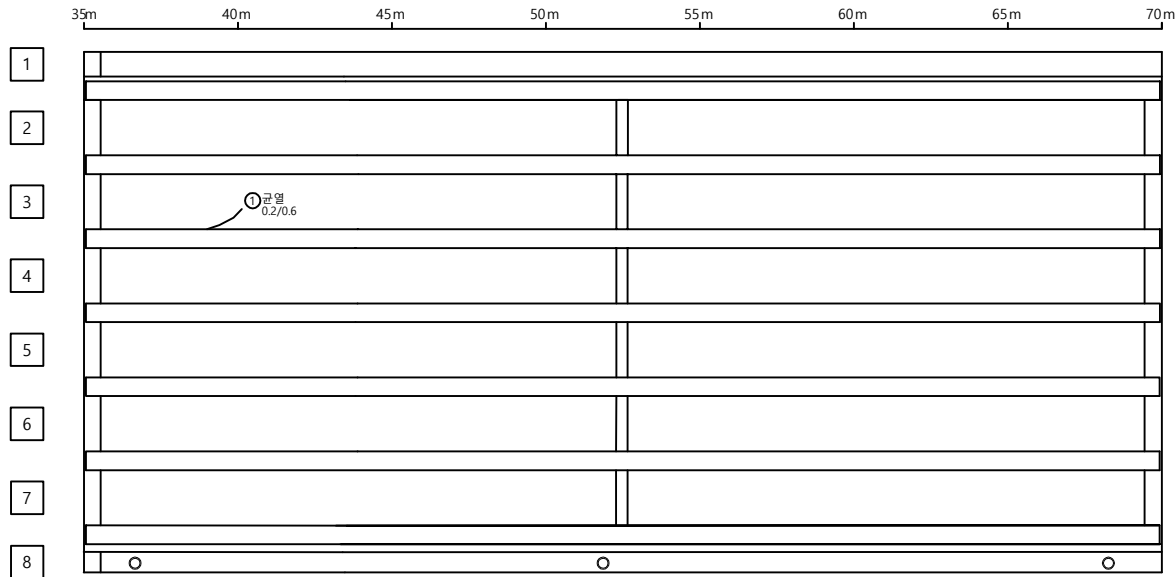

P1

P2



손 상 물 량 표

바닥판

S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

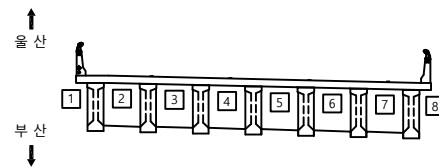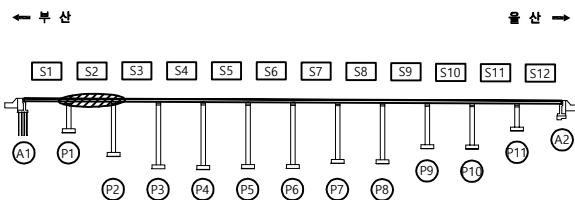

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 020

용소교(부산) 바닥판하면 S3

← 부 산

울 산 →

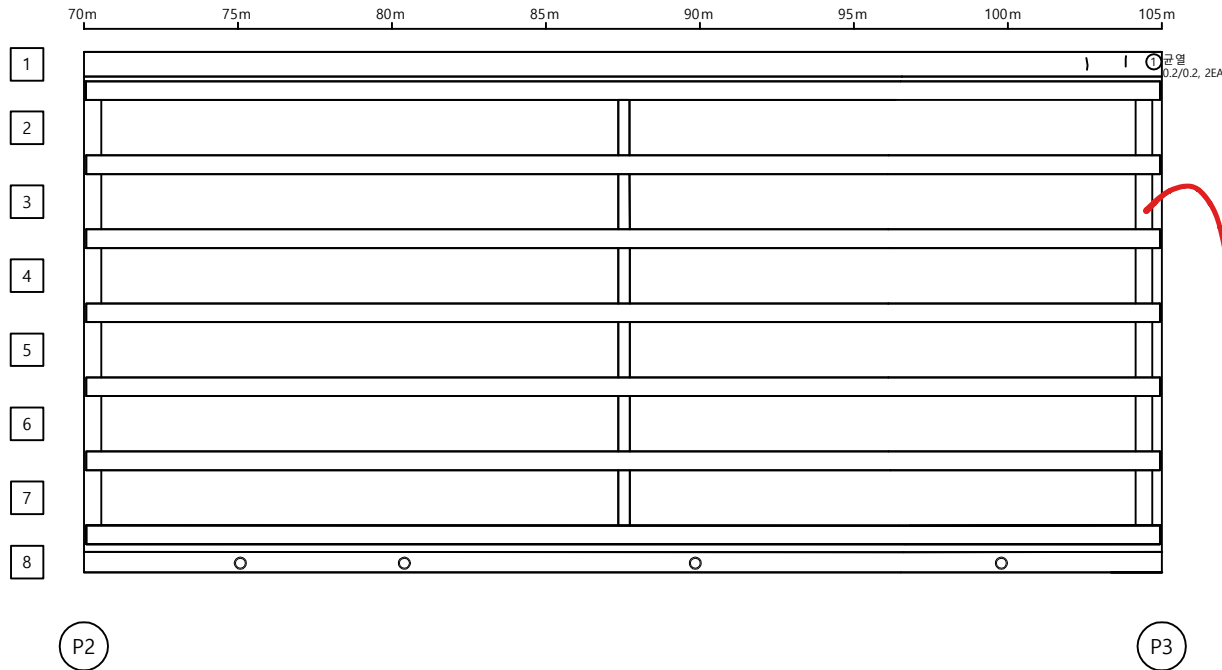



손 상 물 량 표

바닥판

S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	바닥판	균열	0.2	0.2		2	m	0.40	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

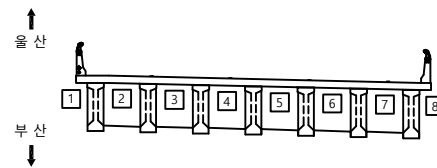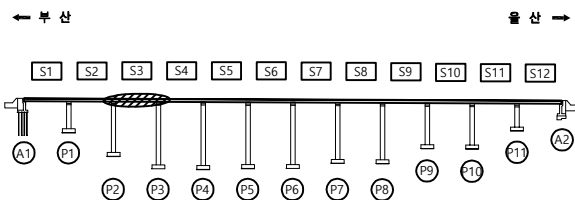

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
파손부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	021

용소교(부산) 바닥판하면 S4

← 부 산

울 산 →

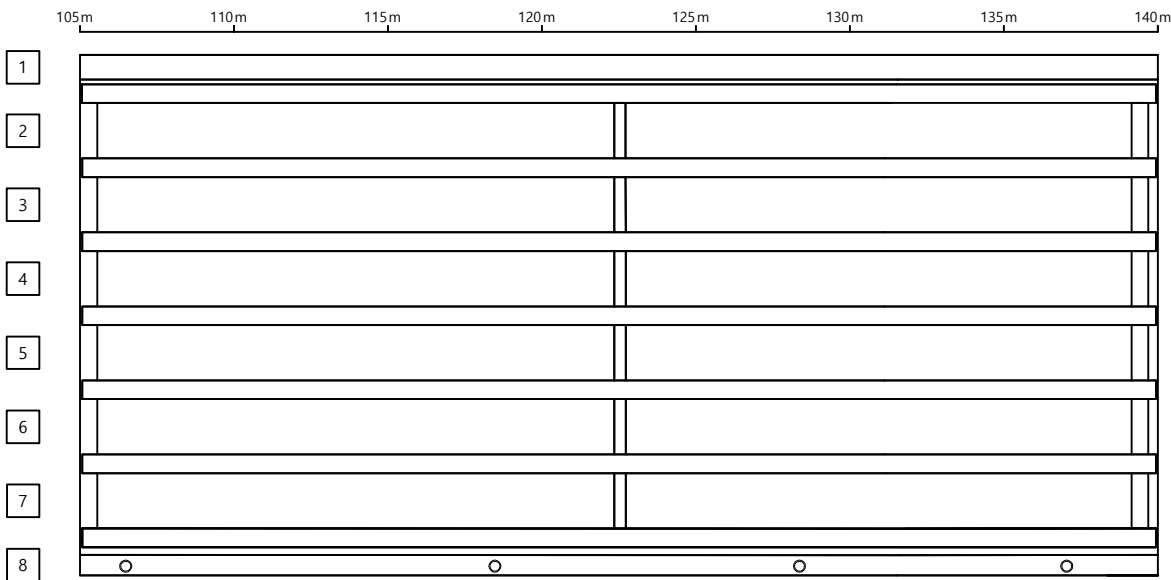



손 상 물 량 표

바닥판

S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

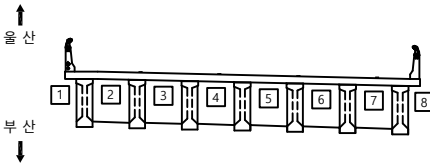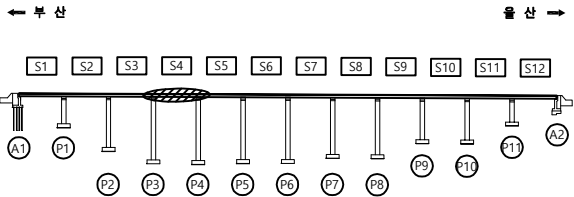

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	022

용소교(부산) 바닥판하면 S5

← 부 산

울 산 →

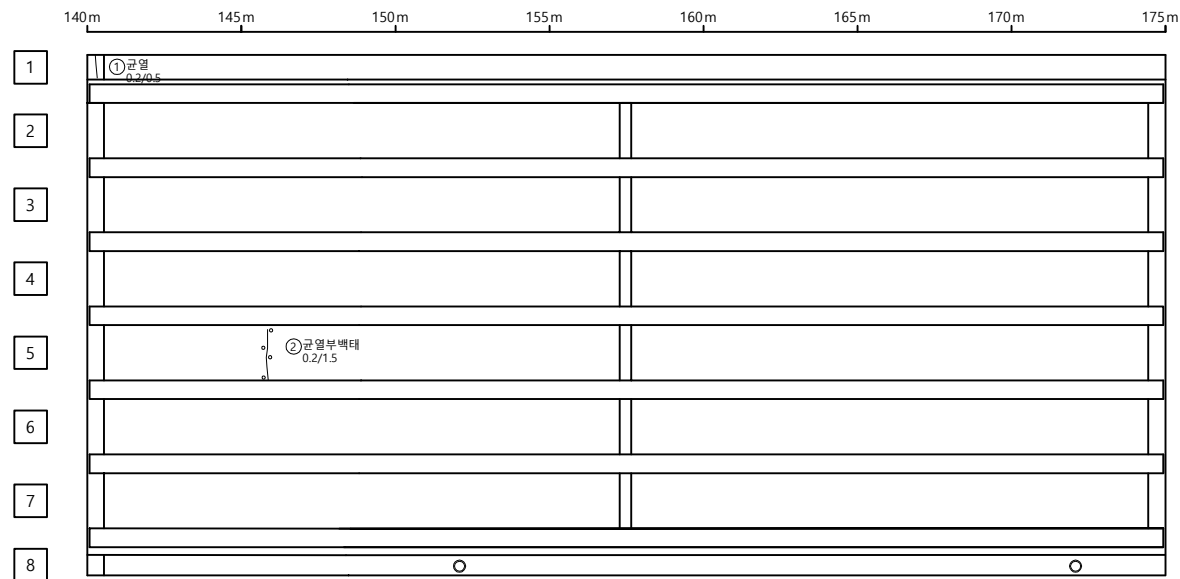



P4

P5

손 상 물 량 표

바닥판										
S5										
번호	신/구	부재명	손 상 전 경	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	배덕판	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
2	구	배덕판	균열부백태	0.2	1.5		1	m	1.50	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

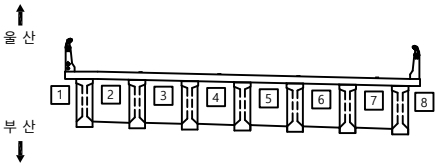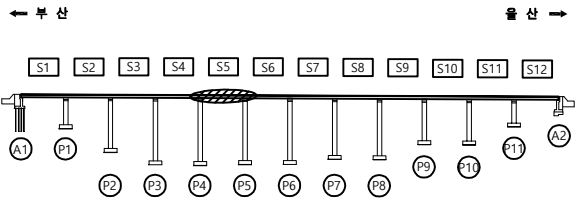


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	023



용소교(부산) 바닥판하면 S6

← 부 산

울 산 →

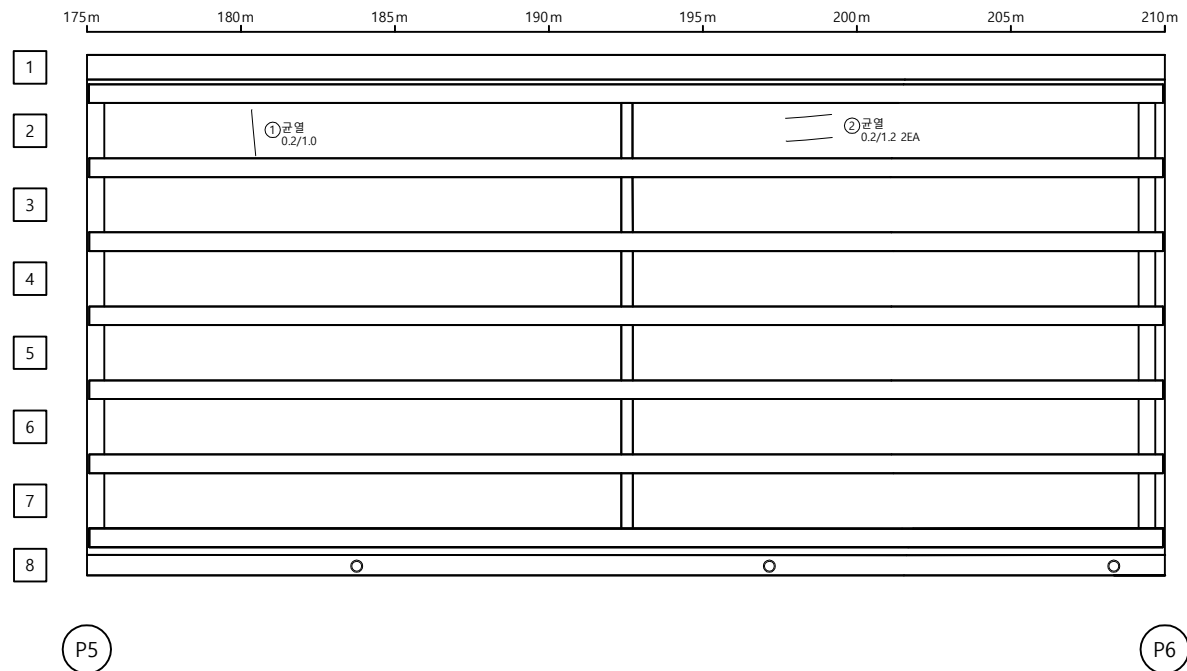

K
E
Y
P
L
A
N

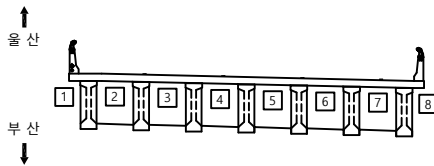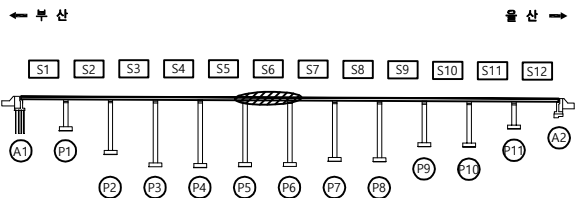

손 상 물 량 표

바닥판										
S6										
번호	신/구	부재명	손 상 전 광	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배덕판	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
2	구	배덕판	균열	0.2	1.2		2	m	2.40	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 흡윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	024

용소교(부산) 바닥판하면 S7

← 부 산

울 산 →

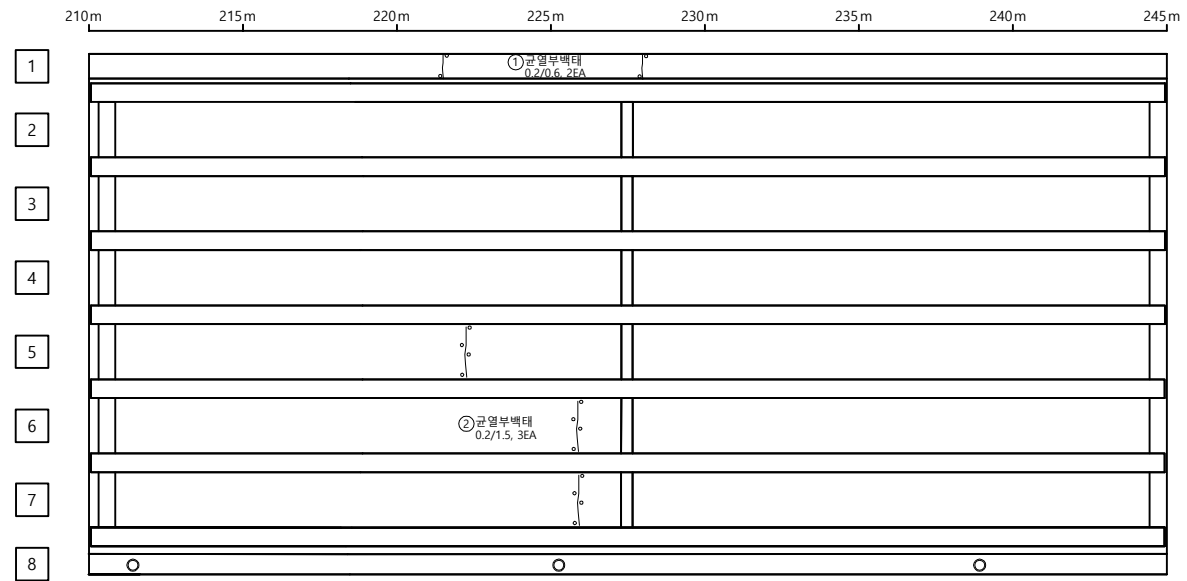



P6

P7

손 상 물 량 표

바닥판										
S7										
번호	신/구	부재명	손 상 전 광	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배덕판	균열부백테	0.2	0.6		2	m	1.20	
2	구	배덕판	균열부백테	0.2	1.5		3	m	4.50	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

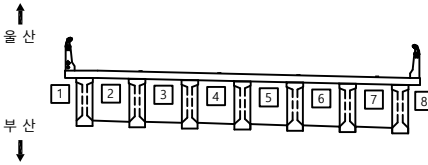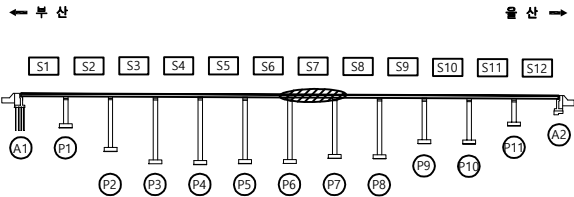

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백테	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 테	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 025

용소교(부산) 바닥판하면 S8

← 부 산

울 산 →

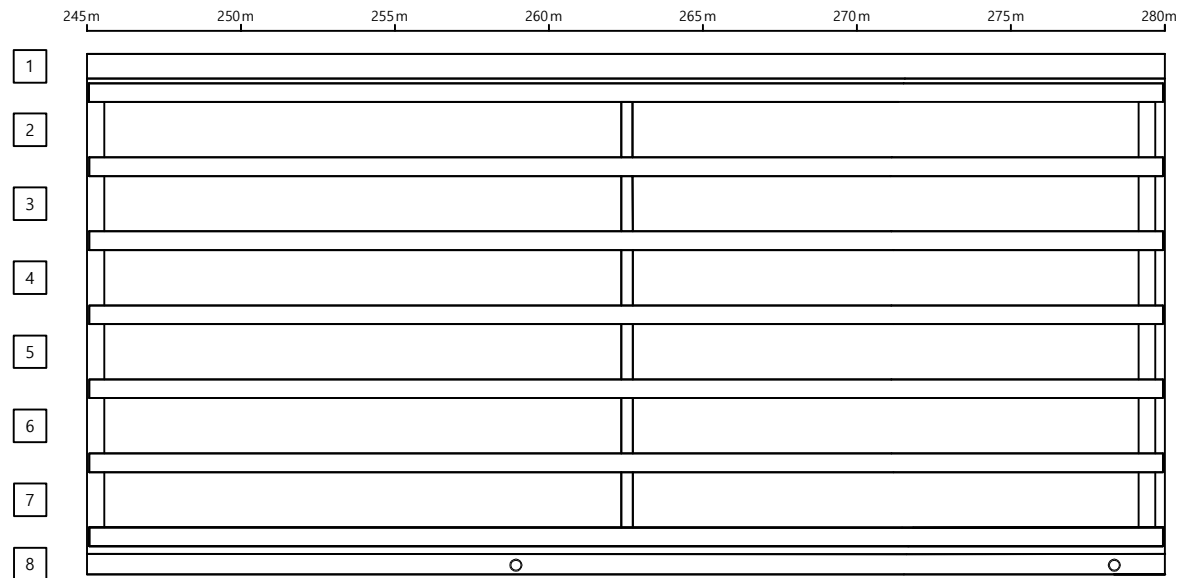



P7

P8

손 상 물 량 표

바닥판										
S8										
번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			성대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

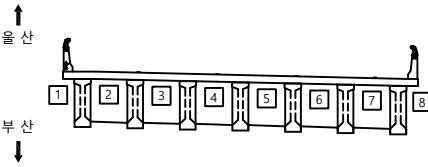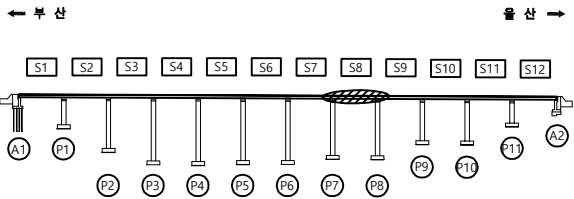


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	026

용소교(부산) 바닥판하면 S9

← 부 산

울 산 →

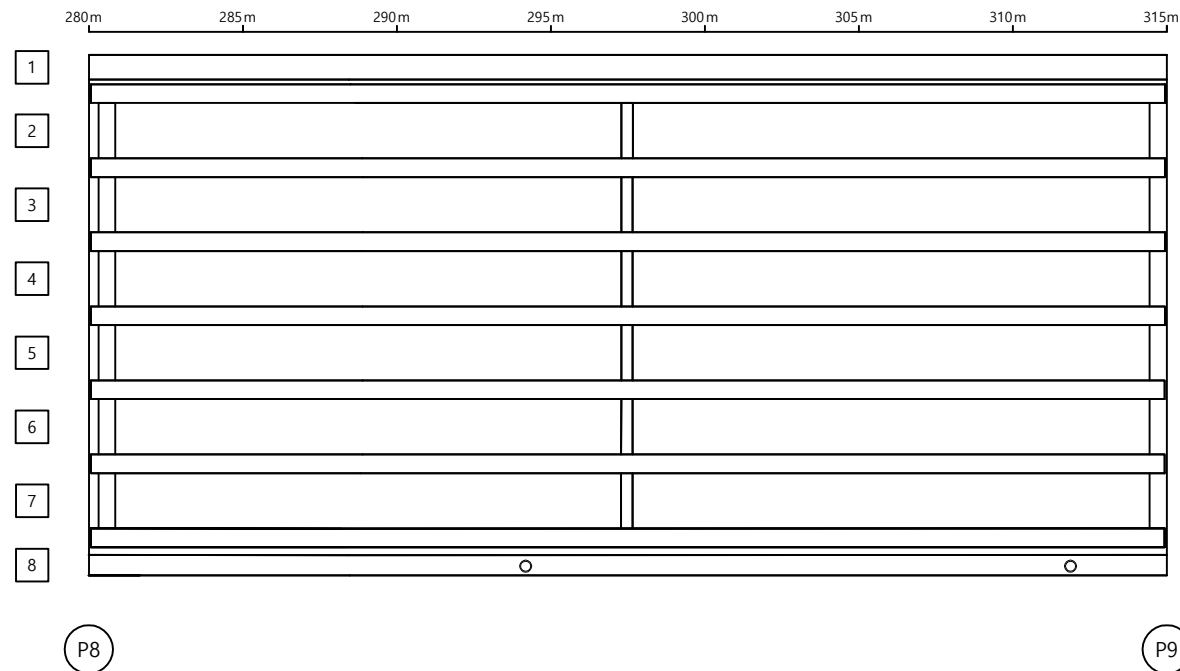



손 상 물 량 표

바닥판

S9

번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			성대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

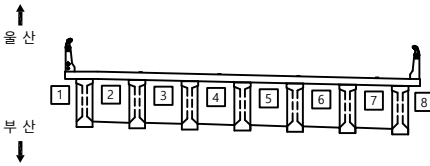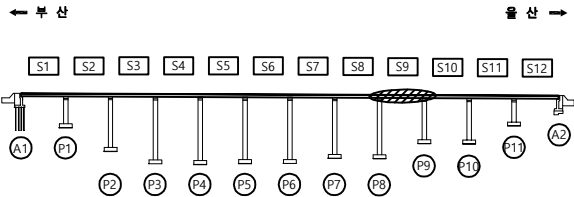

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW-02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	027

용소교(부산) 바닥판하면 S10

← 부 산



울 산 →

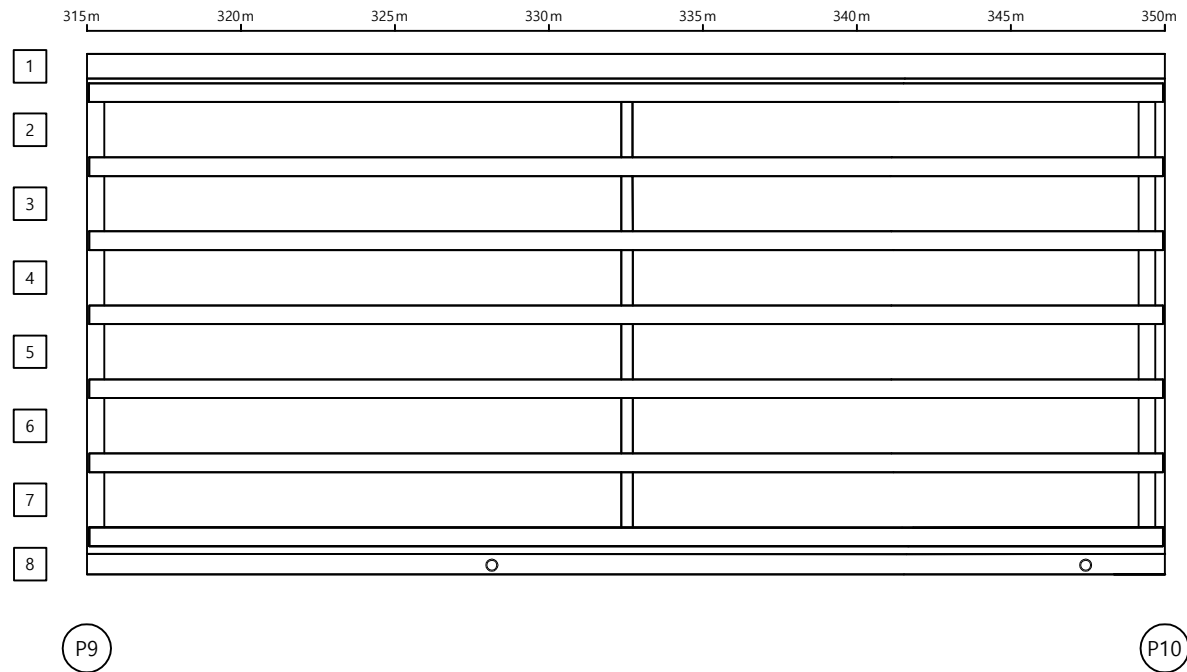

손 상 물 량 표

바닥판										
S10										
번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

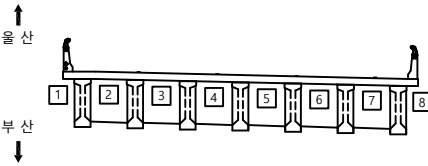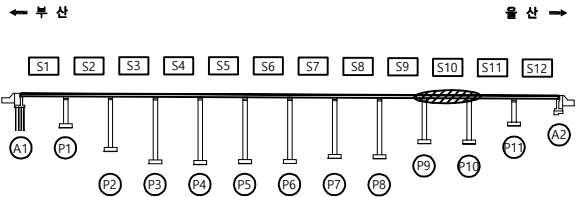

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	028

용소교(부산) 바닥판하면 S11

← 부 산

울 산 →

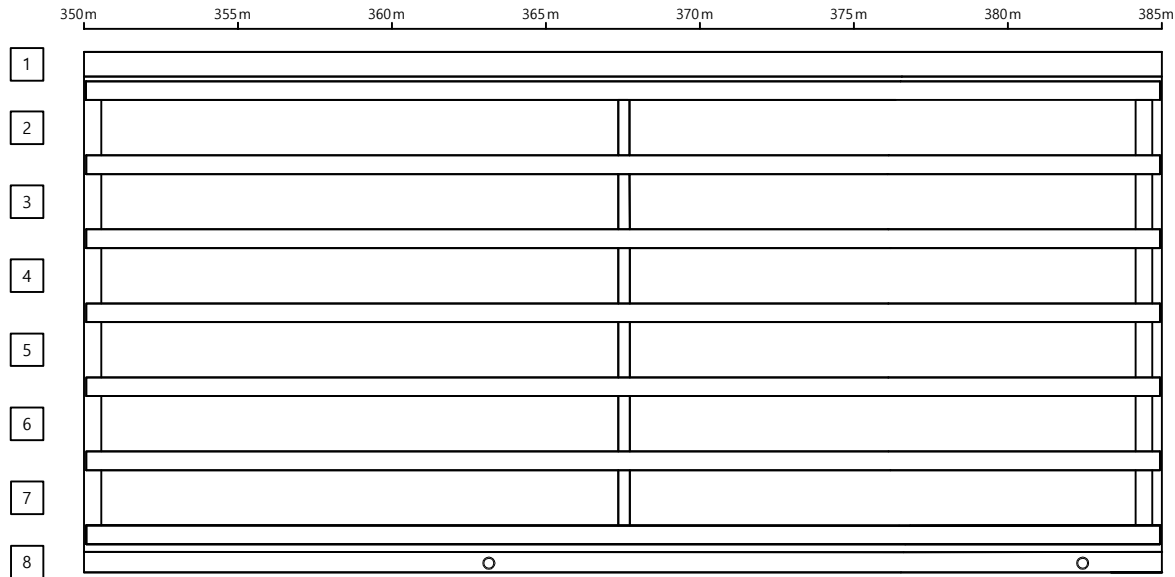

P10

P11



손 상 물 량 표

바닥판

S11

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상태영호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

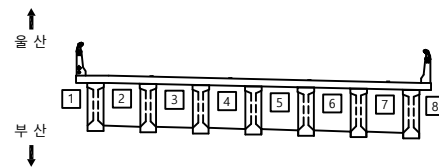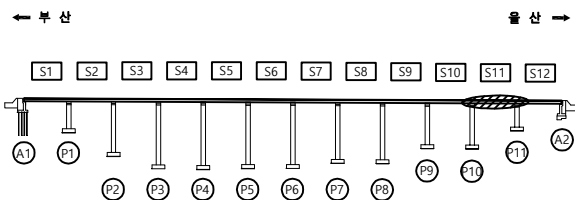

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 029

용소교(부산) 바닥판하면 S12

← 부 산

울 산 →

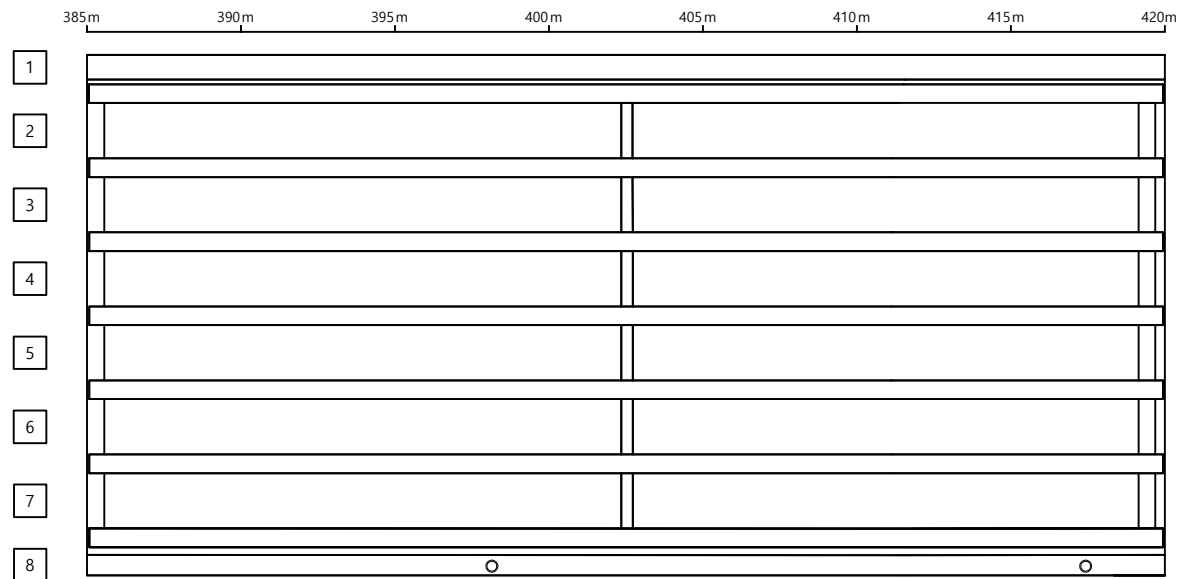



P11

A2

손 상 물 량 표

바닥판									
S12									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상태양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

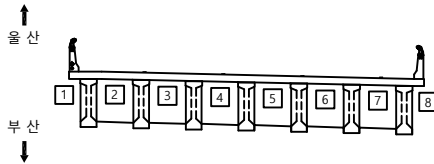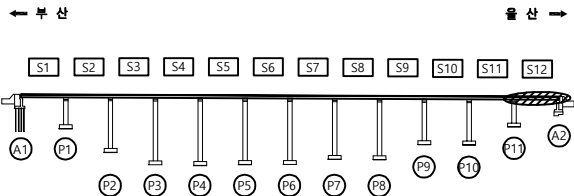

용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 030

용소교(부산) 거더 S1

← 부 산



울 산 →



손 상 물 량 표

거더									
S1									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	파손		0.1	0.1	7	m ²	0.07
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

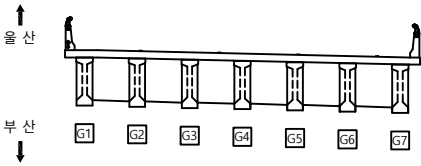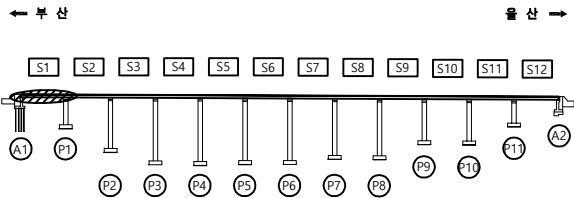


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	031



용소교(부산) 거더 S2

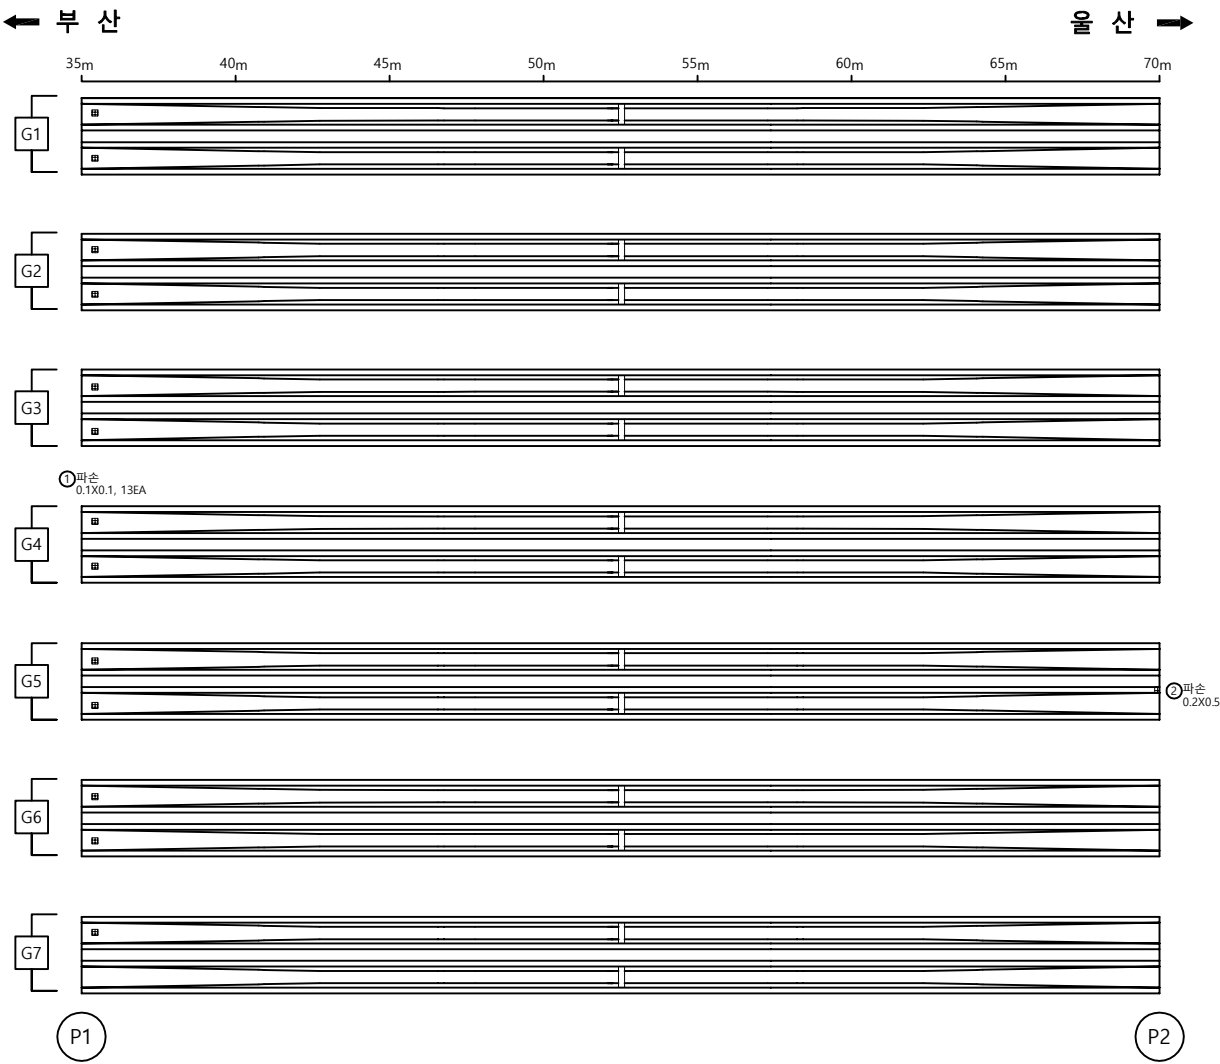

손상물량표

거더									
S2									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	파손		0.1	0.1	13	m ²	0.13
2	구	거더	파손		0.2	0.5	1	m ²	0.10
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

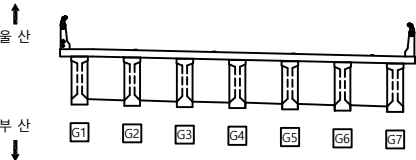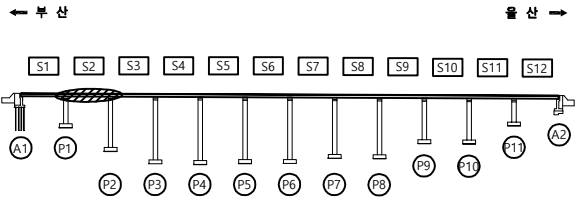


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
 균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식		
 균열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적		
 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타		
 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 032		

용소교(부산) 거더 S3

← 부 산

울 산 →

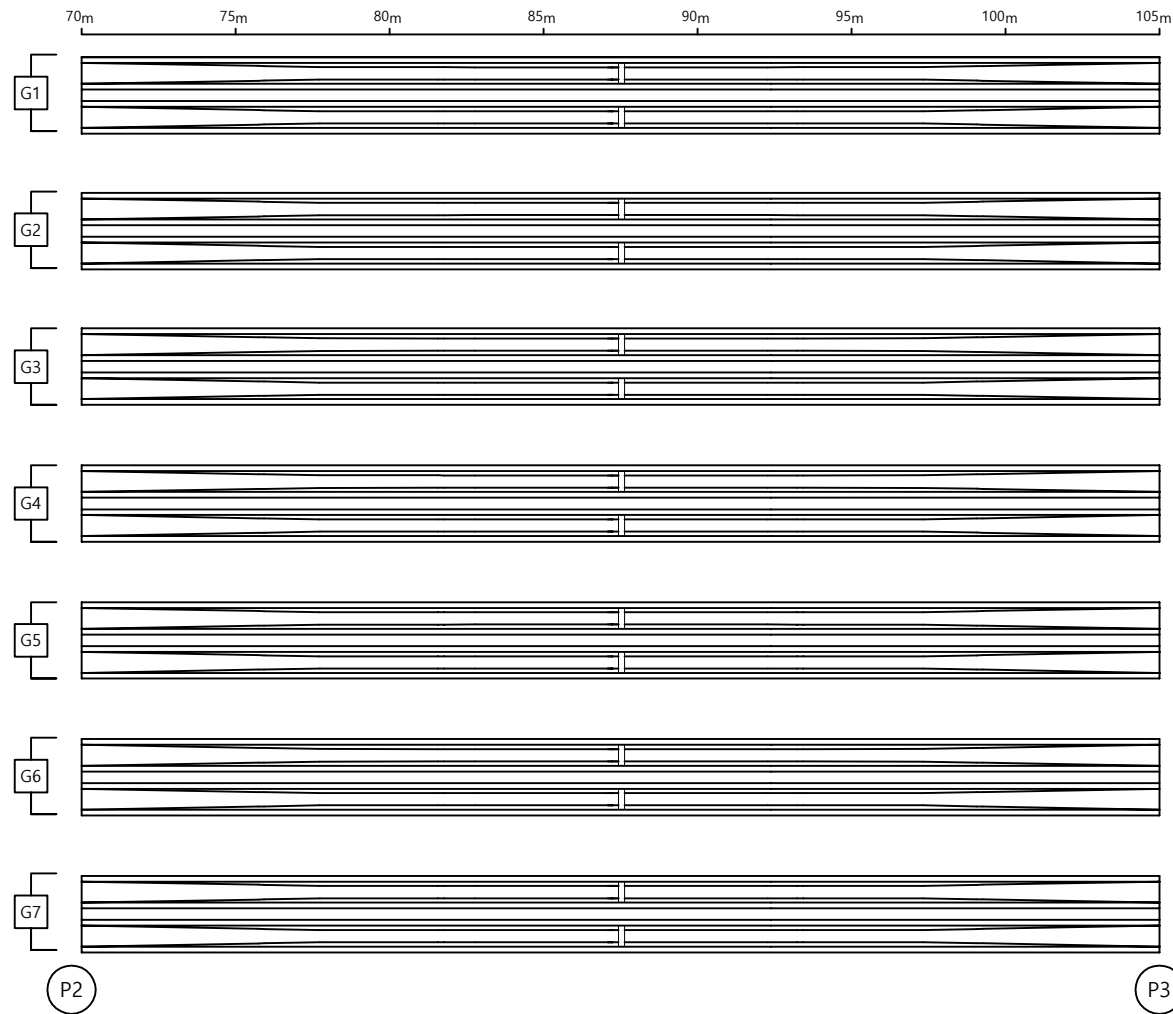


손 상 물 량 표

거더										
S3										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

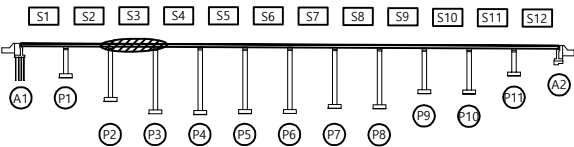

울 산
↑
부 산
↓

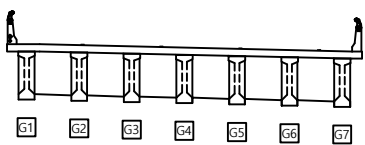

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 033

용소교(부산) 거더 S4

← 부 산

울 산 →

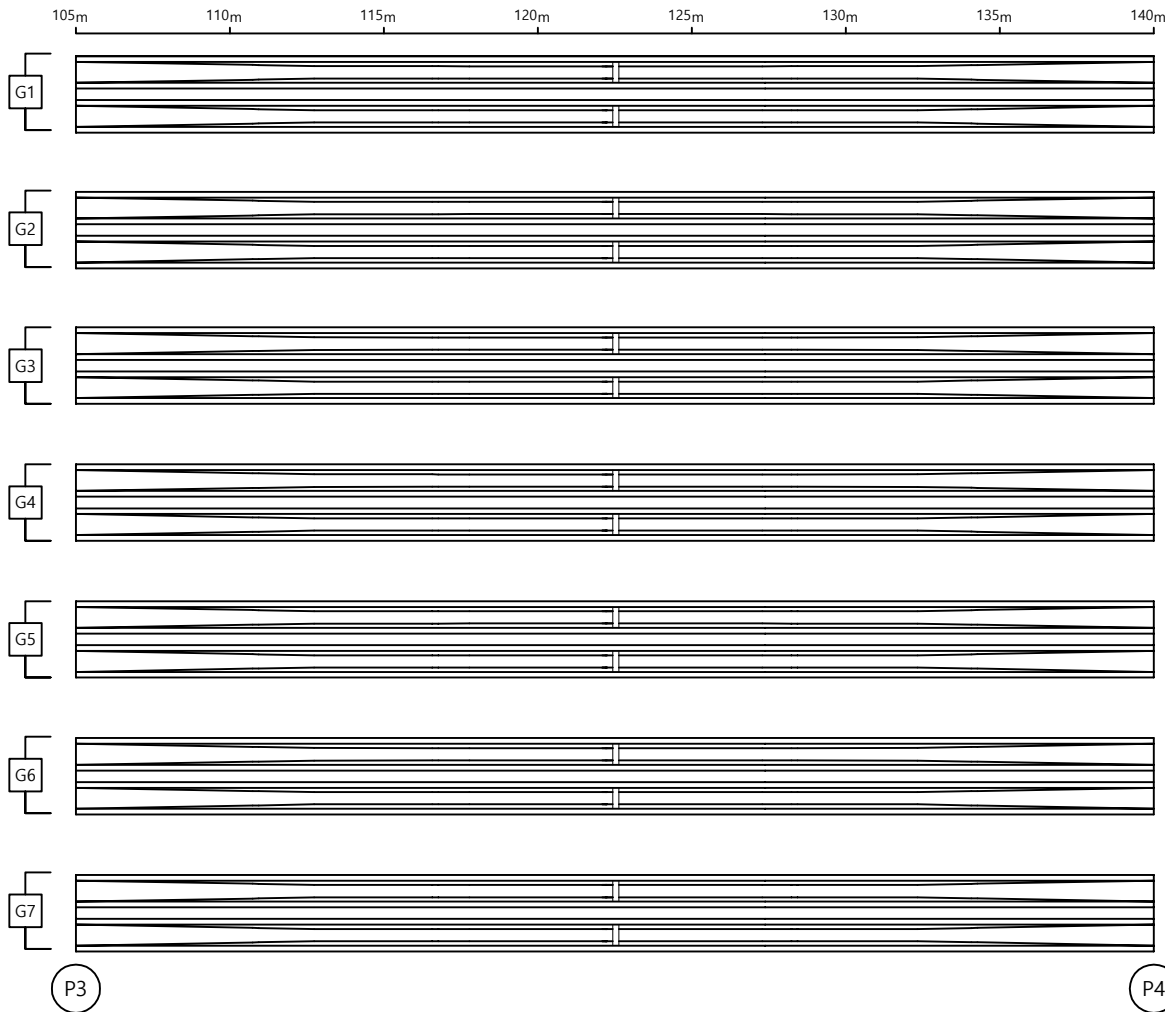

손 상 물 량 표

거더


S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1			상태영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

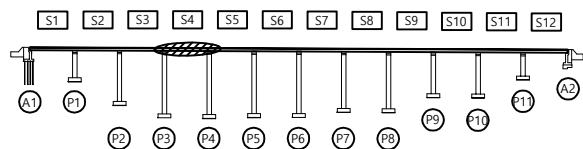

울 산
↑
부 산
↓

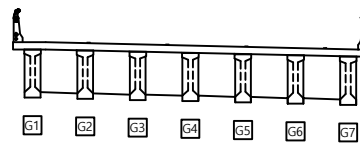

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 034

용소교(부산) 거더 S5

← 부 산



울 산 →

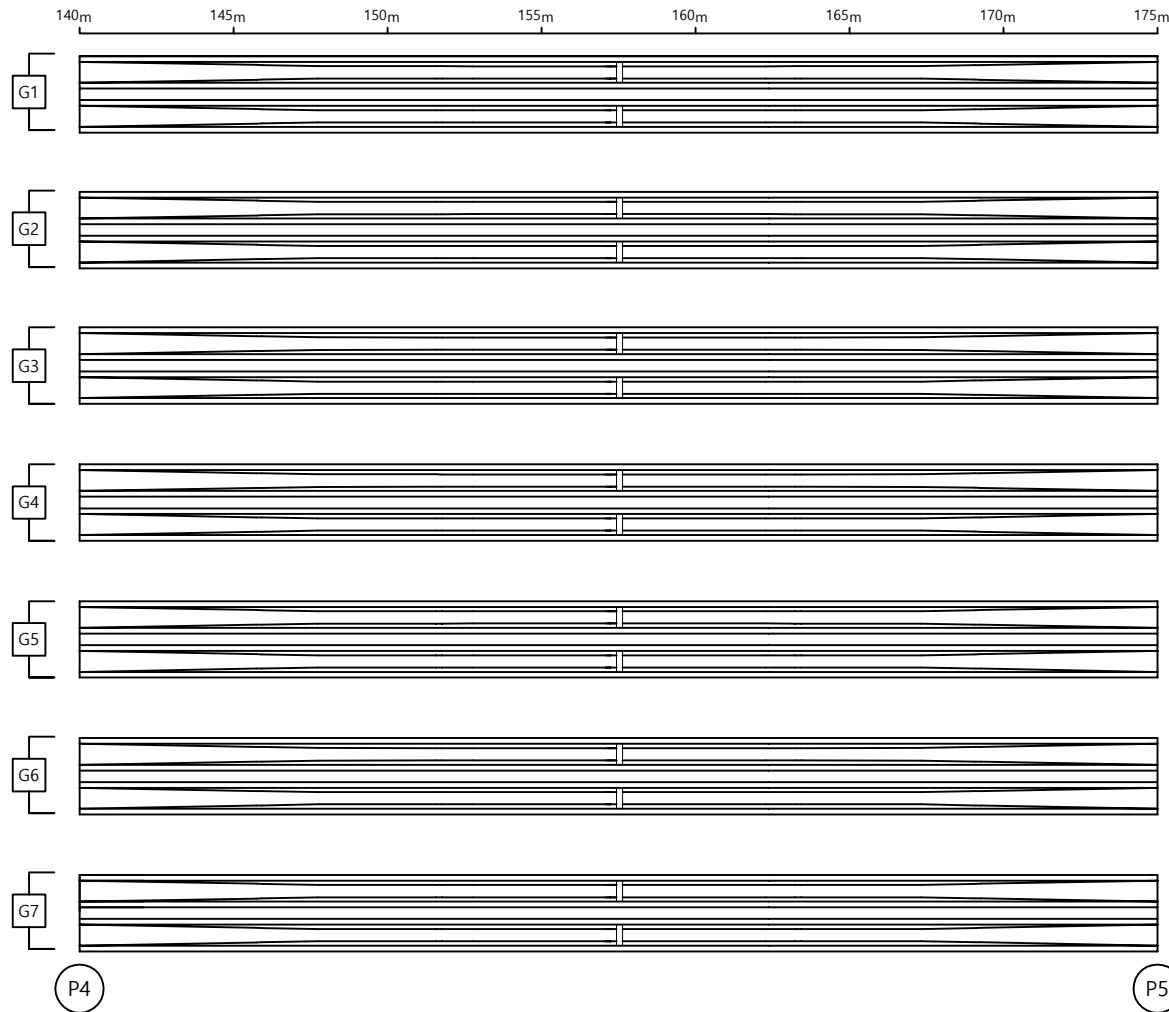

손 상 물 량 표

거더										
S5										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

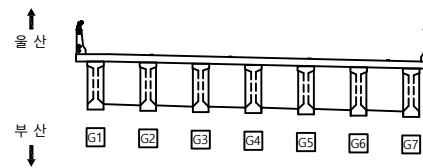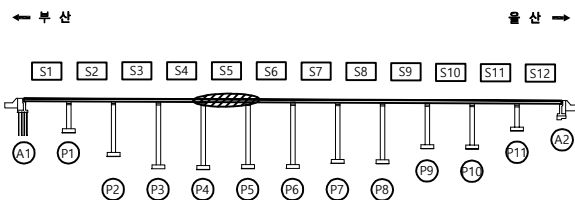


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 035



용소교(부산) 거더 S6

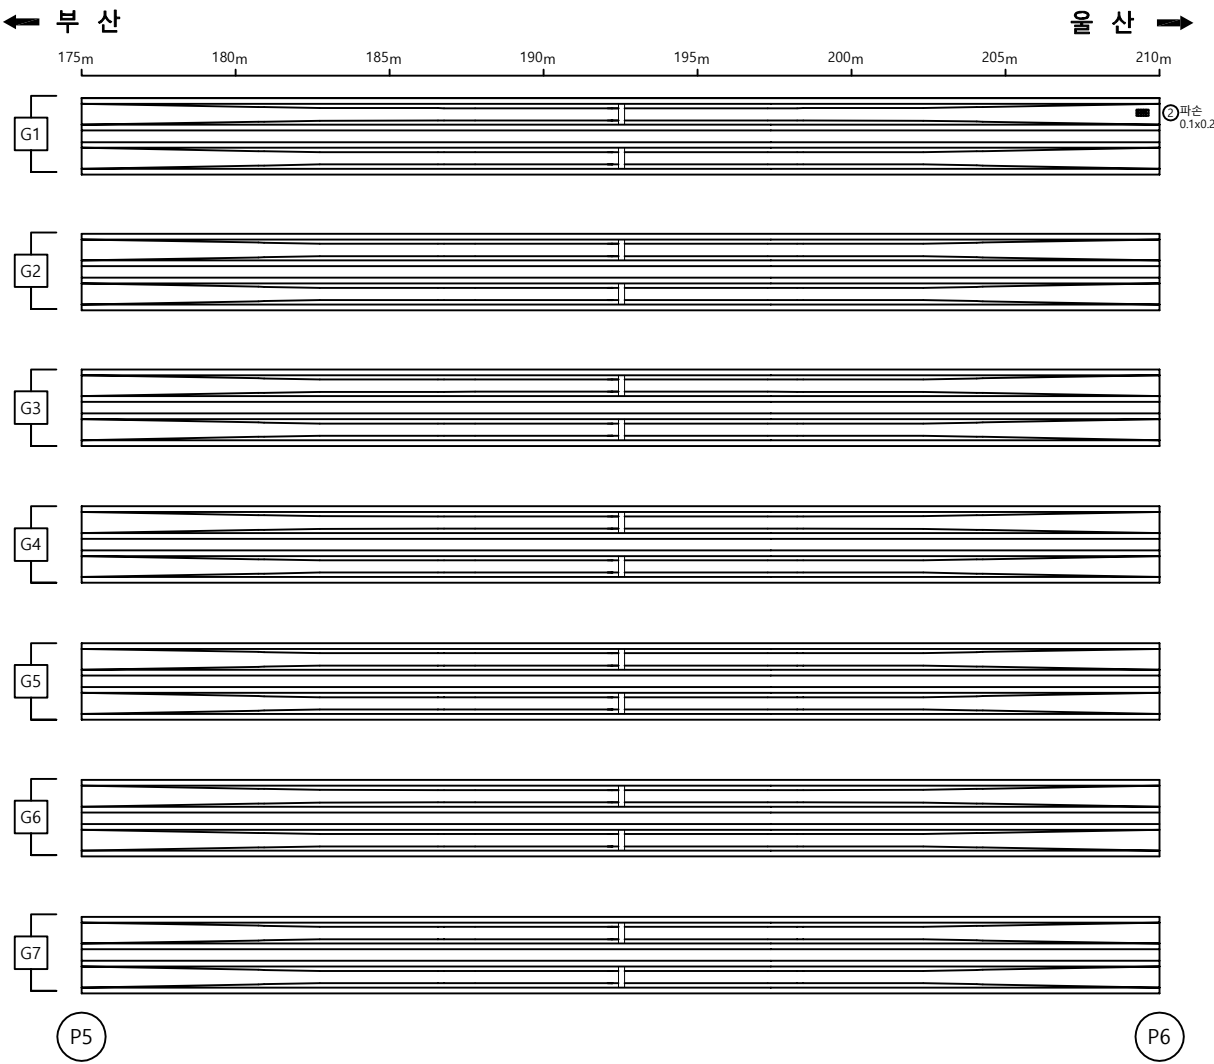

손상물량표


거더									
S6									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	파손		0.1	0.2	1	m²	0.02
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

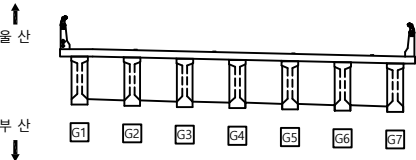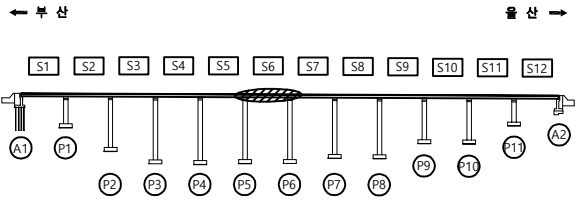

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	036



용소교(부산) 거더 S7

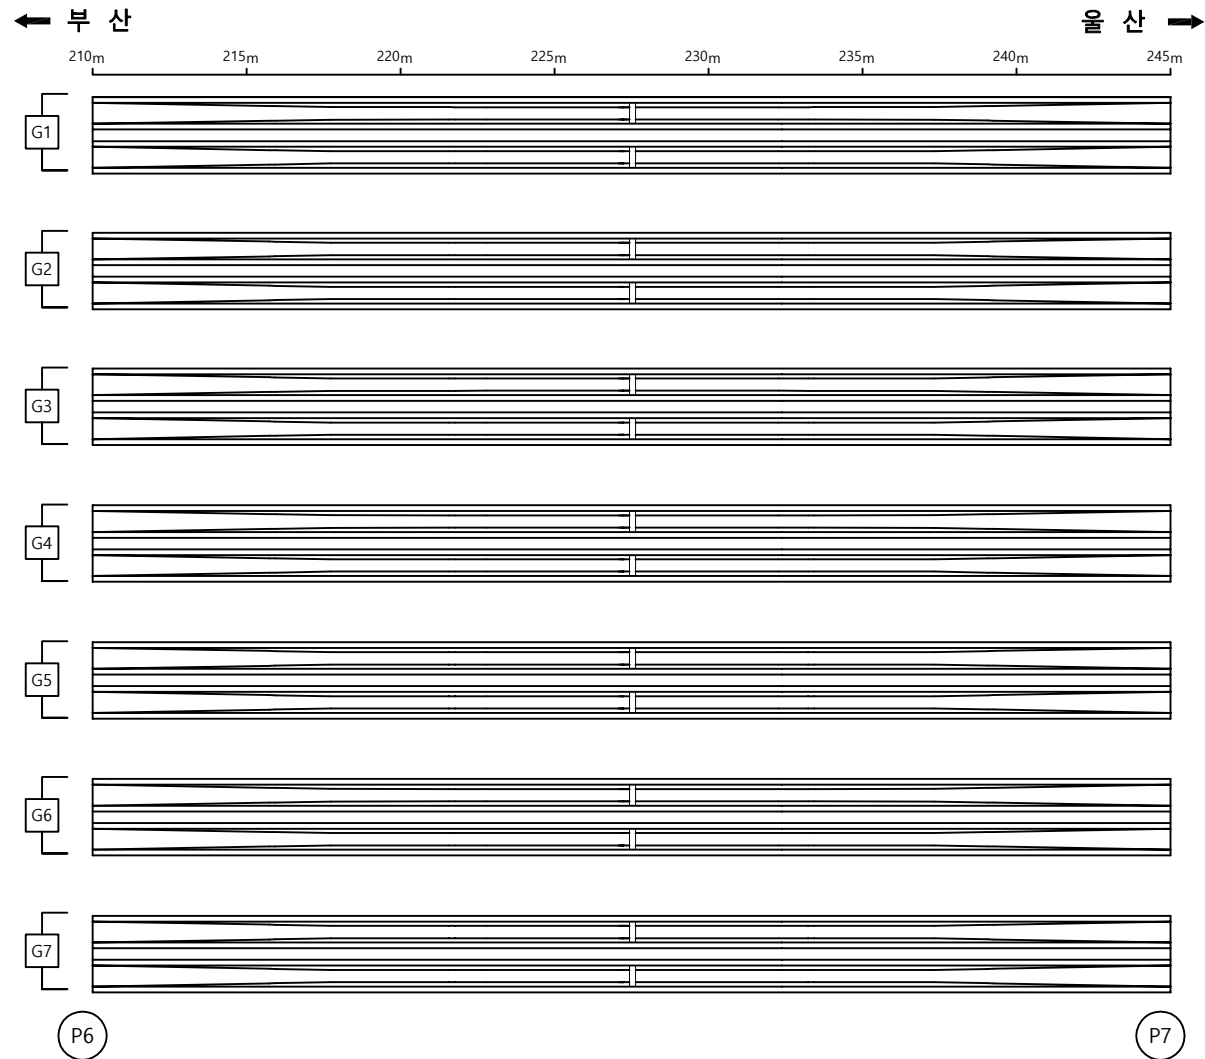

손상물량표


[illegible]

KEY PLAN

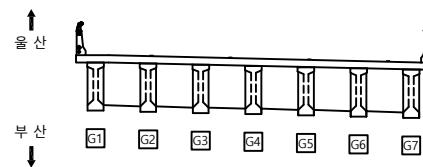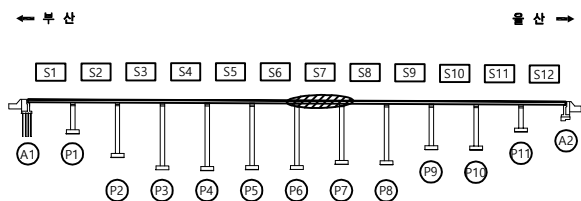

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역						
표 제	 CM 0.2	균열		재료분리		오염, 변색		부식
		균열,부백태		파손,박리		세굴		퇴적
		망상균열		누수,습윤		백태		기타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	037



용소교(부산) 거더 S8

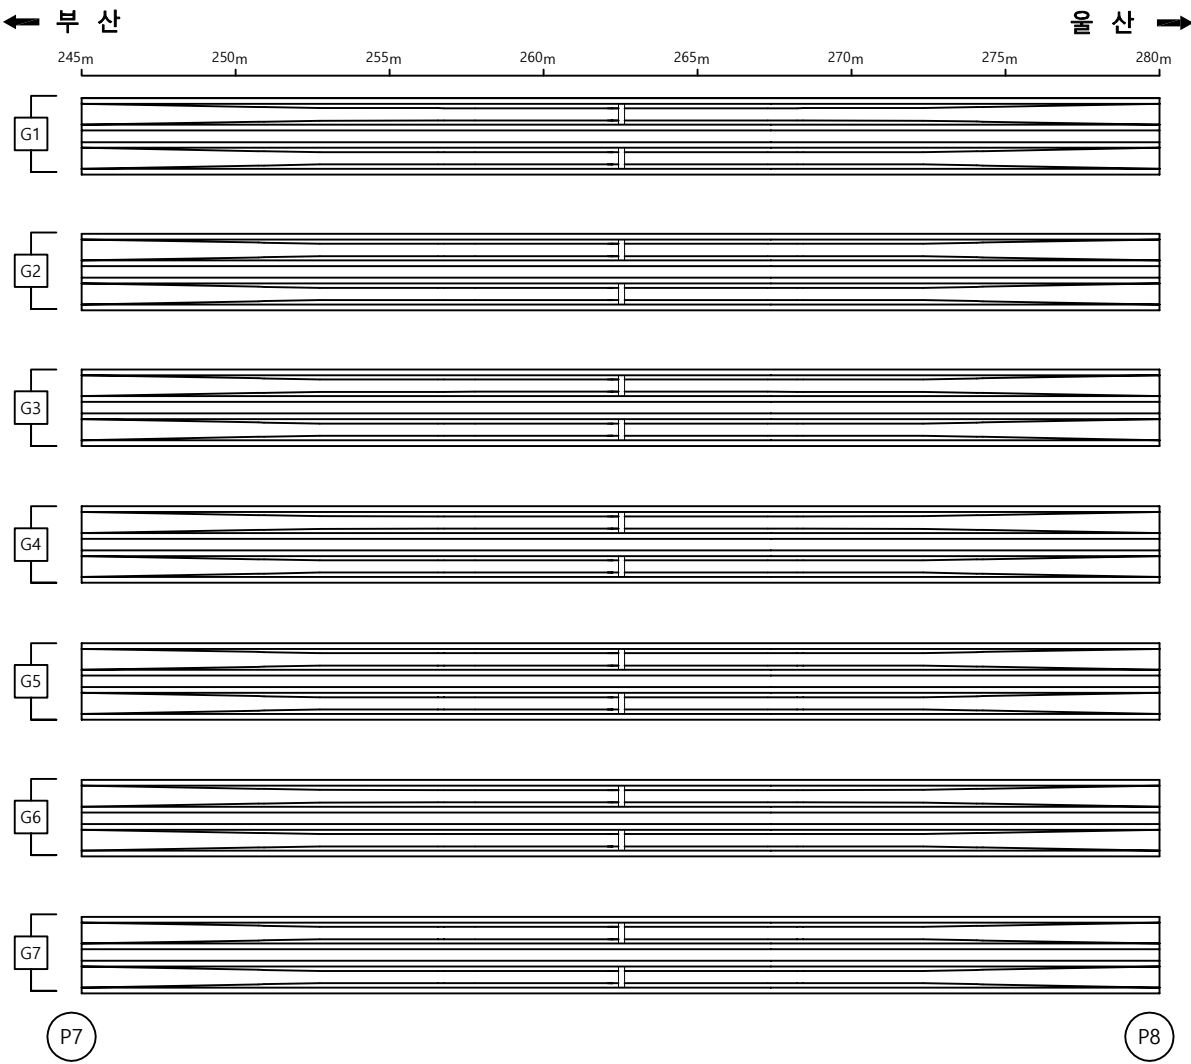

손상물량표


거더										
S8										
번호	신/구	부재명	손상 현황	손상 규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

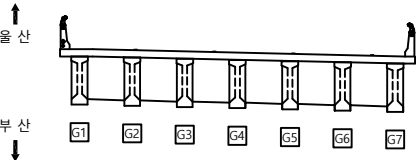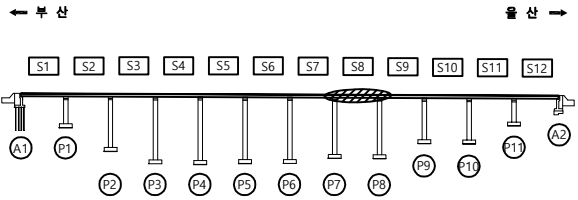

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
 CW02	균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
	균열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
	망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타	
	철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 038	



용소교(부산) 거더 S9

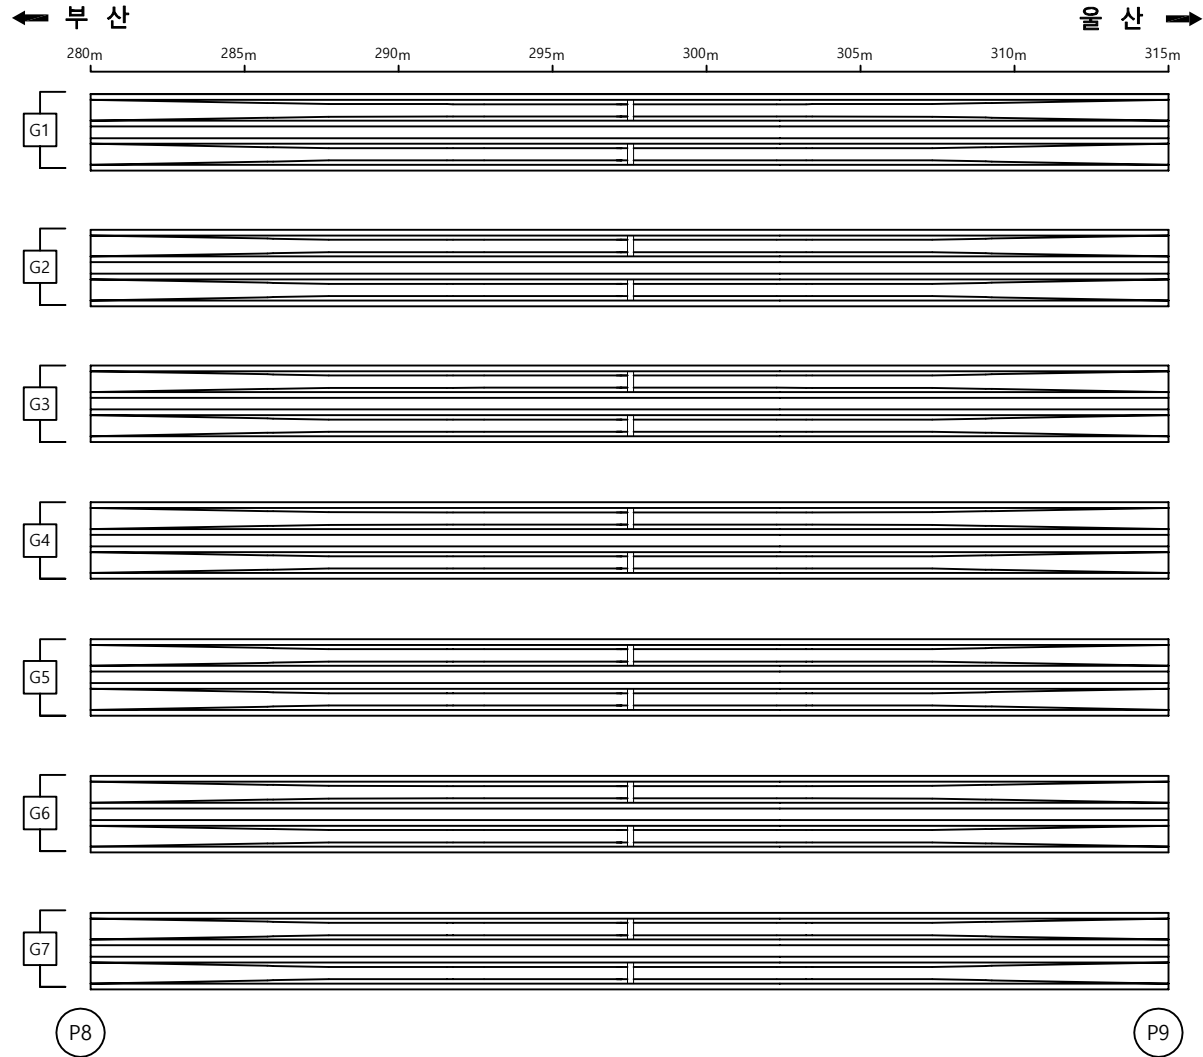

손상물량표

거더 S9									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상태양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

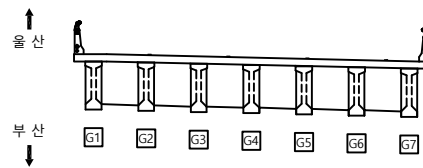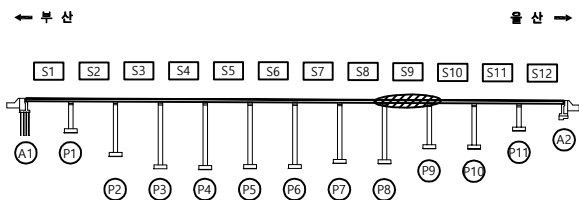

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례








CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 039

용소교(부산) 거더 S10

← 부 산

울 산 →

315m 3220m 325m 330m 335m 340m 345m 350m



P9

P10

손상물량표

거더


S10

번호	신/구	부재명	손상 현황	손상 규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	배부름		0.4	0.6	1	m	0.24	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

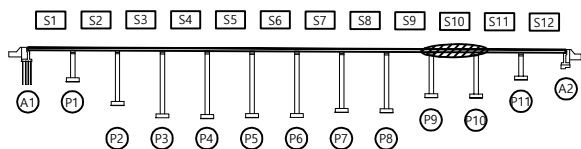

울 산
부 산

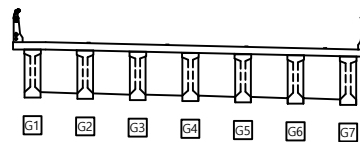

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례




CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 040

용소교(부산) 거더 S11

← 부 산

울 산 →

350m 355m 360m 365m 370m 375m 380m 385m



P10

P11

손 상 물 량 표

거더


S11

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	파손		0.3	0.3	1	m	0.09	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

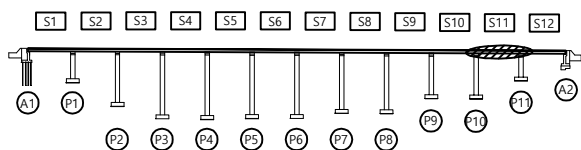

울 산
↑
부 산
↓

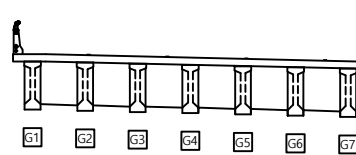

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 041

용소교(부산) 거더 S12

← 부 산

울 산 →

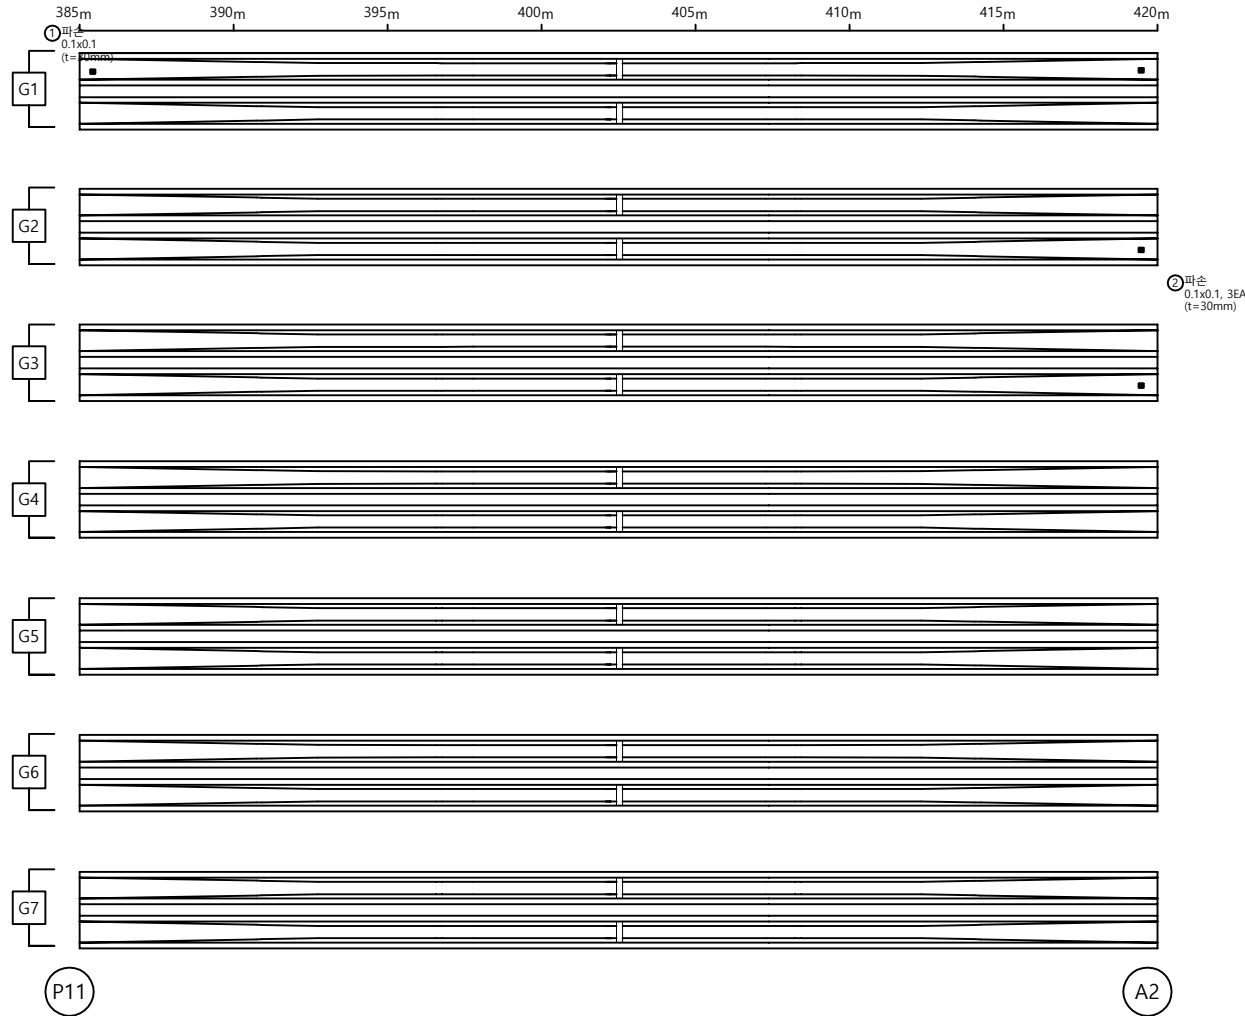

손 상 물 량 표

거더


S12

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	거더	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
2	구	거더	파손		0.1	0.1	3	㎡	0.03	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

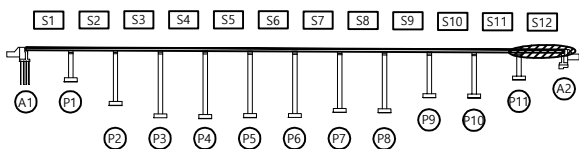

울 산
부 산

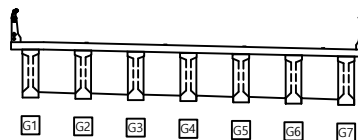

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
군열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 042

용소교(부산) 가로보 S1

↑
울 산


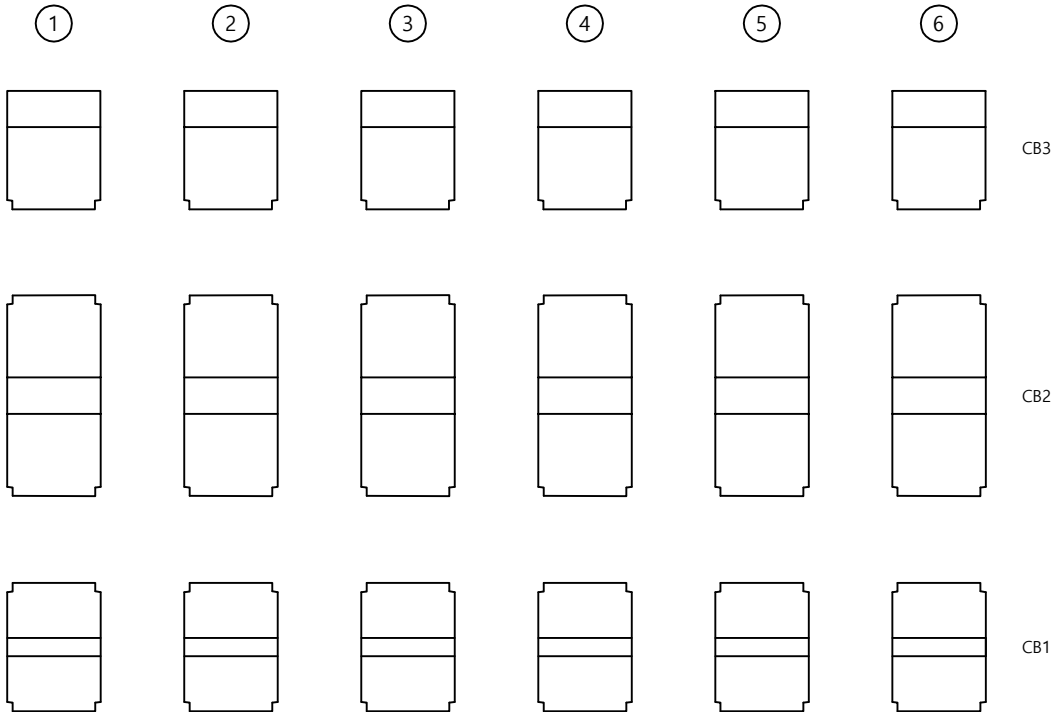


↓
부 산

손 상 물 량 표

가로보										
S1										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


K
E
Y
P
L
A
N

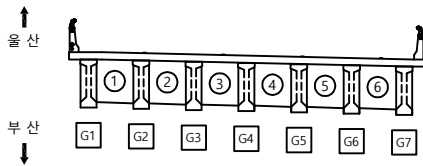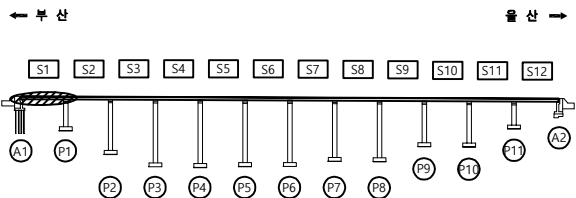

용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	손 상 물 량 표			
	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 043

↑
울 산


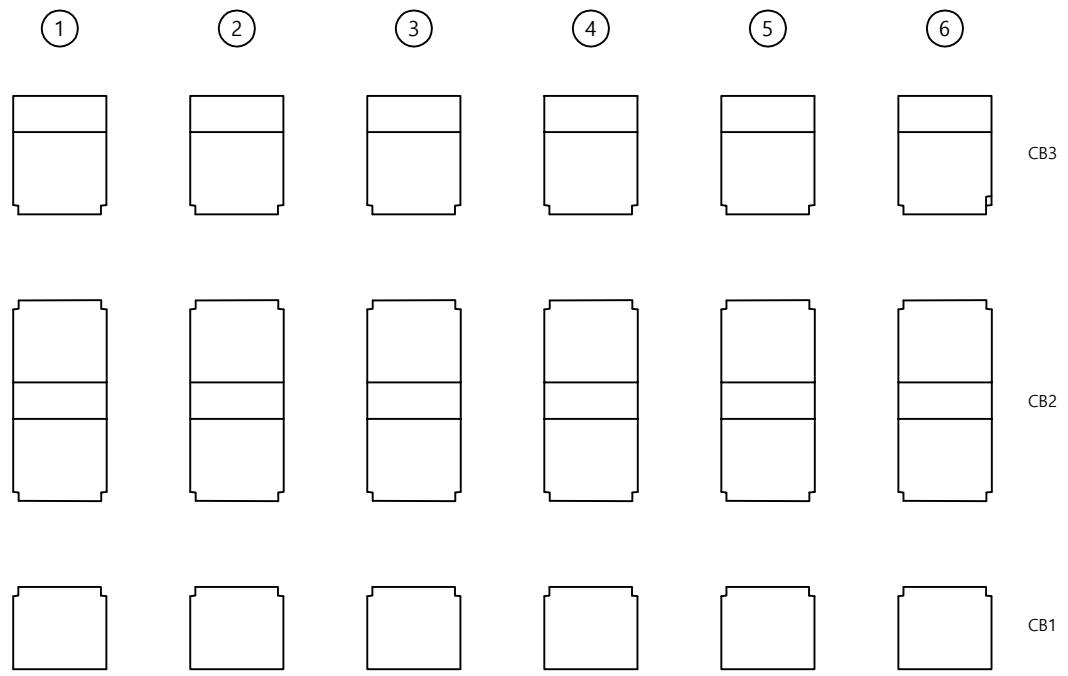


↓
부 산

손 상 물 량 표

가로보										
S2										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


K
E
Y
P
L
A
N

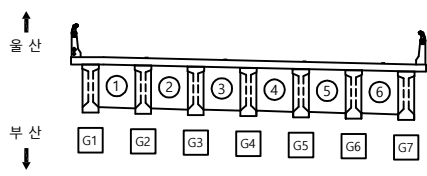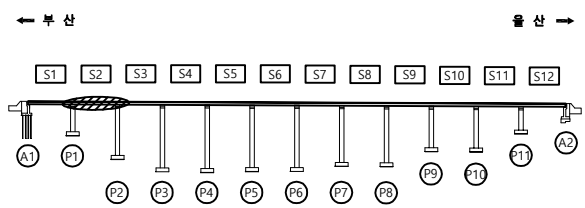

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	044

용소교(부산) 가로보 S3

울산
↑


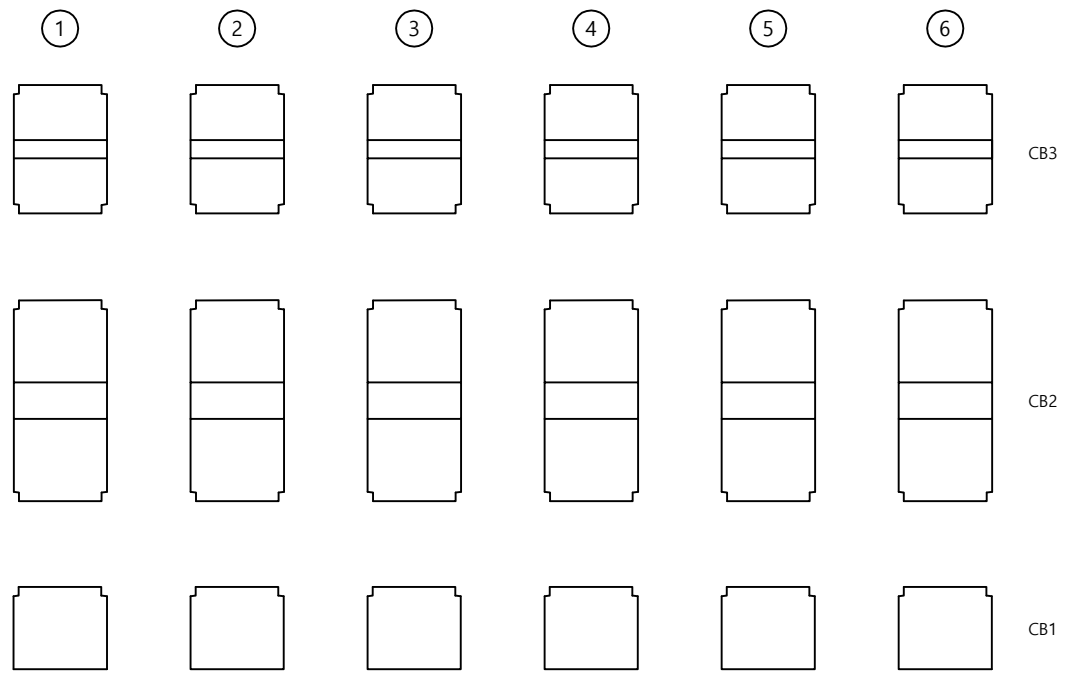


부산
↓

손상물량표

가로보										
S3										
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

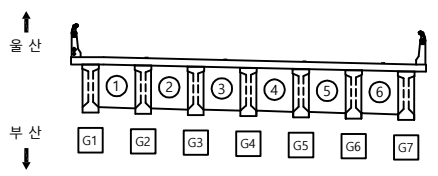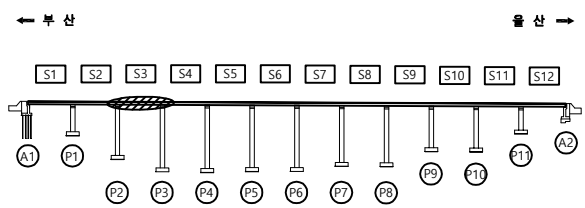


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	045

용소교(부산) 가로보 S4

울 산

P4

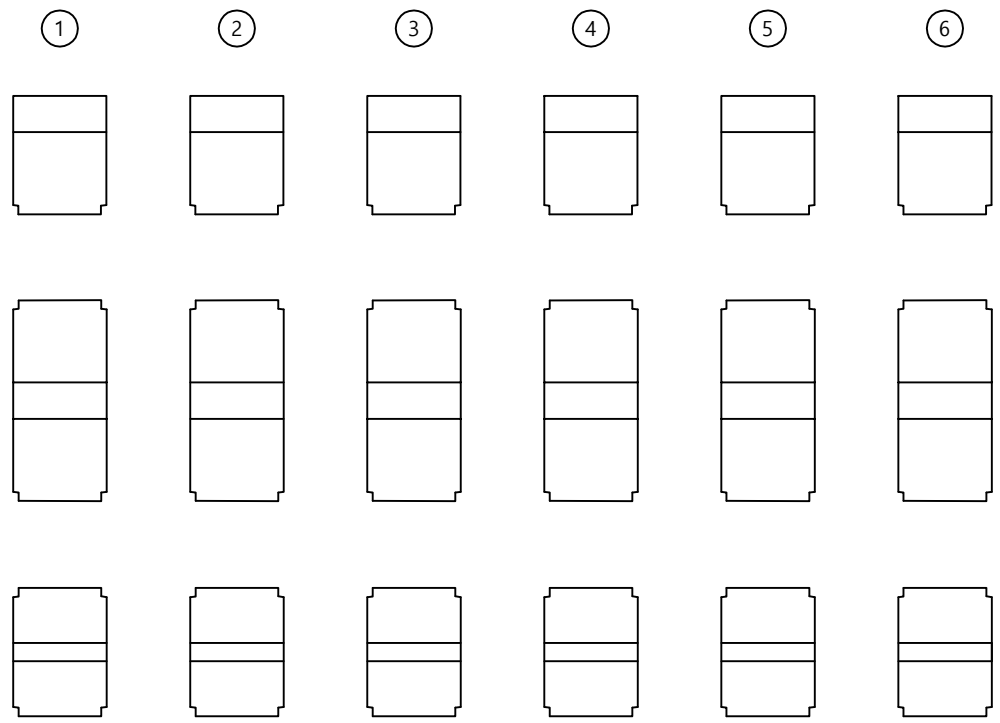



부 산

P3

손 상 물 량 표

가로보										
S4										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

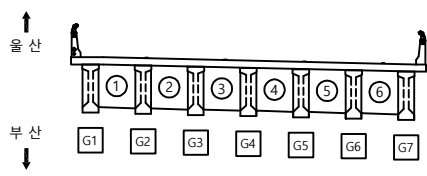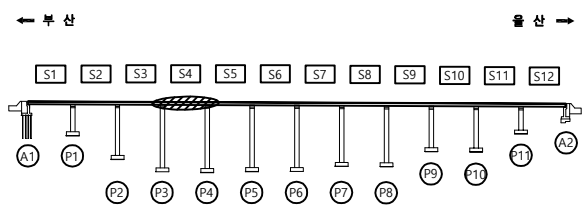


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	046

용소교(부산) 가로보 S5

울 산

P5

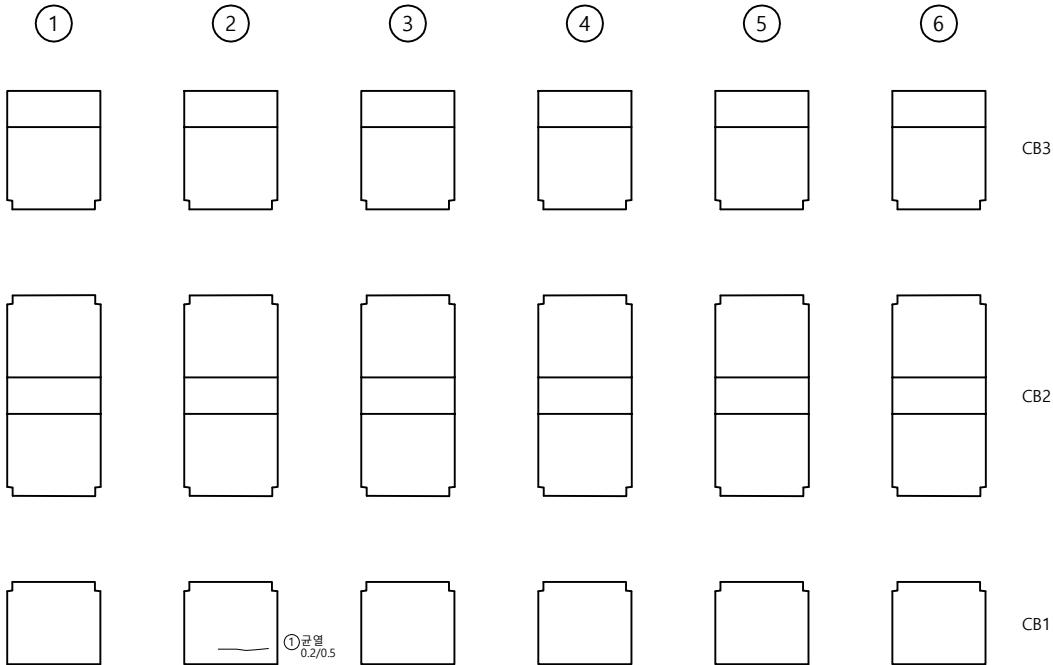



부 산

P4

손 상 물 량 표

가로보									
S5									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	가로보	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

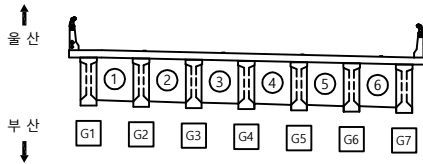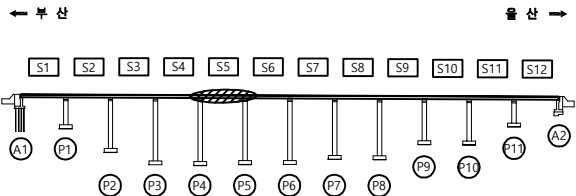

용
역
명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW 0.2	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
파손부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	047

↑
울 산

P6

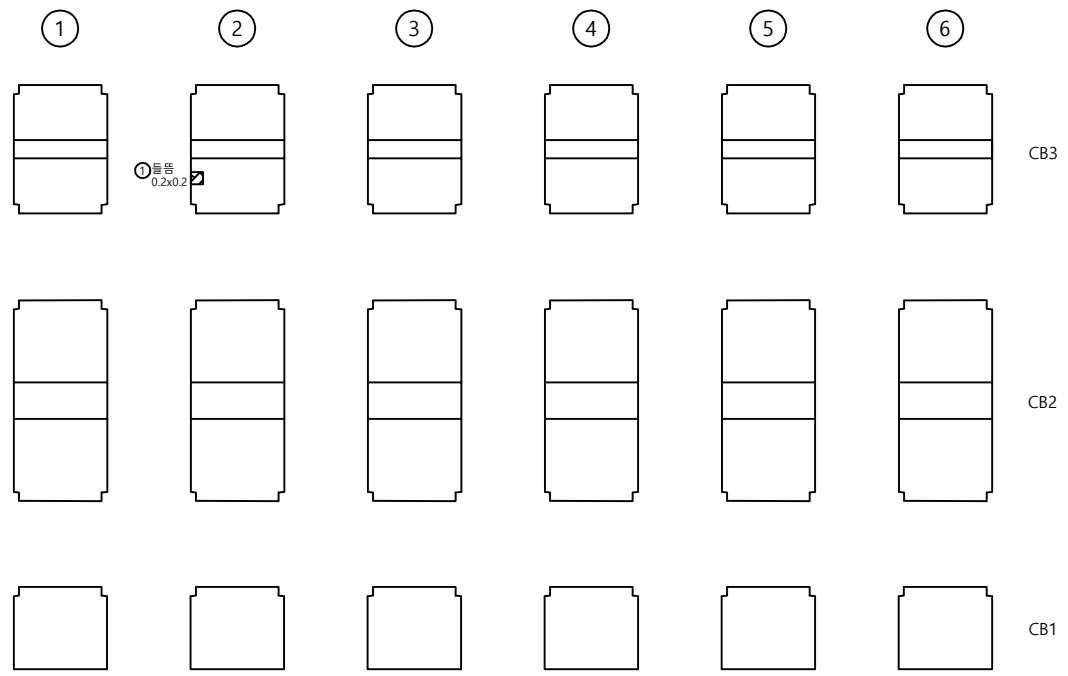



↓
부 산

P5

손 상 물 량 표

가로보									
S6									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	가로보	들뜸		0.2	0.2	1	m ²	0.04
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

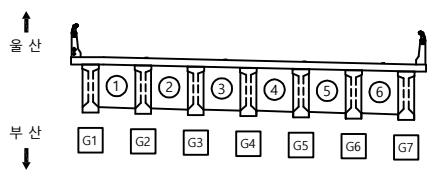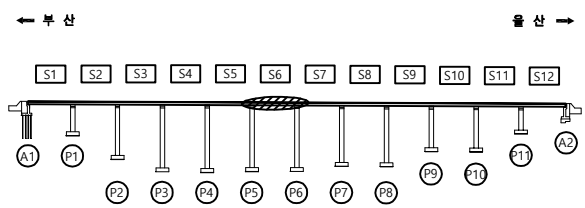


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	 군 열	 재료분리	 오염, 변색	 부 식	
	 군열부백태	 파손, 박리	 세 굴	 퇴 적	
	 망상균열	 누수, 습윤	 백 태	 기 타	
	 철근노출	 소성변형	 들림	No. 048	

용소교(부산) 가로보 S7

↑
울 산

P7

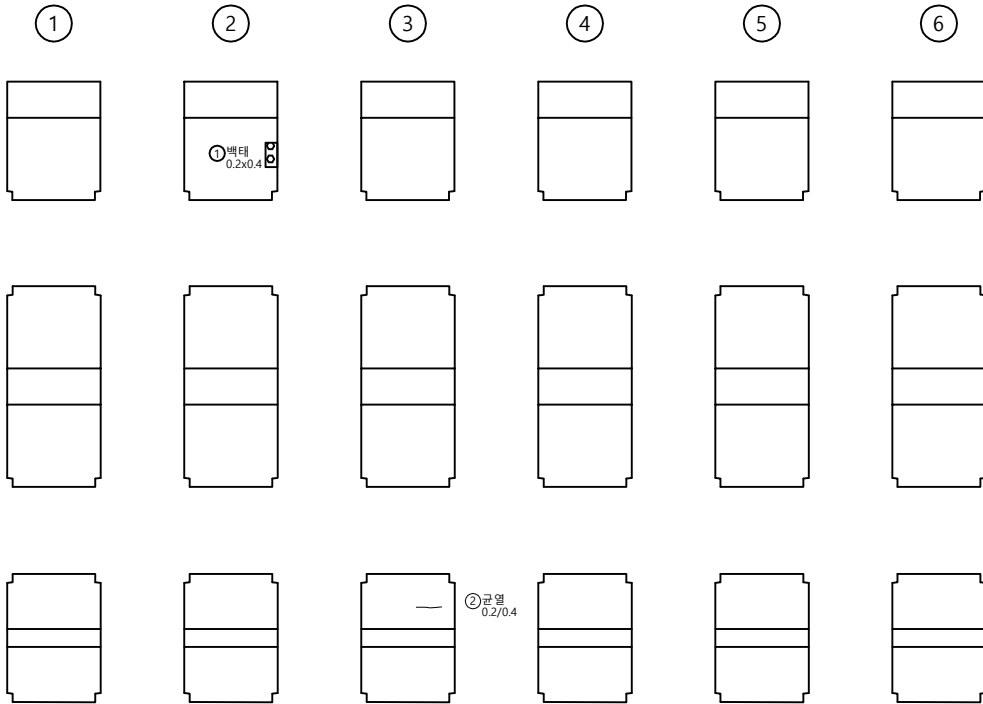

CB2

CB1

부 산
↓

P6



손 상 물 량 표

가로보

S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	가로보	백태		0.2	0.4	1	m	0.08	
2	구	가로보	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

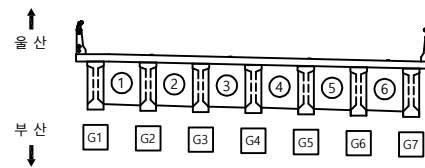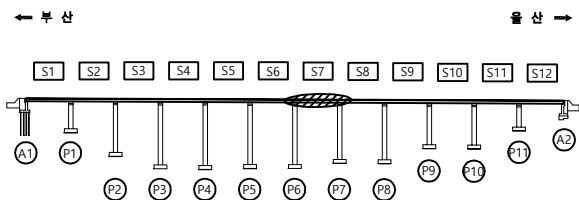

용
역
명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

① CW 0.2	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
②	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
③	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
④	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 049

울 산

P8

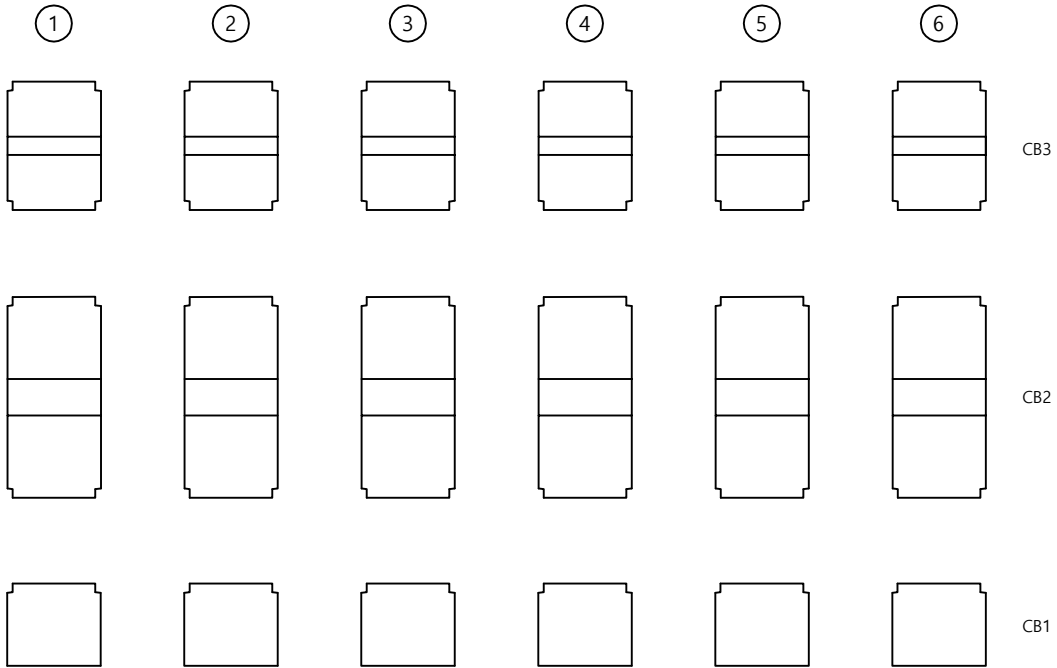



부 산

P7

손 상 물 량 표

가로보										
S8										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

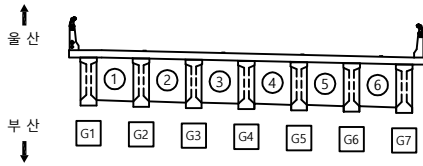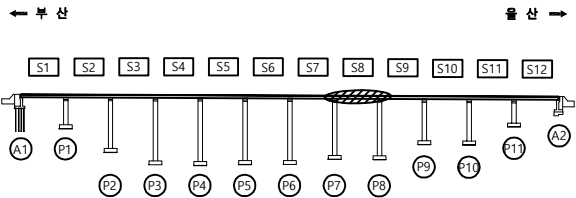


용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	용역명			
	CW-02	균열	재료분리	오염, 변색
	파손부백태	파손, 박리	세굴	부식
	망상균열	누수, 습윤	백태	퇴적
철근노출	소성변형	들뜸	기타	No. 050

울 산

P9

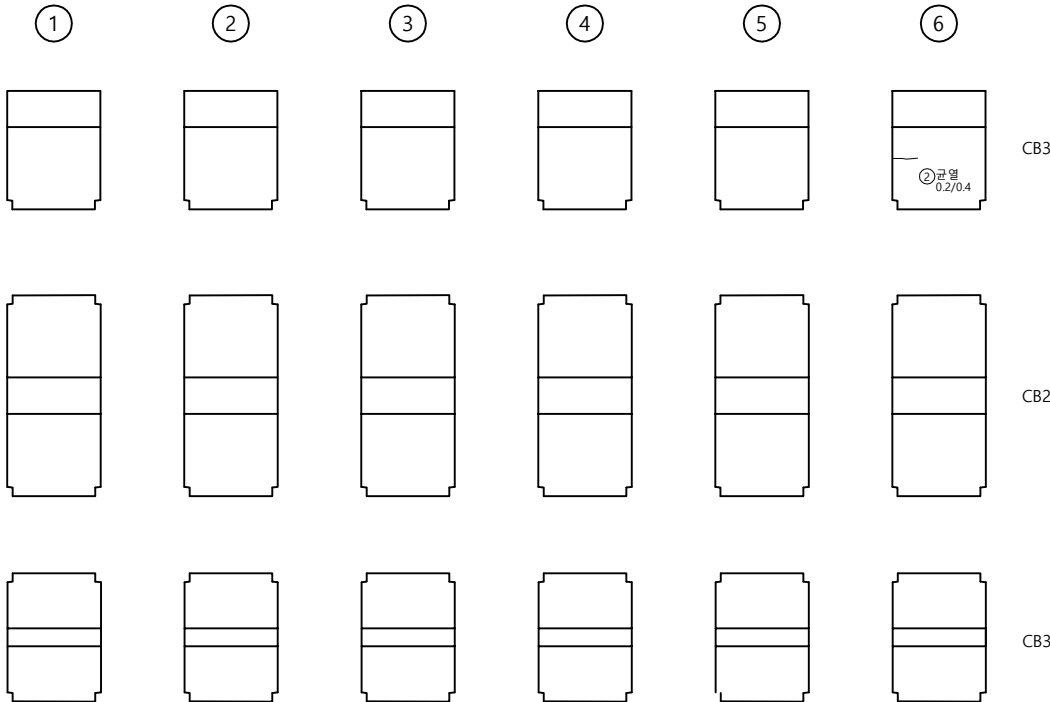



부 산

P8

손 상 물 량 표

가로보									
S9									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	가로보	균열	0.2	0.4		1	m	0.40
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

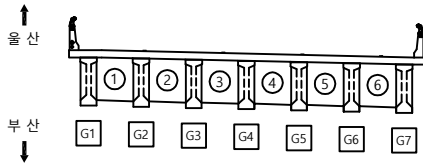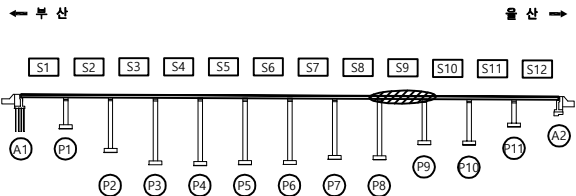


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	051

용소교(부산) 가로보 S10

울산
↑

P10

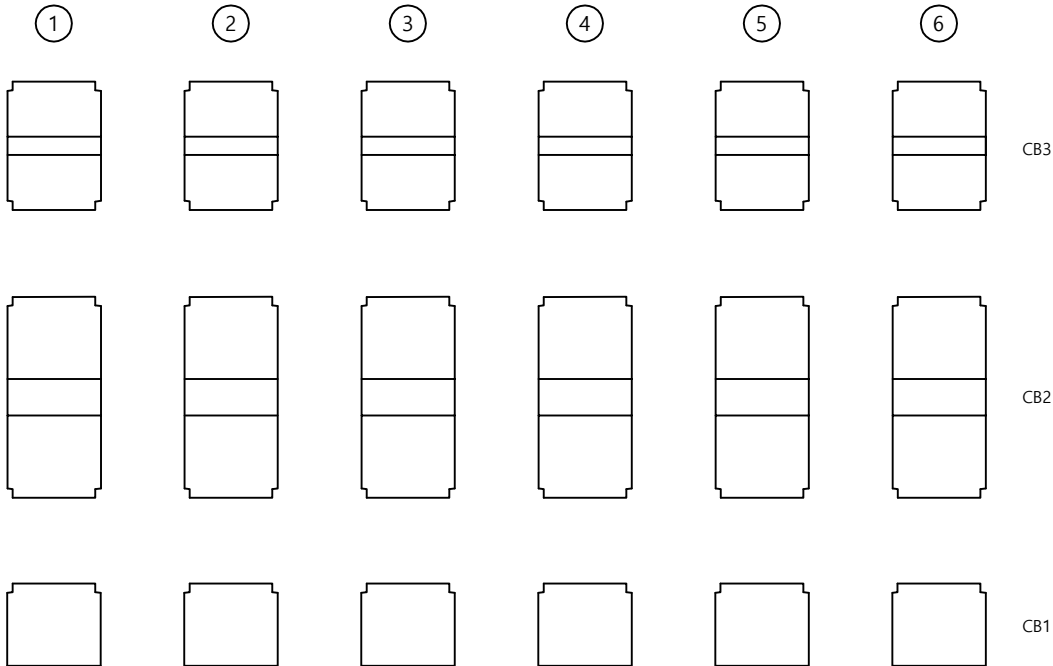



부산
↓

P9

손상물량표

가로보										
S10										
번호	신/구	부재명	손상 현황	손상 규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

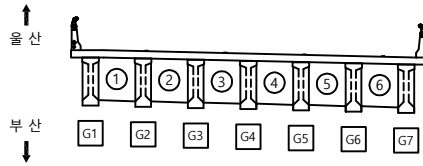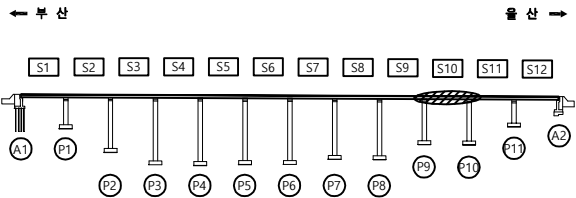


용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	용역명			
	CW-02	균열	재료분리	오염, 변색
	파손부백태	파손, 박리	세굴	부식
	망상균열	누수, 습윤	백태	퇴적
철근노출	소성변형	들뜸	기타	No. 052

용소교(부산) 가로보 S11

↑
울 산

P11

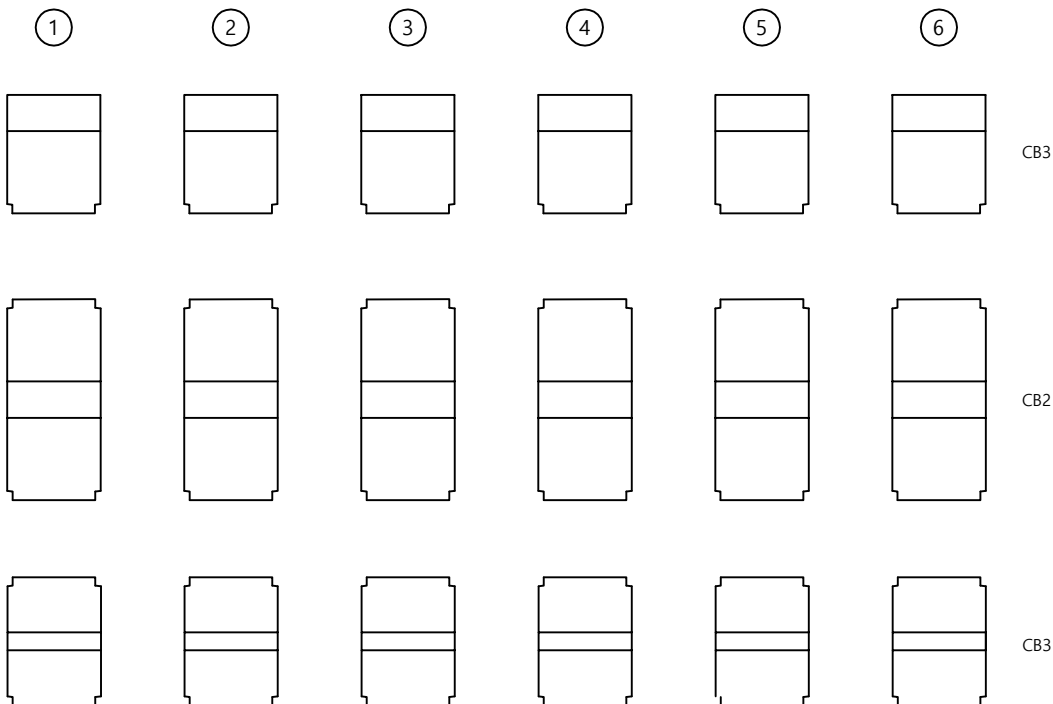



↓
부 산

P10

손 상 물 량 표

가로보										
S11										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

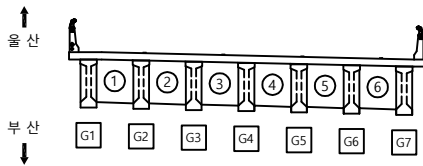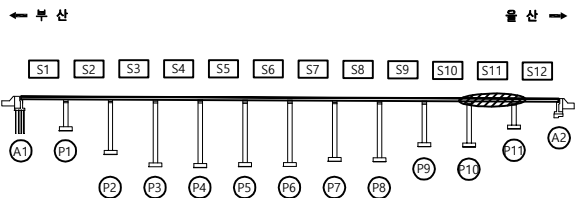

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW.02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	오염, 변색	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	053

용소교(부산) 가로보 S12

산
↑
울

(A2)

①

②

③

④

5

⑥

CB3

CB2

CB1

① 백태
0.1x1.0

(P11)

부 산
↓

손상물량표

가로보

S12

[illegible]

KEY PLAN

← 부산

을 산 →

A diagram of the human genome showing 22 pairs of autosomes and sex chromosomes (X and Y). The autosomes are arranged in pairs from 1 to 22, with the X and Y chromosomes at the end. The chromosomes are color-coded: 1 (blue), 2 (orange), 3 (green), 4 (red), 5 (purple), 6 (brown), 7 (pink), 8 (grey), 9 (olive), 10 (light blue), 11 (light green), 12 (light orange), 13 (light purple), 14 (light brown), 15 (light pink), 16 (light grey), 17 (light olive), 18 (light blue), 19 (light green), 20 (light orange), 21 (light purple), and 22 (light brown). The X and Y chromosomes are shown as a pair at the end.

↑
을 산

부 산
↓



모
구
의

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

보례


 CW 0.2	 랜 얼	 재료분리	 오염, 변색	 부식
 랜 얼 부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타	
 철근노출	 소성변형	 들뜸	No.	054

No. 054

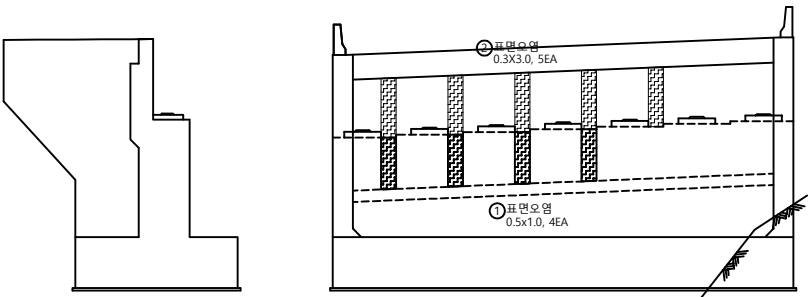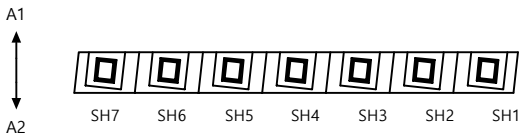

우 측 면


정 면 도

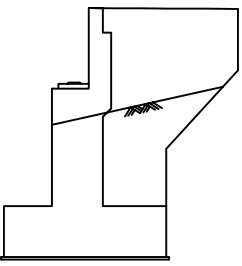


좌 측 면

교대										
A1										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교대	표면오염		0.5	1.0	4	㎡	2.00	
2	구	교대	표면오염		0.3	3.0	5	㎡	4.50	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

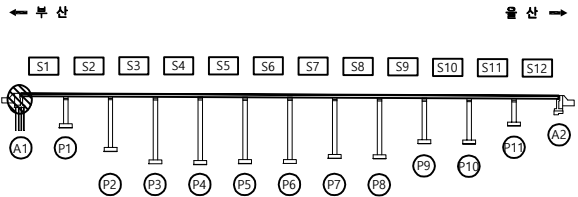

울 산
부 산

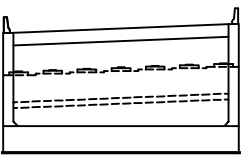

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	055

용소교(부산) 받침장치 A1


손 상 물 량 표

받침장치


A1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	플레이트 부식				3	EA	3.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


○플레이트 부식
3EA

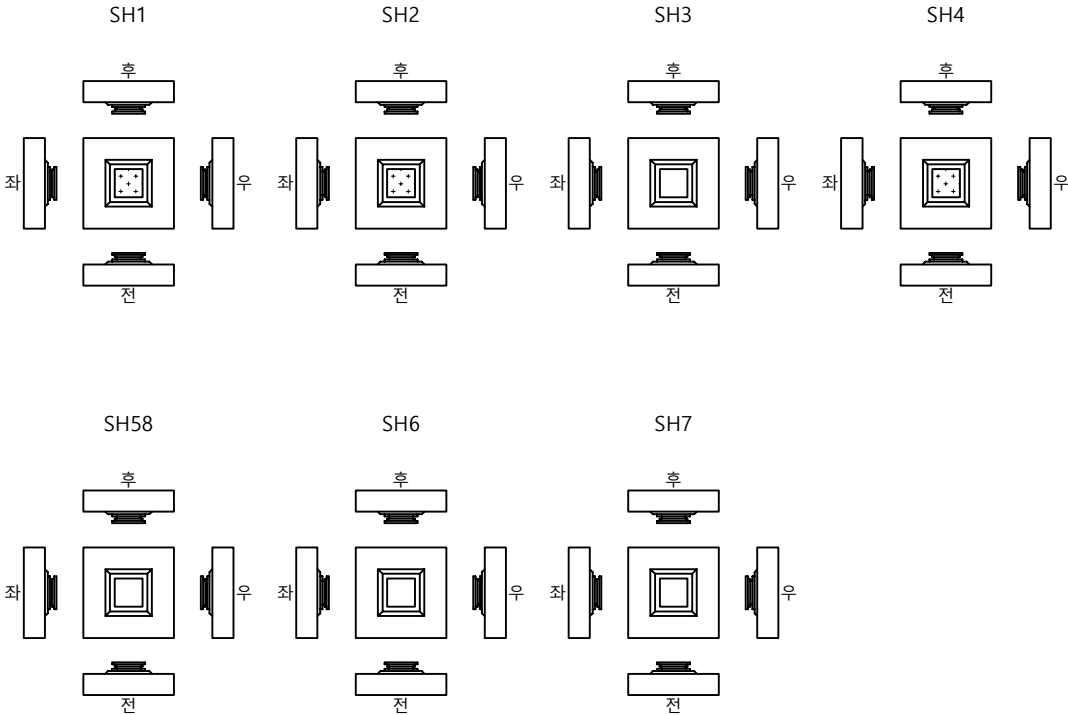

K
E
Y
P
L
A
N

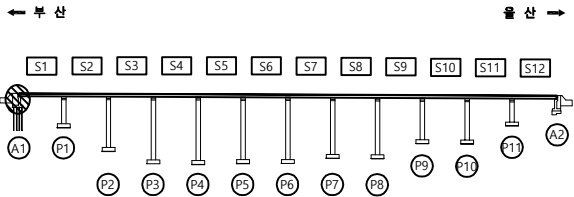

↑
울산
부산
↓


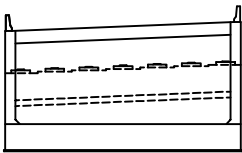


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


☐CW02	균열	▨	재료분리	▨	오염, 변색	▨	부식
☐	균열부백태	▨	파손, 박리	▨	세굴	▨	퇴적
☐	망상균열	▨	누수, 습윤	▨	백태	▨	기타
☐	철근노출	▨	소성변형	▨	들뜸	No.	056

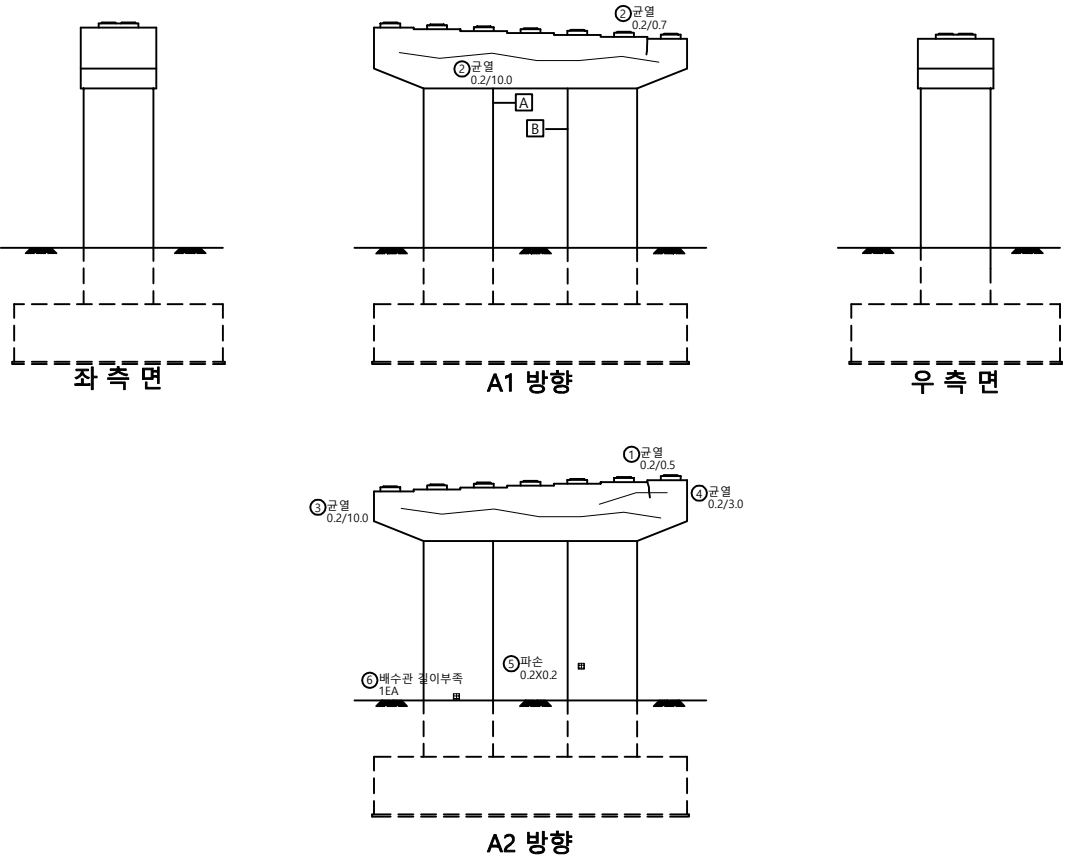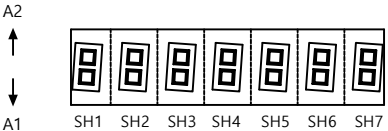


손상물량표

교각										
P1										
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
2	구	교각	균열	0.2	10.0		1	m	10.00	
3	구	교각	균열	0.2	10.0		1	m	10.00	
4	구	교각	균열	0.2	3.0		1	m	3.00	
5	구	교각	파손		0.2	0.2	1	㎡	0.04	
6	구	배수시설	배수관 길이부족				1	EA	1.00	
7	신	교각	균열	0.2	0.7		1	m	0.70	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


KEY
PLAN

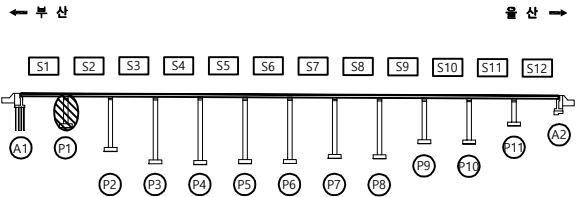

울산
↑
부산
↓

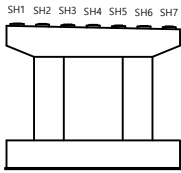


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
 균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식		
 균열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적		
 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타		
 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 057		

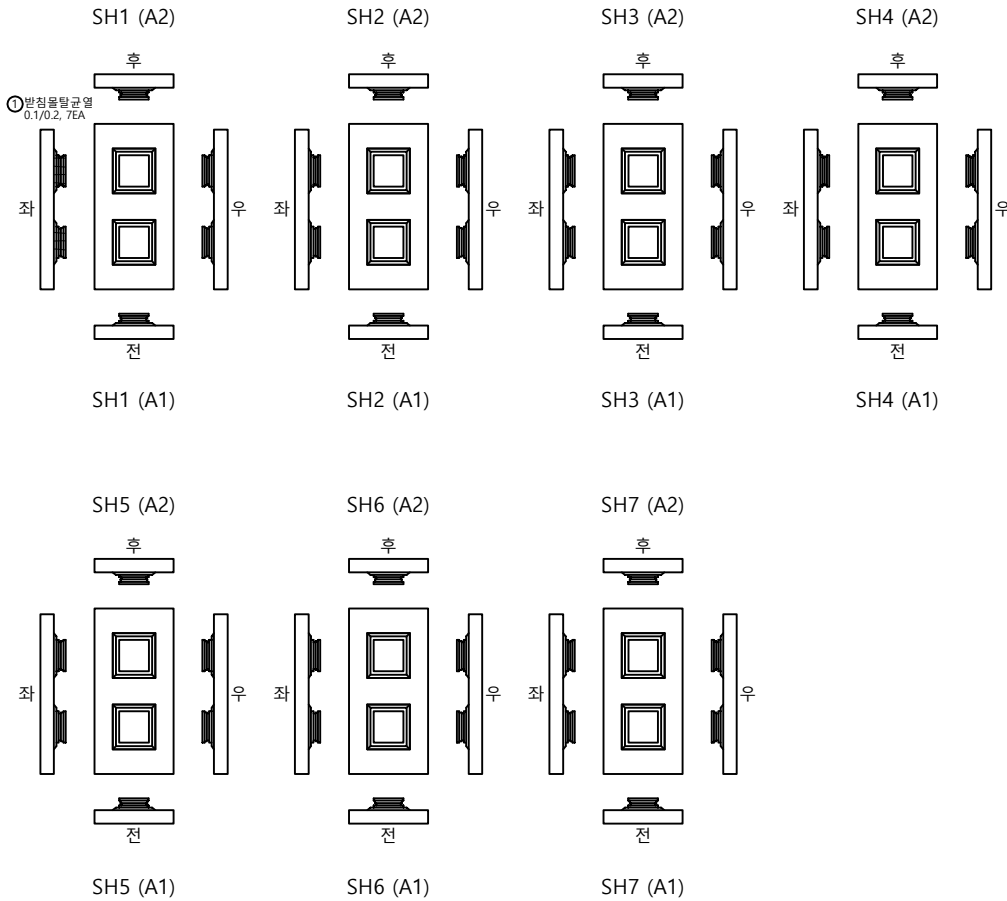


받침장치										
P1										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	받침물발굴손열	0.1	0.2		7	m	1.40	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

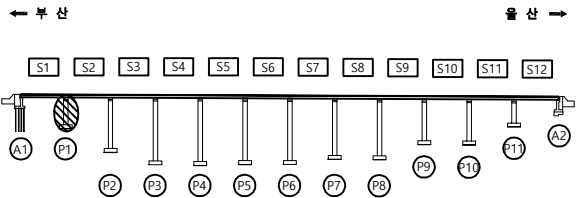


울
산


부
산

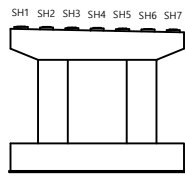

용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	☐ 0.2 군 열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부 식	
	☐ 군열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세 굴	▨ 퇴 적	
	☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백 태	▨ 기 타	
	☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들 뜸	No.	058

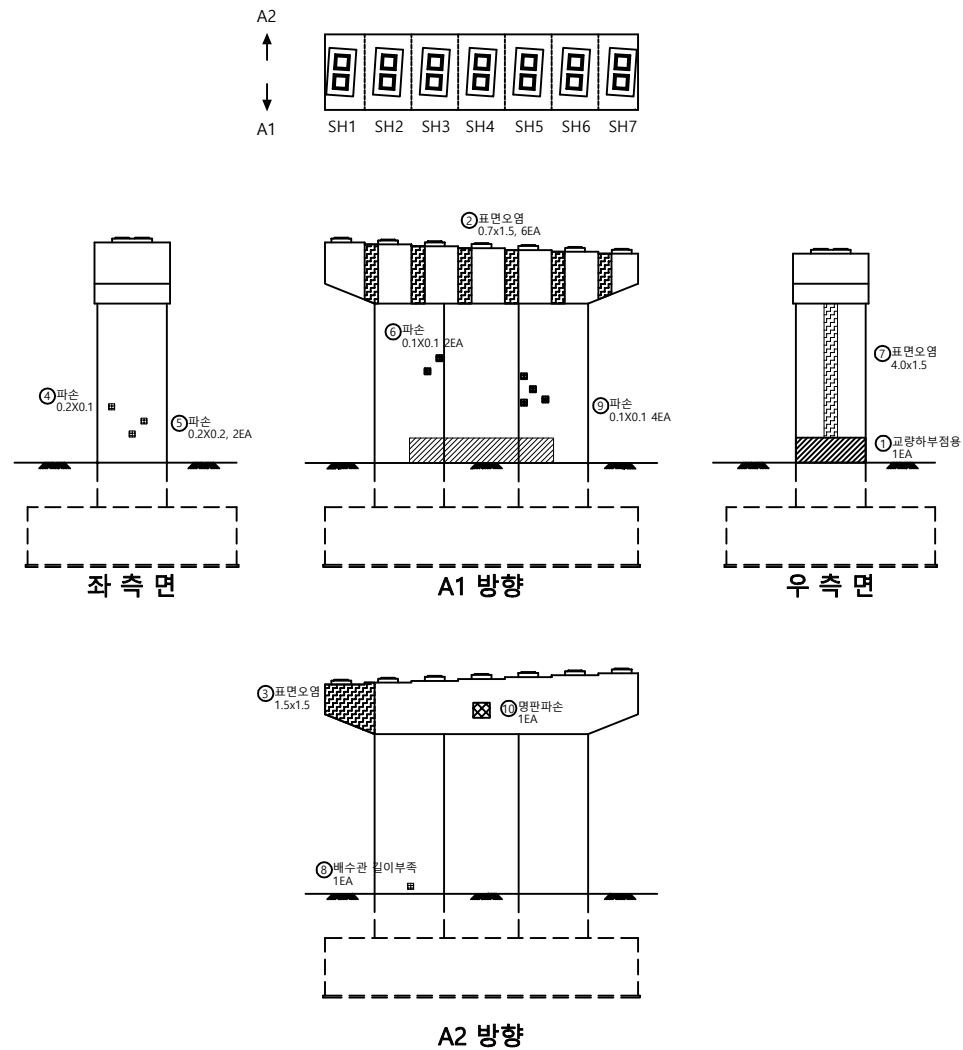


손상물량표

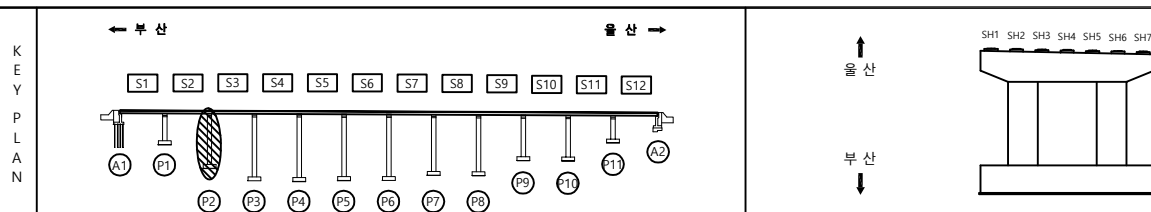[illegible]

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
별첨 례	 균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
	 균열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
	 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 059	

용소교(부산) 받침장치 P2

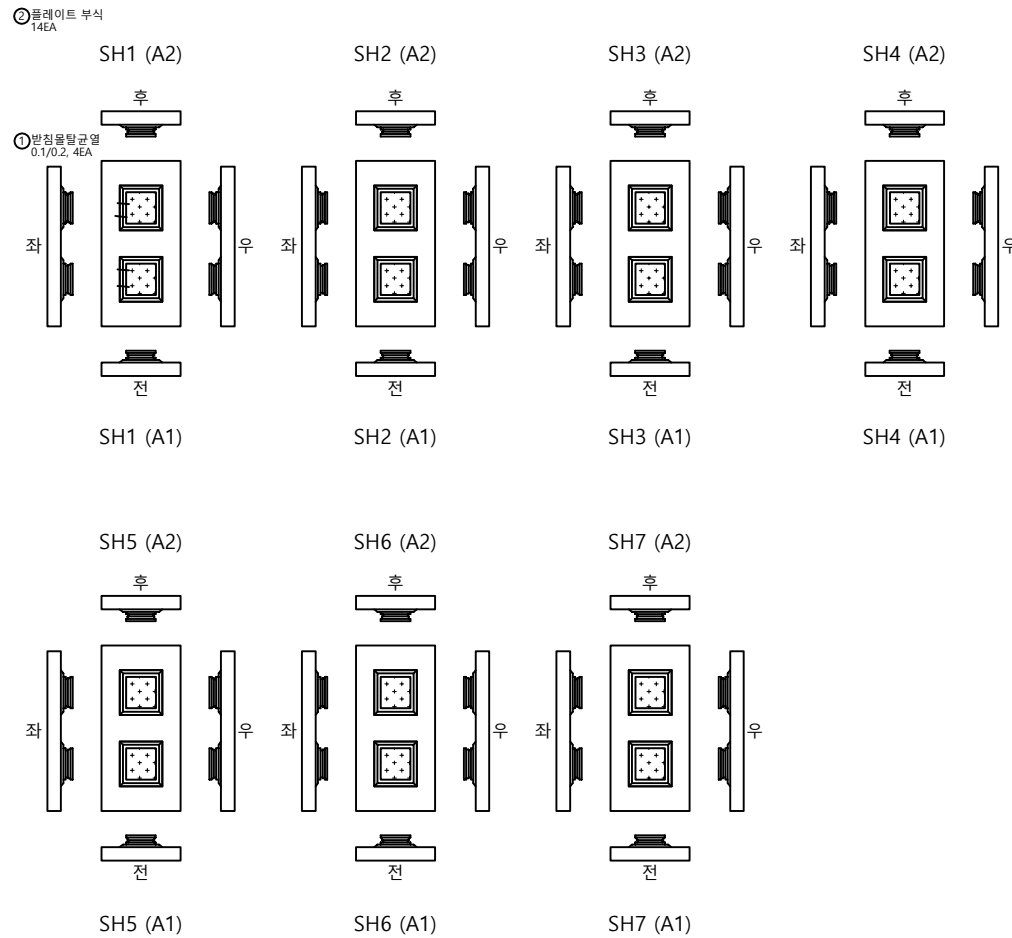


손상물량표

받침장치

P2


[illegible]

KEY PLAN

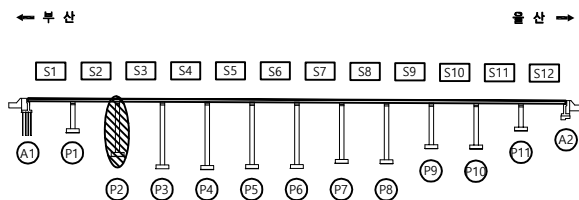

↑
울 산

부 산
↓

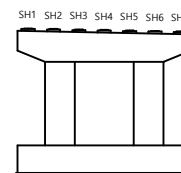

50 51 52


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

종 목	 단 열	 재료분리	 오염, 변색	 부식
	 리플부분백태	 파손, 삭리	 세굴	 퇴적
	 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 060


교각

P3


변호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
2	구	교각	균열	0.2	1.0		2	m	2.00	
3	구	교각	균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
4	구	교각	파손		0.1	0.2	1	m ²	0.02	
5	구	교각	균열	0.1	1.0		2	m	2.00	
6	구	배수선	배수관 길이부족				1	EA	1.00	
7	선	교각	균열	0.1	0.5		1	m	0.50	
8	선	교각	교량해부점용				1	EA	1.00	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

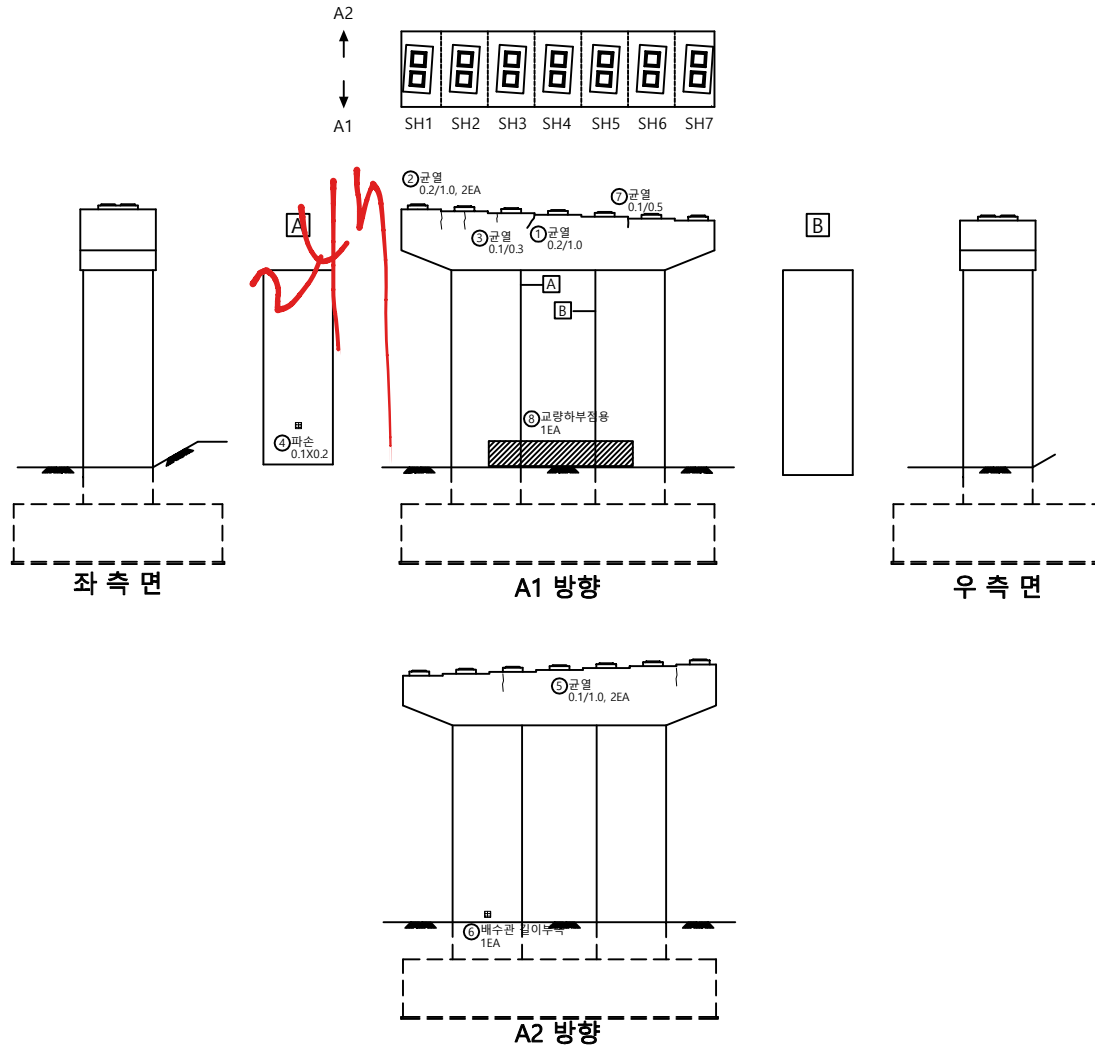

KEY
PLAN

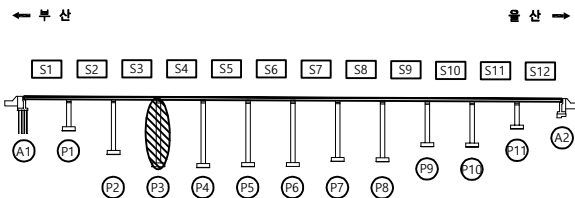

↑
울산
↓
부산

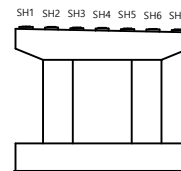

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

콘크리트 박리	재료분리	오염, 변색	부식
콘크리트 박락	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 061


받침장치

P3

변호	신/구	부재명	손 상 원 인	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	받침물통 균열	0.1	0.2		6	m	1.20
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

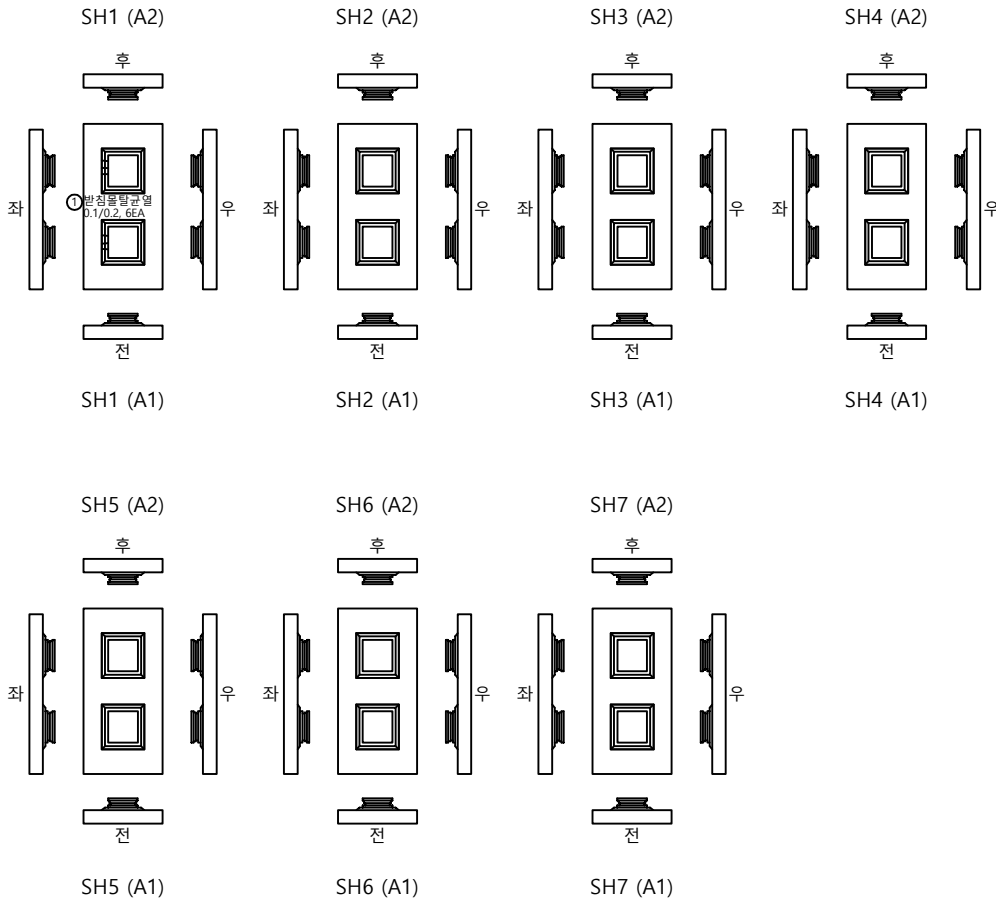


K
E
Y
P
L
A
N

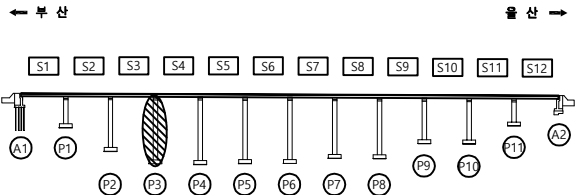

↑
울 산

부 산
↓

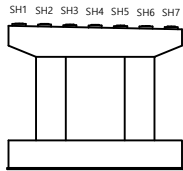

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역






범
례

	균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	균열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	062


교각

P4

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	교량해부점용				1	EA	1.00
2	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
3	구	교각	균열	0.1	1.5		1	m	1.50
4	구	교각	균열	0.2	2.5		1	m	2.50
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

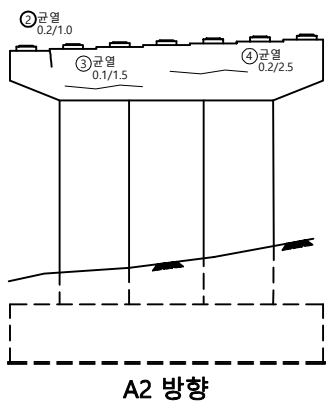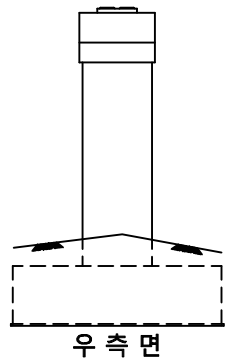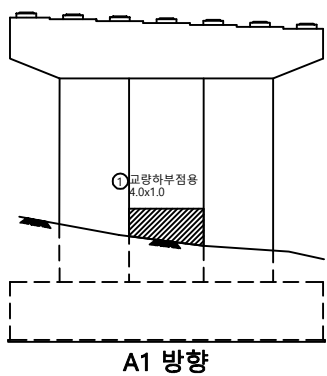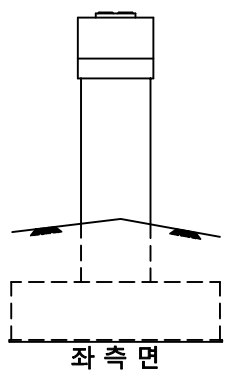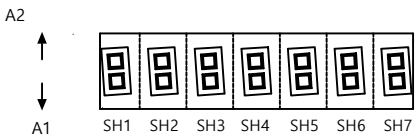


K
E
Y
P
L
A
N

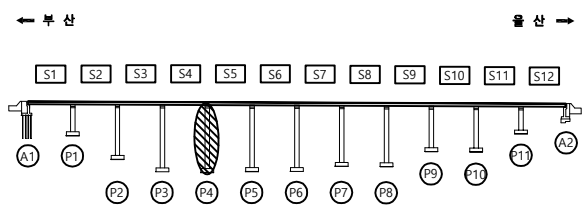

울 산 ↑

부 산 ↓

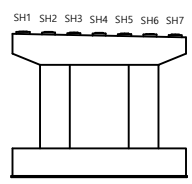

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 063


받침장치

P4

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	받침물받 균열	0.1	0.2		3	m	0.60	
2	구	교량받침	받침물받 균열	0.1	0.2		5	m	1.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

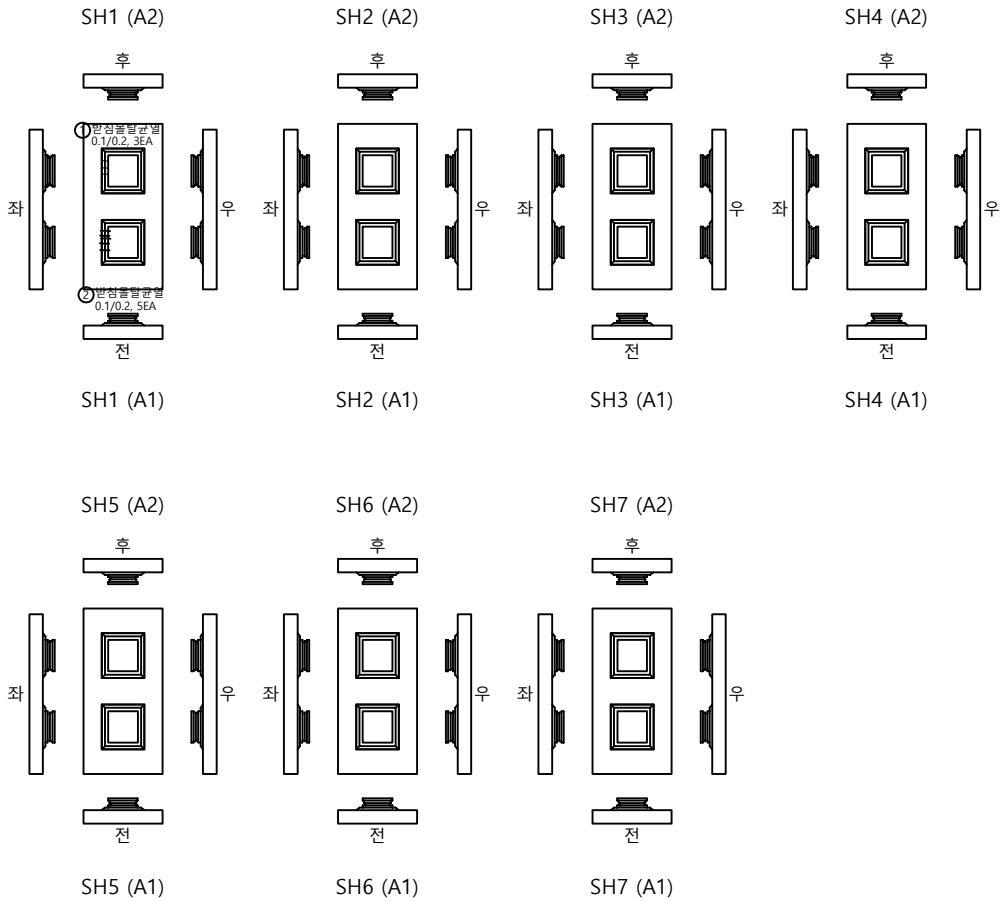


K
E
Y
P
L
A
N

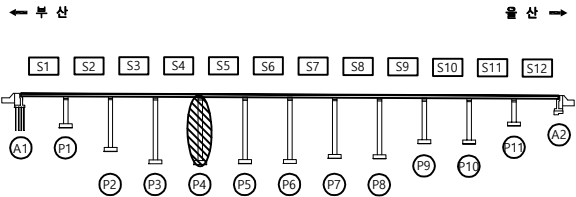

울
산

부
산


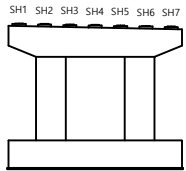


용
역
명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


CW0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 064

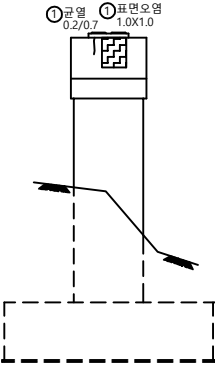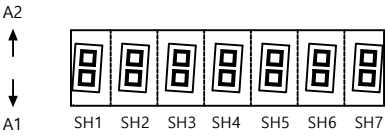


좌 측 면

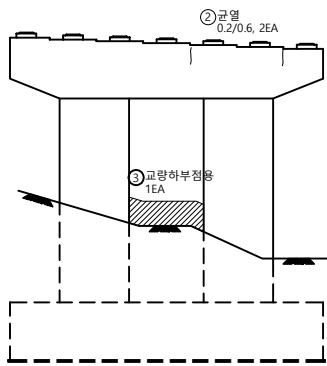

A1 방향

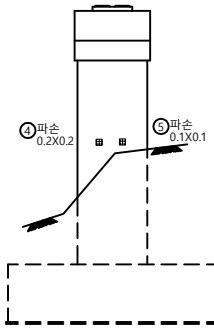


우 측 면

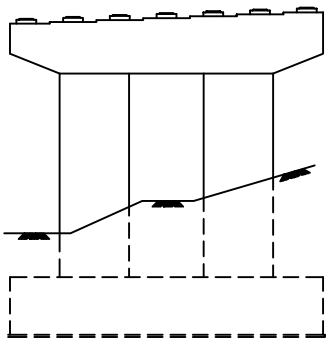

A2 방향


교각									
P5									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	
1	구	교각	균열	0.2	0.7		1	m	0.70
2	구	교각	균열	0.2	0.6		2	m	1.20
3	구	교각	교량하부침하				1	EA	1.00
4	구	교각	파손		0.2	0.2	1	m ²	0.04
5	구	교각	파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01
6	신	교각	표면오염		1.0	1.0	1	m ²	1.00
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

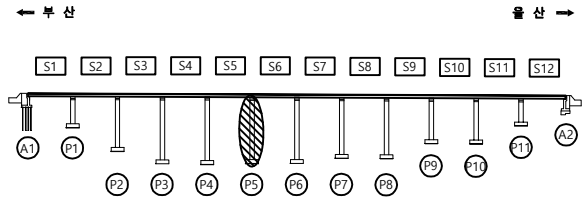


울
산

부
산

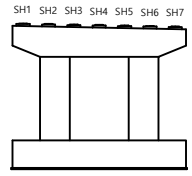


용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW 0.2				
				No.	065

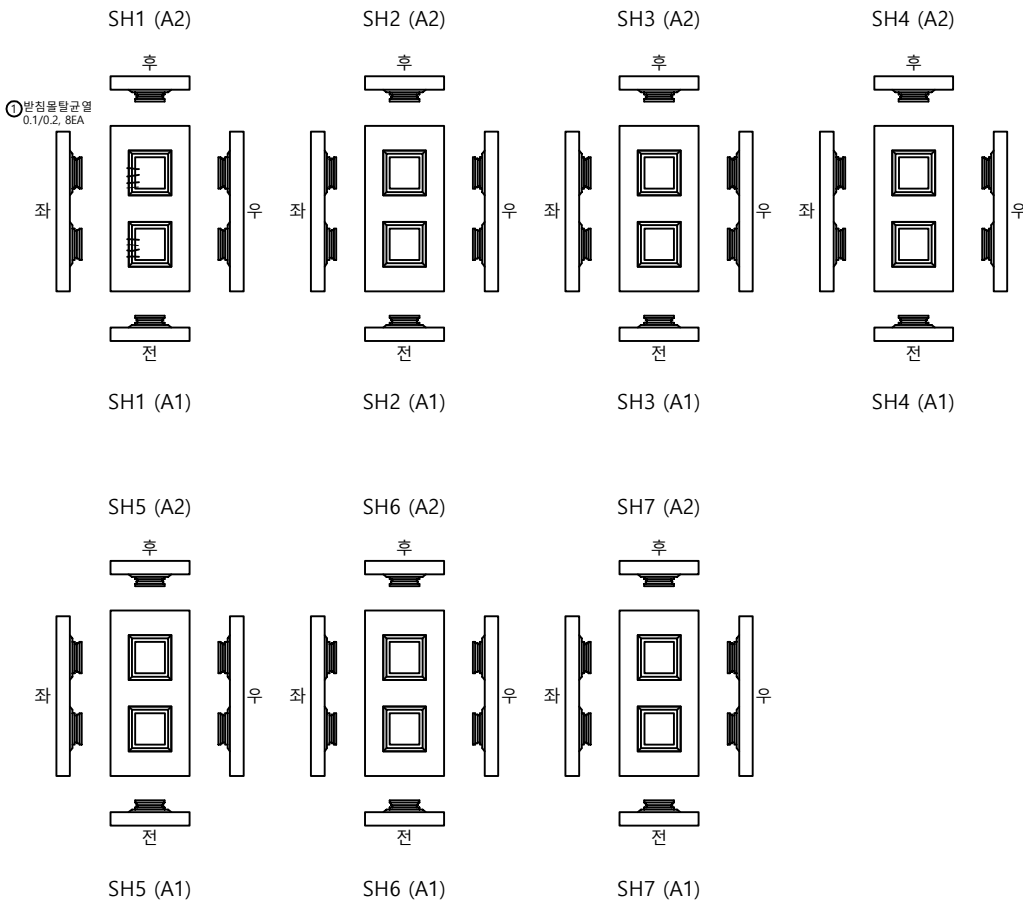


받침장치										
P5										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	받침중심 균열	0.1	0.2		8	m	1.60	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

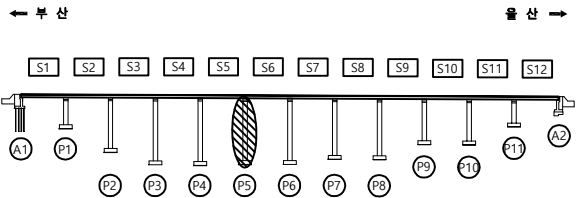

물 산
부 산

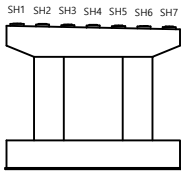


용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No.	066


손상물량표

교각

P6

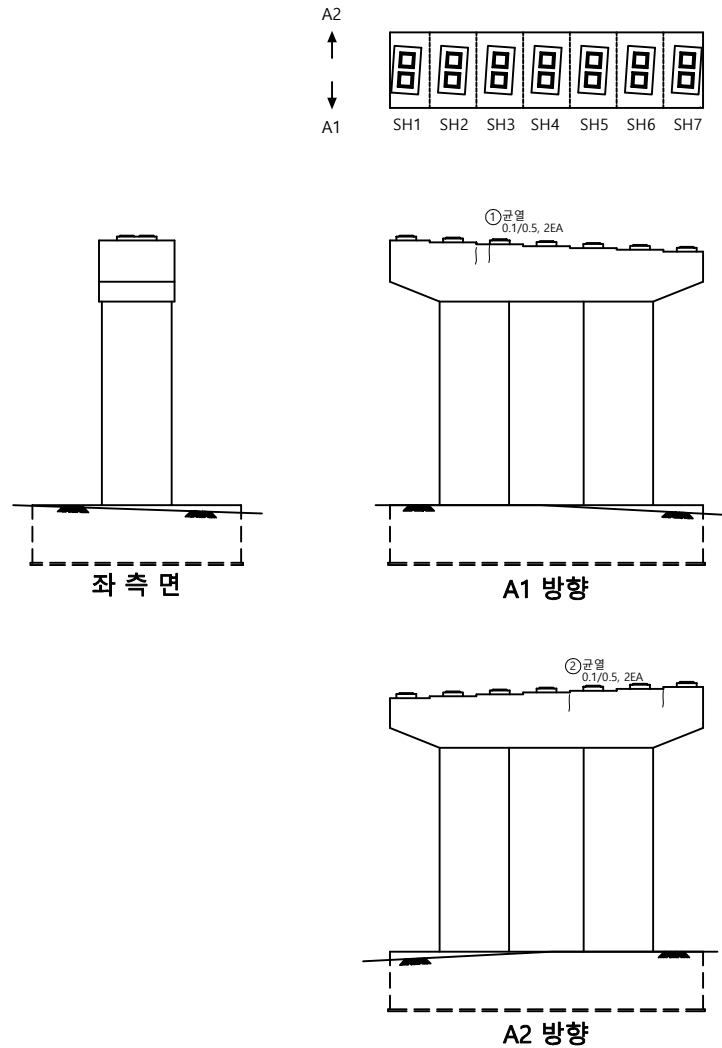
[illegible]

KEY PLAN

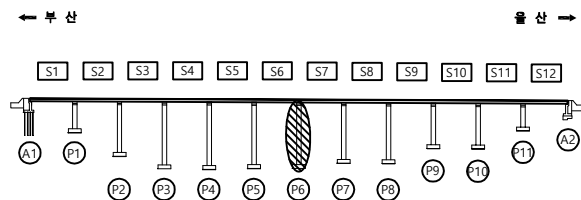

↑
울 산

부 산
↓

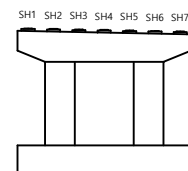

모
교
의

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

보
례

 CW02	관 열		재료분리		오염, 변색		부식
	관열투백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상관열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No. 067	

용소교(부산) 받침장치 P6


손 상 물 량 표

받침장치


P6

번호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	신	교량받침	받침물결 균열	0.1	0.2				1.40	
2	구	교량받침	스토퍼 밀착				6	EA	6.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


② 스토퍼 밀착
6EA

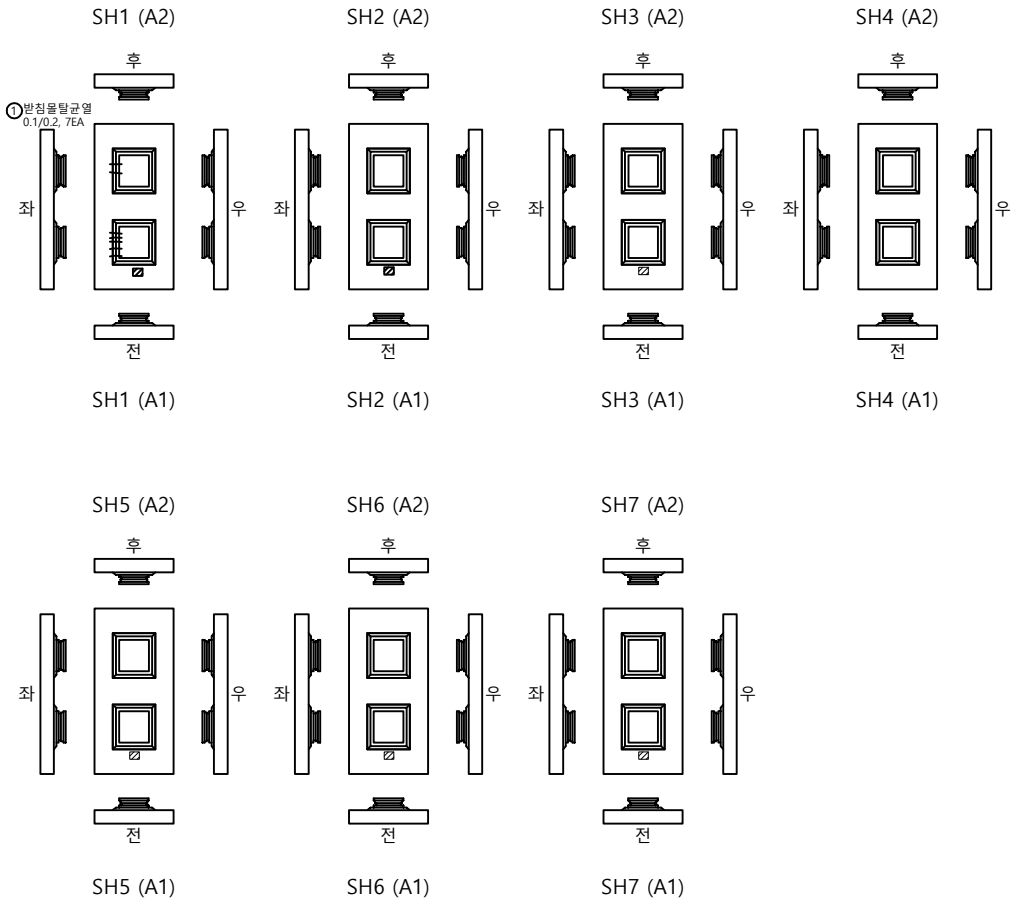

K
E
Y
P
L
A
N

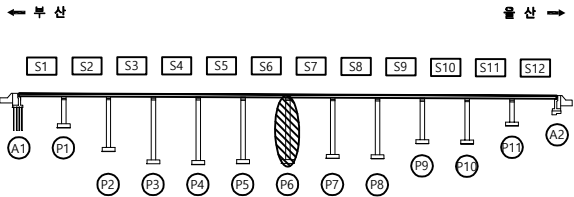

울 산
부 산

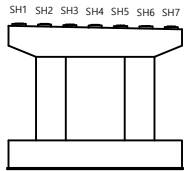


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

② C20	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
②	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
②	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
②	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 068

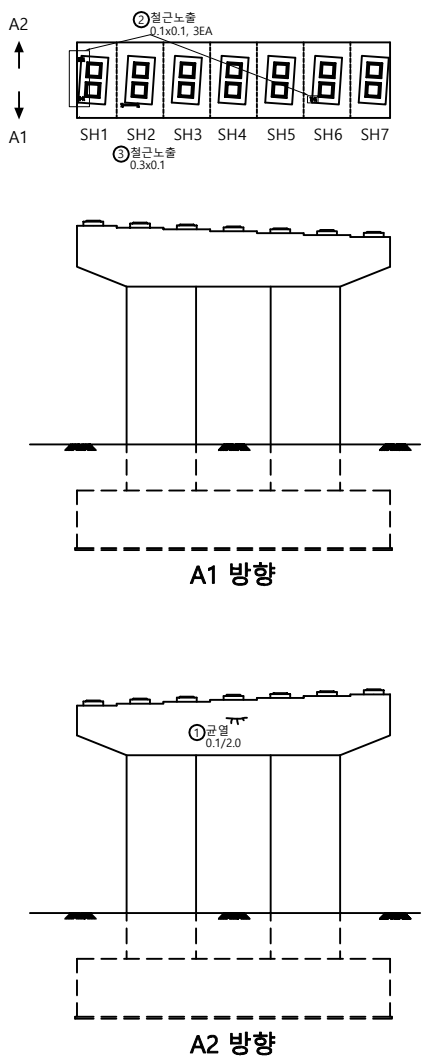


교각										
P7										
번호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	균열	0.1	2.0		1	m	2.00	
2	구	교각	철근노출		0.1	0.1	3	㎡	0.03	
3	구	교각	철근노출		0.1	0.3	1	㎡	0.03	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

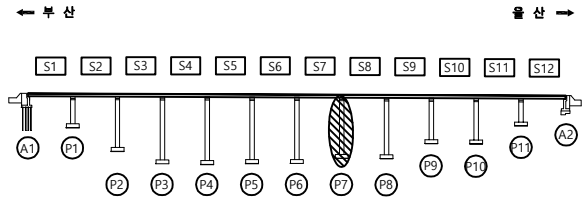

↑
울
산

부
산
↓

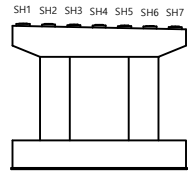


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	☐ 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식	
	☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적	
	☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타	
	☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No.	069


받침장치

P7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.2		3	m	0.60	
2	구	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.2		2	m	0.40	
3	구	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.2		4	m	0.80	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

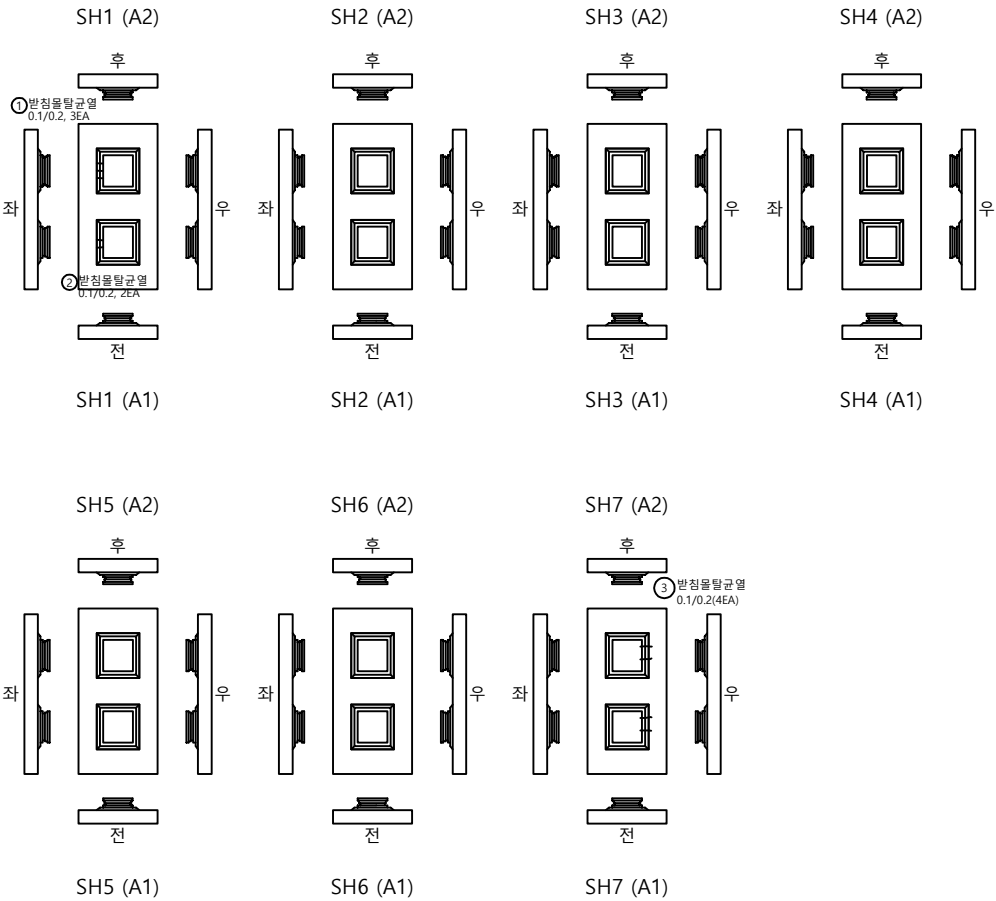


K
E
Y
P
L
A
N

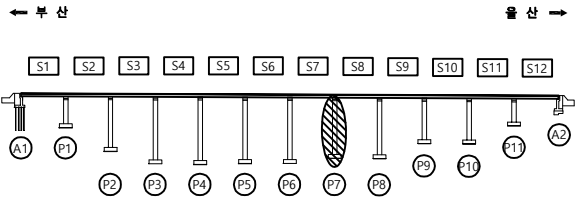

울
산

부
산





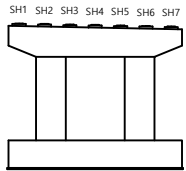


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

☐ 0.2	균열	☐ 재료분리	☐ 오염, 변색	☐ 부식
☐	균열부백태	☐ 파손, 박리	☐ 세굴	☐ 퇴적
☐	망상균열	☐ 누수, 습윤	☐ 백태	☐ 기타
☐	철근노출	☐ 소성변형	☐ 들뜸	No. 070

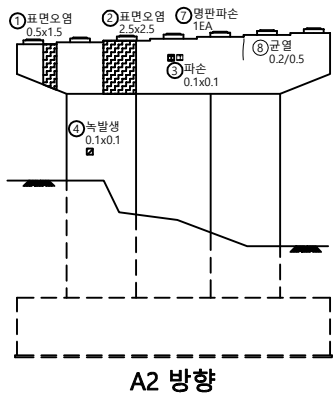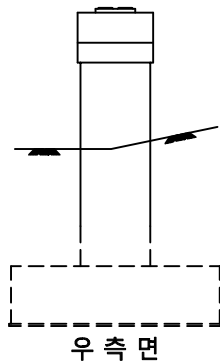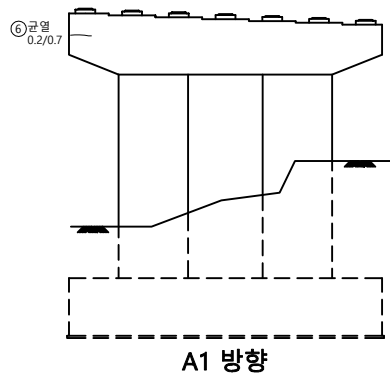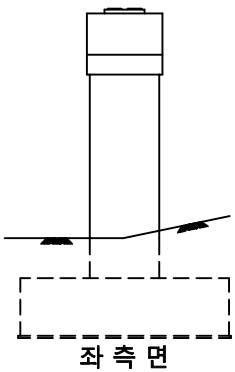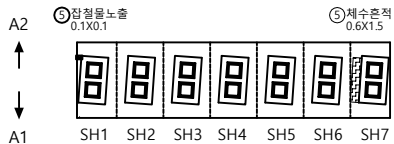


교각									
P8									
번호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	표면오염		0.5	1.5	1	㎡	0.75
2	구	교각	표면오염		2.5	2.5	1	㎡	6.25
3	구	교각	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01
4	구	교각	녹발생		0.1	0.1	1	㎡	0.01
5	구	교각	채수흔적		0.6	1.5	1	㎡	0.90
6	구	교각	균열	0.2	0.7		1	m	0.70
7	구	교각	명판파손				1	EA	1.00
8	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
9	신/구	교각	침철물노출		0.1	0.1	1	㎡	0.01
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

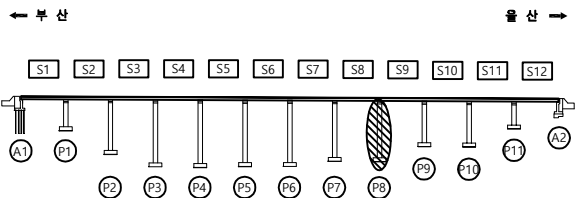


↑
울
산

부
산
↓

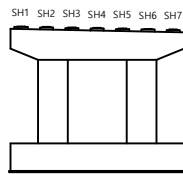

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
 균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식		
 균열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적		
 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타		
 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 071		

용소교(부산) 받침장치 P8

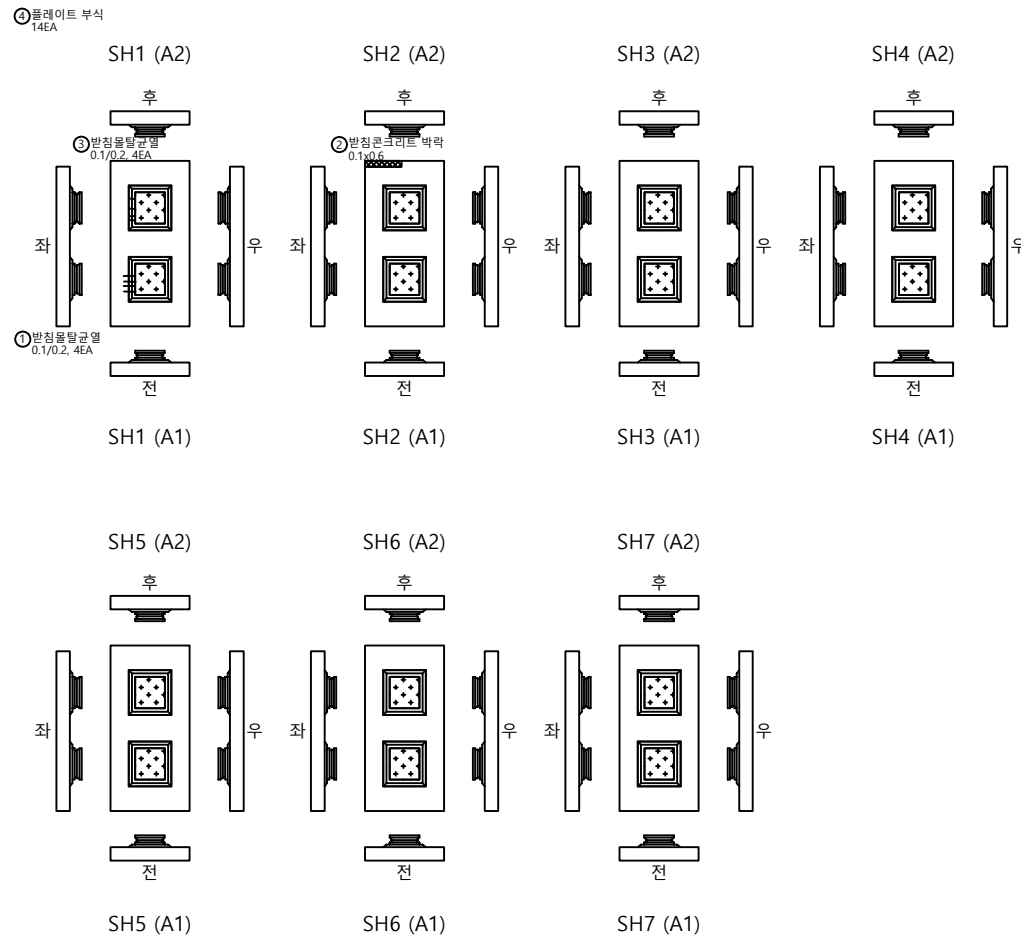



손상물량표

받침장치

P8

[illegible]

KEY PLAN

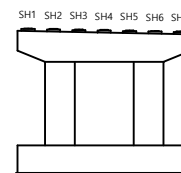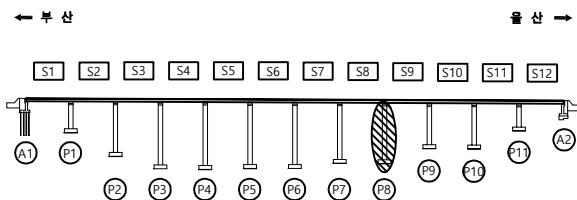


50 51 52

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

폼
례


 CW02	관 열		재료분리		오염, 변색		부식
	관열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상관열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No. 072	

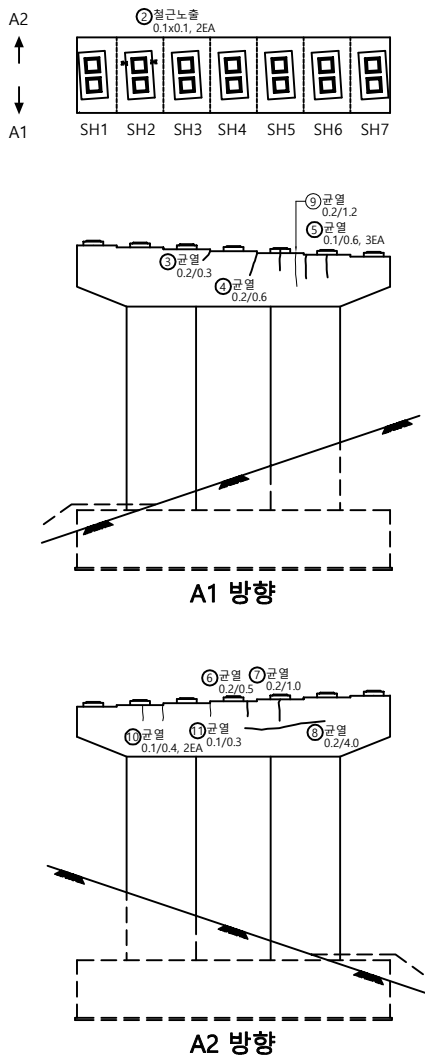


손상물량표

교각											
P9											
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고	
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량		
1	구	교각	균열	0.2	0.7		2	m	1.40		
2	구	교각	철근노출		0.1	0.1	2	㎡	0.02		
3	구	교각	균열	0.2	0.3		1	m	0.30		
4	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60		
5	구	교각	균열	0.1	0.6		3	m	1.80		
6	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50		
7	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00		
8	구	교각	균열	0.2	4.0		1	m	4.00		
9	구	교각	균열	0.2	1.2		1	m	1.20		
10	구	교각	균열	0.1	0.4		2	m	0.80		
11	구	교각	균열	0.1	0.3		1	m	0.30		
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

KEY
PLAN

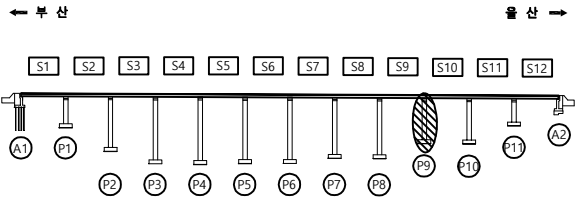

울산
부산

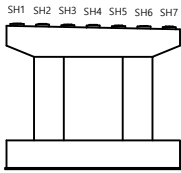


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	073


받침장치

P9


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.2		4	m	0.80	
2	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		4	m	0.80	
3	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
4	구	교량받침	받침물탈 균열	0.2	0.1		1	m	0.10	
5	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
6	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
7	구	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00	
8	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		5	m	1.00	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

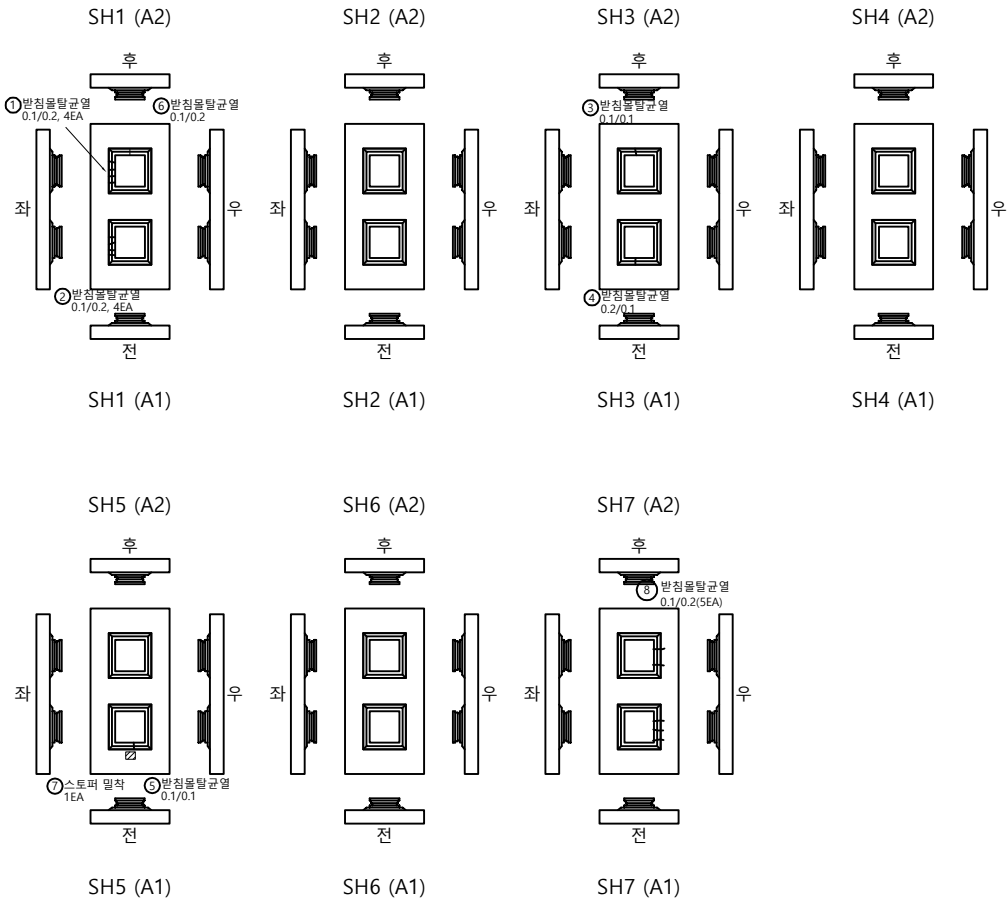

KEY
PLAN

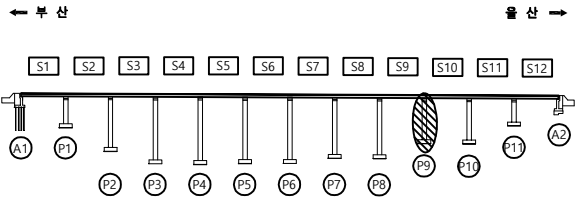

울 산
부 산

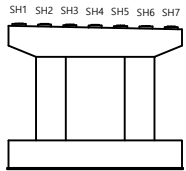

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역






범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 074


교각

P10


번호	선/구	부재명	손상 현상	손상 규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각받침	균열	0.1	0.6		1	m	0.60
2	구	교각받침	균열		0.6	1.0	1	m	0.60
3	구	교각받침	균열		0.4	0.8	1	m	0.32
4	구	교각받침	균열	0.1	1.0		1	m	1.00
5	구	교각받침	철근노출		0.1	0.2	1	m	0.02
6	구	교각받침	명상균열	0.1	5.0	1.0	1	m	5.00
7	구	교각받침	균열	0.2	0.2		1	m	0.20
8	구	교각받침	표면오염		0.5	0.5	1	m	0.25
9	구	교각받침	균열	0.1	0.6		1	m	0.60
10	구	교각받침	균열	0.2	0.4		3	m	1.20
11	구	교각받침	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
12	구	교각받침	균열	0.1	0.5		1	m	0.50
13	구	교각받침	표면오염		2.0	3.0	1	m	6.00
14	구	교각받침	명판파손				1	EA	1.00
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

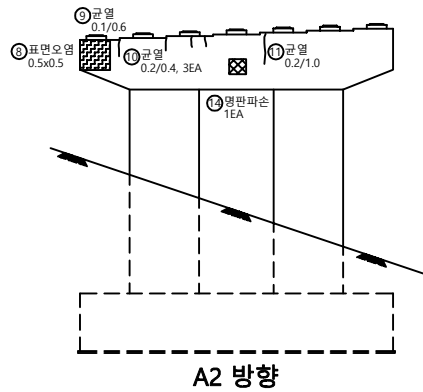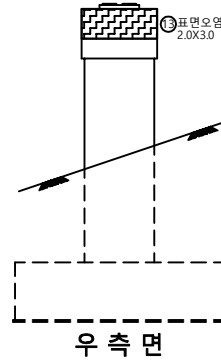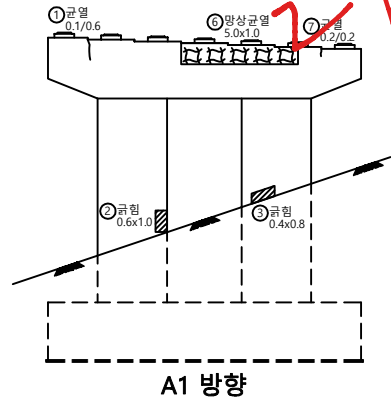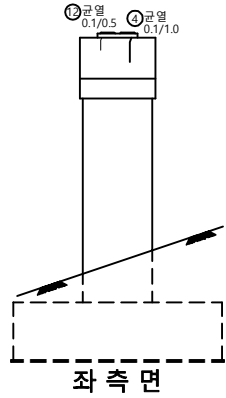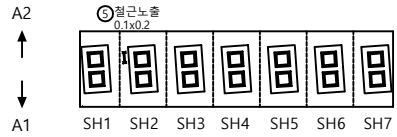

KEY
PLAN

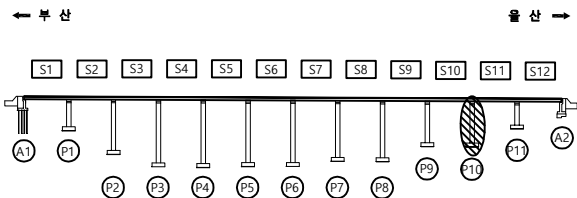

울산
부산

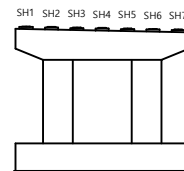

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
명상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 075


용소교(부산) 받침장치 P10

손 상 물 량 표

③플레이트부식
14EA

①받침물탈균열
0.1/0.1, 3EA

②받침물탈균열
0.1/0.1, 4EA

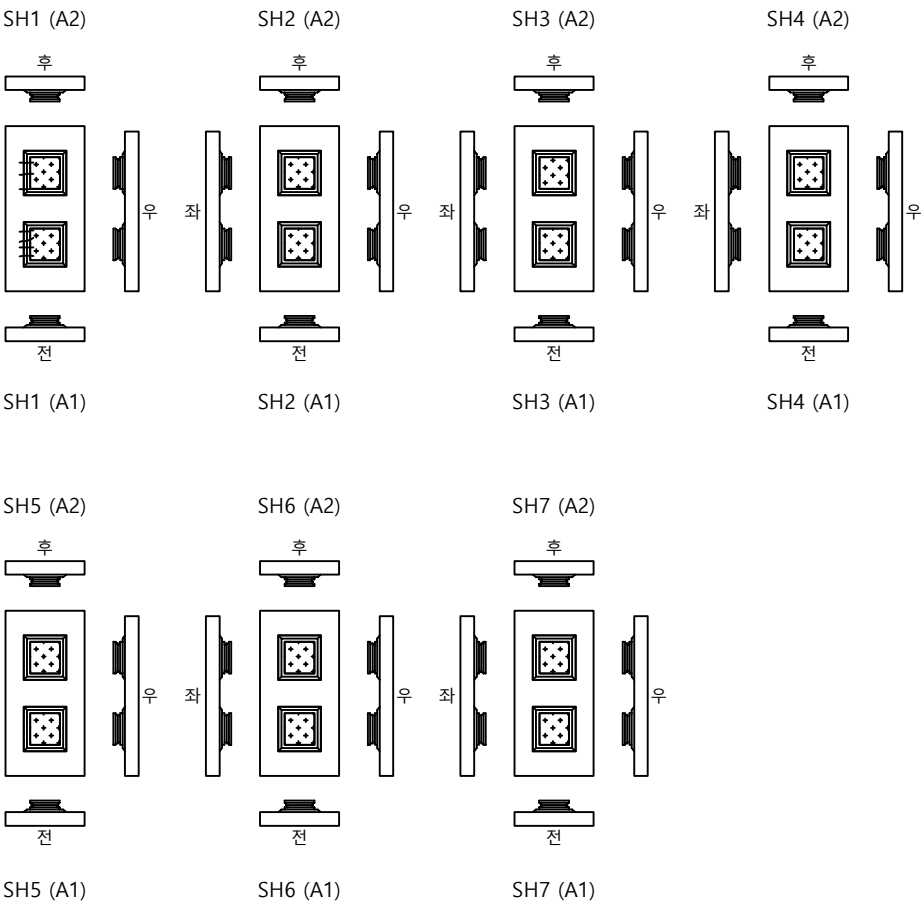


받침장치

P10


번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.1		3	m	0.30
2	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.1		4	m	0.40
3	신/구	교량받침	플레이트 부식				14	EA	14.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

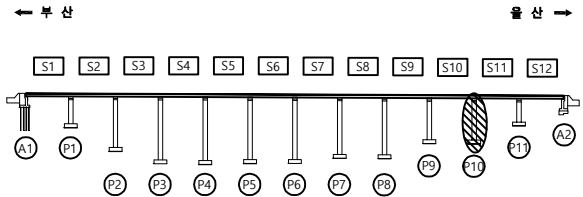

↑
울산

부산
↓

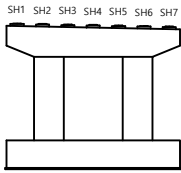

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역






범
례

☐CW02	균열	▨재료분리	▨오염, 변색	▨부식
☐파손부백태	파손, 박리	▨파손, 박리	▨세굴	▨퇴적
☐망상균열	누수, 습윤	▨누수, 습윤	▨백태	▨기타
☐철근노출	소성변형	▨소성변형	▨들뜸	No. 076


교각

P11


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
2	구	교각	균열	0.2	0.7		1	m	0.70
3	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
4	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
5	구	교각	균열	0.1	0.6		1	m	0.60
6	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
7	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
8	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
9	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
10	구	교각	망상균열	0.2	3.0	1.0	1	m ²	3.00
11	신	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
12	신	교각	균열	0.2	0.6		2	m	1.20
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

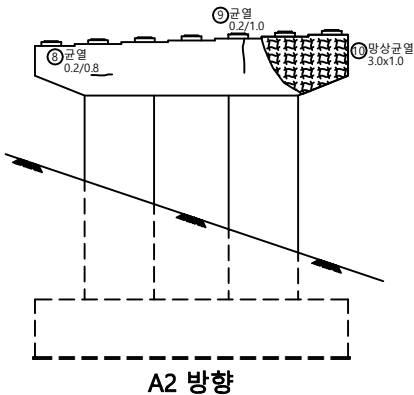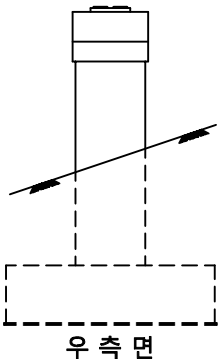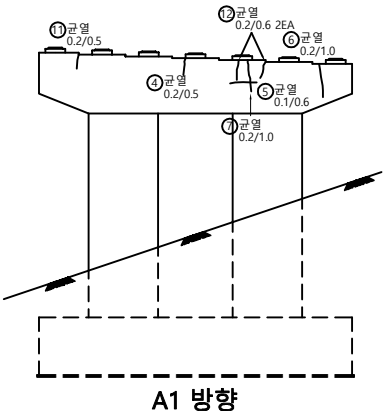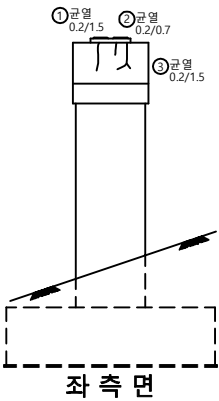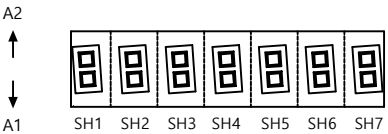

K
E
Y
P
L
A
N

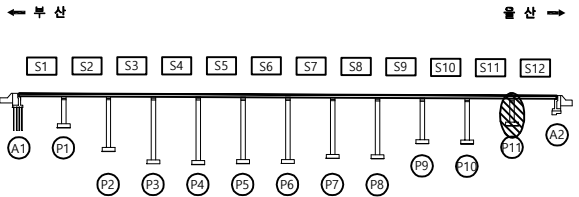

↑ 우 산
↓ 부 산

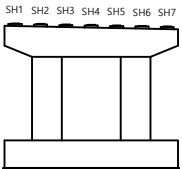

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 077

받침장치


P11

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	변형물탈 균열	0.1	0.2		6	m	1.20
2	구	교량받침	스토퍼 밀착				5	EA	5.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


② 스토퍼 밀착
SEA

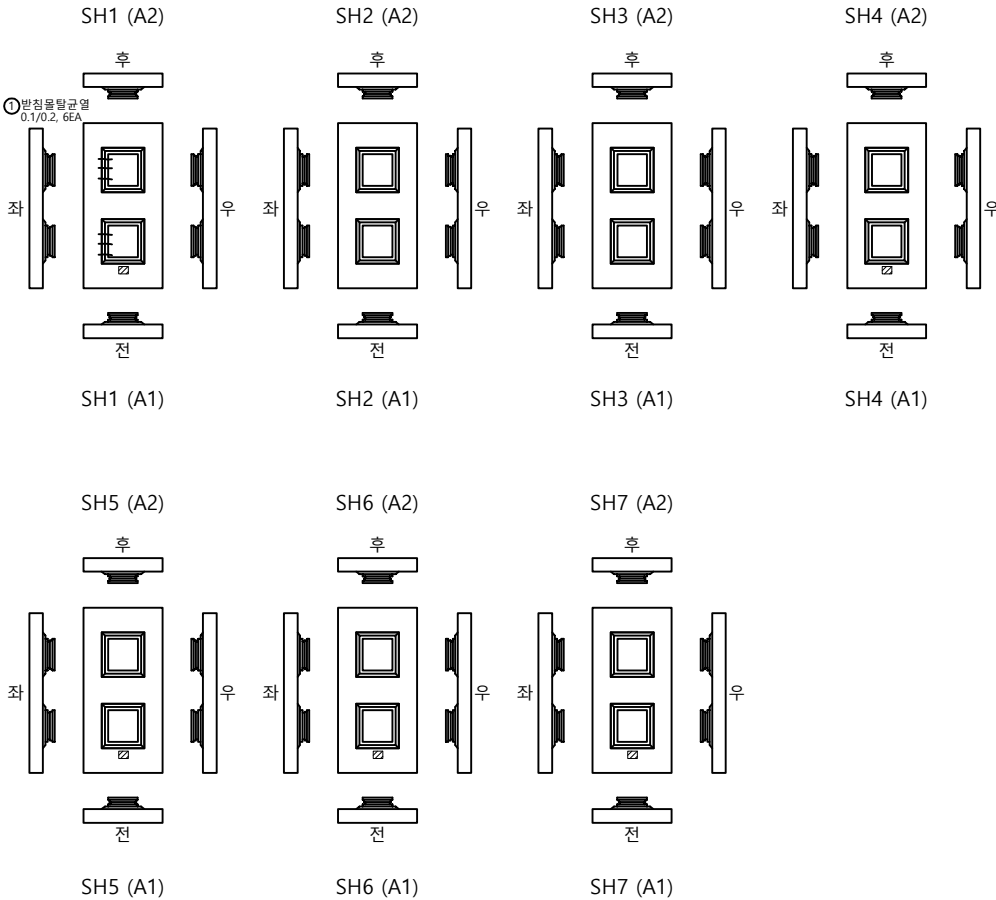

K
E
Y
P
L
A
N

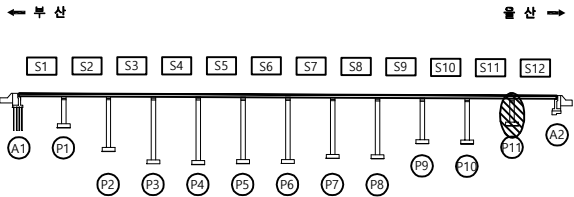

울 산
부 산


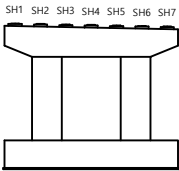


용
역
명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


☐ CW0.2	균 열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부 식
☐ 균열부백태		▨ 파손, 박리	▨ 세 굴	▨ 퇴 적
☐ 망상균열		▨ 누수, 습윤	▨ 백 태	▨ 기 타
☐ 철근노출		▨ 소성변형	▨ 들 뜸	No. 078

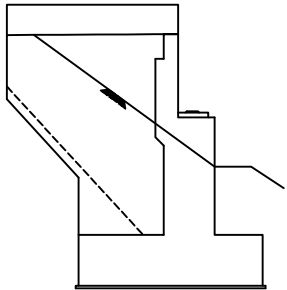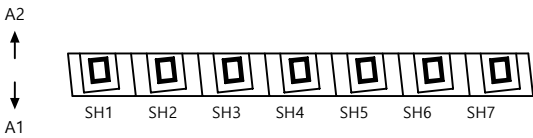

우 측 면

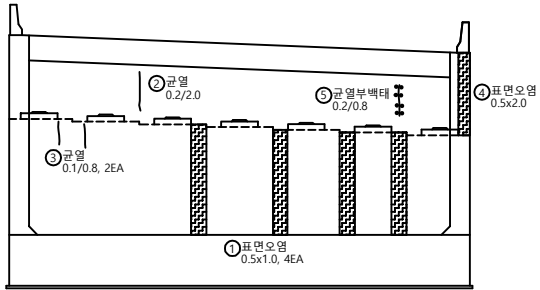



정 면 도

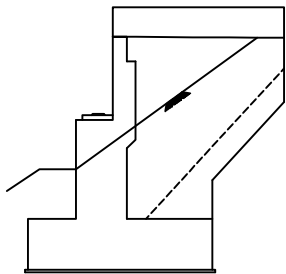

좌 측 면

교대									
A2									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교대	표면오염		0.5	1.0	4	㎡	2.00
2	구	교대	표면오염	0.2	2.0		1	m	2.00
3	구	교대	표면오염	0.1	0.8		2	m	1.60
4	구	교대	표면오염		0.5	2.0	1	㎡	1.00
5	신	교대	균열부백태	0.2	0.8		1	m	0.80
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

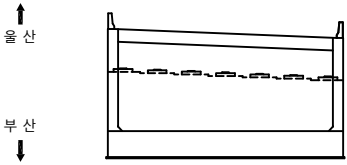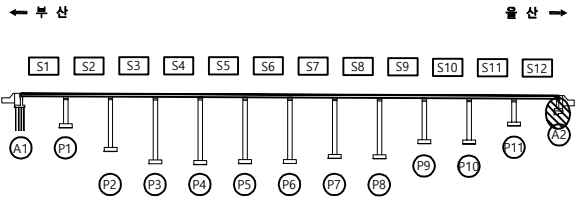


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	079

받침장치


A2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	받침물달 균열	0.1	0.1		2	m	0.20
2	구	교량받침	플레이트 부식				3	EA	3.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

②플레이트 부식
3EA

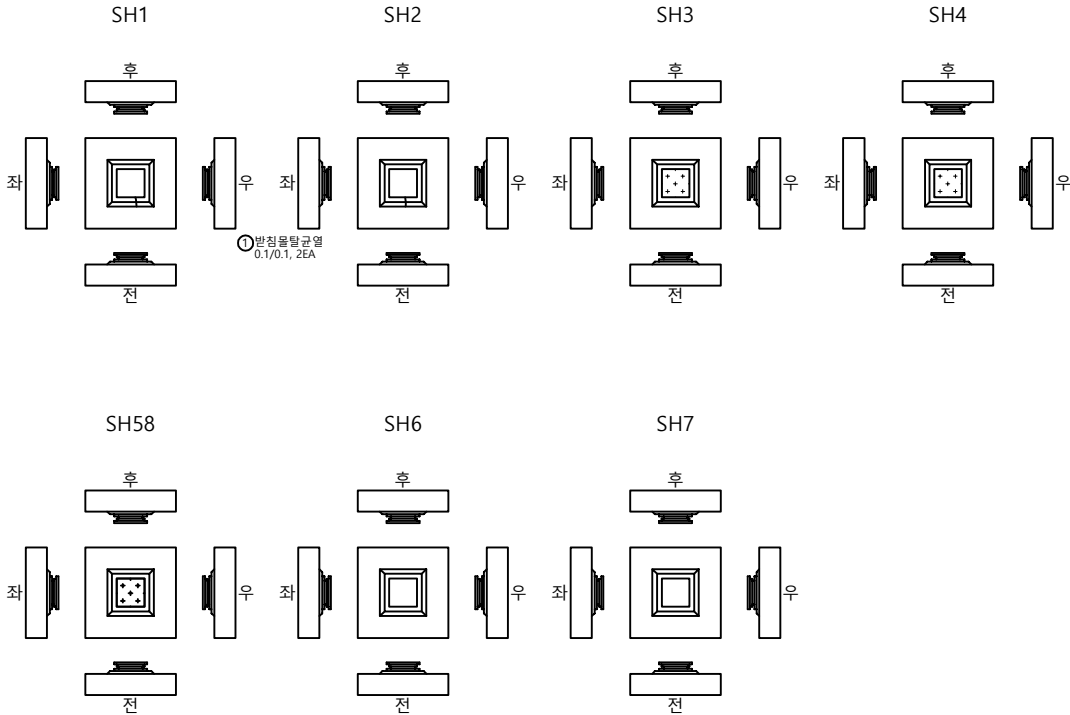


K
E
Y
P
L
A
N

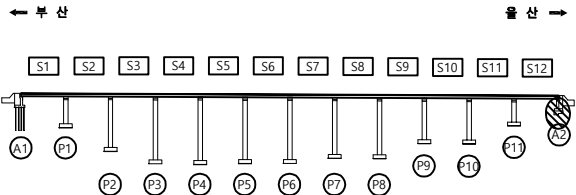

↑
울
산

부
산
↓

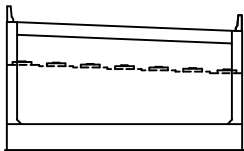

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

①CW02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
②	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
③	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
④	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 080