


용소천교(부산) 교면포장 S1

← 부 산

울 산 →

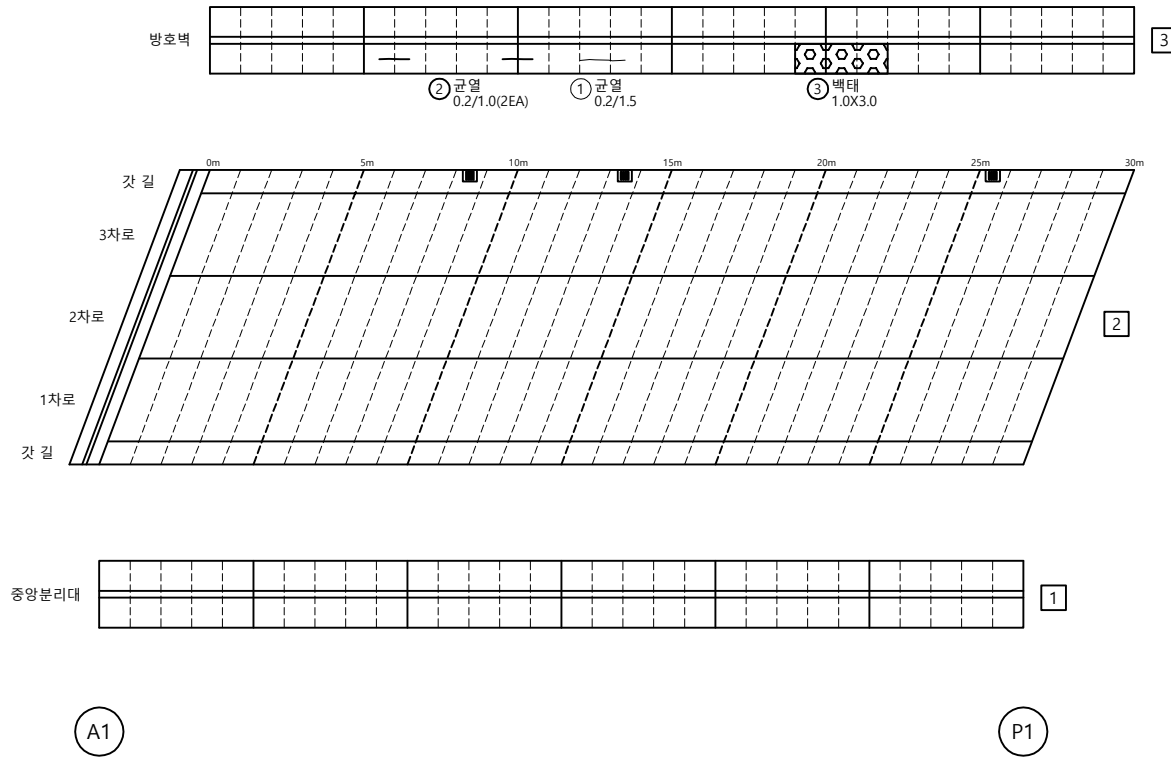

손 상 물 량 표

교면포장


S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
2	구	방호벽	균열	0.1	1.0		2	m	2.00	
3	구	방호벽	백태		3.0	1.0	1	m	3.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

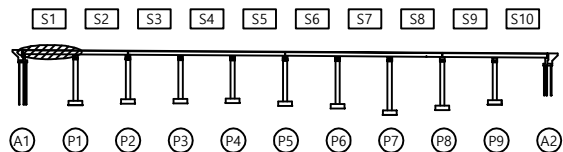

울 산

부 산



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역




범
례

구 균열	재료분리	오염, 변색	부식
구 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 001

용소천교(부산) 교면포장 S2

← 부 산



울 산 →

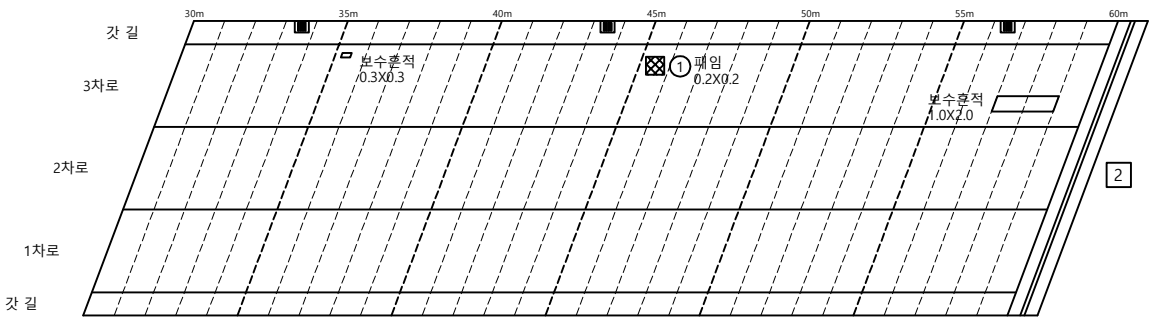

P1

P2

K
E
Y
P
L
A
N

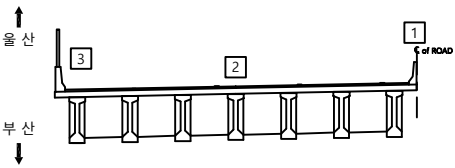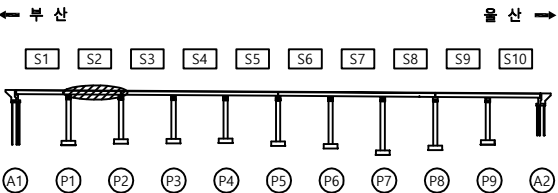

손 상 물 량 표

교면포장									
S2									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량
1	구	교면포장	포장 패임		0.2	0.2	1	m ²	0.04
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	002

용소천교(부산) 교면포장 S3

← 부 산



울 산 →

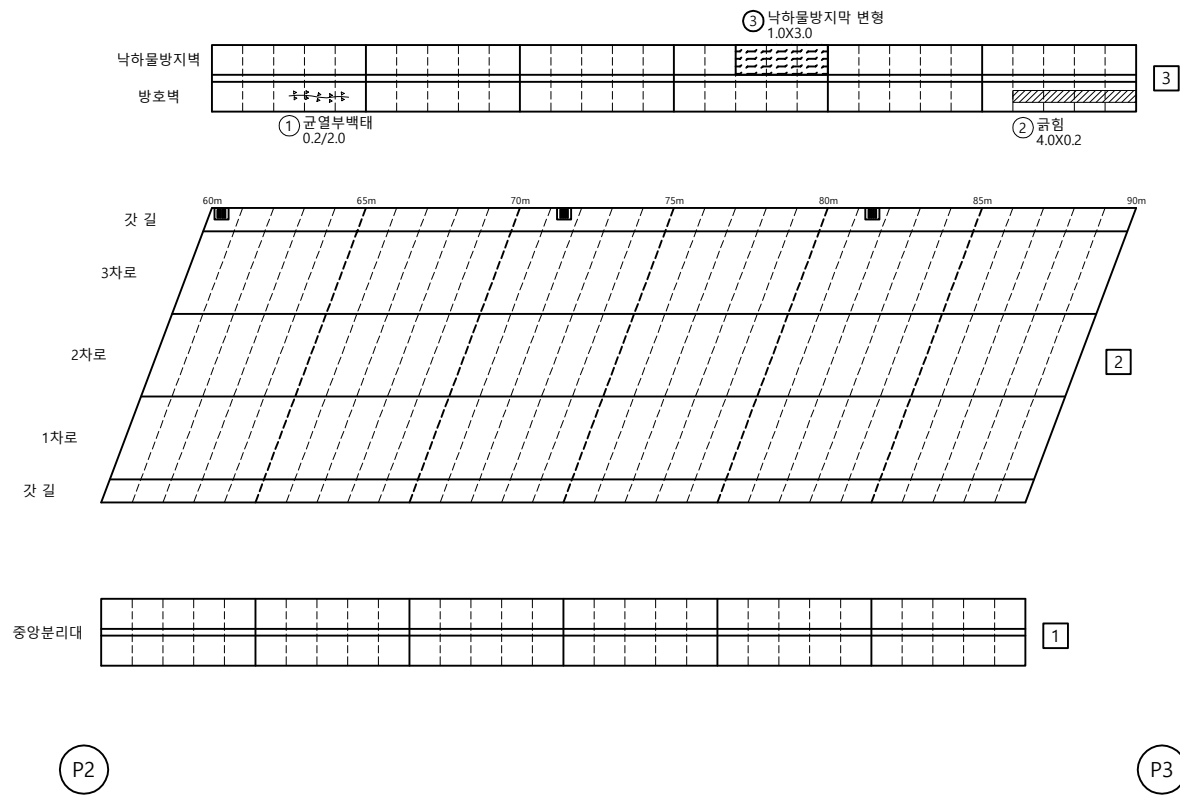

손 상 물 량 표

교면포장 S3									
번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	
1	구	방호벽	균열부백태	0.2	2.0		1	m	2.00
2	구	방호벽	굽힘		4.0	0.2	1	m	0.80
3	구	방호벽	낙하물방지막 변형		1.0	3.0	1	m	3.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

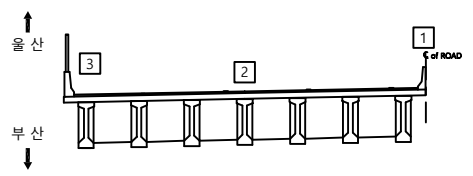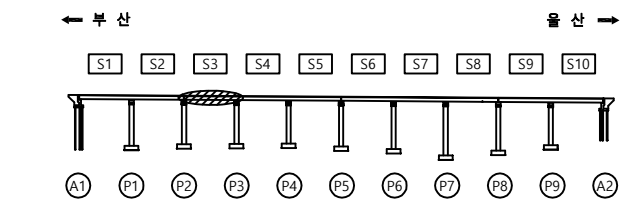


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	003

용소천교(부산) 교면포장 S4

← 부 산



울 산 →

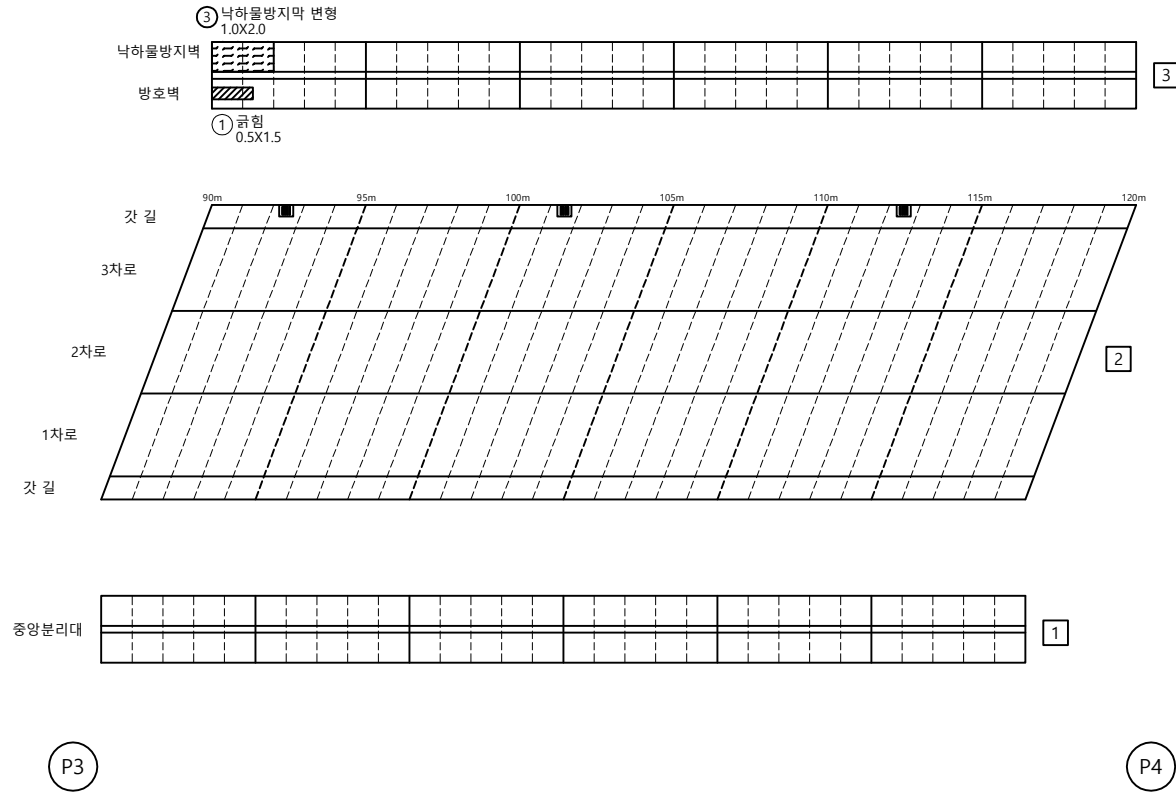

손 상 물 량 표

교면포장 S4									
번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열		0.5	1.5	1	m	0.75
2	구	방호벽	낙하물방지막 변형		1.0	2.0	1	m	2.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

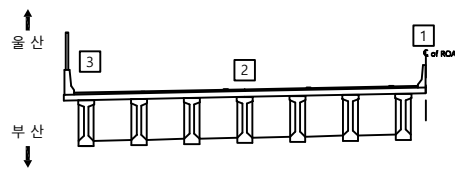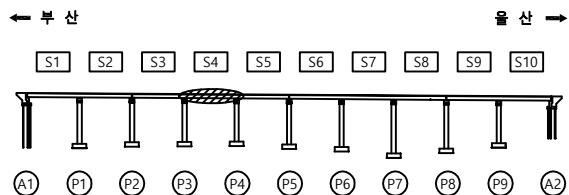

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역




범
례

CW02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 004

용소천교(부산) 교면포장 S5

← 부 산

울 산 →

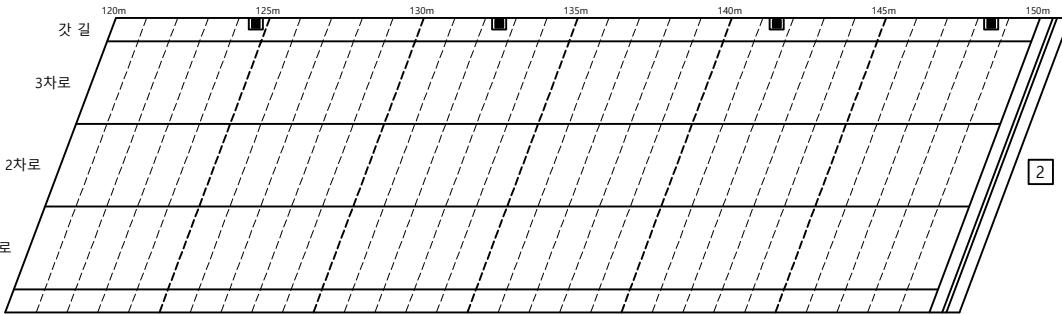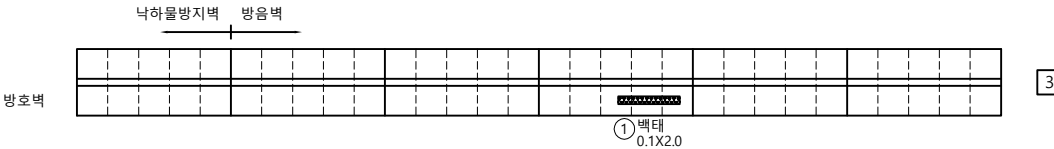

P4

P5

손 상 물 량 표

교면포장


S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	백테		0.1	2.0	1	m	0.20
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

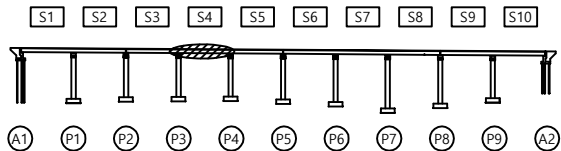

↑
울 산








↓
부 산



용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

 CW02	군 열	 재료분리	 오염, 변색	 부 식
 군열부백테		 파손, 박리	 세 굴	 퇴 적
 망상균열		 누수, 습윤	 백 테	 기 타
 철근노출		 소성변형	 들 뜸	No. 005

용소천교(부산) 교면포장 S6

← 부 산

울 산 →

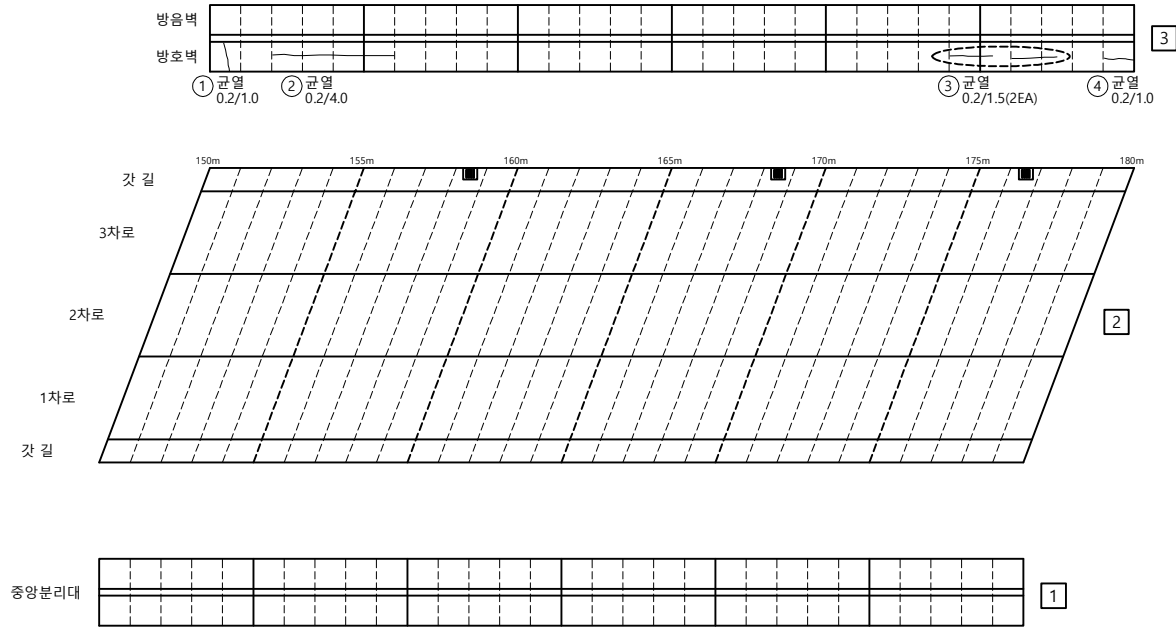


손 상 물 량 표

교면포장 S6									
번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열부백태	0.2	1.0		1	m	1.00
2	구	방호벽	균열부백태	0.2	4.0		1	m	4.00
3	구	방호벽	균열부백태	0.2	1.5		2	m	3.00
4	구	방호벽	균열부백태	0.2	1.0		1	m	1.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

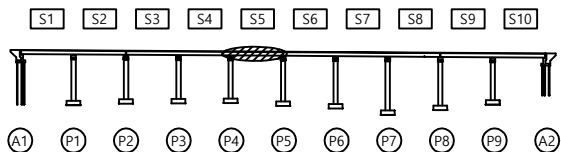

↑
울 산
↓
부 산



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역




범
례

CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 006

용소천교(부산) 교면포장 S7

← 부 산

울 산 →

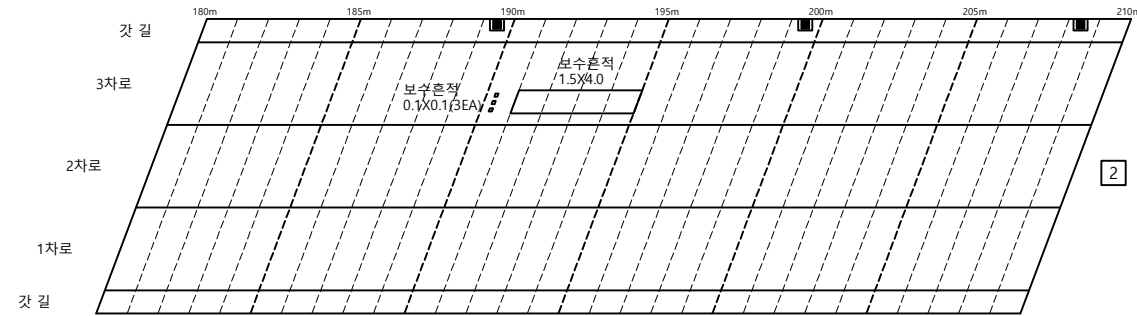

P6

P7

손 상 물 량 표

교면포장


S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
2	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
3	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
4	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
5	구	방호벽	균열부백태	0.2	0.8		1	m	0.80	
6	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
7	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

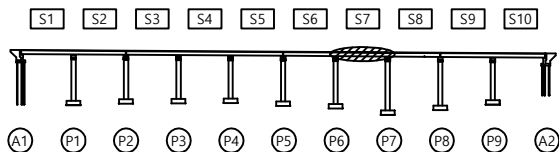

↑
울 산
↓
부 산



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 007

용소천교(부산) 교면포장 S8

← 부 산

울 산 →

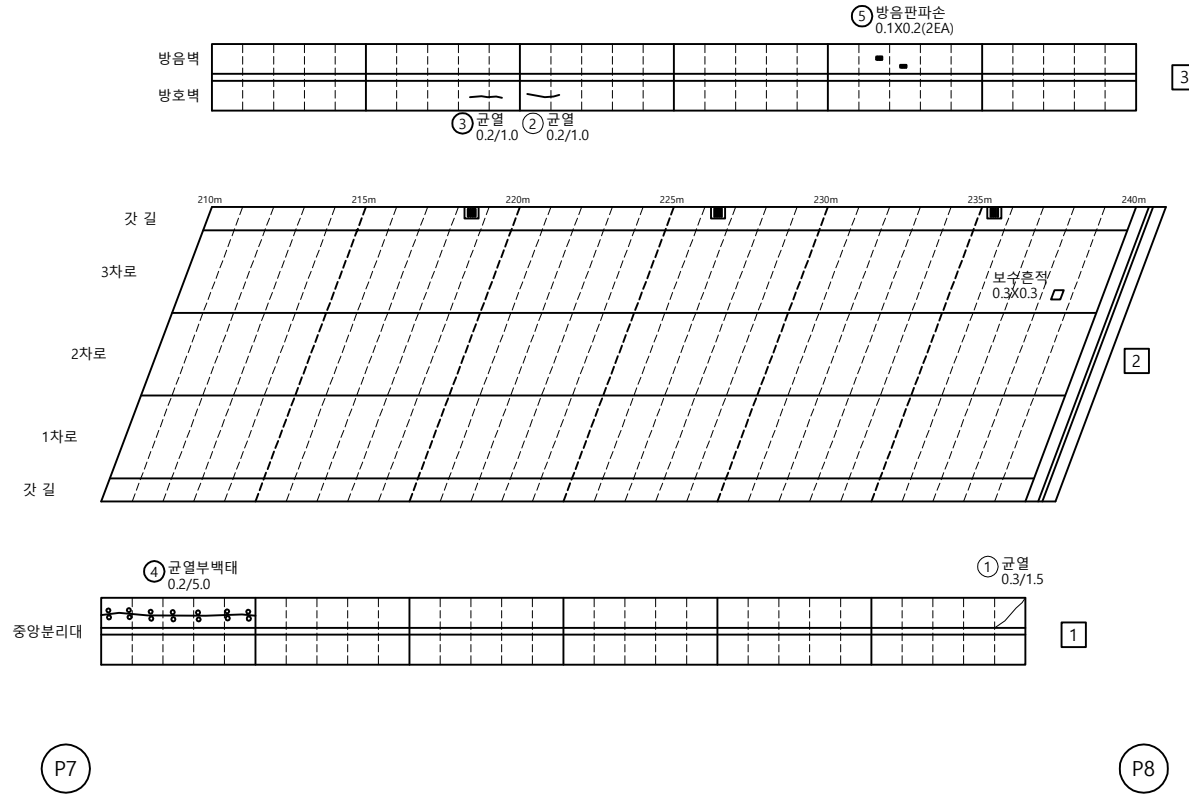


손 상 물 량 표

교면포장									
S8									
번호	신/구	부재명	손 상 원 인	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	나비(mm)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.3	1.5		1	m	1.50
2	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
3	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
4	신	방호벽	균열부백태	0.2	5.0		1	m	5.00
5	구	방호벽	방음면 파손		0.1	0.2	2	m ²	0.04
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

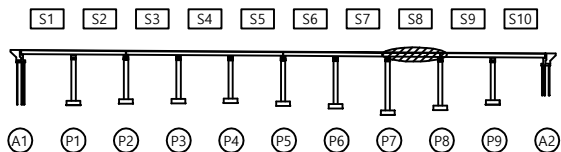

↑
울 산

부 산
↓

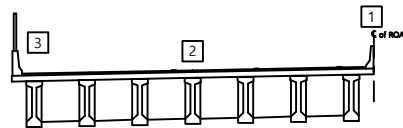

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

No. 008

용소천교(부산) 교면포장 S9

← 부 산

울 산 →

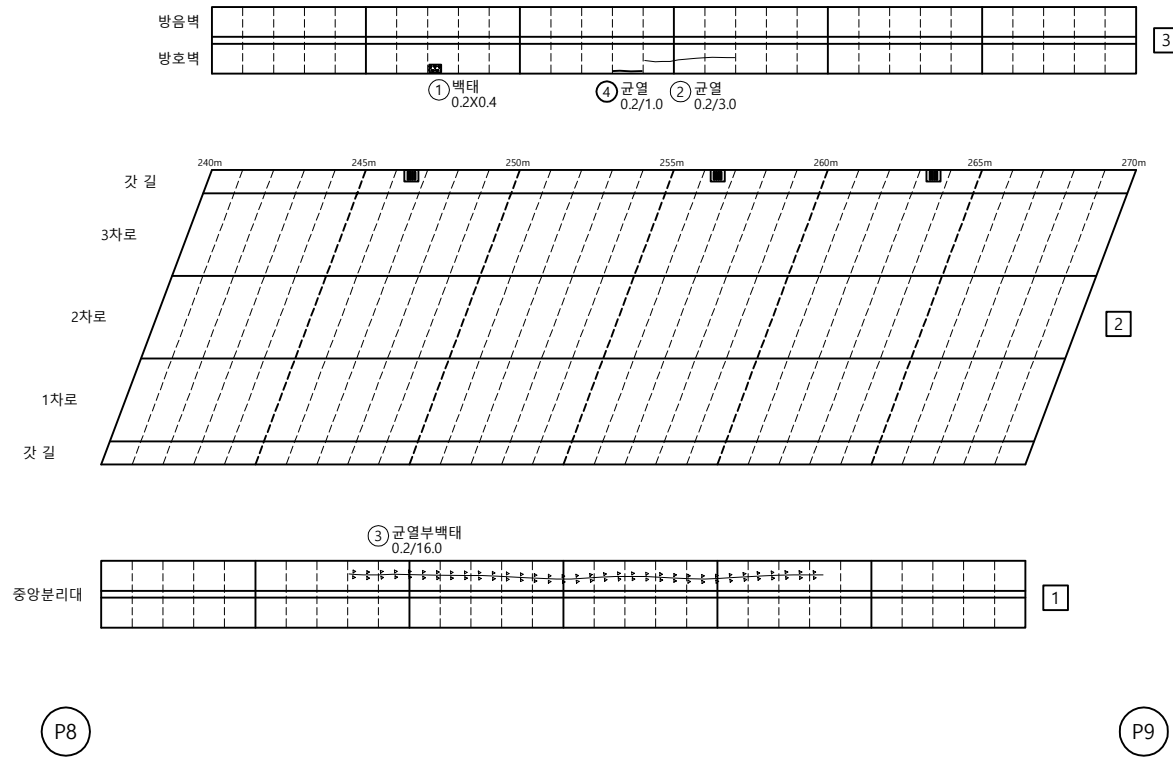


손 상 물 량 표

교면포장 S9									
번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	
1	구	방호벽	백태		0.2	0.4	1	m	0.08
2	구	방호벽	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
3	구	방호벽	균열부백태	0.2	16.0		1	m	16.00
4	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

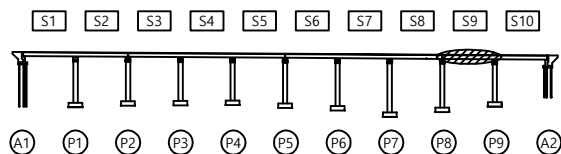

↑
울 산
↓
부 산



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 009


용소천교(부산) 교면포장 S10

← 부 산


울 산 →



3

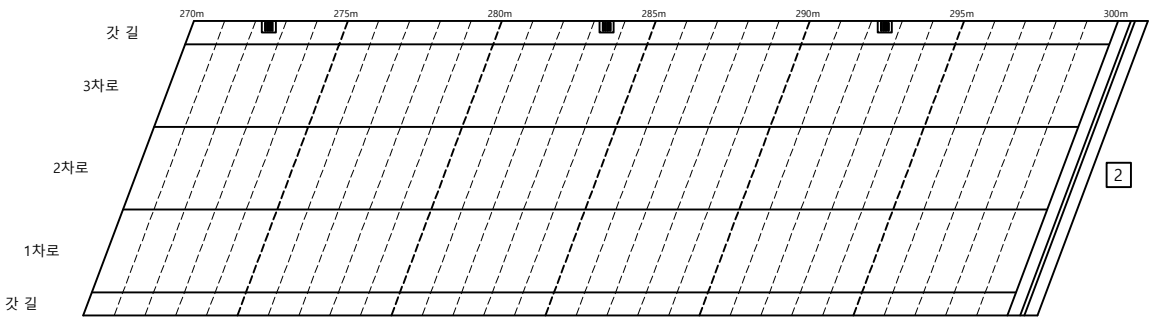

2

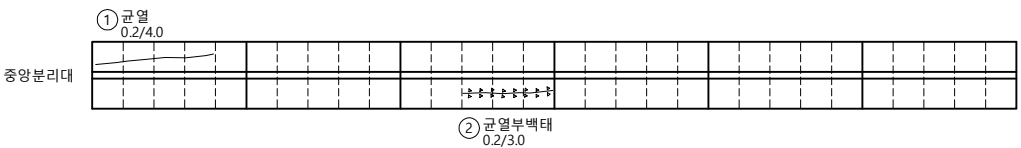

1

P9

A2

손 상 물 량 표

교면포장


S10

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	4.0		1	m	4.00
2	구	방음벽	균열부백태	0.2	3.0		1	m	3.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

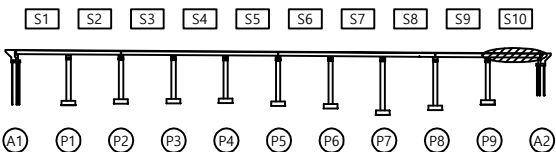

울 산

부 산

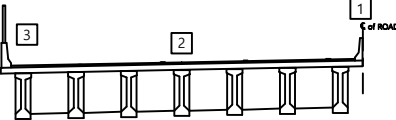


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



범
례

CW02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	010

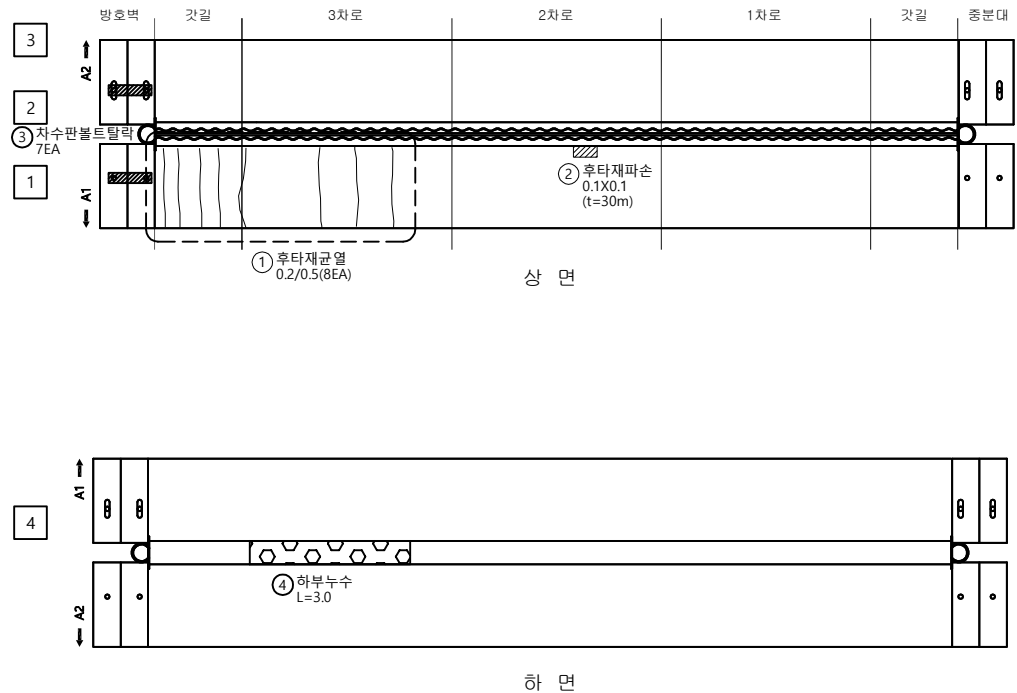

신축이음									
A1									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		5	m	2.50
2	구	신축이음	후타재 파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01
3	구	신축이음	차수관 볼트 탈락				7	EA	7.00
4	구	신축이음	해부누수		3.0		1	m	3.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

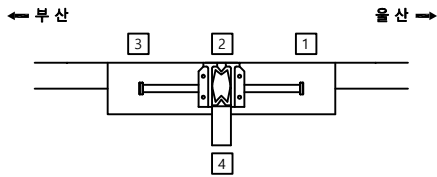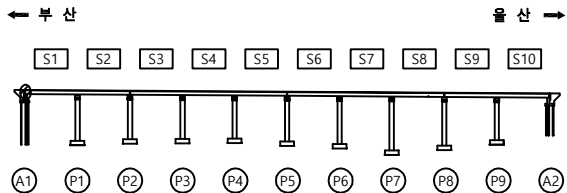


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

	콘크리트		재료분리		오염, 변색		부식
	콘크리트		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	011


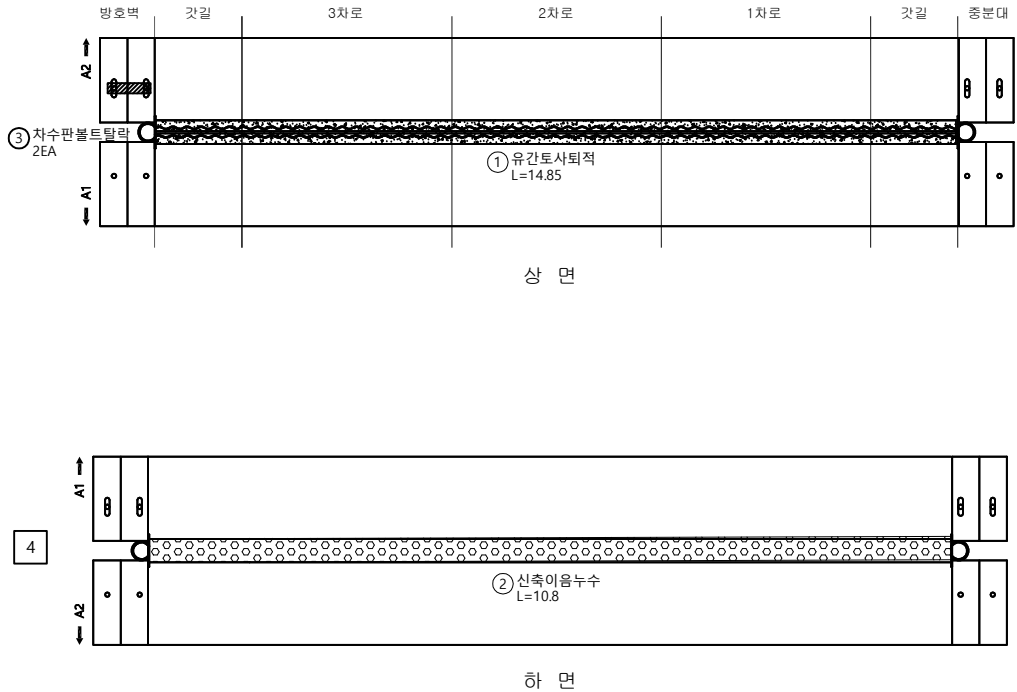


신축이음


P2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		14.9		1	m	14.85	
2	구	신축이음	해부누수		10.8		1	m	10.80	
3	신	신축이음	차수관 볼트 탈락				2	EA	2.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

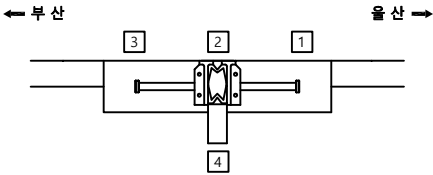
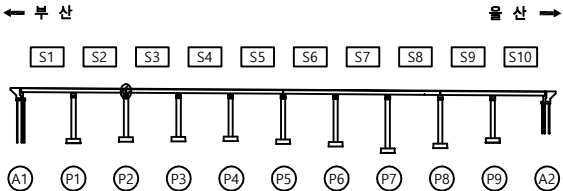


용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No.	012

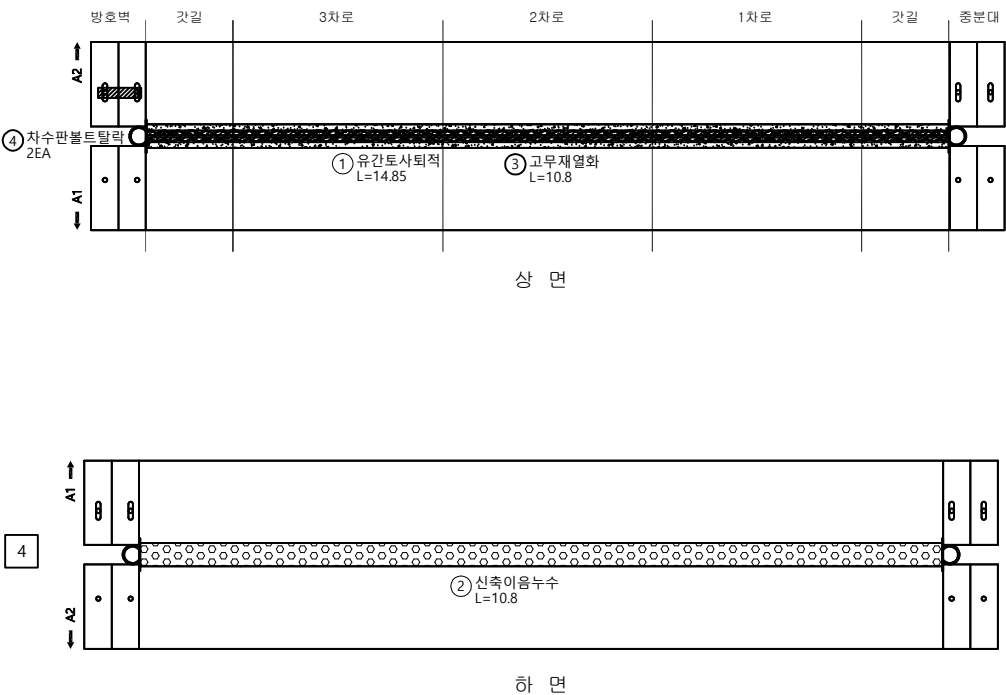


신축이음										
P5										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		14.9		1	m	14.85	
2	구	신축이음	해부누수		10.8		1	m	10.80	
3	구	신축이음	고무재 열화		10.8		1	m	10.80	
4	신	신축이음	차수판 볼트 탈락				2	EA	2.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

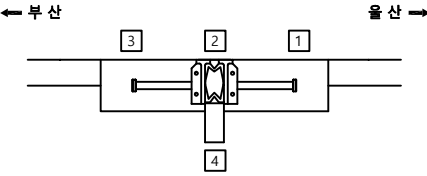
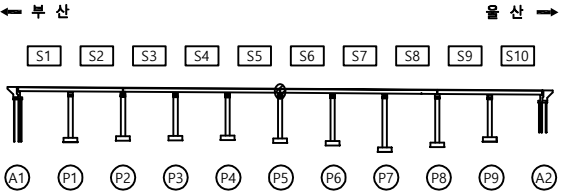


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	013

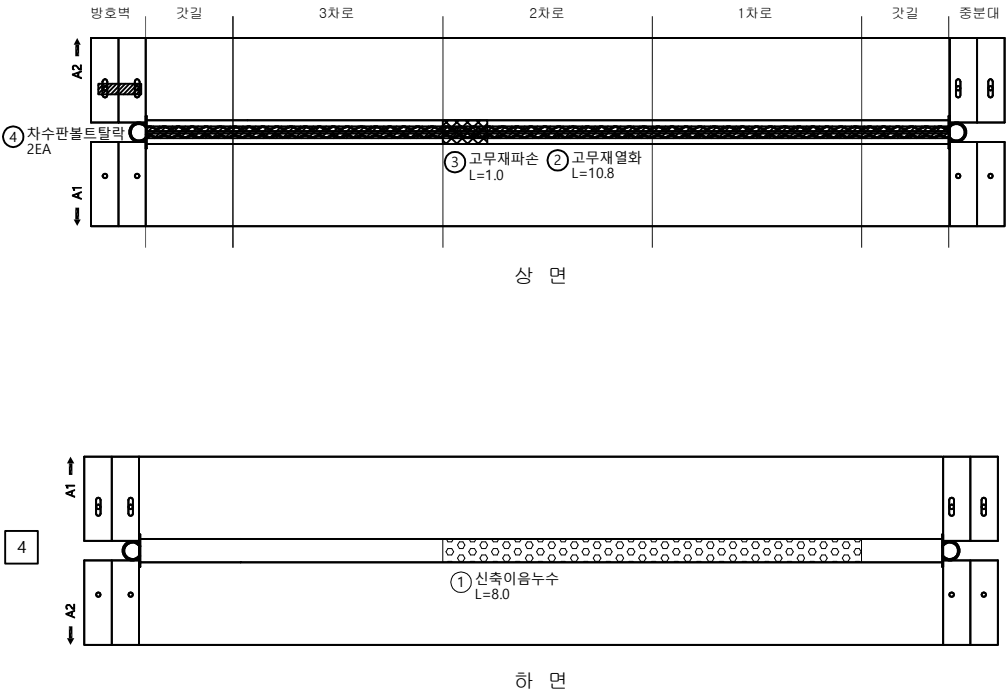



신축이음 P8									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	하부누수		8.0		1	m	8.00
2	구	신축이음	고무재 열화		10.8		1	m	10.80
3	구	신축이음	고무재 파손		1.0		1	m	1.00
4	신	신축이음	차수판 볼트 탈락				2	EA	2.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

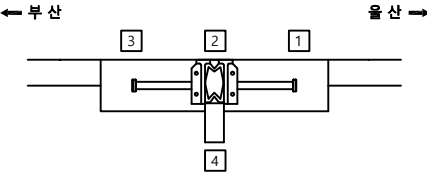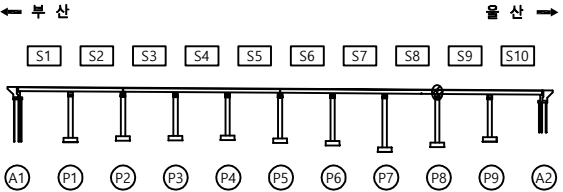

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	014



용소천교(부산) 신축이음 A2

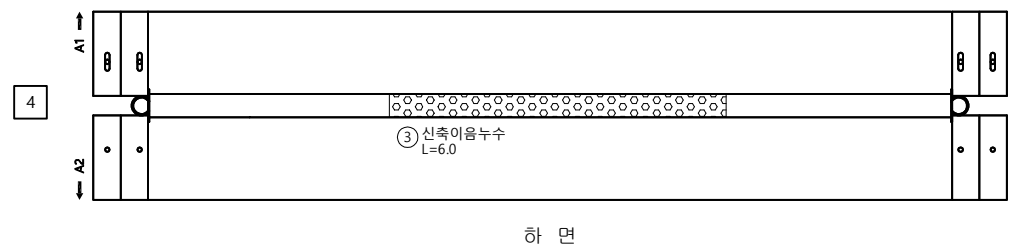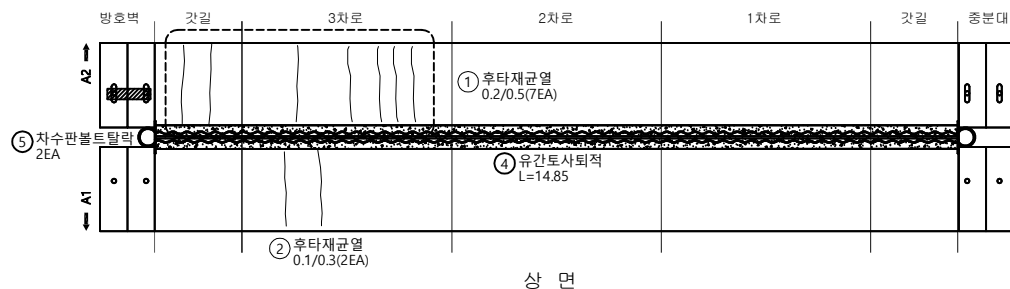

손 상 물 량 표

신축이음									
A2									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		7	m	3.50
2	구	신축이음	후타재 균열	0.1	0.3		2	m	0.60
3	구	신축이음	해부누수		6.0		1	m	6.00
4	구	신축이음	유간토사퇴적		14.9		1	m	14.85
5	신	신축이음	차수판 볼트 탈락				2	EA	2.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

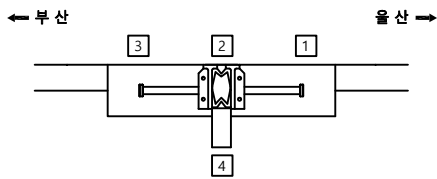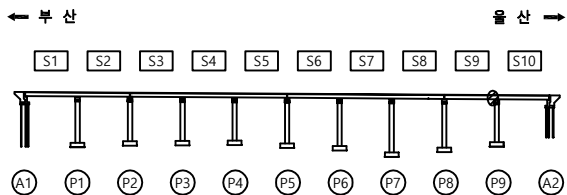


용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 015

용소천교(부산) 바닥판하면 S1

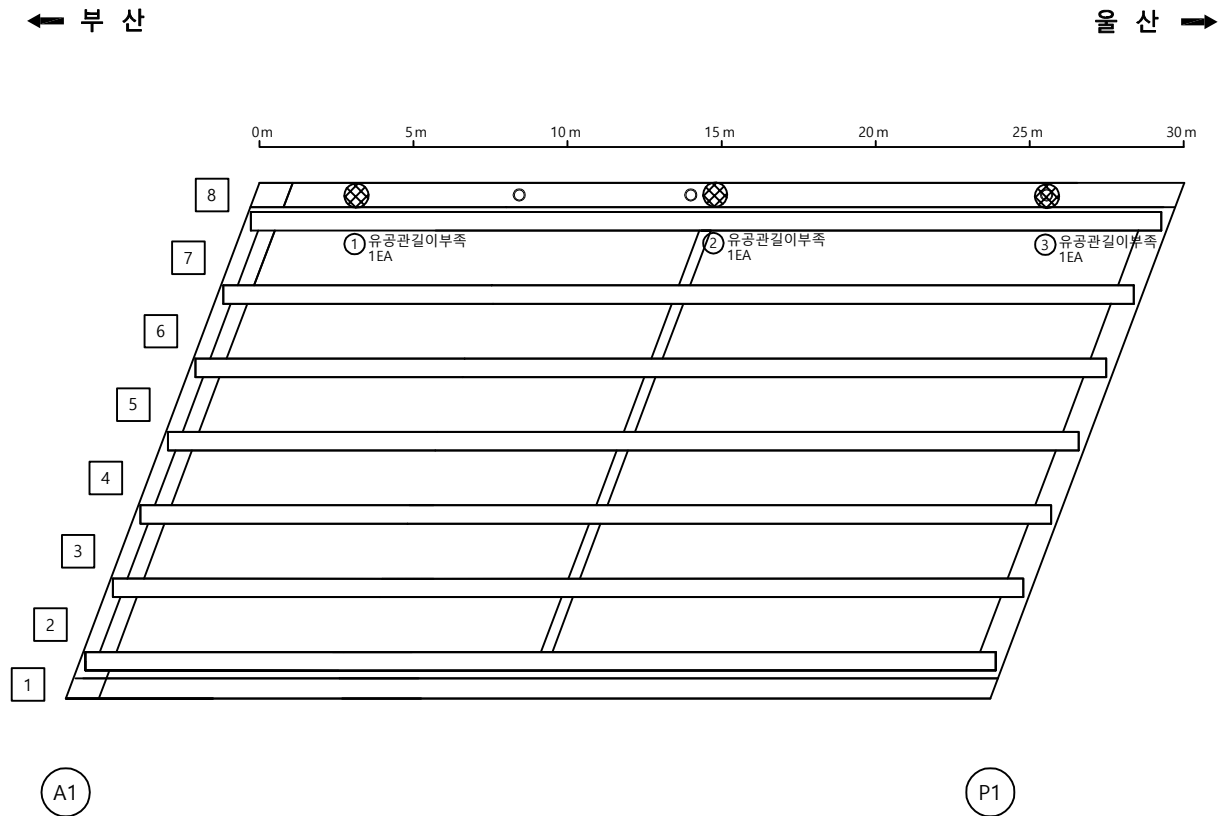



손상물량표

바닥판

S1

[illegible]

KEY PLAN

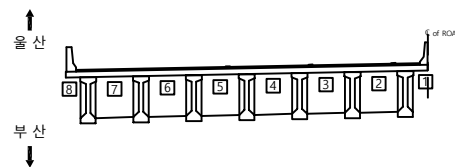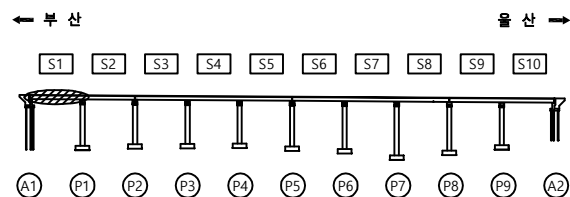

50 51 52


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

표 례		단 열		재료분리		오염, 변색		부 식
		단 열부착태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
		양상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	016

용소천교(부산) 바닥판하면 S2

← 부 산

울 산 →

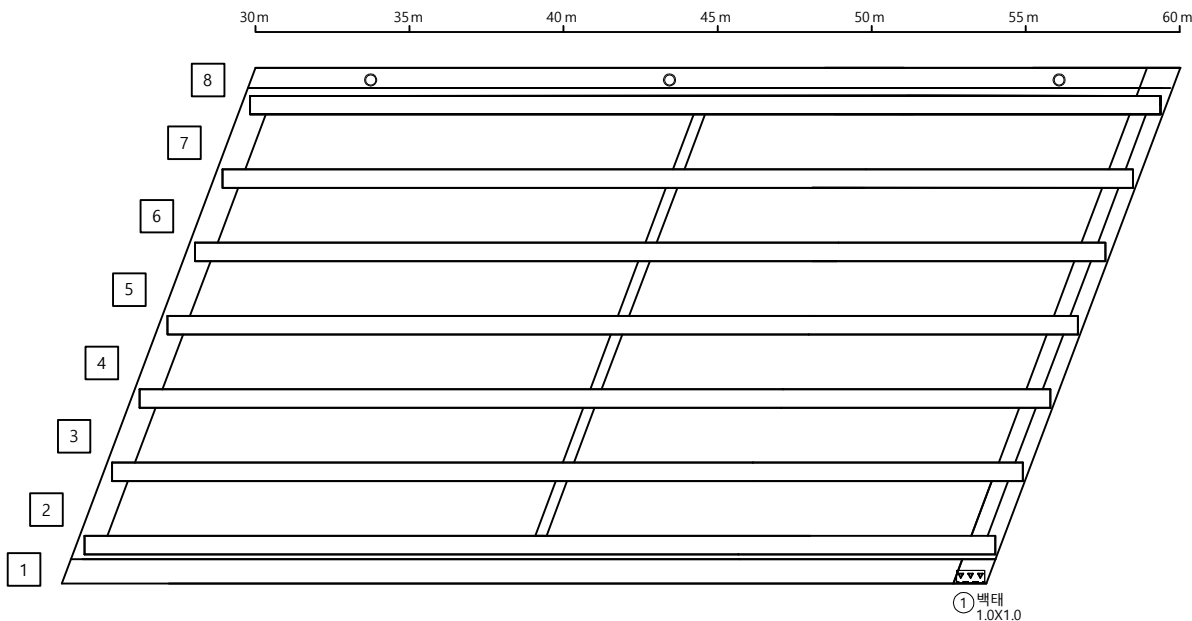

P1

P2



손 상 물 량 표

바닥판

S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	바닥판	백태		1.0	1.0	1	m ²	1.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

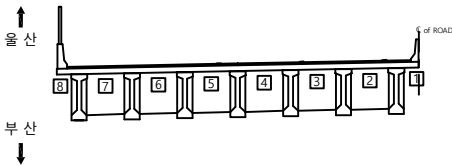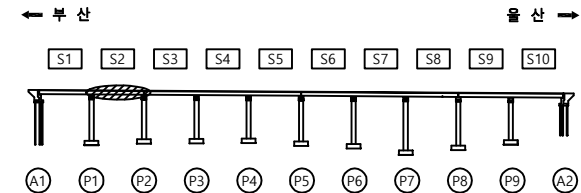

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
군열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 017

용소천교(부산) 바닥판하면 S3

← 부 산

울 산 →

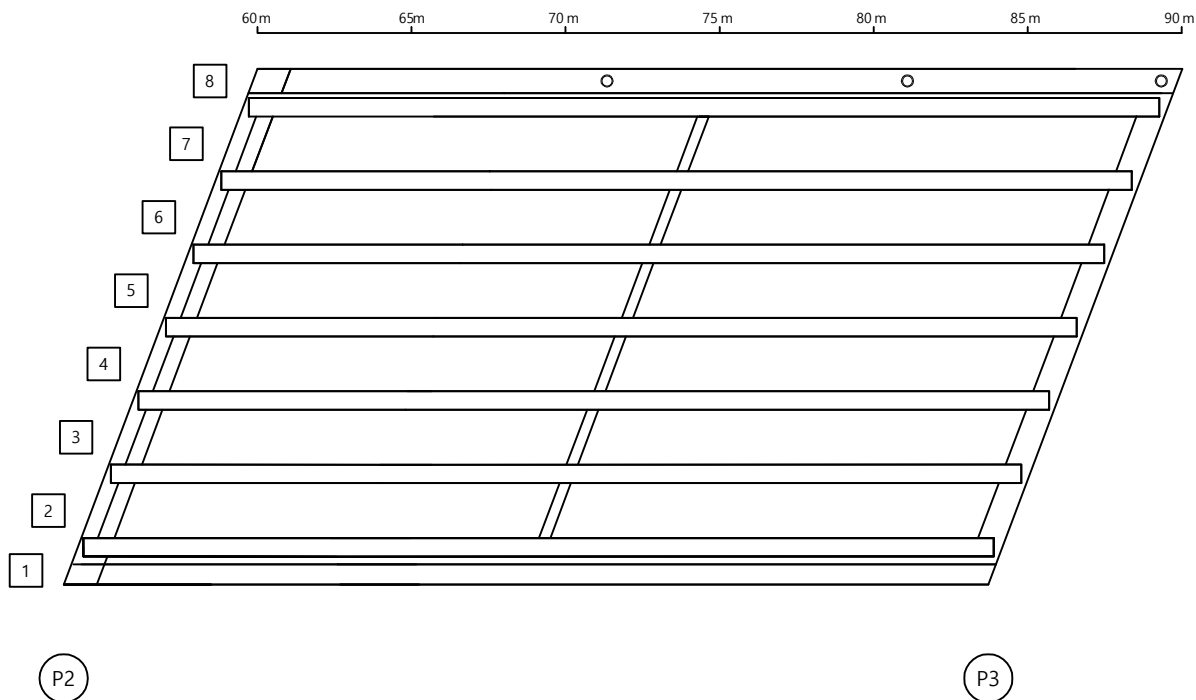

손 상 물 량 표

바닥판


S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대영로							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

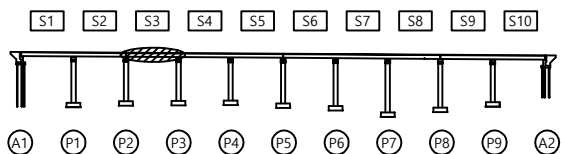

↑
울 산

부 산
↓

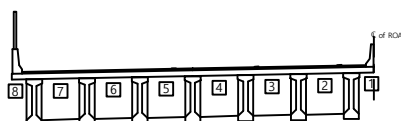

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
군열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 018

용소천교(부산) 바닥판하면 S4

← 부 산

울 산 →

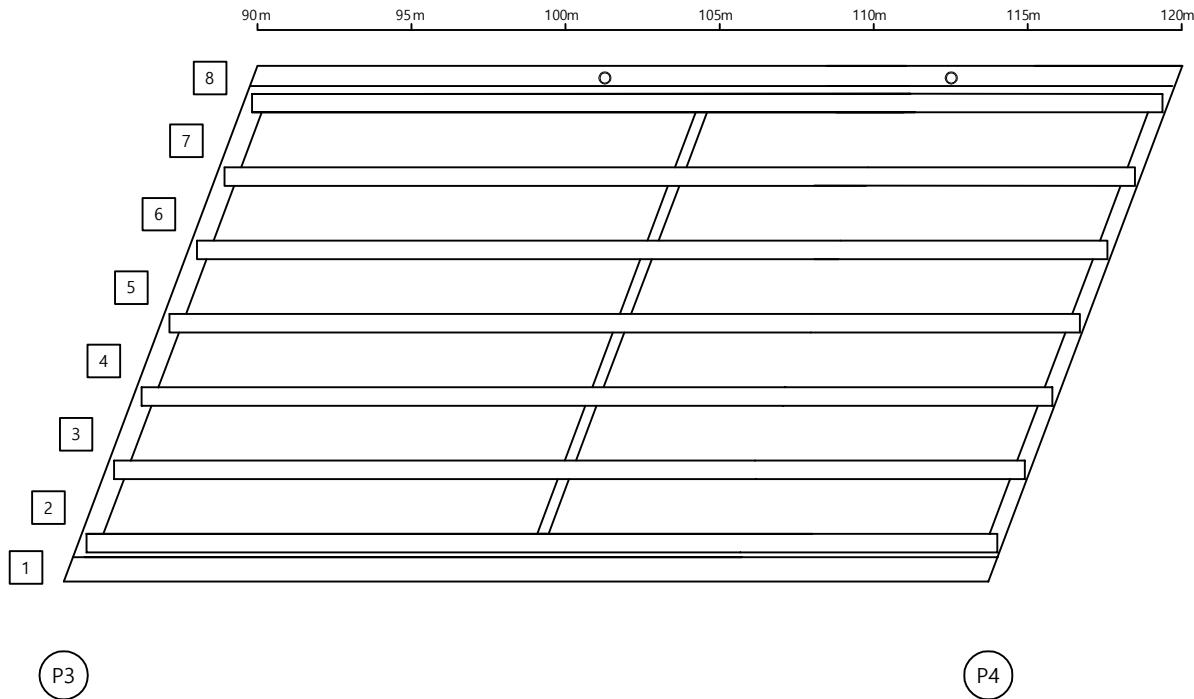

손 상 물 량 표

바닥판


S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대영로							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

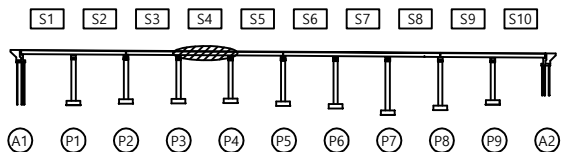

↑
울 산

부 산
↓



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
군열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 019

용소천교(부산) 바닥판하면 S5

← 부 산

울 산 →

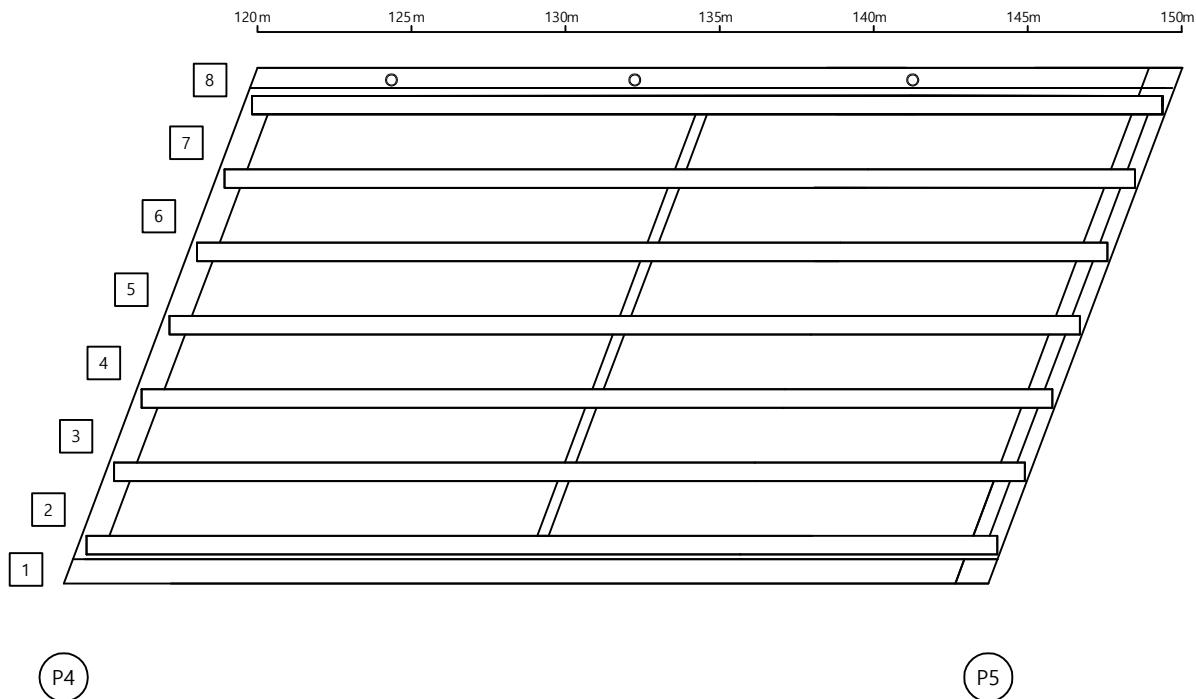

손 상 물 량 표

바닥판


S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대영로							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

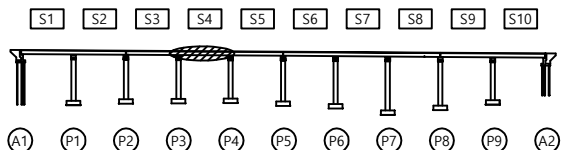

↑
울 산

부 산
↓



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
군열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 020

D538 ~ D545 P5 ~ P17 전20.
S6 ~ S17

← 부 산

D547 S6 양로바닥

울 산 →

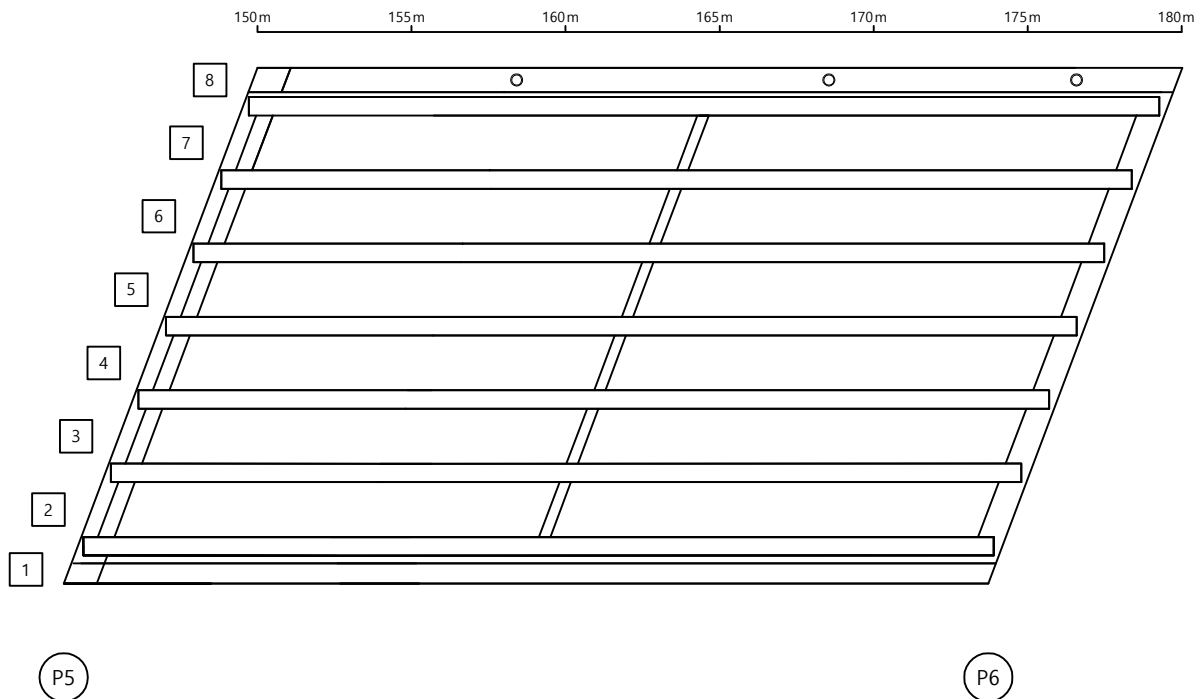



손 상 물 량 표

바닥판

S6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상대영로						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

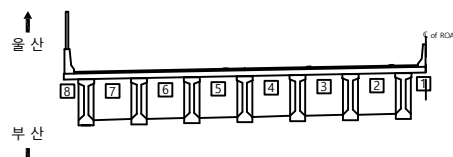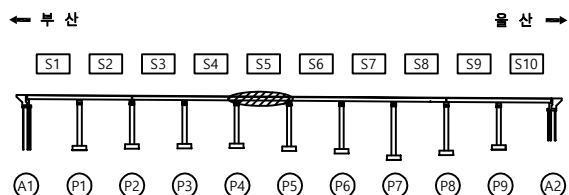


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 021



용소천교(부산) 바닥판하면 S7

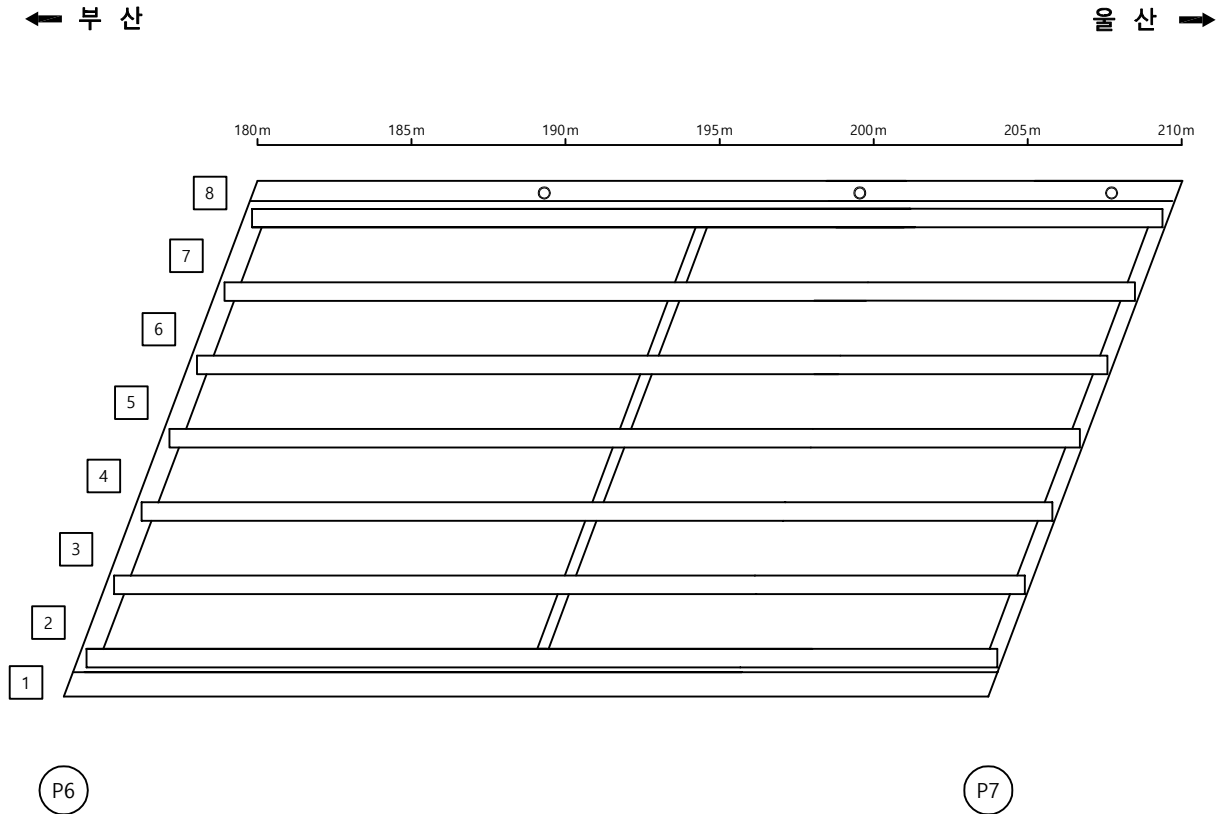

손상물량표

바닥판										
S7										
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대영로							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

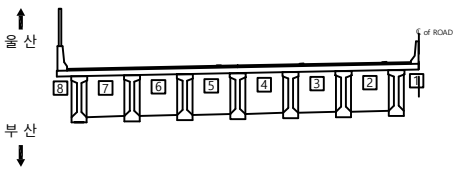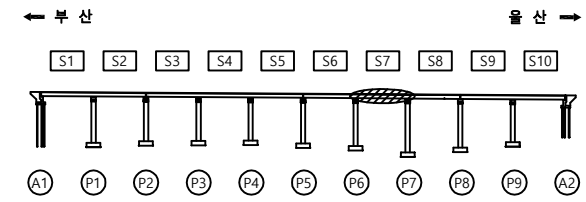

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

군열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 022


바닥판

S8



번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대영로							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

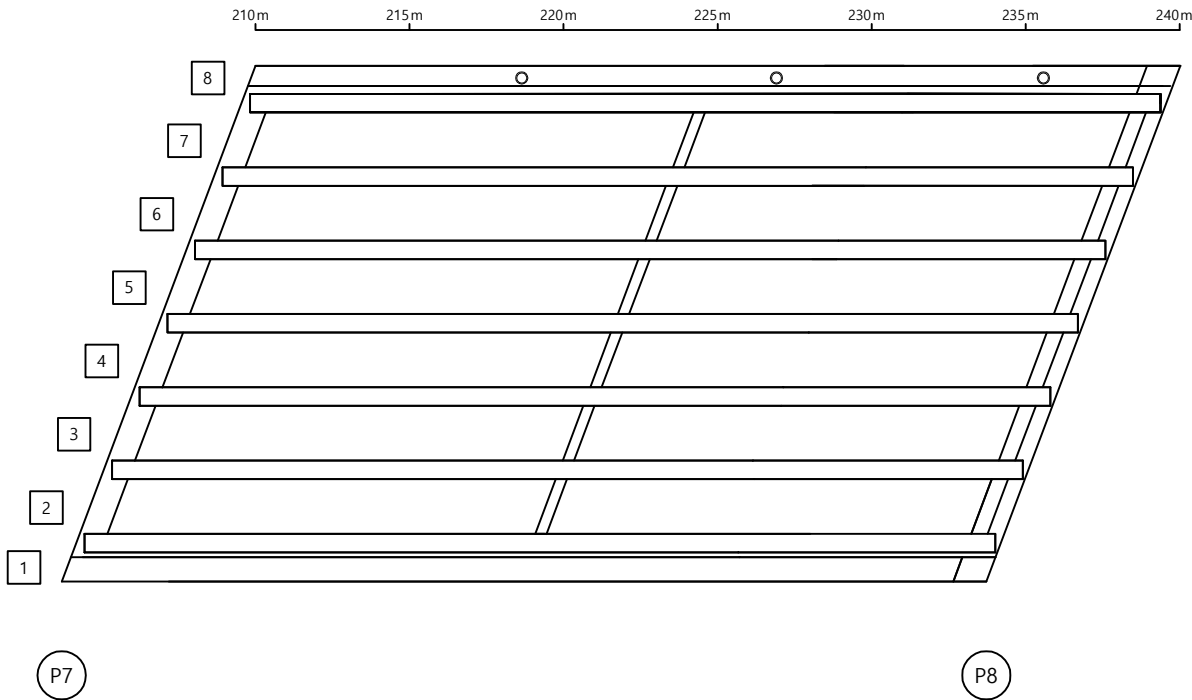

K
E
Y
P
L
A
N

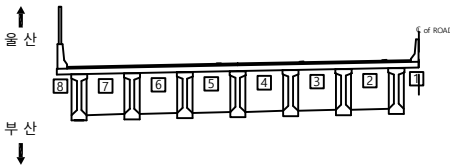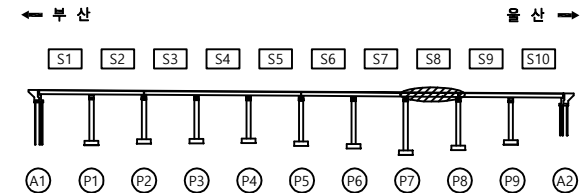

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

	군 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	군열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No. 023	



바닥판

S9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대영로							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

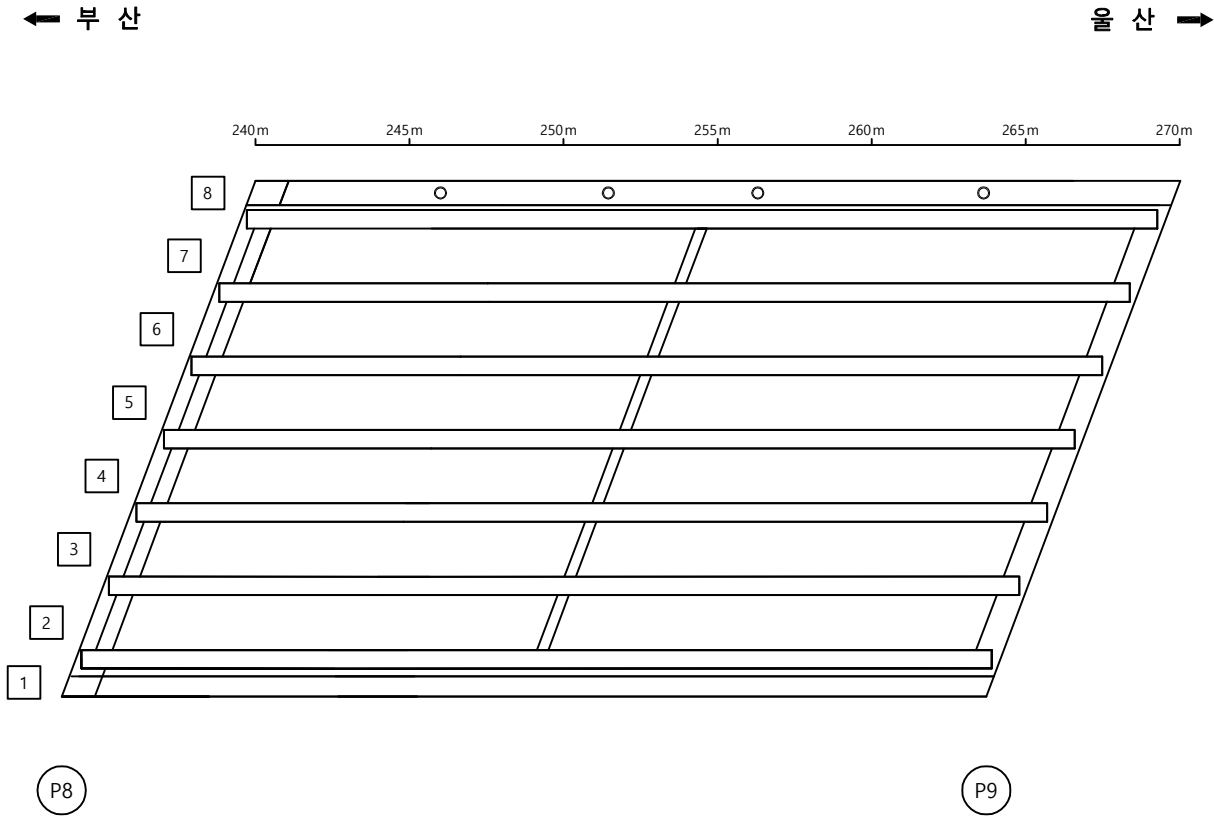

K
E
Y
P
L
A
N

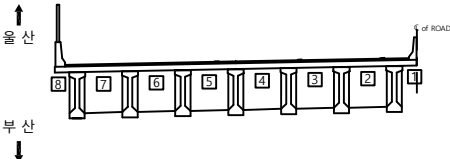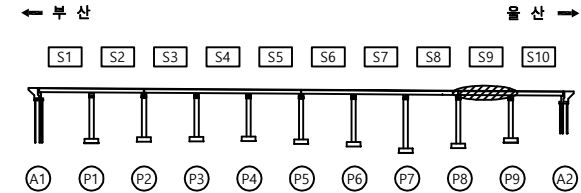

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

	군 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	군열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	024

용소천교(부산) 바닥판하면 S10

← 부 산

울 산 →

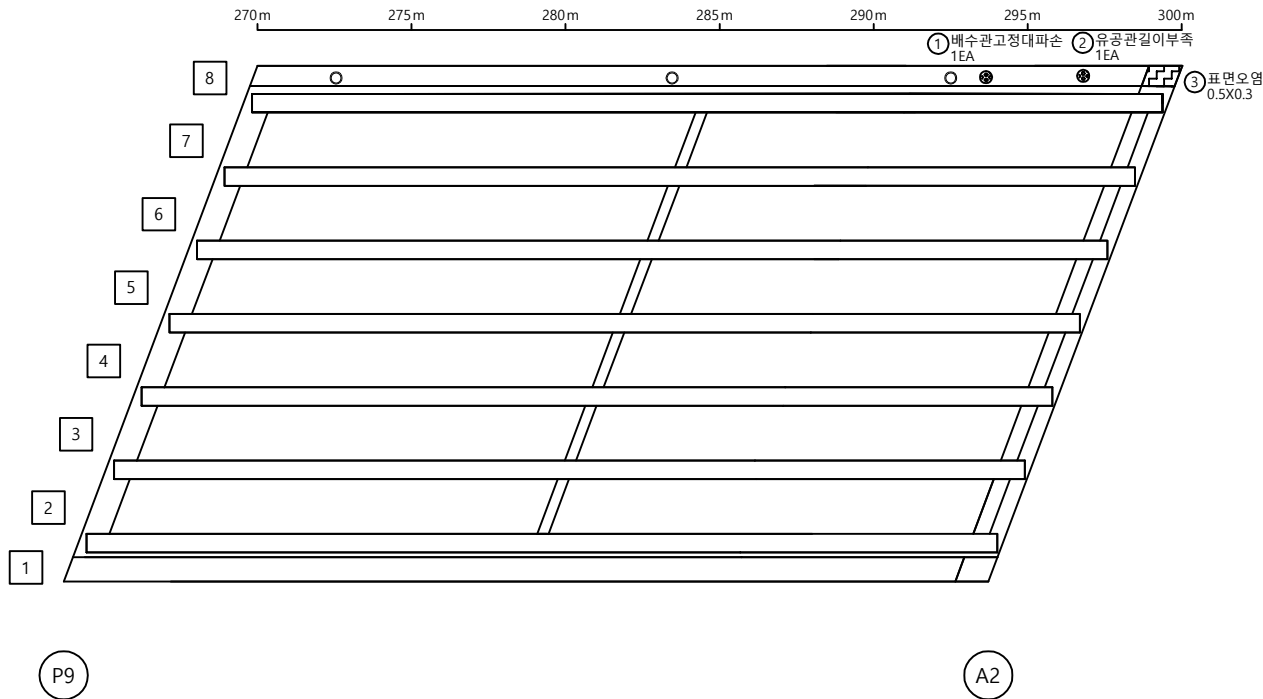

손 상 물 량 표

바닥판


S10

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배수시설	행거로이드 파손				1	EA	1.00
2	구	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
3	구	바닥판	표면오염		0.5	0.3	1	m²	0.15
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

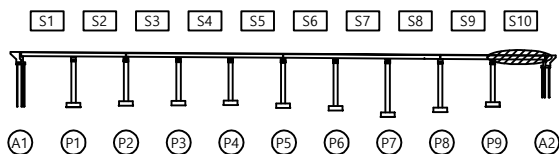

울 산
부 산




용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 025

용소천교(부산) 거더 S1

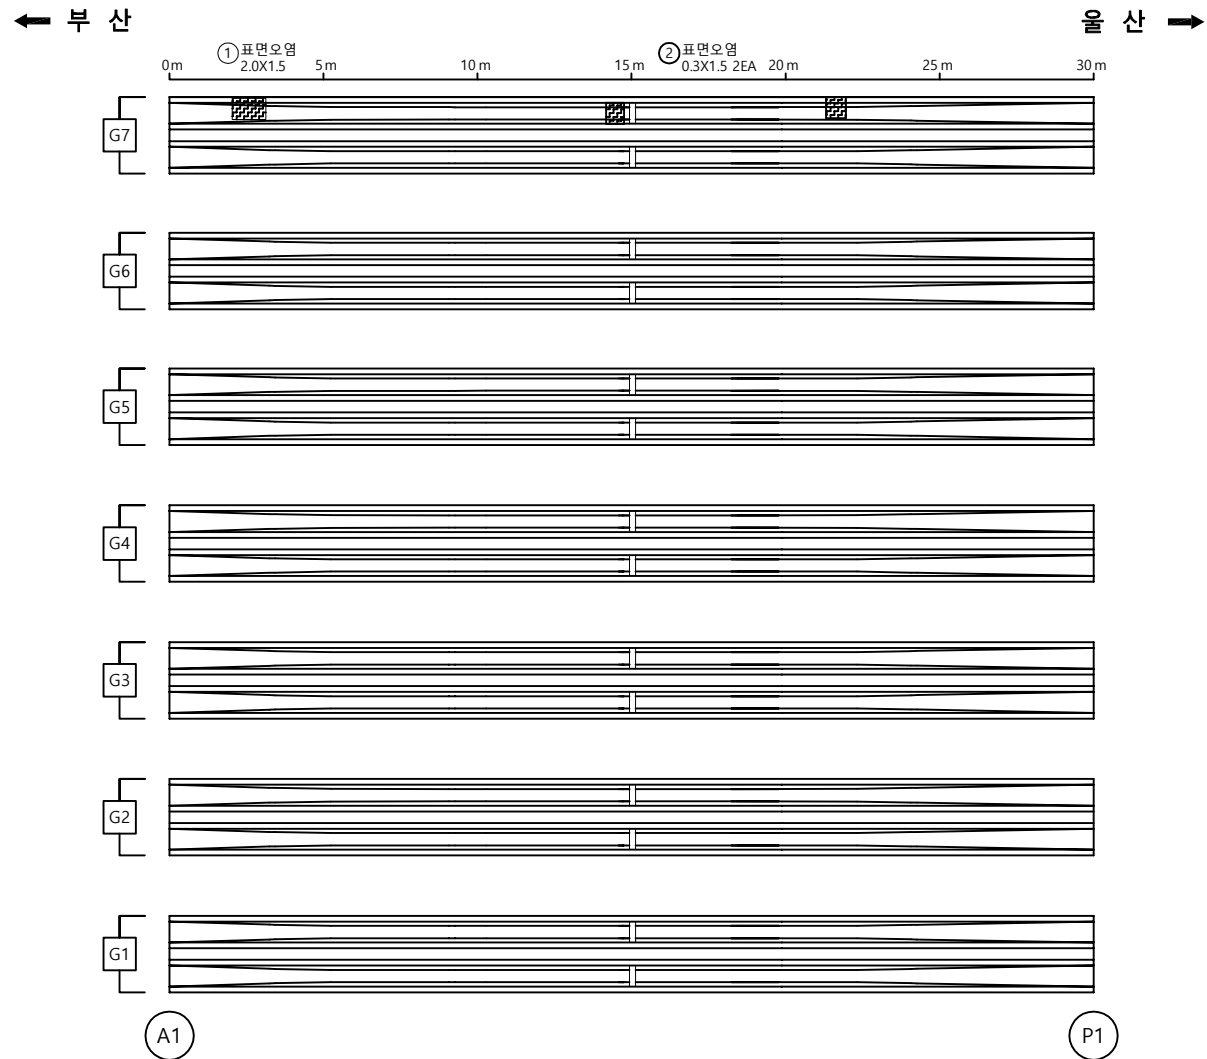



손상물량표

거더

S1

[illegible]

KEY PLAN

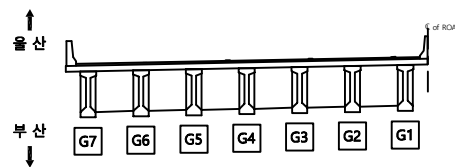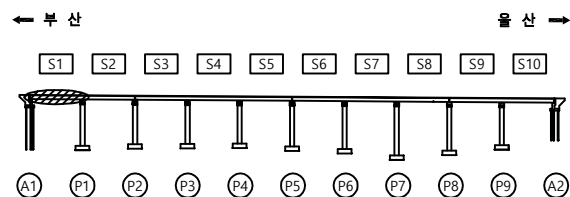


50 51 52


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

표 례		단 열		재료분리		오염, 변색		부 식
		단 열부착태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
		양상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
		철근노출		소성변형		들뜸	No.	026

용소천교(부산) 거더 S2

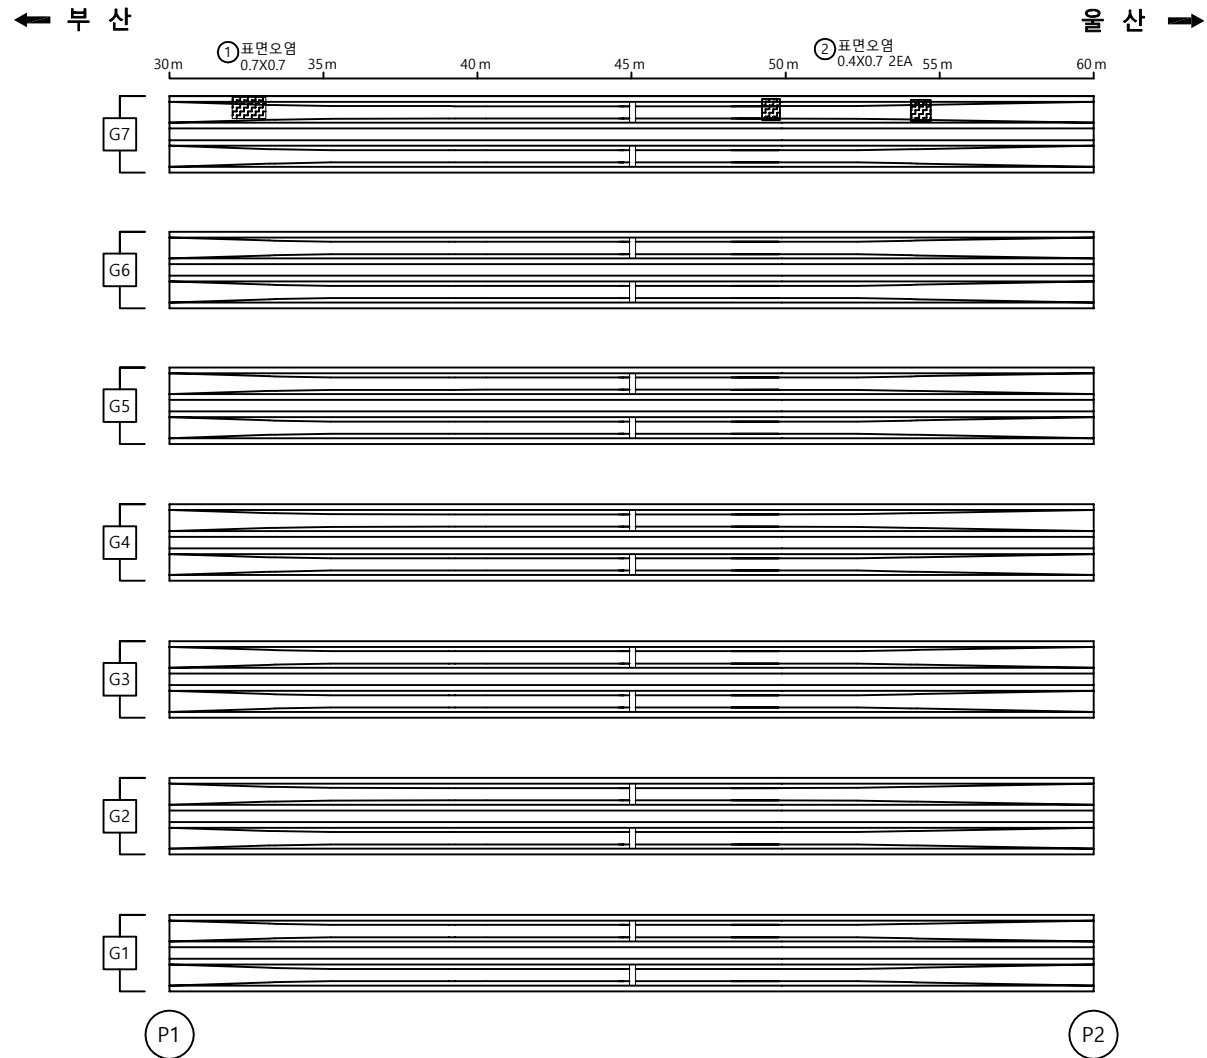

손상물량표

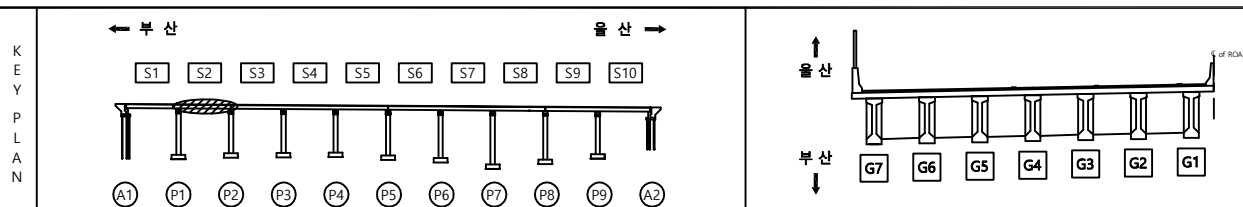
[illegible]

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
별첨	 균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
	 균열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
	 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 027	



용소천교(부산) 거더 S3

← 부 산

울 산 →

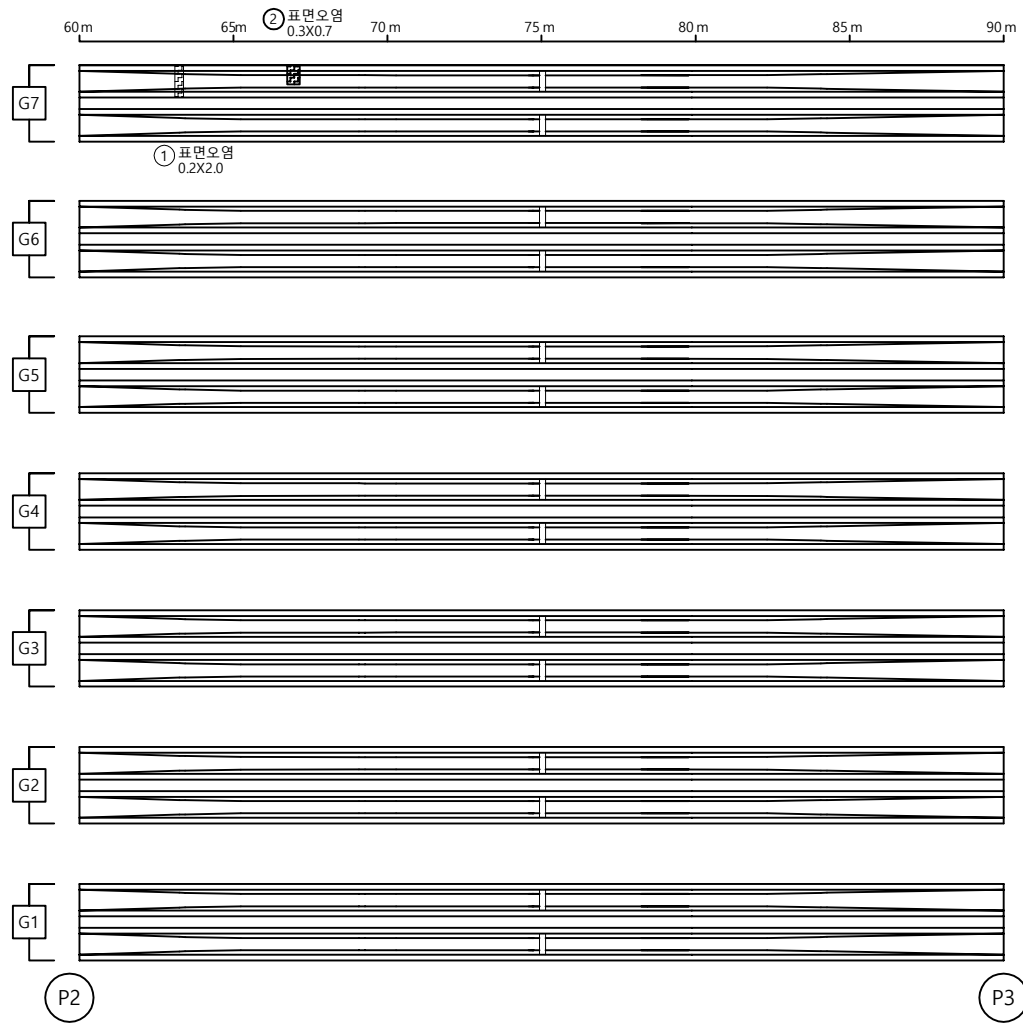

K
E
Y
P
L
A
N

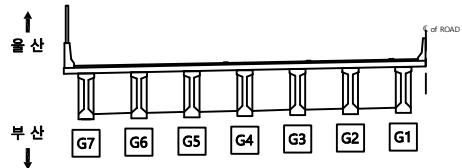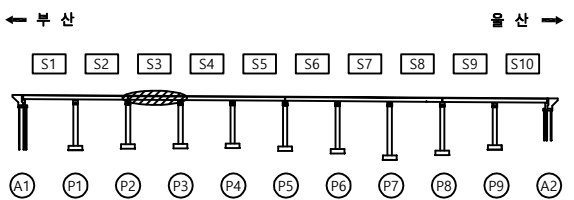

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No. 028	

용소천교(부산) 거더 S4

← 부 산

울 산 →

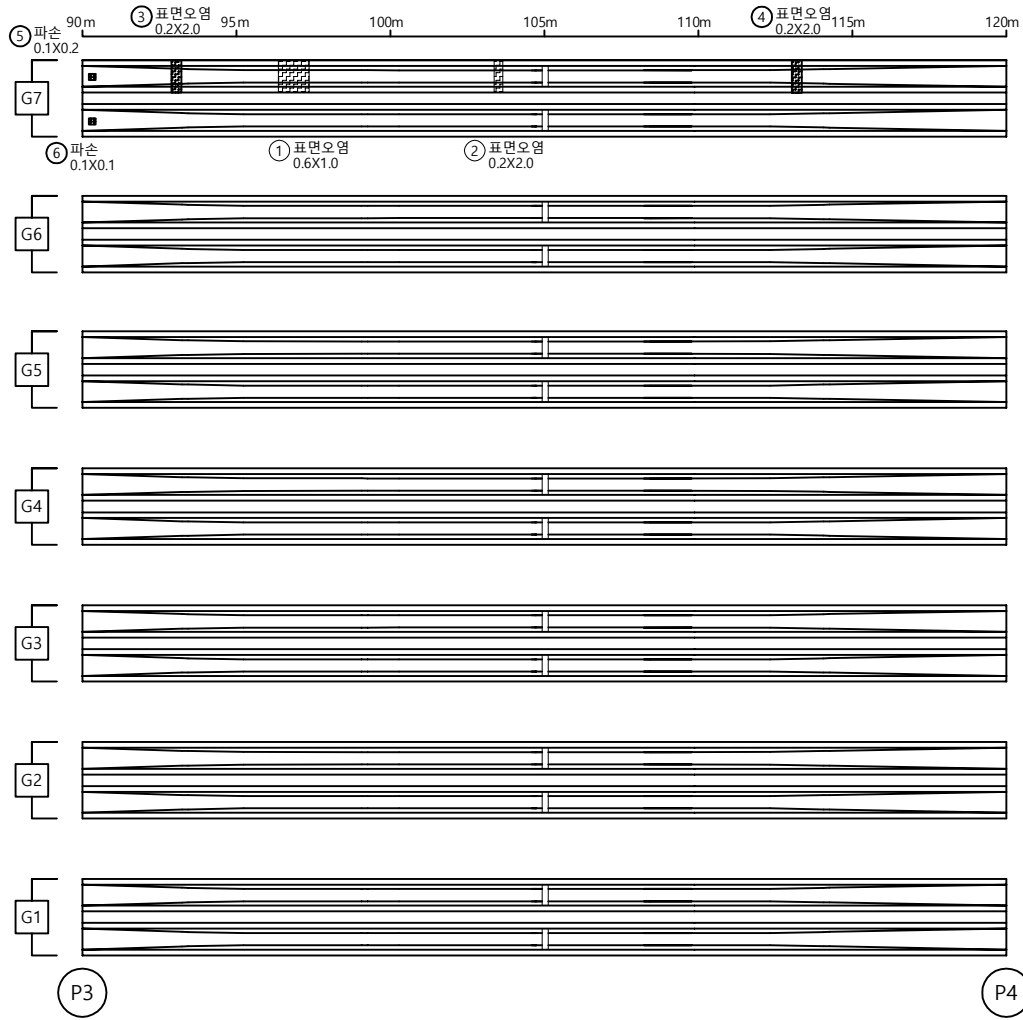

손 상 물 량 표

거더


S4

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	표면오염		0.6	1.0	1	m ²	0.60	
2	구	거더	표면오염		0.2	2.0	1	m ²	0.40	
3	신	거더	표면오염		0.2	2.0	1	m ²	0.40	
4	신	거더	표면오염		0.2	2.0	1	m ²	0.40	
5	신	거더	파손		0.1	0.2	1	m ²	0.02	
6	신	거더	파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

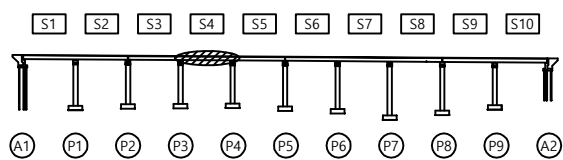

↑
울 산
↓
부 산

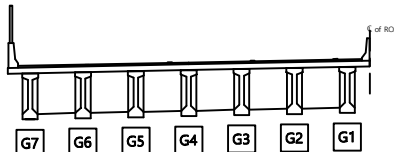

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
군열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 029

용소천교(부산) 거더 S5

← 부 산

울 산 →

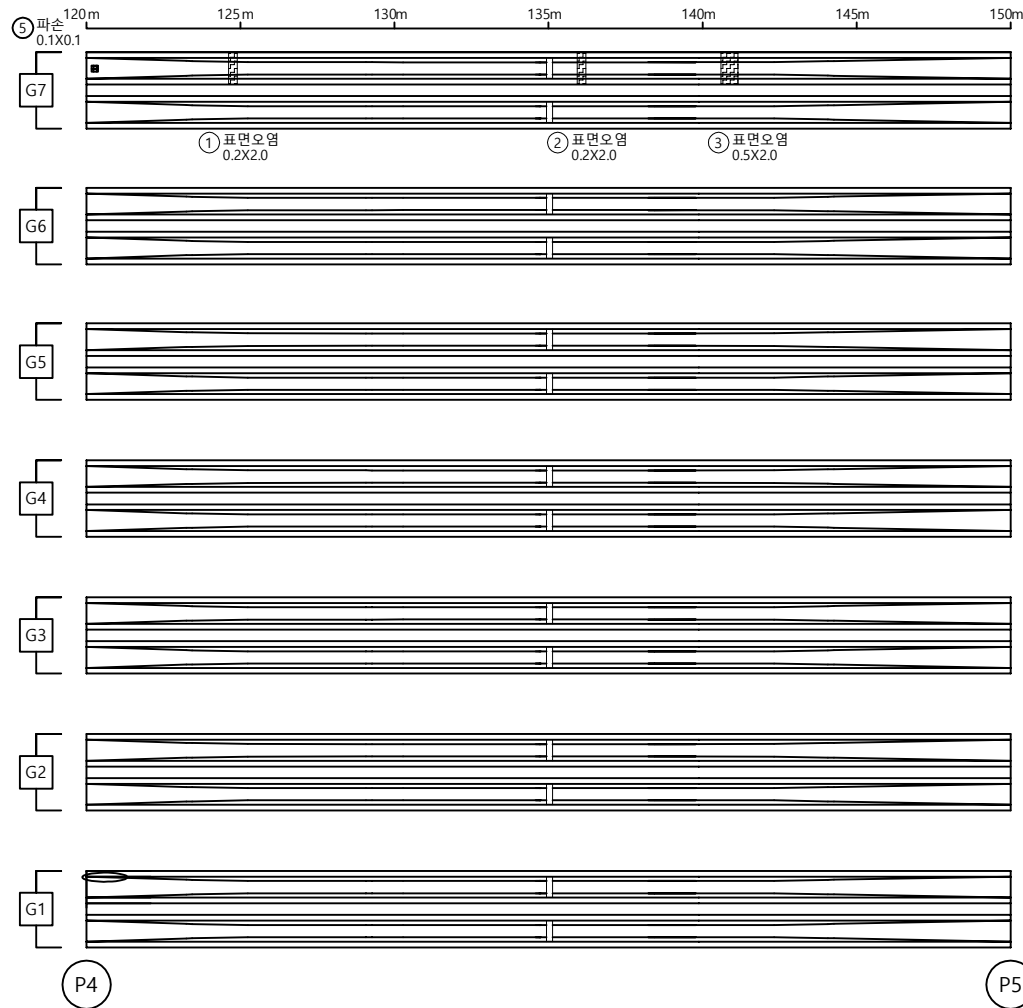


손 상 물 량 표

거더									
S5									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	표면오염		0.2	2.0	1	m²	0.40
2	구	거더	표면오염		0.2	2.0	1	m²	0.40
3	구	거더	표면오염		0.5	2.0	1	m²	1.00
4	선	거더	파손		0.1	0.1	1	m²	0.01
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

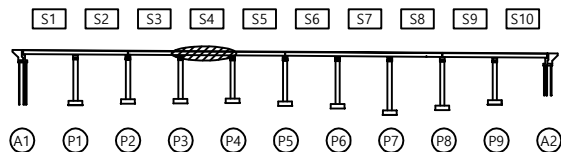

↑
울 산
↓
부 산

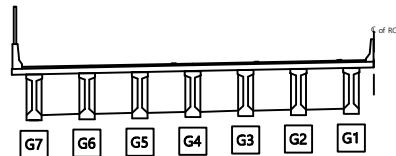

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

No. 030

용소천교(부산) 거더 S6

← 부 산

울 산 →

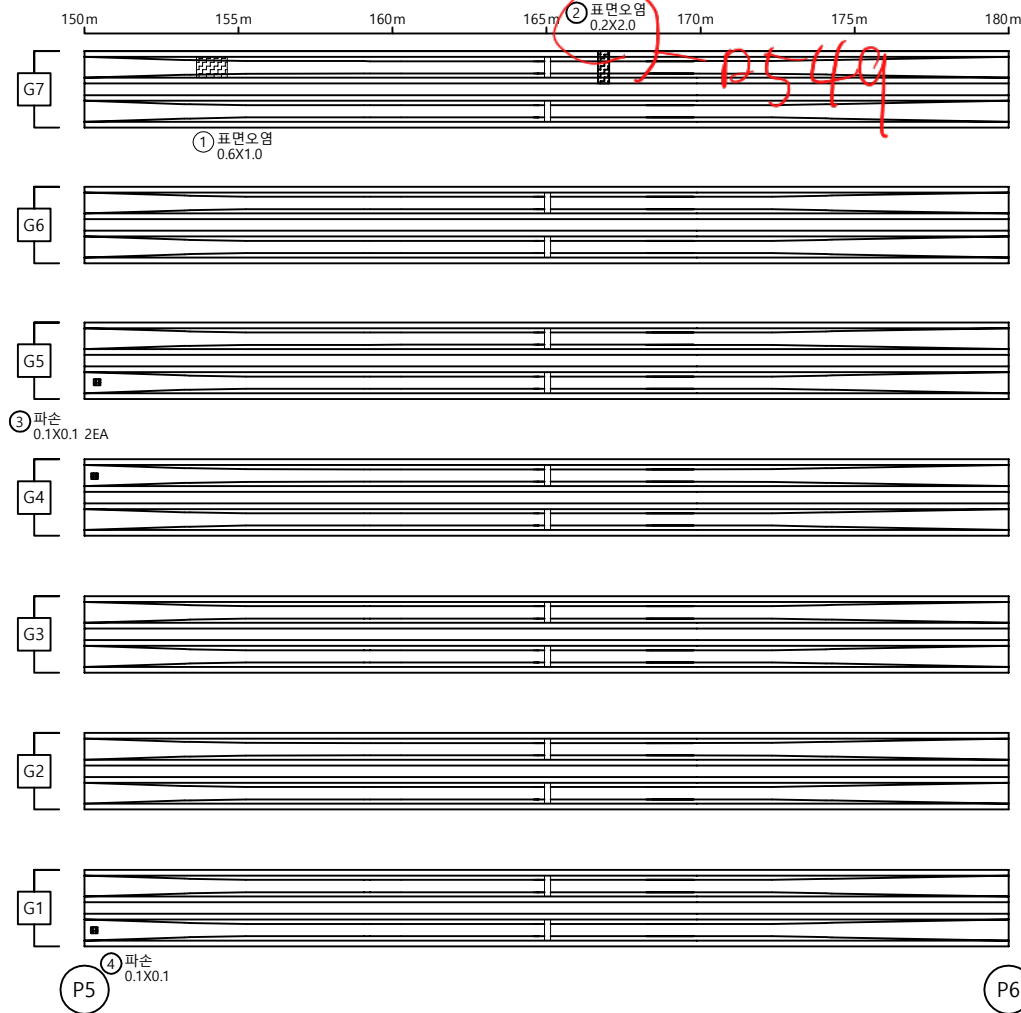

손 상 물 량 표

거더


S6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	표면오염		0.6	1.0	1	m ²	0.60	
2	신	거더	표면오염		0.2	2.0	1	m ²	0.40	
3	신	거더	파손		0.1	0.1	2	m ²	0.02	
4	신	거더	파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

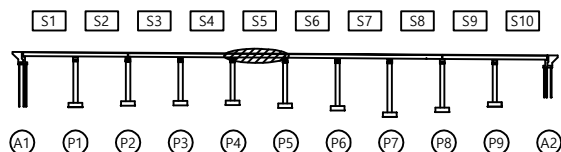

울 산
↑
부 산
↓

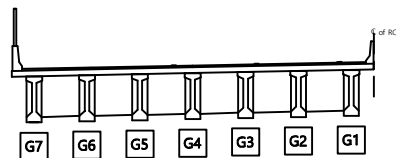

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

No. 031

용소천교(부산) 거더 S7

← 부 산

울 산 →

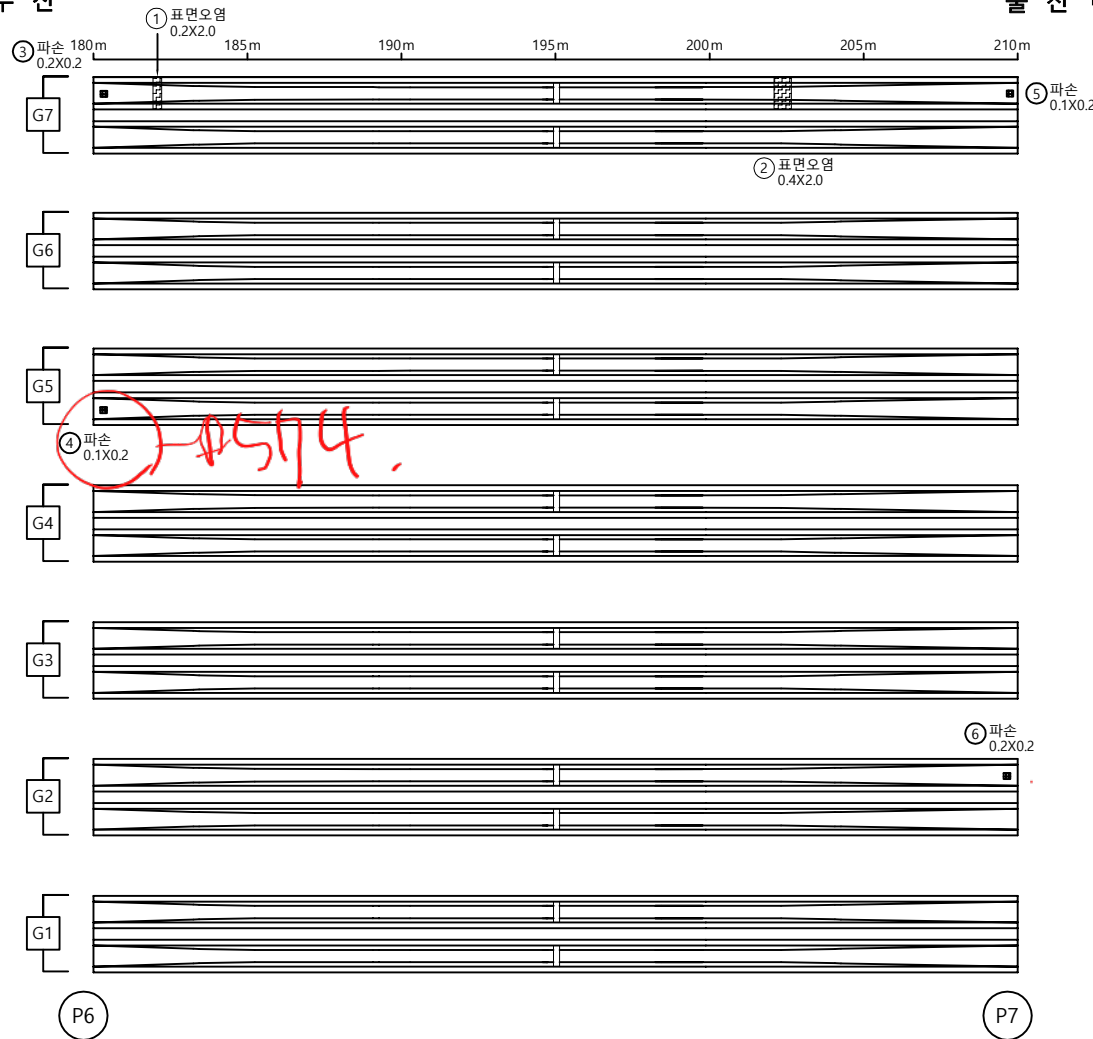

손 상 물 량 표

거더


S7

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	거더	표면오염		0.2	2.0	1	m ²	0.40	
2	구	거더	표면오염		0.4	2.0	1	m ²	0.80	
3	신	거더	파손		0.2	0.2	1	m ²	0.04	
4	신	거더	파손		0.1	0.2	1	m ²	0.02	
5	신	거더	파손		0.1	0.2	1	m ²	0.02	
6	신	거더	파손		0.2	0.2	1	m ²	0.04	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

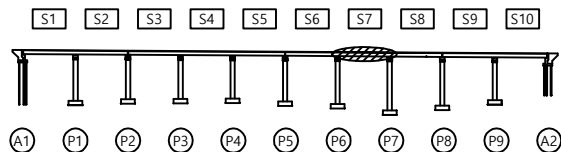

↑
울 산

↓
부 산

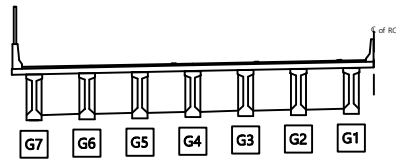

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

□ 0.2	균 열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부 식
□ 0.2	균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세 굴	▨ 퇴 적
□ 0.2	망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백 태	▨ 기 타
□ 0.2	철근노출	▨ 소성변형	▨ 들 뜸	No. 032

용소천교(부산) 거더 S8

← 부 산

울 산 →

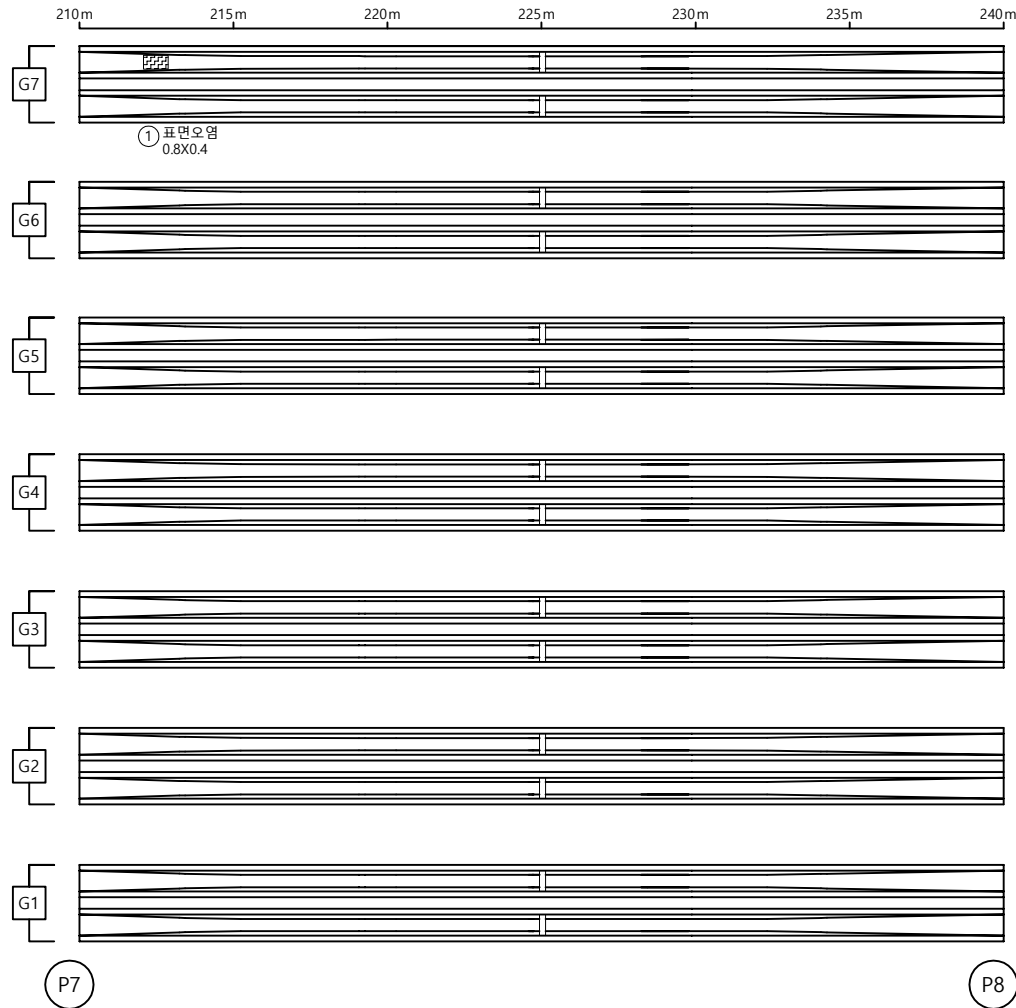


손 상 물 량 표

거더									
S8									
변호	신/구	부재명	손 상 원 인	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	표면오염		0.8	0.4	1	m ²	0.32
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

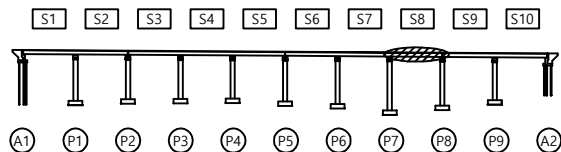

↑
울 산
↓
부 산

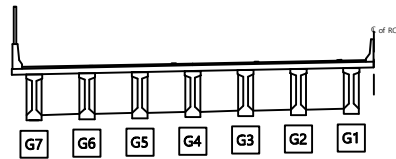

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

No. 033

용소천교(부산) 거더 S9

← 부 산



울 산 →

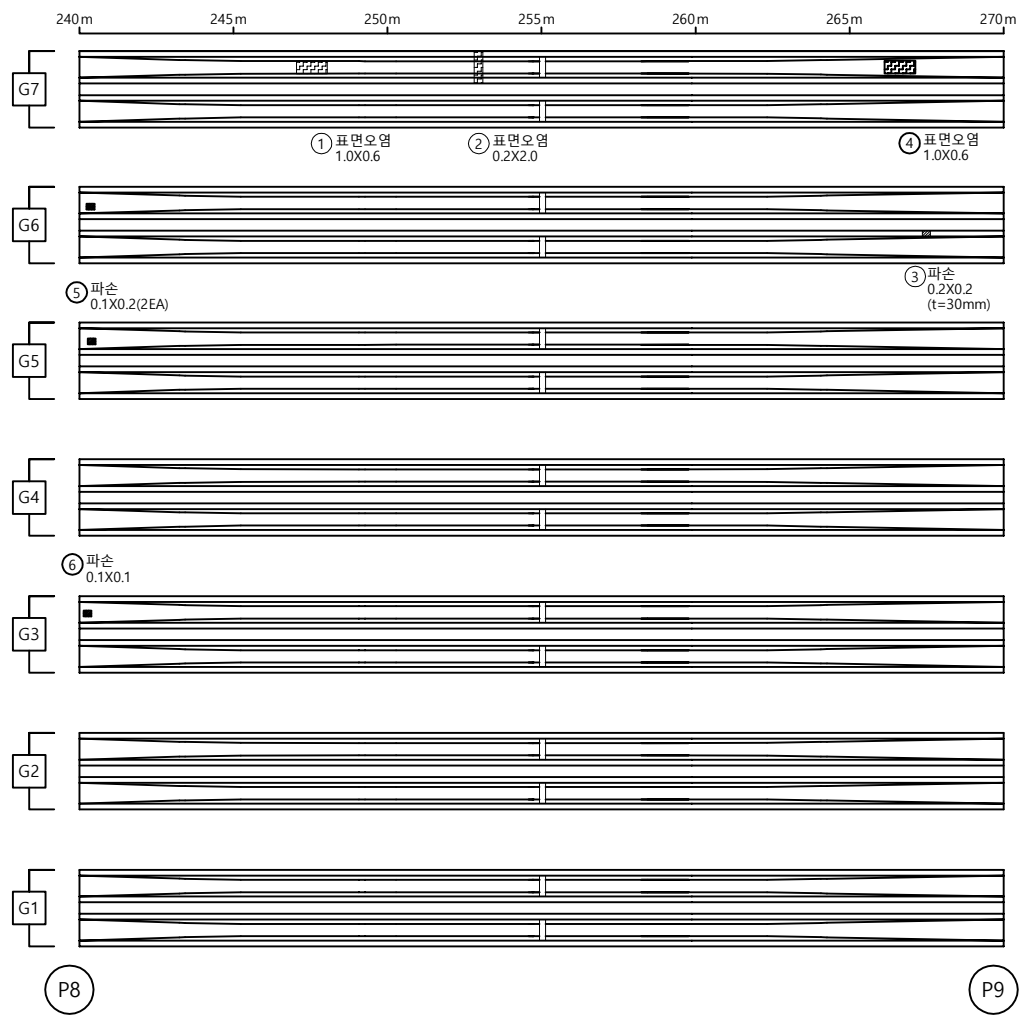

손 상 물 량 표

거더									
S9									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	표면오염		1.0	0.6	1	㎡	0.60
2	구	거더	표면오염		0.2	2.0	1	㎡	0.40
3	구	거더	파손		0.2	0.2	1	㎡	0.04
4	구	거더	표면오염		1.0	0.6	1	㎡	0.60
5	구	거더	파손		0.1	0.2	1	㎡	0.02
6	신	거더	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

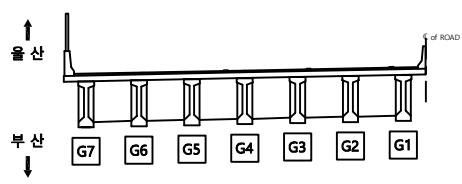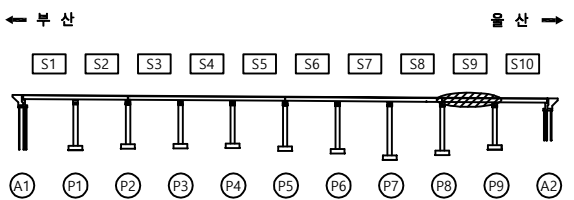

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 034

용소천교(부산) 거더 S10

← 부 산



울 산 →

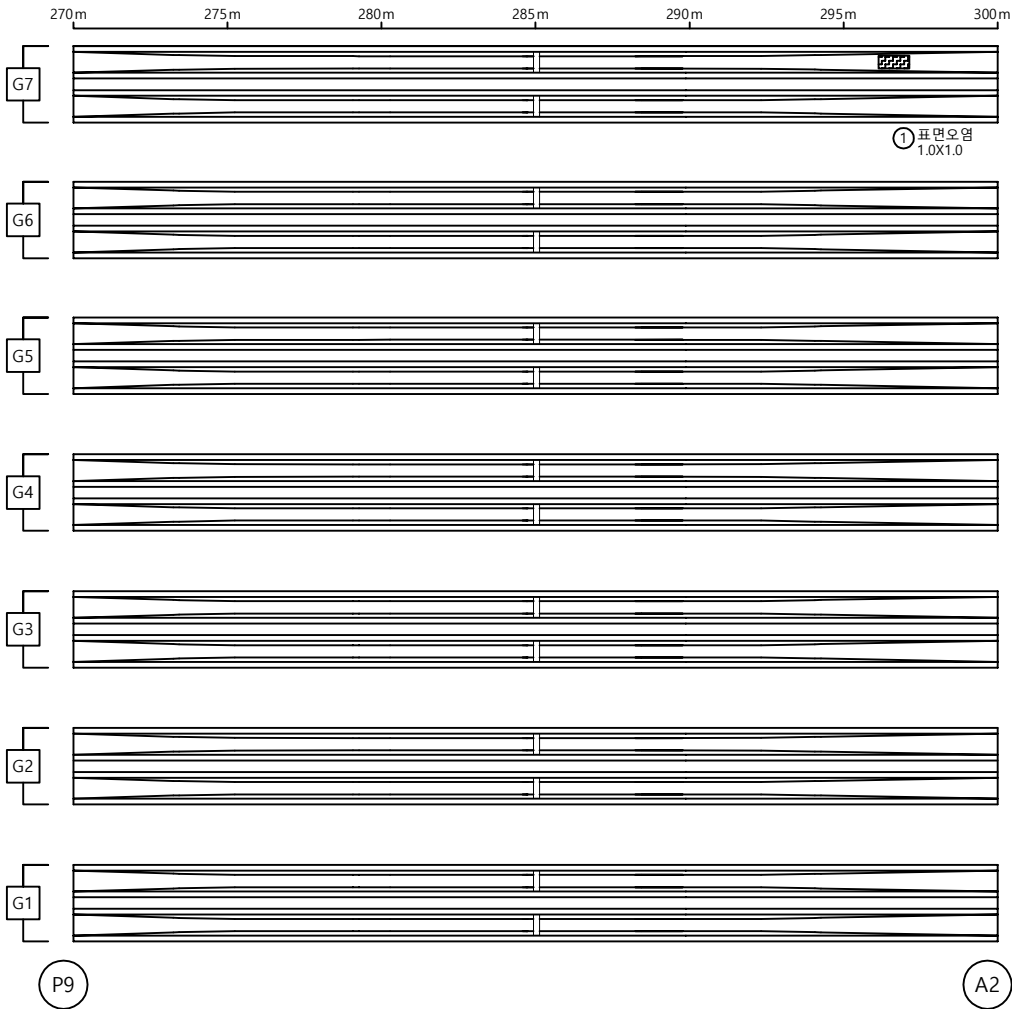

K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

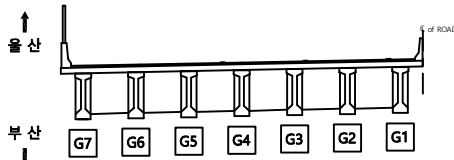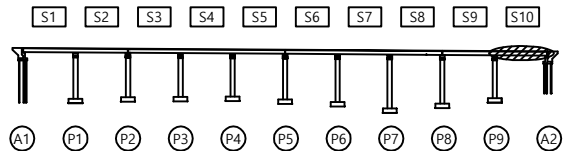

손 상 물 량 표

거더

S10

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	표면오염		1.0	1.0	1	m ²	1.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

	군 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	군열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No. 035	

용소천교(부산) 가로보 S1

울 산 ↑

P1

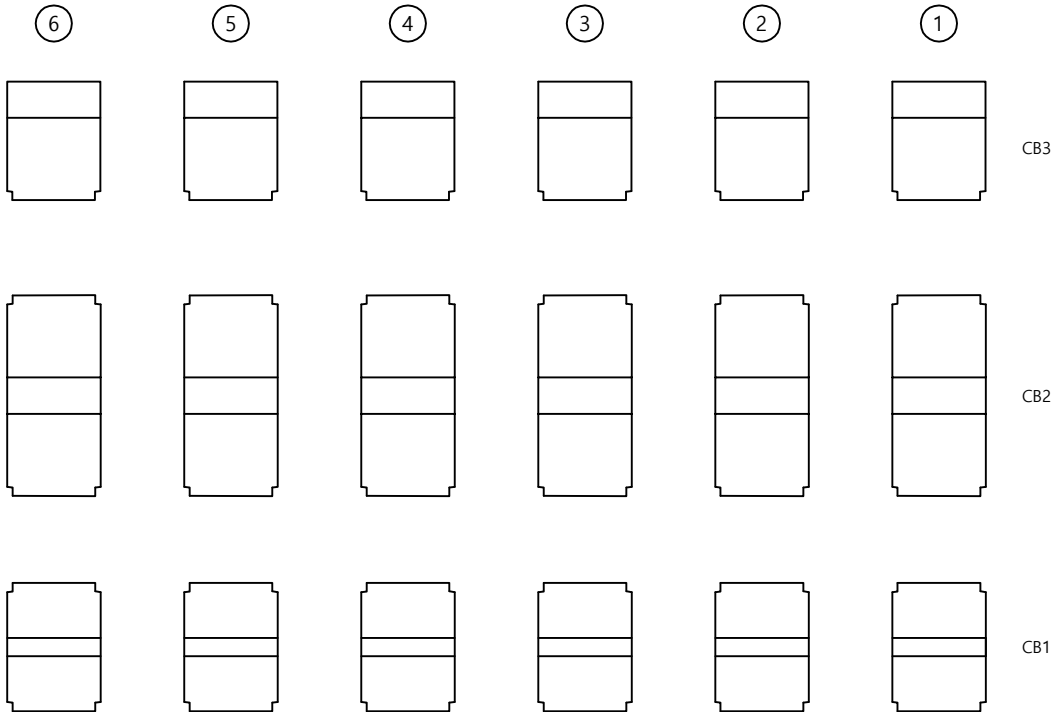

↓ 부 산



A1

손 상 물 량 표

가로보
S1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상태양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

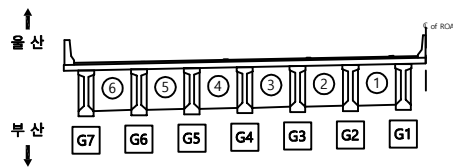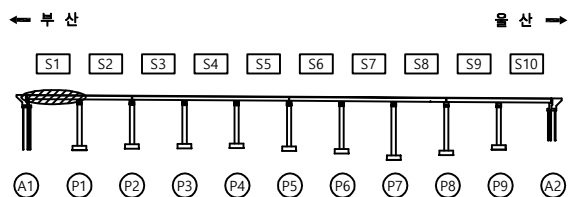

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
군열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 036

용소천교(부산) 가로보 S2

울산
↑


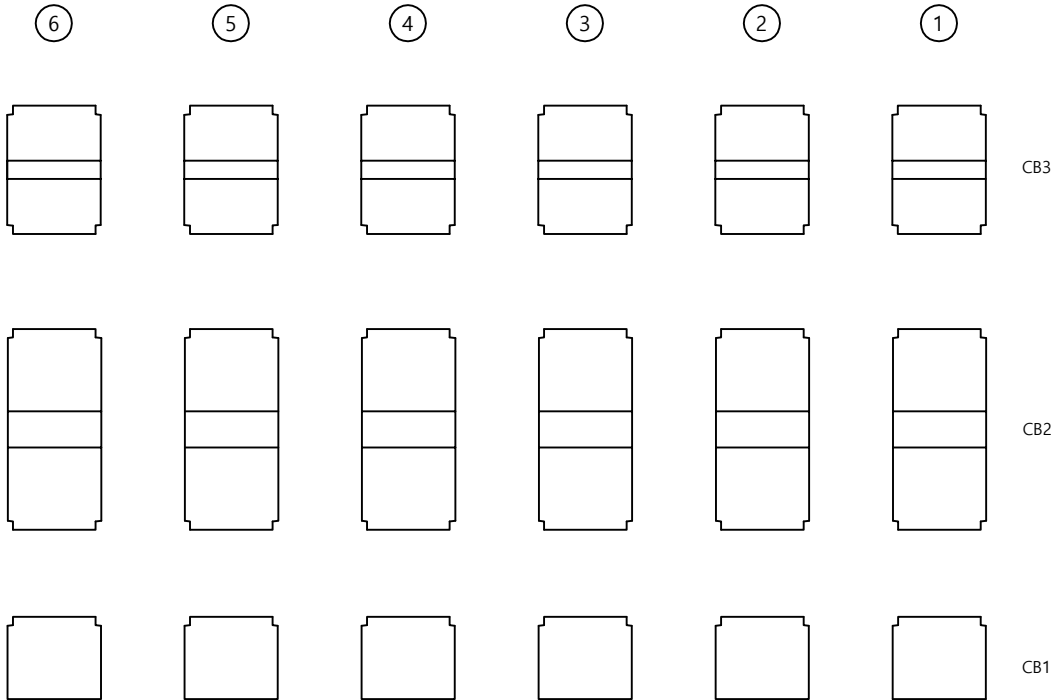


부산
↓

손상물량표

가로보									
S2									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상태양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

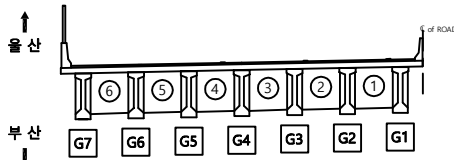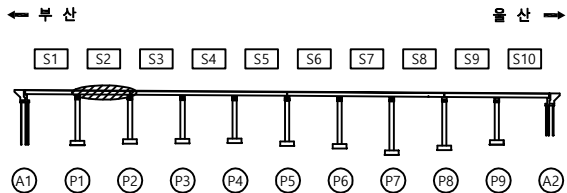

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

	군 열		재료분리		오염, 변색		부식
	군열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	037

용소천교(부산) 가로보 S3

↑
울 산

P3

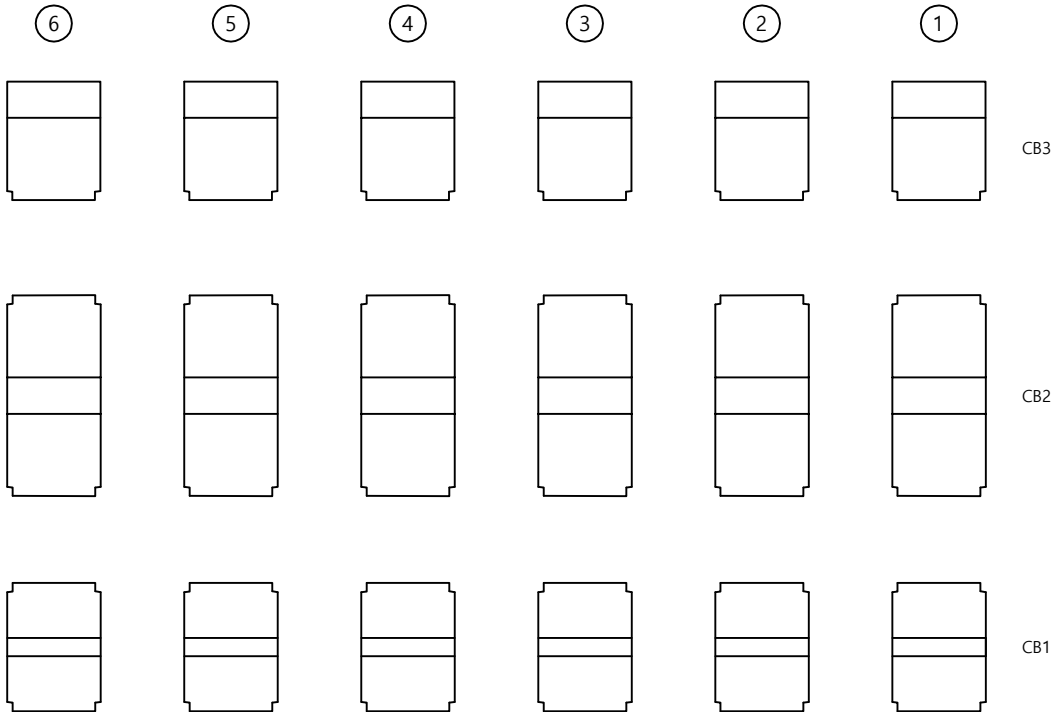

CB1

CB2

CB3

↓
부 산

P2



손 상 물 량 표

가로보

S3

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상태양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

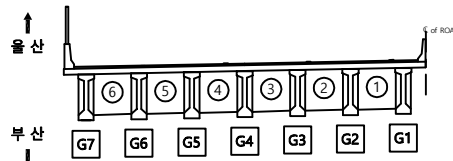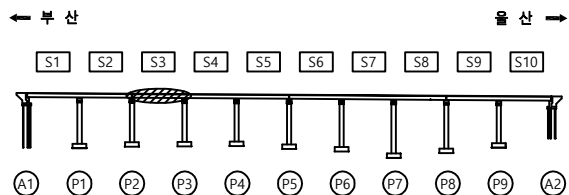

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 038

용소천교(부산) 가로보 S4

↑
울 산

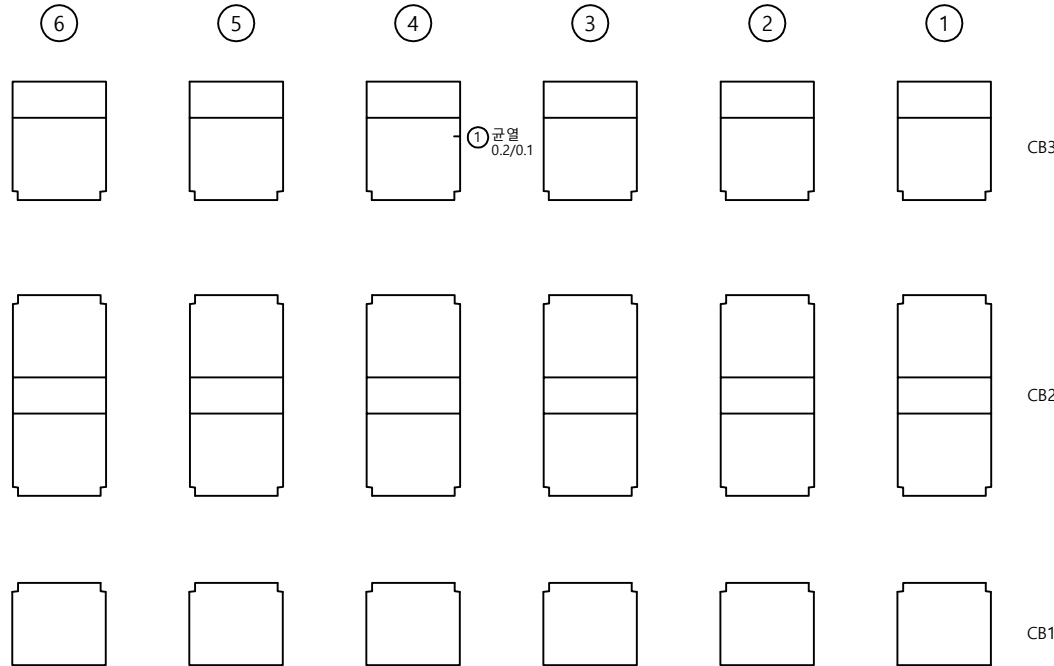



P4

P3

손 상 물 량 표

가로보									
S4									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	가로보	균열	0.2	0.1		1	m	0.10
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

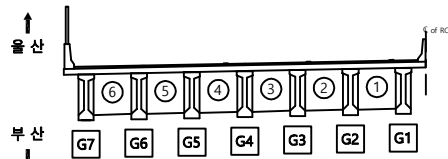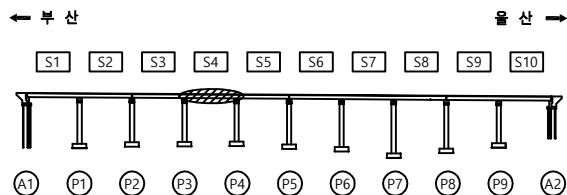

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

☐ 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타
☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 039

용소천교(부산) 가로보 S5

울 산

P5

6






5

4






3

2


1



CB3



CB2





CB1

부 산

P4

K
E
Y
P
L
A
N

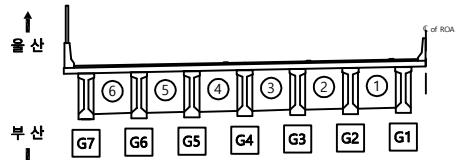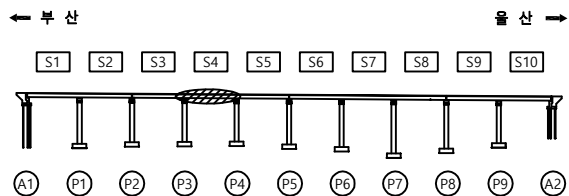

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

	군 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	군열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	040

↑
울 산

2550 56가로보이므로

P6

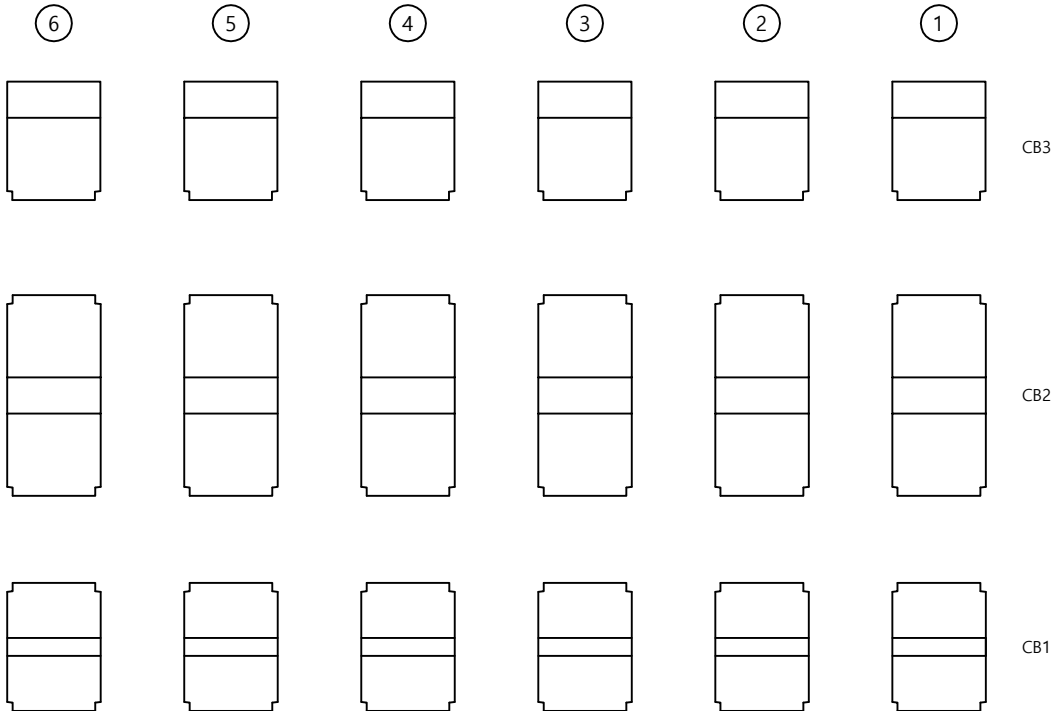

↓
부 산

P5



손 상 물 량 표

가로보

S6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상태양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

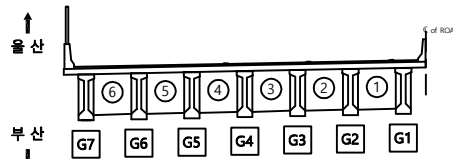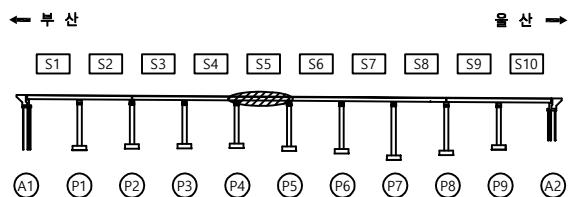

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 041

용소천교(부산) 가로보 S7

↑
울 산

○ P7

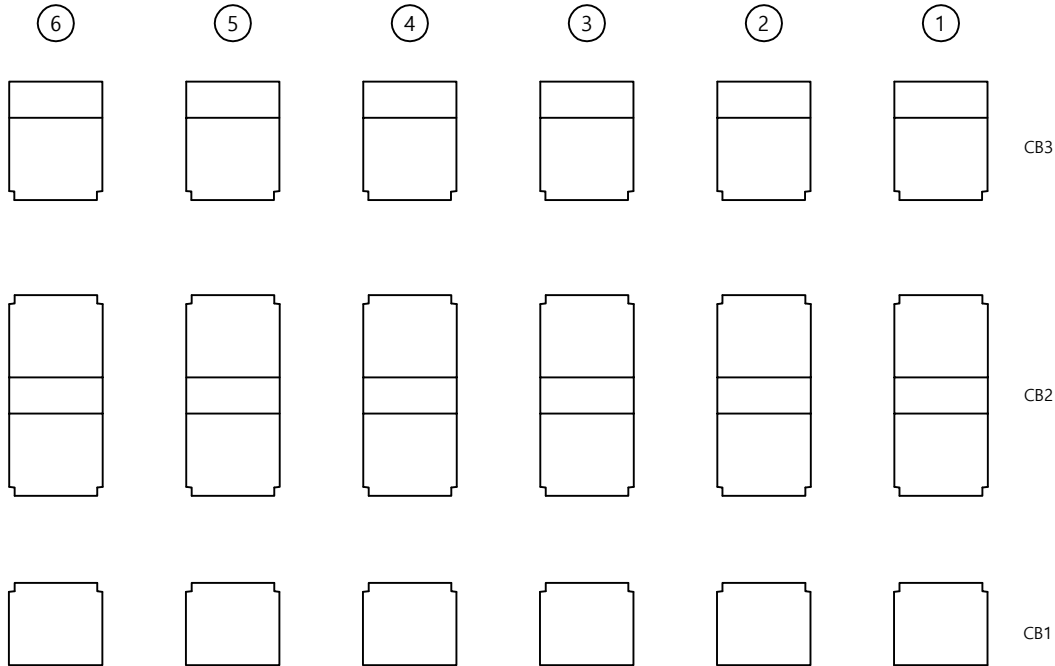

↓
부 산

○ P6



손 상 물 량 표

가로보

S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상태양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

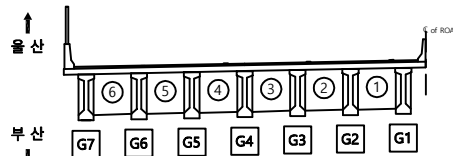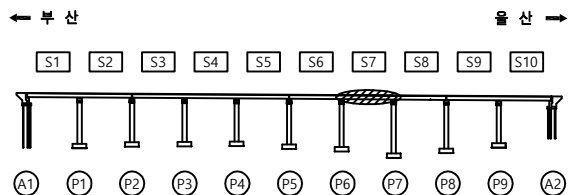

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

No. 042

용소천교(부산) 가로보 S8

울산
↑

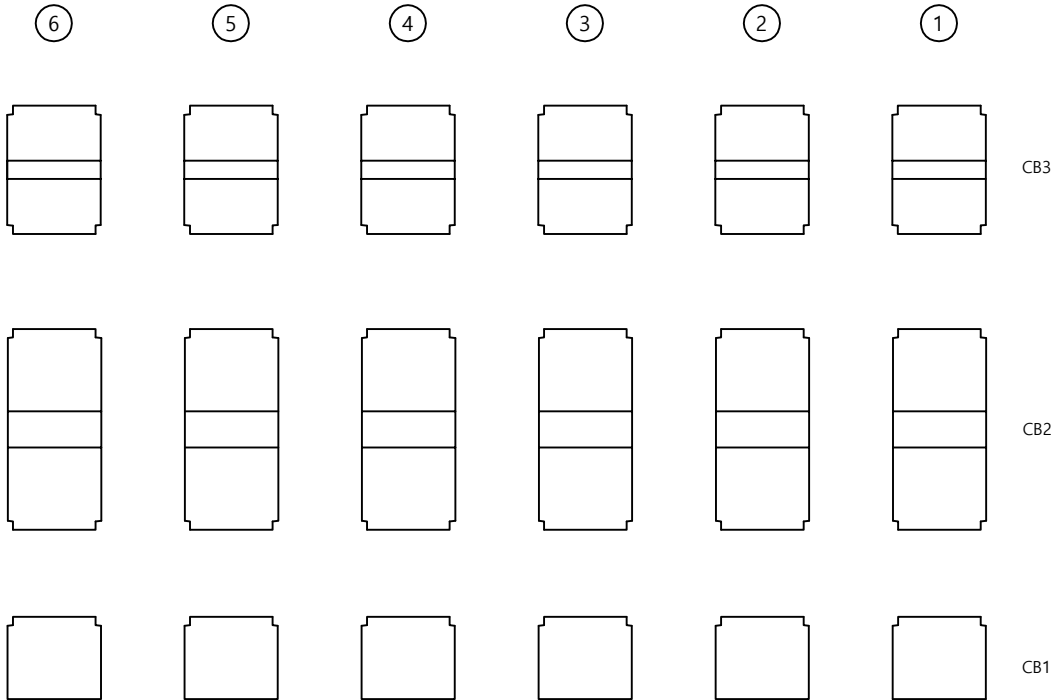

P8

CB2

CB1



P7

부산
↓

손상물량표

가로보										
S8										
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

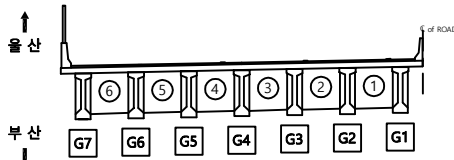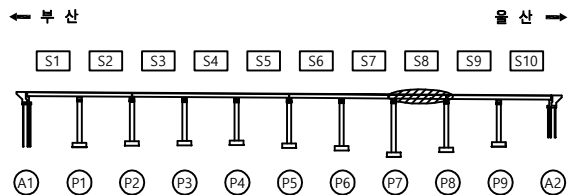

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 043

용소천교(부산) 가로보 S9

울산
↑

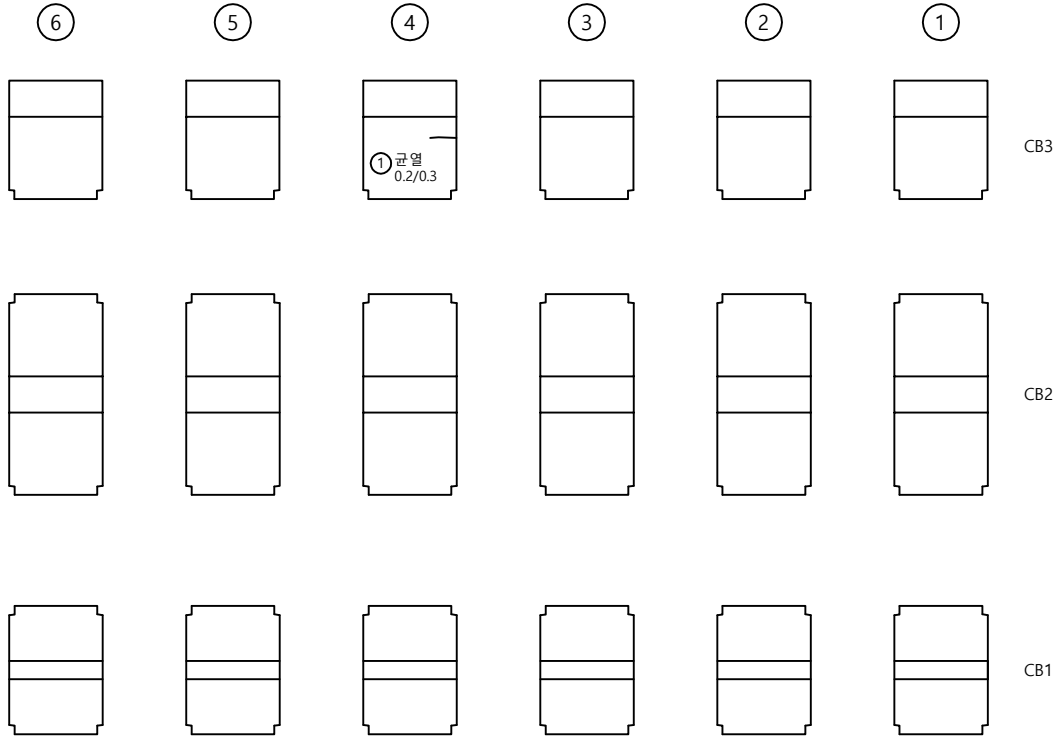

부산
↓



손상물량표

가로보

S9

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	가로보	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

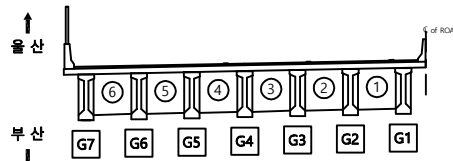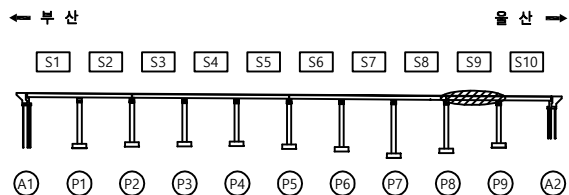

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 044

용소천교(부산) 가로보 S10

울산
↑


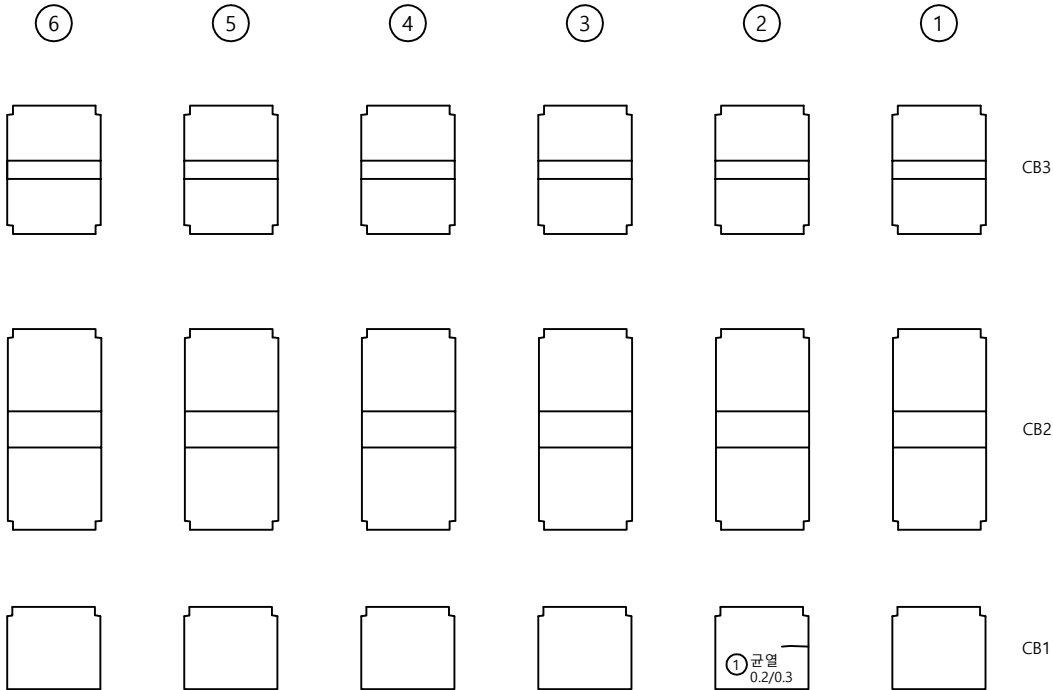


부산
↓

손상물량표

가로보										
S10										
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	가로보	균열	0.2	0.3		1	m	0.30	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

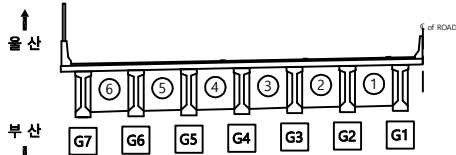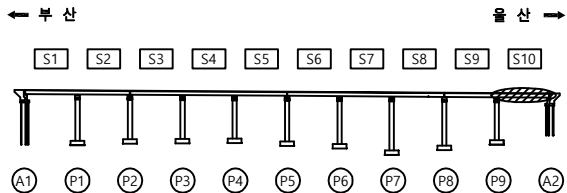

용역명



2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


CW 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 045

용소천교(부산) 교대 A1

손 상 물 량 표

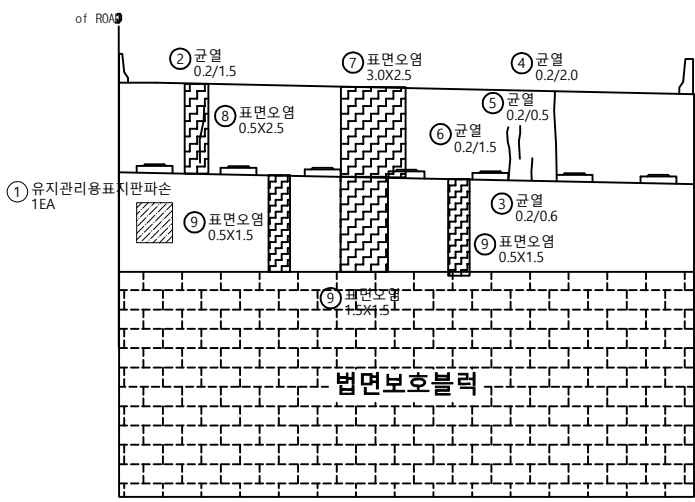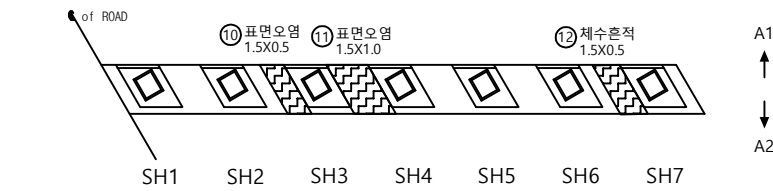


정 면 도

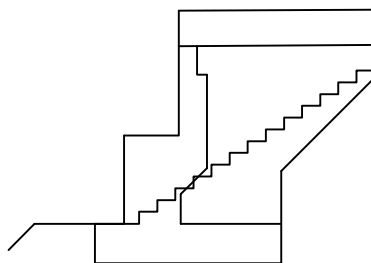

우 측 면


교대									
A1									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	
1	구	교대	열변파손				1	EA	1.00
2	구	교대	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
3	구	교대	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
4	구	교대	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
5	구	교대	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
6	구	교대	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
7	구	교대	표면오염		3.0	2.5	1	m ²	7.50
8	구	교대	표면오염		0.5	2.5	1	m ²	1.25
9	구	교대	표면오염		1.5	1.5	1	m ²	2.25
10	구	교대	표면오염		1.5	0.5	1	m ²	0.75
11	구	교대	표면오염		1.5	1.0	1	m ²	1.50
12	구	교대	체수흔적		1.5	0.5	1	m ²	0.75
13	신	교대	표면오염		0.5	1.5	1	m ²	0.75
14	신	교대	표면오염		0.5	1.5	1	m ²	0.75
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

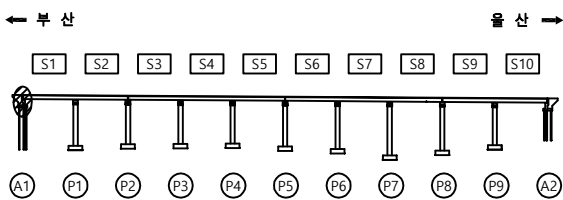


↑
울 산

부 산
↓

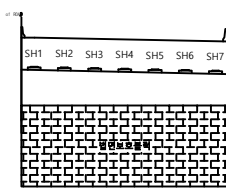

용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 듸	No.	046



용소천교(부산) 받침장치 A1

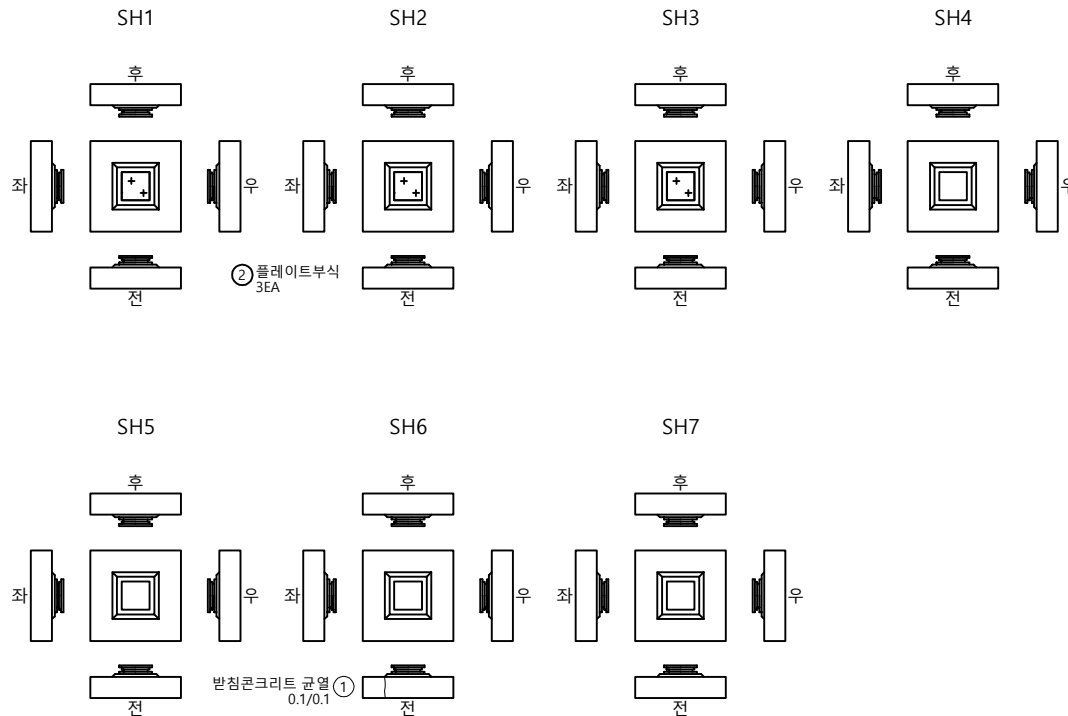

손 상 물 량 표

받침장치									
A1									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	
1	구	교량판점	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		1	m	0.10
2	구	교량판점	플레이트 부식				3	EA	3.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

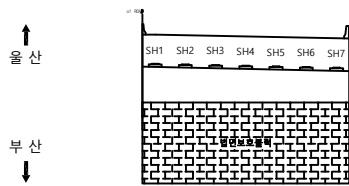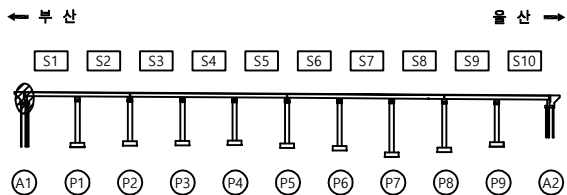


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

범례	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 047

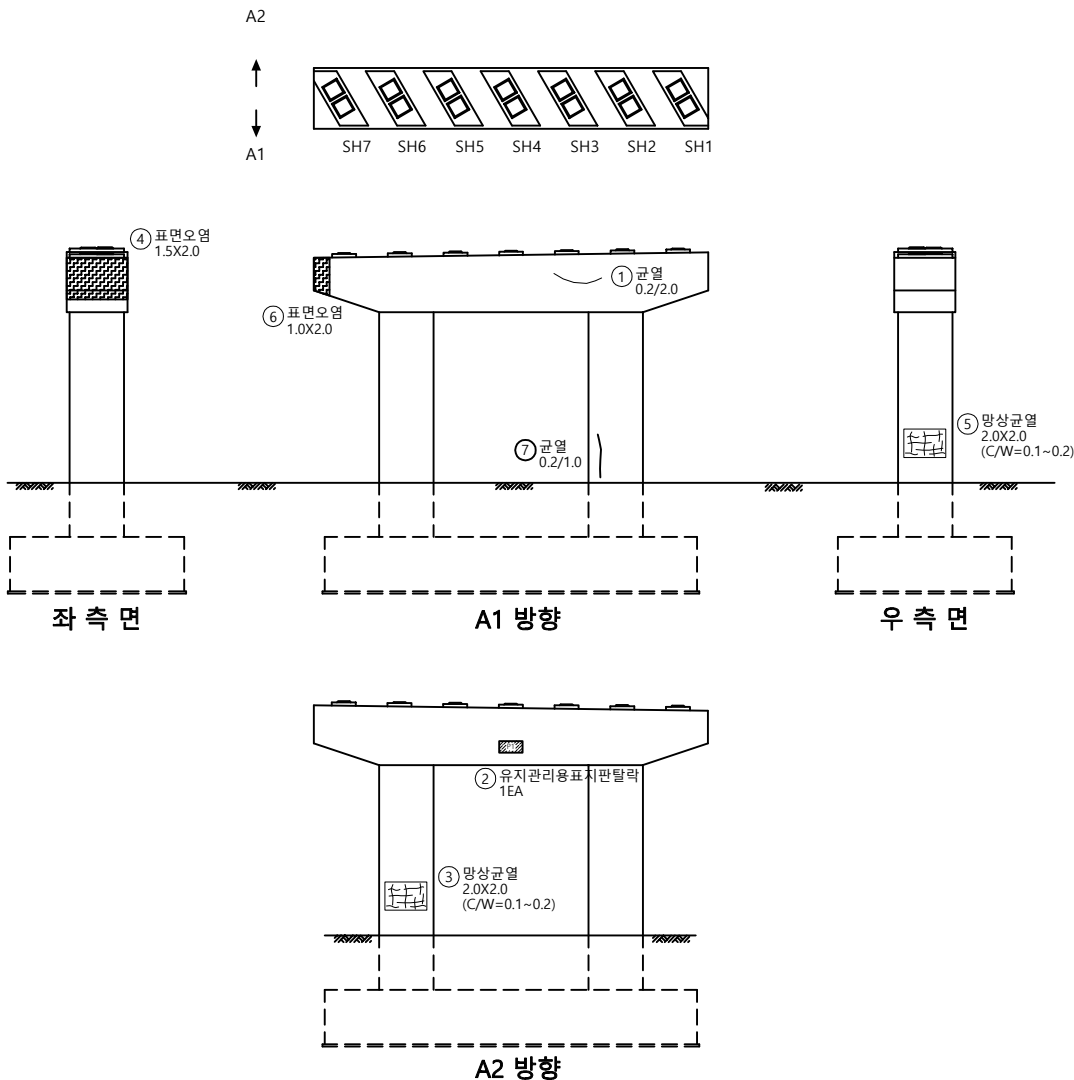


교각									
P1									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
2	구	교각	명판파손				1	EA	1.00
3	구	교각	망상균열	0.2	2.0	2.0	1	m ²	4.00
4	구	교각	표면오염		1.5	2.0	1	m ²	3.00
5	구	교각	망상균열	0.2	2.0	2.0	1	m ²	4.00
6	구	교각	표면오염		1.0	2.0	1	m ²	2.00
7	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

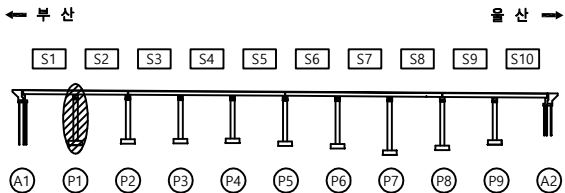

울산
부산

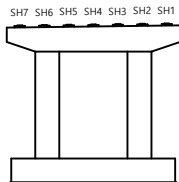


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례


균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 048

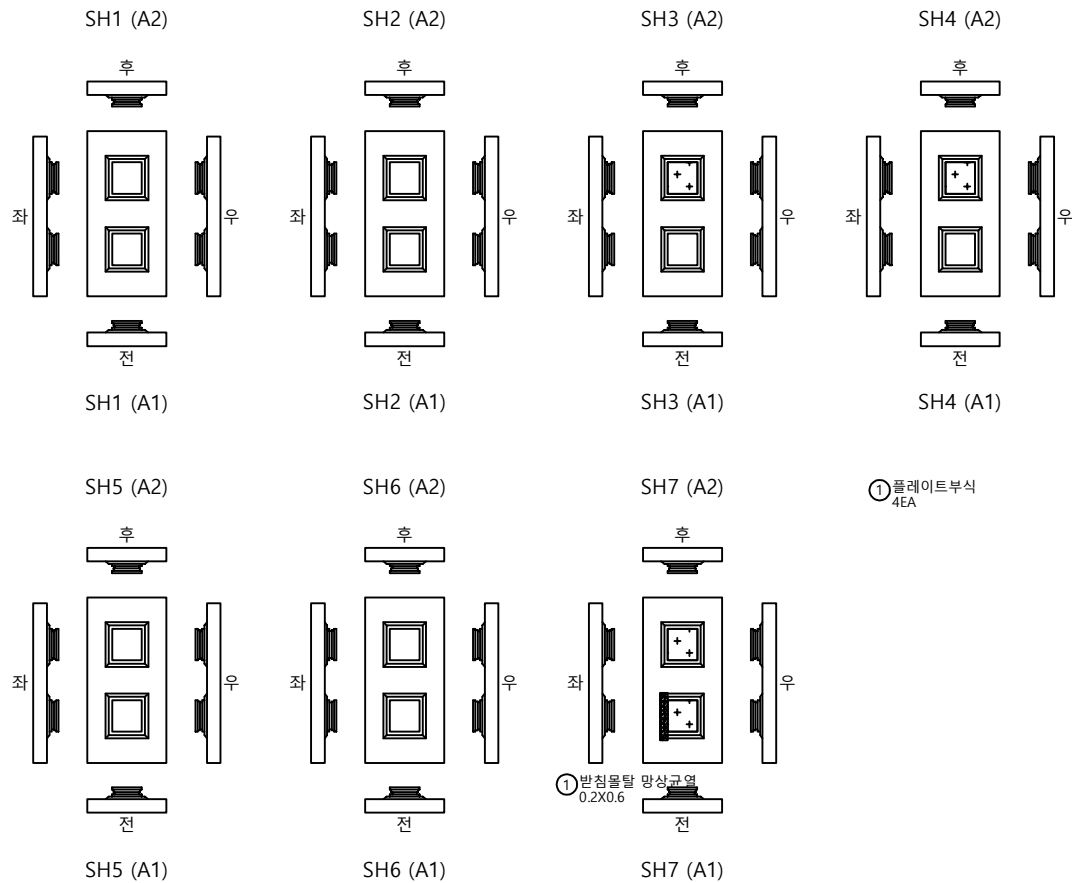

① 플레이트부식
4EA


① 반침물탈 망상균열
0.2X0.6

K
E
Y
P
L
A
N

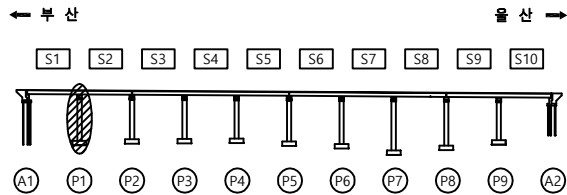

↑
울 산

부 산
↓

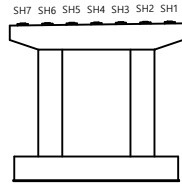


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	☐ 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	☐ 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	☐ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	☐ 철근노출	소성변형	들뜸	No.	049


교각

P2

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	표면오염		0.3	2.0	1	m ²	0.60
2	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
3	구	교각	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
4	구	교각	표면오염		0.5	1.5	1	m ²	0.75
5	구	교각	표면오염		0.5	2.0	1	m ²	1.00
6	구	교각	표면오염		2.0	1.5	1	m ²	3.00
7	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
8	선	교각	균열	0.2	0.4		1	m	0.40
9	구	교각	표면오염		1.0	2.0	1	m ²	2.00
10	구	교각	채수혼적		1.0	2.0	6	m ²	12.00
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

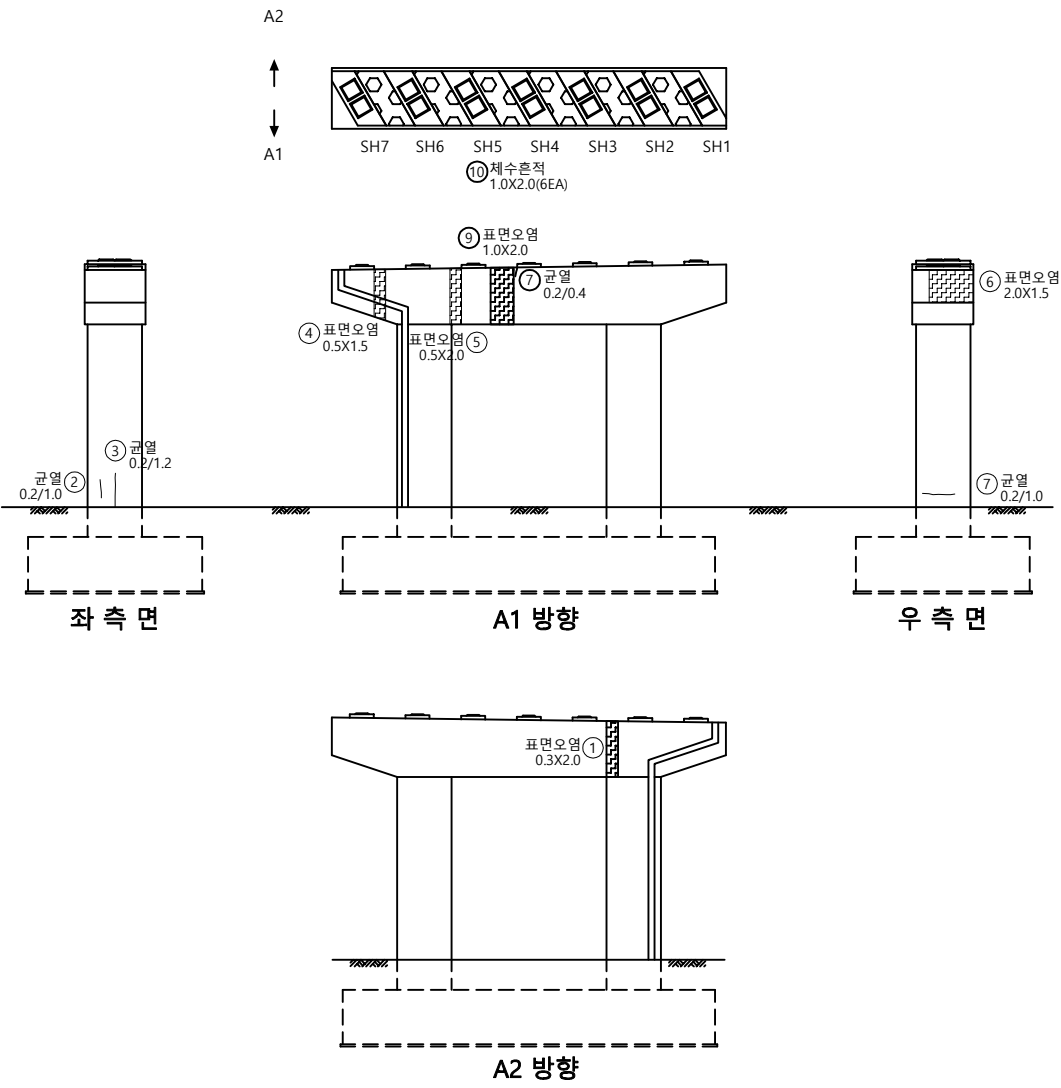


K
E
Y
P
L
A
N

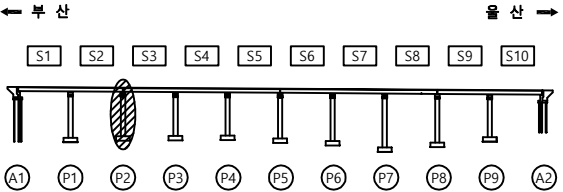

↑
울 산

부 산
↓

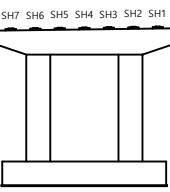


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	☐ 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식	
	☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적	
	☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타	
	☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No.	050


받침장치

P2


번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	선	교량판결	플레이트 부식				2	EA	2.00	
2	선	교량판결	받침물탈 망상균열	0.1	0.2	0.6	2	m	0.24	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

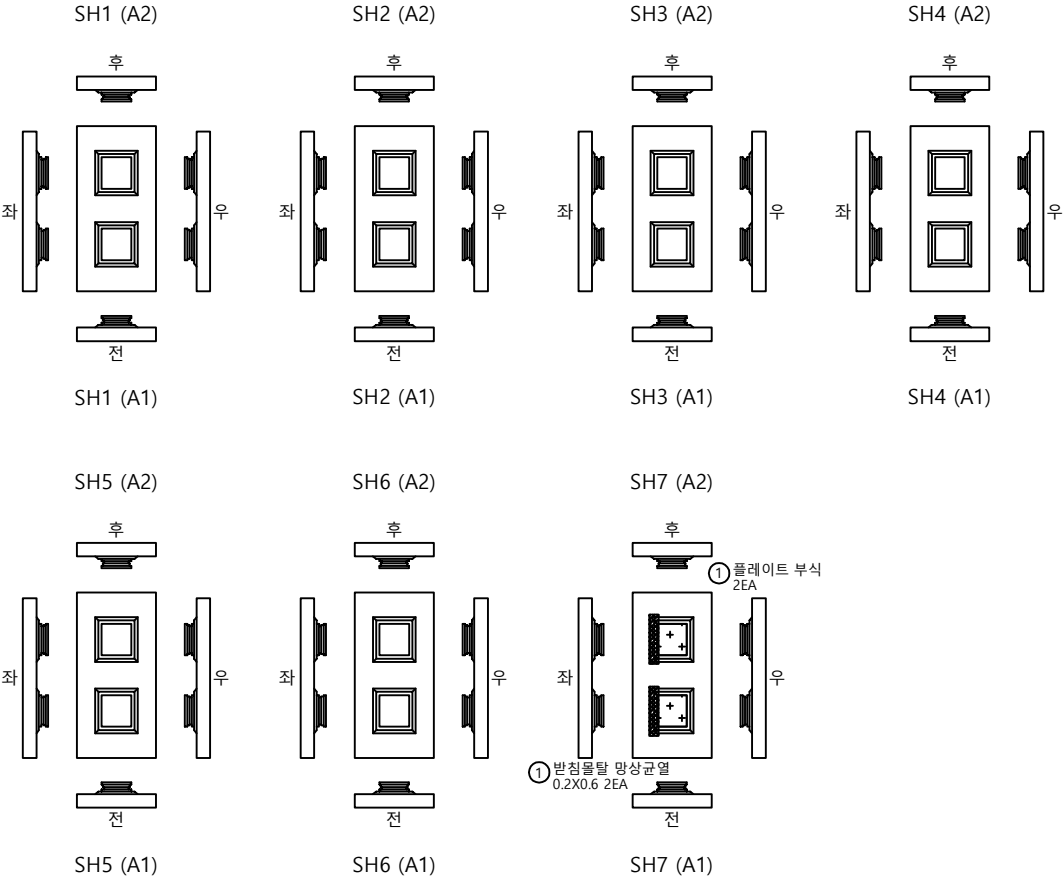

KEY
PLAN

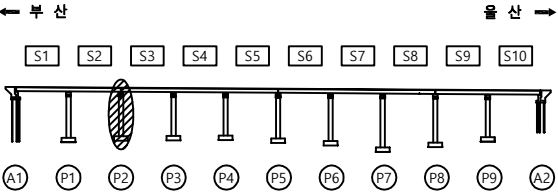

울산
부산

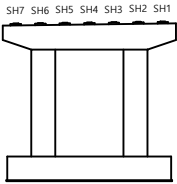

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 051


교각

P3

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교각	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	m ²	1.00	
2	구	교각	균열	0.2	6.0		1	m	6.00	
3	구	교각	망상 파손				1	EA	1.00	
4	구	교각	망상균열	0.2	2.0	2.0	1	m ²	4.00	
5	구	교각	표면오염		2.0	1.5	1	m ²	3.00	
6	구	교각	표면오염		1.5	1.0	1	m ²	1.50	
7	구	교각	균열	0.2	3.5		1	m	3.50	
8	선	교각	균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

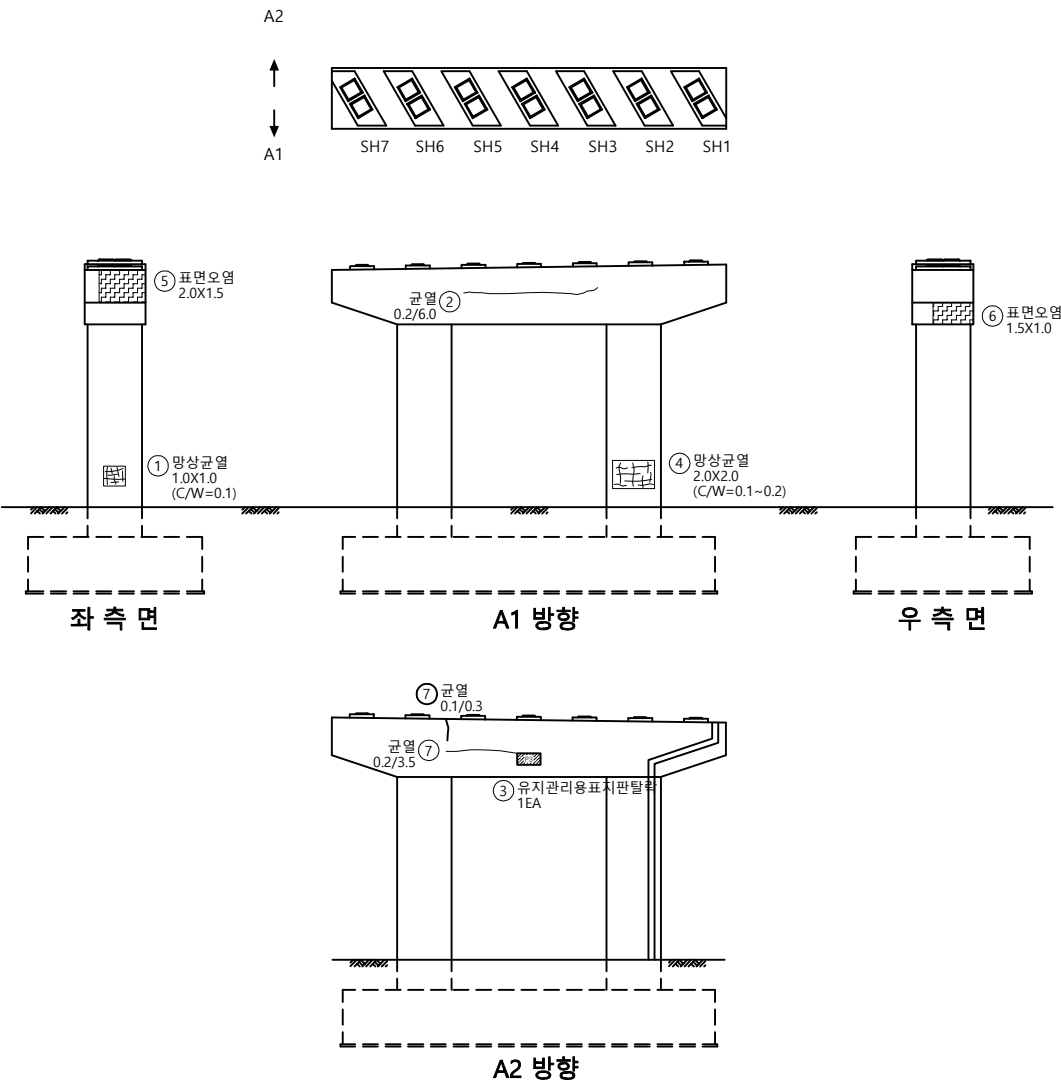


K
E
Y
P
L
A
N

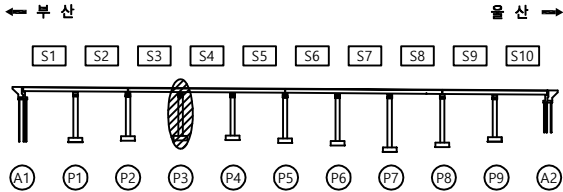

↑
울 산

↓
부 산

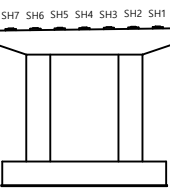


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	☐ CW 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식	
	☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적	
	☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타	
	☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No.	052


받침장치

P3


번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	선	교량판결	플레이트 부식				2	EA	2.00	
2	선	교량판결	받침물탈 망상균열	0.1	0.2	0.6	2	m	0.24	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

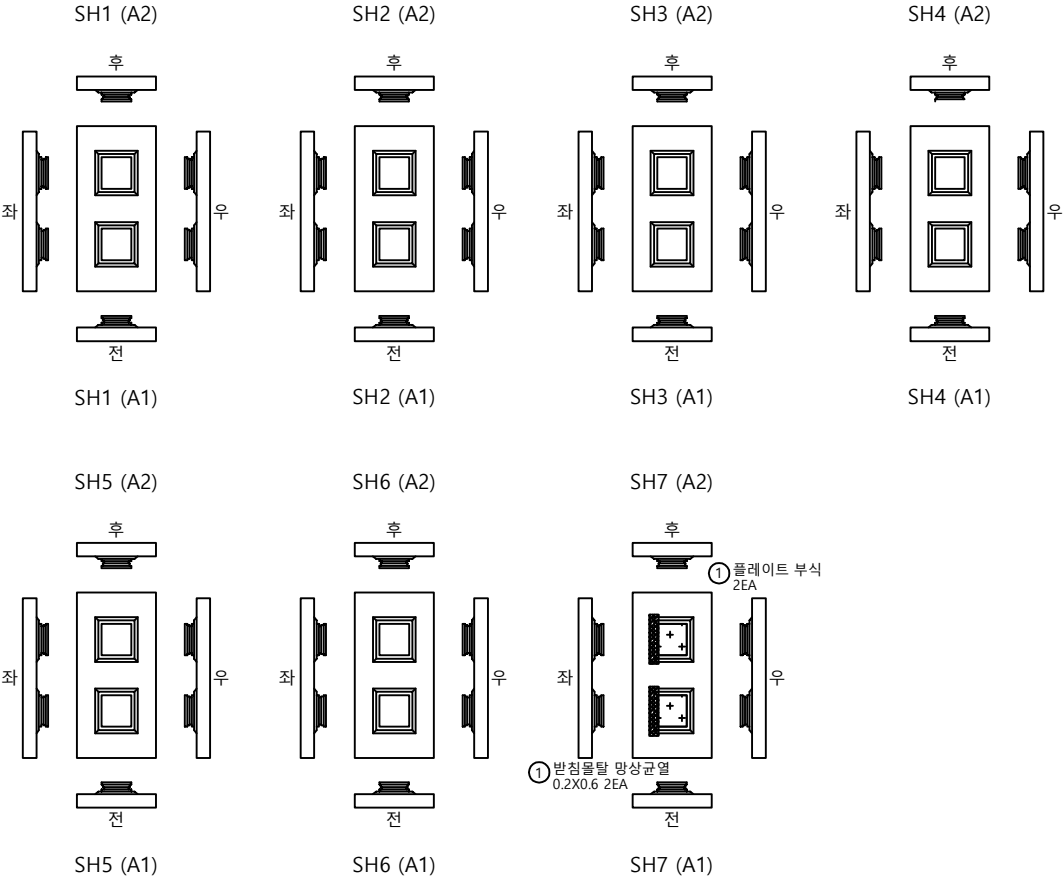

KEY
PLAN

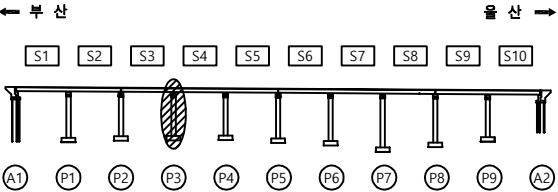

울산
부산

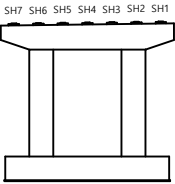

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 053


교각

P4

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교각	망상균열	0.2	2.0	2.0	1	m ²	4.00	
2	구	교각	명판 파손				1	EA	1.00	
3	구	교각	망상균열	0.2	2.0	2.0	1	m ²	4.00	
4	구	교각	표면오염		2.0	1.5	1	m ²	3.00	
5	구	교각	망상균열		1.0	2.0	1	m ²	2.00	
6	구	교각	표면오염		0.8	5.0	1	m ²	4.00	
7	구	교각	망상균열		1.0	3.0	1	m ²	3.00	
8	선	교각	표면열화		1.2	1.2	1	m ²	1.44	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

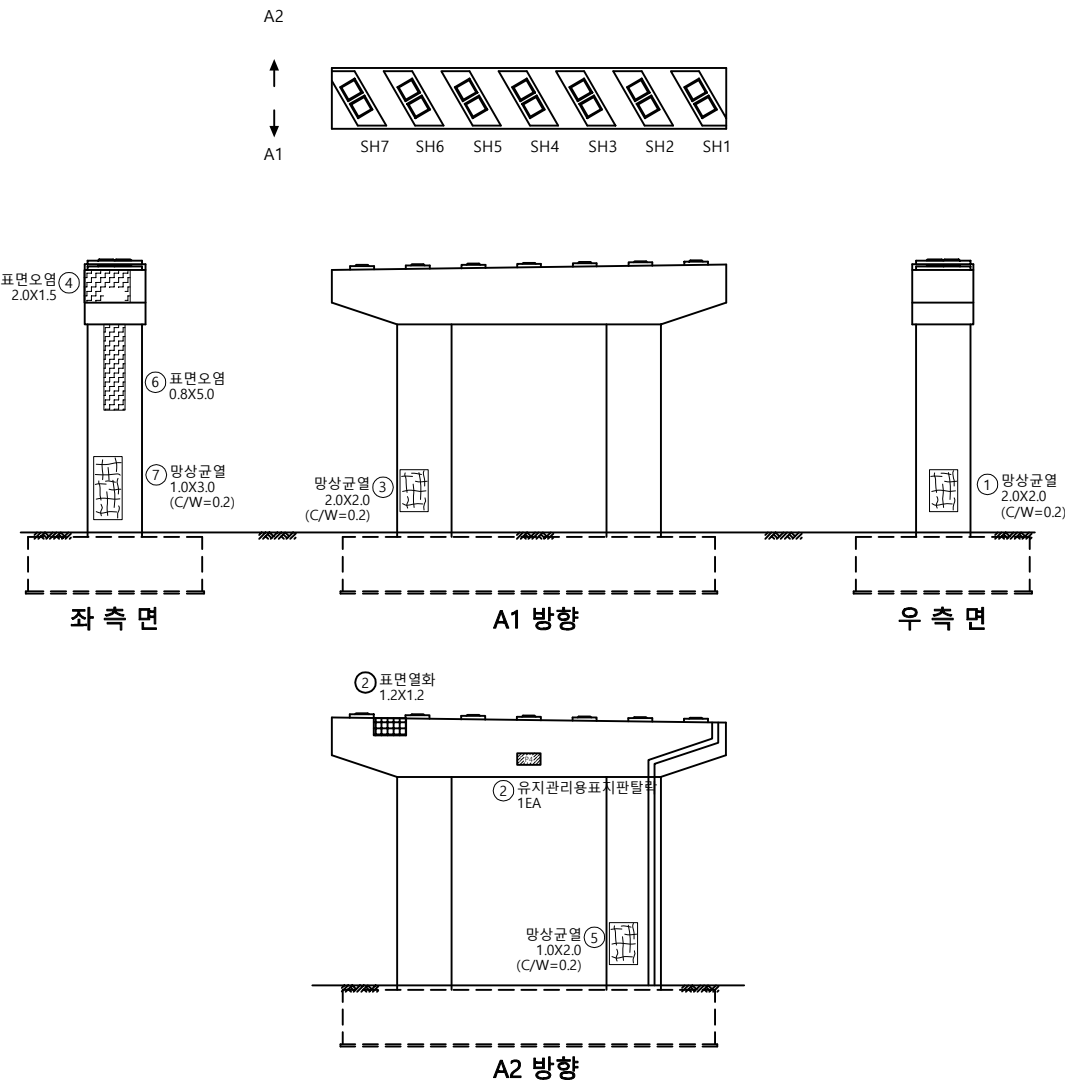


K
E
Y
P
L
A
N

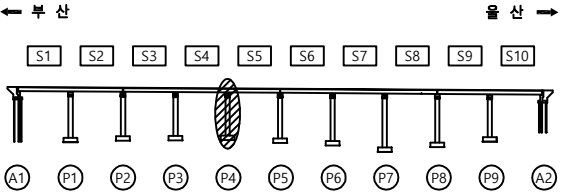

↑
울 산

부 산
↓

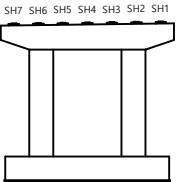

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

☐ CW 0.2 균 열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부 식
☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세 굴	▨ 퇴 적
☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백 태	▨ 기 타
☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들 뜸	No. 054


받침장치

P4


번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량판결	플레이트 부식				6	EA	6.00	
2	신	교량판결	받침물탈 망상균열	0.1	0.2	0.6	1	m	0.12	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

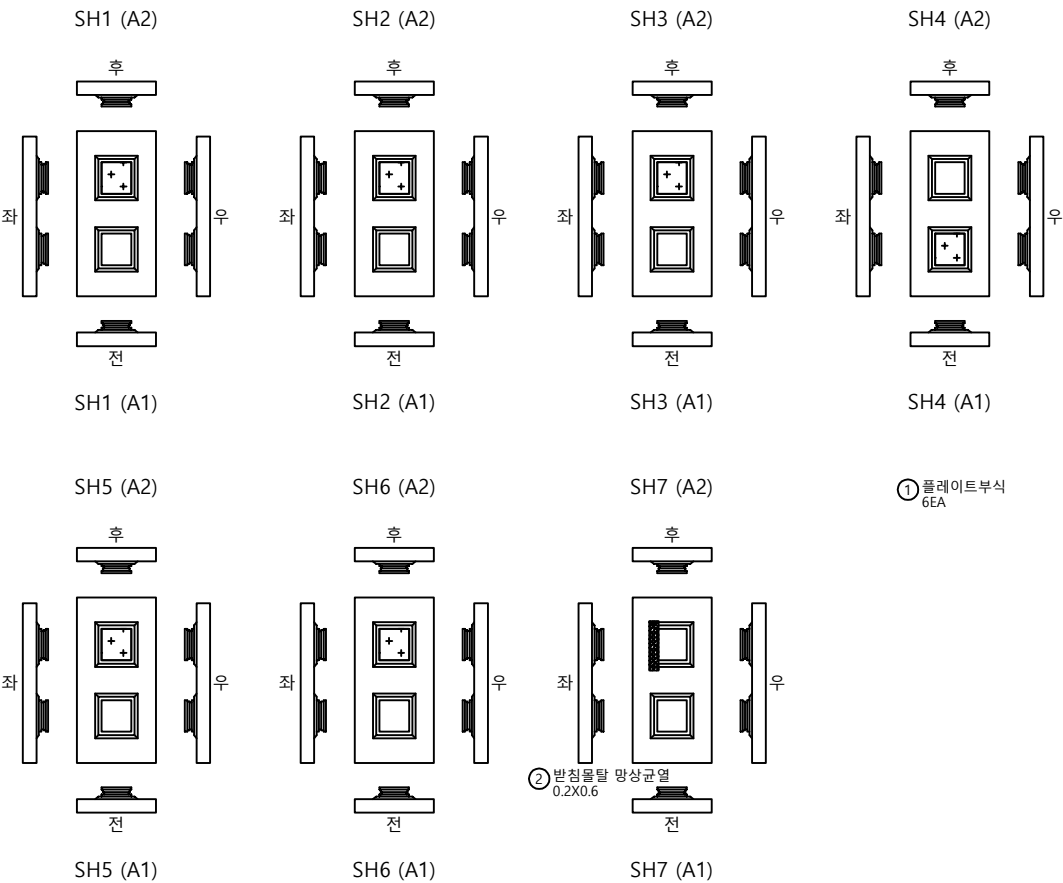

KEY
PLAN

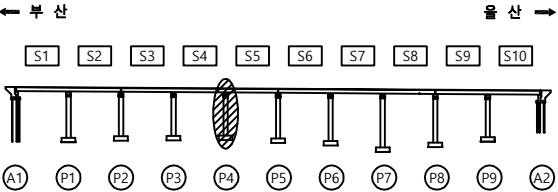

울산
부산

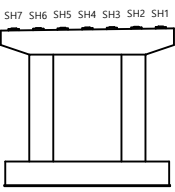

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

CV0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
파손, 박리	파손, 박리	파손, 박리	파손, 박리	파손, 박리
망상균열	망상균열	망상균열	망상균열	망상균열
철근노출	철근노출	철근노출	철근노출	철근노출


용소천교(부산) 교각 P5

손상물량표


교각

P5


번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	체수흔적		1.0	1.5	4	m ²	6.00	
2	구	교각	표면오염		2.0	1.5	1	m ²	3.00	
3	구	교각	균열	0.2	2.5		1	m	2.50	
4	구	교각	표면오염		1.5	2.0	1	m ²	3.00	
5	구	교각	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
6	구	교각	표면오염		2.0	1.5	1	m ²	3.00	
7	구	교각	명판 파손				1	EA	1.00	
8	구	교각	명상균열	0.1	1.0	1.0	1	m ²	1.00	
9	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
10	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
11	구	교각	균열	0.1	0.7		1	m	0.70	
12	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
13	구	교각	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
14	구	교각	표면오염		1.0	0.5	1	m ²	0.00	
15	신	교각	표면오염		0.4	2.0	2	m ²	1.60	
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

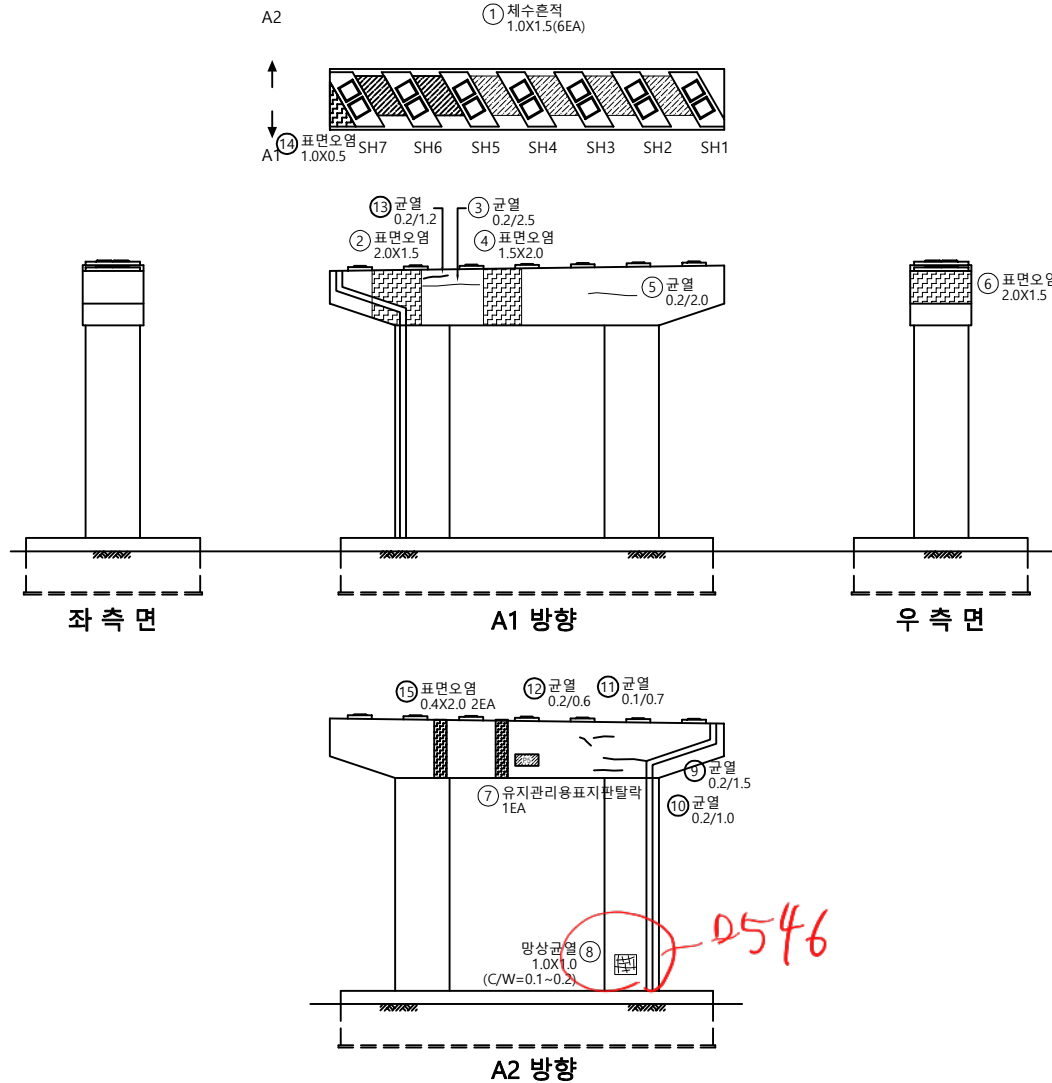

KEY
PLAN

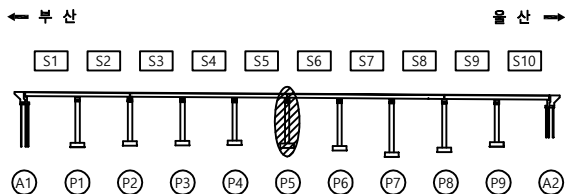

울산
부산

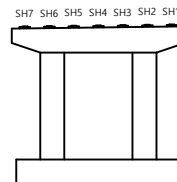

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 056

손상물량표

받침장치

P5

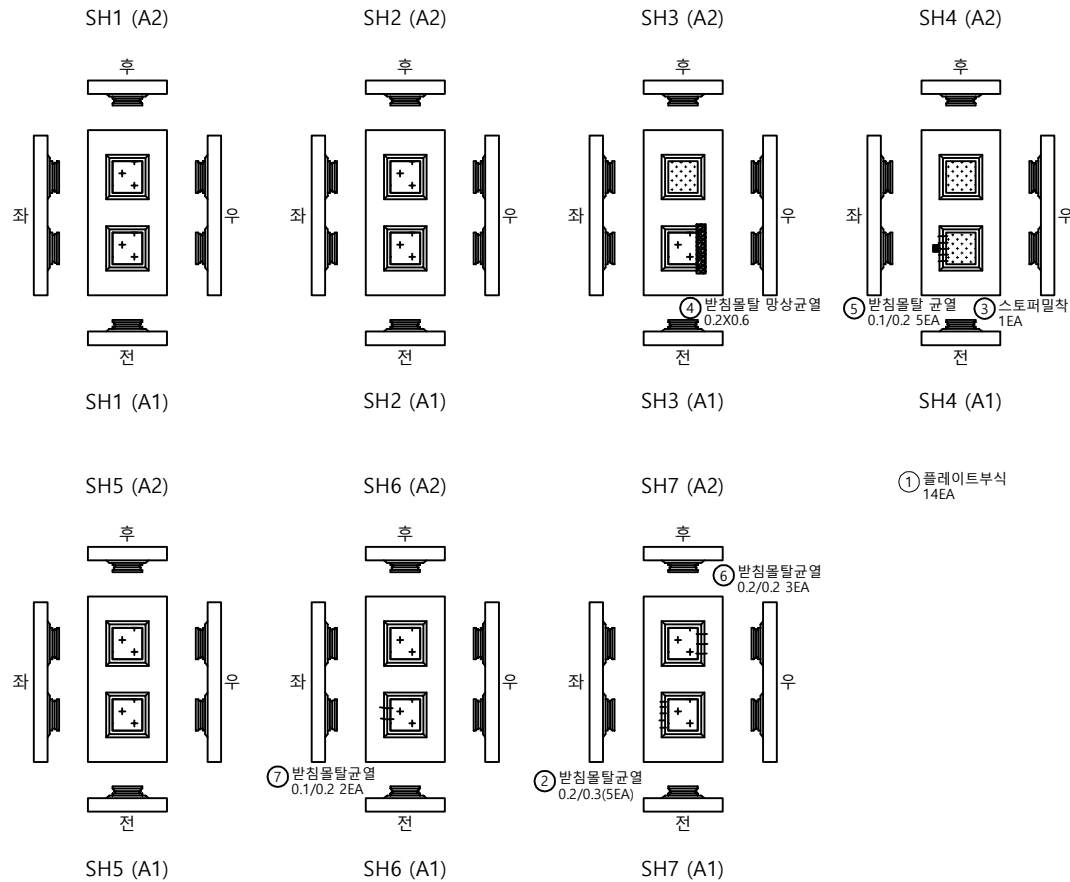[illegible]



① 플레이트부식
14EA

⑥ 반침몰탈균열
0.2/0.2 3EA

⑦ 반침몰탈균열
0.1/0.2 2EA

② 반침몰탈균열
0.2/0.3(5EA)


KEY PLAN

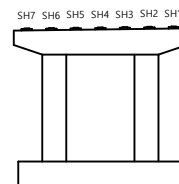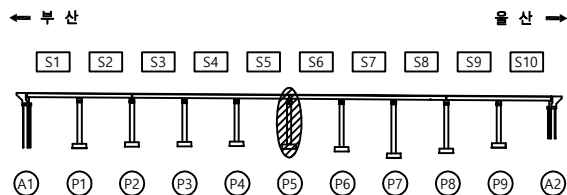

50 51 52


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

민 례		관 열		재료분리		오염, 변색		부 식
		관열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
		망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
		철근노출		소성변형		들 뜸	No. 057	

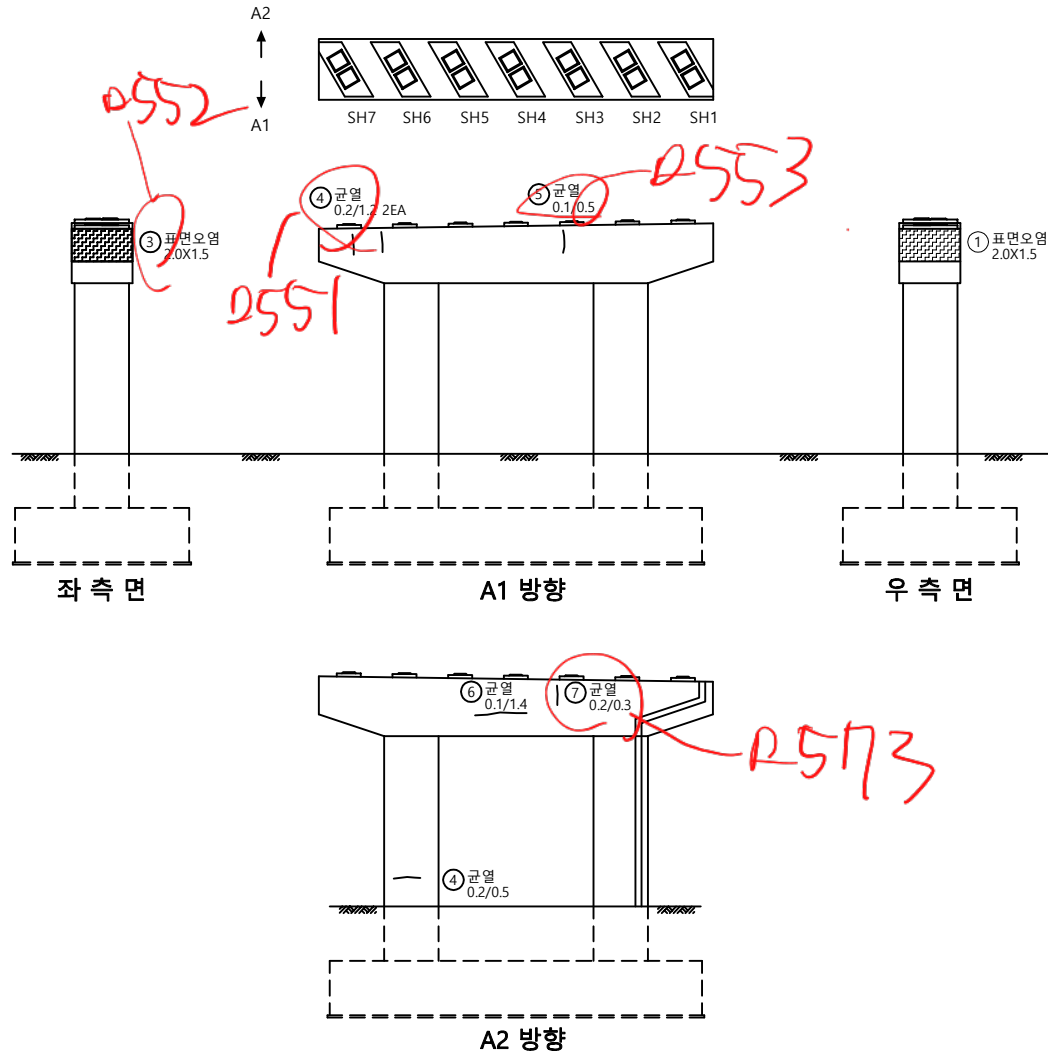


교각									
P6									
번호	신/구	부세명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	표면오염		2.0	1.5	1	m	3.00
2	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
3	구	교각	표면오염		2.0	1.5	1	m	3.00
4	신	교각	균열	0.1	1.2		2	m	2.40
5	구	교각	균열	0.1	0.5		1	m	0.50
6	구	교각	균열	0.1	1.4		1	m	1.40
7	구	교각	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

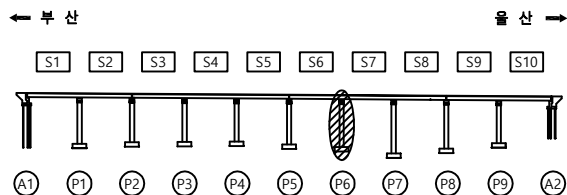

울산
부산

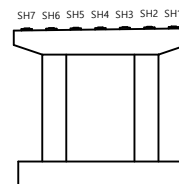

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 058

용소천교(부산) 받침장치 P6

2554~567 P6-5H1(A1)
~7

2571 P6-5H4(A1) f2mm 0.528.
2572 P6영단A2 3/4 680mm.


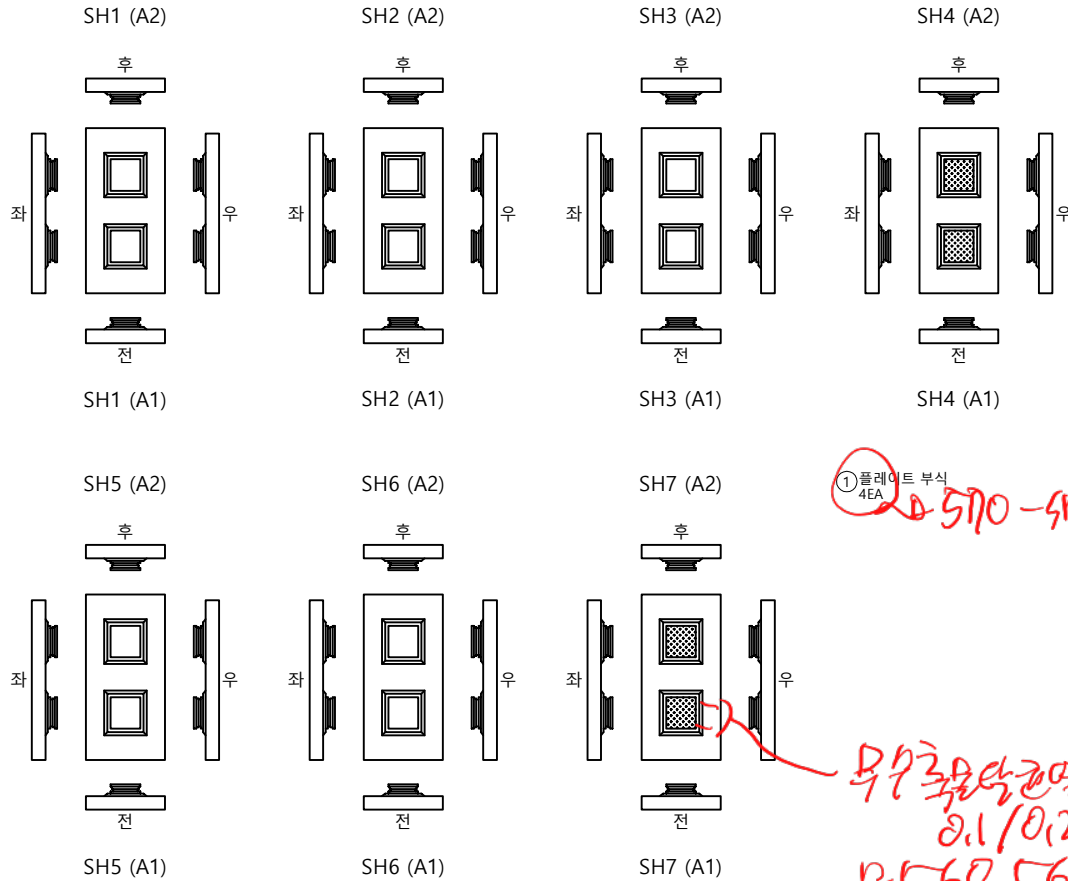


① 플레이트 부식 4EA
2570-5H1(A1)

무단으로 사용금지 - N3
0.1/0.2x2EA
2568.569

2575~581 P6-5H1(A2)
~7

2577 P6-5H1(A2) 0.528 ± 0mm 전구간

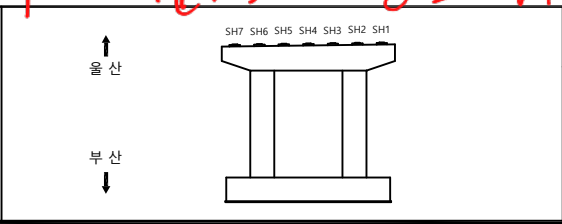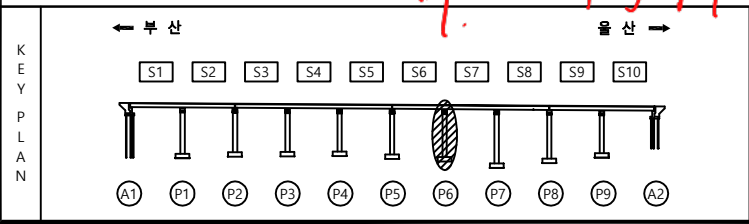

손상물량표


받침장치									
P6									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	플레이트 부식				4	EA	4.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	059


교각

P7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	망상균열	0.1	0.2	0.4	1	m ²	0.08
2	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
3	구	교각	표면오염		1.0	1.5	1	m ²	1.50
4	구	교각	균열	0.1	0.5		2	m	1.00
5	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
6	구	교각	균열	0.1	1.2		1	m	1.20
7	구	교각	표면오염		2.0	1.5	1	m ²	3.00
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

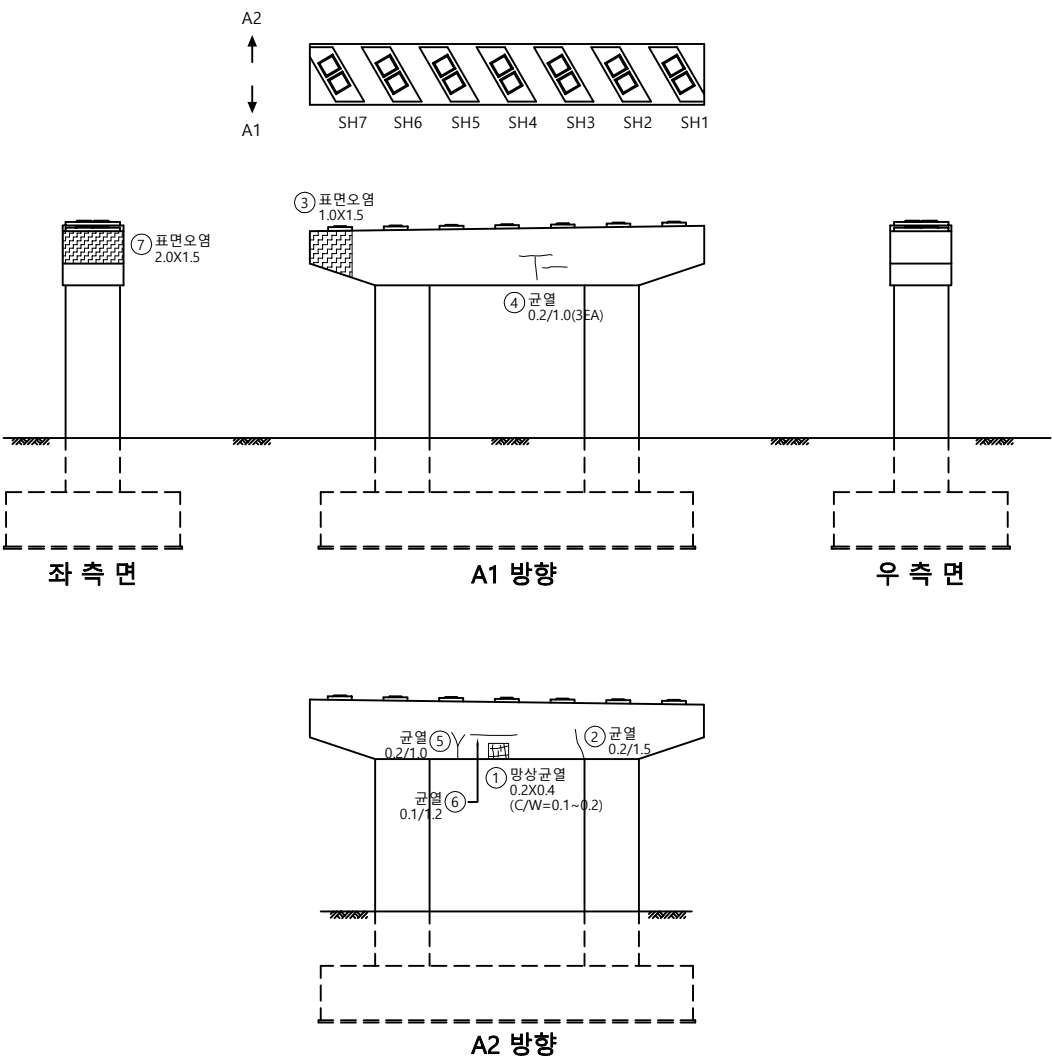


K
E
Y
P
L
A
N

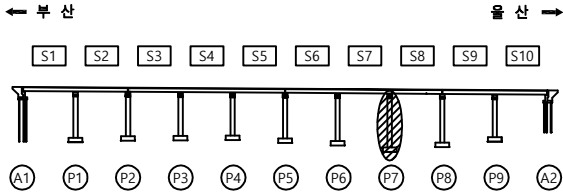


↑
울 산

부 산
↓

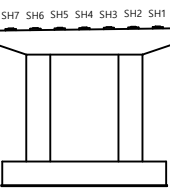


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	060

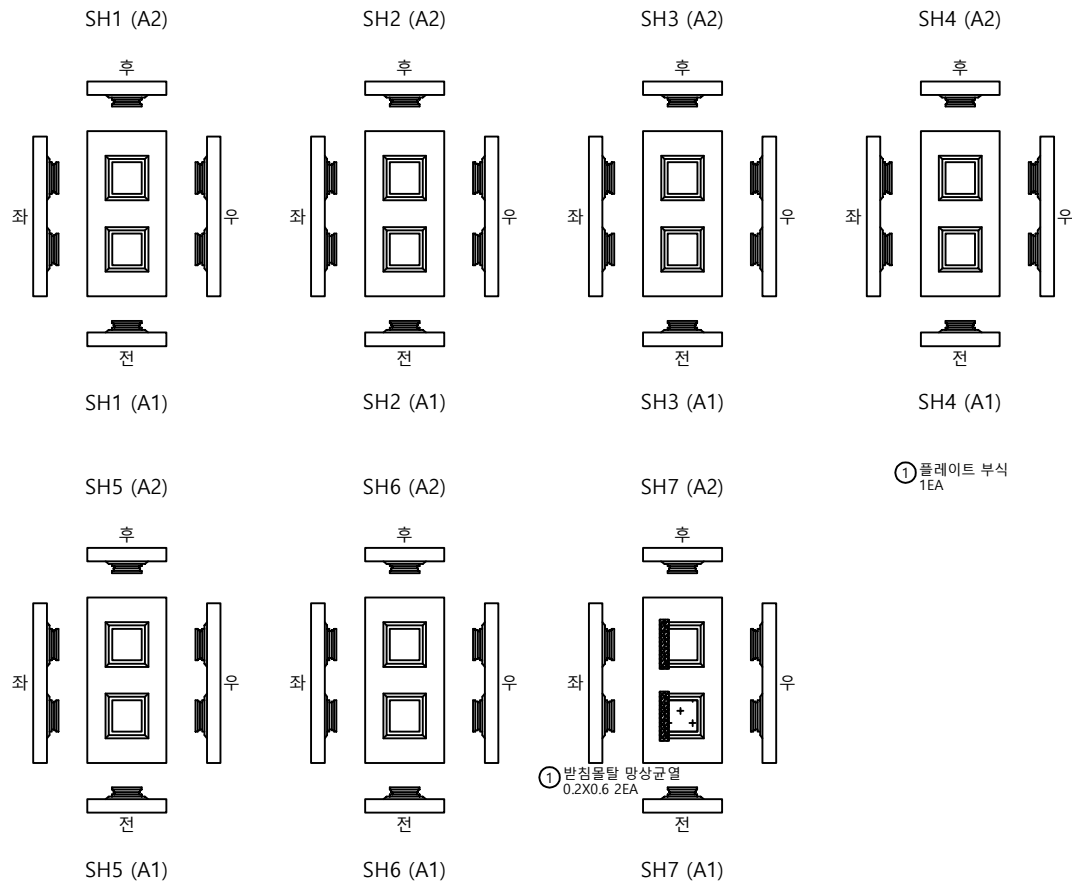

① 플레이트 부식
1EA


① 받침물탈 망상균열
0.2X0.6 2EA

K
E
Y
P
L
A
N

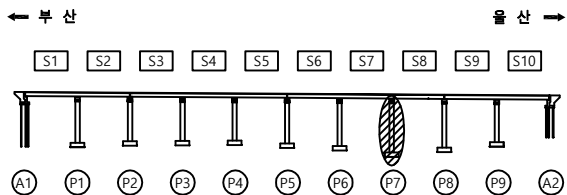

↑
울 산

부 산
↓

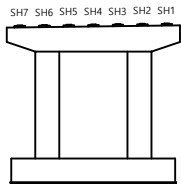


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 061

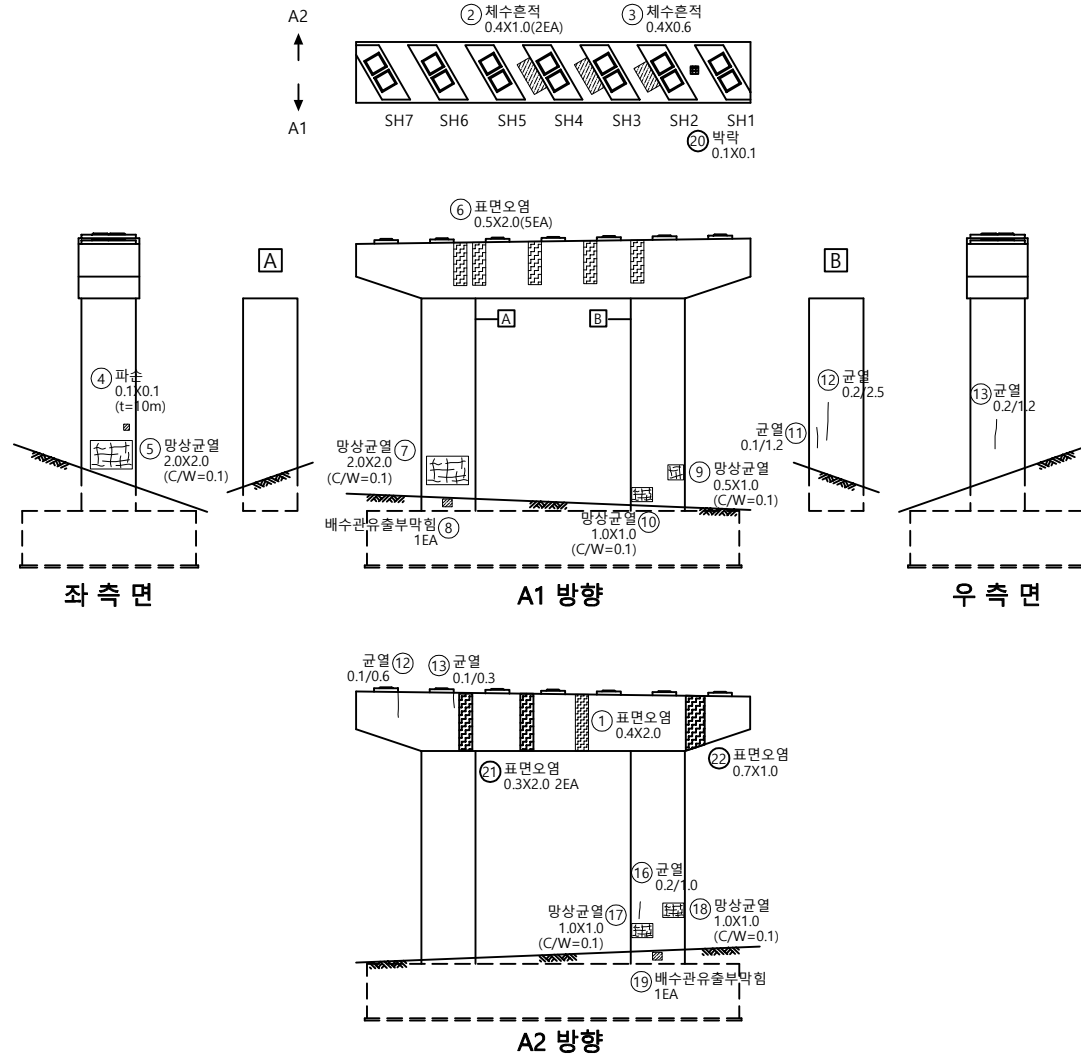


교각

P8


번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	표면오염		0.4	2.0	1	m ²	0.80
2	구	교각	체수흔적		0.4	1.0	2	m ²	0.80
3	구	교각	체수흔적		0.4	0.6	1	m ²	0.24
4	구	교각	파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01
5	구	교각	망상균열	0.1	2.0	2.0	1	m ²	4.00
6	구	교각	표면오염		0.5	2.0	5	m ²	5.00
7	구	교각	망상균열	0.1	2.0	2.0	1	m ²	4.00
8	구	교각	배수관 막힘				1	EA	1.00
9	구	교각	망상균열		0.5	1.0	1	m ²	0.50
10	구	교각	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	m ²	1.00
11	구	교각	균열	0.1	1.2		1	m	1.20
12	구	교각	균열	0.2	2.5		1	m	2.50
13	구	교각	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
14	구	교각	균열	0.1	0.6		1	m	0.60
15	구	교각	균열	0.1	0.3		1	m	0.30
16	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
17	구	교각	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	m ²	1.00
18	구	교각	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	m ²	1.00
19	구	교각	배수관 막힘				1	EA	1.00
20	신	교각	박락		0.1	0.1	1	m ²	0.01
21	신	교각	표면오염		0.4	2.0	1	m ²	0.80
22	신	교각	표면오염		0.7	1.0	1	m ²	0.70
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

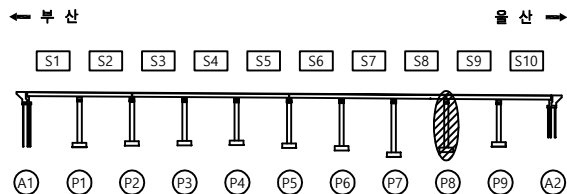

↑
을 산

부 산
↓

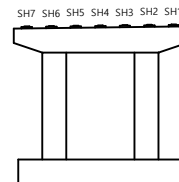

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

① 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
② 균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
③ 망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
④ 철근노출	소성변형	들 듸	No. 062


받침장치

P8


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

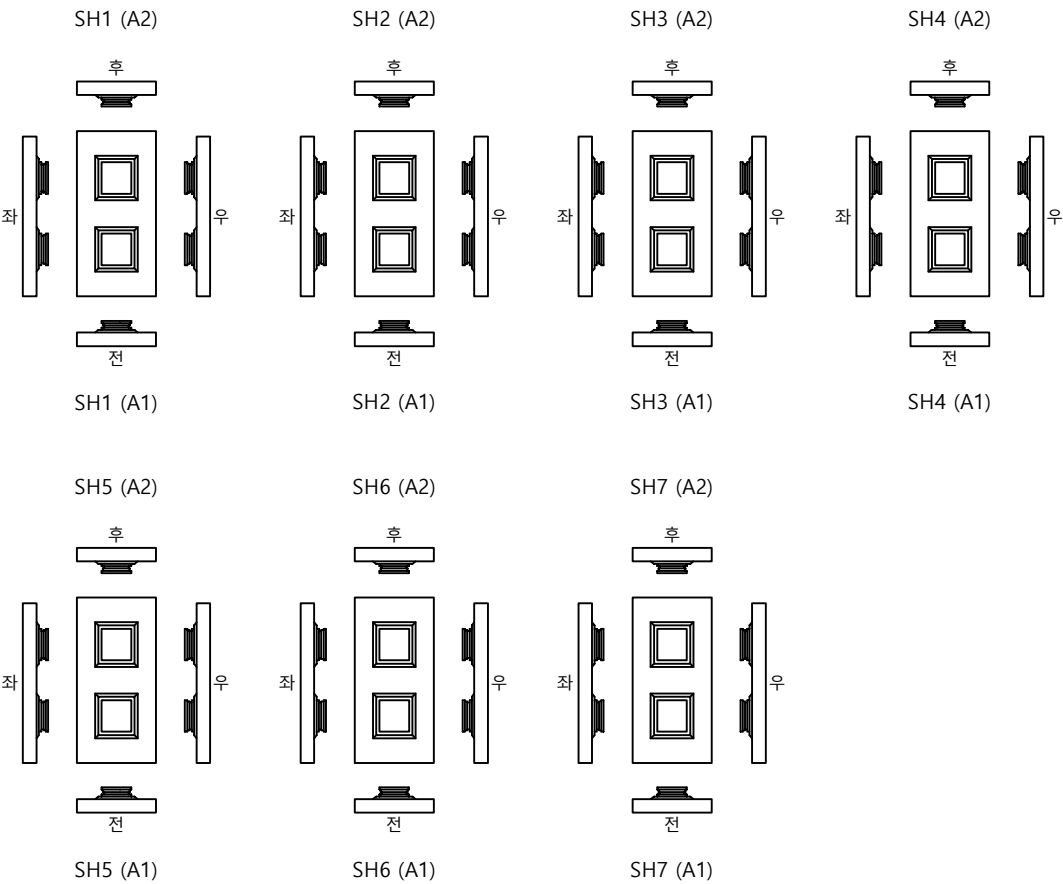

K
E
Y
P
L
A
N

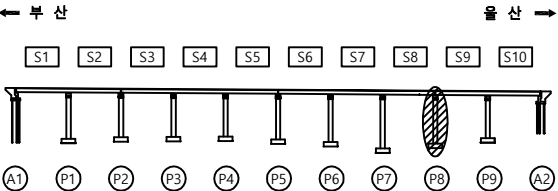

울 산
부 산

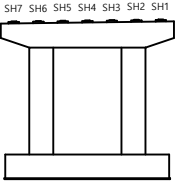

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



범
례

 CW02	균 열	 재료분리	 오염, 변색	 부 식
 균열부백태	 파손,박리	 세 굴	 퇴 적	
 망상균열	 누수,습윤	 백 태	 기 타	
 철근노출	 소성변형	 들 뜸	No.	063


교각

P9


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교각	균열	0.2	7.3		1	m	7.30	
2	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	구	교각	균열	0.1	0.5		1	m	0.50	
4	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
5	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
6	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
7	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
8	구	교각	표면오염		1.5	1.0	1	m ²	1.50	
9	구	교각	균열	0.2	10.0		1	m	10.00	
10	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
11	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
12	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
13	구	교각	균열	0.1	0.4		1	m	0.40	
14	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
15	구	교각	균열	0.1	1.2		1	m	1.20	
16	구	교각	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
17	구	교각	망상균열	0.1	2.0	4.0	1	m ²	8.00	
18	구	교각	균열	0.1	0.5		1	m	0.50	
19	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
20	구	교각	균열	0.1	0.6		1	m	0.60	
21	구	교각	균열	0.1	0.8		1	m	0.80	
22	구	교각	균열	0.1	0.6		1	m	0.60	
23	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
24	구	교각	표면오염		2.0	1.5	1	m ²	3.00	
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

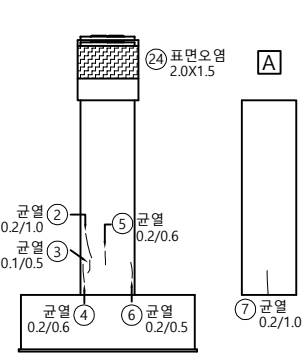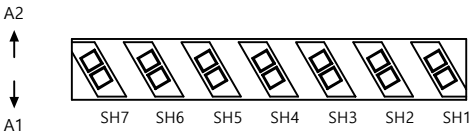


좌 측 면

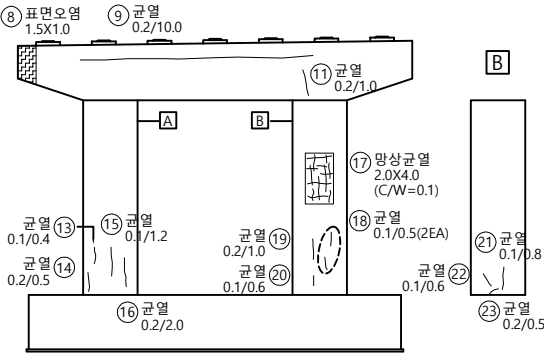

A1 방향

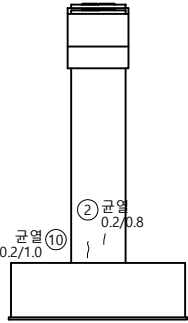


우 측 면

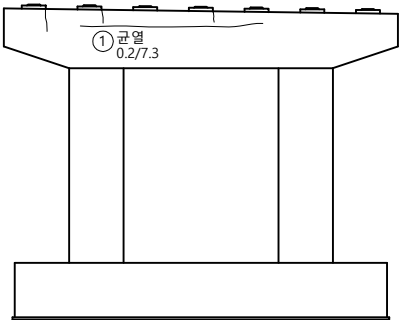


A2 방향

K
E
Y
P
L
A
N

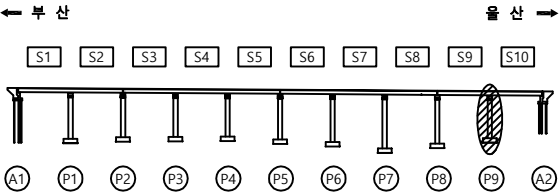

↑
울 산

부 산
↓

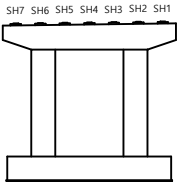

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

콘 크리트	재료분리	오염, 변색	부 식
콘크리트 박리	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 침윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 064


받침장치

P9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	플레이트 부식				8	EA	8.00
2	신	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		4	m	0.80
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

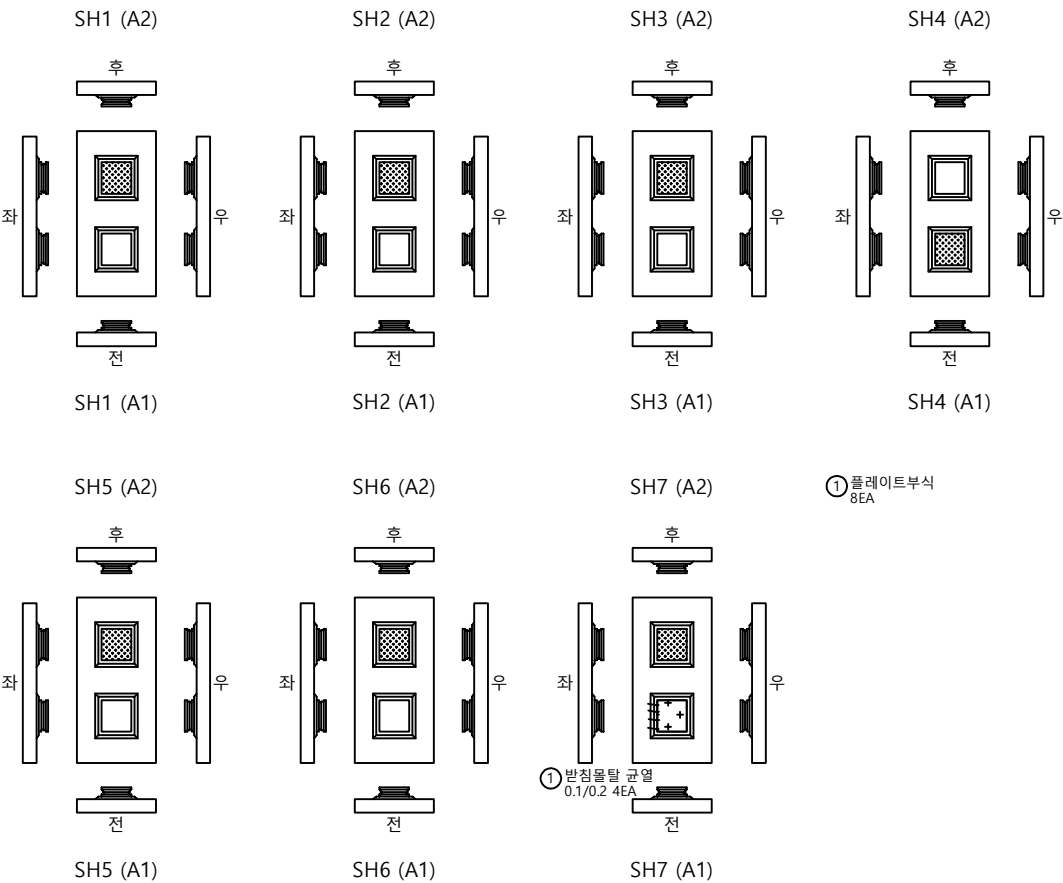


K
E
Y
P
L
A
N

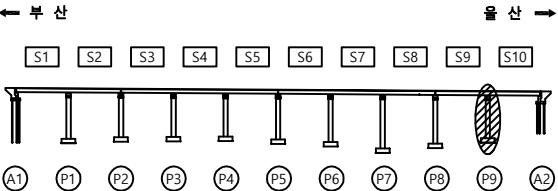

↑
울 산

부 산
↓


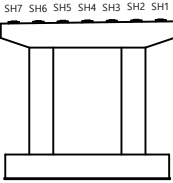


용
역
명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

① CW 0.2	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
②	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
③	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
④	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 065

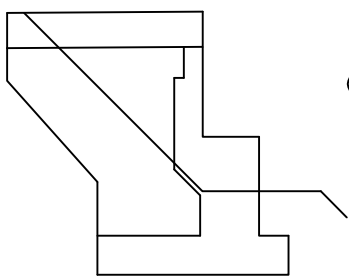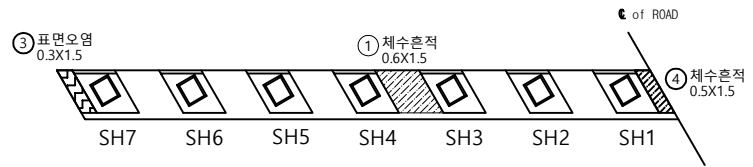


좌 측 면

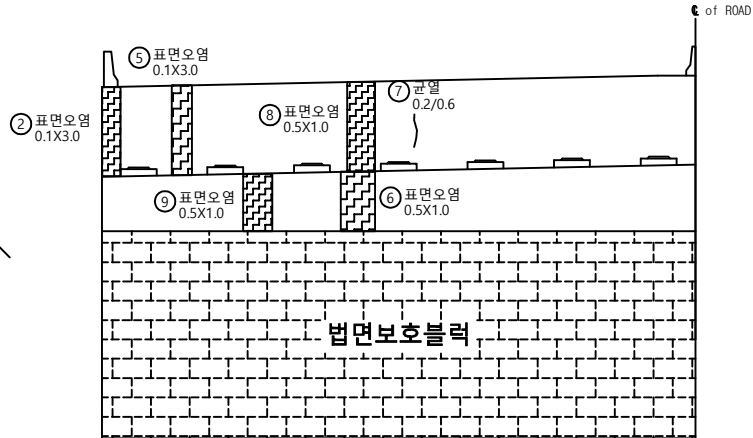


정 면 도

교대 A2								
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모				비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소 단위 물량	
1	구	교대	체수흔적		0.6	1.5	1 m ²	0.90
2	선	교대	표면오염		0.1	3.0	1 m ²	0.30
3	구	교대	표면오염		0.3	1.5	1 m ²	0.45
4	구	교대	표면오염		0.5	1.5	1 m ²	0.75
5	구	교대	표면오염		0.1	3.0	1 m ²	0.30
6	구	교대	표면오염		0.5	1.0	1 m ²	0.50
7	구	교대	균열	0.2	0.6		1 m	0.60
8	선	교대	표면오염		0.5	1.0	1 m ²	0.50
9	선	교대	표면오염		0.5	1.0	1 m ²	0.50
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

K
E
Y
P
L
A
N

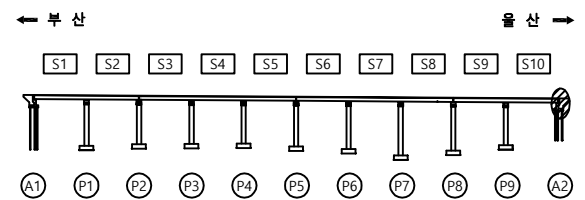

울 산
부 산

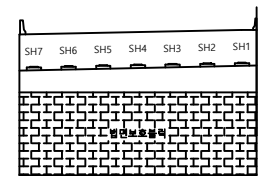

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

	균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	균열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	066

받침장치


P4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	플레이트 부식				2	EA	2.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

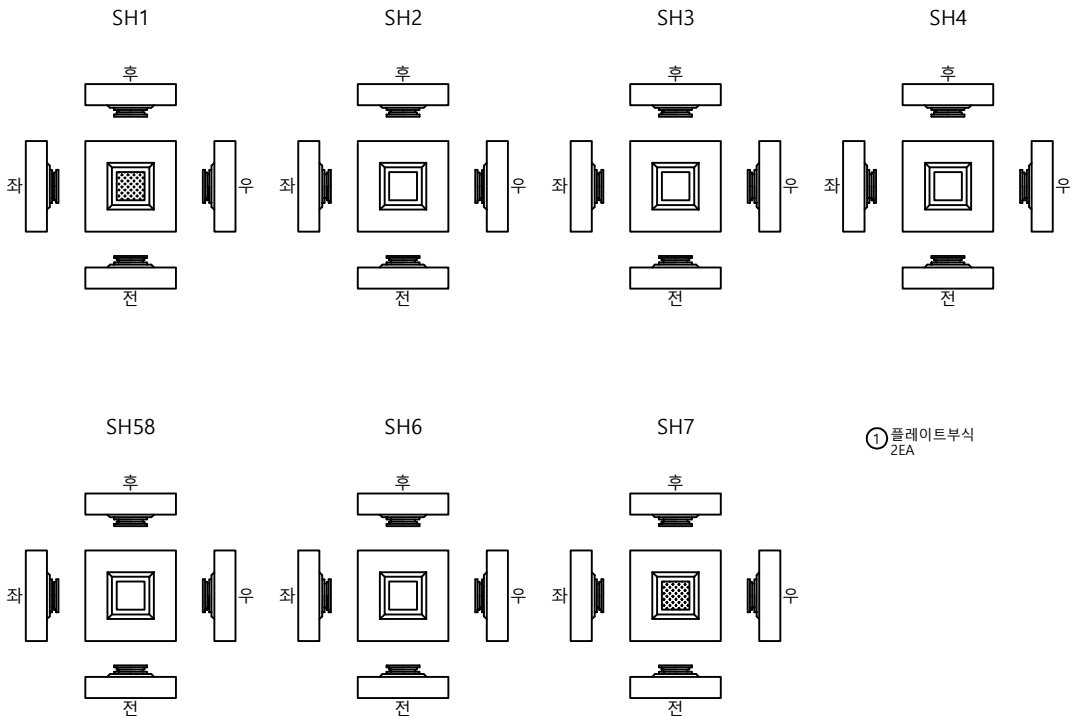


① 플레이트부식
2EA

K
E
Y
P
L
A
N

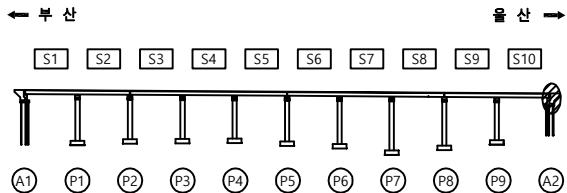

울 산

부 산

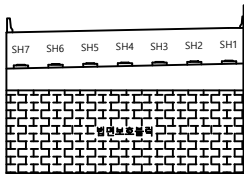

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

① CW 0.2	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
②	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
③	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
④	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 067