

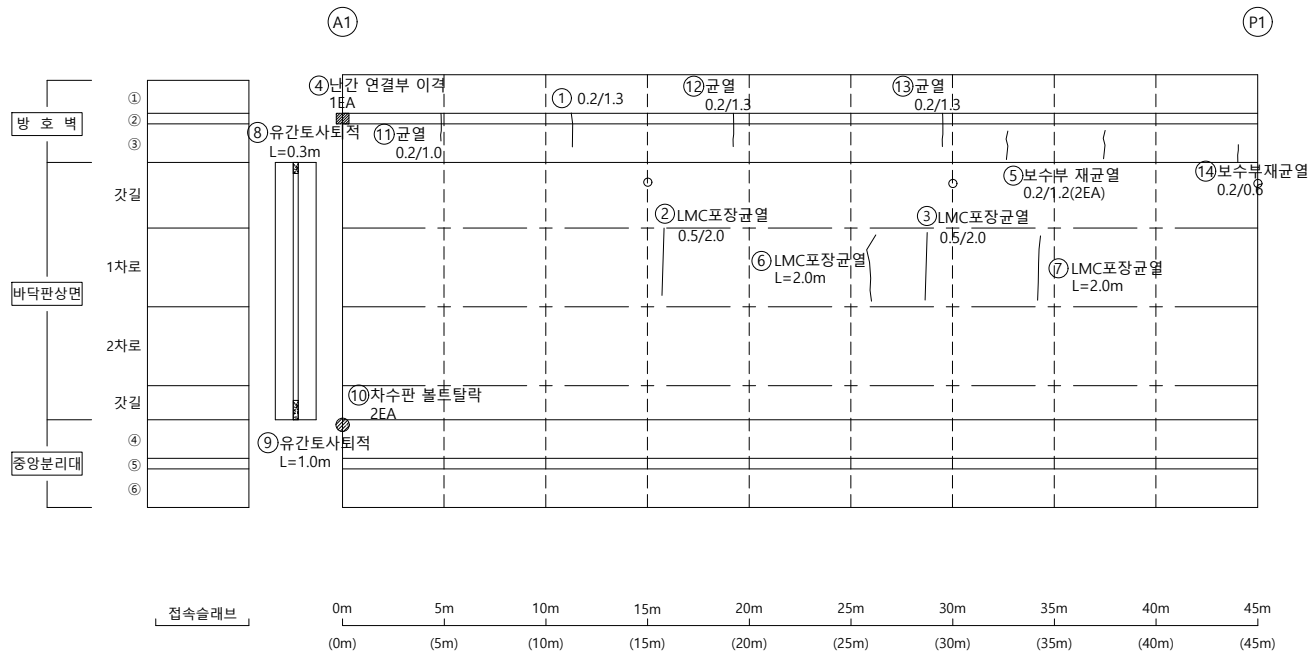
2. 외관조사망도

부산방향

I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판상면(S1)

← 부산

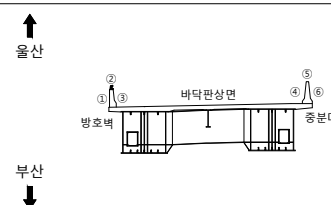
울산 ➡



손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

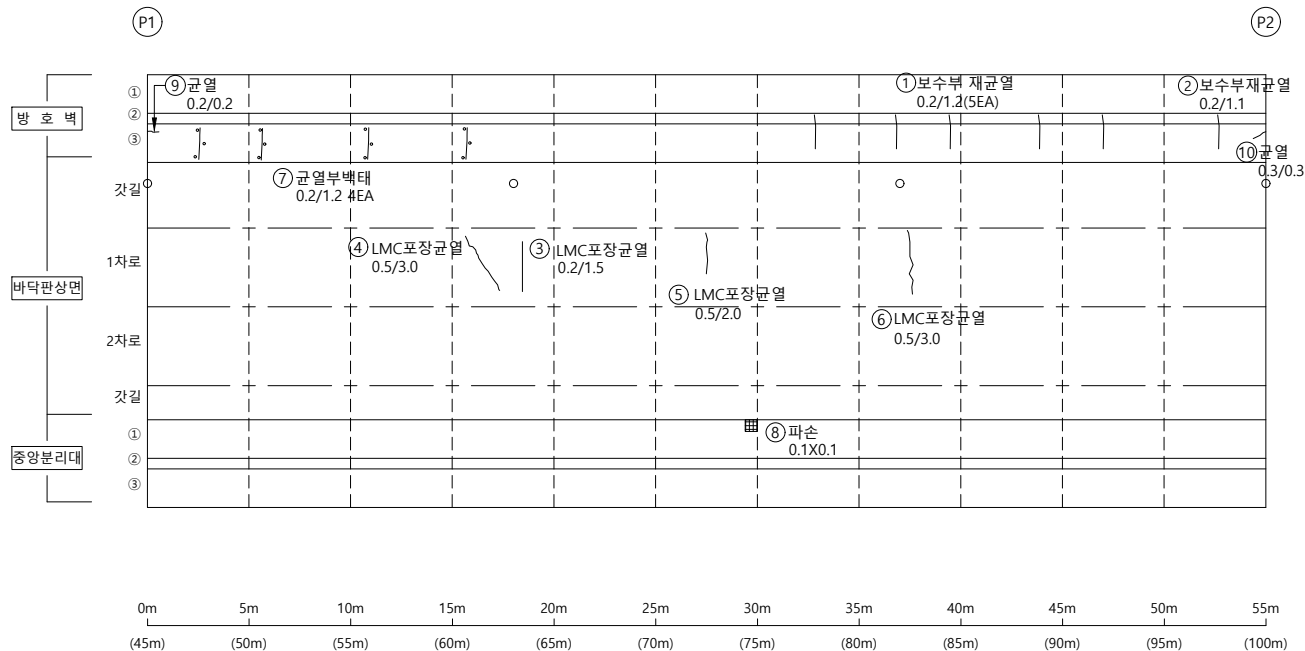
목 록

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	001

I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판상면(S2)

← 부산

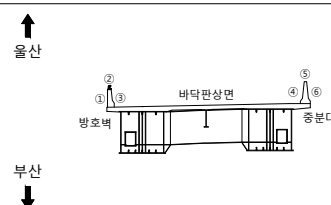
울산 ➡



손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

본	2
---	---

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

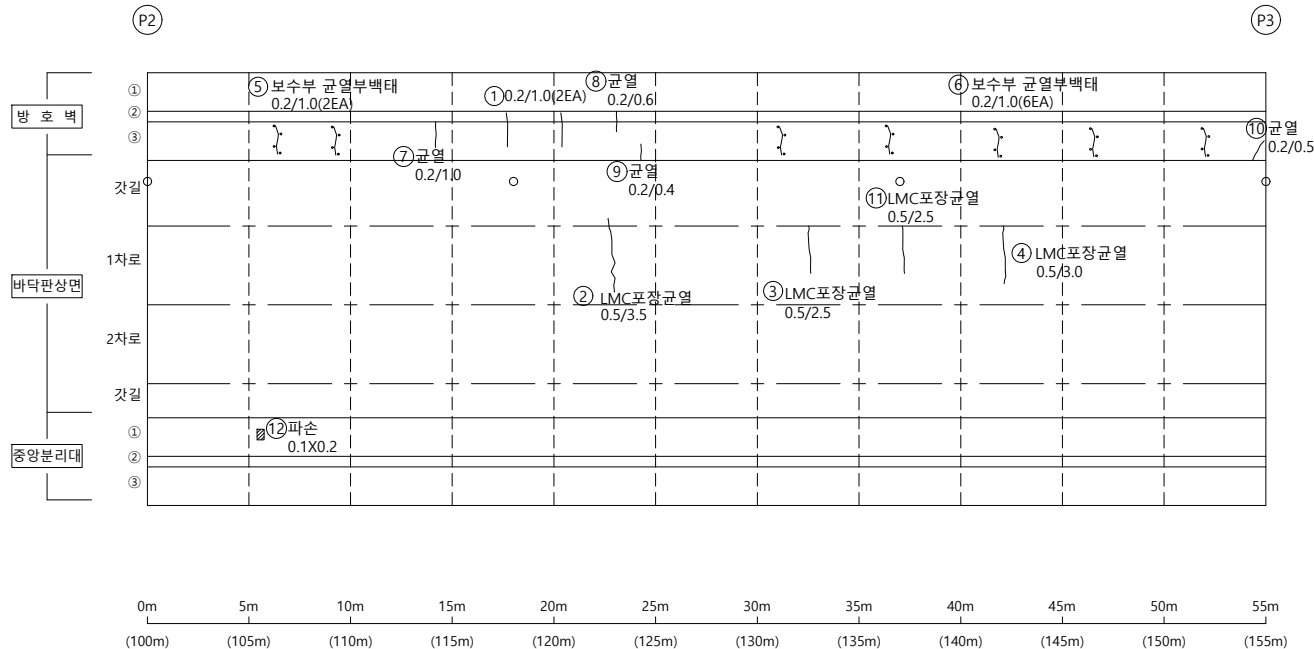
도면번호

002

I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판상면(S3)

← 부산

울산 ➡

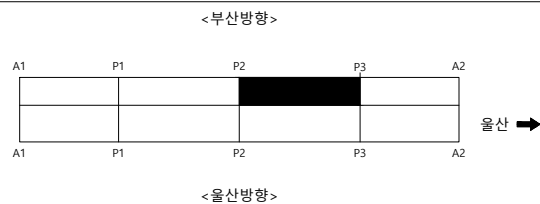



손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산

S
E
C
T
I
O
N

범
례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승

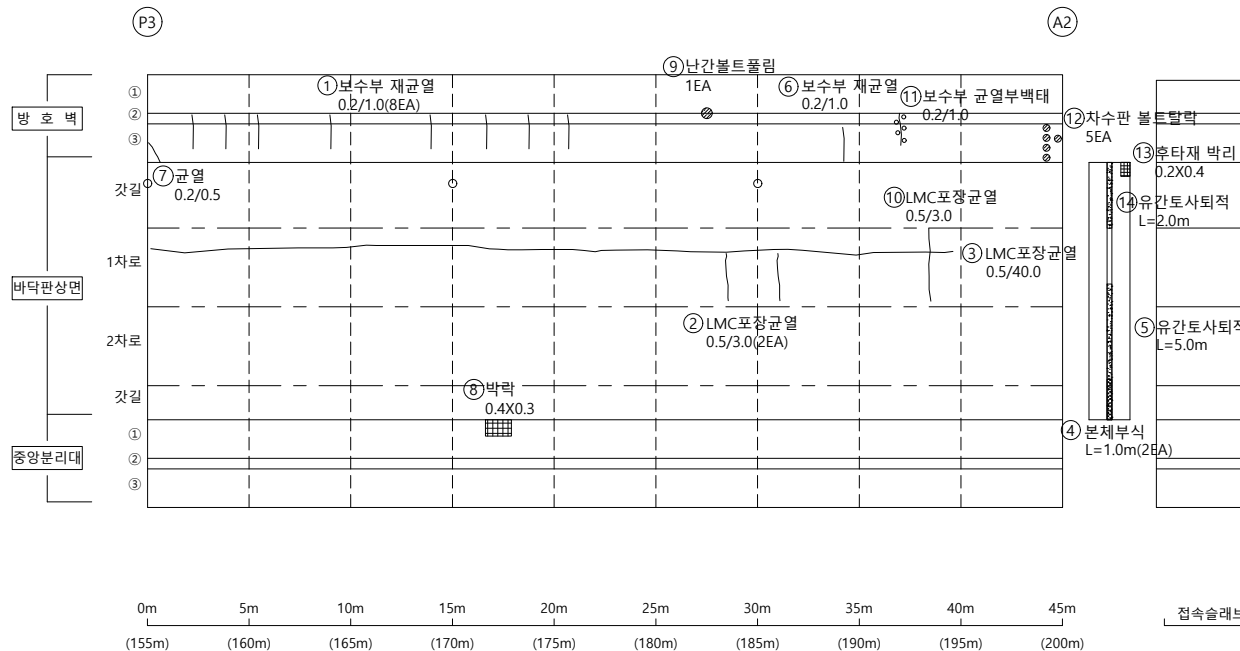
도면번호

003

I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판상면(S4)

← 부산

울산 ➡



손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

울산
↑
부산
↓

범례

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	004

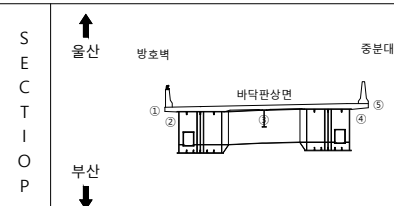
I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판하면(S1)

← 부산

울산 ➡



손상물량표

[illegible]

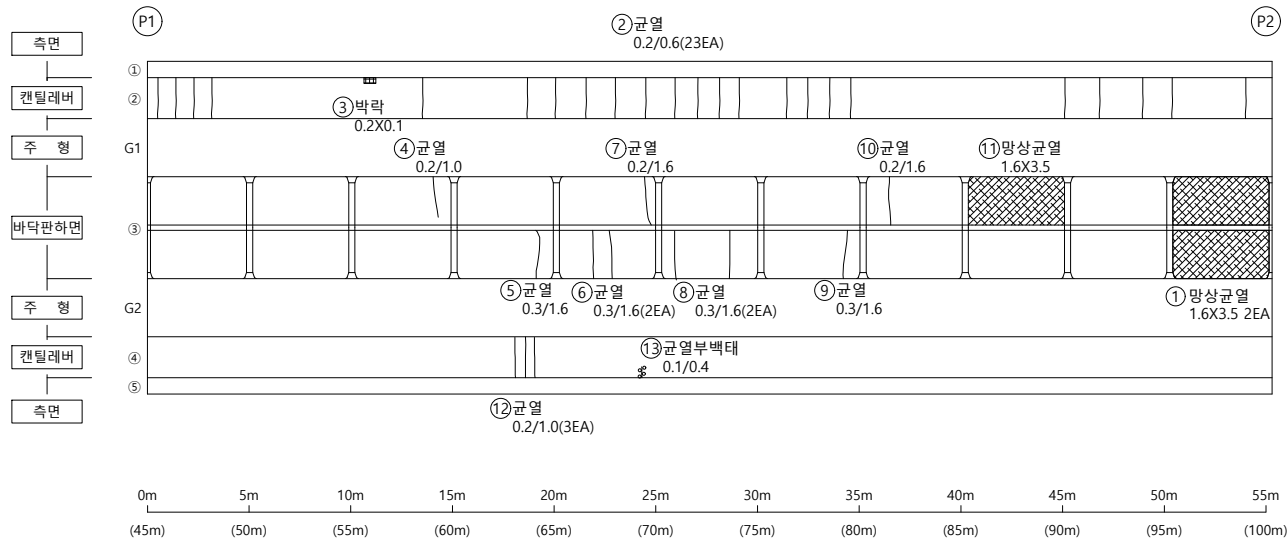
범		군 열		군열백태		기 타
		망상군열		백태		철근탐사
례		재료분리		부 식		탄산화시험
		철근노출		파 손		군열심도
		박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	005

I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판하면(S2)

← 부산

울산 ➡



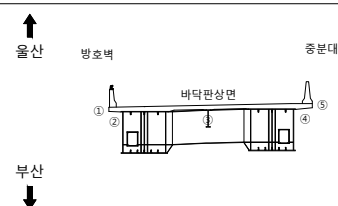
손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



본	2
---	---

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승

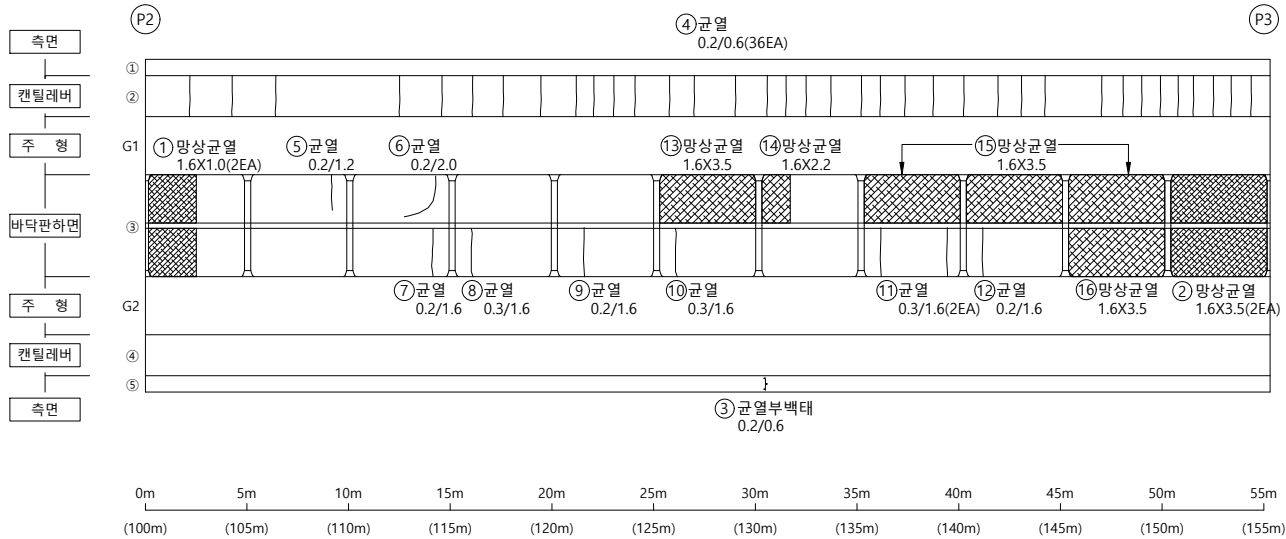
도면번호

006

I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판하면(S3)

← 부산

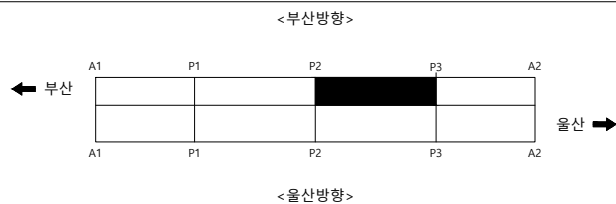
울산 →



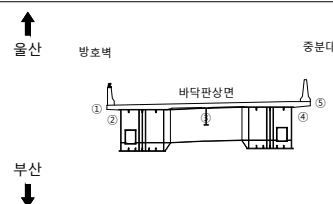
손상물량표

번호	신/구	부재명	손상내용	손상규모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	
1	구	바닥판	망상균열		1.6	1.0	2	3.20	m'
2	구	바닥판	망상균열		1.6	3.5	2	11.20	m'
3	구	캔틸레버	균열부백태	0.2	0.6		1	0.60	m
4	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		36	21.60	m
5	신	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	1.20	m
6	신	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m
7	신	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.6		1	1.60	m
8	신	바닥판	균열(0.3mm이상)	0.3	1.6		1	1.60	m
9	신	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.6		1	1.60	m
10	신	바닥판	균열(0.3mm이상)	0.3	1.6		1	1.60	m
11	신	바닥판	균열(0.3mm이상)	0.3	1.6		2	3.20	m
12	신	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.6		1	1.60	m
13	신	바닥판	망상균열		1.6	3.5	1	5.60	m'
14	신	바닥판	망상균열		1.6	2.2	1	3.52	m'
15	신	바닥판	망상균열		1.6	3.5	3	16.80	m'
16	신	바닥판	망상균열		1.6	3.5	1	5.60	m'

KEY
PLAN



SECTION



범례

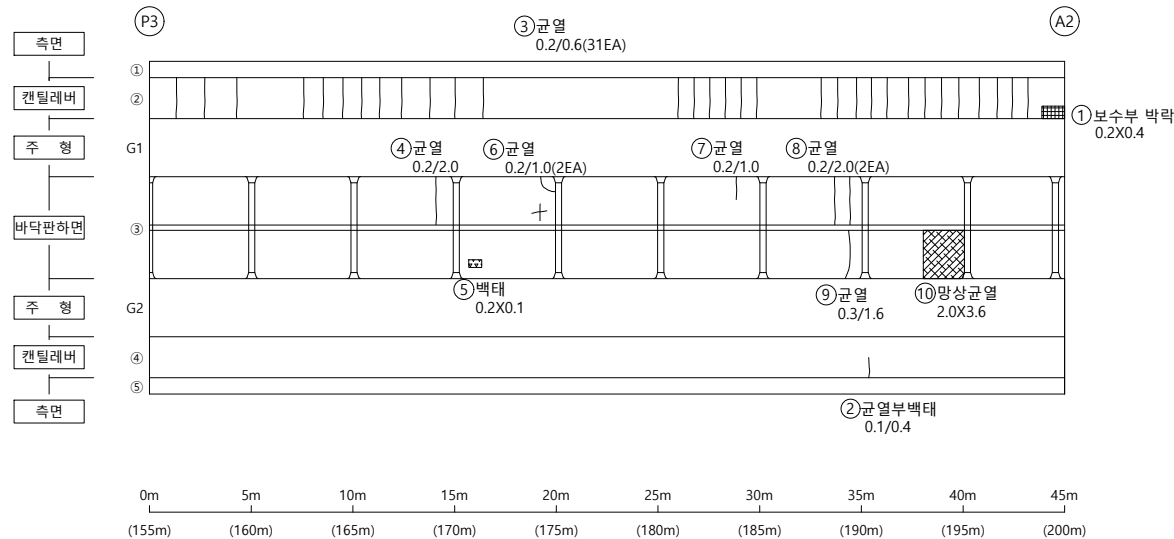
균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
바리, 박락	퇴적	균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오현승
도면번호	007

I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판하면(S4)

← 부산

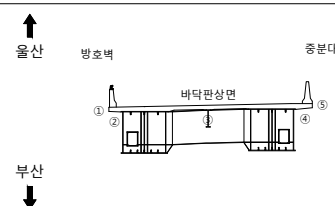
울산 ➡



손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
P

23	부
----	---

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

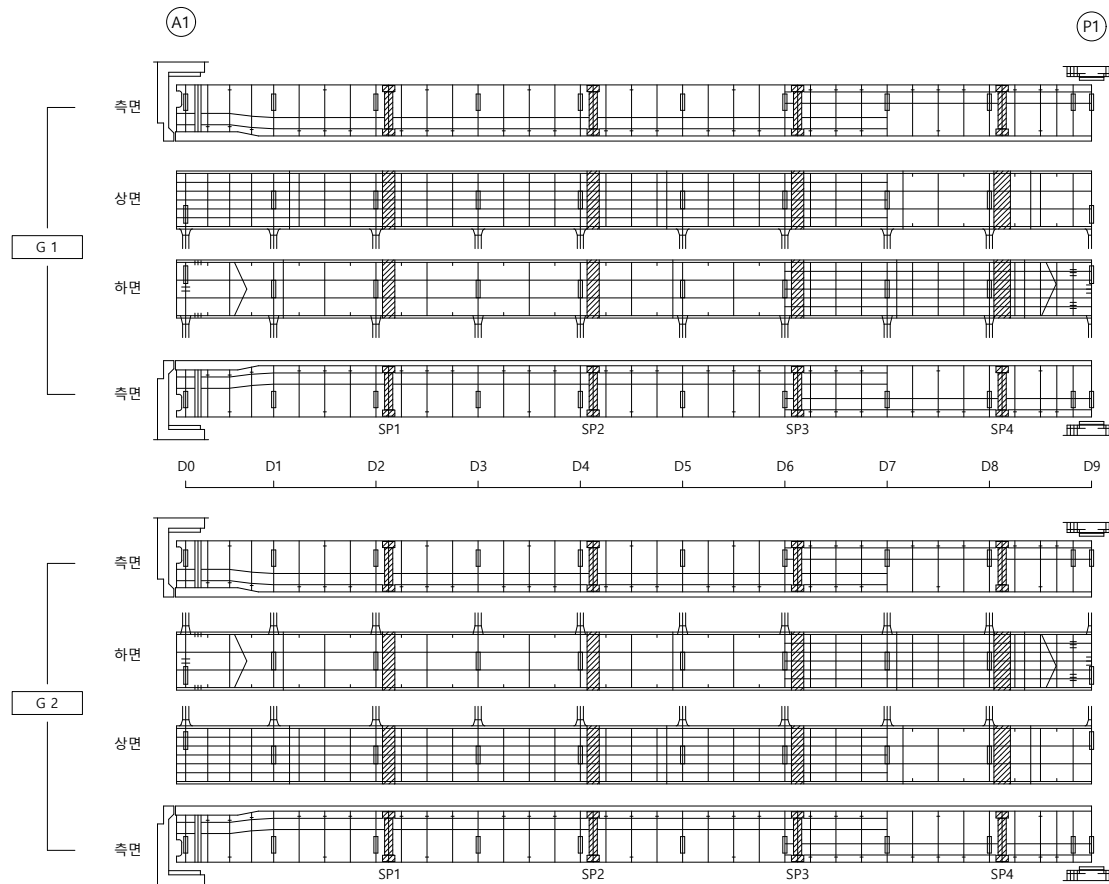
도면번호

008

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX내부(S1)

← 부산

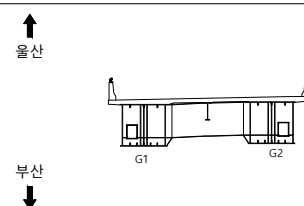
울산 ➡



손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N범
례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승

도면번호

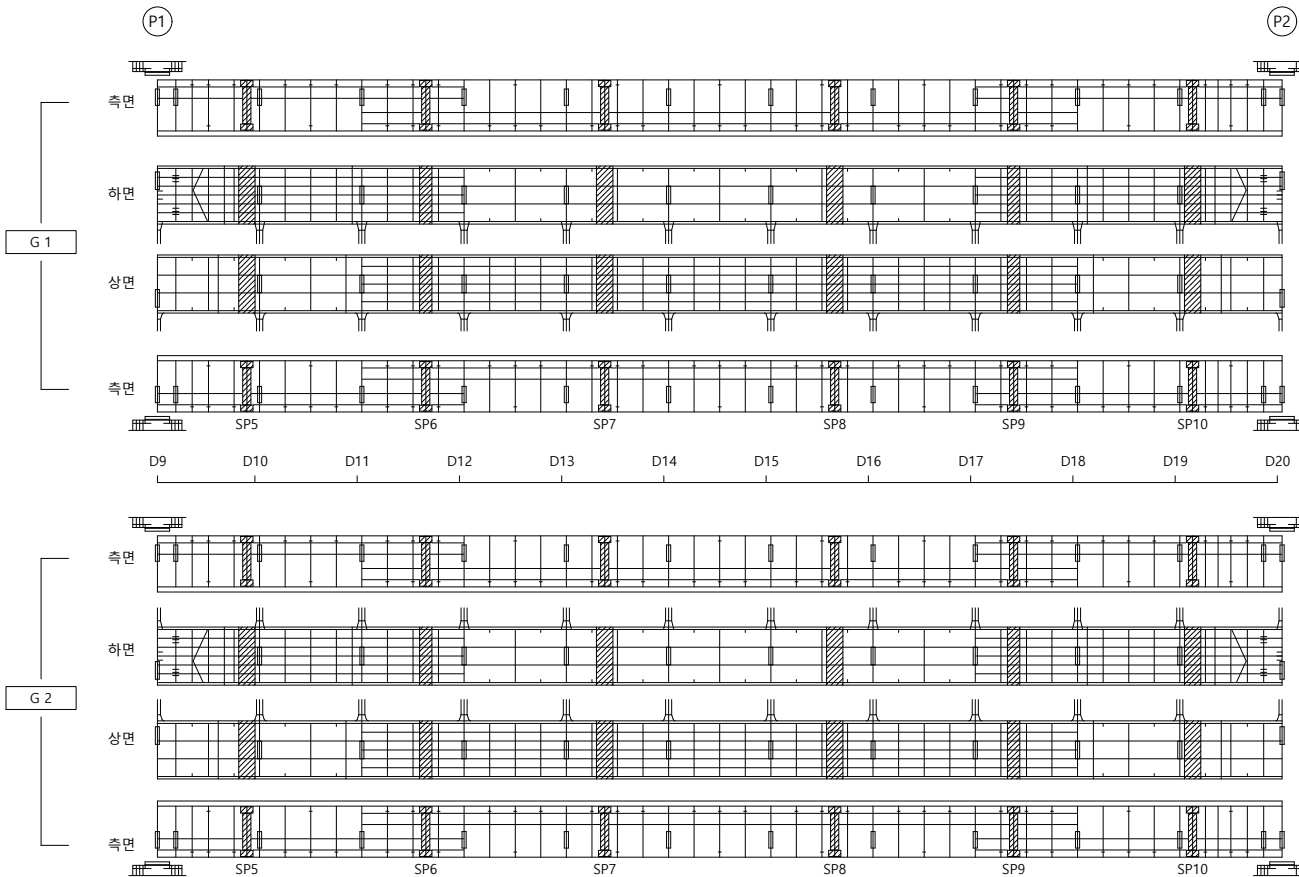
009

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX내부(S2)

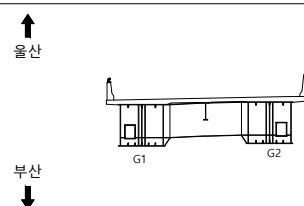
손상물량표

← 부산

울산 ➡

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승

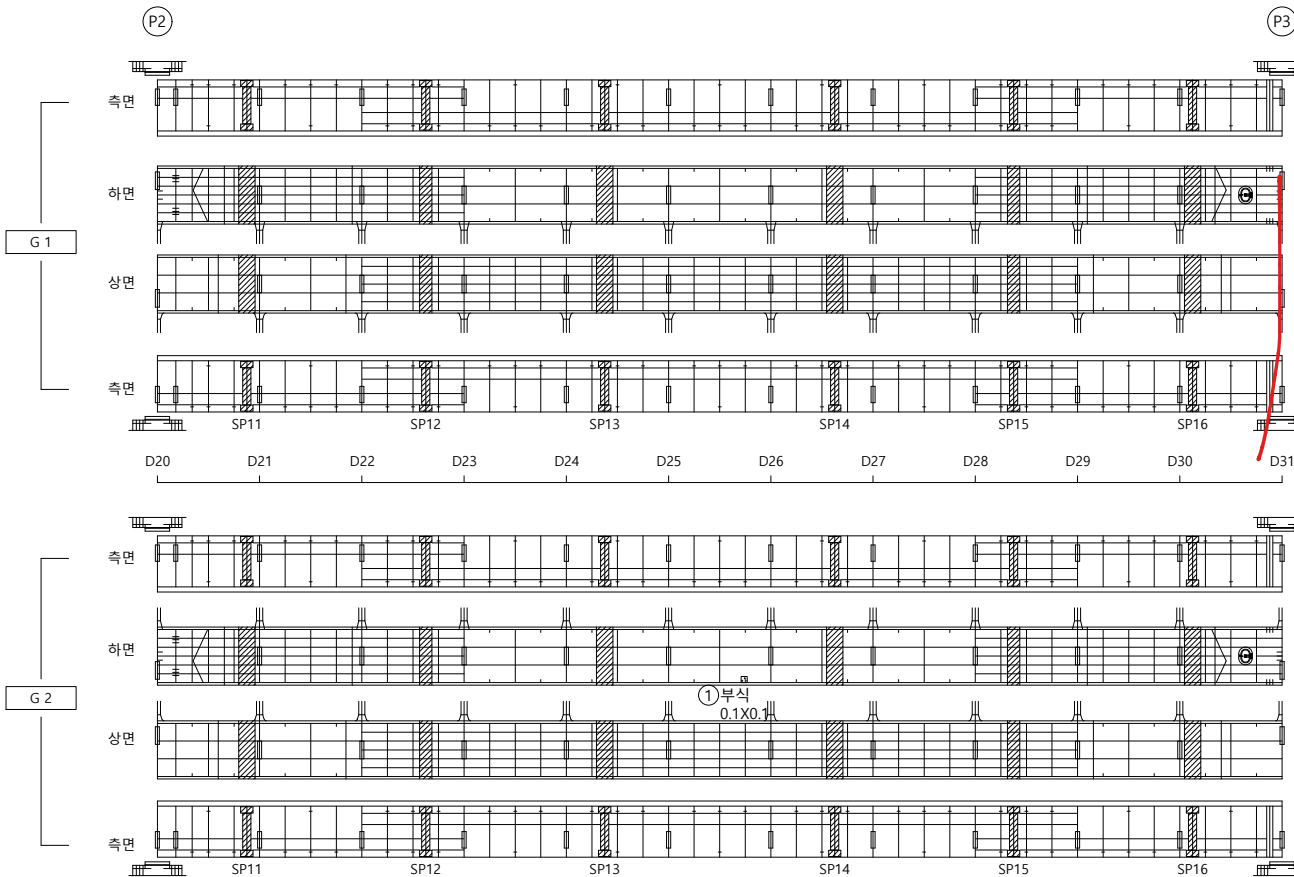
도면번호

010

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX내부(S3)

← 부산

울산 ➡



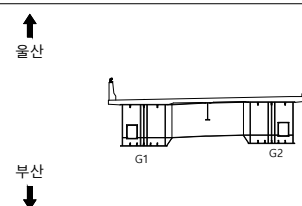
손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

		0.0
--	--	-----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승

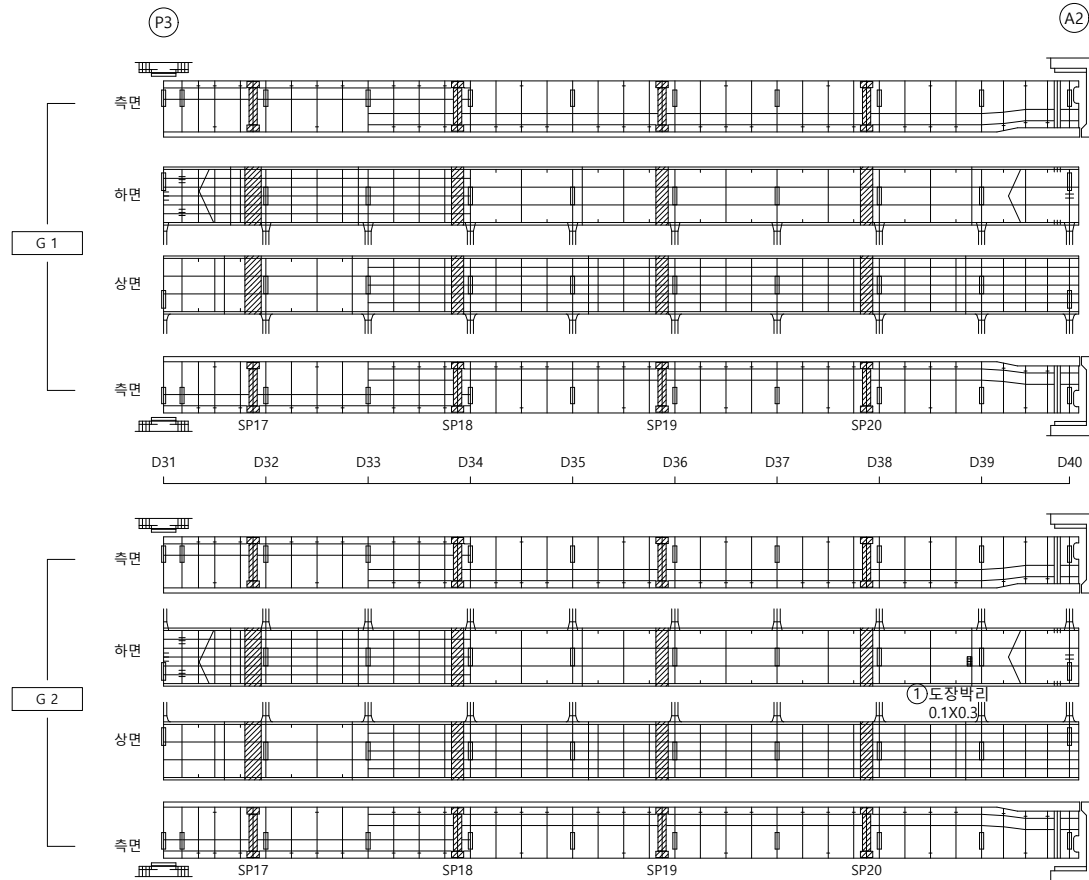
도면번호

011

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX내부(S4)

← 부산

울산 ➡



손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산

<부산방향>


울산 ➡

<울산방향>

S
E
C
T
I
O
P

↑
울산

부산
↓



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

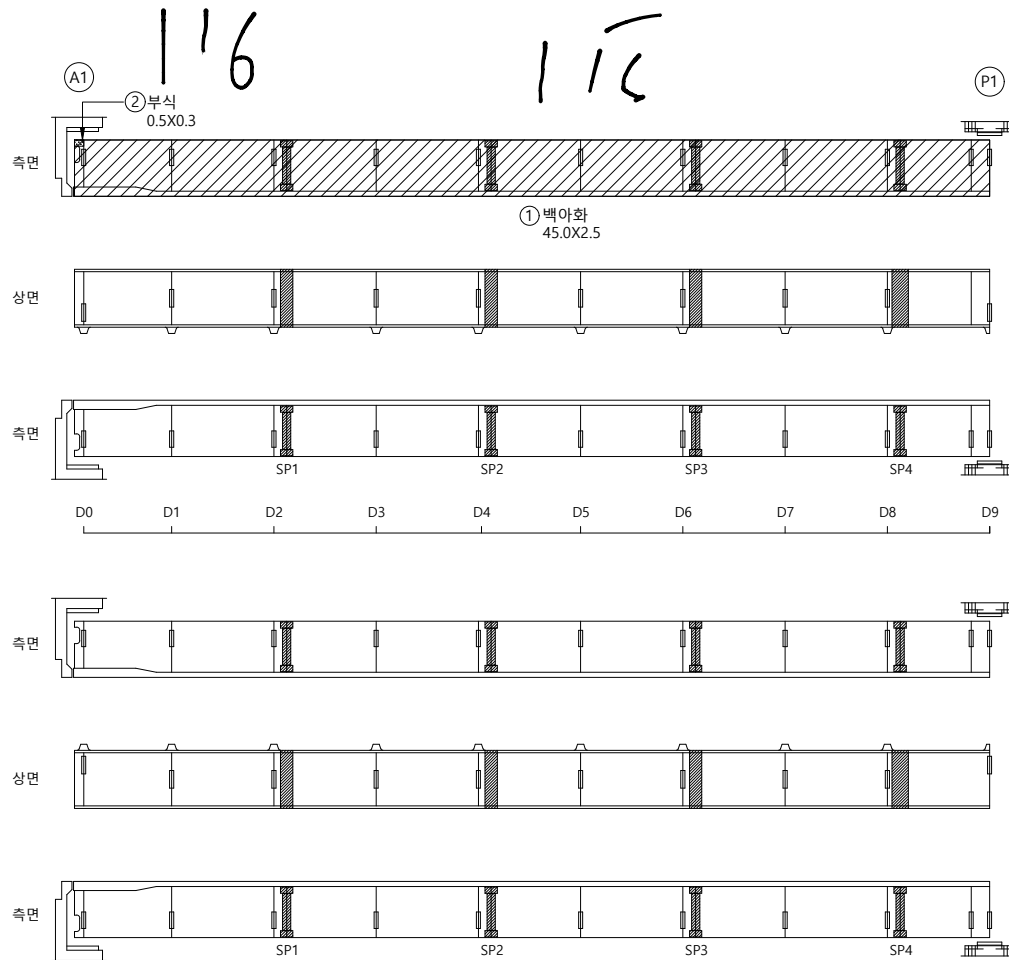


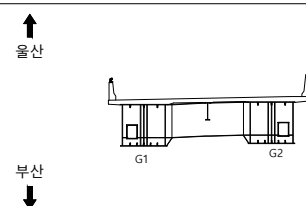

오현승

도면번호

012

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX외부(S1)

손상물량표

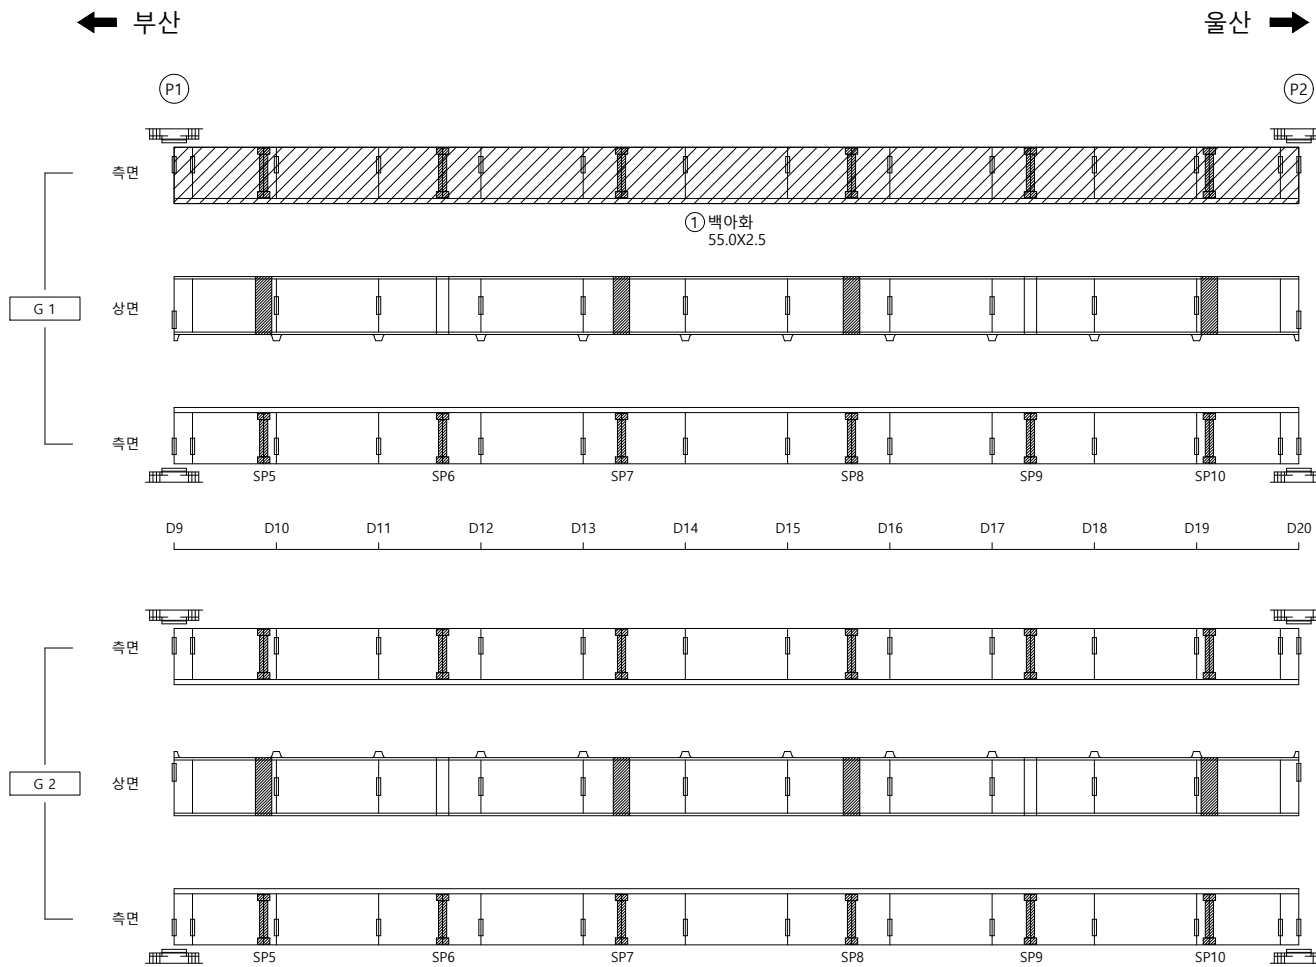
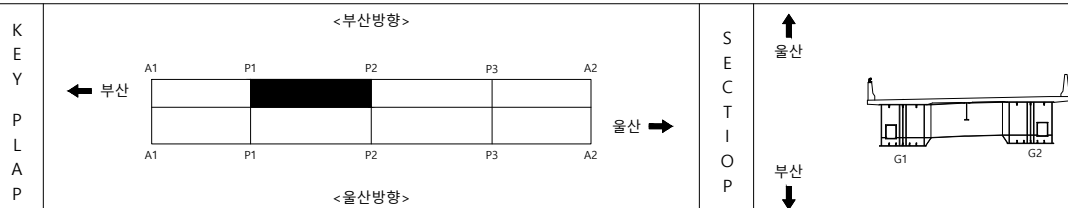
[illegible]

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	013

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX외부(S2)

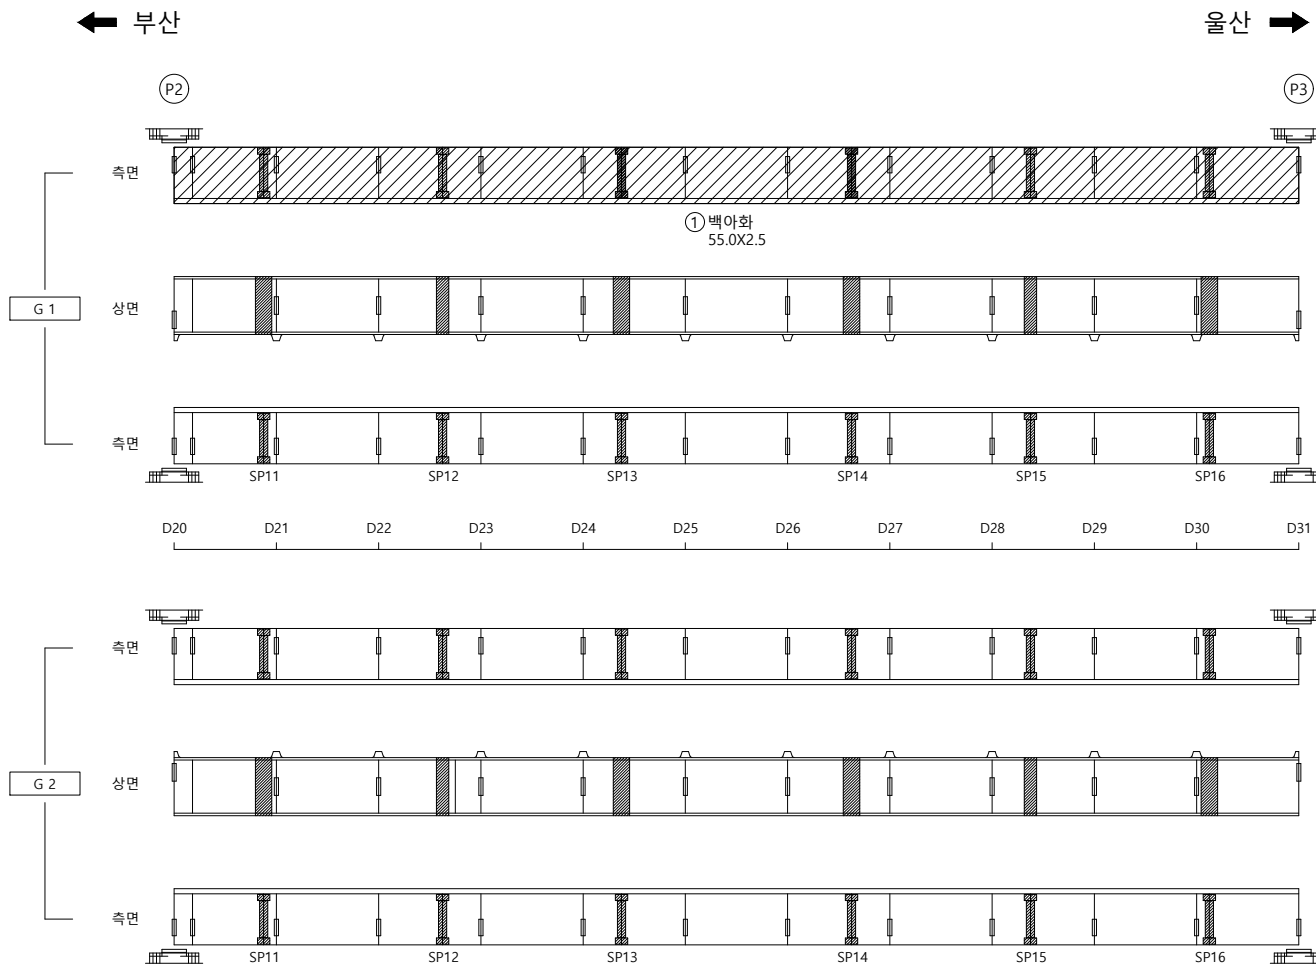
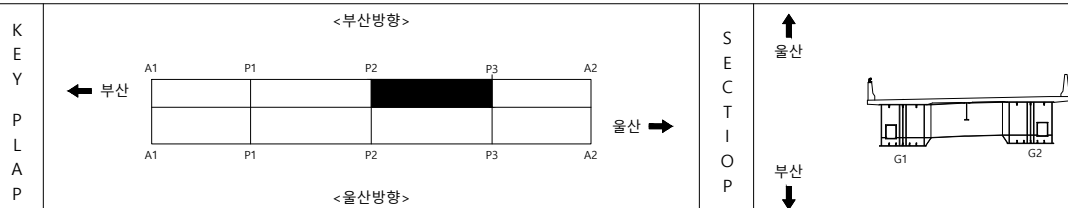
손상물량표

[illegible]

범		균 열		균열백태		기 타	용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
		망상균열		백태		철근탐사	
레		재료분리		부 식		탄산화시험	조 사 일 시 2023
		철근노출		파 손		균열심도	책임기술자 오 현 승
		바닥, 박락		퇴 적		균열심도	도 면 번 호 014

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX외부(S3)

손상물량표

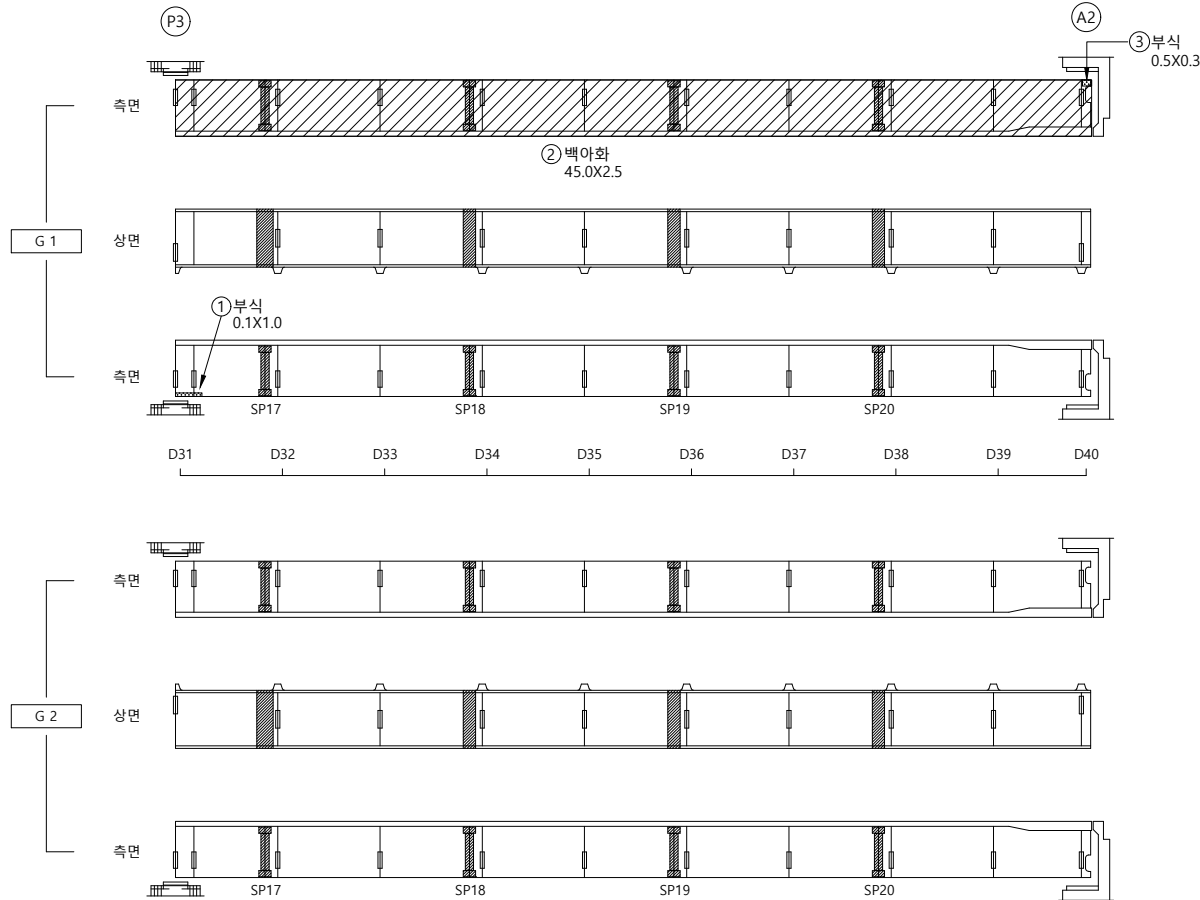
[illegible]

범	 공 열	 균열백태	 기 타	용 역 명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
	 망상균열	 백태	 철근탐사	
레	 재료분리	 부 식	 탄산화시험	조 사 일 시 2023
	 철근노출	 파 손	 균열심도	책임기술자 오 현 승
	 박리, 박락	 퇴 적	 균열심도	도 면 번 호 015

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX외부(S4)

← 부산

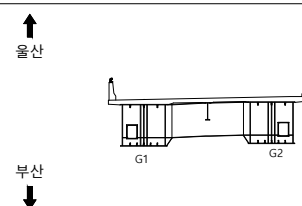
울산 ➡



손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
P

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

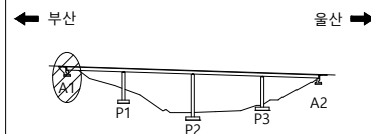

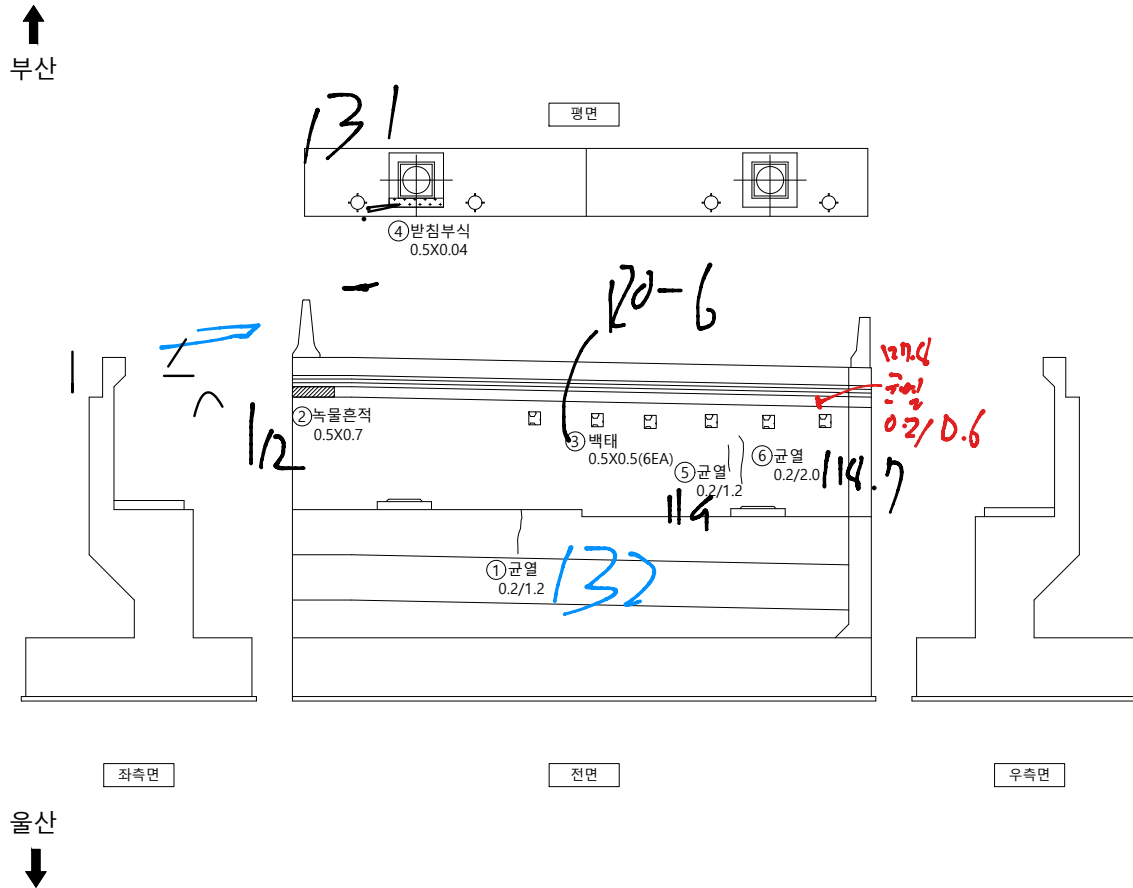
오현승

도면번호

016

I D: 부산JCT2교(부산) - 교대 A1

손상물량표

[illegible]

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조	사	일	시
---	---	---	---

2023

책임기술자

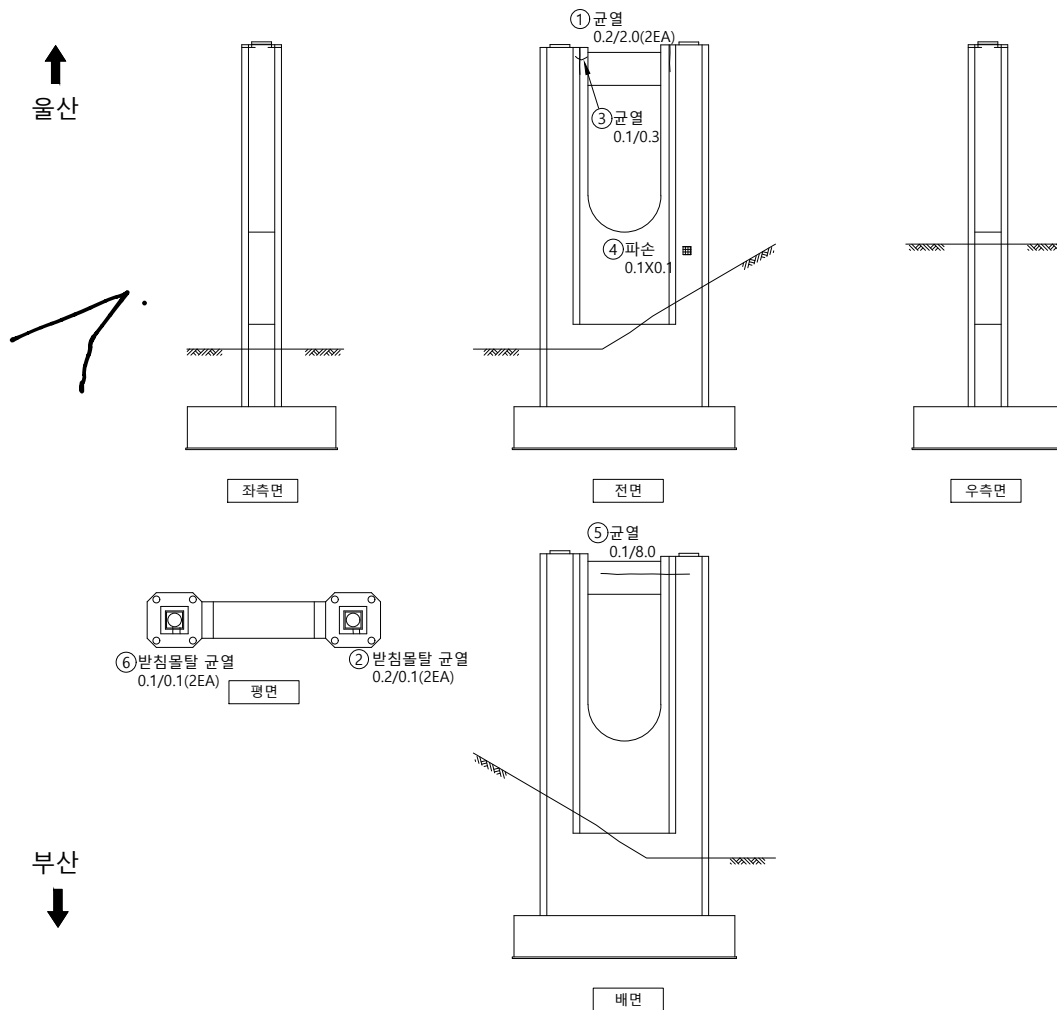
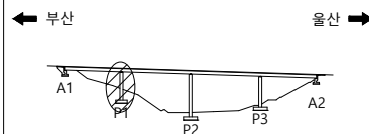

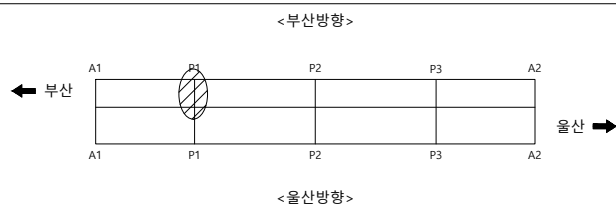
오현승

도면번호

017

I D : 부산JCT2교(부산) - 교각 P1

손상물량표

[illegible]

면		균열		균열백태		기타
		망상균열		백태		철근탐사
레		재료분리		부식		탄산화시험
		철근노출		파손		균열심도
		박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

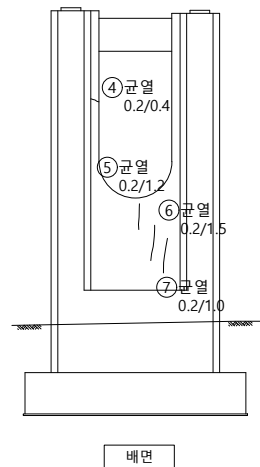

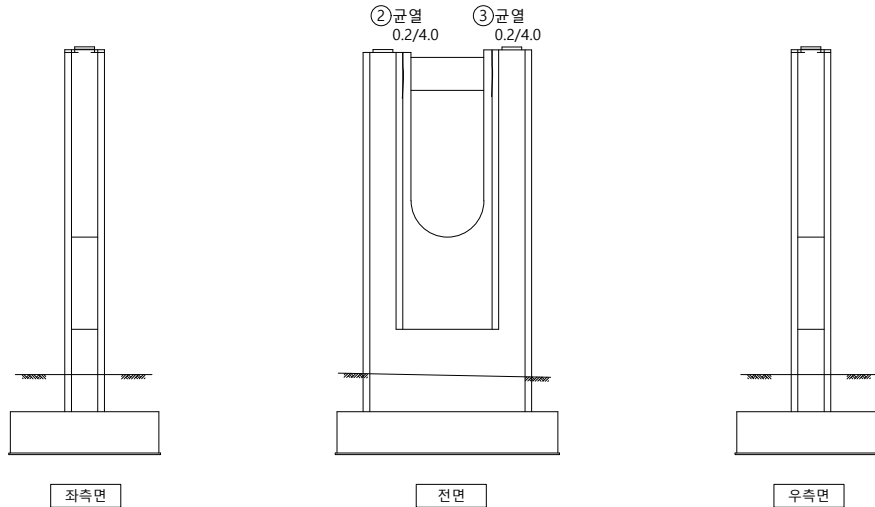
조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

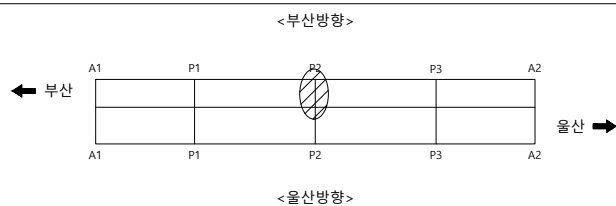
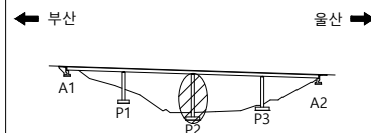
도 면 번 호 018

I D : 부산JCT2교(부산) - 교각 P2

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

공	하	공
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

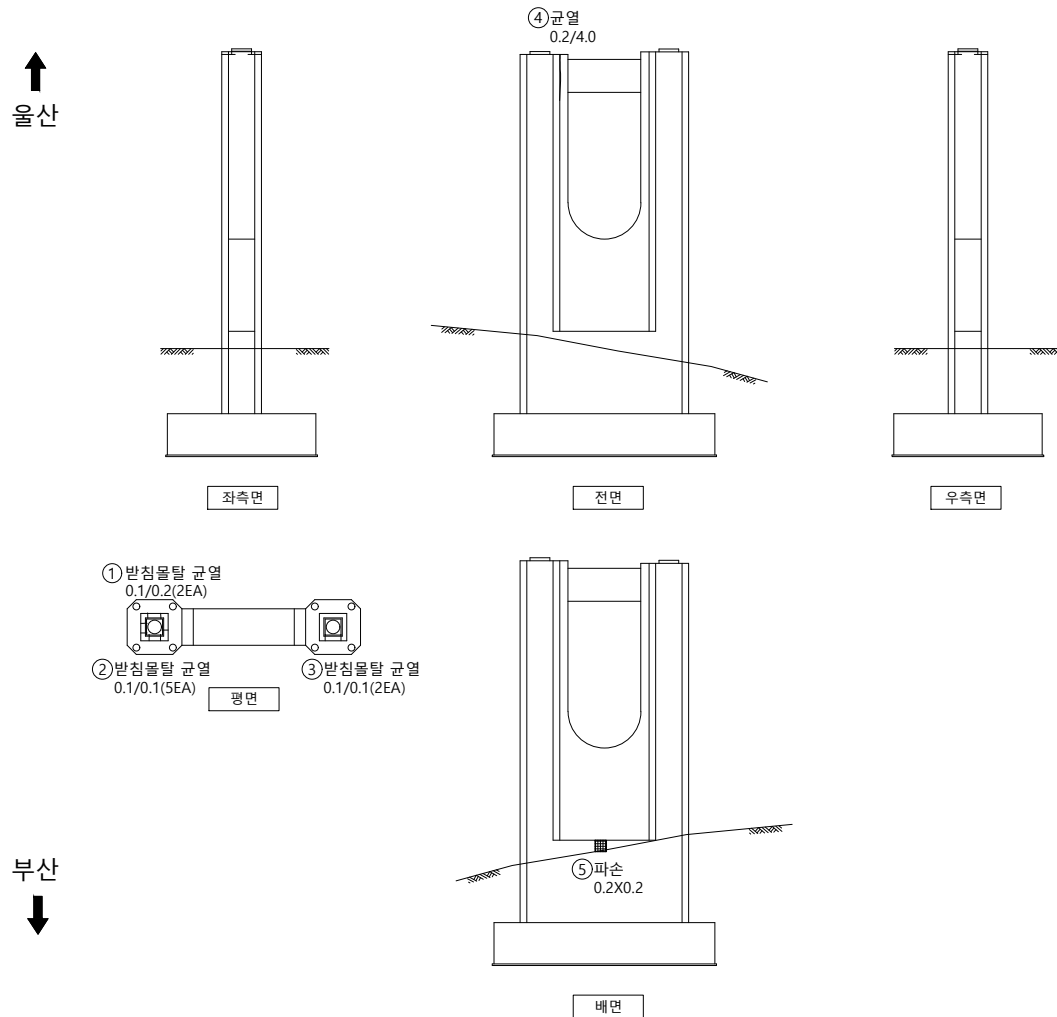
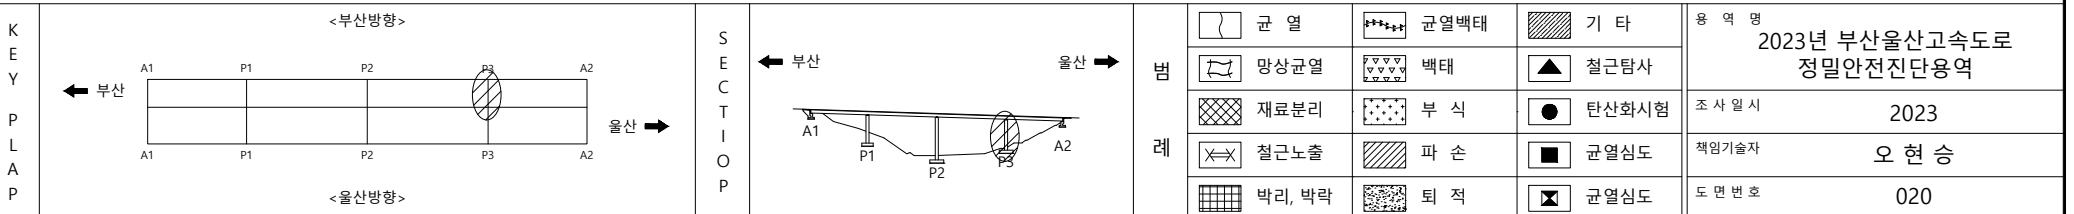
오현승

도면번호

019

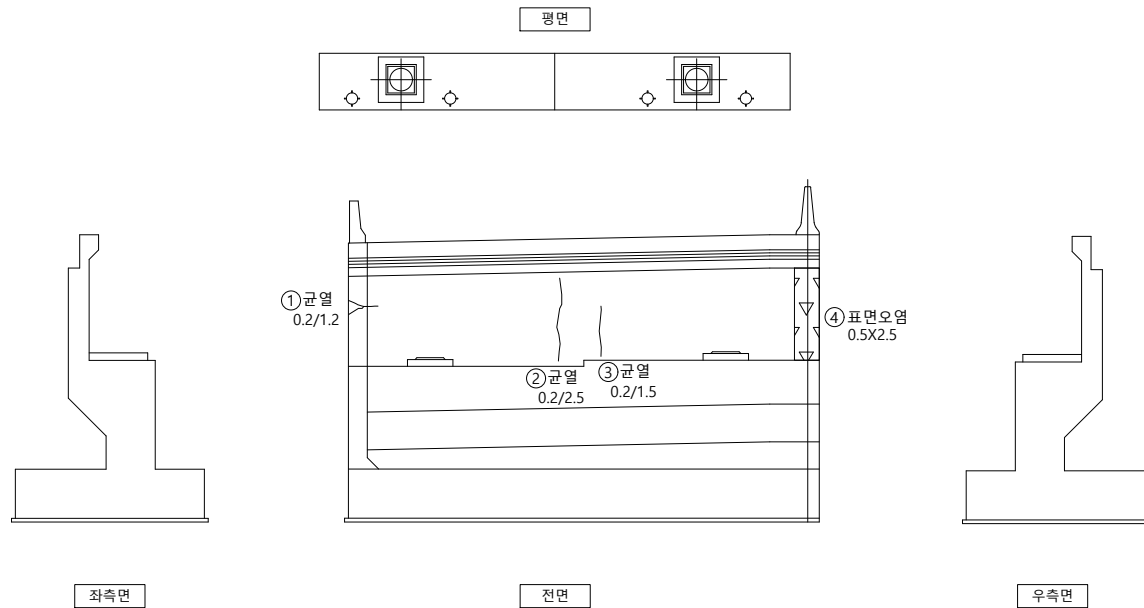
I D : 부산JCT2교(부산) - 교각 P3

손상물량표

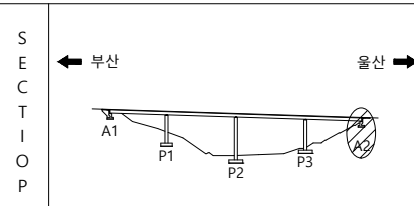
[illegible]

I D : 부산JCT2교(부산) - 교대 A2

↑
서울산영업소



손 상 물 량 표

[illegible]

범		균 열		균열백태		기 타
		망상균열		백태		철근탐사
		재료분리		부 식		탄상화시험
레		철근노출		파 손		균열심도
		바리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	021