

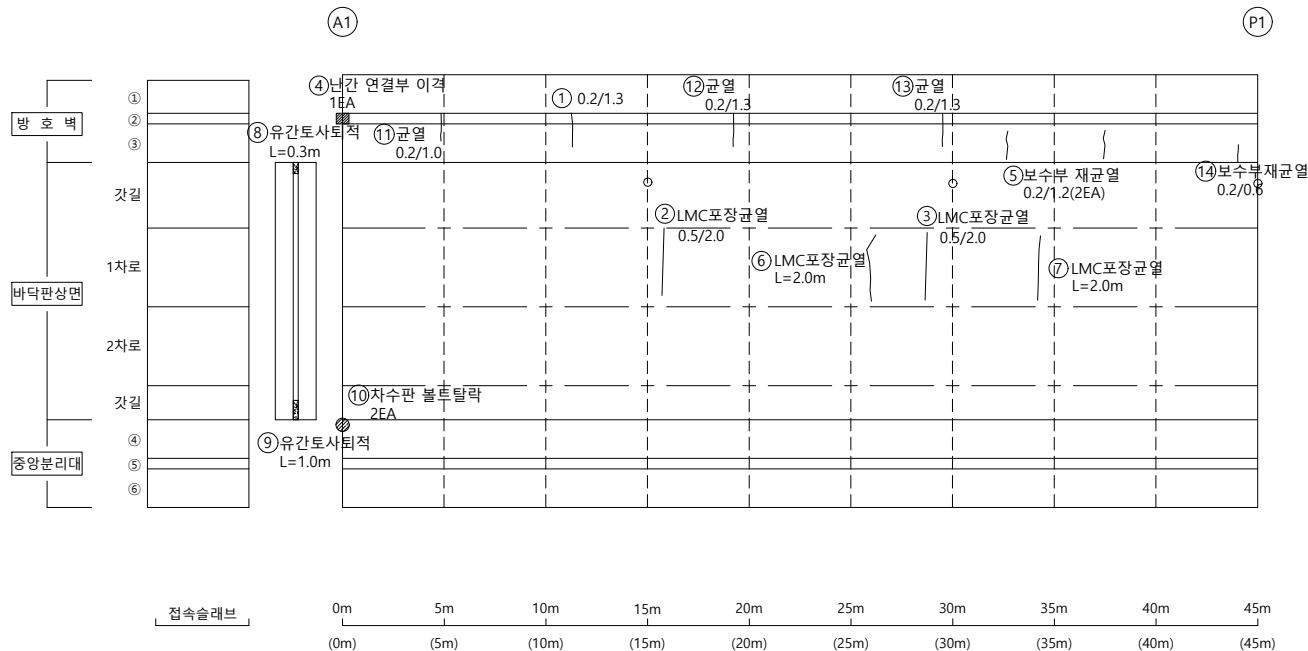
2. 외관조사망도

부산방향

I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판상면(S1)

← 부산

울산 ➡




손상물량표

[illegible]

K
E
Y

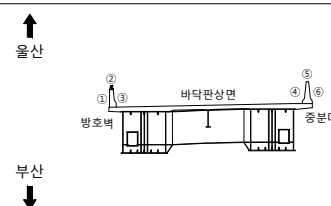P
L
A
P

S
E
C
T
I
O
N


2
6

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	001

I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판상면(S2)

← 부산

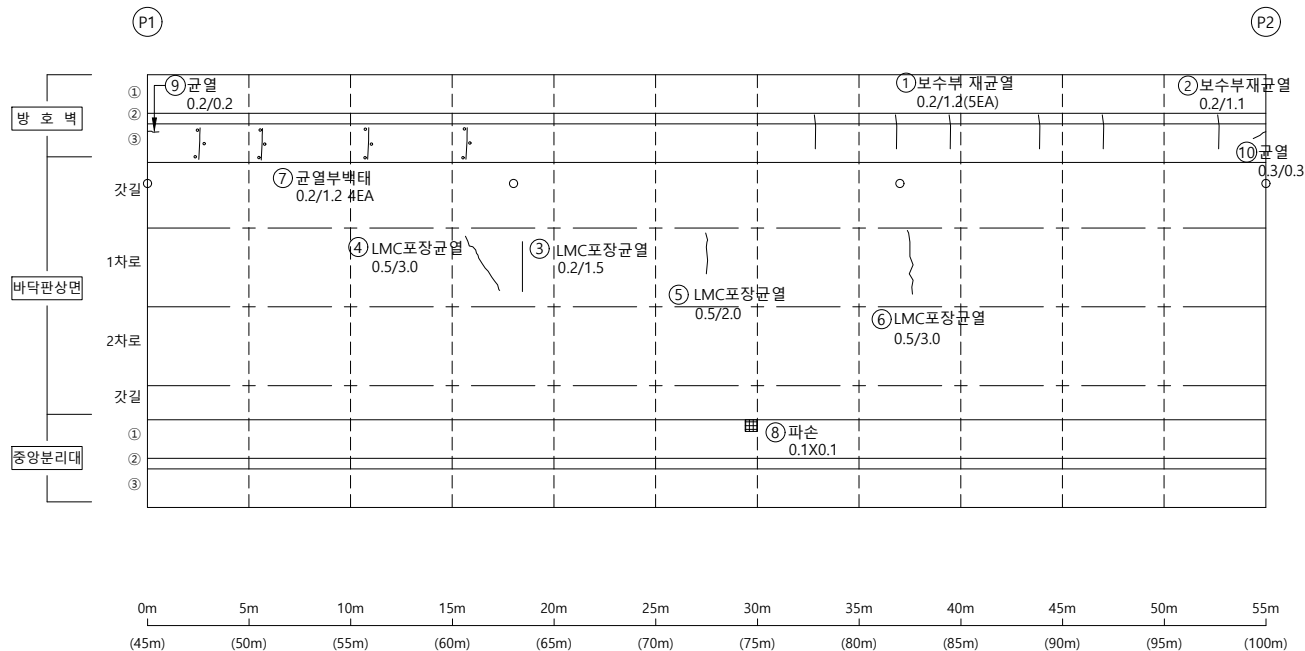울산 ➡



손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

<부산방향>

A1	P1	P2	P3	A2
A1	P1	P2	P3	A2

<울산방향>

SECTION

256


	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	002


I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판상면(S3)

← 부산

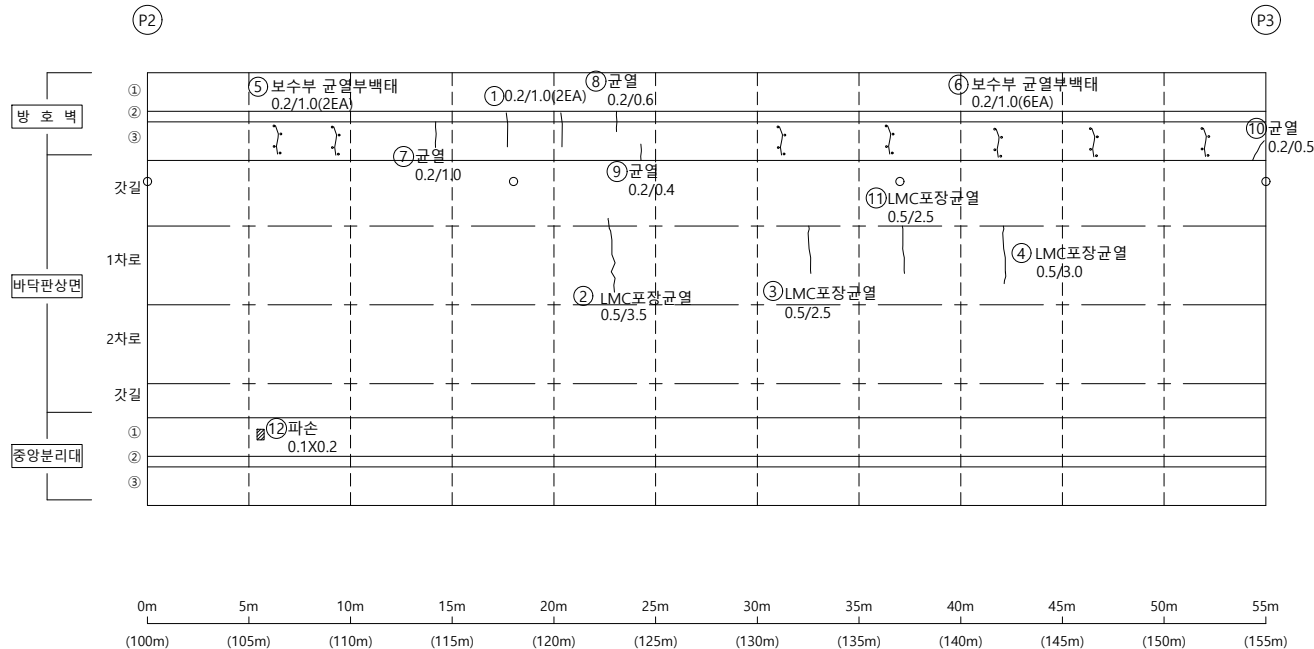울산 ➡



손상물량표

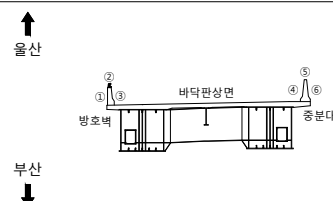[illegible]S
E
C
T
I
O
N

본
2:

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	바닥 박락		퇴 적		균열식도

[illegible]

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승

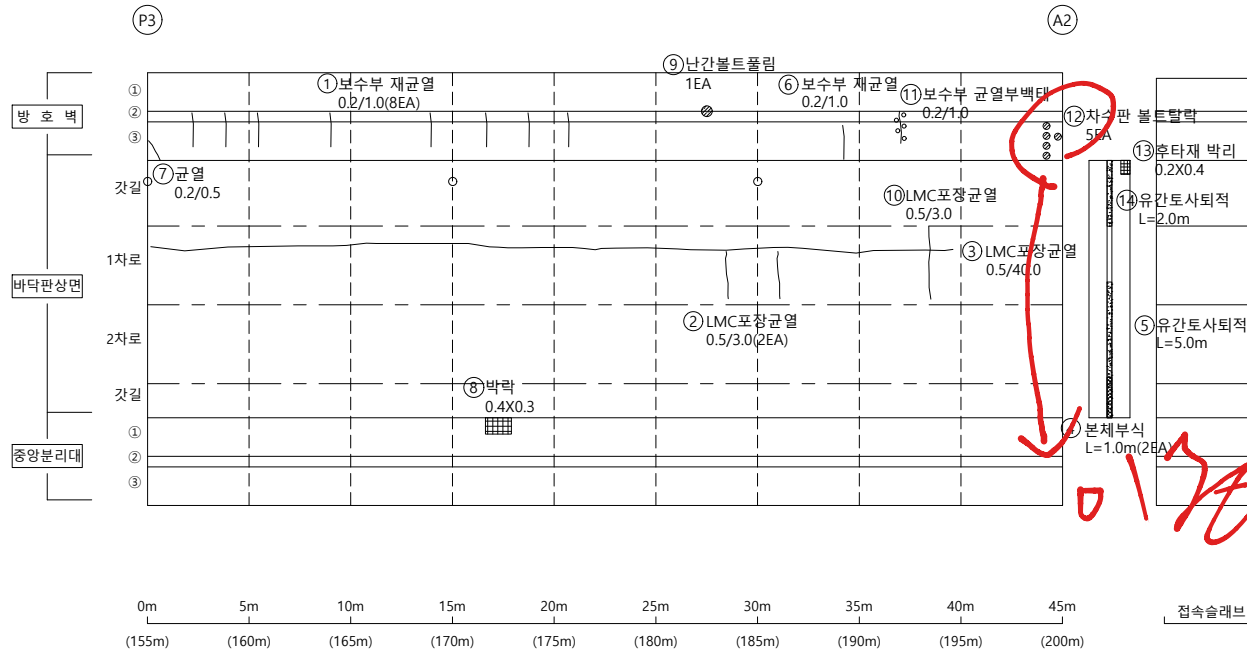
도면번호

003

I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판상면(S4)

← 부산

울산 →




손상물량표

번호	신/구	부재명	손상 내용	손상 규모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	구	방호벽	보수부재균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		8	8.00	m	변경
2	구	포장	LMC포장균열	0.5	3.0		2	6.00	m	
3	구	포장	LMC포장균열	0.5	40.0		1	40.00	m	
4	구	신축이음	본체부식		1.0		2	2.00	m	
5	구	신축이음	유간토사퇴적		5.0		1	5.00	m	
6	구	방호벽	보수부재균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
7	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m	
8	신	중분대	박락		0.4	0.3	1	0.12	m'	
9	신	방호벽	난간 볼트풀림				1	1.00	EA	
10	신	포장	LMC포장균열	0.5	3.0		1	3.00	m	
11	신	방호벽	보수부 균열부백태	0.2	1.0		1	1.00	m	
12	신	신축이음	차수판 볼트탈락				5	5.00	EA	
13	신	신축이음	후타재 박리		0.4	0.2	1	0.08	m'	
14	신	신축이음	유간토사퇴적		2.0		1	2.00	m	

KEY
PLAN
P



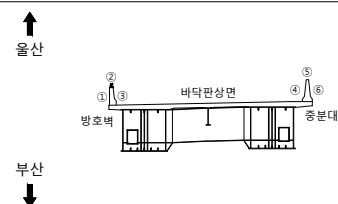SECTION
TOP



범
례


균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오현승
도면번호	004


I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판하면(S1)

← 부산

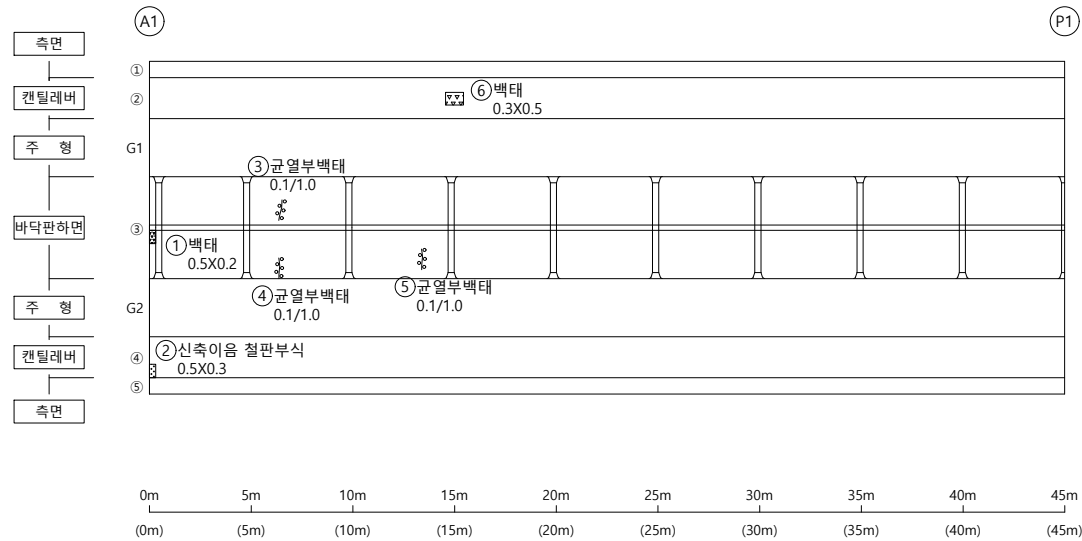울산 ➡



손 상 물 량 표

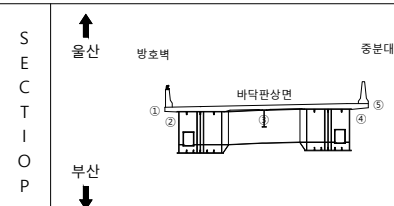[illegible]


범		군 열		군열백태		기 타
		망상균열		백태		철근탐사
례		재료분리		부 식		탄산화시험
		철근노출		파 손		균열심도
		바리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	005

I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판하면(S2)

← 부산

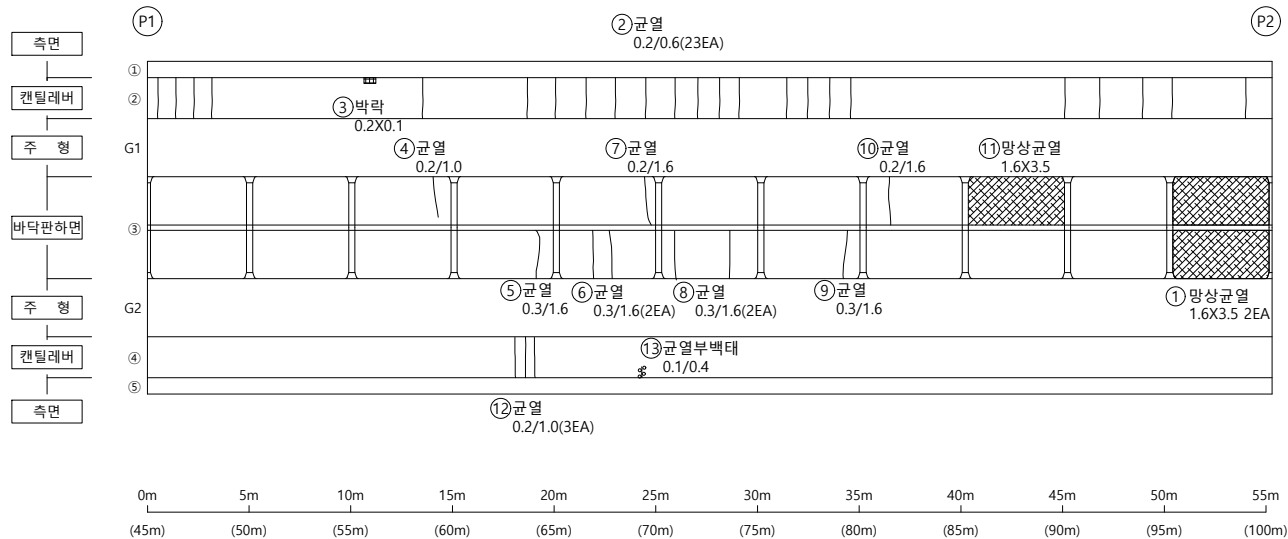
울산 ➡



손상물량표

[illegible]

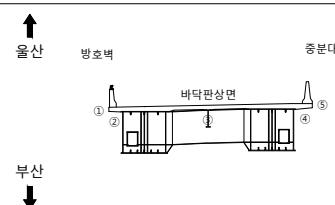KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

남	2
---	---

	균열		균열배태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조	사	일	시
---	---	---	---

2023

책임기술자

오현승

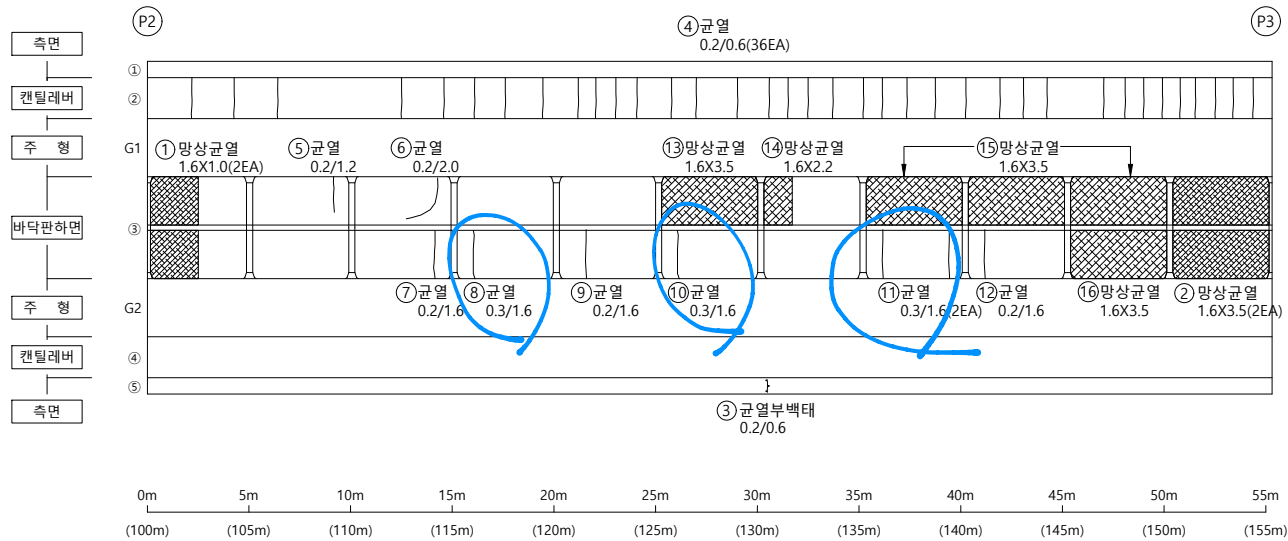
도면번호

006

I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판하면(S3)

← 부산

울산 ➡




손 상 물 량 표

KEY PLAP



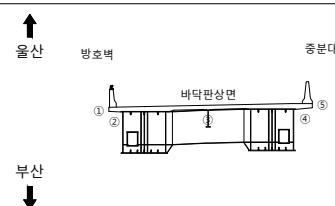SECTION



보	2
---	---

	균열		균열배태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승

도면번호

007


I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판하면(S4)

손상물량표

번호	신/구	부재명	손상내용	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	구	캔틸레버	보수부 박락		0.2	0.4	1	0.08	m ²	
2	구	캔틸레버	균열부백태	0.1	0.4		1	0.40	m	
3	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		31	18.60	m	
4	신	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m	
5	신	바닥판	백태		0.2	0.1	1	0.02	m ²	
6	신	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	2.00	m	
7	신	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
8	신	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2	4.00	m	
9	신	바닥판	균열(0.3mm이상)	0.3	1.6		1	1.60	m	
10	신	바닥판	망상균열		2.0	3.6	1	7.20	m ²	

← 부산

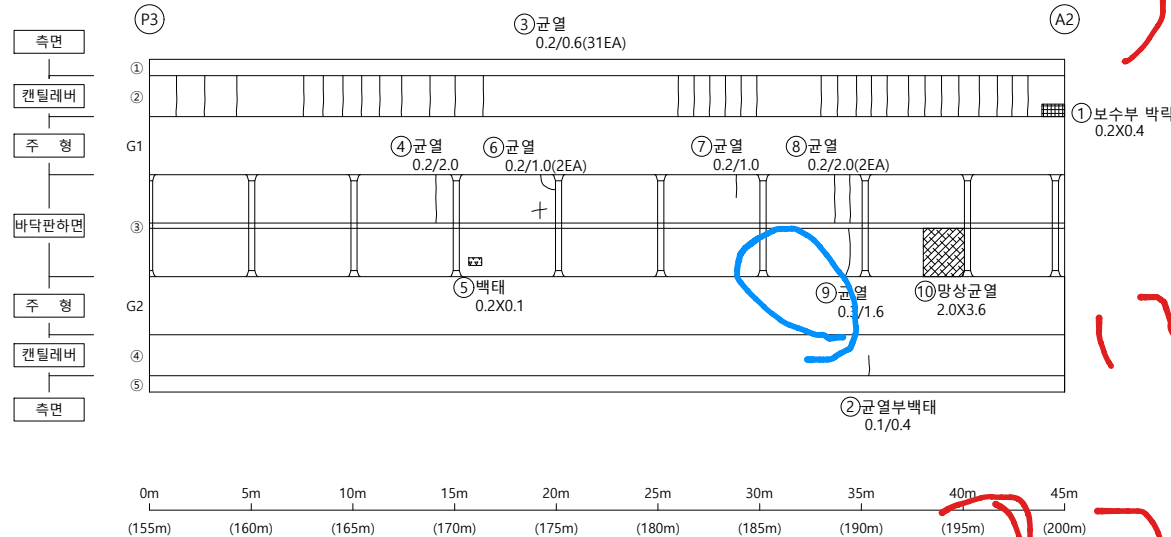
울산 →



KEY
PLAN
P



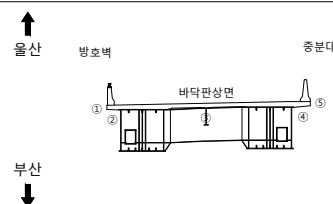SECTION



범
례


균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오현승
도면번호	008

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX내부(S1)

← 부산

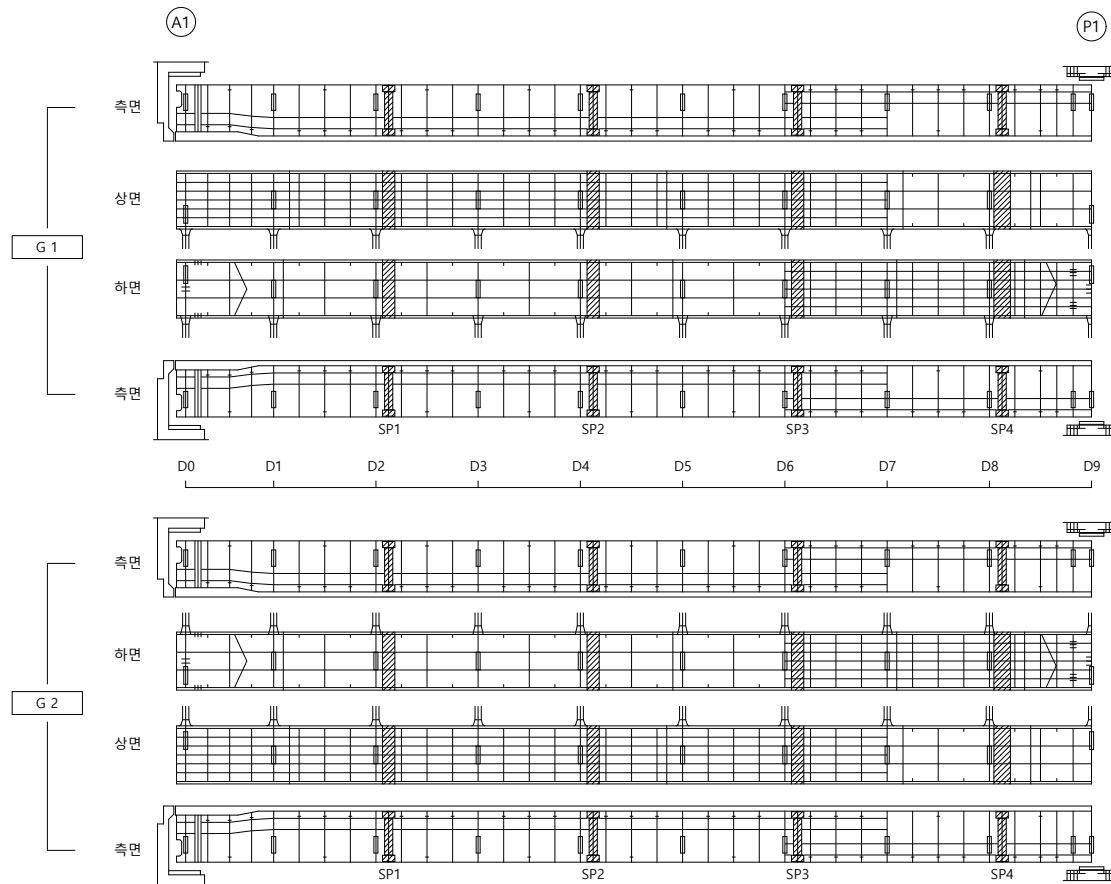
울산 ➡



손 상 물 량 표

[illegible]

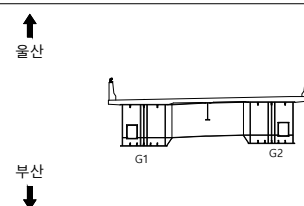KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승

도면번호

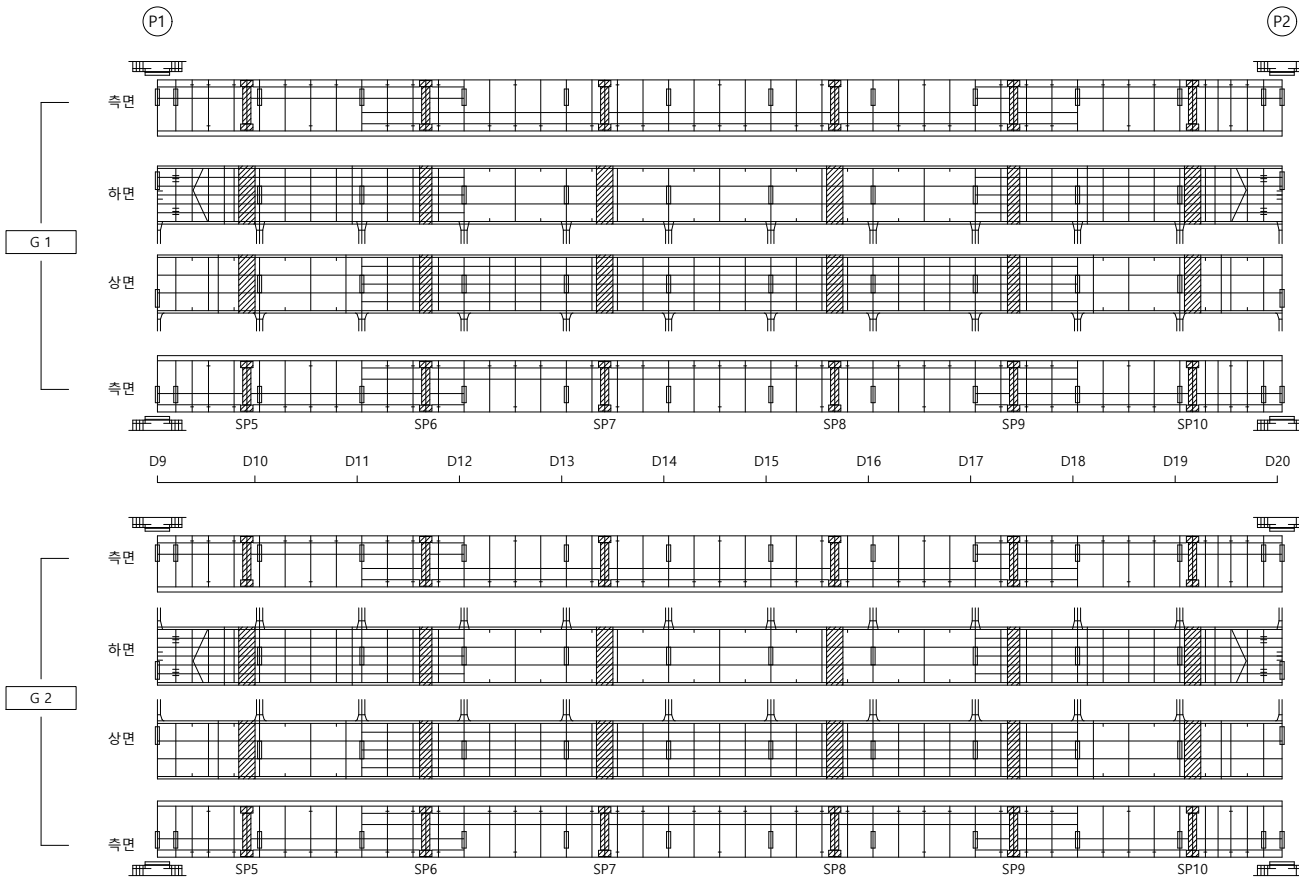
009

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX내부(S2)


손상물량표

← 부산

울산 ➡



KEY PLAP

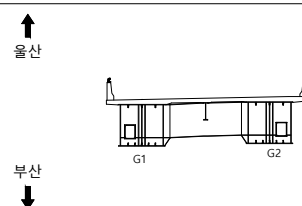S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승

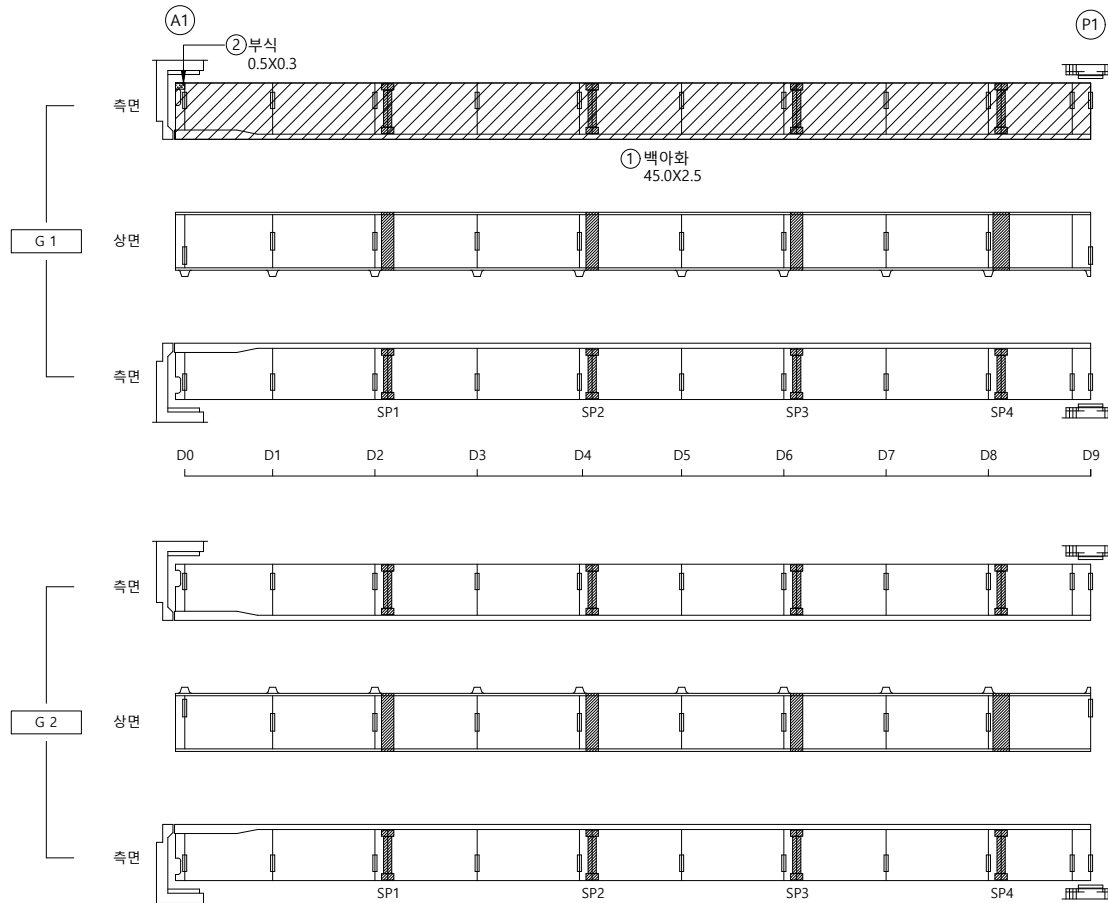
도면번호

010

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX외부(S1)


← 부산

울산 ➡



손 상 물 량 표

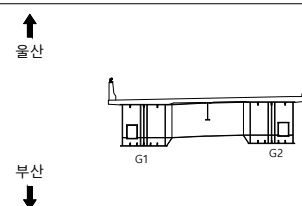KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승

도면번호

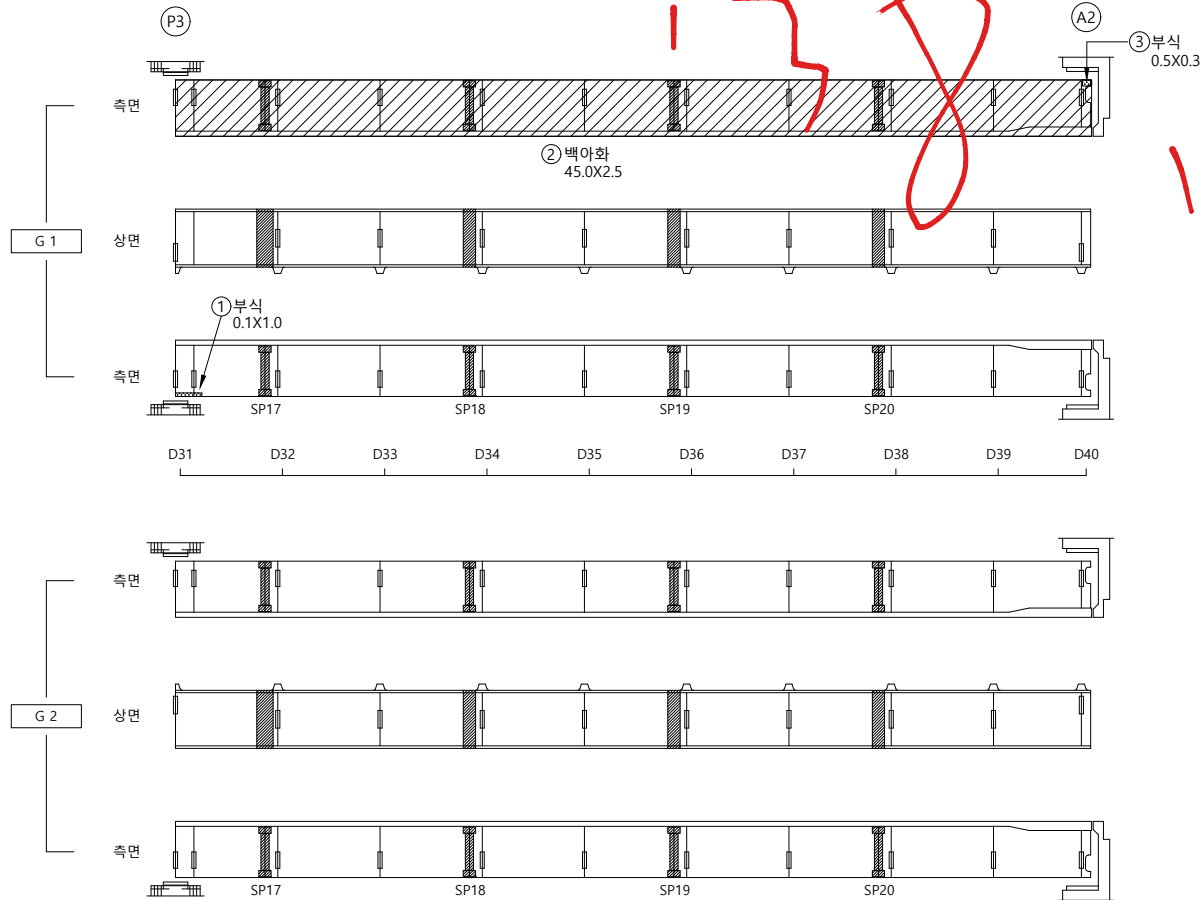
013

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX외부(S4)

손상물량표

← 부산


울산 ➡

[illegible]

KEY PLAP

SECTION

울산
↑
부산
↓



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

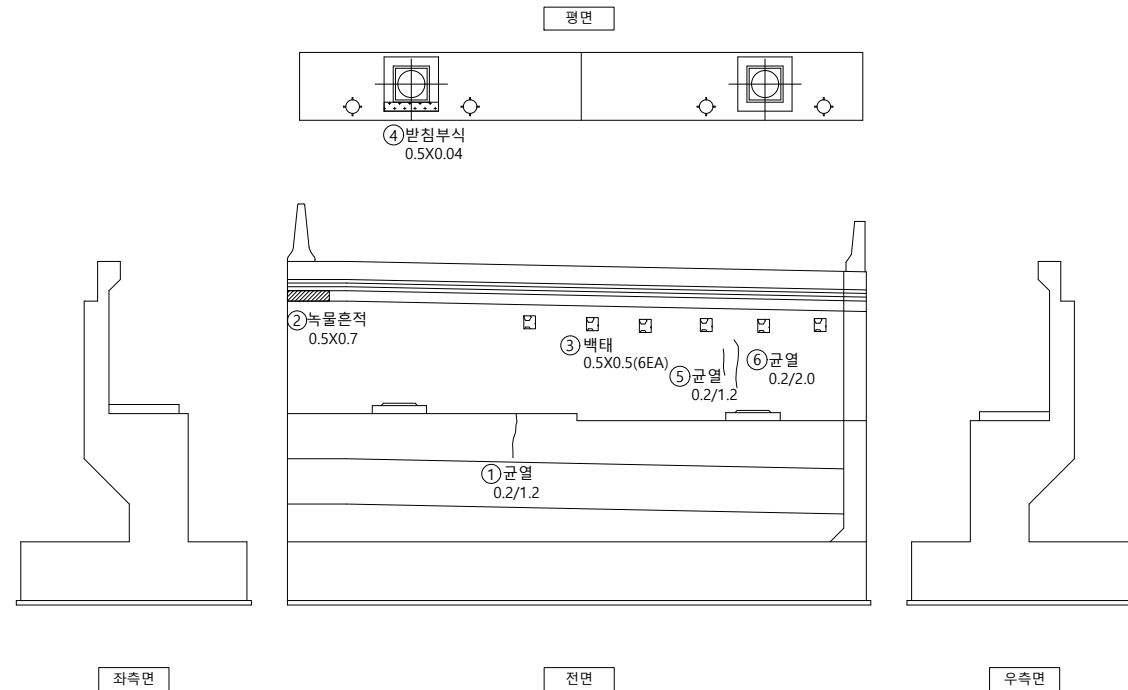
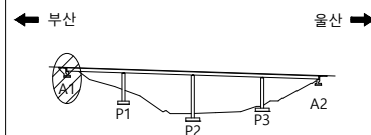


오현승

도면번호

016

I D: 부산JCT2교(부산) - 교대 A1

손상물량표

[illegible]

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역





조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 017

I D : 부산JCT2교(부산) - 교각 P1

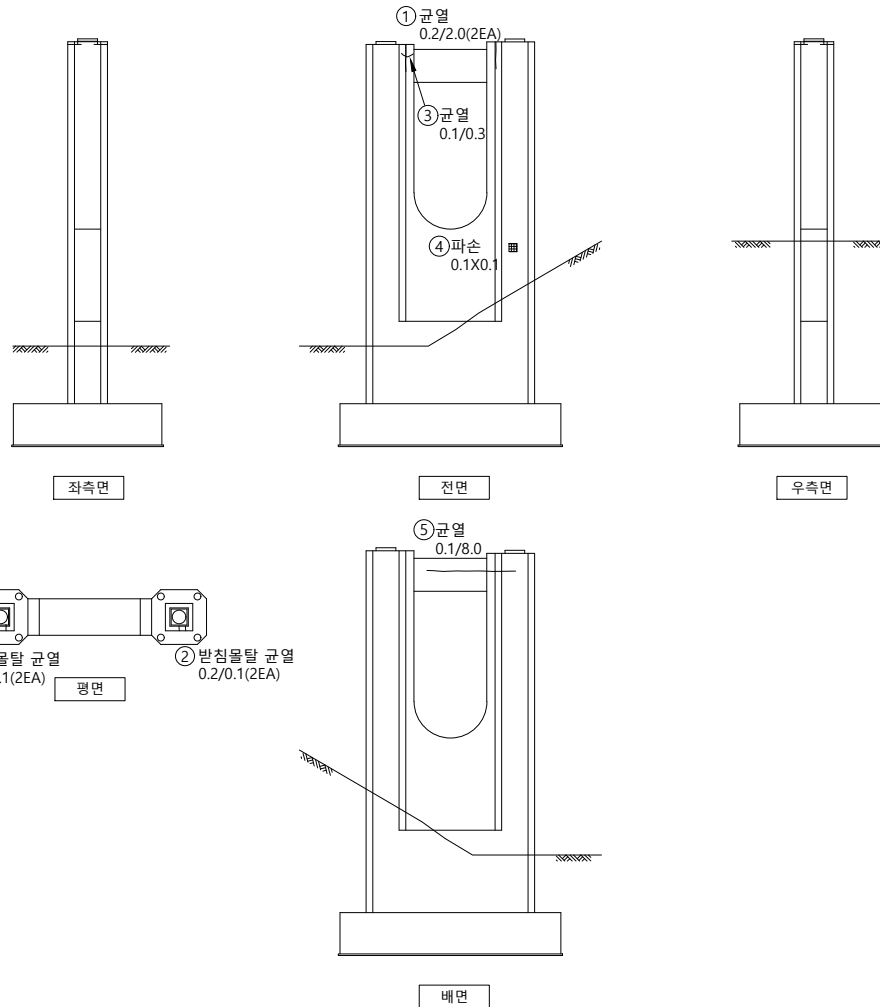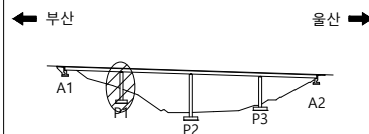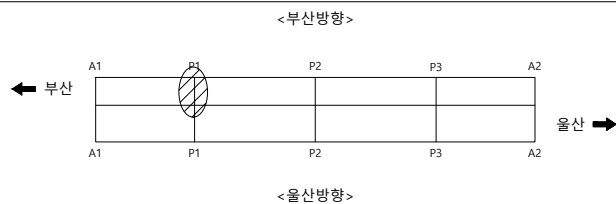손상물량표

[illegible]

범		균 열		균열백태		기 타
		망상균열		백태		철근탐사
례		재료분리		부 식		탄산화시험
		철근노출		파 손		균열심도
		박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역


조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------


도 면 번 호 018

I D : 부산JCT2교(부산) - 교대 A2

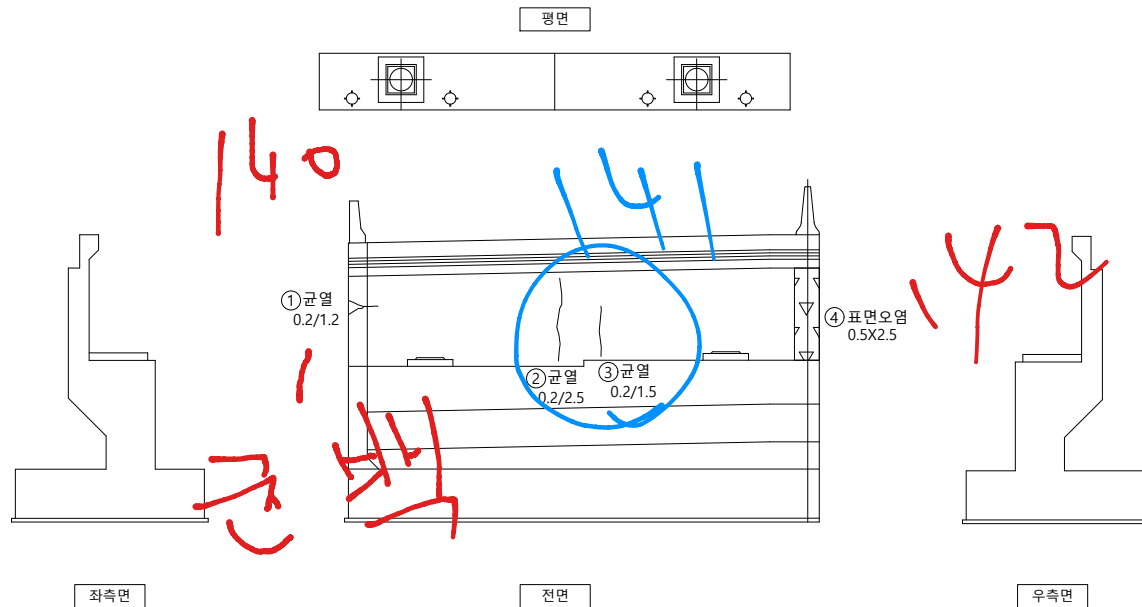↑
서울산영업소



손 상 물 량 표

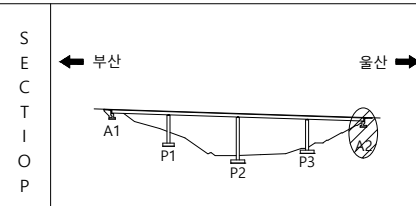[illegible]

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	021

