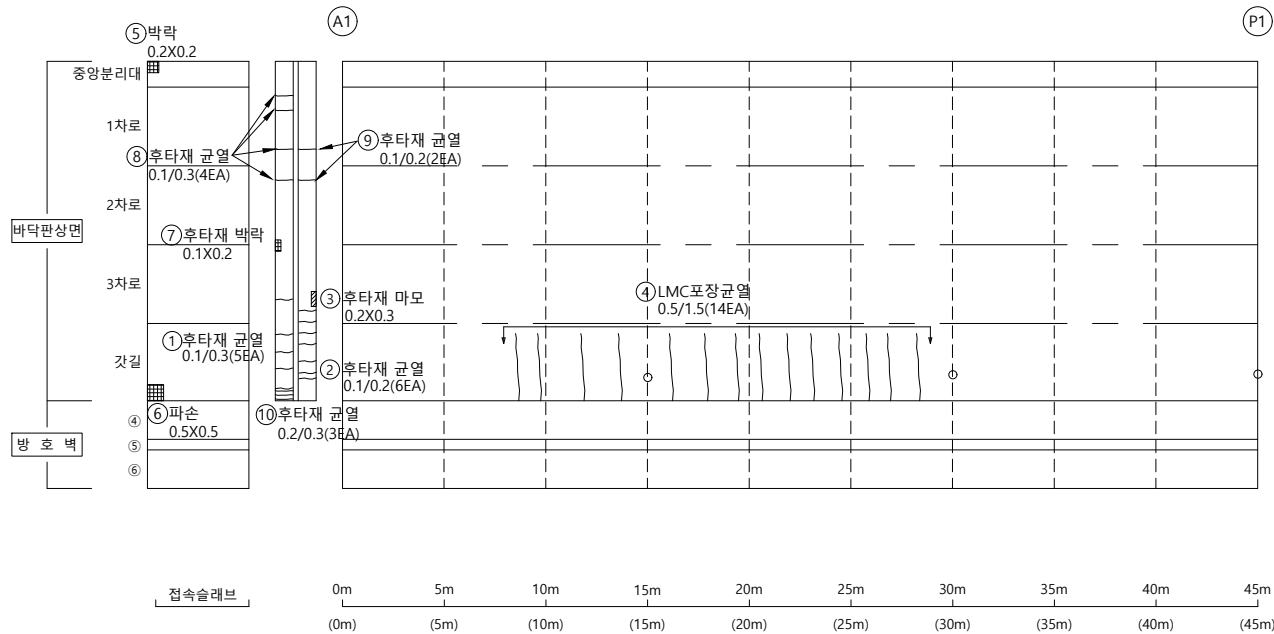

울산방향

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판상면(S1)

← 부산

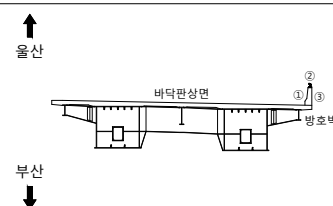
울산 ➡



손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례

용역명
2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 001


I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판상면(S2)

← 부산

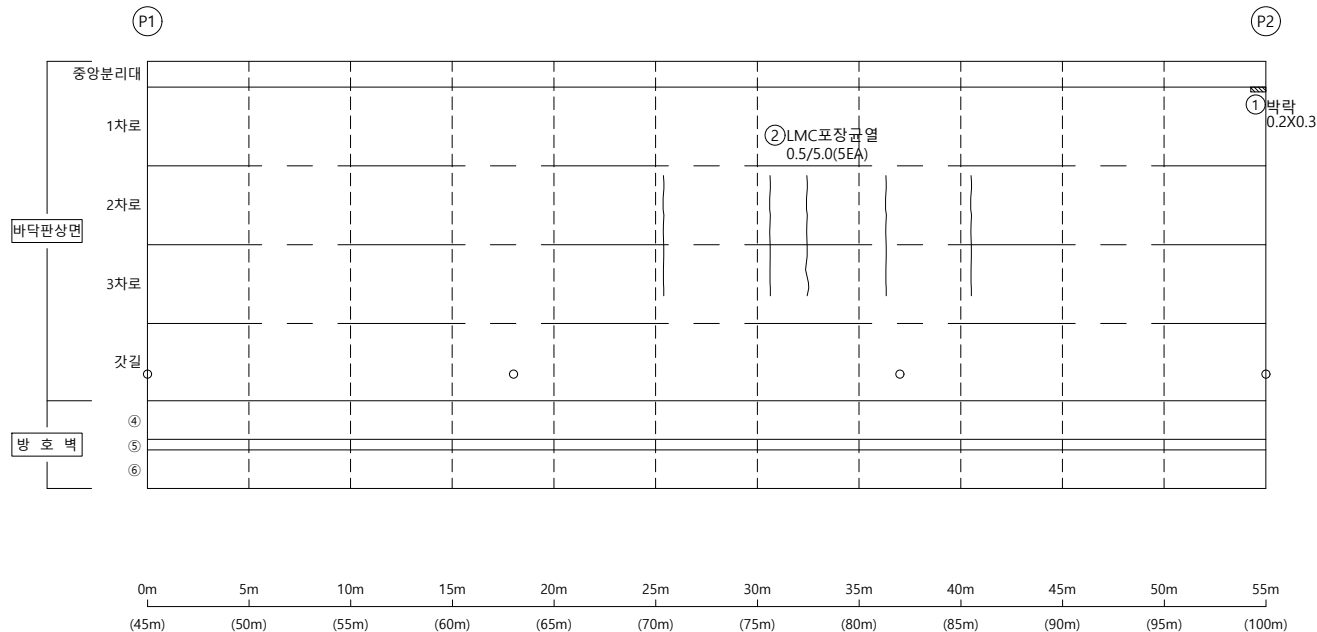울산 ➡



손 상 물 량 표

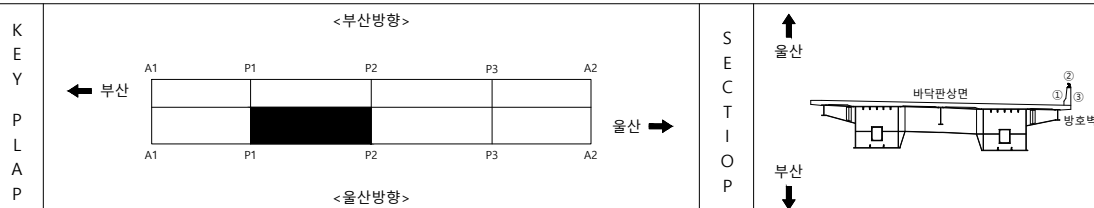
[illegible]

범		균 열		균열백태		기 타	용 역 명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
		망상균열		백태		철근탐사	
레		재료분리		부 식		탄산화시험	조 사 일 시 2023
		철근노출		파 손		균열심도	책임기술자 오 현 승
		박리, 박락		퇴 적		균열심도	도 면 번 호 002

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판상면(S3)

← 부산

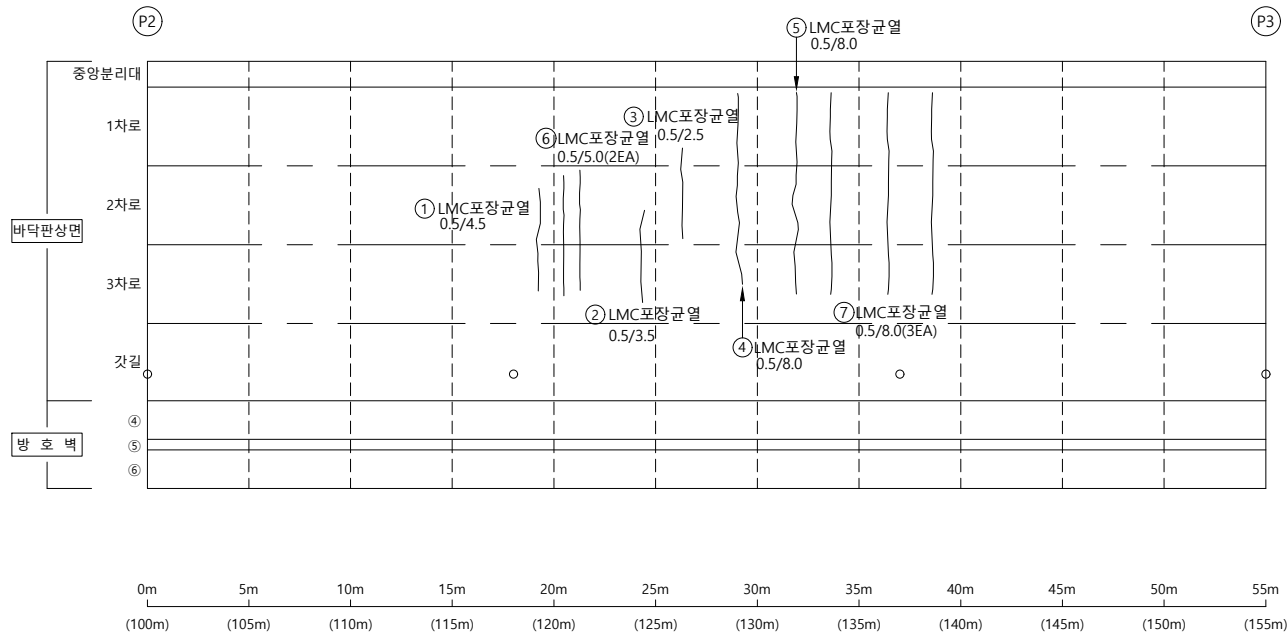울산 ➡




손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP


← 부산

<부산방향>



<울산방향>

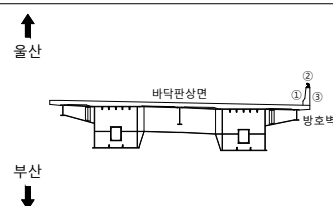울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N

범례

08	09	07
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승

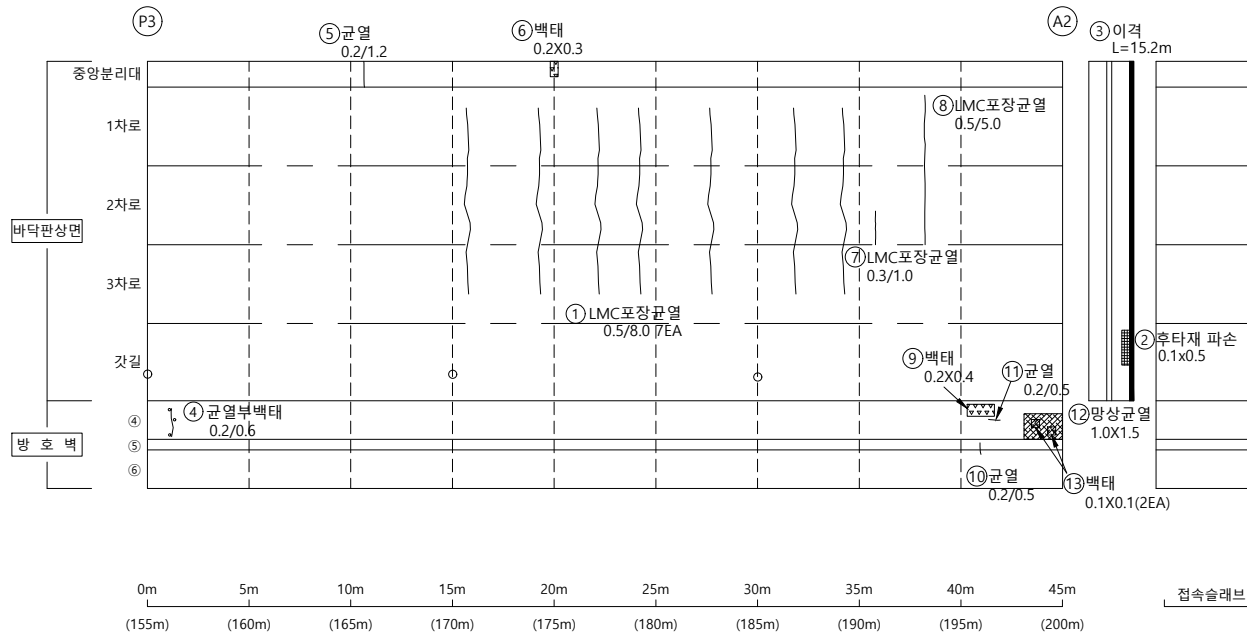
도면번호

003

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판상면(S4)

← 부산

울산 ➡



손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례


	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	004

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판하면(S1)

← 부산

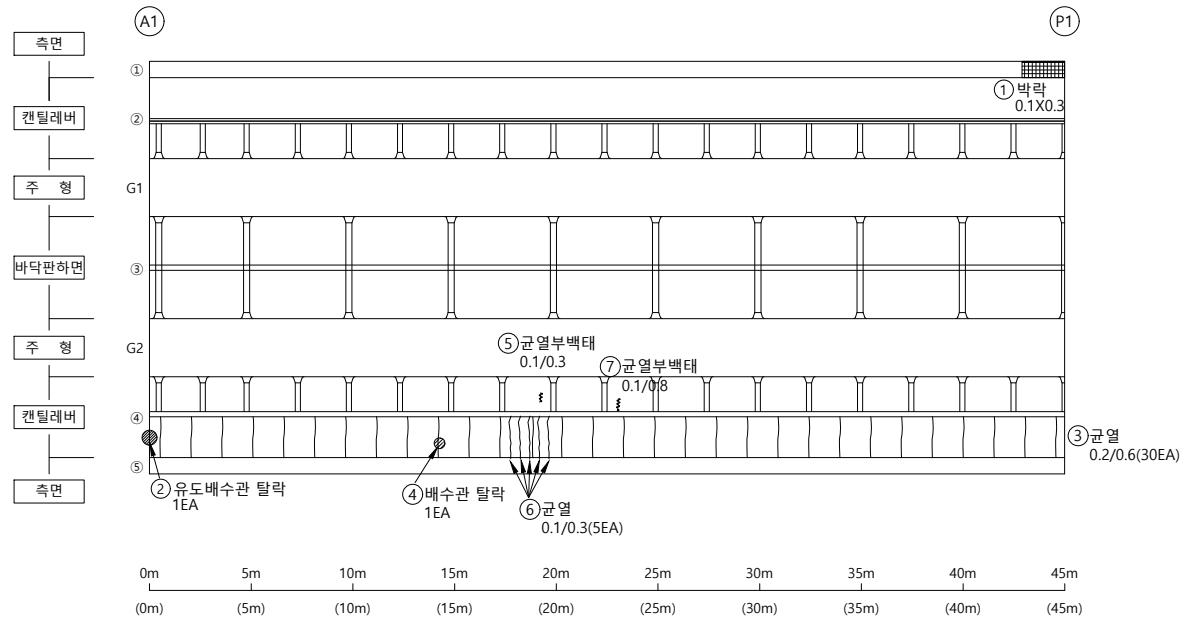
울산 ➡



손 상 물 량 표

[illegible]

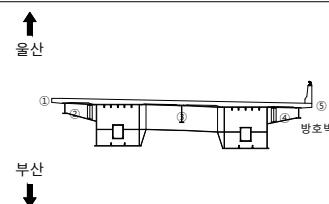KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
P

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승

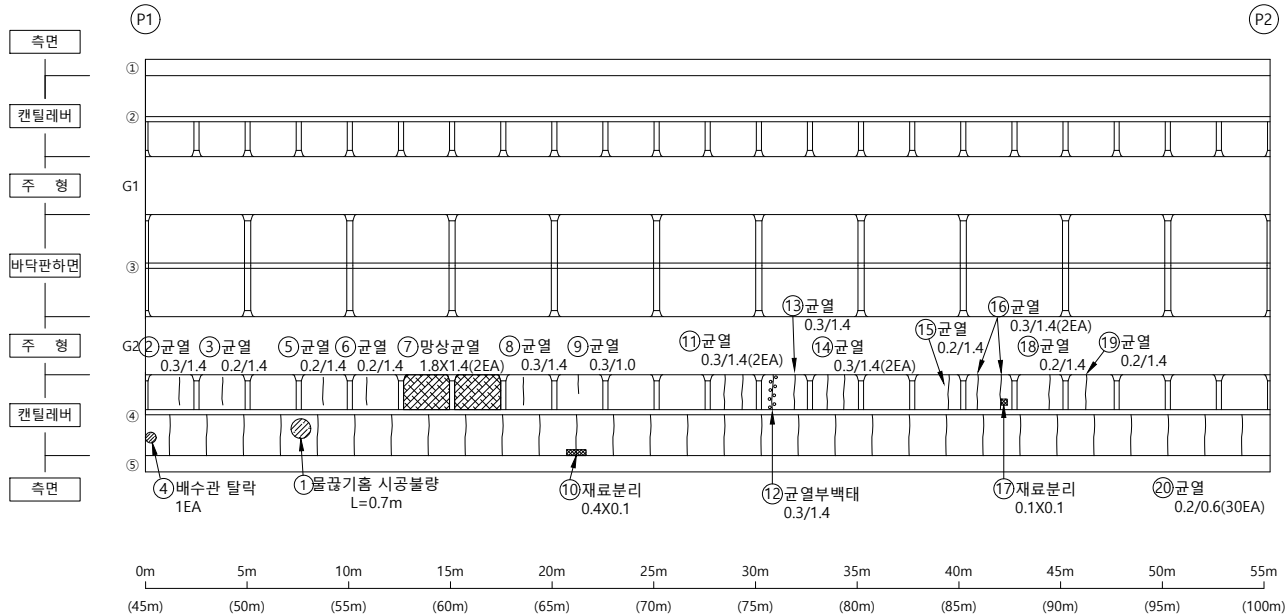
도면번호

005

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판하면(S2)

← 부산


울산 →




손 상 물 량 표

번호	신/구	부재명	손 상 내 용	손 상 규 모					비 고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개 소	물 량	
1	구	캔틸레버	물고기집 시공불량		0.7		1	0.70	m
2	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.4		1	1.40	m
3	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
4	신	배수시설	배수관 탈락				1	1.00	EA
5	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
6	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
7	신	캔틸레버	망상균열		1.8	1.4	2	5.04	m²
8	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.4		1	1.40	m
9	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m
10	신	캔틸레버	재료분리		0.4	0.1	1	0.04	m²
11	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.4		2	2.80	m
12	신	캔틸레버	균열부백태	0.3	1.4		1	1.40	m
13	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.4		1	1.40	m
14	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.4		2	2.80	m
15	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
16	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.4		2	2.80	m
17	신	캔틸레버	재료분리		0.1	0.1	1	0.01	m²
18	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
19	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
20	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		30	18.00	m

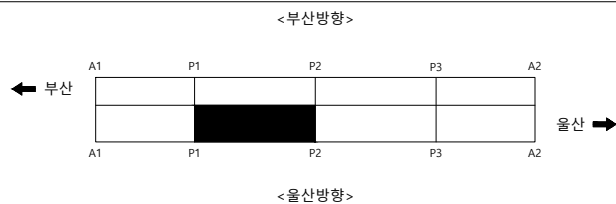K
E
Y
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P

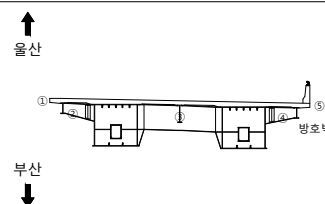

범
례


균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조 사 일 시	2023
책임기술자	오 현 승
도 면 번 호	006


I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판하면(S3)

← 부산

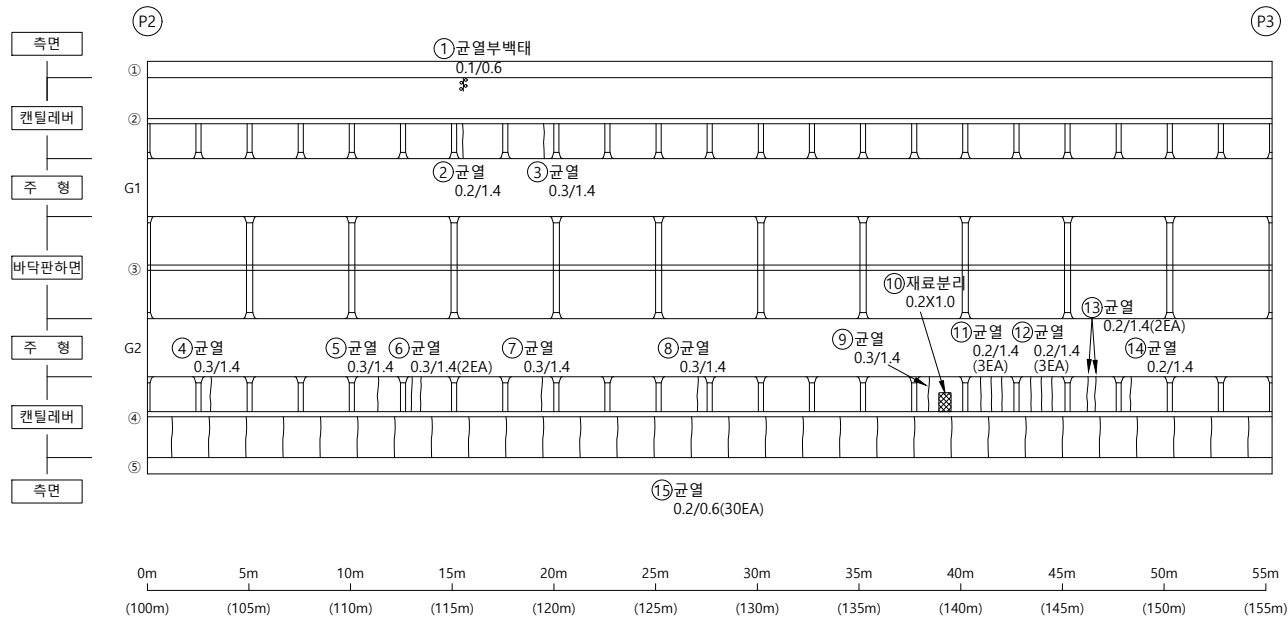울산 ➡



손상물량표

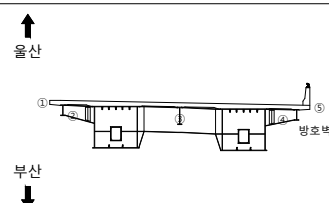[illegible]S
E
C
T
I
O
P범
려

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

		8
--	--	---

명
2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

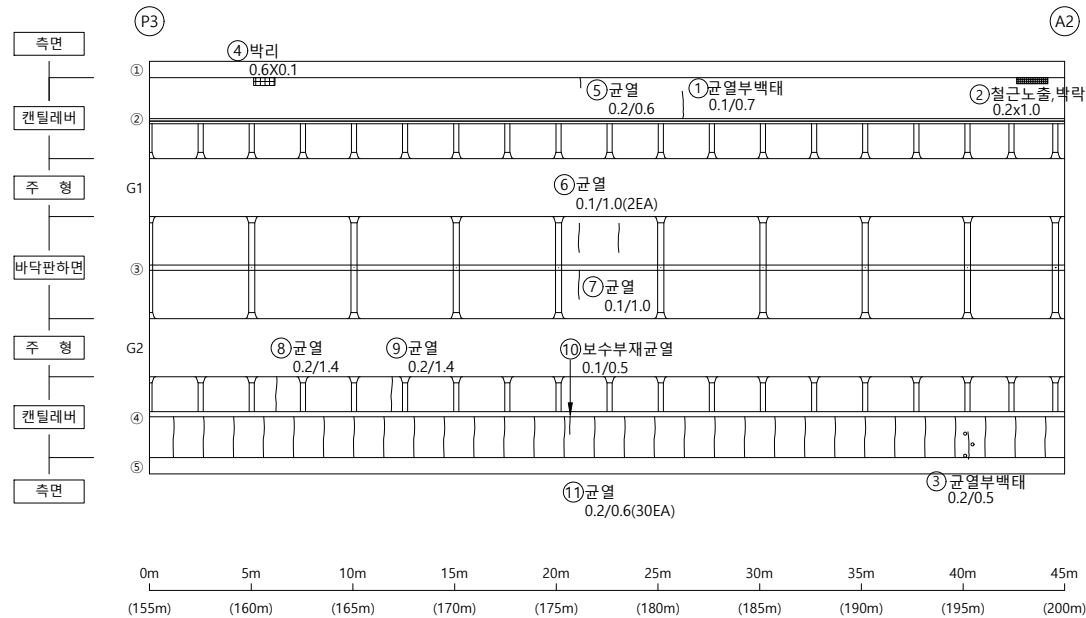
도면번호

007

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판하면(S4)

← 부산

울산 ➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



SECTION I

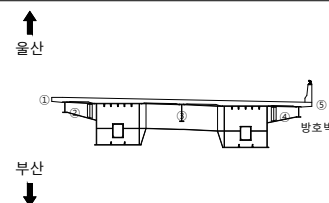

265

	균열		균열배태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 008

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX내부(S1)

← 부산

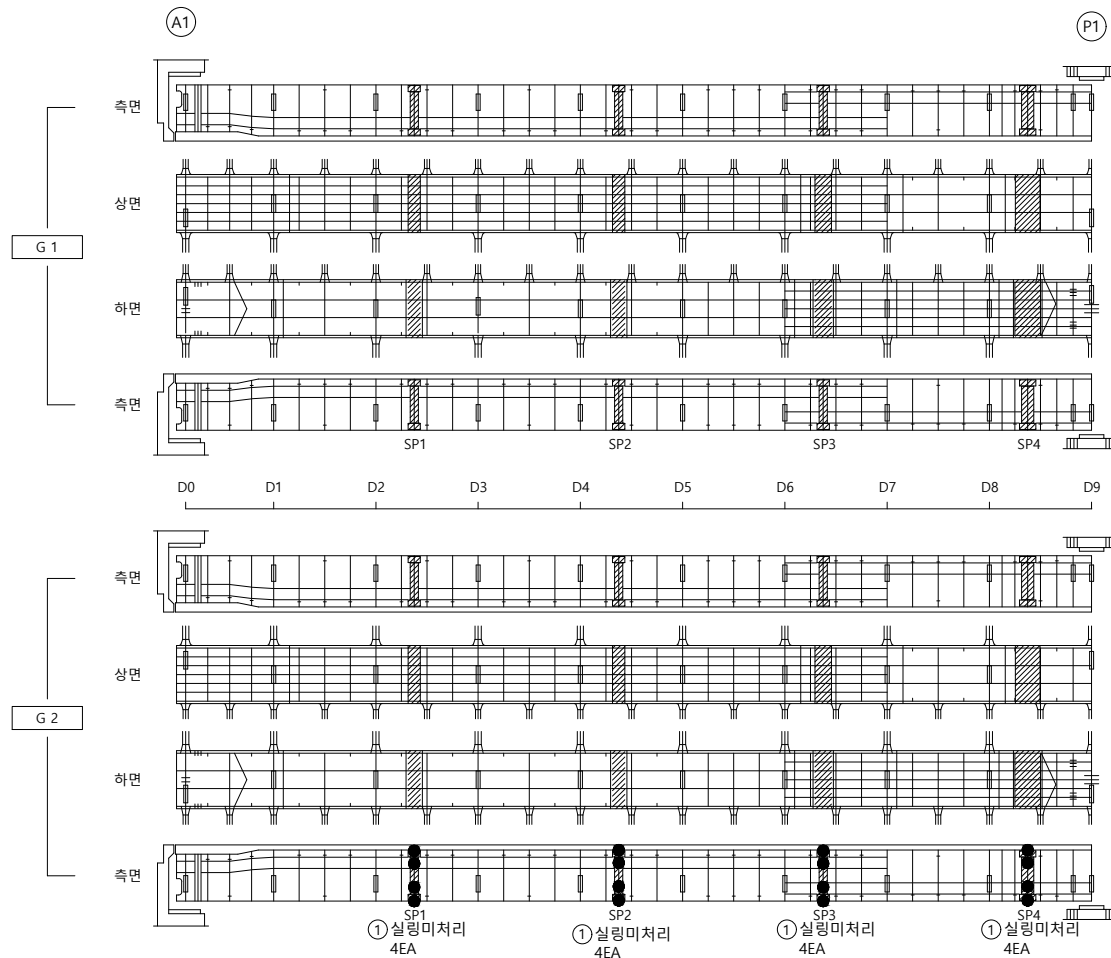울산 ➡




손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP



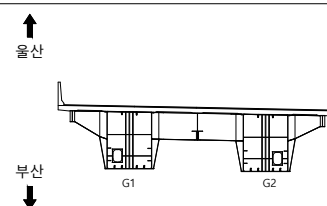S E C T I O N



목 록

	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조	사	일	시
---	---	---	---

2023

책임기술자	
-------	--

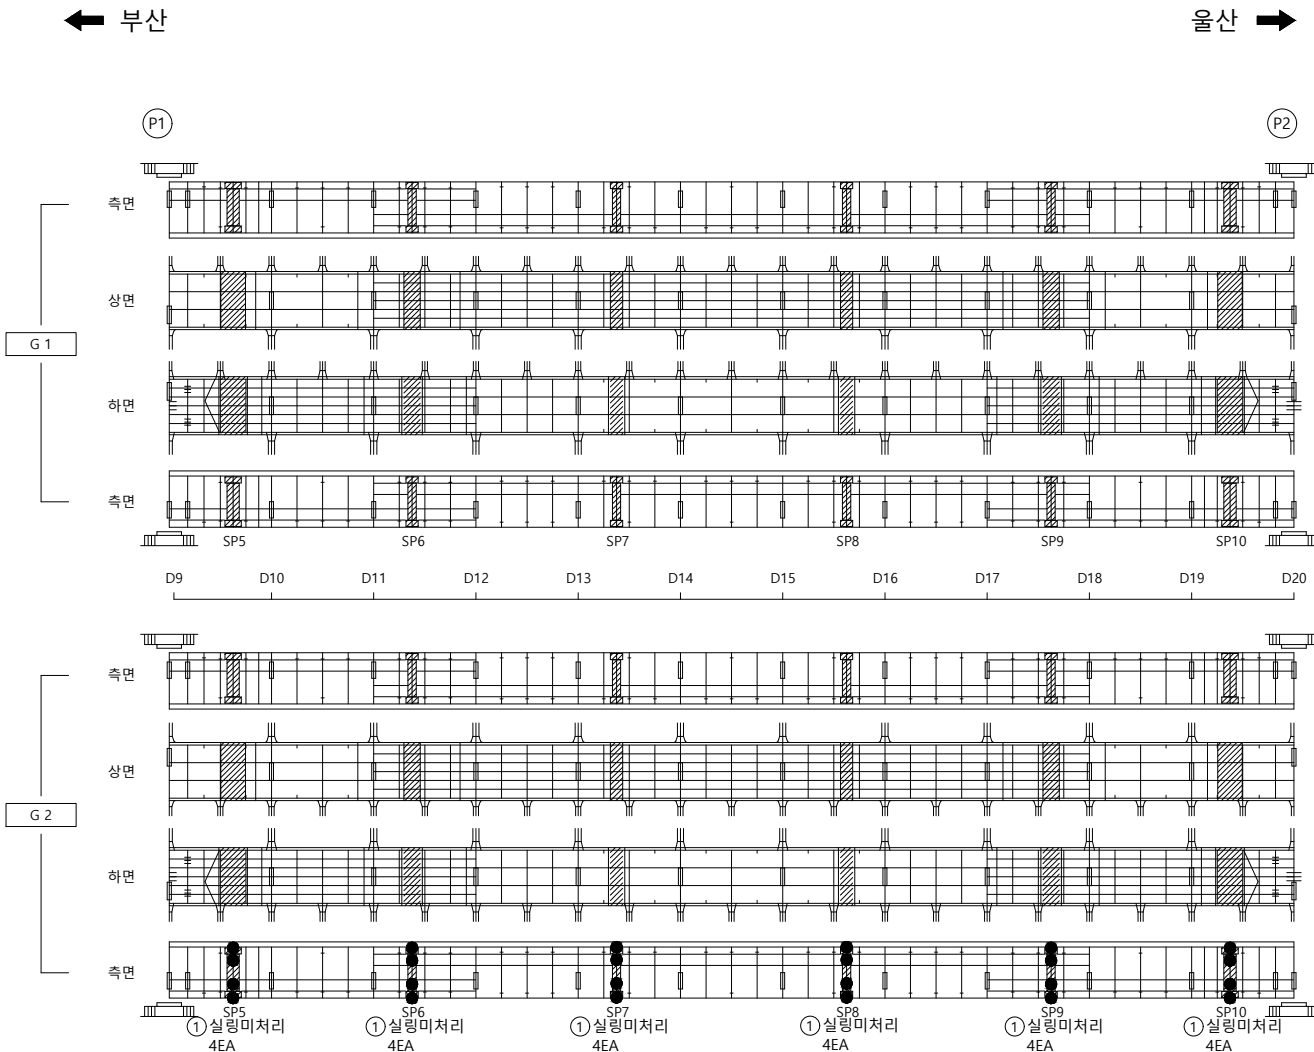
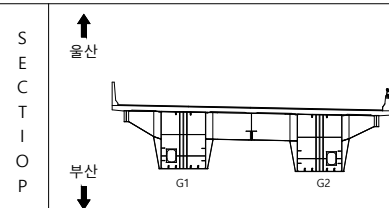
오현승

도면번호

009

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX내부(S2)

손상물량표

[illegible]

범		군 열		군열백태		기 타
		망상군열		백태		철근탐사
례		재료분리		부 식		탄산화시험
		철근노출		파 손		균열심도
		박리, 박락		퇴 적		균열심도


용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	010

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX내부(S3)



손 상 물 량 표

← 부산

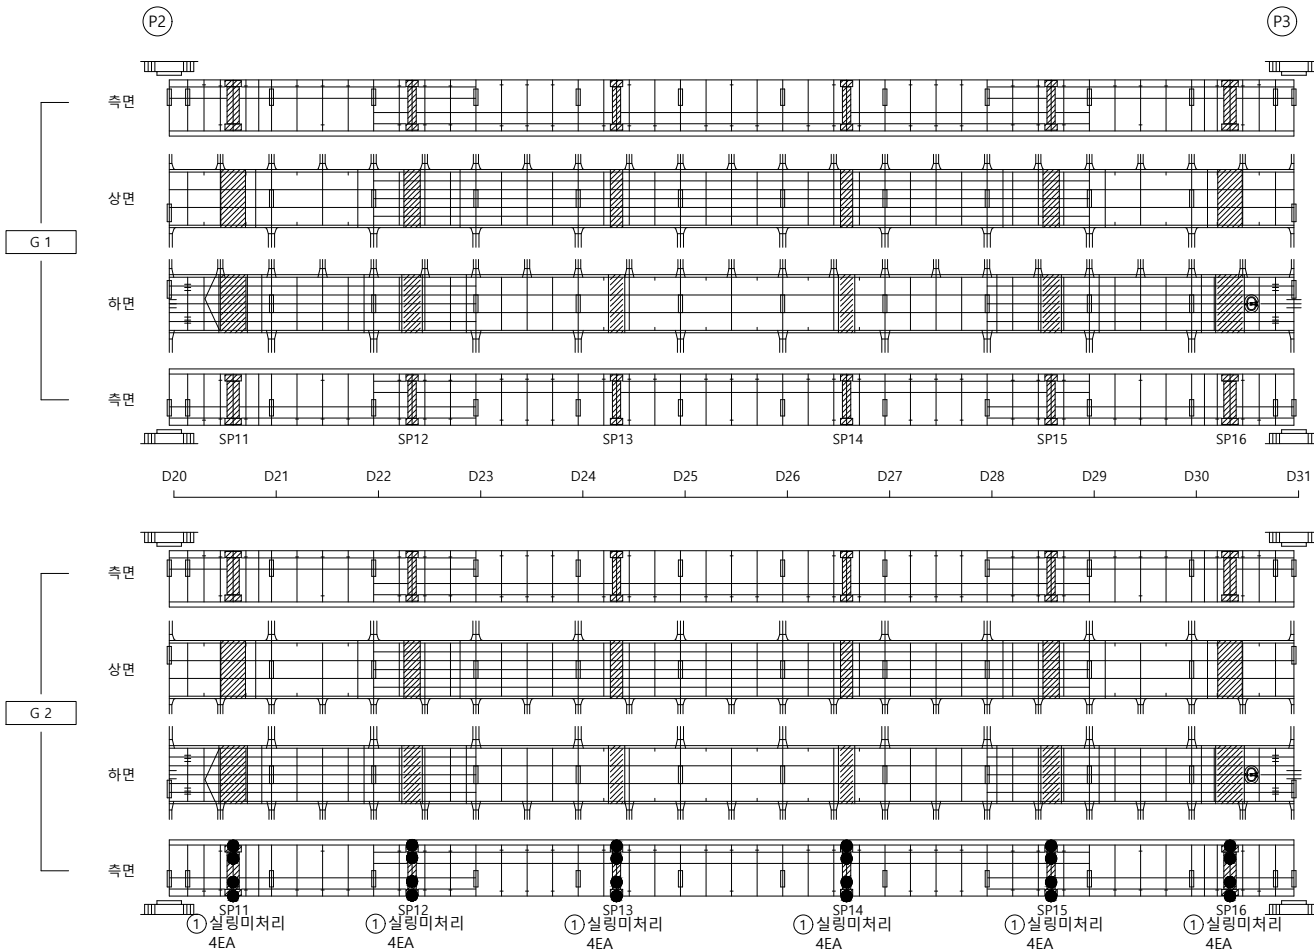울산 ➡

[illegible]

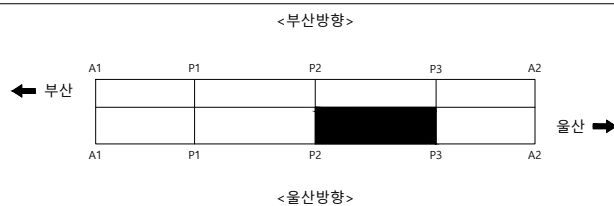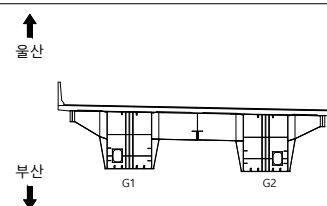KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

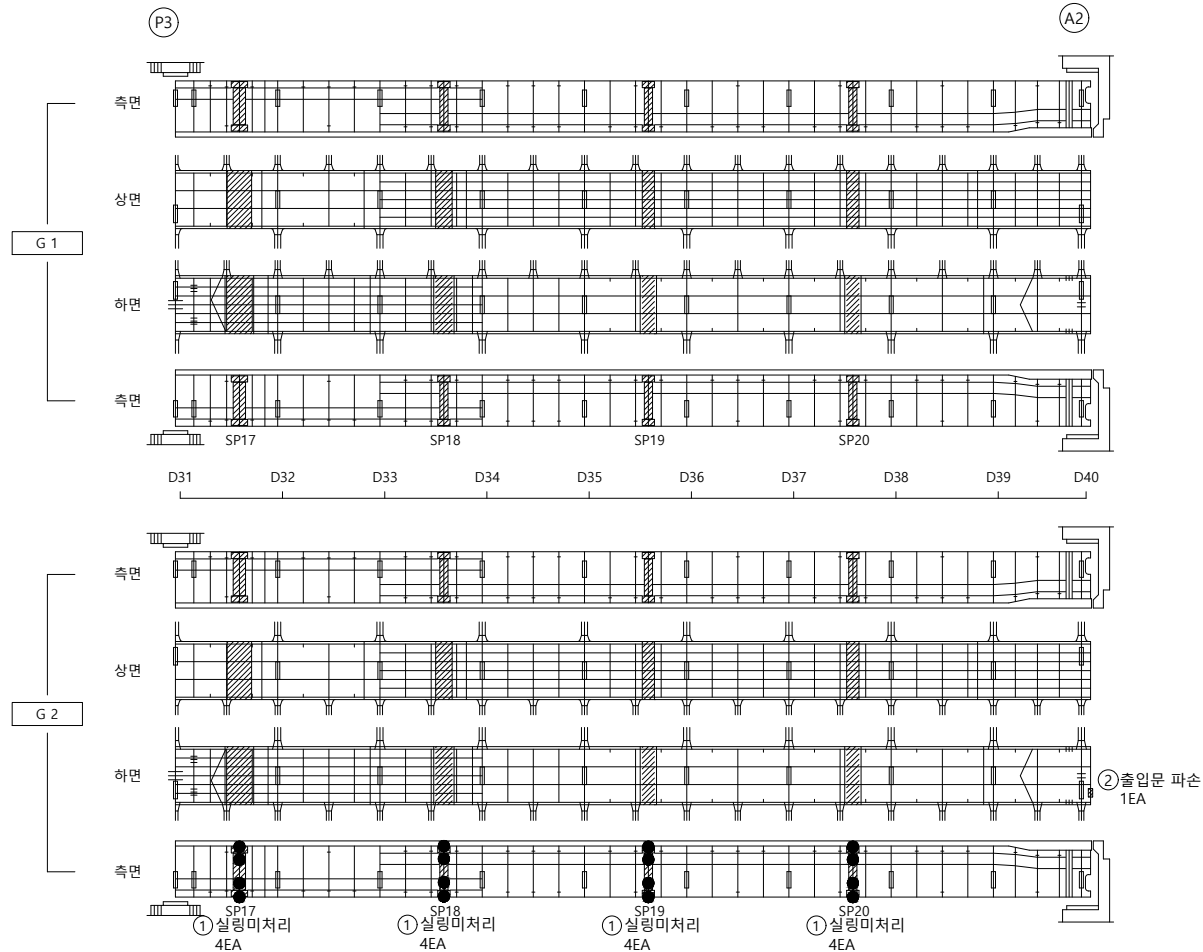
도면번호

011

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX내부(S4)

← 부산


울산 ➡



손 상 물 량 표

[illegible]

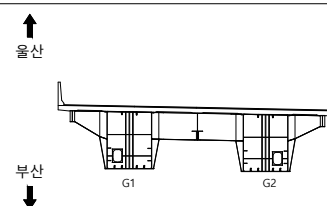KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

목 록

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승

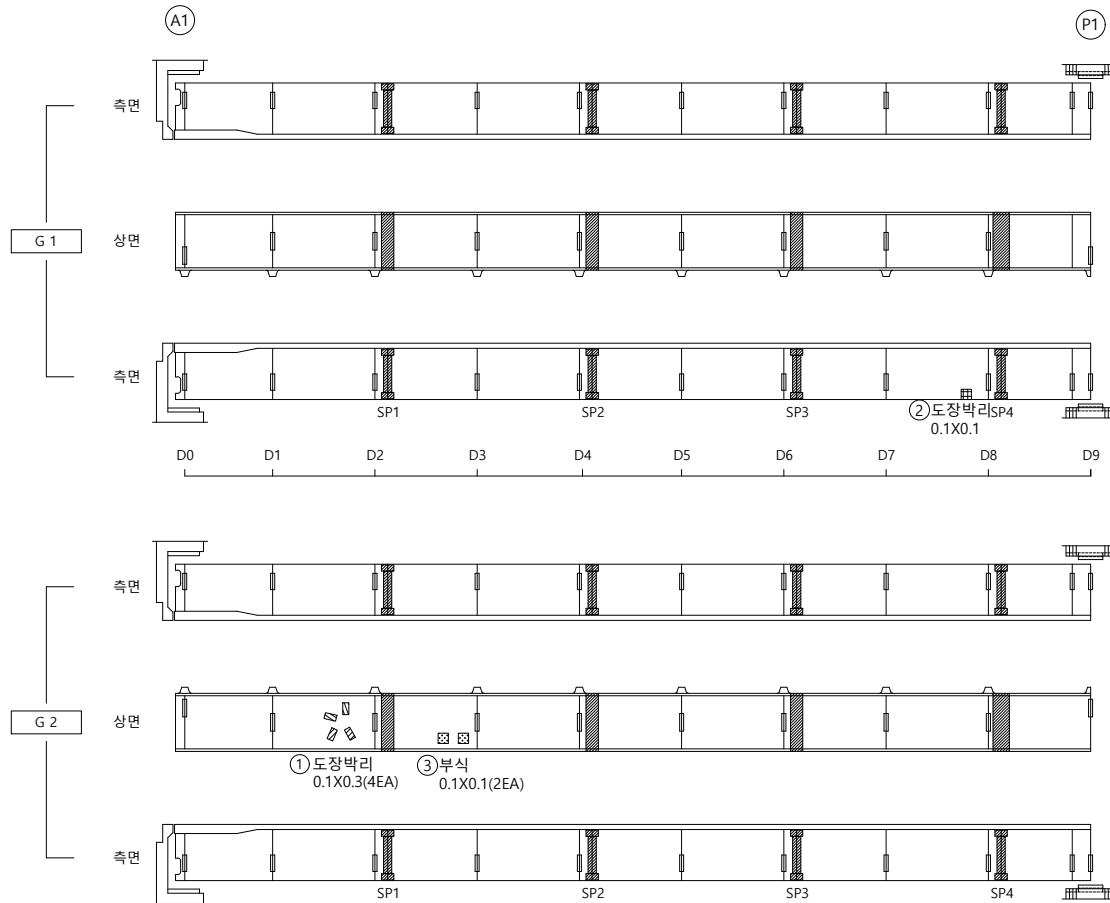
도면번호

012

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX외부(S1)

← 부산


울산 ➡



손 상 물 량 표

[illegible]

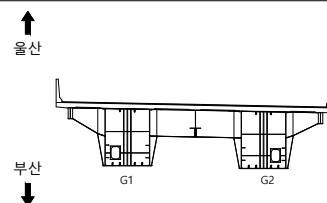KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

공	로	모
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

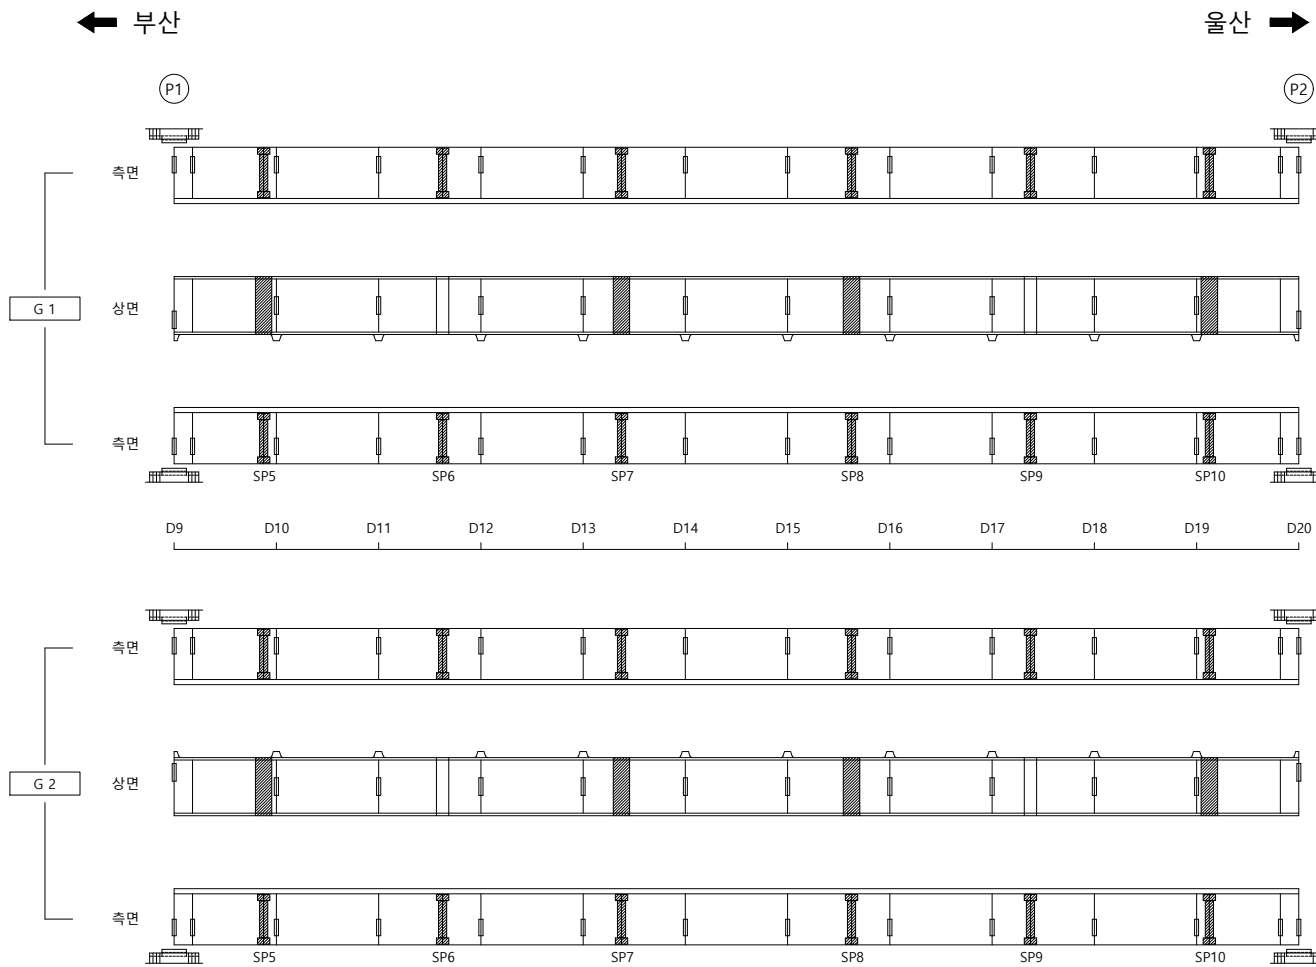
오현승

도면번호

013

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX외부(S2)


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN		SECTION	균 열 망상균열 재료분리 철근노출 바리, 박락 균열백태 백태 부 식 파 손 퇴 적 기 타 철근탐사 탄산화시험 균열심도 균열심도	용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
				조사일시	2023
				책임기술자	오 현 승
				도면번호	014

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX외부(S3)

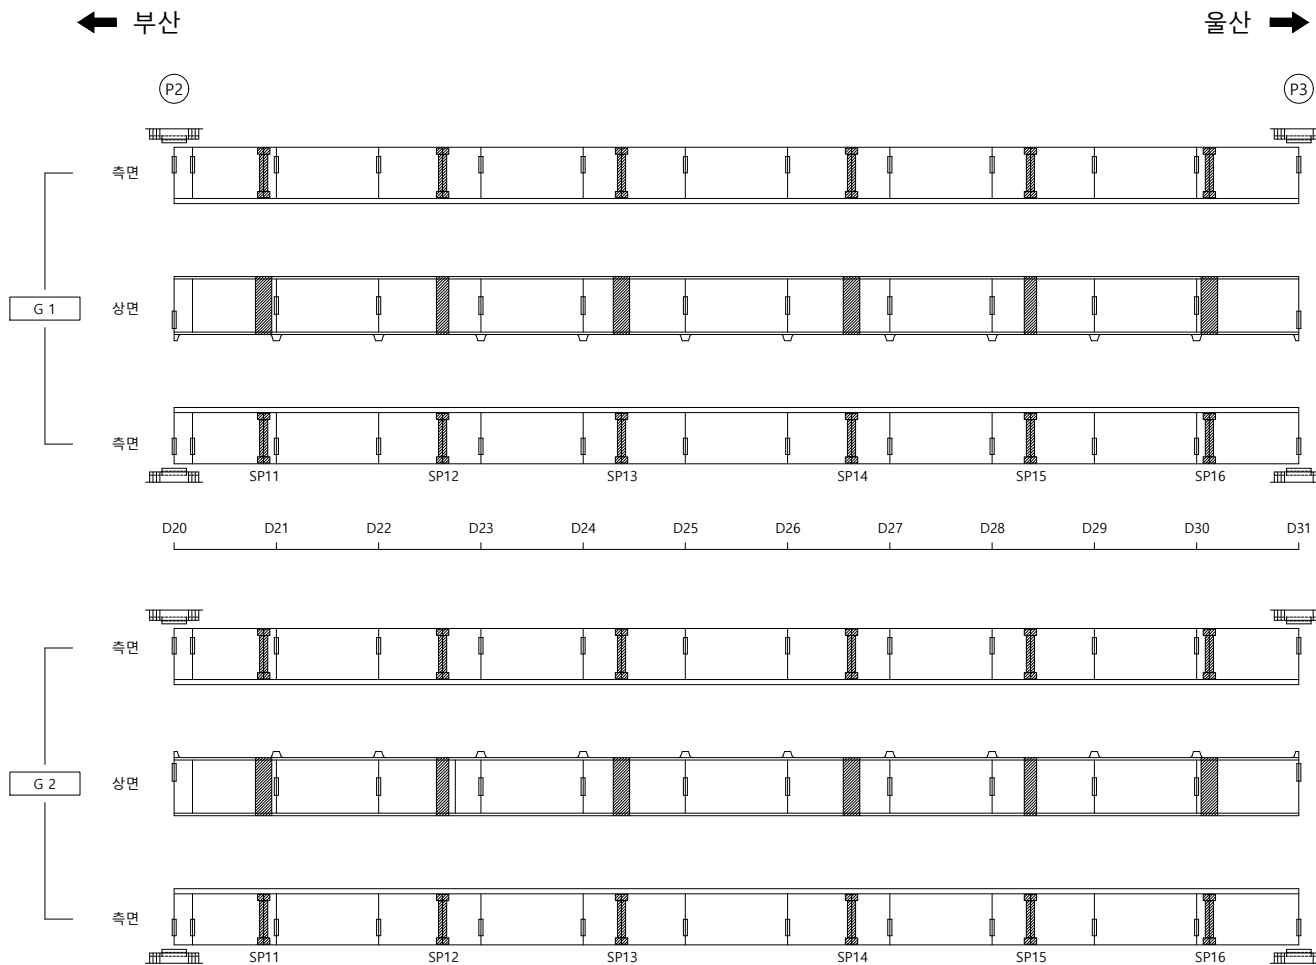손 상 물 량 표


[illegible]

KEY PLAN		SECTION	균 열 균열백태 기 타 망상균열 백태 철근탐사 재료분리 부 식 탄산화시험 철근노출 파 손 균열심도 박리, 박락 퇴 적 균열심도	용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
				조사일시 2023
				책임기술자 오 현 승
				도면번호 015

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX외부(S4)

← 부산

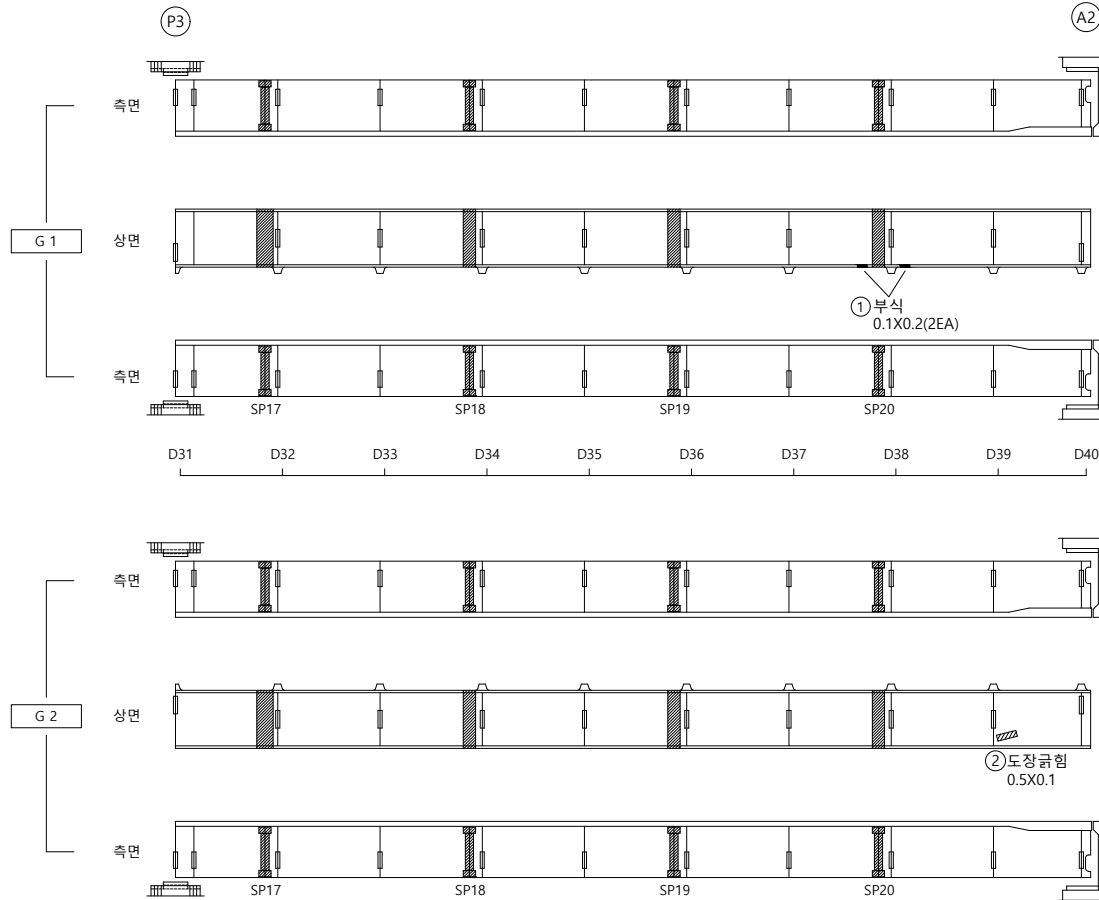울산 ➡




손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN	SECTION	범 례	균 열	균열백태	기 타	용 역 명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역 조 사 일 시 2023 책임기술자 오 현 승 도 면 번 호 016
			망상균열	백태	철근탐사	
			재료분리	부 식	탄산화시험	
			철근노출	파 손	균열심도	
			박리, 박락	퇴 적	균열심도	

I D : 울산JCT2교(울산) - 교대 A1

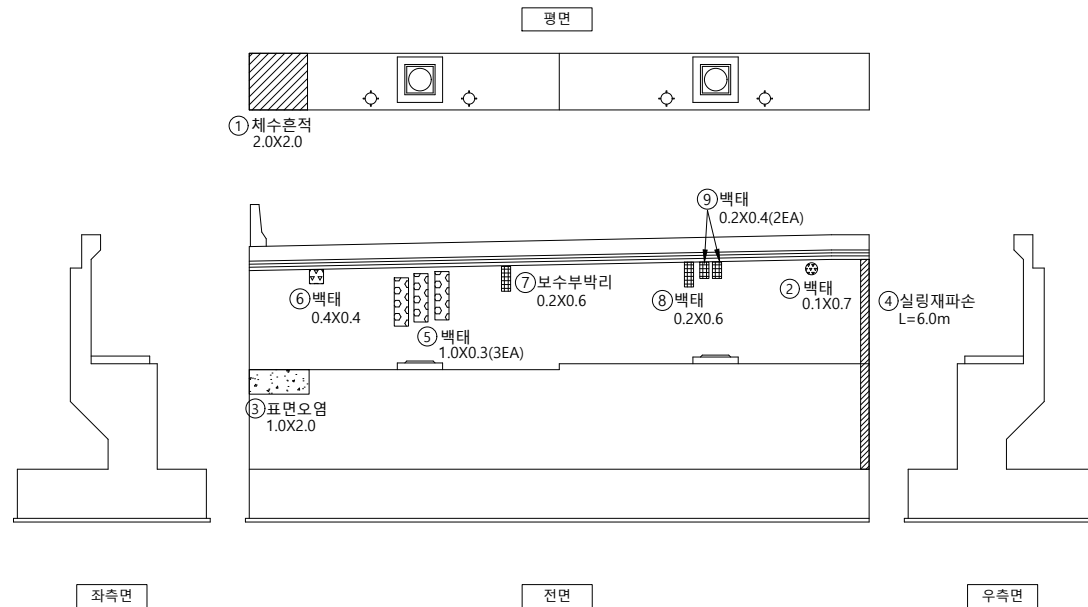↑
부산




울산
↓

손상물량표

[illegible]

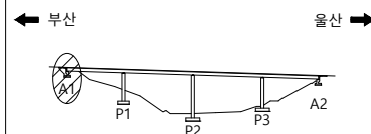KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N






23

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	017


I D : 울산JCT2교(울산) - 교각 P1

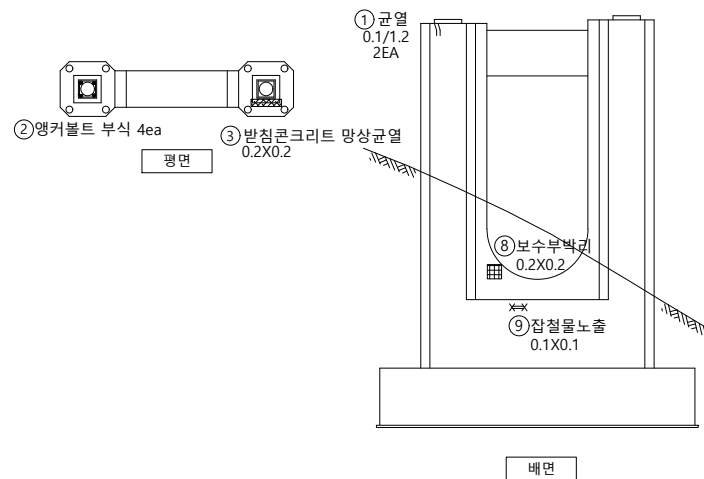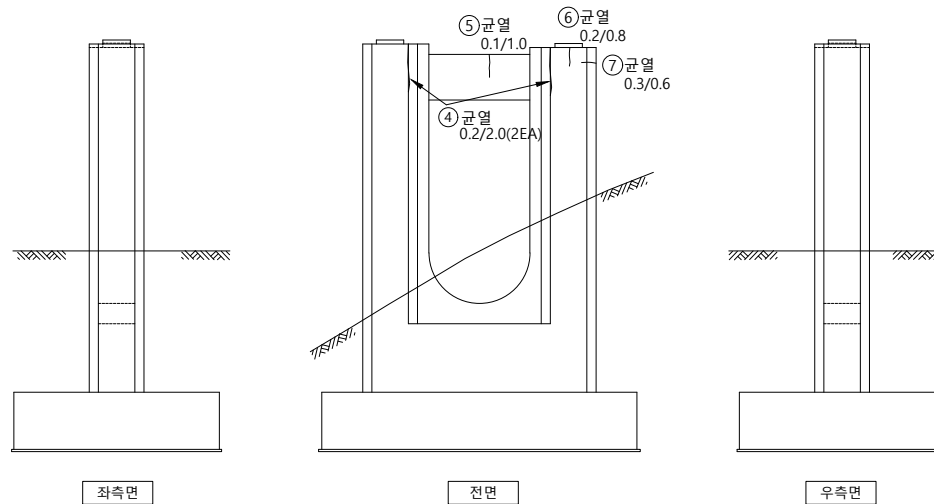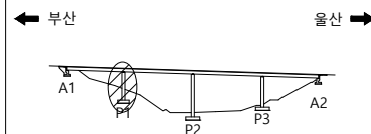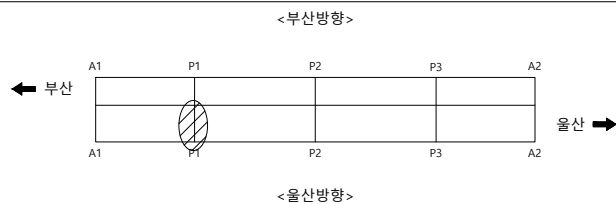손상물량표



[illegible]

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	018

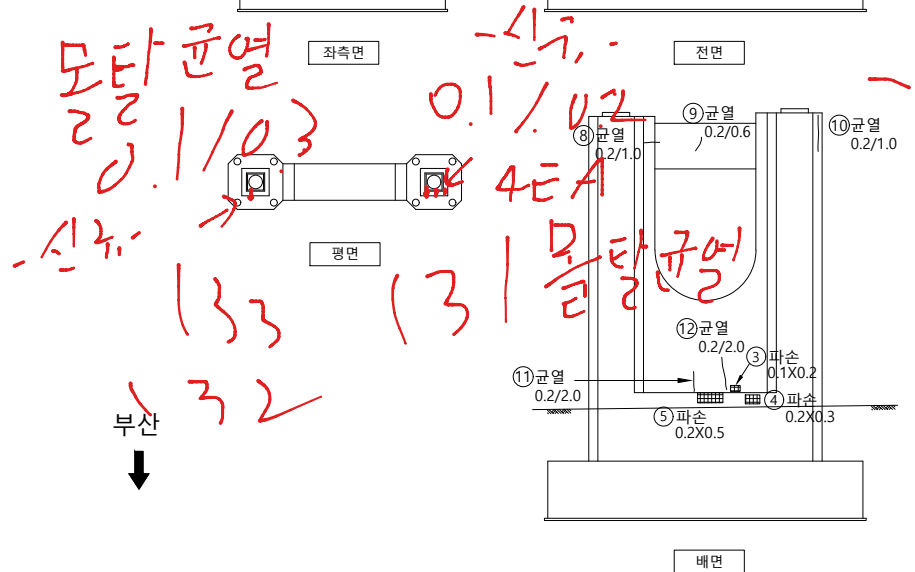I D: 울산JCT2교(울산) - 교각 P2



손 상 물 량 표

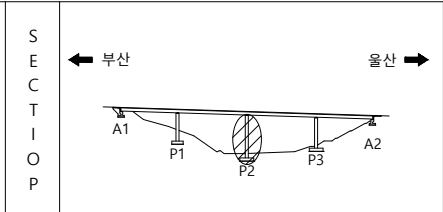
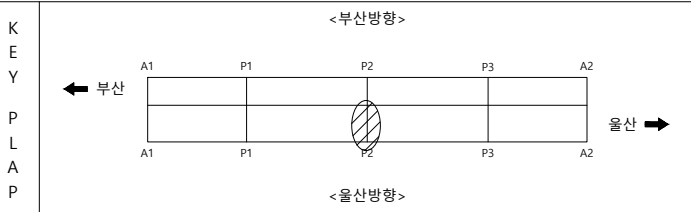
[illegible]

범	 군 열	 군열백태	 기 타
	 망상군열	 백태	 철근탐사
례	 재료분리	 부 식	 탄산화시험
	 철근노출	 파 손	 군열심도
	 바리, 박락	 퇴 적	 군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사업시	2023
책임기술자	오현승
도면번호	019

I D : 울산JCT2교(울산) - 교각 P3

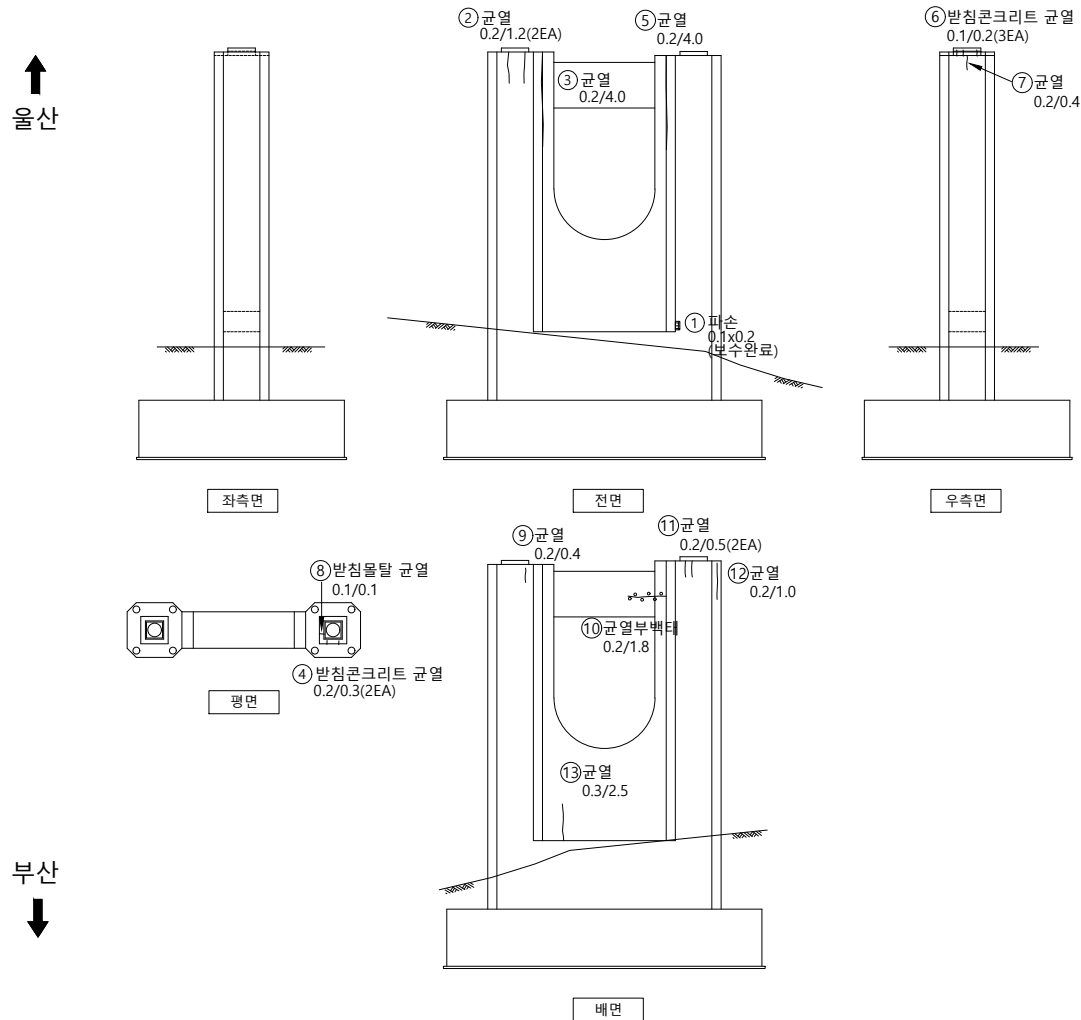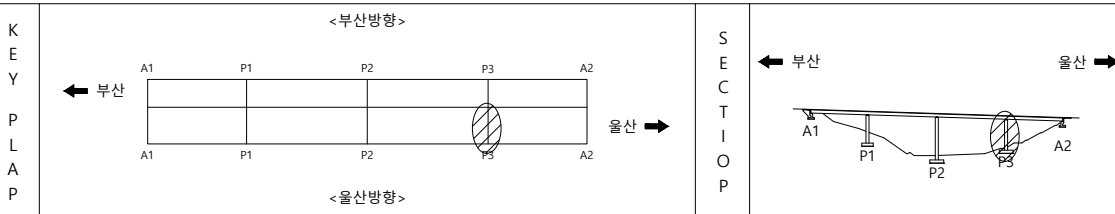손상물량표


[illegible]

범	 군 열	 군열백태	 기 타
	 망상군열	 백태	 철근탐사
례	 재료분리	 부 식	 탄산화시험
	 철근노출	 파 손	 군열심도
	 박리, 박락	 퇴 적	 군열심도


용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오현승
도면번호	020

I D : 울산JCT2교(울산) - 교대 A2

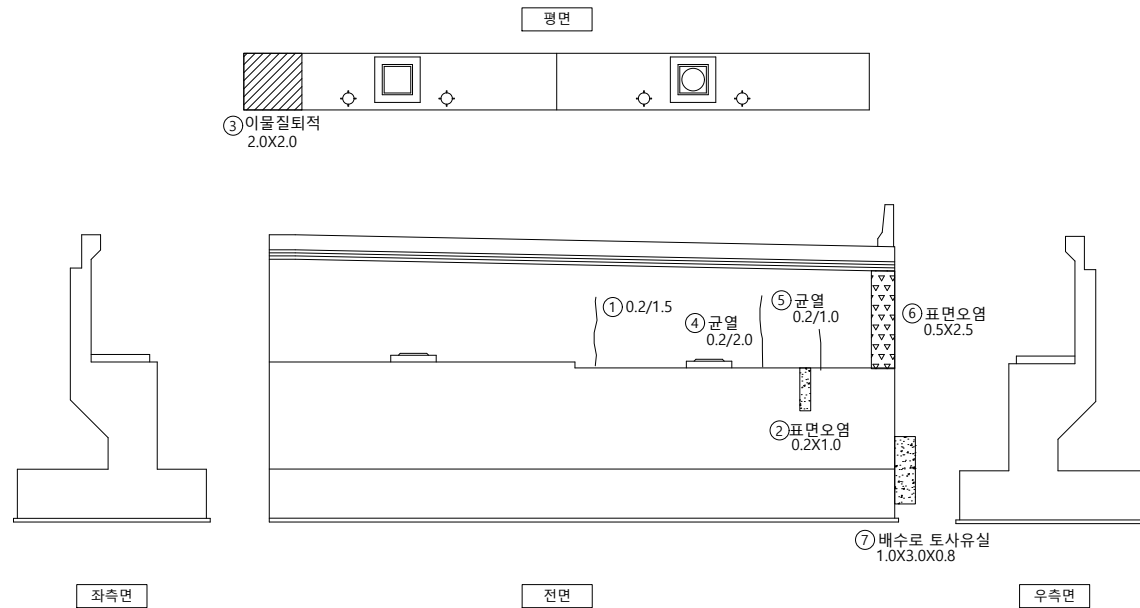↑
서울산영업소



손상물량표

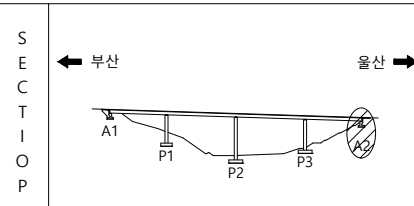[illegible]

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	021