

울산방향

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판상면(S1)

← 부산

울산 ➡

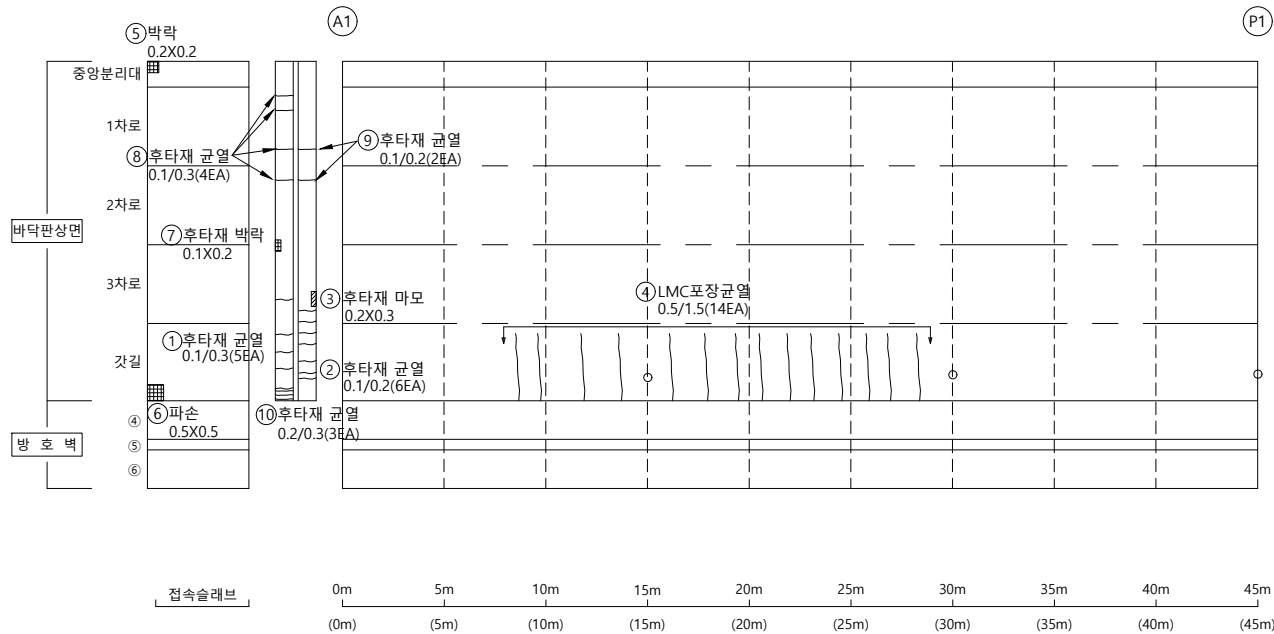


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION

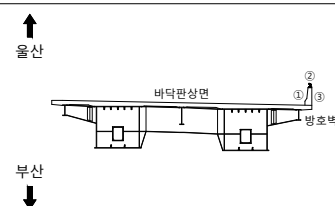

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 001


I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판상면(S2)

← 부산

울산 ➡

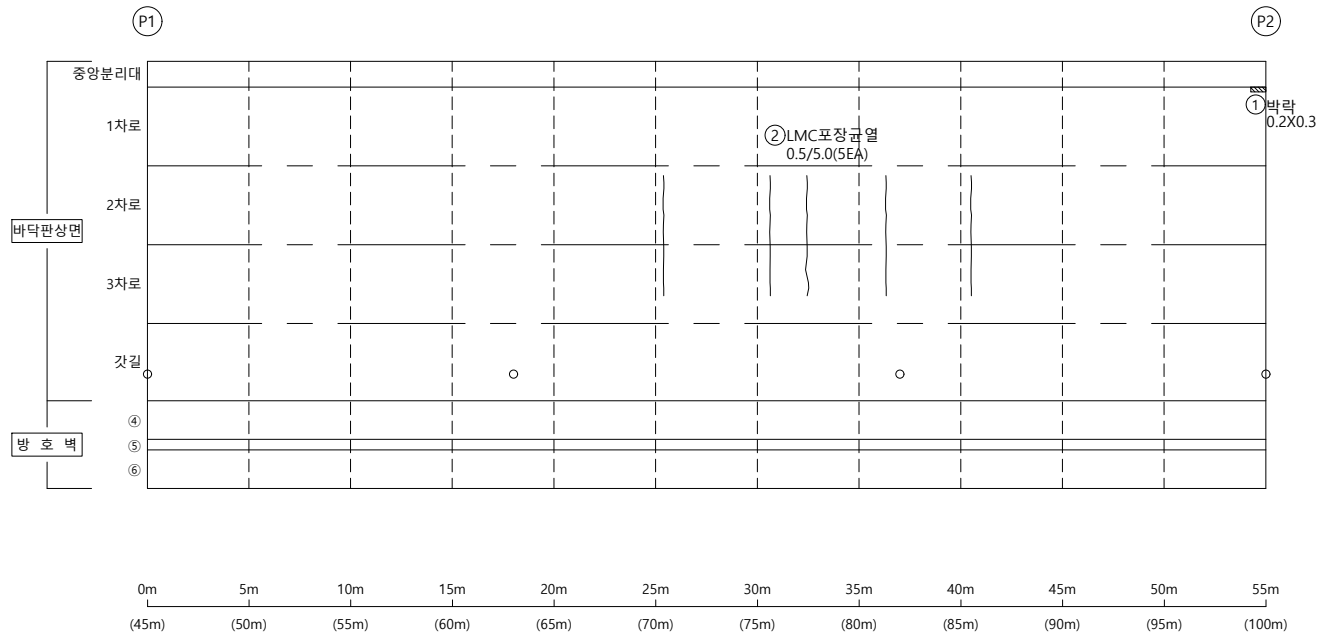

손 상 물 량 표

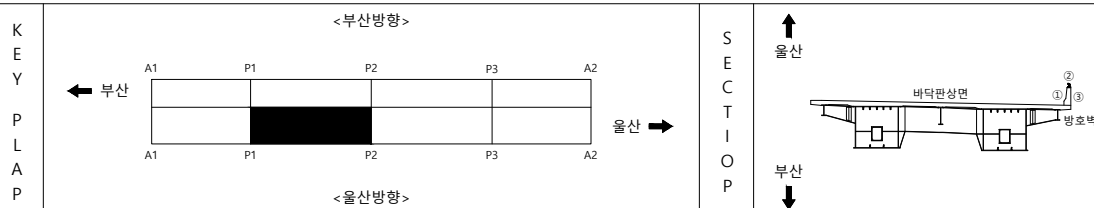
[illegible]

범		균 열		균열백태		기 타	용 역 명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
		망상균열		백태		철근탐사	
레		재료분리		부 식		탄산화시험	조 사 일 시 2023
		철근노출		파 손		균열심도	책임기술자 오 현 승
		박리, 박락		퇴 적		균열심도	도 면 번 호 002

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판상면(S3)

← 부산

울산 ➡

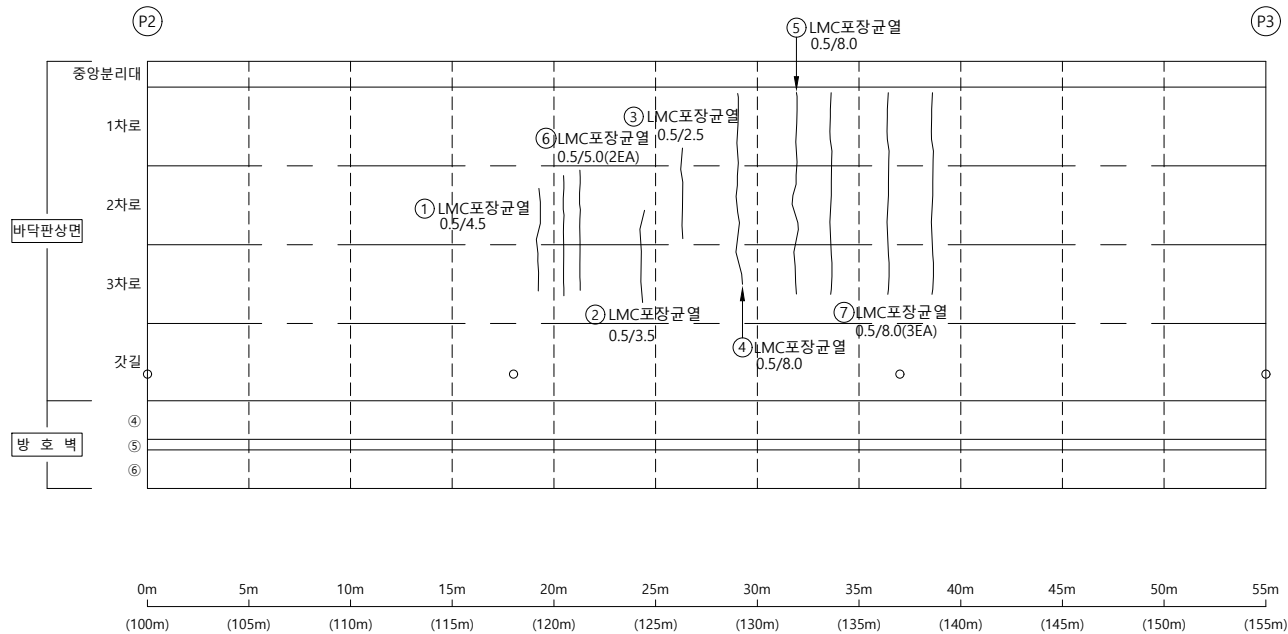


손 상 물 량 표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산

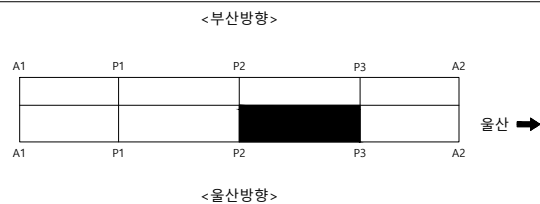

SECTION

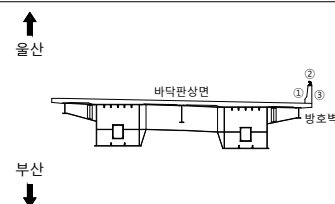

범례

	균열		균열배태		기타
	망상균열		백태		철근침사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

003

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판상면(S4)

← 부산

울산 ➡

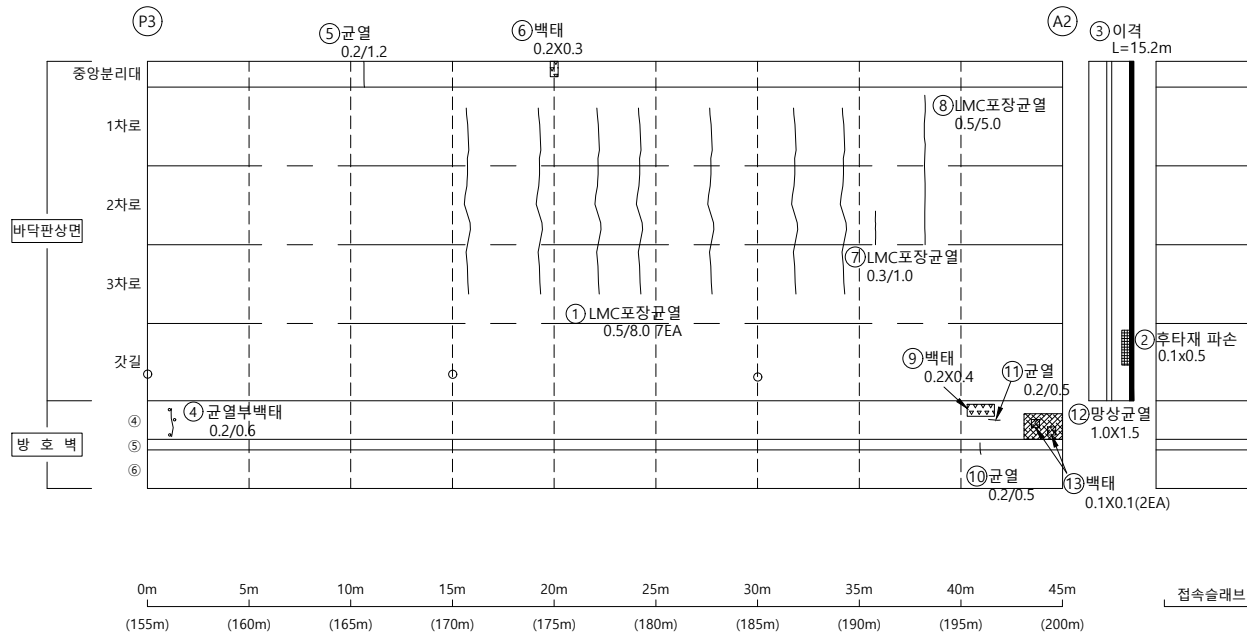


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산




울산 ➡

<부산방향>

<울산방향>

SECTION

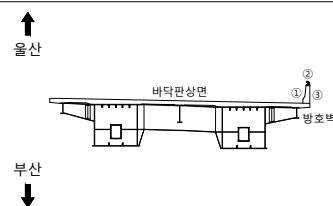본
리

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

004

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판하면(S1)

← 부산

울산 ➡

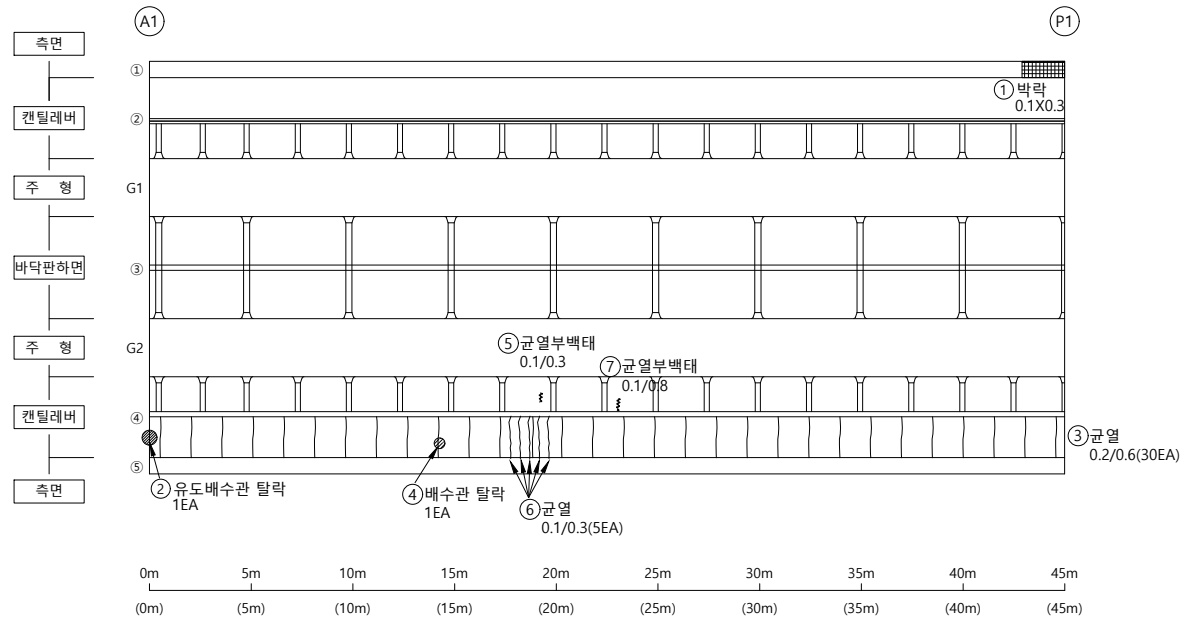

손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산

<부산방향>

울산 ➡

<울산방향>

S
E
C
T
I
O
N

울산
↑
부산
↓

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

005

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판하면(S2)

← 부산


울산 →

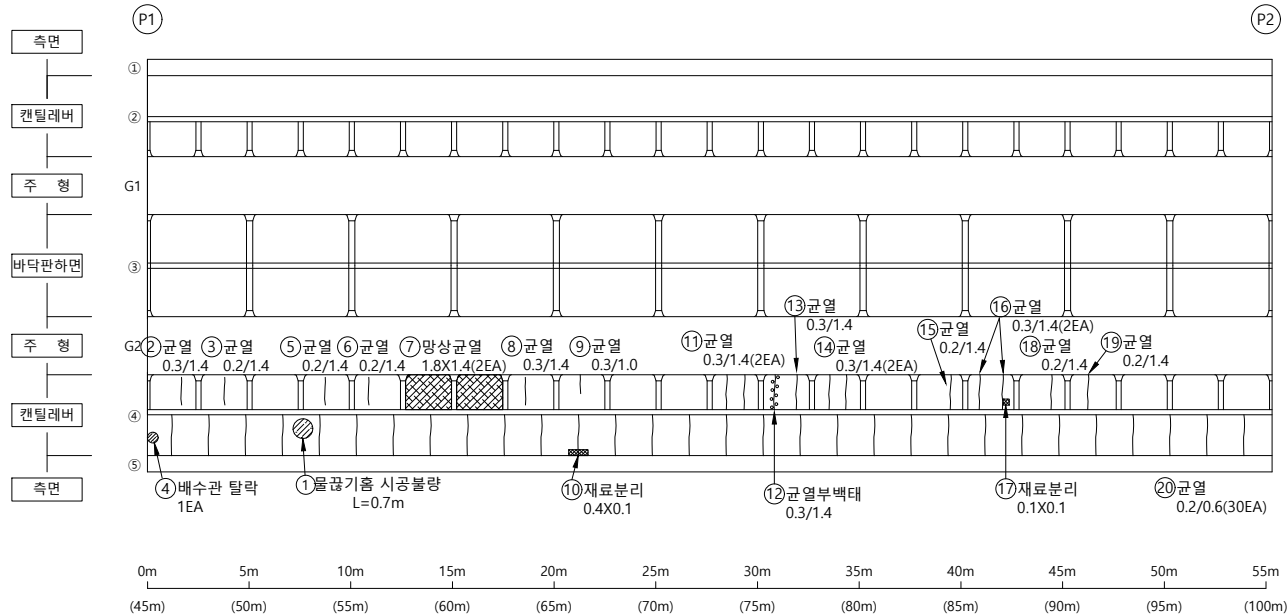


손상물량표

번호	신/구	부재명	손상내용	손상규모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위
1	구	캔틸레버	물고기홈 시공불량		0.7		1	0.70	m
2	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.4		1	1.40	m
3	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
4	신	배수시설	배수관 탈락				1	1.00	EA
5	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
6	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
7	신	캔틸레버	망상균열		1.8	1.4	2	5.04	m²
8	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.4		1	1.40	m
9	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m
10	신	캔틸레버	재료분리		0.4	0.1	1	0.04	m²
11	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.4		2	2.80	m
12	신	캔틸레버	균열부백태	0.3	1.4		1	1.40	m
13	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.4		1	1.40	m
14	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.4		2	2.80	m
15	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
16	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.4		2	2.80	m
17	신	캔틸레버	재료분리		0.1	0.1	1	0.01	m²
18	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
19	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
20	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		30	18.00	m

KEY
PLAN
A P

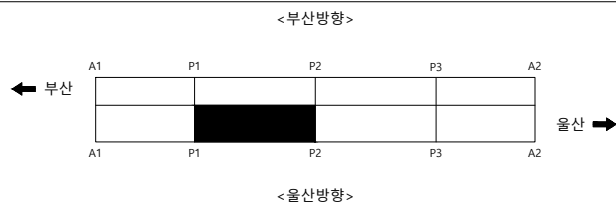

SECTION

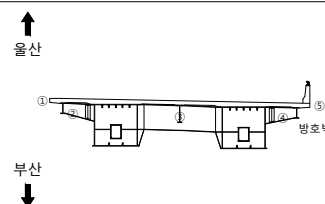

범례


균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
바리, 박락	퇴적	균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오현승
도면번호	006

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판하면(S3)

← 부산

울산 ➡


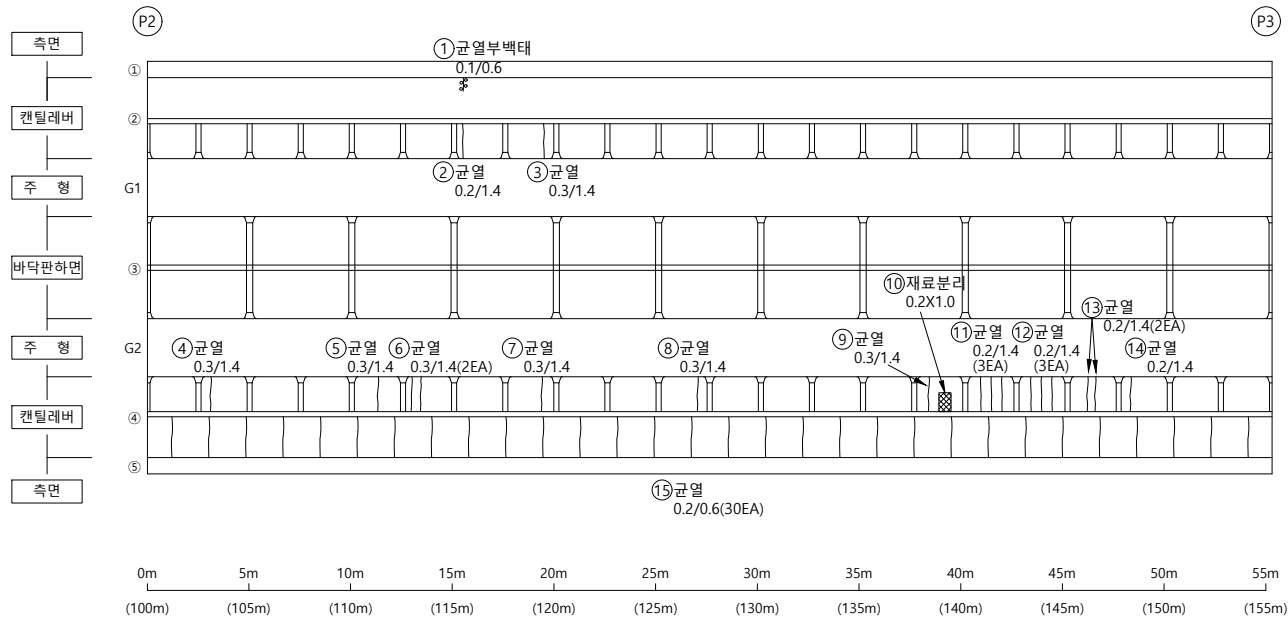


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산

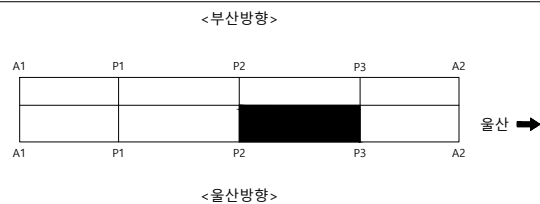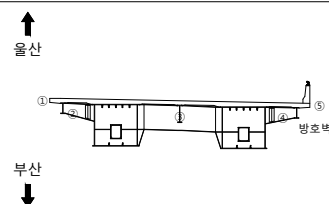S
E
C
T
I
O
N

256

	균열		균열해태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

007

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판하면(S4)

← 부산

울산 ➡

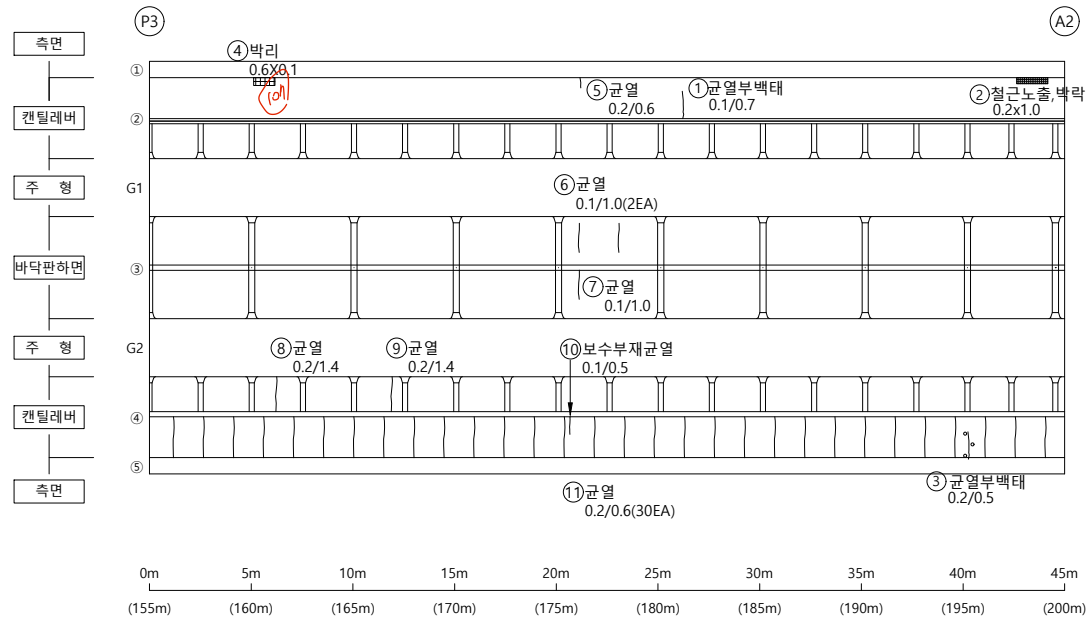


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP


← 부산



울산 ➡

<부산방향>

<울산방향>

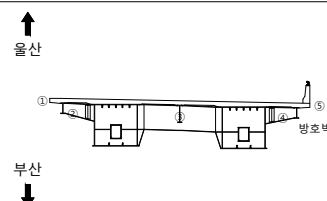S
E
C
T
I
O
N

236

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

008

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX내부(S1)

← 부산

울산 ➡

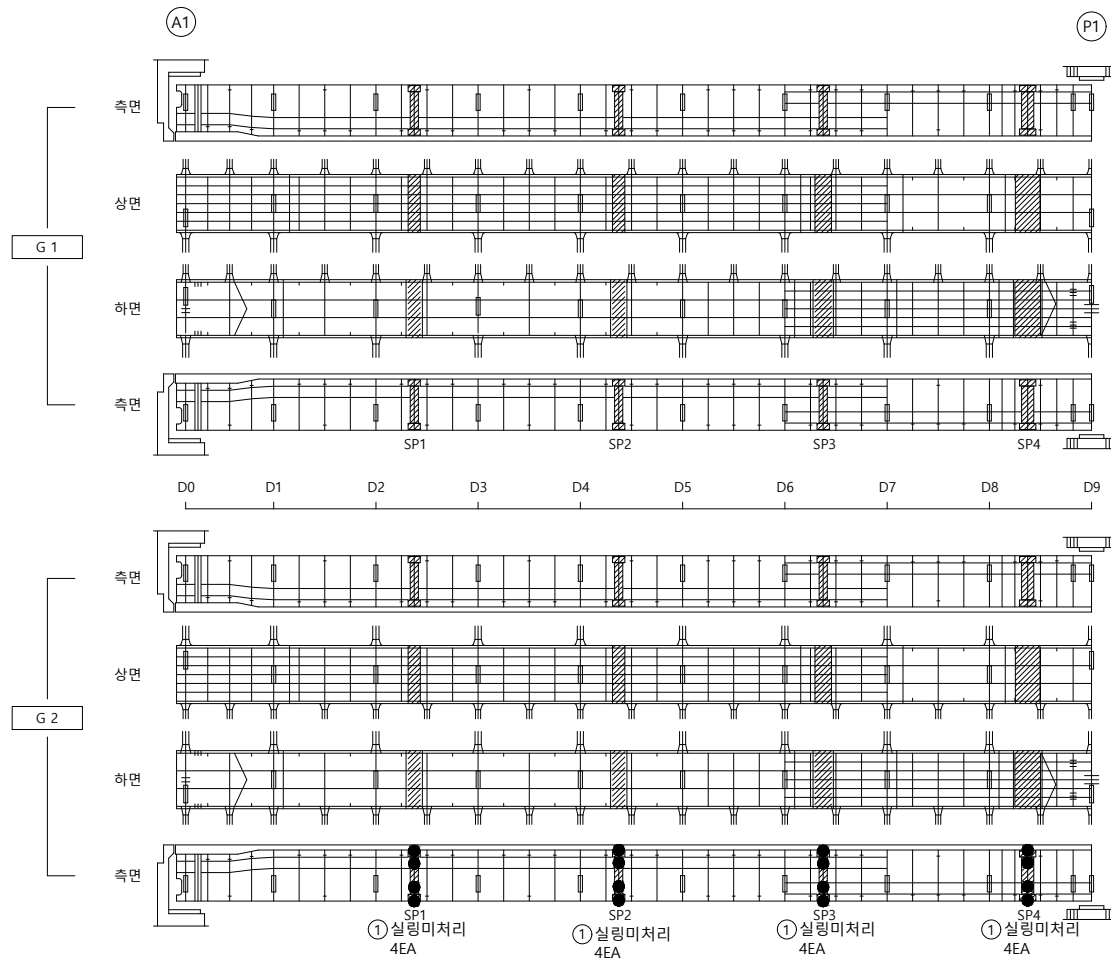


손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

<부산방향>



<울산방향>

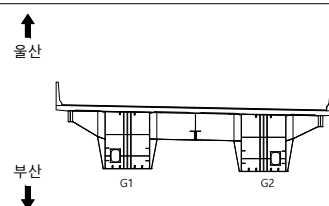S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자



오현승

도면번호

009

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX내부(S2)

손상물량표

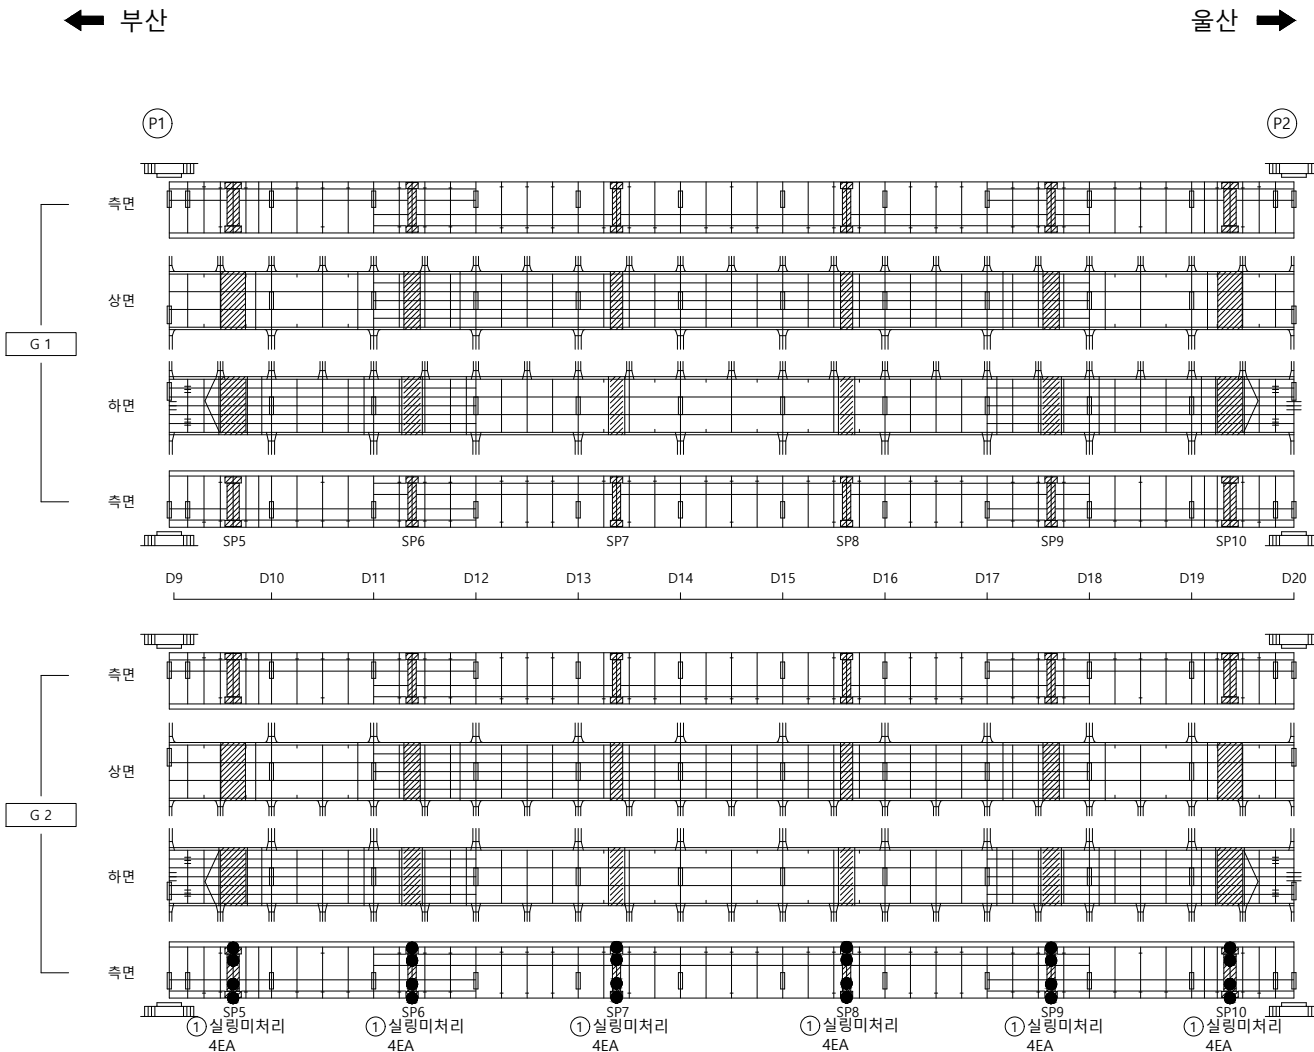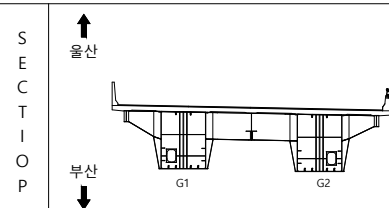[illegible]

범		균 열		균열백태		기 타
		망상균열		백태		철근탐사
례		재료분리		부 식		탄산화시험
		철근노출		파 손		균열심도
		박리, 박락		퇴 적		균열심도


용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	010

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX내부(S3)



손상물량표

← 부산

울산 ➡

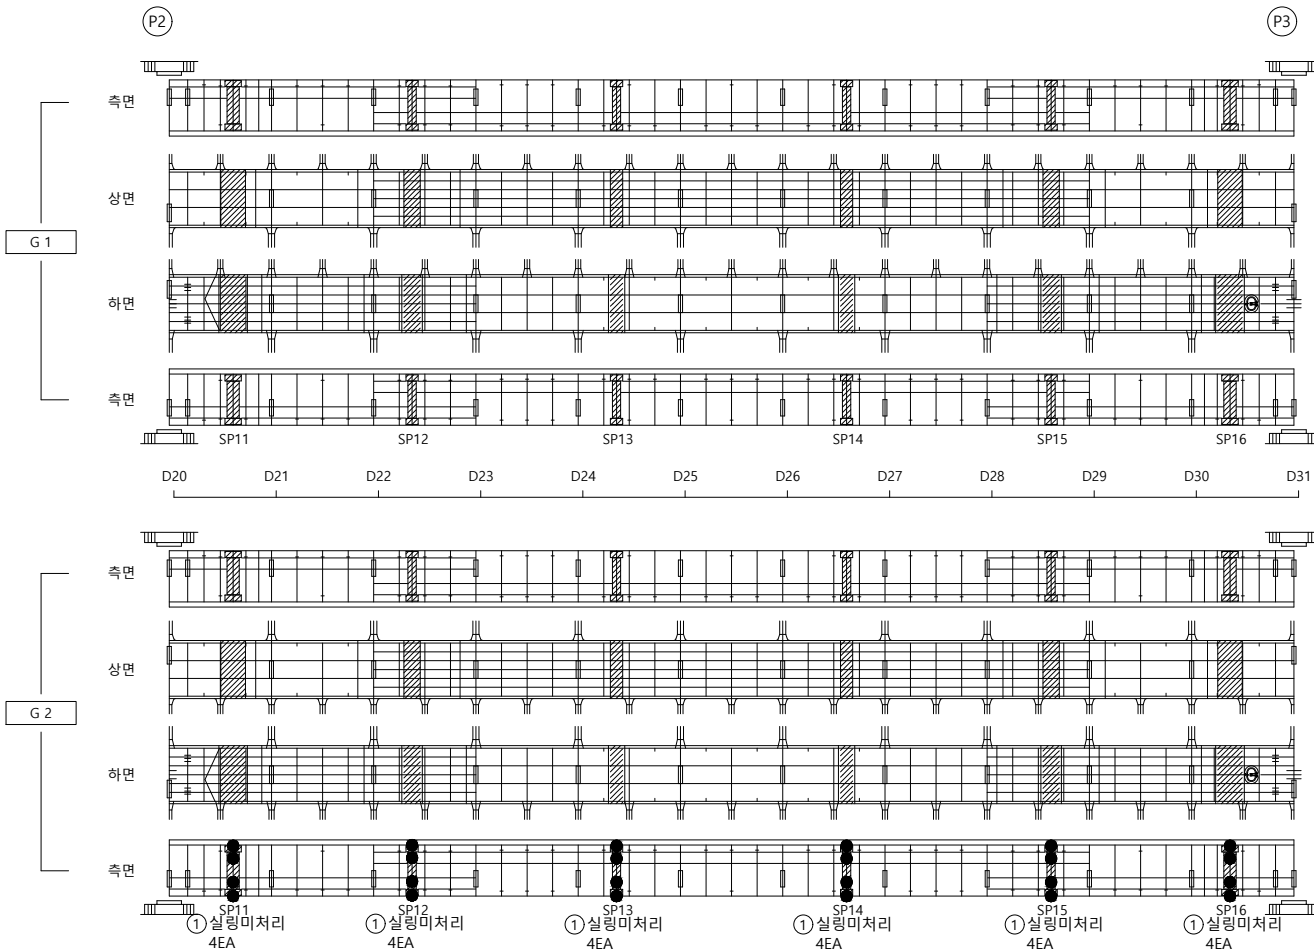[illegible]

KEY PLAP

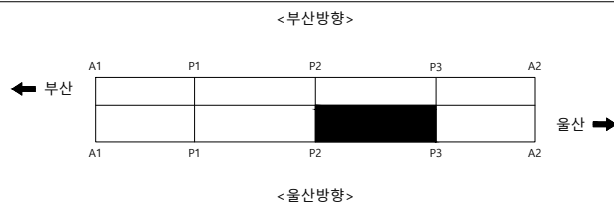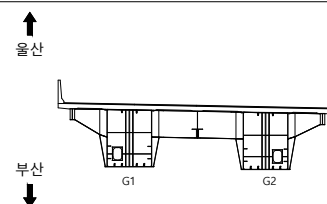S
E
C
T
I
O
N

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

011

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX내부(S4)

← 부산


울산 ➡

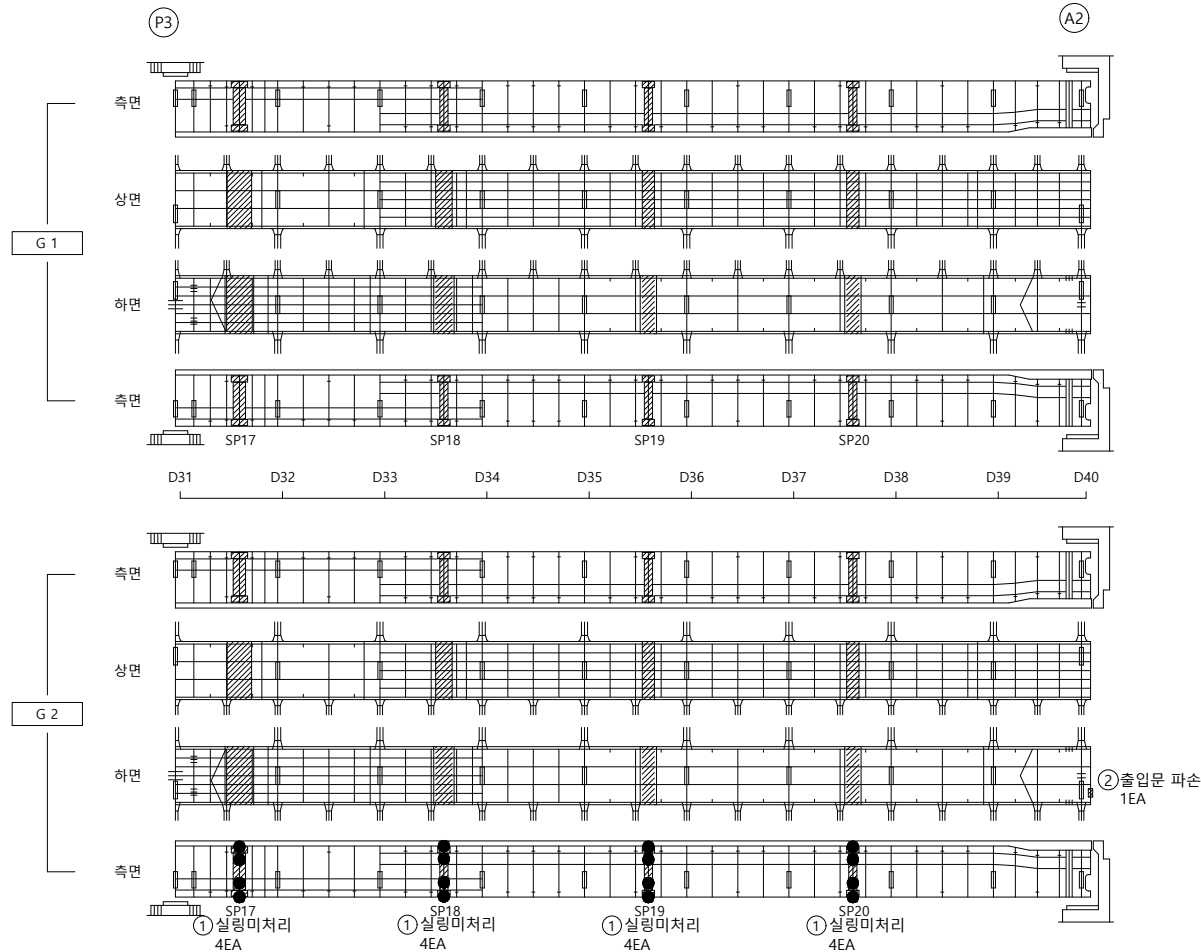

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP

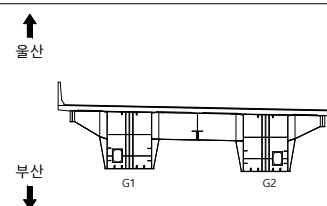S
E
C
T
I
O
N

목 록


	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	012

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX외부(S1)

← 부산

울산 ➡

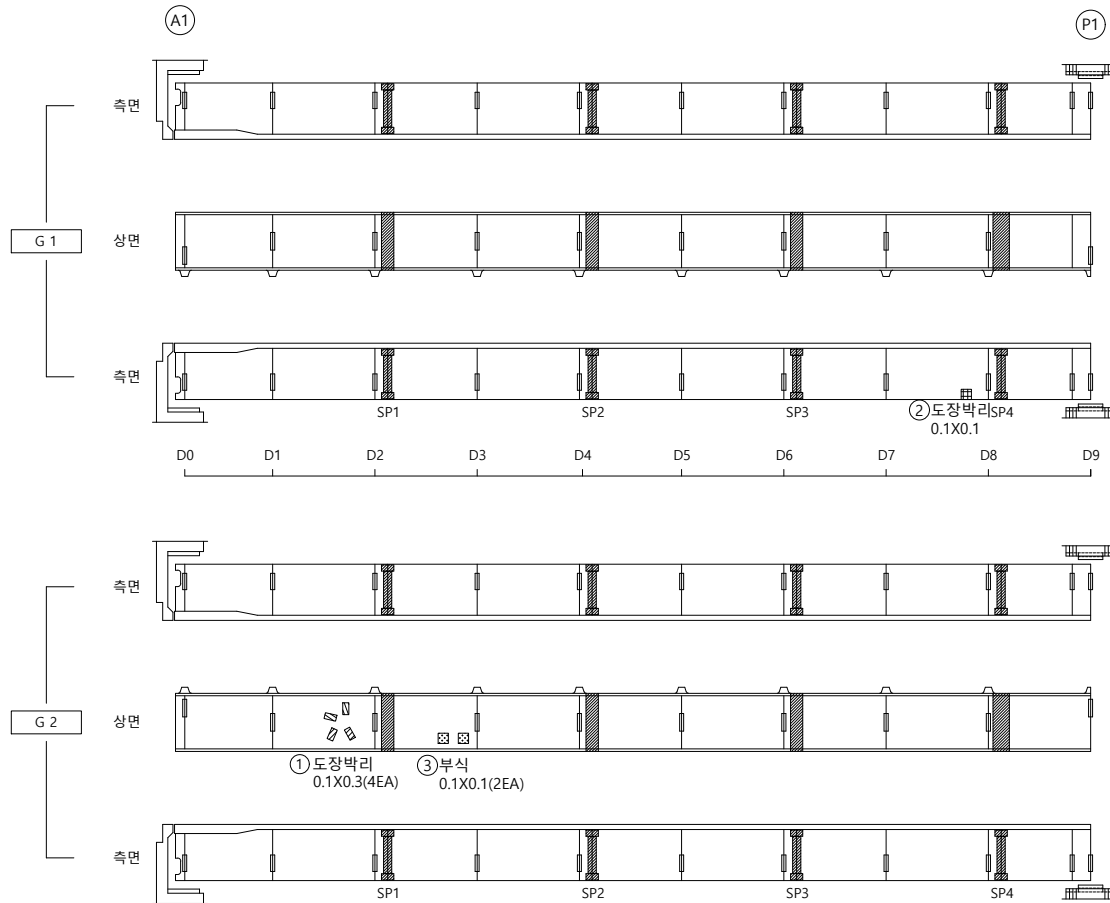


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP

SECTION

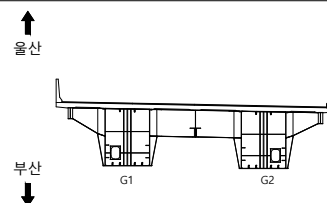

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------


조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 013

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX외부(S2)


손상물량표

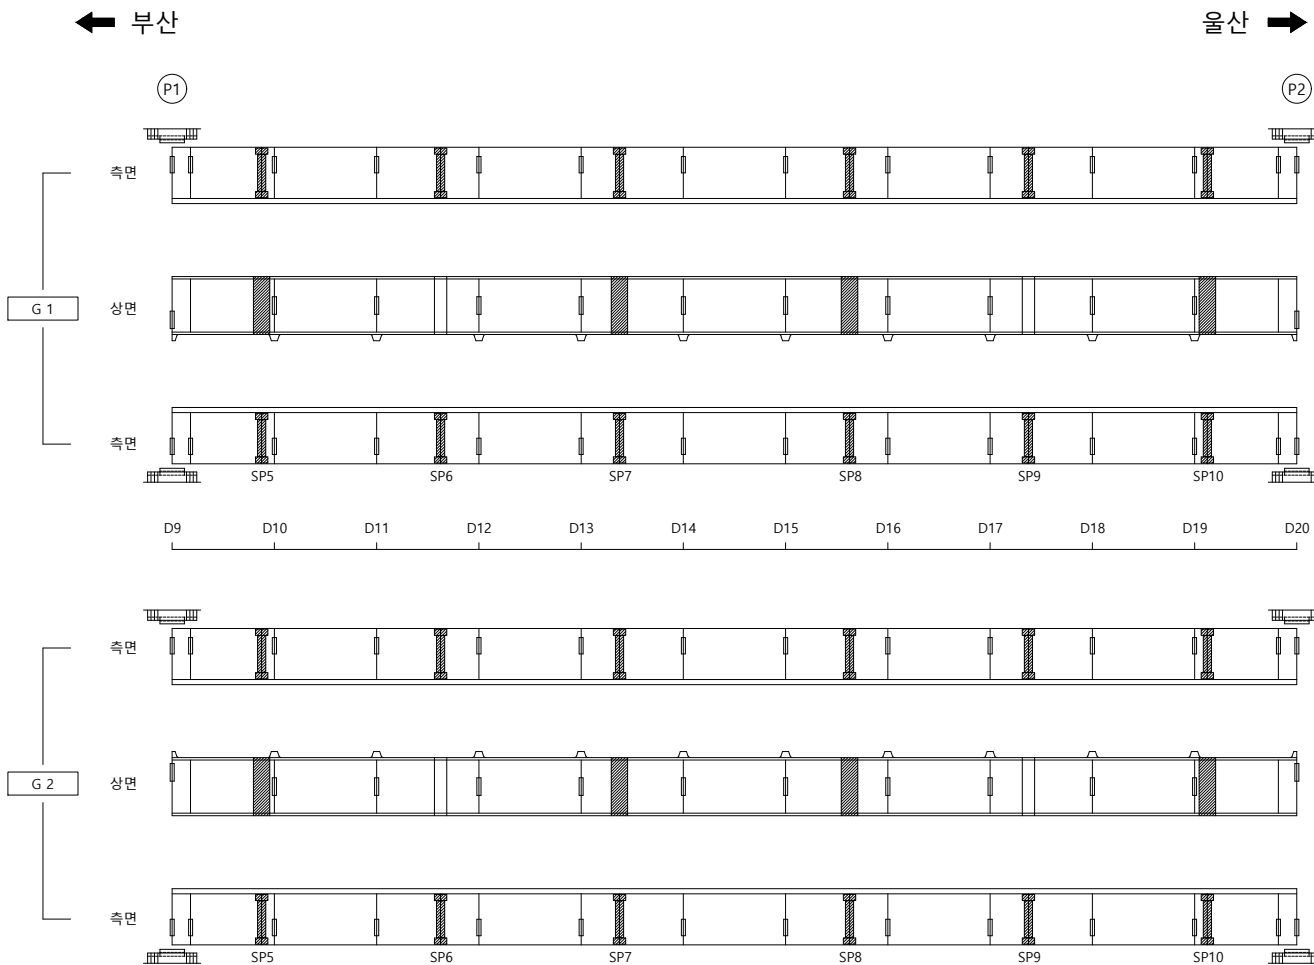[illegible]

K
E
Y

P
L
A
P

SECTION

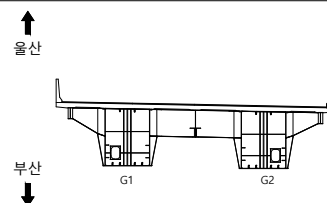

범례

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------


조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 014

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX외부(S3)

손상물량표

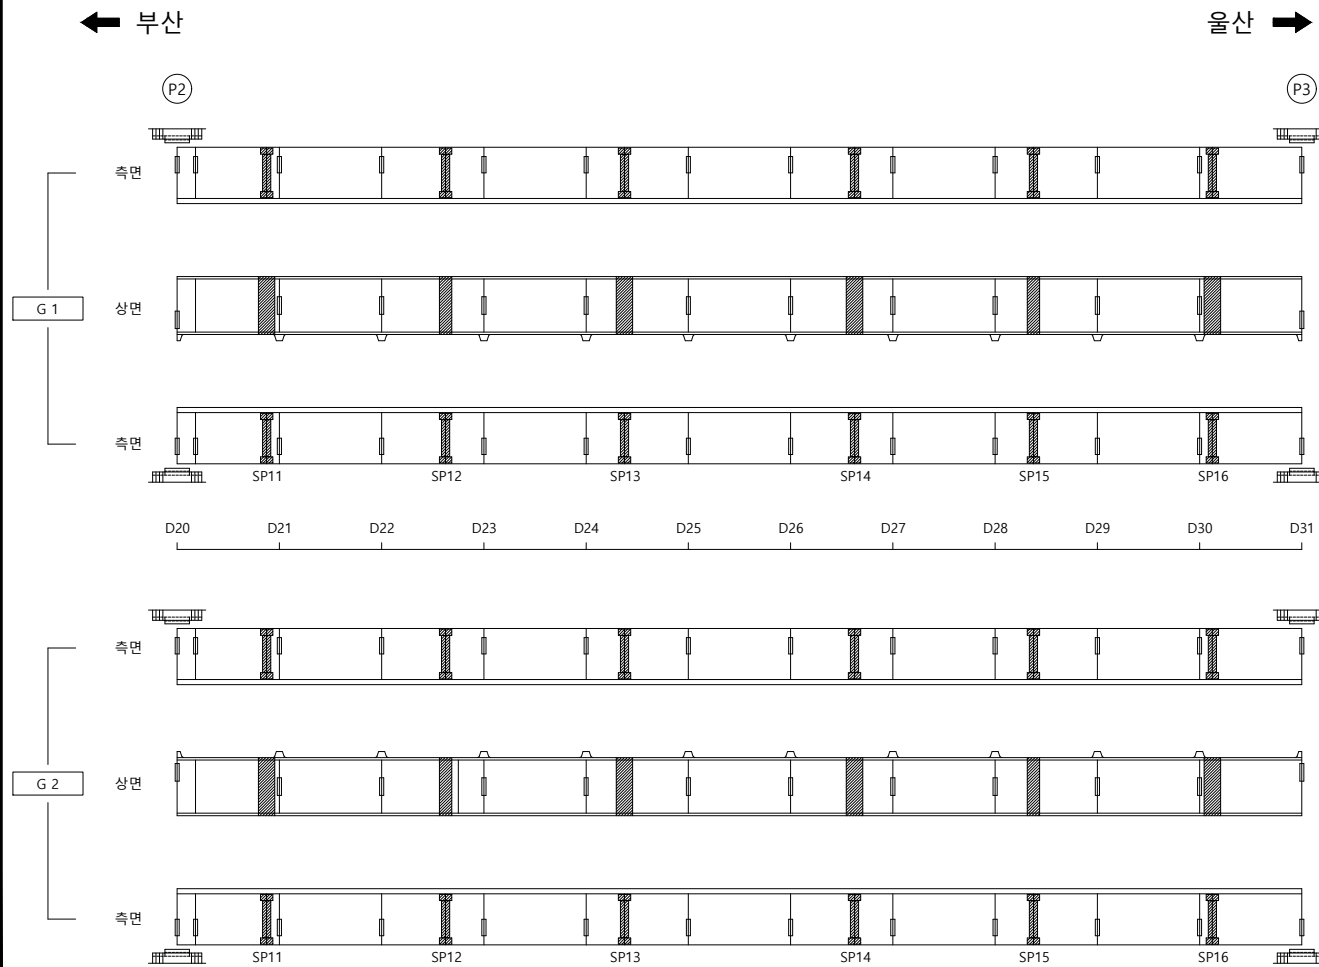
[illegible]

KEY PLAN	SECTION	울산 부산	면 레	균 열	균열백태	기 타	용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역			
				망상균열	백태	철근탐사		조사일시 2023		
				재료분리	부 식	탄산화시험			책임기술자 오 현 승	
				철근노출	파 손	균열심도				도면번호 015
				박리, 박락	퇴 적	균열심도				

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX외부(S4)

← 부산

울산 ➡

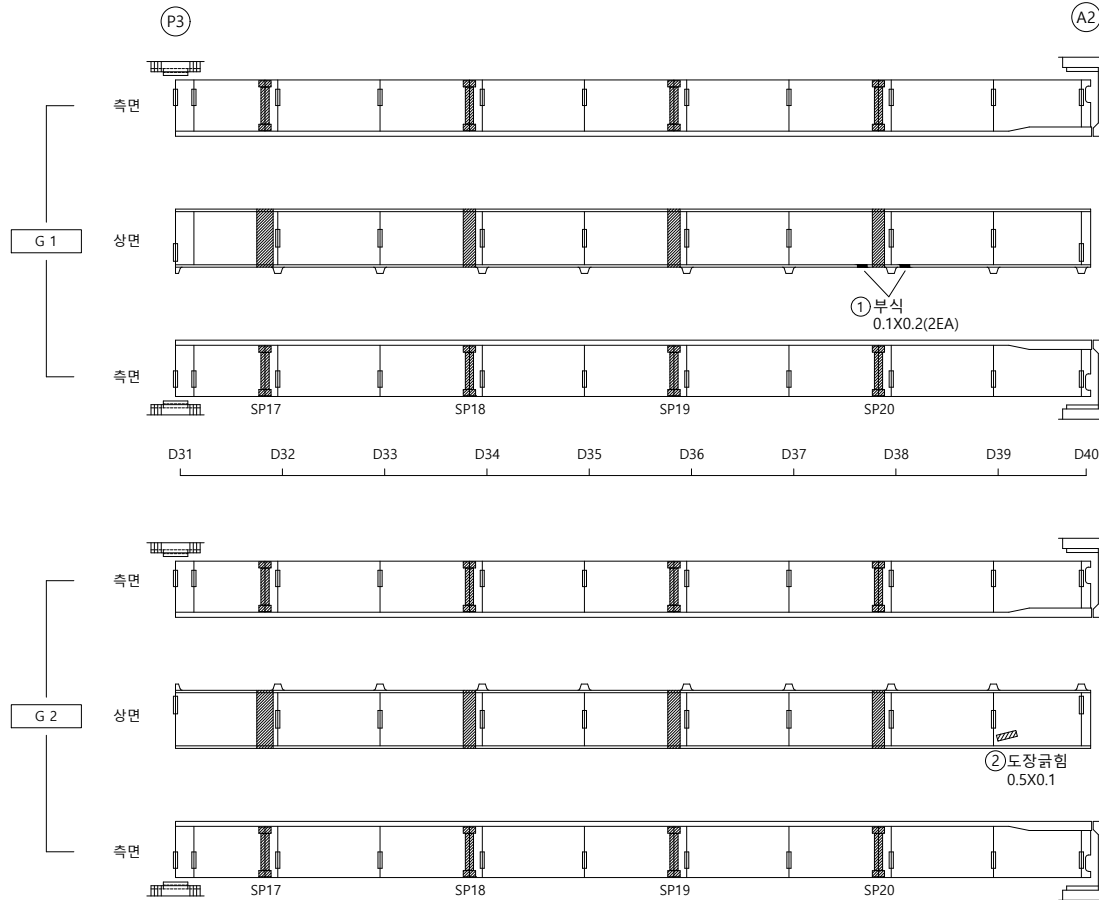

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP

S E C T I O N

범례

	균열		균열배태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------


조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 016

I D: 울산JCT2교(울산) - 교대 A1

↑
부산

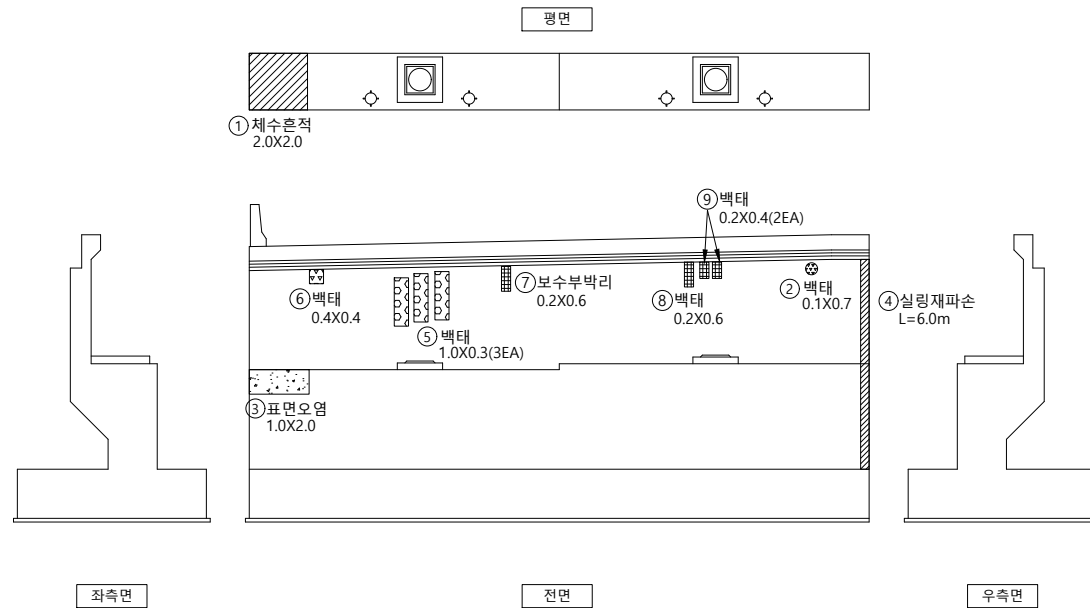

울산
↓


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION

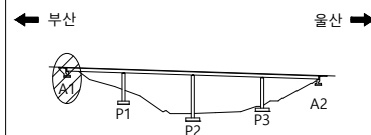범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도



용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 017


I D : 울산JCT2교(울산) - 교각 P1

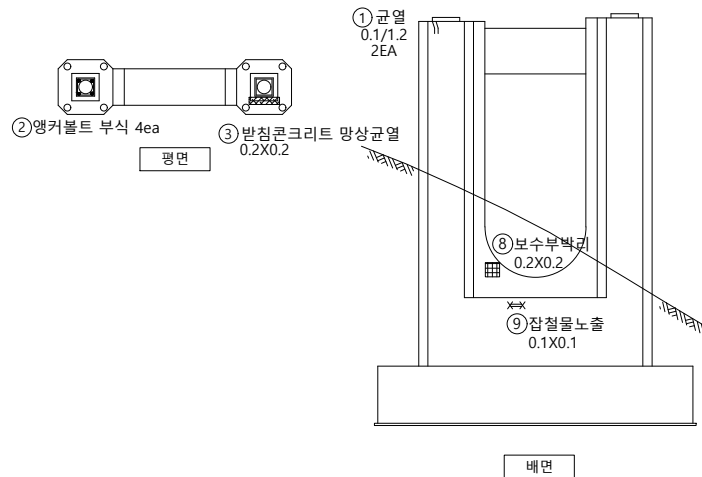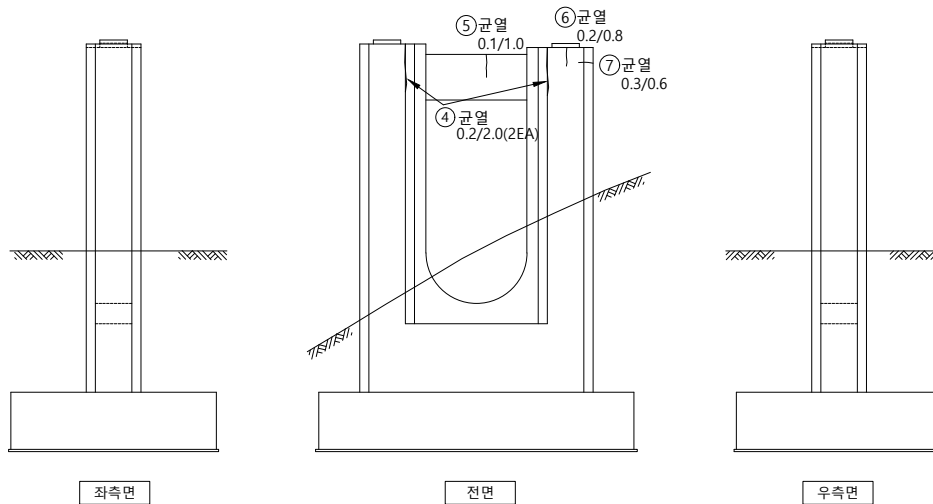


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

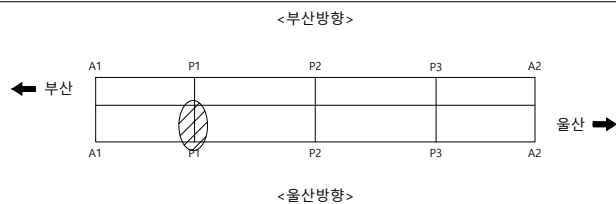

S E C T I O N

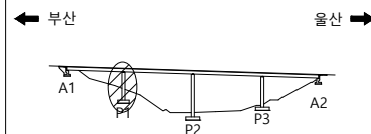

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	절근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023




책임기술자

오현승




도면번호

018

I D : 울산JCT2교(울산) - 교각 P2

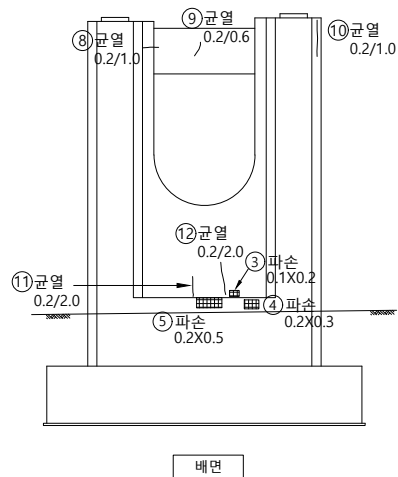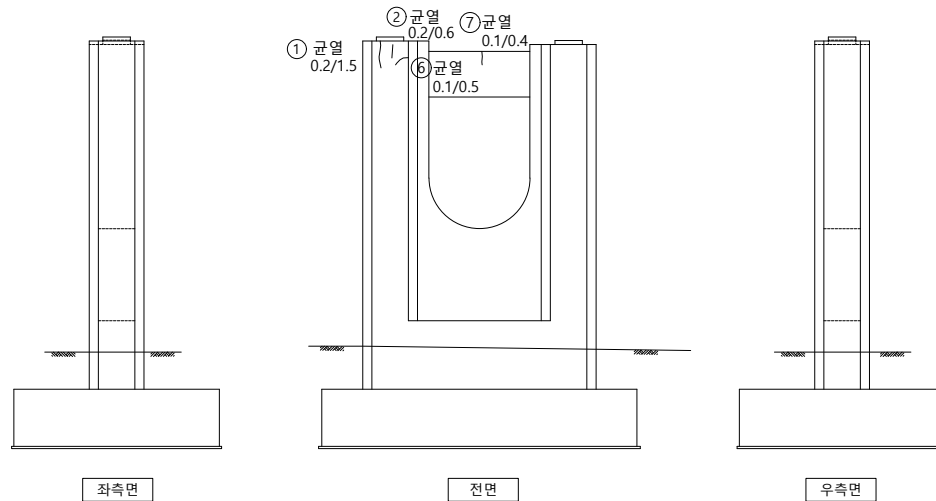


손상물량표

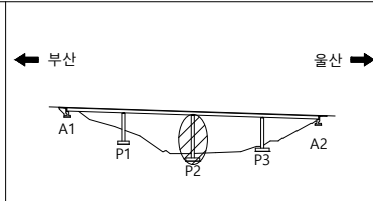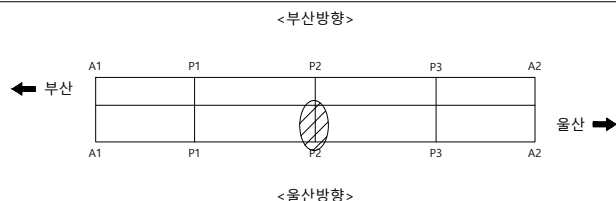
[illegible]

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	019

I D : 울산JCT2교(울산) - 교각 P3

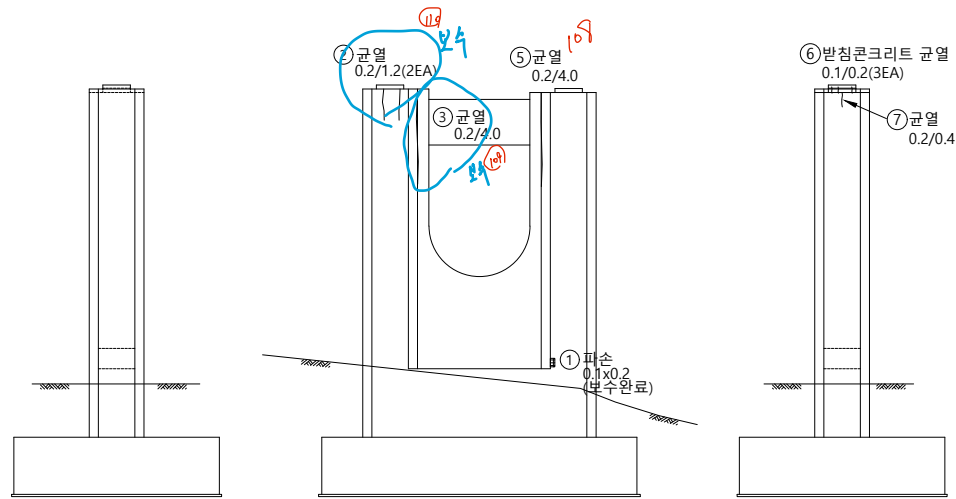

좌측면

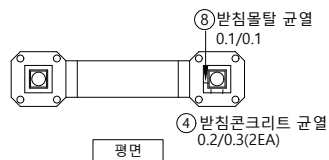

10


부산
↓

손상물량표

[illegible]

<부산방향>

<울산방향>

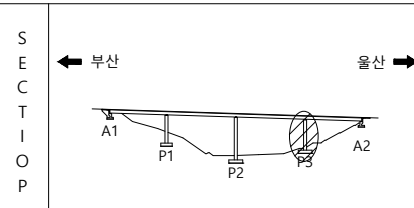

SECTION

울산 ➡

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------


조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 020


I D : 울산JCT2교(울산) - 교대 A2

↑
서울산영업소

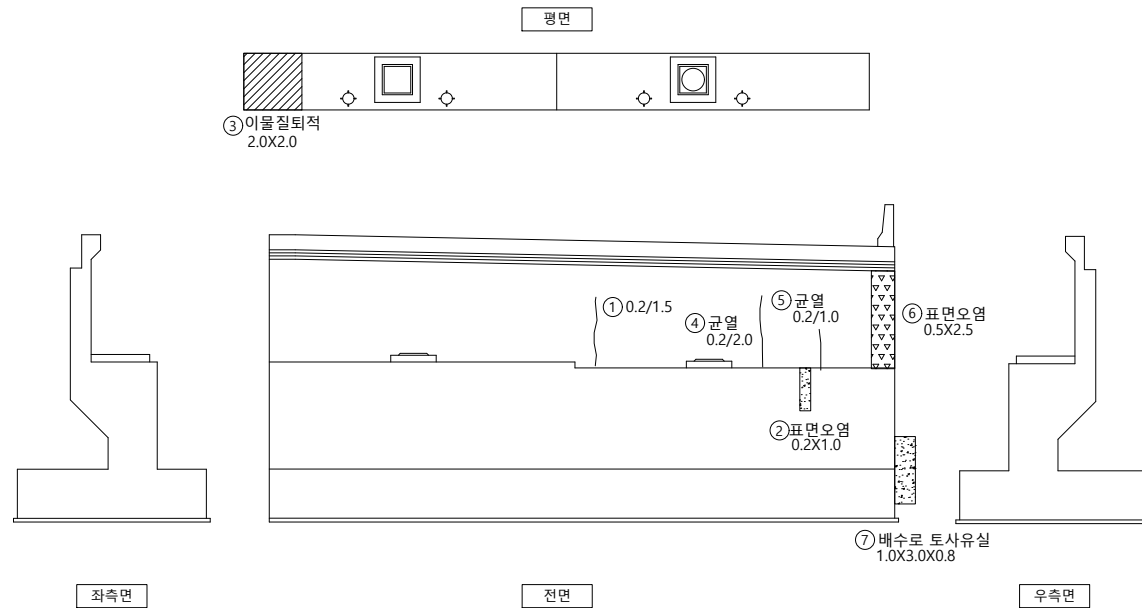

통도사IC
↓

손상물량표

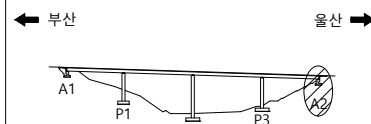[illegible]S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	021