

울산방향

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판상면(S1)

← 부산


울산 ➡

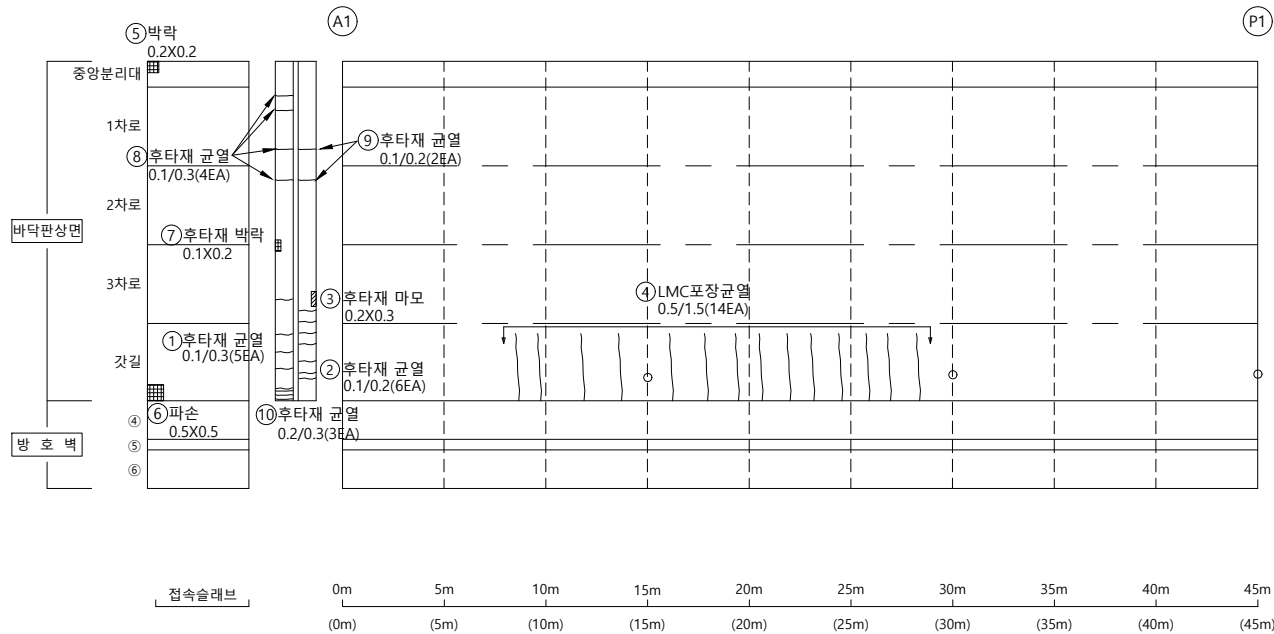

손 상 물 량 표

[illegible]

S E C T I O N

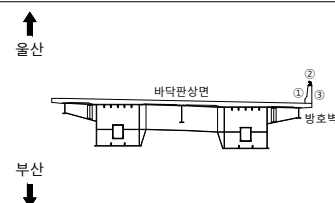

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

	00	10	00
--	----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조	사	일	시
---	---	---	---

2023

책임기술자

오현승


도면번호

001


I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판상면(S2)

← 부산

울산 ➡

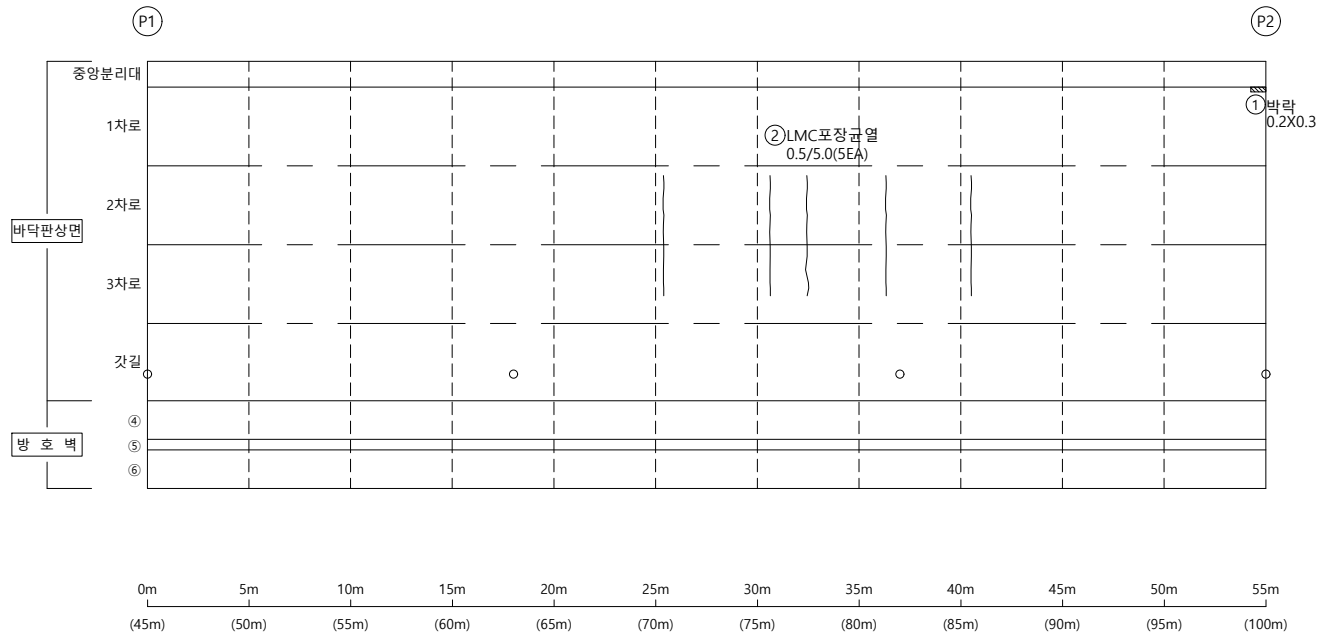

손 상 물 량 표

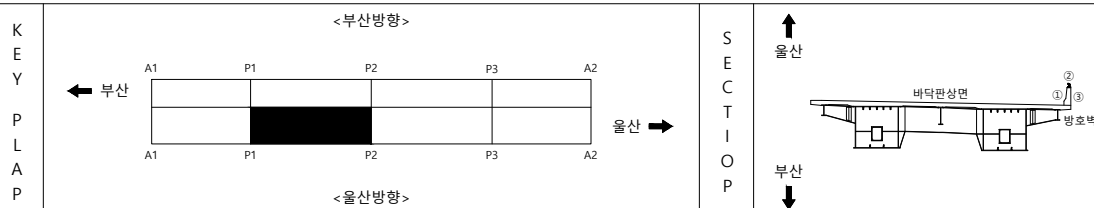
[illegible]

범		균 열		균열백태		기 타	용 역 명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
		망상균열		백태		철근탐사	
레		재료분리		부 식		탄산화시험	조 사 일 시 2023
		철근노출		파 손		균열심도	책임기술자 오 현 승
		박리, 박락		퇴 적		균열심도	도 면 번 호 002

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판상면(S3)

← 부산

울산 ➡

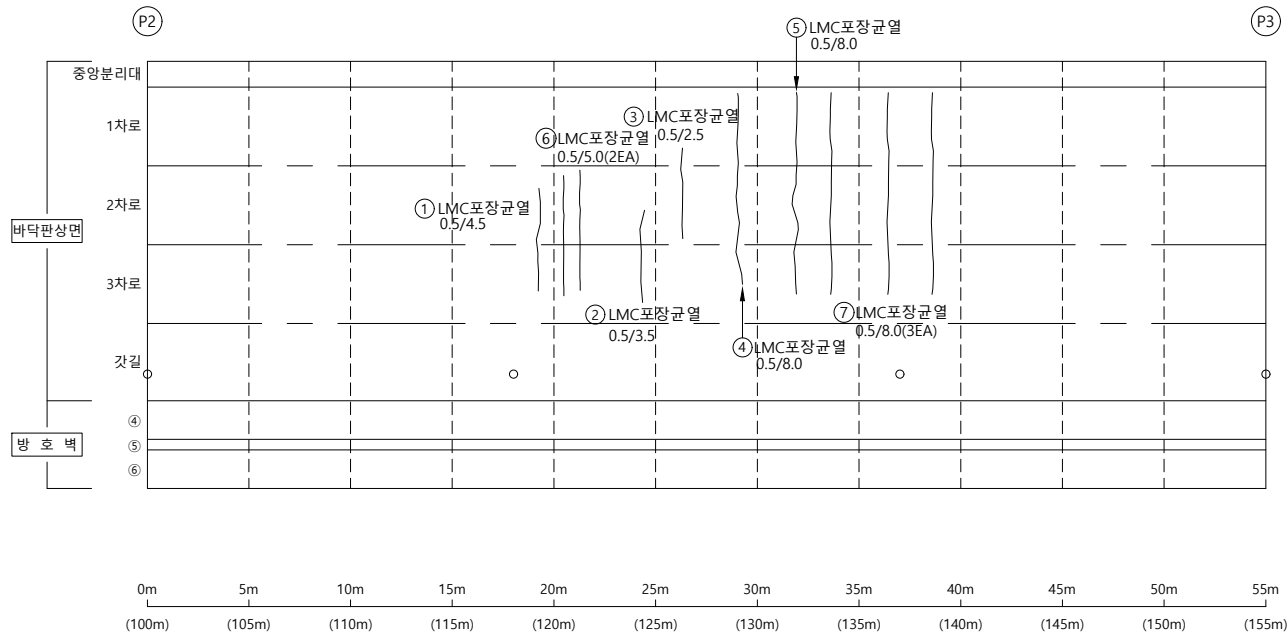


손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

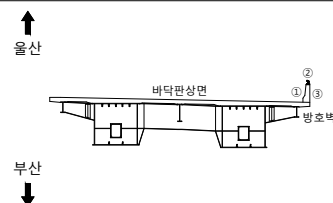

三

25

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열شم도
	박익, 박락		퇴 적		군열شم도

용	의	명
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

003

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판상면(S4)

← 부산


울산 ➡

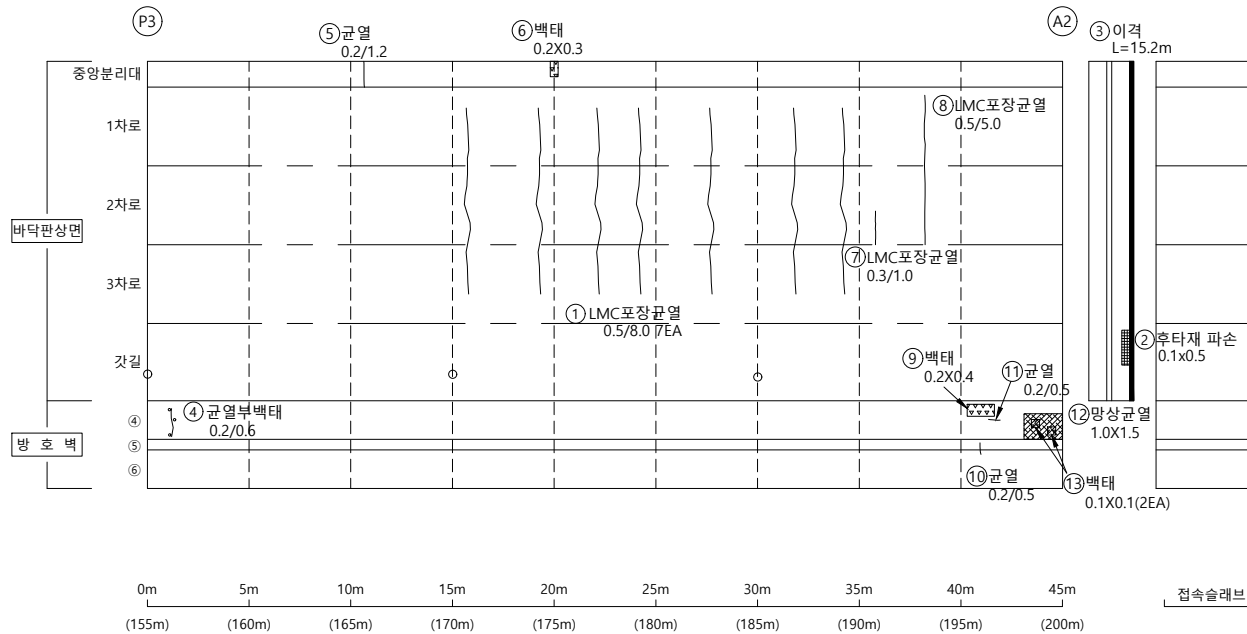

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP

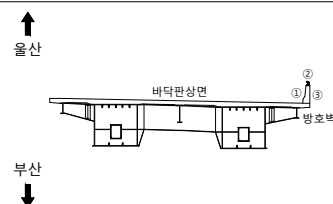S
E
C
T
I
O
N

범례


	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	004

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판하면(S1)

← 부산


울산 ➡

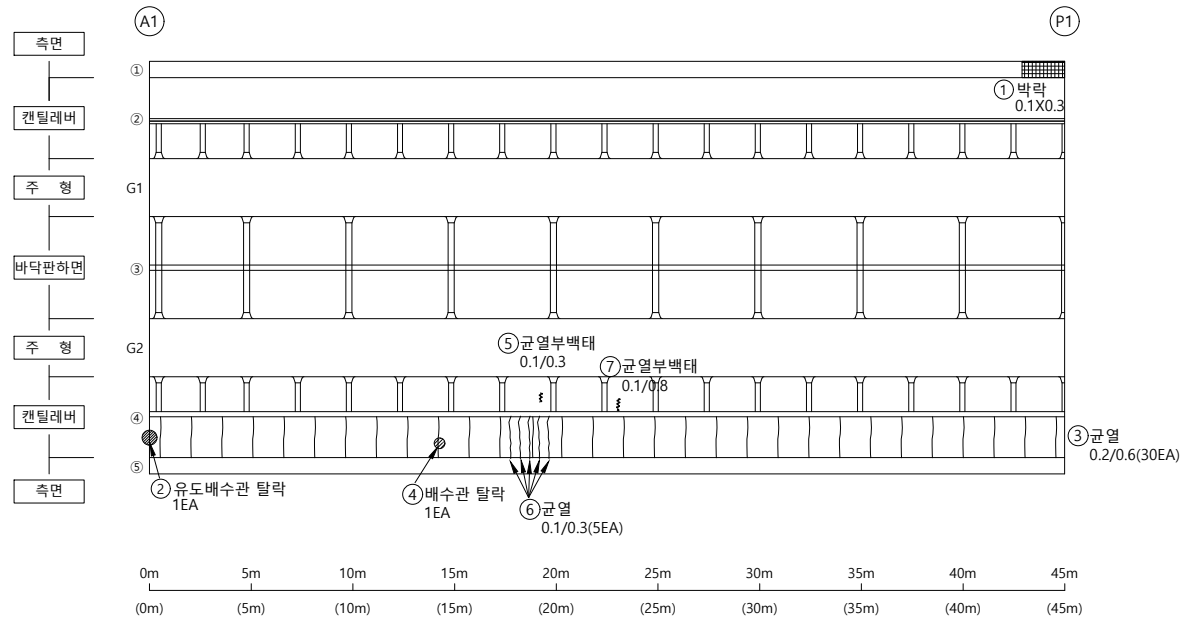

손 상 물 량 표

KEY PLAP

SECTION

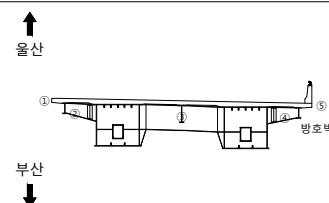

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

005

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판하면(S2)

← 부산


울산 →

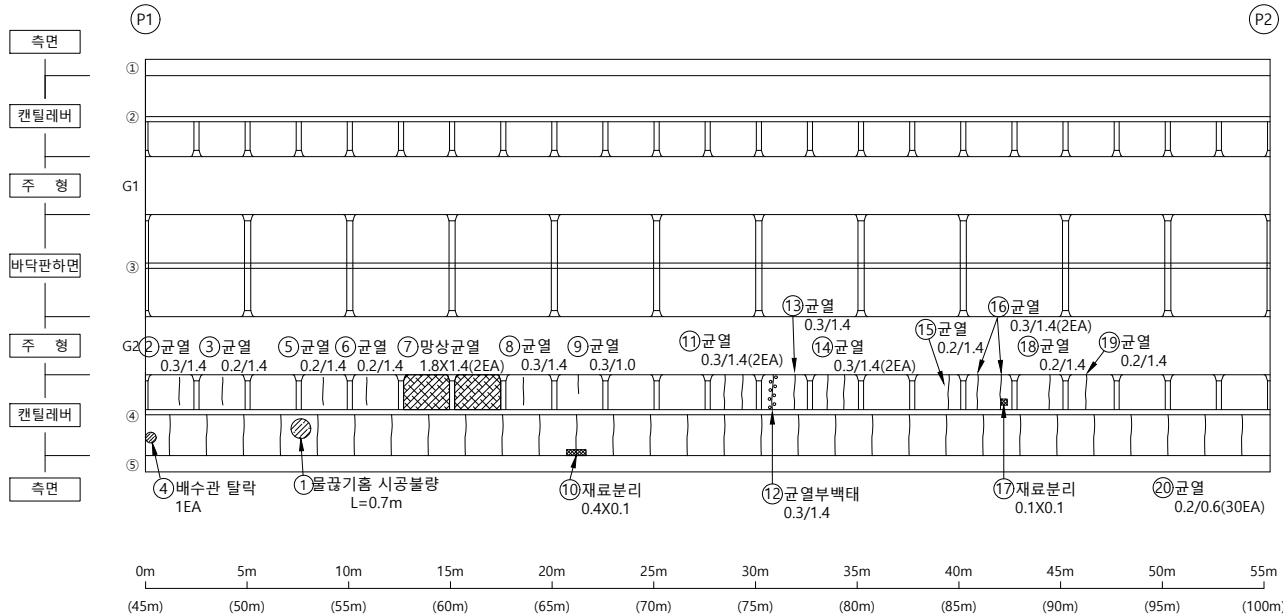


손상물량표

번호	신/구	부재명	손상 내용	손상 규모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위
1	구	캔틸레버	물고기집 시공불량		0.7		1	0.70	m
2	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.4		1	1.40	m
3	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
4	신	배수시설	배수관 탈락				1	1.00	EA
5	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
6	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
7	신	캔틸레버	망상균열		1.8	1.4	2	5.04	m²
8	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.4		1	1.40	m
9	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m
10	신	캔틸레버	재료분리		0.4	0.1	1	0.04	m²
11	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.4		2	2.80	m
12	신	캔틸레버	균열부백태	0.3	1.4		1	1.40	m
13	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.4		1	1.40	m
14	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.4		2	2.80	m
15	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
16	신	캔틸레버	균열(0.3mm이상)	0.3	1.4		2	2.80	m
17	신	캔틸레버	재료분리		0.1	0.1	1	0.01	m²
18	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
19	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
20	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		30	18.00	m

KEY
PLAN
APP

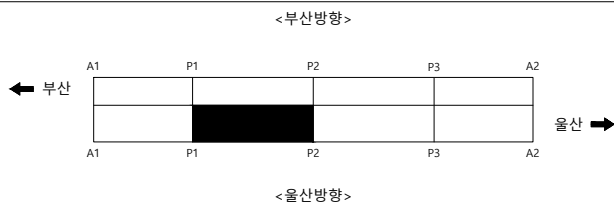

SECTION

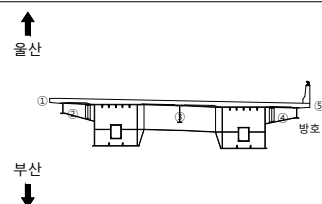

범례


균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
바리, 박락	퇴적	균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오현승
도면번호	006


I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판하면(S3)

← 부산

울산 ➡

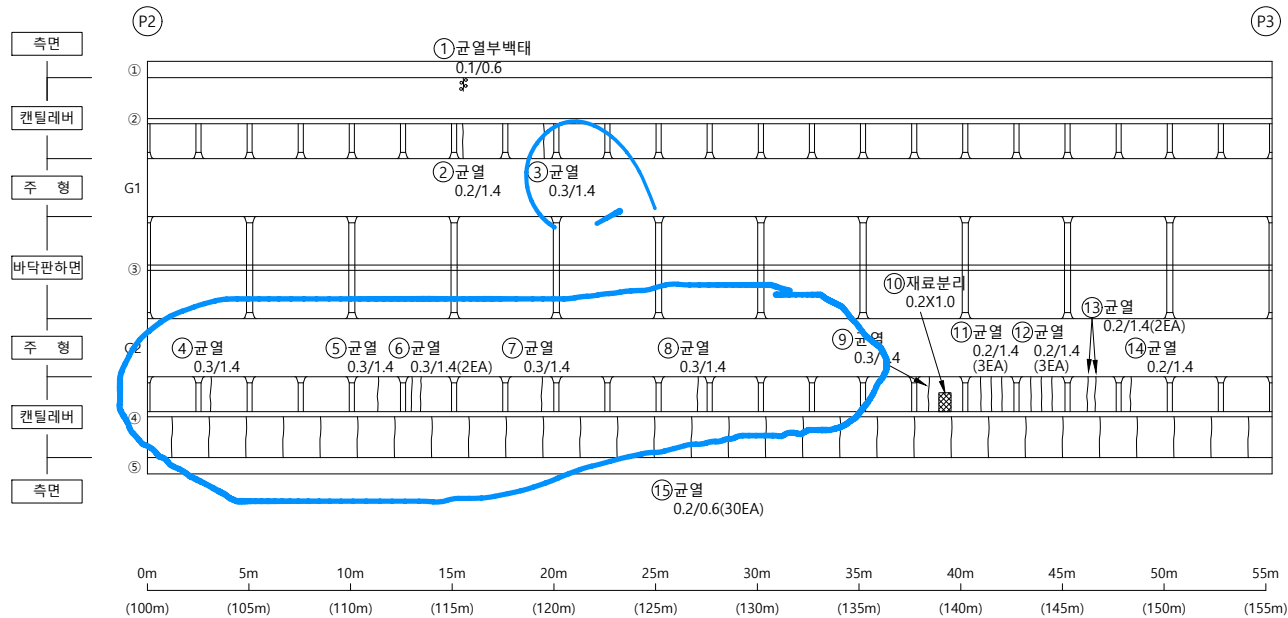

손상물량표

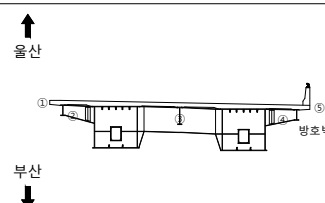[illegible]S
E
C
T
I
O
P

62

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열폭도

[illegible]

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조	사	일	시
---	---	---	---

2023

책임기술자

오현승


도면번호

007

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판하면(S4)

← 부산

울산 →

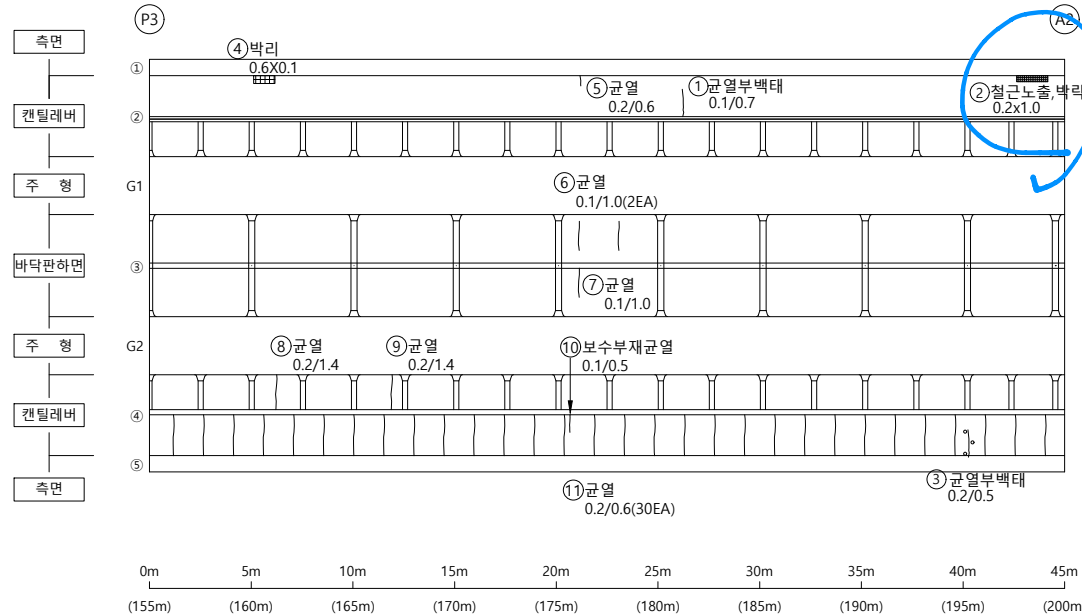


손상물량표

번호	신/구	부재명	손상내용	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	
1	구	캔틸레버	균열부백태	0.1	0.7		1	0.70	m
2	구	캔틸레버	철근노출, 박리		0.2	1.0	1	0.20	m'
3	구	캔틸레버	균열부백태	0.2	0.5		1	0.50	m
4	신	캔틸레버	박리		0.6	0.1	1	0.06	m'
5	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m
6	신	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		2	2.00	m
7	신	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m
8	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
9	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m
10	신	캔틸레버	보수부재균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m
11	신	캔틸레버	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		30	18.00	m

KEY
PLAN
P



SECTION
TOP

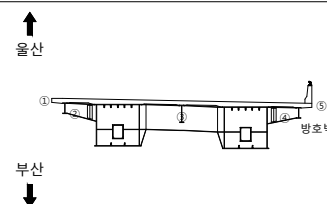

범
례


균열	균열부백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오현승
도면번호	008

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX내부(S1)

← 부산


울산 ➡

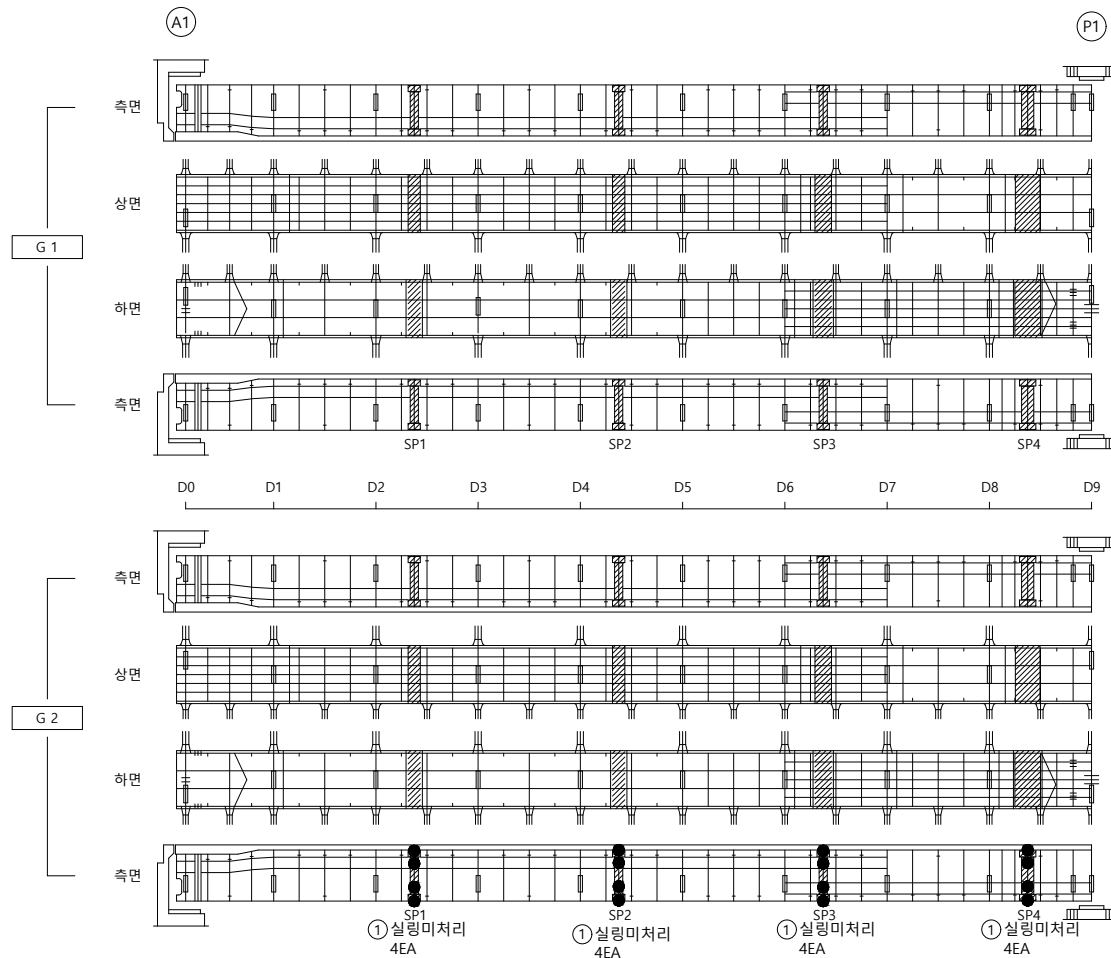

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP

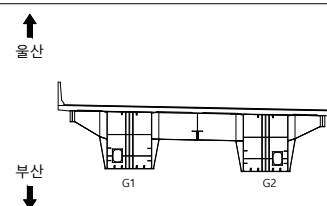S
E
C
T
I
O
N

목 록

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자



오현승

도면번호

009

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX내부(S2)

손상물량표

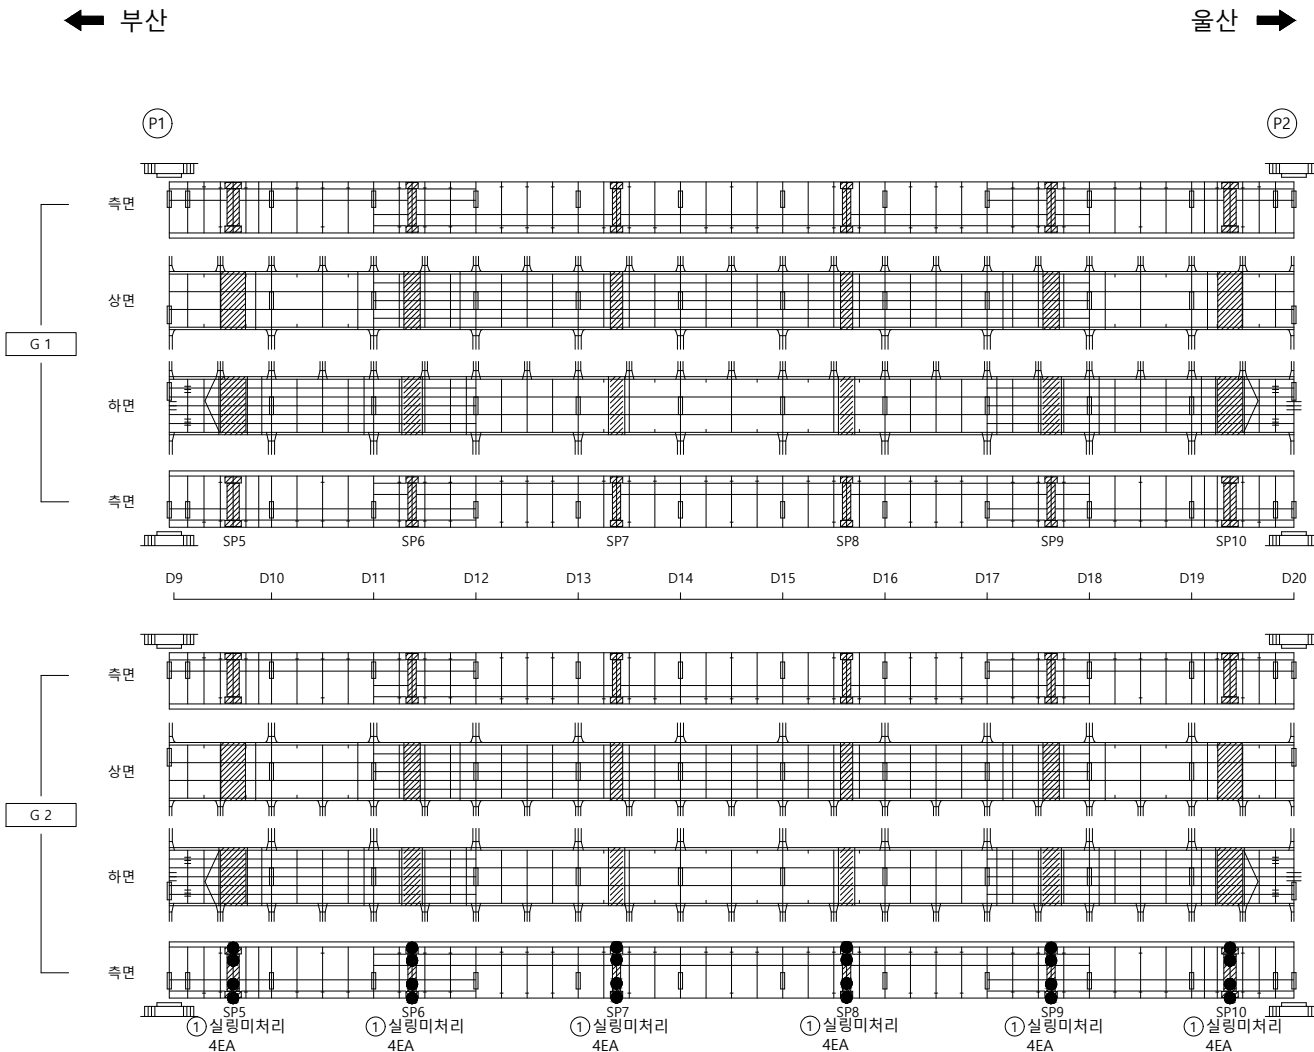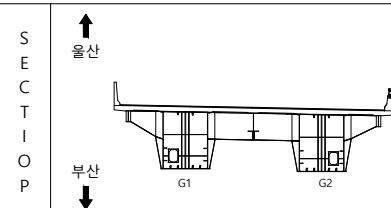[illegible]

범		군 열		군열백태		기 타
		망상군열		백태		철근탐사
례		재료분리		부 식		탄산화시험
		철근노출		파 손		군열심도
		박리, 박락		퇴 적		군열심도


용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	010

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX내부(S3)


손상물량표

← 부산


울산 ➡

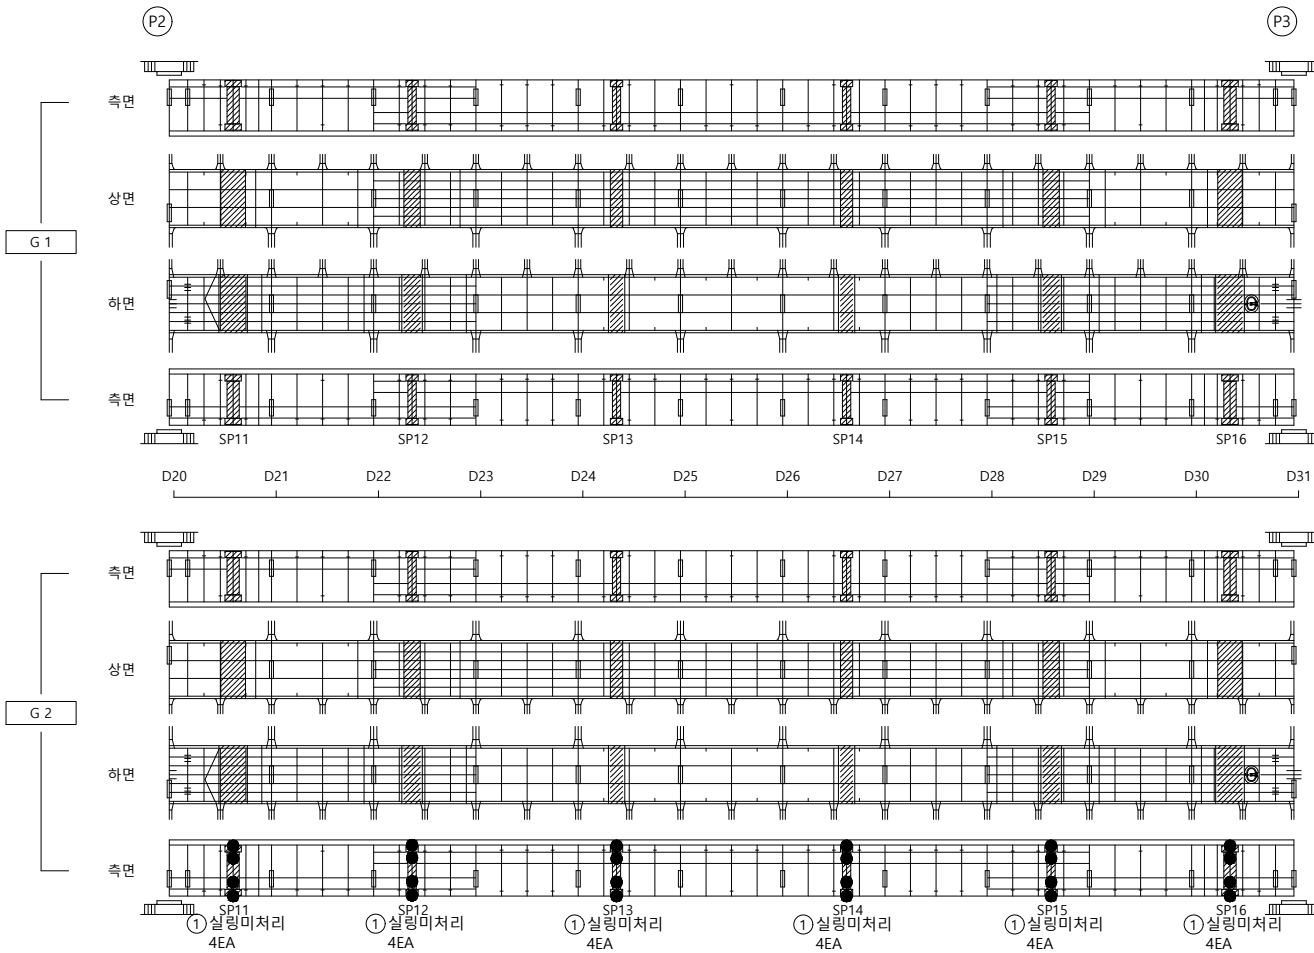[illegible]

KEY PLAP

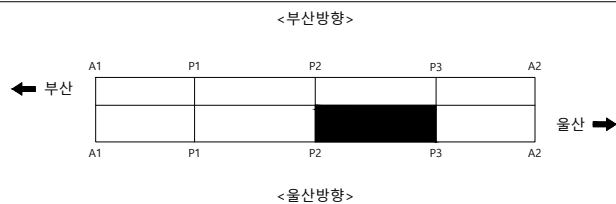

SECTION

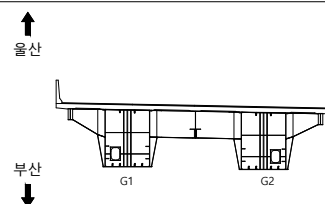

범
례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

011

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX내부(S4)

← 부산


울산 ➡

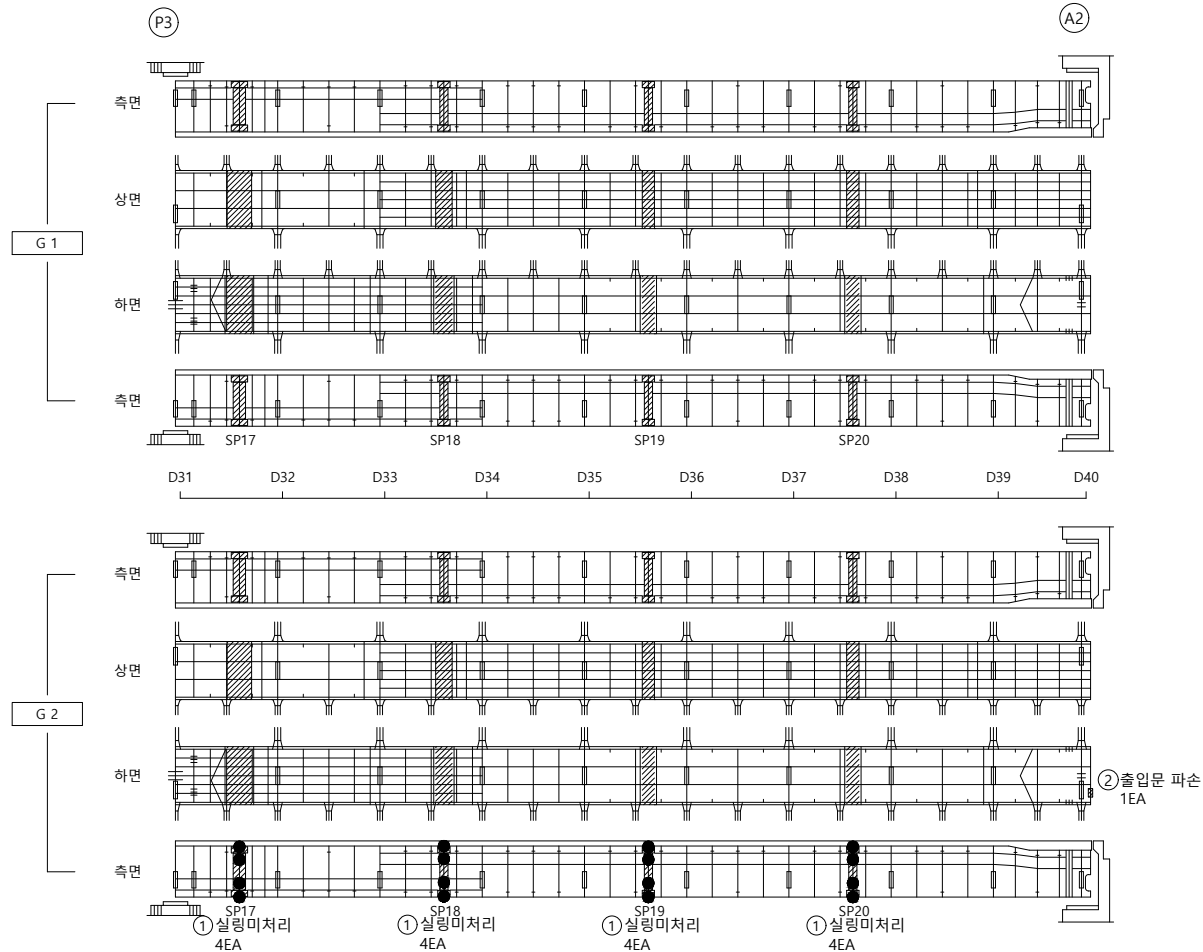

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP

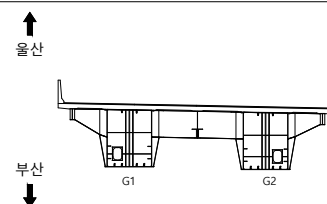S
E
C
T
I
O
P

본
문

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	바리, 박락		퇴 적		균열심도

[illegible]

명
2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

012

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX외부(S1)

← 부산


울산 ➡

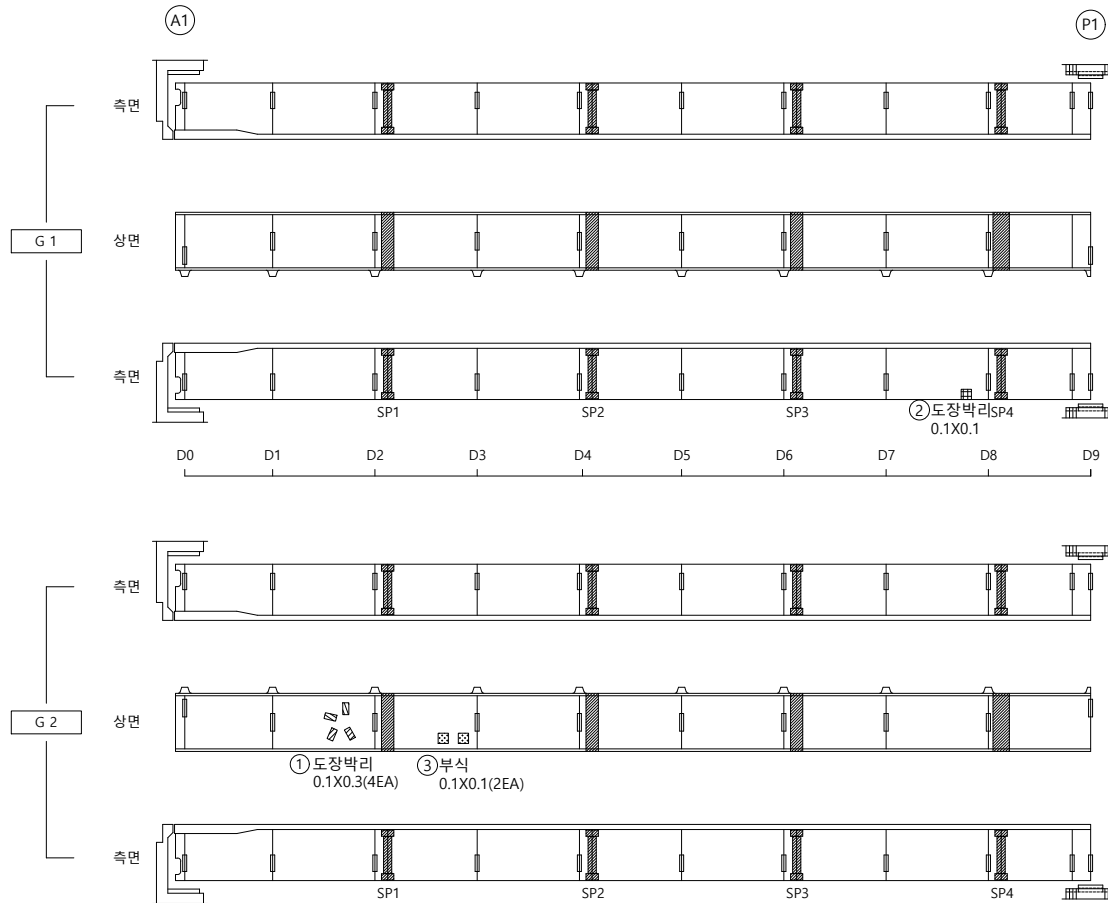

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAP

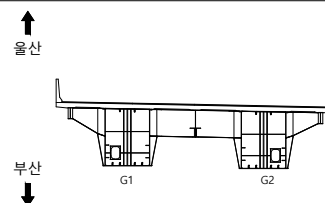S
E
C
T
I
O
N

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

공	로	모
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자


오현승

도면번호

013

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX외부(S2)


손상물량표

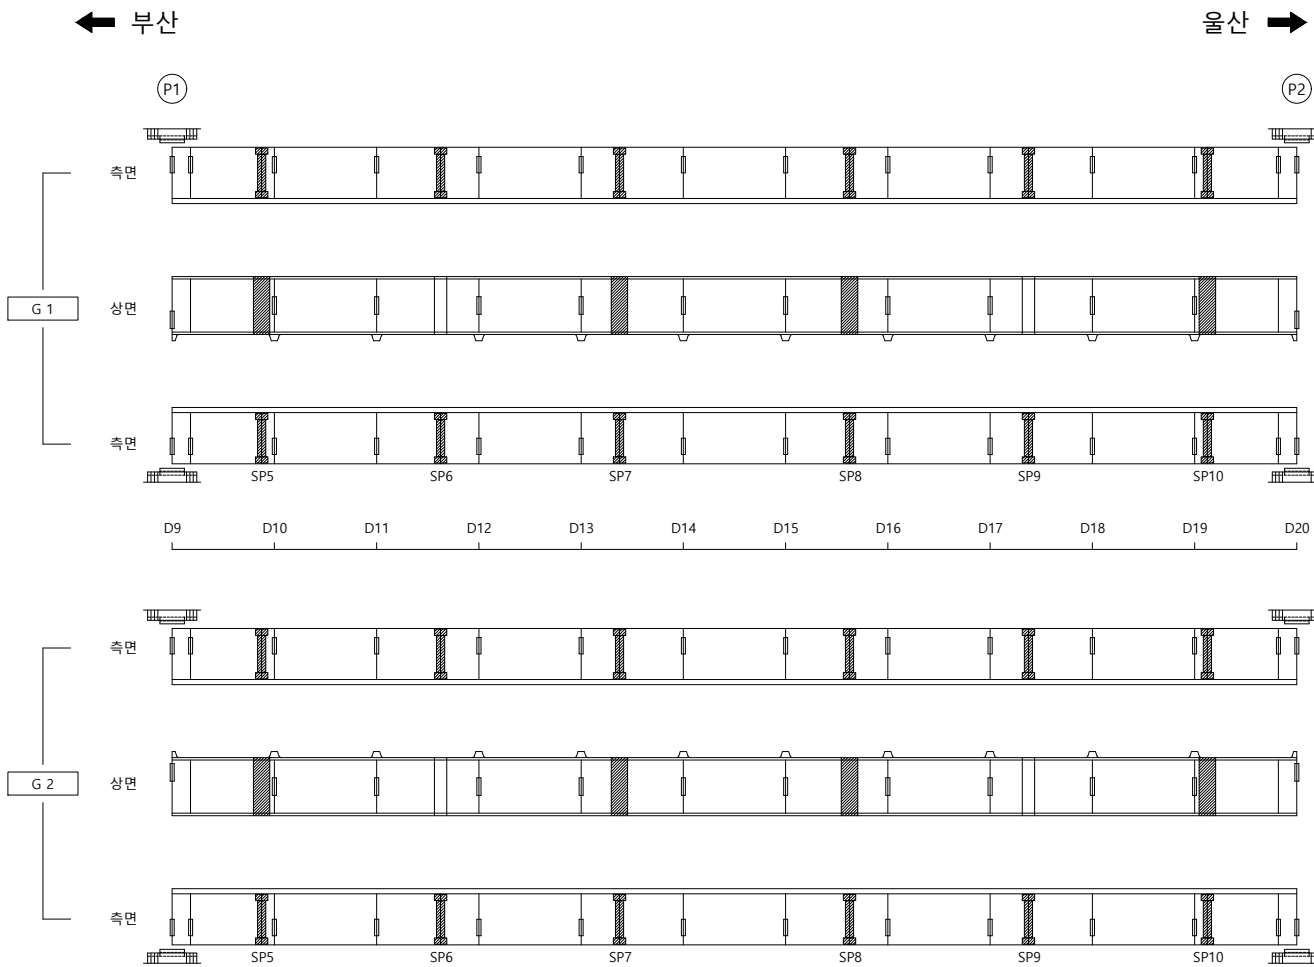[illegible]

KEY PLAN		SECTION	균 열 균열백태 기 타 망상균열 백태 철근탐사 재료분리 부 식 탄산화시험 철근노출 파 손 균열심도 바리, 박락 퇴 적 균열심도	용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
				조사일시 2023
				책임기술자 오 현 승
				도면번호 014

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX외부(S3)

손상물량표

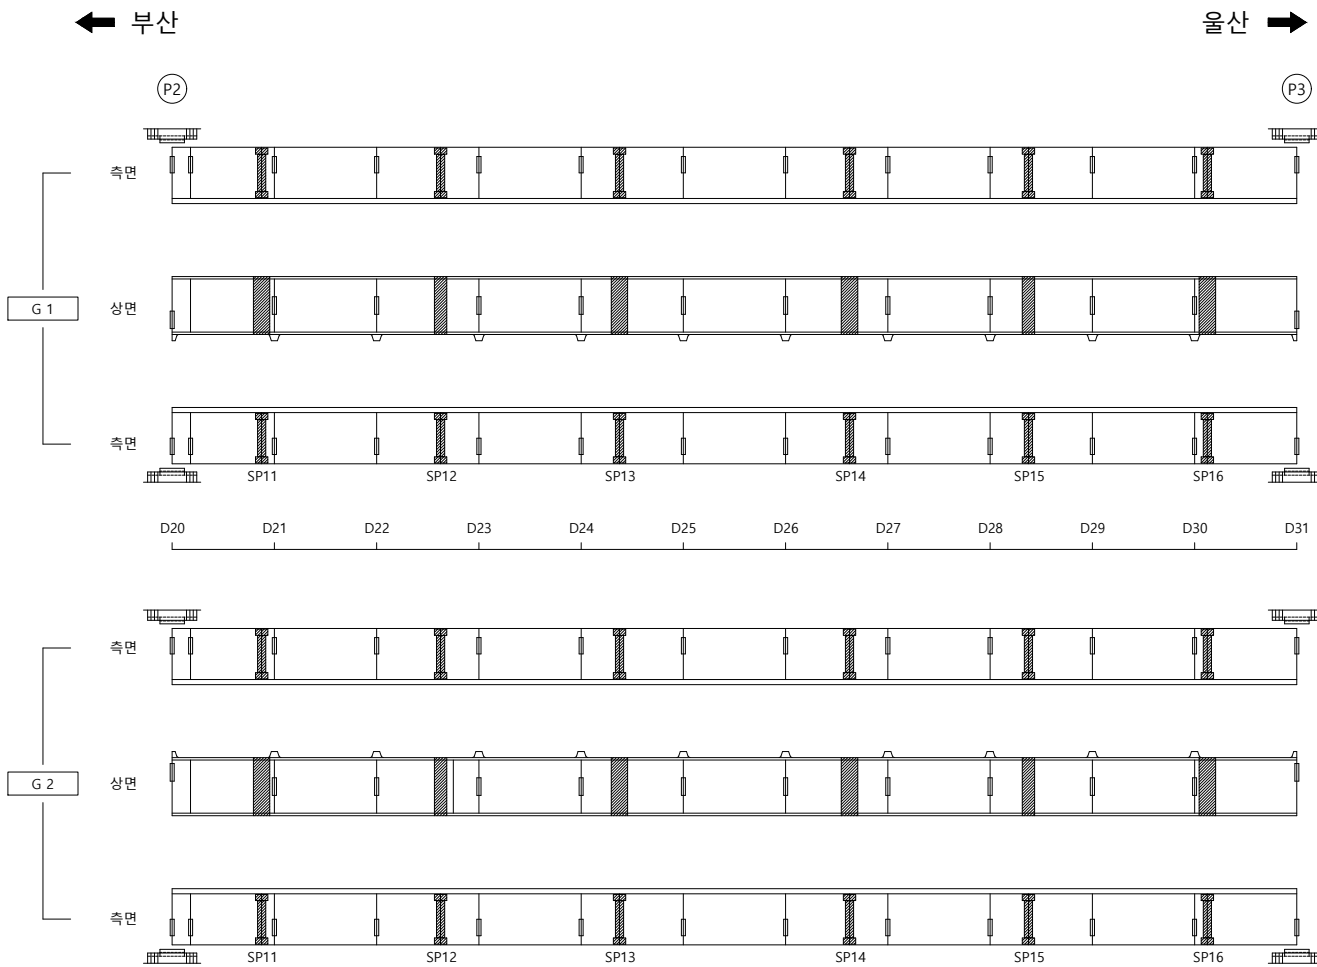
[illegible]

KEY PLAN	SECTION	울산 부산 	범례	 균 열	 균열백태	 기 타	용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
				 망상균열	 백태	 철근탐사	
				 재료분리	 부 식	 탄산화시험	
				 철근노출	 파 손	 균열심도	
				 박리, 박락	 퇴 적	 균열심도	
						조사일시 2023	
						책임기술자 오 현 승	
						도면번호 015	

I D : 울산JCT2교(울산) - BOX외부(S4)

← 부산

울산 ➡

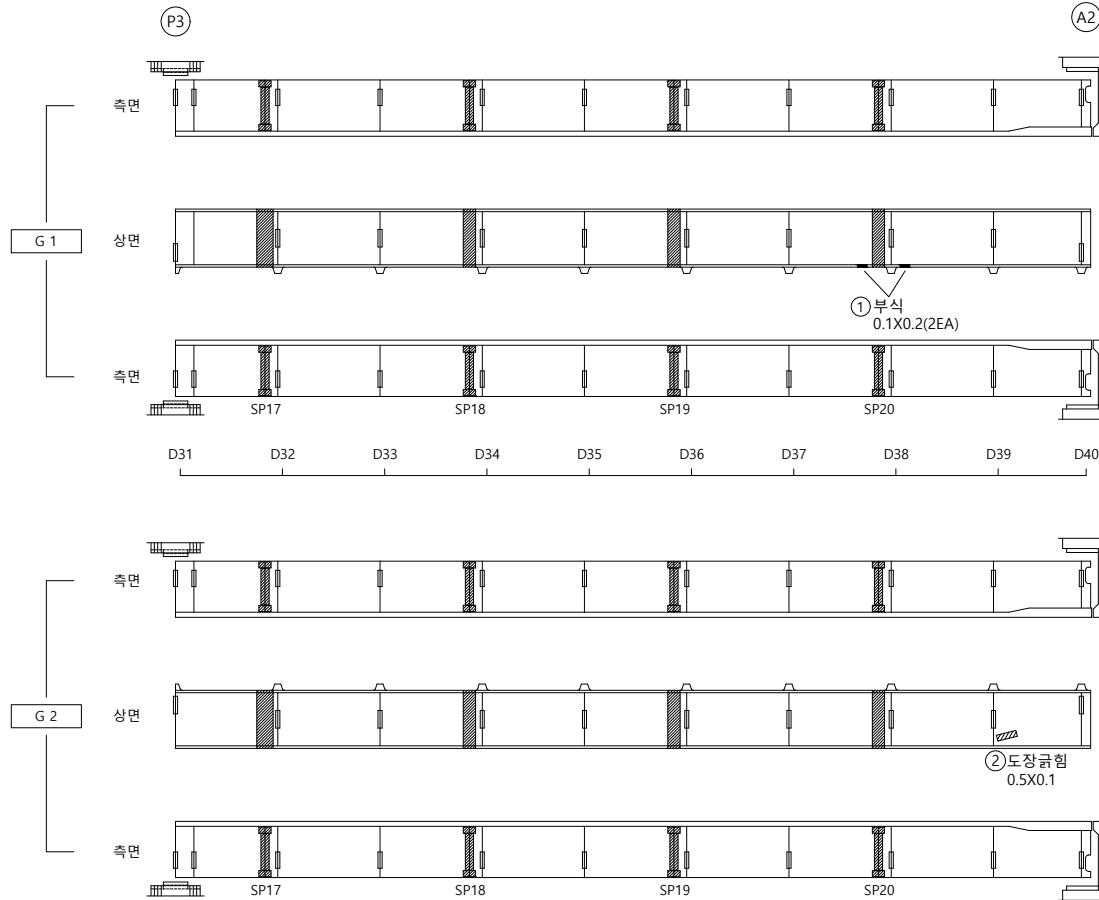


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN	SECTION 울산 부산 G1 G2	범례 균열 망상균열 재료분리 철근노출 박리, 박락 균열백태 백태 부식 파손 퇴적 기타 철근탐사 탄산화시험 균열심도 균열심도	용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
			조사일시 2023
			책임기술자 오현승
			도면번호 016


I D: 울산JCT2교(울산) - 교대 A1

↑
부산

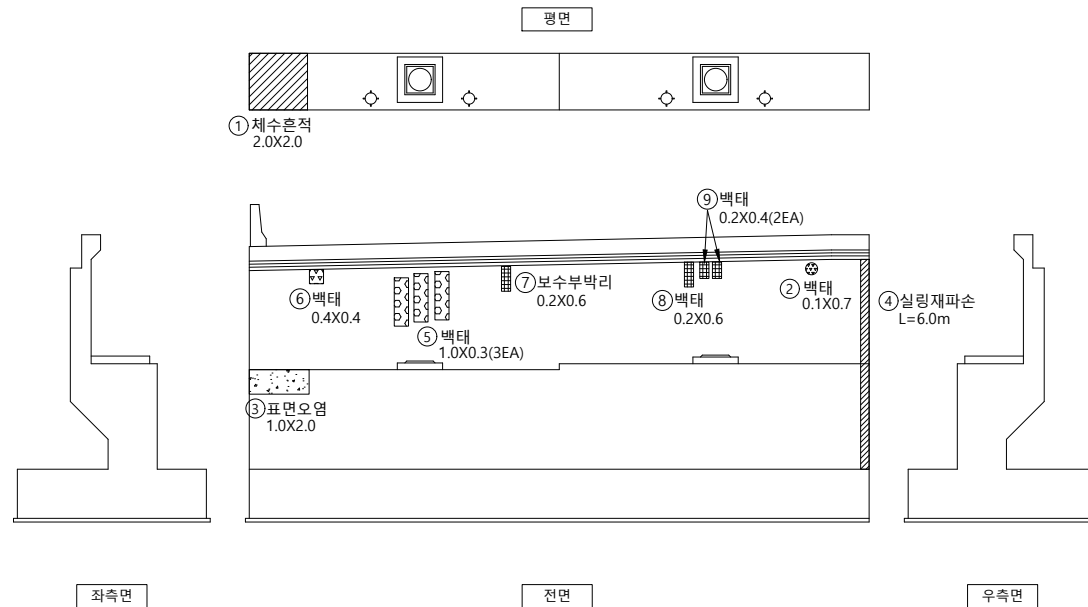

울산
↓

손상물량표


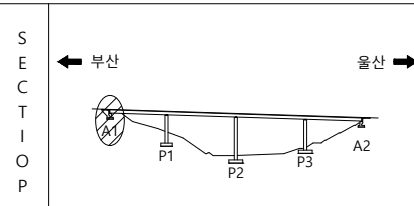
[illegible]

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도


용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	017

I D : 울산JCT2교(울산) - 교각 P1


손상물량표

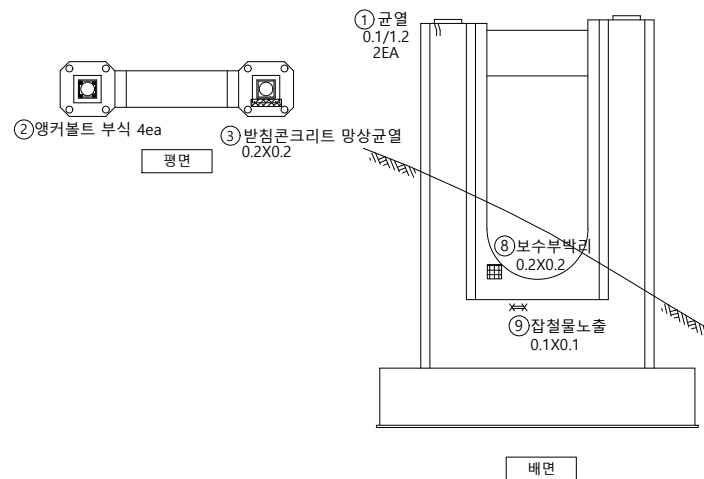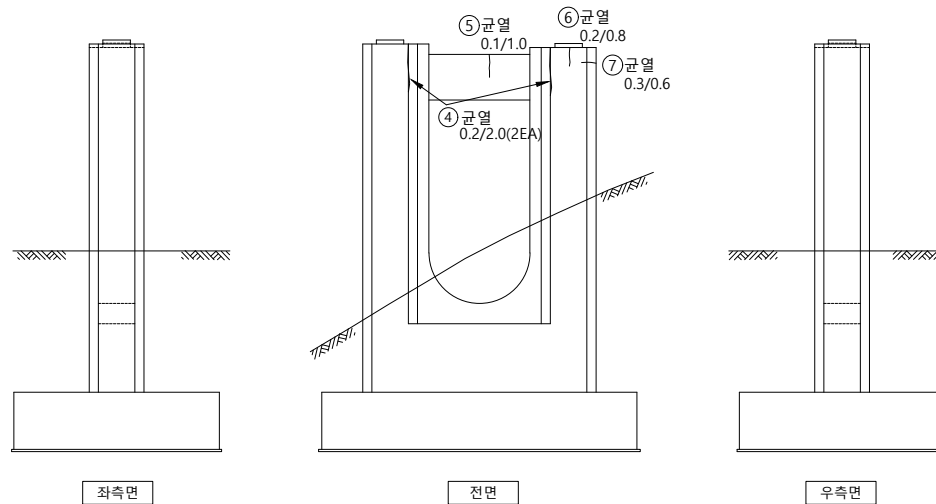[illegible]

KEY PLAP

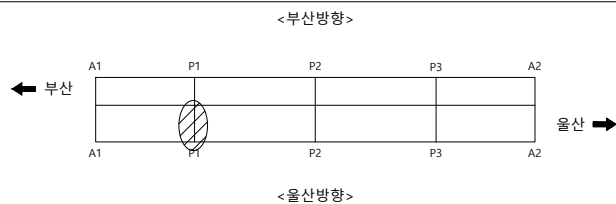

S E C T I O N

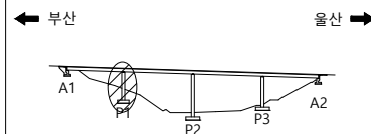

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자







오현승

도면번호

018

I D : 울산JCT2교(울산) - 교각 P2




손상물량표

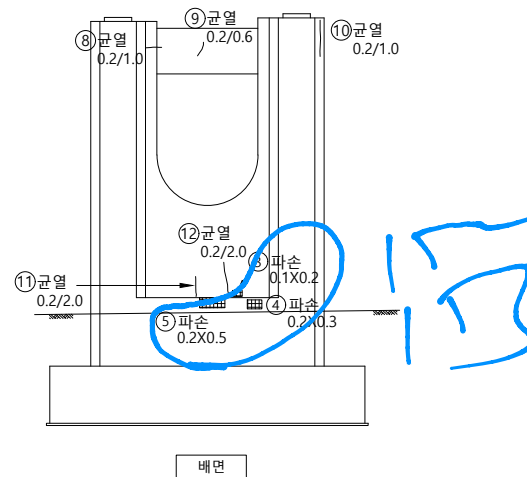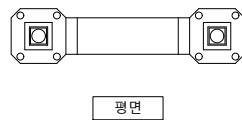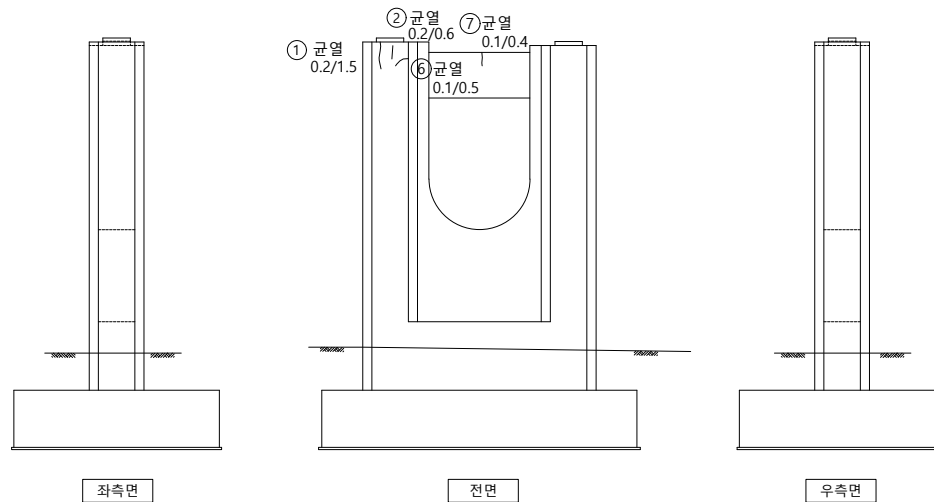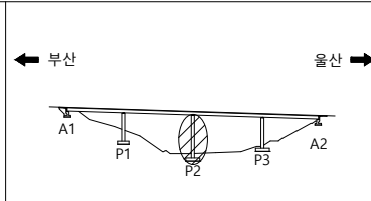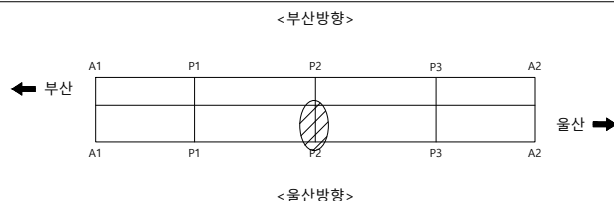[illegible]

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	019

I D : 울산JCT2교(울산) - 교각 P3

손상물량표

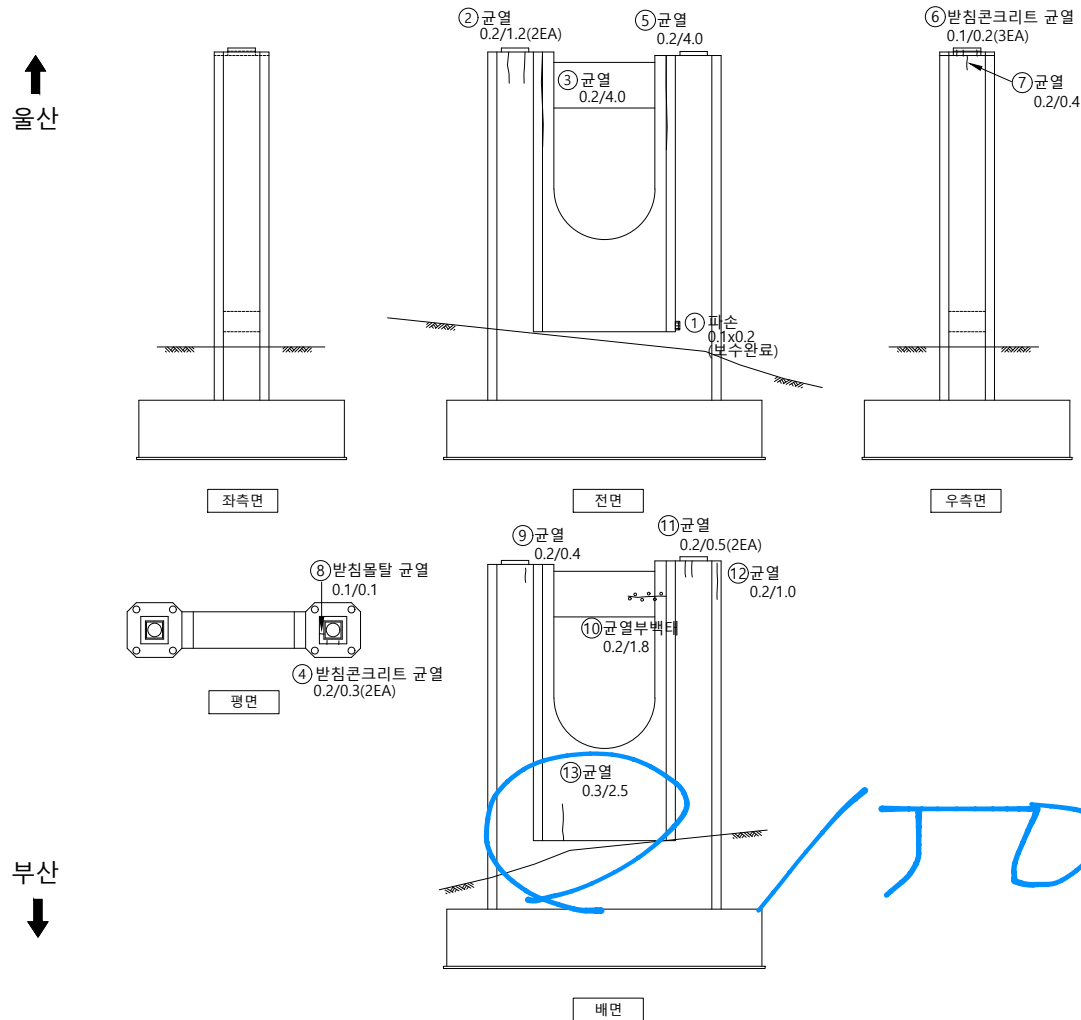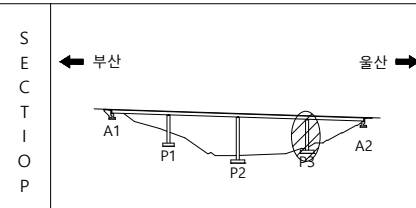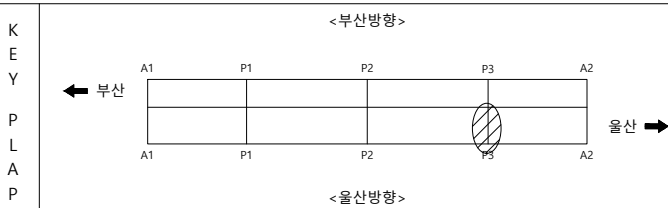
[illegible]

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도


용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	020

I D : 울산JCT2교(울산) - 교대 A2

↑
서울산영업소

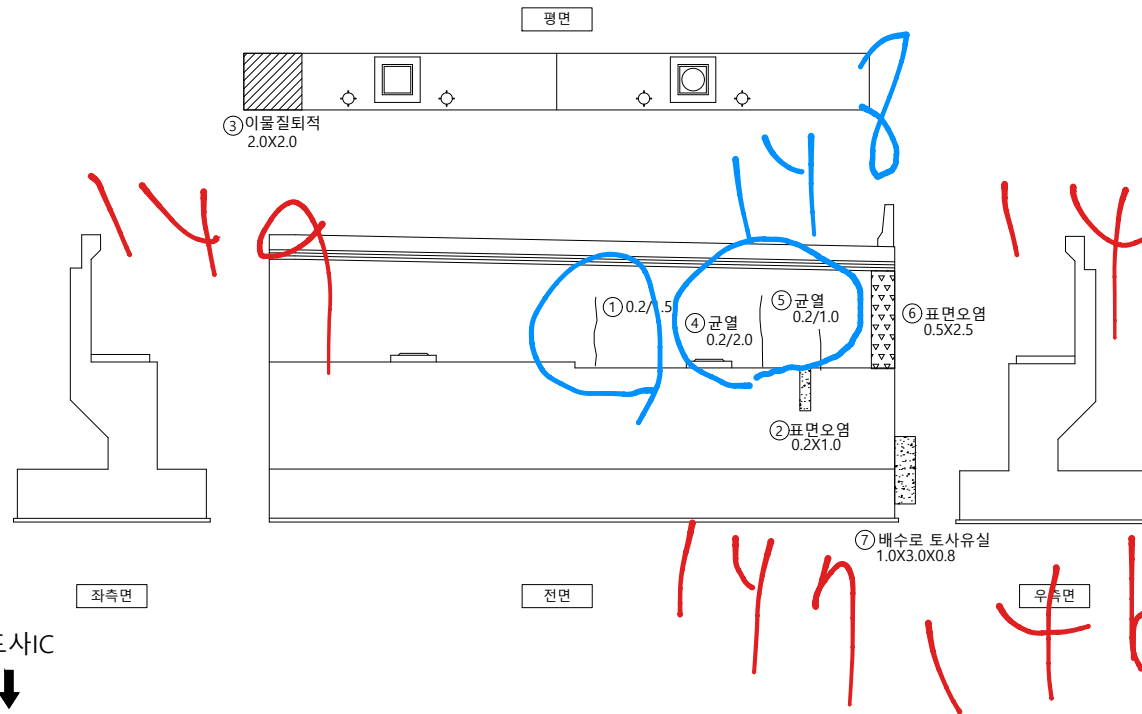

손상물량표

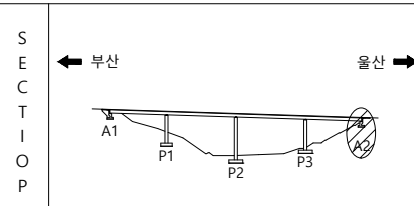[illegible]

범	 균 열	 균열백태	 기 타
	 망상균열	 백태	 철근탐사
레	 재료분리	 부 식	 탄산화시험
	 철근노출	 파 손	 균열심도
	 박리, 박락	 퇴 적	 균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	021

