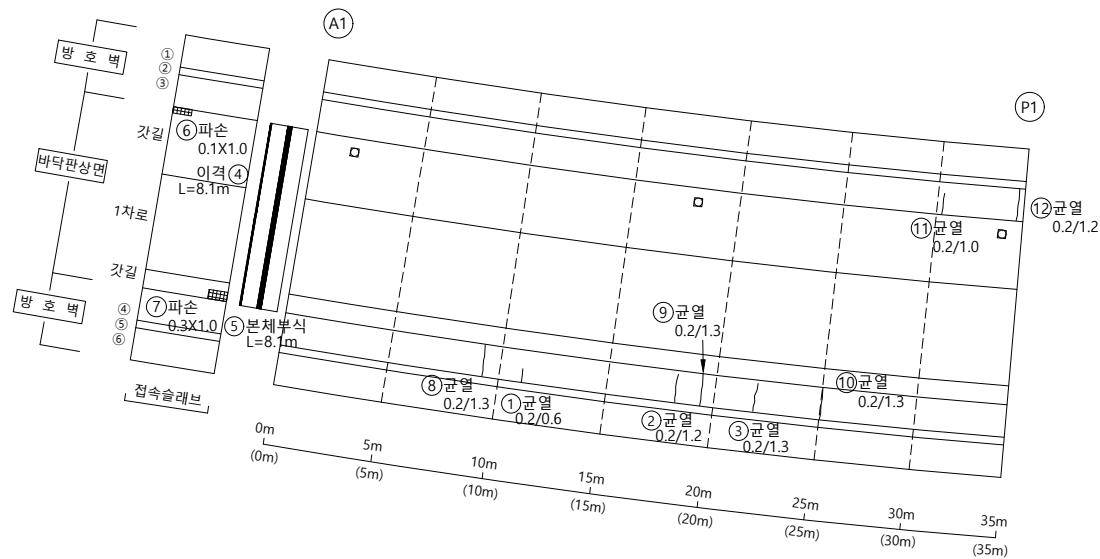


2. 외관조사망도

I D : 울산JCT3교 - 바닥판상면(S1)

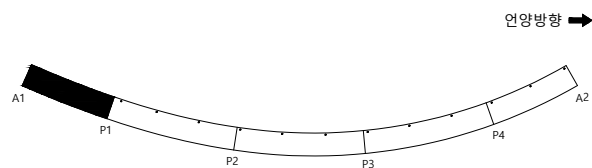
언양방향 ➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION

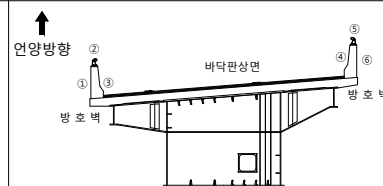범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역


조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 001

I D : 울산JCT3교 - 바닥판상면(S2)


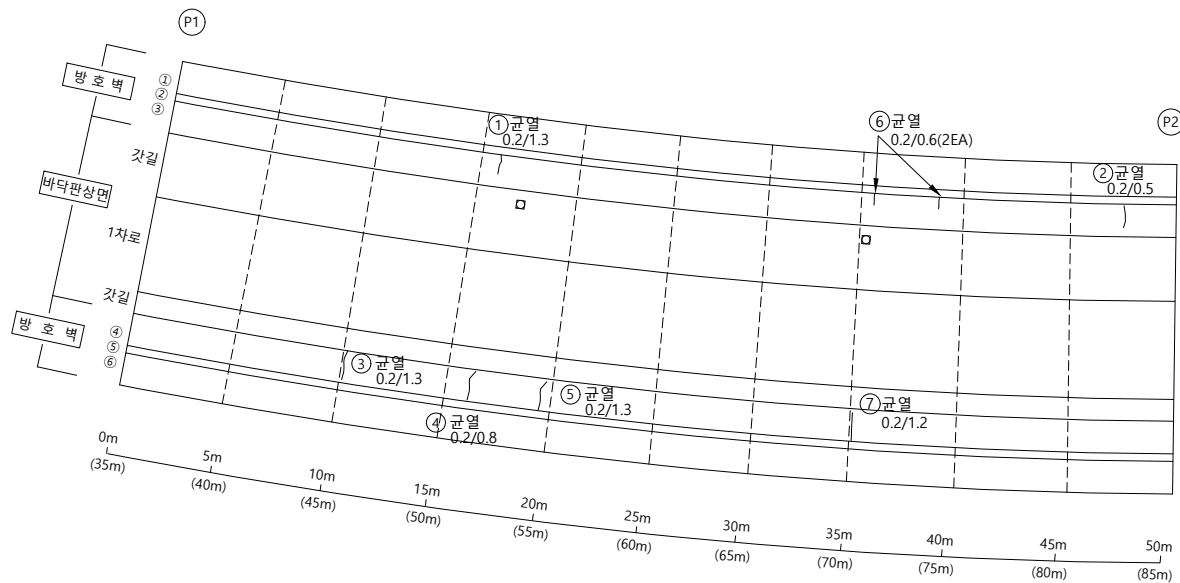
언양방향 ➡



손 상 물 량 표

[illegible]

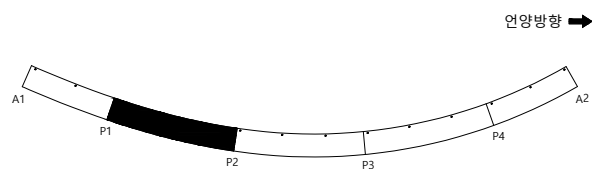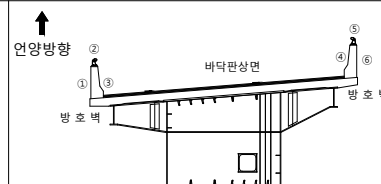KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

236

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역




조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 002

I D : 울산JCT3교 - 바닥판상면(S3)

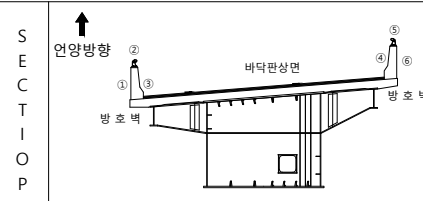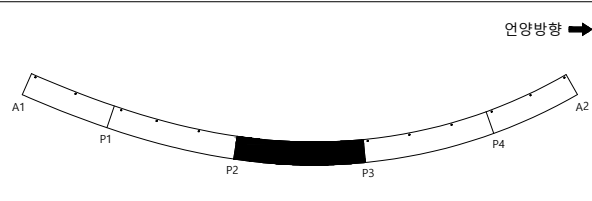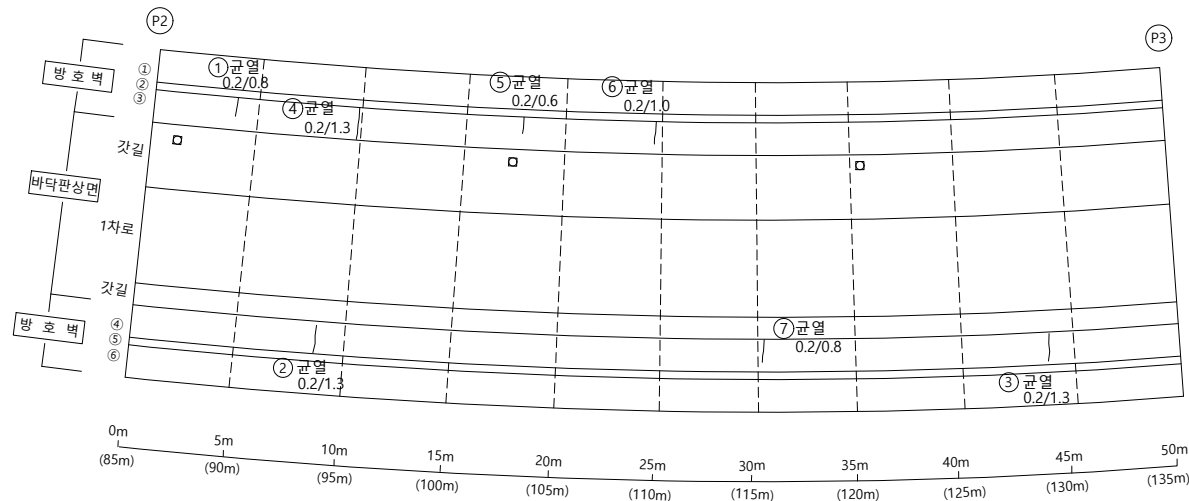손상물량표



[illegible]

범		균 열		균열백태		기 타
		망상균열		백태		철근탐사
례		재료분리		부 식		탄산화시험
		철근노출		파 손		균열심도
		박리, 박락		퇴 적		균열심도


용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	003

I D : 울산JCT3교 - 바닥판상면(S4)

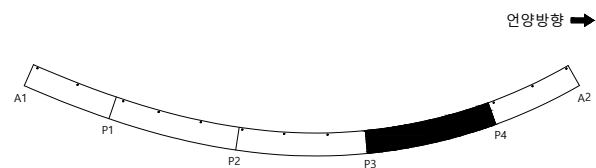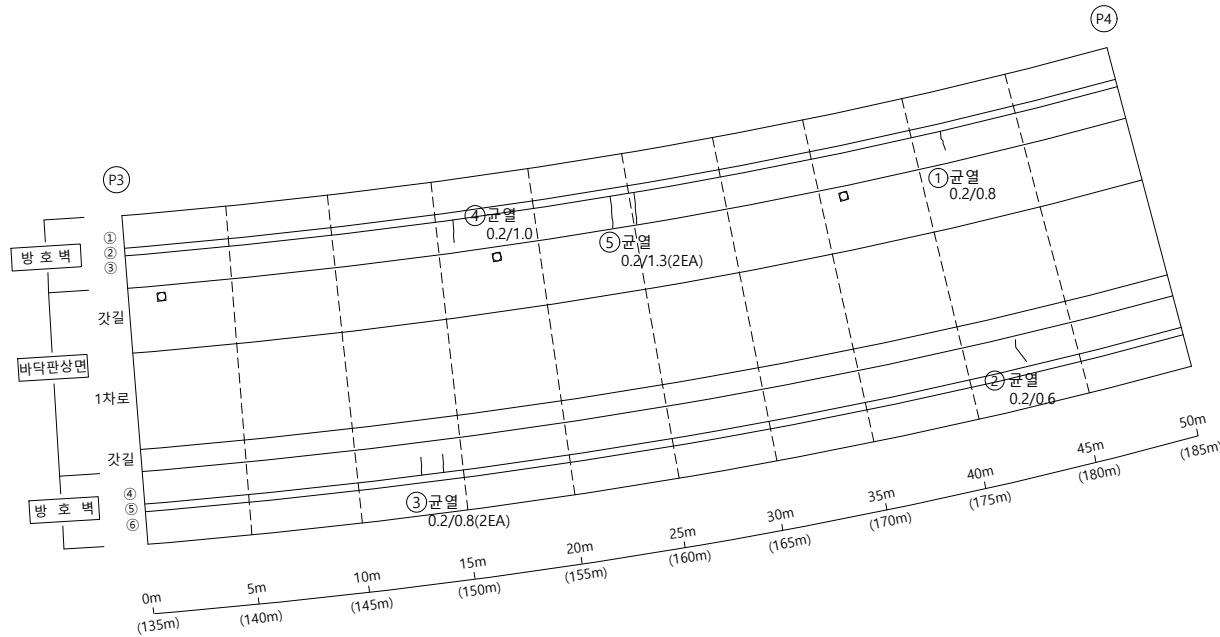손상물량표

[illegible]

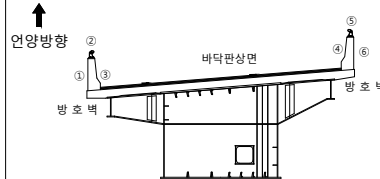SECTION



23

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

FO	IR	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

004

I D : 울산JCT3교 - 바닥판상면(S5)


손상물량표

번호	신/구	부재명	손상내용	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	수량	단위	
1	구	신축이음	후타재 균열	0.1	0.4		11	3.85	m	보수
2	구	신축이음	후타재 균열	0.1	0.5		11	5.50	m	보수
3	구	신축이음	토사퇴적		3.0		1	3.00	m	
4	구	신축이음	이격		8.1		1	8.10	m	h=10.0
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		3	2.40	m	
6	신	방호벽	파손		0.3	1.0	1	0.30	m²	
7	신	포장	파손		0.3	1.0	1	0.30	m²	

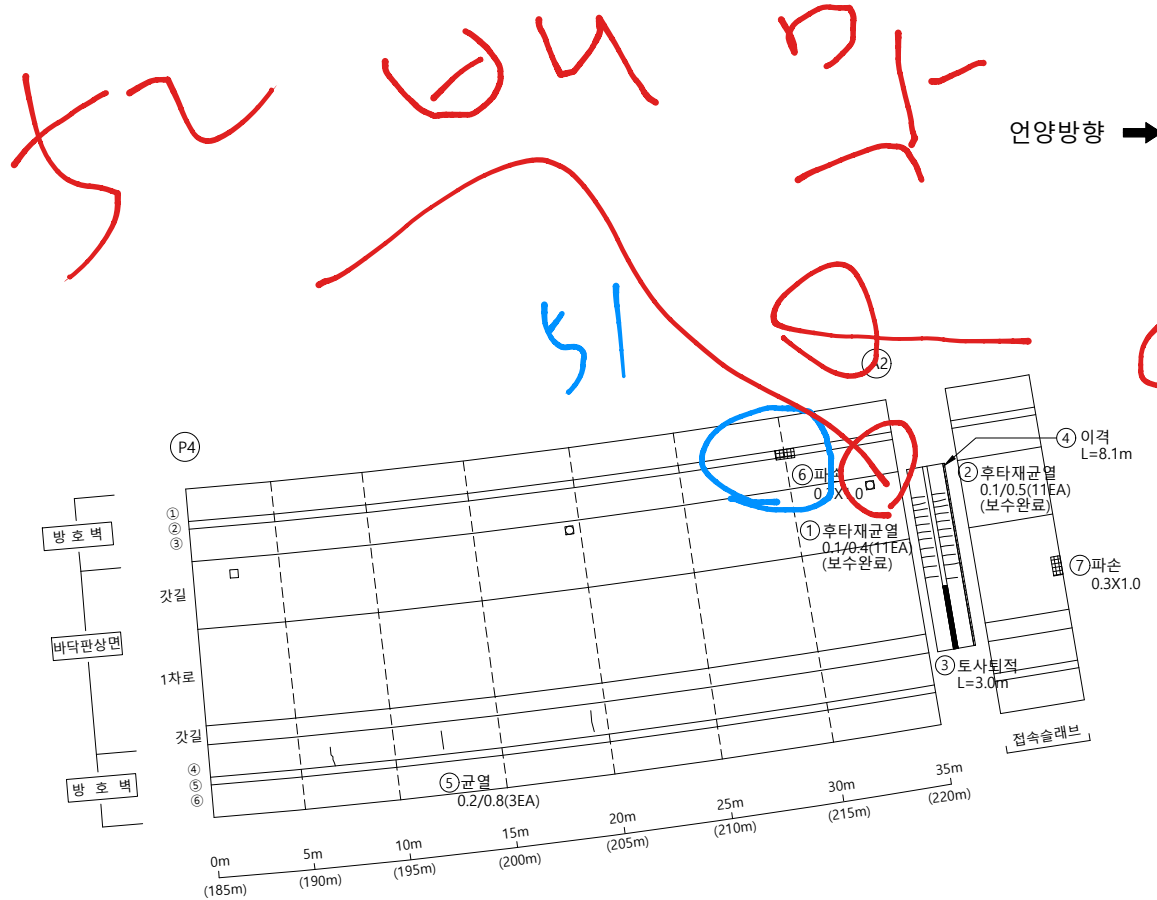


45
130

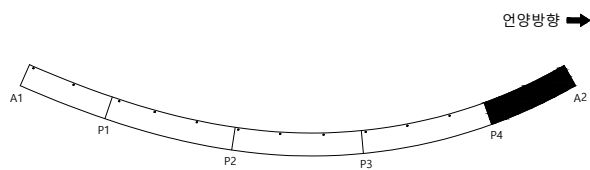KEY
PLAN



SECTION



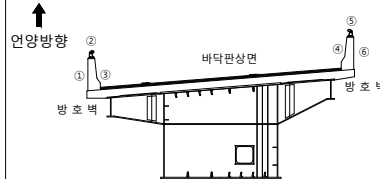


범
례

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오현승
도면번호	005

I D : 울산JCT3교 - 바닥판하면(S1)

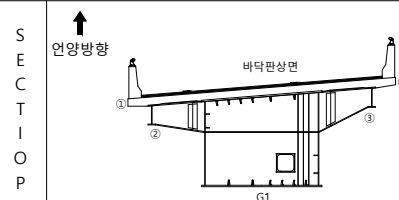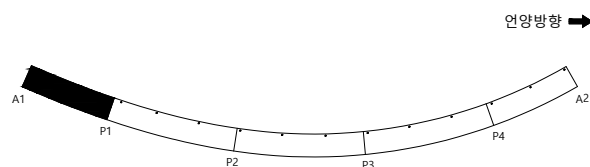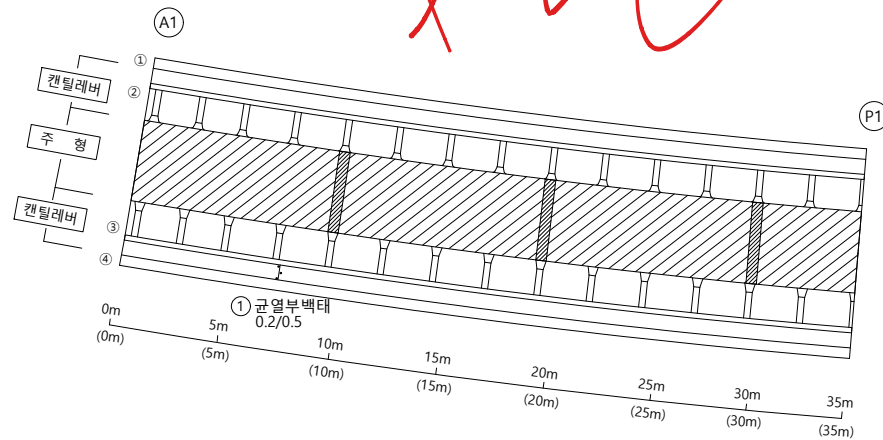
손상물량표

[illegible]

면	 균 열	 균열백태	 기 타	용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
	 망상균열	 백태	 철근탐사	
	 재료분리	 부 식	 탄산화시험	
레	 철근노출	 파 손	 균열심도	조 사 일 시 2023
	 박리, 박락	 퇴 적	 균열심도	책임기술자 오 현 승
				도 면 번 호 006

I D : 울산JCT3교 - 바닥판하면(S2)

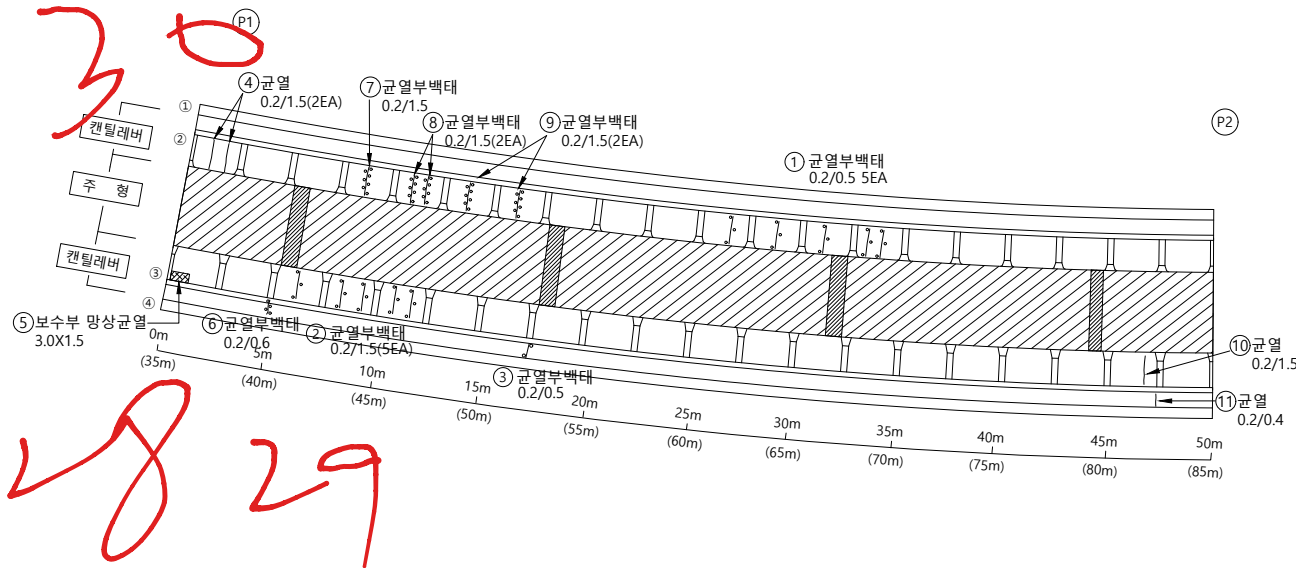
언양방향 ➡




손상물량표

[illegible]

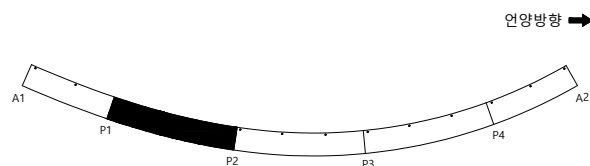KEY PLAP



SECTION

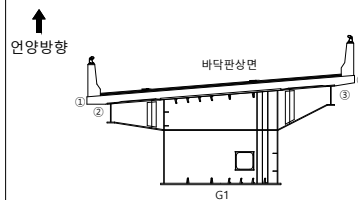

236

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

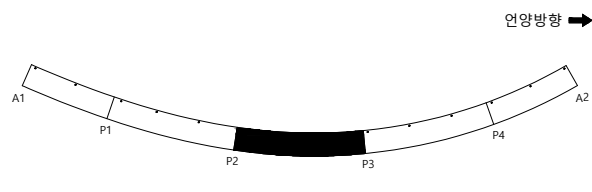

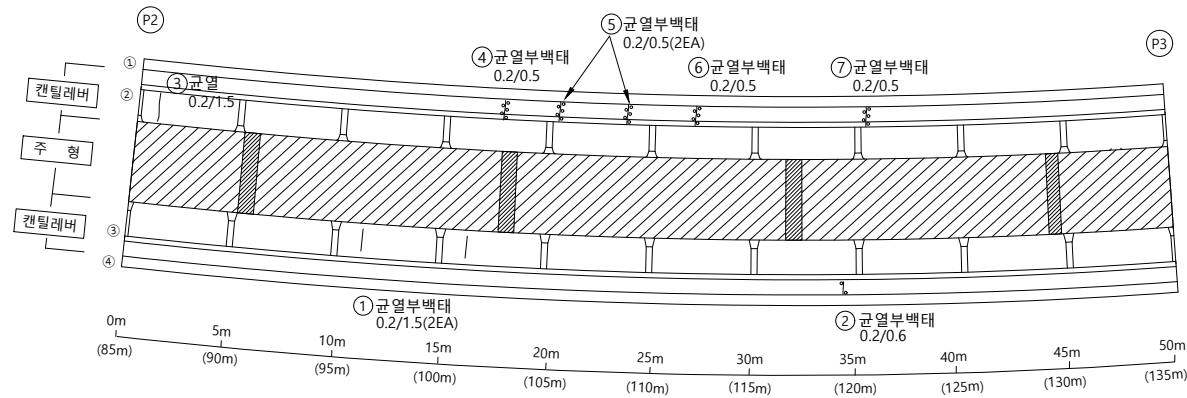
오현승

도면번호

007


I D : 울산JCT3교 - 바닥판하면(S3)

손상물량표

[illegible]

언양방향 ➡

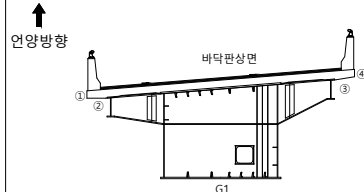S E C T I O N



언양방향

바닥

5

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

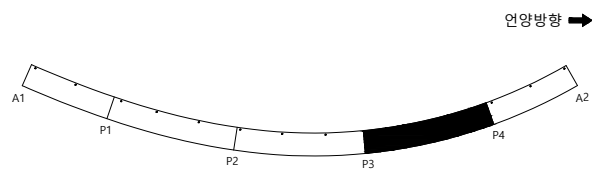

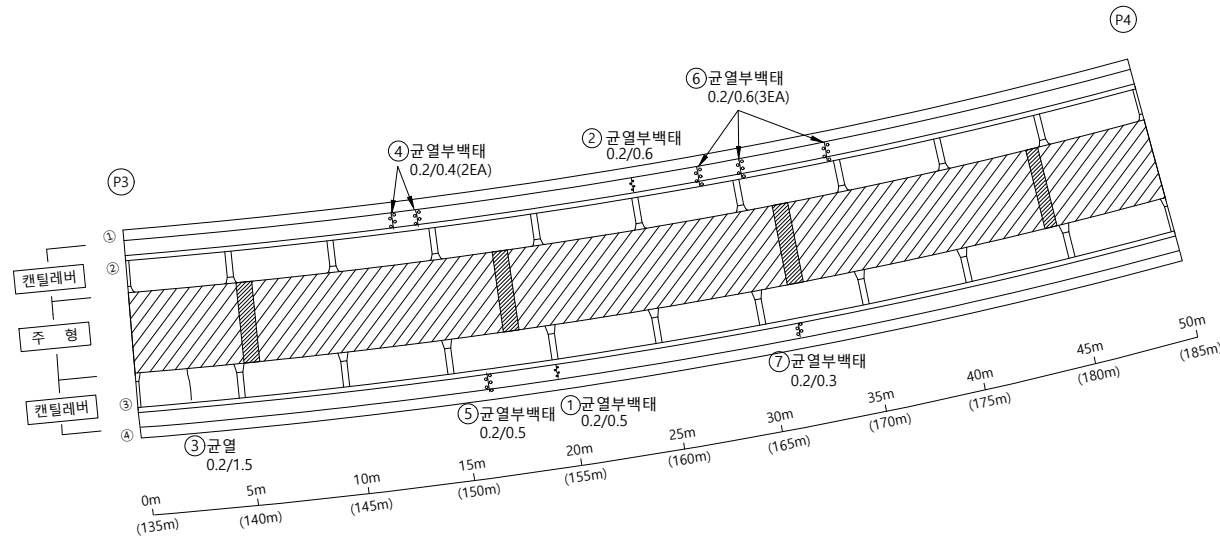
오현승

도면번호


008

I D : 울산JCT3교 - 바닥판하면(S4)

손상물량표

[illegible]

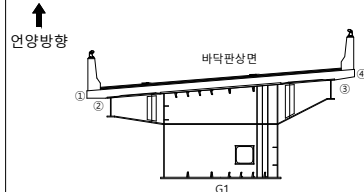언양방향 ➡

S
E
C
T
I
O
P

↑
언양방향

바닥판

범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승

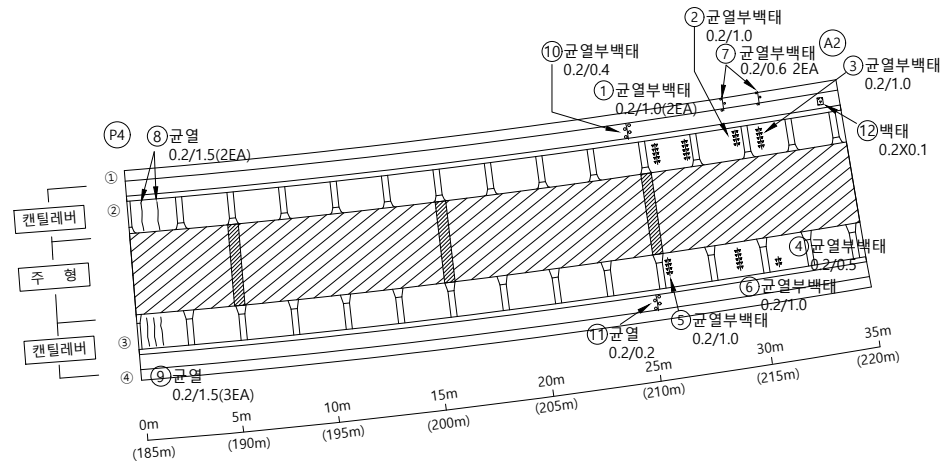
도면번호

009



I D : 울산JCT3교 - 바닥판하면(S5)

손상물량표

언양방향 ➡

[illegible]

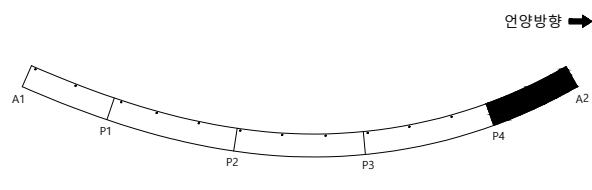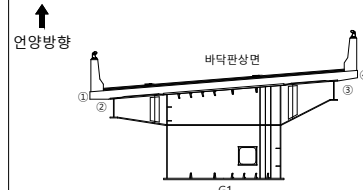KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
P범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역




조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------


도 면 번 호 010

I D : 울산JCT3교 - BOX내부(S1)

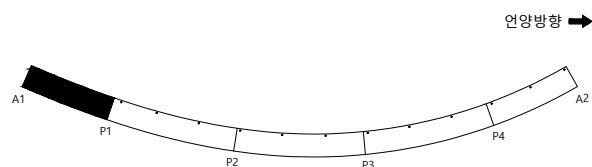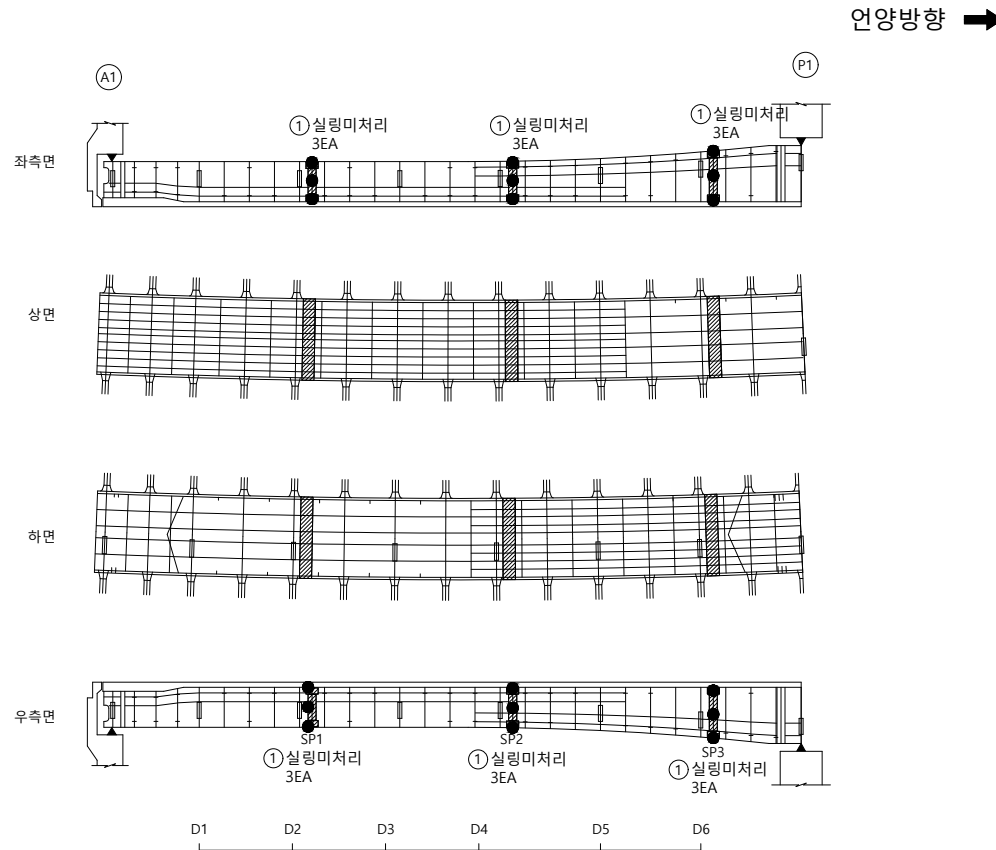손상물량표

[illegible]

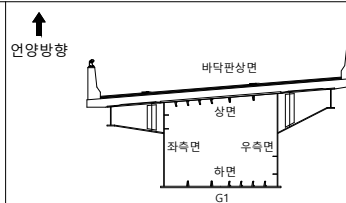SECTION



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

Op	Or	Of
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

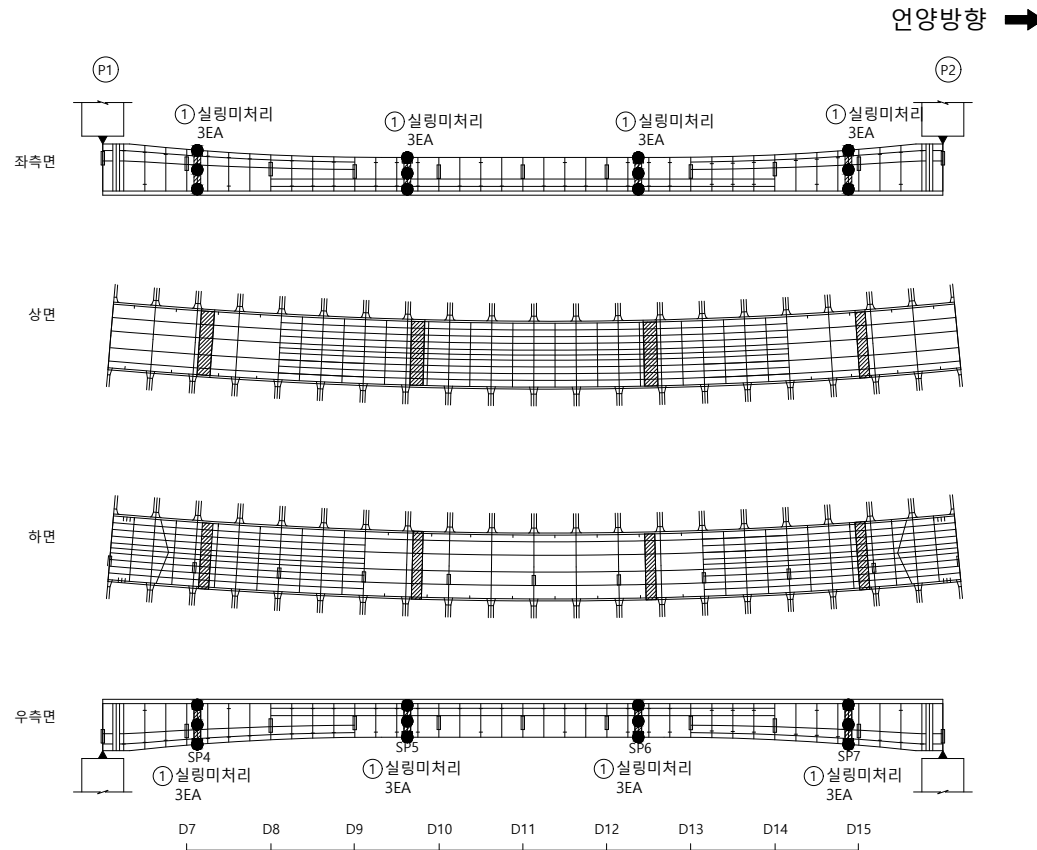
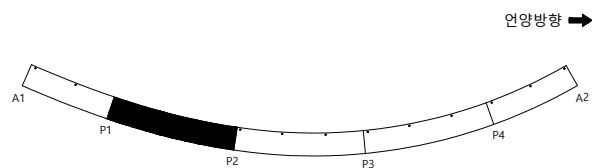

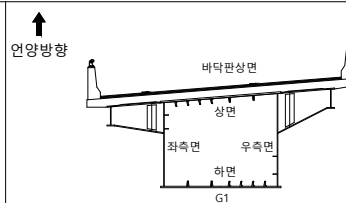
오현승

도면번호

011

I D : 울산JCT3교 - BOX내부(S2)

손 상 물 량 표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

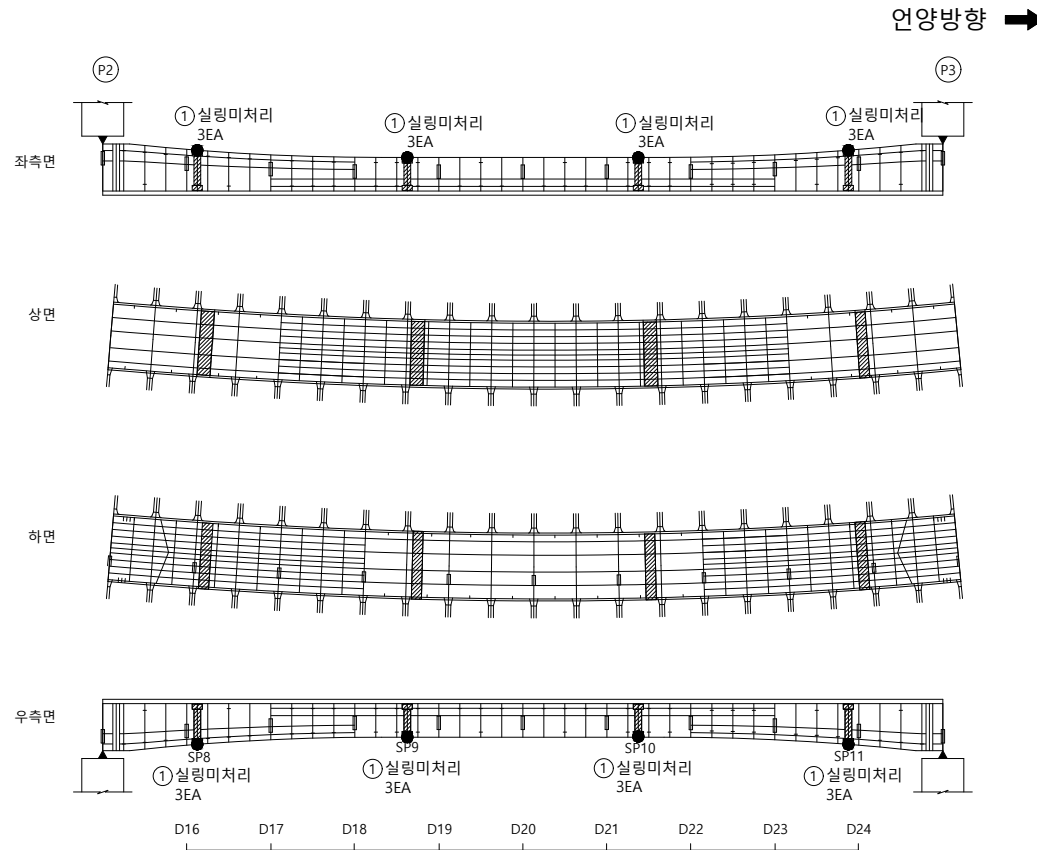
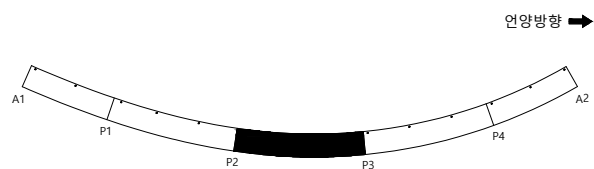
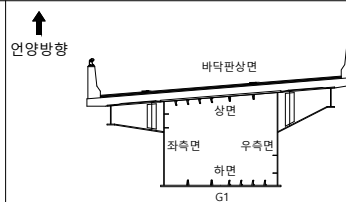
오현승

도면번호

012

I D : 울산JCT3교 - BOX내부(S3)

손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

FO	IR	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

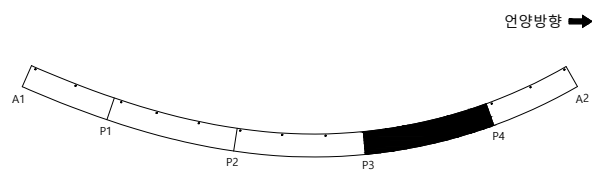

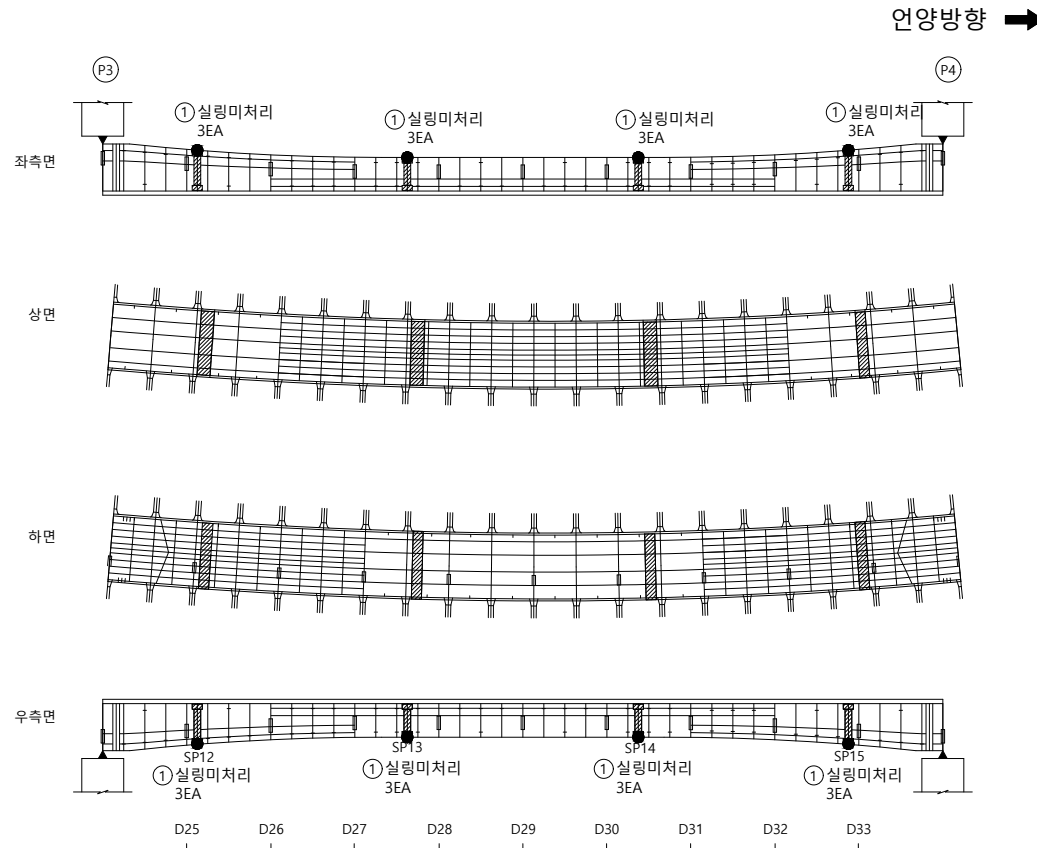
오현승

도면번호


013

I D : 울산JCT3교 - BOX내부(S4)

손상물량표

[illegible]

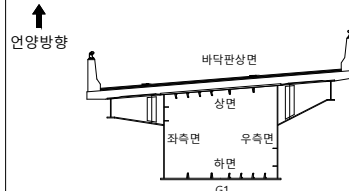SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

08	09	09
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

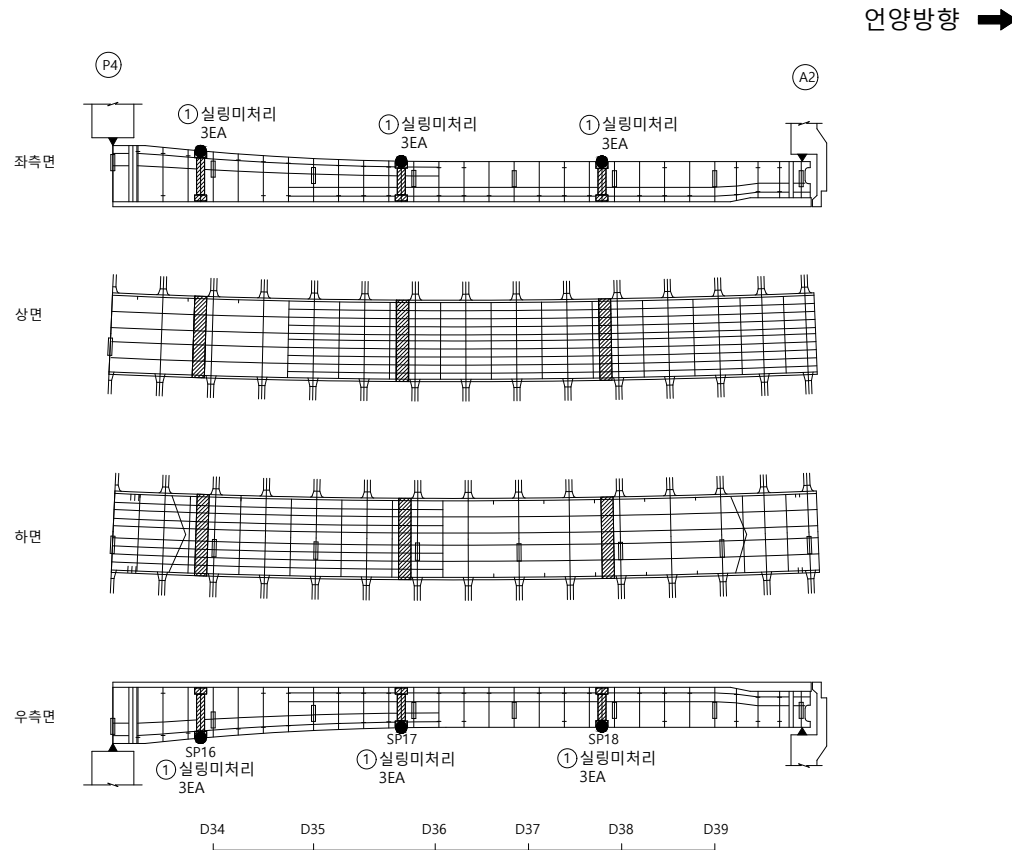
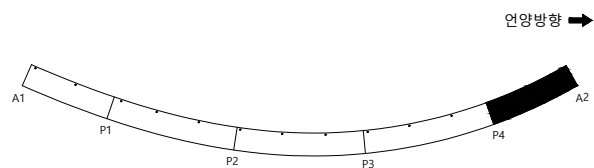

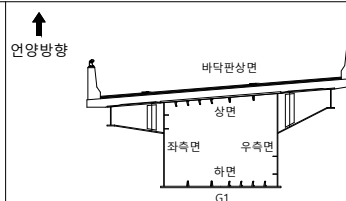
오현승

도면번호

014

I D : 울산JCT3교 - BOX내부(S5)

손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

FO	IR	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

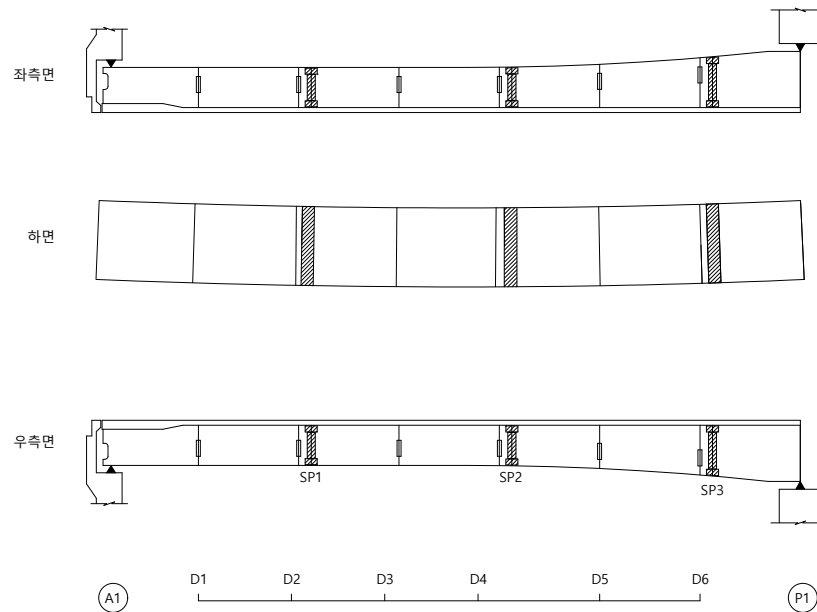
도면번호

015



I D : 울산JCT3교 - BOX외부(S1)

손상물량표

언양방향 ➡

[illegible]

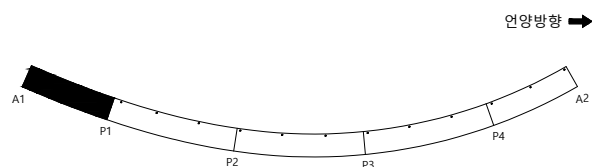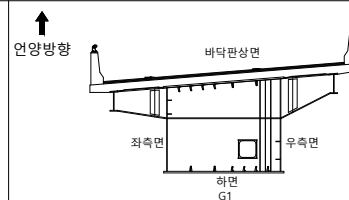KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

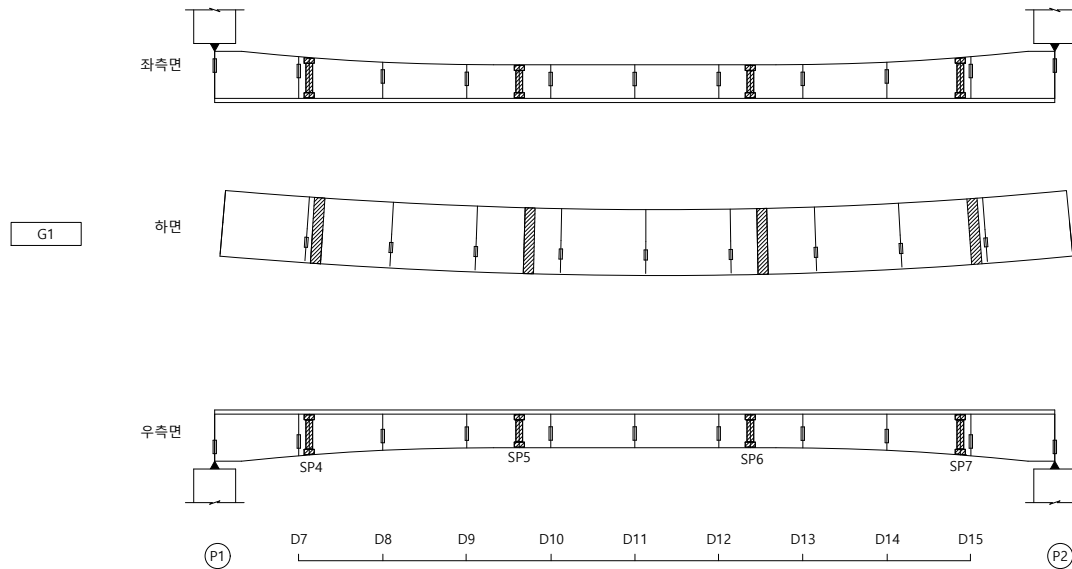
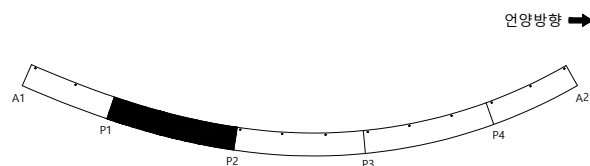
도면번호

016


I D : 울산JCT3교 - BOX외부(S2)

손상물량표

언양방향 ➡

[illegible]

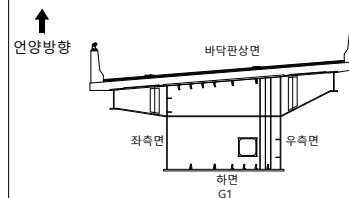S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승

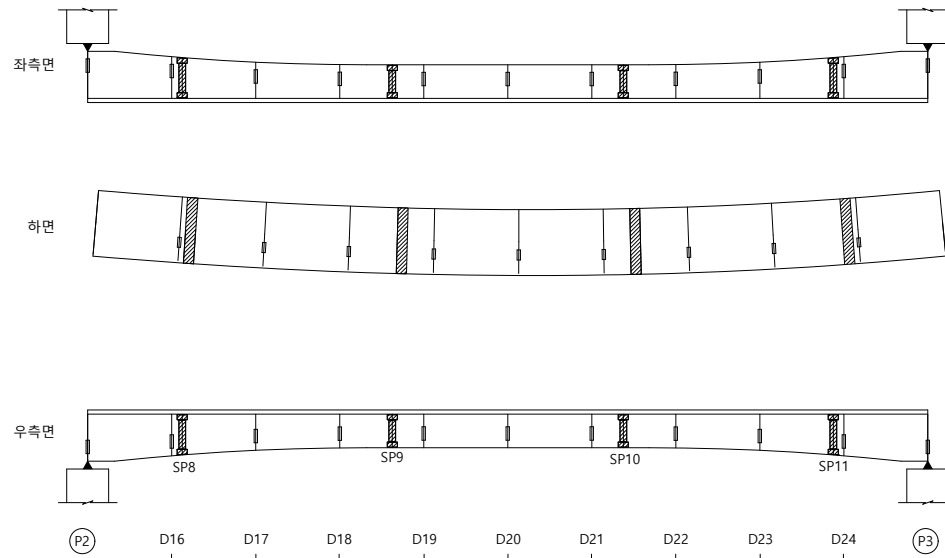
도면번호

017


I D : 울산JCT3교 - BOX외부(S3)

손상물량표


언양방향 ➡

[illegible]

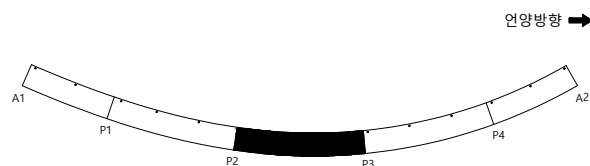KEY PLAP



SECTION

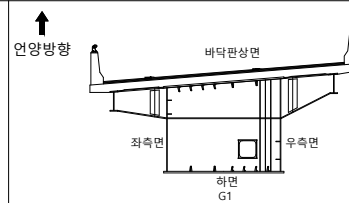

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

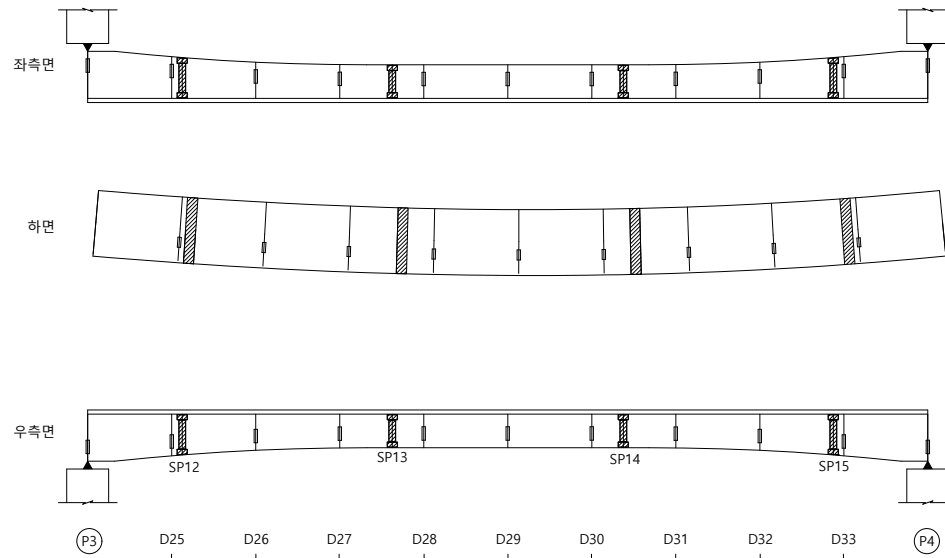
도면번호

018


I D : 울산JCT3교 - BOX외부(S4)

손상물량표


언양방향 ➡



KEY PLAP

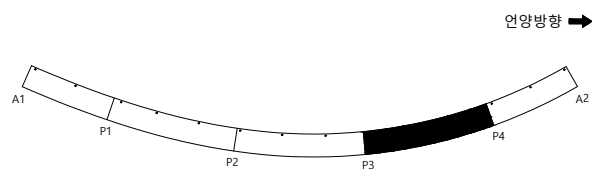

SECTION

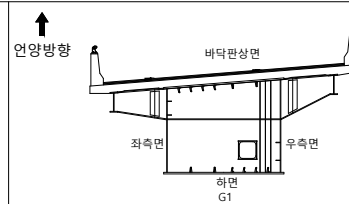

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

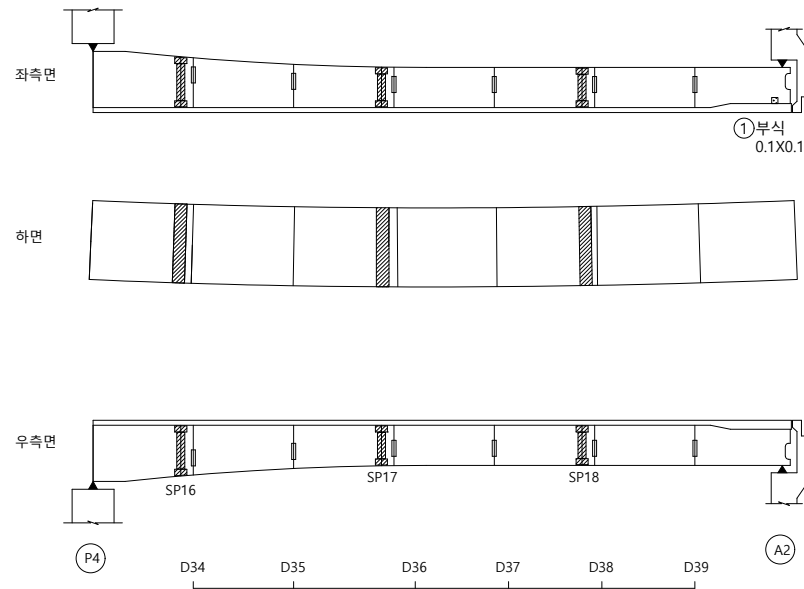
도면번호

019


I D : 울산JCT3교 - BOX외부(S5)

손상물량표


언양방향 ➡



KEY PLAP

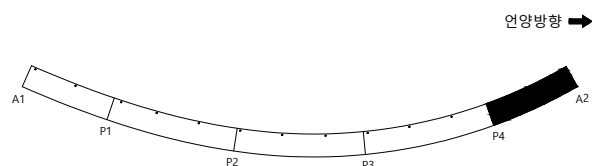

SECTION

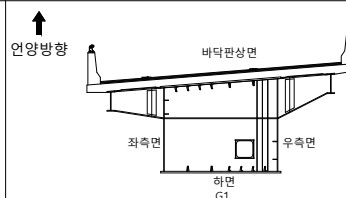

23

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

FO	IR	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

020

I D : 울산JCT3교 - 교대(A1)


손상물량표

언양방향 ➡

언양방향



평면



③균열
0.2/0.2

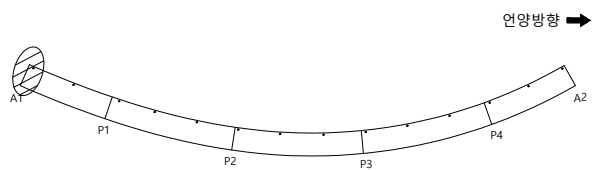
좌측면

전면


우측면

K
E
Y

P
L
A
P



언양방향 ➡

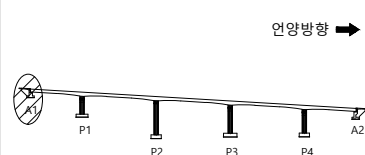S
E
C
T
I
O
N

언양방향 ➡

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

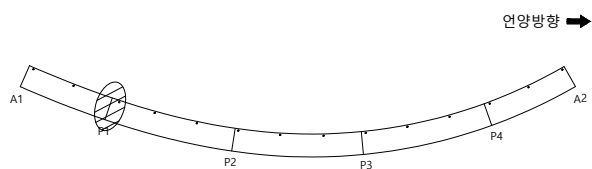

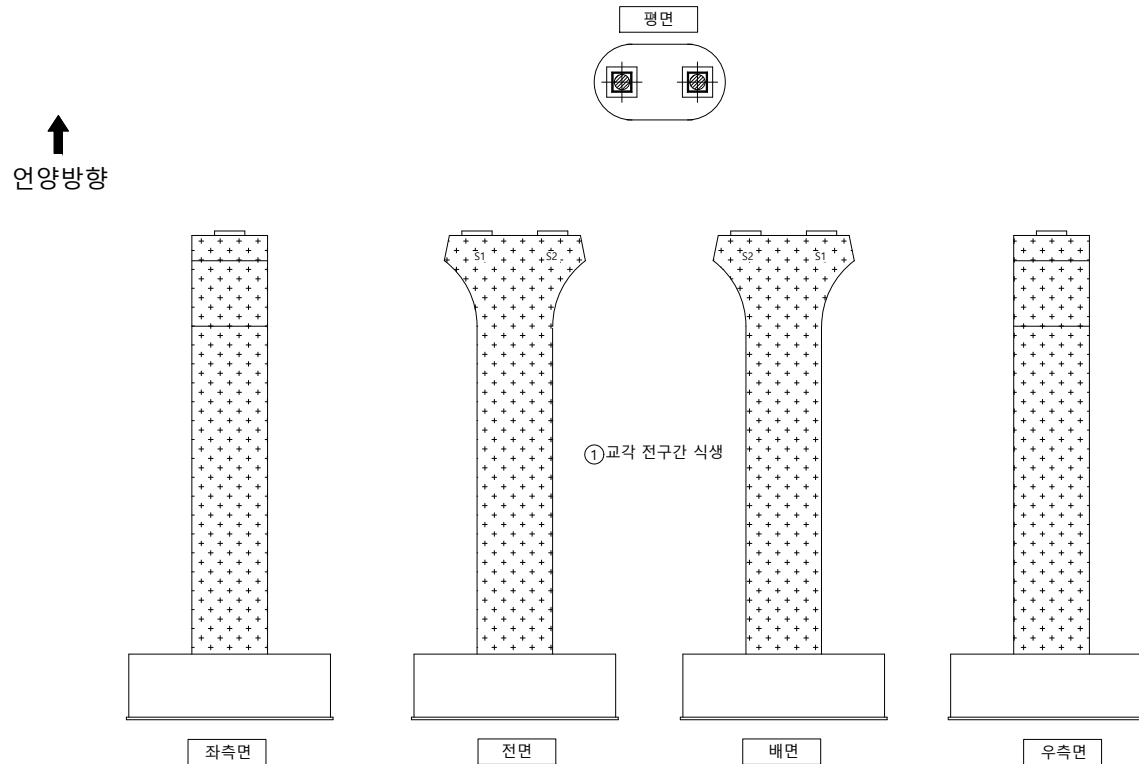
오현승

도면번호


021

I D : 울산JCT3교 - 교각(P1)

손상물량표

[illegible]

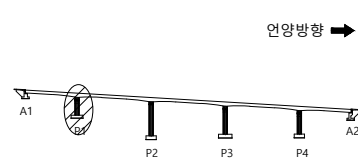SECTION








범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	022

I D : 울산JCT3교 - 교각(P2)

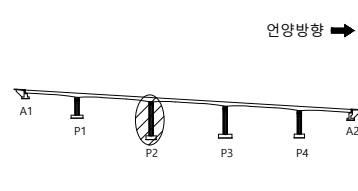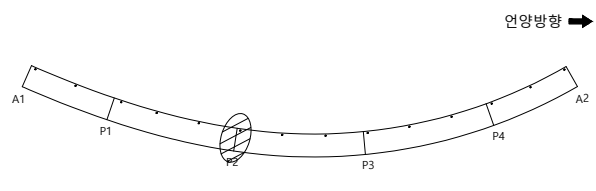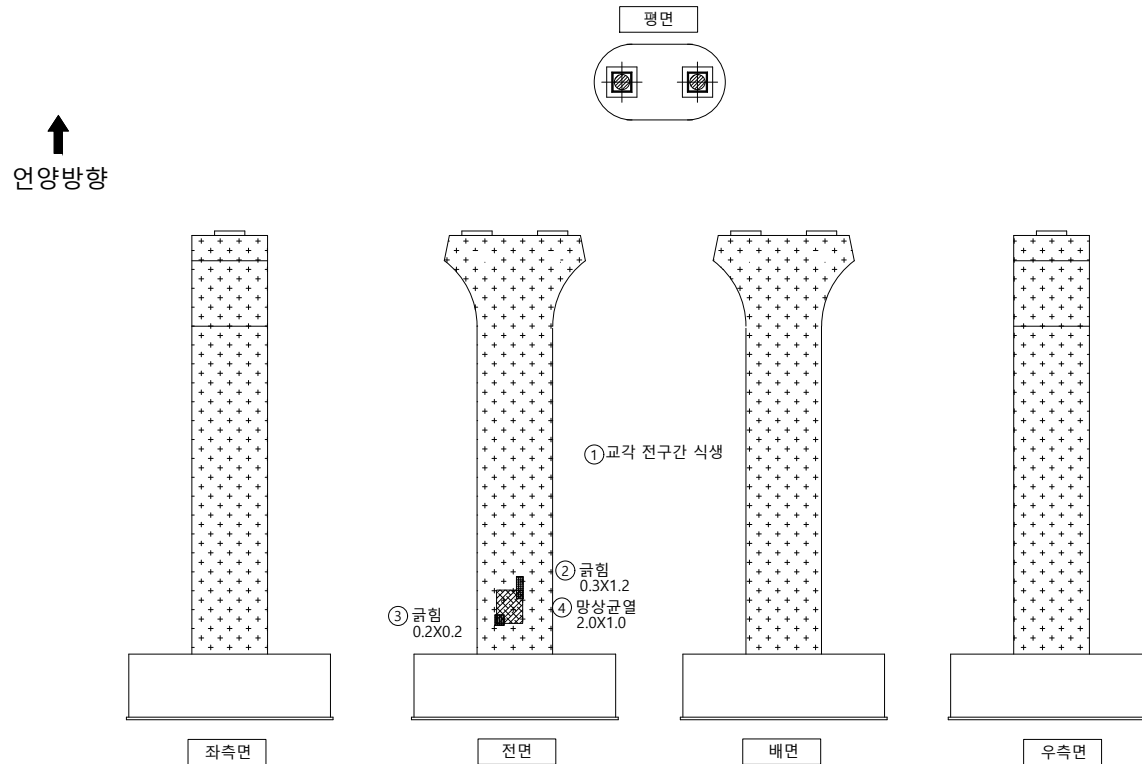손상물량표



	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역



조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------


도 면 번 호 023

I D : 울산JCT3교 - 교각(P3)

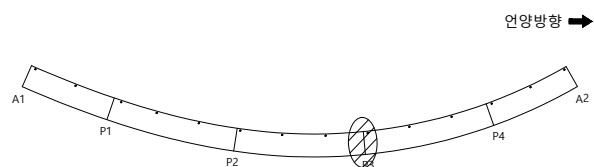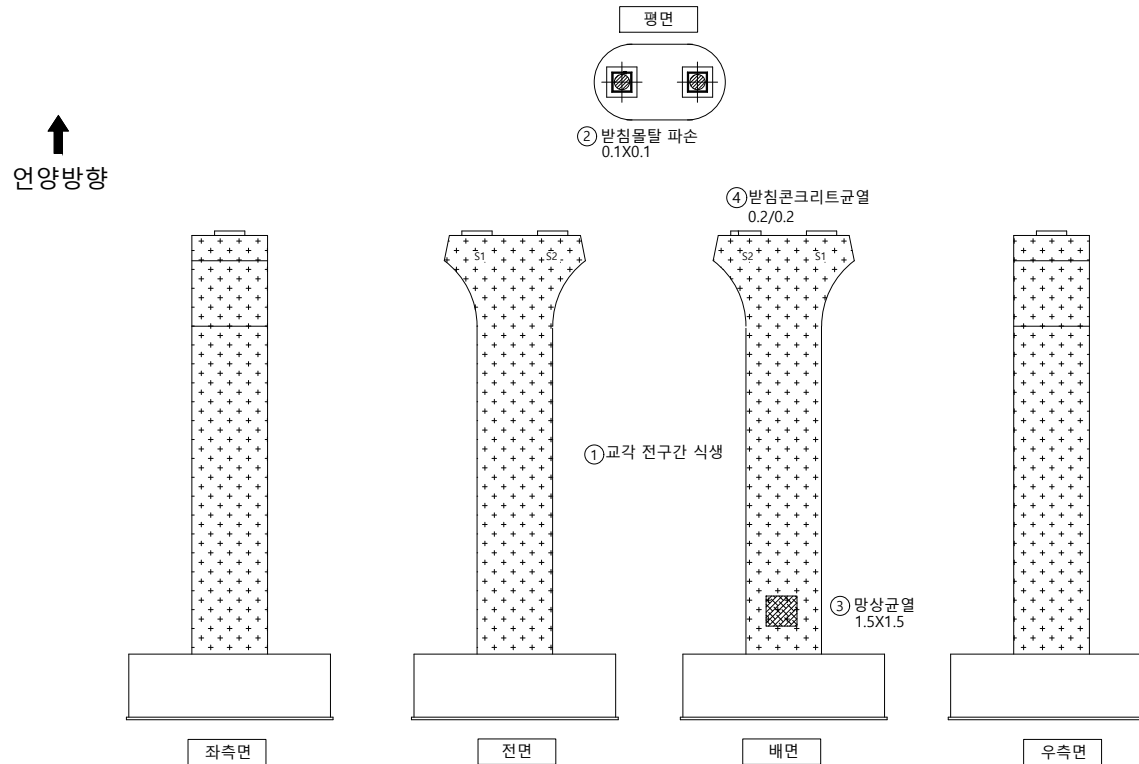손상물량표

[illegible]

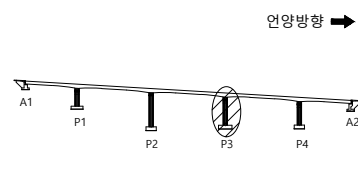SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역




조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------


도 면 번 호 024

I D : 울산JCT3교 - 교각(P4)

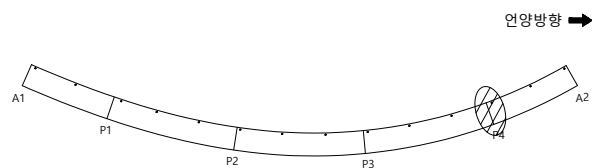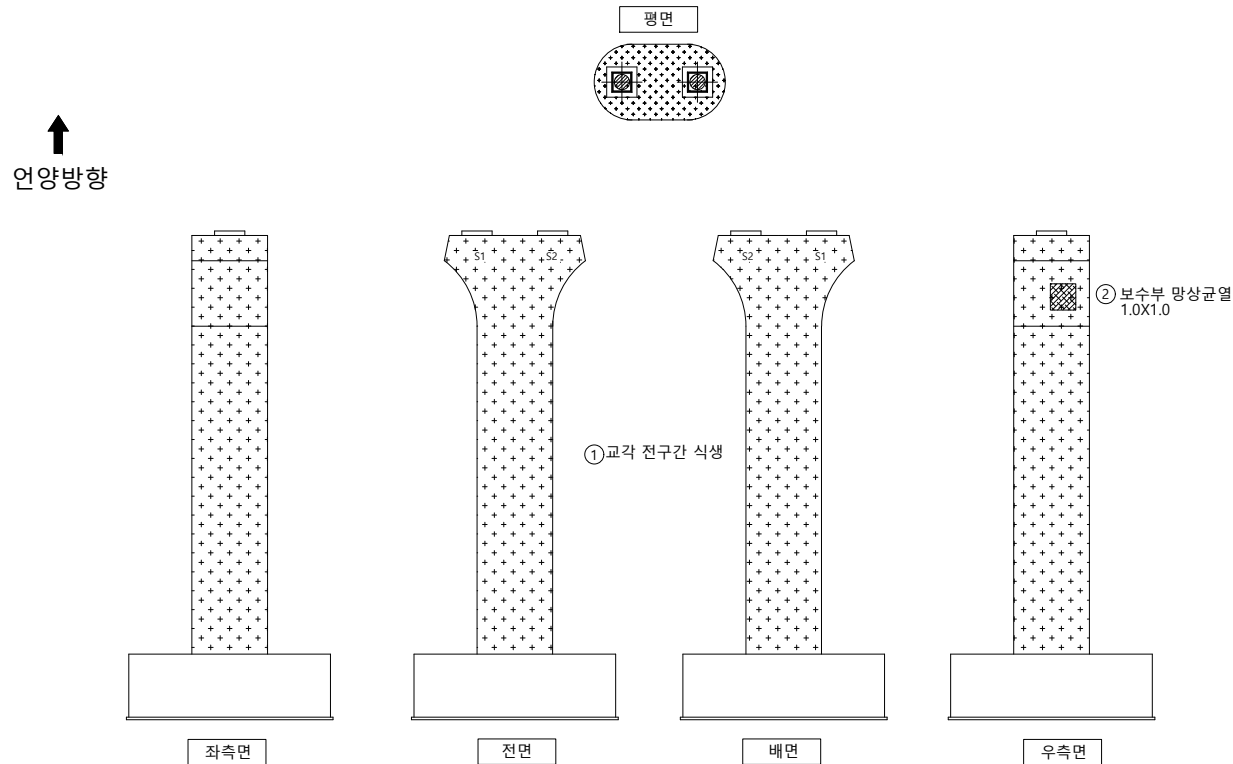손상물량표



S E C T I O N

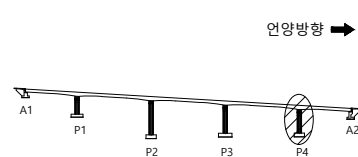

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

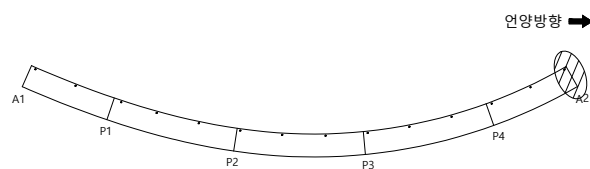
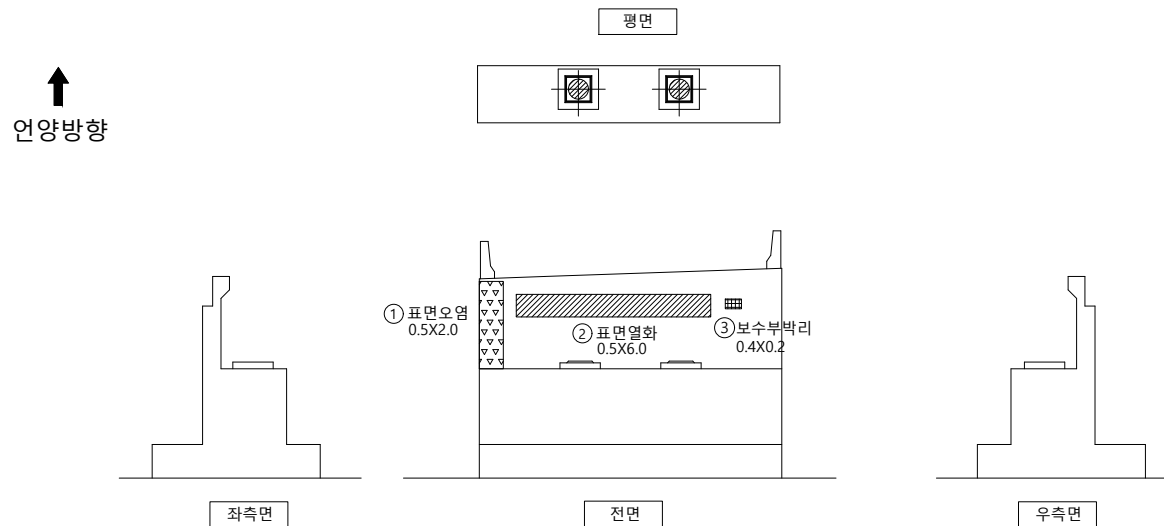
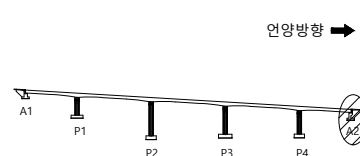
오현승

도면번호

025

I D : 울산JCT3교 - 교대(A2)

손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승

도면번호

026