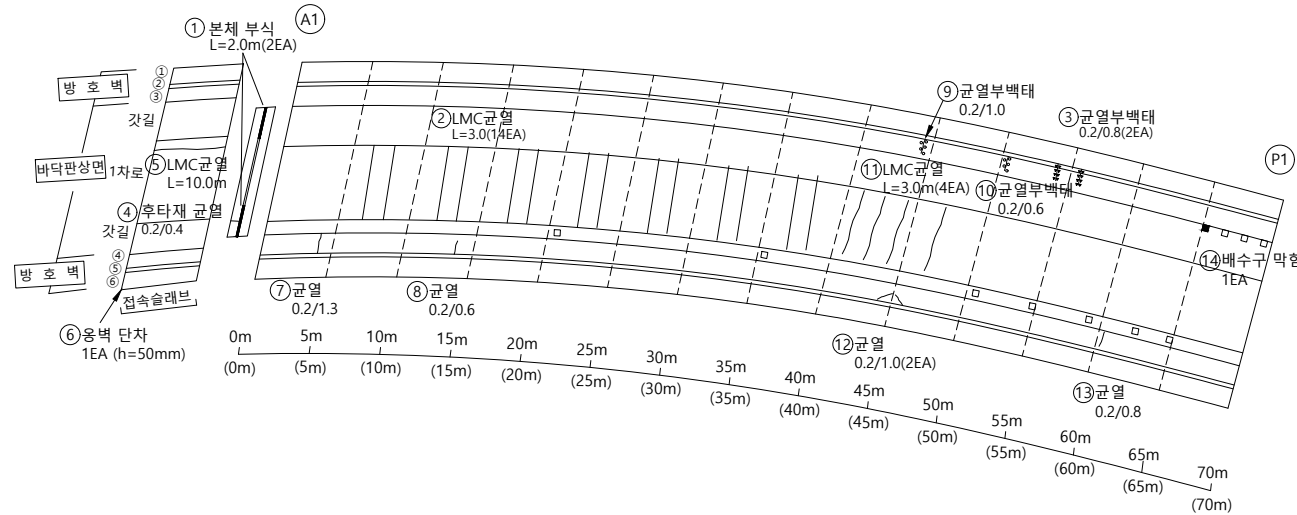


I D : 울산JCT4교 - 바닥판상면(S1)


손상물량표

연양방향 →




번호	신/구	부재명	손상 내용	손상 규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	
1	구	신축이음	본체부식		2.0		2	4.00	m
2	구	포장	LMC균열		3.0		14	42.00	m
3	구	방호벽	균열부백태	0.2	0.8		2	1.60	m
4	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.4		1	0.40	m
5	신	포장	LMC균열		10.0		1	10.00	m
6	신	방호벽	용벽 단차				1	1.00	EA h=50mm
7	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.3		1	1.30	m
8	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m
9	신	방호벽	균열부백태	0.2	1.0		1	1.00	m
10	신	방호벽	균열부백태	0.2	0.6		1	0.60	m
11	신	포장	LMC균열		3.0		4	12.00	m
12	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	2.00	m
13	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		1	0.80	m
14	신	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA

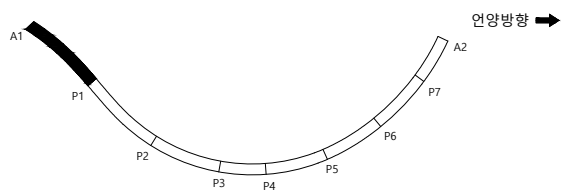KEY
PLAN



SECTION

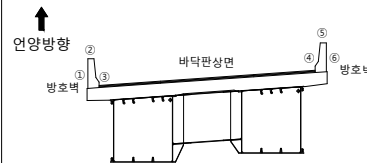


범례

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오현승
도면번호	001


I D : 울산JCT4교 - 바닥판상면(S2)

손상물량표

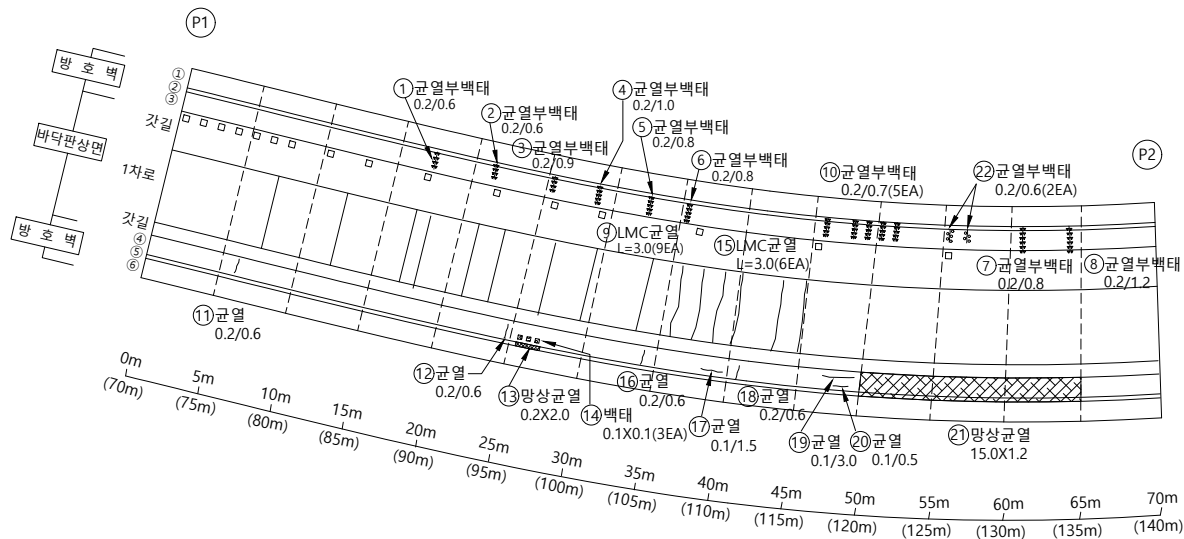
언양방향 ➡

[illegible]

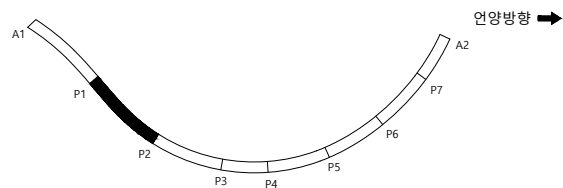KEY PLAP



SECTION

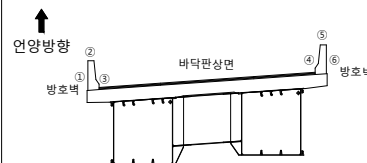

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

공	하	공
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

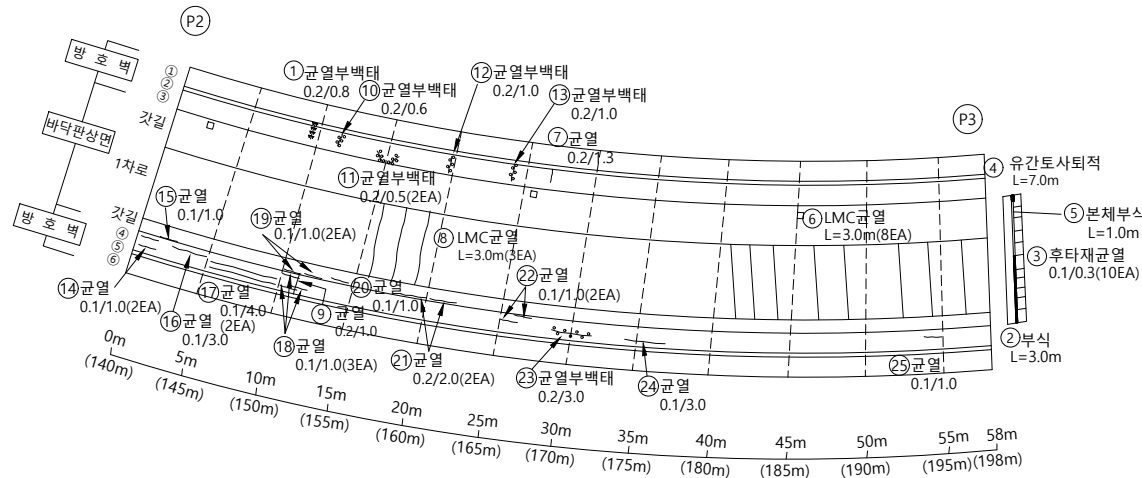
도면번호

002

I D : 울산JCT4교 - 바닥판상면(S3)


손 상 물 량 표

연양방향 →




번호	신/구	부재명	손 상 내 용	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개 소	물 량	단위	
1	구	방호벽	균열부백태	0.2	0.8		1	0.80	m	
2	구	신축이음	본체부식		3.0		1	3.00	m	
3	구	신축이음	후타재 균열	0.1	0.3		10	2.50	m	
4	구	신축이음	유간토사퇴적		7.0		1	7.00	m	
5	구	신축이음	본체부식		1.0		1	1.00	m	
6	구	포장	LMC균열		3.0		8	24.00	m	
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.3		1	1.30	m	
8	구	포장	LMC균열		3.0		3	9.00	m	
9	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
10	신	방호벽	균열부백태	0.2	0.6		1	0.60	m	
11	신	방호벽	균열부백태	0.2	0.5		2	1.00	m	
12	신	방호벽	균열부백태	0.2	1.0		1	1.00	m	
13	신	방호벽	균열부백태	0.2	1.0		1	1.00	m	
14	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		2	2.00	m	
15	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
16	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	3.0		1	3.00	m	
17	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	4.0		2	8.00	m	
18	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		3	3.00	m	
19	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		2	2.00	m	
20	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
21	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2	4.00	m	
22	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		2	2.00	m	
23	신	방호벽	균열부백태	0.2	3.0		1	3.00	m	
24	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	3.0		1	3.00	m	
25	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	

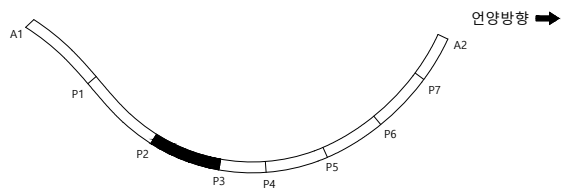KEY
PLAN
APP



SECTION

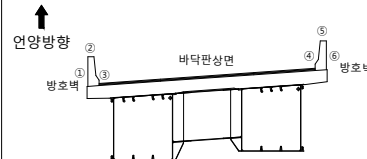


범
례

용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역	
조사연시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	003



I D : 울산JCT4교 - 바닥판상면(S4)

손상물량표

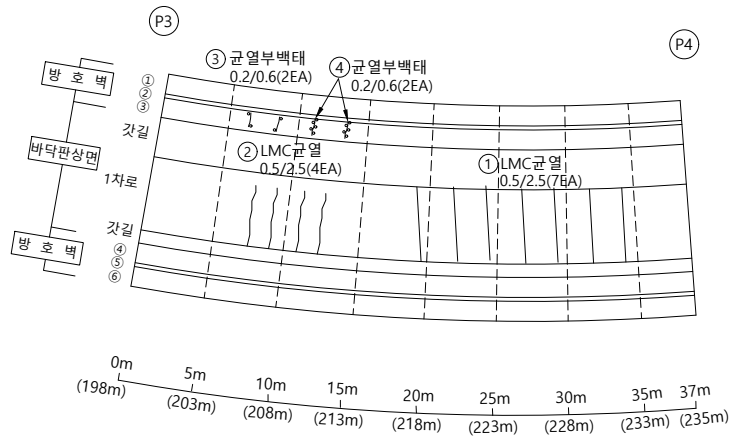언양방향 ➡

[illegible]

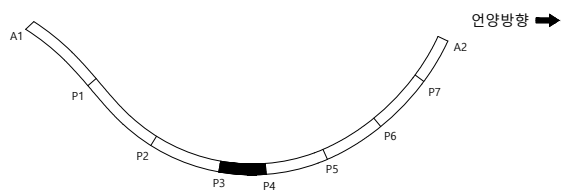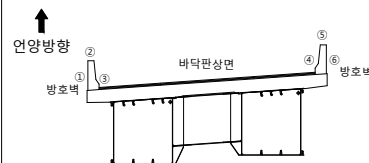KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N본
려


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	004



I D : 울산JCT4교 - 바닥판상면(S5)

손상물량표

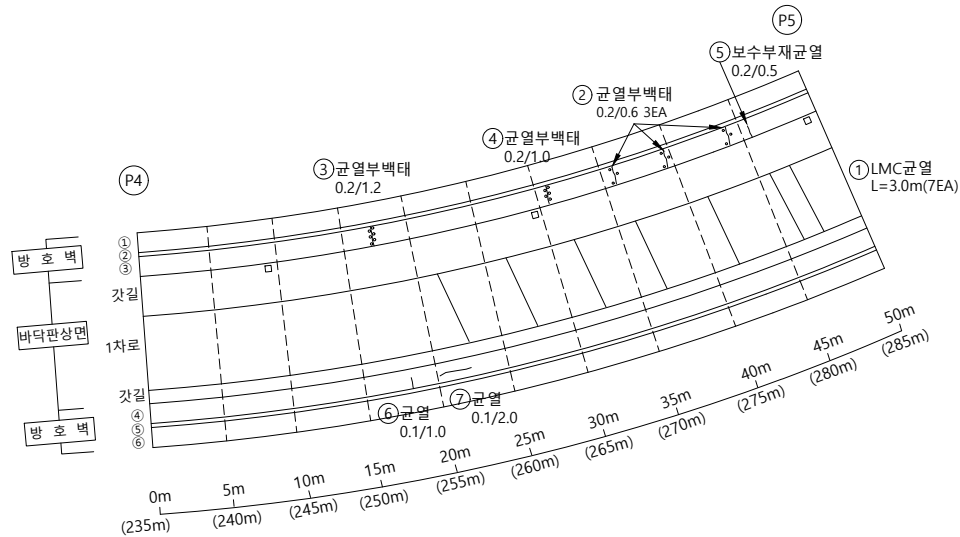언양방향 ➡

[illegible]

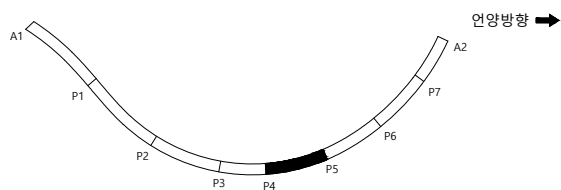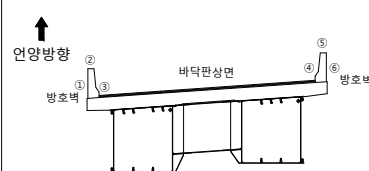KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

236

Op	Or	Of
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

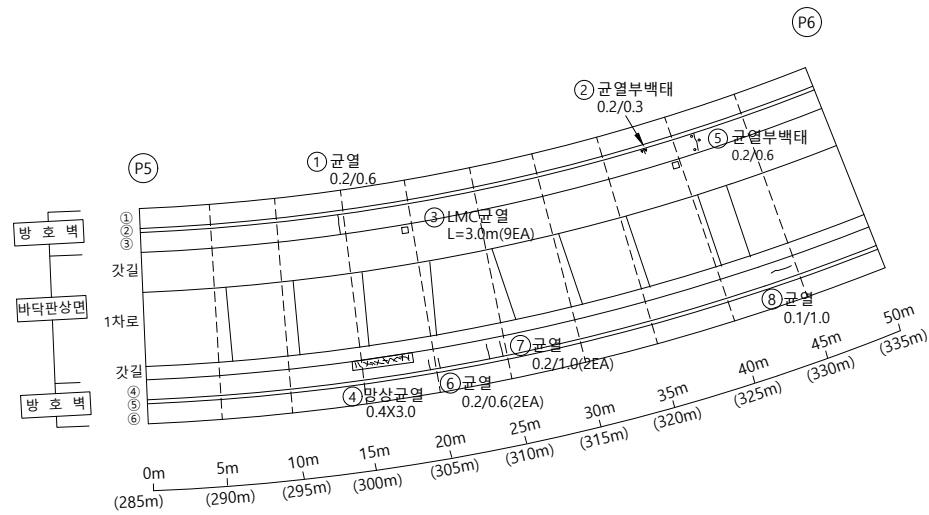
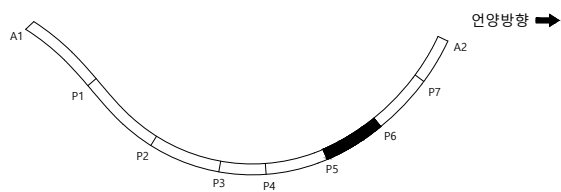

도면번호

005


I D : 울산JCT4교 - 바닥판상면(S6)

손상물량표

언양방향 ➡

[illegible]

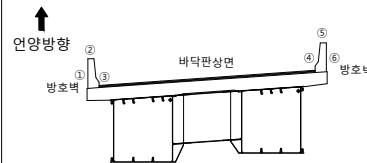SECTION



256

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	절근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역


조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 006

I D : 울산JCT4교 - 바닥판상면(S7)

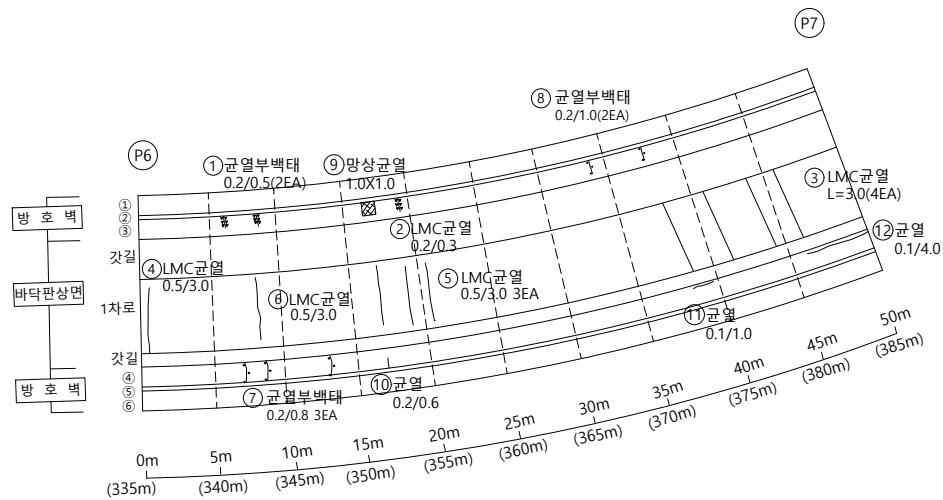
언양방향 ➡




손 상 물 량 표

[illegible]

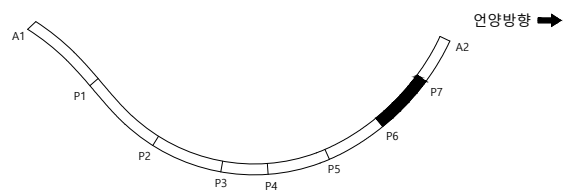KEY PLAP



SECTION

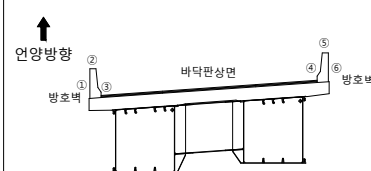

23

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

공	로	모
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

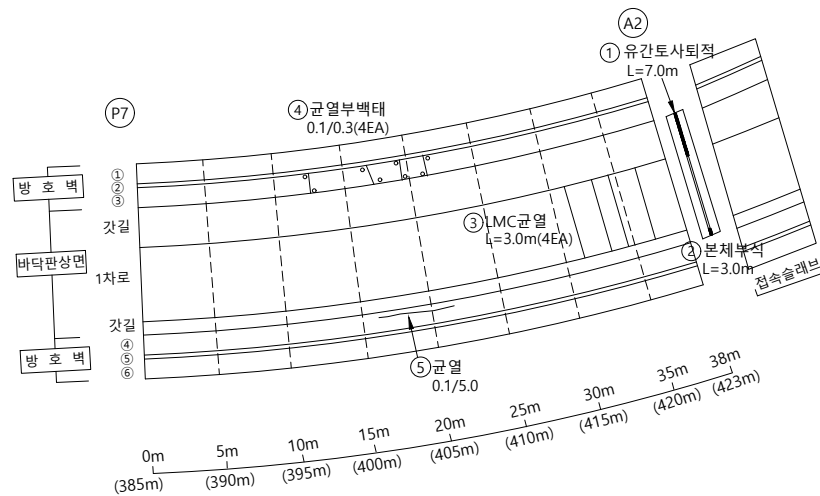
도면번호

007



I D : 울산JCT4교 - 바닥판상면(S8)

손 상 물 량 표

언양방향 ➡

[illegible]

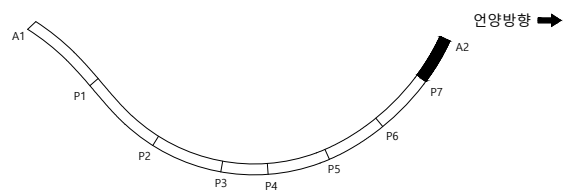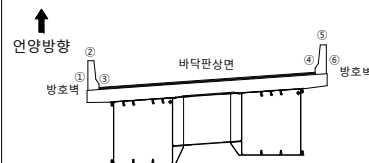KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

23

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

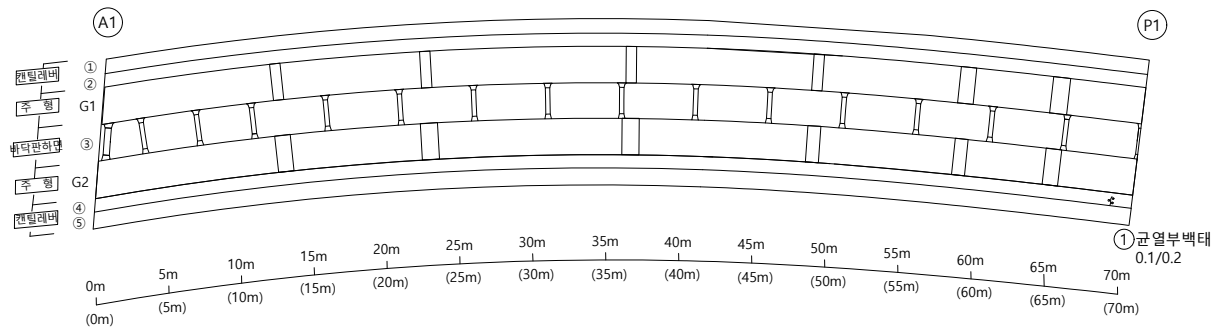
도면번호

008


I D : 울산JCT4교 - 바닥판하면(S1)

언양방향 ➡


손 상 물 량 표



KEY PLAP

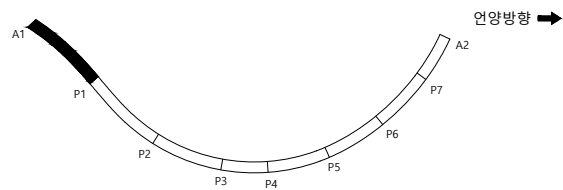

SECTION

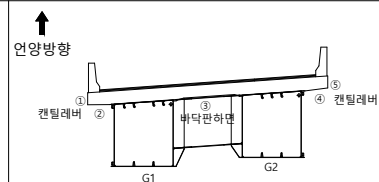

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

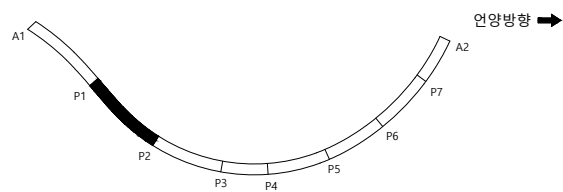

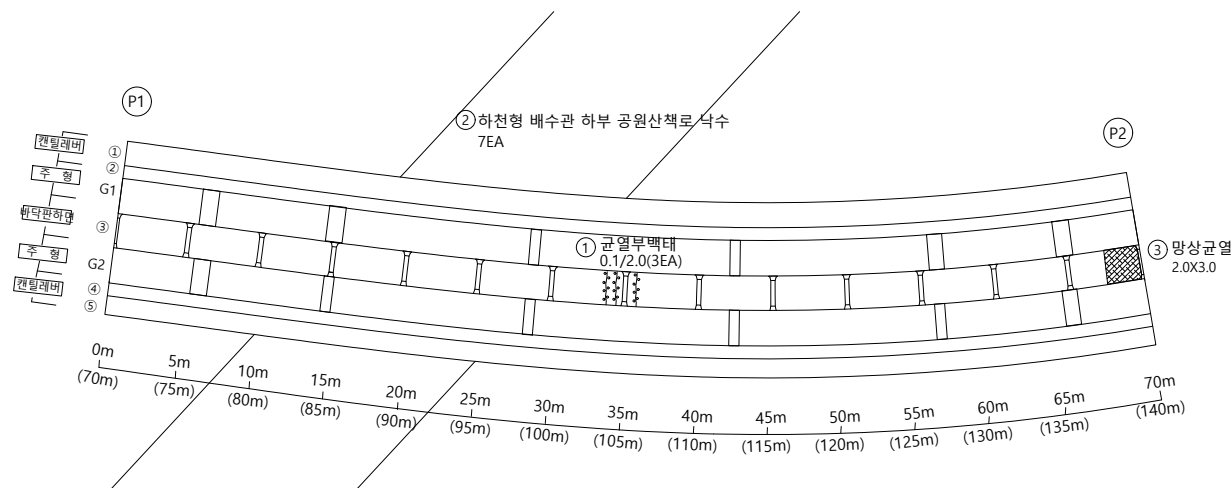
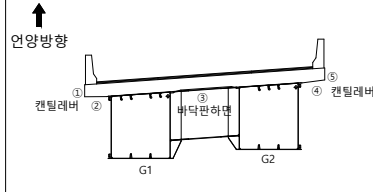
오현승

도면번호

009

I D : 울산JCT4교 - 바닥판하면(S2)

손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

범례



FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

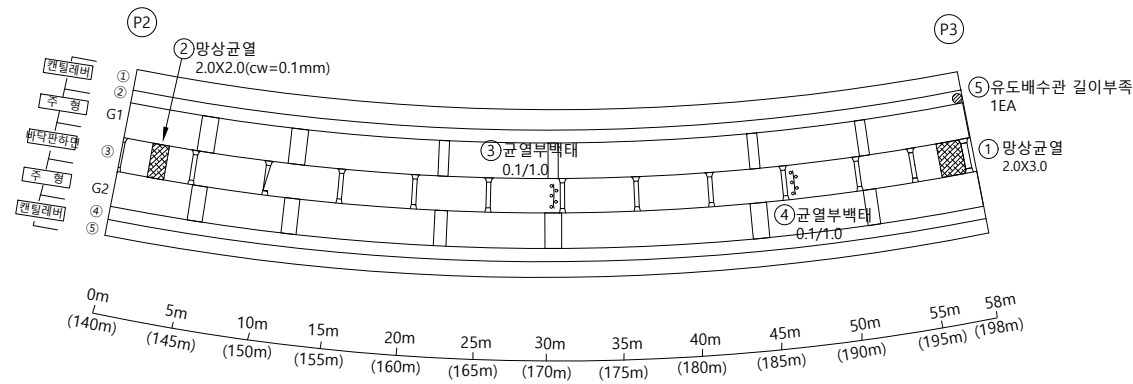
도면번호

010



I D : 울산JCT4교 - 바닥판하면(S3)

손상물량표

언양방향 ➡

[illegible]

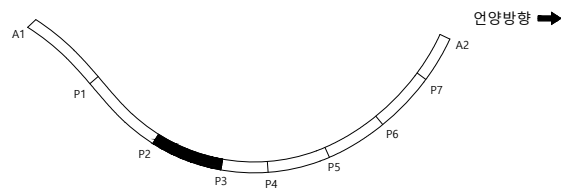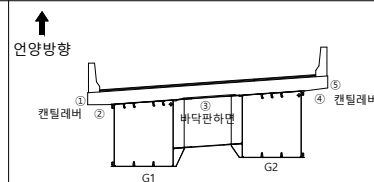KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

		8
--	--	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

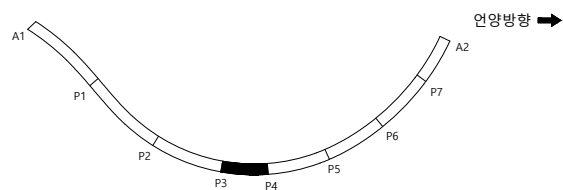

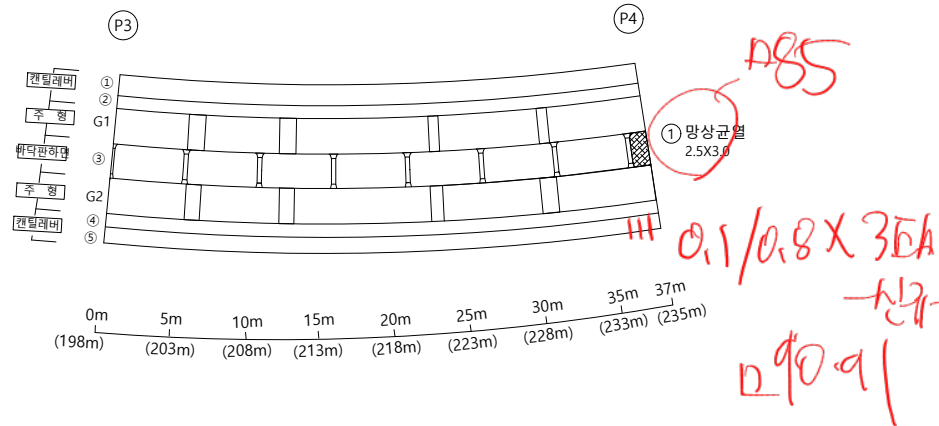
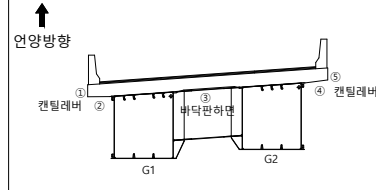
도면번호

011

I D : 울산JCT4교 - 바닥판하면(S4)

손 상 물 량 표

언양방향 ➡

S
E
C
T
I
O
N

범례



2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

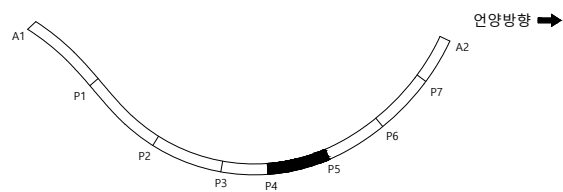
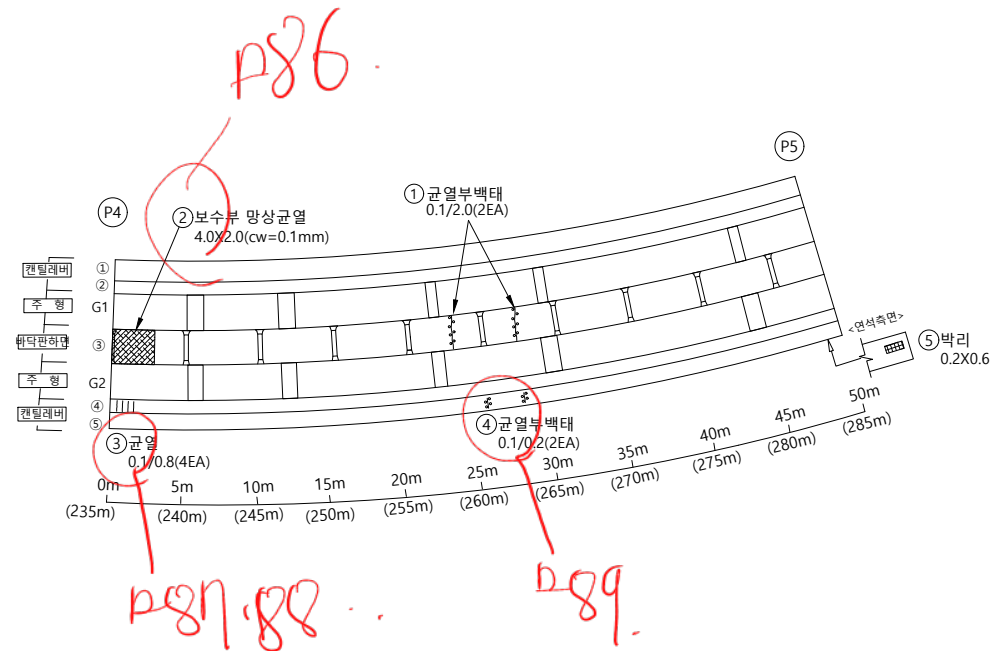
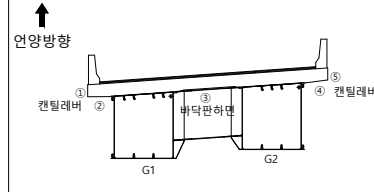
도면번호

012

I D : 울산JCT4교 - 바닥판하면(S5)

손상물량표

언양방향 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례



OF	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

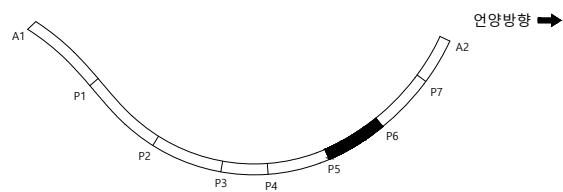

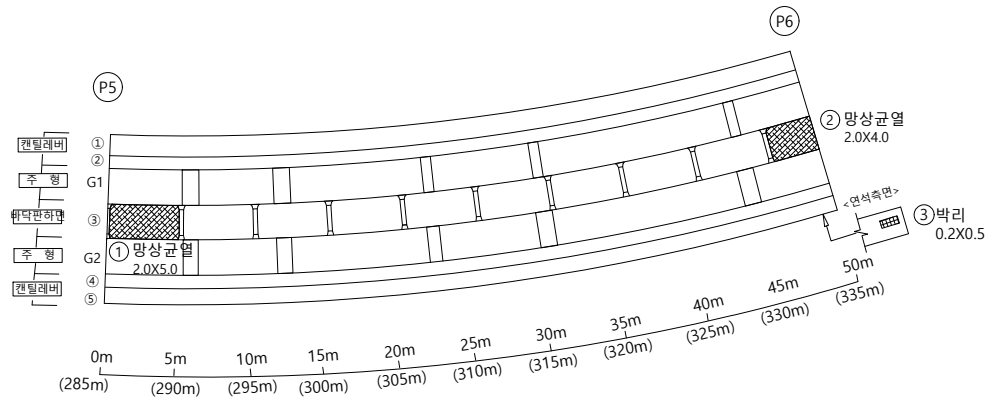
오현승

도면번호


013

I D : 울산JCT4교 - 바닥판하면(S6)

손상물량표

[illegible]

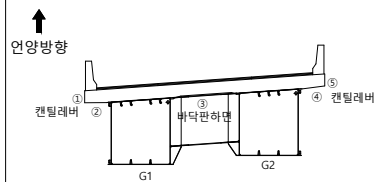SECTION



23

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

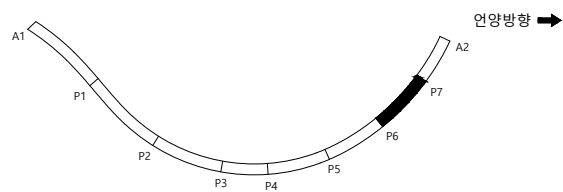
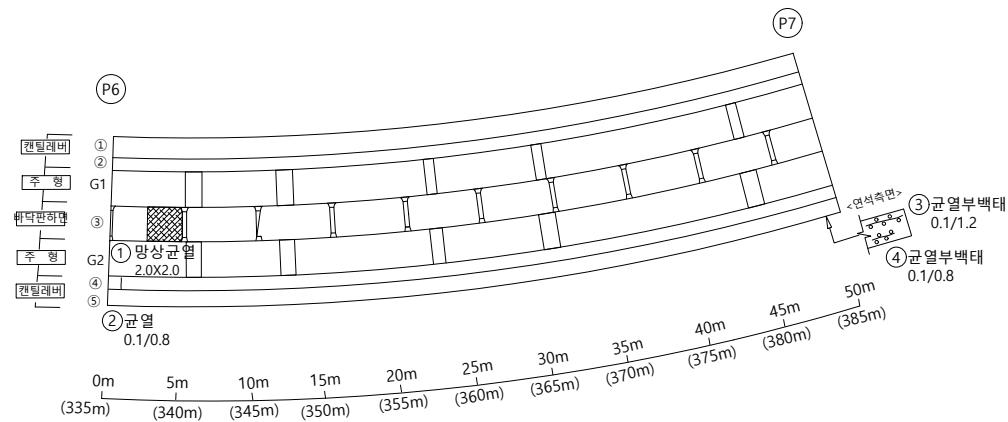
도 면 번 호 014

I D : 울산JCT4교 - 바닥판하면(S7)


손상물량표

[illegible]

언양방향 ➡

S
E
C
T
I
O
N

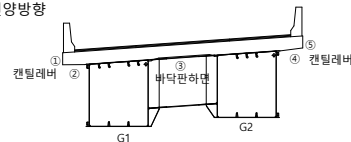↑
언양방향



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 015



I D : 울산JCT4교 - 바닥판하면(S8)

손상물량표

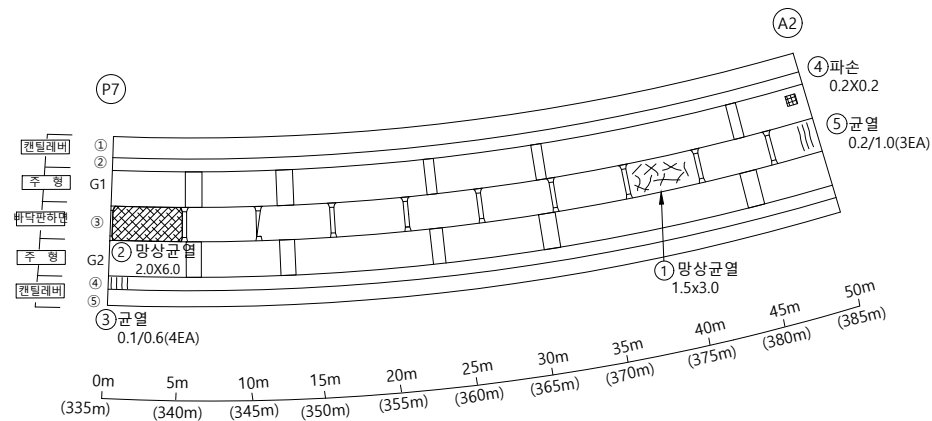언양방향 ➡

[illegible]

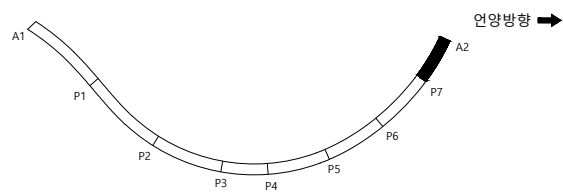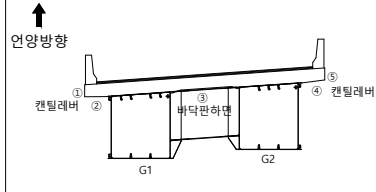KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역





조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 016

I D : 울산JCT4교 - BOX내부(S1)

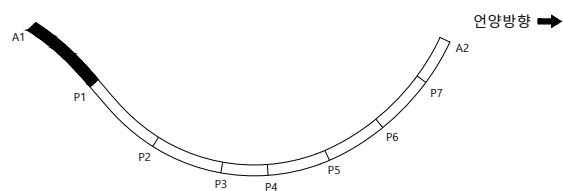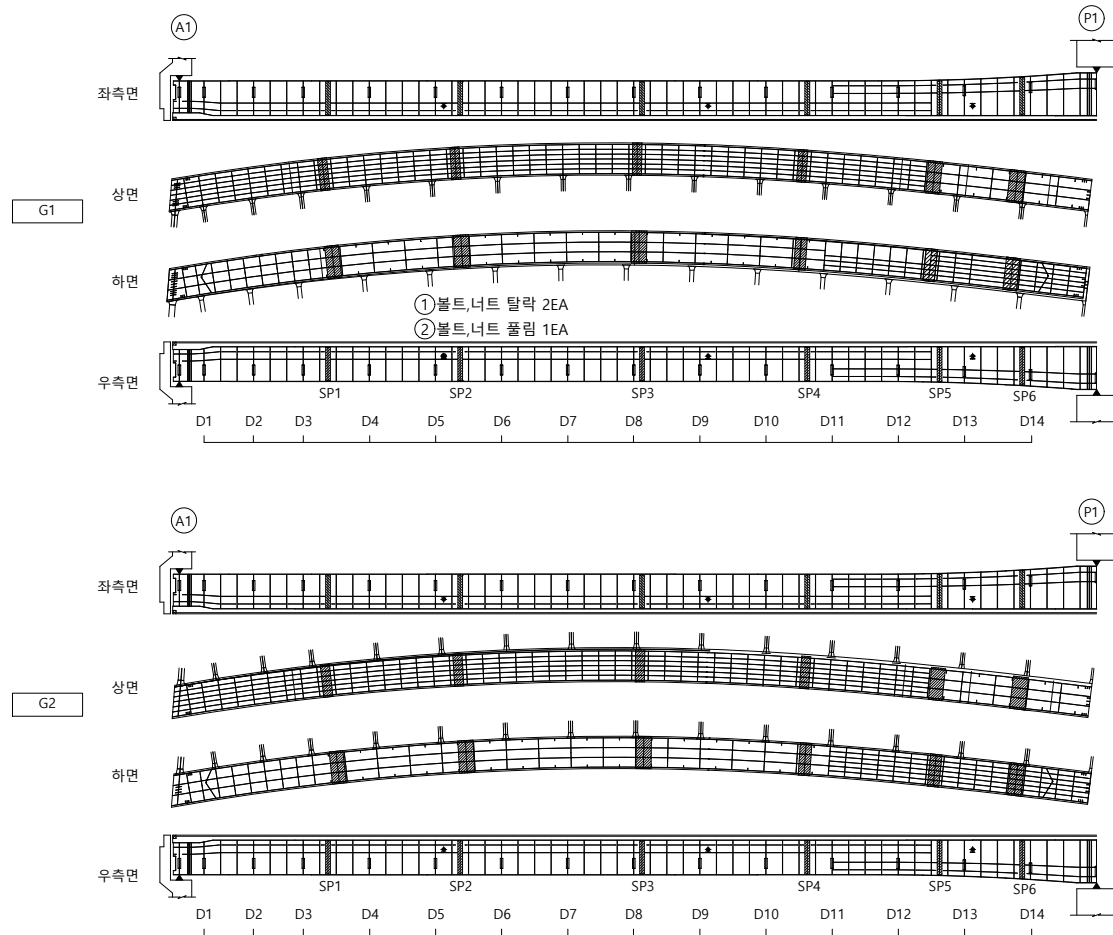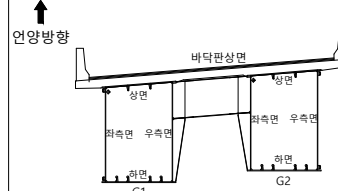손 상 물 량 표

S
E
C
T
I
O
N




범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도


용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	017

I D : 울산JCT4교 - BOX내부(S2)

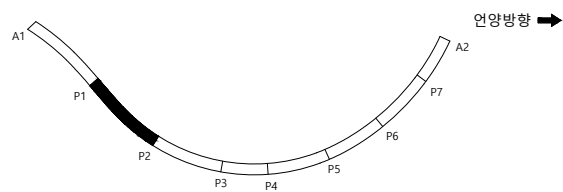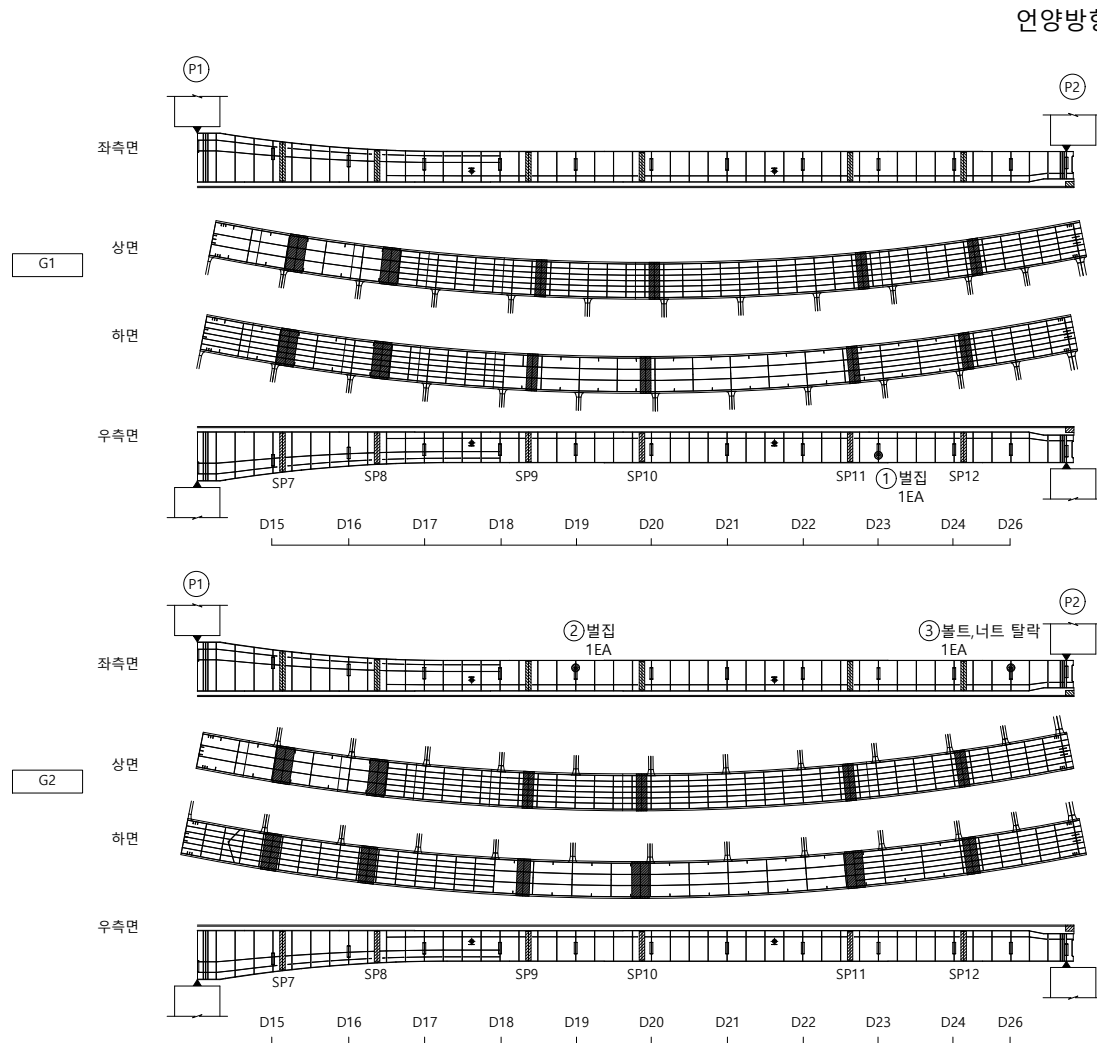손상물량표



SECTION

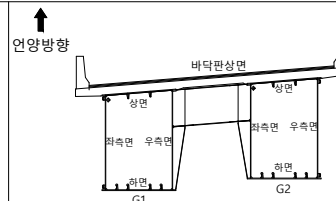

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

OF	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

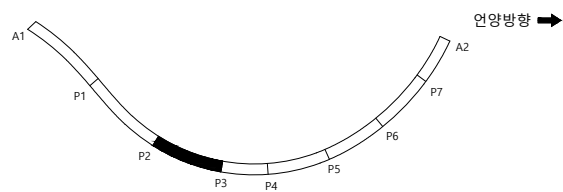

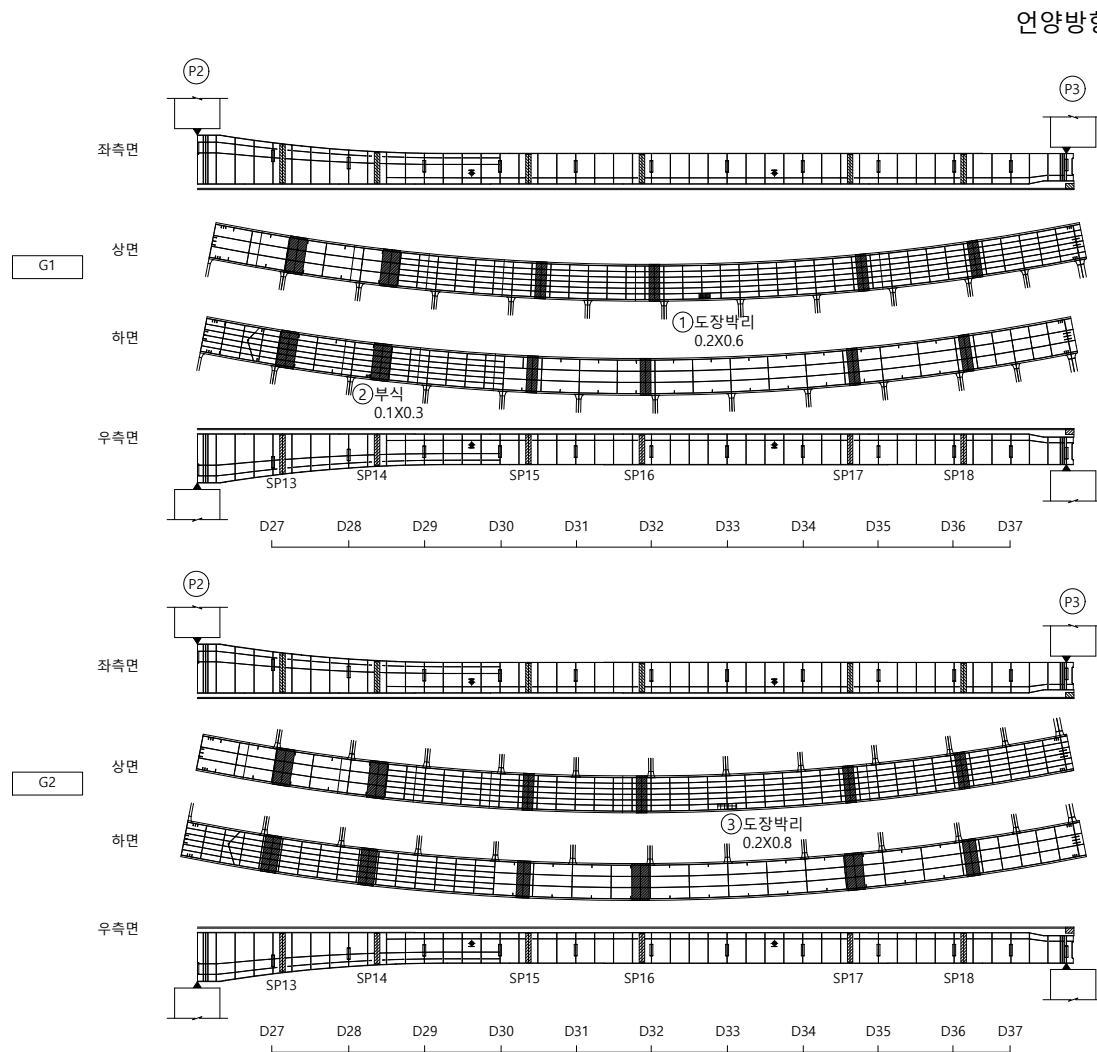
오현승

도면번호


018

I D : 울산JCT4교 - BOX내부(S3)

손 상 물 량 표



SECTION

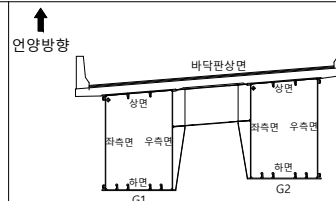

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

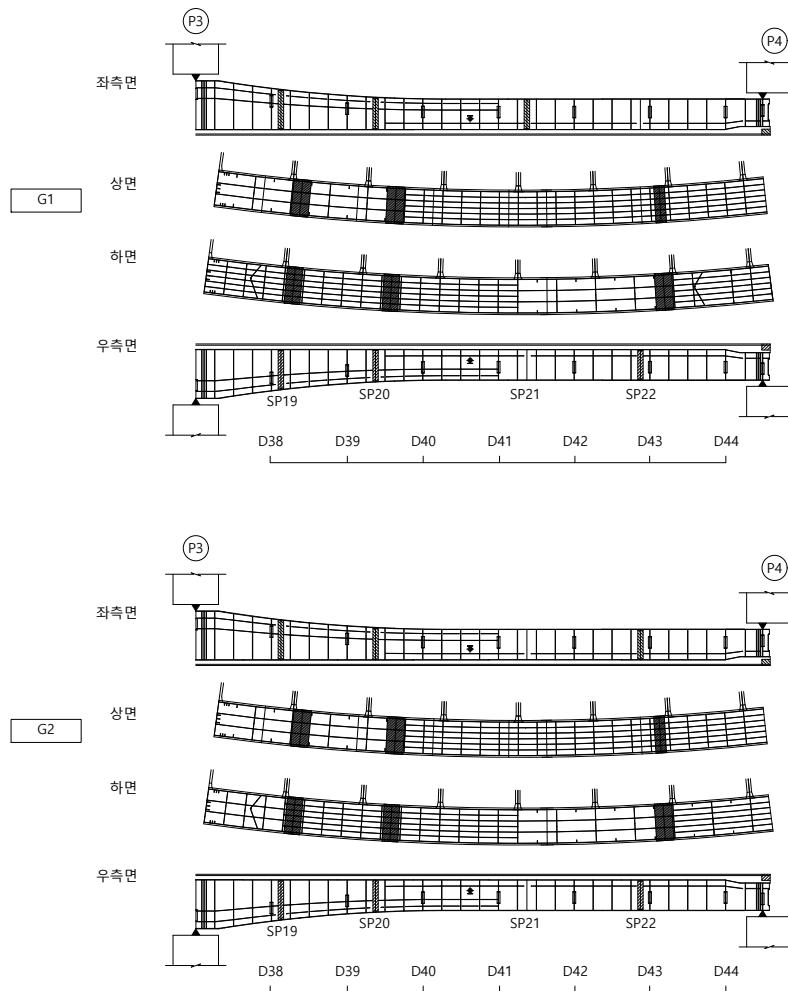
도면번호

019



I D : 울산JCT4교 - BOX내부(S4)

손 상 물 량 표

언양방향 ➡

[illegible]

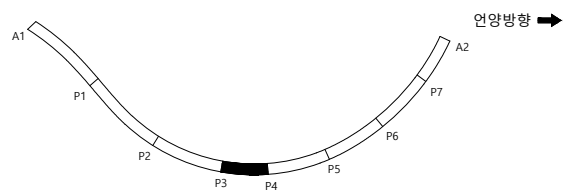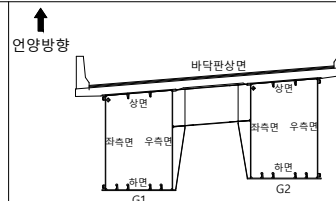KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N범
례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

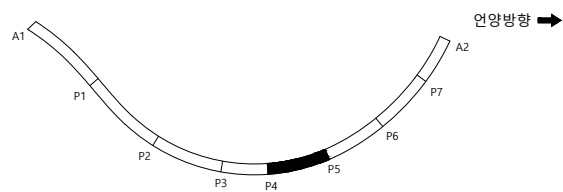

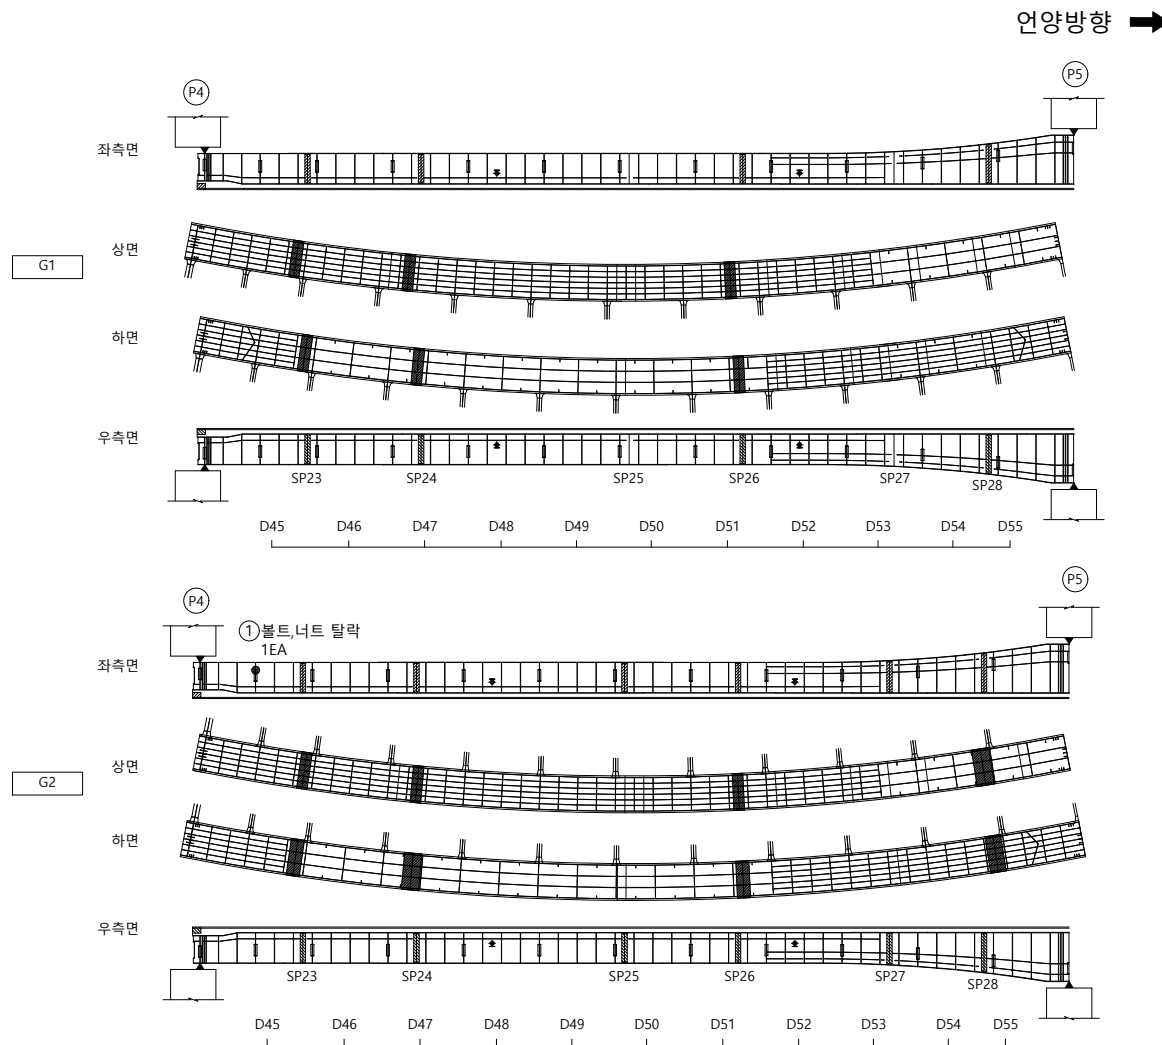
오현승

도면번호


020

I D : 울산JCT4교 - BOX내부(S5)

손 상 물 량 표



SECTION

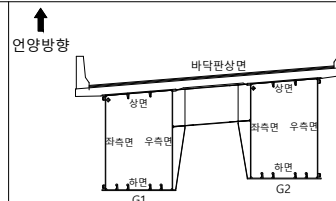

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

OF	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

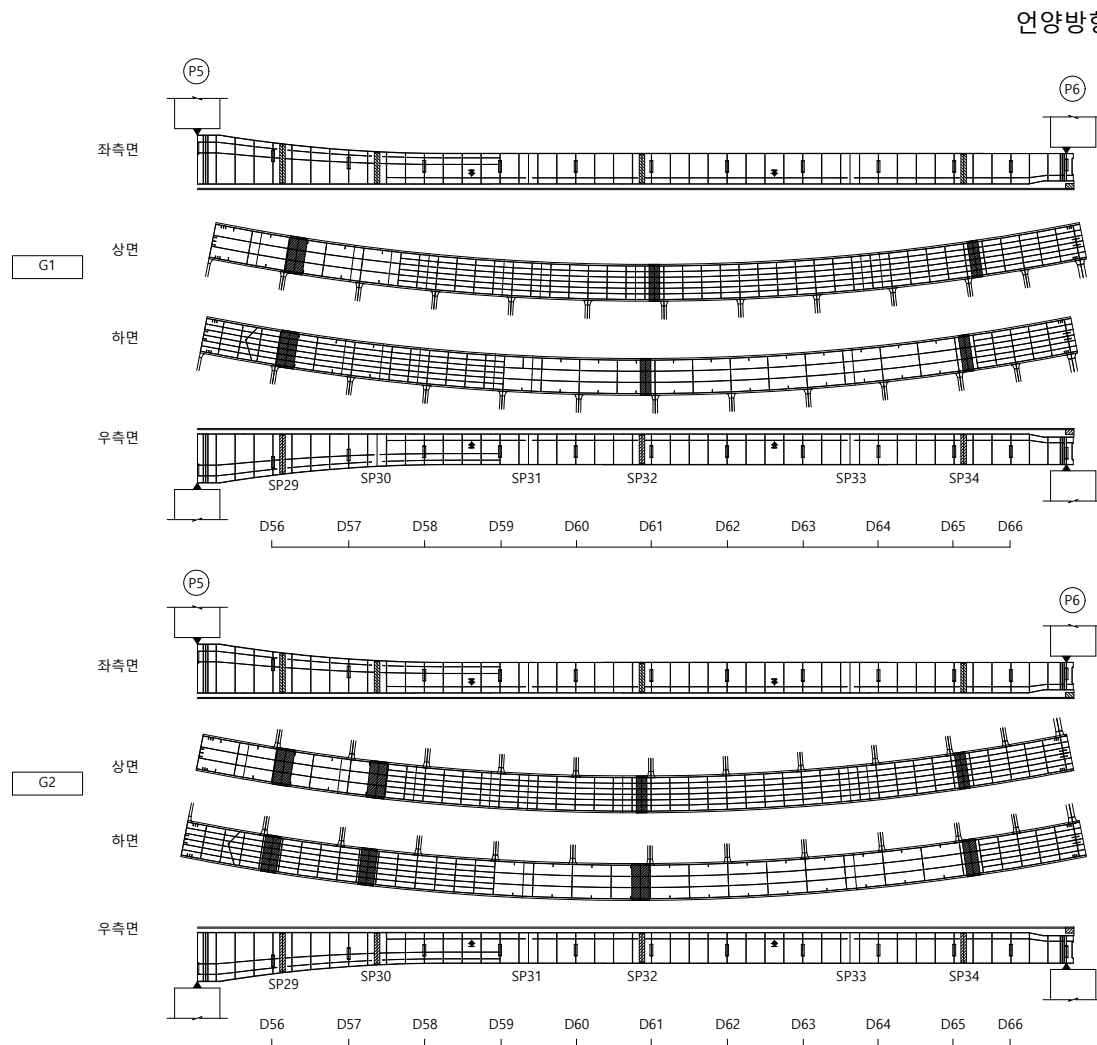
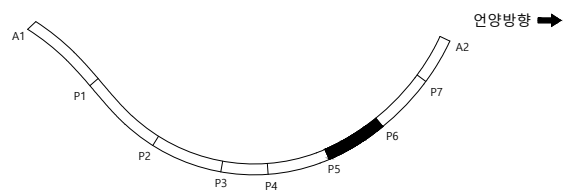

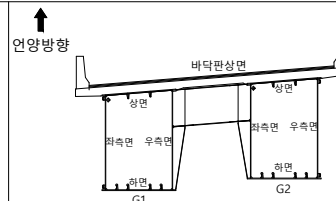
오현승

도면번호

021

I D : 울산JCT4교 - BOX내부(S6)

손 상 물 량 표

[illegible]S
E
C
T
I
O
P

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

OF	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

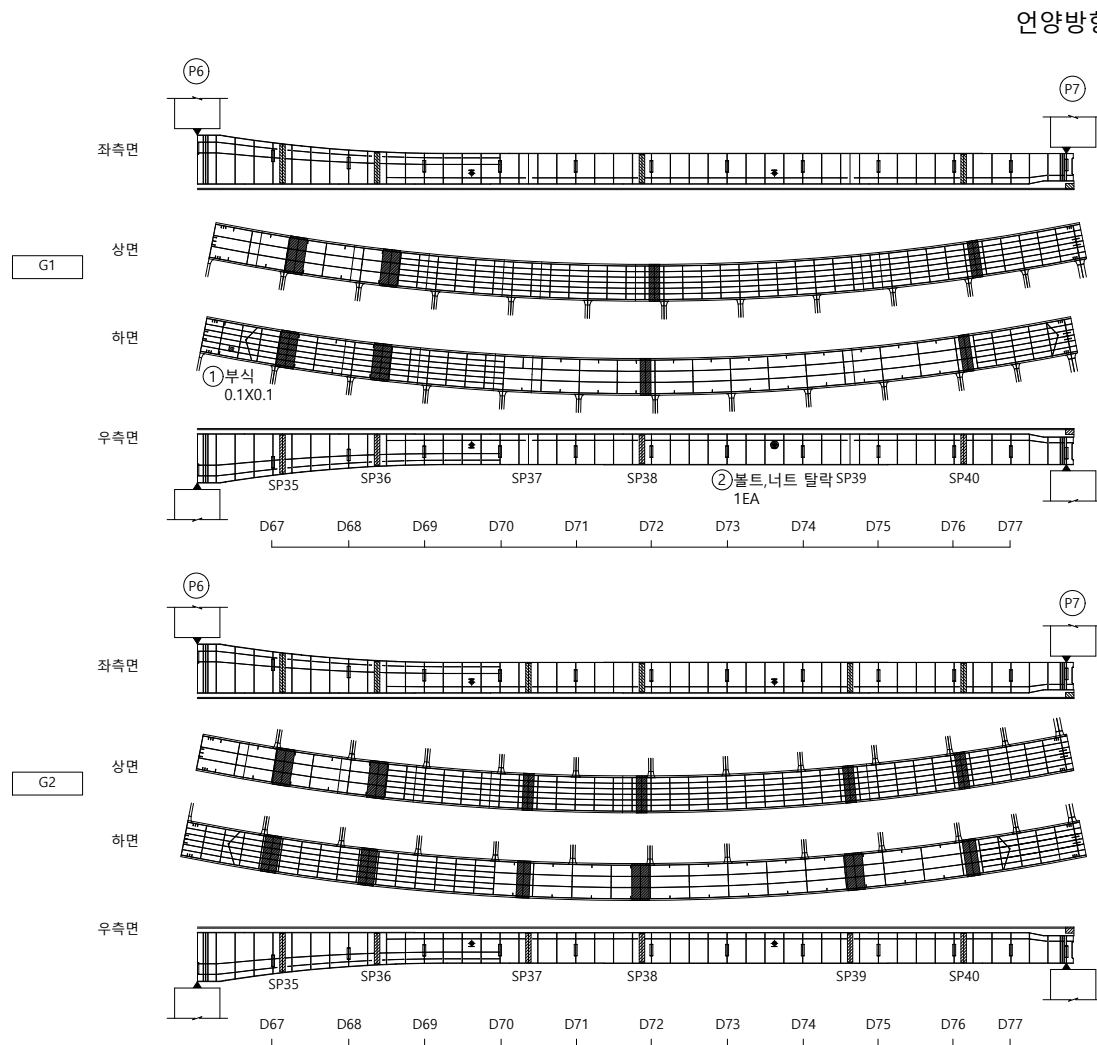
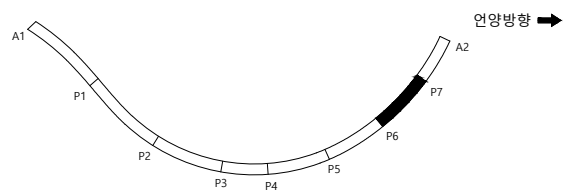

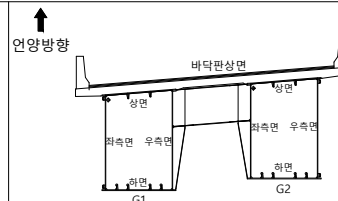
오현승

도면번호

022

I D : 울산JCT4교 - BOX내부(S7)

손 상 물 량 표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	절근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

OF	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

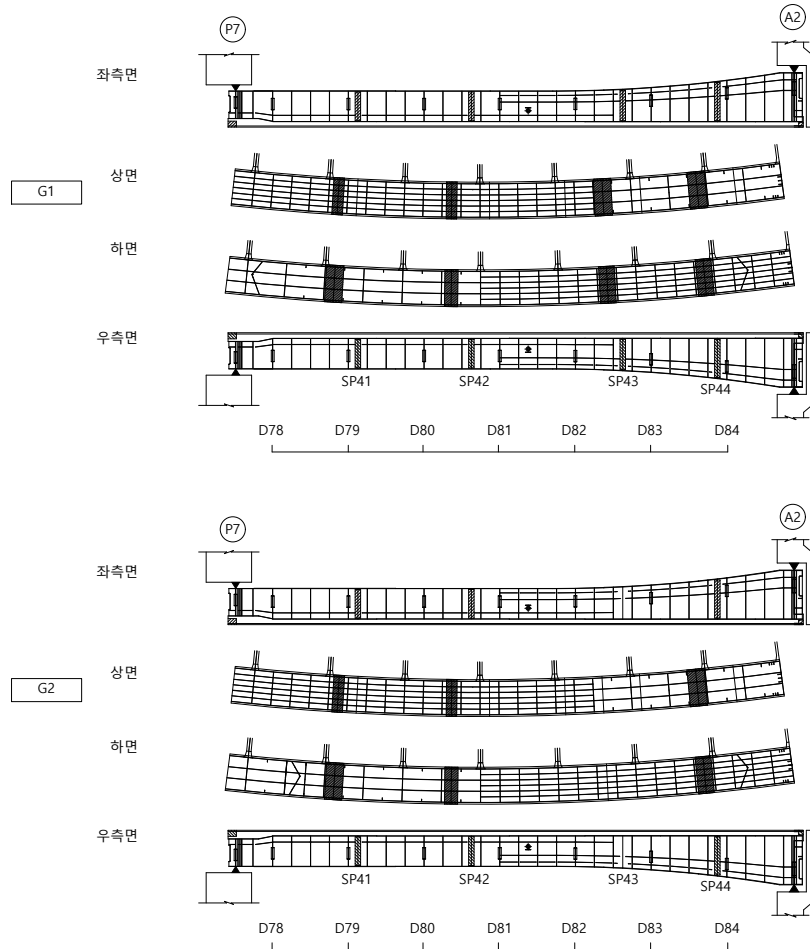
도면번호

023



I D : 울산JCT4교 - BOX내부(S8)

손 상 물 량 표

언양방향 ➡

[illegible]

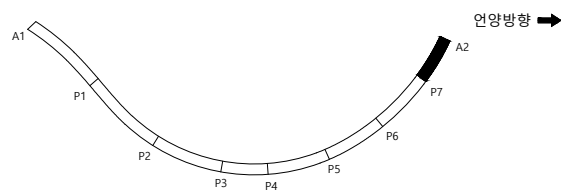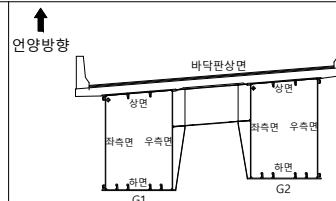KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

OF	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

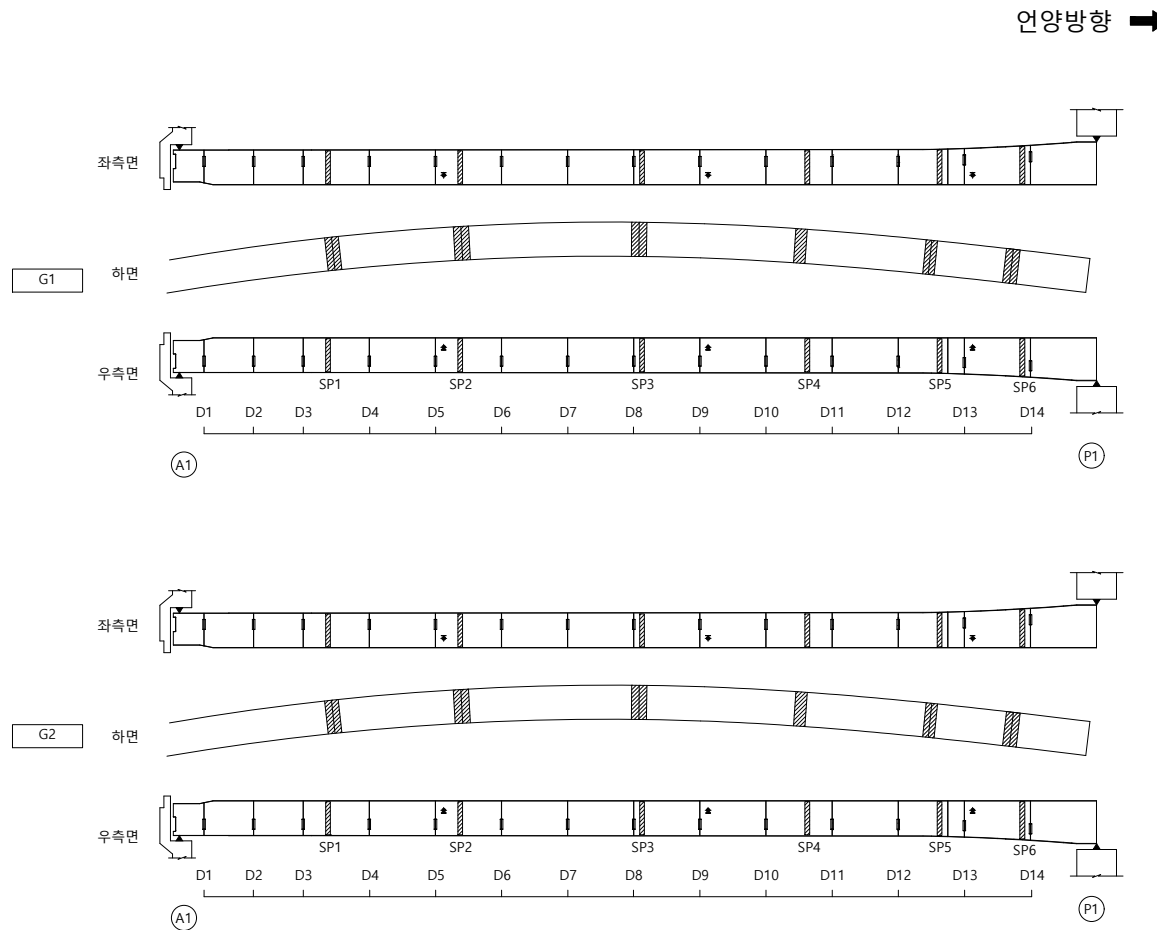
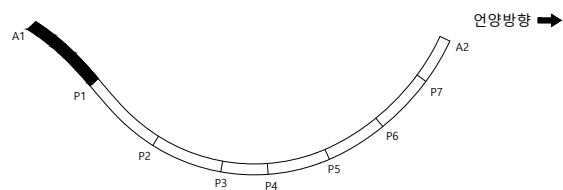
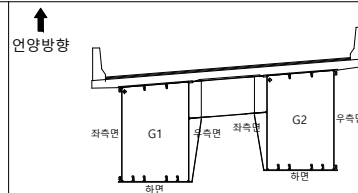
오현승

도면번호

024

I D : 울산JCT4교 - BOX외부(S1)

손 상 물 량 표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승

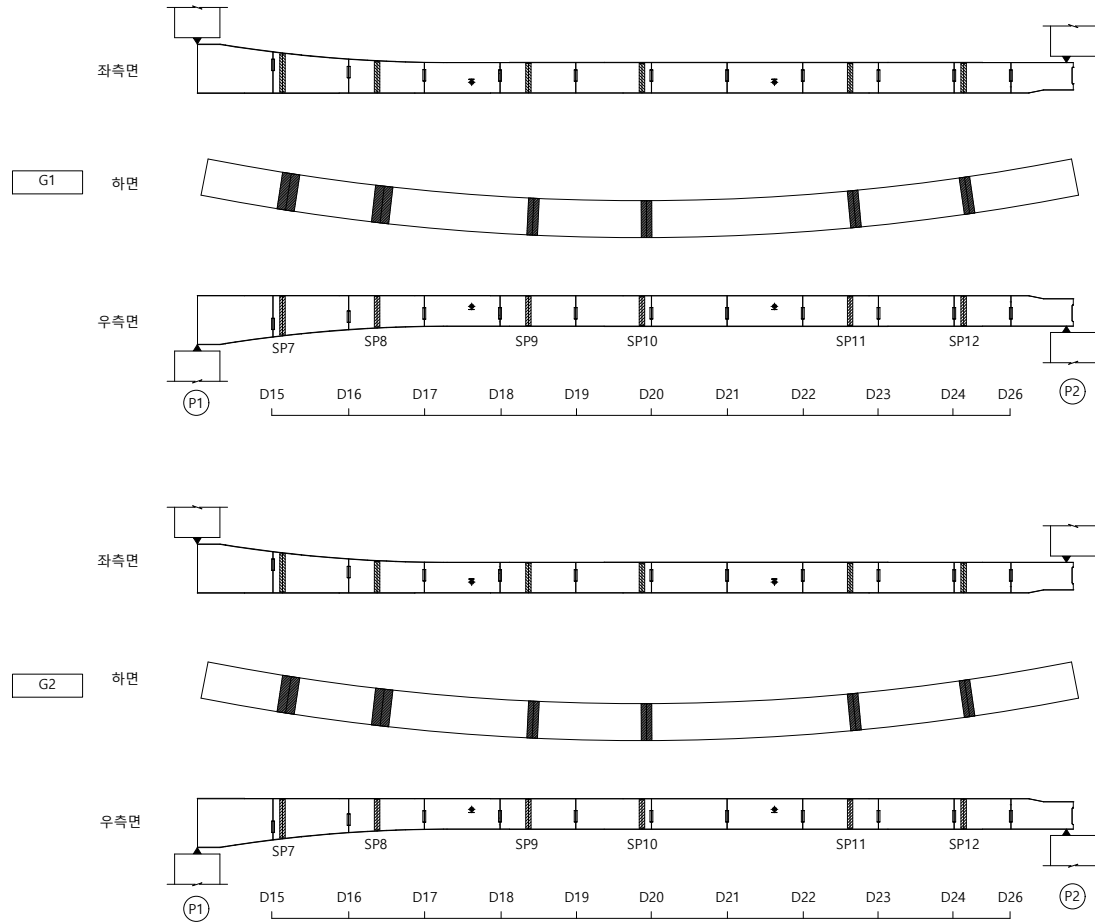
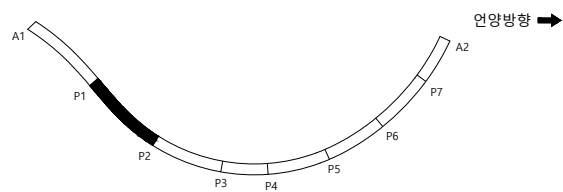

도면번호

024


I D : 울산JCT4교 - BOX외부(S2)

손상물량표

언양방향 ➡

[illegible]

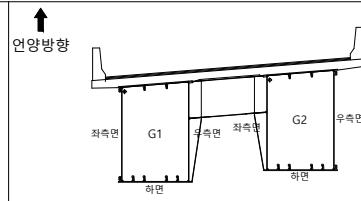SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

OF	IT	OF
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

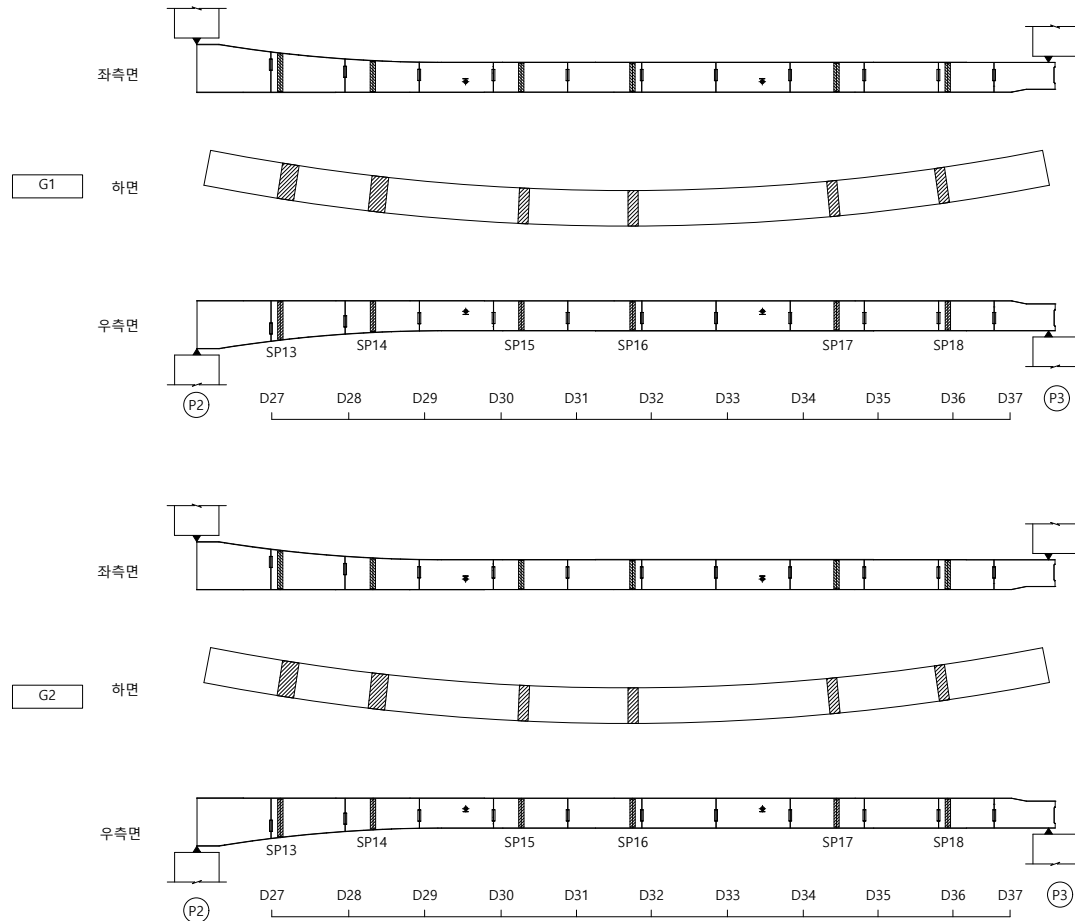
도면번호

025



I D : 울산JCT4교 - BOX외부(S3)

손 상 물 량 표

언양방향 ➡

[illegible]

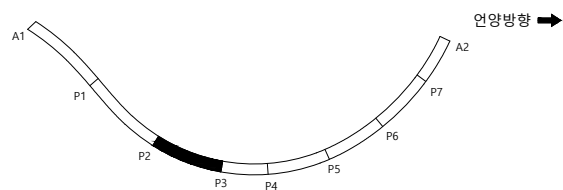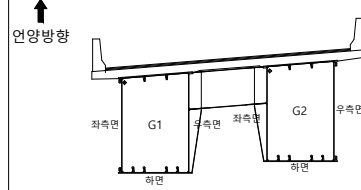KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

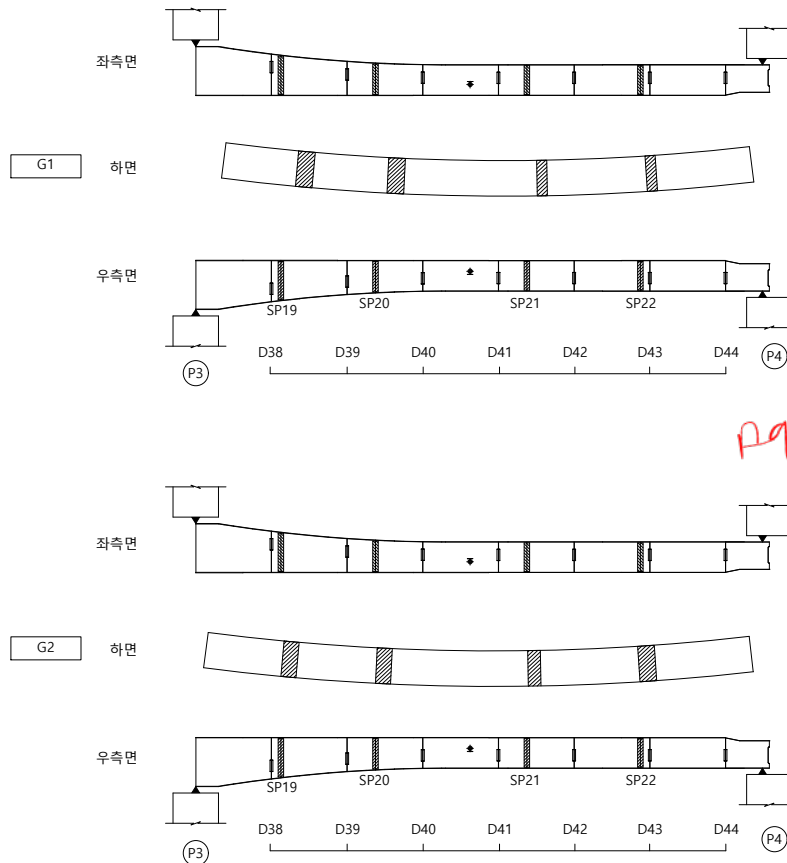
오현승

도면번호

026



I D : 울산JCT4교 - BOX외부(S4)

언양방향 ➡



192 54-62
 농대양조

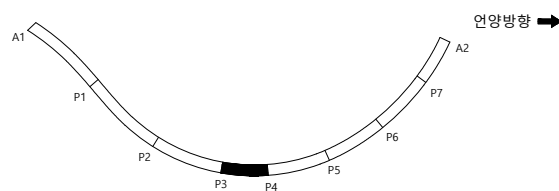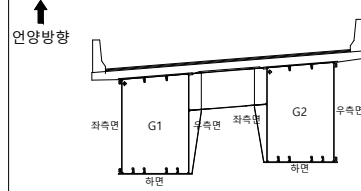손 상 물 량 표

S
E
C
T
I
O
P범
려

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	바리 반락		튀 점		균열심도

8

명
2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

027


I D : 울산JCT4교 - BOX외부(S5)

손 상 물 량 표

연양방향 →


D93 S5-G1 상테양로.

좌측면



G1


하면



우측면




좌측면




G2


하면



우측면

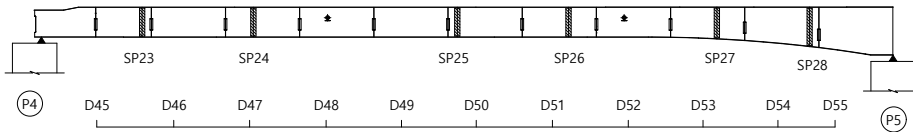


K
E
Y
P
L
A
P

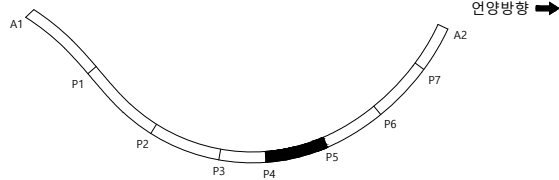

S
E
C
T
I
O
P

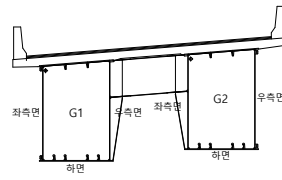↑
연양방향



범
례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용 역 명

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오 현 승


도 면 번 호

028


I D : 울산JCT4교 - BOX외부(S6)

손 상 물 량 표


연양방향 →




G1 하면



우측면

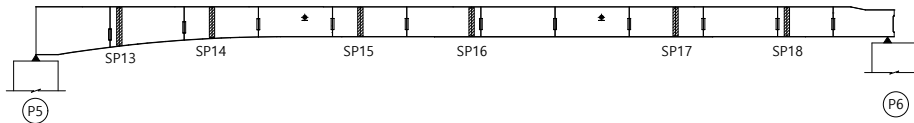


좌측면




G2 하면



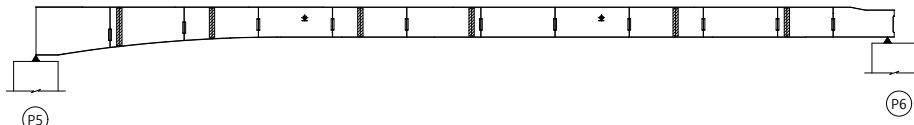우측면




K
E
Y
P
L
A
P

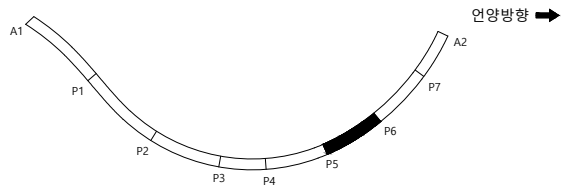

S
E
C
T
I
O
P

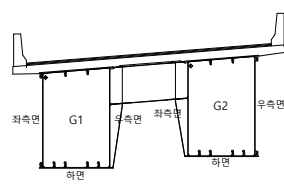↑
연양방향






범
례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도


용 역 명	
2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역	
조 사 일 시	2023
책임기술자	오 현 승
도 면 번 호	029

I D : 울산JCT4교 - BOX외부(S7)

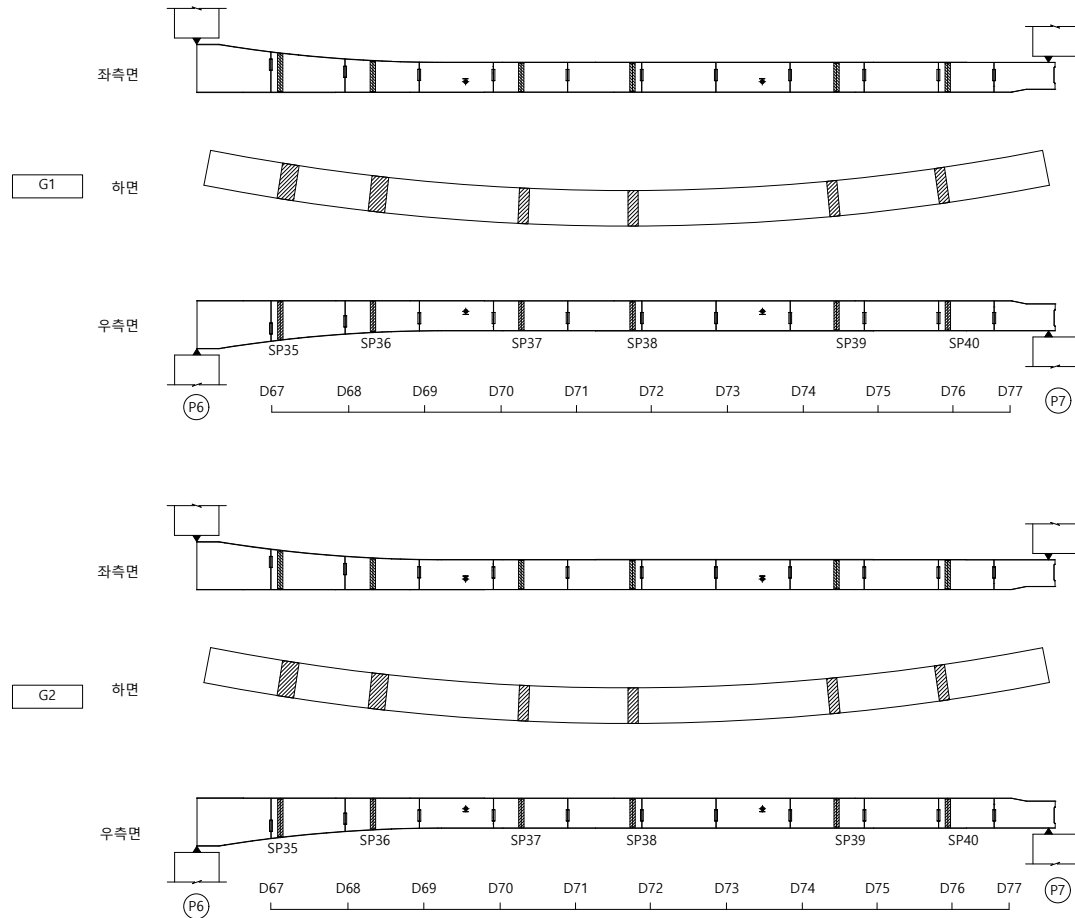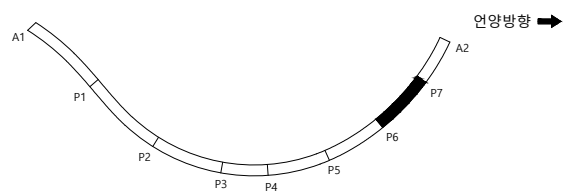손 상 물 량 표

[illegible]

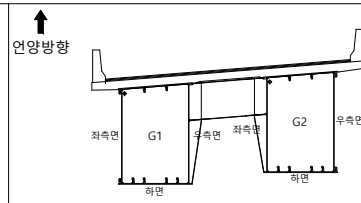SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

		0.0
--	--	-----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

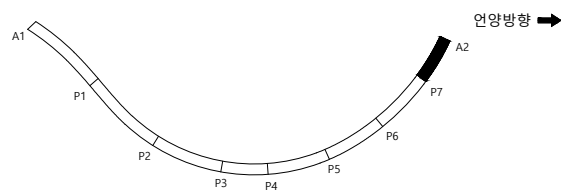

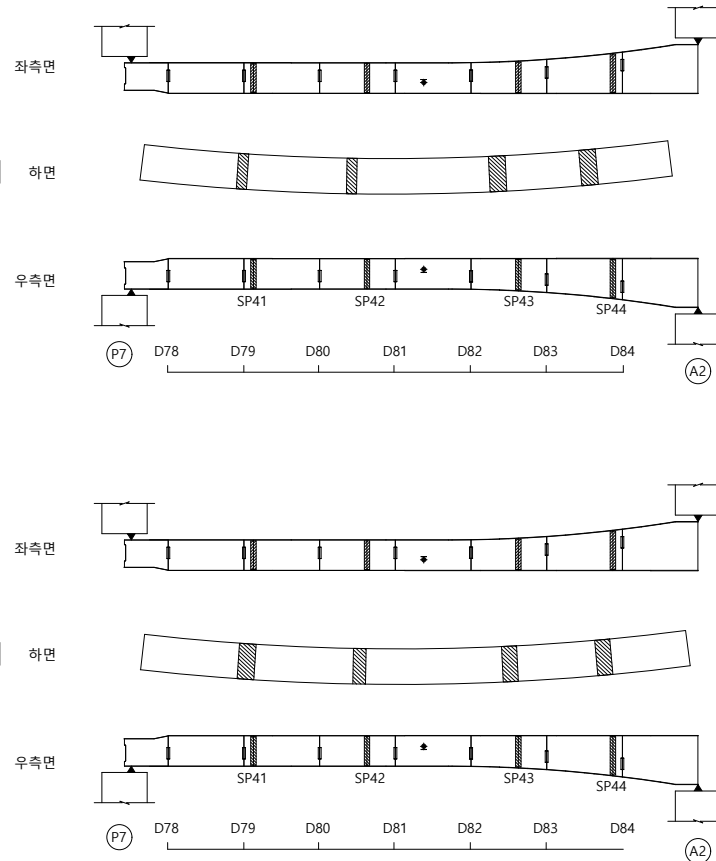
오현승

도면번호


030

I D : 울산JCT4교 - BOX외부(S8)

손 상 물 량 표

[illegible]

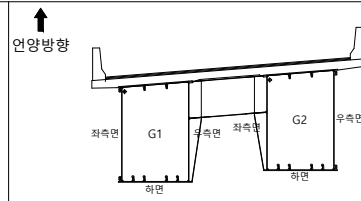S E C T I O N



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

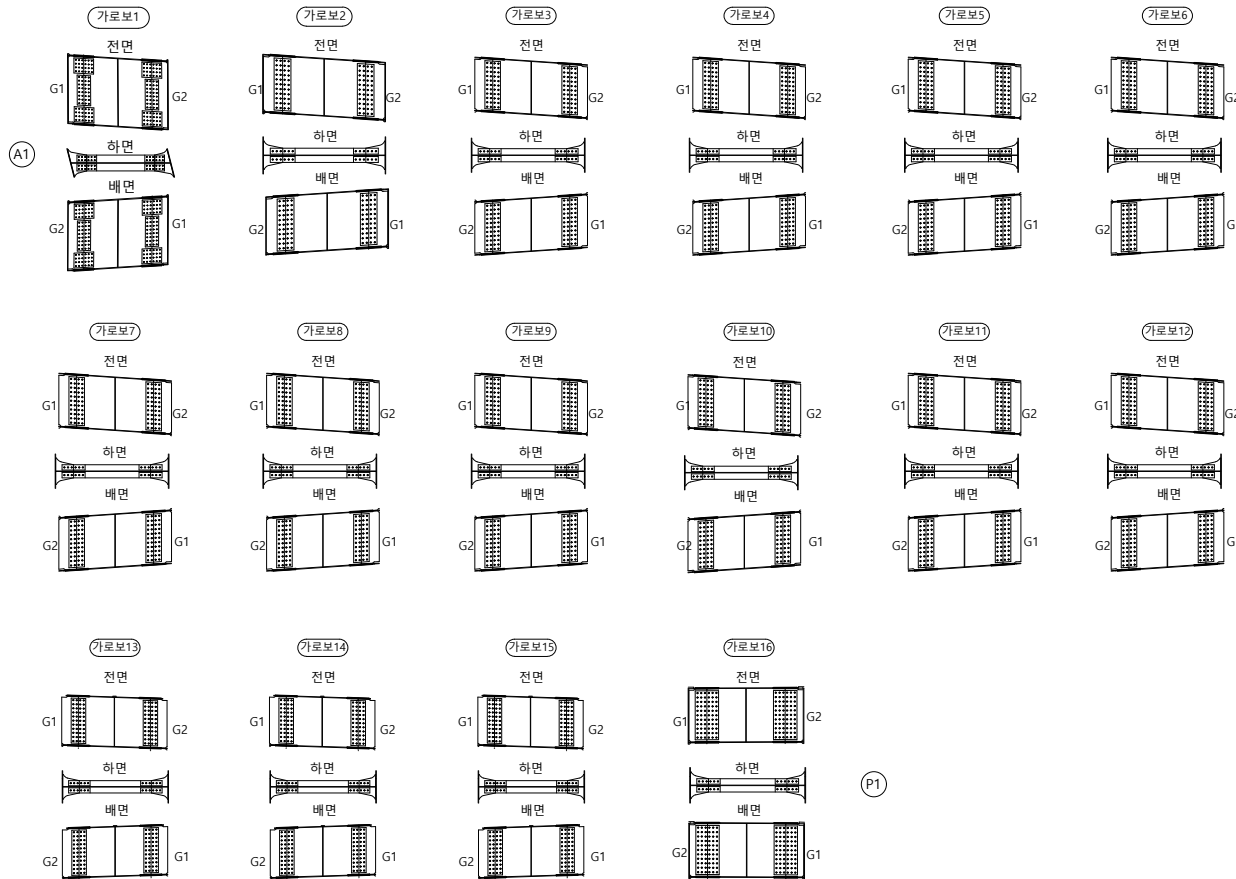
도면번호

031


I D : 울산JCT4교 - 가로보(S1)

손상물량표


언양방향 ➡



KEY PLAP

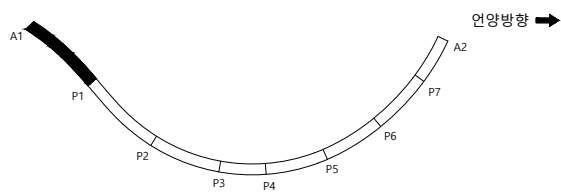

SECTION

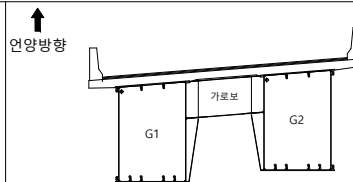

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	절근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

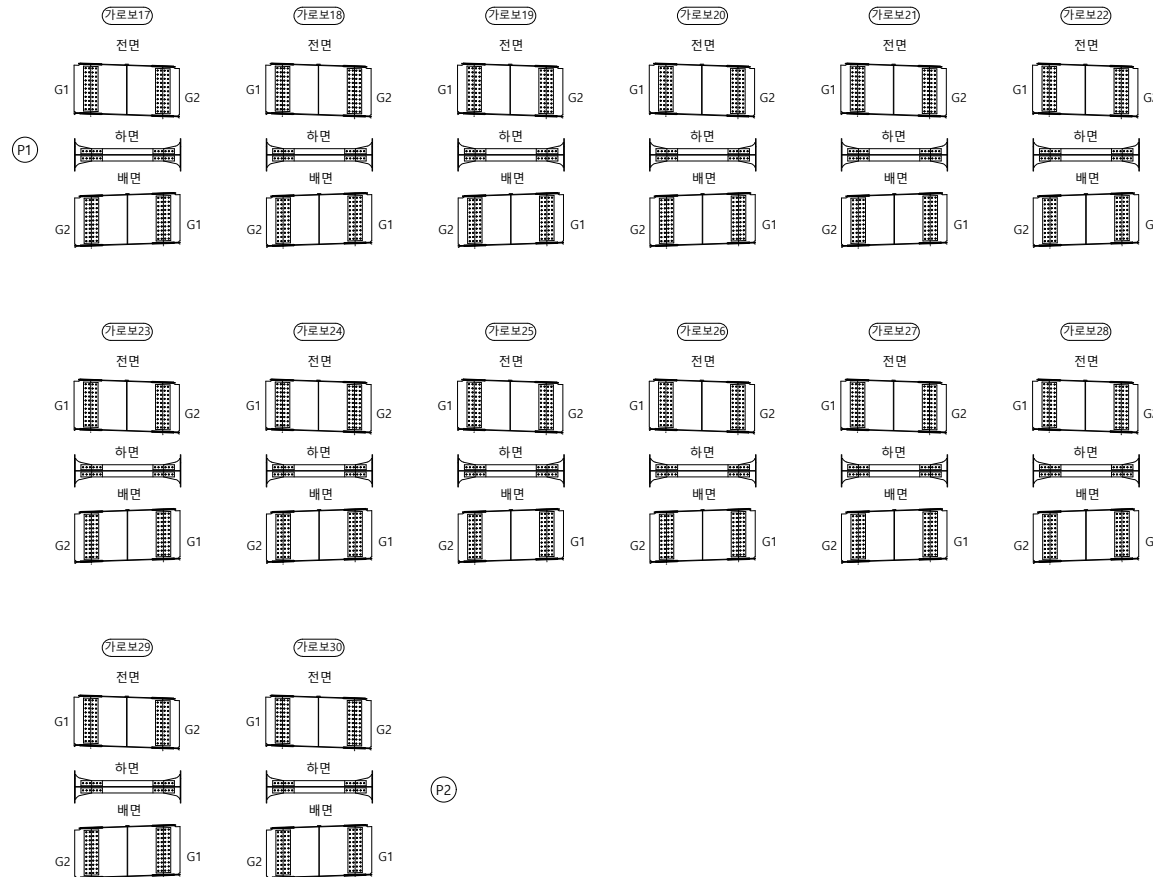
도면번호

032



I D : 울산JCT4교 - 가로보(S2)

손상물량표

언양방향 ➡

[illegible]

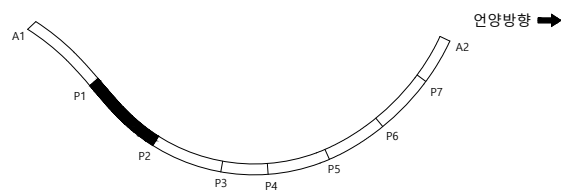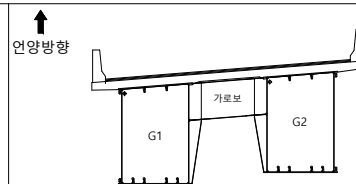KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
P

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

		0.0
--	--	-----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

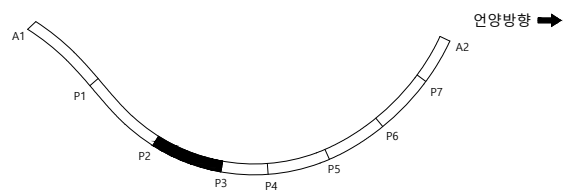

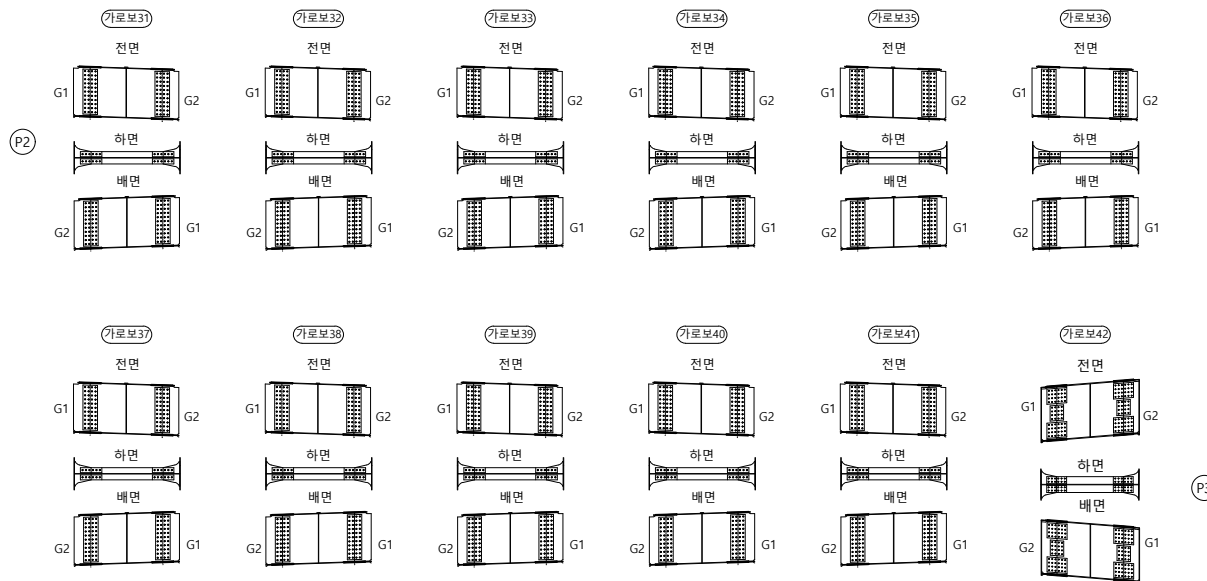
033

I D : 울산JCT4교 - 가로보(S3)

손상물량표


[illegible]

언양방향 ➡



SECTION

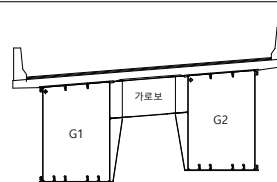↑
언양방향



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	절근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

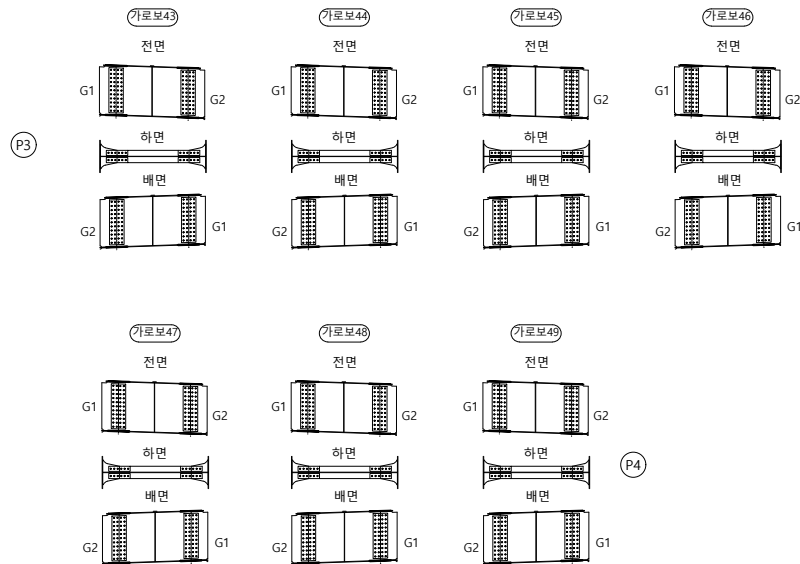
도면번호

034


I D : 울산JCT4교 - 가로보(S4)

손 상 물 량 표

언양방향 ➡


[illegible]

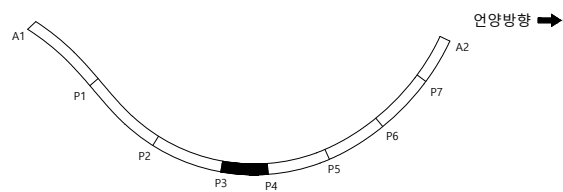KEY PLAP



SECTION

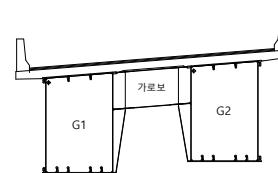↑
언양방향



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

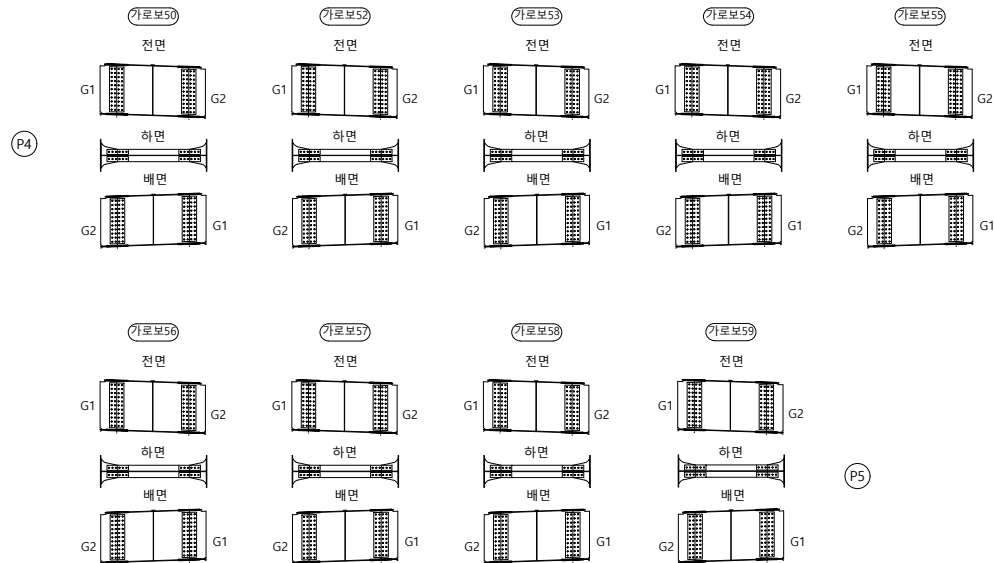
도면번호

035



I D : 울산JCT4교 - 가로보(S5)

294 55723266052

언양방향 ➡

[illegible]

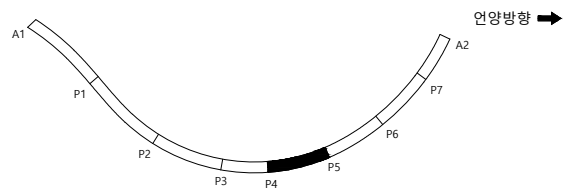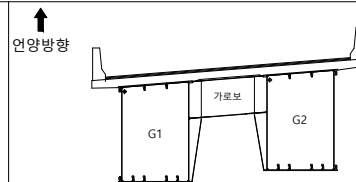KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례


	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	절근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	036



I D : 울산JCT4교 - 가로보(S6)

손 상 물 량 표

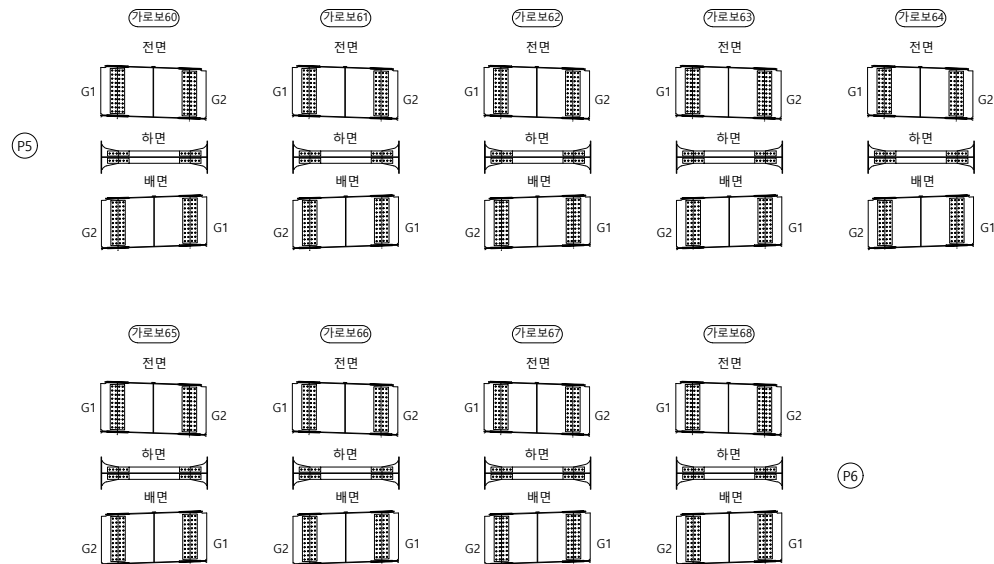언양방향 ➡

[illegible]

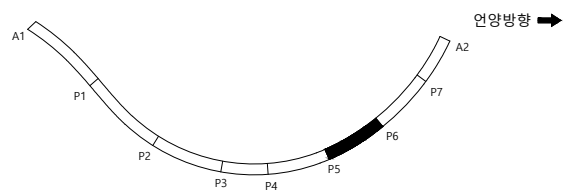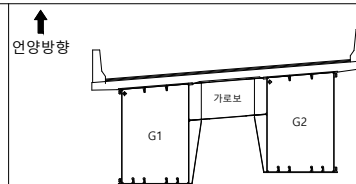KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

공	고	고
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

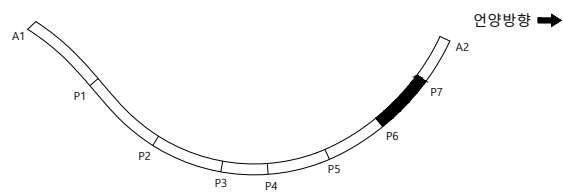

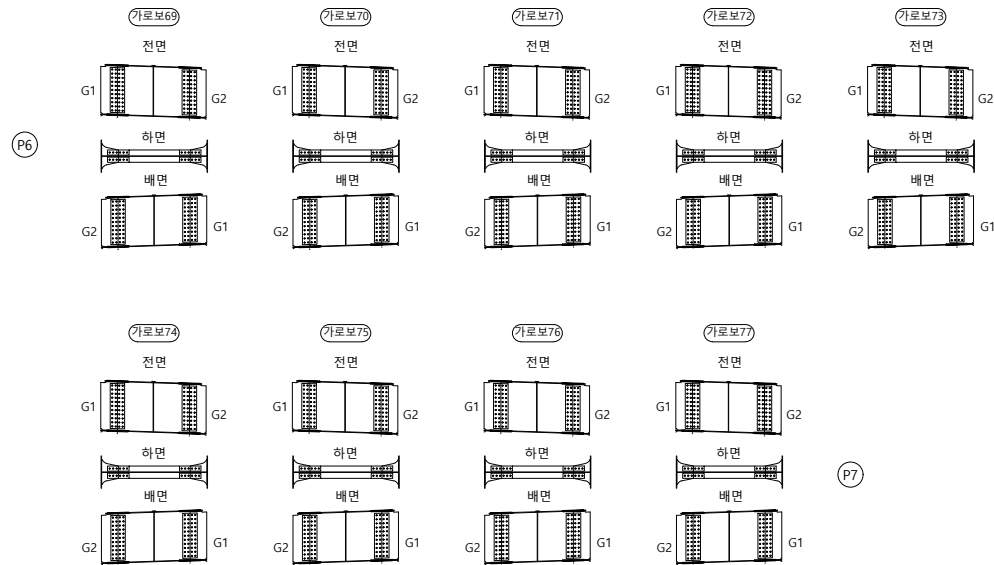
오현승

도면번호


037

I D : 울산JCT4교 - 가로보(S7)

손 상 물 량 표

[illegible]

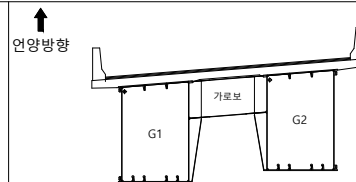SECTION



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	절근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

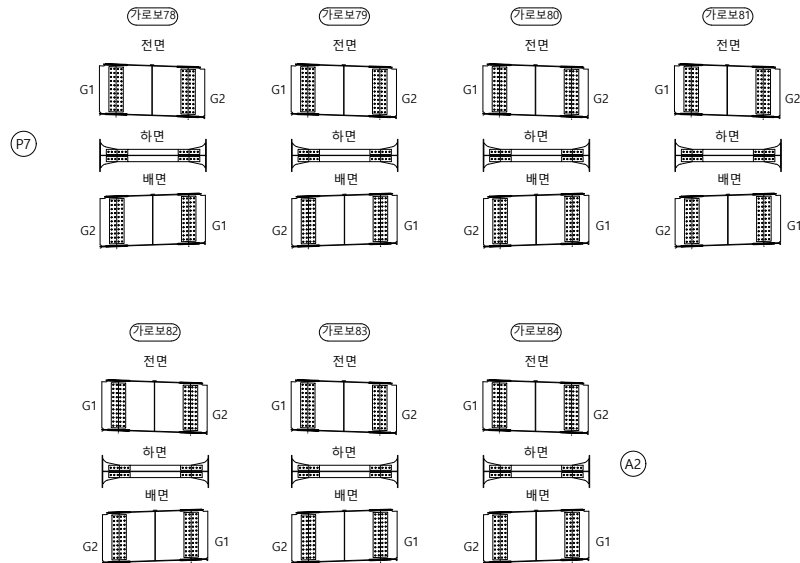
도면번호

038


I D : 울산JCT4교 - 가로보(S8)

손상물량표

언양방향 ➡


[illegible]

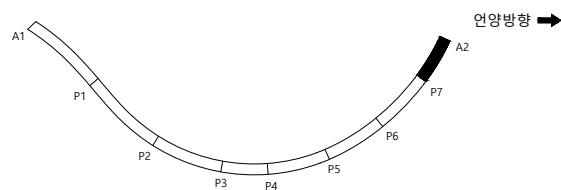KEY PLAP



SECTION

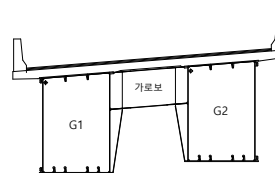↑
언양방향



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

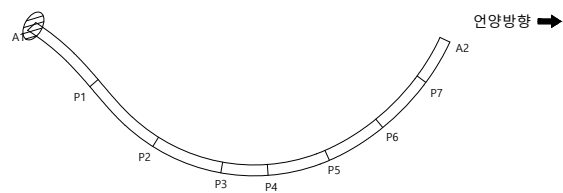
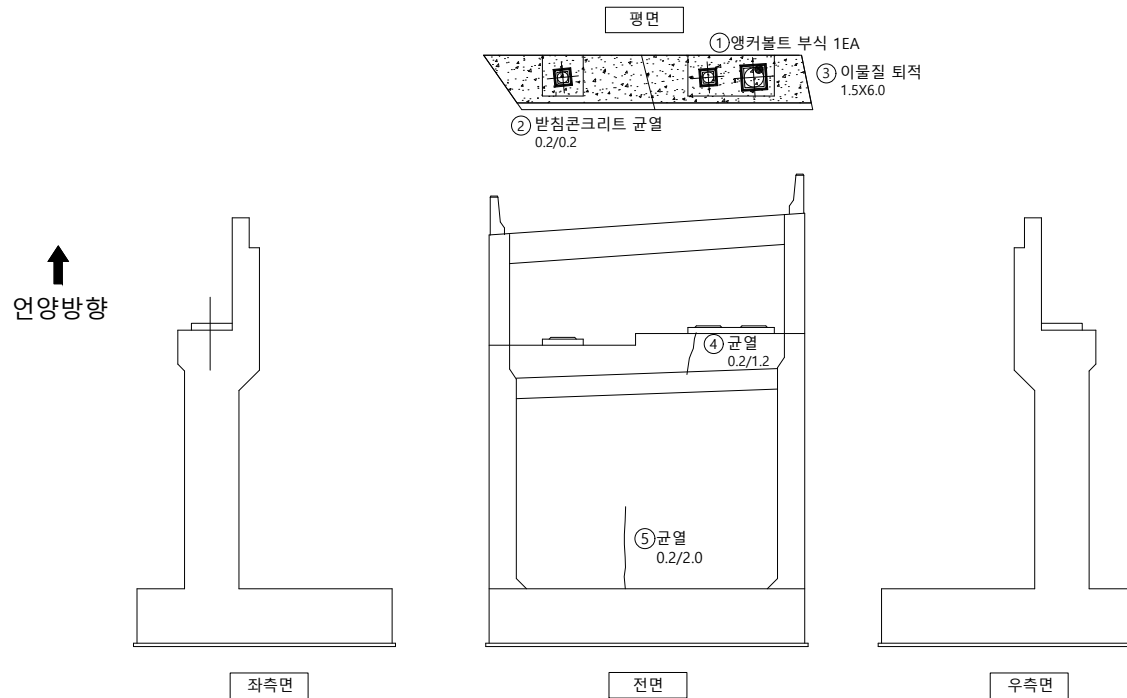
오현승

도면번호


039

I D : 울산JCT4교 - 교대(A1)

손 상 물 량 표

[illegible]

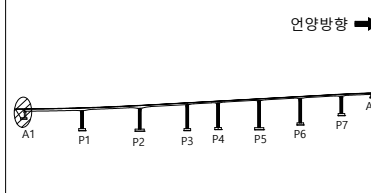SECTION






범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도


용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	040

I D : 울산JCT4교 - 교각(P1)

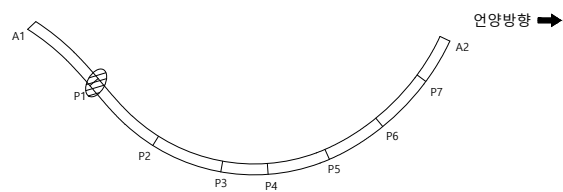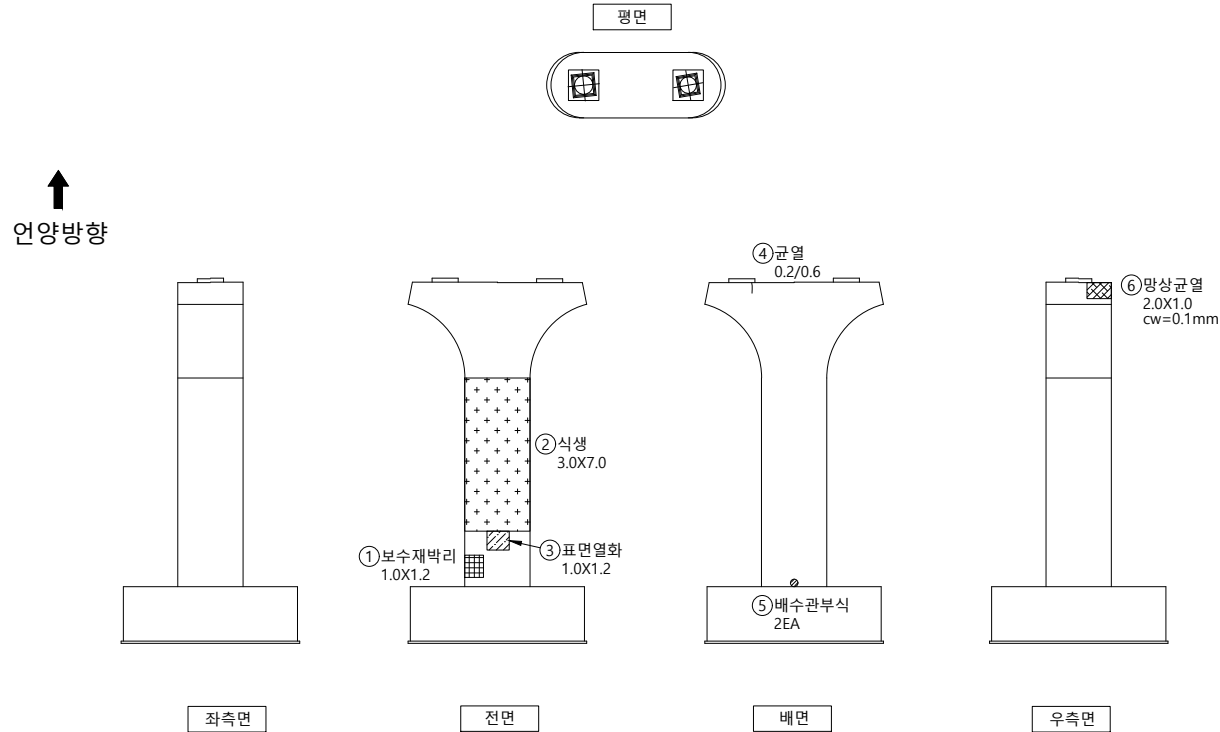손 상 물 량 표

[illegible]

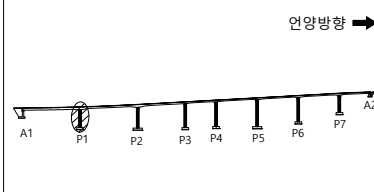SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조	사	일	시
---	---	---	---

2023

책임기술자

오현승

도면번호

041

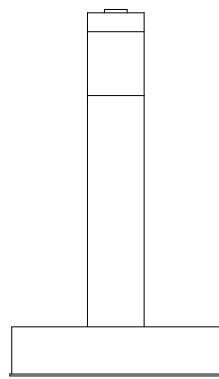
I D : 울산JCT4교 - 교각(P2)

손 상 물 량 표


[illegible]

↑
언양방향


공공




좌측면

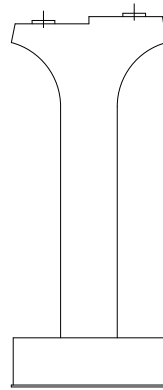

전면

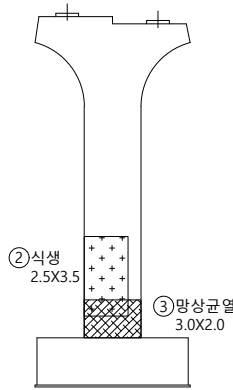

배면

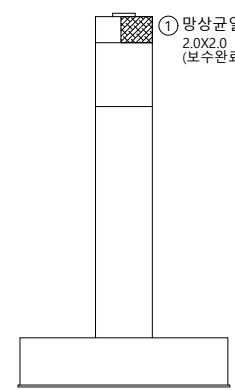

우측면





범례



용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	042

I D : 울산JCT4교 - 교각(P3)

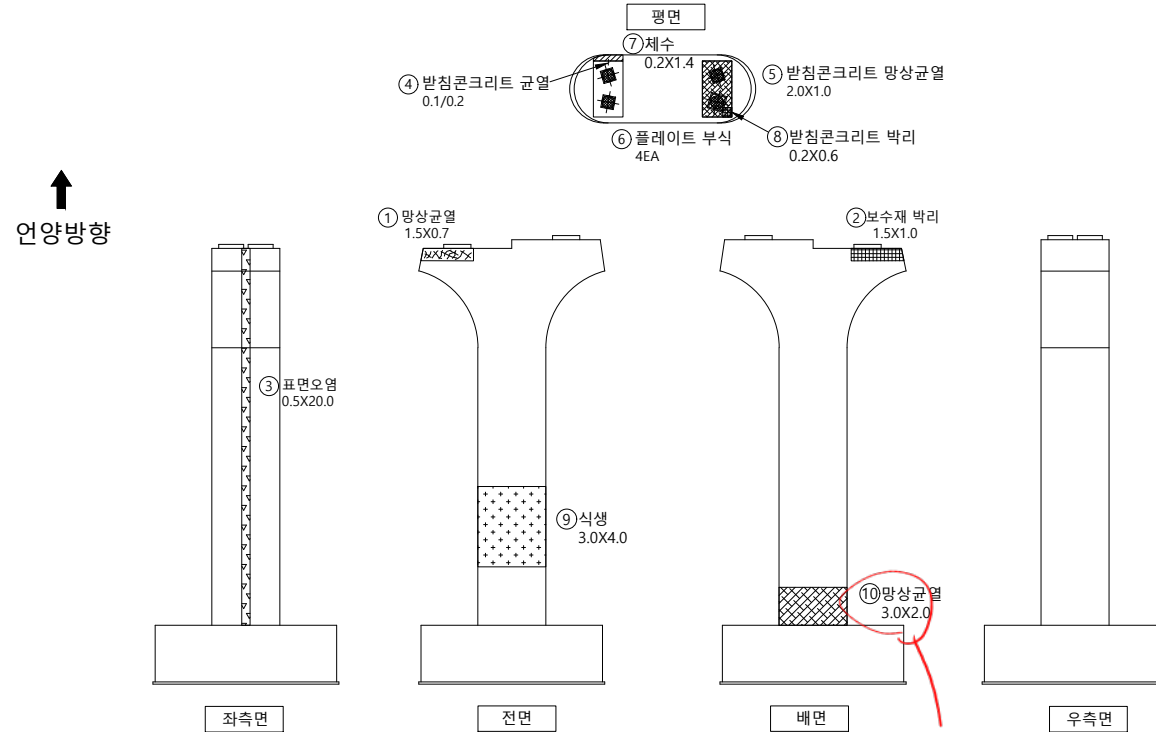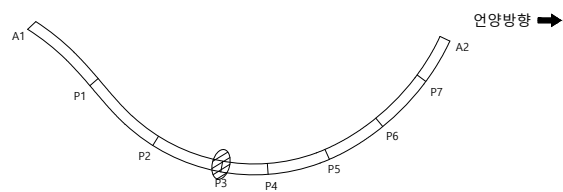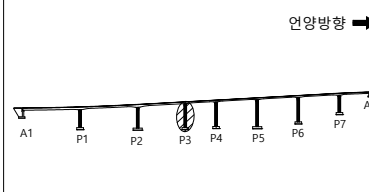손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

범례


		
		
		
		
		

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	043


097 ~ 100 P4-GH-2 76.3
 P/O P4-GH-1 d505 777 ± 0 mm. D/O P4연호 A23 1150 mm
 P/O 2107

2108 p4 18테양호.

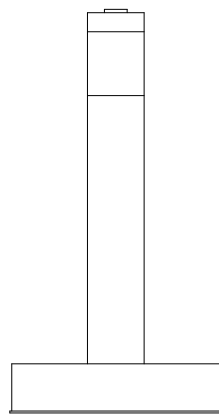
↑
언양방향




좌측면

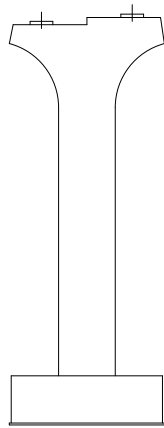

전면

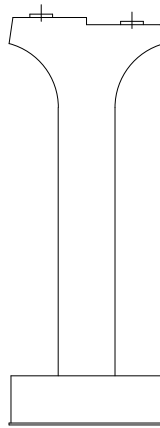

배면

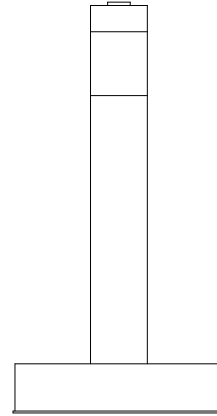

우측면

평면

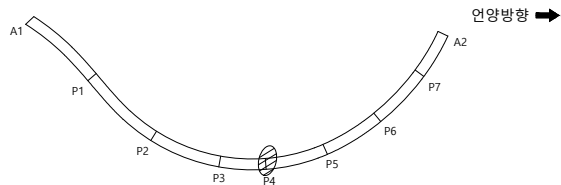
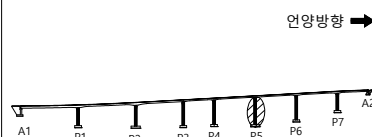
반장크리트 파손
a1x0.1-상

a2/a2-상
반장크리트 파손 a05.106

① 반장크리트 철근노출
0.1X0.1 8EA
(보수완료)

2014기공보수 완료

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	20
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

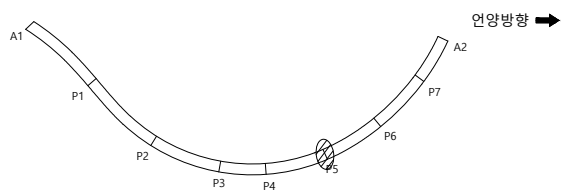

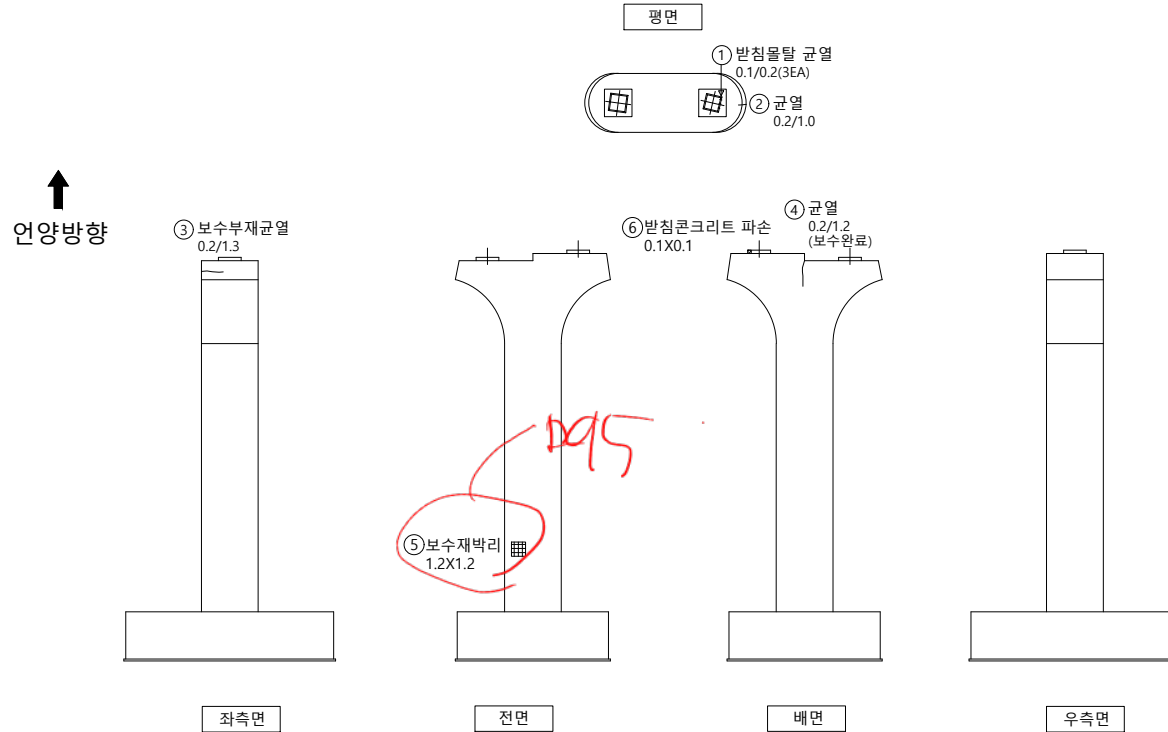
오현승

도면번호


044

I D : 울산JCT4교 - 교각(P5)

손 상 물 량 표



SECTION

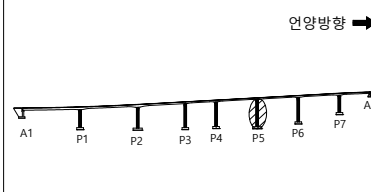

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

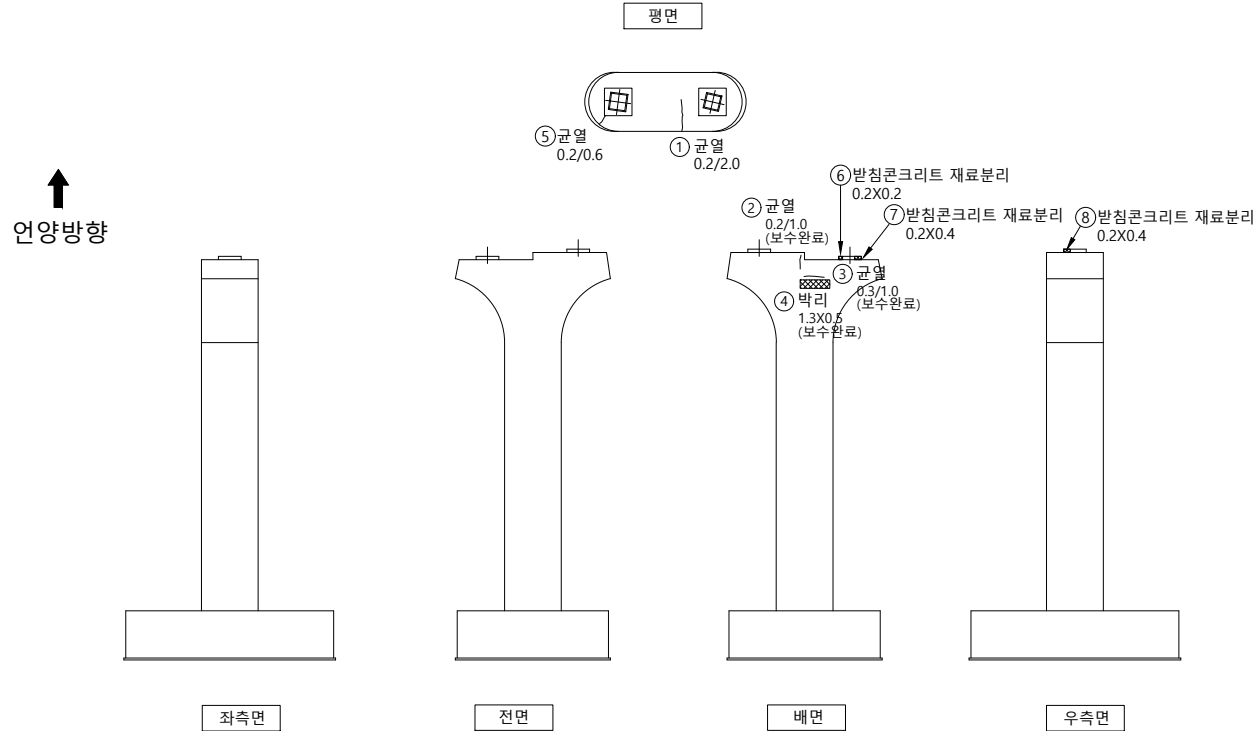
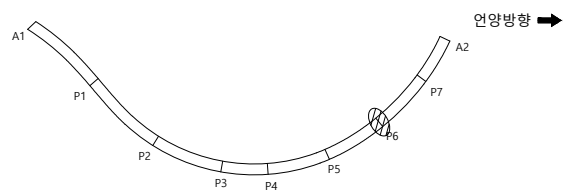

오현승

도면번호


045

I D : 울산JCT4교 - 교각(P6)

손상물량표

[illegible]

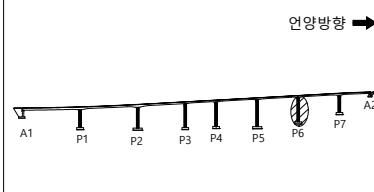SECTION





범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도


용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	046

I D : 울산JCT4교 - 교각(P7)

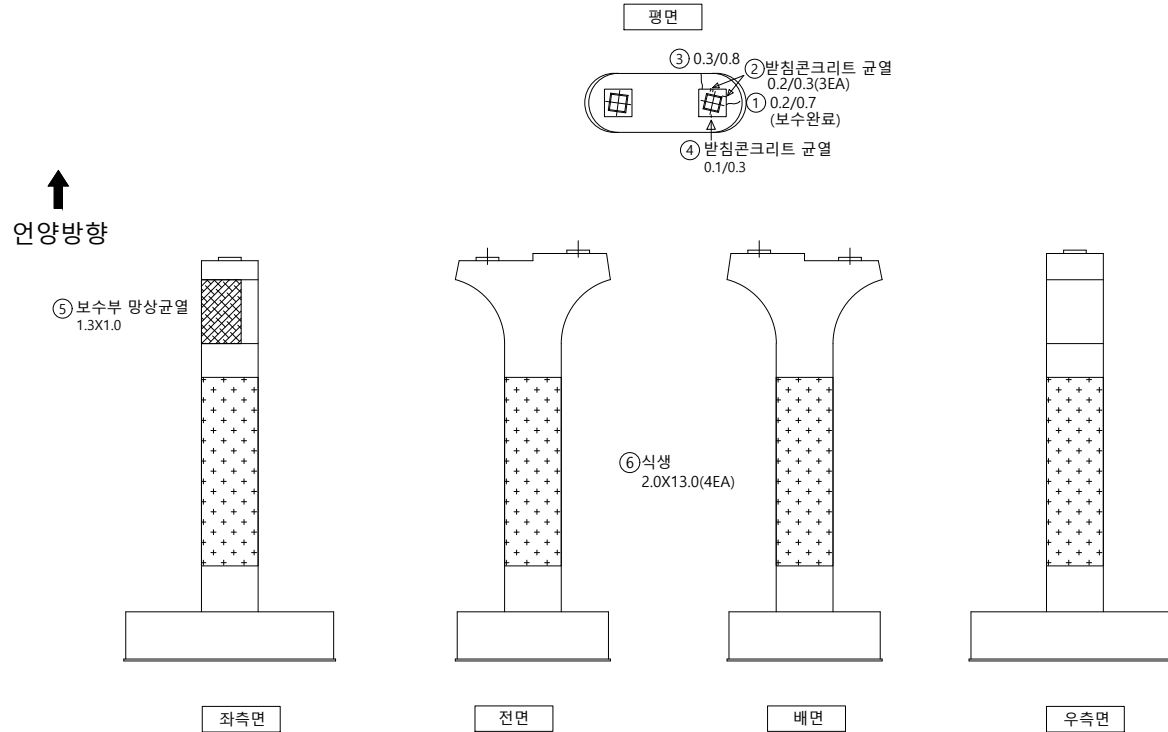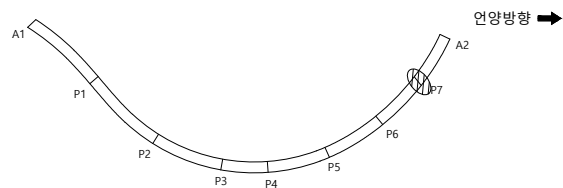손상물량표

[illegible]

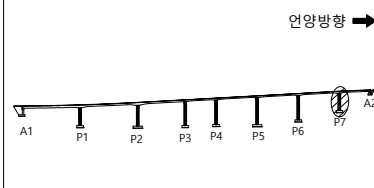SECTION






범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도


용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	047

I D : 울산JCT4교 - 교대(A2)

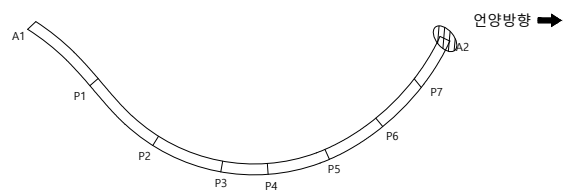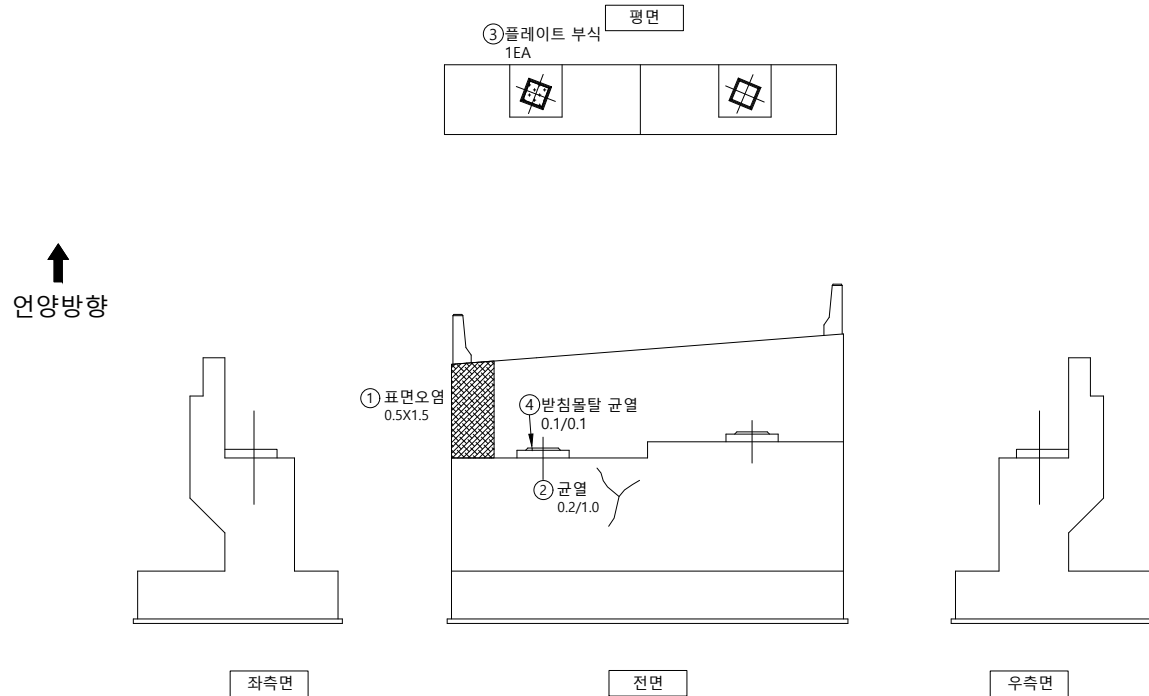손상물량표

[illegible]

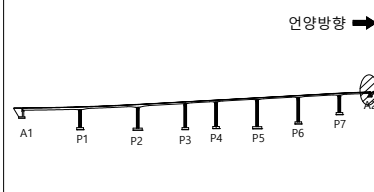SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	048