


원리2교(부산) 교면포장 S1

← 부 산

울 산 →

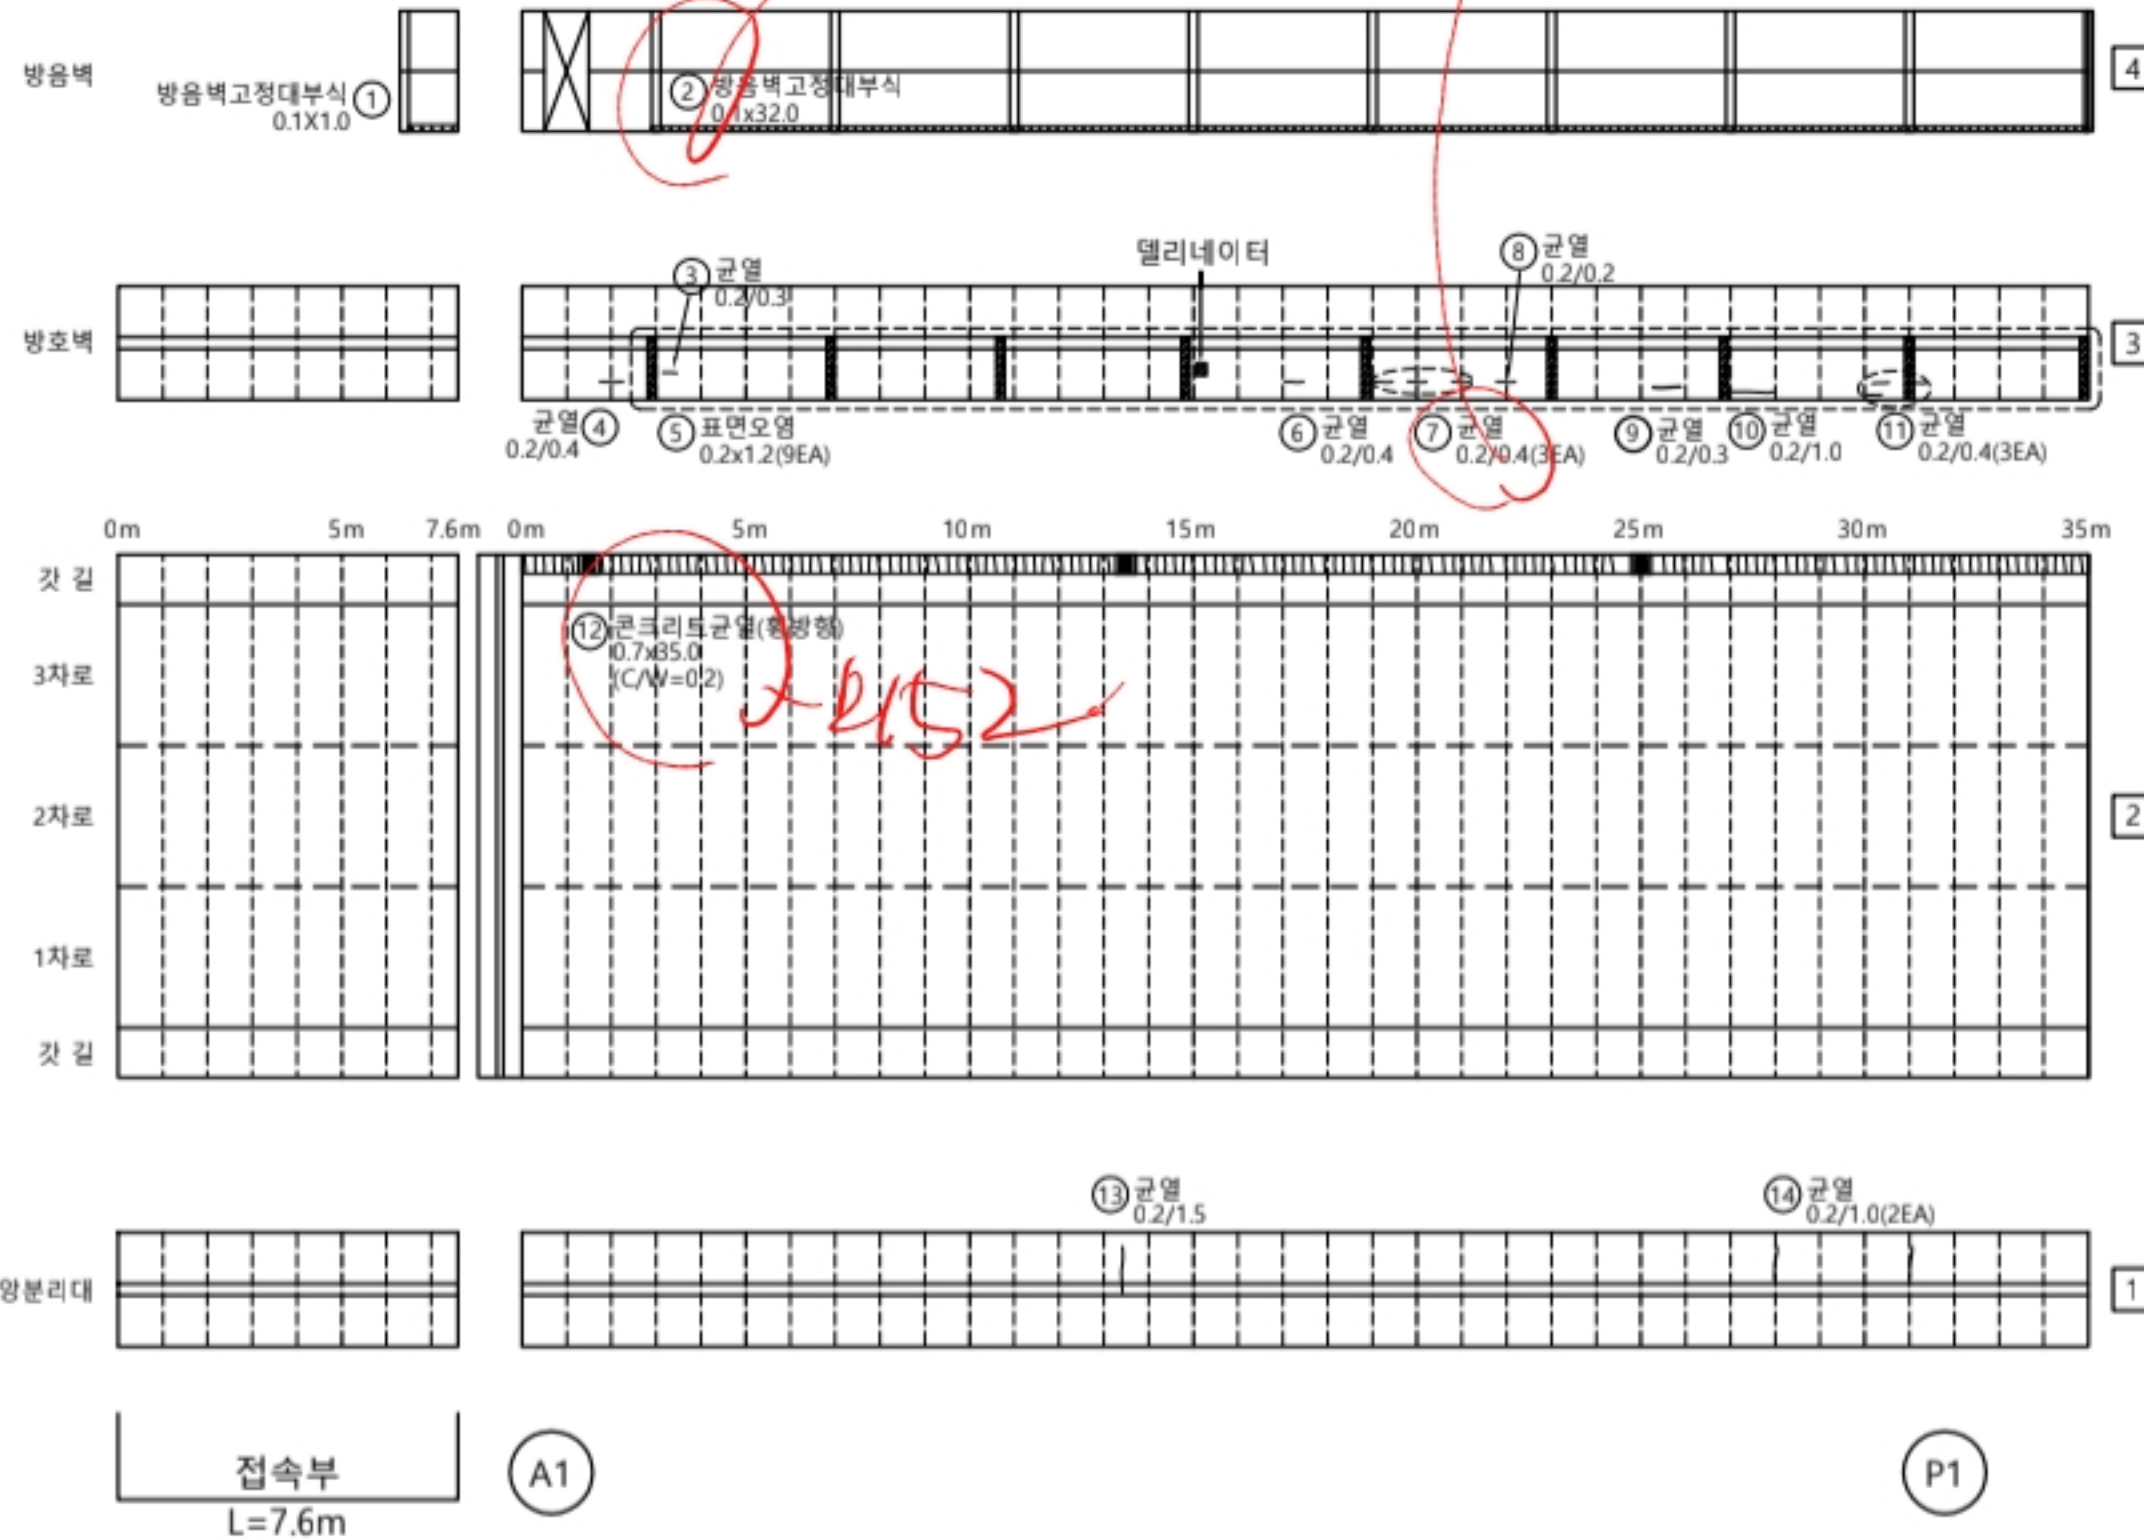



손 상 물 량 표

교면포장

S1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	방호벽	고정대 부식		0.1	1.0	1	m	0.10	
2	구	방호벽	고정대 부식		32.0	0.1	1	m	3.20	
3	구	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30	
4	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
5	구	방호벽	표면오염		0.2	1.2	9	m	2.16	
6	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
7	구	방호벽	균열	0.2	0.4		3	m	1.20	
8	구	방호벽	균열	0.2	0.2		1	m	0.20	
9	구	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30	
10	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
11	구	방호벽	균열	0.2	0.4		3	m	1.20	
12	구	교면포장	모장 망상균열		35.0	0.7	1	m	24.50	
13	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
14	구	방호벽	균열	0.2	1.0		2	m	2.00	
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

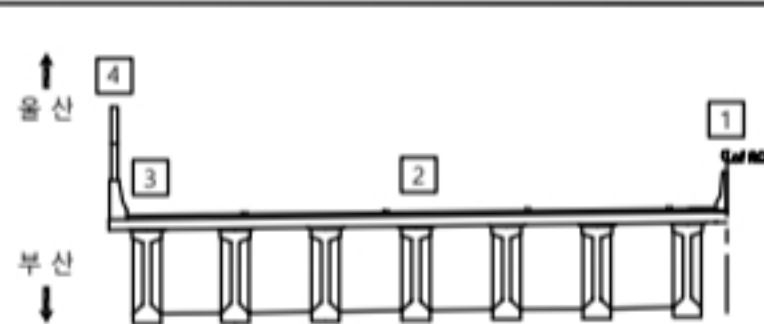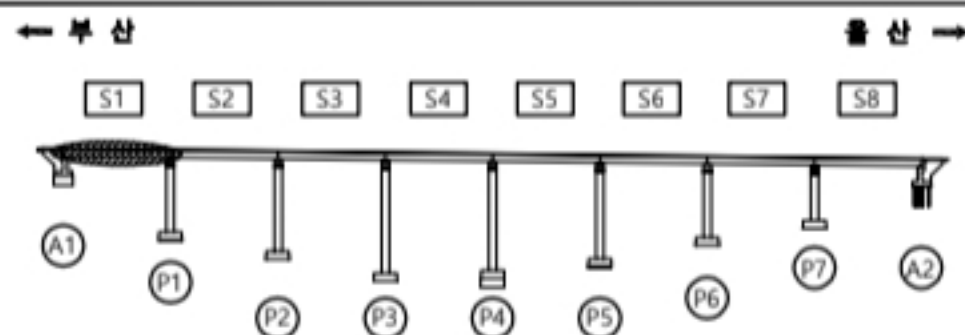

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

CW0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	돌출		No. 001

원리2교(부산) 교면포장 S2

손상물량표



교면포장

S2

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(m)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	고정대 부식		33.0	0.1	1	㎡	3.30
2	구	방호벽	표면오염		0.2	1.2	9	㎡	2.16
3	구	교면포장	모장 뒹상균열	0.5	35.0	0.7	1	㎡	24.50
4	구	방호벽	균열	0.2	3.5		1	m	3.50
5	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
6	구	방호벽	균열	0.2	1.0		3	m	3.00
7	구	방호벽	균열	0.2	0.7		1	m	0.70
8	구	방호벽	균열	0.2	0.5		2	m	1.00
9	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
10	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
11	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40
12	구	교면포장	모장 뒹상균열	0.5	2.0	1.5	1	㎡	3.00
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부산



울산 →

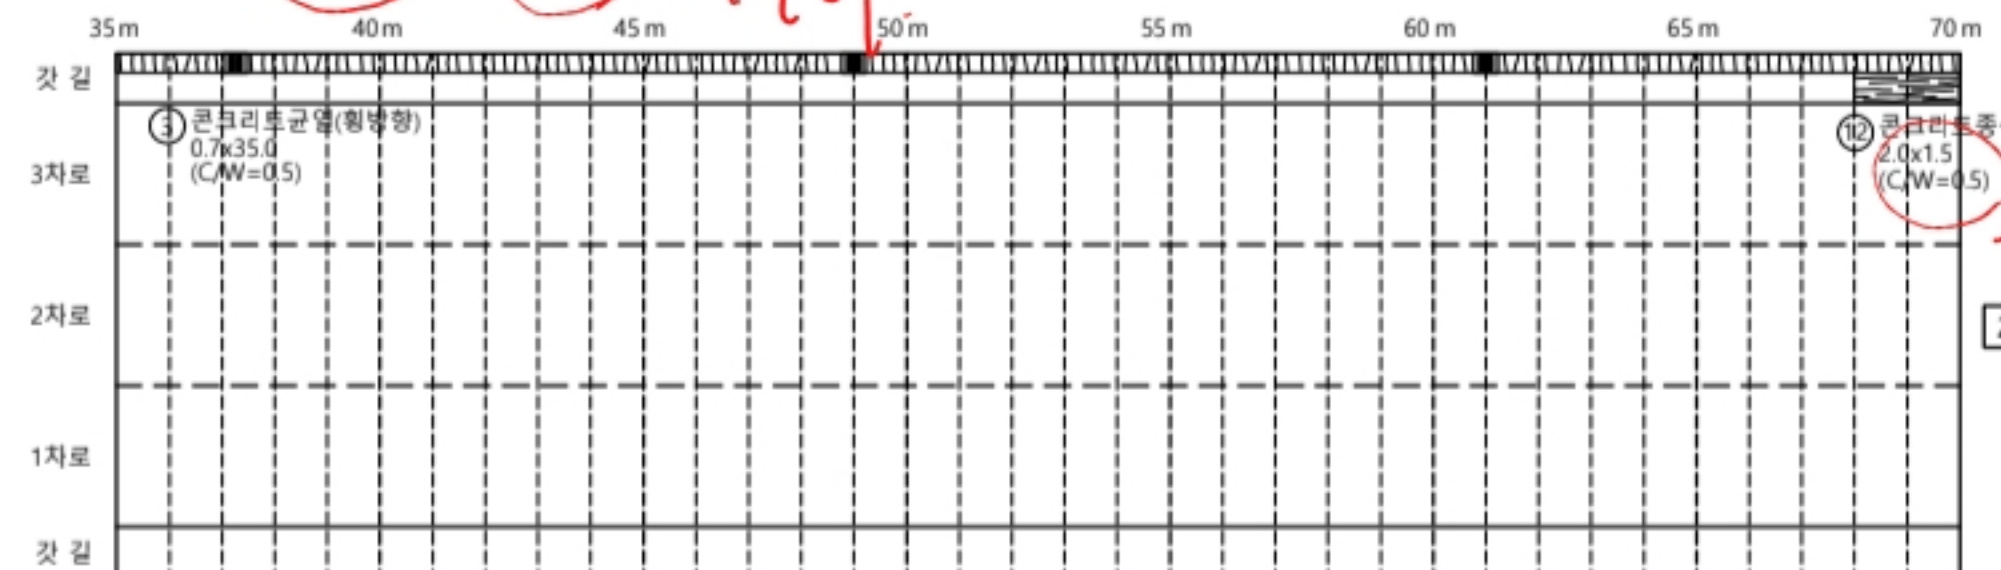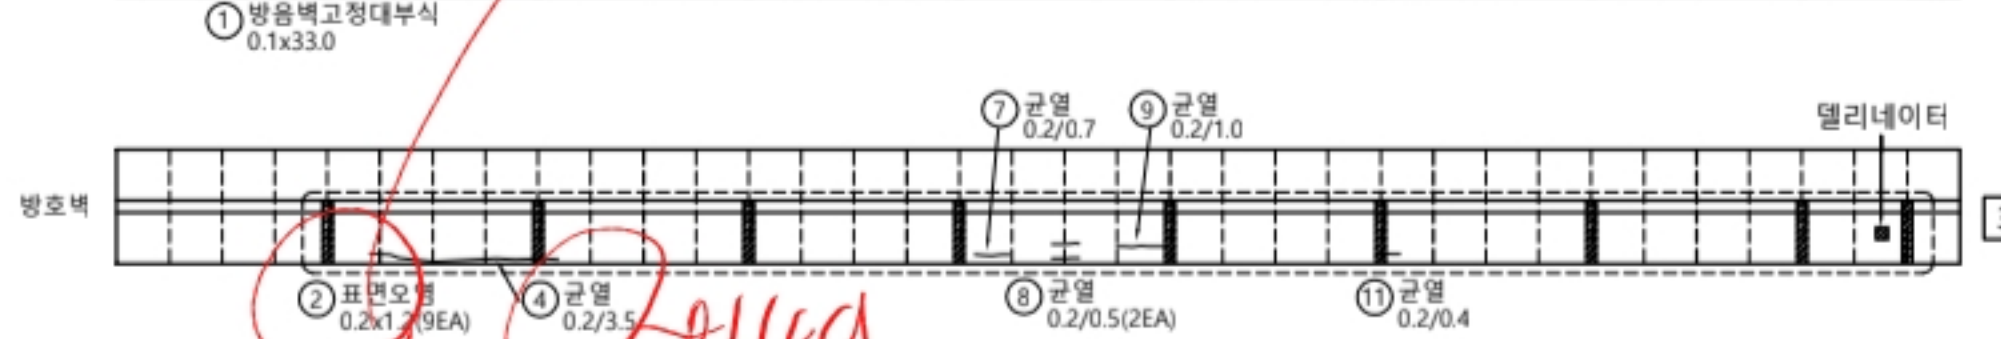

P1

P2

KEY PLAN

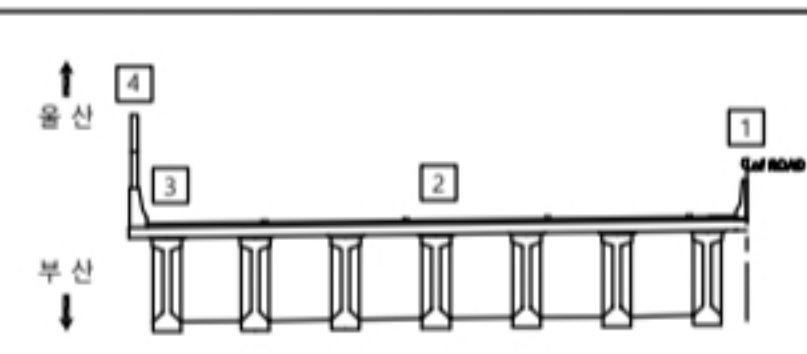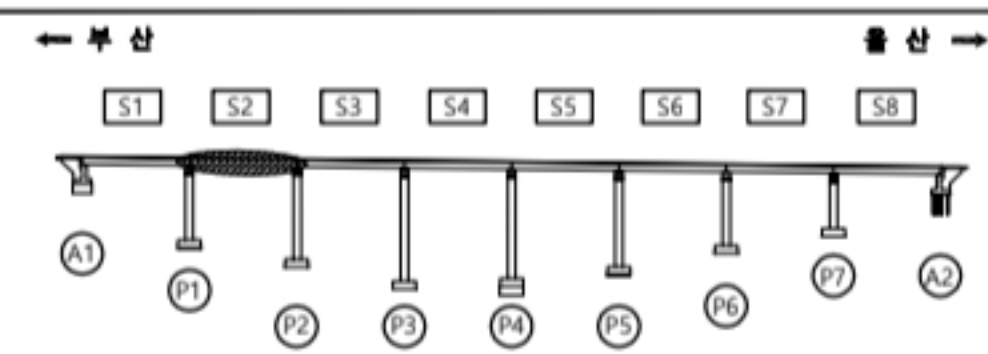

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례	CW0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	돌출	No. 002

원리2교(부산) 교면포장 S3

손상물량표


교면포장

S3



번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	계수	단위	물량	
1	구	방호벽	고정대 부식		33.0	0.1	1	㎡	3.30	
2	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
3	구	방호벽	표면오염		0.2	1.2	9	㎡	2.16	
4	구	교면포장	포장 열상균열	0.5	2.5	1.5	1	㎡	3.75	
5	구	교면포장	포장 열상균열	0.5	35.0	0.7	1	㎡	24.50	
6	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
7	구	방호벽	균열	0.2	2.5		1	m	2.50	
8	구	방호벽	균열	0.2	1.0		2	m	2.00	
9	구	방호벽	균열	0.2	4.0		1	m	4.00	
10	신	방호벽	균열	0.1	0.4		1	m	0.40	
11	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
12	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
13	신	교면포장	포장 파손		0.1	0.2	1	㎡	0.02	
14	신	교면포장	포장 파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부산

울산 →

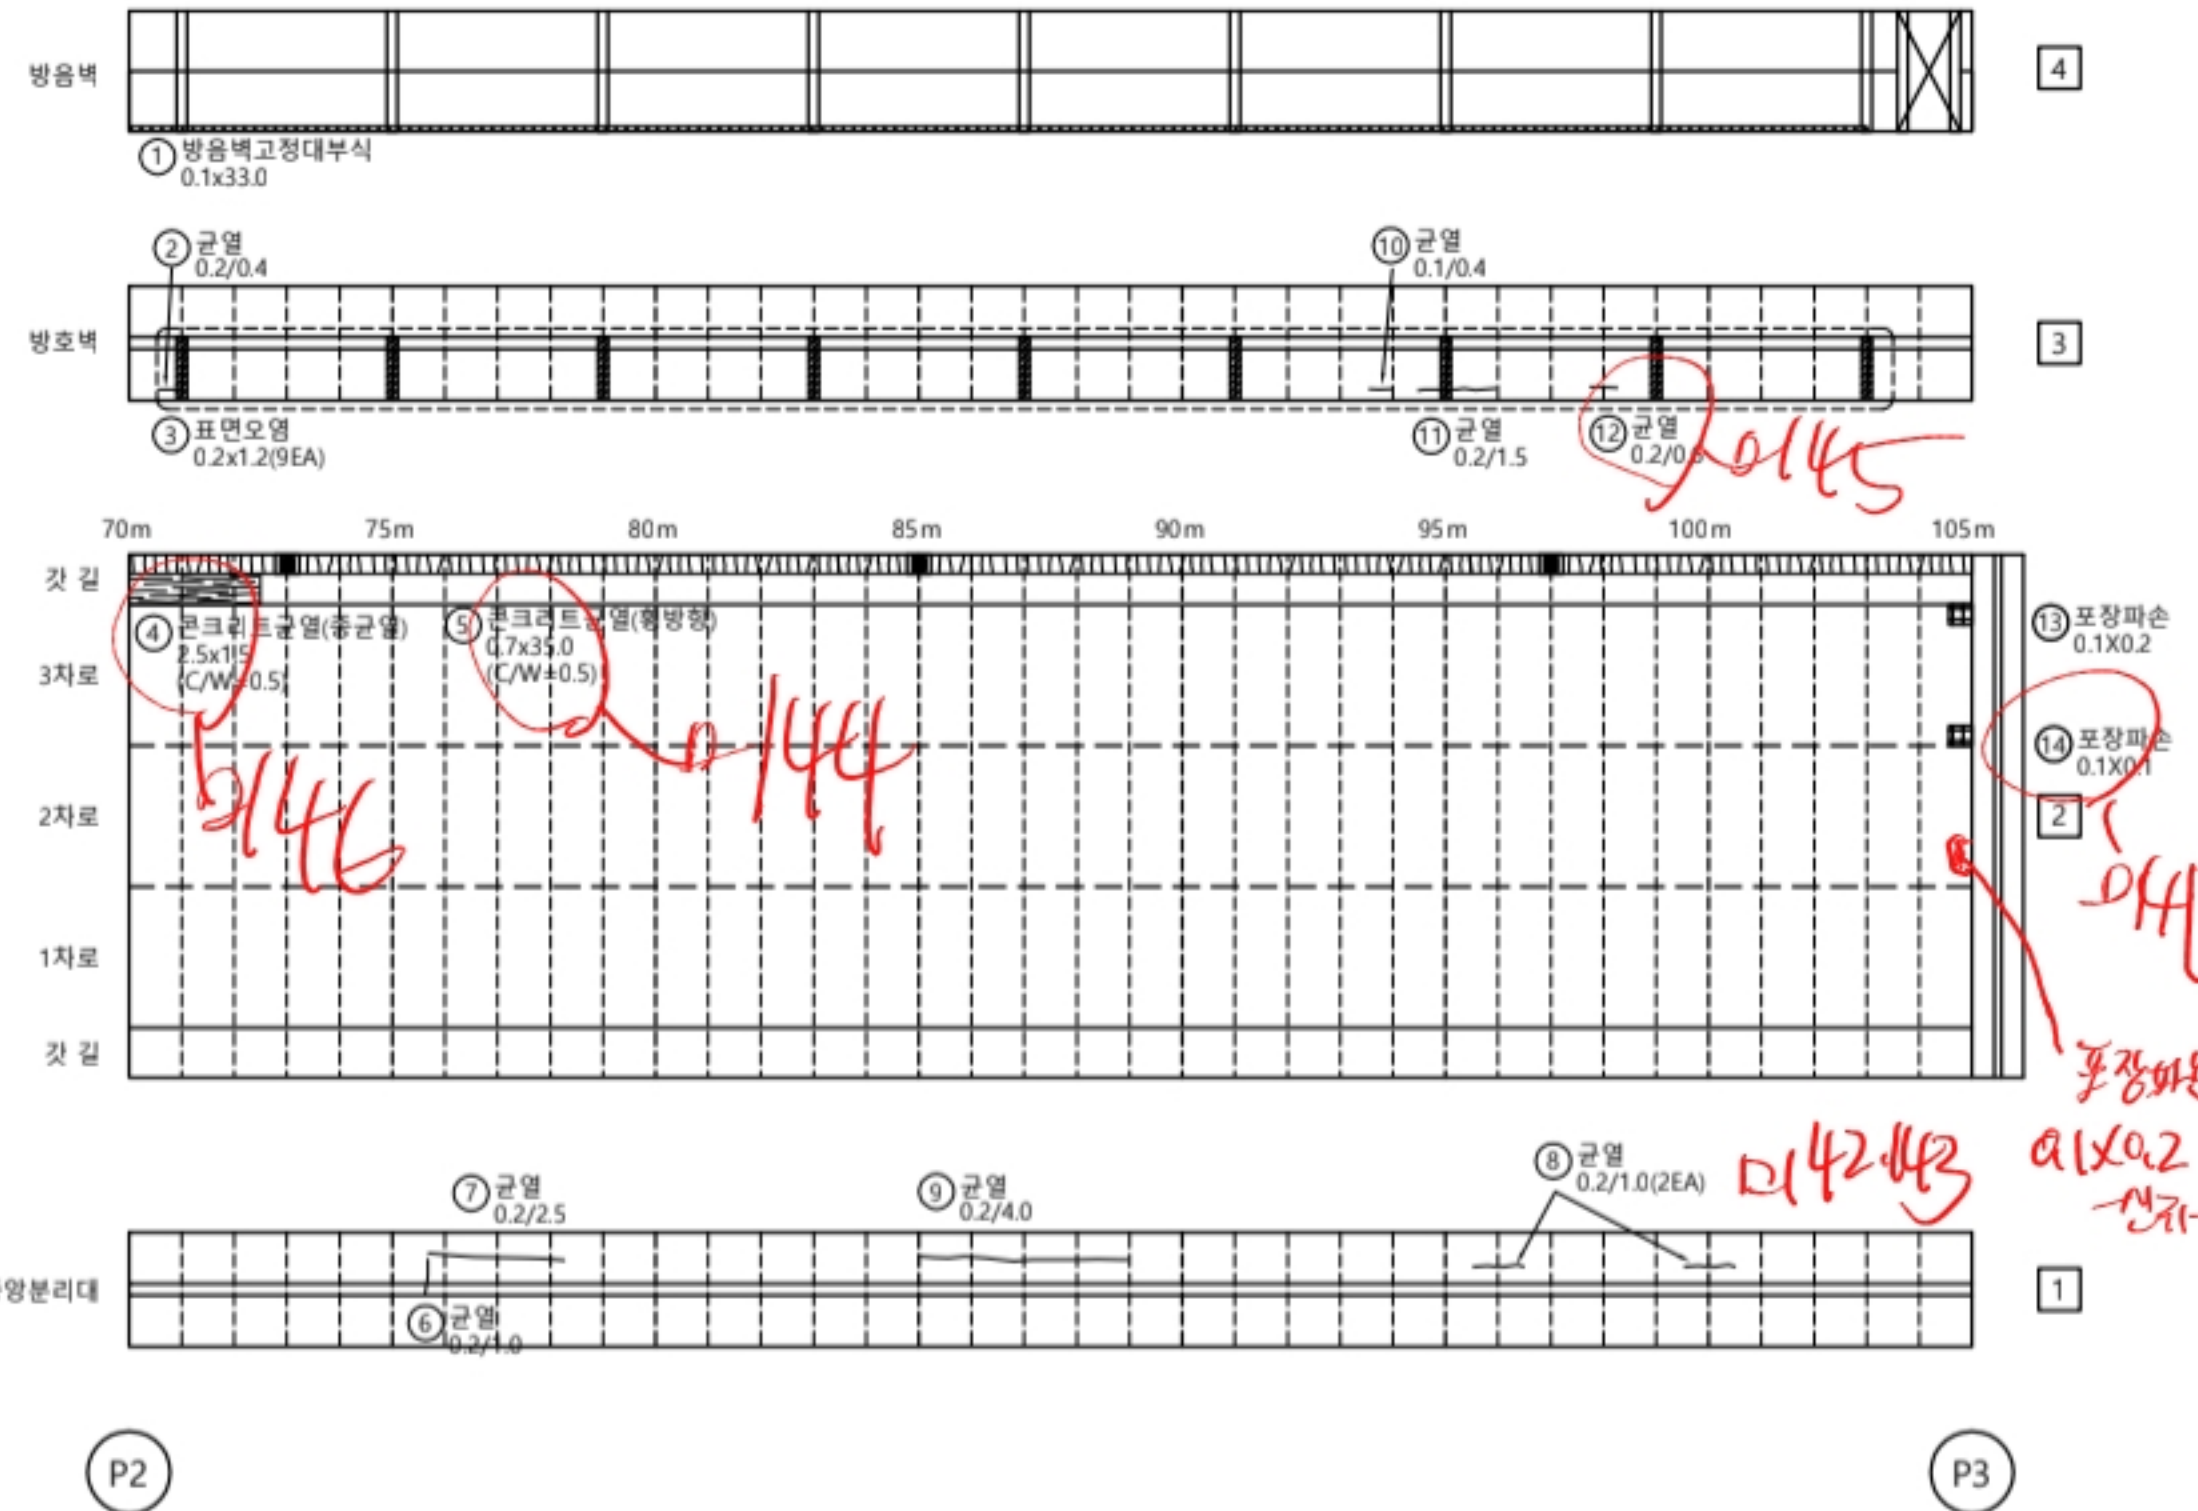

KEY PLAN

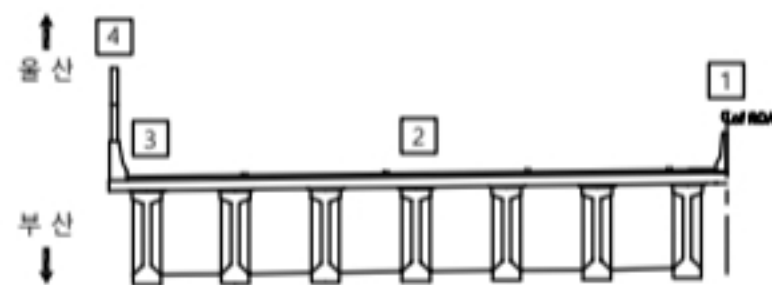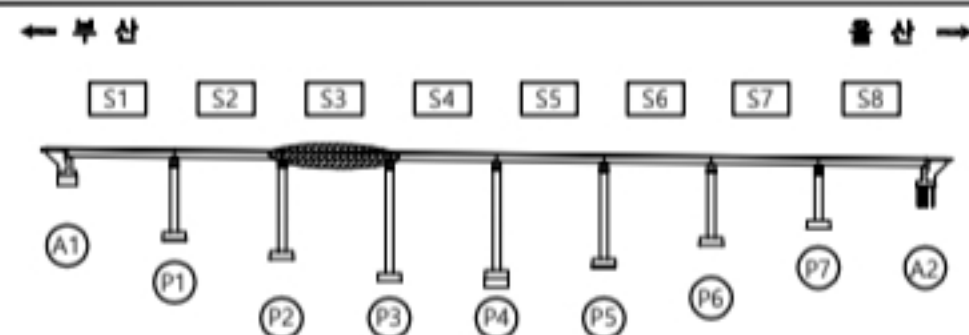

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례


CW0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	돌출	No. 003

원리2교(부산) 교면포장 S4

D132 S4 배수7 08로

← 부 산

울 산 →


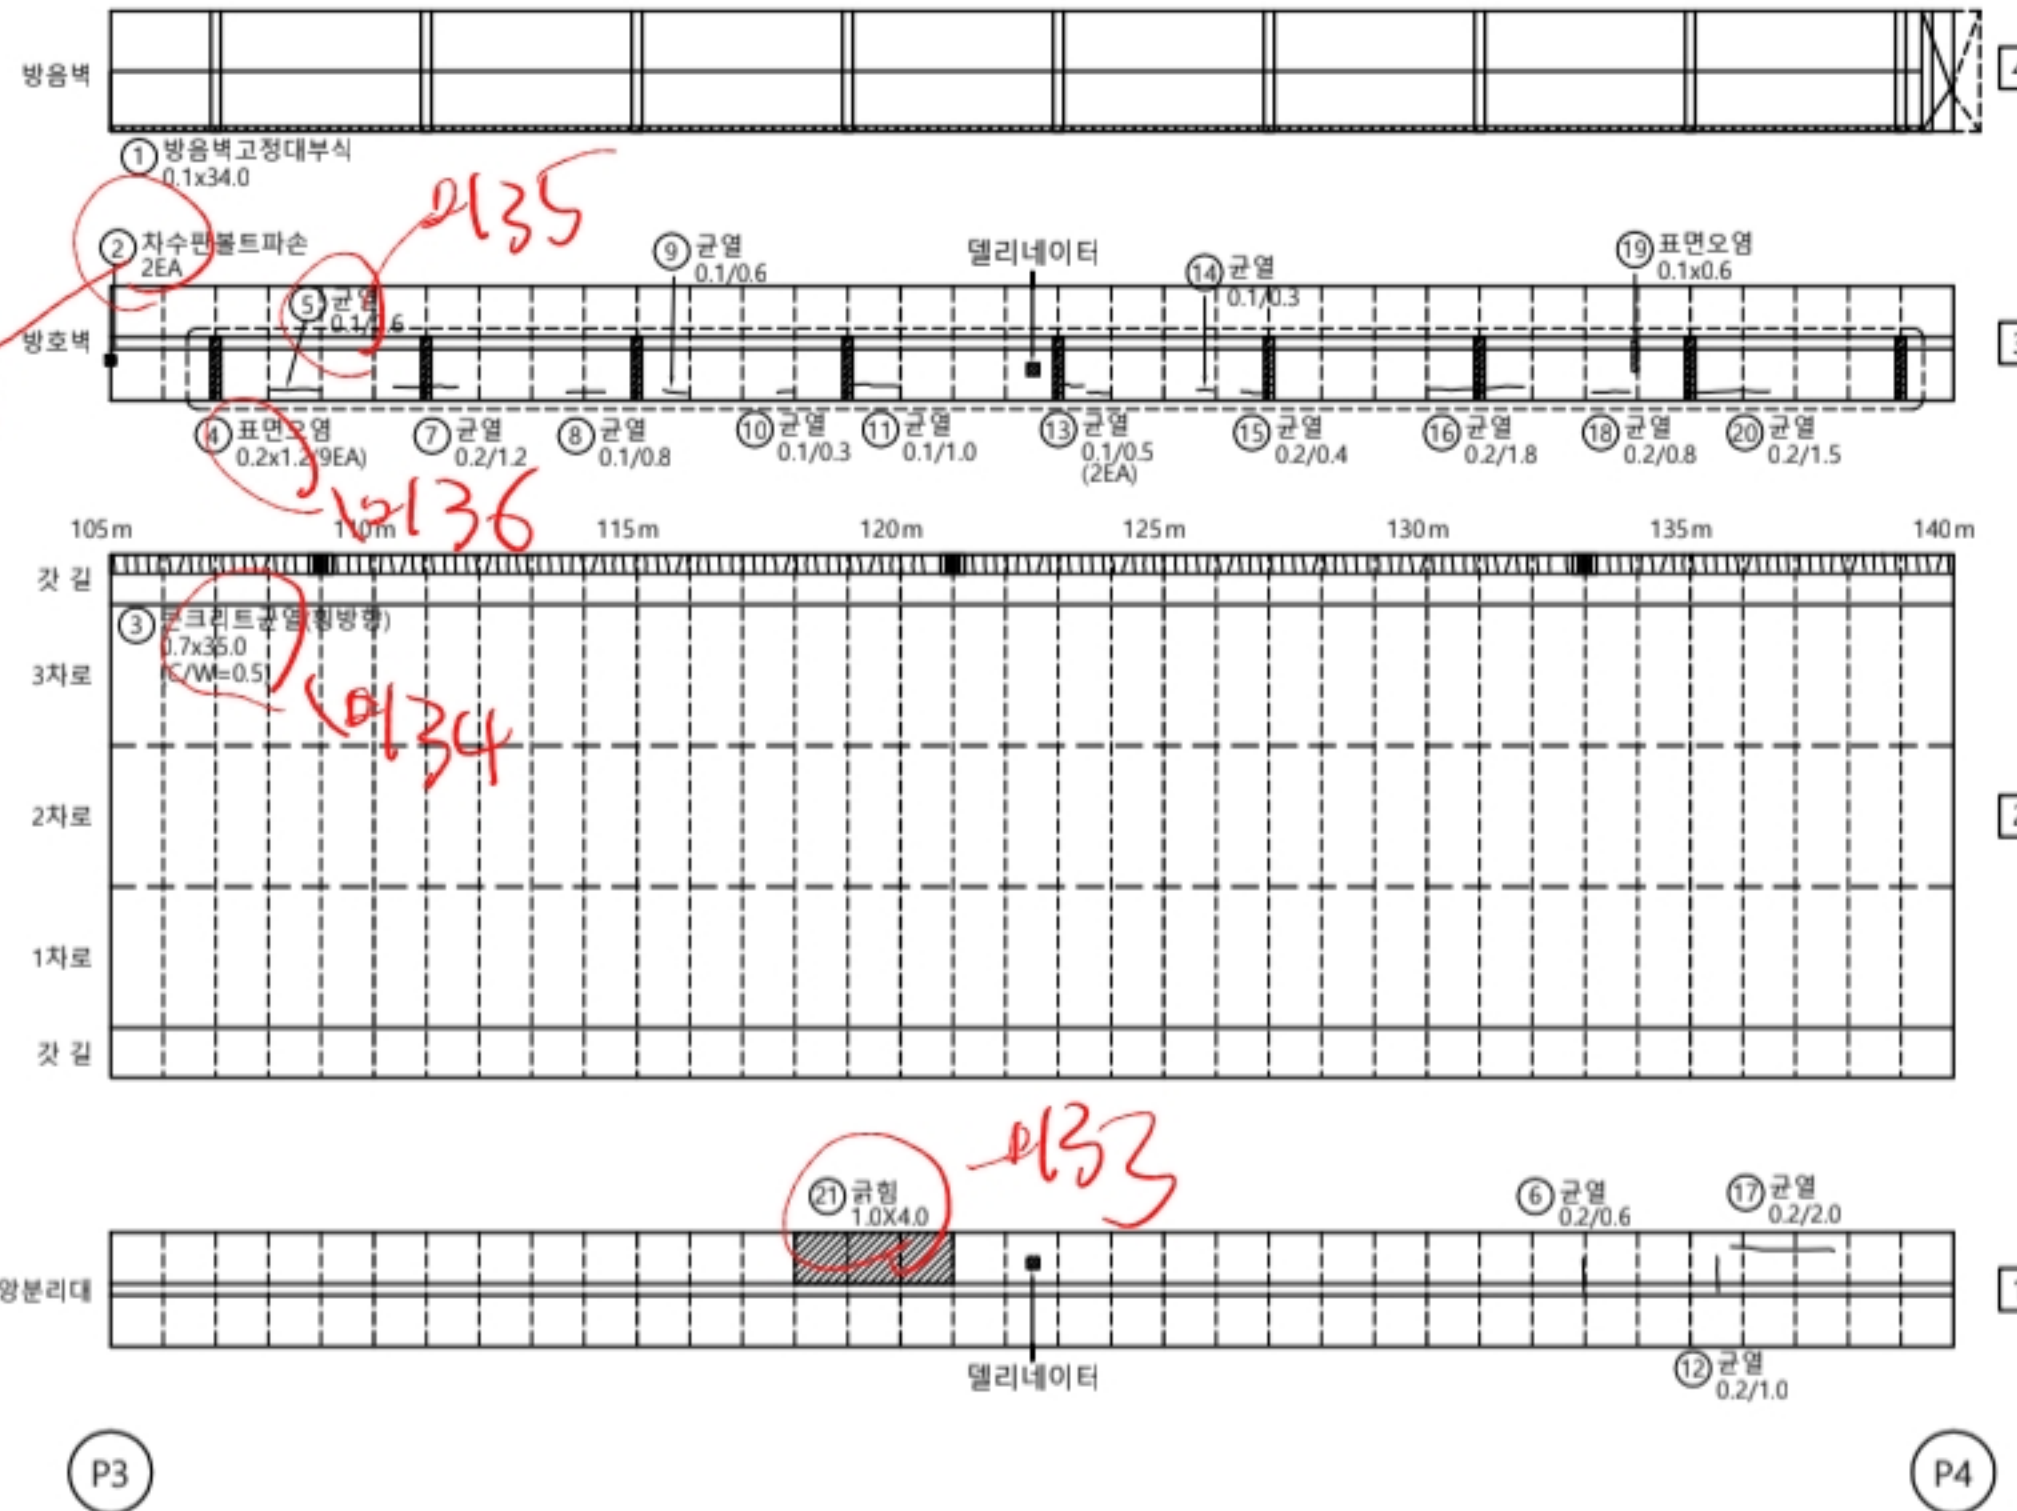


손상물량표

교면포장 S4

번호	선/구	무재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	계수	단위	공량	
1	구	방호벽	고장대부식		34.0	0.1	1	m	3.40	
2	구	선속이음	차수판 볼트 파손				1	EA	1.00	
3	구	교면포장	포장 결빙균열	0.5	35.0	0.7	1	m	24.50	
4	구	방호벽	표면오염		0.2	1.2	9	m	2.16	
5	구	방호벽	균열	0.1	0.6		1	m	0.60	
6	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
7	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
8	구	방호벽	균열	0.1	0.8		1	m	0.80	
9	구	방호벽	균열	0.1	0.6		1	m	0.60	
10	구	방호벽	균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
11	구	방호벽	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
12	구	방호벽	균열	0.1	0.5		1	m	0.50	
13	구	방호벽	균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
14	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
15	구	방호벽	균열	0.2	1.8		1	m	1.80	
16	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
17	구	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
18	구	방호벽	표면오염		0.1	0.6	1	m	0.06	
19	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
20	구	방호벽	균열		1.0	4.0	1	m	4.00	
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

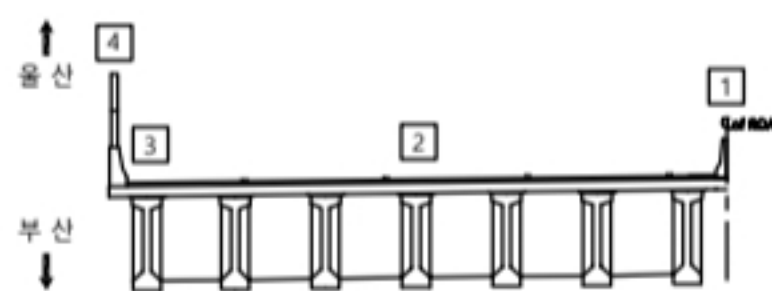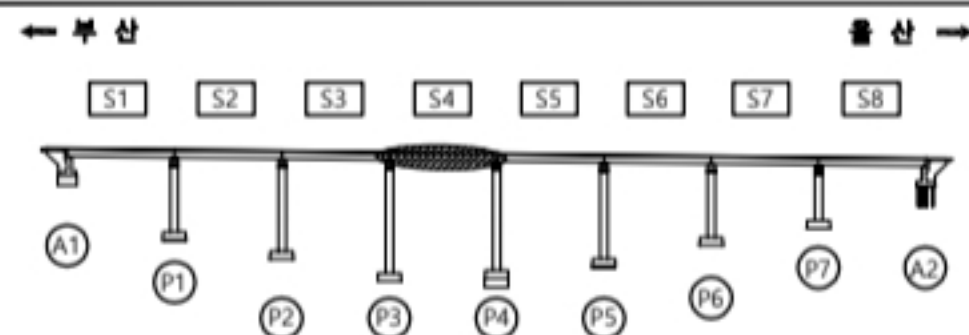


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

CW0.2	관열	재료분리	오염, 변색	부식
관열부벽대	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	돌출		No. 004

2/31 신축 P3 전경


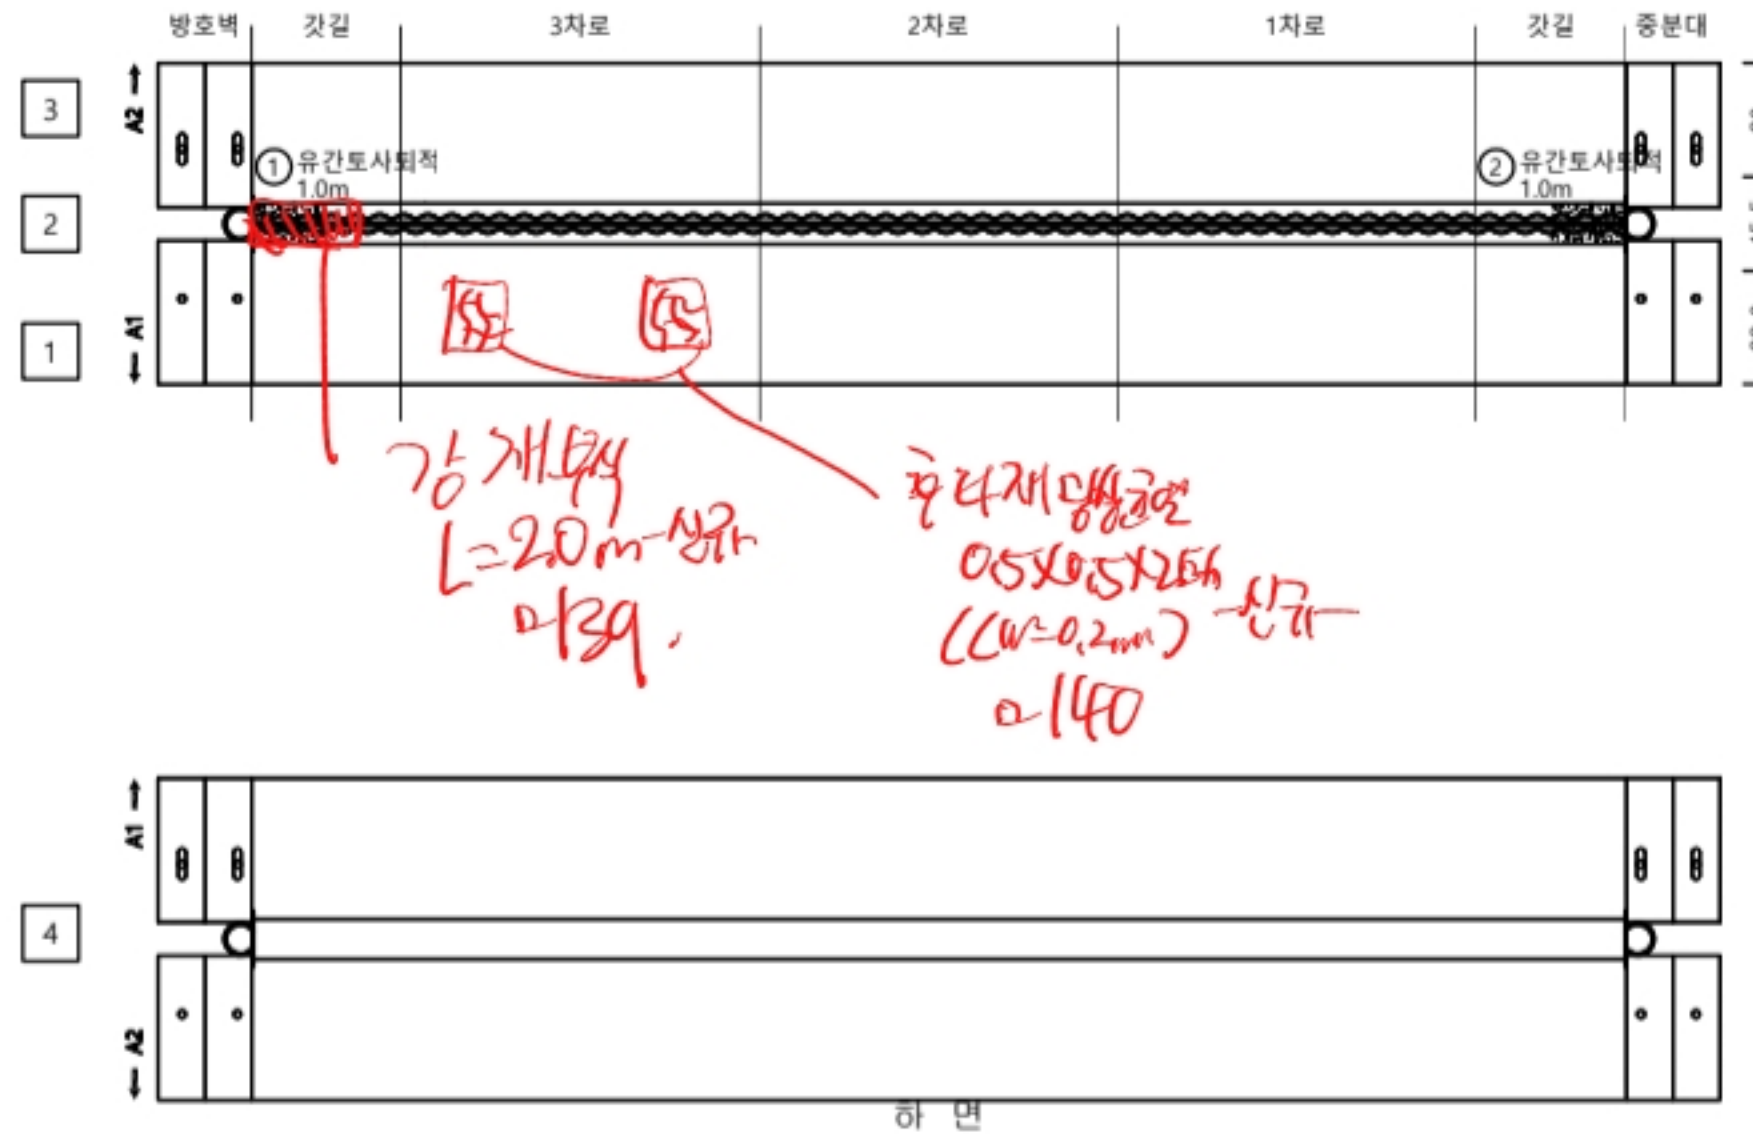


신축이음

P3

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	선	신축이음	유간토사퇴적		1.0		1	m	1.00
2	선	신축이음	유간토사퇴적		1.0		1	m	1.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

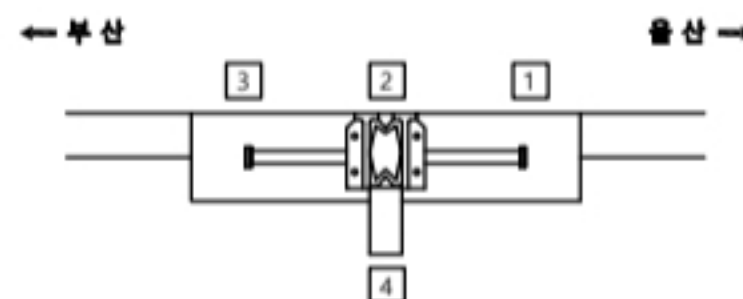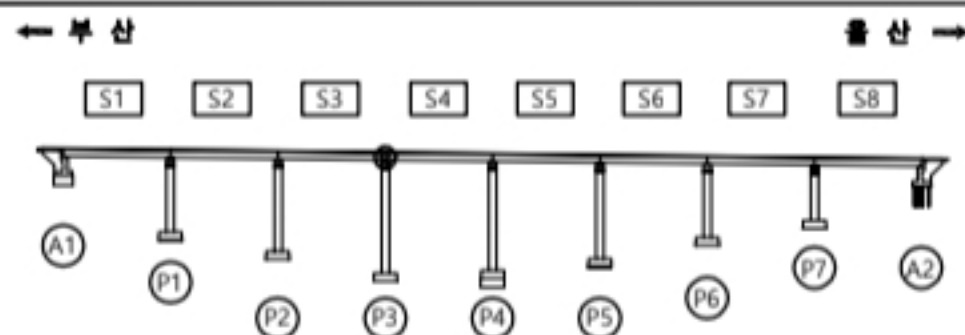

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

CW0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	돌출	No. 012

원리2교(부산) 바닥판하면 S1

손상물량표

바닥판


S1

변호	선/구	무재면	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상태영호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →



0m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m

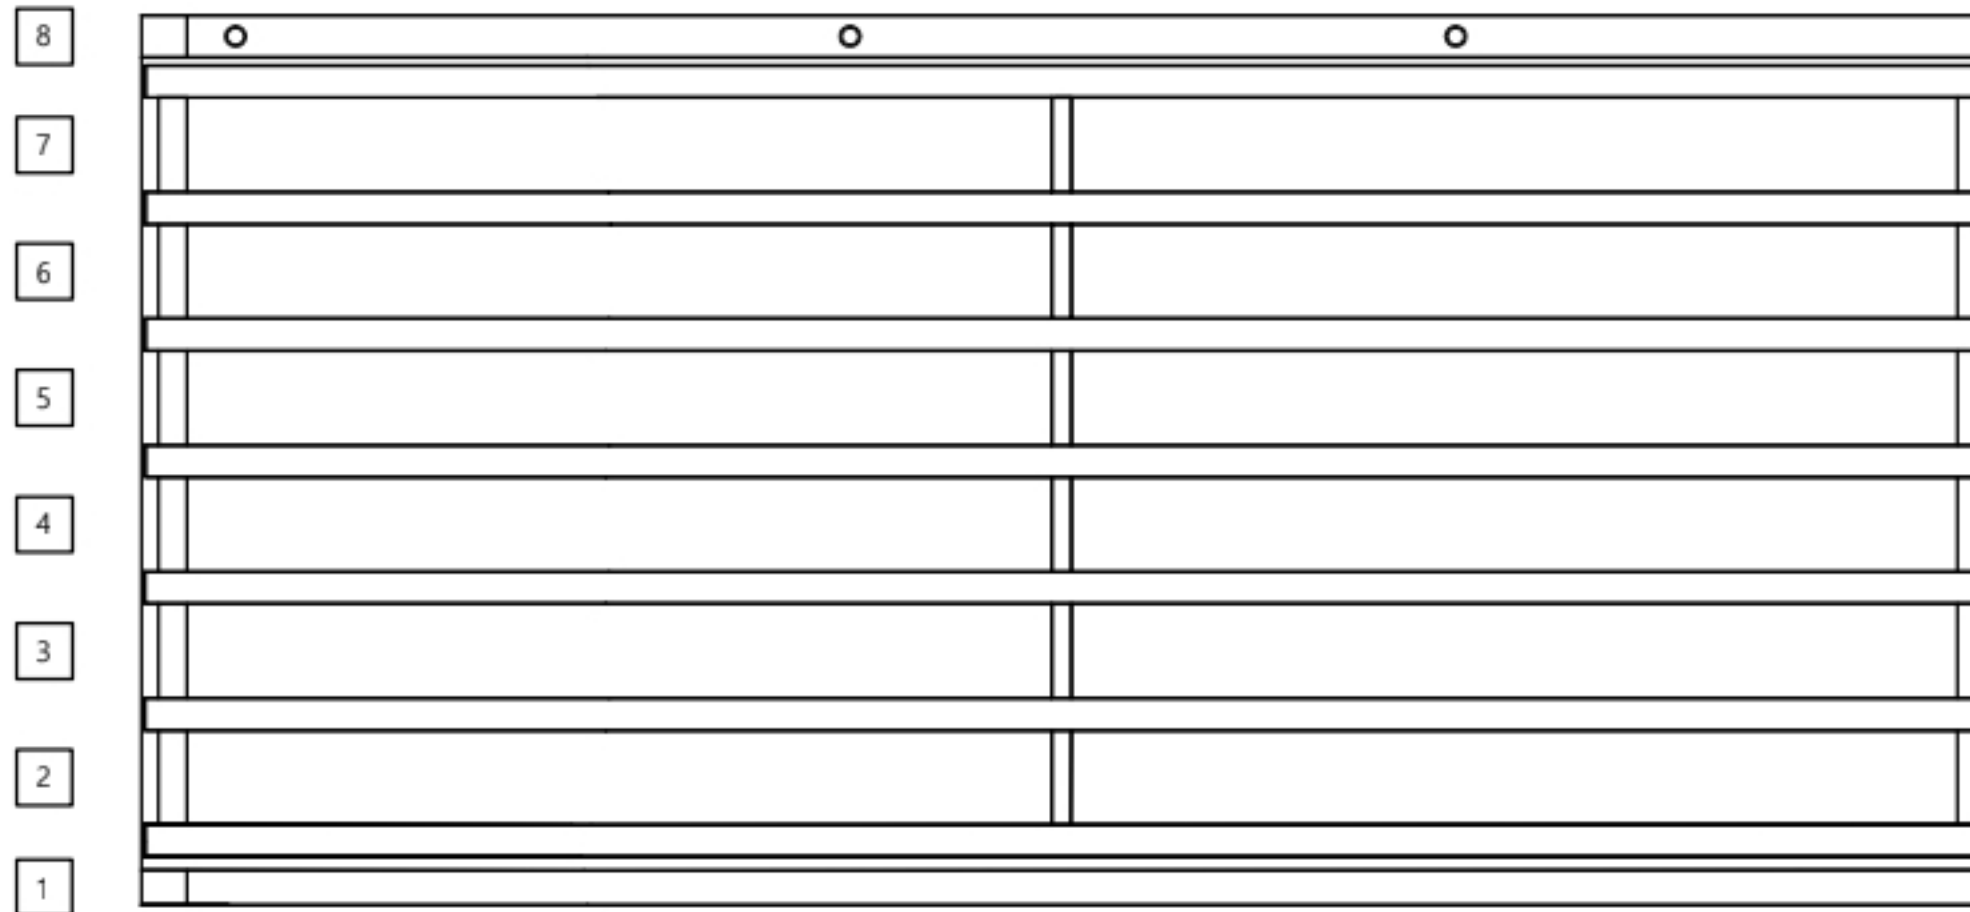

A1

P1

K
E
Y
P
L
A
N

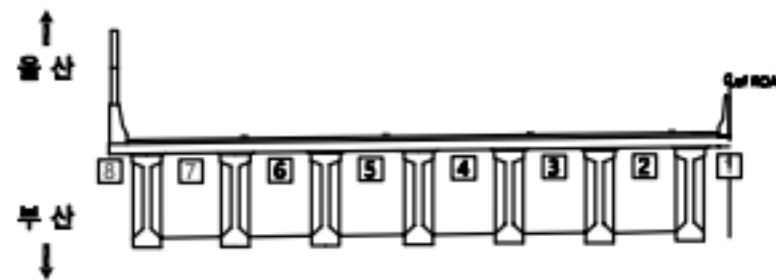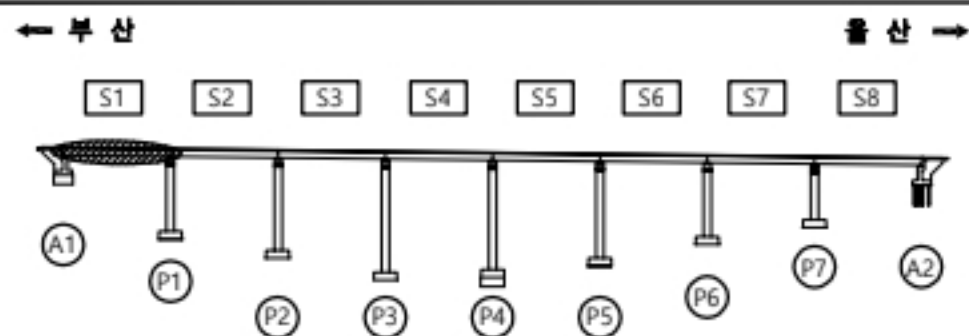

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

현
레

CW0.2	관 열	재료분리	오염, 변색	부식
관열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	018

원리2교(부산) 바닥판하면 S2

손상물량표


바닥판

S2

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	바닥판	망상균열	0.2	1.0	0.5	1	m ²	0.50	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산



울 산 →

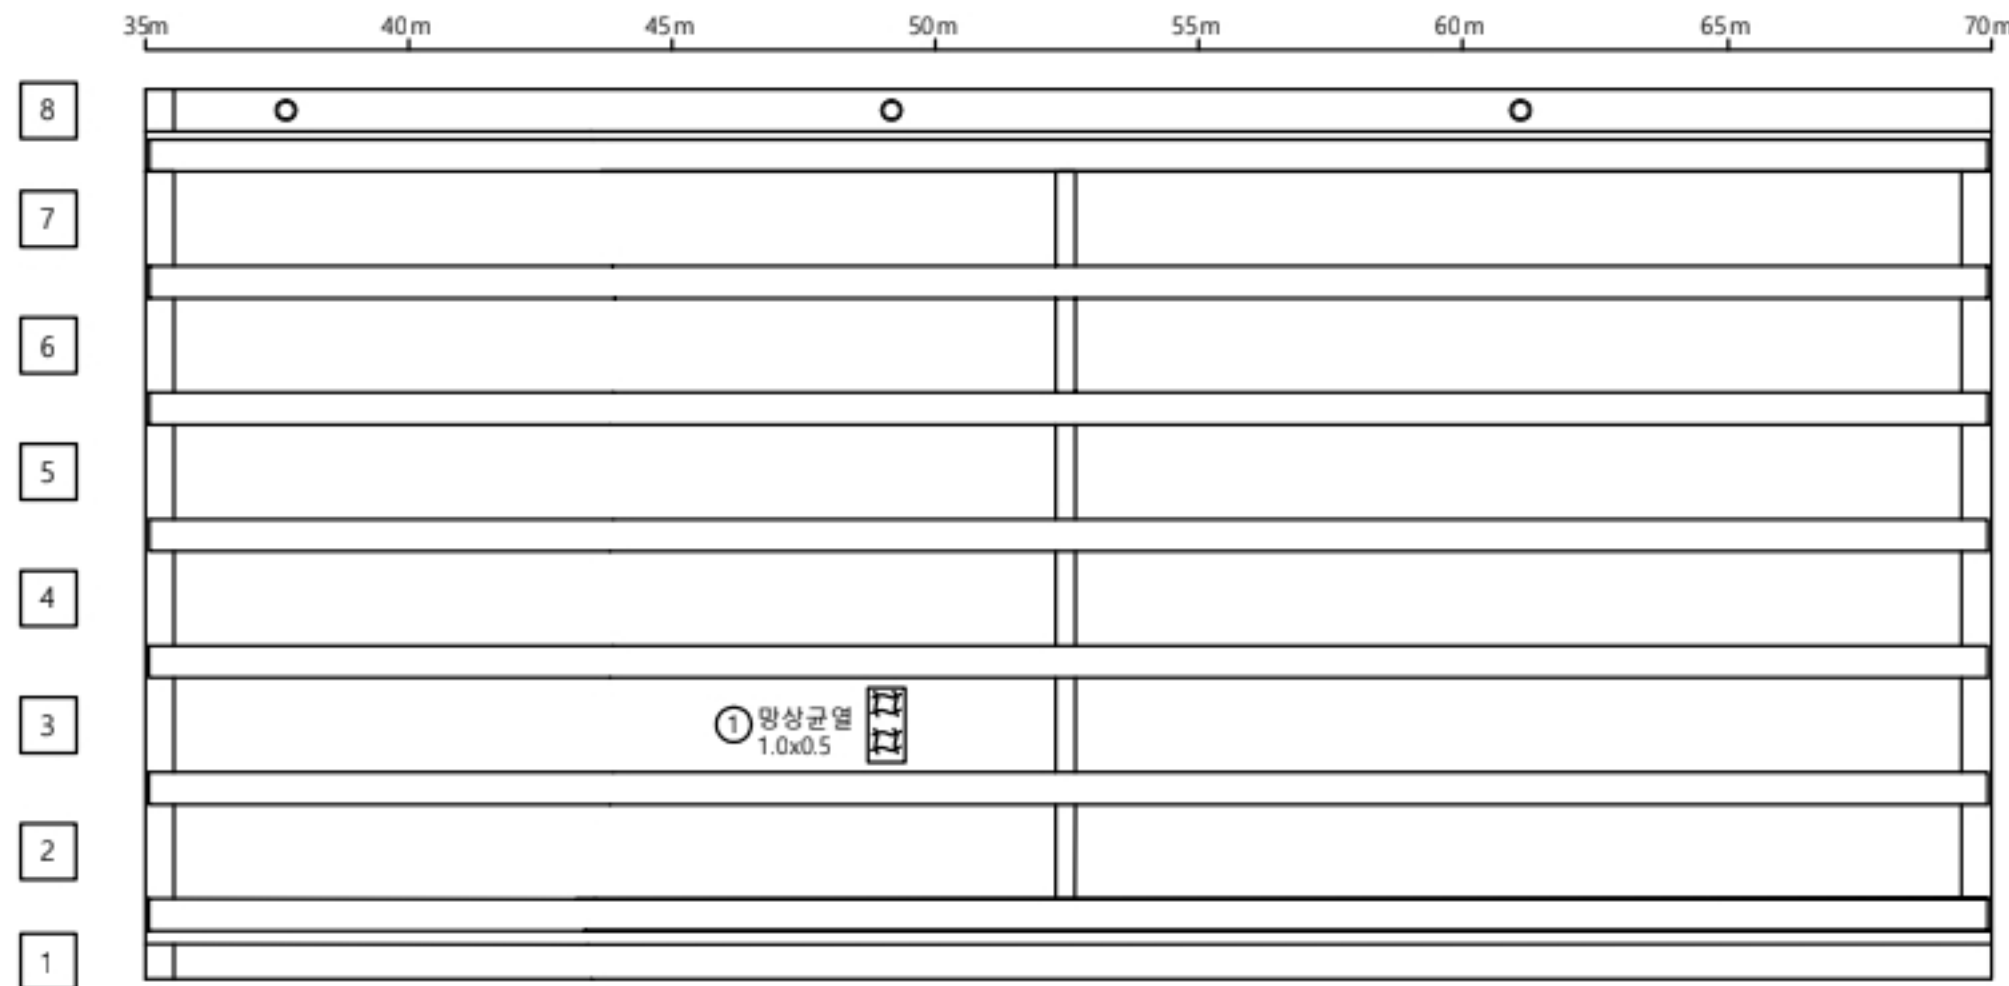

P1

P2

KEY
PLAN

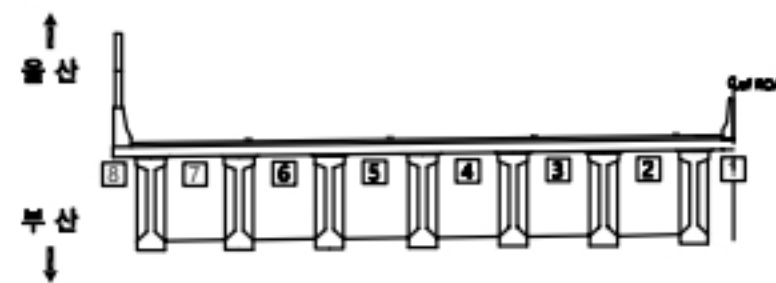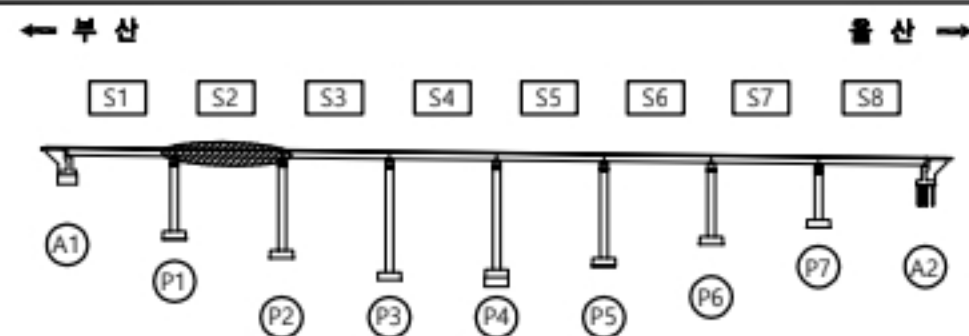

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

현
래

CW0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열투백테		파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열		누수, 습윤	백태	기타
철근노출		소성변형	들뜸	No. 019

원리2교(부산) 바닥판하면 S3

손상물량표


바닥판

S3

변호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상태영호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산



울 산 →

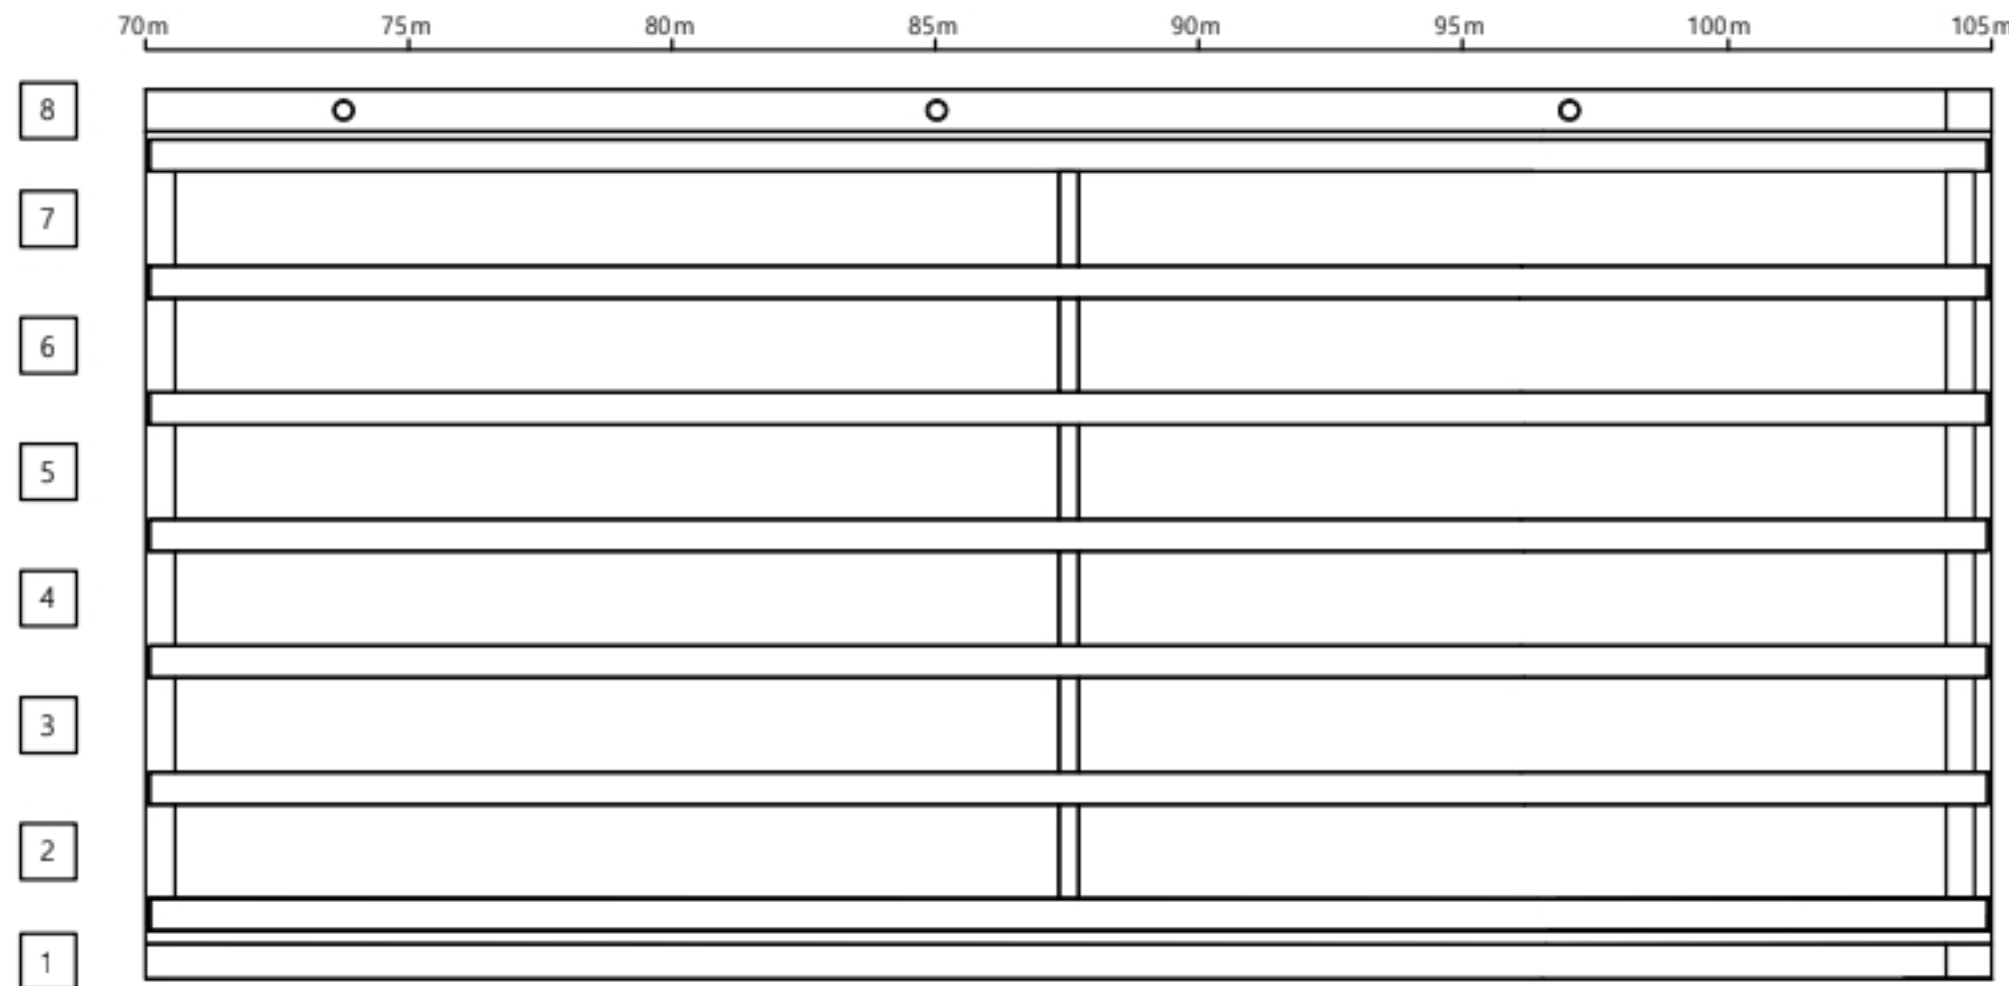

P2

P3

K
E
Y
P
L
A
N

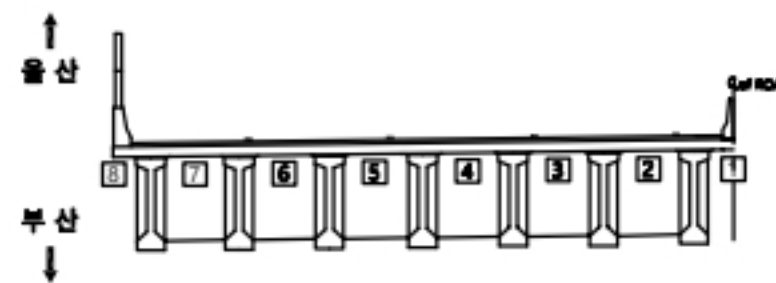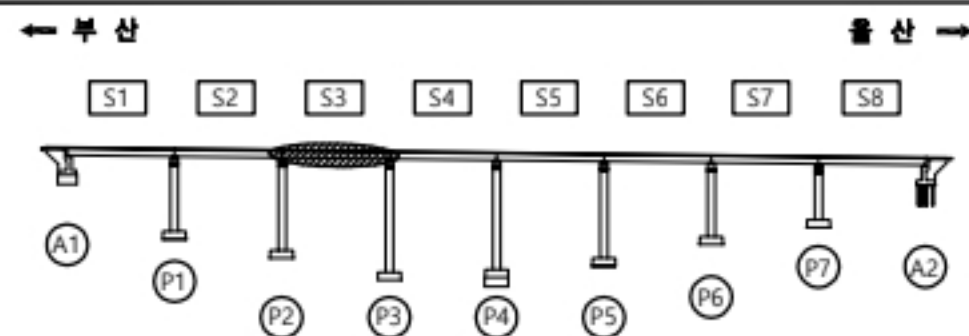

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

분
류

CW0.2	관 열	재료분리	오염, 변색	부식
관열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	020

원리2교(부산) 바닥판하면 S4

손상물량표


바닥판

S4

변호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상태영호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산



울 산 →

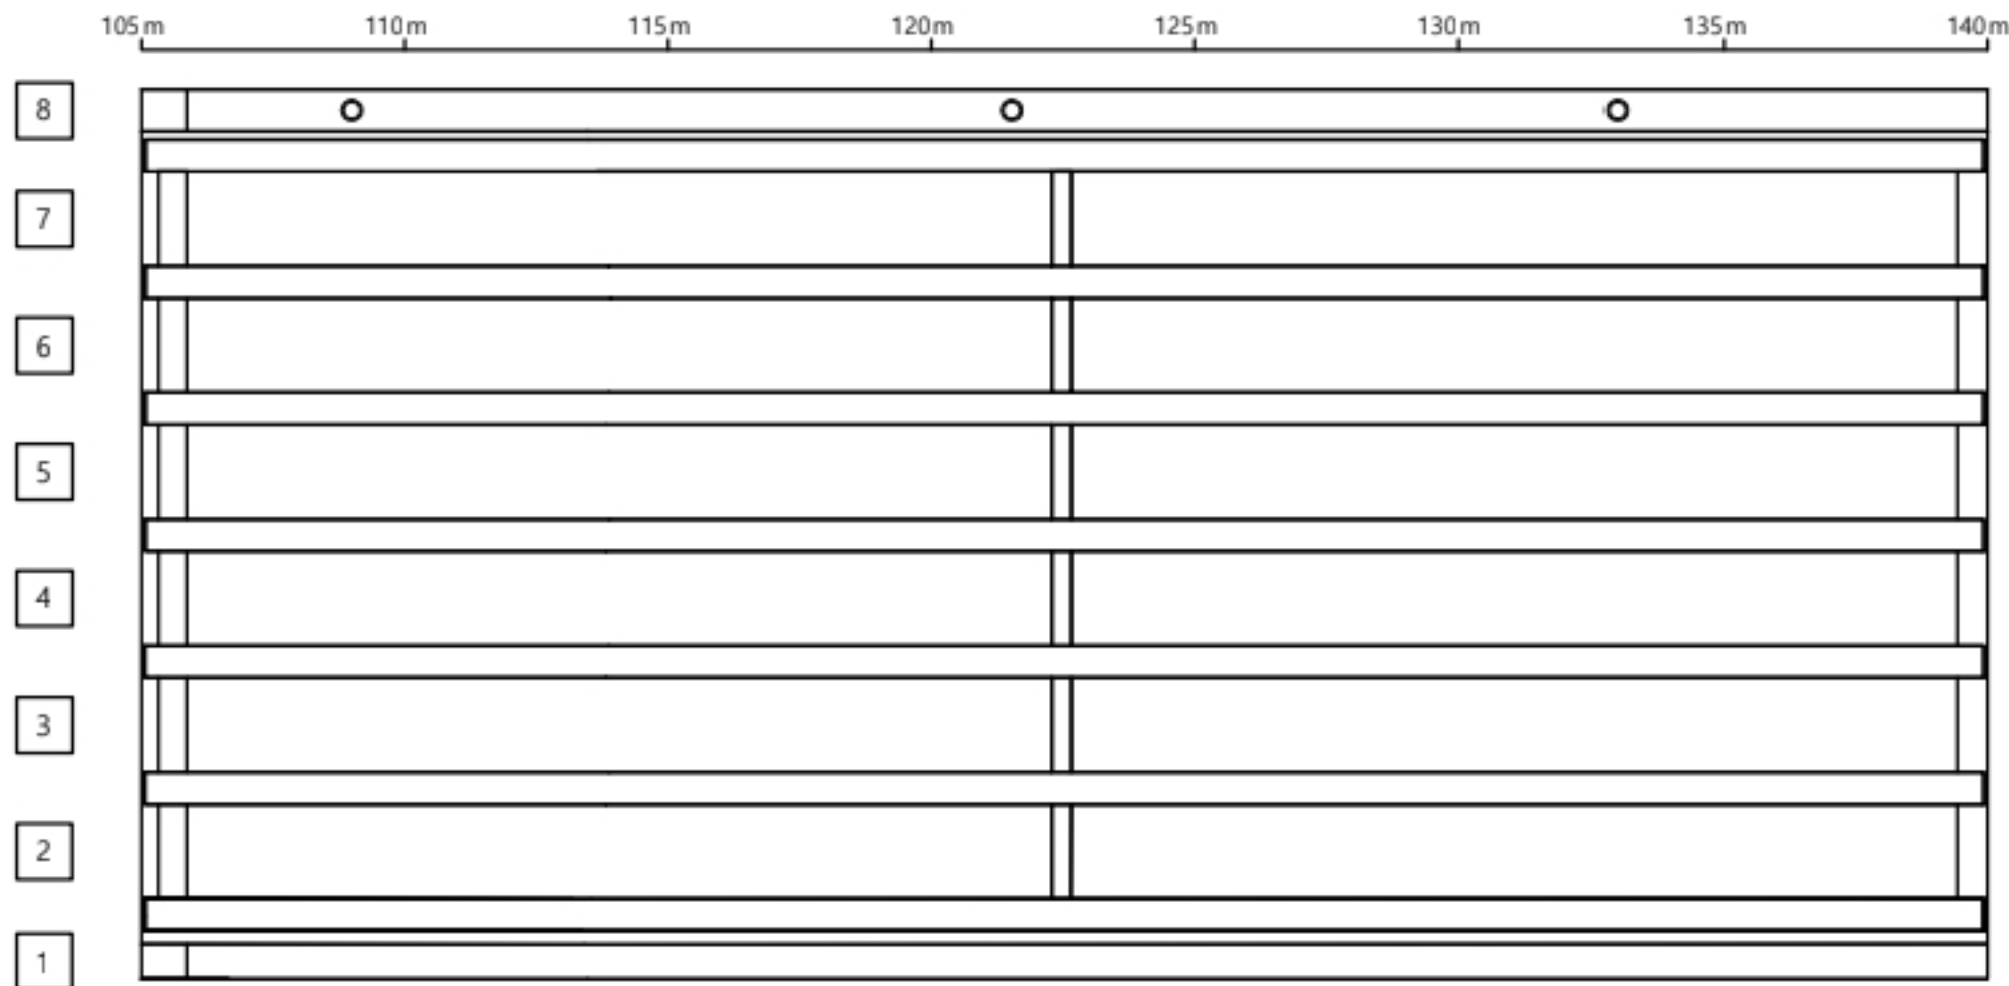

P3

P4

K
E
Y
P
L
A
N

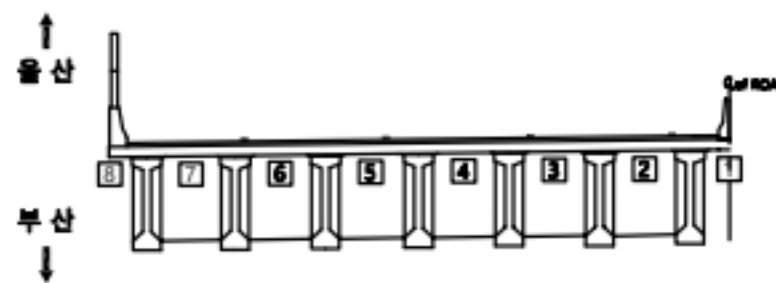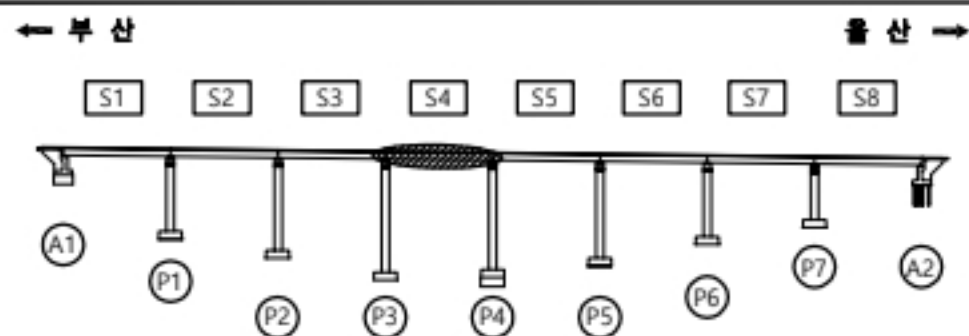

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

현
레

CW0.2	관 열	재료분리	오염, 변색	부식
관열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	021

원리2교(부산) 바닥판하면 S5

손상물량표


바닥판

S5

변호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1			상태영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산



울 산 →

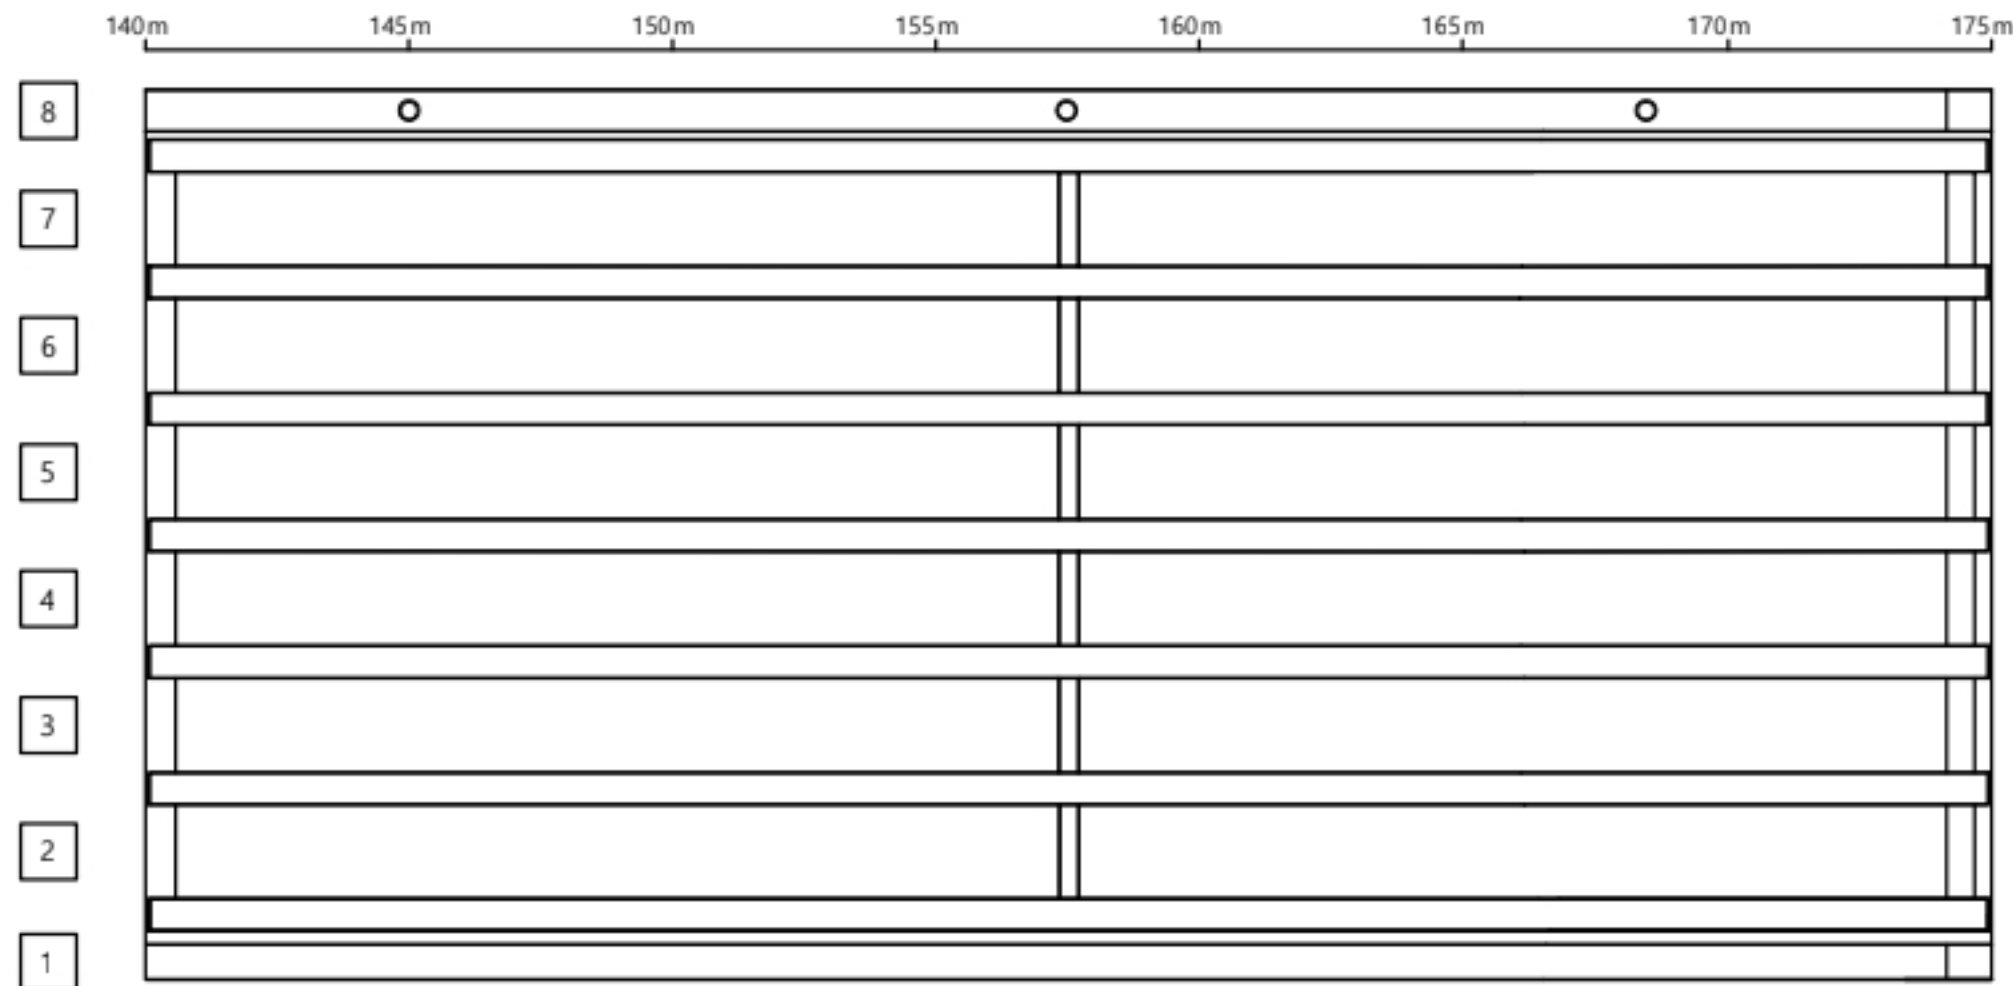

P4

P5

K
E
Y
P
L
A
N

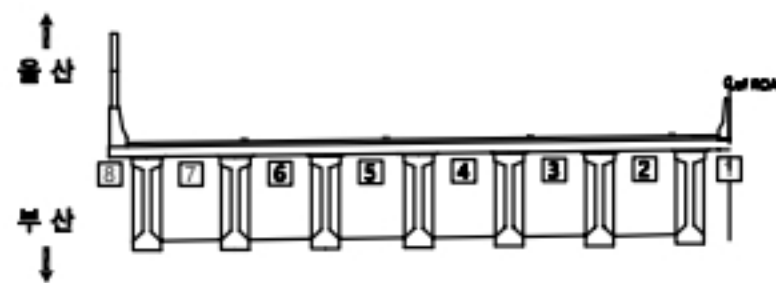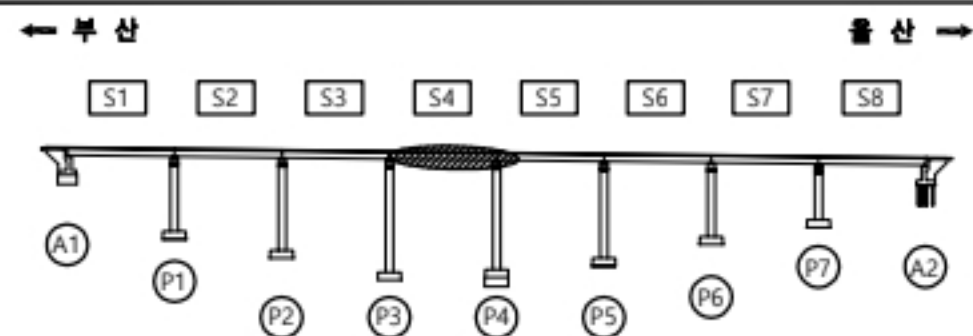

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

판
례

CW0.2	관 열	재료분리	오염, 변색	부식
관열부착태	파손, 박리	세굴	퇴적	기타
망상균열	누수, 습윤	백태		
철근노출	소성변형	들뜸		No. 022

원리2교(부산) 바닥판하면 S6

손상물량표

바닥판


S6

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →



175m 180m 185m 190m 195m 200m 205m 210m

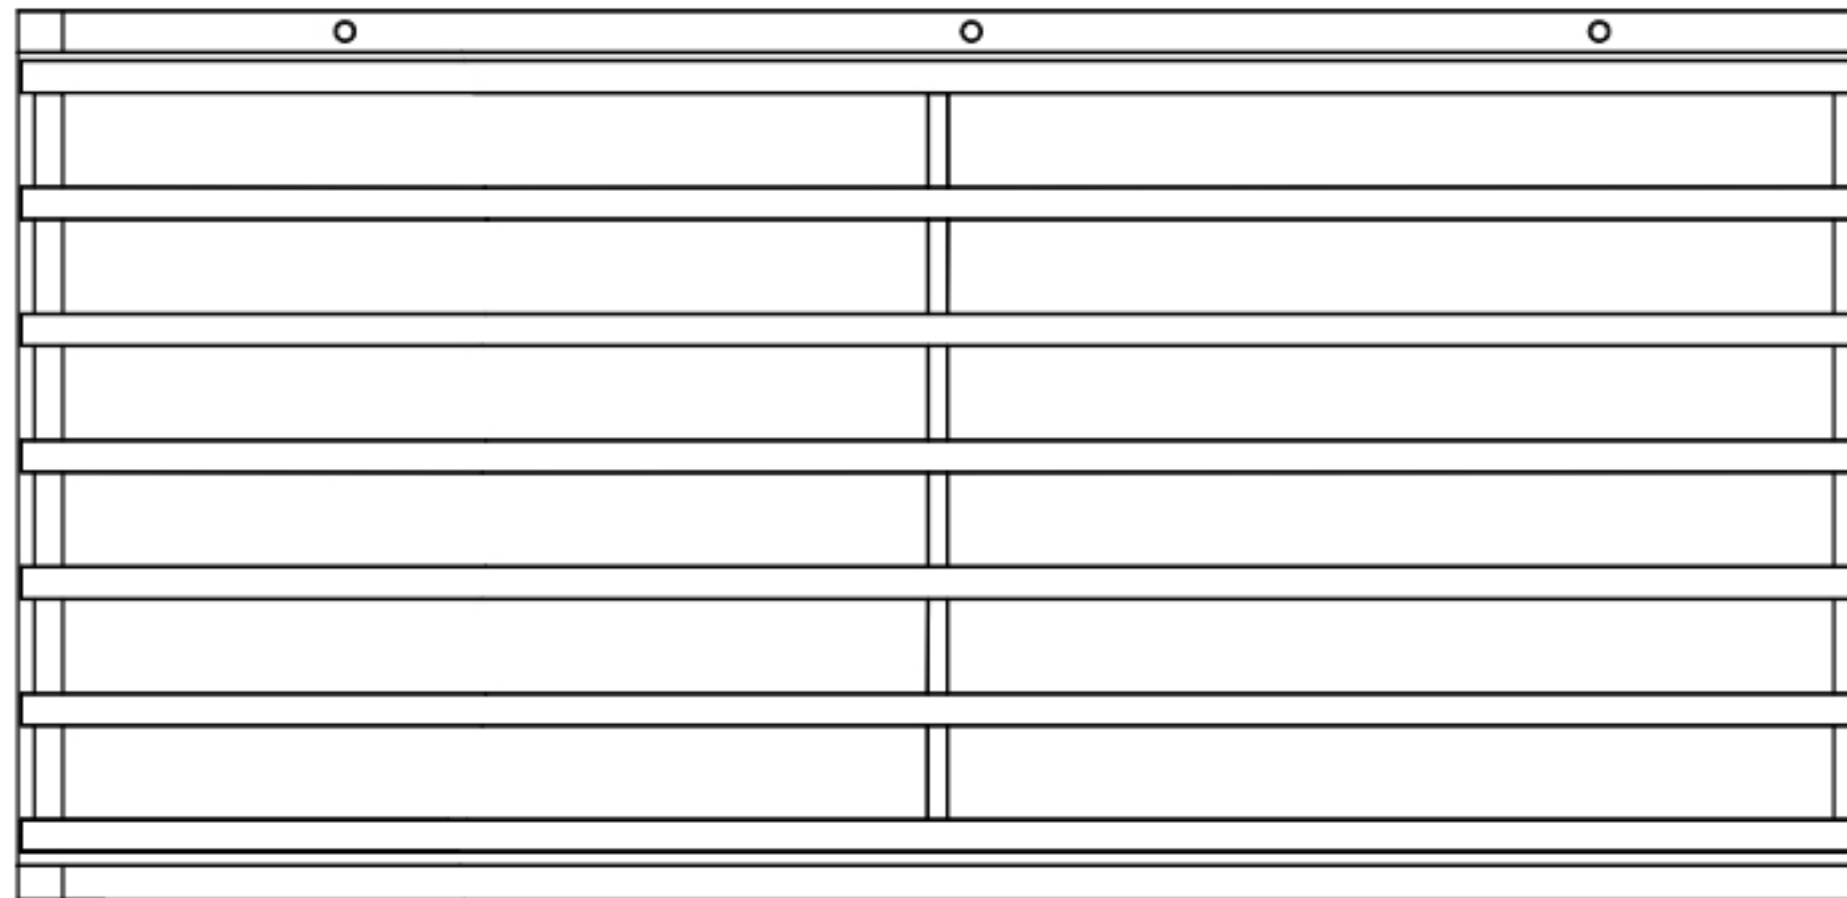

P5

P6

K
E
Y
P
L
A
N

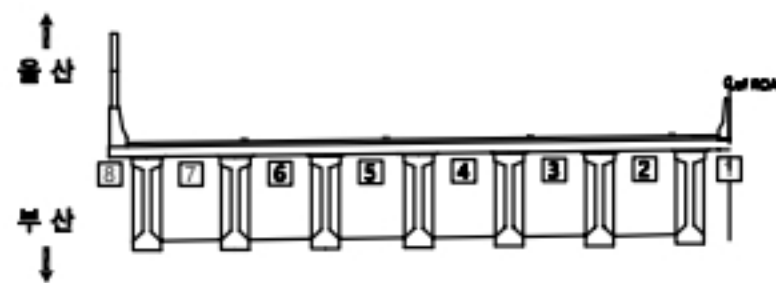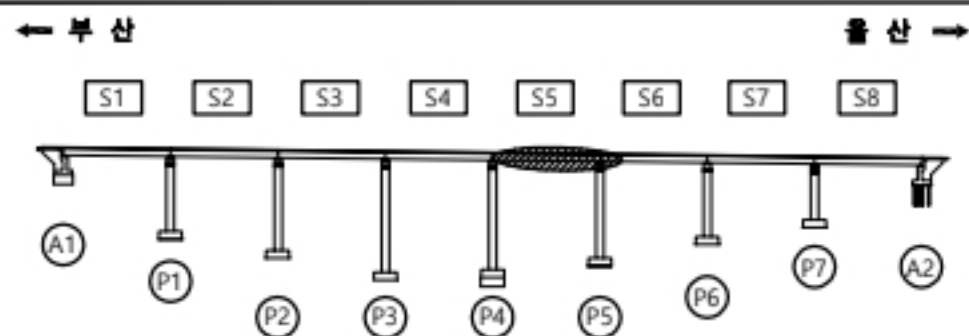

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

현
레

CW0.2	관 열	재료분리	오염, 변색	부식
관열부착태	파손, 박리	세굴	퇴적	기타
망상균열	누수, 습윤	백태		
철근노출	소성변형	들뜸	No.	023

원리2교(부산) 바닥판하면 S7

손상물량표


바닥판

S7

변호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상태영호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산



울 산 →

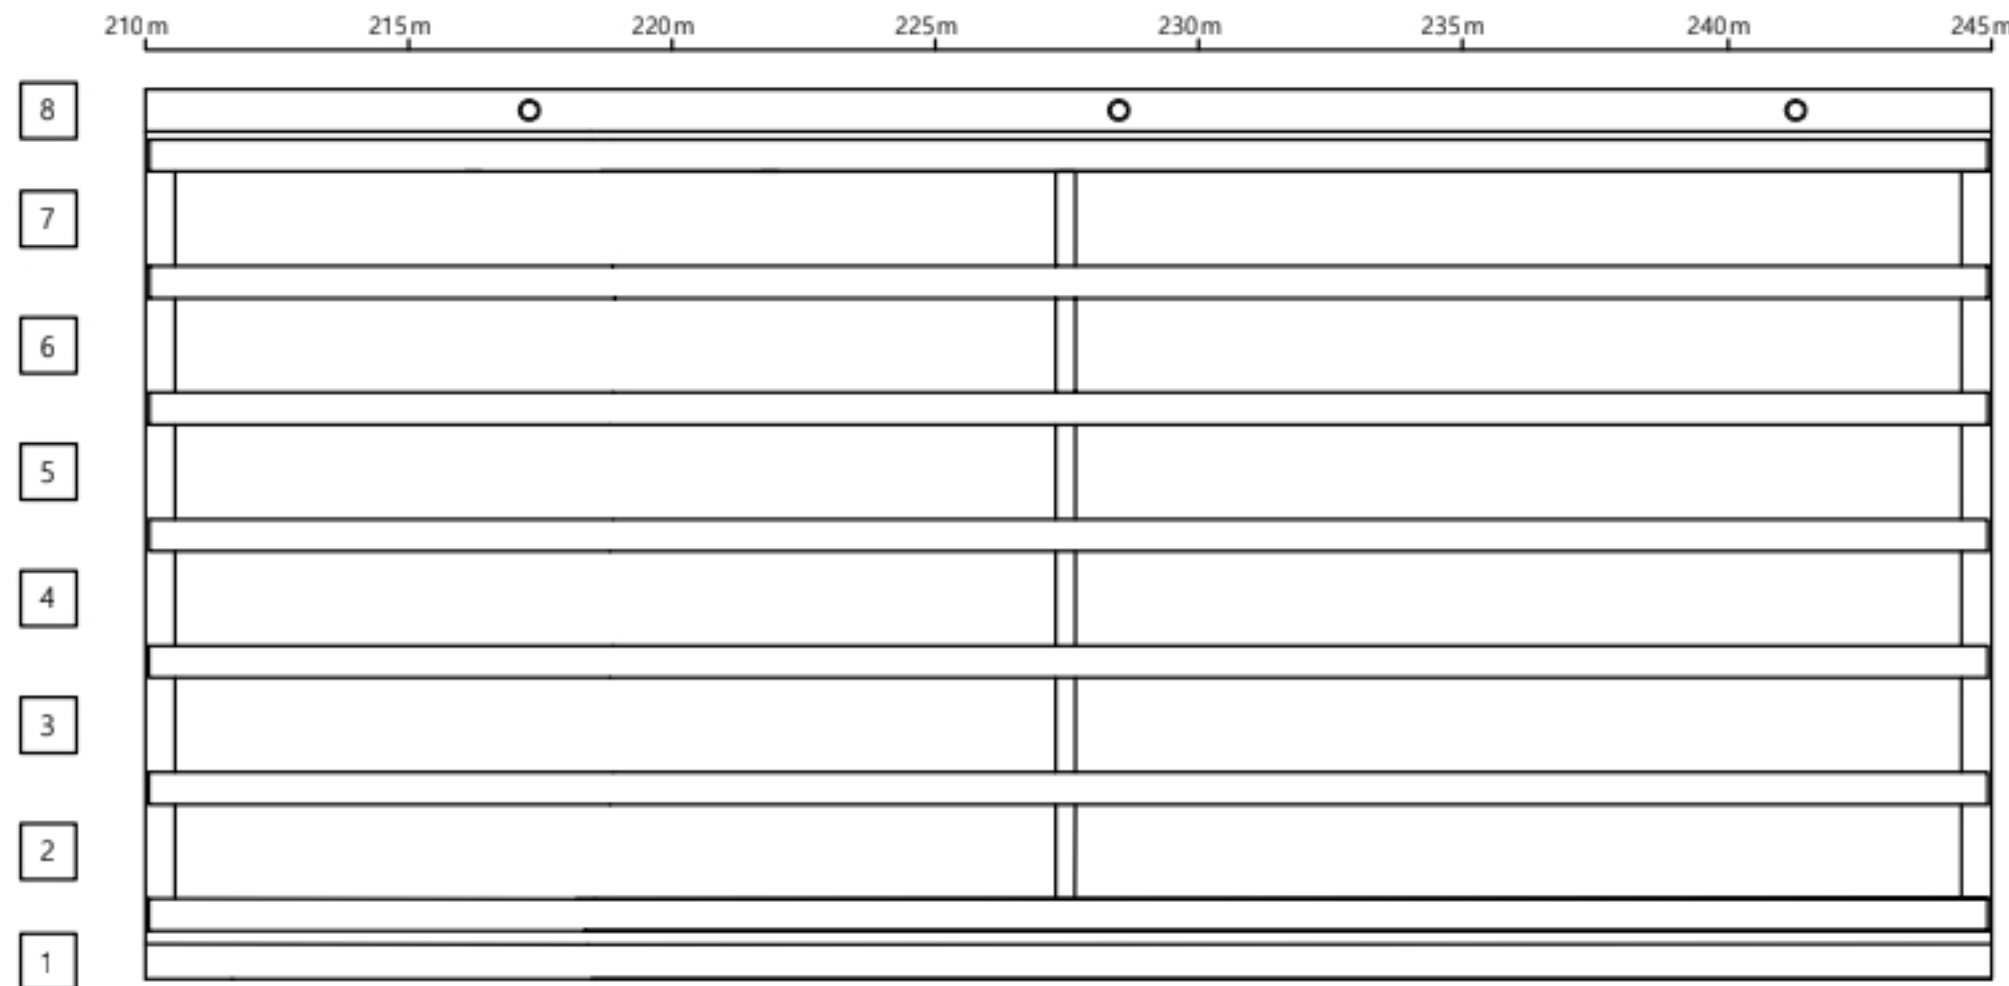

P6

P7

K
E
Y
P
L
A
N

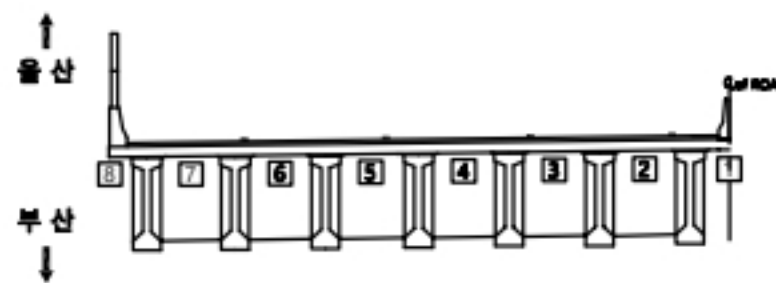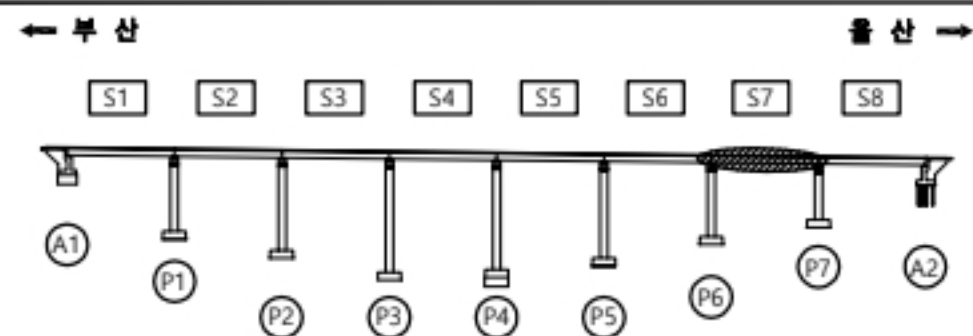

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

현
래

CW0.2	관 열	재료분리	오염, 변색	부식
관열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	024

원리2교(부산) 바닥판하면 S8

손상물량표


바닥판

S8

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산



울 산 →

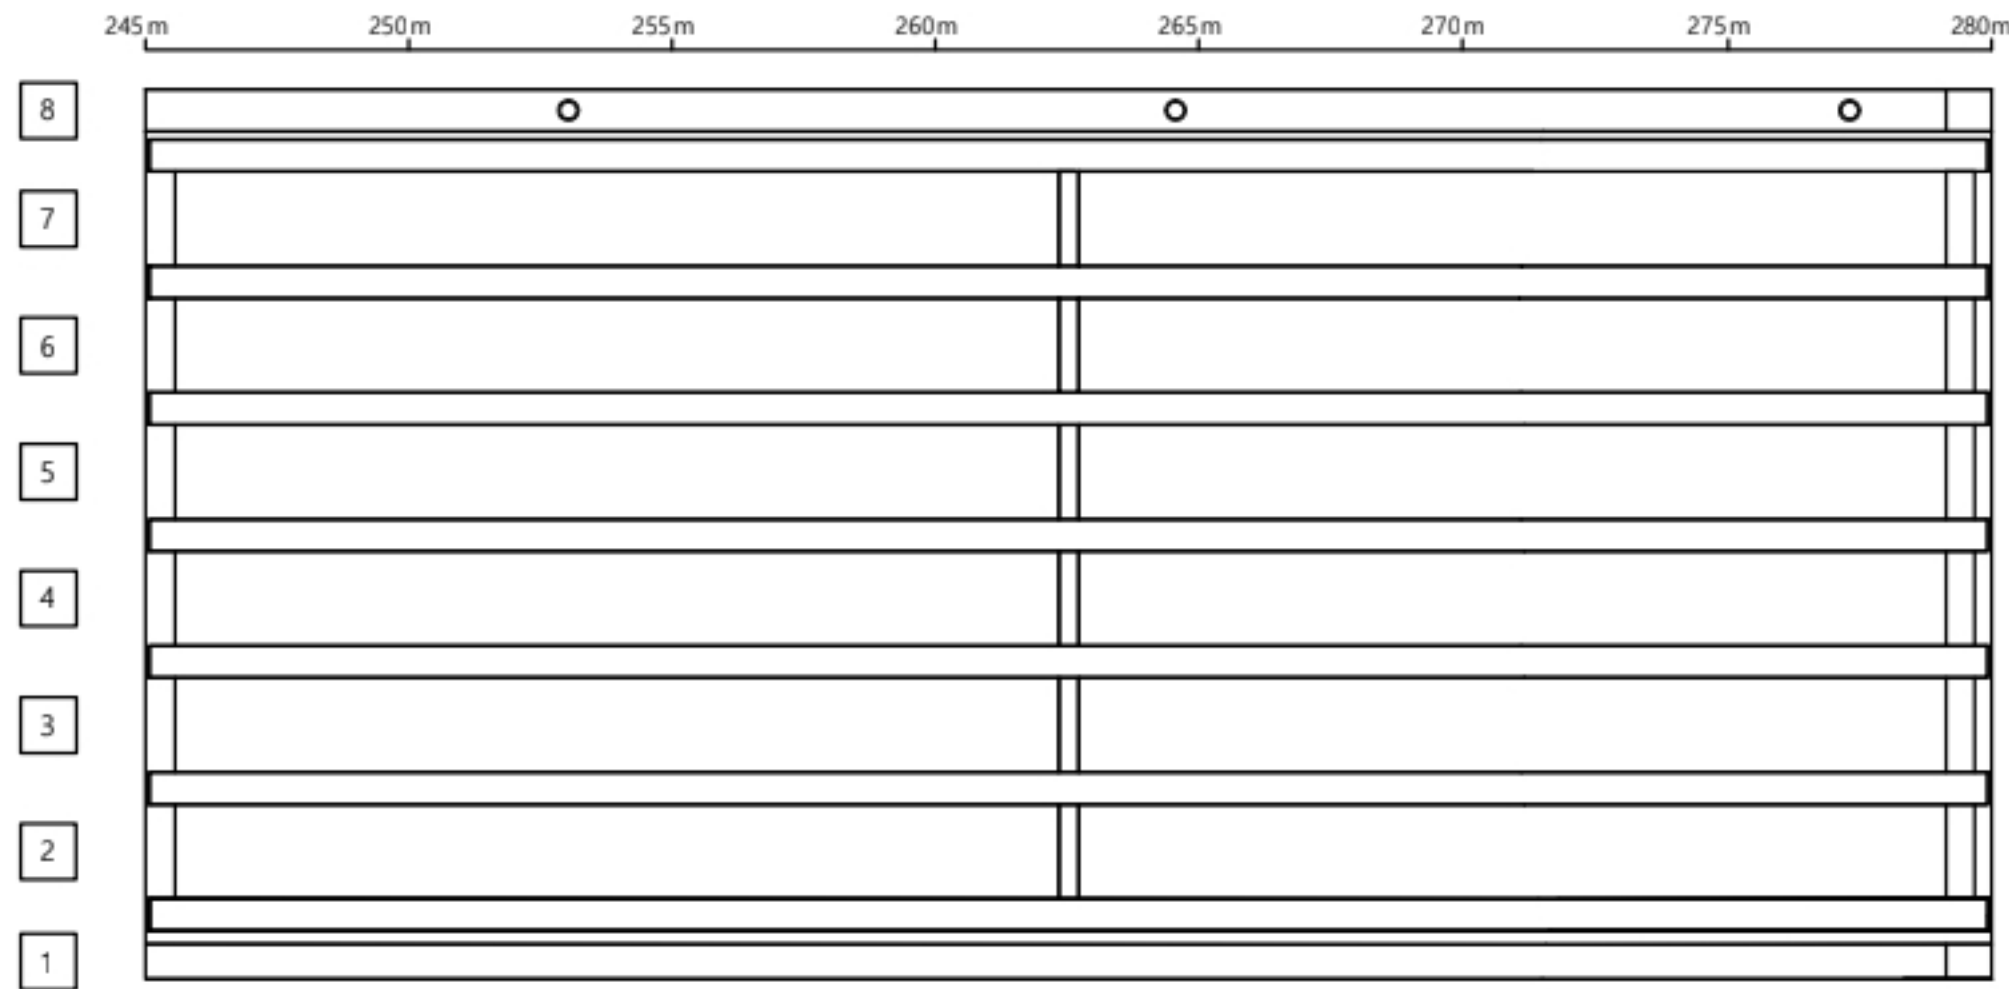

P7

A2

KEY
PLAN

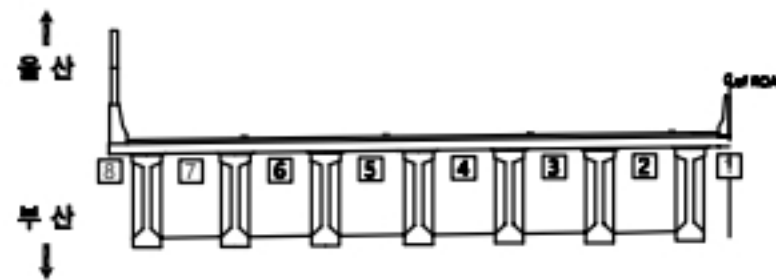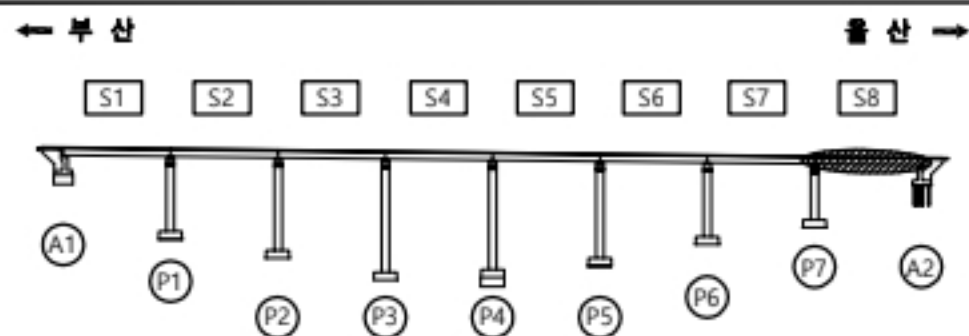

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

현
래

CW0.2	관 열	재료분리	오염, 변색	부식
관열부착태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	025

울산
↑

P1

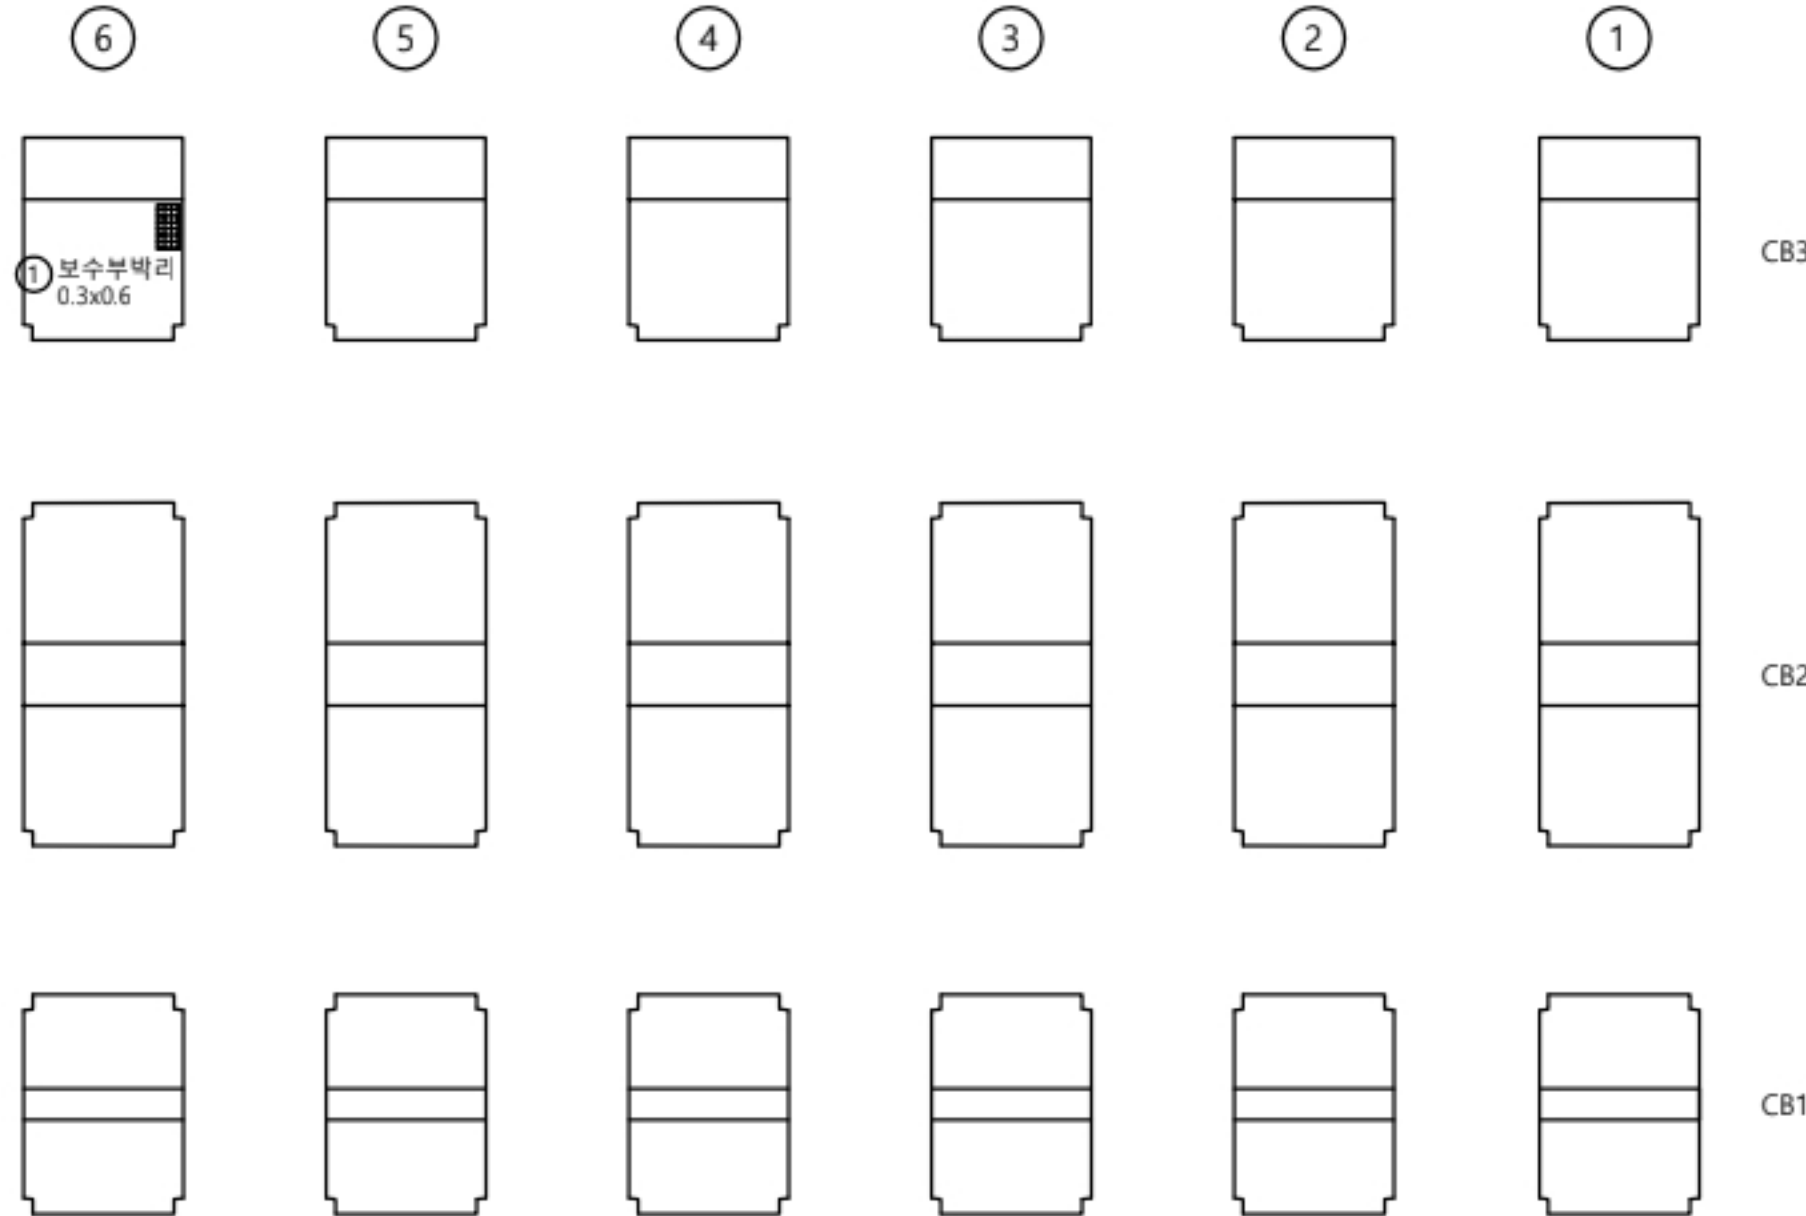

부산
↓



A1

가로보

S1

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	가로보	보수부박리		0.3	0.6	1	m ²	0.18
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

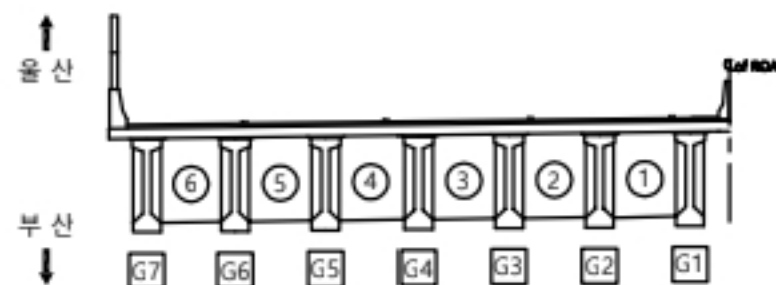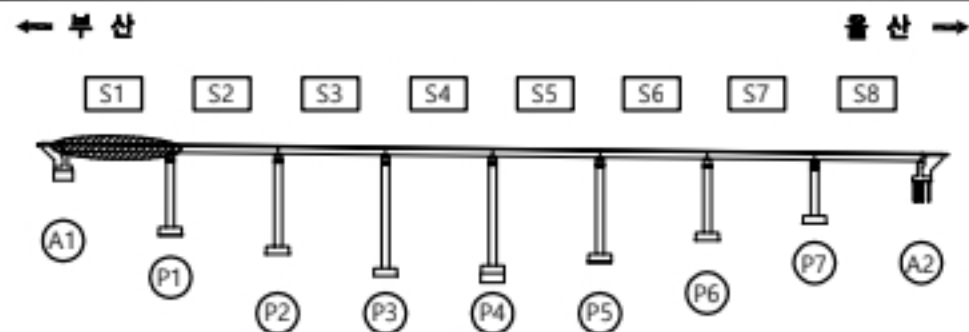

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


표
례

CW0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부박리	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	034

원리2교(부산) 가로보 S2

울 산
↑

P2

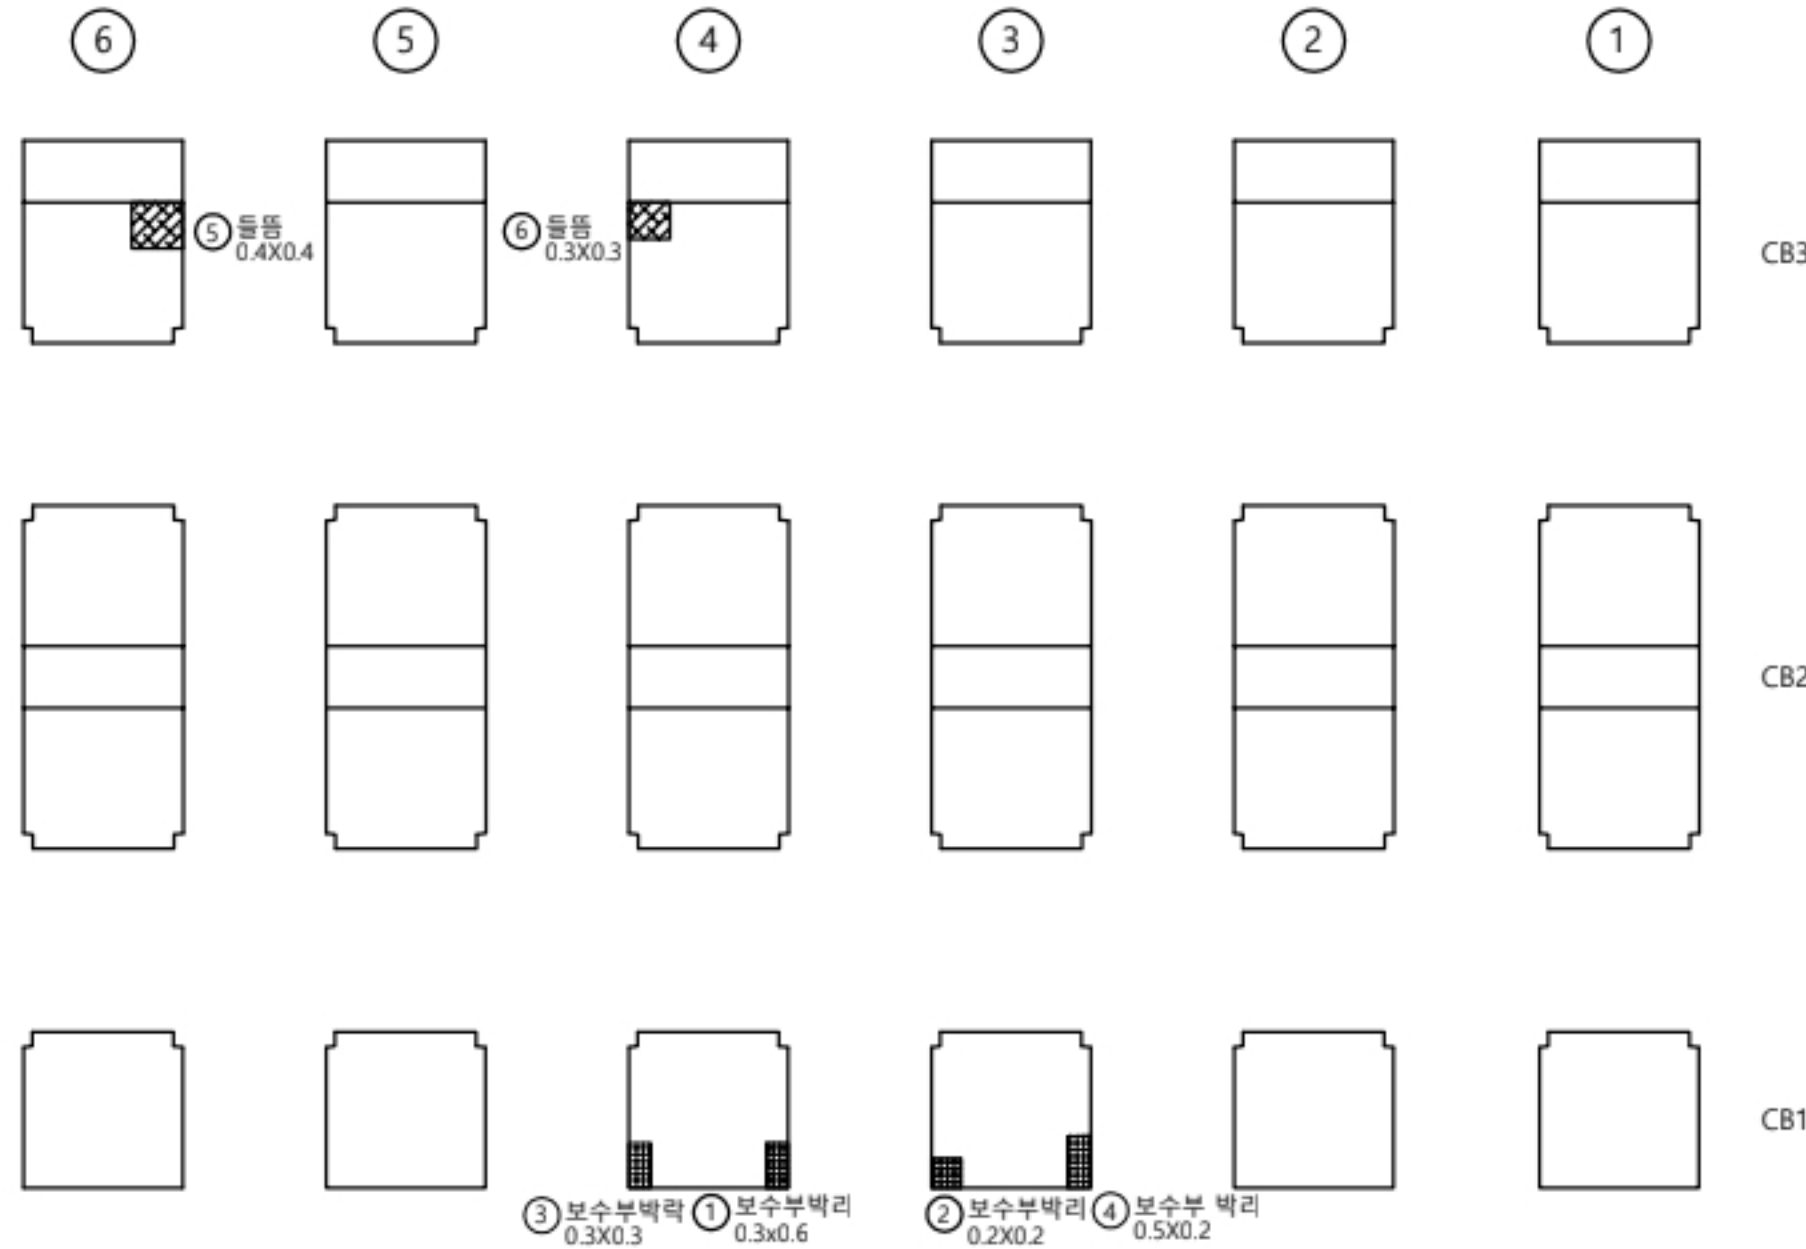

부 산
↓

P1



손상물량표

가로보

S2

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(m)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	가로보	보수부 박리		0.3	0.6	1	m	0.18	
2	구	가로보	보수부 박리		0.2	0.2	1	m	0.04	
3	구	가로보	보수부 박리		0.3	0.3	1	m	0.09	
4	구	가로보	보수부 박리		0.5	0.2	1	m	0.10	
5	신	가로보	돌뚝		0.4	0.4	1	m	0.16	
6	신	가로보	돌뚝		0.3	0.3	1	m	0.09	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

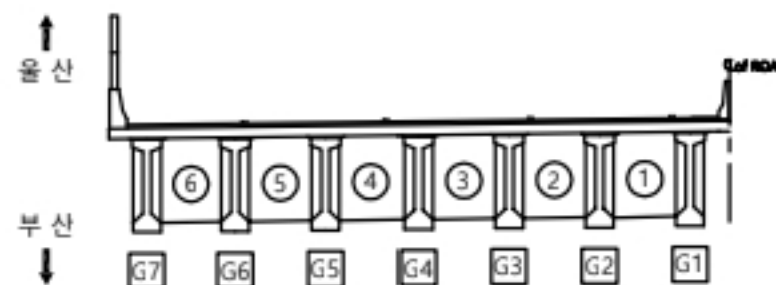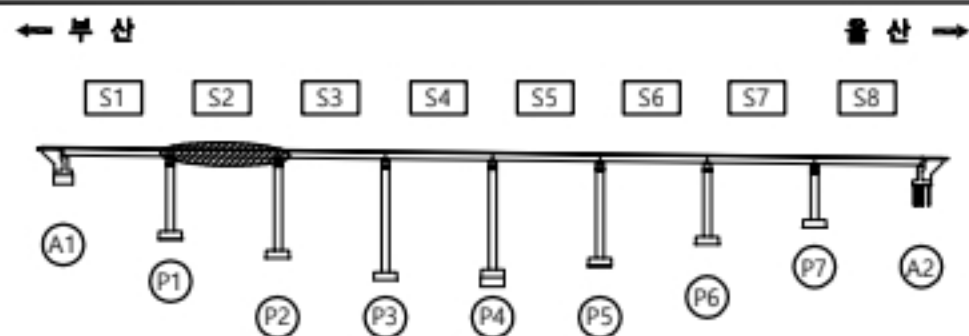

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

현
레

CW0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	돌뚝	No.	035

↑
울 산

P4

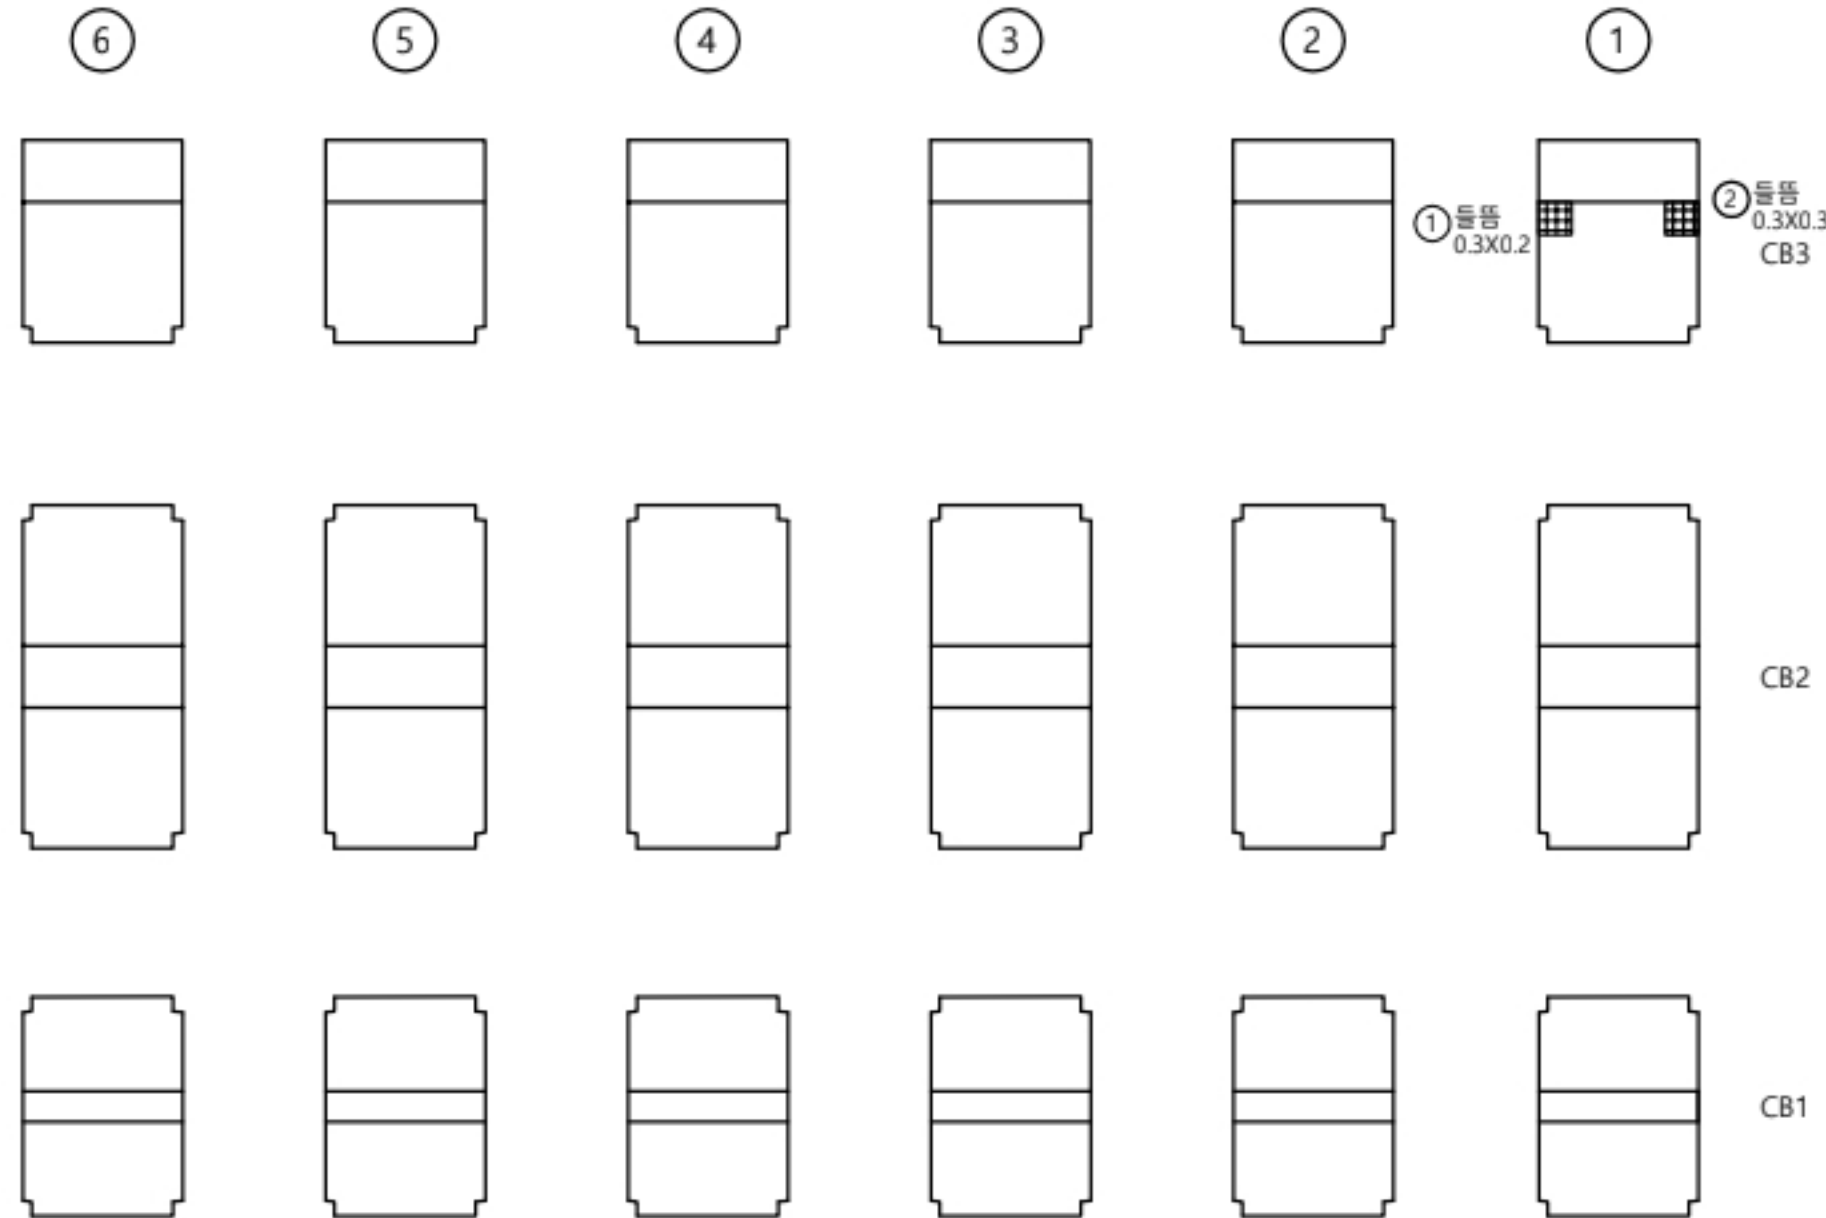

CB2

CB1

부산
↓



P3

가로보

S4

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	가로보	들뜸		0.3	0.2	1	m ²	0.06
2	신	가로보	들뜸		0.3	0.3	1	m ²	0.09
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

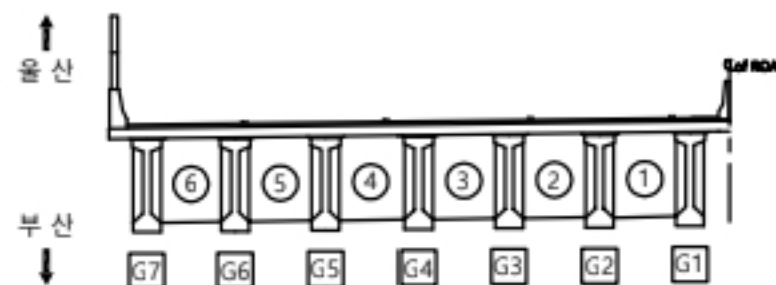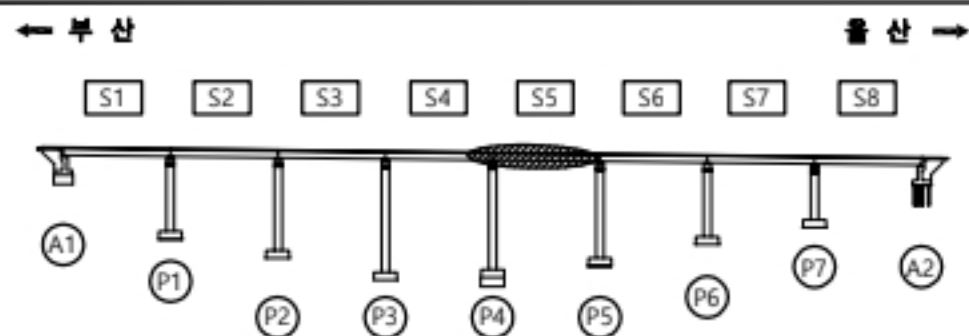

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

현
레

CW0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열투백테		파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열		누수, 습윤	백태	기타
철근노출		소성변형	들뜸	No. 037

울산
↑

P5

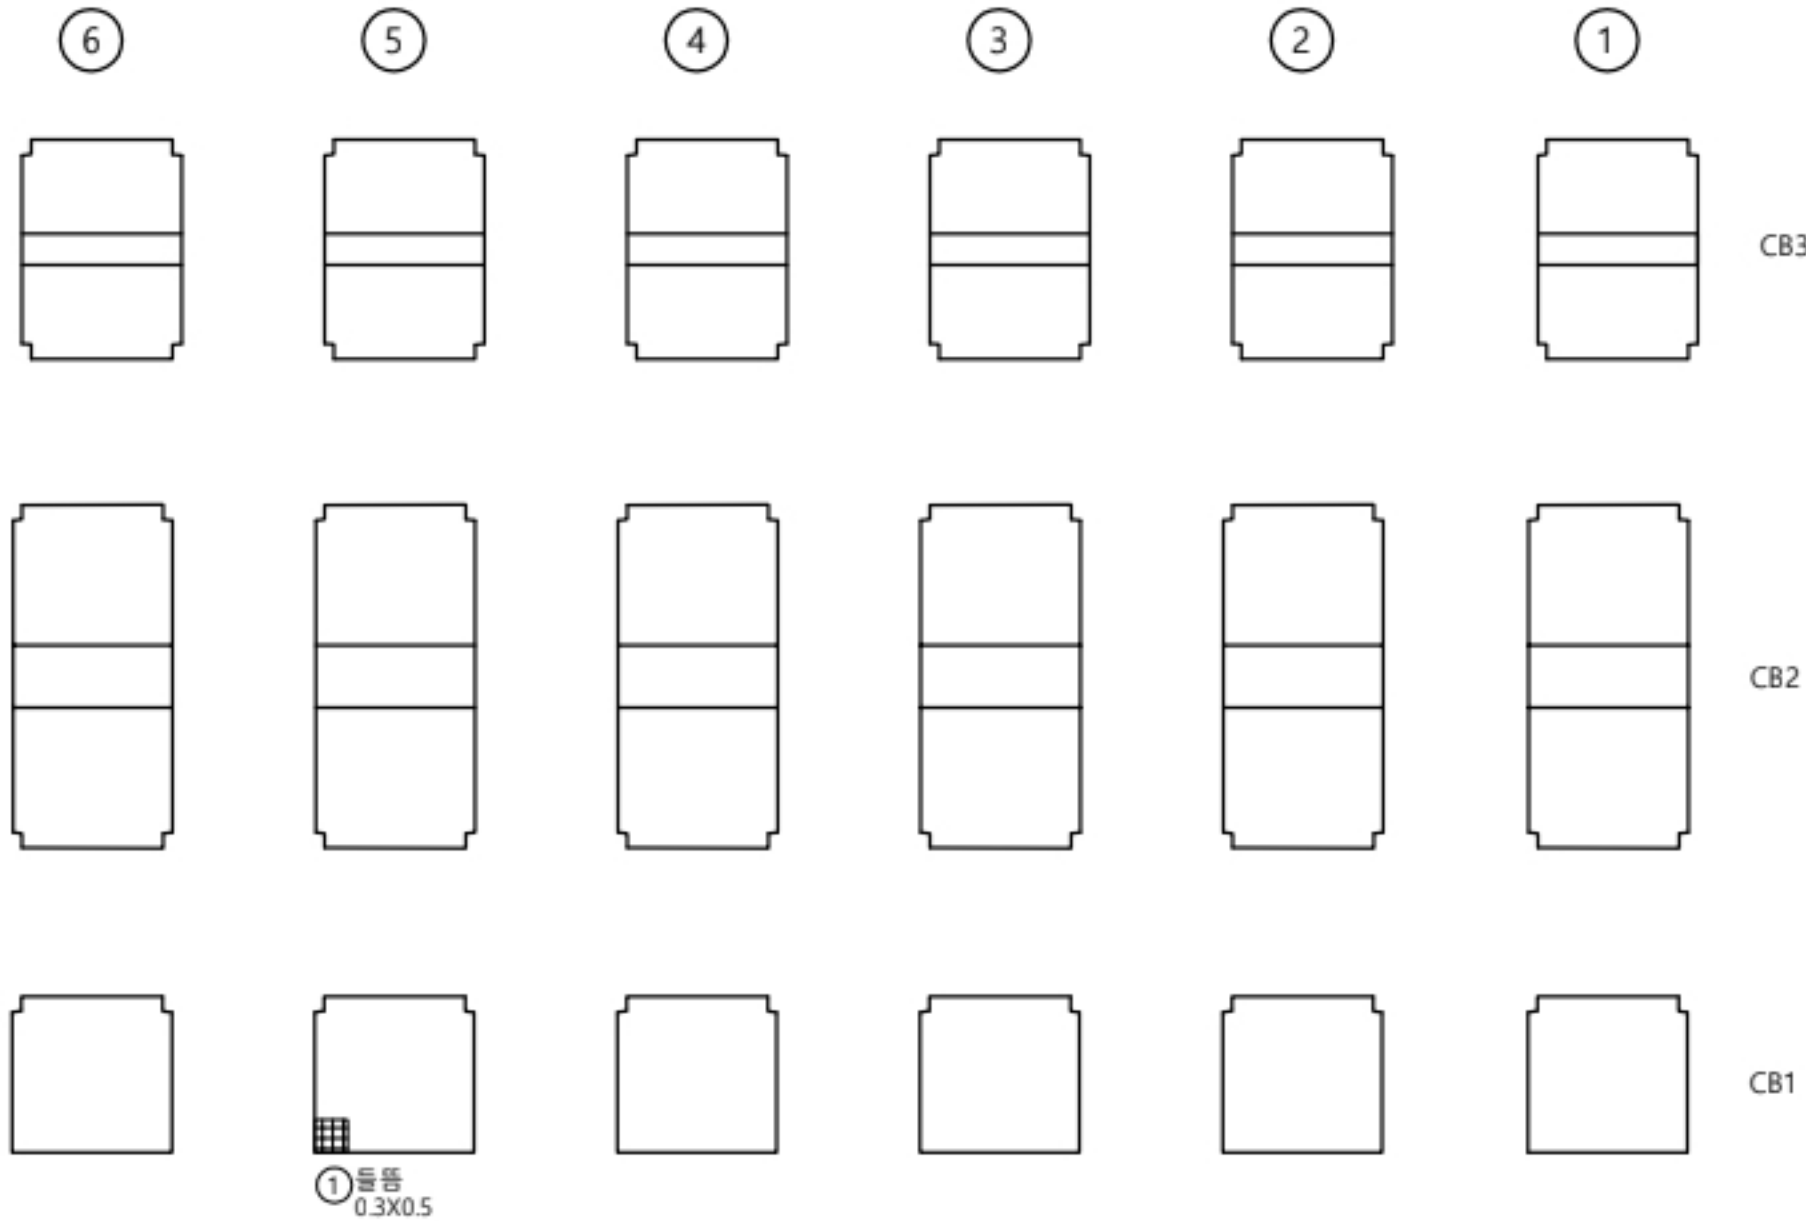

부산
↓



P4

가로보

S5

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(m)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	가로보	돌뚝		0.3	0.5	1	m	0.15
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

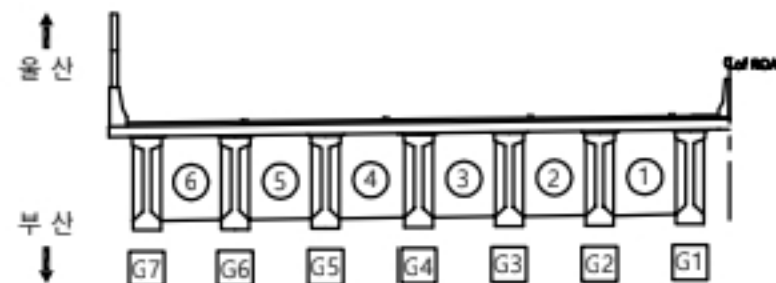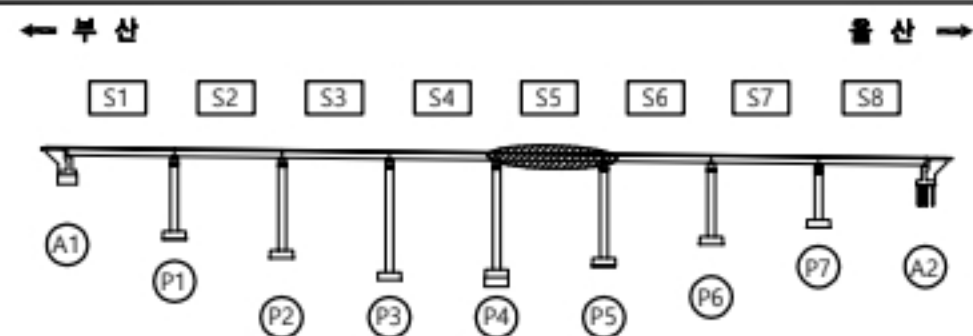

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

현
레

CW0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열투백테		파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열		누수, 습윤	백태	기타
철근노출		소성변형	돌뚝	No. 038

↑
울 산

P6

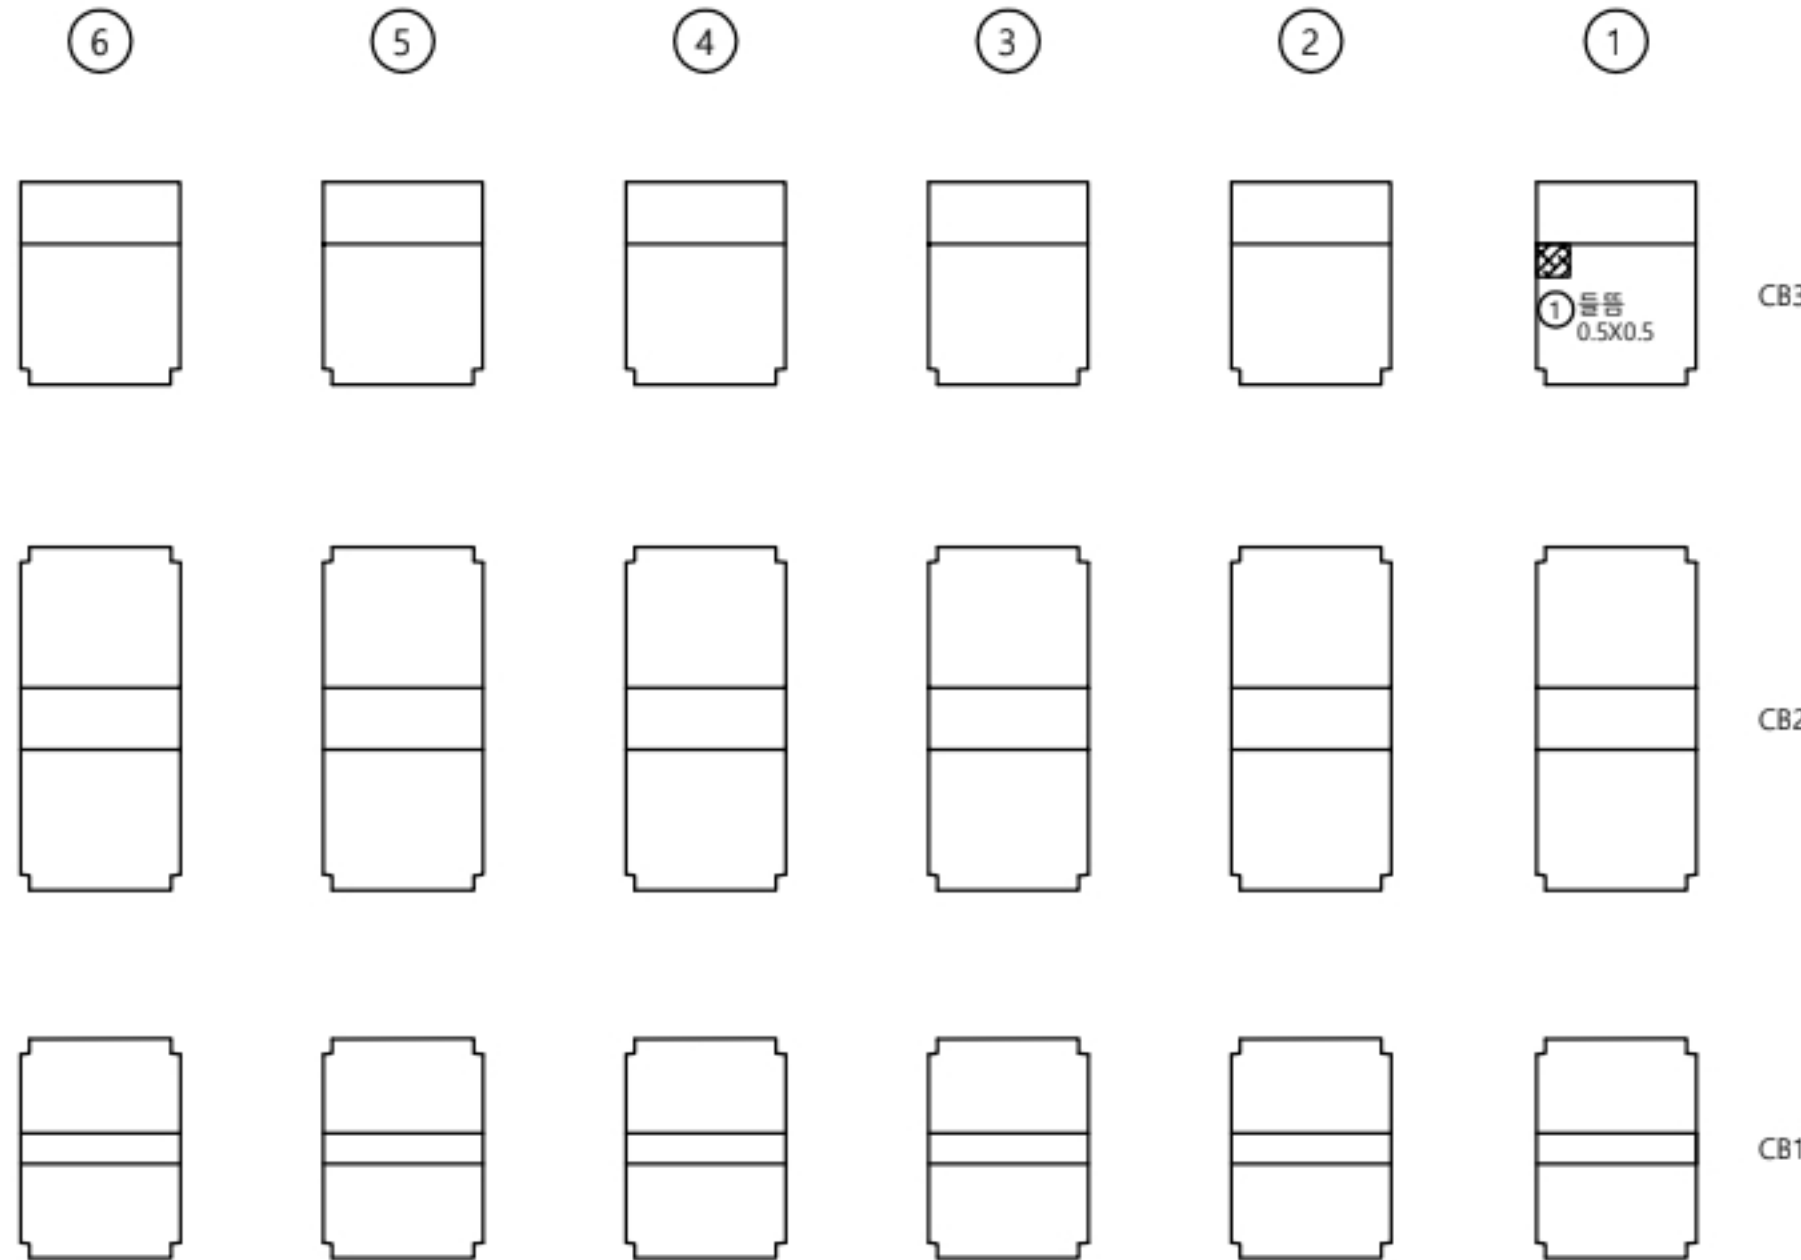

↓
부 산



P5

가로보

S6

번호	선/구	부재명	손상 현황	손상 규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	선	가로보	들뜸		0.5	0.5	1	m	0.25
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

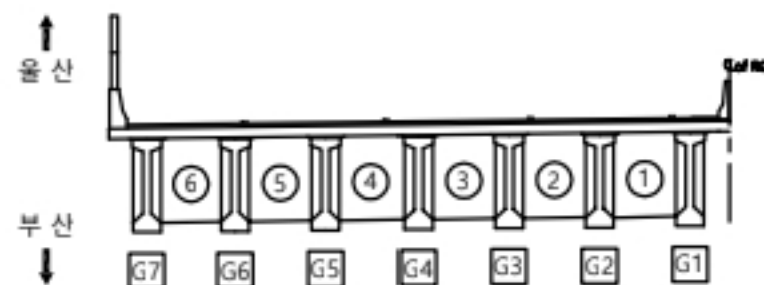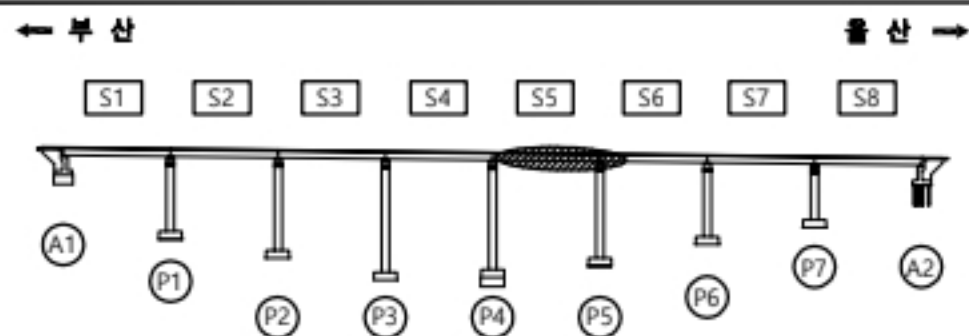

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

표
례

CW0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열투백테	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	039

