


장안천교(부산) 교면포장 S1

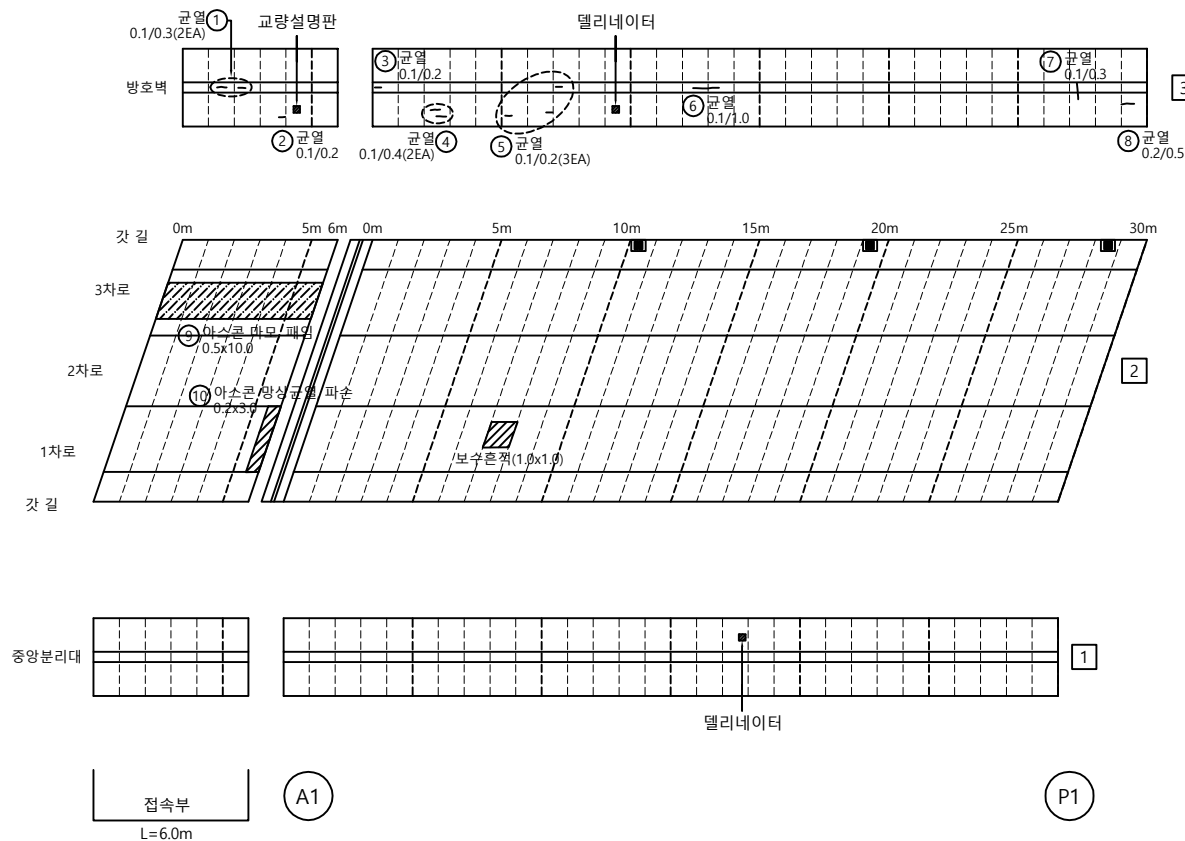



손상물량표

교면포장

S1

[illegible]

KEY PLAN

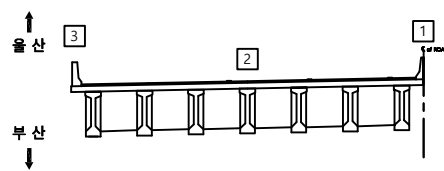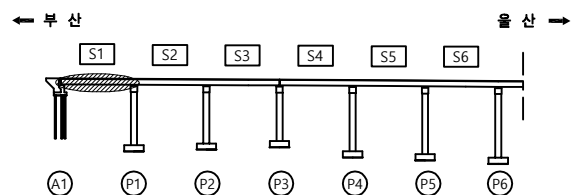

고
하
여

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



五
レ

 CW02	관 열	 재료분리	 오염, 변색	 부식
	관열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적
	망상관열	 누수, 습윤	 백태	 기타
	철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 001


장안천교(부산) 교면포장 S2

← 부 산

울 산 →

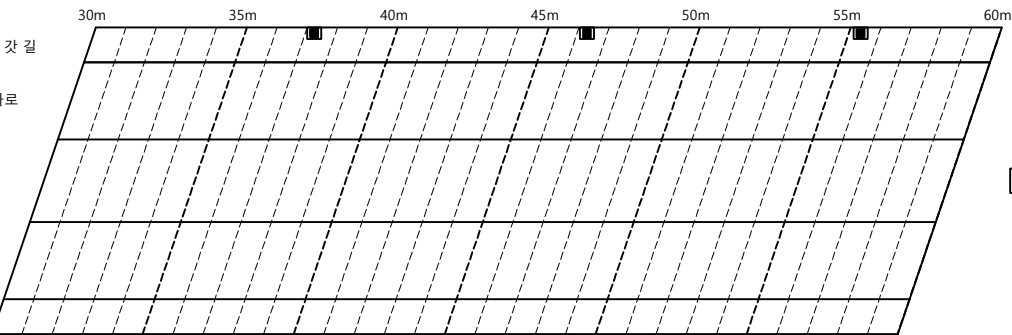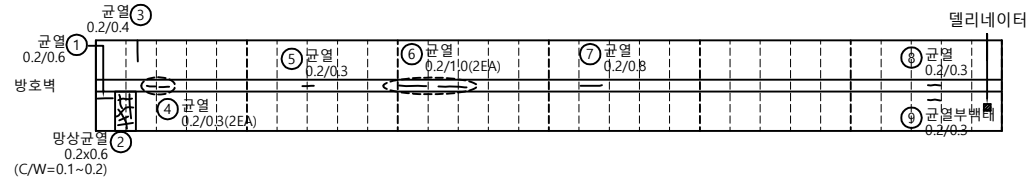

중앙분리대



P1

P2

손 상 물 량 표

교면포장


S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
2	구	방호벽	망상균열	0.2	0.2	0.6	1	m	0.12
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	m	0.40
4	구	방호벽	균열부백태	0.2	0.3		1	m	0.30
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	m	2.00
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		1	m	0.80
8	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
9	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN


← 부 산

울 산 →

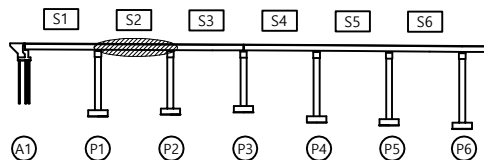

↑ 울 산

↓ 부 산

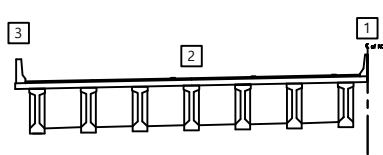

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	돌뜸	No. 002

장안천교(부산) 교면포장 S3

← 부 산

울 산 →

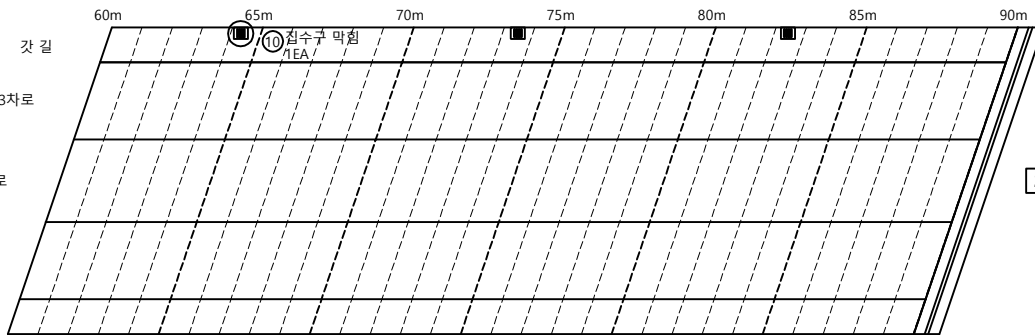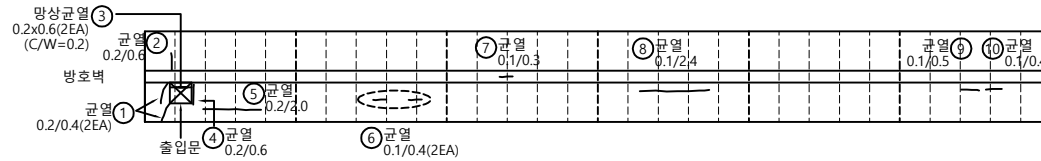

중앙분리대

P2

P3

손 상 물 량 표

교면포장


S3

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		2	m	0.80
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
3	구	방호벽	망상균열	0.2	0.2	0.6	2	m	0.24
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	m	2.00
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		2	m	0.80
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30
8	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	2.4		1	m	2.40
9	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50
10	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	m	0.40
11	신	배수시설	점수구 막힘				1	EA	1.00
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN


← 부 산

울 산 →

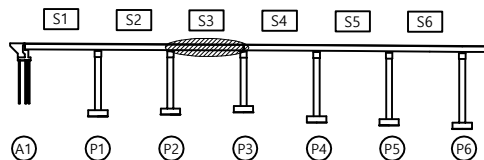

↑
울 산

↓
부 산

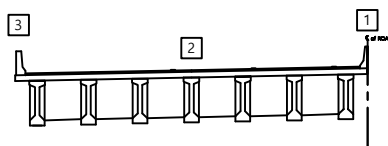

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

장안천교(부산) 교면포장 S4

← 부 산

울 산 →

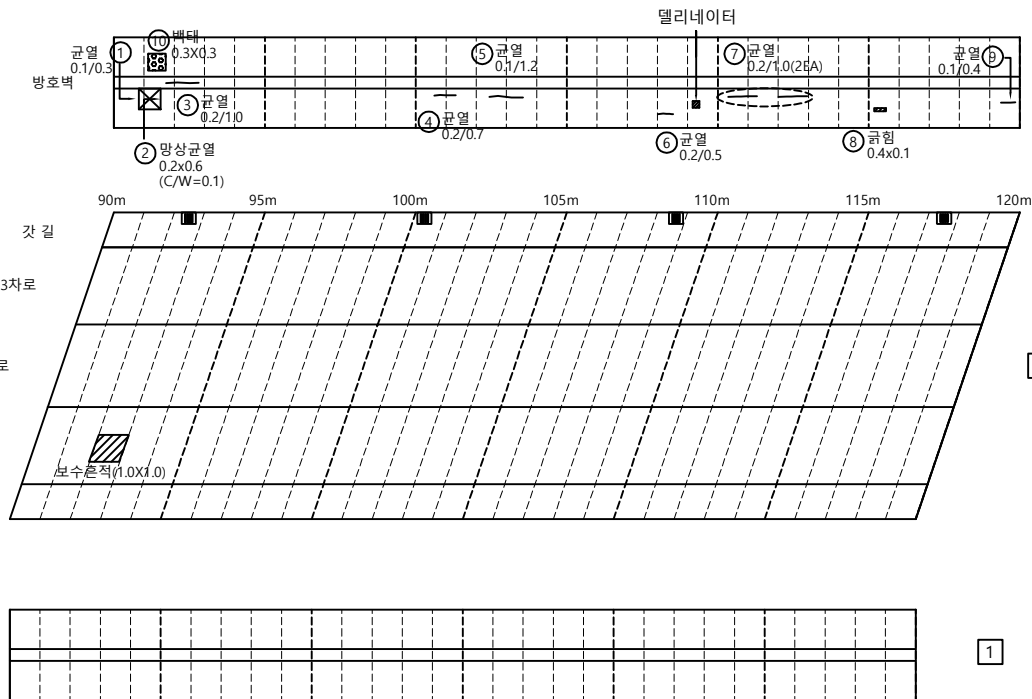

중앙분리대

P3

P4

손 상 물 량 표

교면포장


S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30
2	구	방호벽	망상균열	0.1	0.2	0.6	1	m	0.12
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	m	0.70
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1	m	1.20
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	m	2.00
8	구	방호벽	균열		0.4	0.1	1	m	0.04
9	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	m	0.40
10	신	방호벽	백태		0.3	0.3	1	m	0.09
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

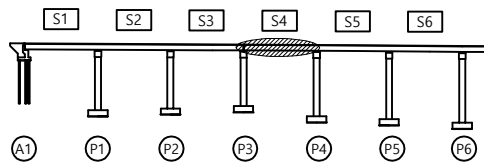

↑
울 산
↓
부 산

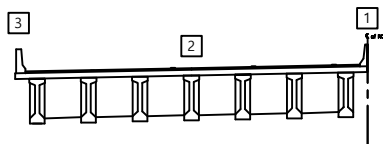

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

No. 004

장안천교(부산) 교면포장 S5

← 부 산

울 산 →

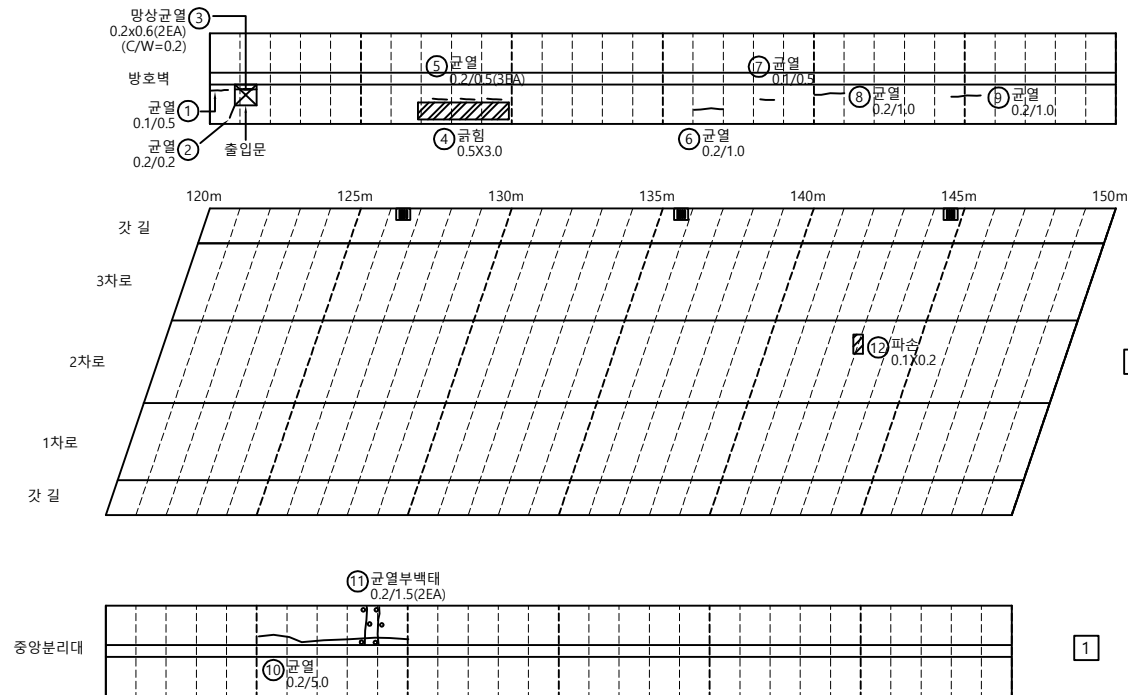

P4

P5

손 상 물 량 표

교면포장


S5

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20
3	구	방호벽	방향균열	0.2	0.6	0.2	2	m	0.24
4	구	방호벽	균열		3.0	0.5	1	m	1.50
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		3	m	1.50
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50
8	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
9	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
10	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	5.0		1	m	5.00
11	구	방호벽	균열부백태	0.2	1.5		2	m	3.00
12	선	교면포장	포장 파손		0.1	0.2	1	m	0.02
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN


← 부 산

울 산 →

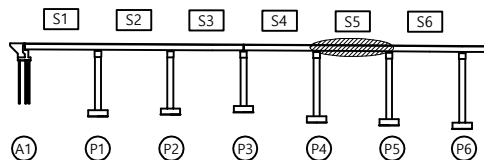

↑ 울 산

↓ 부 산

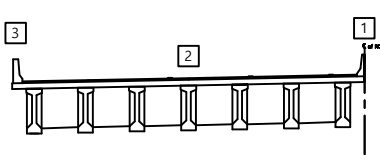

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	돌뜸	No. 005




장안천교(부산) 교면포장 S6

손 상 물 량 표

← 부 산

울 산 →

낙하방지철망

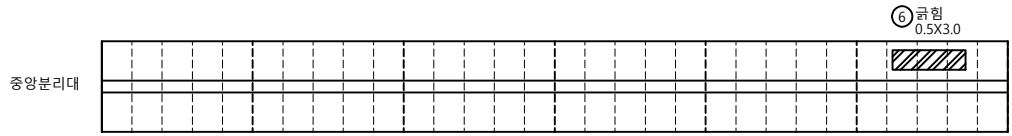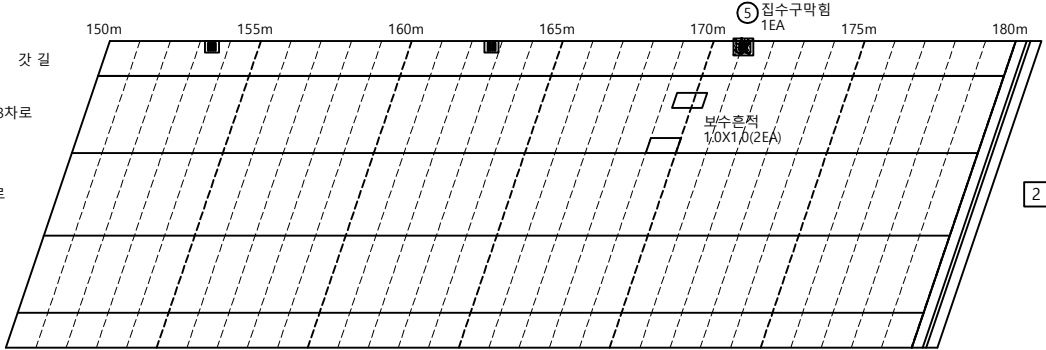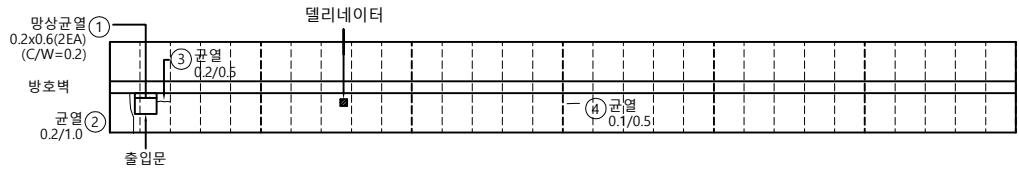

P5



P6

교면포장

S6

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	수량	
1	구	방호벽	망상균열	0.2	0.6	0.2	2	㎡	0.24	
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50	
5	구	배수시설	집수구 막힘				1	EA	1.00	
6	구	방호벽	균열		3.0	0.5	1	㎡	1.50	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN



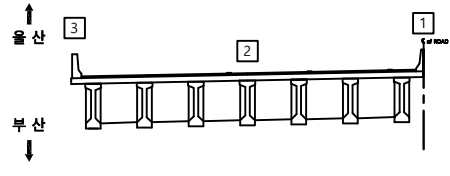
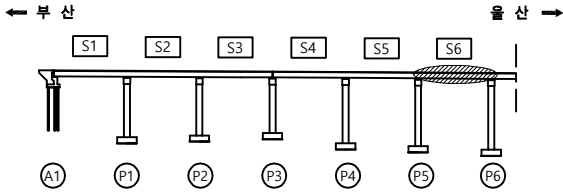


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	① CW 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	④ 철근노출	소성변형	들뜸	No.	006

장안천교(부산) 교면포장 S7

← 부 산

울 산 →

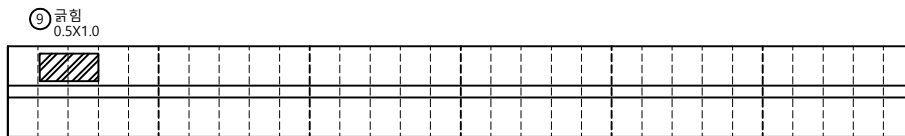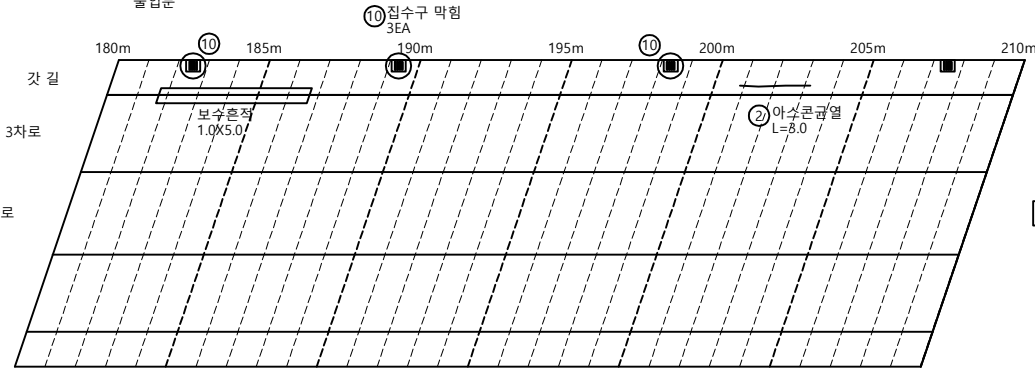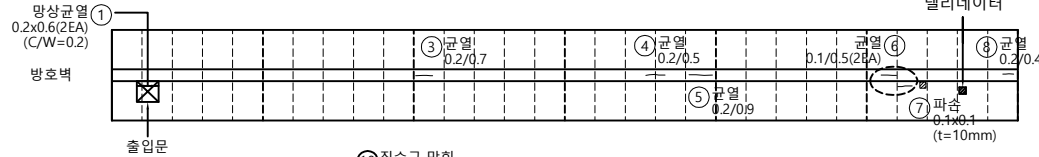

P6

P7

손 상 물 량 표

교면포장


S7

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	방호벽	망상균열	0.2	0.6	0.2	2	m	0.24	
2	구	교면포장	포장균열	0.5	3.0		1	m	3.00	
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	m	0.70	
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.9		1	m	0.90	
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		2	m	1.00	
7	구	방호벽	파손	0.1	0.1	0.1	1	m	0.01	
8	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	m	0.40	
9	구	방호벽	균열		1.0	0.5	1	m	0.50	
10	선	배수시설	집수구 막힘				3	EA	3.00	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN


← 부 산

울 산 →

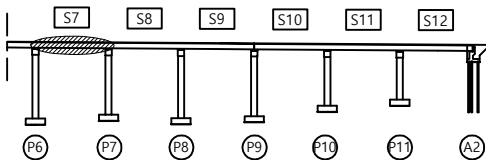

↑
울 산

↓
부 산

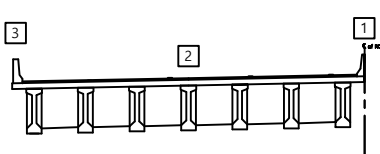

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 007

장안천교(부산) 교면포장 S8


← 부 산

울 산 →


낙하방지철망




방호벽



출입문

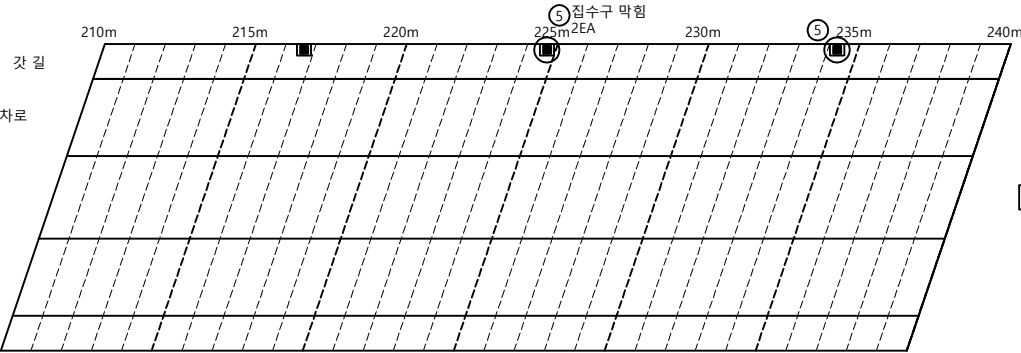

중량분리대



P7

P8

손 상 물 량 표

교면포장


S8

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	m	0.40	
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		2	m	0.80	
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	m	0.60	
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	m	0.20	
5	신	배수시설	집수구 막힘				2	EA	2.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN


← 부 산

울 산 →

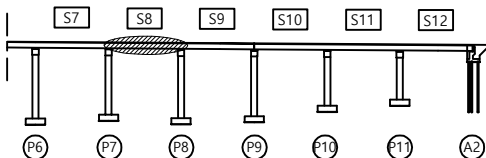

↑ 울 산

↓ 부 산

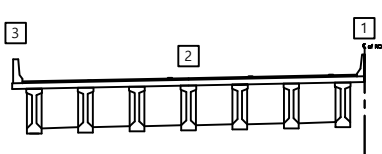

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역




범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 008

장안천교(부산) 교면포장 S9

← 부 산

울 산 →

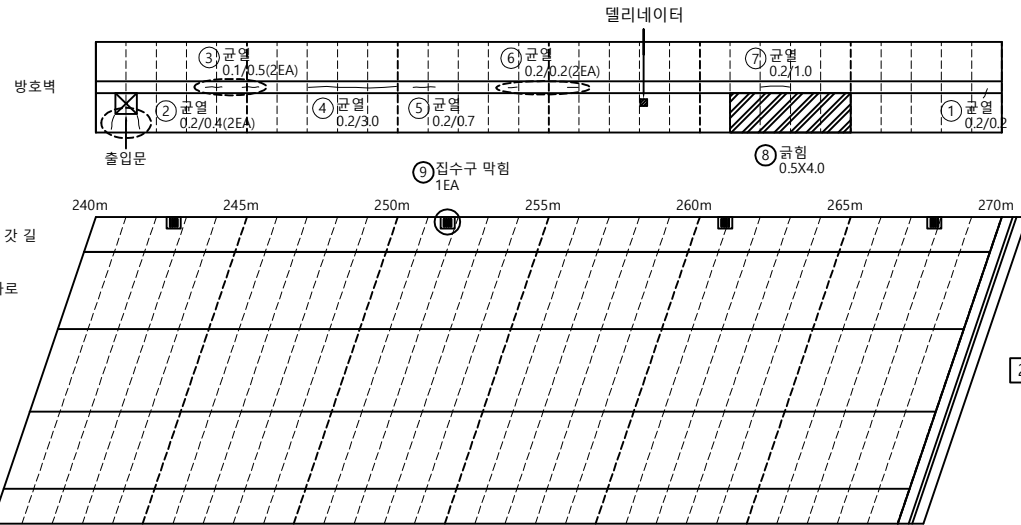

P8

P9

손 상 물 량 표

교면포장


S9

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		2	m	0.80
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		2	m	1.00
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		1	m	3.00
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	m	0.70
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		2	m	0.40
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
8	구	방호벽	균열		4.0	0.5	1	m	2.00
9	선	배수시설	점수구 막힘				1	EA	1.00
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

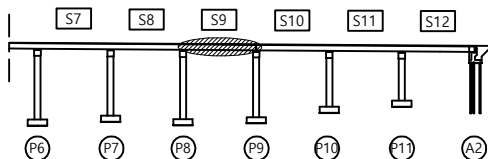

울 산
↑
부 산
↓

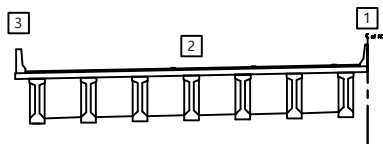

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 009

장안천교(부산) 교면포장 S10

← 부 산

울 산 →

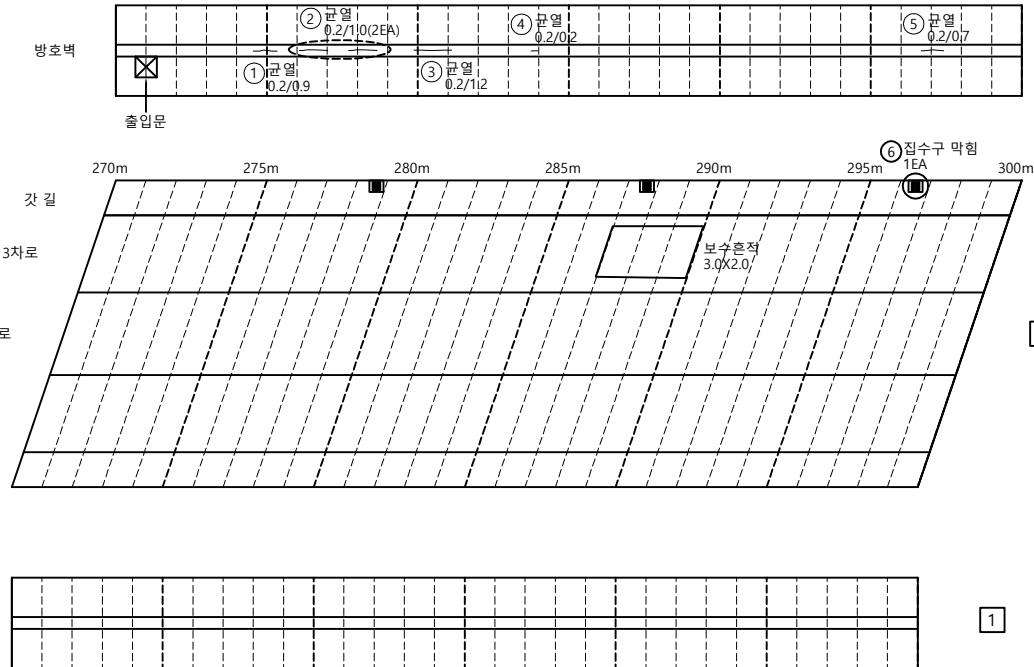


손 상 물 량 표

교면포장									
S10									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.9		1	m	0.90
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	m	2.00
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	m	0.70
6	선	배수시설	점수구 막힘				1	EA	1.00
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

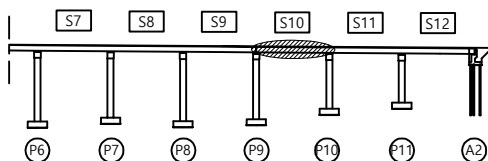

↑
울 산
↓
부 산

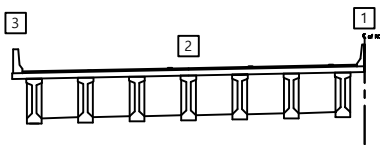

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW 0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태		파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열		누수, 습윤	백태	기타
철근노출		소성변형	들뜸	No. 010

장안천교(부산) 교면포장 S11

← 부 산

울 산 →

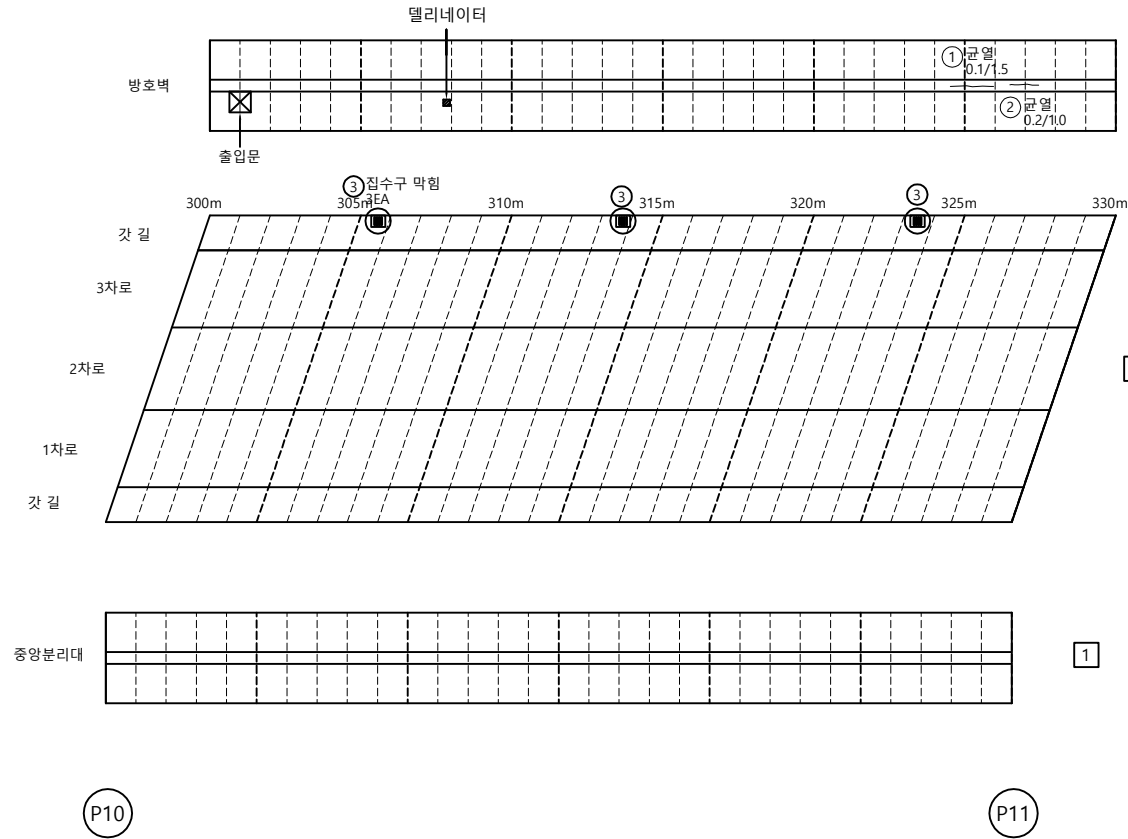



손 상 물 량 표

교면포장

S11

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	m	1.50	
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	신	배수시설	집수구 막힘				3	EA	3.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

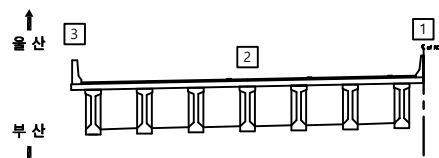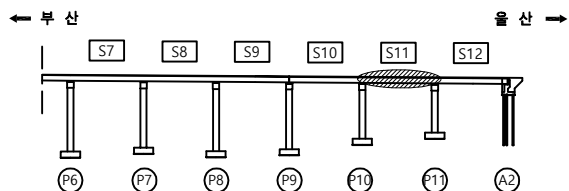

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 011

장안천교(부산) 교면포장 S12

손상물량표

← 부 산

울 산 →

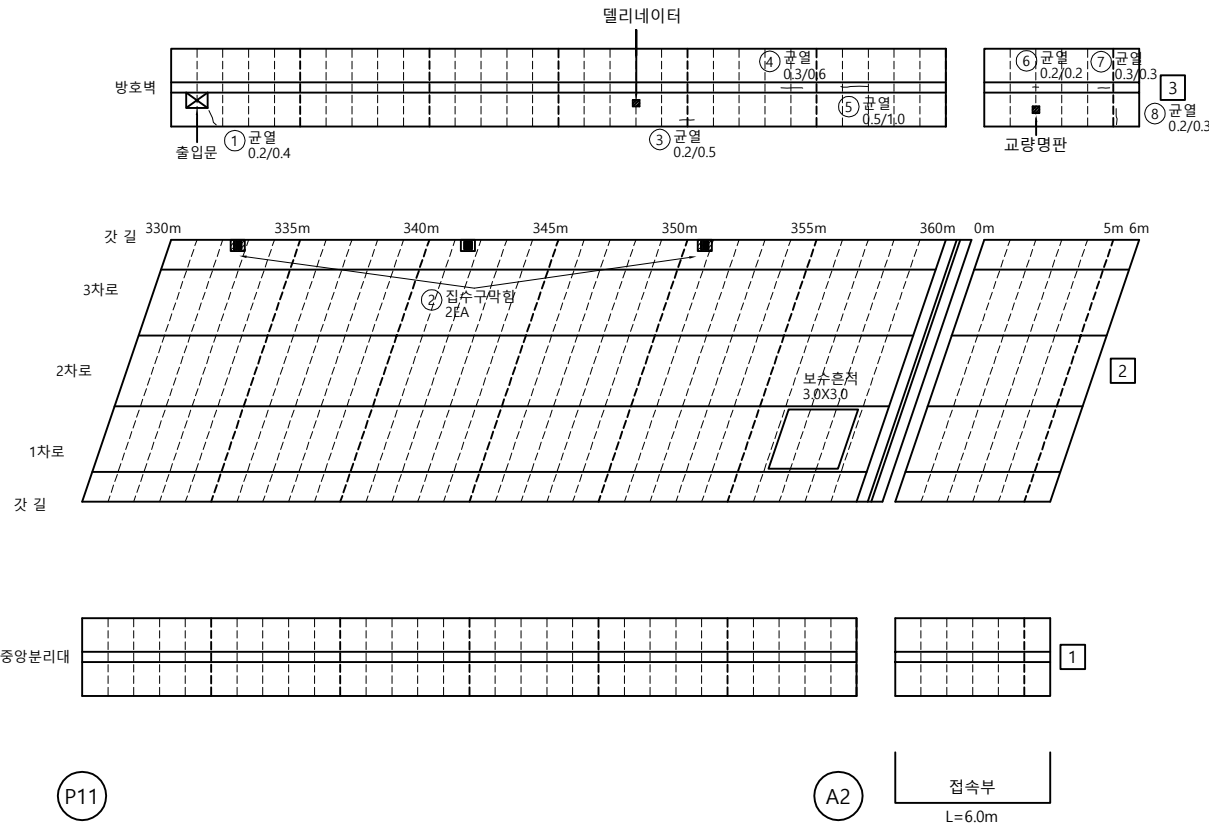

교면포장


S12

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	m	0.40	
2	구	배수시설	침수구 막힘				2	EA	2.00	
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.3	0.6		1	m	0.60	
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.5	1.0		1	m	1.00	
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20	
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.3	0.3		1	m	0.30	
8	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

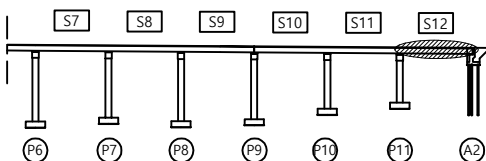

↑
울 산
↓
부 산

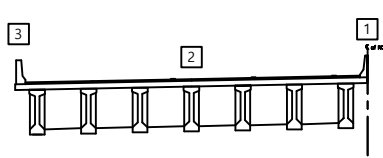


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 012



장안천교(부산) 신축이음 A1

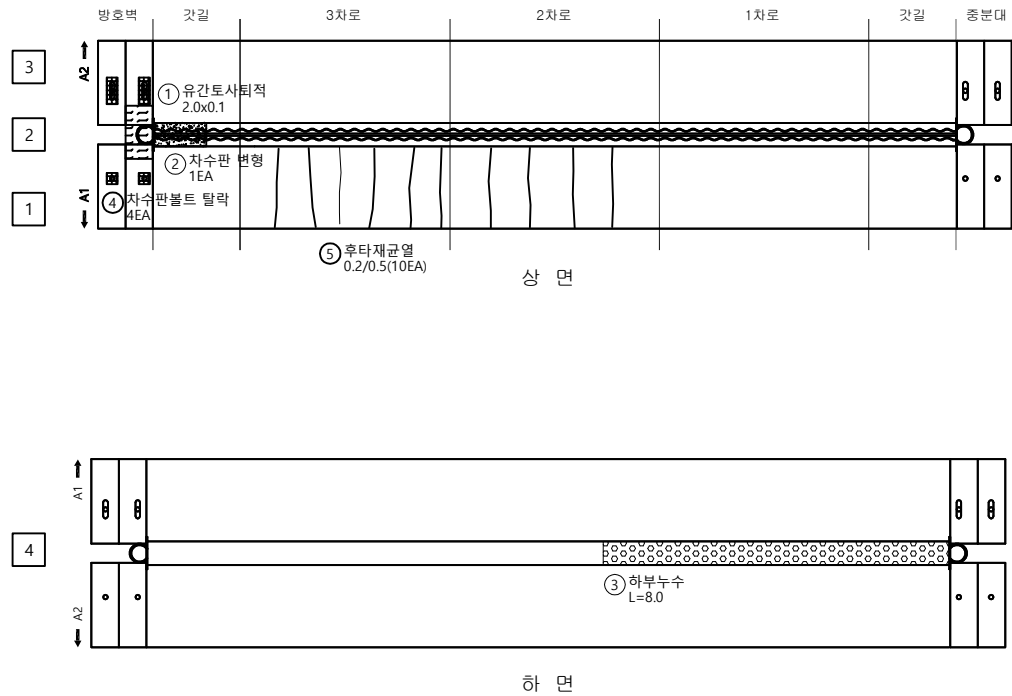

손상물량표

신축이음									
A1									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		2.0		1	m	2.00
2	구	신축이음	자수판 변형				1	EA	1.00
3	구	신축이음	해부누수		8.0		1	m	8.00
4	구	신축이음	자수판 볼트탈락				4	EA	4.00
5	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		10	m	5.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY
PLAN

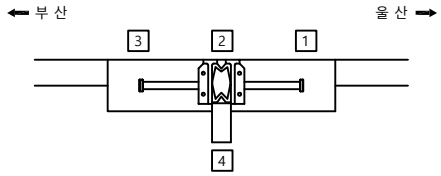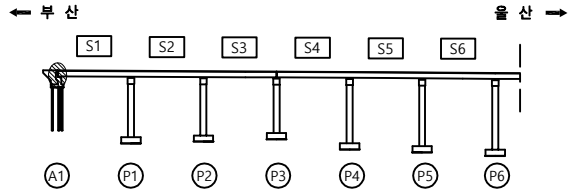

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
 CW0.2	균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
 균열부백태		 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
 망상균열		 누수, 습윤	 백태	 기타	
 철근노출		 소성변형	 들뜸	No. 013	



상 면


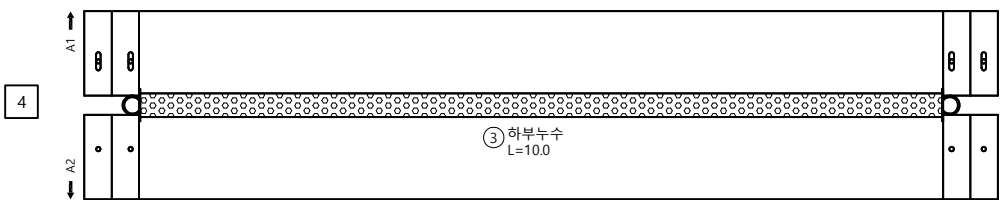


하 면


손 상 물 량 표

신축이음									
P3									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		2.0		1	m	2.00
2	구	신축이음	유간토사퇴적		0.5		1	m	0.50
3	구	신축이음	하부누수		10.0		1	m	10.00
4	구	신축이음	자수판 볼트탈락				4	EA	4.00
5	구	신축이음	고무재 열화		10.0		1	m	10.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


K
E
Y
P
L
A
N

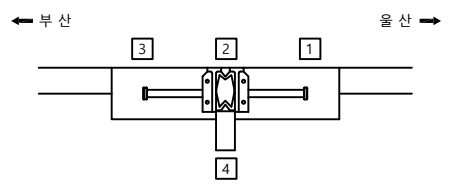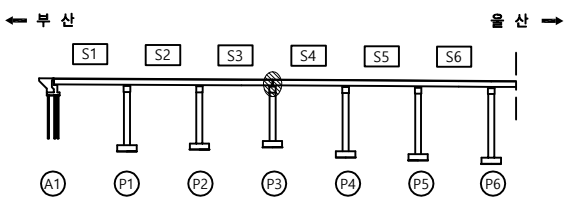

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 014	

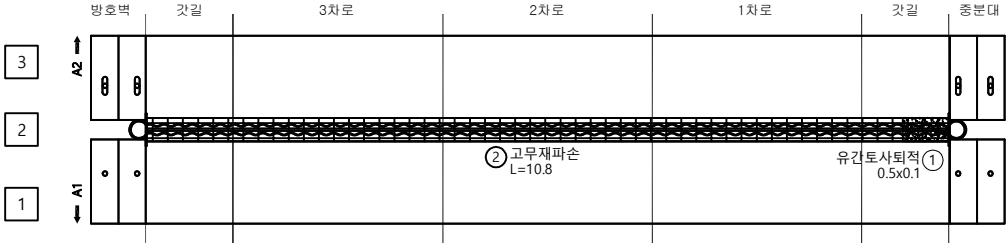

상 면


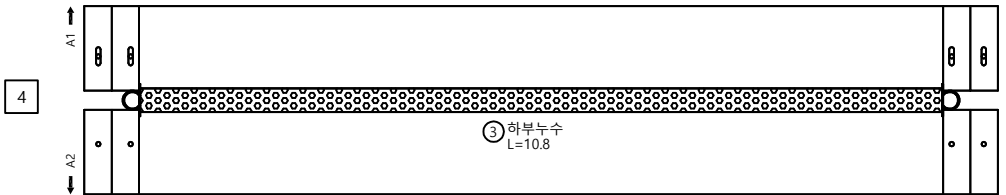


하 면



손 상 물 량 표

신축이음									
P6									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유견토사퇴적		0.5		1	m	0.50
2	구	신축이음	고무재 파손		10.8		1	m	10.80
3	구	신축이음	하부누수		10.8		1	m	10.80
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

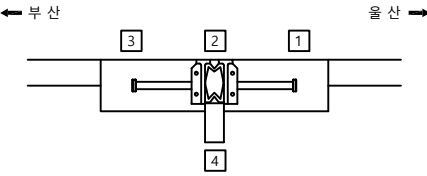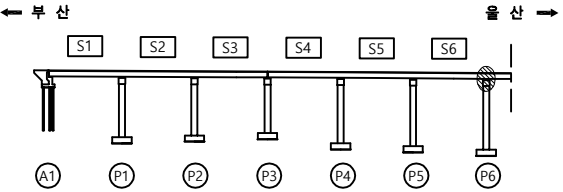

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	015

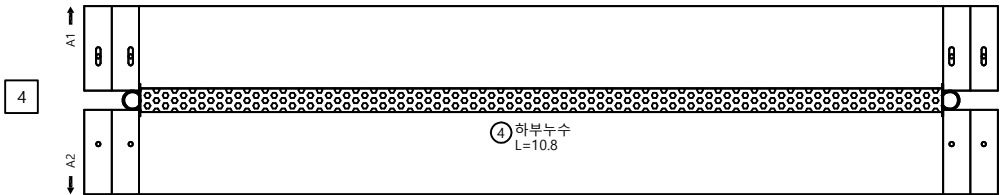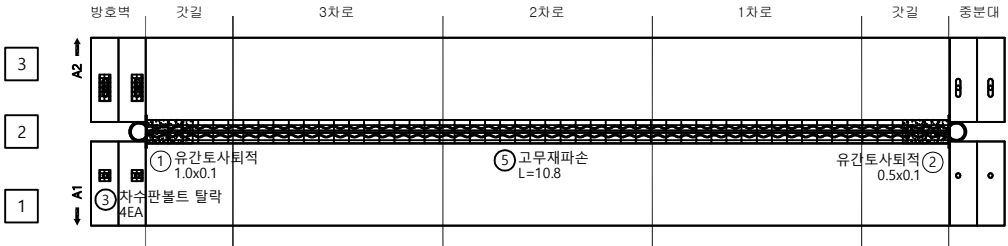



손상물량표

신축이음

P9


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		0.5		1	m	0.50
2	구	신축이음	유간토사퇴적		0.5		1	m	0.50
3	구	신축이음	차수판 볼트 탈락				4	EA	4.00
4	신	신축이음	하부누수	10.8			1	m	10.80
5	신	신축이음	고무재 파손	10.8			1	m	10.80
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

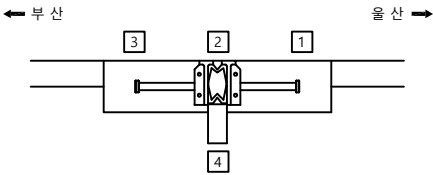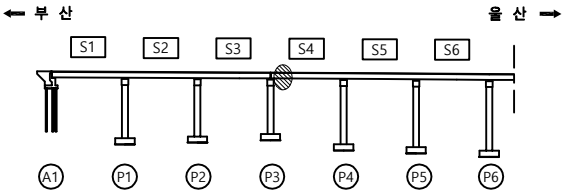


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	016

장안천교(부산) 신축이음 A2

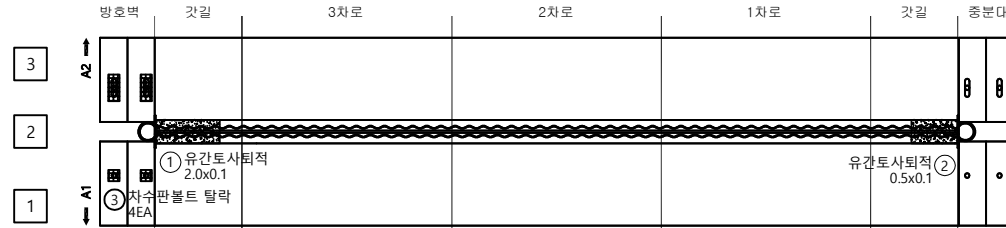

상 면

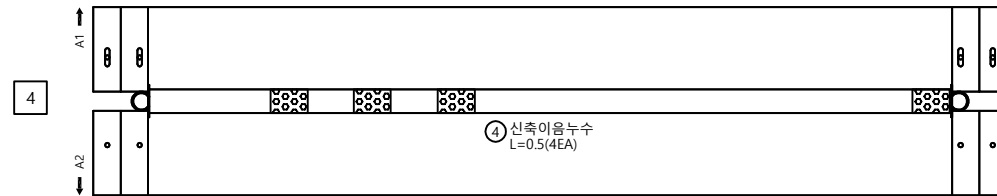

하 면



손 상 물 량 표

신축이음

A2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		2.0		1	m	2.00
2	구	신축이음	유간토사퇴적		0.5		1	m	0.50
3	구	신축이음	차수판 볼트 탈락				4	EA	4.00
4	구	신축이음	해부누수		0.5		4	m	2.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

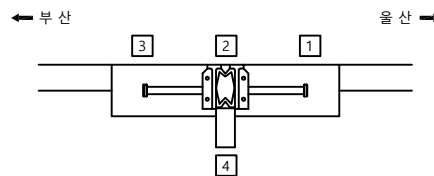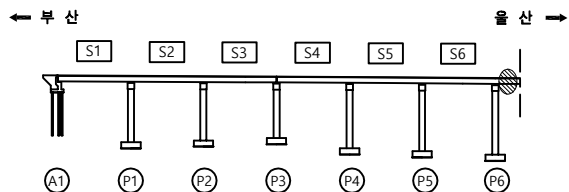

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 017


장안천교(부산) 바닥판하면 S1

손상물량표



바닥판

S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
2	신	배수시설	행거로이드 탈락				1	EA	1.00
3	신	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
4	신	배수시설	행거로이드 탈락				2	EA	2.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

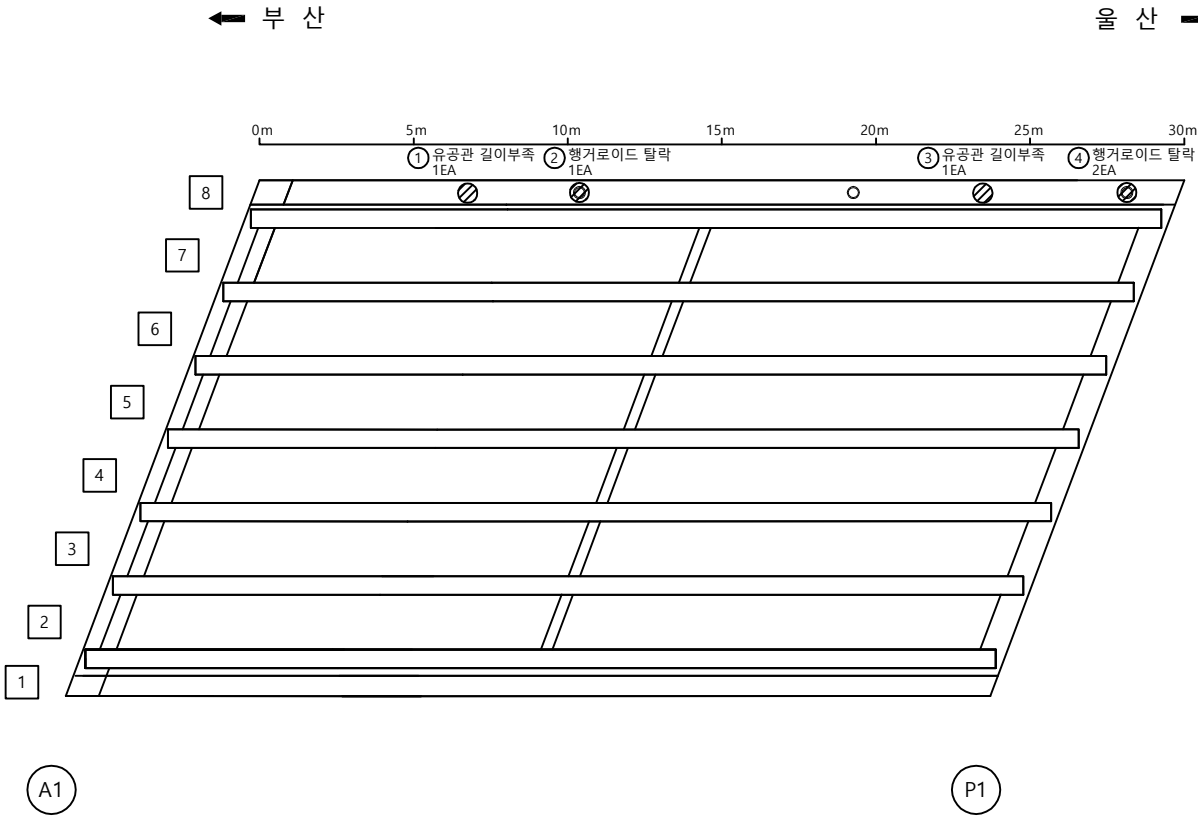

KEY
PLAN

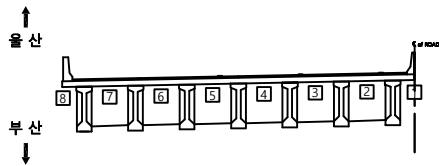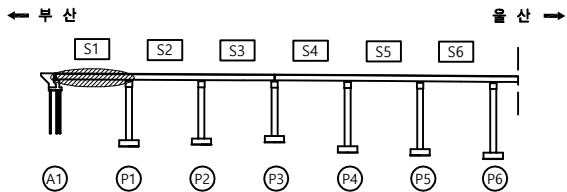

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 018



장안천교(부산) 바닥판하면 S2

손상물량표

바닥판									
S2									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모				단위	수량
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소		
1	구	배수시설	행거로이드 탈락				1	EA	1.00
2	신	배수시설	유공간 길이부족				3	EA	3.00
3	신	배수시설	행거로이드 탈락				2	EA	2.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

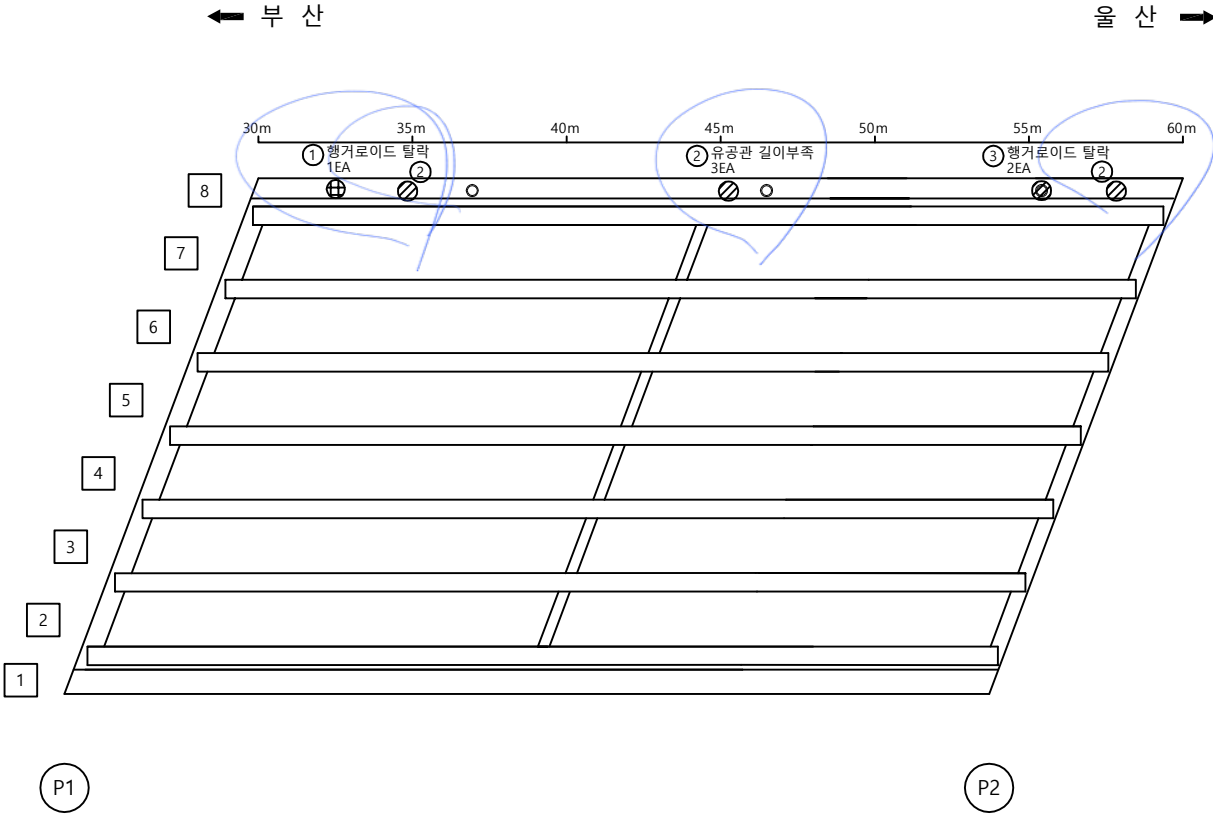

KEY
PLAN

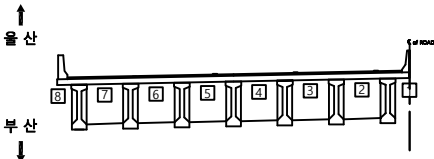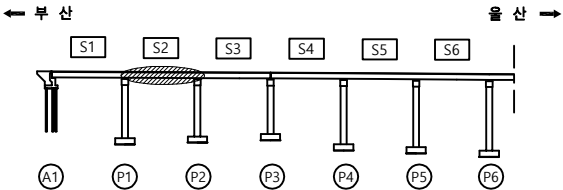


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	019



장안천교(부산) 바닥판하면 S3

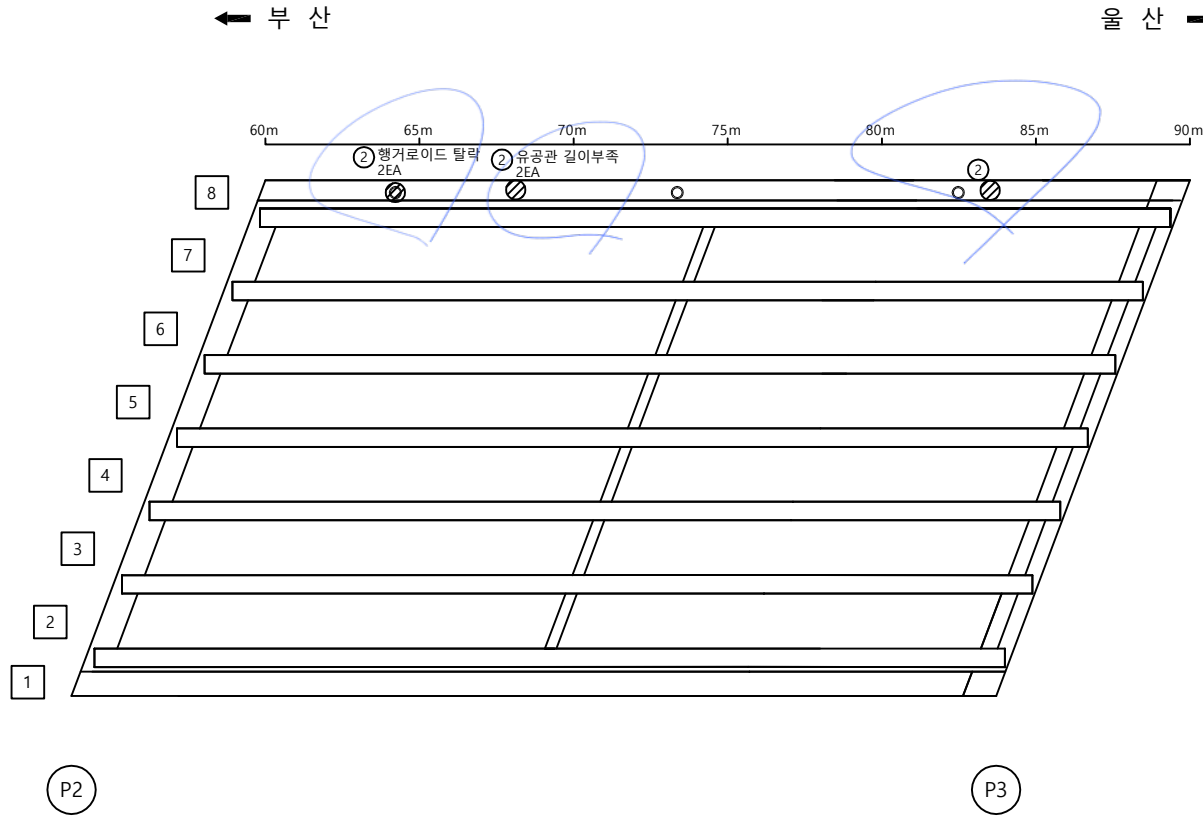

손 상 물 량 표

바닥판									
S3									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모				단위	물량
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소		
1	선	배수시설	행거로이드 탈락				2	EA	2.00
2	선	배수시설	유공관 길이부족				2	EA	2.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

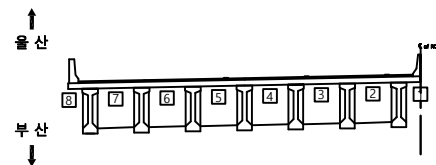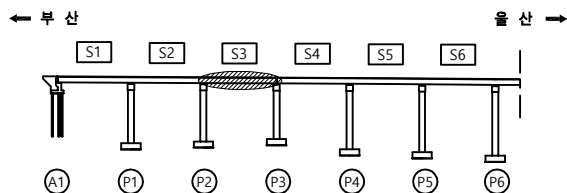

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

☐ CW.02	균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
☐ 균열부백태		▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
☐ 망상균열		▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타
☐ 철근노출		▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 020


장안천교(부산) 바닥판하면 S4

손 상 물 량 표



바닥판									
S4									
번호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	바닥판	백각		0.3	0.3	1	m ²	0.09
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

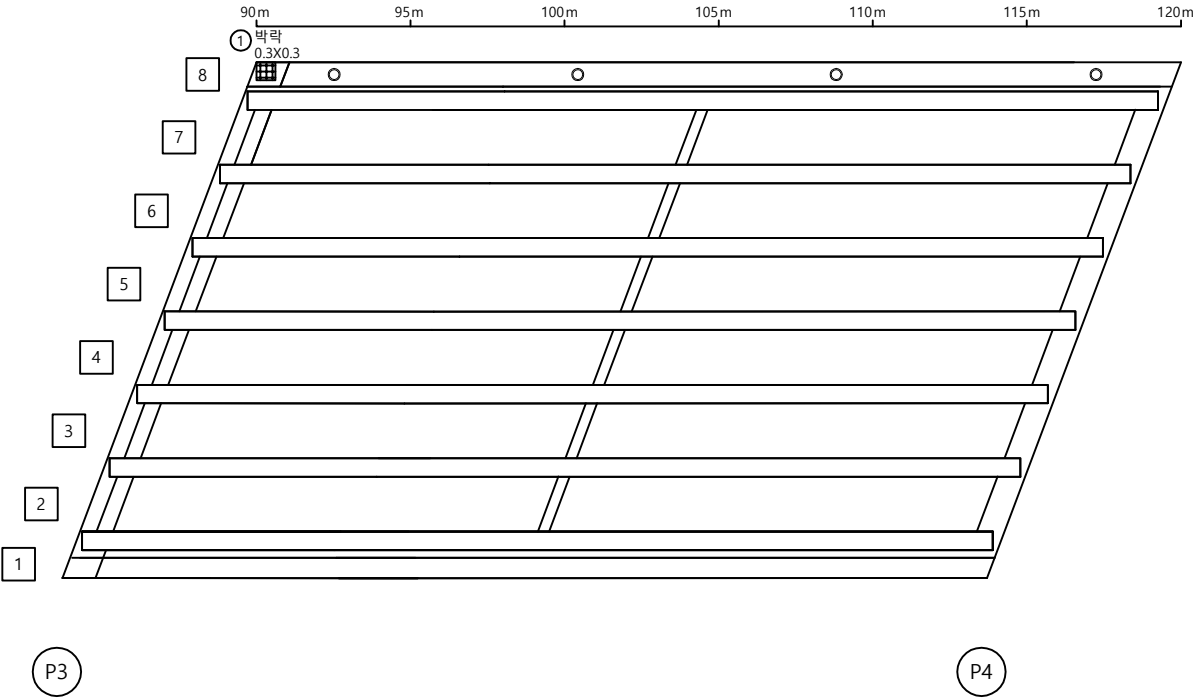

K
E
Y
P
L
A
N

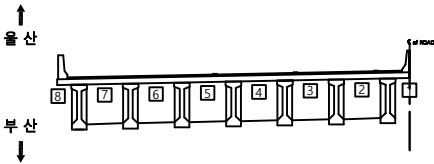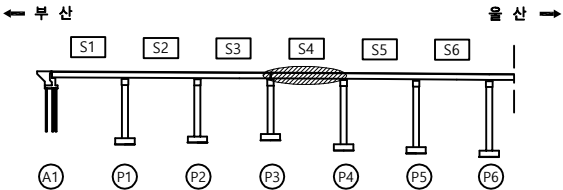

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	021

장안천교(부산) 바닥판하면 S5

손상물량표


바닥판

S5

번호	신/구	부재명	손상현상	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

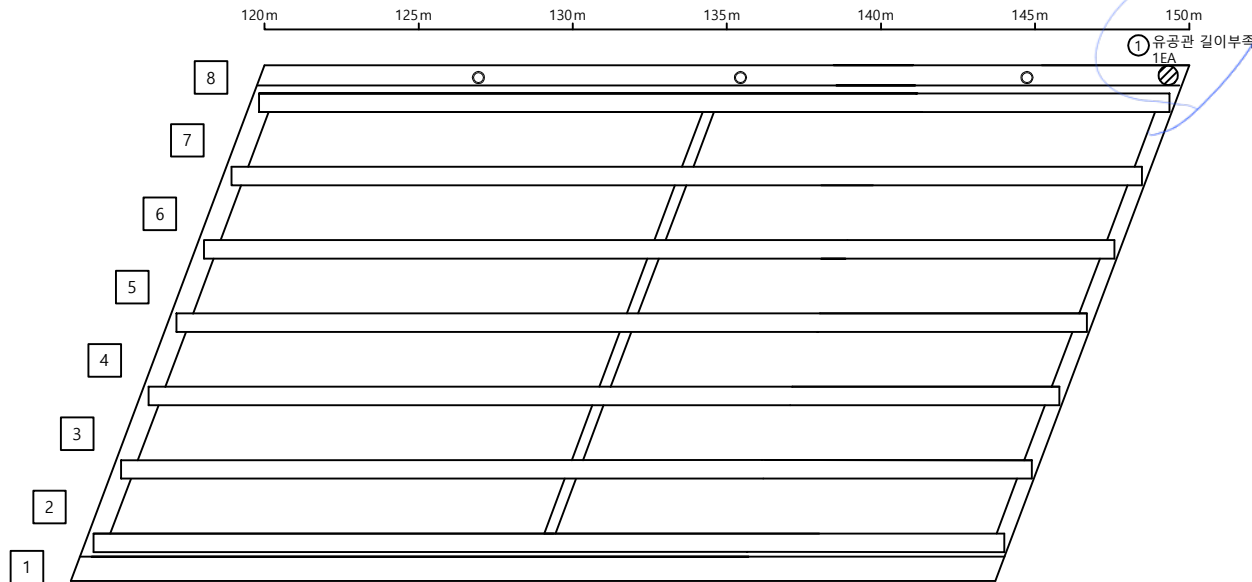

P4


P5

8223 개터 S5-611 풍면적 1.0x0.4

KEY
PLAN


← 부 산

울 산 →

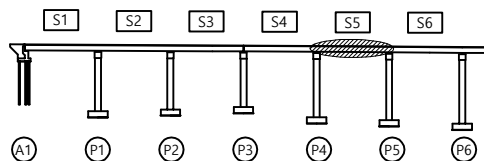

↑ 울 산

↓ 부 산




용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 022

장안천교(부산) 바닥판하면 S6

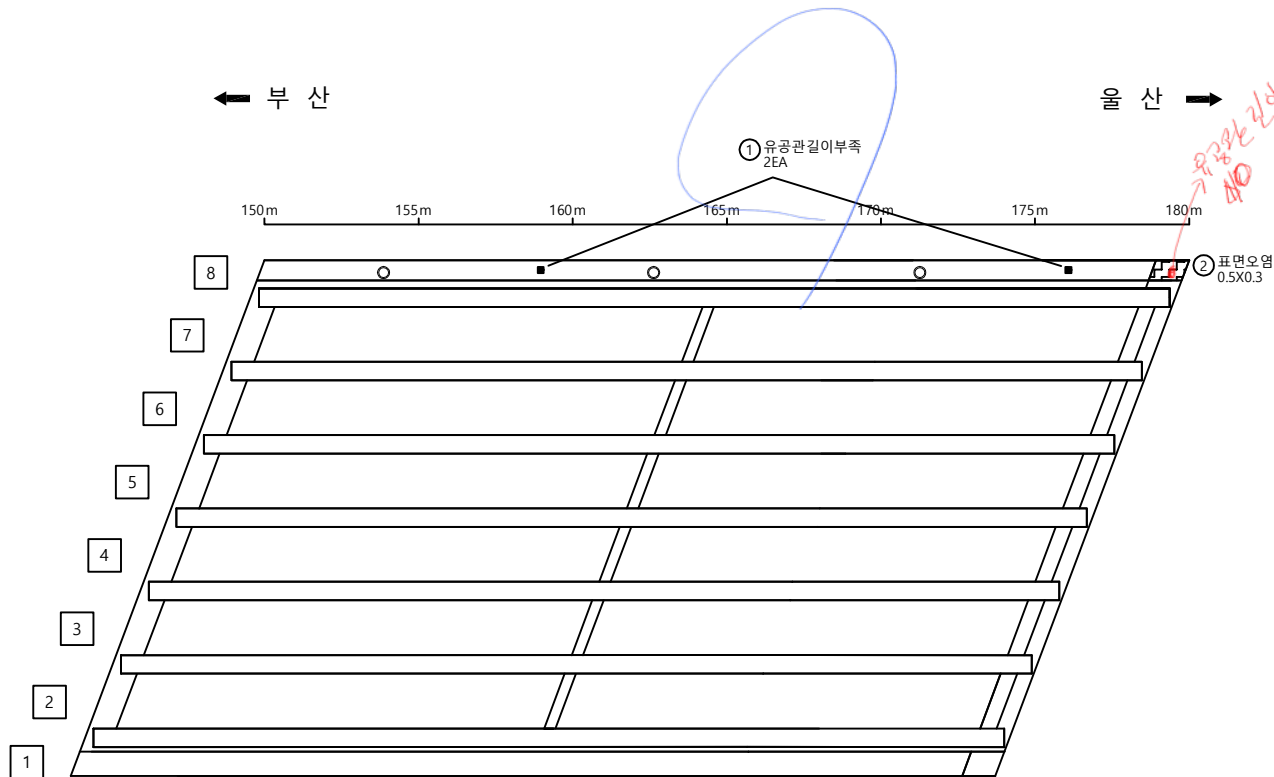

P5



이 개터 S6-67 표면오염 0.8X0.4

P6

손 상 물 량 표

바닥판									
S6									
번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량
1	구	배수시설	유공관 길이부족				2	EA	2.00
2	구	바닥판	표면오염		0.5	0.3	1	m²	0.15
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

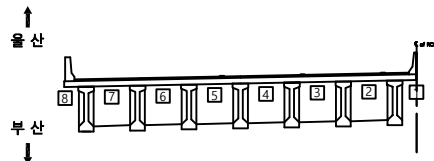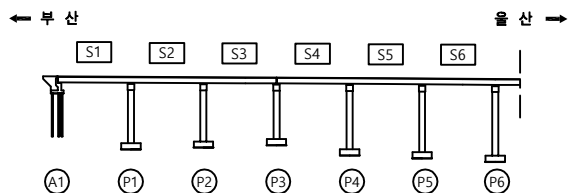

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

No. 023


장안천교(부산) 바닥판하면 S7

손상물량표

바닥판



S7

번호	신/구	부재명	손상현상	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배덕판	표면오염		0.6	0.2	1	m ²	0.12
2	구	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
3	신	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

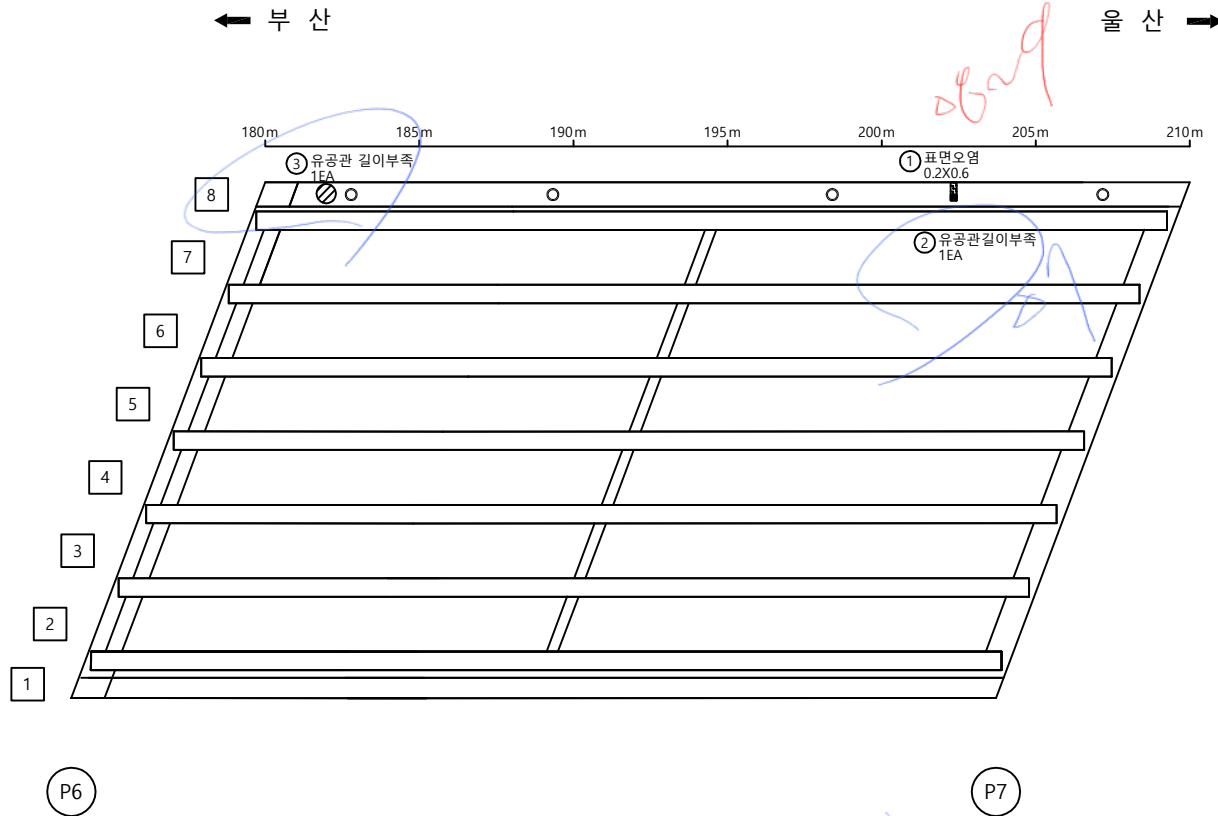

☆ 유공관 길이부족 전구간 ALL회수

KEY
PLAN

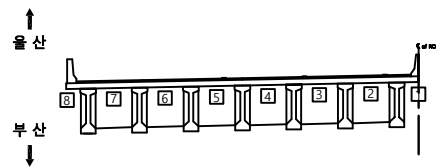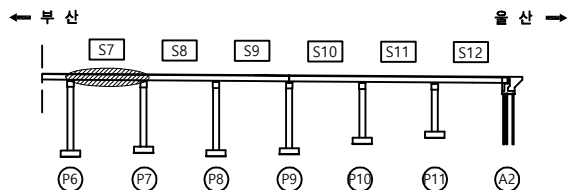


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 024



장안천교(부산) 바닥판하면 S8

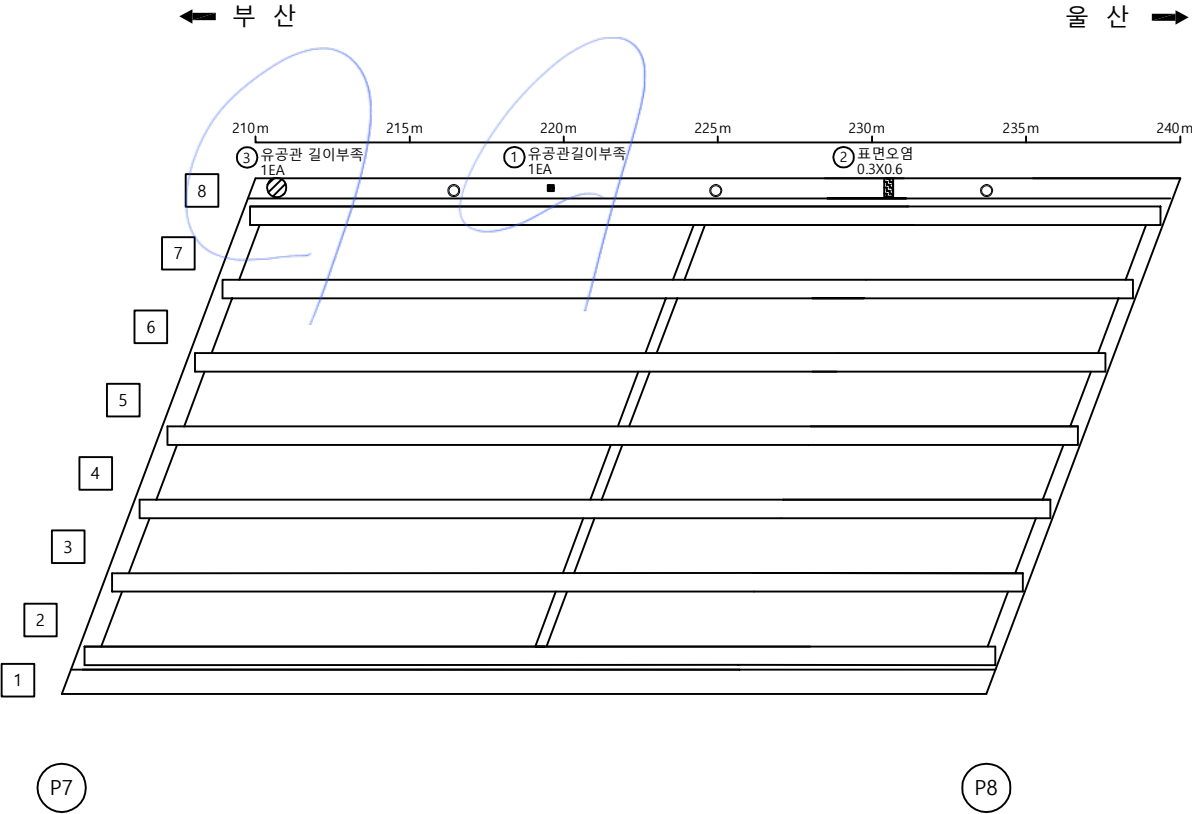

손 상 물 량 표

바닥판										
S8										
번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00	
2	구	바닥판	표면오염		0.6	0.3	1	m²	0.18	
3	신	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

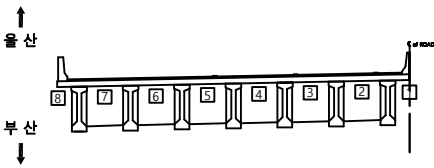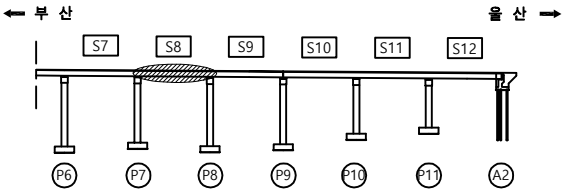

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW-02	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		돌뚝	No. 025	


장안천교(부산) 바닥판하면 S9

손상물량표

바닥판

S9

번호	신/구	부재명	손상현상	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배수관	균열 (0.3mm(1관))		0.2	0.6	1	m	0.12
2	구	바닥판	표면오염		0.3	0.2	1	m	0.06
3	구	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
4	구	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
5	신	배수시설	행거로이드 탈락				1	EA	1.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


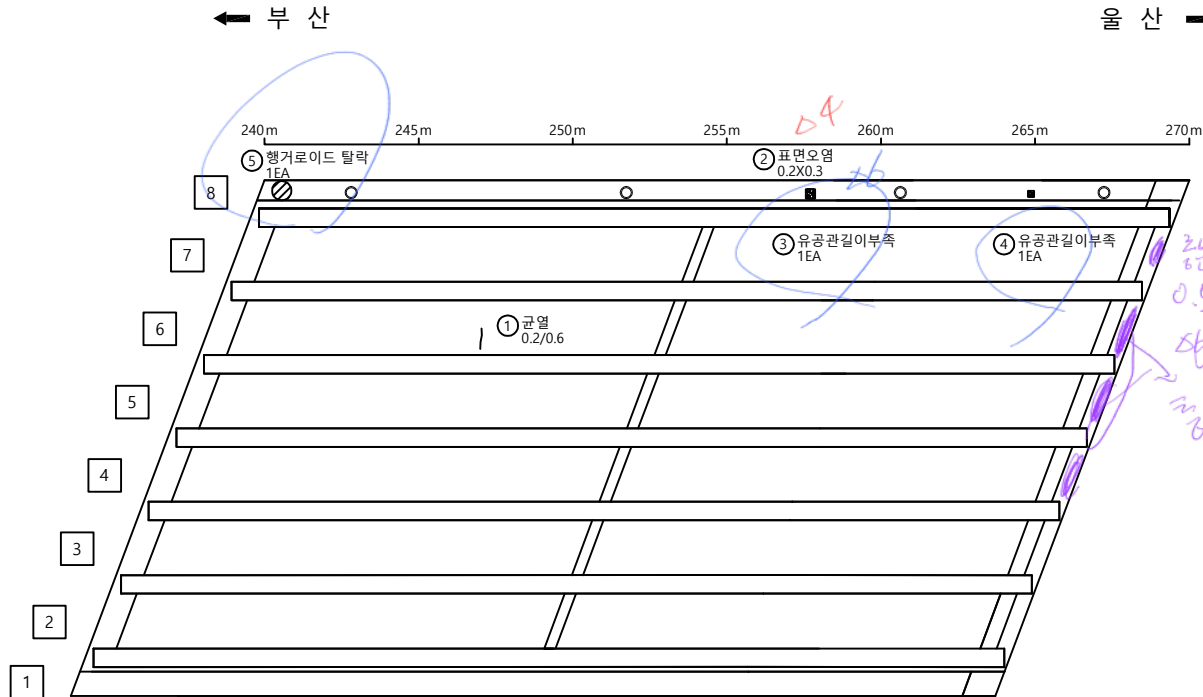


P8

P9

85 기이 S9-57 표면오염 0.2X2.0

KEY
PLAN

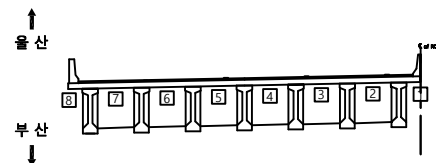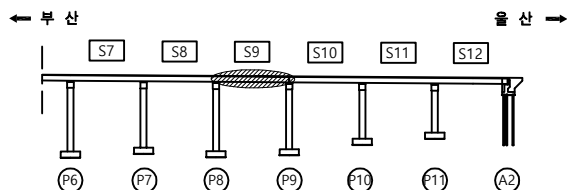


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 026



장안천교(부산) 바닥판하면 S10

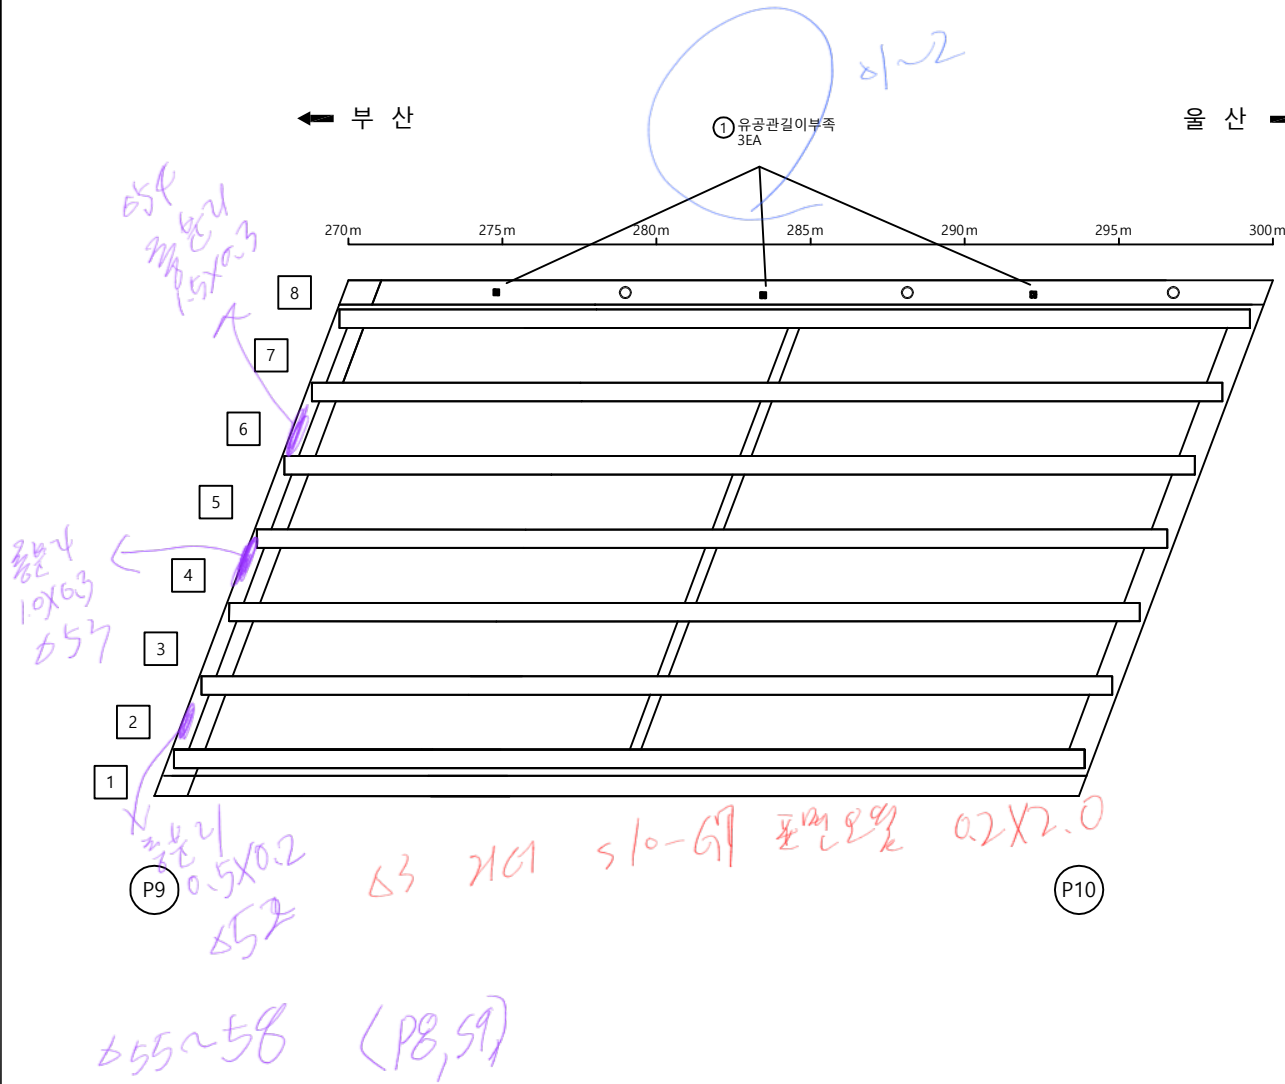

손 상 물 량 표

바닥판									
S10									
번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배수시설	유공관 길이부족				3	EA	3.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

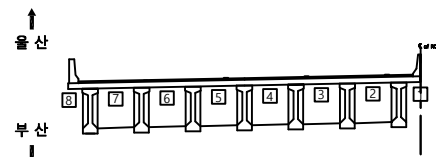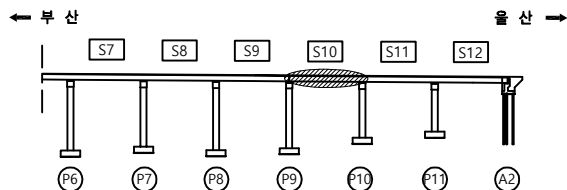

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 027


장안천교(부산) 바닥판하면 S11

손 상 물 량 표



바닥판

S11

번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	배수시설	유공관 길이부족				2	EA	2.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

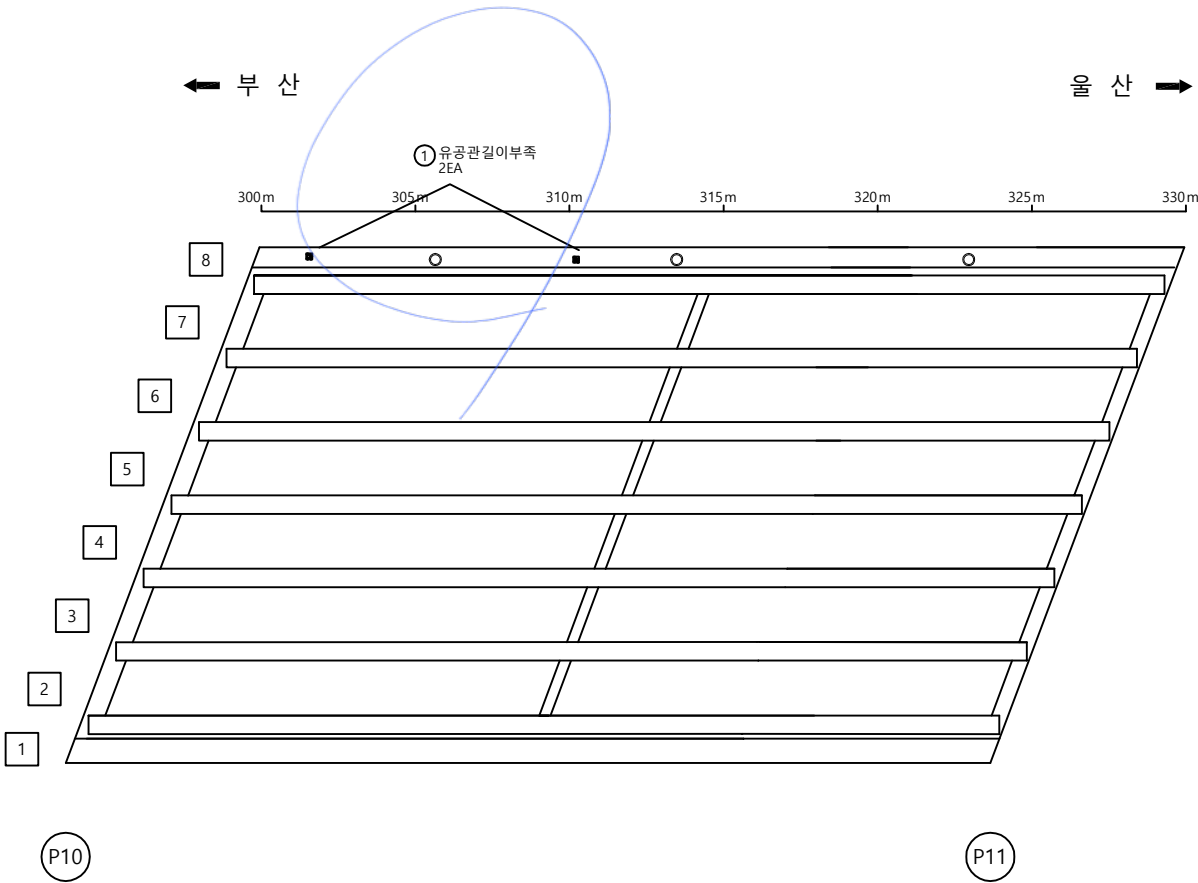

K
E
Y
P
L
A
N

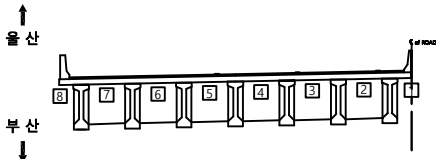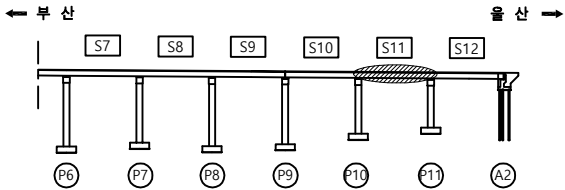

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


	재료분리		오염, 변색		부식
	파손, 박리		세굴		퇴적
	누수, 습윤		백태		기타
	소성변형		들뜸	No.	028

장안천교(부산) 바닥판하면 S12

손 상 물 량 표

← 부 산

울 산 →

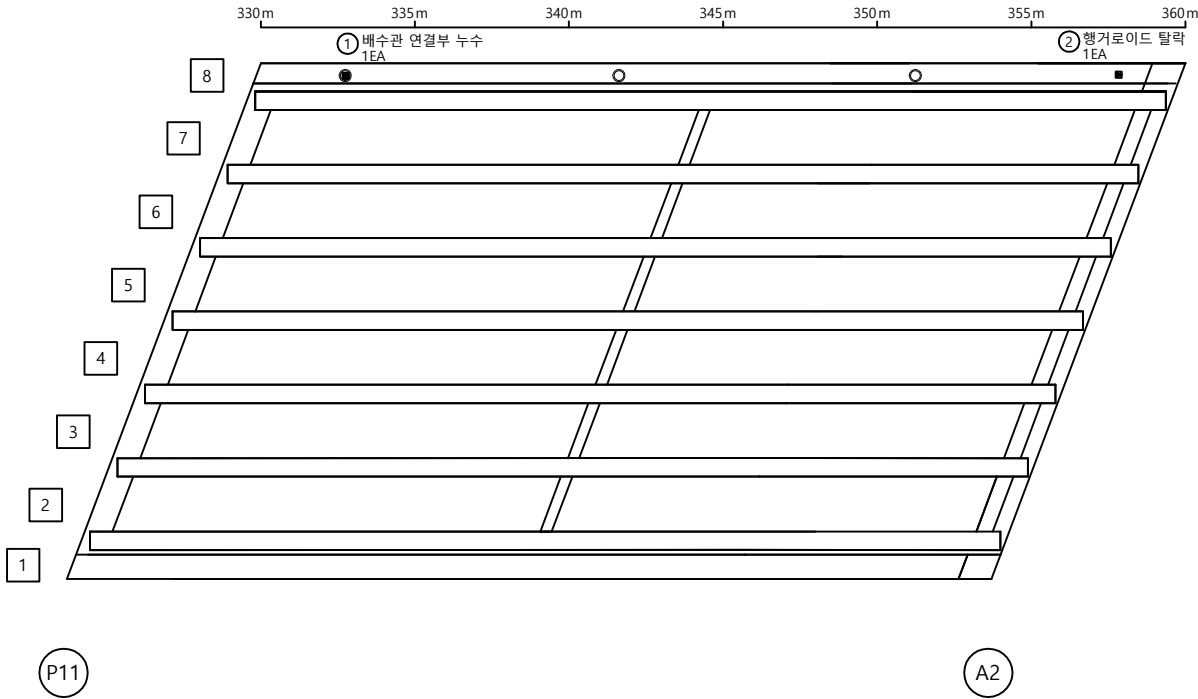

바닥판


S12

번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량
1	구	배수시설	배수관 연결부 누수				1	EA	1.00
2	구	배수시설	행거로이드 탈락				1	EA	1.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

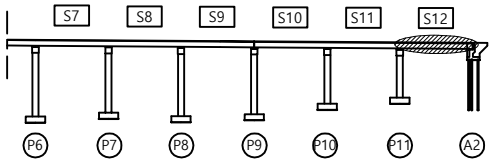

↑
울 산

↓
부 산

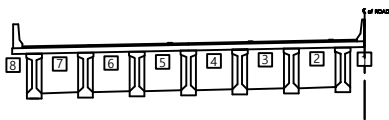


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 029



장안천교(부산) 거더 S1

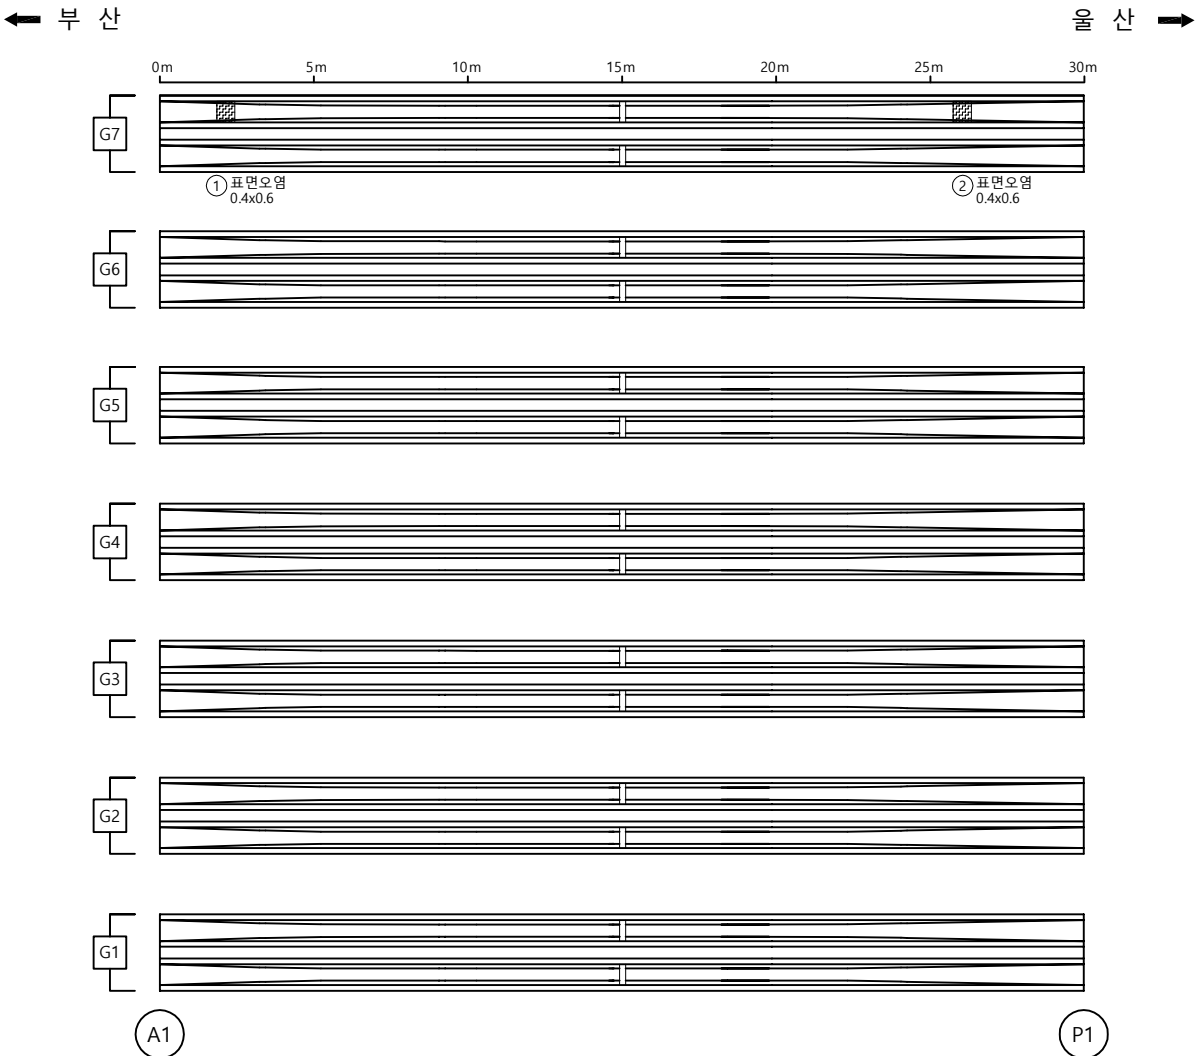

손상물량표

거더									
S1									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	표면오염		0.6	0.4	1	m²	0.24
2	구	거더	표면오염		0.6	0.4	1	m²	0.24
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

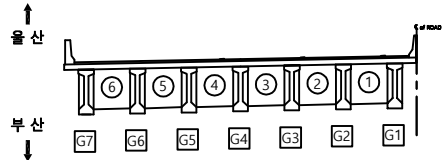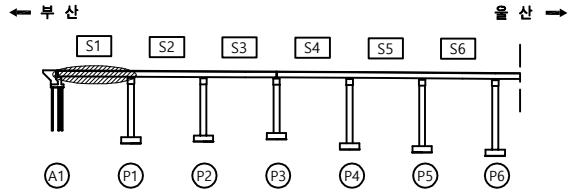


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	030

장안천교(부산) 거더 S2

← 부 산

울 산 →

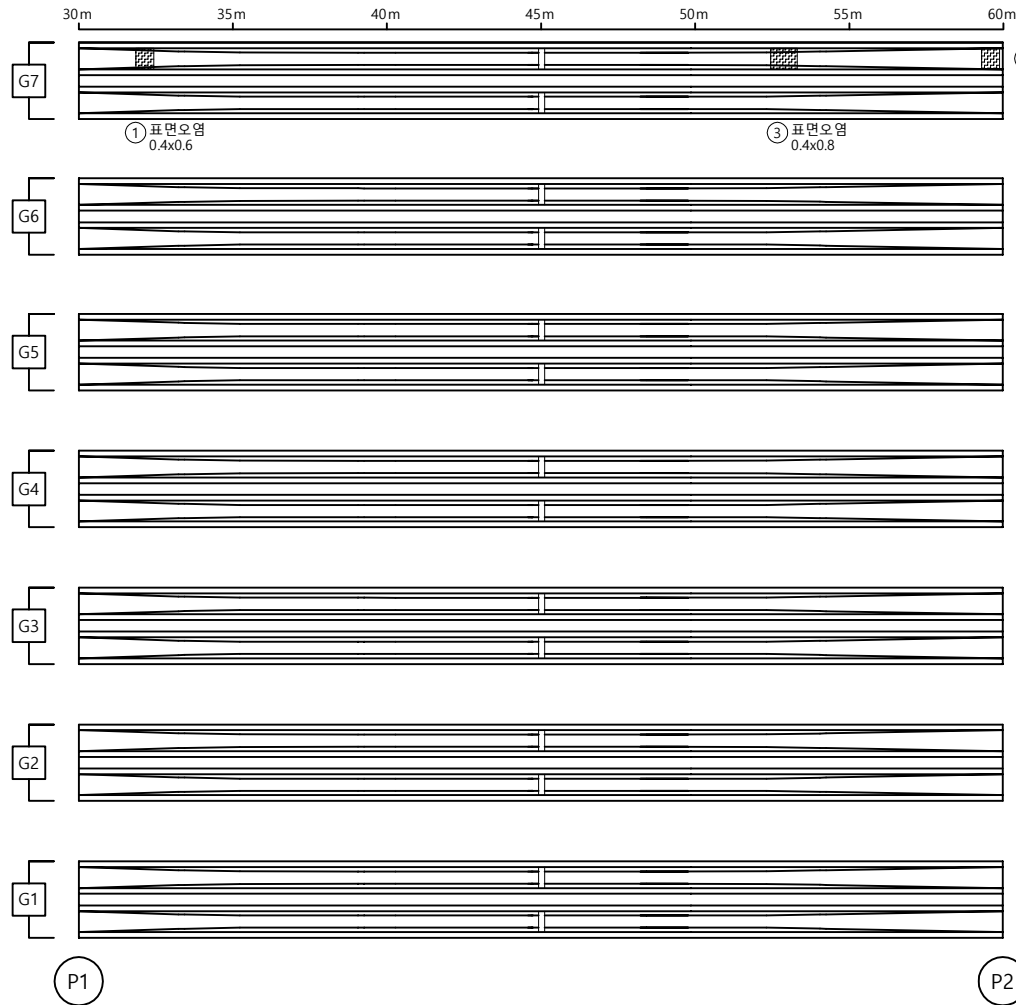


손 상 물 량 표

거더 S2								
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모				비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소 단위	
1	구	거더	표면오염		0.6	0.4	1 m ²	0.24
2	구	거더	표면오염		0.6	0.4	1 m ²	0.24
3	구	거더	표면오염		0.8	0.4	1 m ²	0.32
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								


KEY PLAN

← 부 산

울 산 →

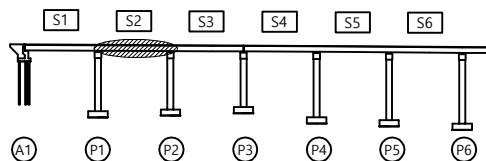

울 산
↑
부 산
↓

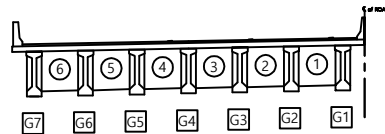


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

No. 031



장안천교(부산) 거더 S3

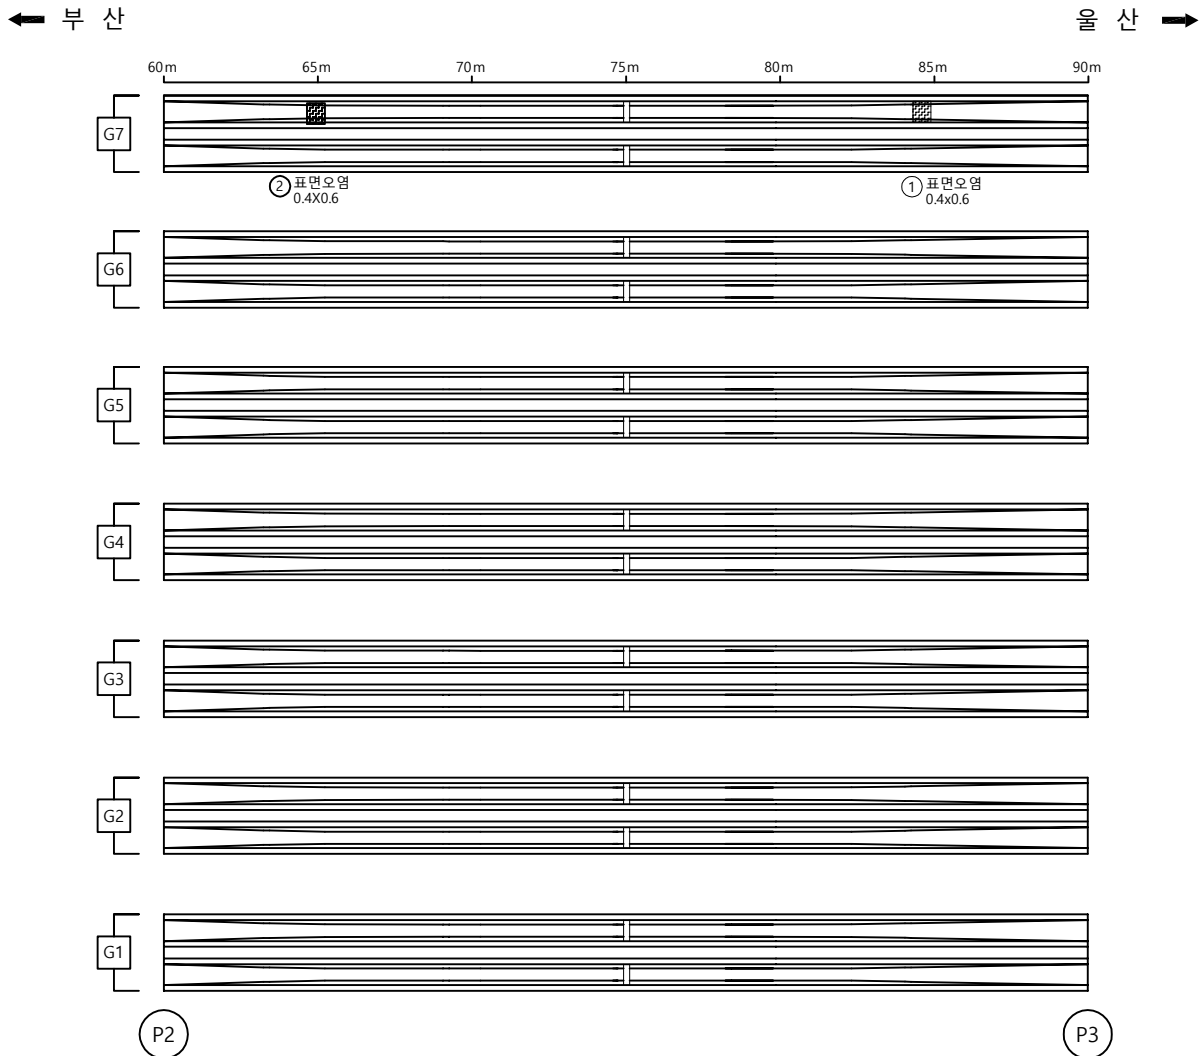

손 상 물 량 표

거더 S3									
번호	선/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	표면오염		0.6	0.4	1	m²	0.24
2	신	거더	표면오염		0.6	0.4	1	m²	0.24
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

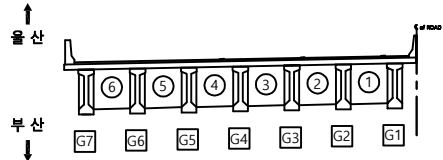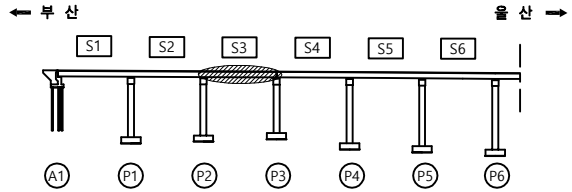


용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW.02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No.	032

장안천교(부산) 거더 S4

← 부 산


울 산 →

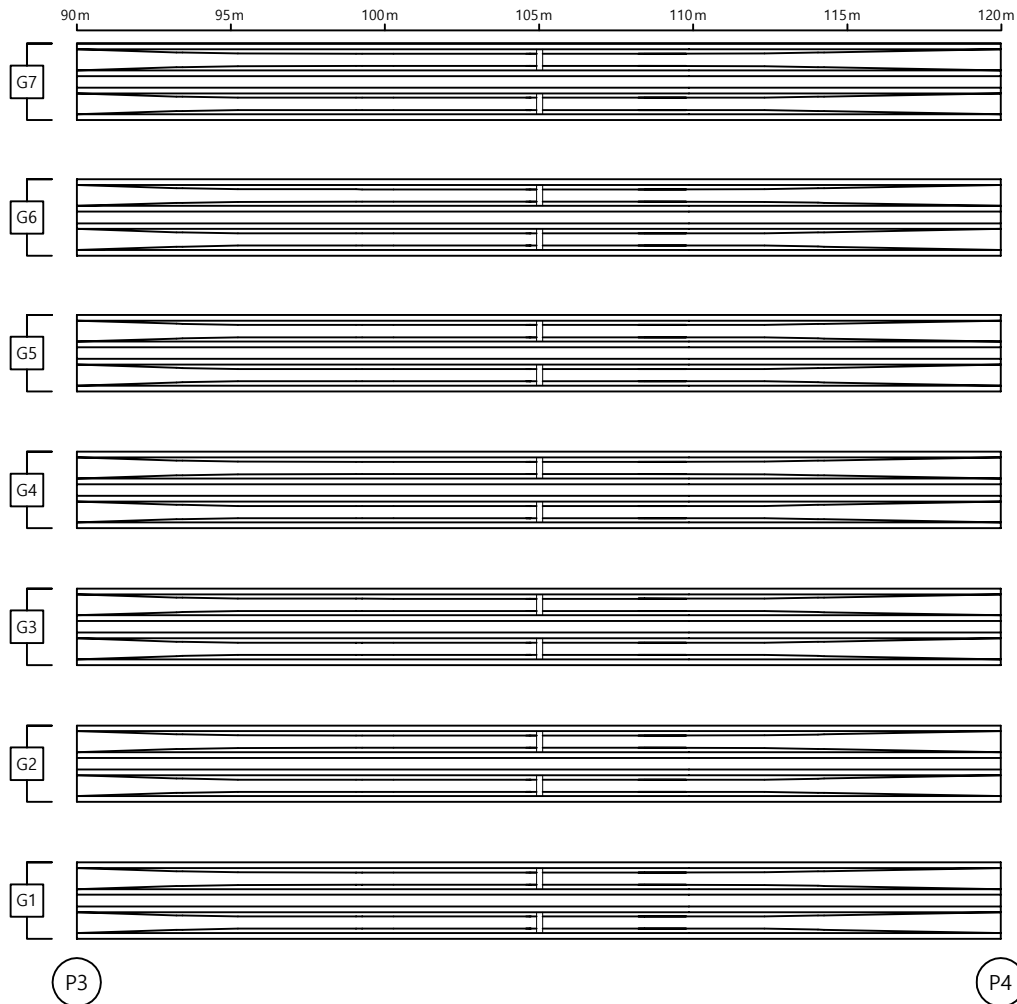

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

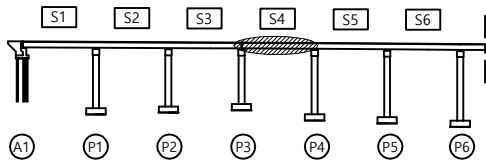

↑
울 산

↓
부 산

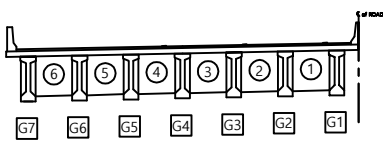

손 상 물 량 표

거더

S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 033



장안천교(부산) 거더 S5

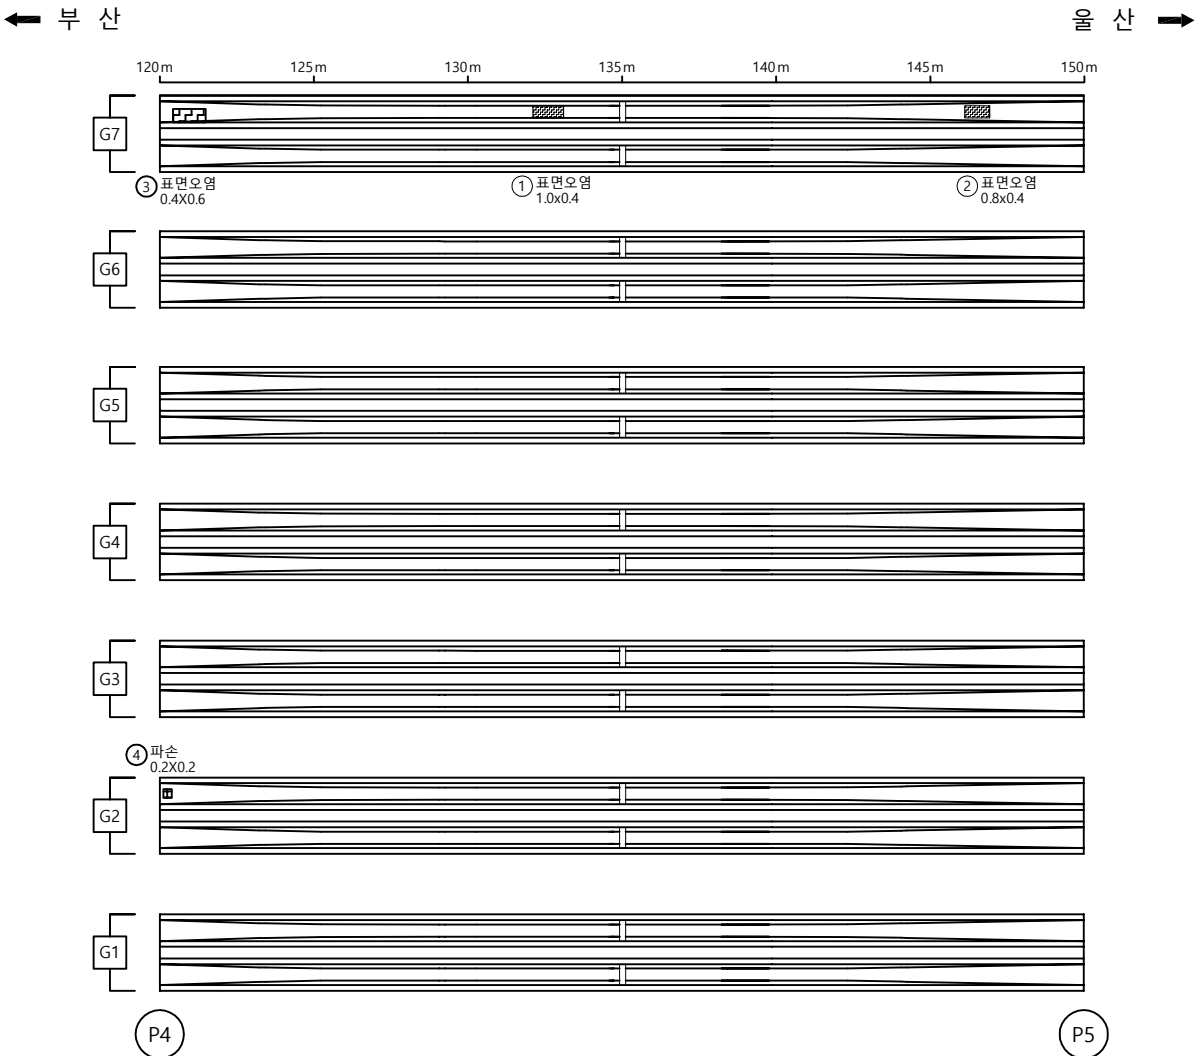

손상물량표

거더 S5									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	표면오염		1.0	0.4	1	m ²	0.40
2	구	거더	표면오염		0.8	0.4	1	m ²	0.32
3	선	거더	표면오염		1.0	0.3	1	m ²	0.30
4	선	거더	파손		0.2	0.2	1	m ²	0.04
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

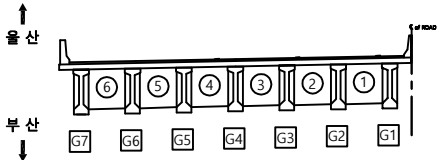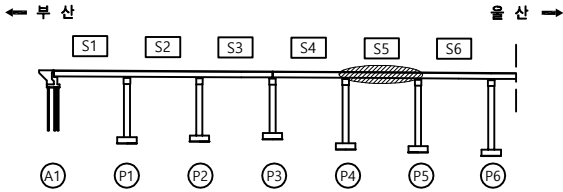


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	034

장안천교(부산) 거더 S6

← 부 산

울 산 →

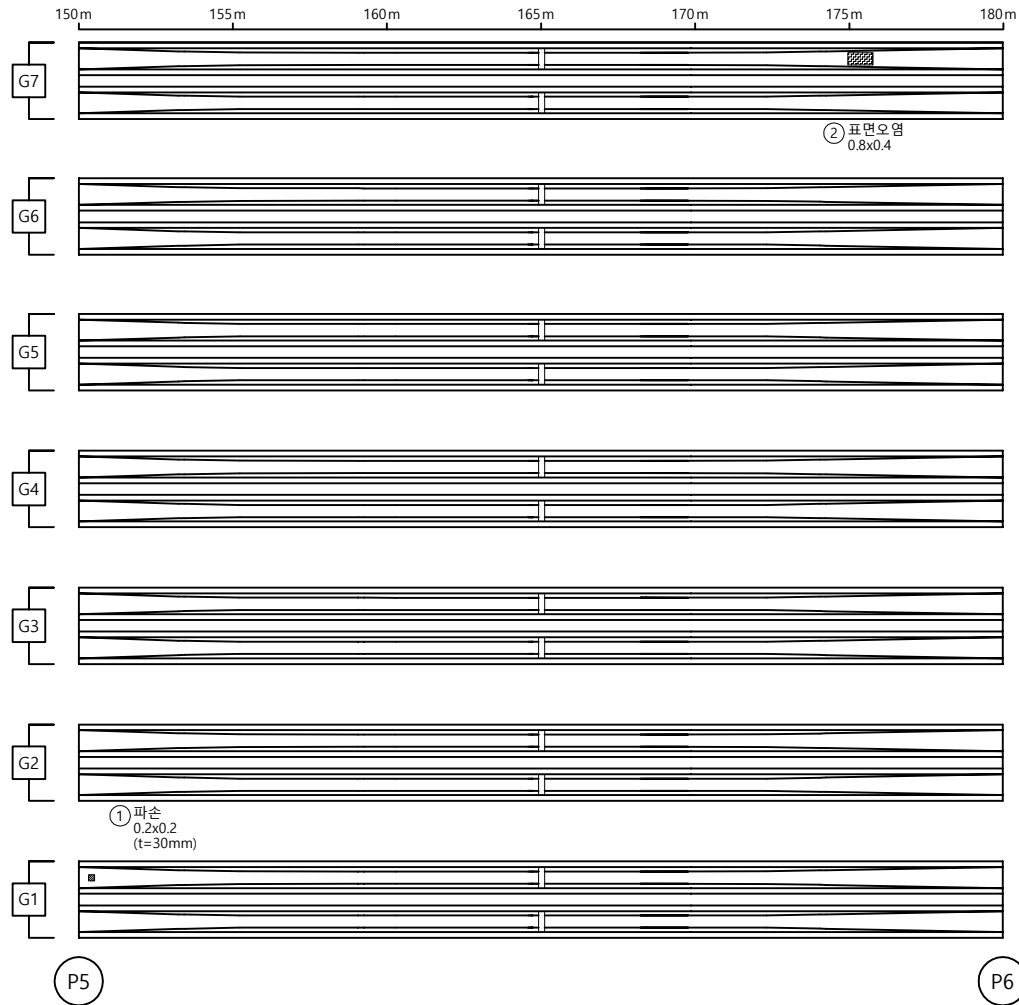

손 상 물 량 표

거더


S6

연호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	파손		0.2	0.2	1	㎡	0.04	
2	구	거더	표면오염		0.8	0.4	1	㎡	0.32	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

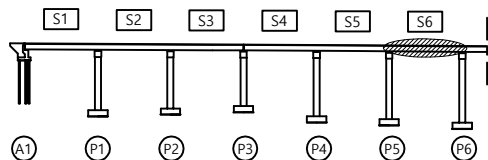

↑
울 산

↓
부 산

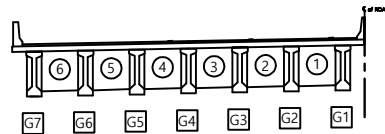


용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 035



장안천교(부산) 거더 S7

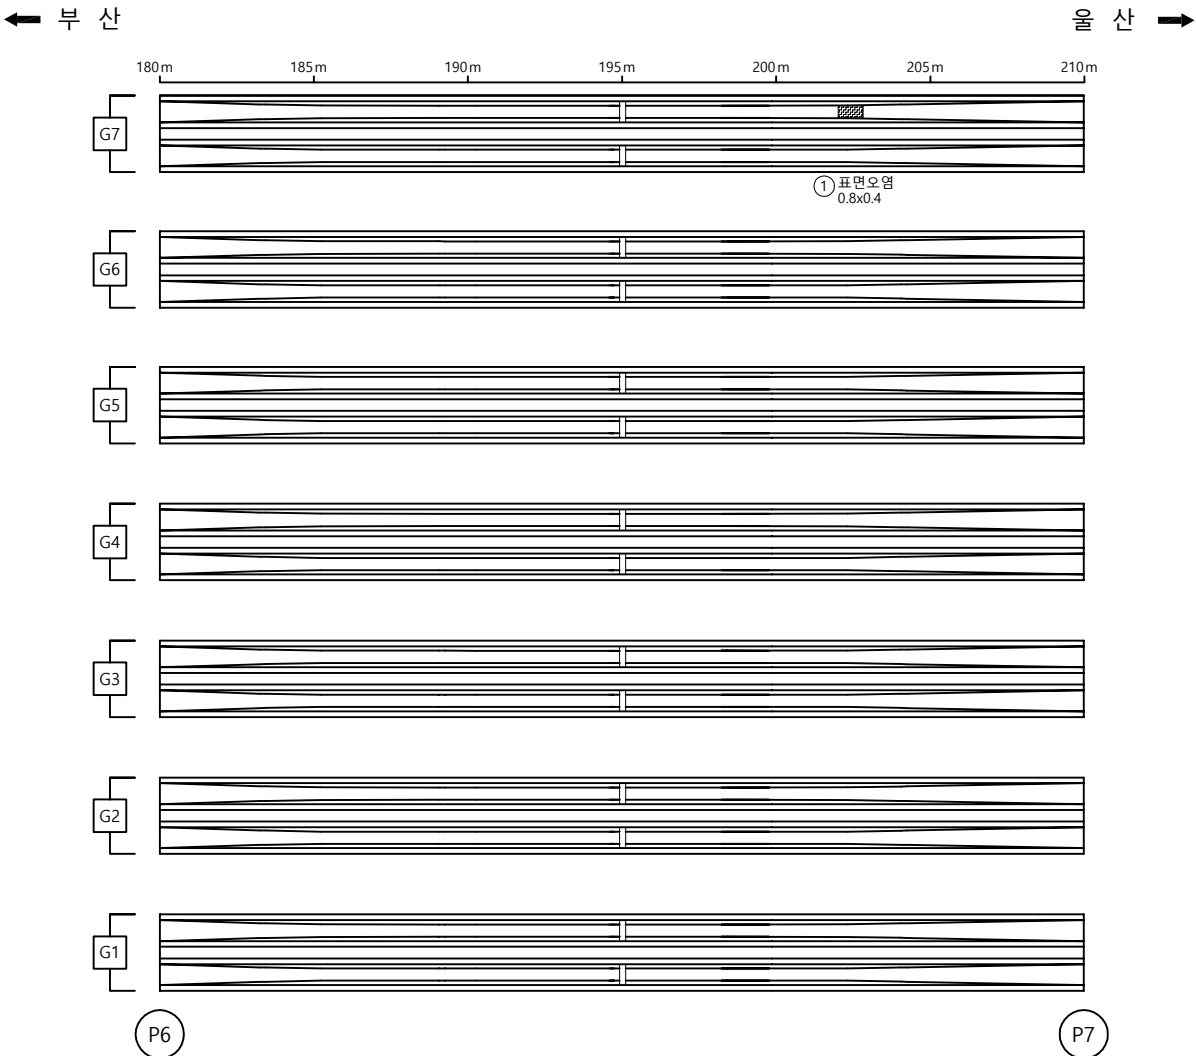

손상물량표


거더 S7										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	표면오염		0.8	0.4	1	㎡	0.32	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

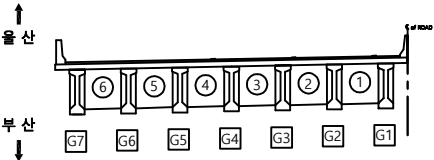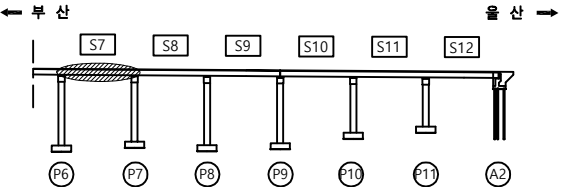


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	036

장안천교(부산) 거더 S8

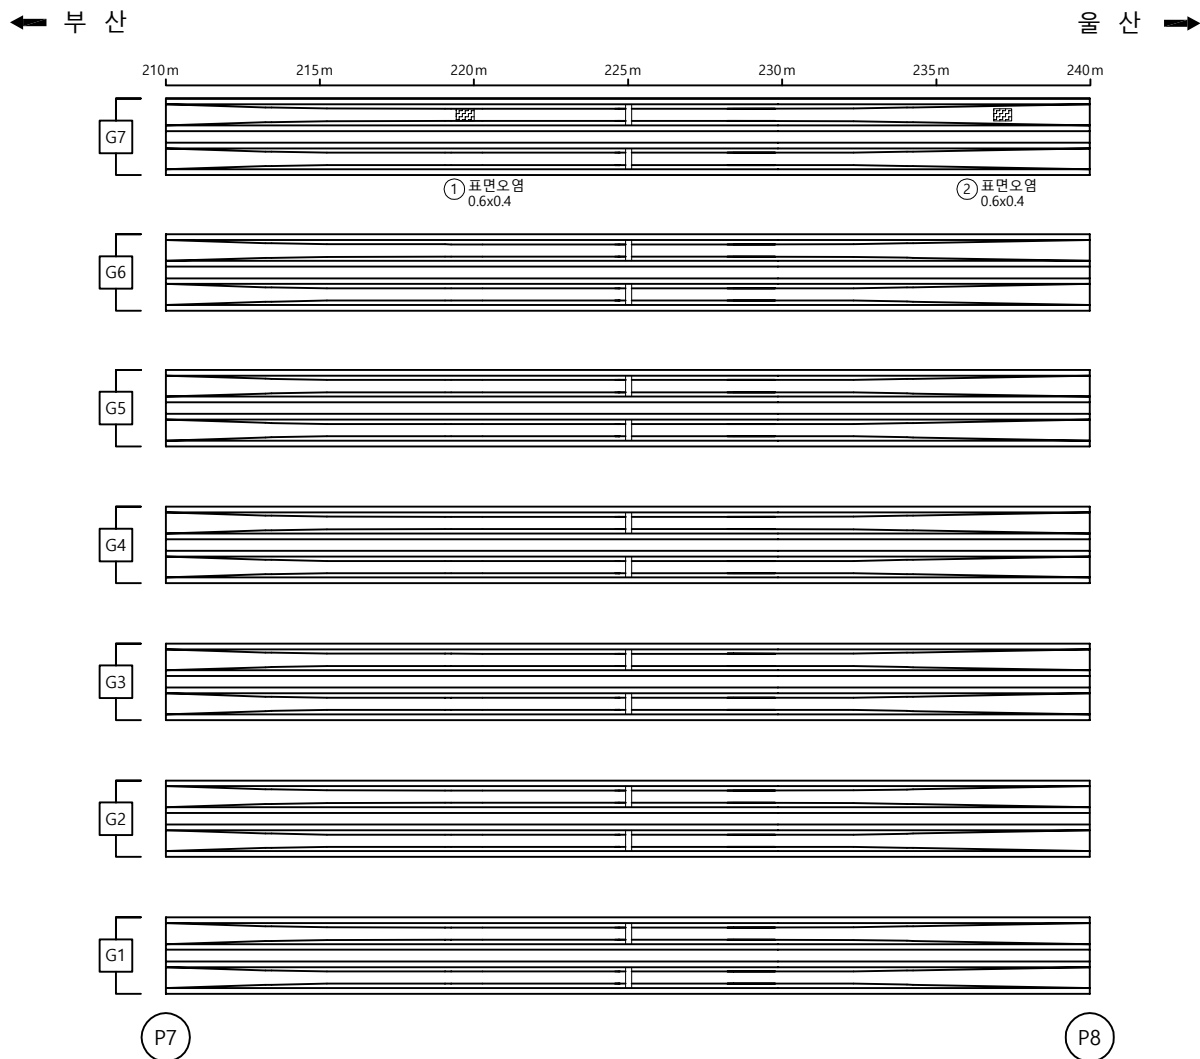

손상물량표

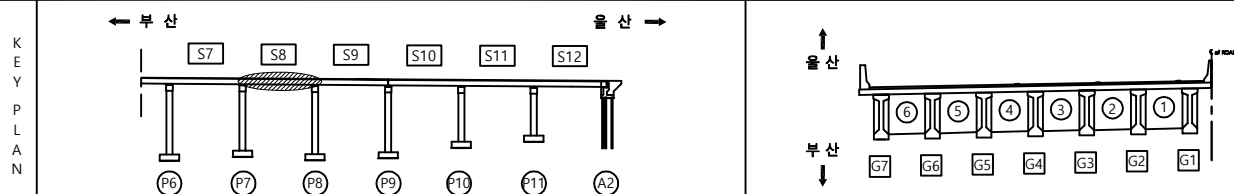[illegible]


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
구분	 관 열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
	 균열,부백태	 파손,박리	 세굴	 퇴적	
	 망상균열	 누수,습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 037	

장안천교(부산) 거더 S9

8~16 p9-s47~1 -10 mm

← 부 산

울 산 →

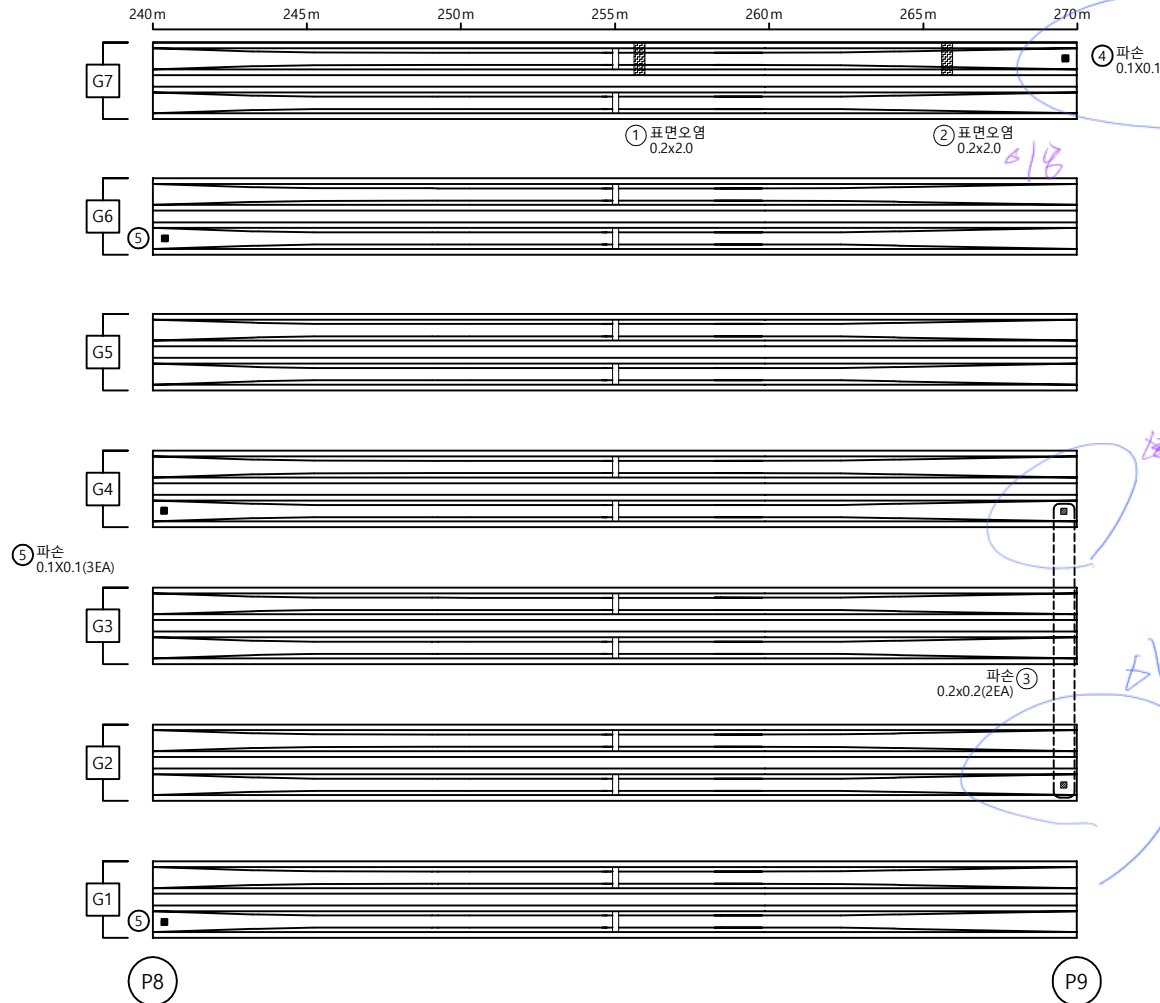

손 상 물 량 표

거더


S9

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	표면오염		2.0	0.2	1	m ²	0.40	
2	구	거더	표면오염		2.0	0.2	1	m ²	0.40	
3	구	거더	파손		0.2	0.2	2	m ²	0.08	
4	구	거더	파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01	
5	구	거더	파손		0.1	0.1	3	m ²	0.03	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN


← 부 산

울 산 →

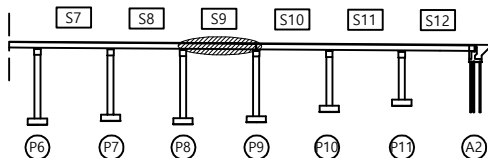

↑ 울 산

↓ 부 산

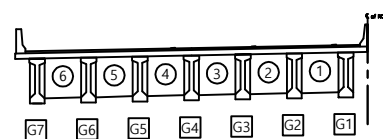

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


	콘 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	콘열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	038

장안천교(부산) 거더 S10

손상물량표

← 부 산

울 산 →

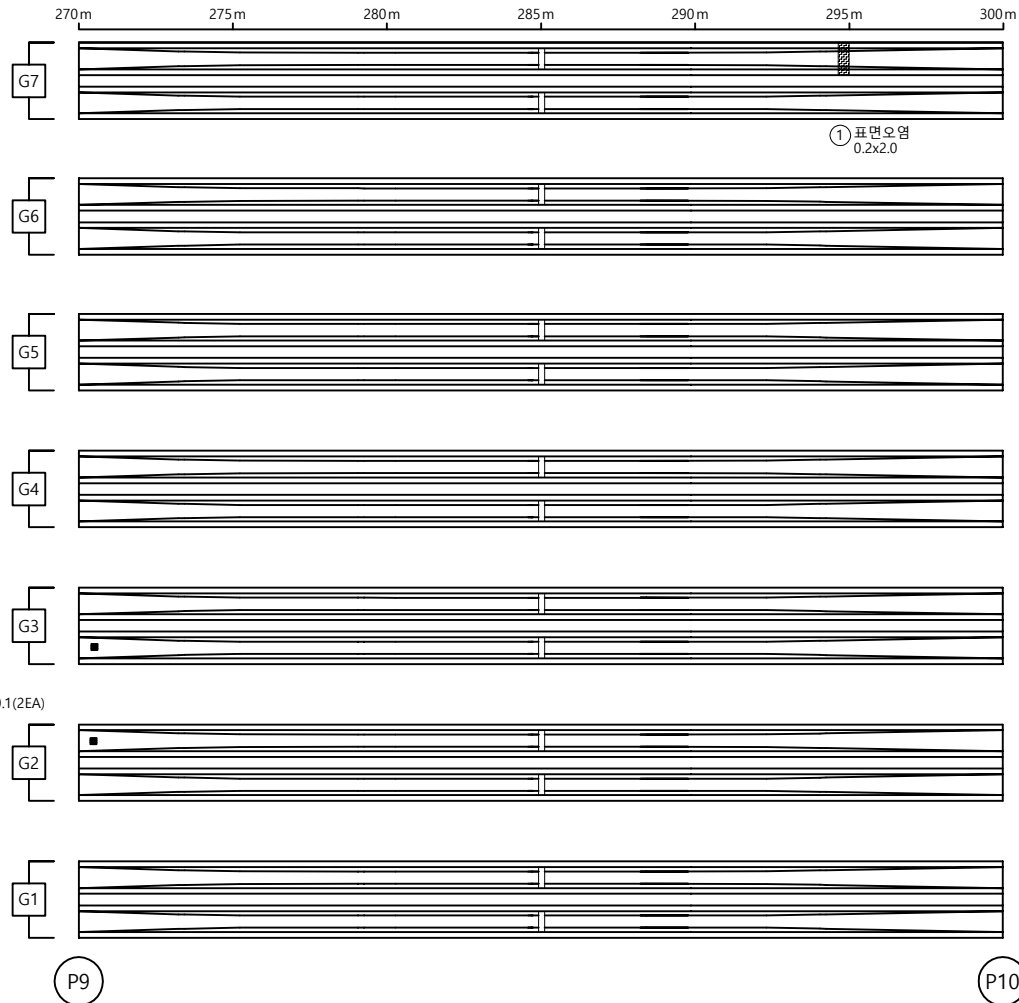

거더


S10

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	표면오염		2.0	0.2	1	㎡	0.40	
2	구	거더	파손		0.1	0.1	2	㎡	0.02	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN


← 부 산

울 산 →

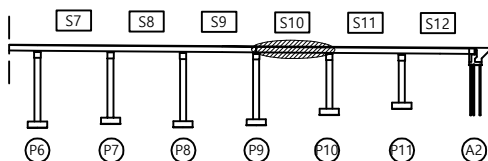

↑
울 산

↓
부 산

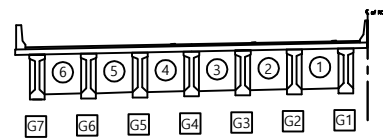


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 039

장안천교(부산) 거더 S11

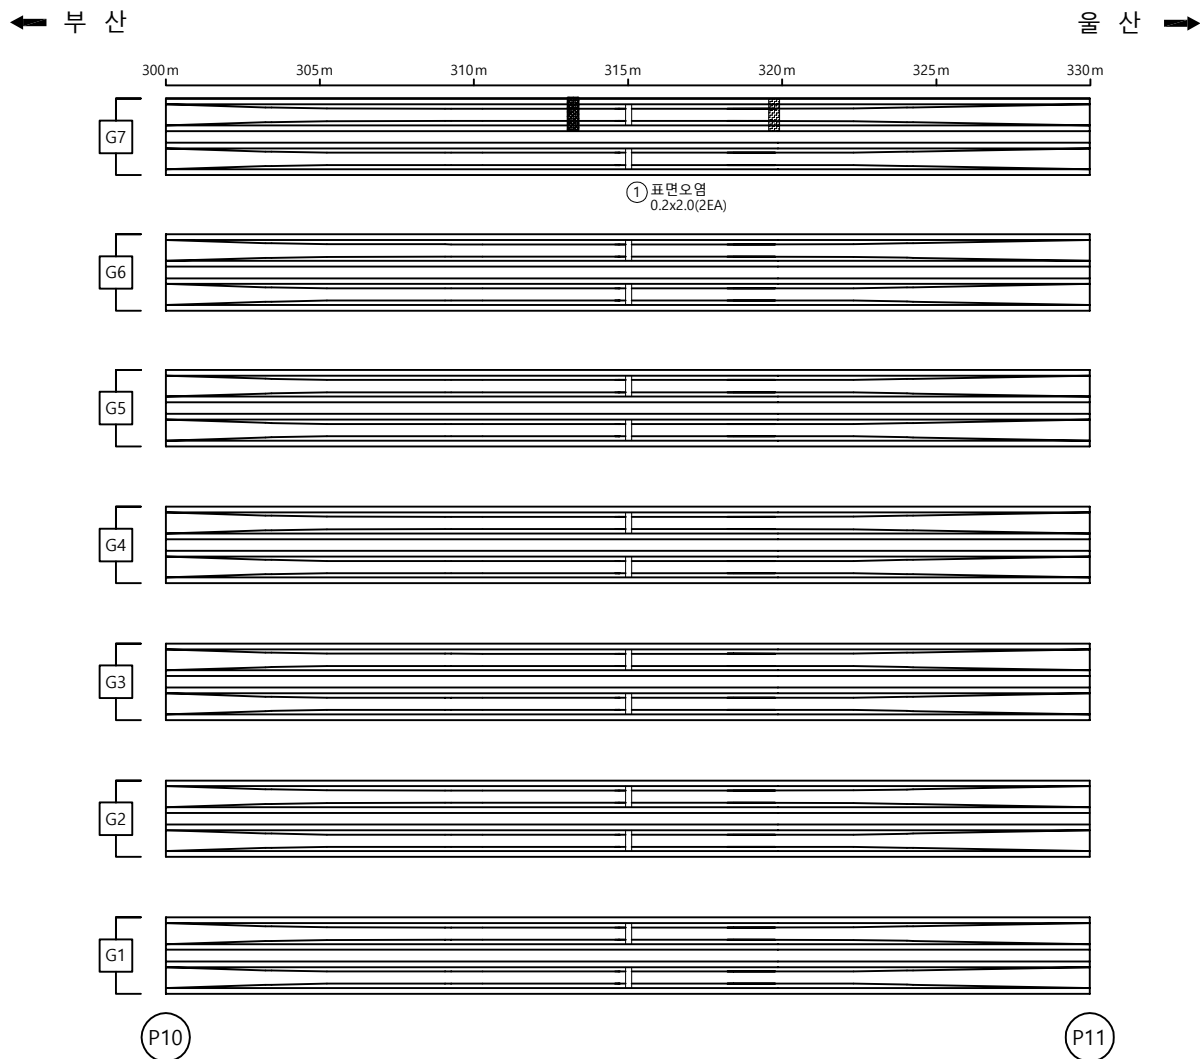


손상물량표

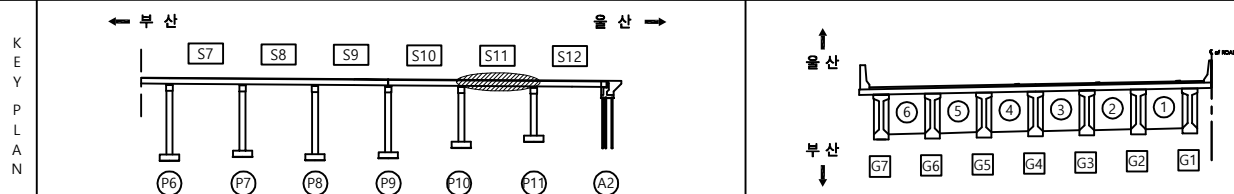[illegible]

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
관례	 관 열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
	 균열, 부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
	 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 040	



장안천교(부산) 거더 S12

손상물량표

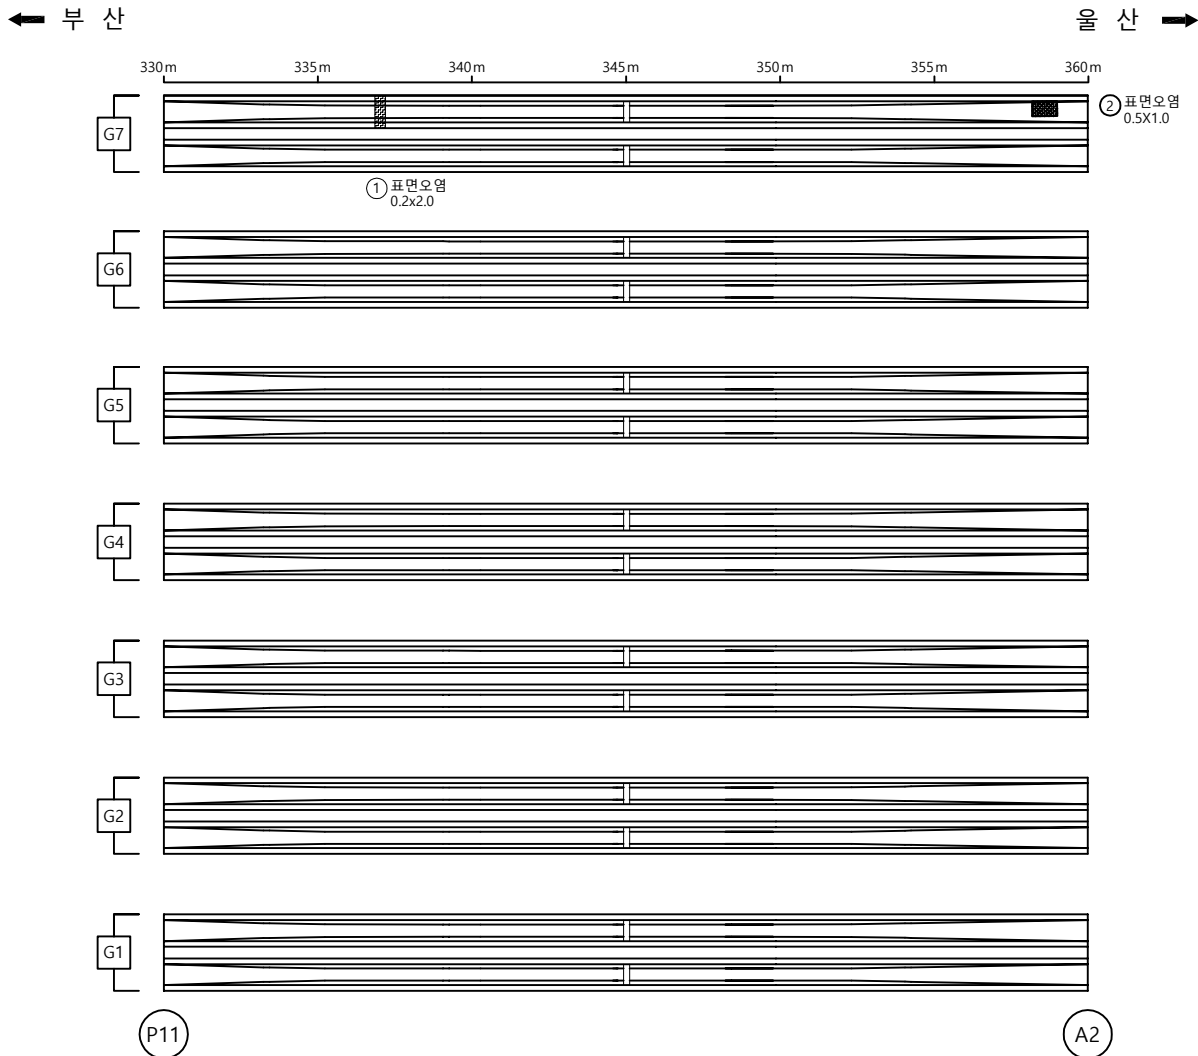

거더 S12										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	표면오염		2.0	0.2	1	㎡	0.40	
2	구	거더	표면오염		1.0	0.5	1	㎡	0.50	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

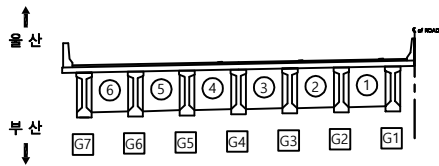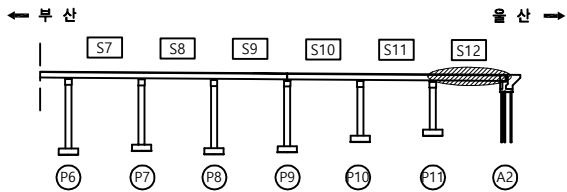


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	041

장안천교(부산) 가로보 S1

↑
울 산

P1

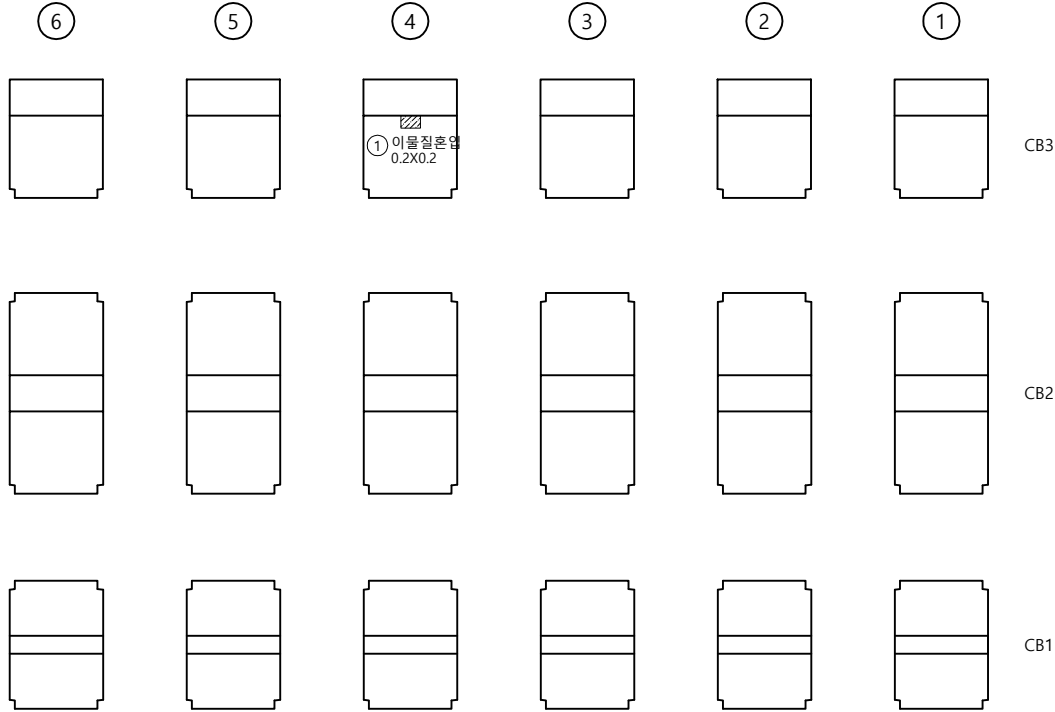

↓
부 산



A1

손 상 물 량 표

가로보
S1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	가로보	이물질 혼입		0.2	0.2	1	m ²	0.04	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

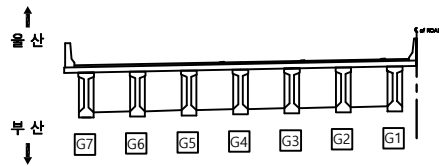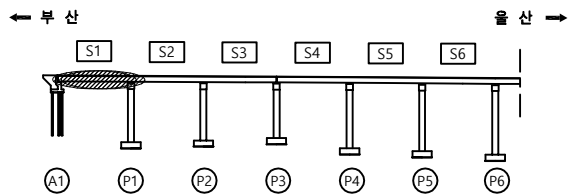

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

☐ 0.2	균 열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부 식
☐	균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세 굴	▨ 퇴 적
☐	망상균열	☐ 누수, 습윤	☐ 백 태	▨ 기 타
☐	철근노출	▨ 소성변형	▨ 들 뜸	No. 042

장안천교(부산) 가로보 S2

울 산
↑

P2

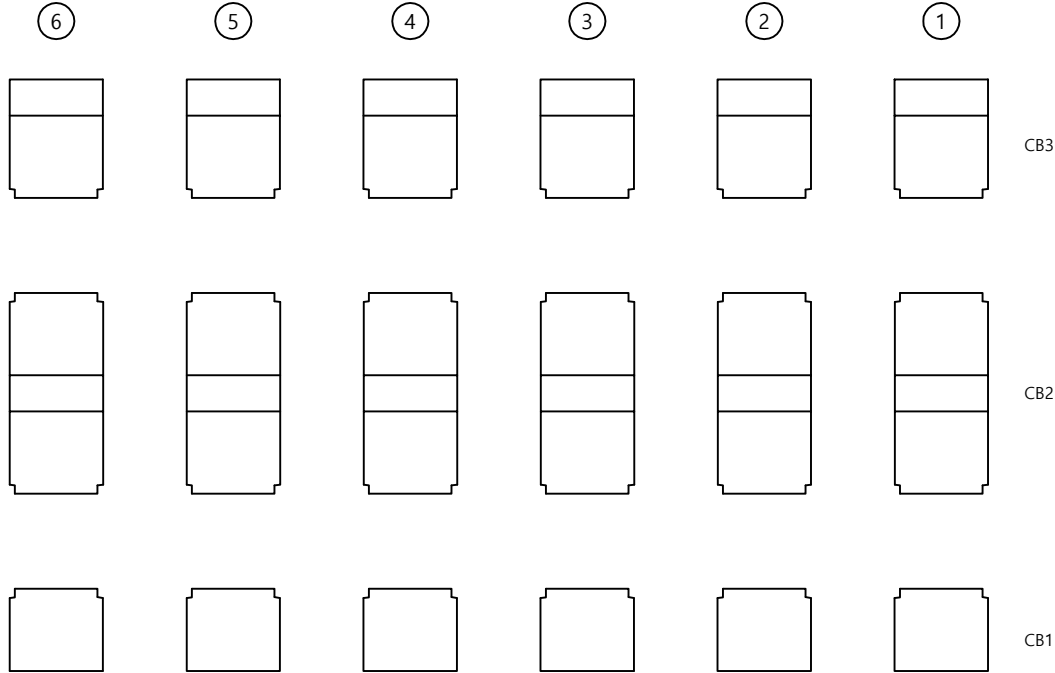

부 산
↓

P1



손 상 물 량 표

가로보

S2

면호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상태영호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

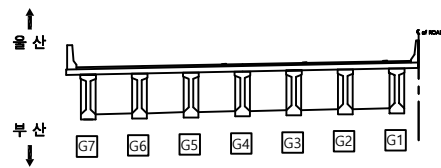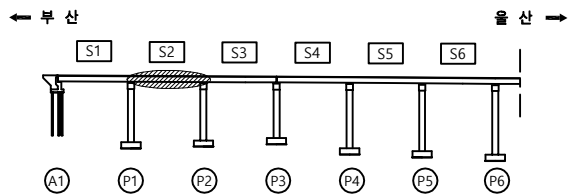

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 043

장안천교(부산) 가로보 S3

울 산
↑

P3

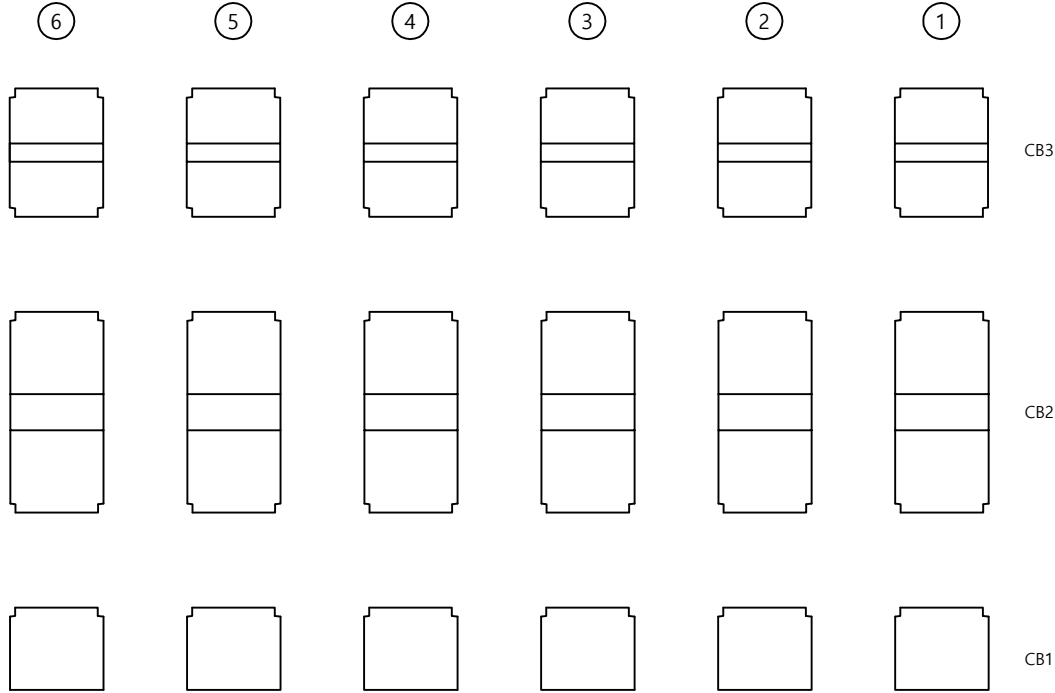

P2

부 산
↓



손 상 물 량 표

가로보

S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상태영호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

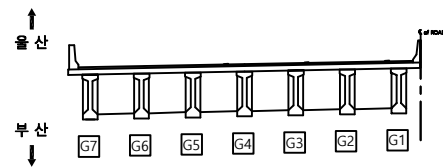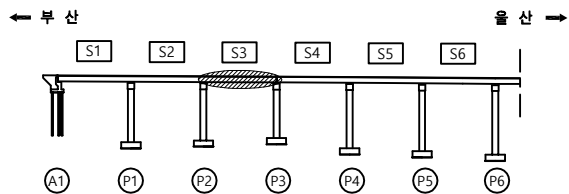

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

☐ CW02	균 열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부 식
☐ 균열부백태		▨ 파손, 박리	▨ 세 굴	▨ 퇴 적
☐ 망상균열		▨ 누수, 습윤	▨ 백 태	▨ 기 타
☐ 철근노출		▨ 소성변형	▨ 들 뜸	No. 044

장안천교(부산) 가로보 S4

↑
울 산

P4

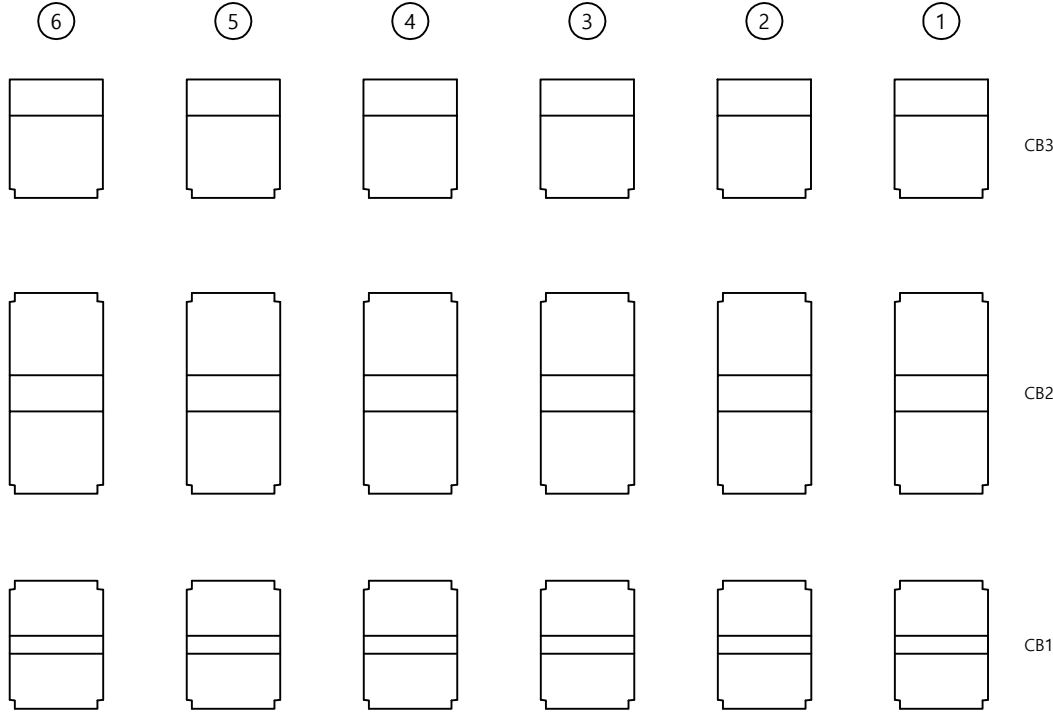

↓
부 산



P3

손 상 물 량 표

가로보
S4

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대형호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

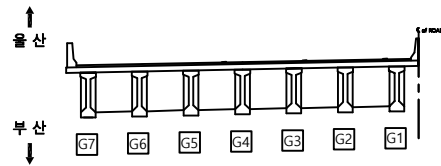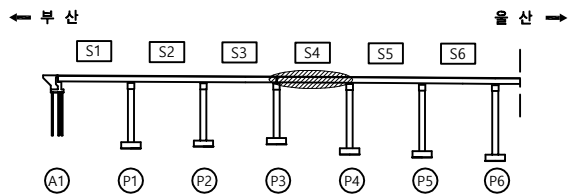

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 045

장안천교(부산) 가로보 S5


손 상 물 량 표

가로보
S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1			상대영도							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

울 산
↑



P5

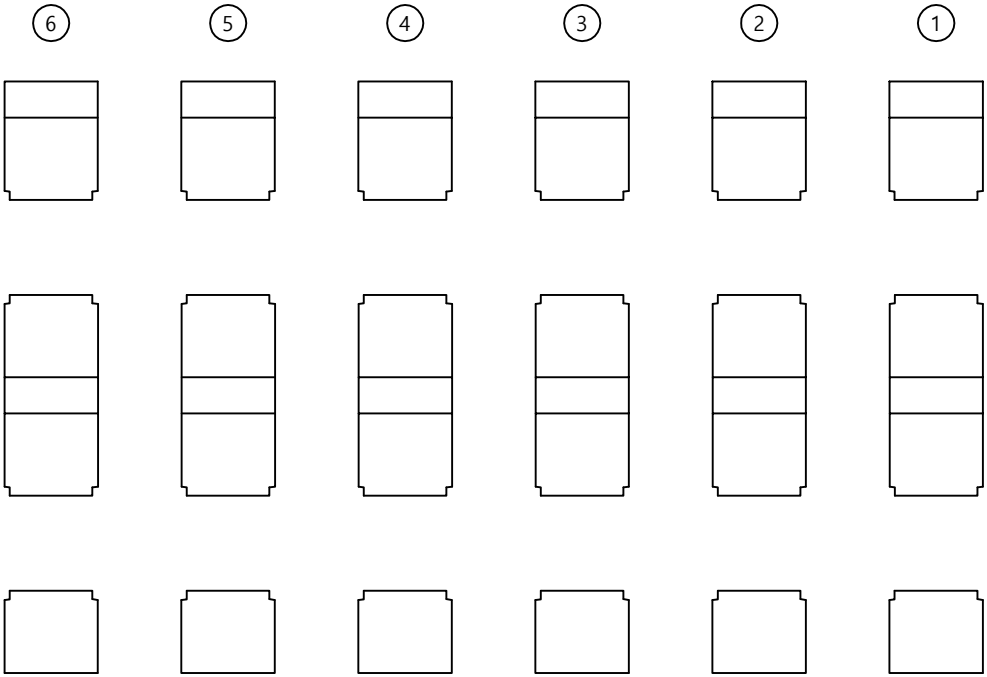

부 산
↓

P4

K
E
Y
P
L
A
N

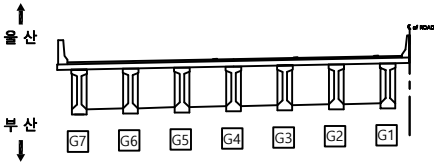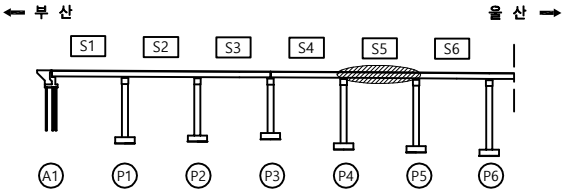

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


CW-02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 046

장안천교(부산) 가로보 S6

손상물량표

울산
↑

P6

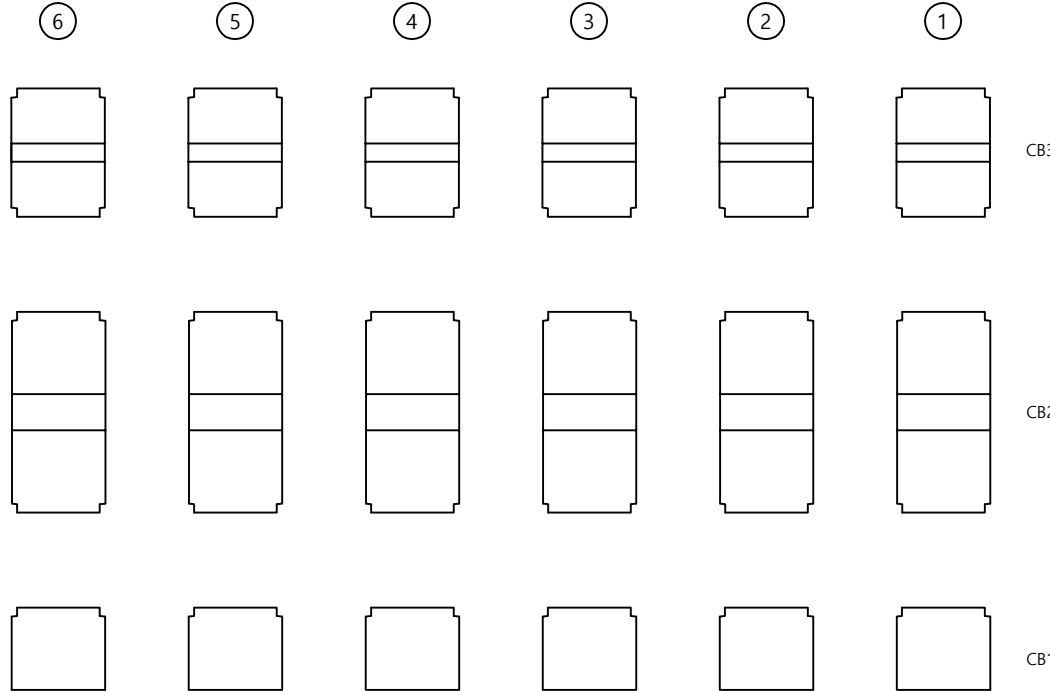



부산
↓

P5

가로보
S6

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

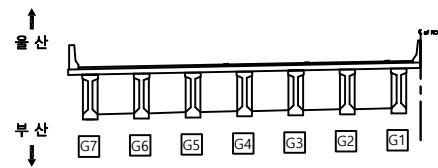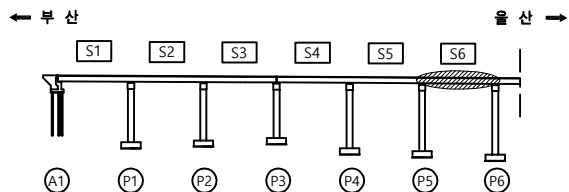

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


군열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 047

장안천교(부산) 가로보 S7

손상물량표

울산
↑

P7

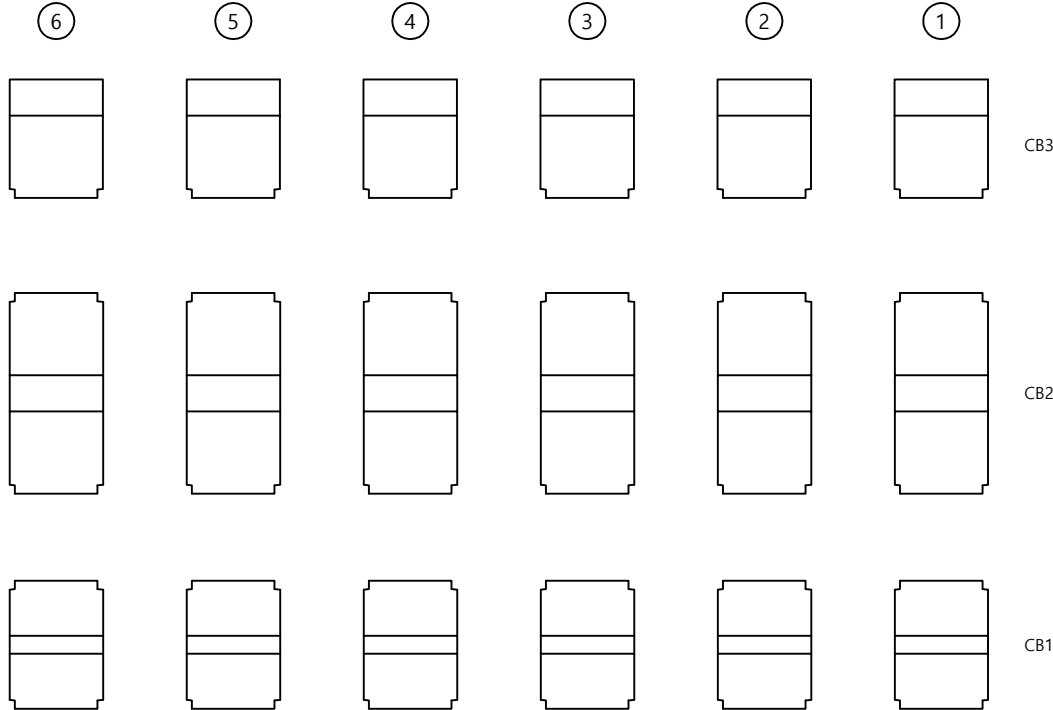

CB3

CB2

CB1



부산
↓

P6

가로보
S7

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			성대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

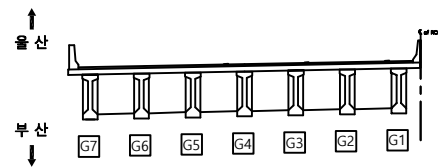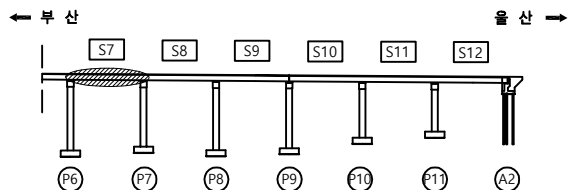

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례


CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 048

장안천교(부산) 가로보 S8

손 상 물 량 표

울 산
↑

P8

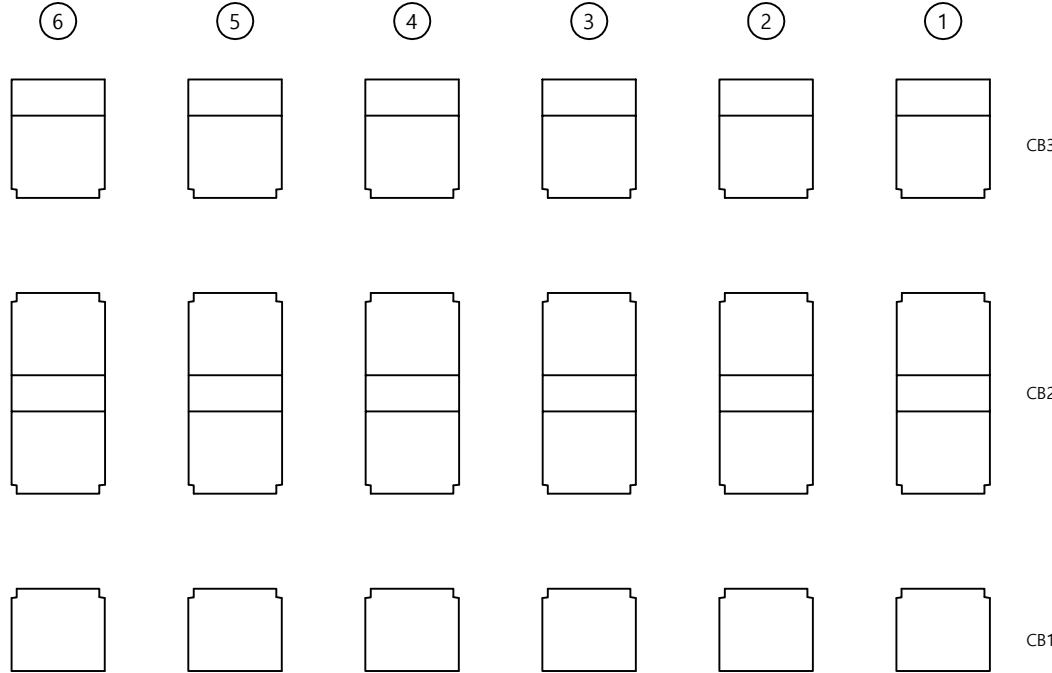

부 산
↓



P7

가로보

S8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

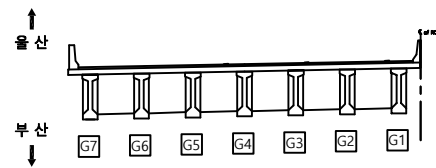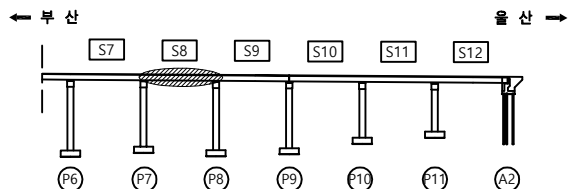

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


☐ CW02 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타
☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 049

장안천교(부산) 가로보 S9

손상물량표

울산
↑

P9

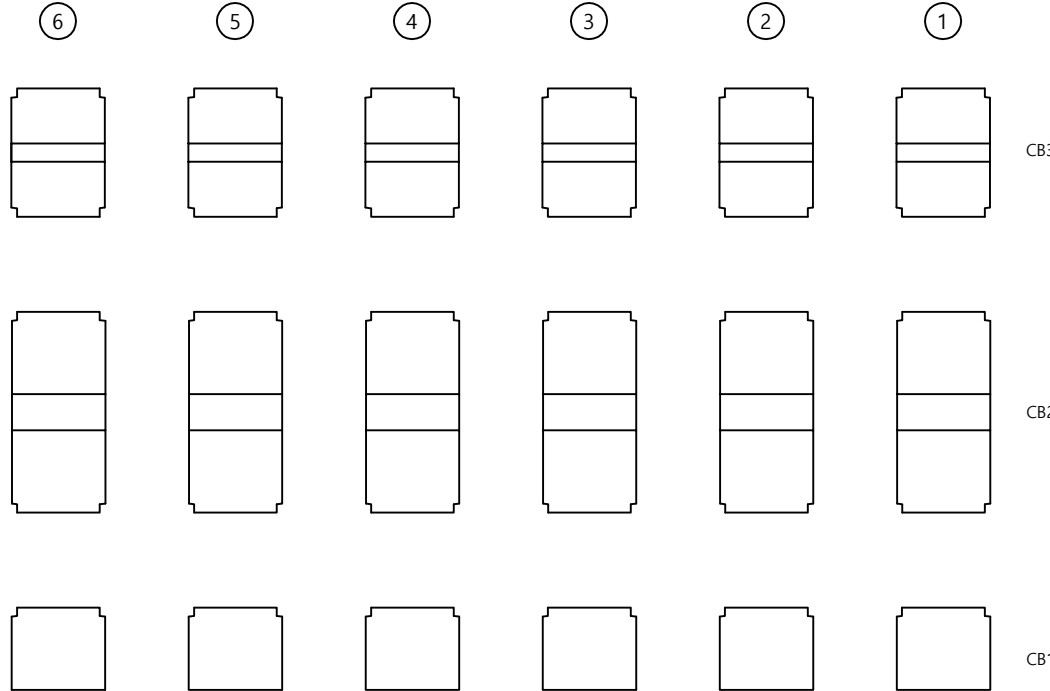

부산
↓



P8

가로보

S9

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

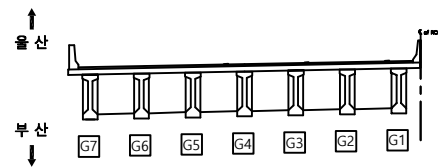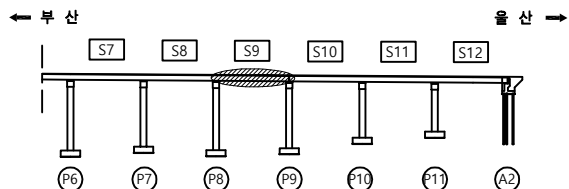

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례


CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 050

장안천교(부산) 가로보 S10

손상물량표

울산
↑

P10

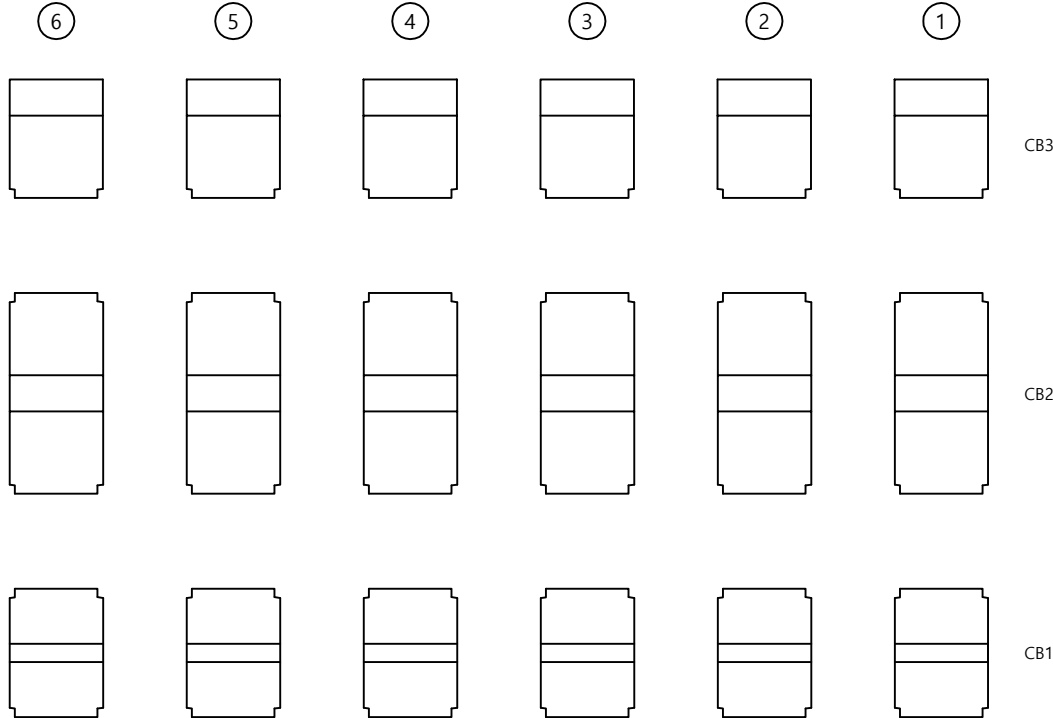



부산
↓

P9

가로보 S10

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

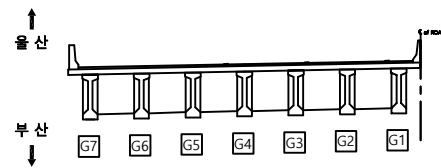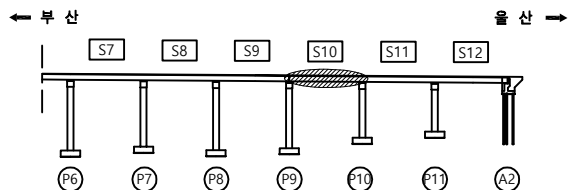

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 051

장안천교(부산) 가로보 S11

손 상 물 량 표

울 산
↑

P11

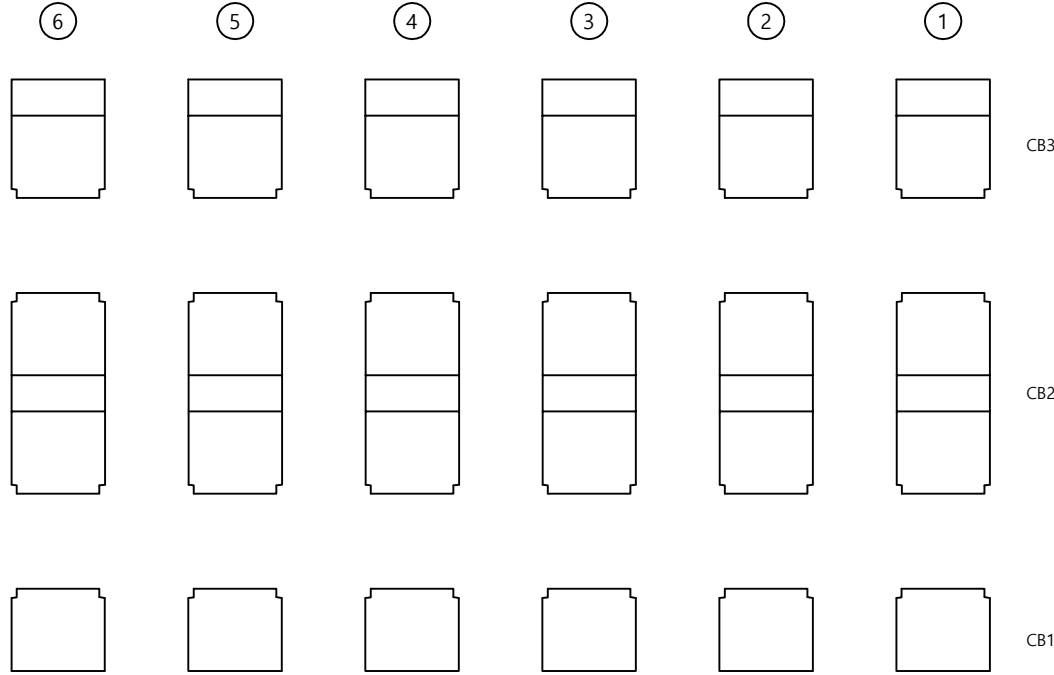

부 산
↓



P10

가로보

S11

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

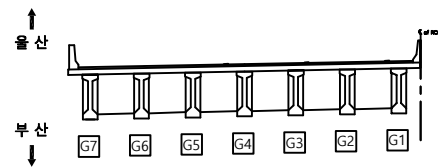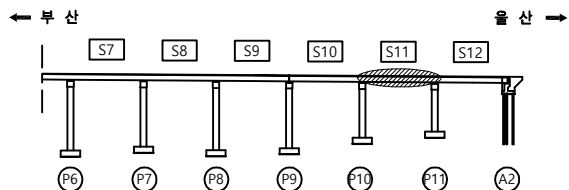

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 052

장안천교(부산) 가로보 S12

손상물량표


가로보

S12

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			성대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

울산



A2

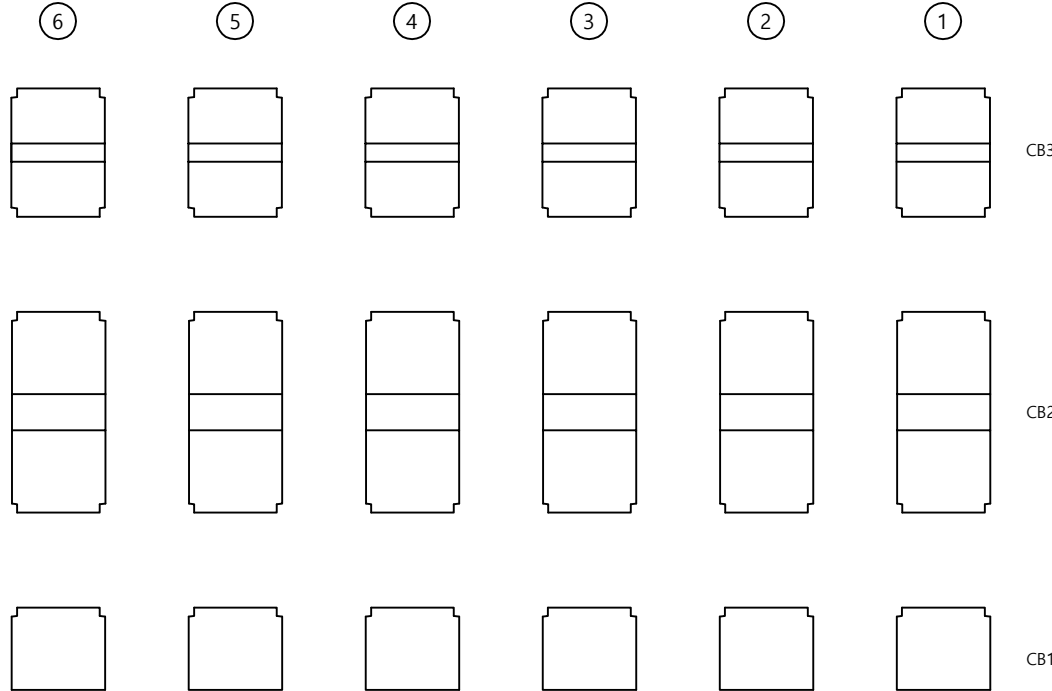

부산

P11

KEY
PLAN

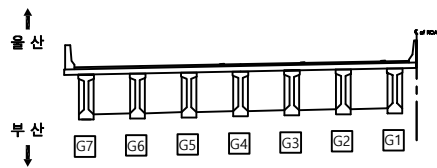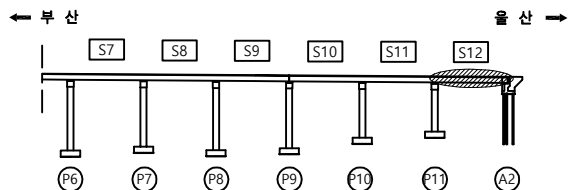



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 053

장안천교(부산) 교대 A1

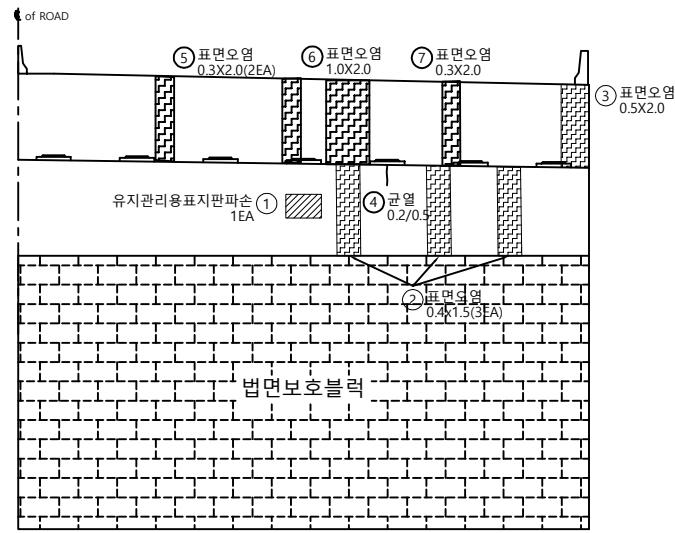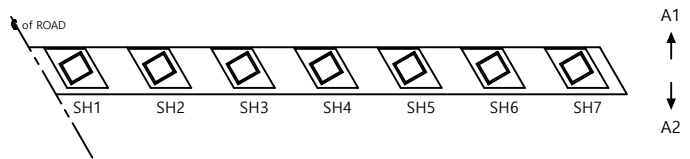

정 면 도

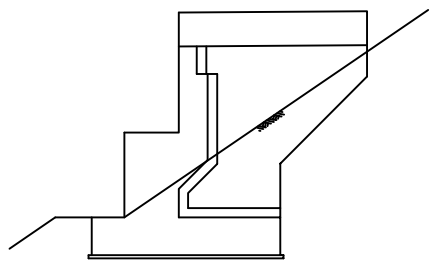


우 측 면

손 상 물 량 표


교대									
A1									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	구체	교명판 파손				1	EA	1.00
2	구	구체	표면오염		1.5	0.4	3	m²	1.80
3	구	옹벽	표면오염		2.0	0.5	1	m²	1.06
4	구	구체	균열(0.3mm이하)	0.2	0.5		1	m	0.50
5	신	옹벽	표면오염		2.0	0.3	2	m²	1.20
6	신	옹벽	표면오염		2.0	1.0	1	m²	2.00
7	신	옹벽	표면오염		2.0	0.3	1	m²	0.60
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

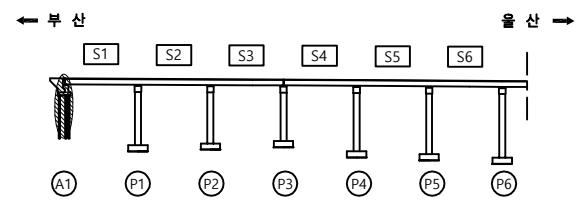


↑
울 산

부 산
↓

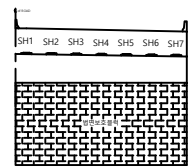

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	☐ CW 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식	
	☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적	
	☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타	
	☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No.	054

장안천교(부산) 받침장치 A1

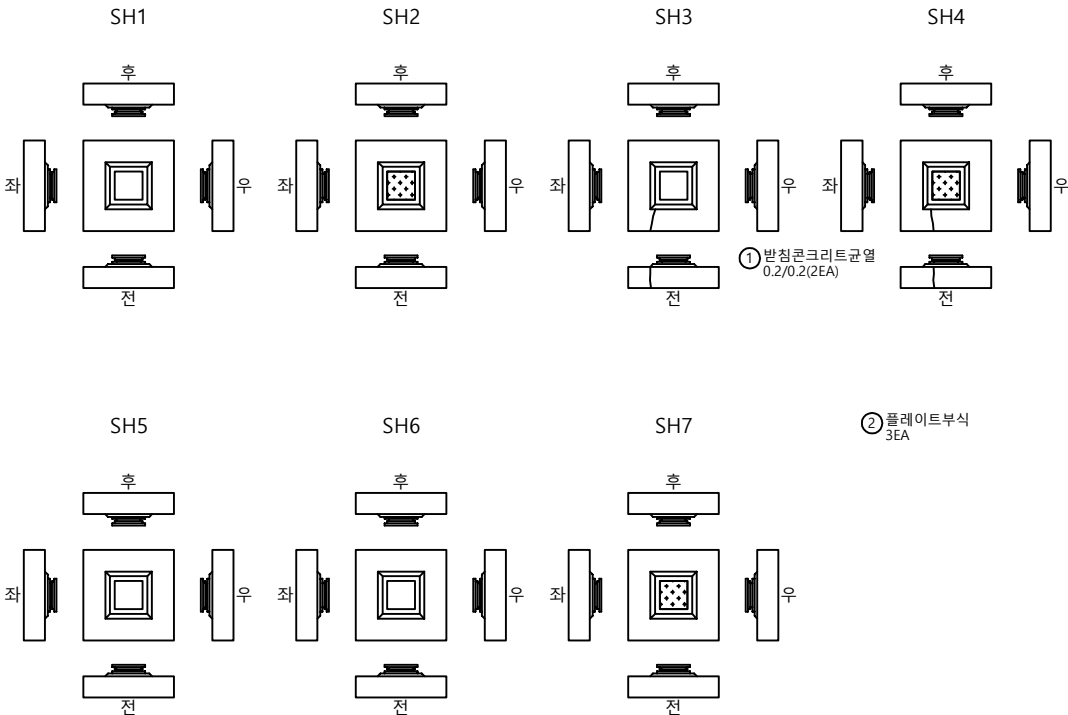


① 받침콘크리트균열
0.2/0.2(2EA)

② 플레이트부식
3EA


손 상 물 량 표

교량받침									
A1									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		2	m	0.40
2	구	교량받침	플레이트 부식				3	EA	3.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

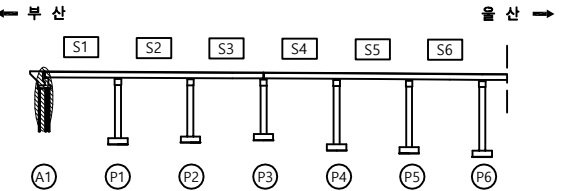

울 산
부 산

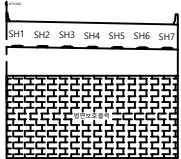


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	055


교각

P1


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20	
2	구	기둥부	파손		0.1	0.1	3	m ²	0.03	
3	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20	
4	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	m	0.20	
5	구	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.2	6.0		1	m	6.00	
6	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
7	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	m	0.40	
8	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30	
9	구	코핑부	표면오염		2.5	2.5	1	m ²	6.25	
10	구	코핑부	표면오염		2.5	1.5	1	m ²	3.75	
11	구	코핑부	표면오염		2.5	1.5	1	m ²	3.75	
12	신	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	m	0.60	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

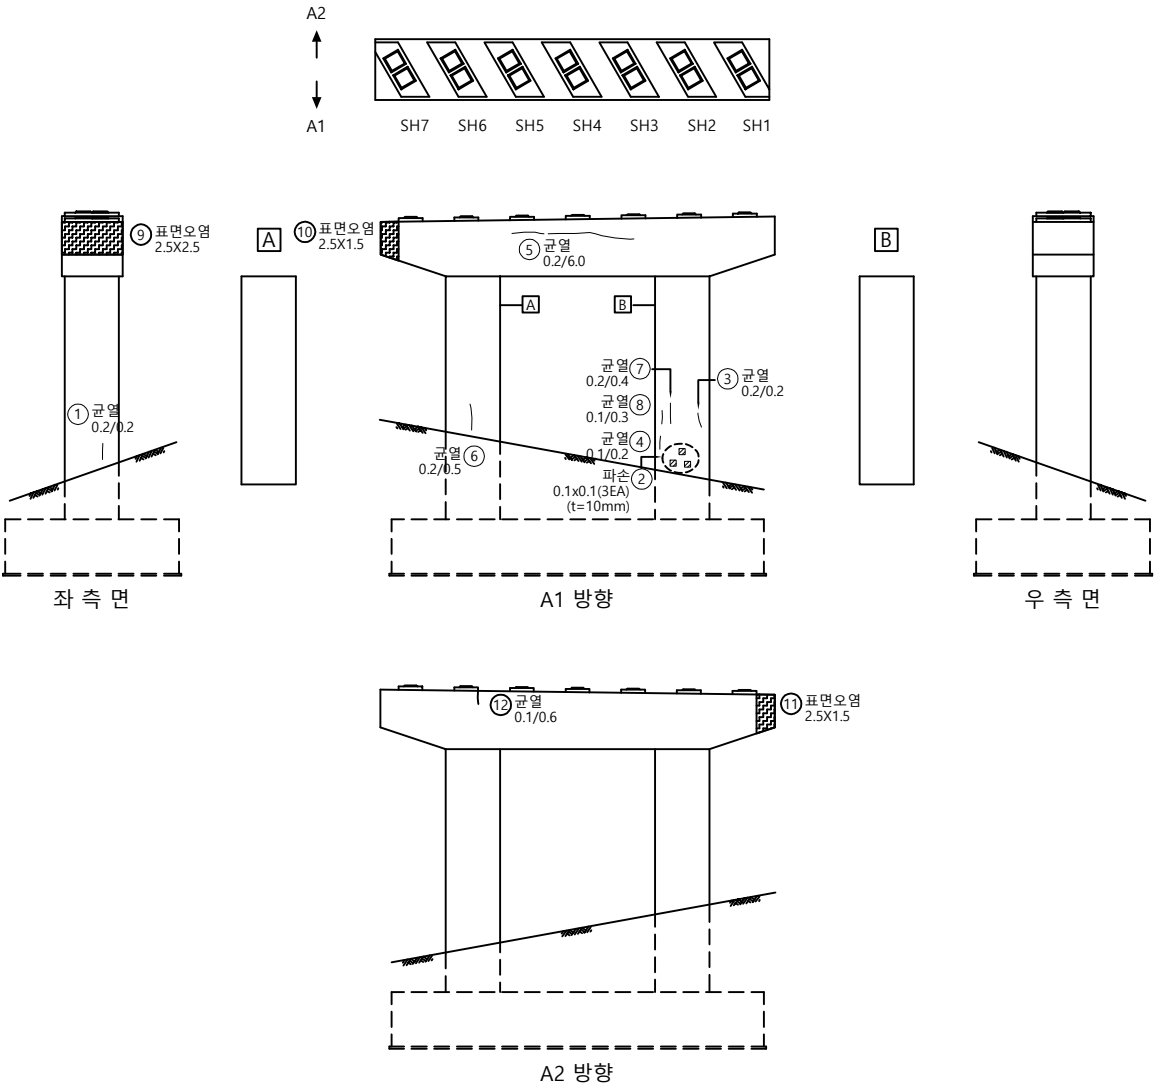

KEY
PLAN

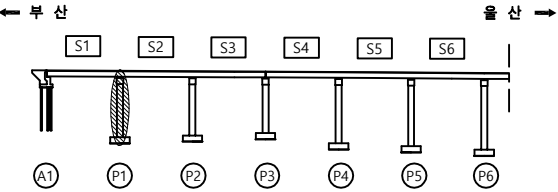


울 산
부 산

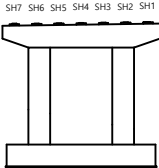

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	056

장안천교(부산) 받침장치 P1

① 플레이트 부식
4EA

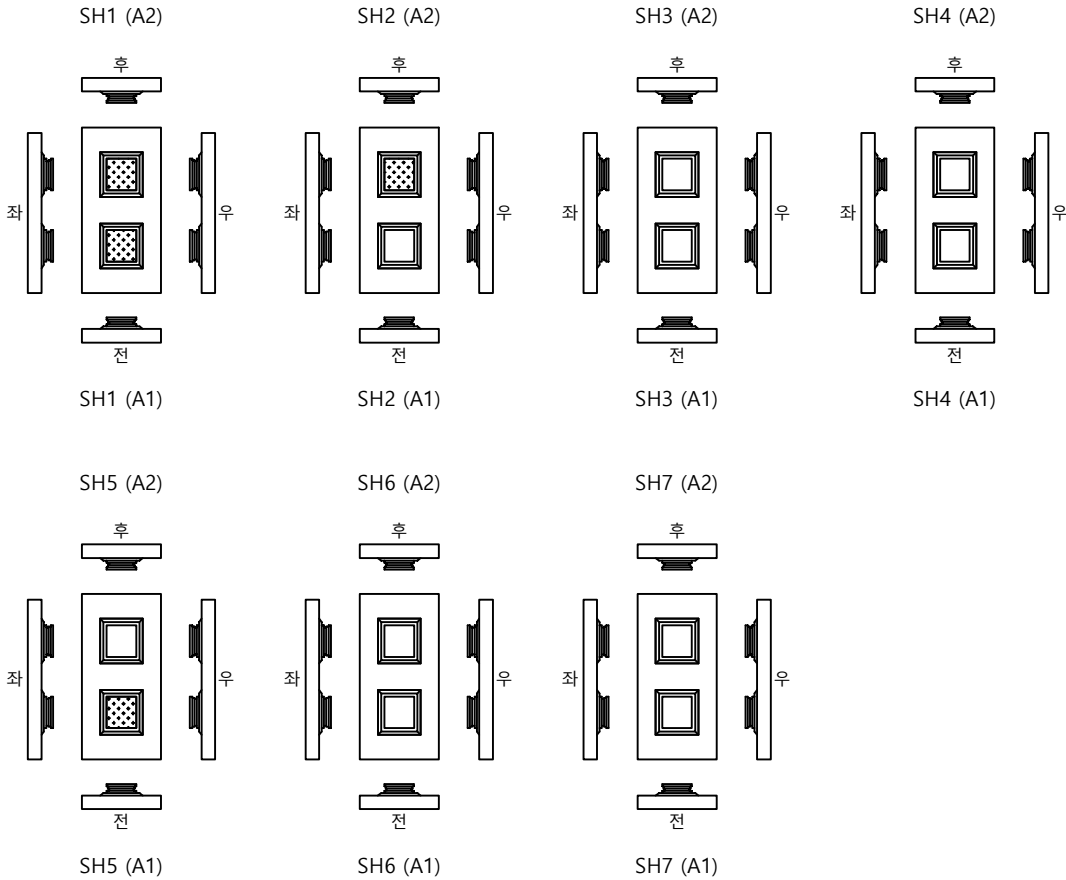


손 상 물 량 표

교량받침

P1


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	플레이트 부식				4	EA	4.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

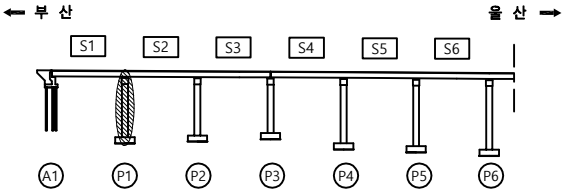

↑
울 산

부 산
↓

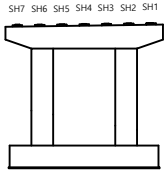


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW.02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손,박리	파손,박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	057

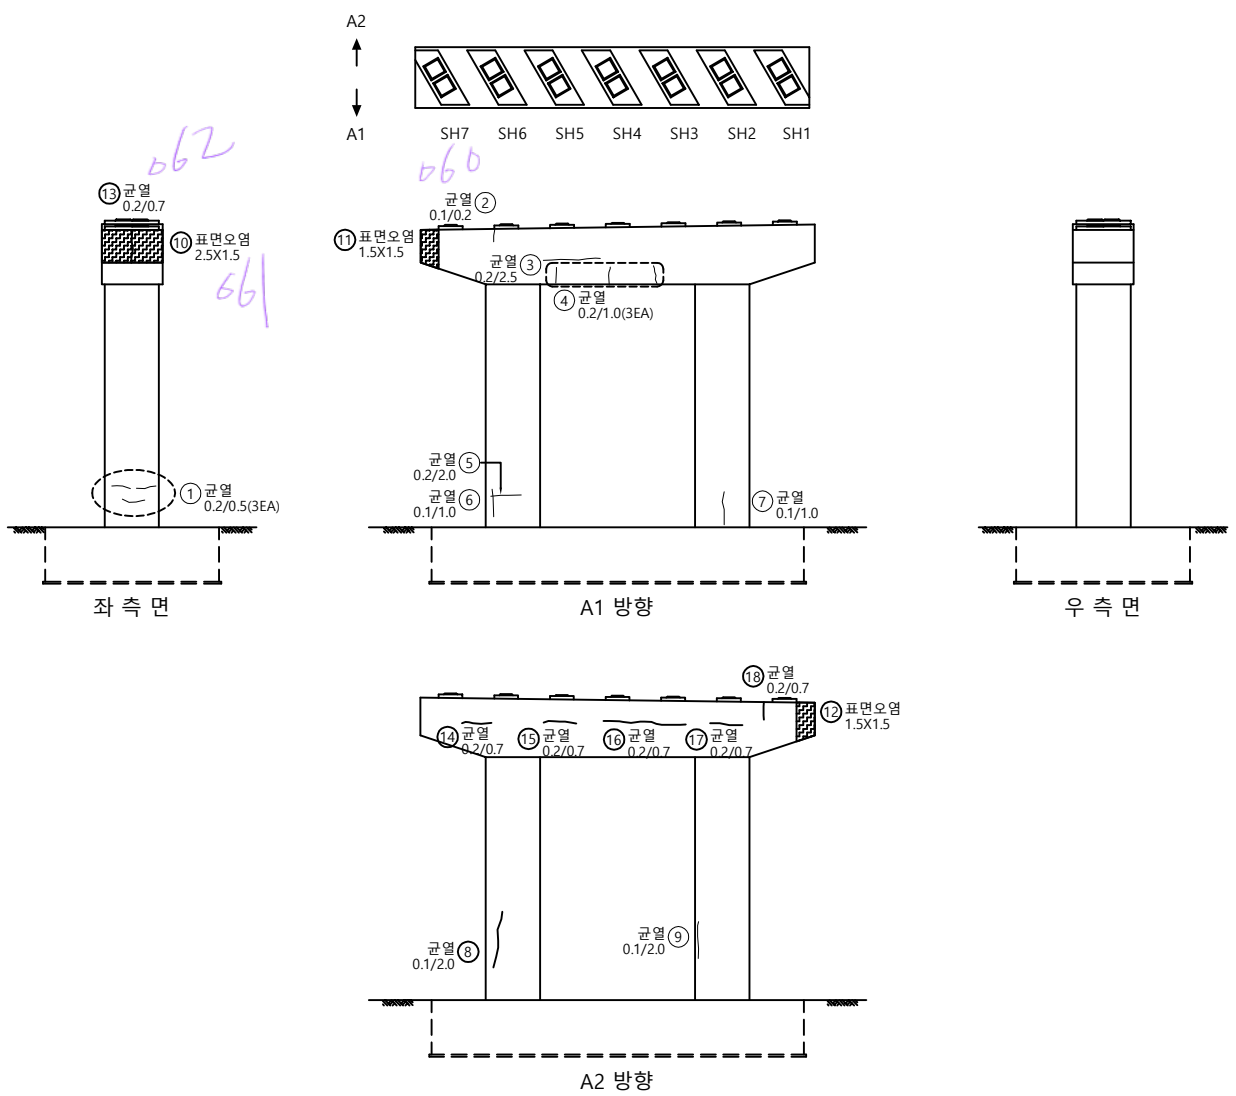

교각									
P2									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		3	m	1.50
2	구	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	m	0.20
3	구	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		1	m	2.50
4	구	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		3	m	3.00
5	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	m	2.00
6	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	m	1.00
7	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	m	1.00
8	신	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	2.0		1	m	2.00
9	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	2.0		1	m	2.00
10	구	코핑부	표면오염		2.5	1.5	1	m²	3.75
11	구	코핑부	표면오염		1.5	1.5	1	m²	2.25
12	구	코핑부	표면오염		1.5	1.5	1	m²	2.25
13	신	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	m	0.70
14	신	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
15	신	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
16	신	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		1	m	3.00
17	신	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
18	신	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	m	0.60
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

← 부산

울산 →

S1

S2

S3

S4

S5

S6

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

↑ 울산

부산 ↓

SH7

SH6

SH5

SH4

SH3

SH2

SH1

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

CW0.2

균열

재료분리

오염, 변색

부식

균열부백태

파손, 박리

세굴

퇴적

망상균열

누수, 습윤

백태

기타

철근노출

소성변형

들뜸


No. 058

장안천교(부산) 받침장치 P2

손상물량표

① 받침부식
4EA

△63~77 P2-S41~(A1) 22개
△78~88 (P1, S2, P2)

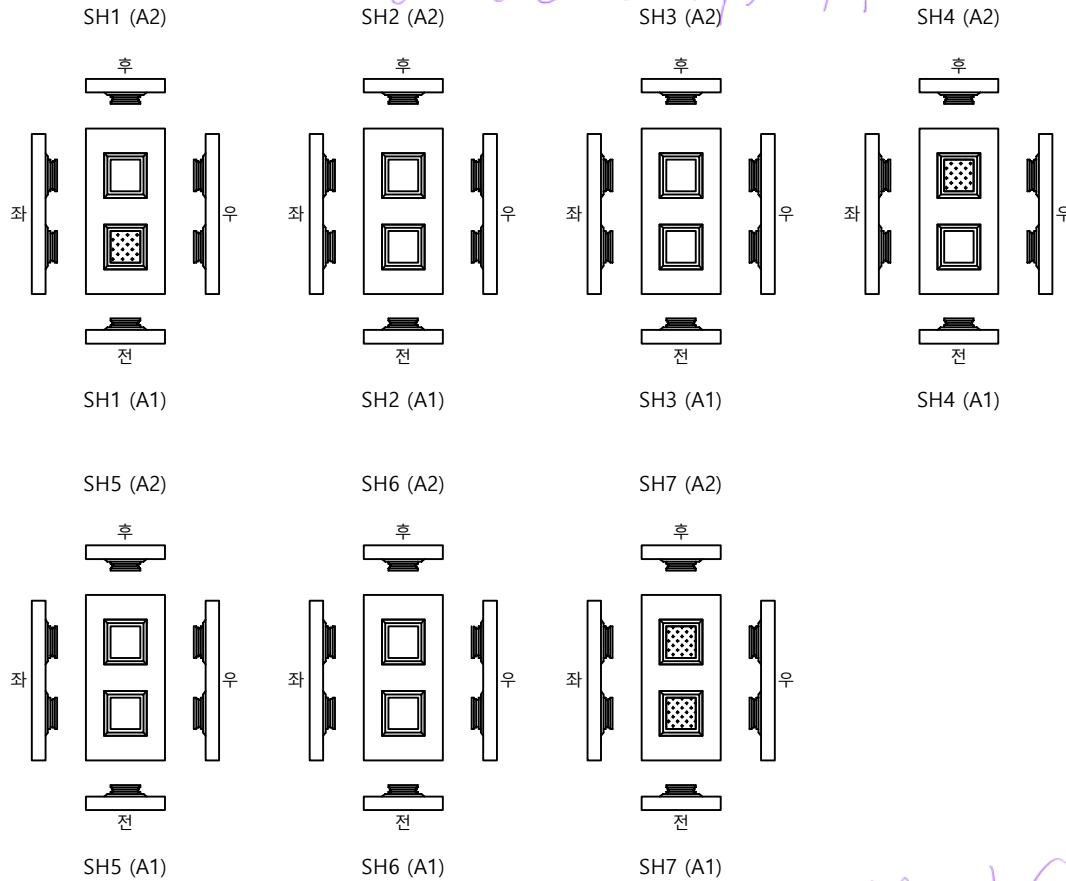


교량받침

P2


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	플레이트 부식				4	EA	4.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

△89~102 P2-S41~(A2) 22개
△103~108 (P3, S3)

KEY
PLAN

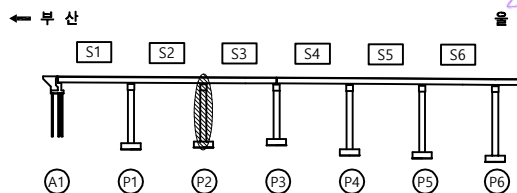

울산
부산

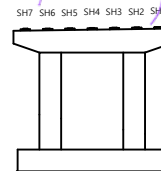

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 059


장안천교(부산) 교각 P3

손 상 물 량 표


교각

P3


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코팅부	표면오염		1.5	0.5	2	m ²	1.50
2	구	코팅부	표면오염		2.0	1.0	1	m ²	2.00
3	구	기둥부	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.7		1	m	0.70
4	구	코팅부	표면오염		3.0	2.0	1	m ²	6.00
5	구	기둥부	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
6	구	기둥부	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.4		2	m	0.80
7	구	코팅부	교명판 파손				2	EA	2.00
8	구	기둥부	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
9	구	기둥부	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.4		2	m	0.80
10	구	교좌면	채수		1.0	0.5	4	m ²	2.00
11	구	교좌면	채수		1.5	0.5	1	m ²	0.75
12	구	기둥부	파손	0.1	0.2		1	m ²	0.02
13	구	기둥부	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.5		2	m	1.00
14	신	기둥부	표면오염		8.0	1.0	1	m ²	8.00
15	신	기둥부	표면오염		2.0	0.5	1	m ²	1.00
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

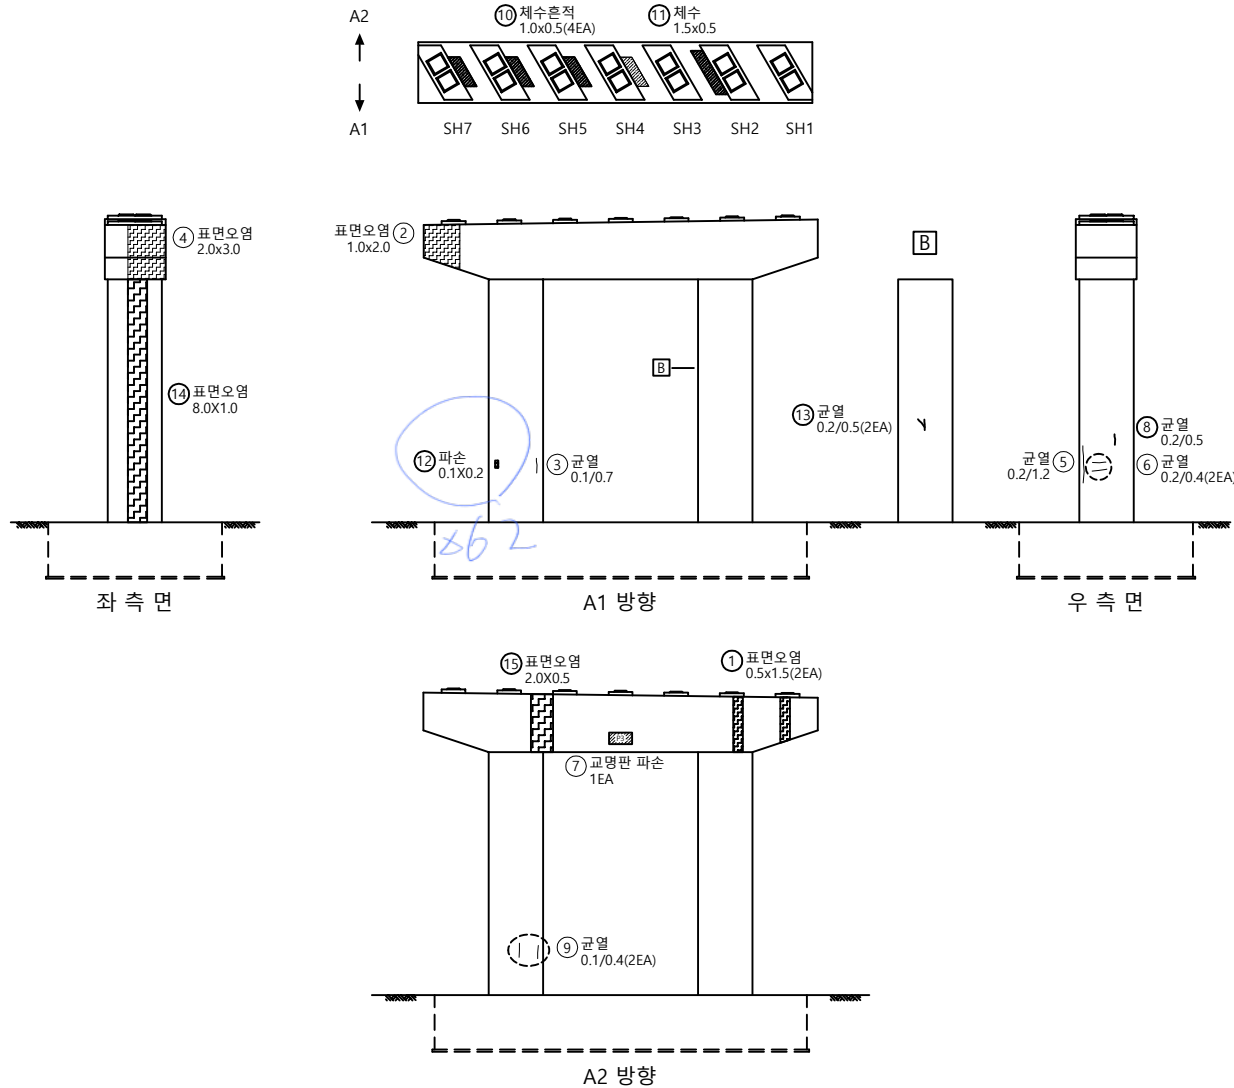

KEY
PLAN

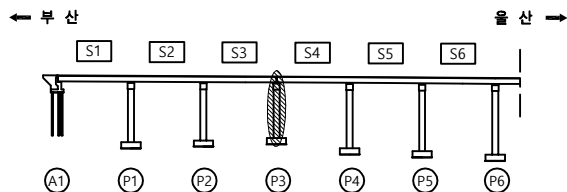

울산
부산

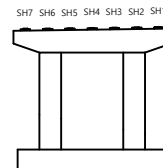

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 060

장안천교(부산) 받침장치 P3


① 받침부식
10EA

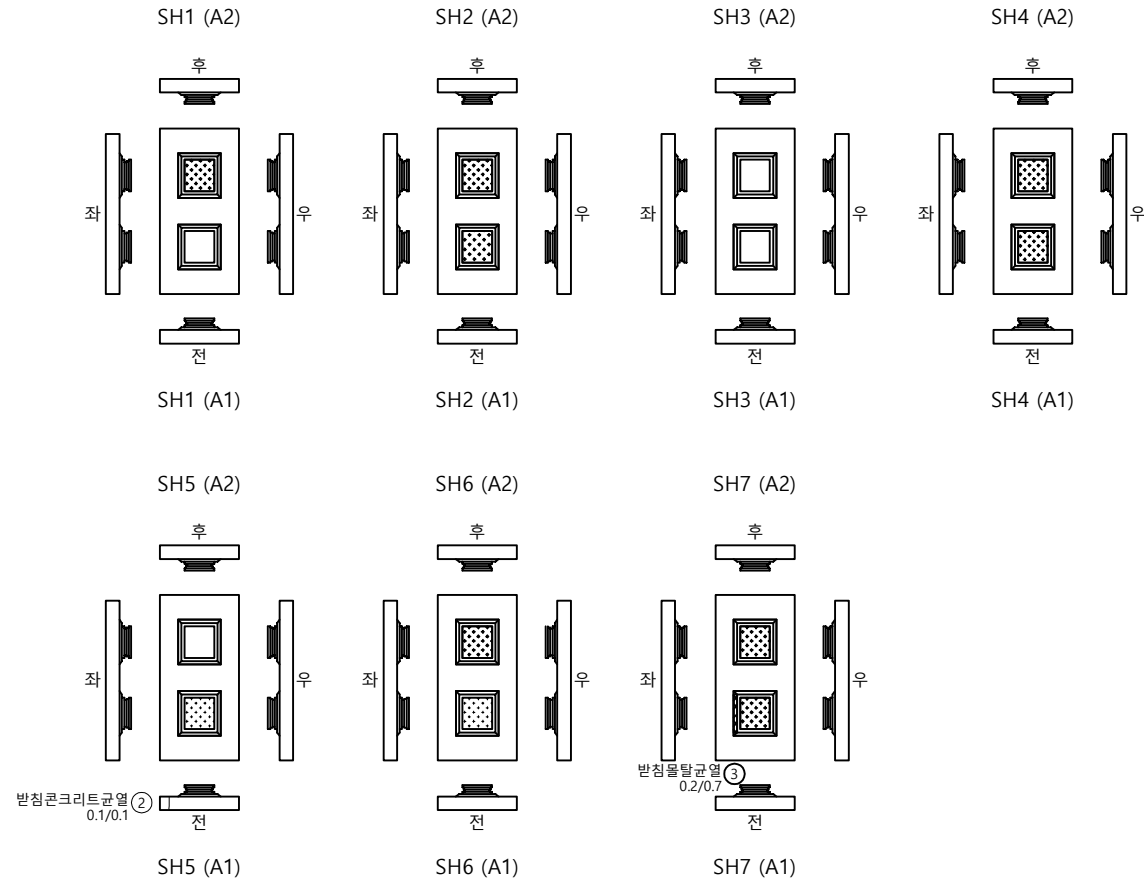


손 상 물 량 표

교량받침										
P3										
번호	선/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	선	교량받침	플레이트 부식				10	EA	10.00	
2	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
3	선	교량받침	받침물탈 균열	0.2	0.7		1	m	0.70	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

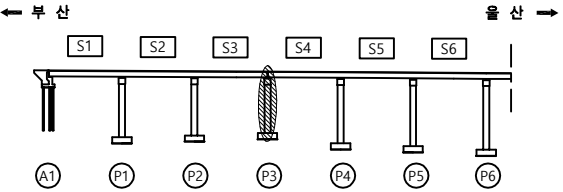

↑ 을 산
↓ 부 산

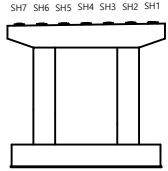


용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

☐ 0.2 균 열	☐ 재료분리	☐ 오염, 변색	☐ 부 식
☐ 균열부백태	☐ 파손, 박리	☐ 세 굴	☐ 퇴 적
☐ 망상균열	☐ 누수, 습윤	☐ 백 태	☐ 기 타
☐ 철근노출	☐ 소성변형	☐ 들 뜸	No. 061

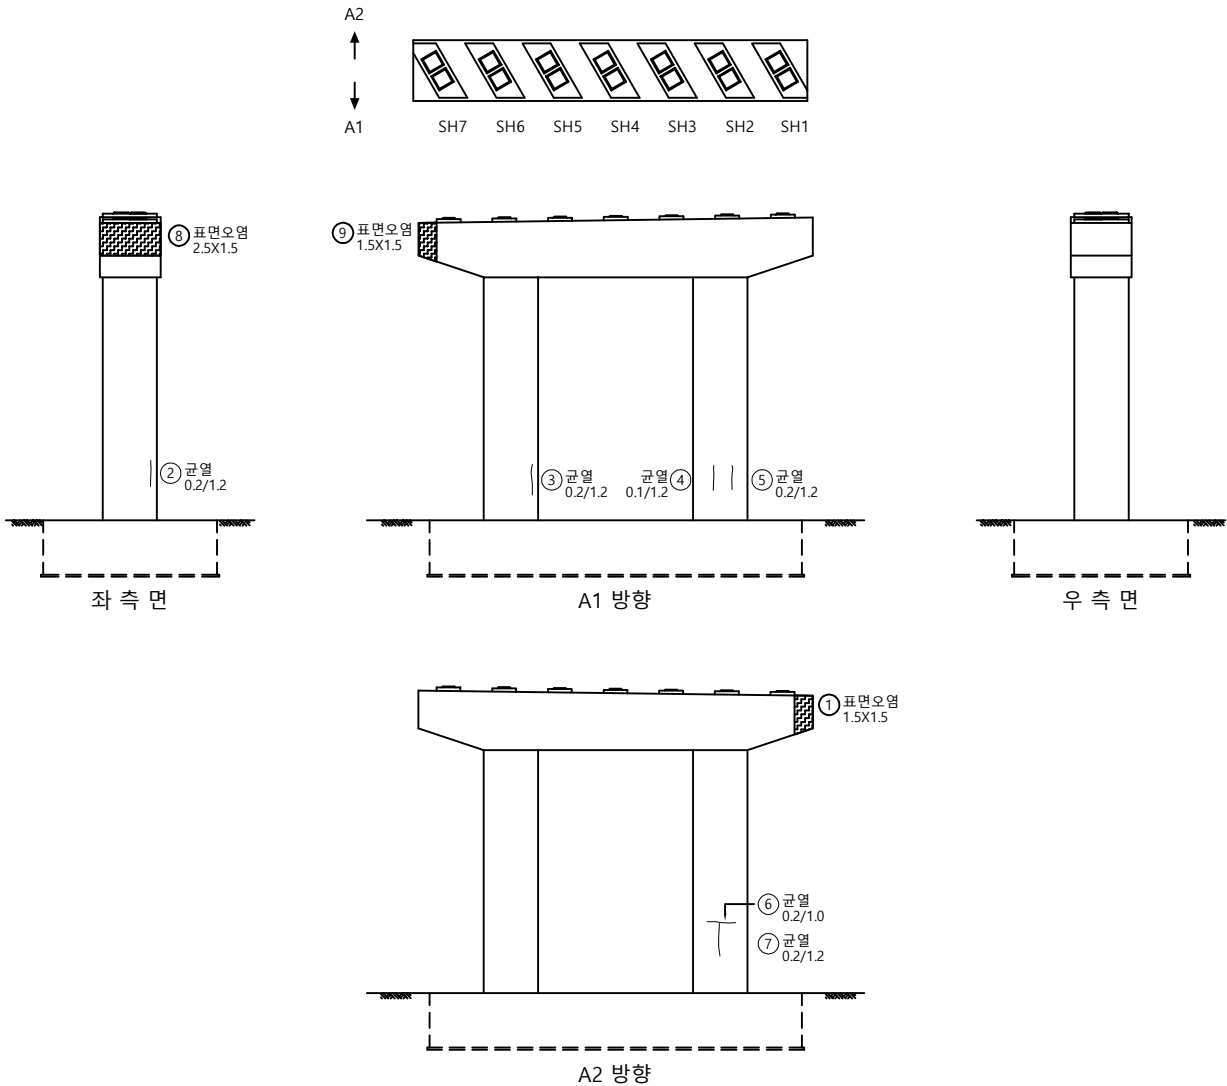


교각									
P4									
번호	선/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코팅부	표면오염		1.5	1.5	1	m ²	2.25
2	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
3	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
4	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1	m	1.20
5	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
6	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
7	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
8	구	코팅부	표면오염		2.5	1.5	1	m ²	3.75
9	구	코팅부	표면오염		1.5	1.5	1	m ²	2.25
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

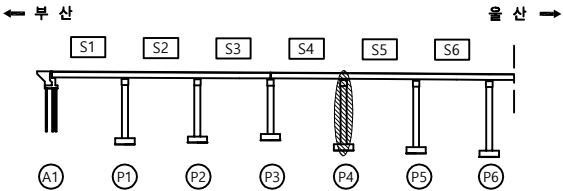

↑
울 산

부 산
↓

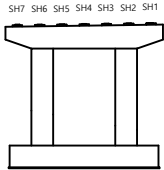

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 062


장안천교(부산) 받침장치 P4

손 상 물 량 표


교량받침

P4


번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	받침물탈 망상균열	0.1	0.8	0.2	2	m ²	0.32	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

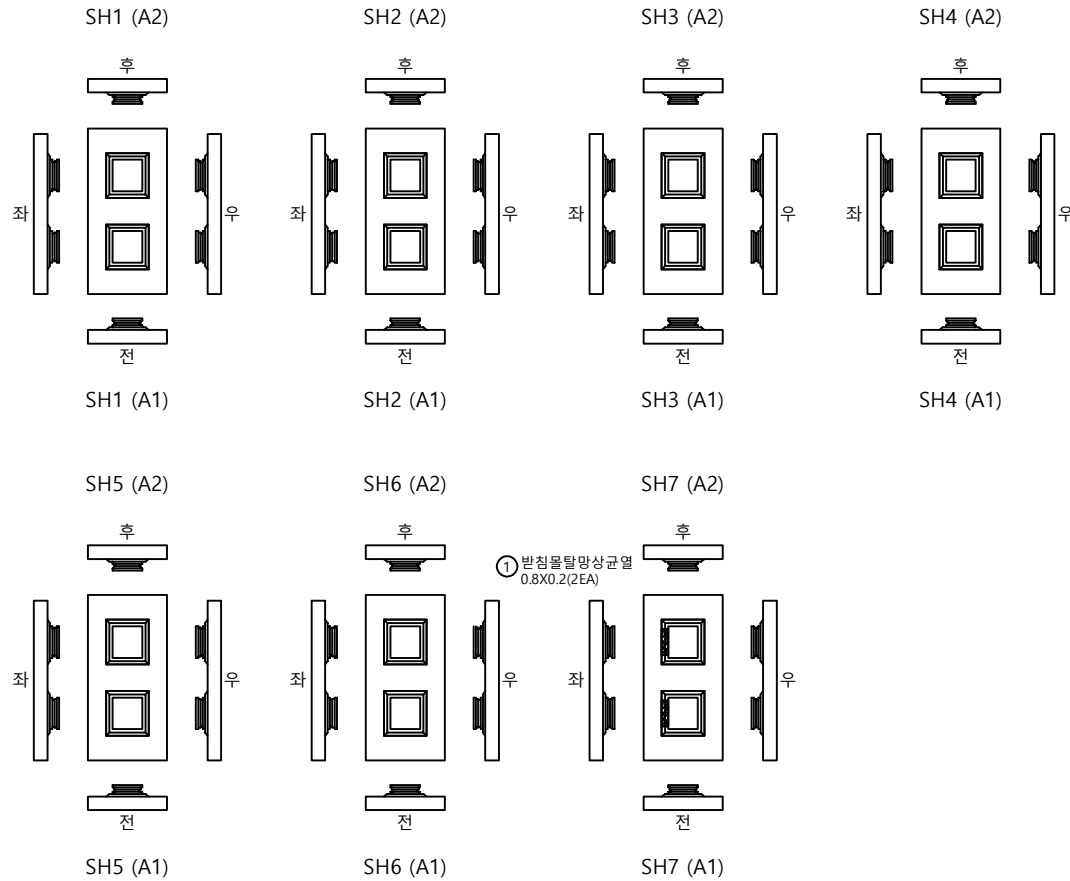

KEY
PLAN

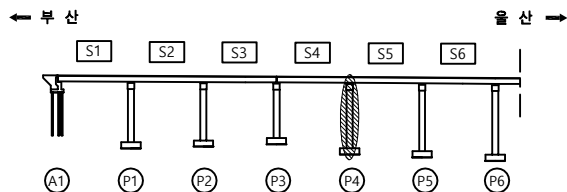

↑ 울산
↓ 부산

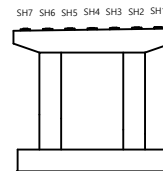


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

No. 063

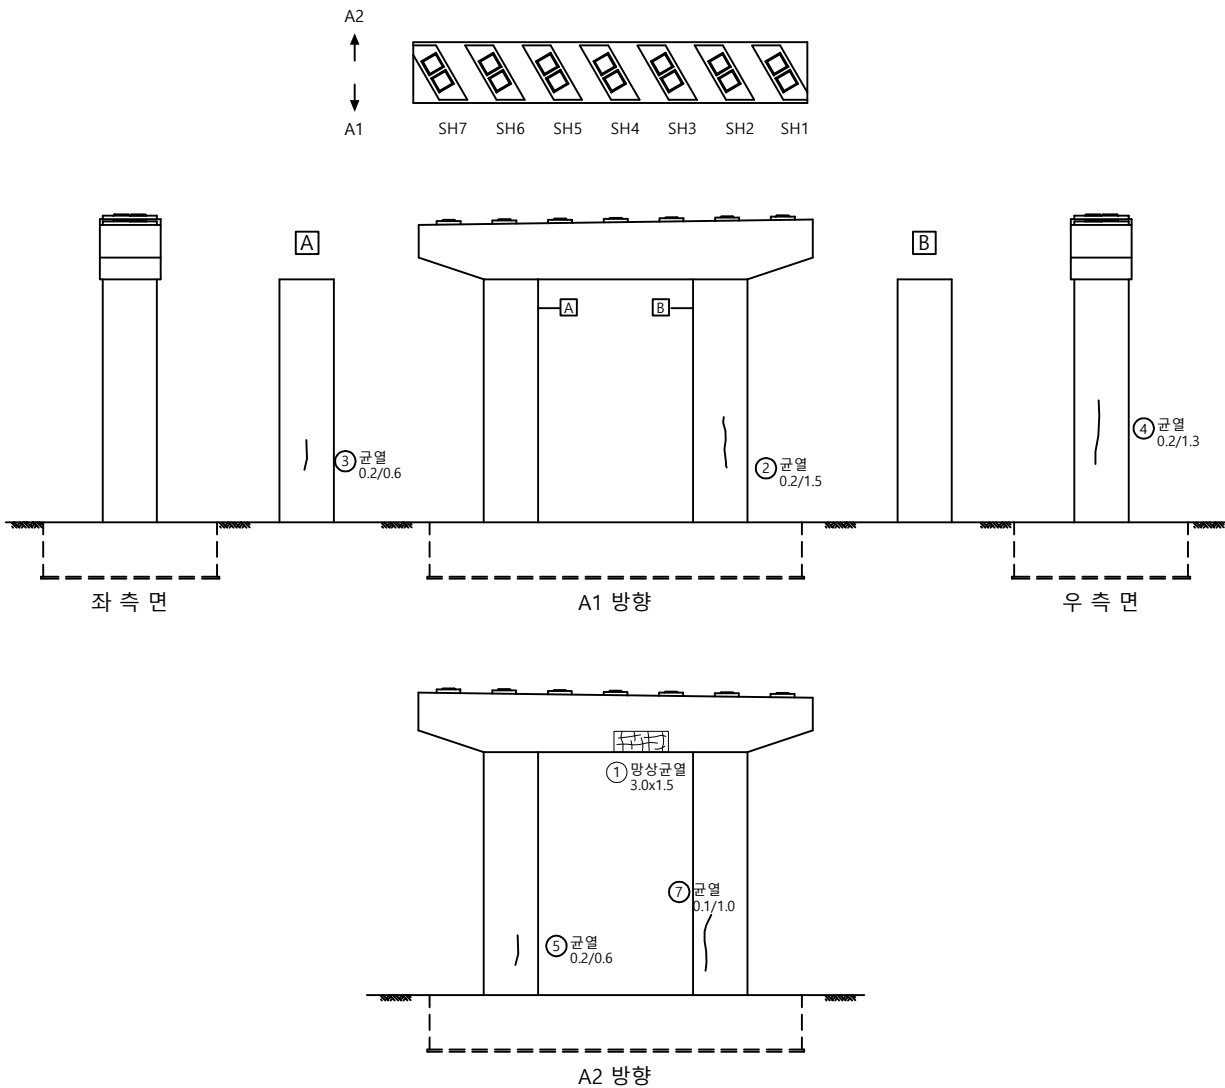


교각									
P5									
번호	선/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코팅부	망상균열	0.2	3.0	1.5	1	m ²	4.50
2	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	m	1.50
3	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
4	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
5	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.3		1	m	1.30
6	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
7	신	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	m	1.00
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

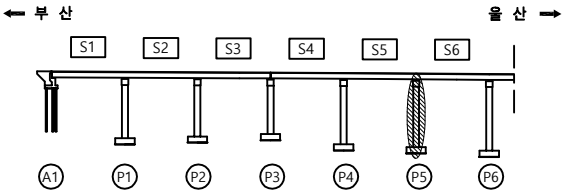

↑
울 산

↓
부 산

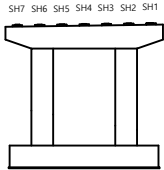

용
역
명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

	CW02 균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	064

장안천교(부산) 받침장치 P5


① 받침부식
SEA

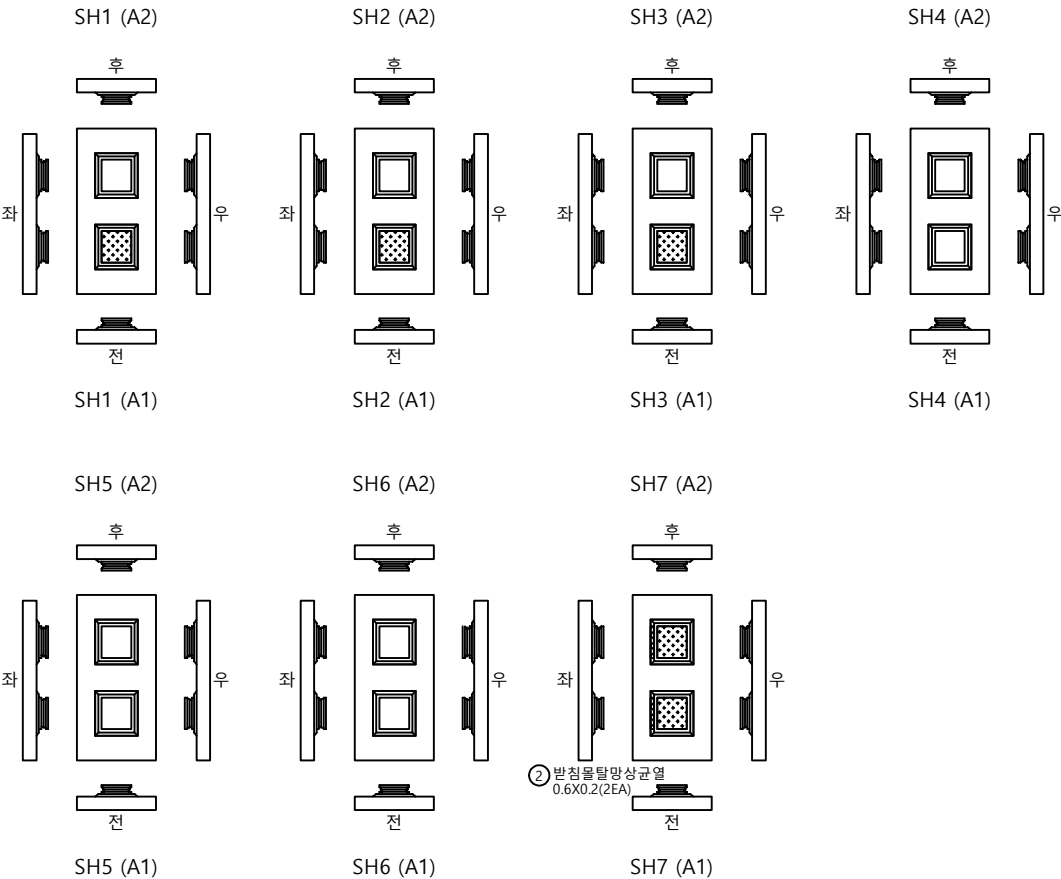

손 상 물 량 표


교량받침										
P5										
번호	선/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	플레이트 부식				5	EA	5.00	
2	구	교량받침	받침돌상 망상균열	0.1	0.6	0.2	2	m	0.24	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

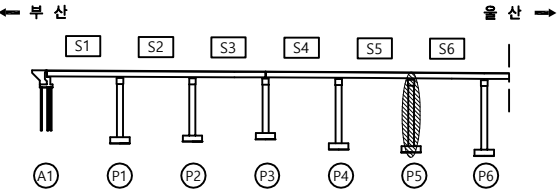

↑
울산

부산
↓

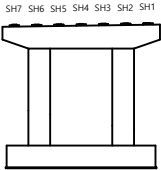

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

	콘크리트 균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	065


장안천교(부산) 교각 P6

손상물량표


교각

P6


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	기둥부	표면오염		22.0	1.0	1	m	22.00
2	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	0.8		1	m	0.80
3	구	코핑부	표면오염		3.0	2.0	1	m	6.00
4	구	기둥부	균열(0.3mm대만)	0.2	0.6		1	m	0.60
5	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	0.5		2	m	1.00
6	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	0.8		4	m	3.20
7	구	코핑부	표면오염		3.0	0.5	7	m	10.50
8	구	코핑부	표면오염		3.0	0.5	6	m	9.00
9	구	교좌면	채수흔적		2.0	0.5	6	m	6.00
10	구	기둥부	망상균열		1.0	1.0	1	m	1.00
11	구	기둥부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		1	m	1.00
12	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.1	0.5		1	m	0.50
13	신	기둥부	균열(0.3mm대만)	0.1	1.0		1	m	1.00
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

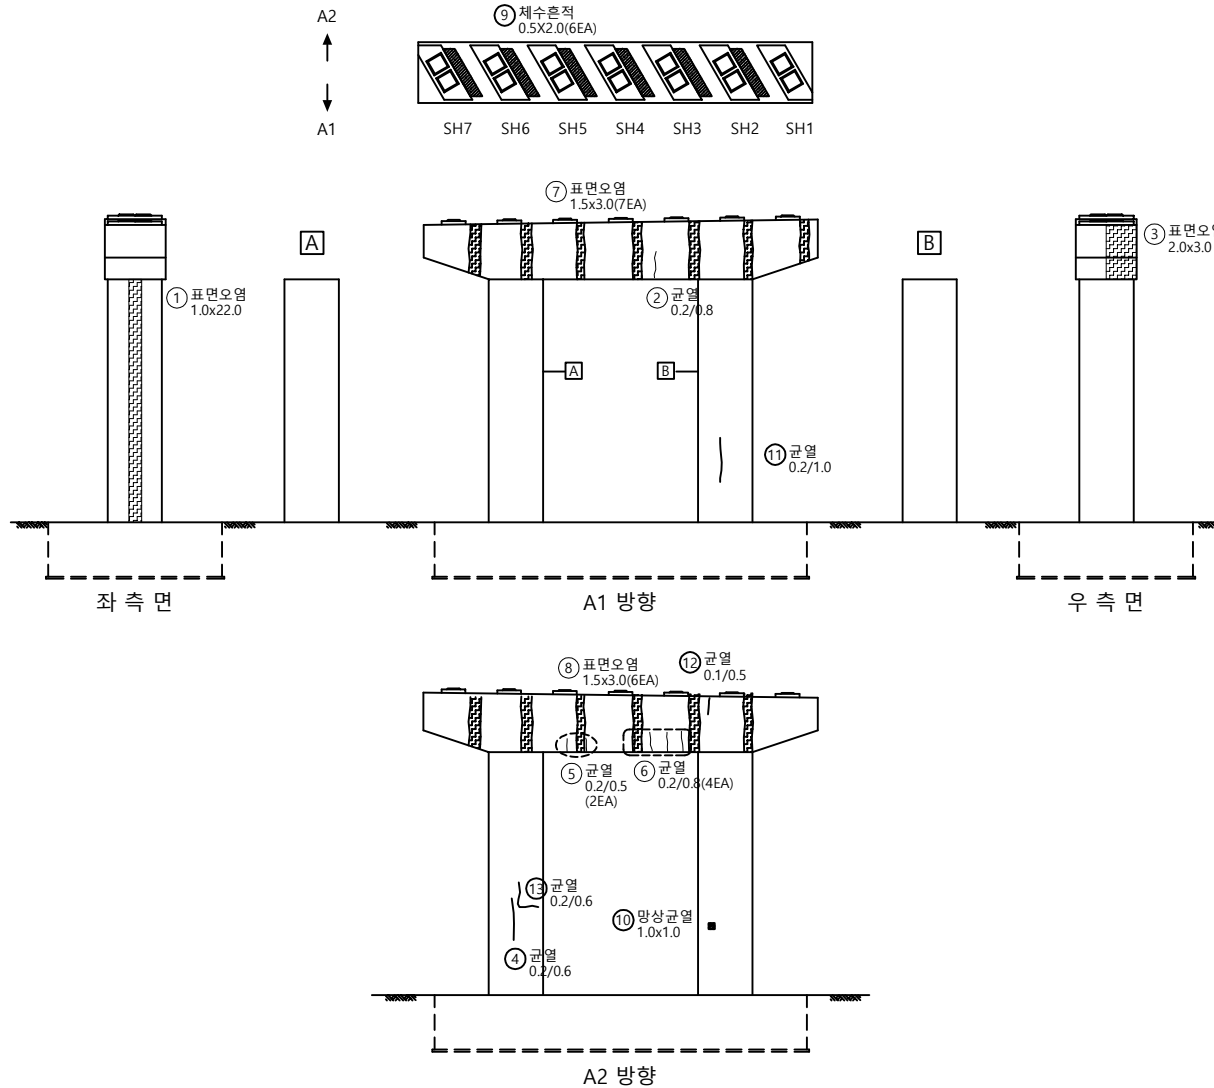

KEY
PLAN

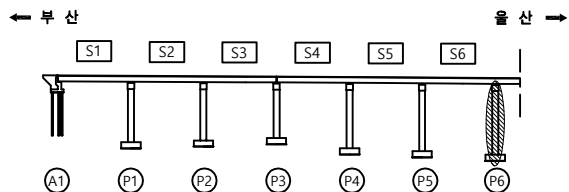

울산
부산

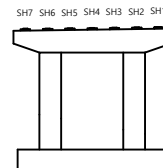

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 066

장안천교(부산) 받침장치 P6


- ① 받침부식(전구간)
14EA
- ② 받침본체밀림
14EA
- ③ 스토퍼탈락
3EA

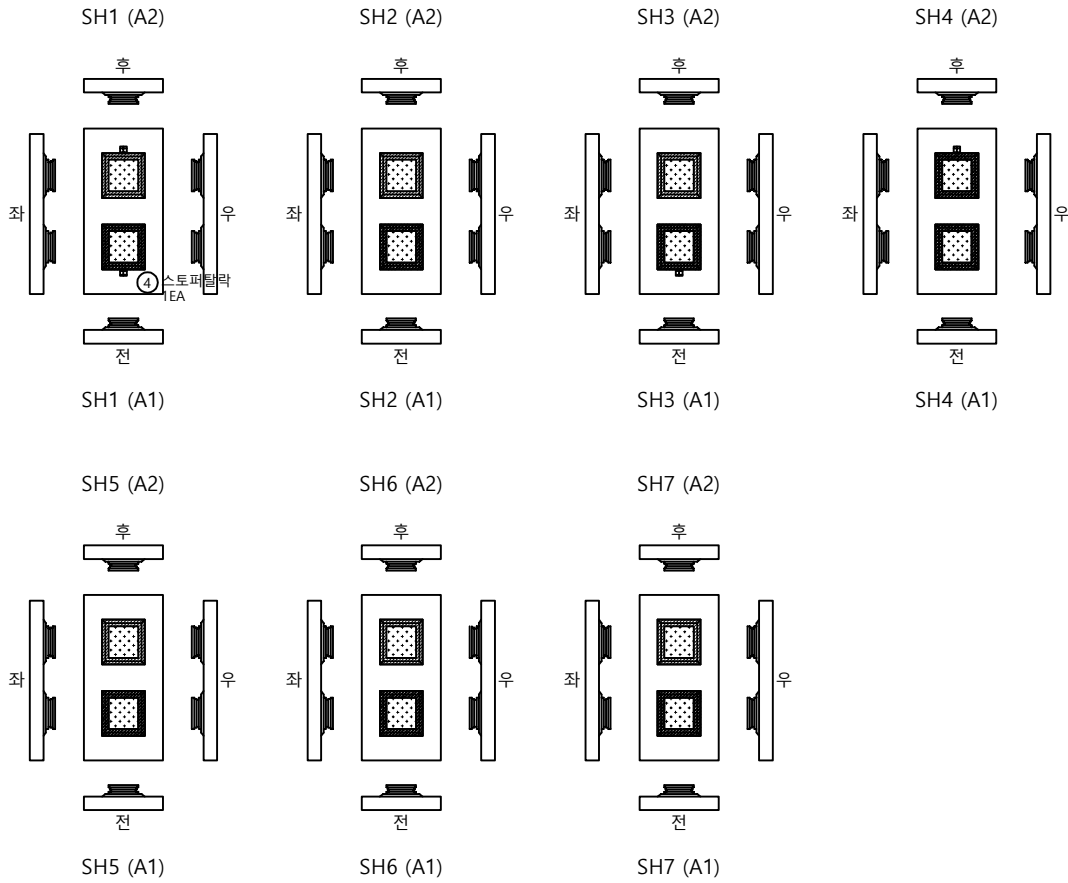

손 상 물 량 표


교량받침									
P6									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	플레이트 부식				14	EA	14.00
2	신	교량받침	받침본체 밀림					EA	14.00
3	신	교량받침	스토퍼 밀착				3	EA	3.00
4	신	교량받침	스토퍼 탈락				1	EA	1.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

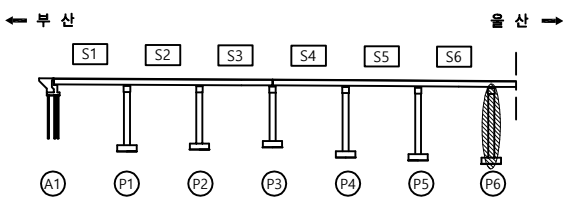


↑
울산

부산
↓

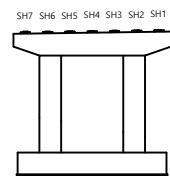

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸		No. 067


장안천교(부산) 교각 P7

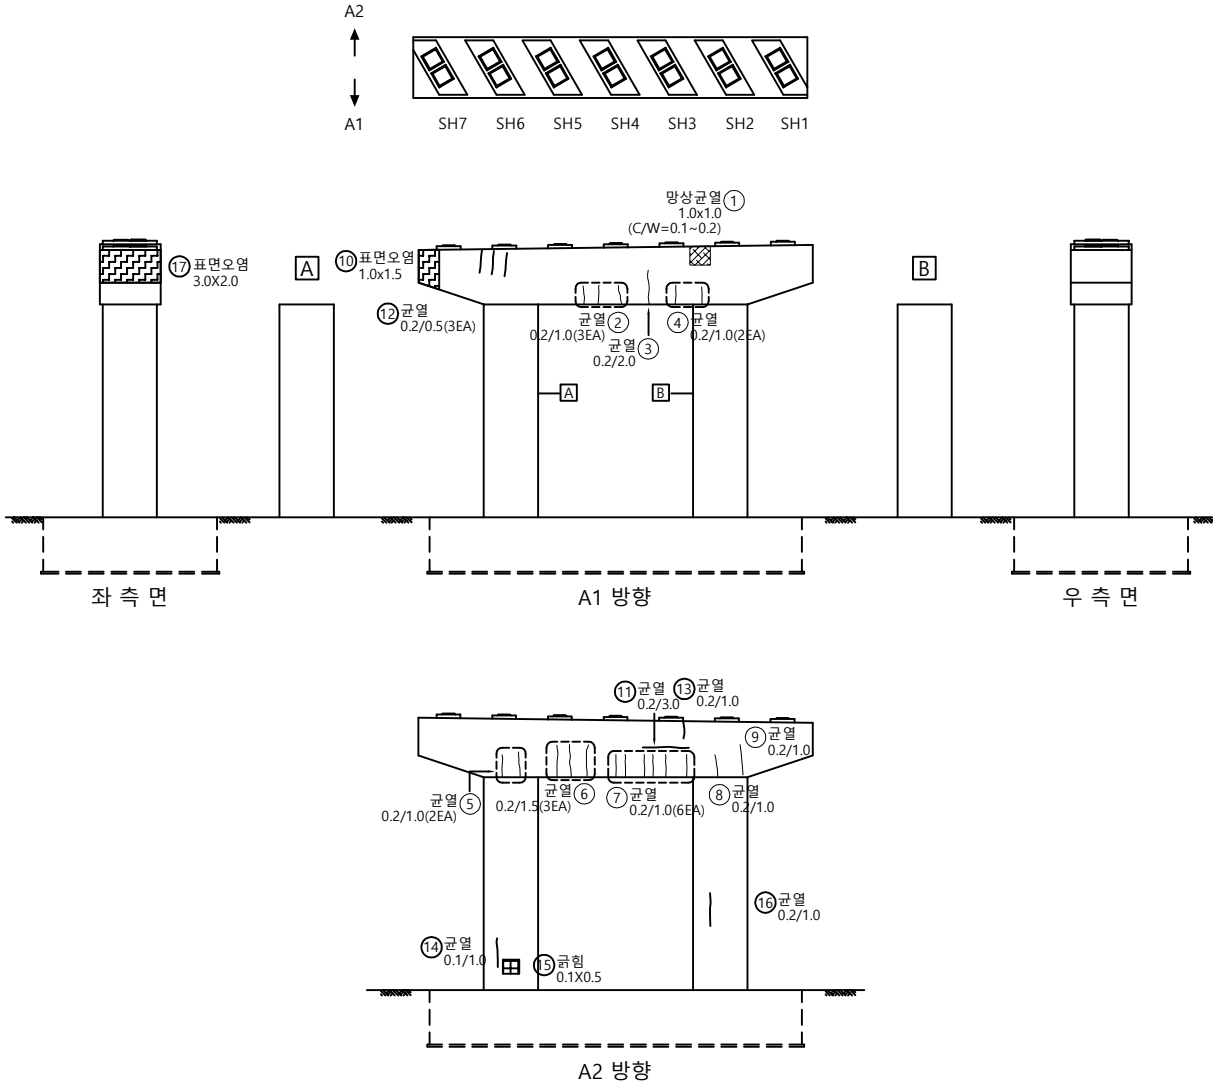


손상물량표

교각									
P7									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코핑부	형상균열	0.2	1.0	1.0	1	m ²	1.00
2	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		3	m	3.00
3	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	2.0		1	m	2.00
4	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		2	m	2.00
5	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		2	m	2.00
6	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.5		3	m	4.50
7	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		6	m	6.00
8	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		1	m	1.00
9	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		1	m	1.00
10	구	코핑부	표면오염		1.5	1.0	1	m ²	1.50
11	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	3.0		1	m	3.00
12	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	0.5		3	m	1.50
13	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		1	m	1.00
14	신	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.1	1.0		1	m	1.00
15	구	기둥부	균열(0.3mm대만)		0.5	0.1	1	m ²	0.05
16	구	기둥부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		1	m	1.00
17	신	코핑부	표면오염		3.0	2.0	1	m ²	6.00
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

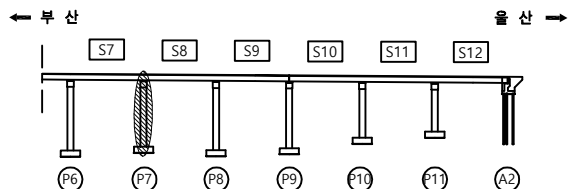

울산
부산

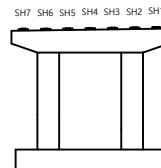

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례


균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 068

장안천교(부산) 받침장치 P7

② 플레이트부식
7EA

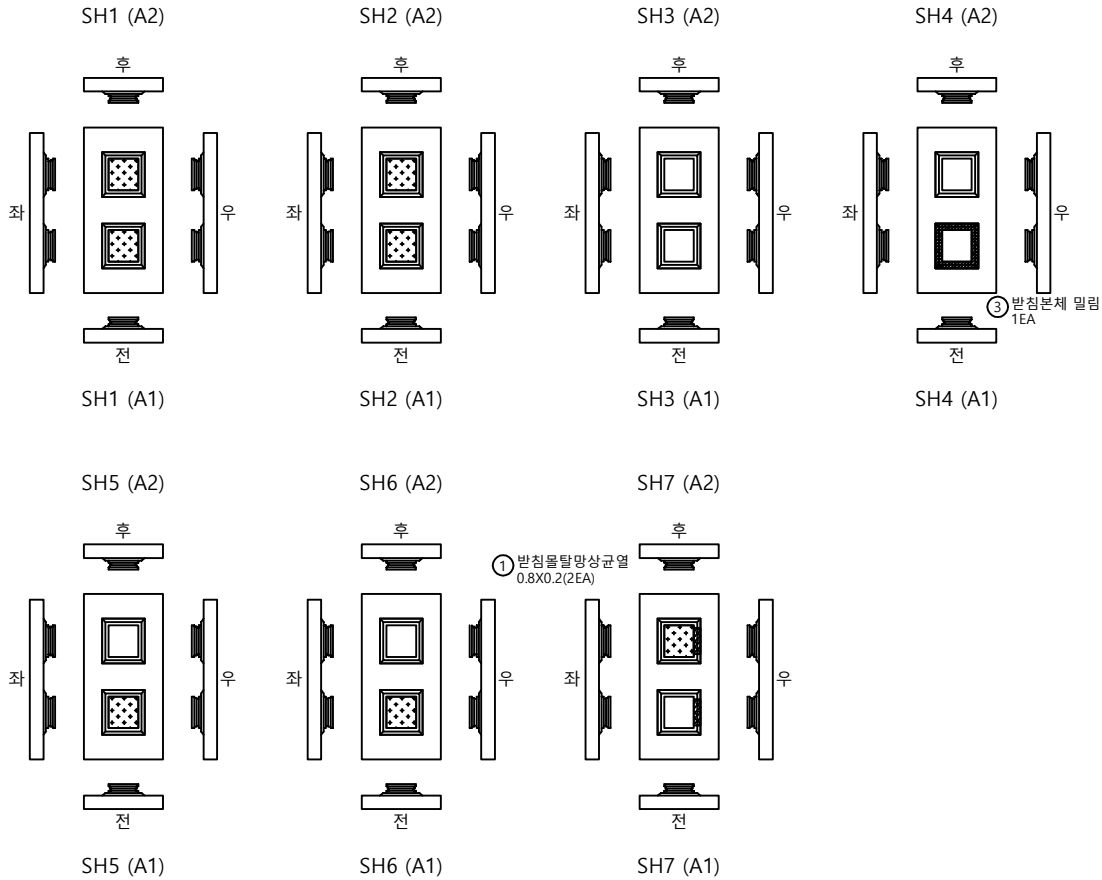


K
E
Y
P
L
A
N

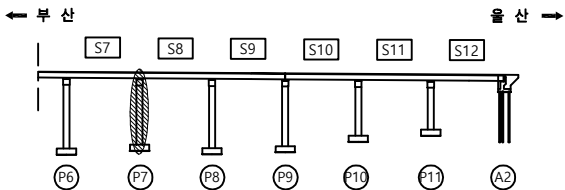

↑
울산

부산
↓

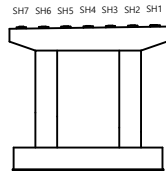

손상물량표

교량받침

P7


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	받침물탈망상균열	0.1	0.8	0.2	2	㎡	0.32
2	구	교량받침	플레이트 부식				7	EA	7.00
3	신	교	받침본체 밀림				1	EA	1.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

☐ 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타
☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 069

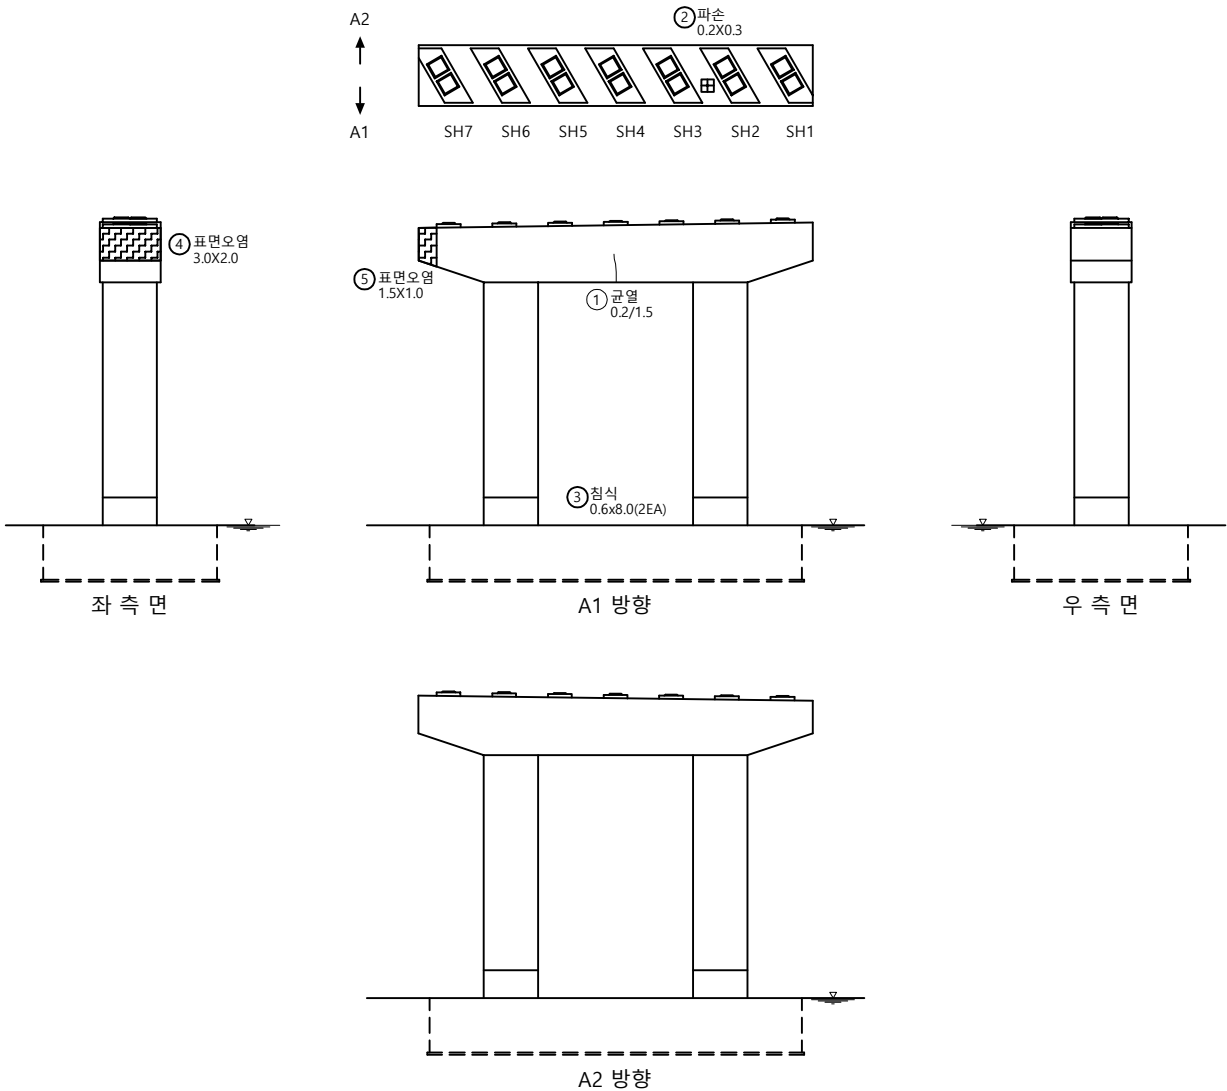


교각 P8									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코평부	균열(0.3mm이상)	0.2	1.5		1	m	1.50
2	구	교좌면	파손		0.2	0.3	1	㎡	0.06
3	구	기둥부	침식		8.0	0.6	2	㎡	9.60
4	신	코평부	표면오염		3.0	2.0	1	㎡	6.00
5	신	코평부	표면오염		1.5	1.0	1	㎡	1.50
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

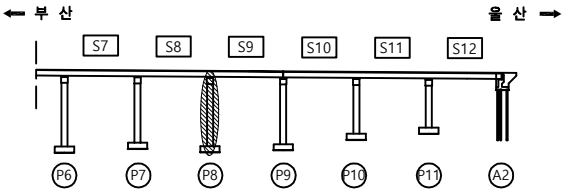

↑
울 산

↓
부 산

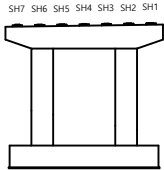


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

	균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	균열부백태		파손,박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수,습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 듸	No. 070	

① 플레이트부식
14EA

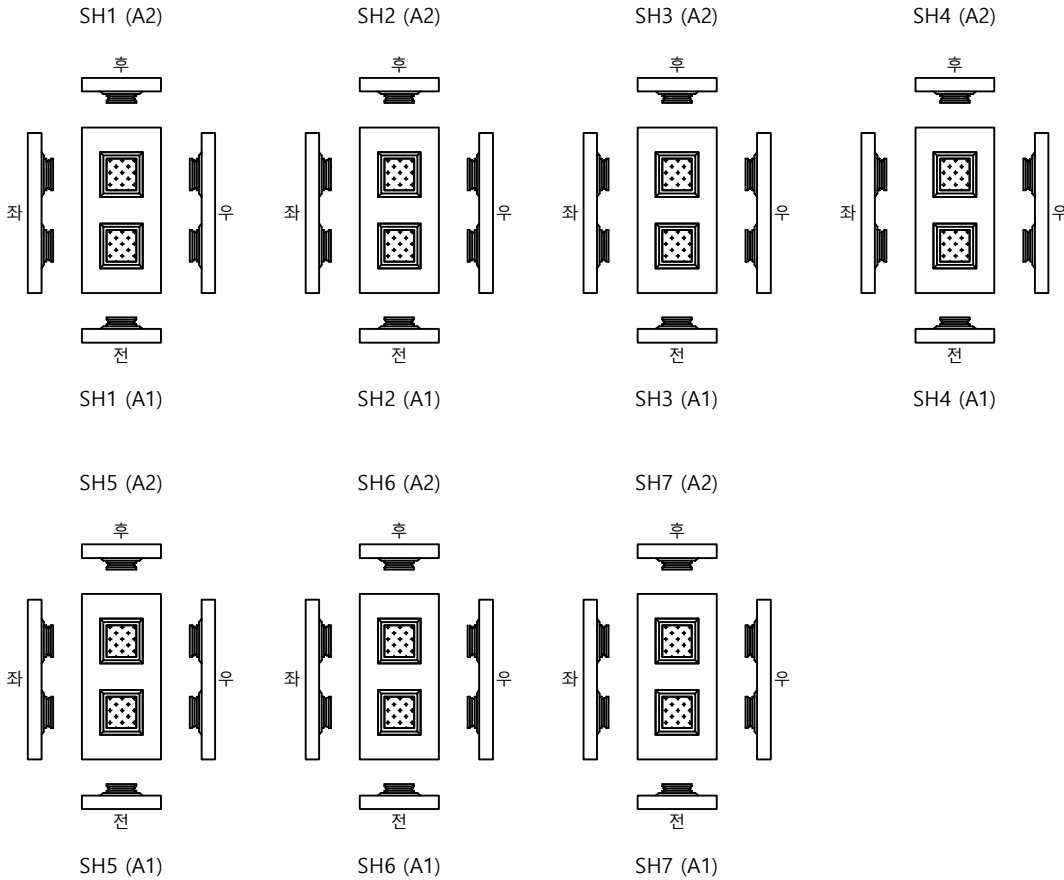


교량받침

P8


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	플레이트 부식				14	EA	14.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

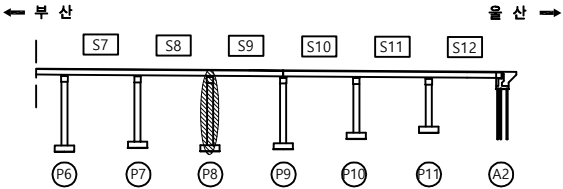

↑
을 산

부 산
↓

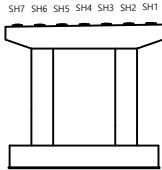

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 071


336~46 (S10, P10, P1)

손상물량표


교각

P9


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코빔부	표면오염		2.0	0.5	1	m ²	1.00
2	구	기둥부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		2	m	2.00
3	구	기둥부	망상균열	0.2	1.0	1.0	1	m ²	1.00
4	신	코빔부	표면오염		2.0	1.5	1	m ²	3.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

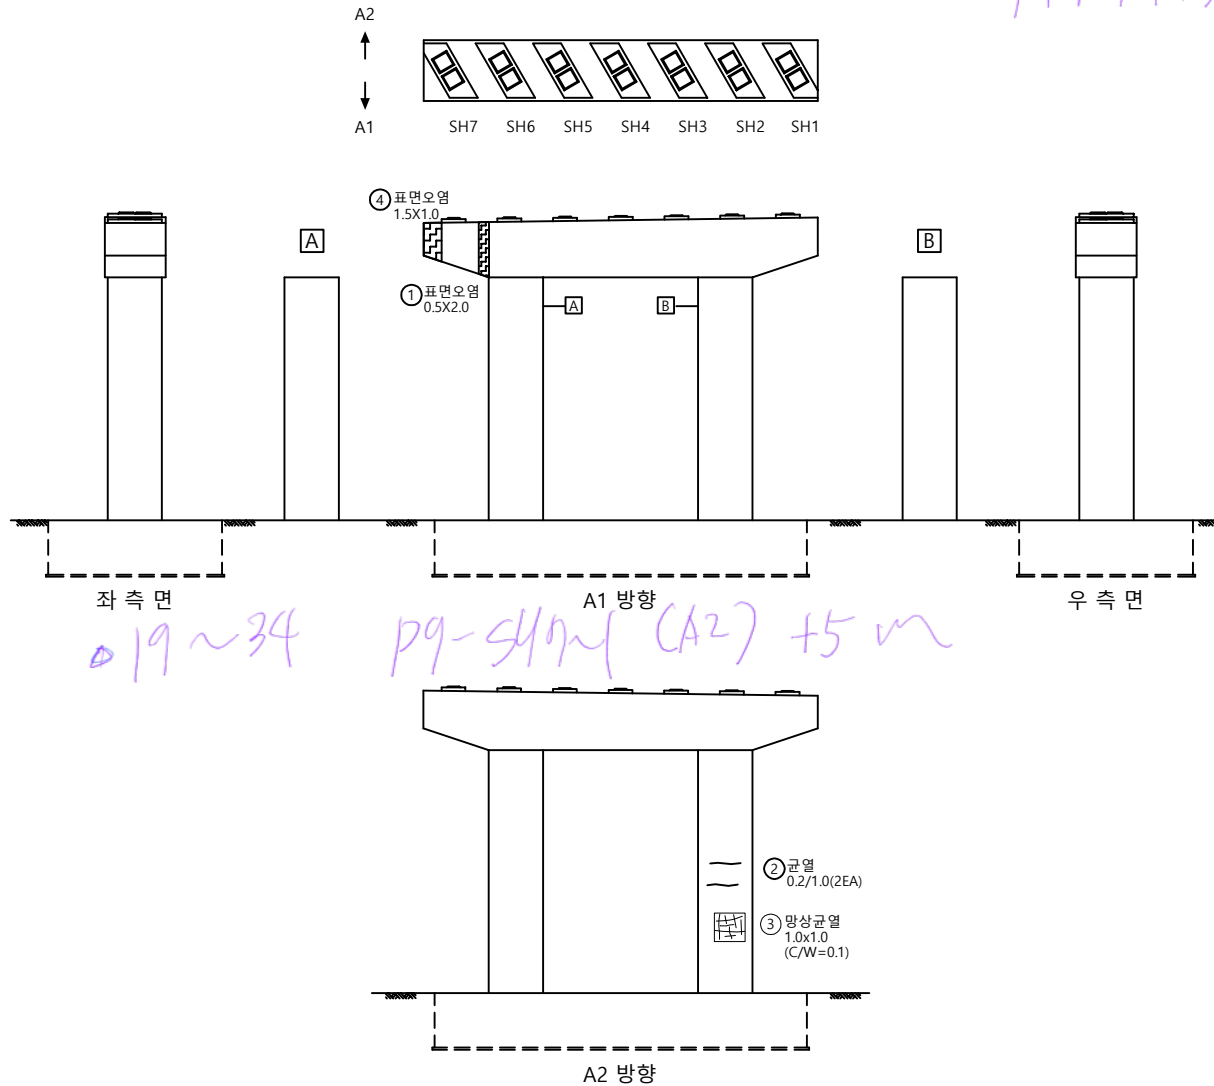

KEY PLAN

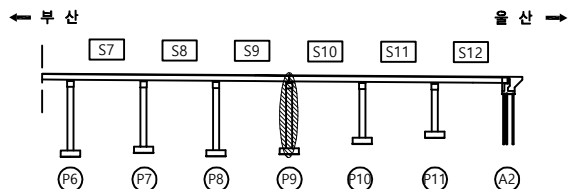

울 산
부 산

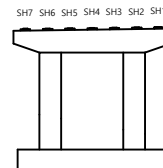

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 072

장안천교(부산) 받침장치 P9

① 플레이트부식
13EA

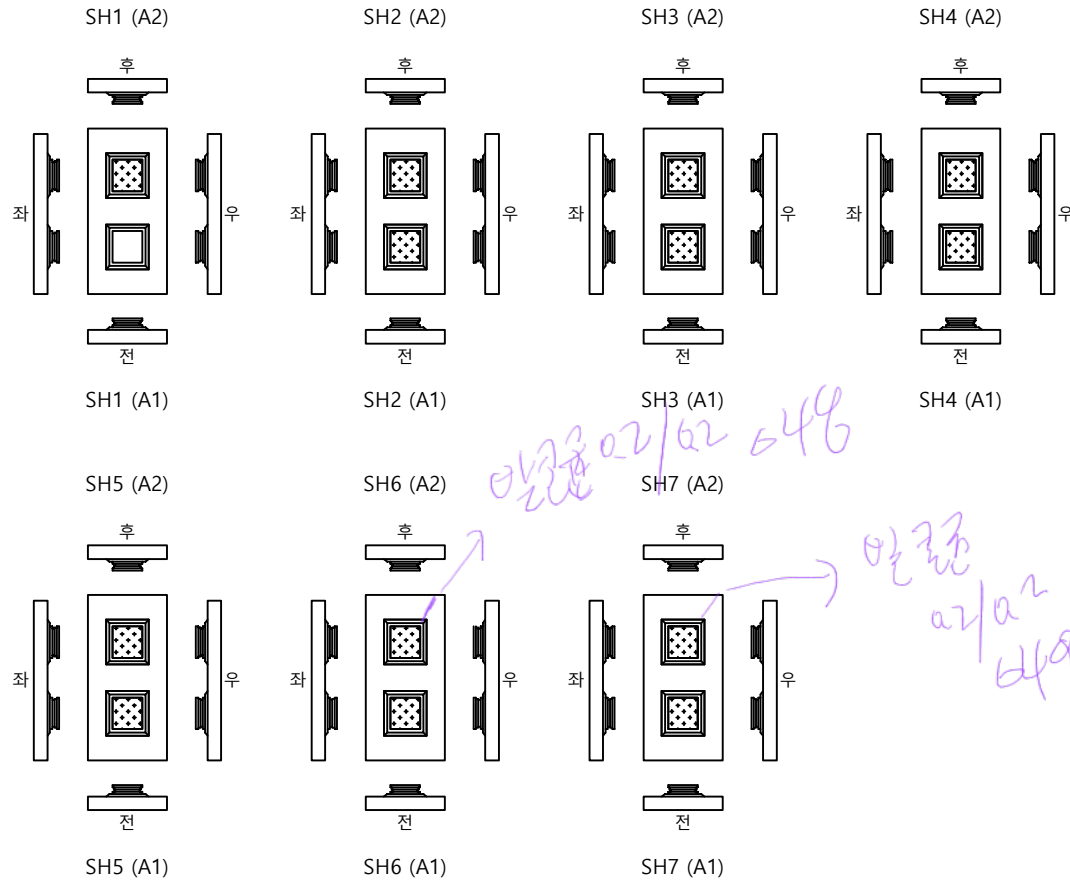


손상물량표

교량받침


P9

변수	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	플레이트 부식				13	EA	13.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

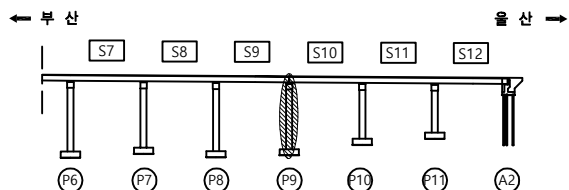

↑ 울산
↓ 부산

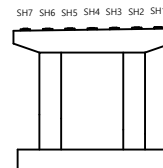


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 073

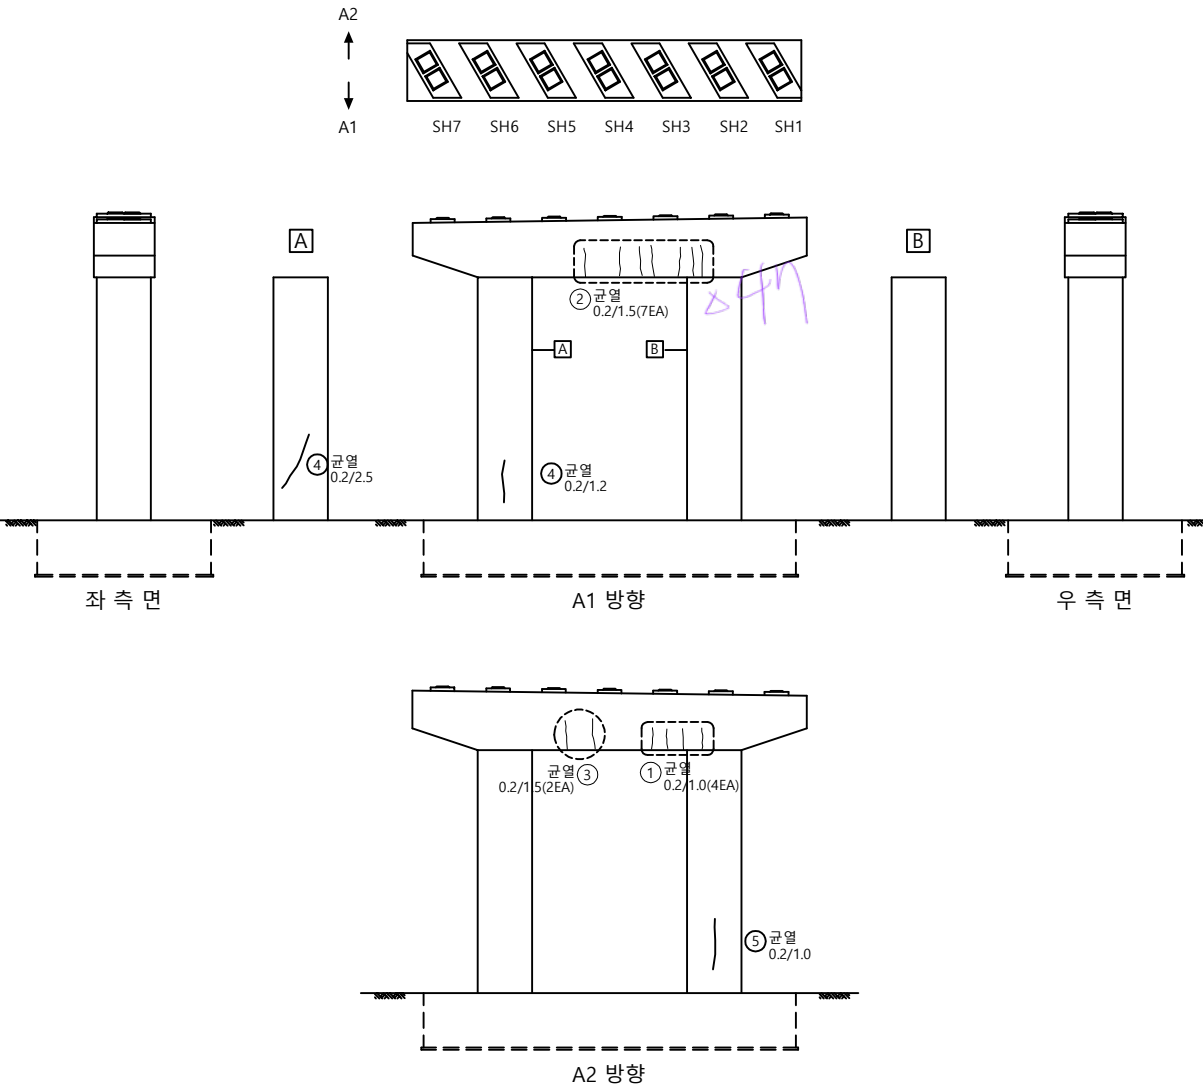


교각									
P10									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코팅부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		4	m	4.00
2	구	코팅부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		7	m	10.50
3	구	코팅부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		2	m	3.00
4	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
5	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
6	신	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	2.5		1	m	2.50
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

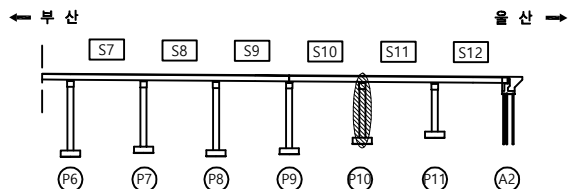

울 산
부 산

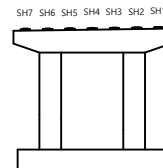

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 074

장안천교(부산) 받침장치 P10

손 상 물 량 표

① 받침부식
SEA

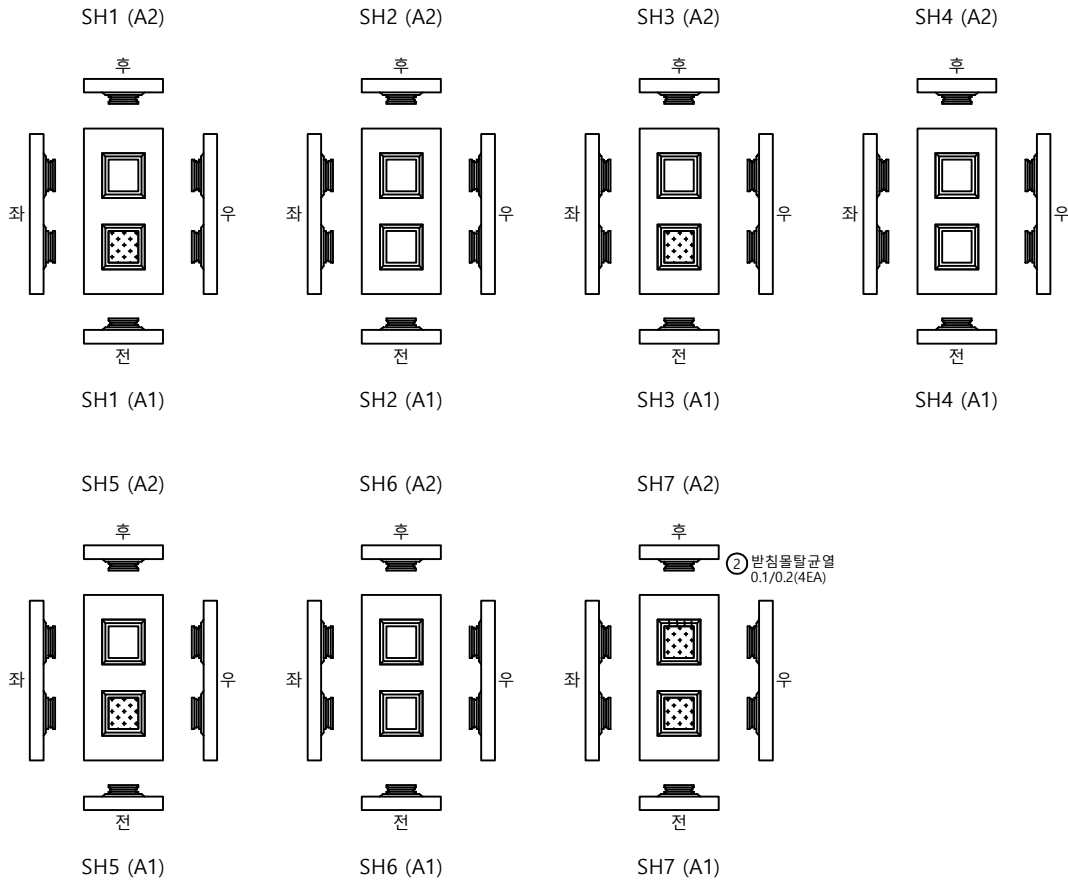


교량받침

P10


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	플레이트 부식				5	EA	5.00
2	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		4	m	0.80
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

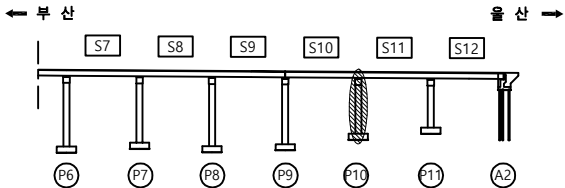

↑
울산

부산
↓

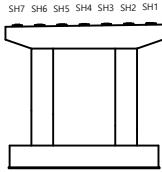


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 075

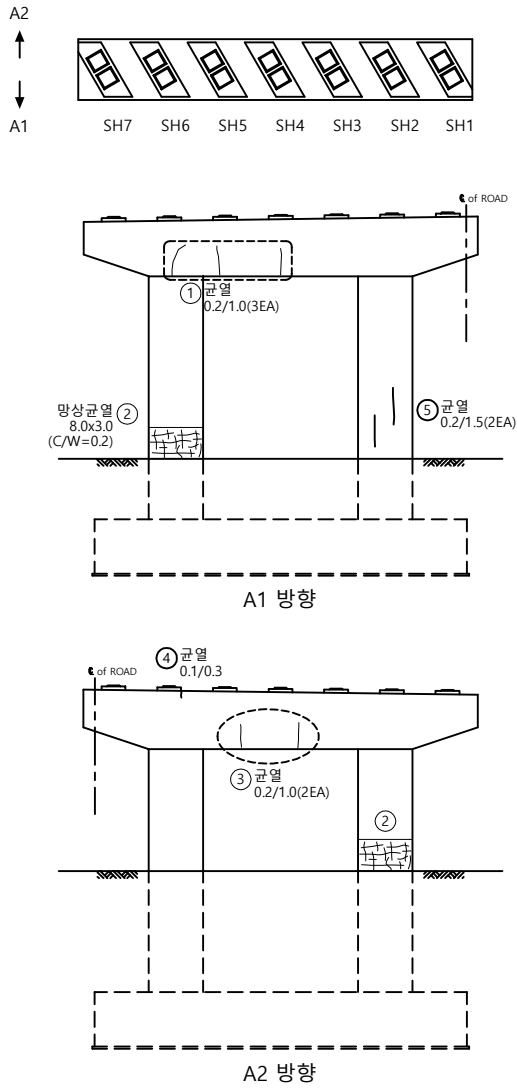


교각 P11									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		3	m	3.00
2	구	기둥부	망상균열	0.2	8.0	3.0	1	m ²	24.00
3	구	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	m	2.00
4	구	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30
5	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		2	m	3.00
6	신	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

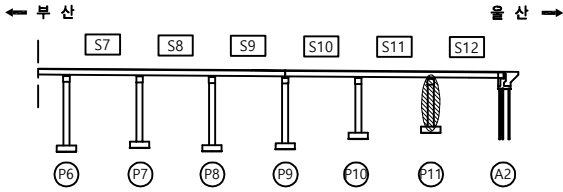


울산
부산

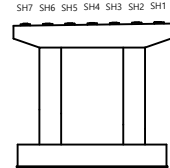

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	076

장안천교(부산) 받침장치 P11


① 받침부식
8EA

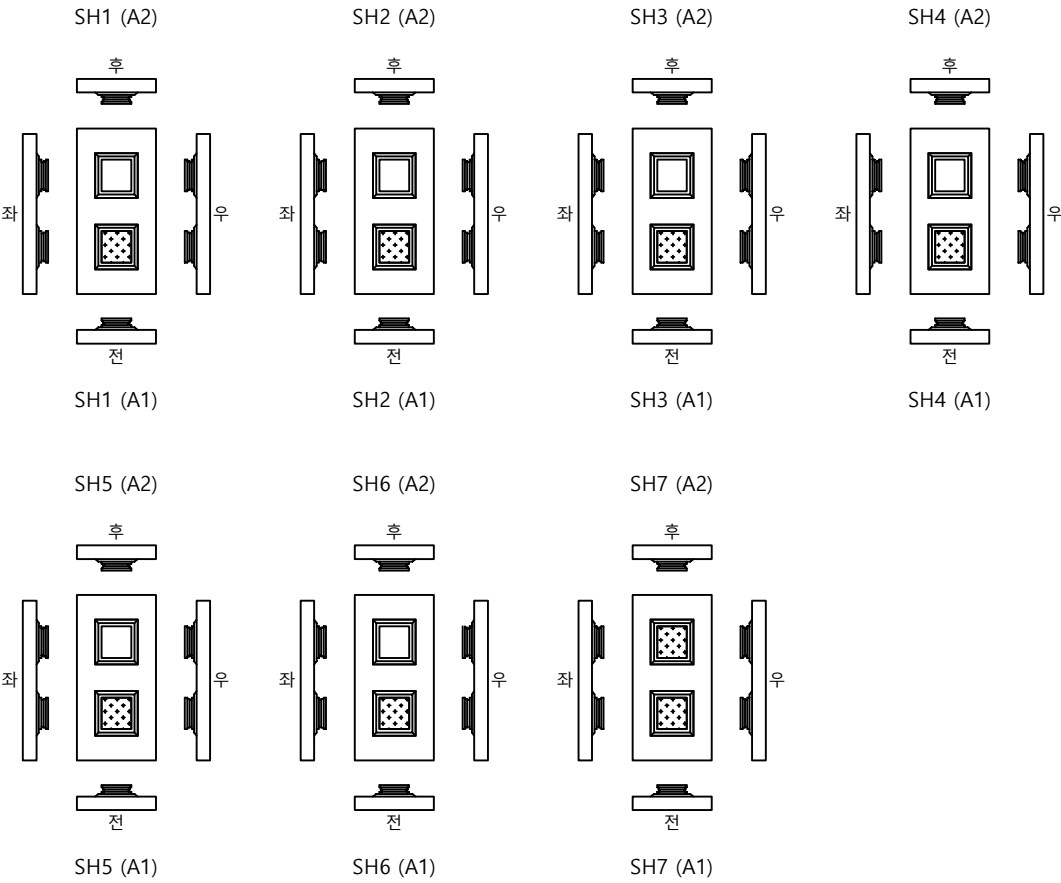


손 상 물 량 표

교량받침									
P11									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	선	교량받침	블레이드 부식				8	EA	8.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

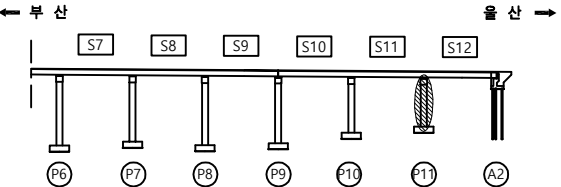


↑ 을 산
↓ 부 산

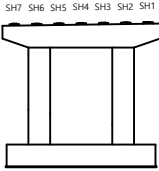

용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW.02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No.	077

장안천교(부산) 교대 A2

손 상 물 량 표

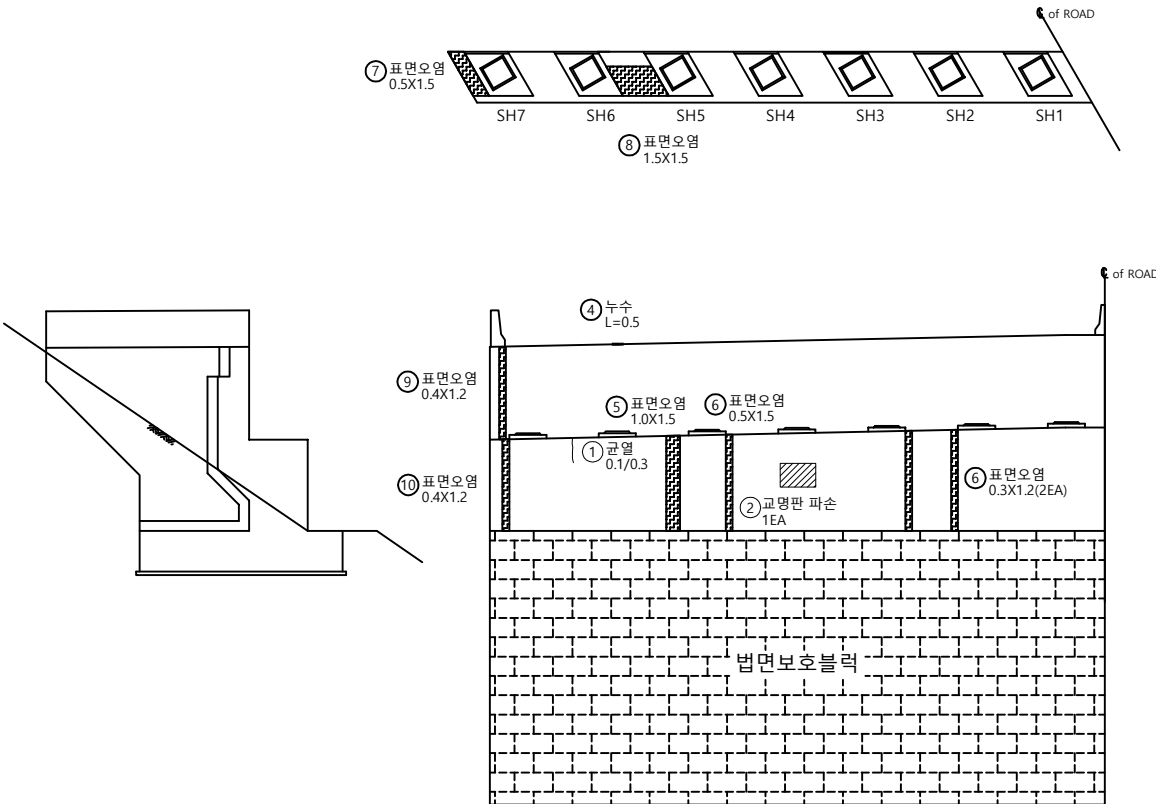


좌 측 면

정 면 도


교대 A2									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	구체	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30
2	구	구체	교명판 파손				1	EA	1.00
3	신	구체	표면오염		1.2	0.3	2	m ²	0.72
4	구	옹벽	누수		0.5		1	m	0.50
5	구	구체	표면오염		1.5	1.0	1	m ²	1.50
6	구	구체	표면오염		1.5	0.5	1	m ²	0.75
7	구	교좌면	표면오염		1.5	0.5	1	m ²	0.75
8	구	교좌면	표면오염		1.5	1.5	1	m ²	2.25
9	구	옹벽	표면오염		2.5	0.5	1	m ²	1.25
10	구	구체	표면오염		1.2	0.4	1	m ²	0.48
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

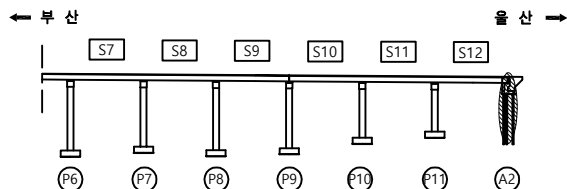

↑
울 산

부 산
↓

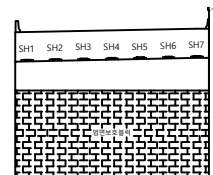


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 078

장안천교(부산) 받침장치 A2

① 받침부식
SEA

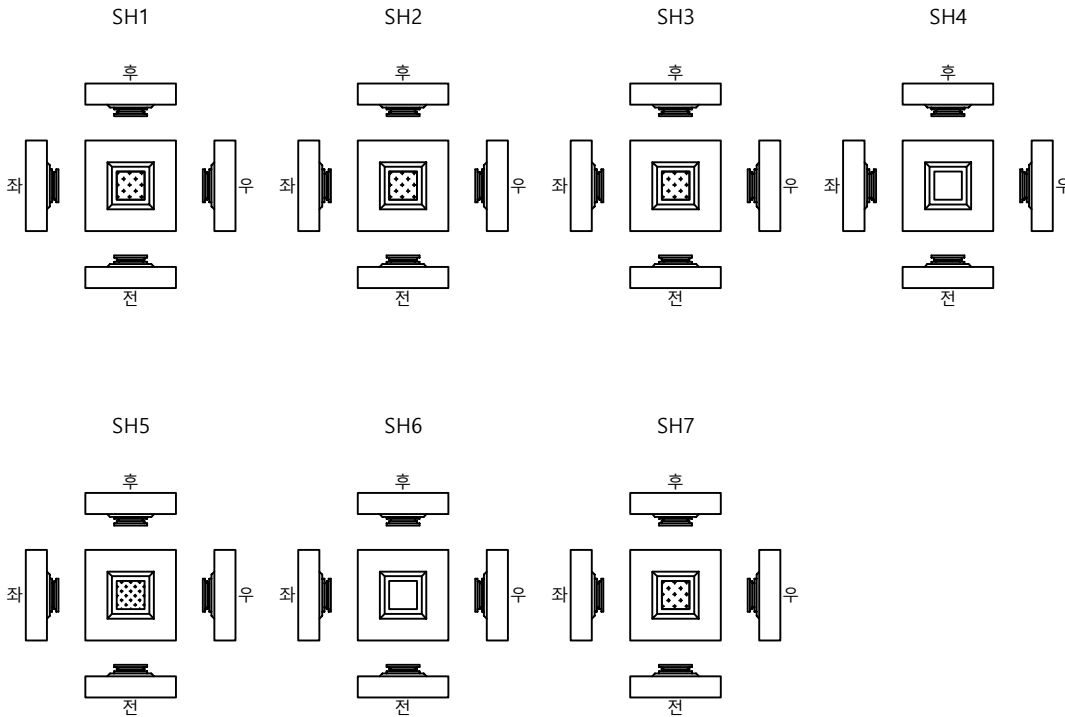


손 상 물 량 표

교량받침


A2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	블레이드 부식				5	EA	5.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

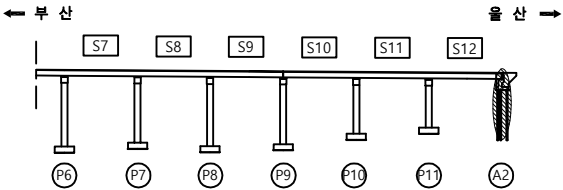

울산
부산

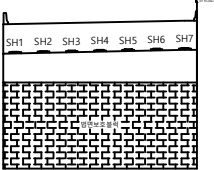

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

	재료분리		오염, 변색		부식
	파손, 박리		세굴		퇴적
	누수, 습윤		백태		기타
	소성변형		들뜸	No.	079