


장안천교(부산) 교면포장 S1


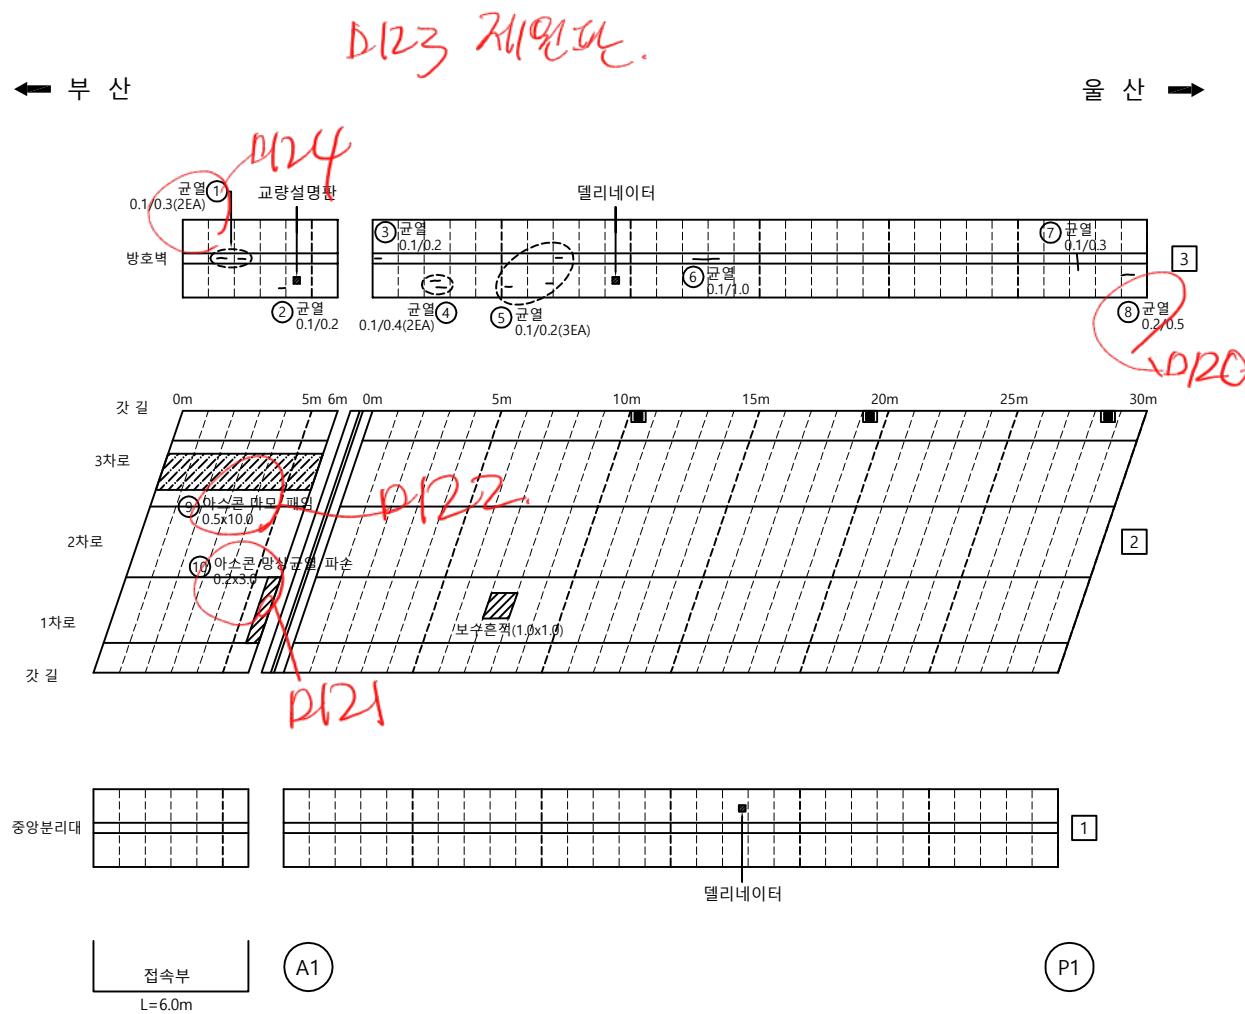


손상물량표

교면포장

[illegible]

KEY PLAN

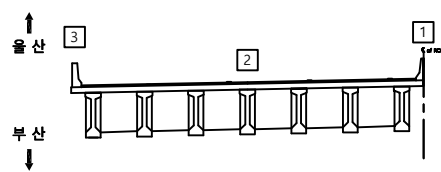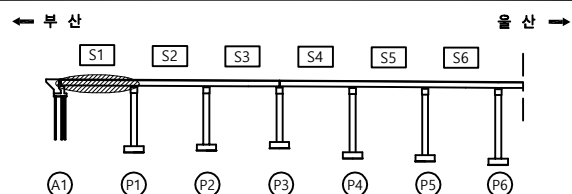


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역					
	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No. 001	

장안천교(부산) 교면포장 S2

← 부 산

울 산 →

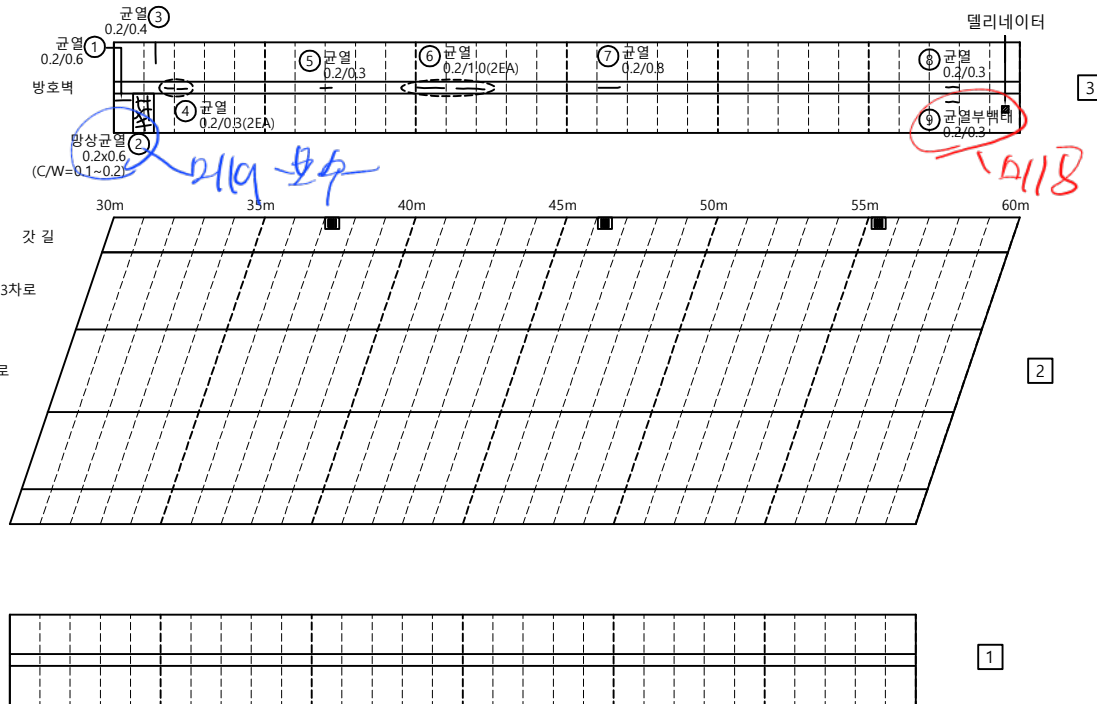

P1

P2

손 상 물 량 표

교면포장


S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
2	구	방호벽	망상균열	0.2	0.2	0.6	1	m	0.12
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	m	0.40
4	구	방호벽	균열부백태	0.2	0.3		1	m	0.30
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	m	2.00
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		1	m	0.80
8	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
9	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

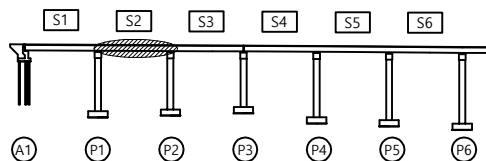

울 산
↑
부 산
↓

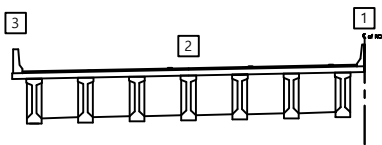

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 002

장안천교(부산) 교면포장 S3

← 부 산

울 산 →

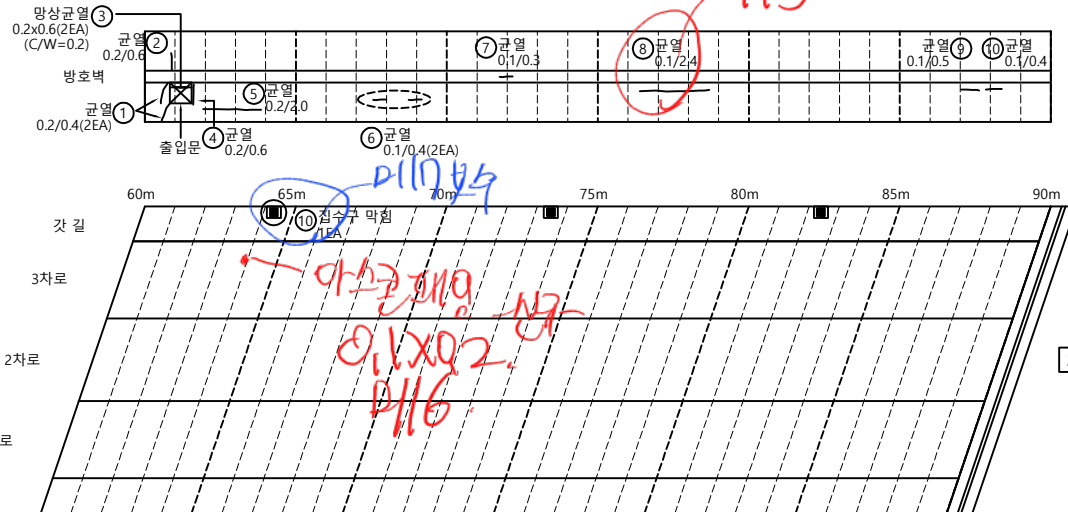

중앙분리대

P2

P3

손 상 물 량 표

교면포장


S3

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		2	m	0.80
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
3	구	방호벽	망상균열	0.2	0.2	0.6	2	m	0.24
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	m	2.00
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		2	m	0.80
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30
8	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	2.4		1	m	2.40
9	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50
10	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	m	0.40
11	신	배수시설	점수구 막힘				1	EA	1.00
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

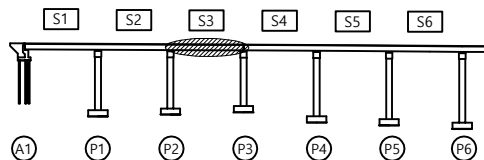

울 산
부 산

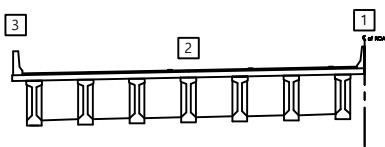

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 003



장안천교(부산) 교면포장 S4

손상물량표

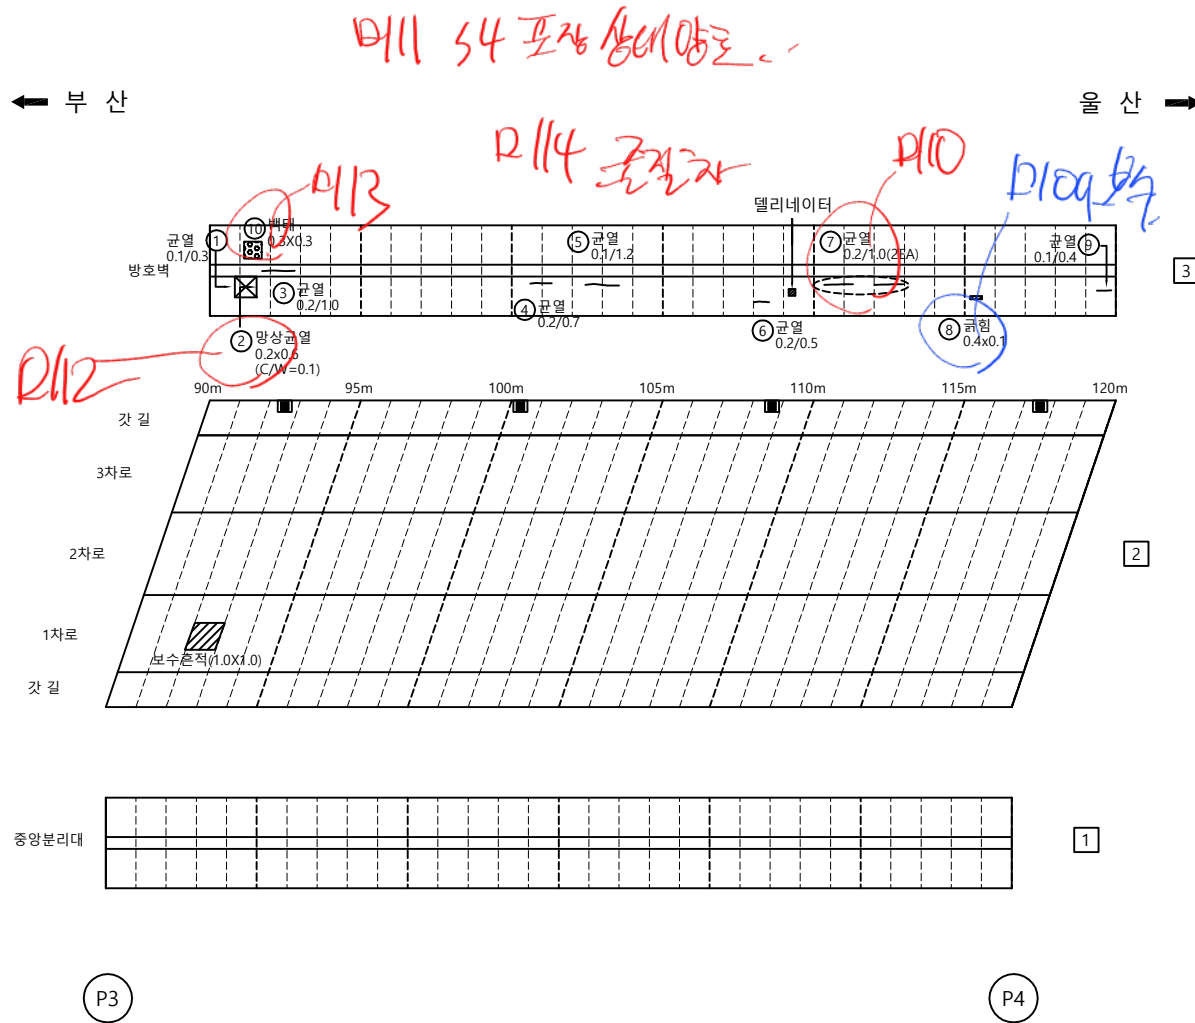

교면포장 S4									
번호	신/구	부재명	손상 현 황	손상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30
2	구	방호벽	망상균열	0.1	0.2	0.6	1	m	0.12
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	m	0.70
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1	m	1.20
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	m	2.00
8	구	방호벽	균열		0.4	0.1	1	m	0.04
9	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	m	0.40
10	신	방호벽	백태		0.3	0.3	1	m	0.09
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

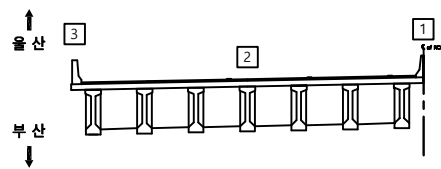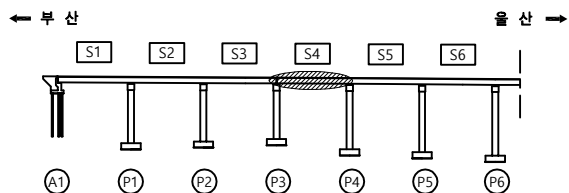


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 004



장안천교(부산) 교면포장 S5

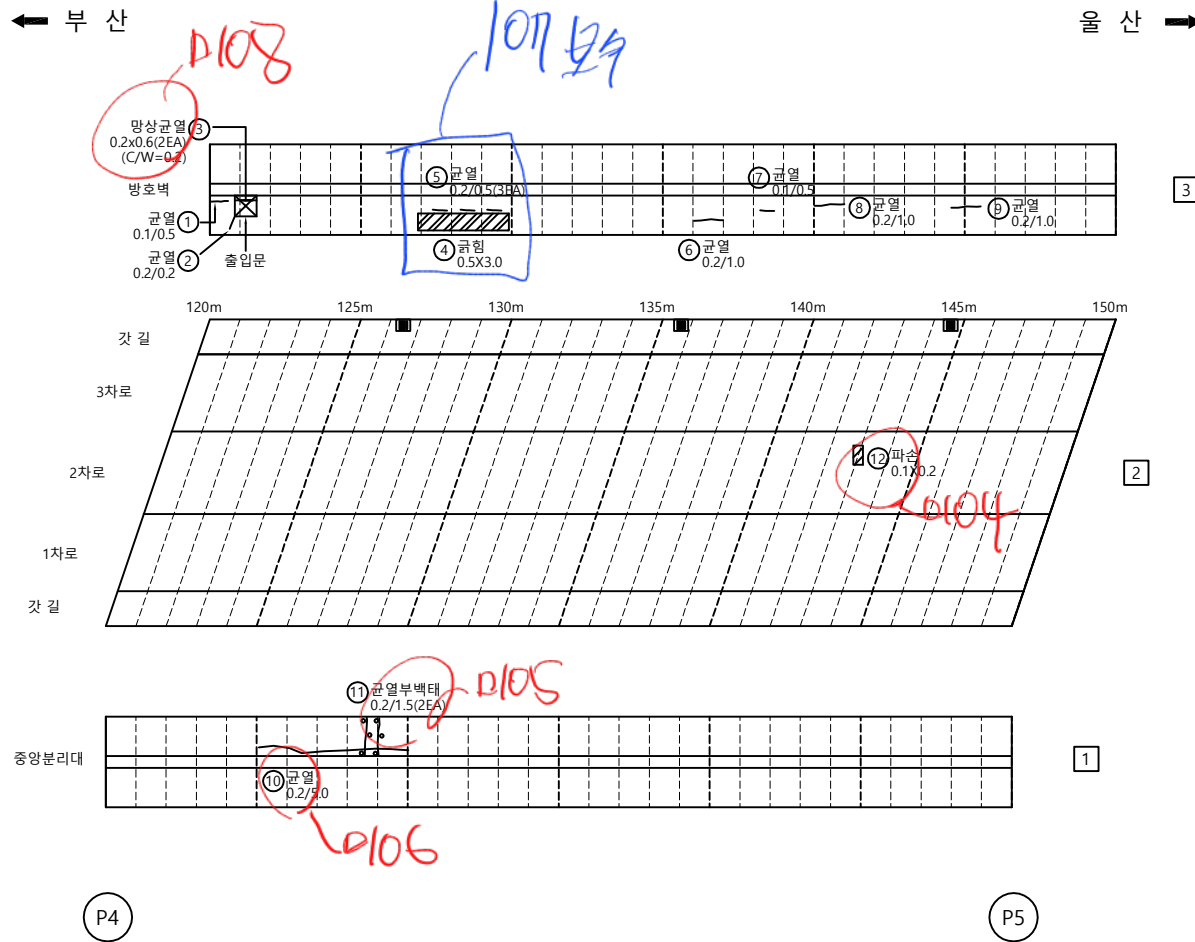

손 상 물 량 표

교면포장 S5									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20
3	구	방호벽	방향균열	0.2	0.6	0.2	2	m	0.24
4	구	방호벽	균열		3.0	0.5	1	m	1.50
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		3	m	1.50
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50
8	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
9	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
10	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	5.0		1	m	5.00
11	구	방호벽	균열부백태	0.2	1.5		2	m	3.00
12	신	교면포장	포장 파손		0.1	0.2	1	m	0.02
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

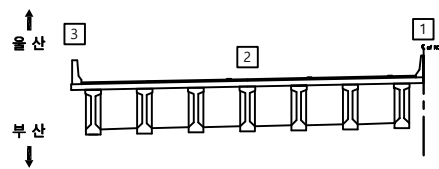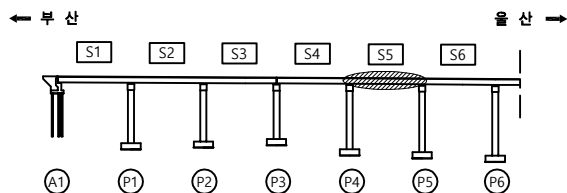

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례


□ 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
□ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
□ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타
□ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 005

장안천교(부산) 교면포장 S6

← 부 산

울 산 →

낙하방지철망

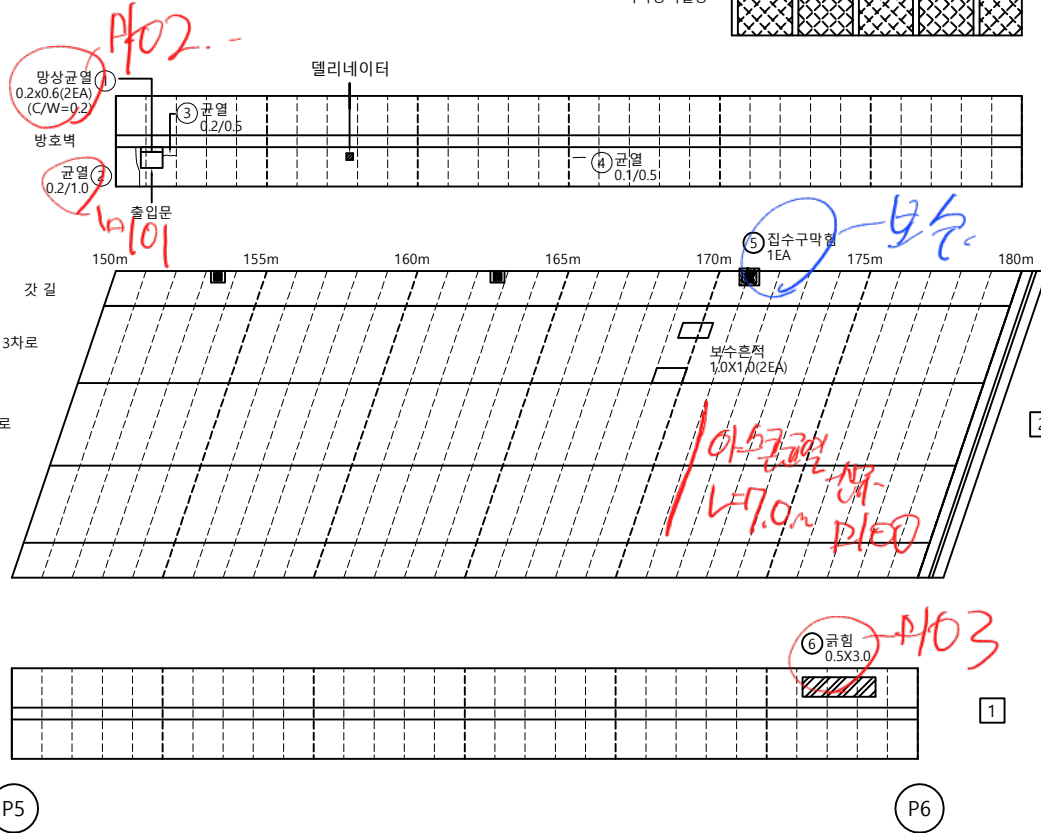

손 상 물 량 표

교면포장


S6

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	수량	
1	구	방호벽	망상균열	0.2	0.6	0.2	2	㎡	0.24	
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50	
5	구	배수시설	집수구 막힘				1	EA	1.00	
6	구	방호벽	균열		3.0	0.5	1	㎡	1.50	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN


← 부 산

울 산 →

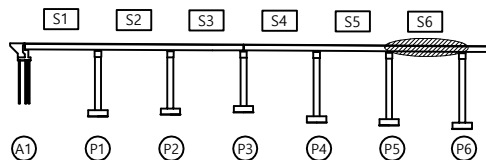

↑
울 산

↓
부 산

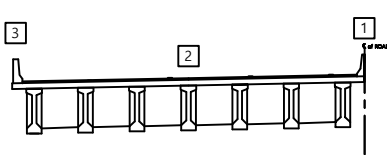


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

☐ CW 0.2	☐ 균열	☐ 재료분리	☐ 오염, 변색	☐ 부식
☐ 균열부백태	☐ 파손, 박리	☐ 세굴	☐ 퇴적	
☐ 망상균열	☐ 누수, 습윤	☐ 백태	☐ 기타	
☐ 철근노출	☐ 소성변형	☐ 들뜸	No.	006

장안천교(부산) 교면포장 S7


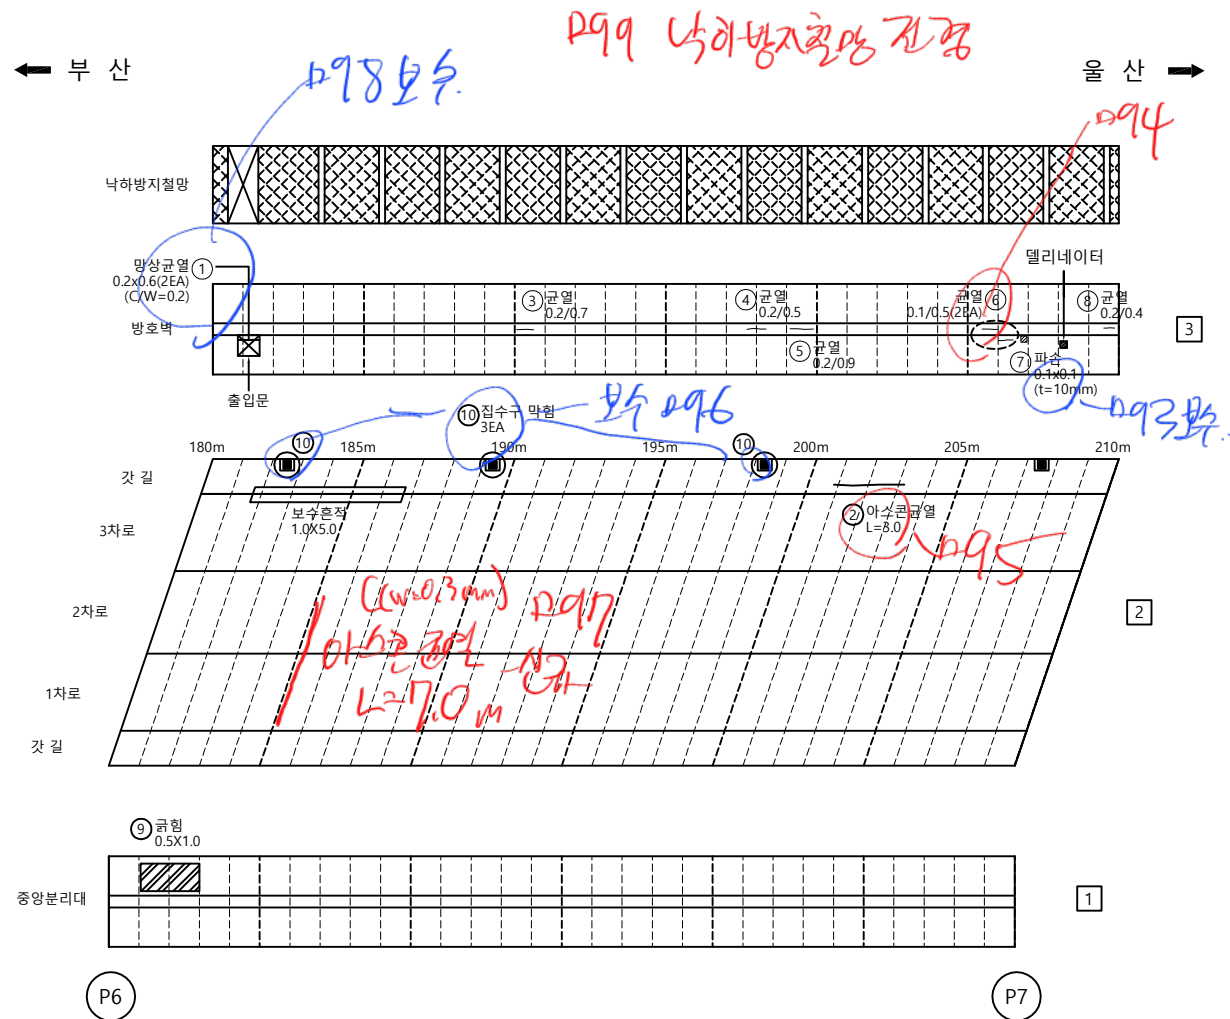


손상물량표

교면포장

[illegible]

KEY PLAN

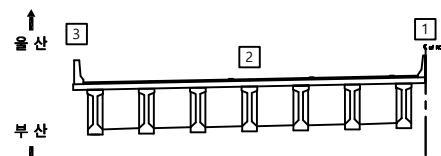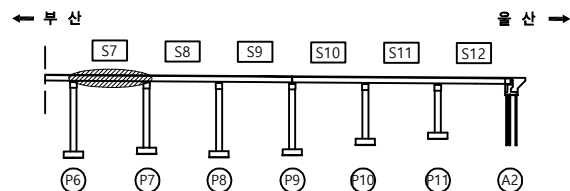

50 51 52

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역





폼
례

 CW 0.2	 재료분리	 오염, 변색	 부식
 균열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적
 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타
 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 007

장안천교(부산) 교면포장 S8

← 부 산

울 산 →

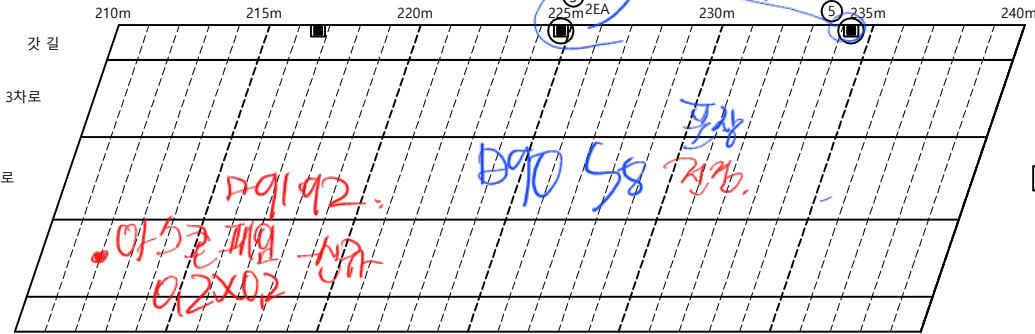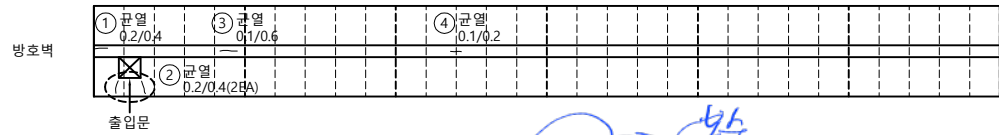

P7

P8



손 상 물 량 표

교면포장

S8

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	m	0.40	
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		2	m	0.80	
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	m	0.60	
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	m	0.20	
5	신	배수시설	집수구 막힘				2	EA	2.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

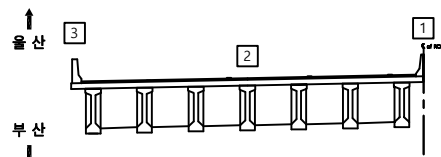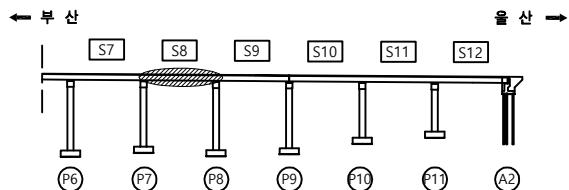

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 008

장안천교(부산) 교면포장 S9

손상물량표

← 부 산

울 산 →

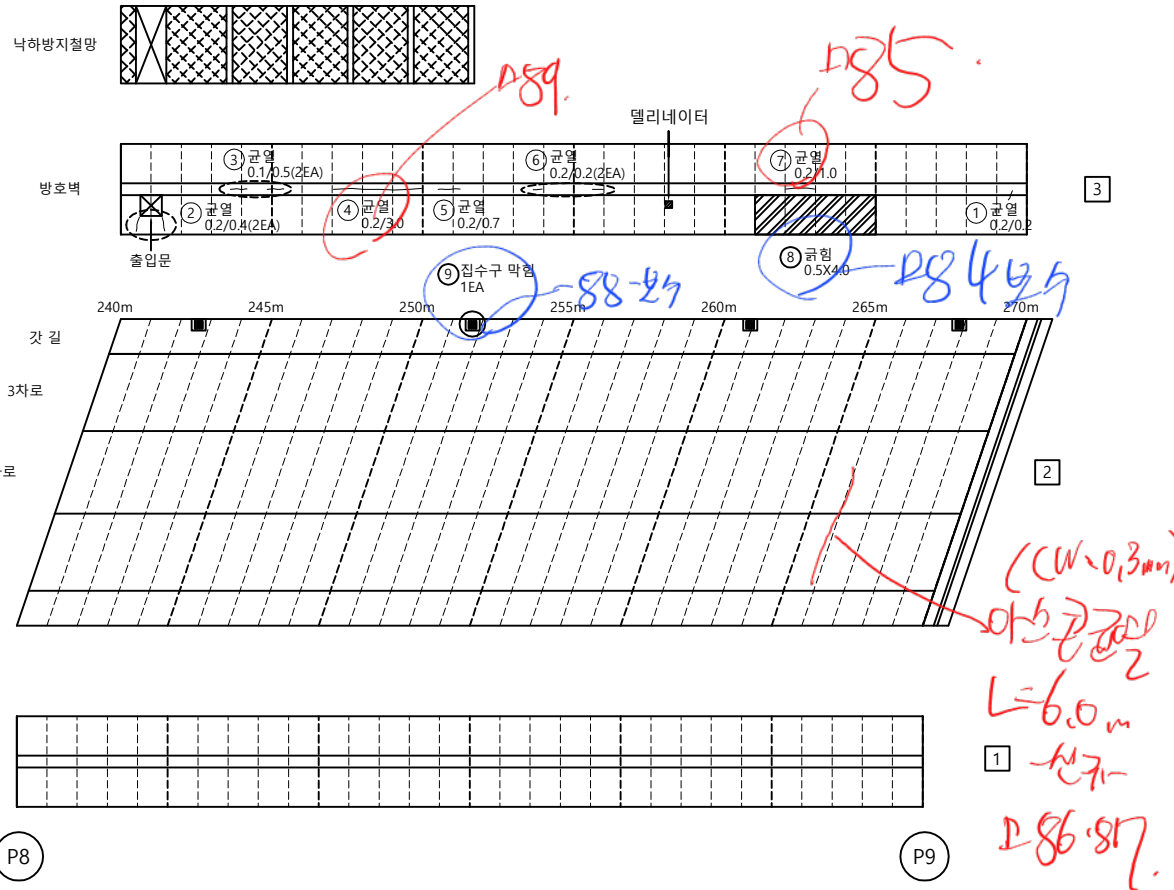

교면포장


S9

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		2	m	0.80
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		2	m	1.00
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		1	m	3.00
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	m	0.70
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		2	m	0.40
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
8	구	방호벽	균열		4.0	0.5	1	m	2.00
9	선	배수시설	집수구 막힘				1	EA	1.00
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

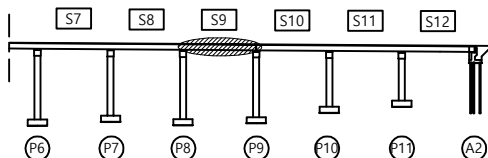

울 산
↑
부 산
↓

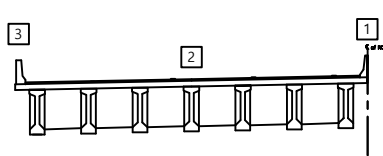

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW 0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸		No. 009


장안천교(부산) 교면포장 S10

손 상 물 량 표

A83공정 카 작업사인
A82

← 부 산

울 산 →

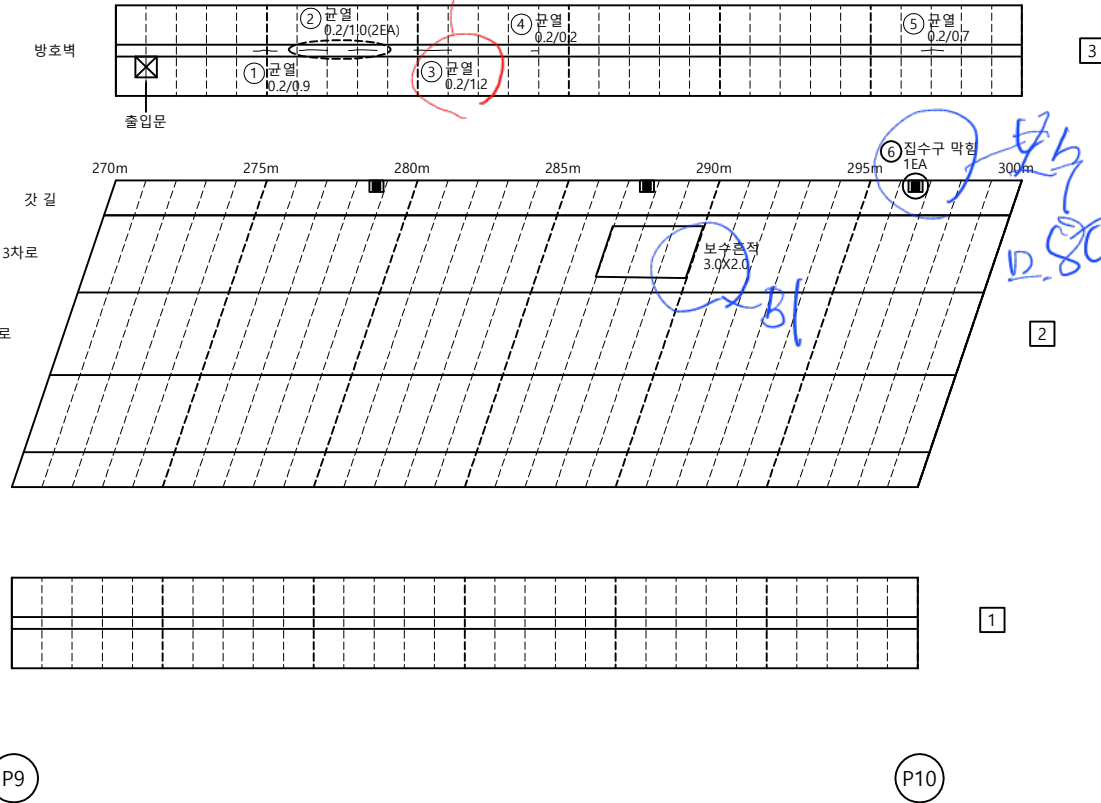

교면포장


S10

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.9		1	m	0.90
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	m	2.00
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	m	0.70
6	선	배수시설	점수구 막힘				1	EA	1.00
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

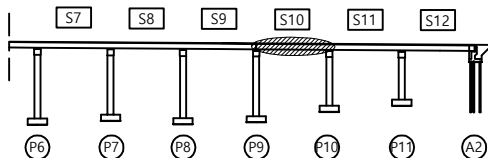

울 산
↑
부 산
↓

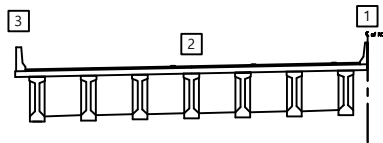

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 010

장안천교(부산) 교면포장 S11

← 부 산

울 산 →

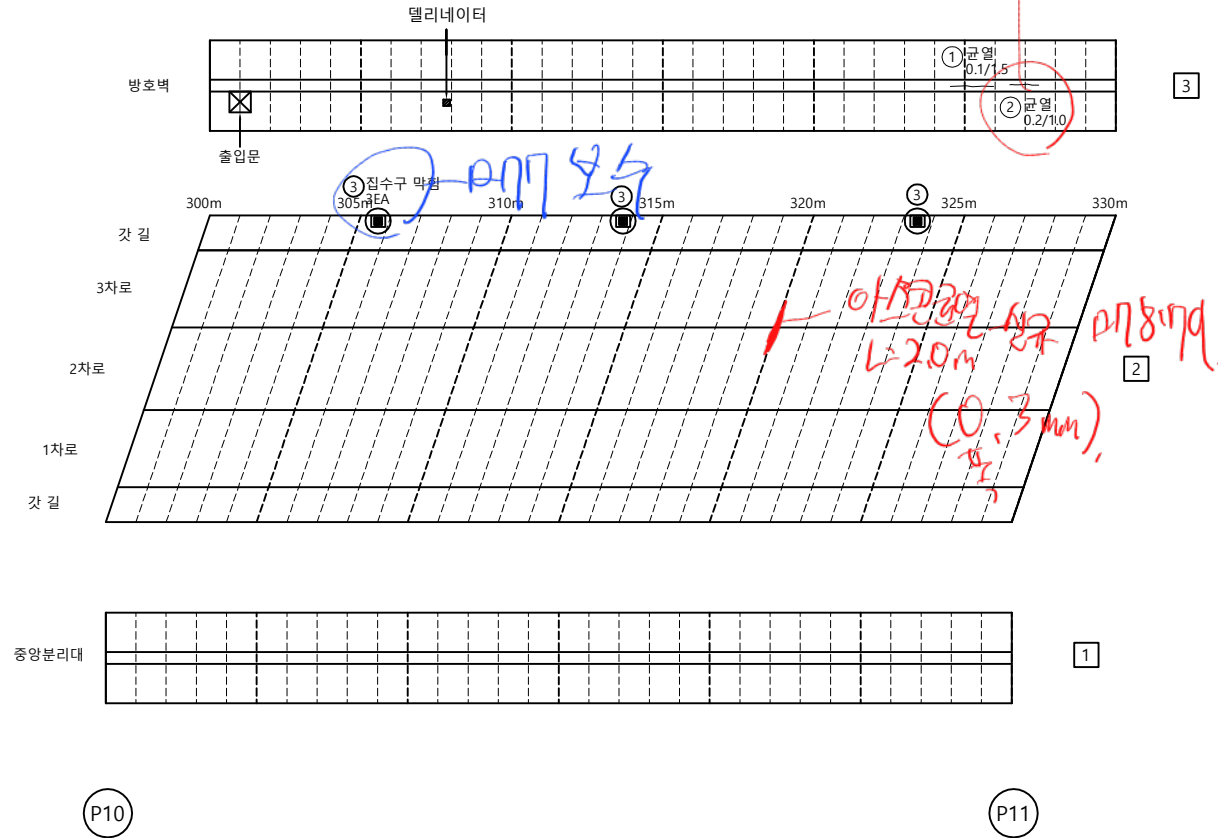

손 상 물 량 표

교면포장


S11

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	m	1.50	
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	신	배수시설	집수구 막힘				3	EA	3.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

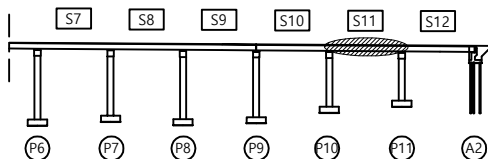

↑
울 산
↓
부 산

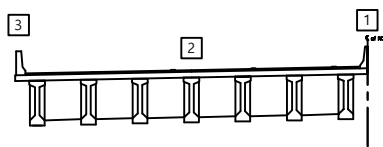

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

No. 011


장안천교(부산) 교면포장 S12

A63~68 전경

A23

← 부 산

울 산 →

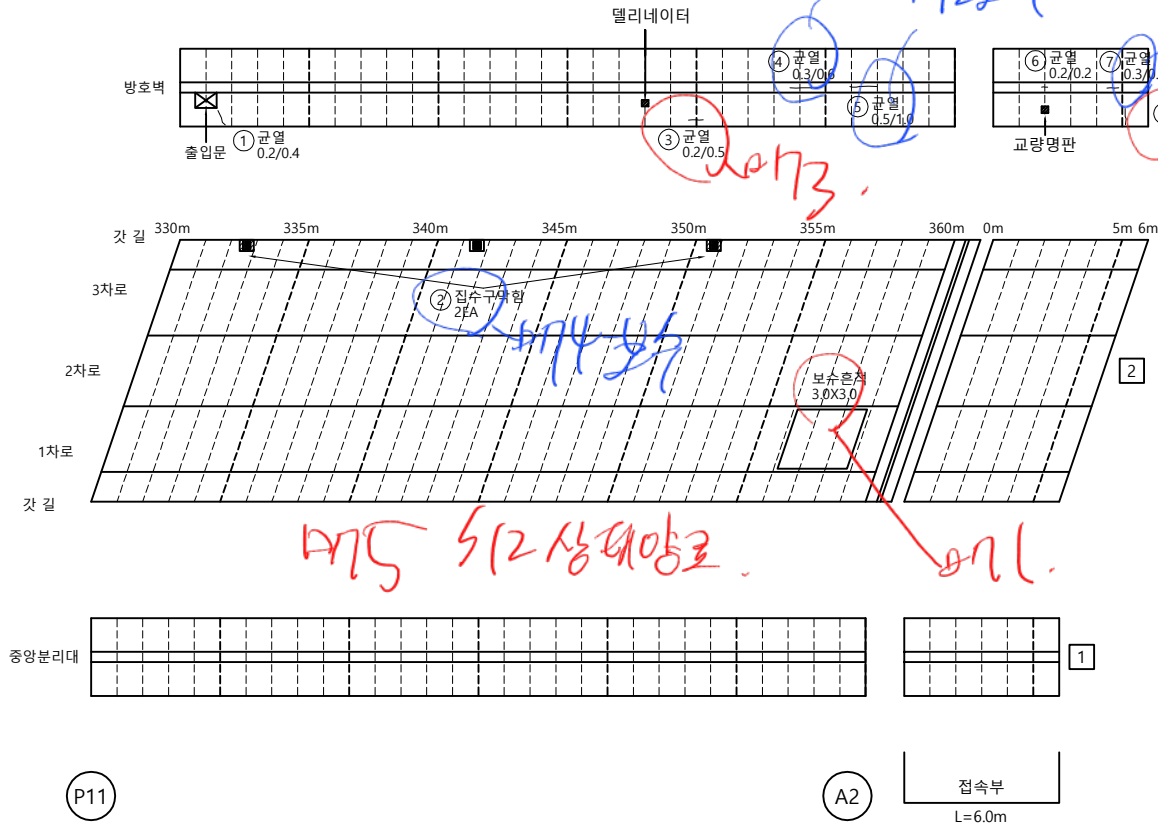



손 상 물 량 표

교면포장

S12

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	m	0.40
2	구	배수시설	침수구 막힘				2	EA	2.00
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.3	0.6		1	m	0.60
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.5	1.0		1	m	1.00
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.3	0.3		1	m	0.30
8	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

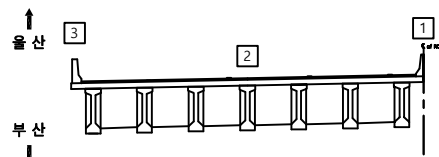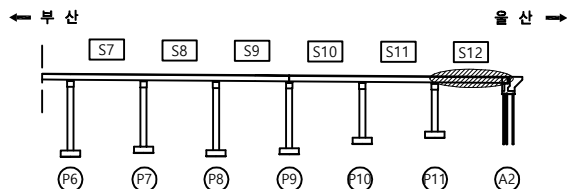


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 012



장안천교(부산) 신축이음 A1

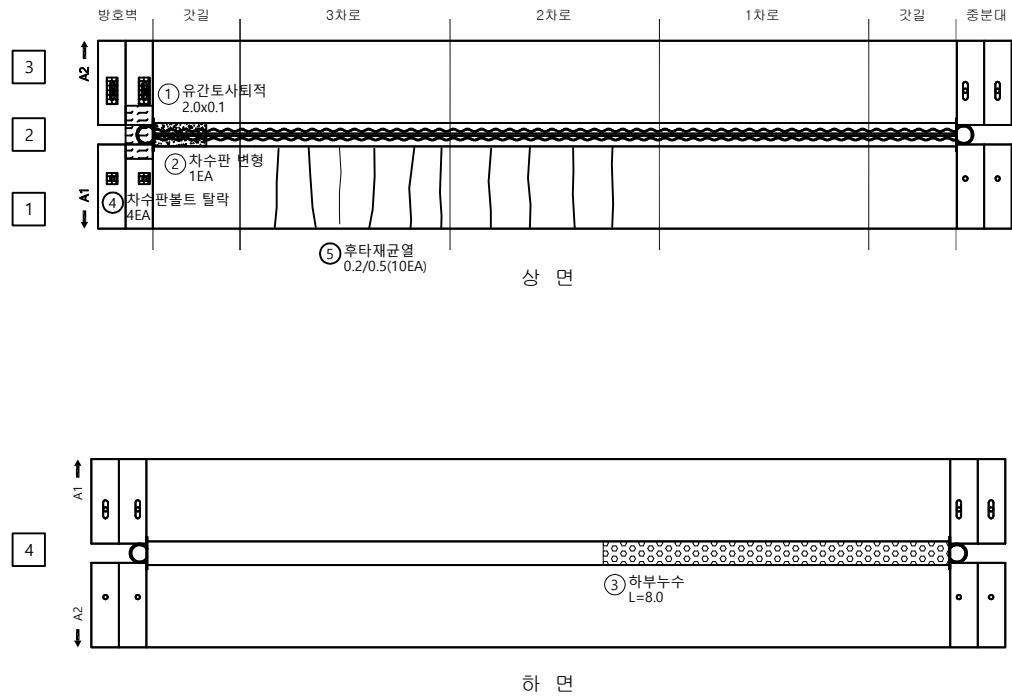



손상물량표

신축이음									
A1									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		2.0		1	m	2.00
2	구	신축이음	자수판 변형				1	EA	1.00
3	구	신축이음	해부누수		8.0		1	m	8.00
4	구	신축이음	자수판 볼트탈락				4	EA	4.00
5	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		10	m	5.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

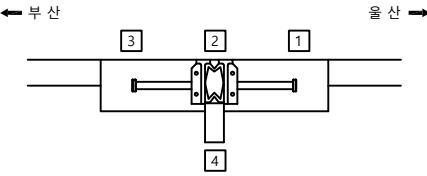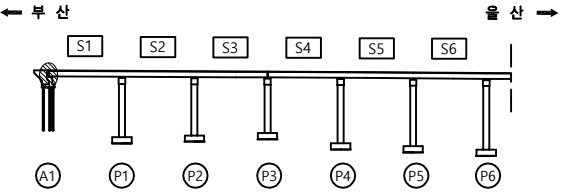



용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
		균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
		망상균열	누수, 습윤	백태	기타
		철근노출	소성변형	들뜸	No. 013

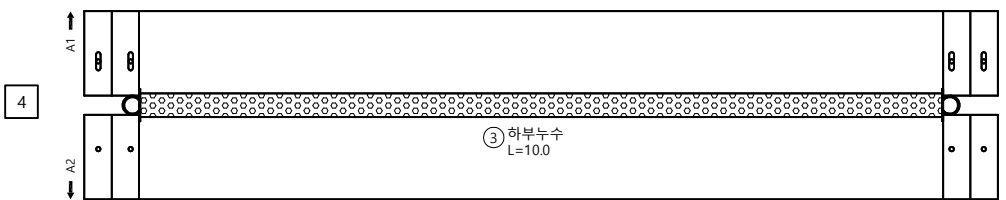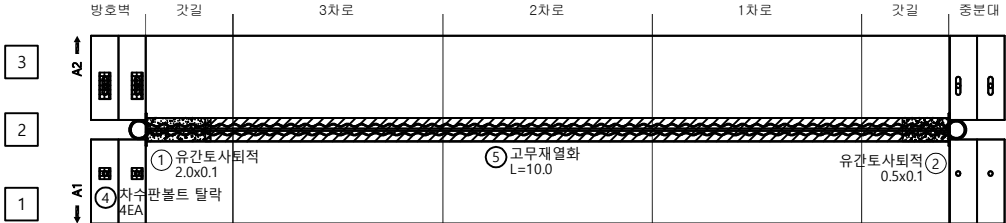


손상물량표

신축이음									
P3									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유견토사퇴적		2.0		1	m	2.00
2	구	신축이음	유견토사퇴적		0.5		1	m	0.50
3	구	신축이음	하부누수		10.0		1	m	10.00
4	구	신축이음	치수판 볼트탈락				4	EA	4.00
5	구	신축이음	고무재열화		10.0		1	m	10.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY PLAN

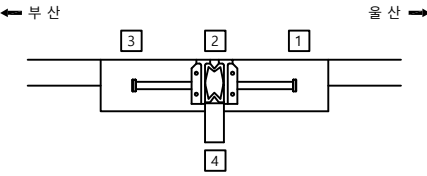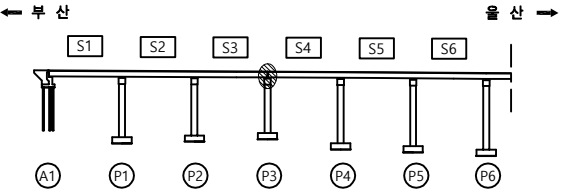

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	014

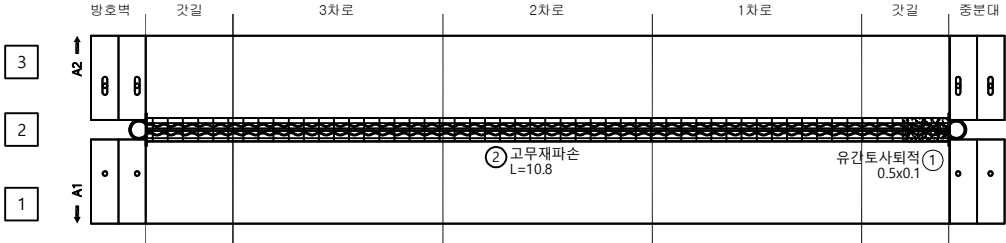



상 면

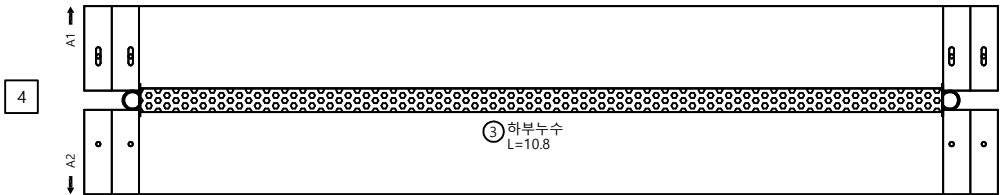



하 면

신축이음								
P6								
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모				
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위
1	구	신축이음	유간토사퇴적		0.5		1	m
2	구	신축이음	고무재 파손		10.8		1	m
3	구	신축이음	하부누수		10.8		1	m
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

KEY
PLAN

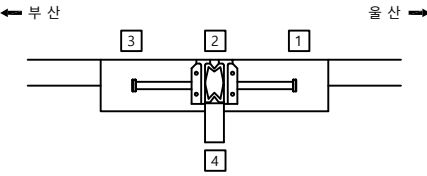
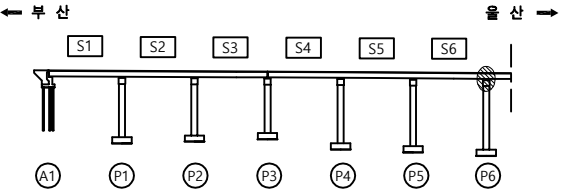


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	015

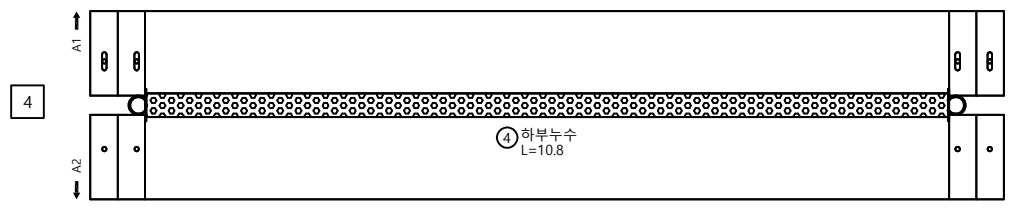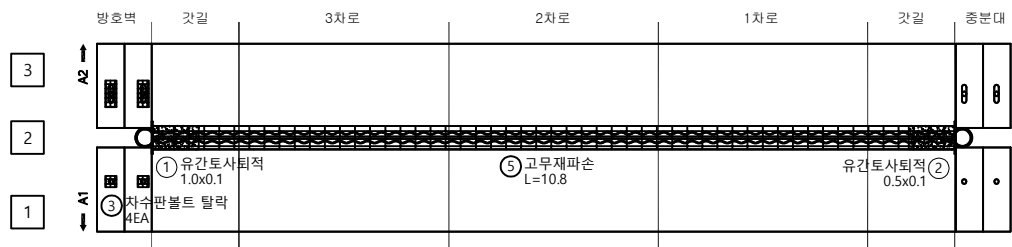



신축이음										
P9										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		0.5		1	m	0.50	
2	구	신축이음	유간토사퇴적		0.5		1	m	0.50	
3	구	신축이음	차수판 볼트탈락				4	EA	4.00	
4	신	신축이음	하부누수		10.8		1	m	10.80	
5	신	신축이음	고무재 파손		10.8		1	m	10.80	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

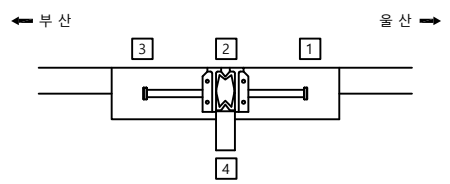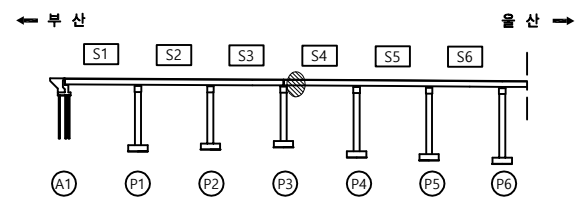

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	016

장안천교(부산) 신축이음 A2

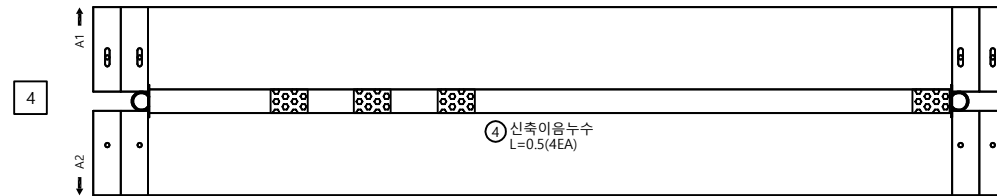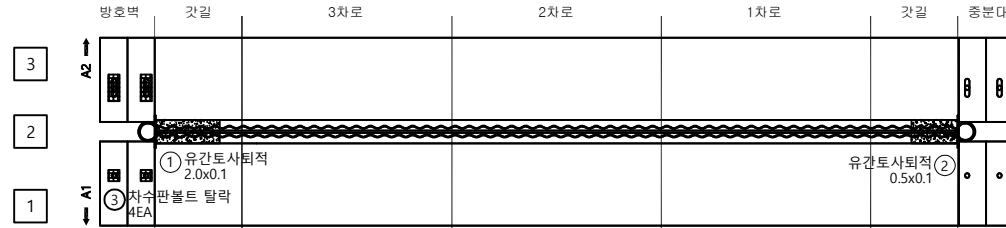



손 상 물 량 표

신축이음

A2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유간토사되적		2.0		1	m	2.00
2	구	신축이음	유간토사되적		0.5		1	m	0.50
3	구	신축이음	차수관 볼트탈락				4	EA	4.00
4	구	신축이음	해부누수		0.5		4	m	2.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

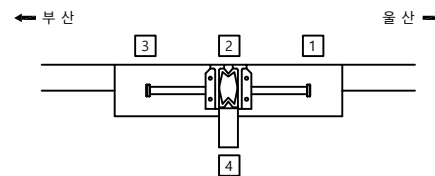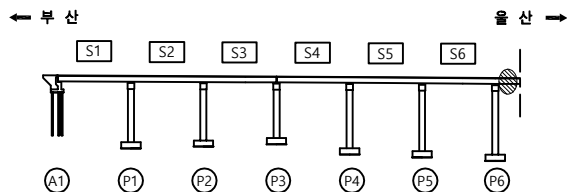

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	기타
망상균열	누수, 습윤	백태		
철근노출	소성변형	들뜸		No. 017


장안천교(부산) 바닥판하면 S1

손상물량표



바닥판

S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
2	신	배수시설	행거로이드 탈락				1	EA	1.00
3	신	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
4	신	배수시설	행거로이드 탈락				2	EA	2.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

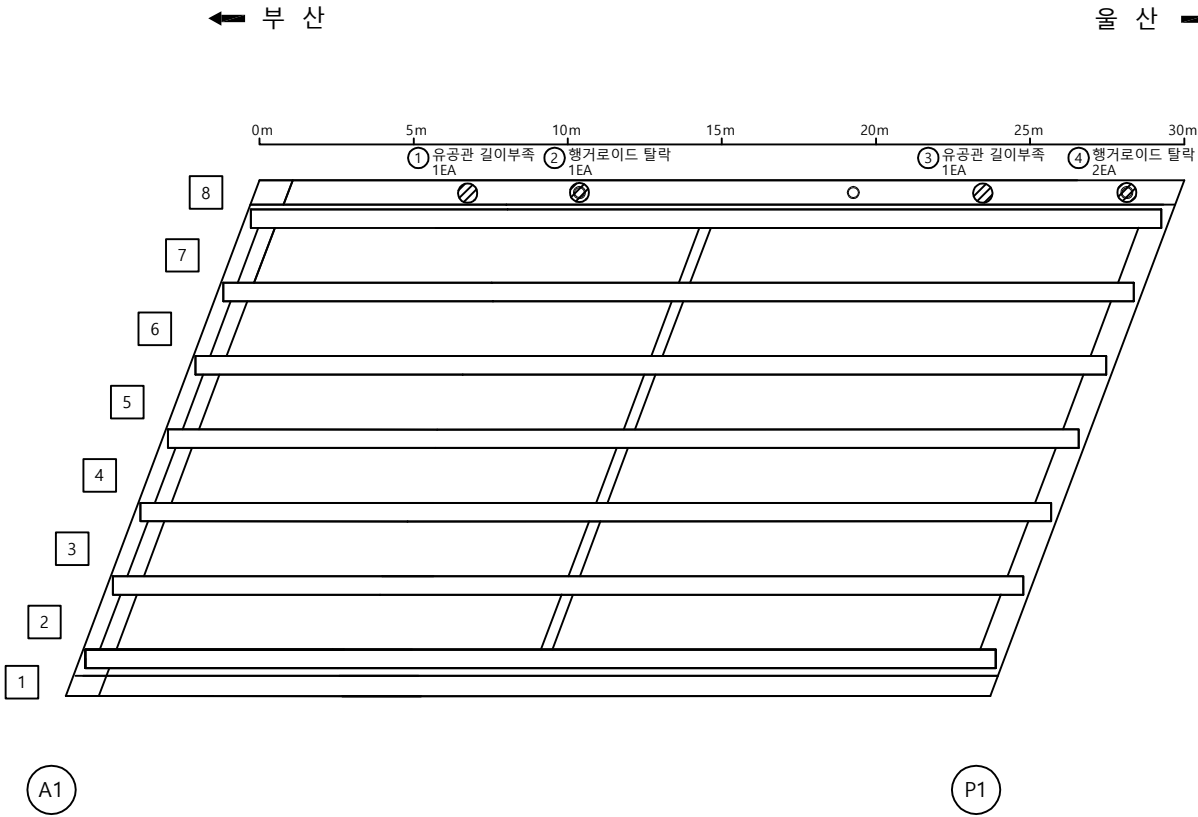

KEY
PLAN

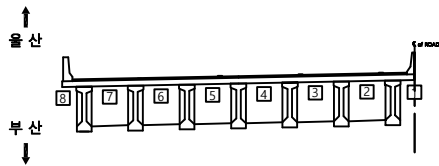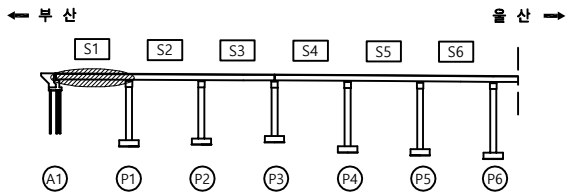

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 018



장안천교(부산) 바닥판하면 S2

손상물량표

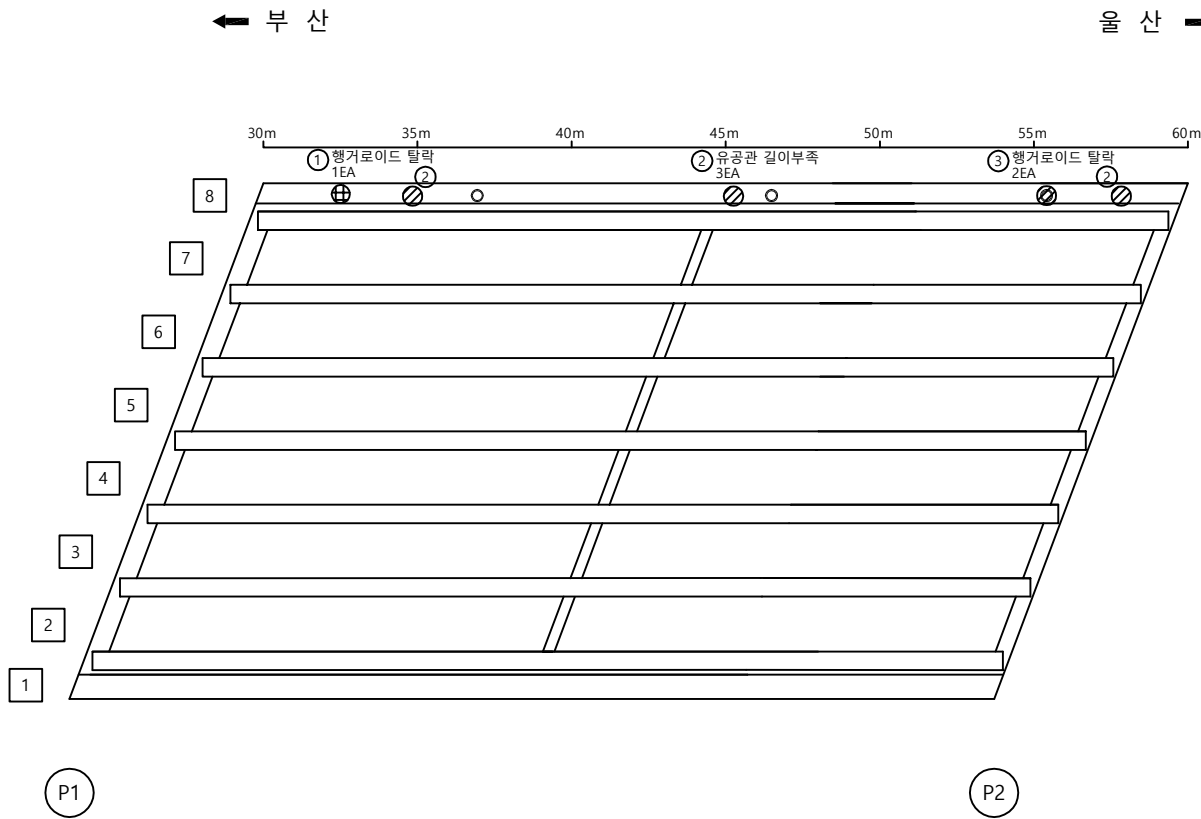


바닥판									
S2									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모				단위	수량
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소		
1	구	배수시설	행거로이드 탈락				1	EA	1.00
2	신	배수시설	유공간 길이부족				3	EA	3.00
3	신	배수시설	행거로이드 탈락				2	EA	2.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

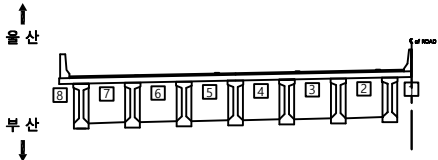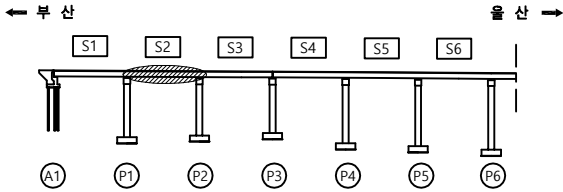

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	019



장안천교(부산) 바닥판하면 S3

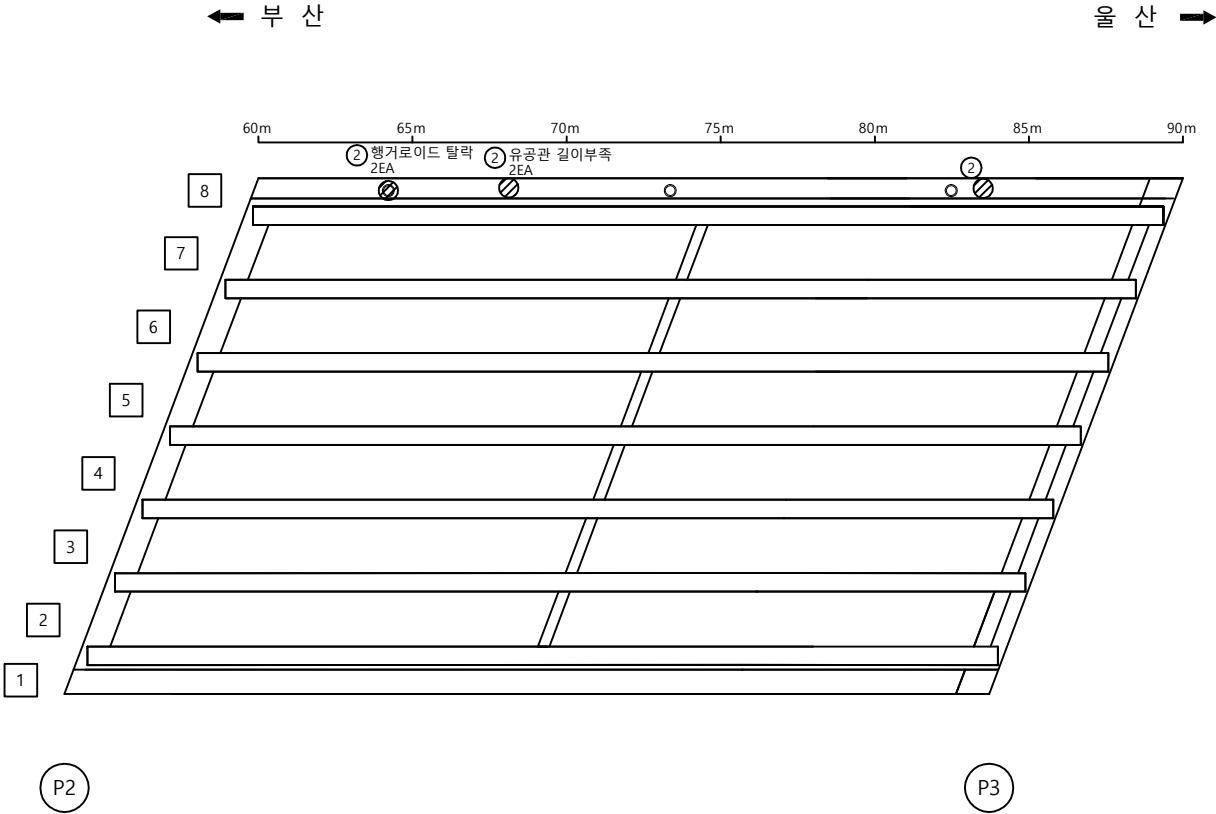

손 상 물 량 표

바닥판									
S3									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모				단위	물량
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소		
1	선	배수시설	행거로이드 탈락				2	EA	2.00
2	선	배수시설	유공관 길이부족				2	EA	2.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

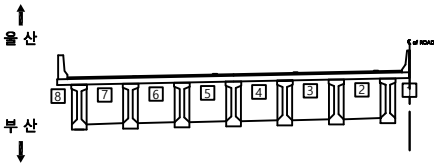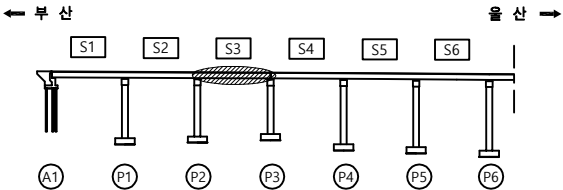


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 020

장안천교(부산) 바닥판하면 S4

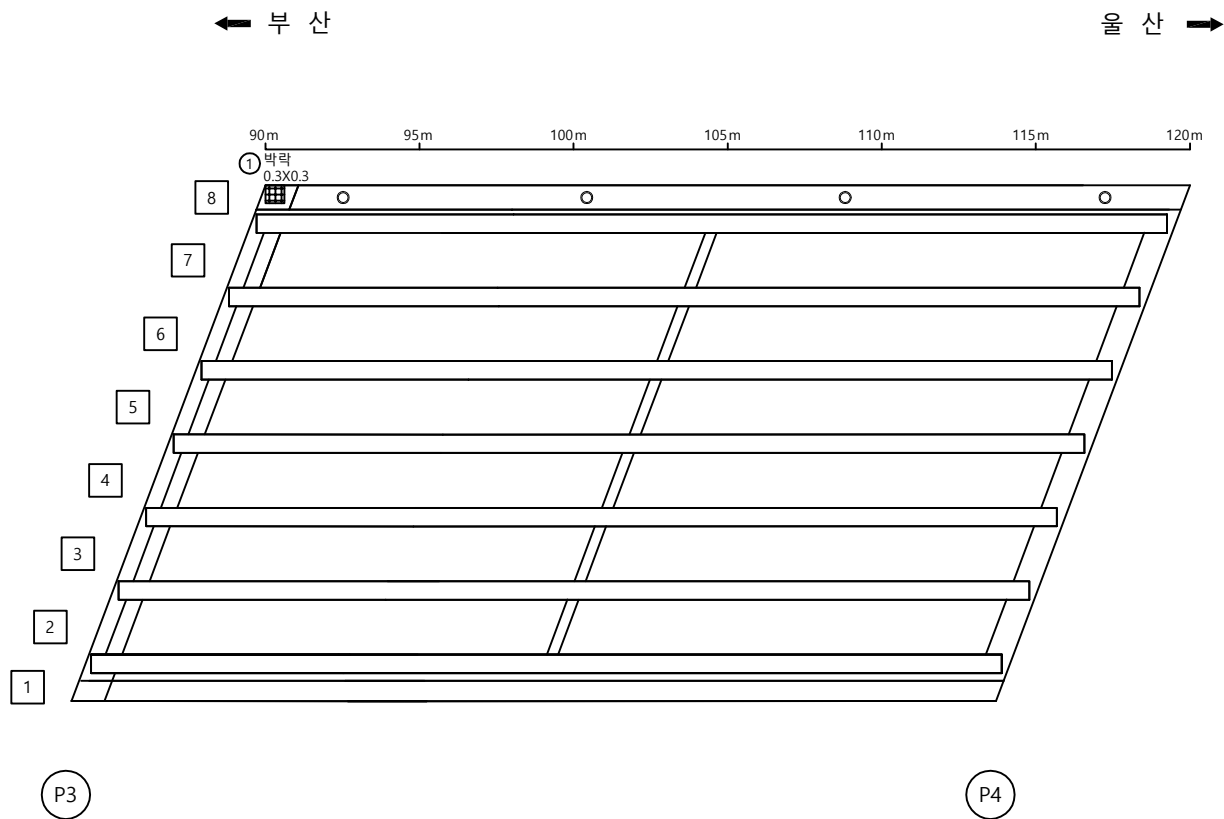



손상물량표

바닥판

S4

[illegible]

KEY PLAN

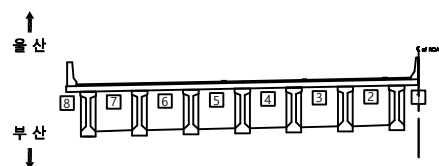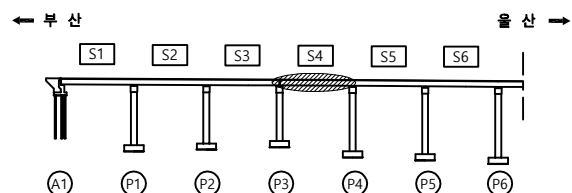

모
가
여


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

폼
레

 CW 0.2	균열		재료부리		오염, 변색		부식
	균열부발태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	021

No.	021
-----	-----



장안천교(부산) 바닥판하면 S5

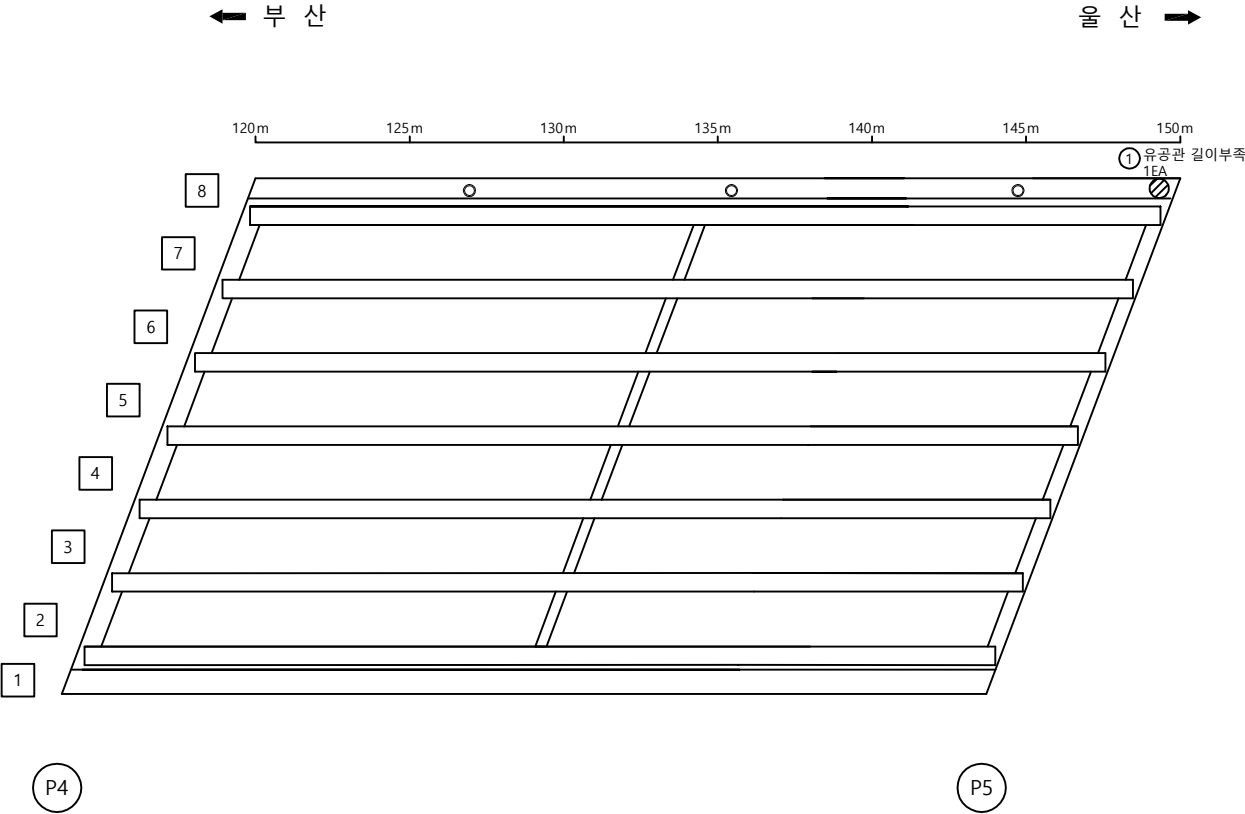

손 상 물 량 표

바닥판									
S5									
번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

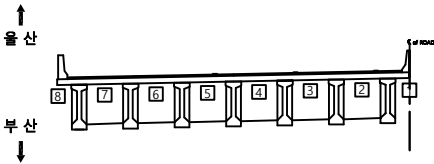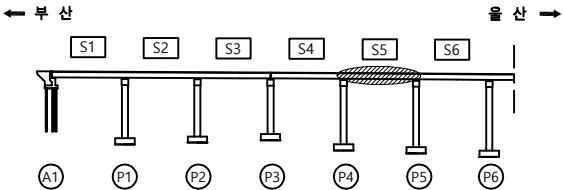

용
역
명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
군열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 022



장안천교(부산) 바닥판하면 S6

손 상 물 량 표

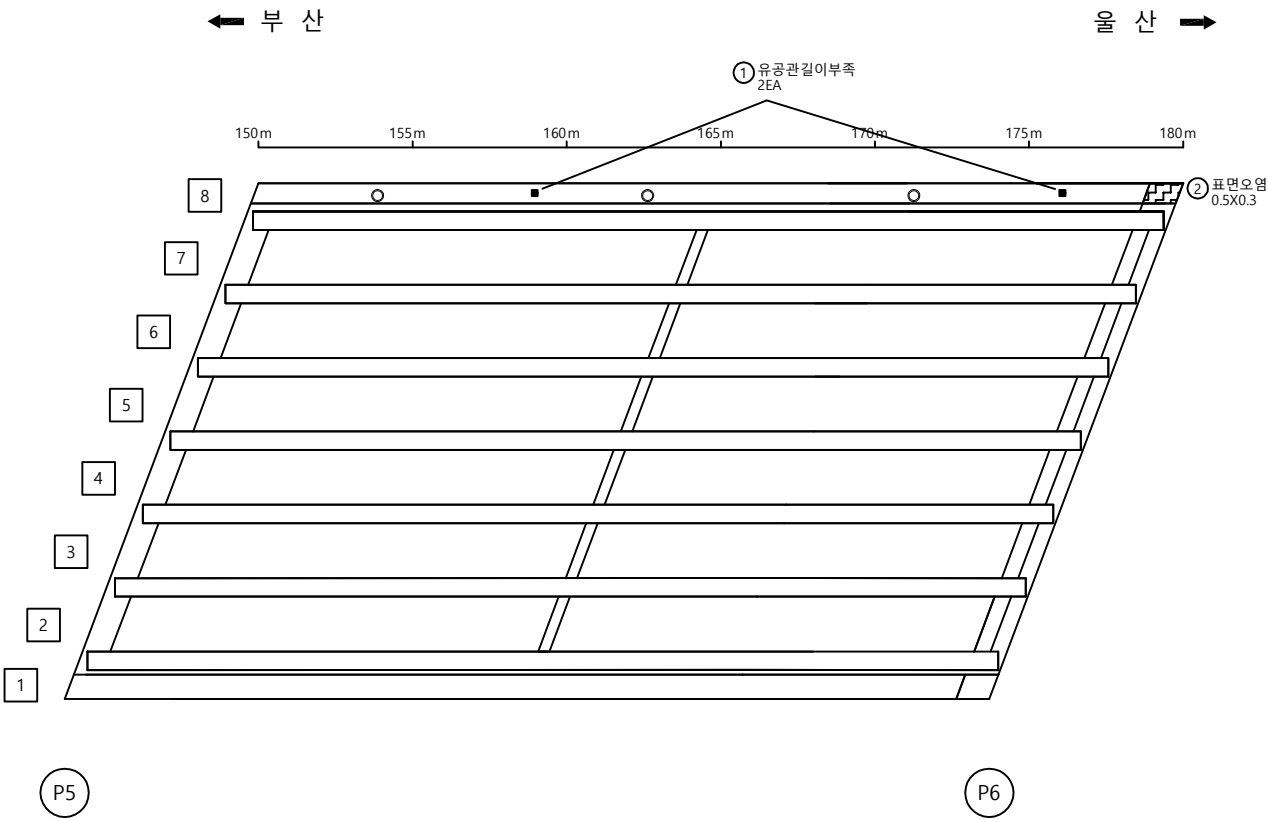

바닥판									
S6									
번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배수시설	유공관 길이부족				2	EA	2.00
2	구	바닥판	표면오염		0.5	0.3	1	m²	0.15
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

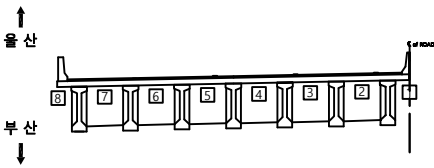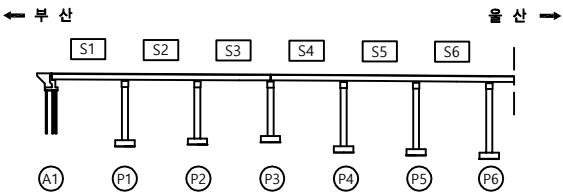


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	023



장안천교(부산) 바닥판하면 S7

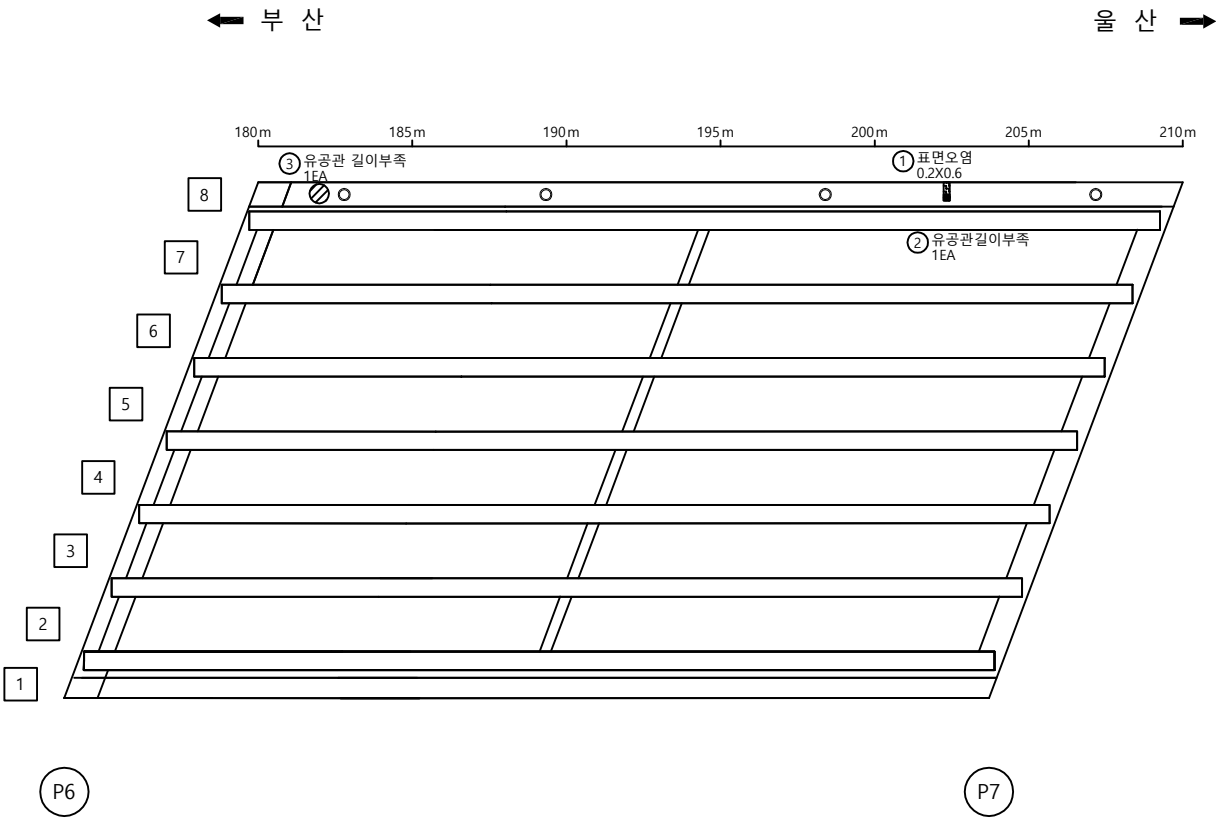

손상물량표

바닥판									
S7									
번호	신/구	부재명	손상현상	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배덕판	표면오염		0.6	0.2	1	m²	0.12
2	구	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
3	신	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

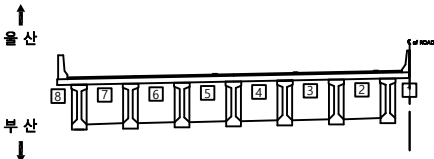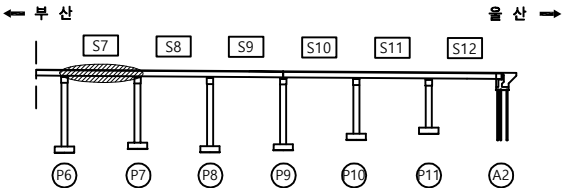

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태		파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열		누수, 습윤	백태	기타
철근노출		소성변형	들뜸	No. 024



장안천교(부산) 바닥판하면 S8

손 상 물 량 표

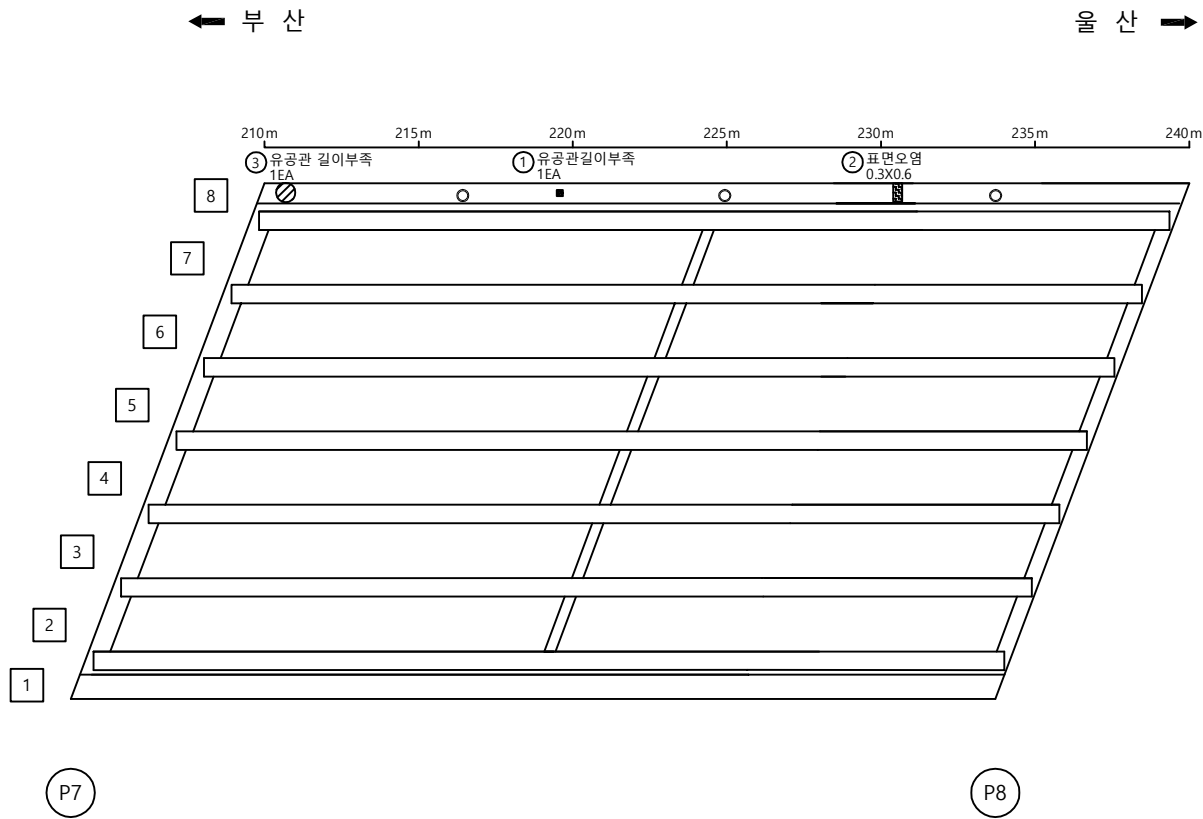

바닥판								
S8								
번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모				비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소 단위	수량
1	구	배수시설	유공관 길이부족				1 EA	1.00
2	구	바닥판	표면오염		0.6	0.3	1 m²	0.18
3	신	배수시설	유공관 길이부족				1 EA	1.00
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

KEY
PLAN

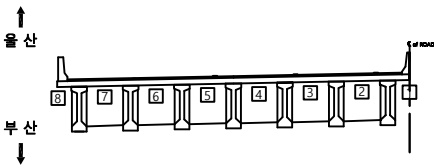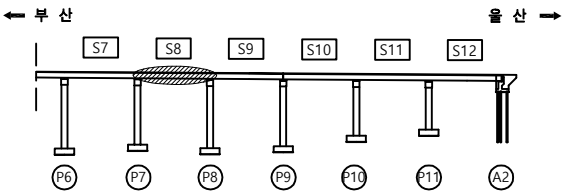

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 025


장안천교(부산) 바닥판하면 S9

손 상 물 량 표



바닥판

S9

번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량
1	구	배덕판	균열 (0.3mm(1판))		0.2	0.6	1	m ²	0.12
2	구	바닥판	표면오염		0.3	0.2	1	m ²	0.06
3	구	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
4	구	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
5	신	배수시설	행거로이드 탈락				1	EA	1.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

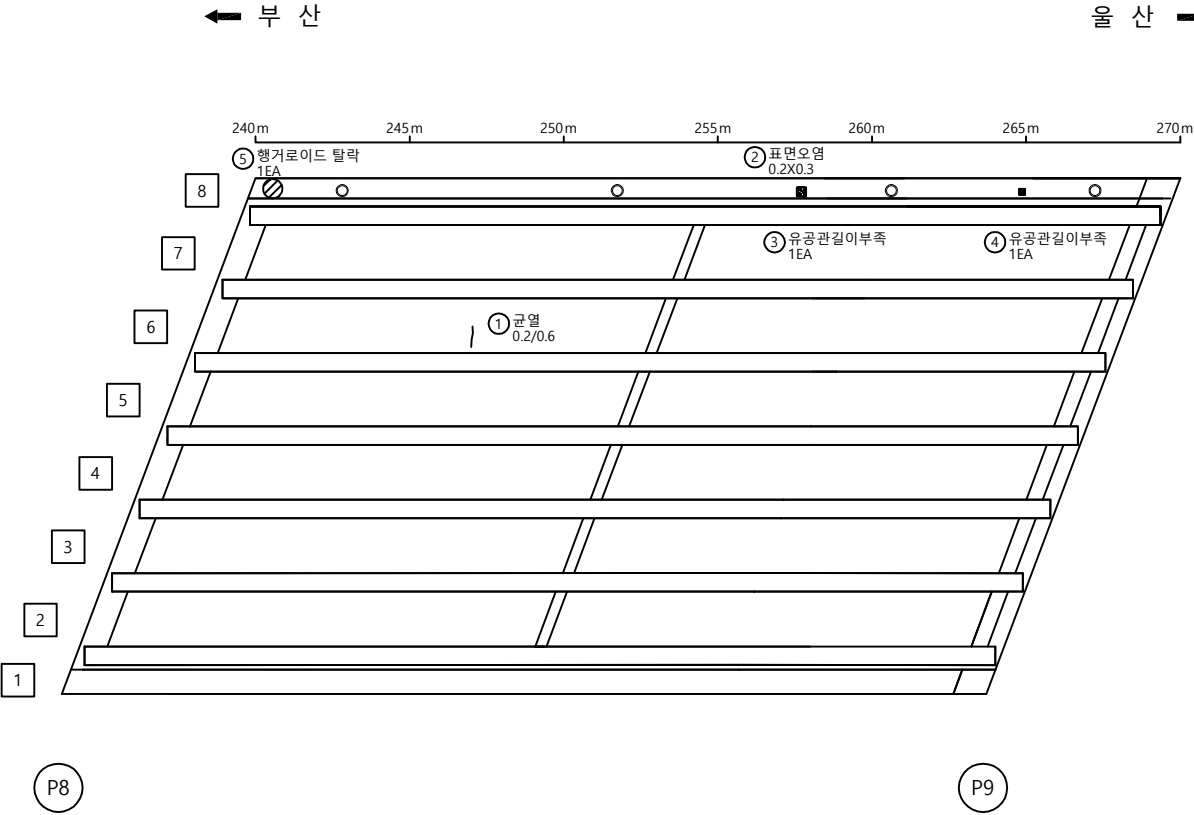

K
E
Y
P
L
A
N

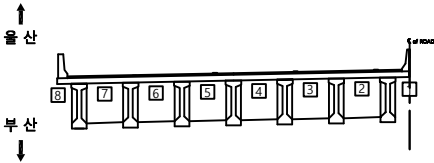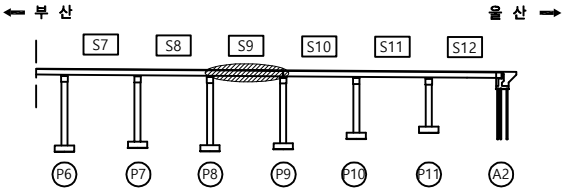


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	026



장안천교(부산) 바닥판하면 S10

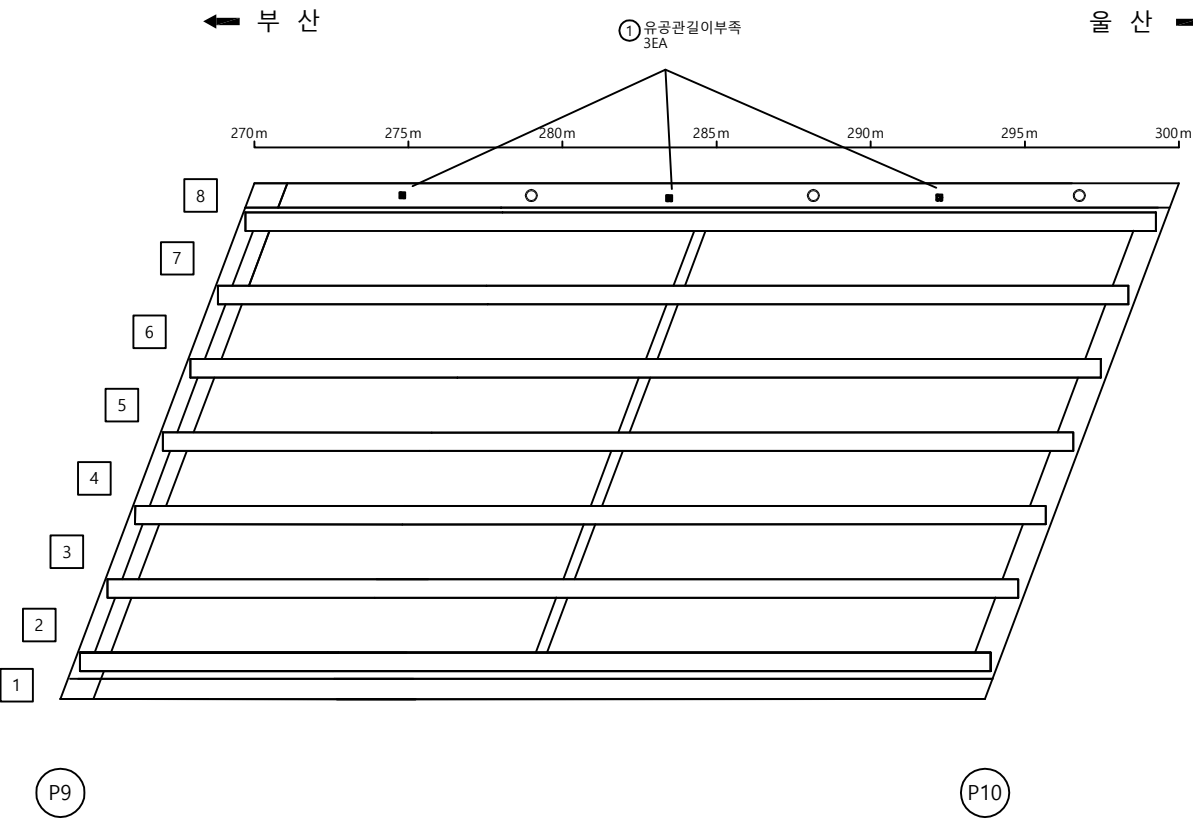

손 상 물 량 표

바닥판									
S10									
번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배수시설	유공관 길이부족				3	EA	3.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

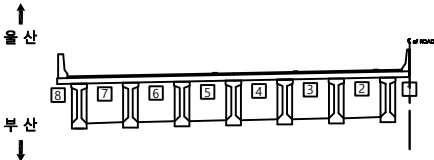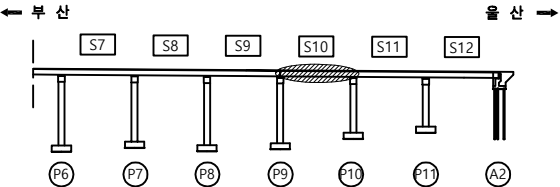

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW.02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	027

장안천교(부산) 바닥판하면 S11

손 상 물 량 표

바닥판

S11


번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	배수시설	유공관 길이부족				2	EA	2.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

① 유공관길이부족
2EA

300m 305m 310m 315m 320m 325m 330m

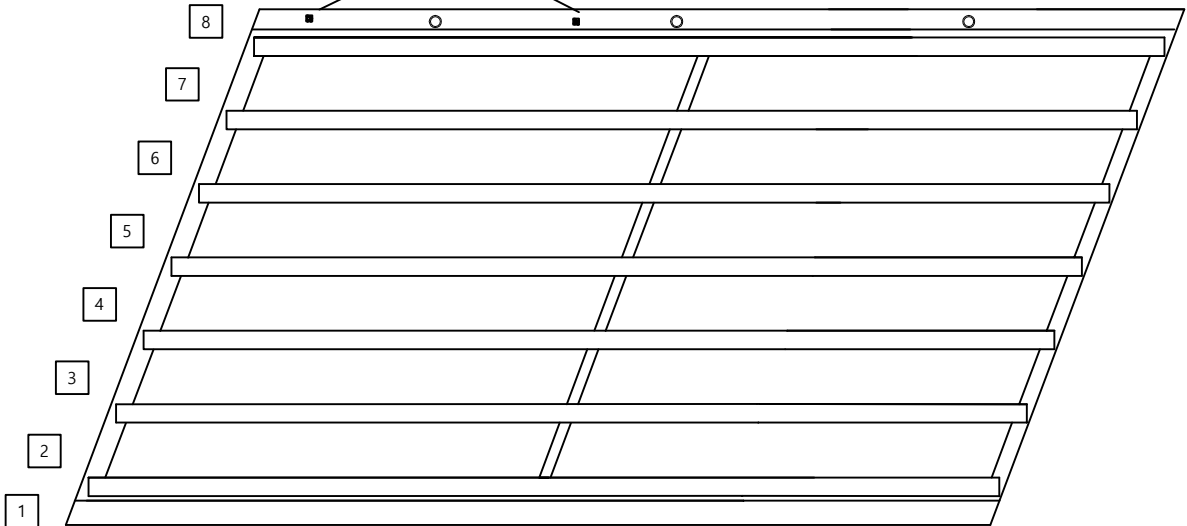


P10

P11

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

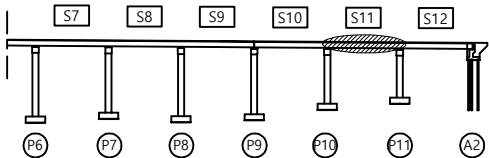

↑
울 산

↓
부 산

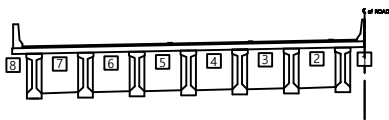

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


CW-02	군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
군열부백태	파손, 박리	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	소성변형	들 뜸	No. 028

장안천교(부산) 바닥판하면 S12

손 상 물 량 표

← 부 산



울 산 →

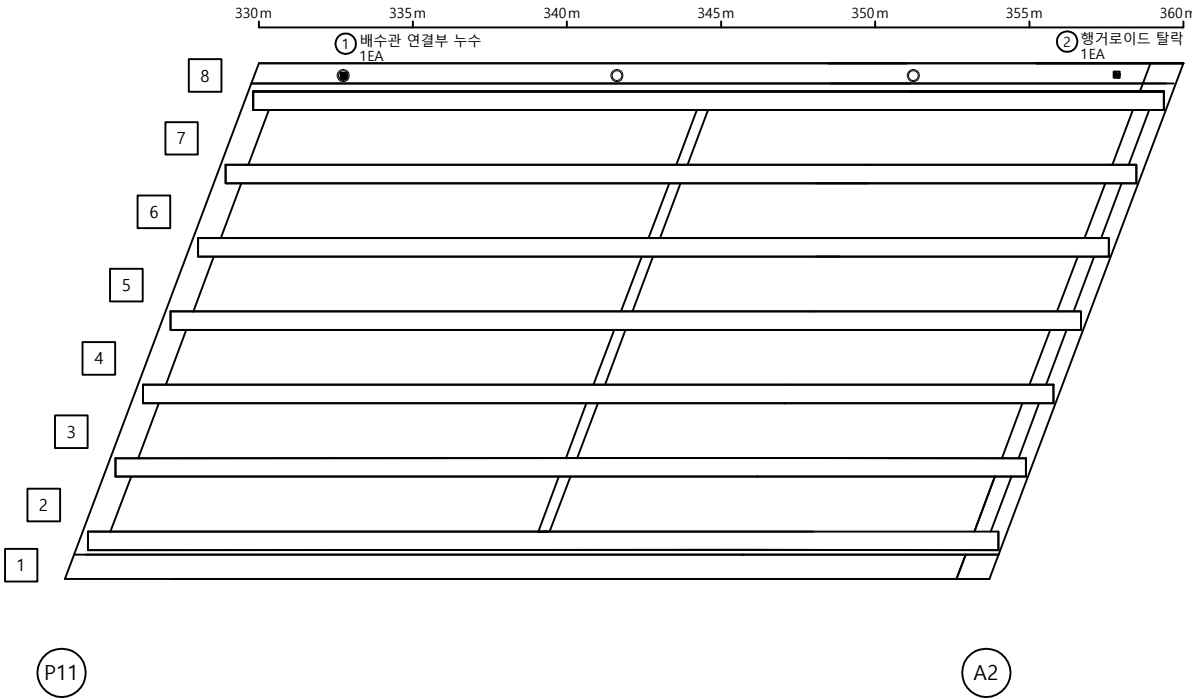

바닥판
S12


번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배수시설	배수관 연결부 누수				1	EA	1.00
2	구	배수시설	행거로이드 탈락				1	EA	1.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

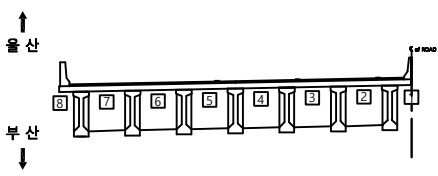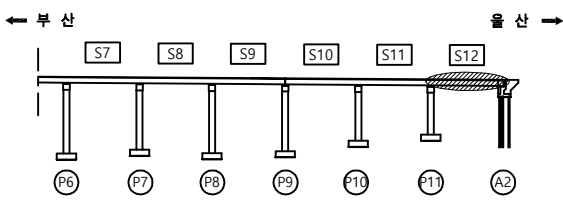

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	029



장안천교(부산) 거더 S1

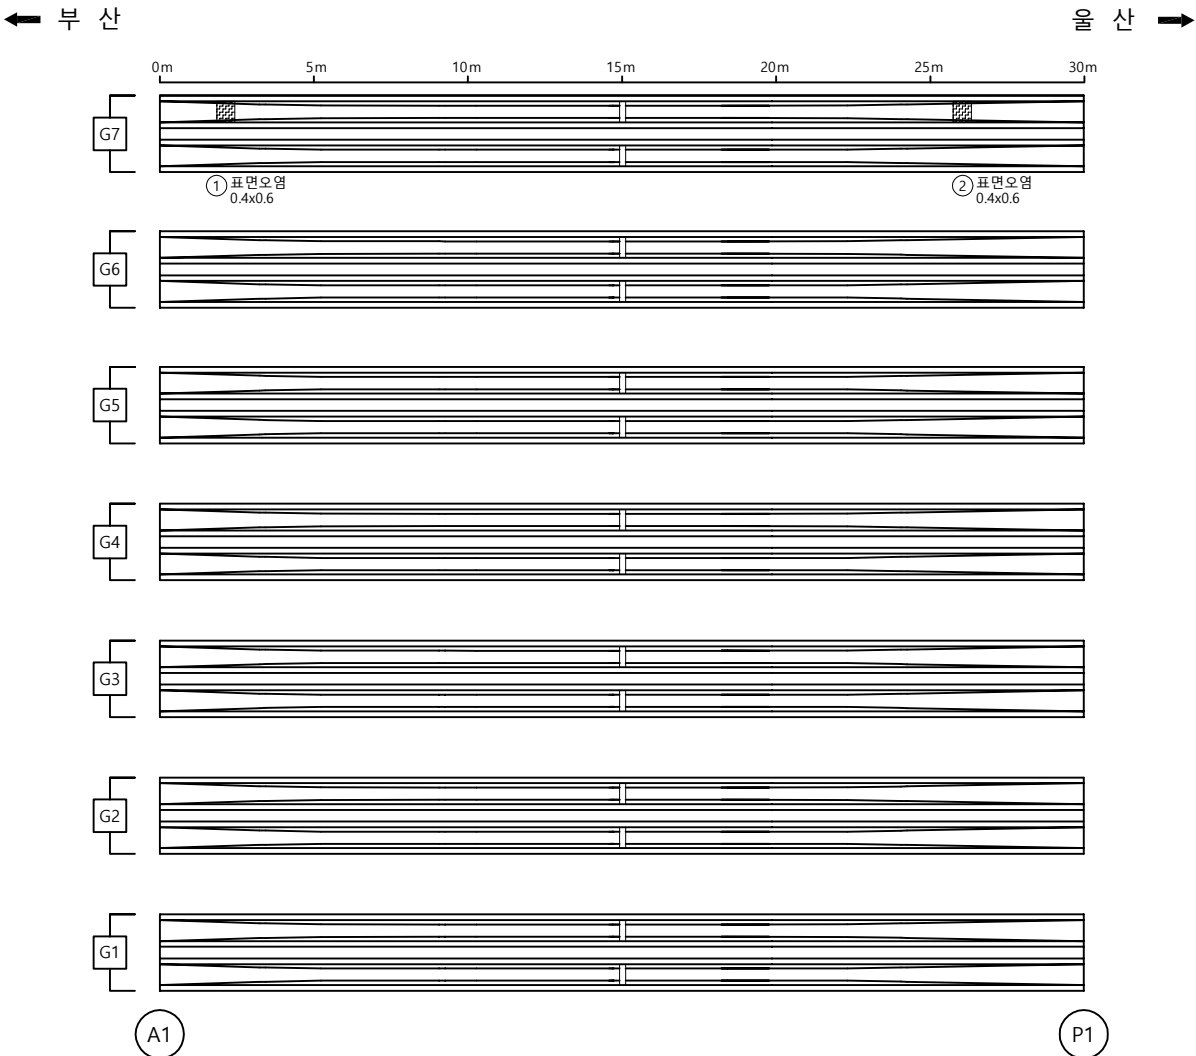

손상물량표


거더 S1									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	표면오염		0.6	0.4	1	m ²	0.24
2	구	거더	표면오염		0.6	0.4	1	m ²	0.24
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

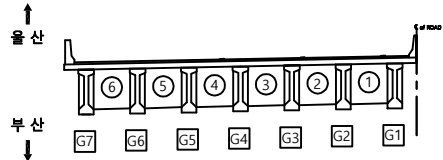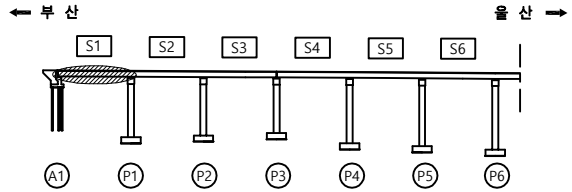

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW.02 군열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	030



장안천교(부산) 거더 S2

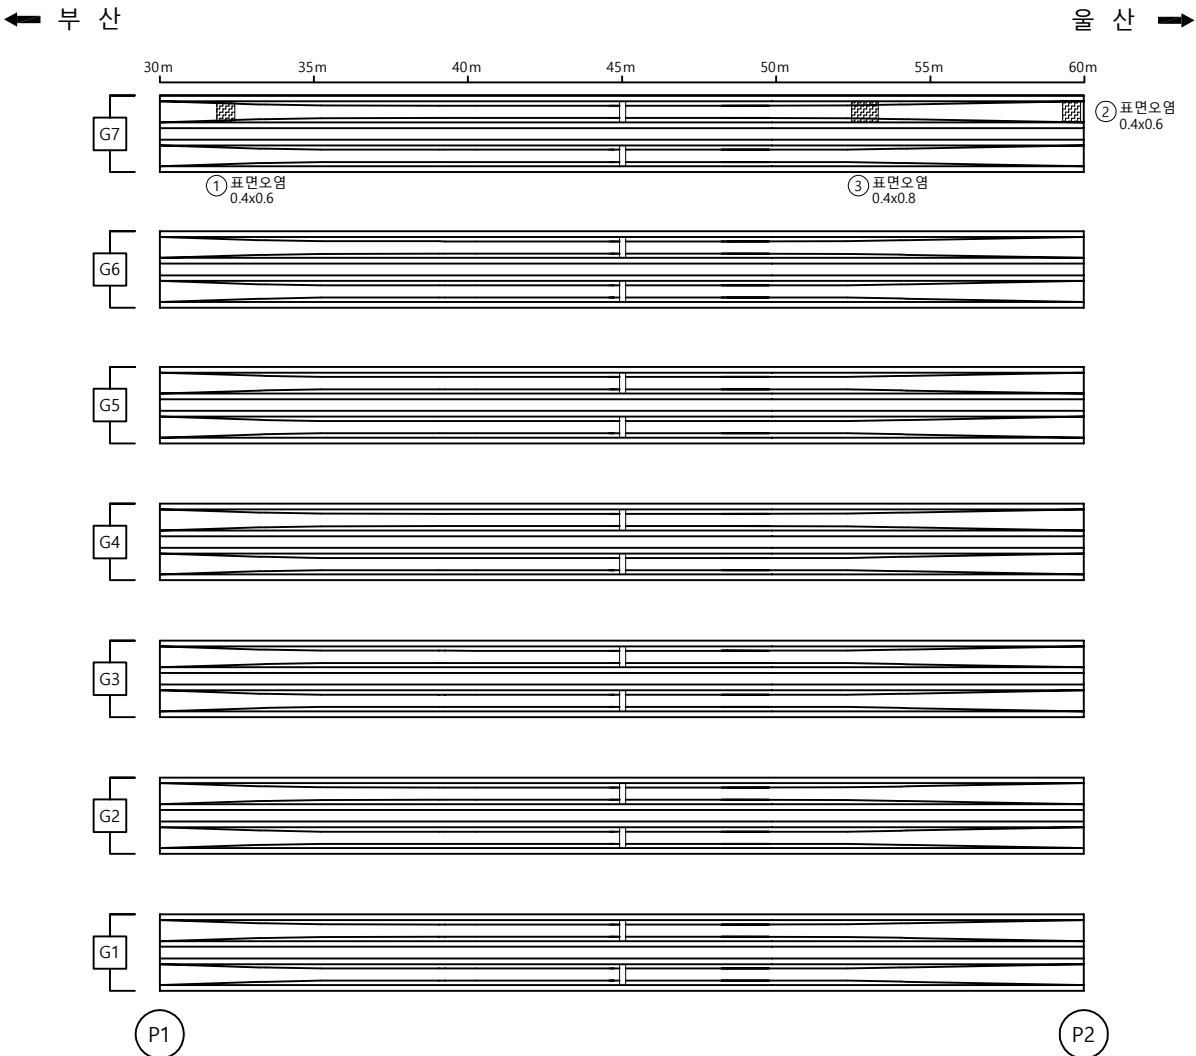

손상물량표


거더 S2									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모				단위	물량
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소		
1	구	거더	표면오염		0.6	0.4	1	m ²	0.24
2	구	거더	표면오염		0.6	0.4	1	m ²	0.24
3	구	거더	표면오염		0.8	0.4	1	m ²	0.32
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

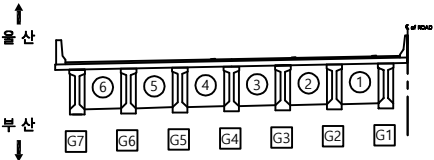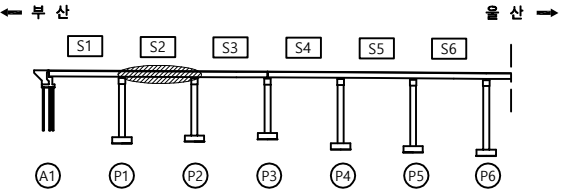


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	031

장안천교(부산) 거더 S3

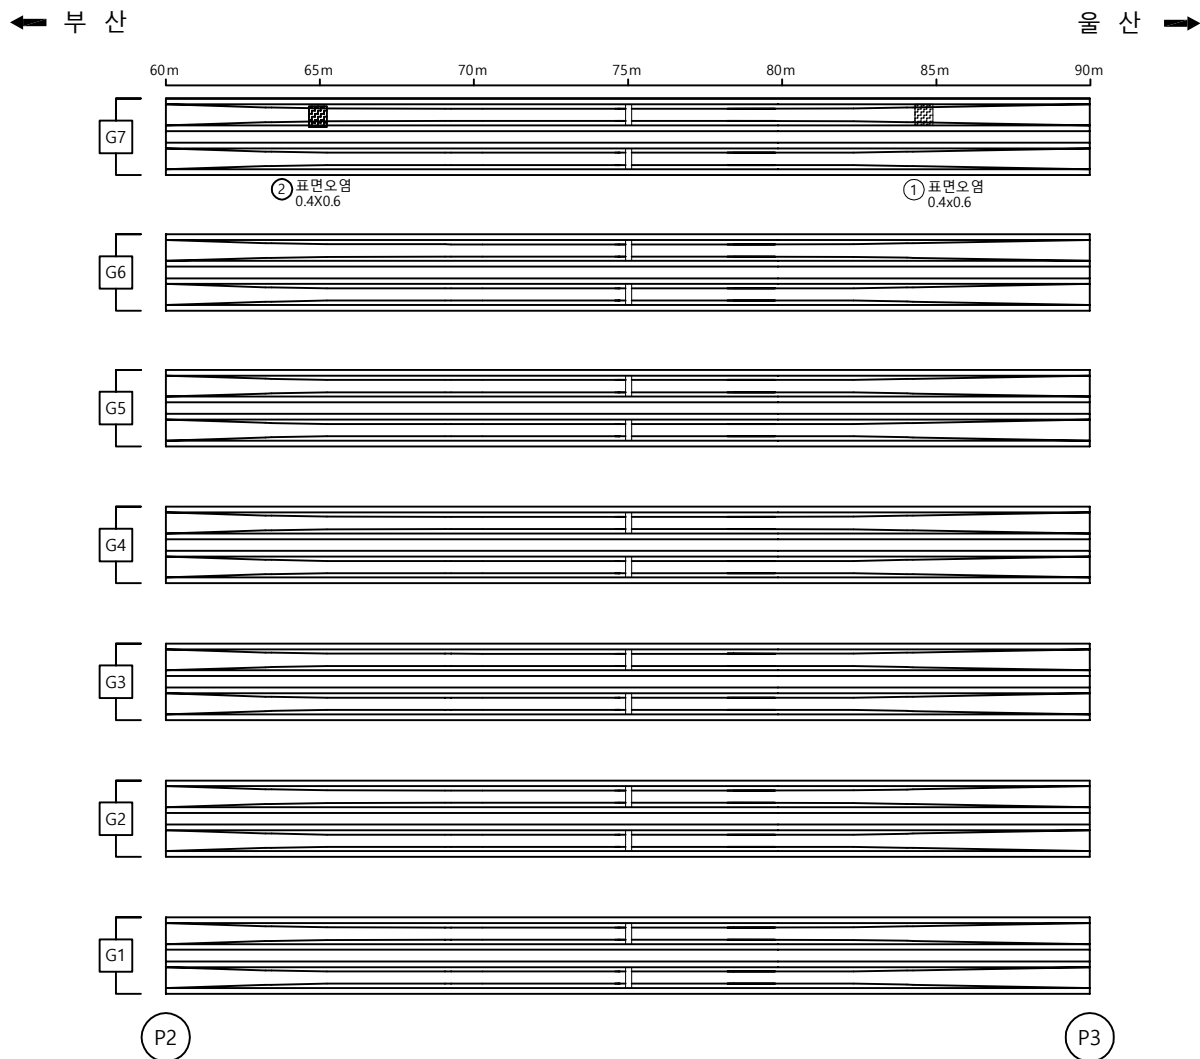

손상물량표

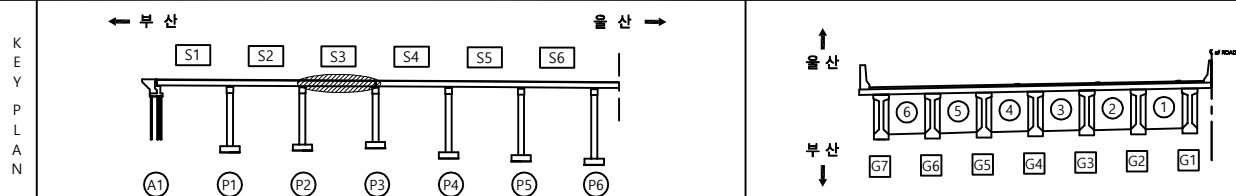
[illegible]

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
관례	 관 열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
	 균열, 부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
	 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 032	

장안천교(부산) 거더 S4

← 부 산

울 산 →

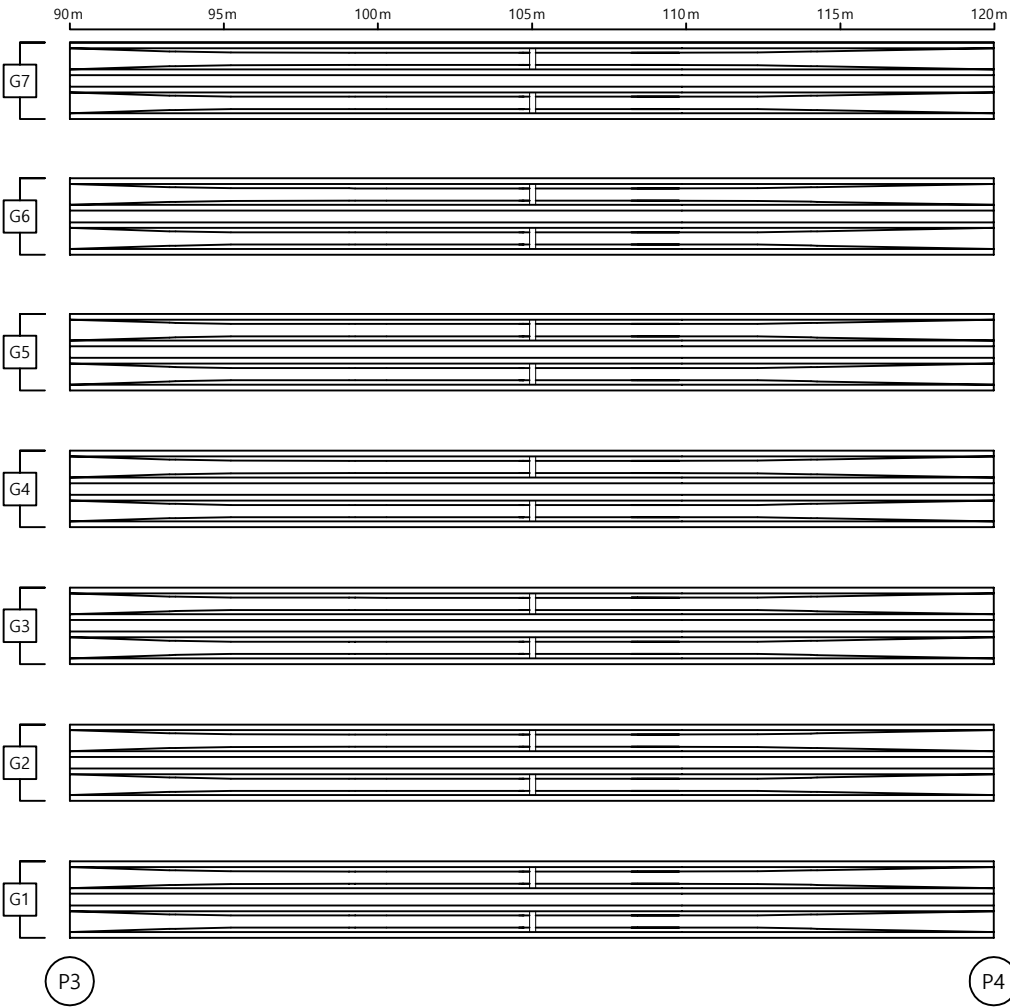

손 상 물 량 표

거더


S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1			상태영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

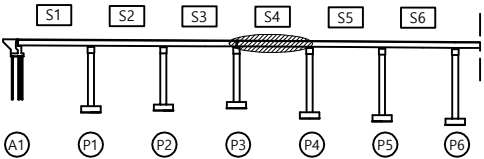

↑
울 산

↓
부 산

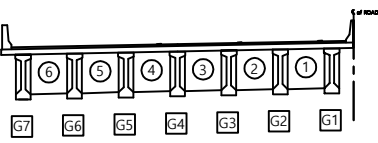


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 033



장안천교(부산) 거더 S5

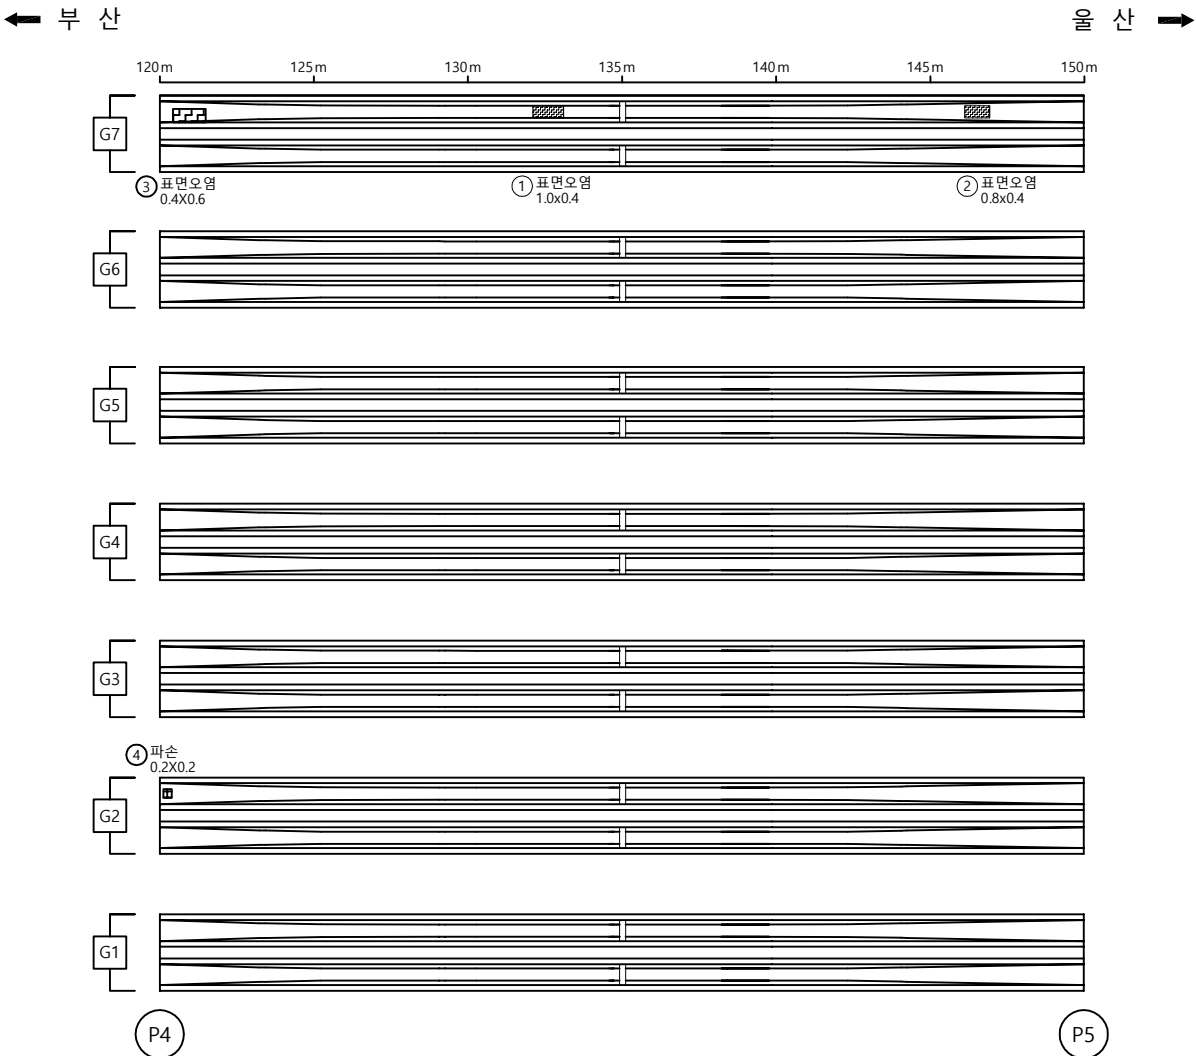

손상물량표


거더 S5									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	표면오염		1.0	0.4	1	m	0.40
2	구	거더	표면오염		0.8	0.4	1	m	0.32
3	선	거더	표면오염		1.0	0.3	1	m	0.30
4	선	거더	파손		0.2	0.2	1	m	0.04
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

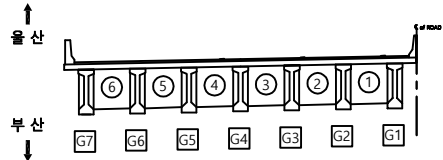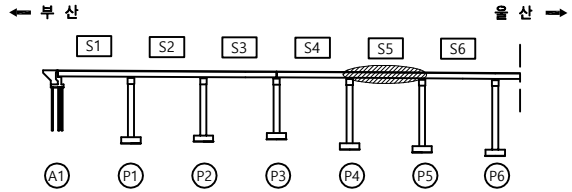


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	034

장안천교(부산) 거더 S6

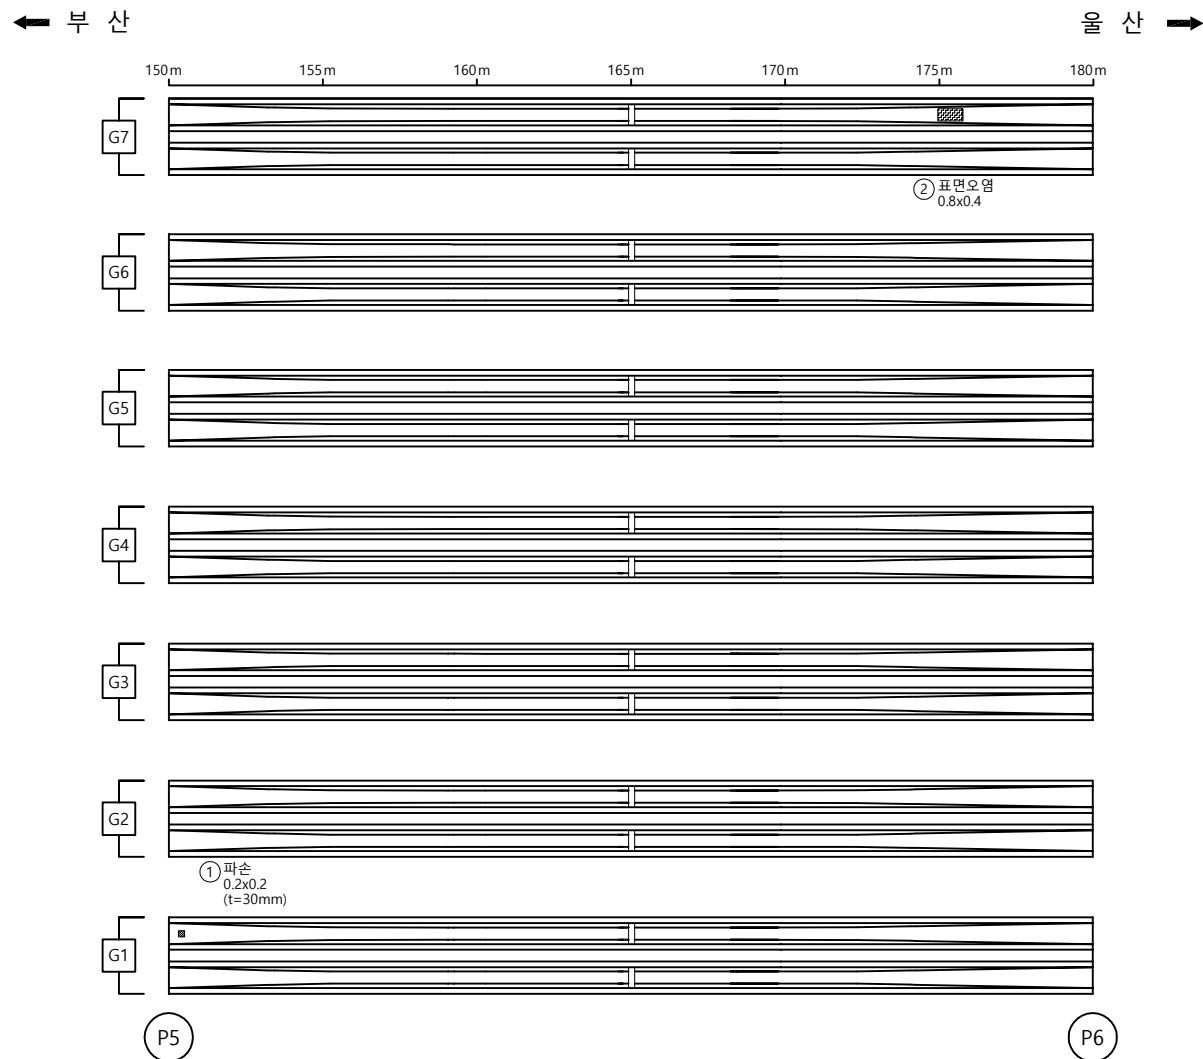


손상물량표

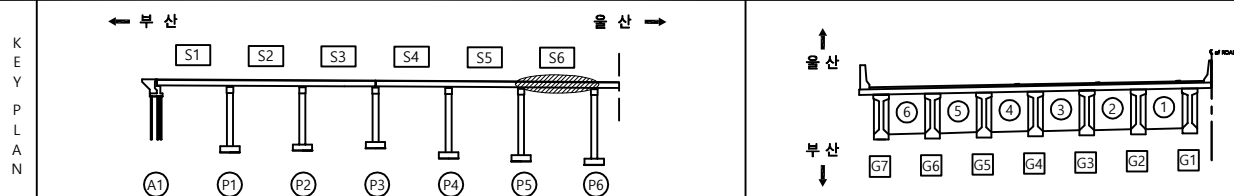[illegible]

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
관 례	 관 열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
	 균열, 부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
	 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 035	



장안천교(부산) 거더 S7

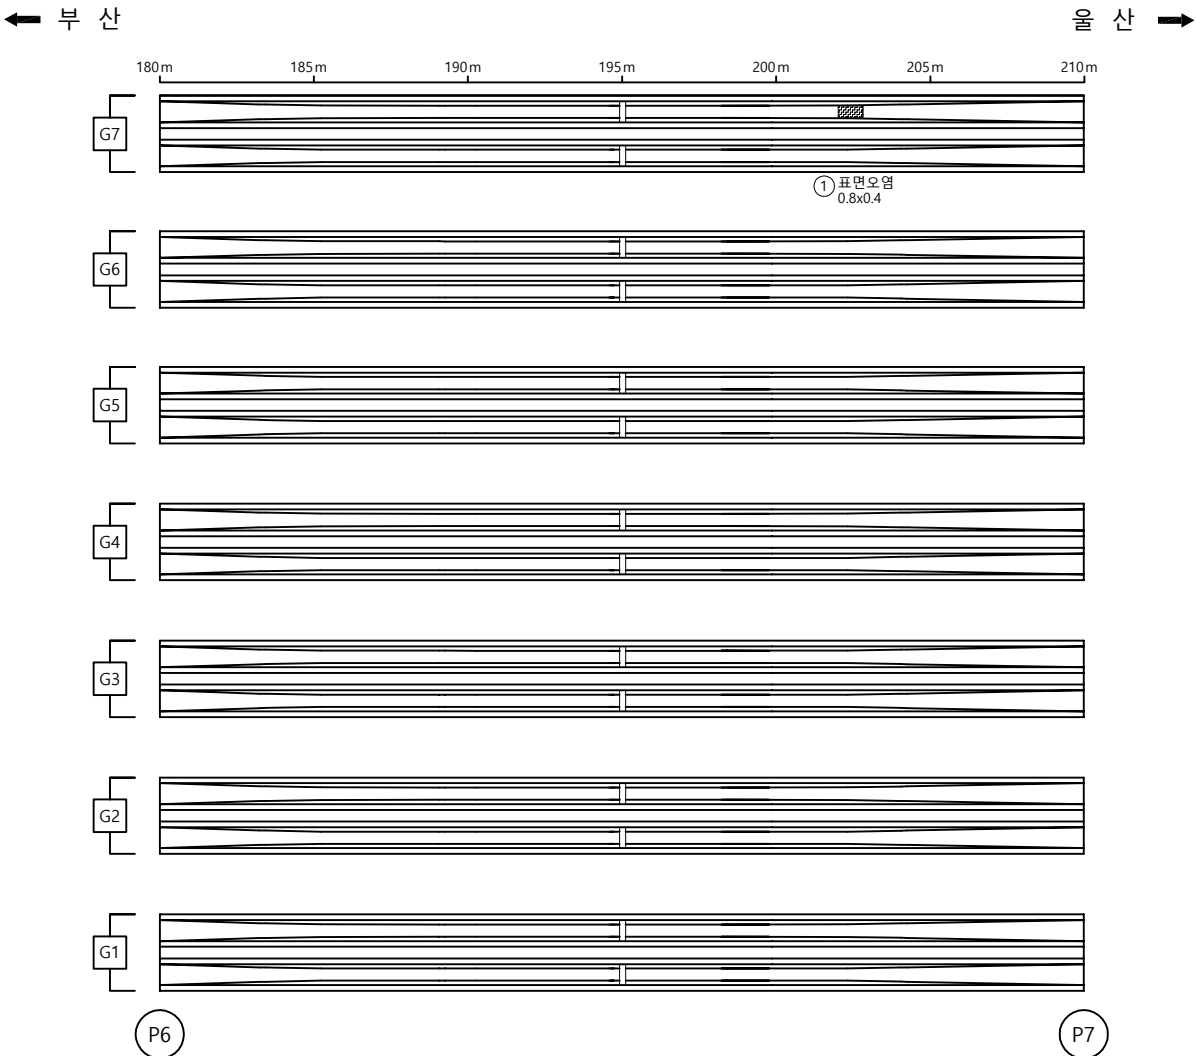

손상물량표

거더 S7										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	표면오염		0.8	0.4	1	㎡	0.32	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


KEY
PLAN

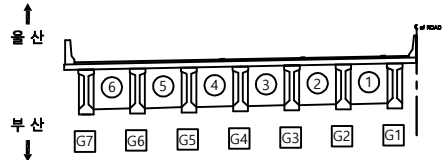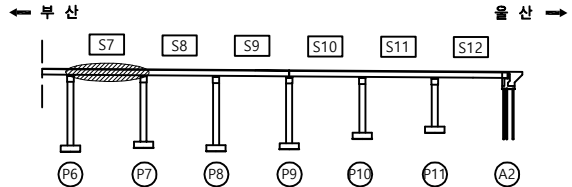

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	036



장안천교(부산) 거더 S8

손 상 물 량 표

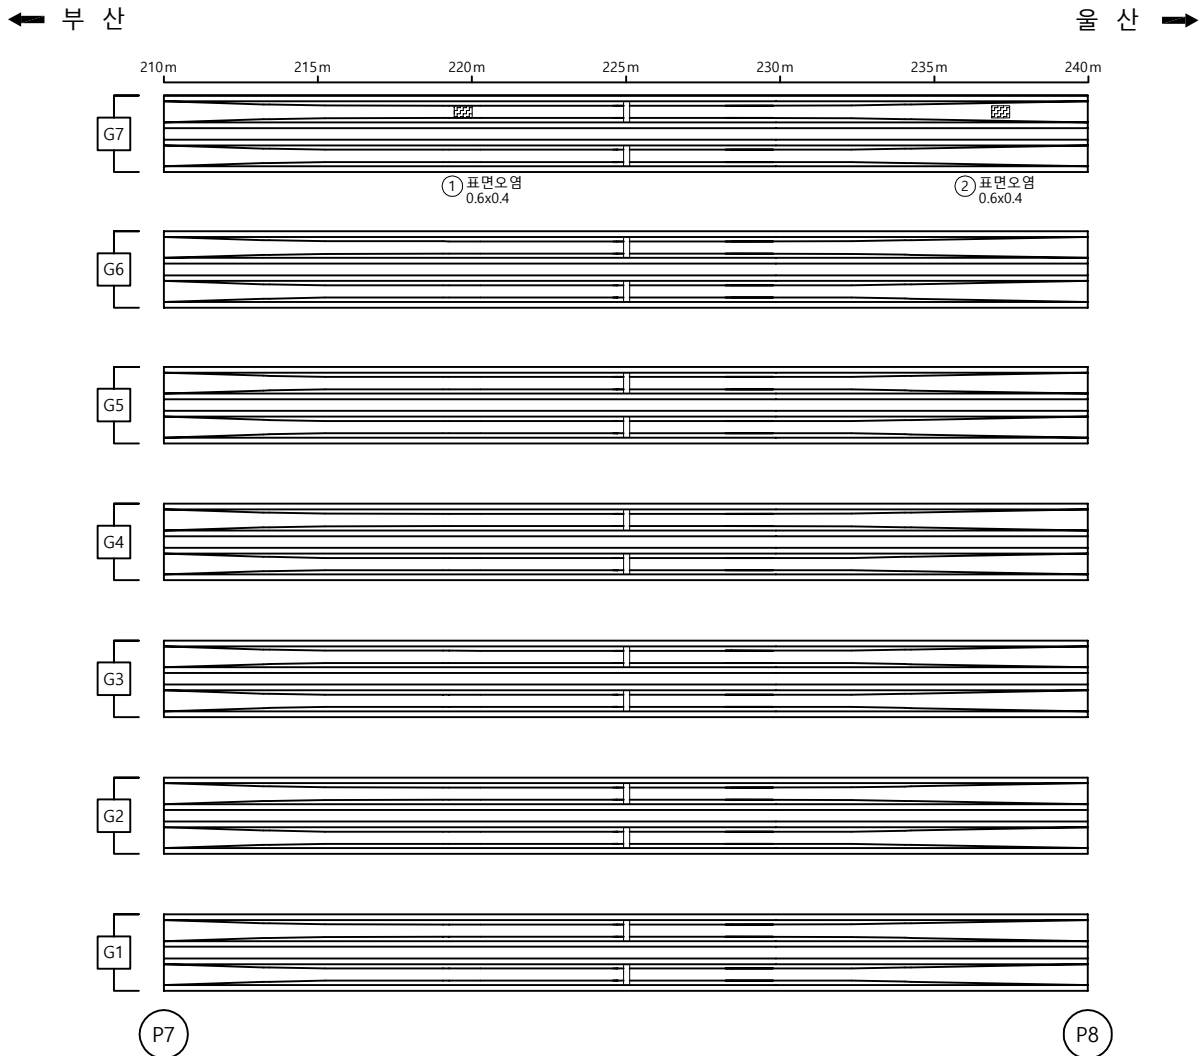


거더 S8									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	표면오염		0.6	0.4	1	㎡	0.24
2	구	거더	표면오염		0.6	0.4	1	㎡	0.24
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

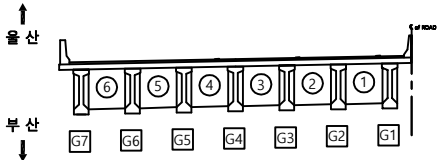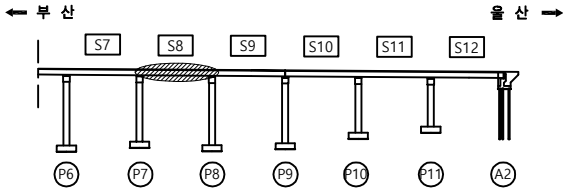

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW.02 군 열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	037



장안천교(부산) 거더 S9

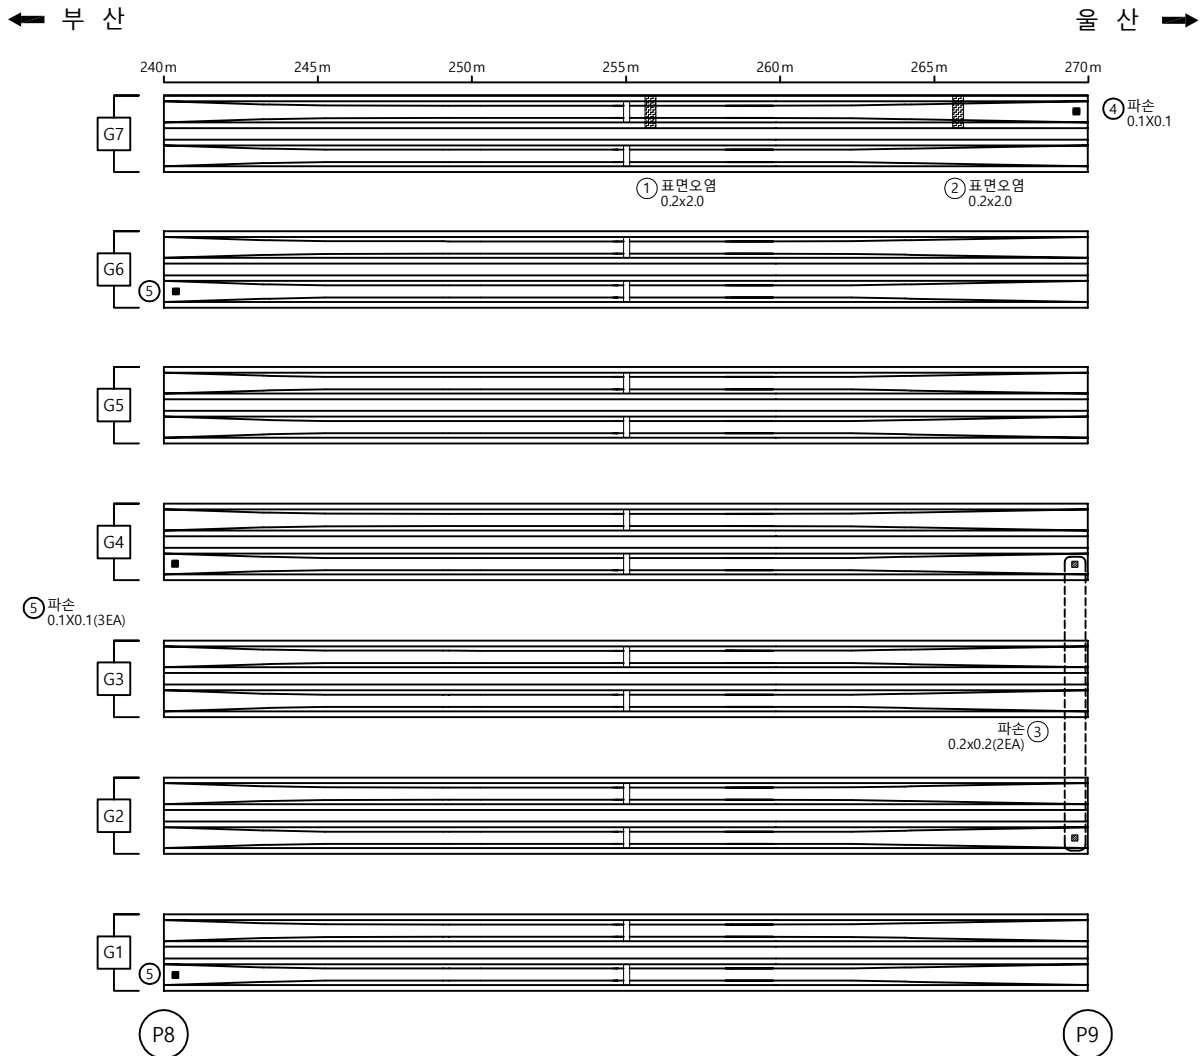

손 상 물 량 표


거더 S9									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	표면오염		2.0	0.2	1	㎡	0.40
2	구	거더	표면오염		2.0	0.2	1	㎡	0.40
3	구	거더	파손		0.2	0.2	2	㎡	0.08
4	구	거더	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01
5	구	거더	파손		0.1	0.1	3	㎡	0.03
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

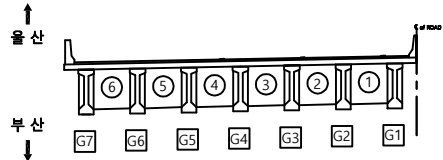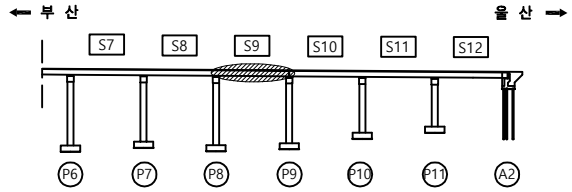


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW.02 군 열	재료분리	오염, 변색	부식	
	군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	038

장안천교(부산) 거더 S10

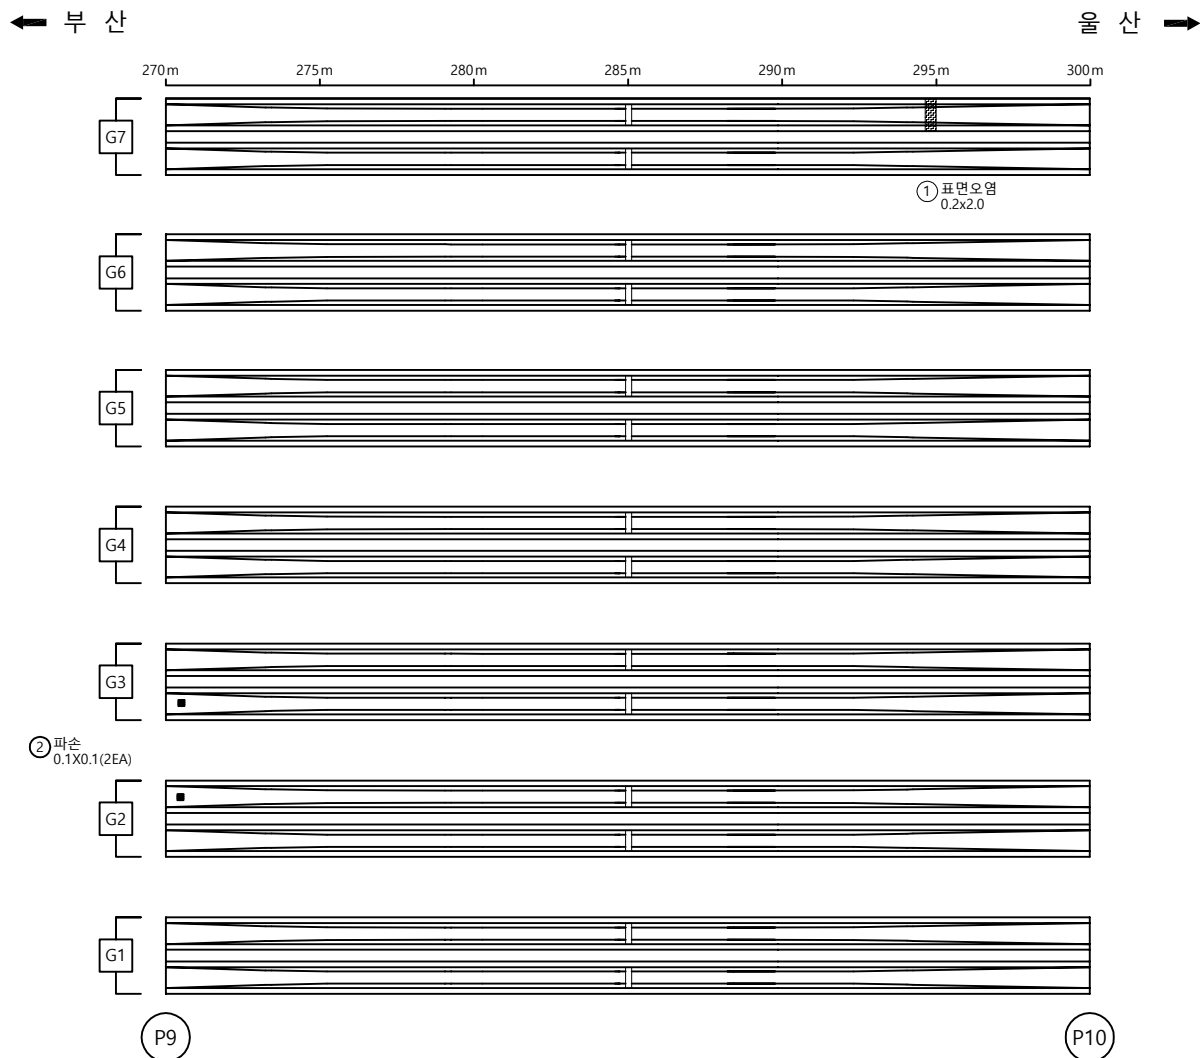


손상물량표

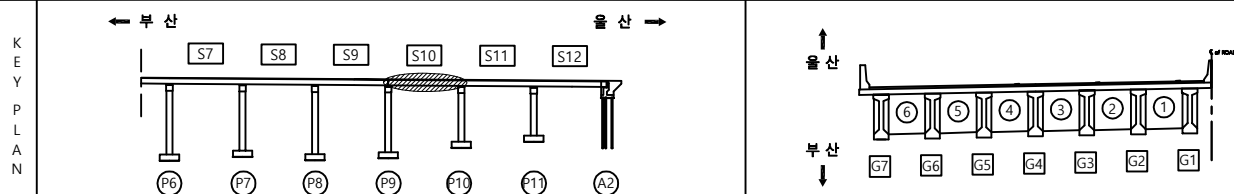[illegible]

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
구분	 관 열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
	 균열,부백태	 파손,박리	 세굴	 퇴적	
	 망상균열	 누수,습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 039	



장안천교(부산) 거더 S11

손상물량표

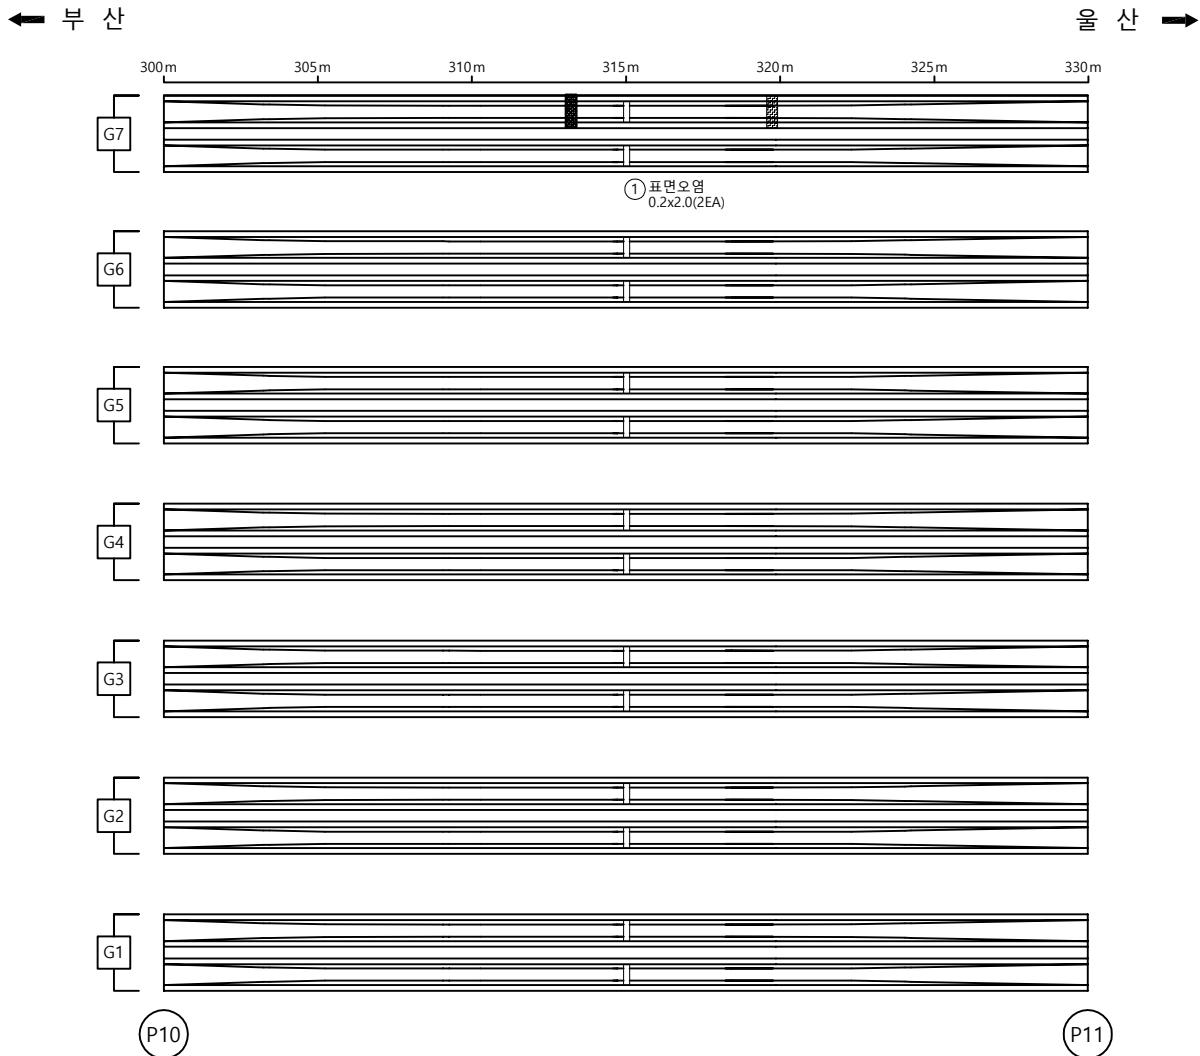

거더										
S11										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	표면오염		2.0	0.2	2	㎡	0.80	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

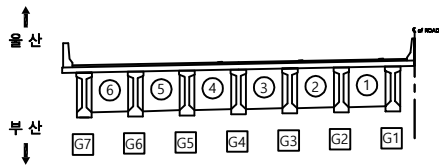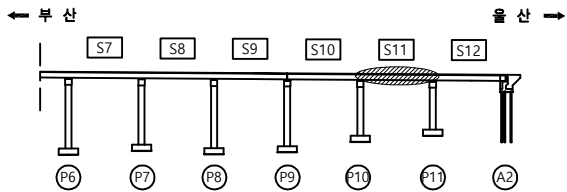

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 040



장안천교(부산) 거더 S12

손상물량표

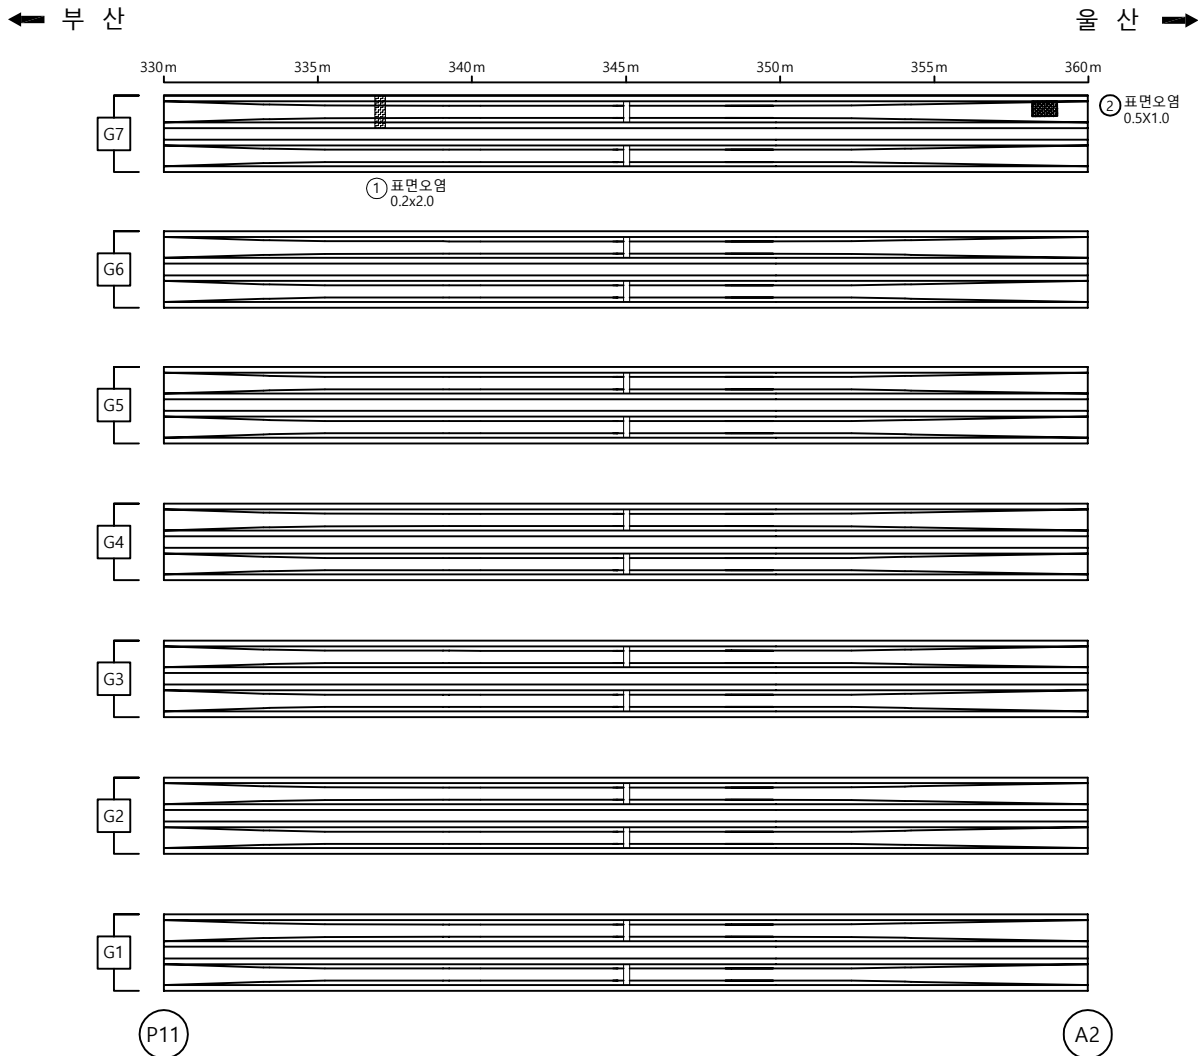

거더 S12										
번호	선/구	부재명	손 상 전 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	표면오염		2.0	0.2	1	m²	0.40	
2	구	거더	표면오염		1.0	0.5	1	m²	0.50	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

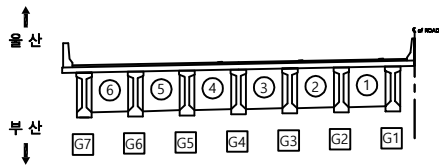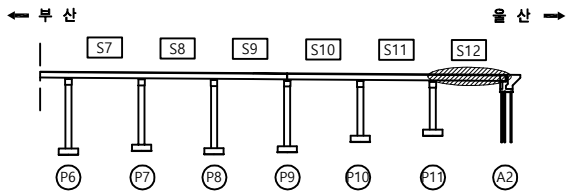

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW02	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	041

장안천교(부산) 가로보 S1

↑
울 산

P1

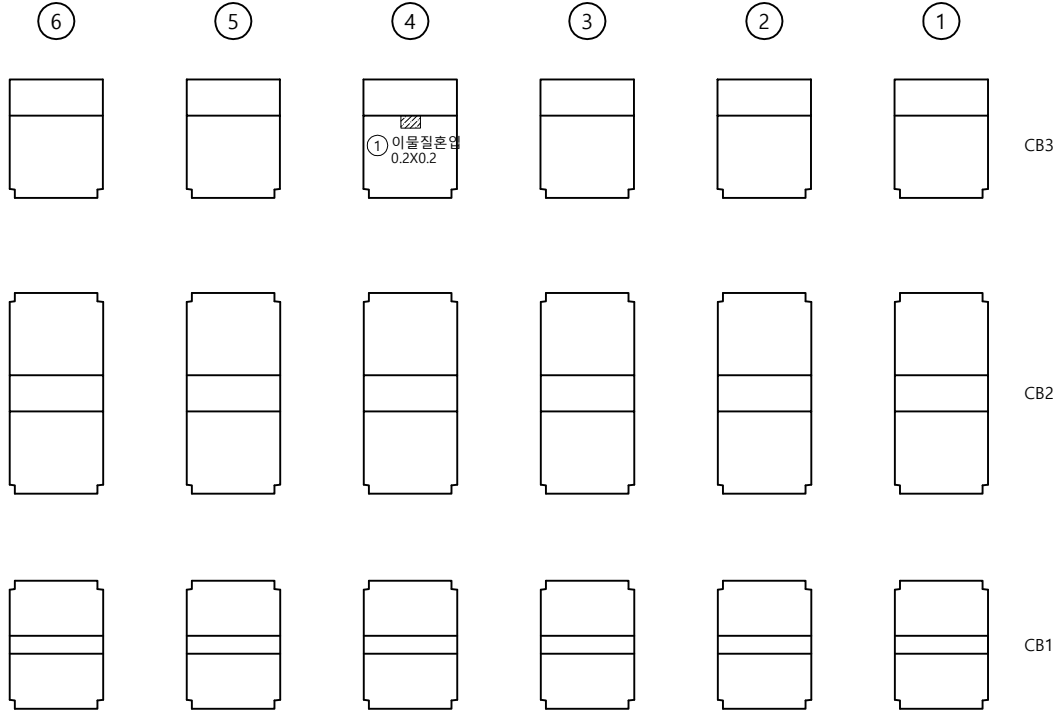

↓
부 산



A1

손 상 물 량 표

가로보
S1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	가로보	이물질 혼입		0.2	0.2	1	m ²	0.04	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

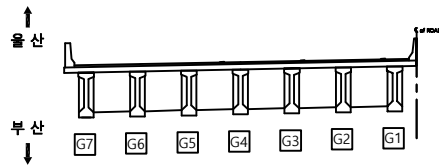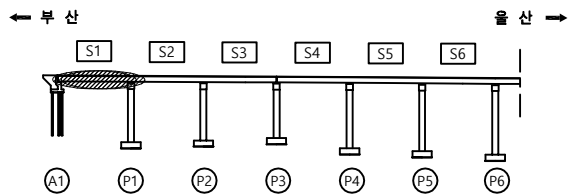

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

☐ 0.2	균 열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부 식
☐	균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세 굴	▨ 퇴 적
☐	망상균열	☐ 누수, 습윤	☐ 백 태	▨ 기 타
☐	철근노출	▨ 소성변형	▨ 들 뜸	No. 042

장안천교(부산) 가로보 S2

울 산
↑

P2

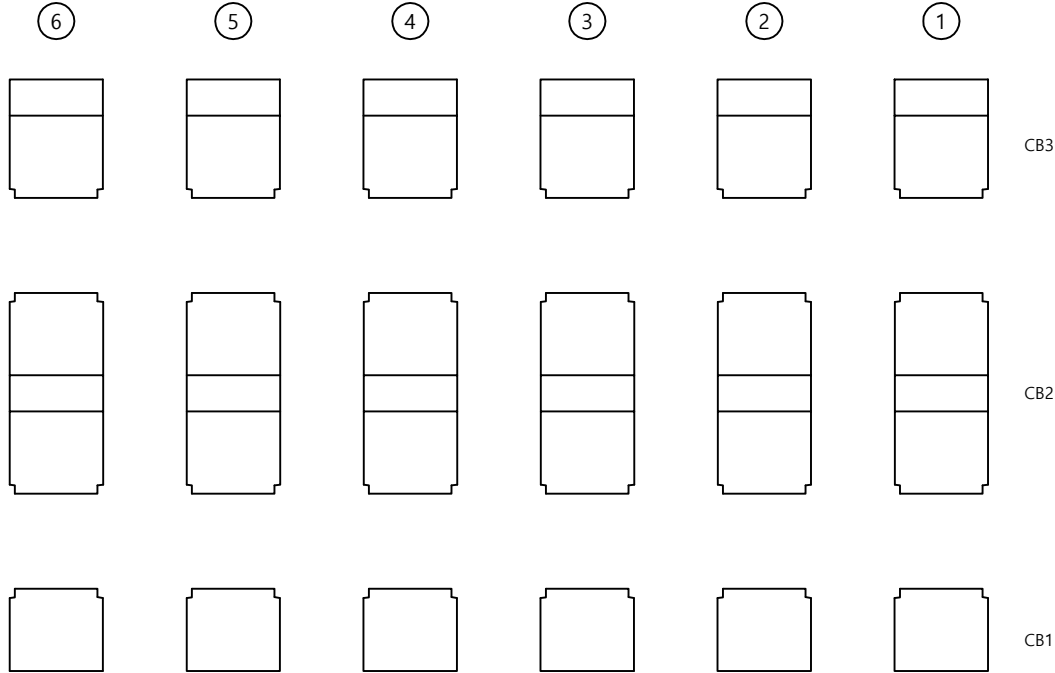

부 산
↓

P1



손 상 물 량 표

가로보

S2

면호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상태영호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

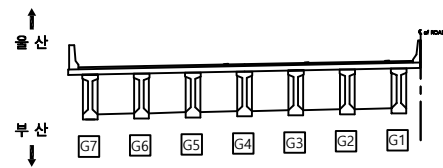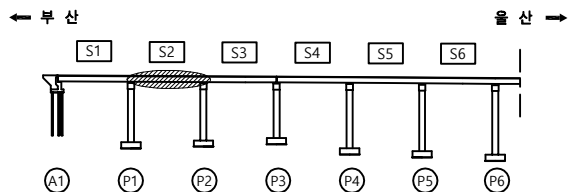

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 043

장안천교(부산) 가로보 S3

울 산
↑

P3

6

5

4

3

2

1

CB3

CB2

CB1

부 산
↓

P2



손 상 물 량 표

가로보

S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상태영호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

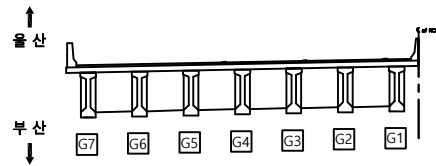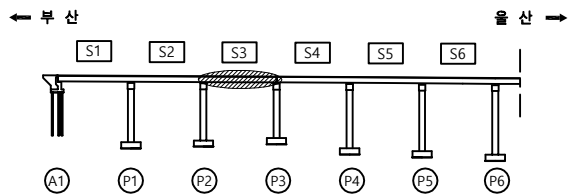

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW.02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 044

장안천교(부산) 가로보 S4

↑
울 산

P4

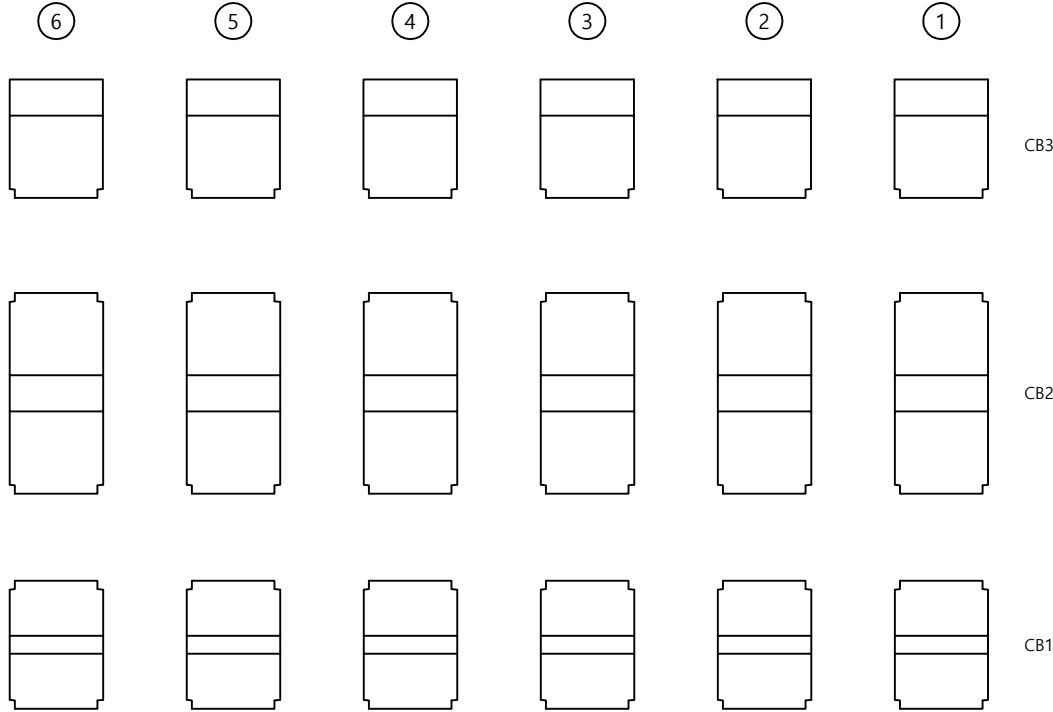

↓
부 산



P3

손 상 물 량 표

가로보
S4

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대형호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

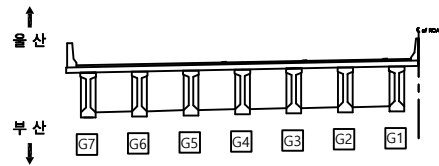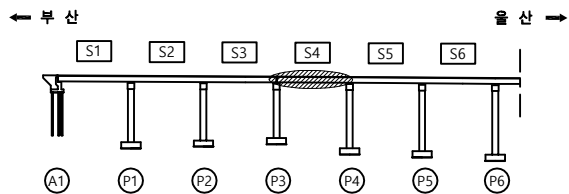

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 045

장안천교(부산) 가로보 S5

울 산
↑

P5

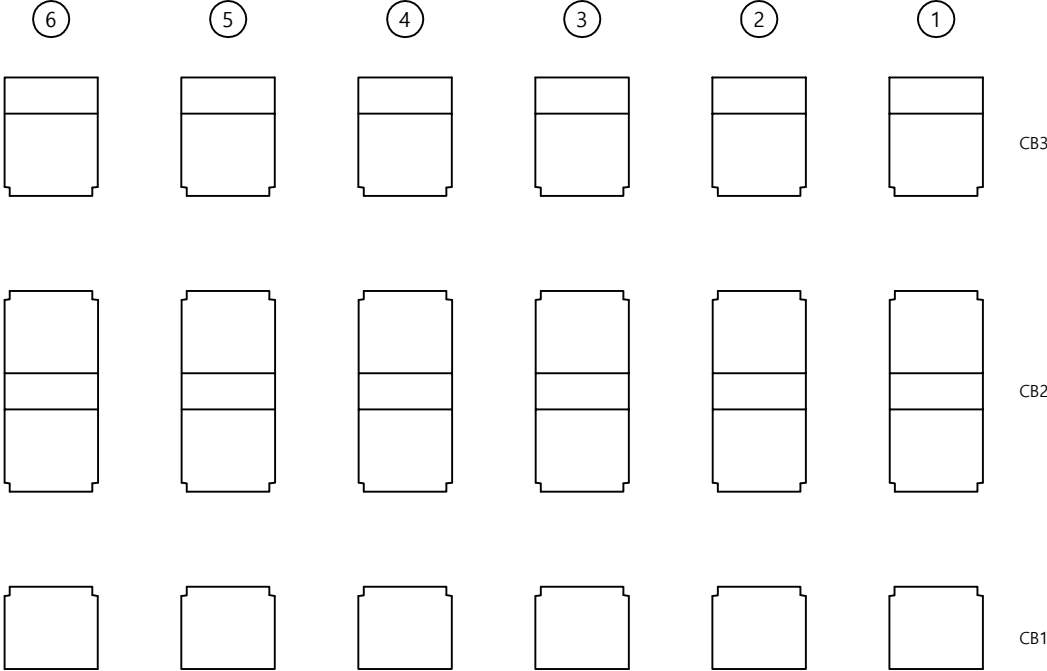

부 산
↓



P4

손 상 물 량 표

가로보
S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1			상대영구							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

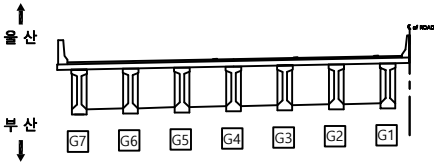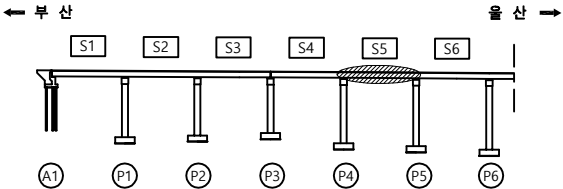

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


CW-02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 046

장안천교(부산) 가로보 S6

손 상 물 량 표

울 산
↑

P6

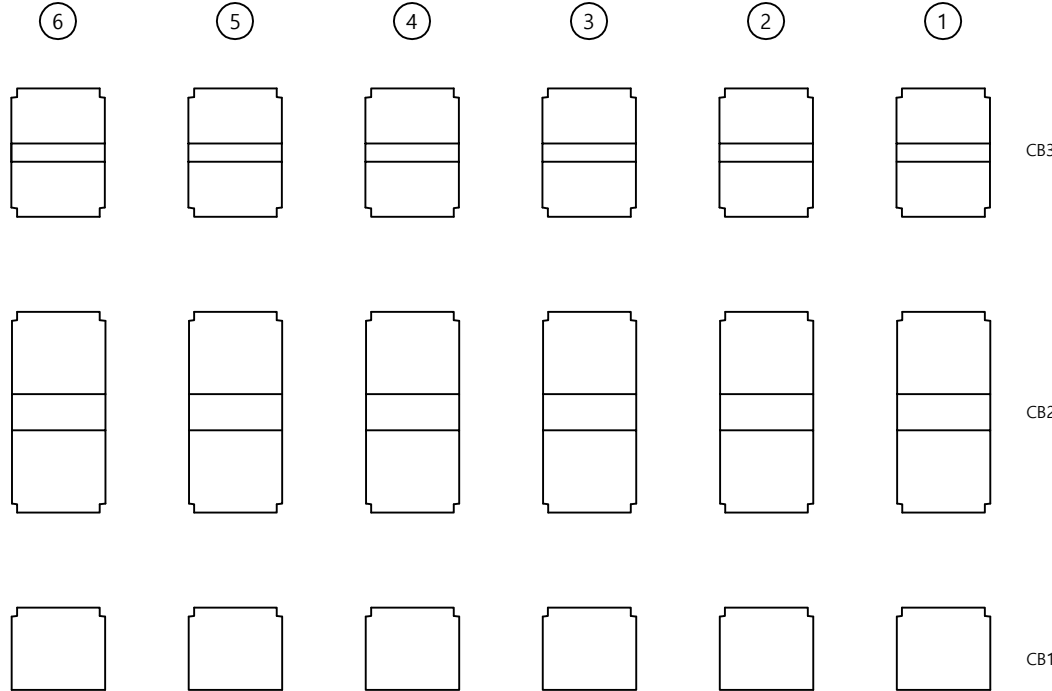



부 산
↓

P5

가로보
S6

번호	선/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

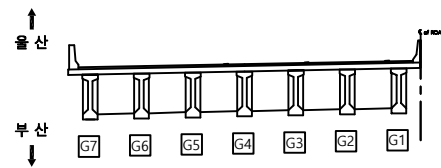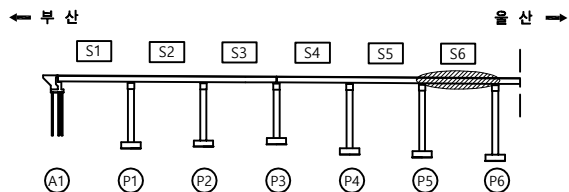

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 047

장안천교(부산) 가로보 S7

손상물량표

울산
↑

P7

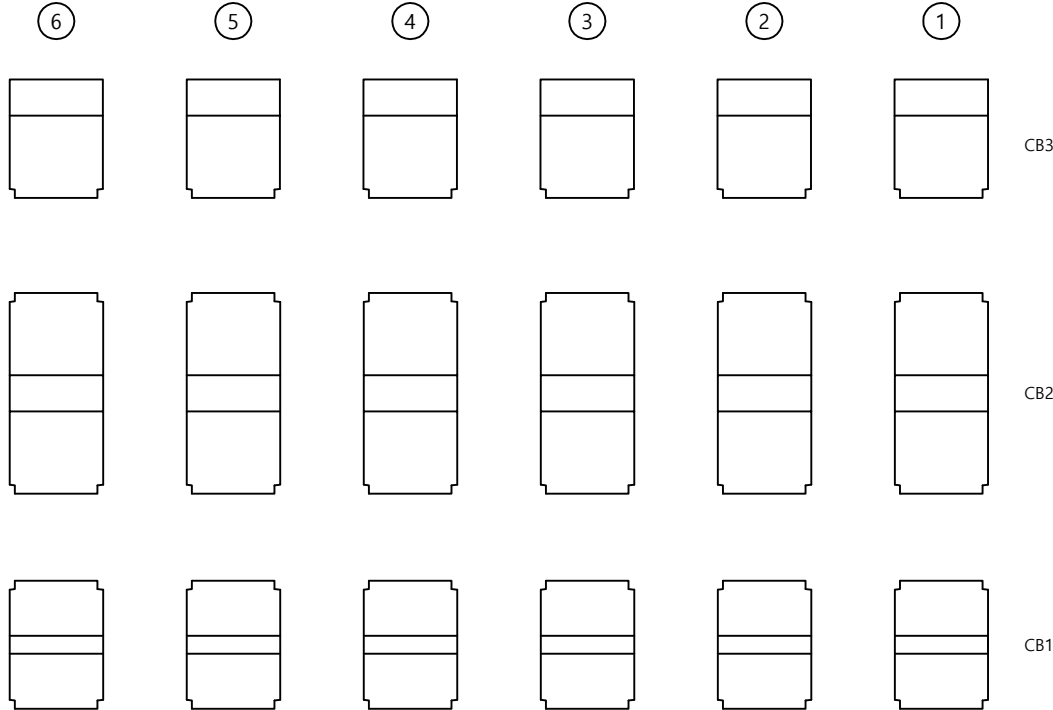

CB3

CB2

CB1

부산
↓



P6

가로보

S7

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			성대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

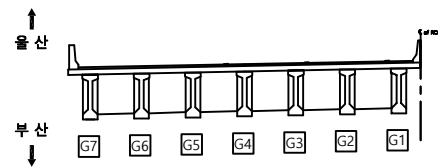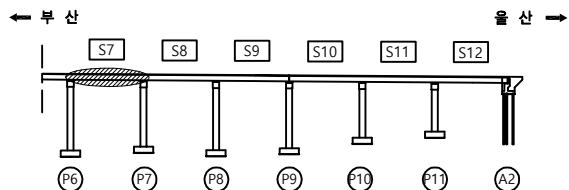

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 048

장안천교(부산) 가로보 S8

손상물량표

울산
↑

P8

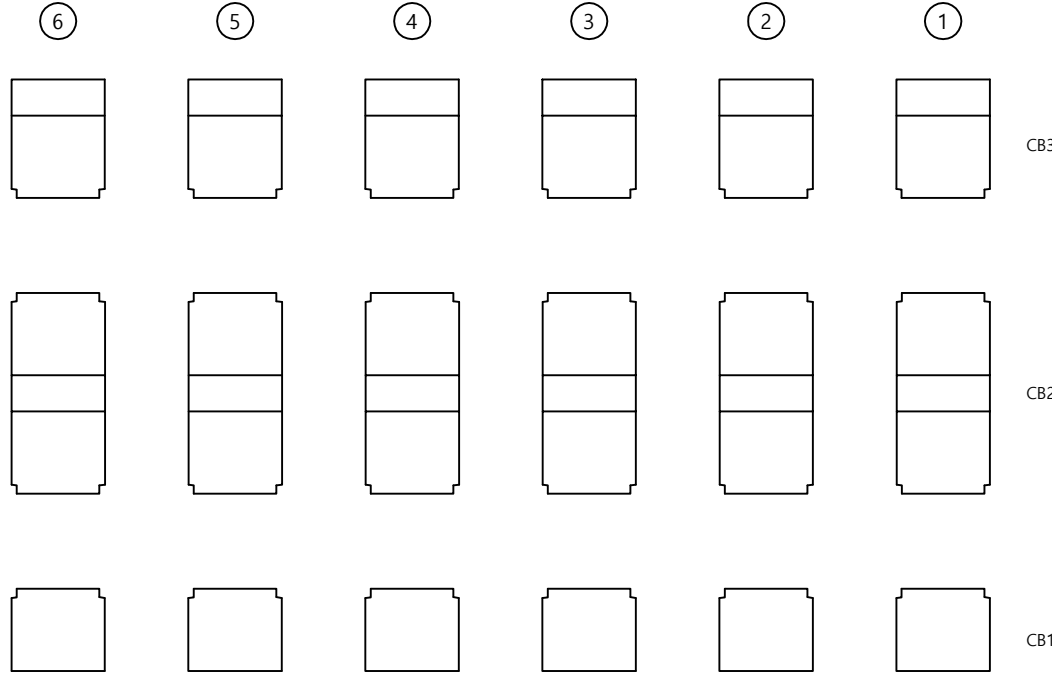

부산
↓



P7

가로보

S8

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

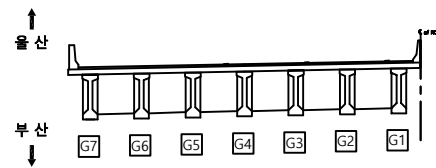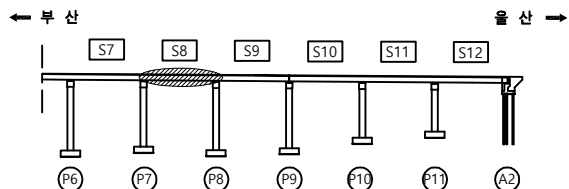

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

군열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 049

장안천교(부산) 가로보 S9

손상물량표

가로보

S9

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

울산

P9

6

5

4

3

2

1

CB3



CB2

CB1

부산

P8

KEY
PLAN

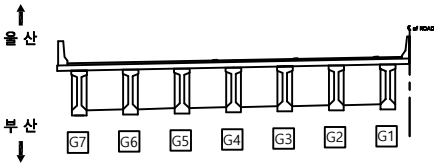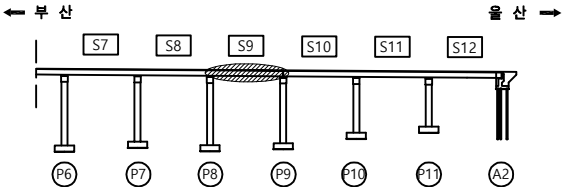

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 050

장안천교(부산) 가로보 S10

손상물량표

울산
↑

P10

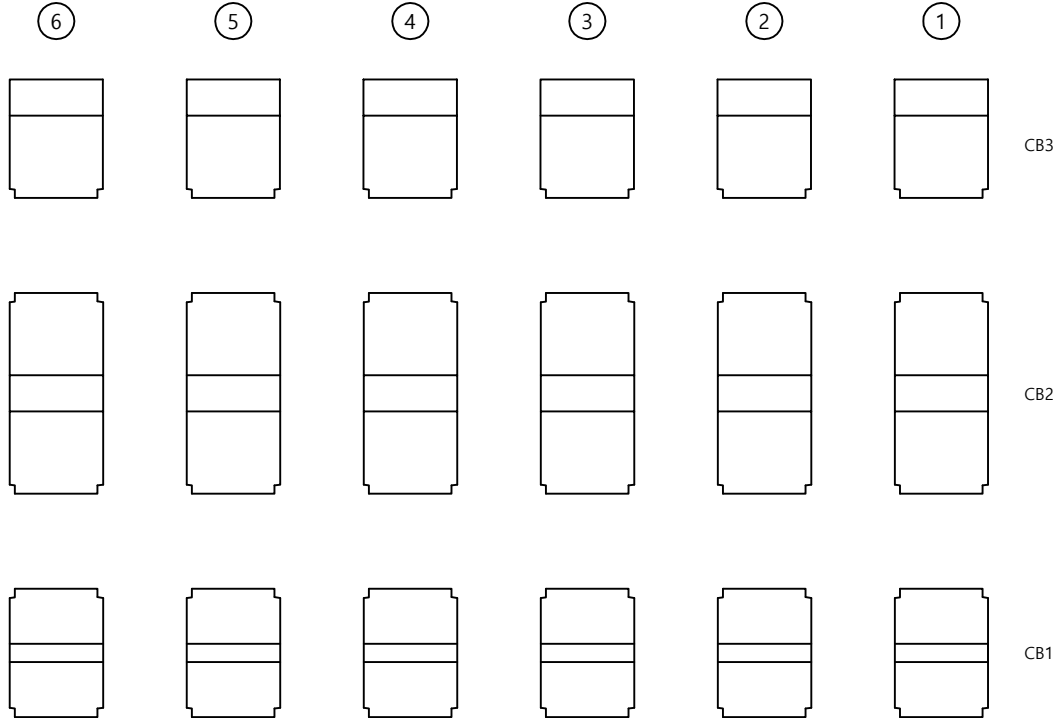

부산
↓



P9

가로보

S10

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

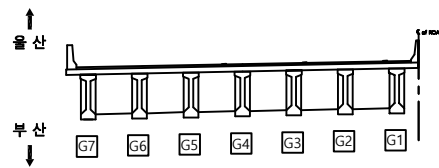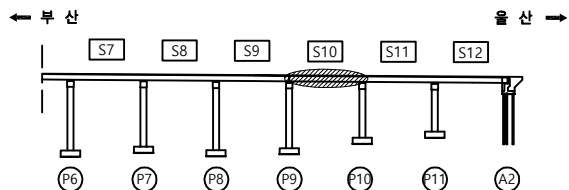

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 051

장안천교(부산) 가로보 S11

손 상 물 량 표

울 산
↑

P11

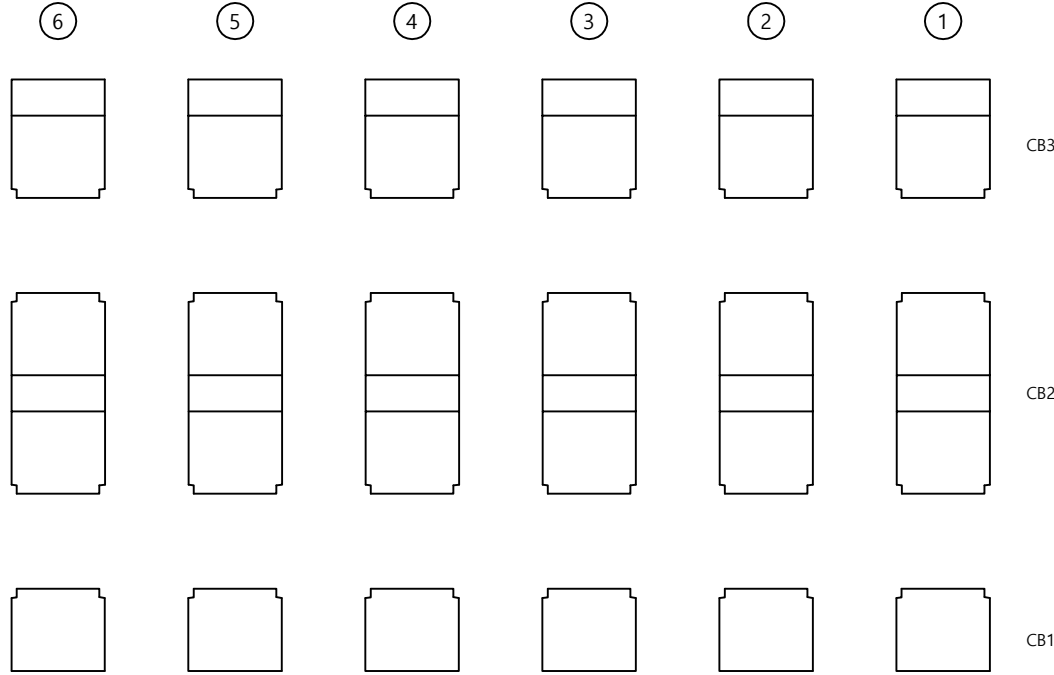

부 산
↓



P10

가로보

S11

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

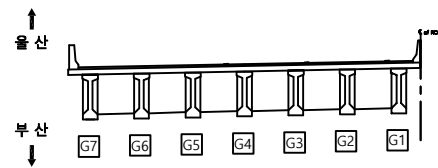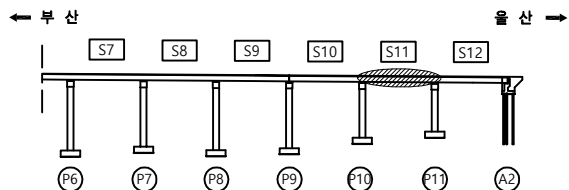

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 052

장안천교(부산) 가로보 S12

손상물량표


가로보

S12

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

울산
↑



A2

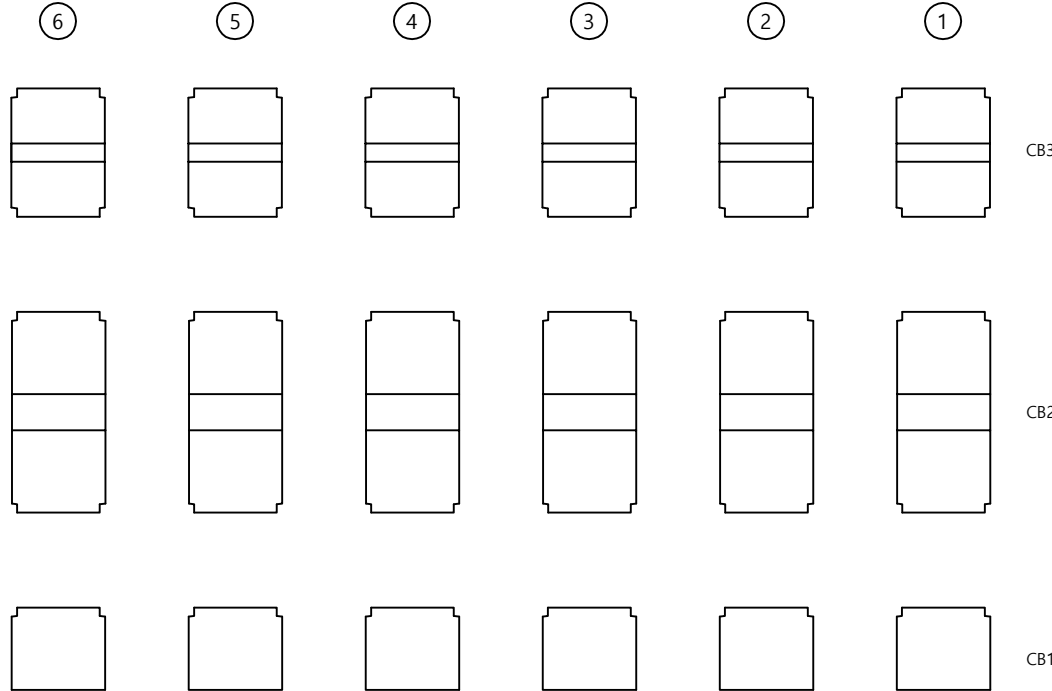

P11

부산
↓

KEY
PLAN

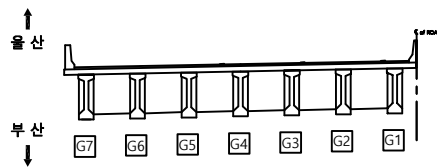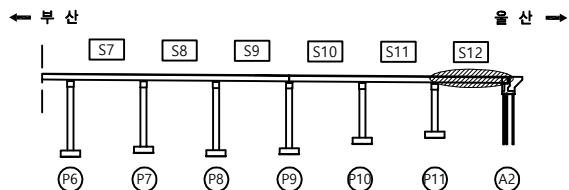



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범례

군열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 053

장안천교(부산) 교대 A1

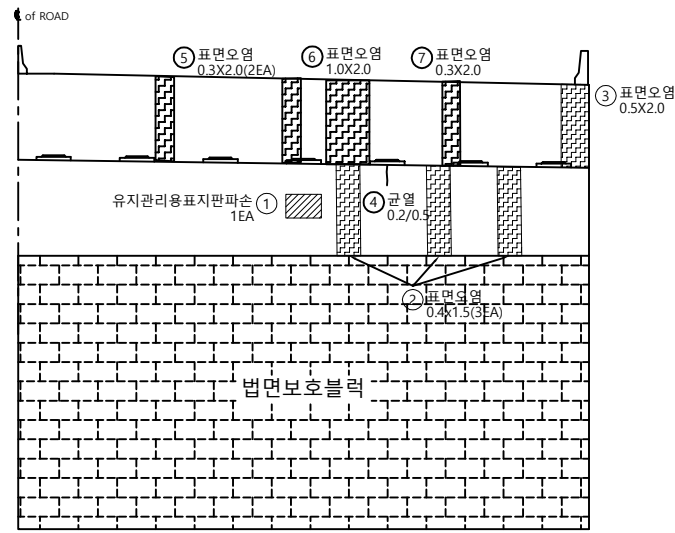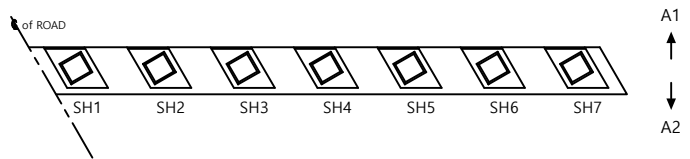

정 면 도

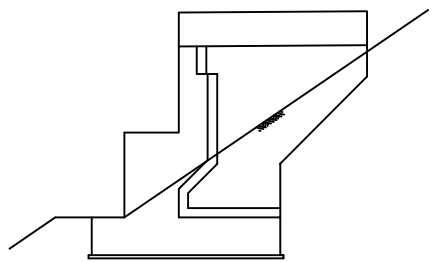


우 측 면

손 상 물 량 표


교대									
A1									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	구체	교명판 파손				1	EA	1.00
2	구	구체	표면오염		1.5	0.4	3	m²	1.80
3	구	옹벽	표면오염		2.0	0.5	1	m²	1.06
4	구	구체	균열(0.3mm이하)	0.2	0.5		1	m	0.50
5	신	옹벽	표면오염		2.0	0.3	2	m²	1.20
6	신	옹벽	표면오염		2.0	1.0	1	m²	2.00
7	신	옹벽	표면오염		2.0	0.3	1	m²	0.60
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

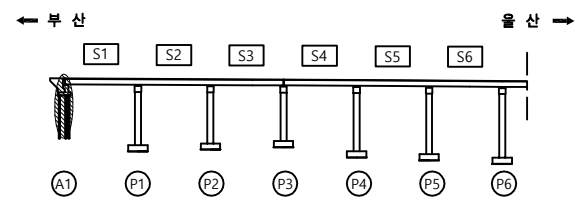


↑
울 산

부 산
↓

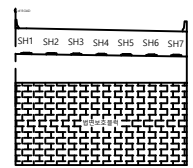

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	☐ CW 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식	
	☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적	
	☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타	
	☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No.	054

장안천교(부산) 받침장치 A1

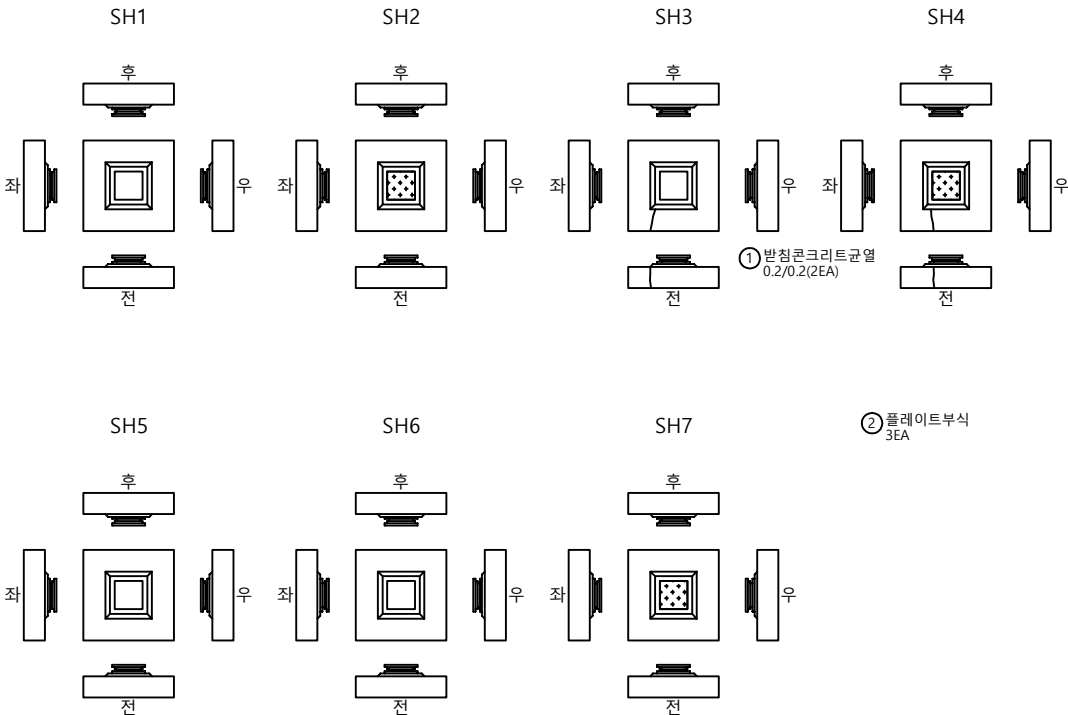


① 받침콘크리트균열
0.2/0.2(2EA)

② 플레이트부식
3EA

손 상 물 량 표


교량받침									
A1									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		2	m	0.40
2	구	교량받침	플레이트 부식				3	EA	3.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

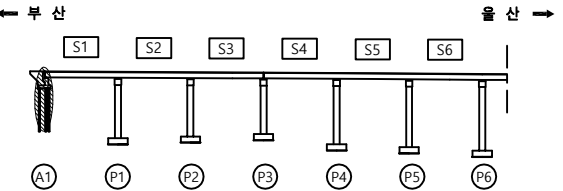

울
산


부
산

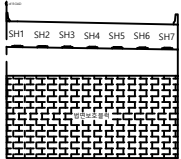

용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	055


장안천교(부산) 교각 P1

손 상 물 량 표

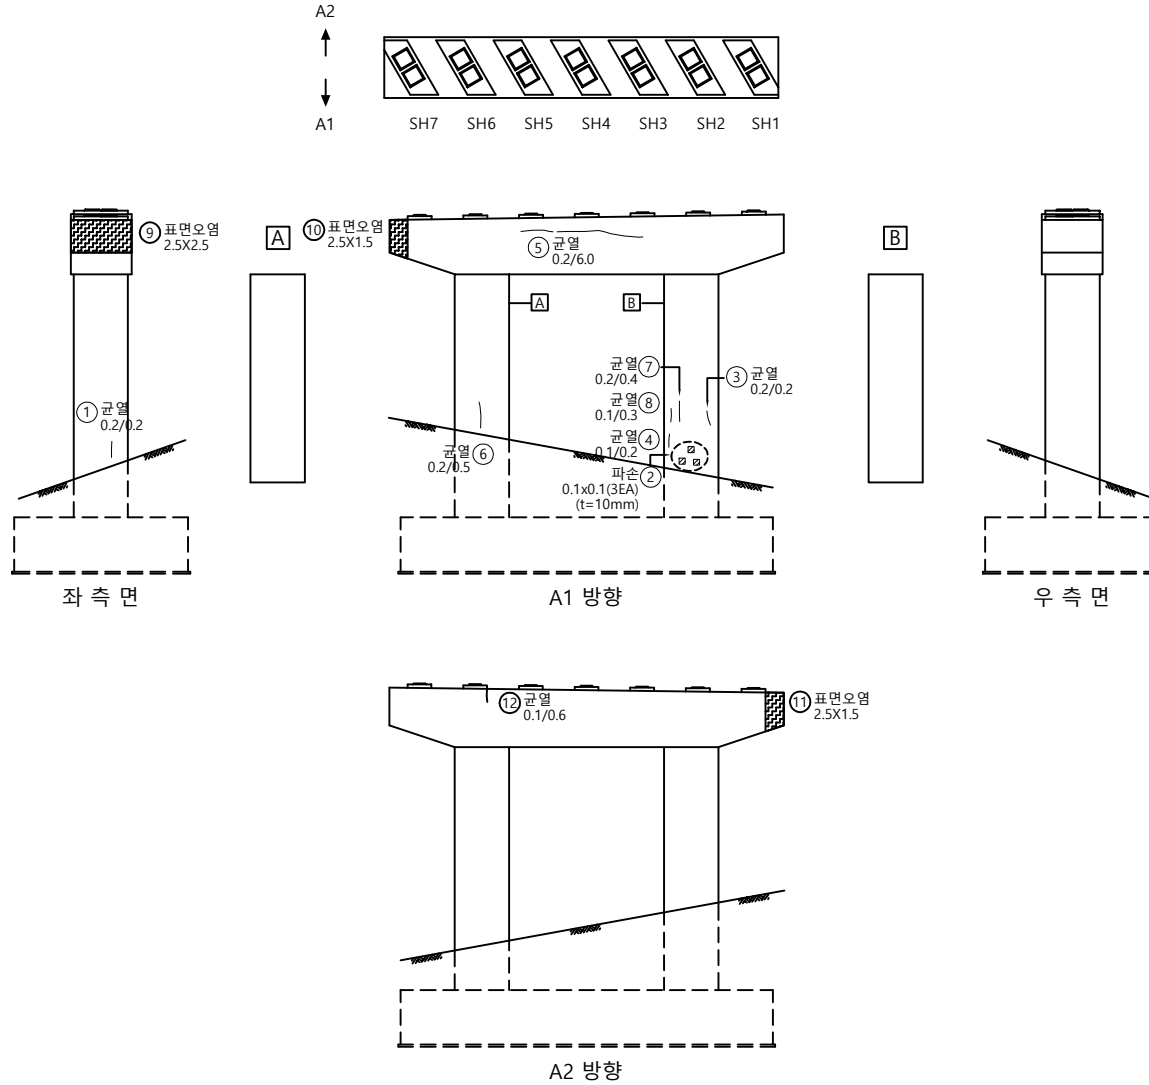


교각									
P1									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	기둥부	균열(0.3mm이하)	0.2	0.2		1	m	0.20
2	구	기둥부	파손		0.1	0.1	3	m ²	0.03
3	구	기둥부	균열(0.3mm이하)	0.2	0.2		1	m	0.20
4	구	기둥부	균열(0.3mm이하)	0.1	0.2		1	m	0.20
5	구	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.2	6.0		1	m	6.00
6	구	기둥부	균열(0.3mm이하)	0.2	0.5		1	m	0.50
7	구	기둥부	균열(0.3mm이하)	0.2	0.4		1	m	0.40
8	구	기둥부	균열(0.3mm이하)	0.1	0.3		1	m	0.30
9	구	코핑부	표면오염		2.5	2.5	1	m ²	6.25
10	구	코핑부	표면오염		2.5	1.5	1	m ²	3.75
11	구	코핑부	표면오염		2.5	1.5	1	m ²	3.75
12	신	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.1	0.6		1	m	0.60
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

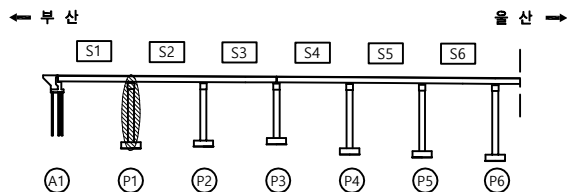

↑ 울산
↓ 부산

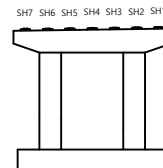

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 056

장안천교(부산) 받침장치 P1

① 플레이트 부식
4EA

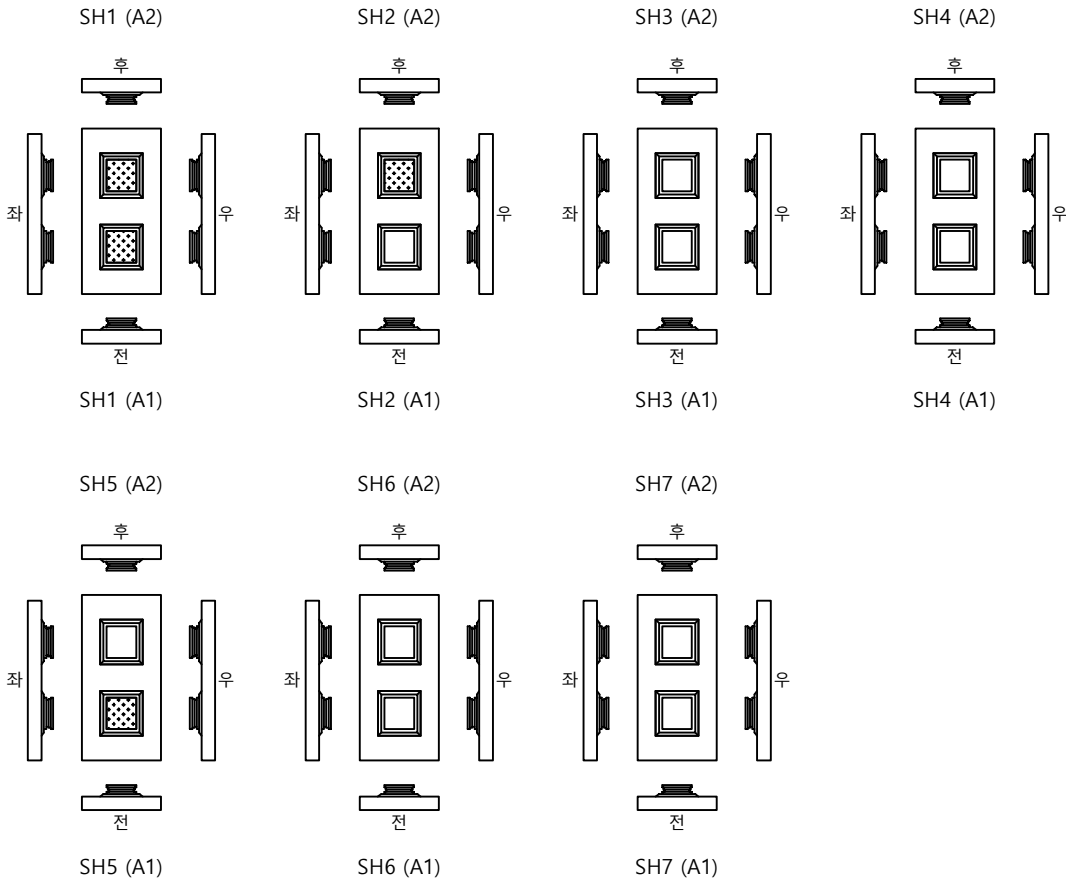


손 상 물 량 표

교량받침

P1


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	플레이트 부식				4	EA	4.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

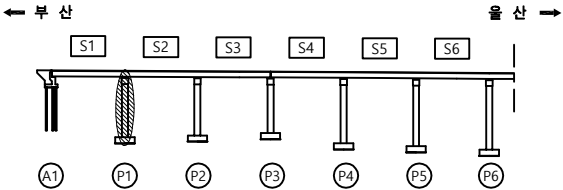

↑
울 산

↓
부 산

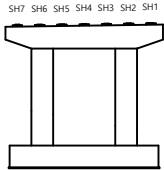


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW.02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손,박리	파손,박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	057

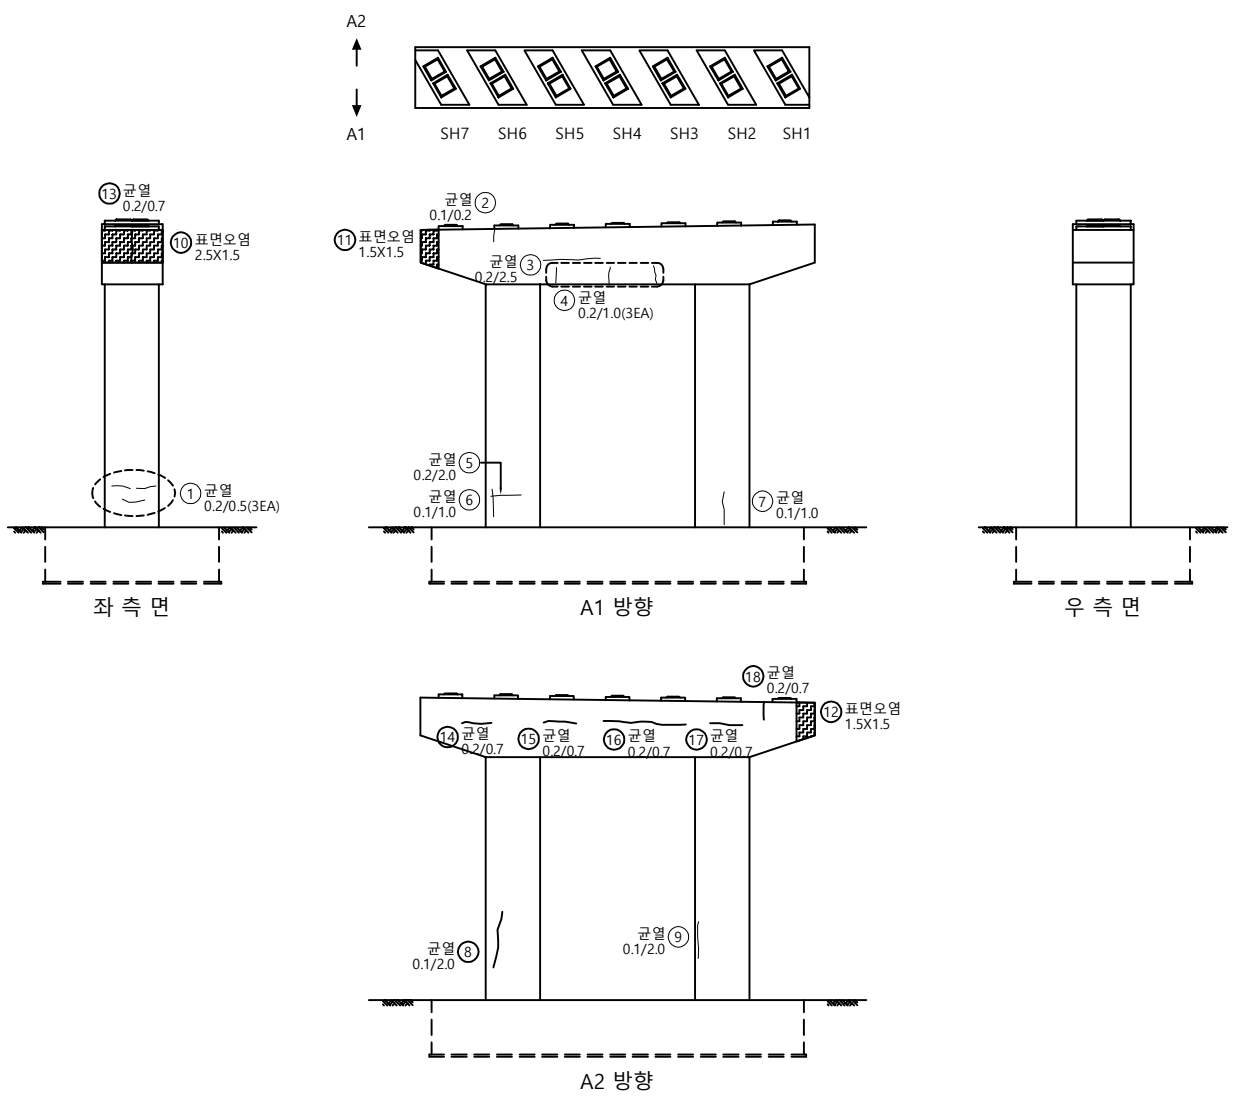


교각									
P2									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	기둥부	균열(0.3mm이하)	0.2	0.5		3	m	1.50
2	구	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.1	0.2		1	m	0.20
3	구	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.2	2.5		1	m	2.50
4	구	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.2	1.0		3	m	3.00
5	구	기둥부	균열(0.3mm이하)	0.2	2.0		1	m	2.00
6	구	기둥부	균열(0.3mm이하)	0.1	1.0		1	m	1.00
7	구	기둥부	균열(0.3mm이하)	0.1	1.0		1	m	1.00
8	신	기둥부	균열(0.3mm이하)	0.1	2.0		1	m	2.00
9	구	기둥부	균열(0.3mm이하)	0.1	2.0		1	m	2.00
10	구	코핑부	표면오염		2.5	1.5	1	m²	3.75
11	구	코핑부	표면오염		1.5	1.5	1	m²	2.25
12	구	코핑부	표면오염		1.5	1.5	1	m²	2.25
13	신	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.2	0.7		1	m	0.70
14	신	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.2	1.0		1	m	1.00
15	신	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.2	1.0		1	m	1.00
16	신	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.2	3.0		1	m	3.00
17	신	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.2	1.0		1	m	1.00
18	신	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.1	0.6		1	m	0.60
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

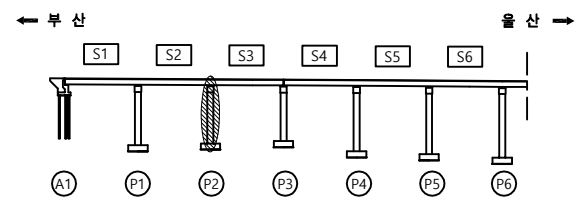

↑
울산


부산
↓

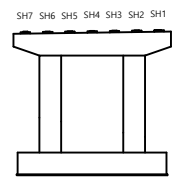

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	058

장안천교(부산) 받침장치 P2

① 받침부식
4EA

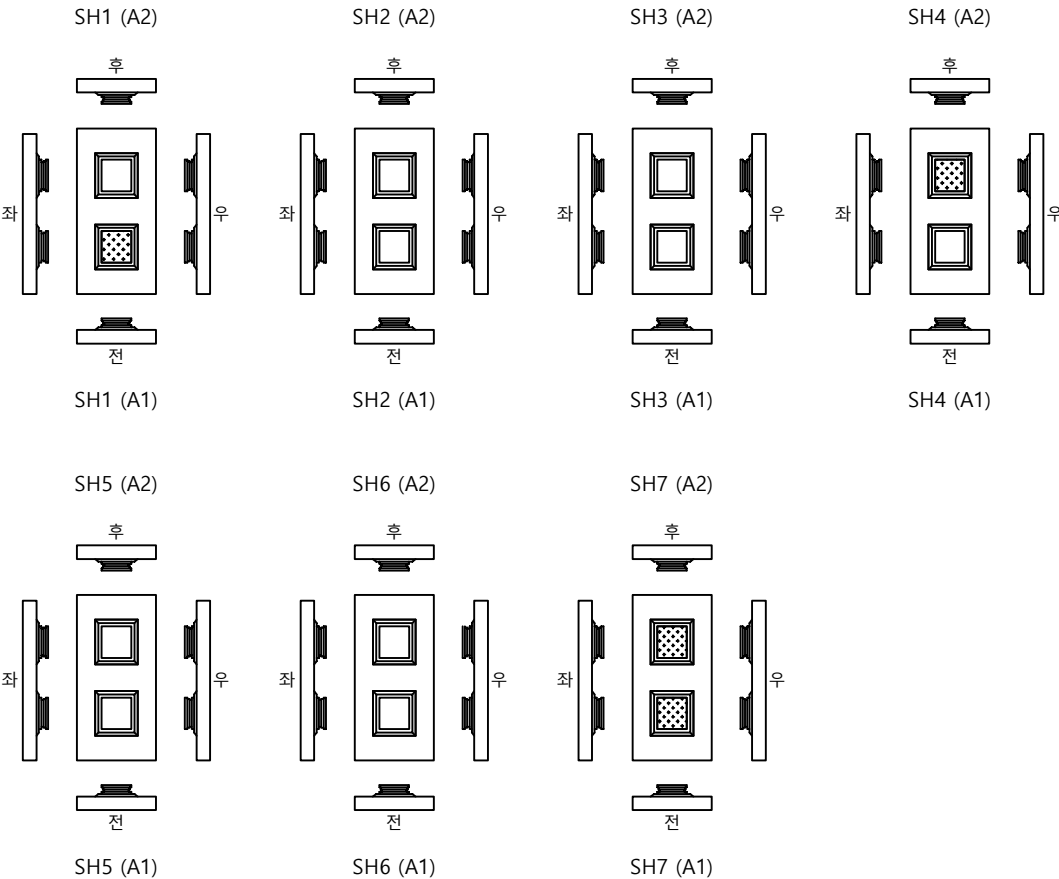


손 상 물 량 표

교량받침

P2


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	플레이트 부식				4	EA	4.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

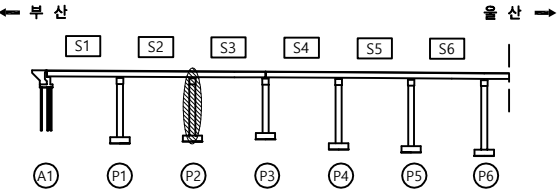

↑
울산

부산
↓

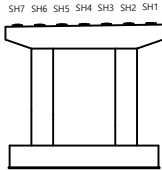


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 059

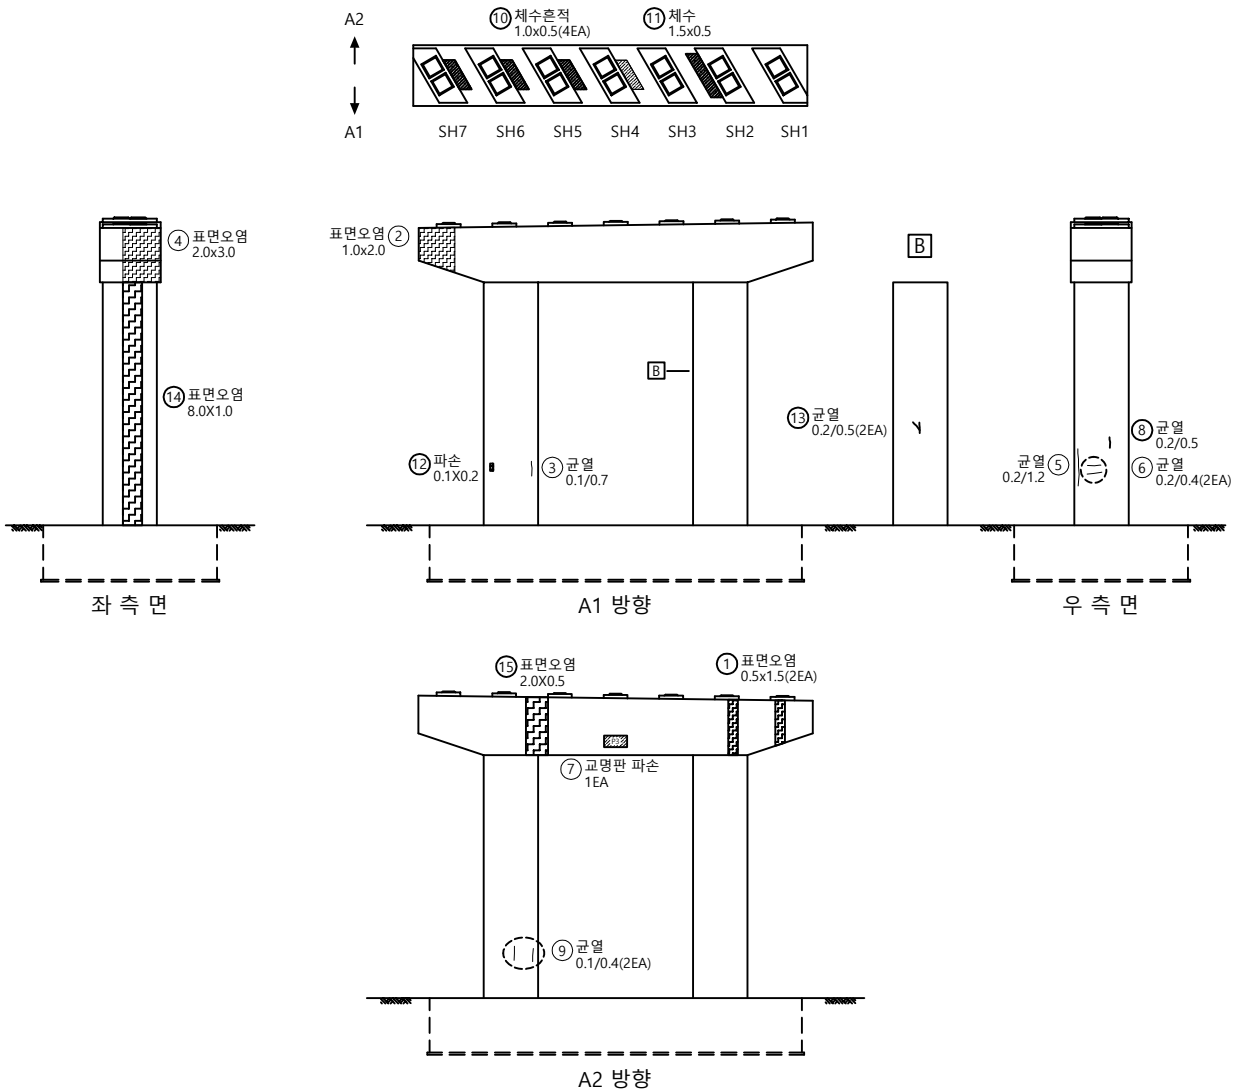


교각									
P3									
번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코빔부	표면오염		1.5	0.5	2	m ²	1.50
2	구	코빔부	표면오염		2.0	1.0	1	m ²	2.00
3	구	기둥부	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.7		1	m	0.70
4	구	코빔부	표면오염		3.0	2.0	1	m ²	6.00
5	구	기둥부	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
6	구	기둥부	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.4		2	m	0.80
7	구	코빔부	교명판 파손				2	EA	2.00
8	구	기둥부	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
9	구	기둥부	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.4		2	m	0.80
10	구	교좌면	채수		1.0	0.5	4	m ²	2.00
11	구	교좌면	채수		1.5	0.5	1	m ²	0.75
12	구	기둥부	파손		0.1	0.2	1	m ²	0.02
13	구	기둥부	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.5		2	m	1.00
14	신	기둥부	표면오염		8.0	1.0	1	m ²	8.00
15	신	기둥부	표면오염		2.0	0.5	1	m ²	1.00
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

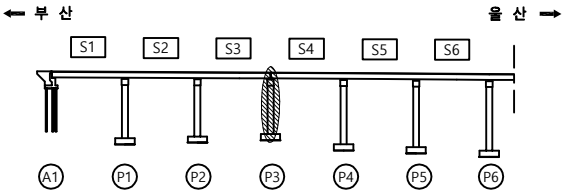

↑
울 산

부 산
↓

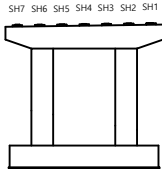

용
역
명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 060

장안천교(부산) 받침장치 P3


① 받침부식
10EA

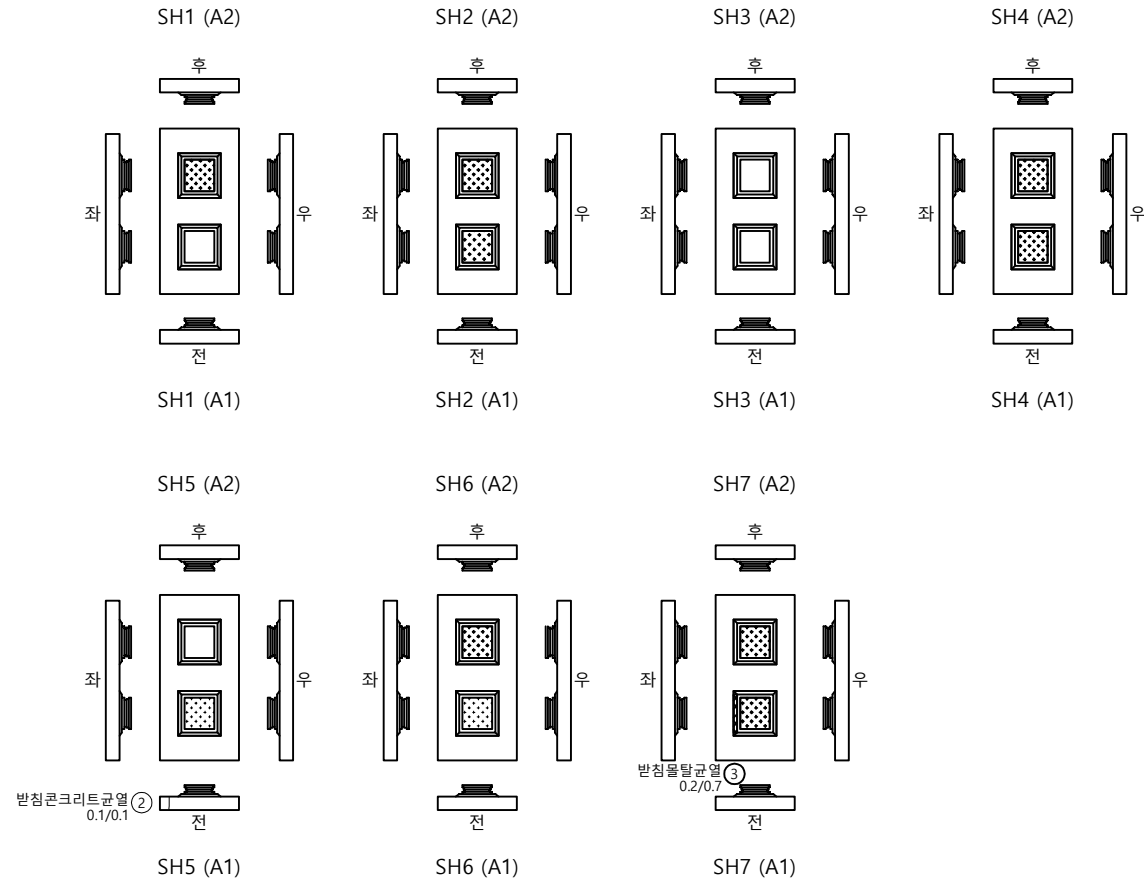

손 상 물 량 표


교량받침										
P3										
번호	선/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	선	교량받침	플레이트 부식				10	EA	10.00	
2	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
3	선	교량받침	받침물탈 균열	0.2	0.7		1	m	0.70	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

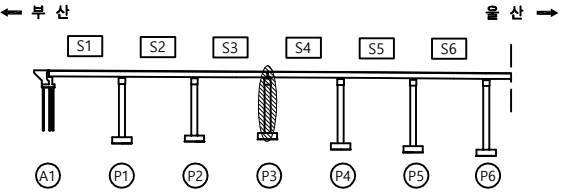

↑
울산

부산
↓

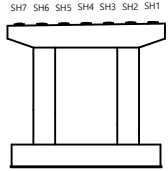


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No. 061	

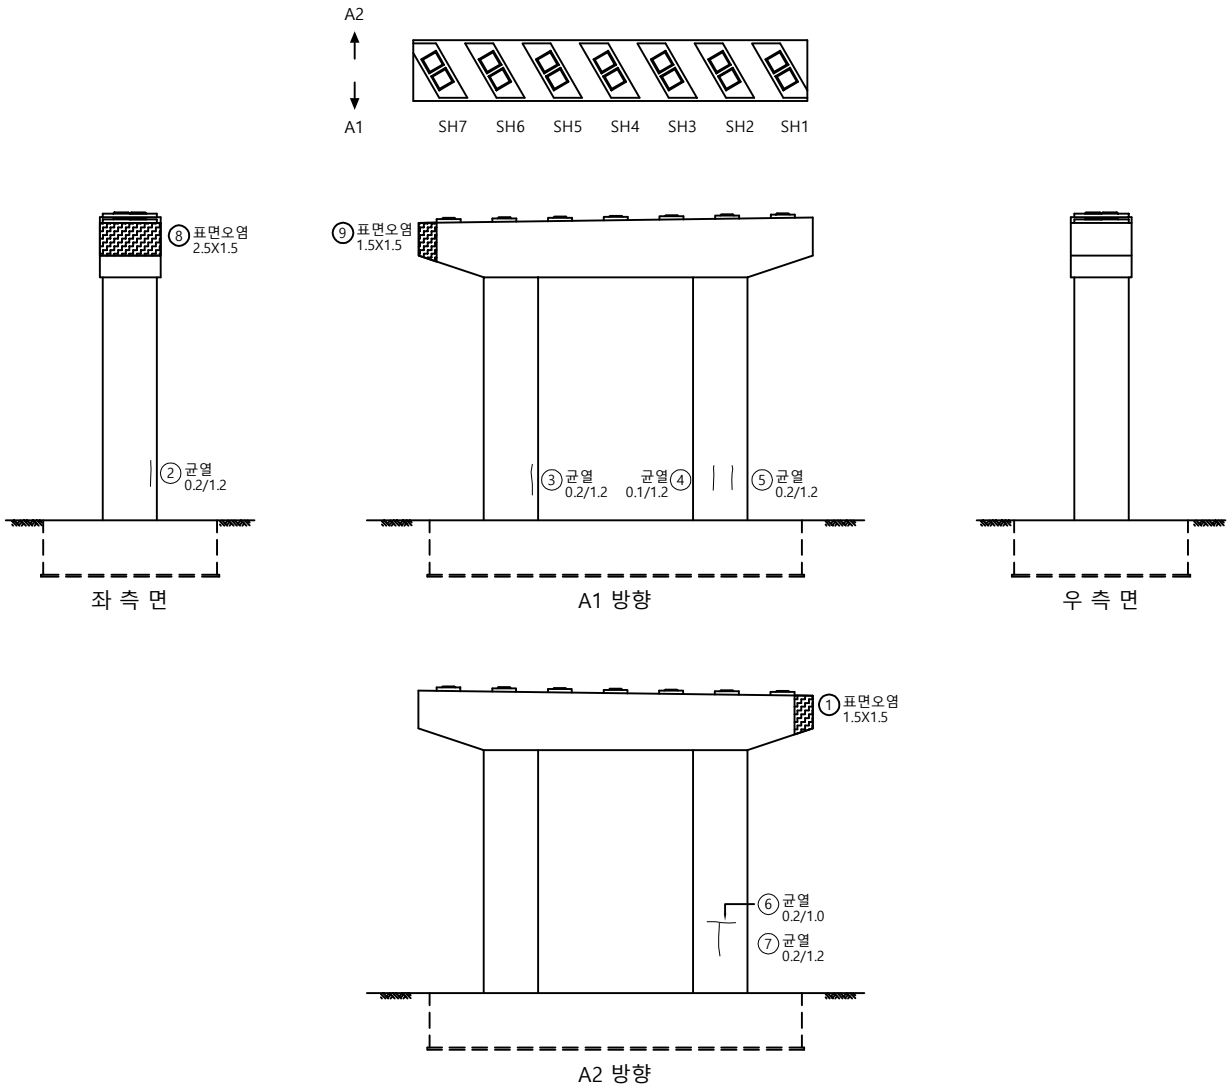


교각									
P4									
번호	선/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코팅부	표면오염		1.5	1.5	1	m ²	2.25
2	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
3	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
4	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1	m	1.20
5	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
6	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
7	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
8	구	코팅부	표면오염		2.5	1.5	1	m ²	3.75
9	구	코팅부	표면오염		1.5	1.5	1	m ²	2.25
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

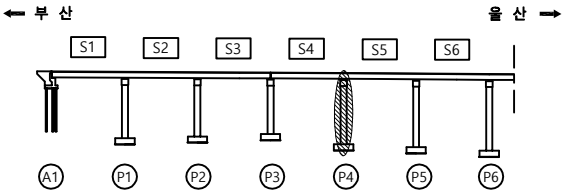

↑
울 산

부 산
↓

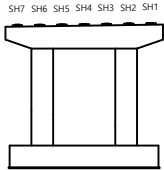

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

	콘 크리트 표면 손상		재료분리		오염, 변색		부 식
	콘 크리트 박리		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 침윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No. 062	


교량받침

P4

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	받침물탈 망상균열	0.1	0.8	0.2	2	m ²	0.32	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

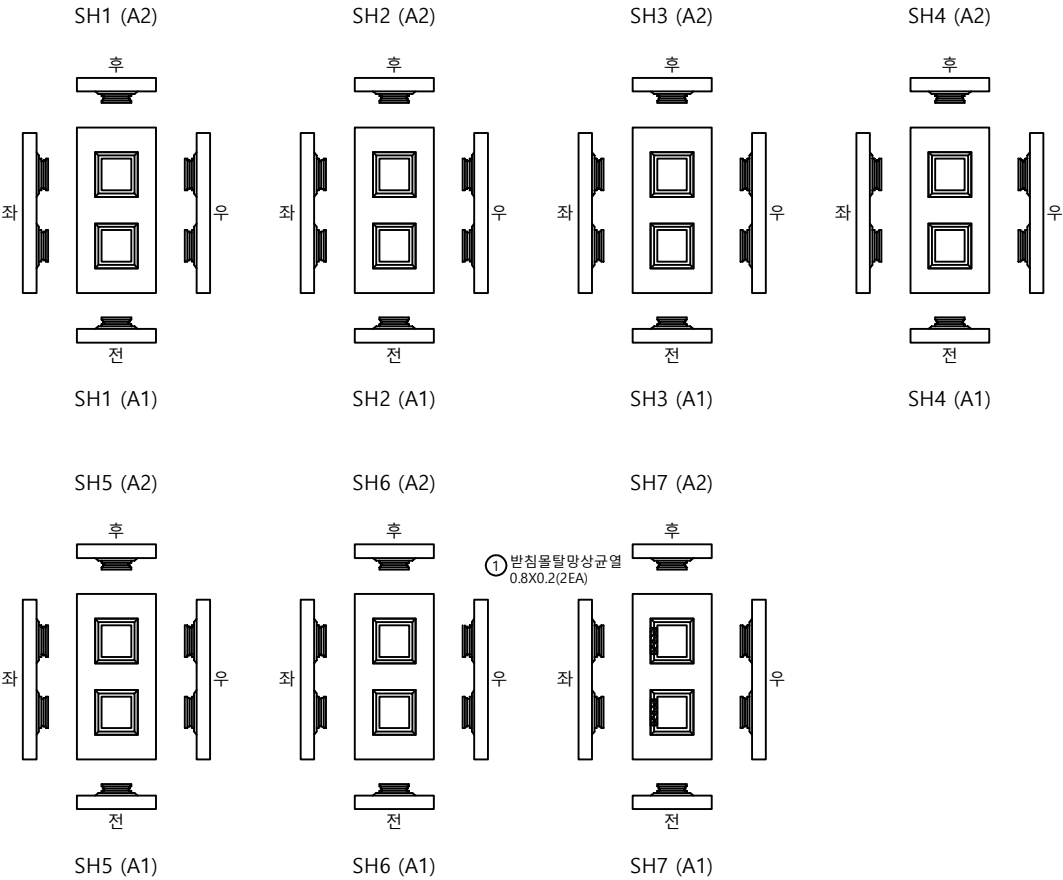


K
E
Y
P
L
A
N

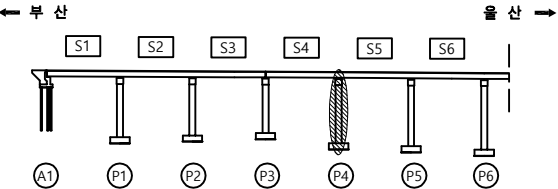

↑
울산

부산
↓

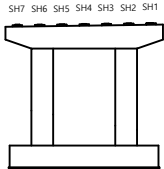


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

☐ CW02	균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
▨	균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
▨	망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타
▨	철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 063

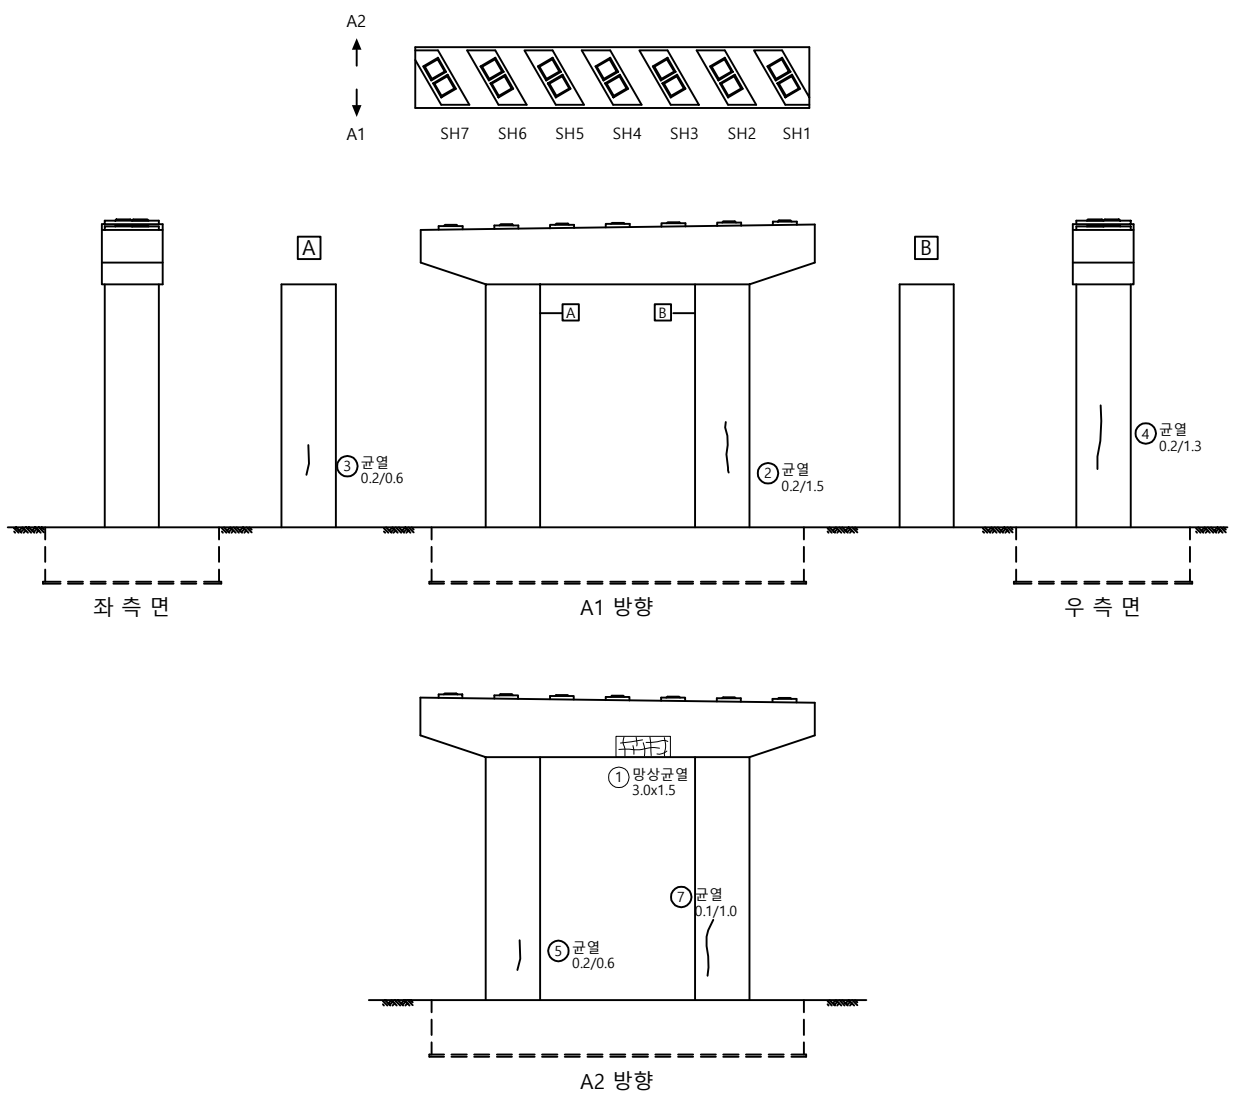

교각									
P5									
번호	선/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코팅부	망상균열	0.2	3.0	1.5	1	m ²	4.50
2	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	m	1.50
3	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
4	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
5	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.3		1	m	1.30
6	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
7	신	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	m	1.00
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

S1 S2 S3 S4 S5 S6

A1 P1 P2 P3 P4 P5 P6

↑ 울 산

부 산 ↓

SH7 SH6 SH5 SH4 SH3 SH2 SH1

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

CW02 균열

재료분리

오염, 변색

부식

균열부백태

파손, 박리

세굴

퇴적

망상균열

누수, 습윤

백태

기타

철근노출


소성변형

들뜸

No. 064

장안천교(부산) 받침장치 P5


① 받침부식
SEA

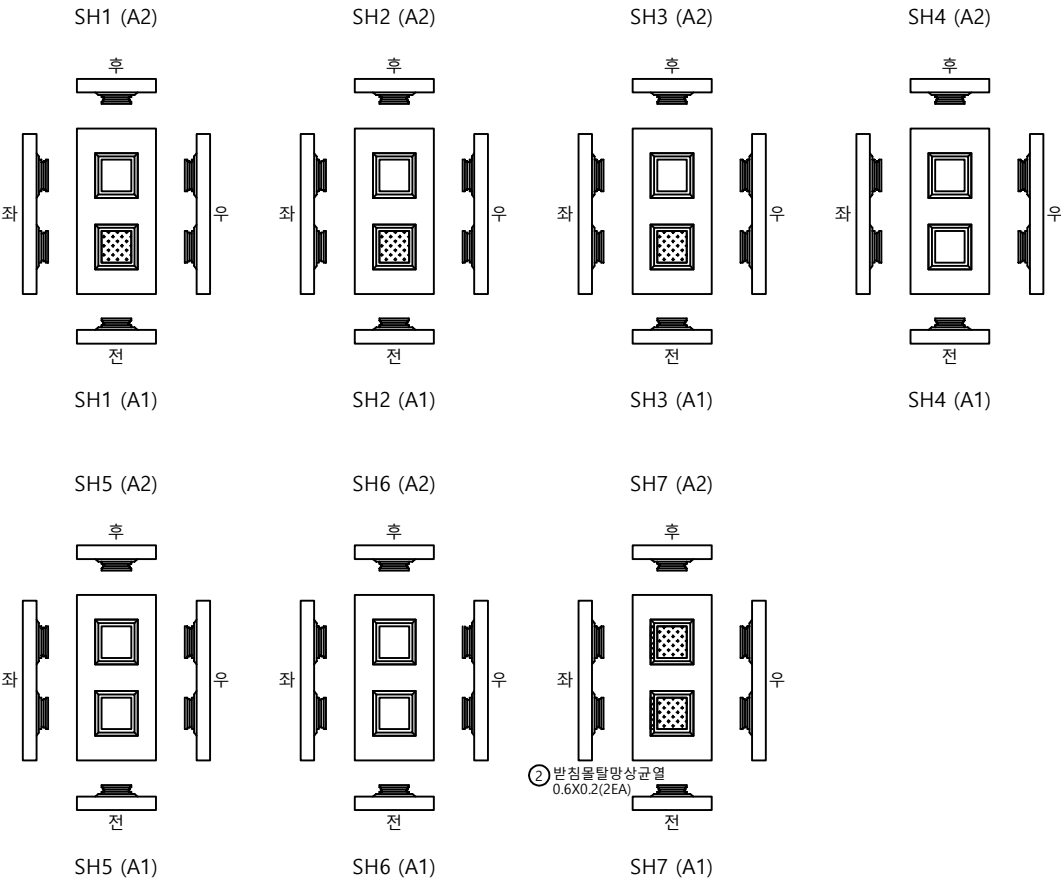

손 상 물 량 표


교량받침										
P5										
번호	선/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	플레이트 부식				5	EA	5.00	
2	구	교량받침	받침돌물 망상균열	0.1	0.6	0.2	2	m²	0.24	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

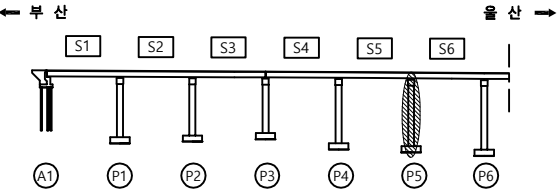

↑
울산

부산
↓

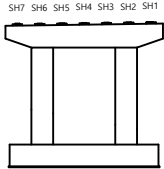

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 065


장안천교(부산) 교각 P6

손상물량표


교각

P6


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	기둥부	표면오염		22.0	1.0	1	m	22.00
2	구	코팅부	균열(0.3mm대만)	0.2	0.8		1	m	0.80
3	구	코팅부	표면오염		3.0	2.0	1	m	6.00
4	구	기둥부	균열(0.3mm대만)	0.2	0.6		1	m	0.60
5	구	코팅부	균열(0.3mm대만)	0.2	0.5		2	m	1.00
6	구	코팅부	균열(0.3mm대만)	0.2	0.8		4	m	3.20
7	구	코팅부	표면오염		3.0	0.5	7	m	10.50
8	구	코팅부	표면오염		3.0	0.5	6	m	9.00
9	구	교좌면	채수흔적		2.0	0.5	6	m	6.00
10	구	기둥부	망상균열		1.0	1.0	1	m	1.00
11	구	기둥부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		1	m	1.00
12	구	코팅부	균열(0.3mm대만)	0.1	0.5		1	m	0.50
13	신	기둥부	균열(0.3mm대만)	0.1	1.0		1	m	1.00
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

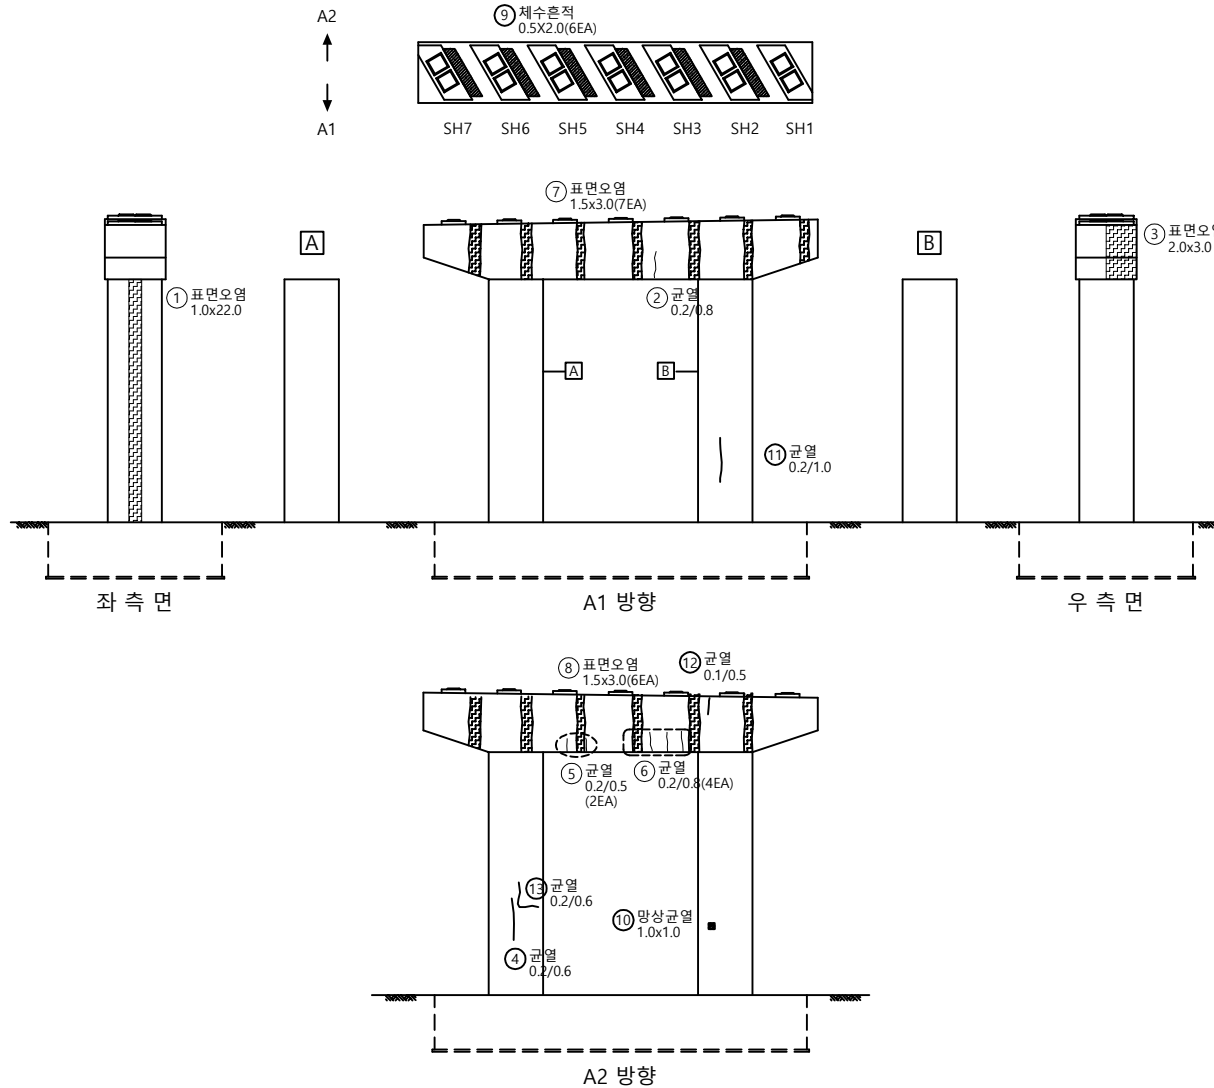

KEY
PLAN

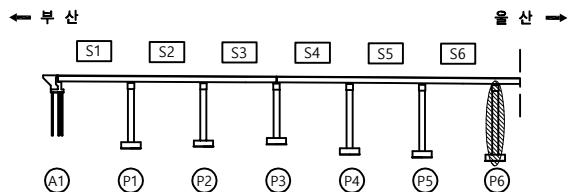

울산
부산

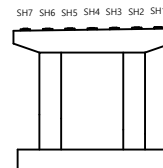

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 066

장안천교(부산) 받침장치 P6


- ① 받침부식(전구간)
14EA
- ② 받침본체밀림
14EA
- ③ 스토퍼탈락
3EA

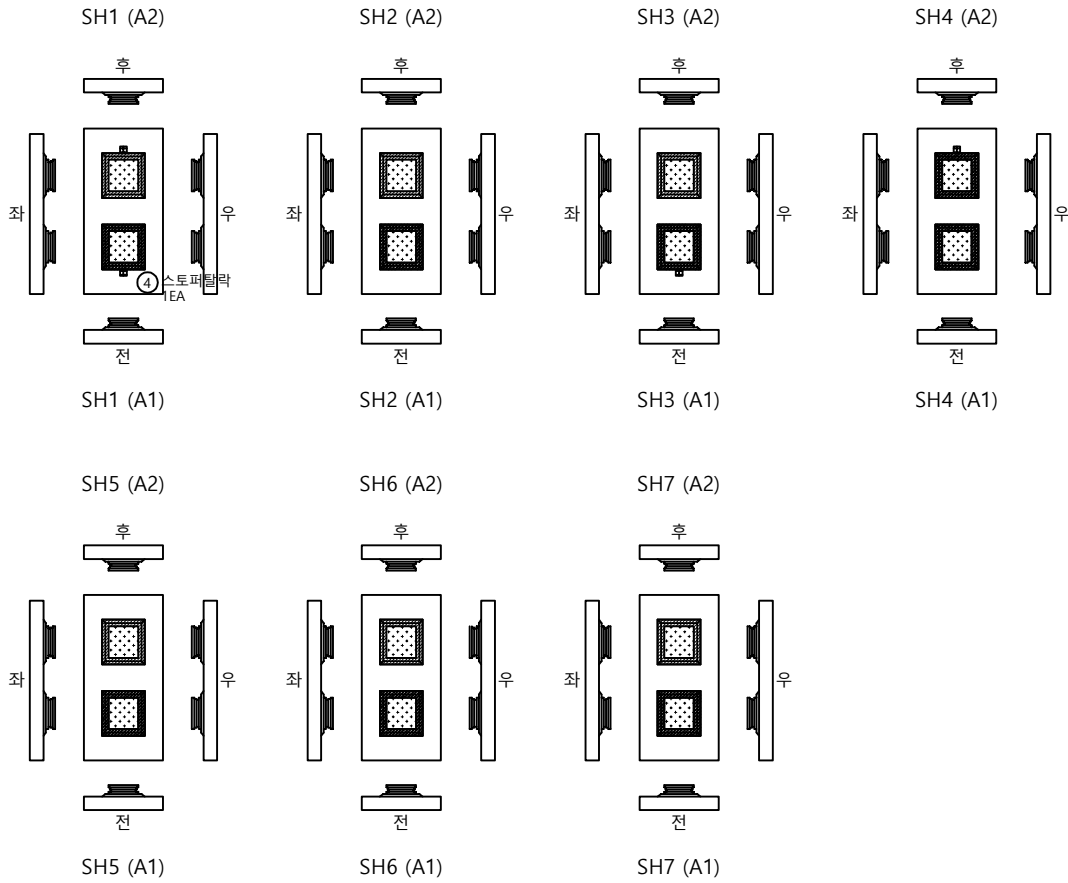

손 상 물 량 표


교량받침									
P6									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	플레이트 부식				14	EA	14.00
2	신	교량받침	받침본체 밀림				14	EA	14.00
3	신	교량받침	스토퍼 밀착				3	EA	3.00
4	신	교량받침	스토퍼 탈락				1	EA	1.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

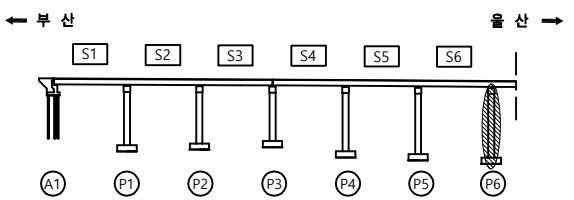


↑
울산

부산
↓

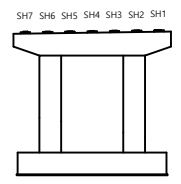

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸		No. 067


장안천교(부산) 교각 P7

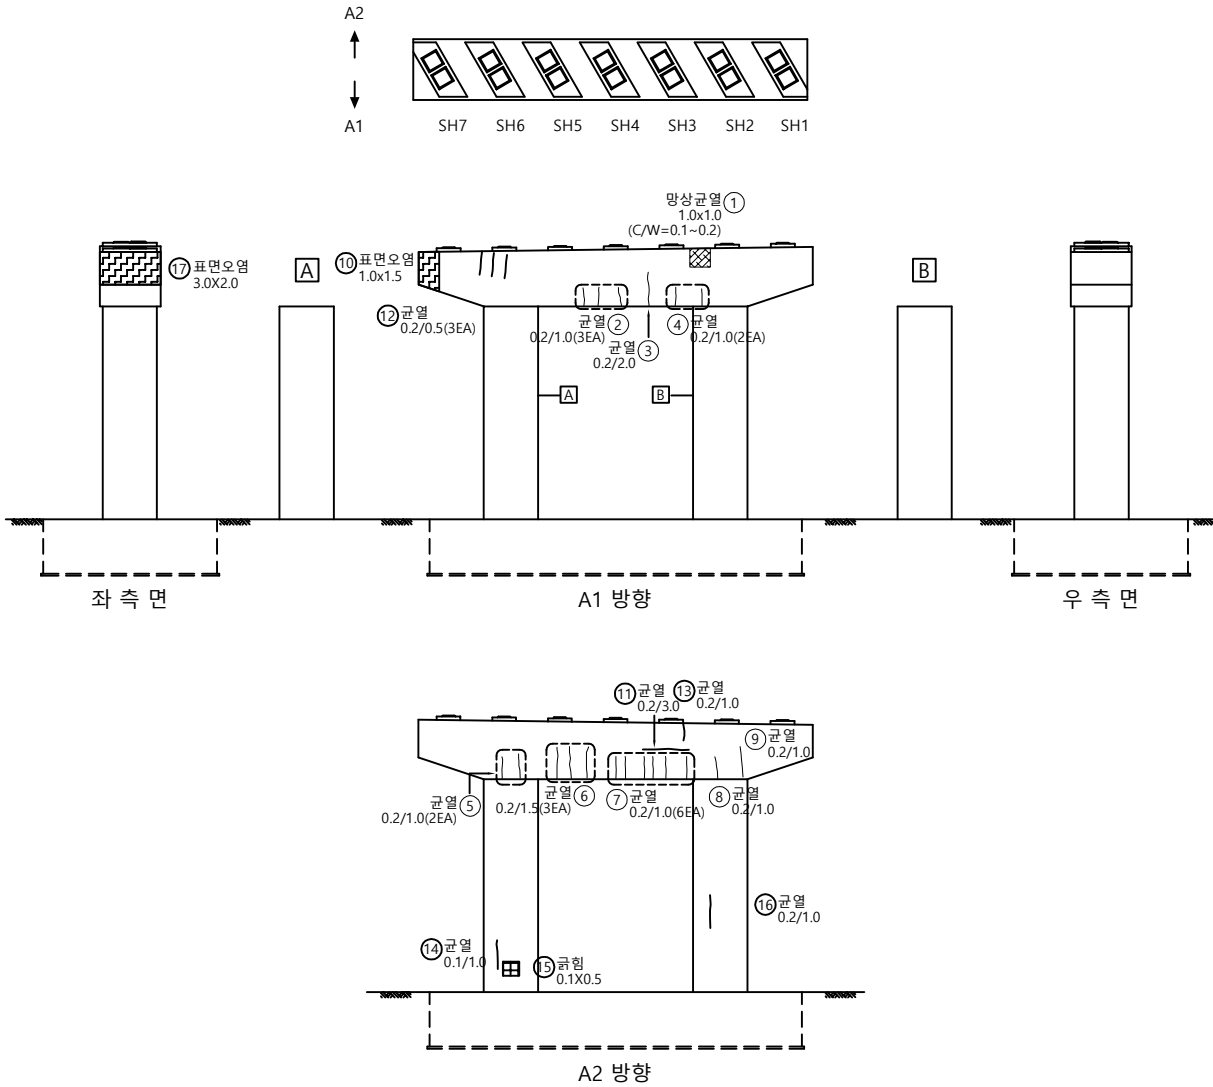


손상물량표

교각									
P7									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코핑부	형상균열	0.2	1.0	1.0	1	m ²	1.00
2	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		3	m	3.00
3	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	2.0		1	m	2.00
4	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		2	m	2.00
5	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		2	m	2.00
6	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.5		3	m	4.50
7	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		6	m	6.00
8	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		1	m	1.00
9	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		1	m	1.00
10	구	코핑부	표면오염		1.5	1.0	1	m ²	1.50
11	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	3.0		1	m	3.00
12	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	0.5		3	m	1.50
13	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		1	m	1.00
14	신	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.1	1.0		1	m	1.00
15	구	기둥부	균열(0.3mm대만)		0.5	0.1	1	m ²	0.05
16	구	기둥부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		1	m	1.00
17	신	코핑부	표면오염		3.0	2.0	1	m ²	6.00
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

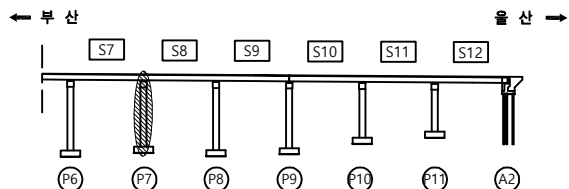

울산
부산

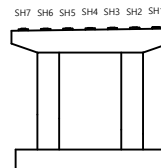

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 068

장안천교(부산) 받침장치 P7

② 플레이트부식
7EA

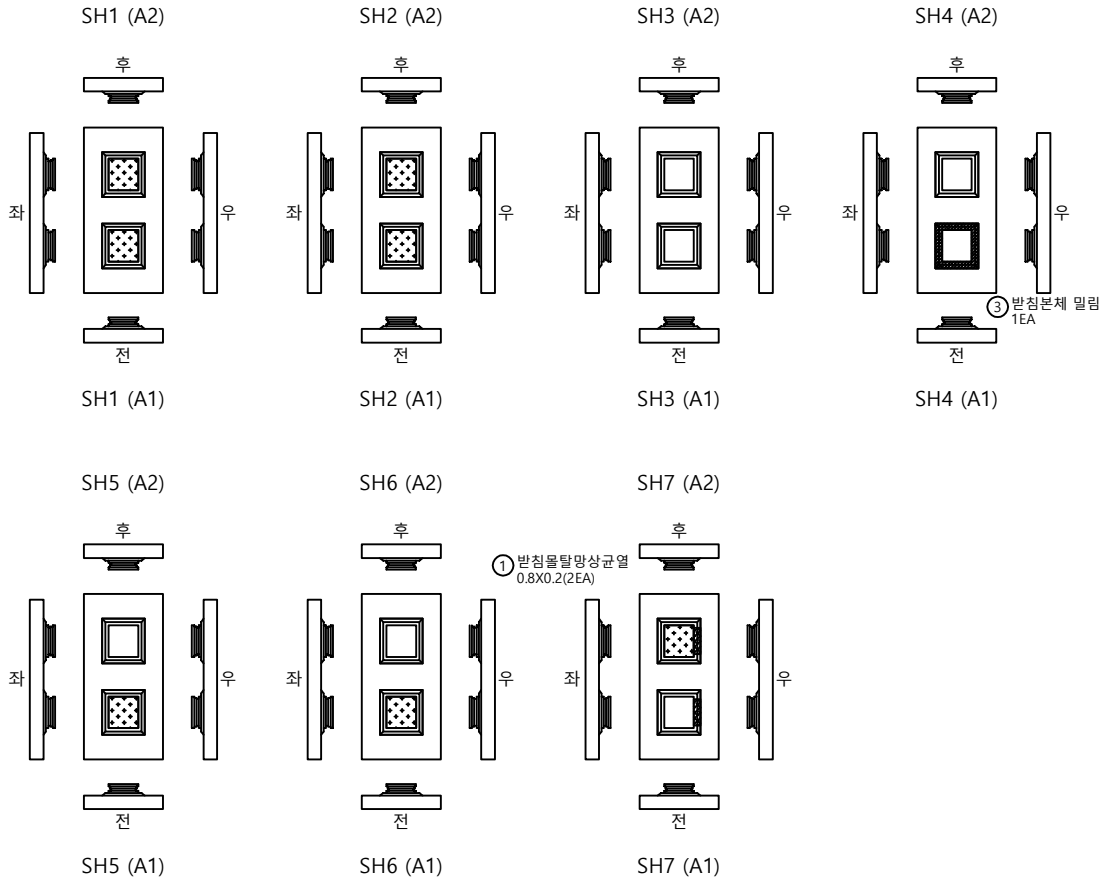


손 상 물 량 표

교량받침


P7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	받침물탈 망상균열	0.1	0.8	0.2	2	m	0.32
2	구	교량받침	플레이트 부식				7	EA	7.00
3	신	교	받침본체 밀림				1	EA	1.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

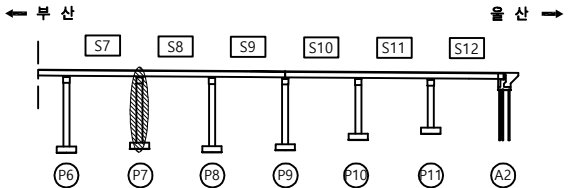

↑
울 산
↓
부 산

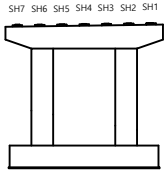


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 069

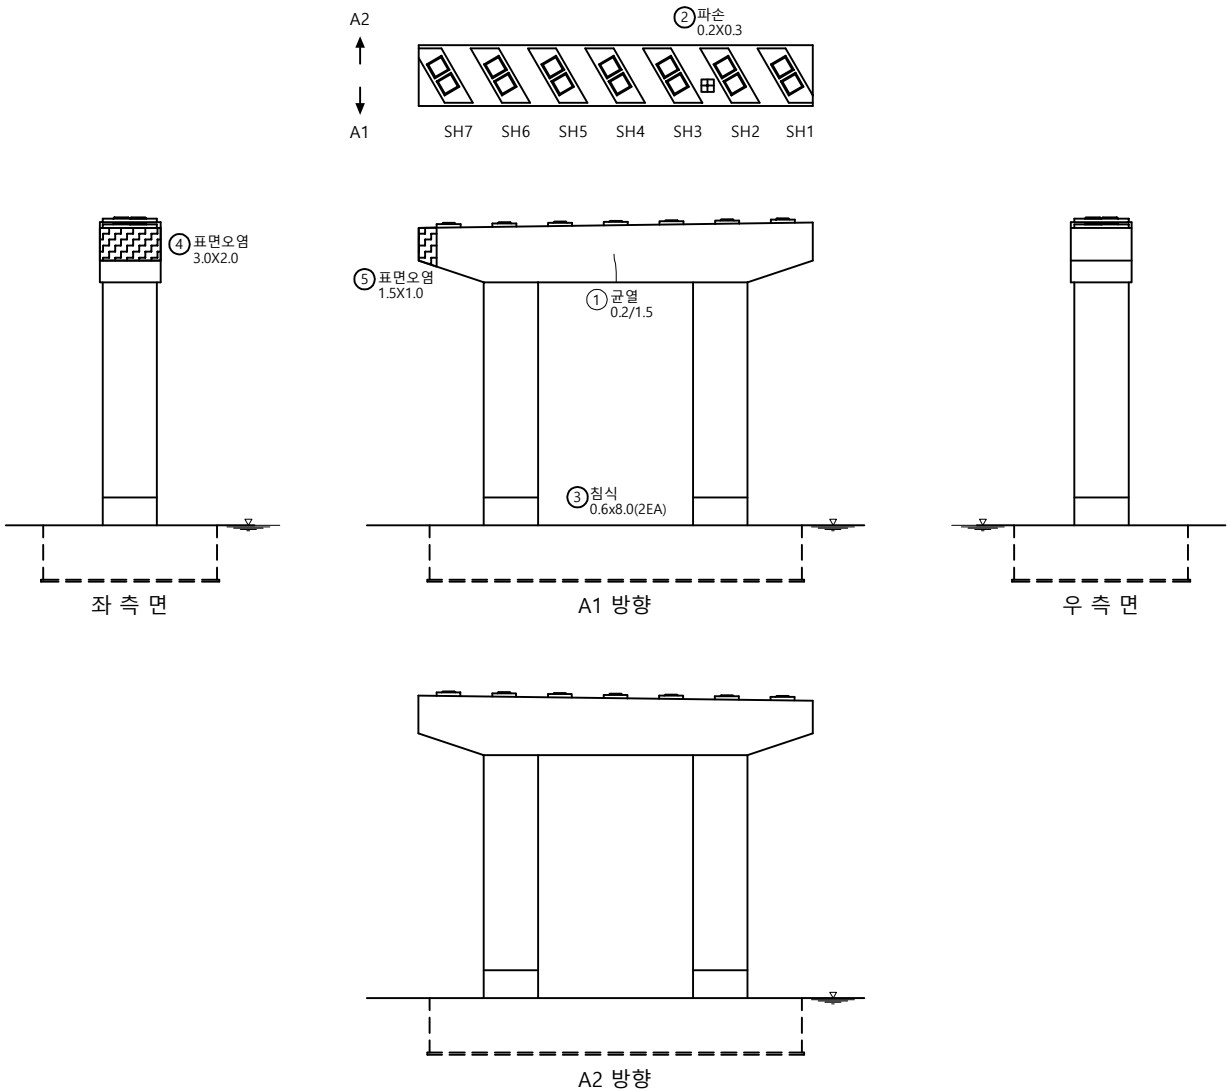


교각									
P8									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코평부	균열(0.3mm이상)	0.2	1.5		1	m	1.50
2	구	교좌면	파손		0.2	0.3	1	㎡	0.06
3	구	기둥부	침식		8.0	0.6	2	㎡	9.60
4	신	코평부	표면오염		3.0	2.0	1	㎡	6.00
5	신	코평부	표면오염		1.5	1.0	1	㎡	1.50
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

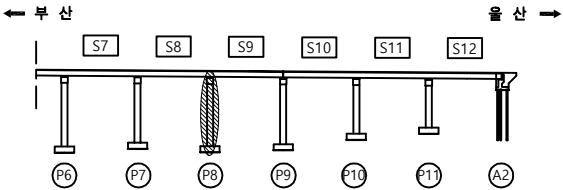

↑
울 산

↓
부 산

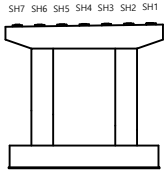


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

	균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	균열부백태		파손,박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수,습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	070

① 플레이트부식
14EA

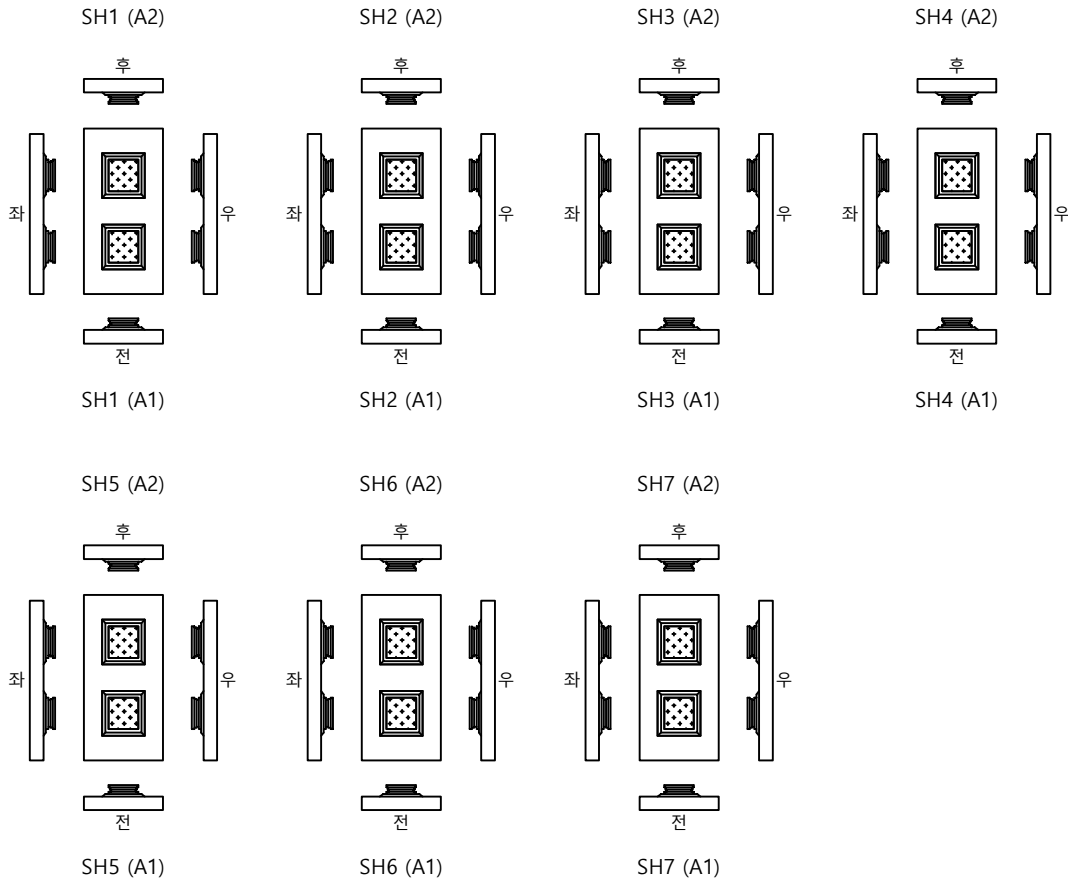


교량받침

P8


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	플레이트 부식				14	EA	14.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

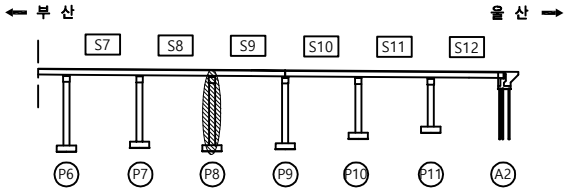

↑
을 산

부 산
↓

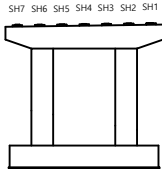


용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW.02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	071

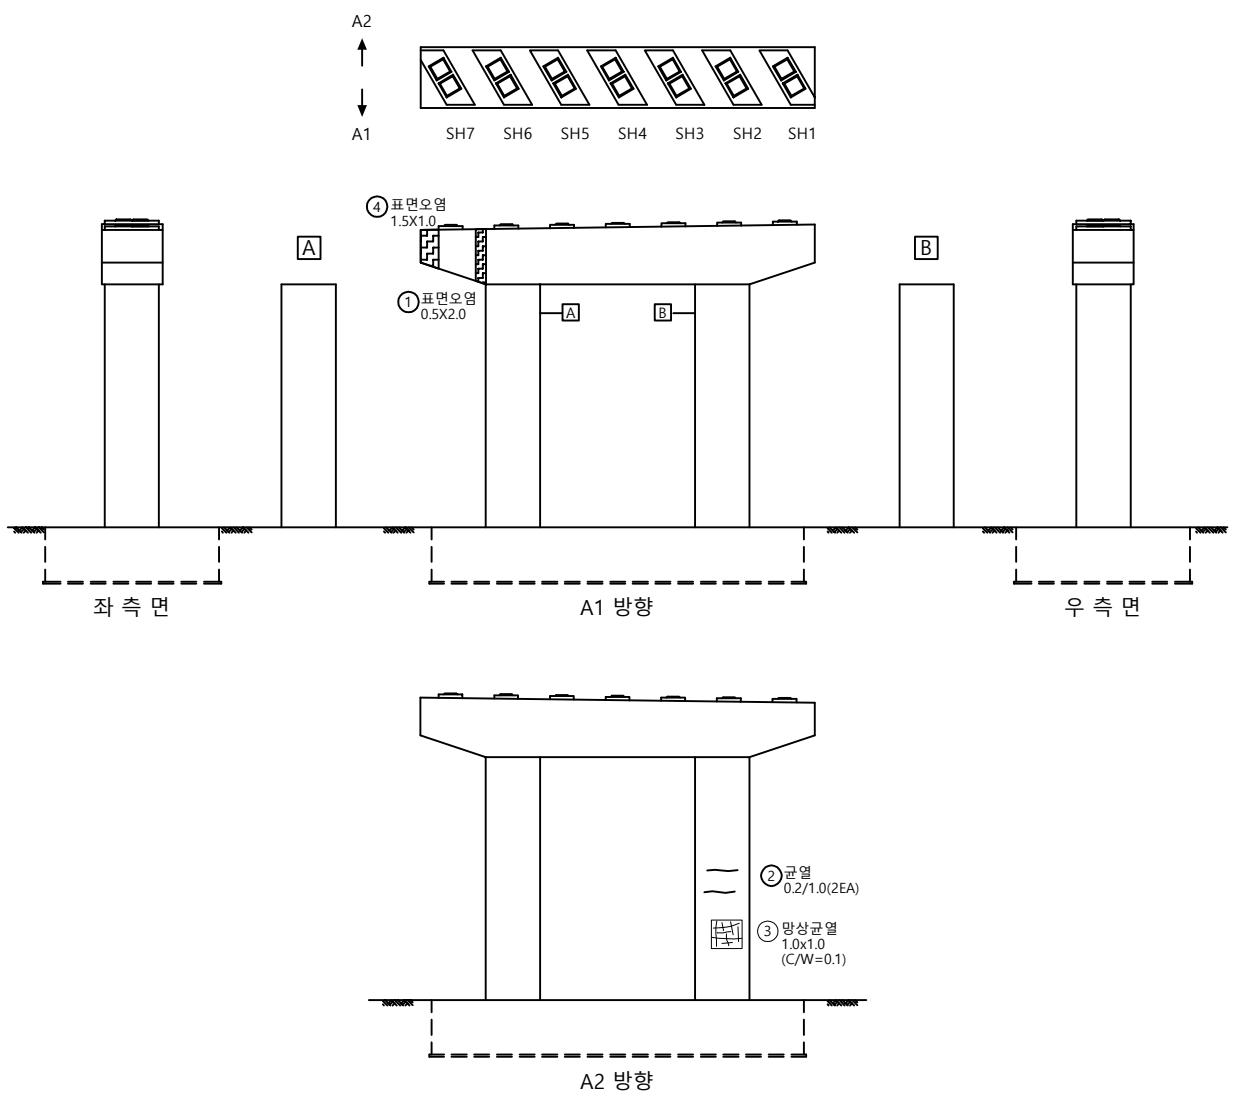


교각 P9									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코빔부	표면오염		2.0	0.5	1	m ²	1.00
2	구	기둥부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		2	m	2.00
3	구	기둥부	망상균열	0.2	1.0	1.0	1	m ²	1.00
4	신	코빔부	표면오염		2.0	1.5	1	m ²	3.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

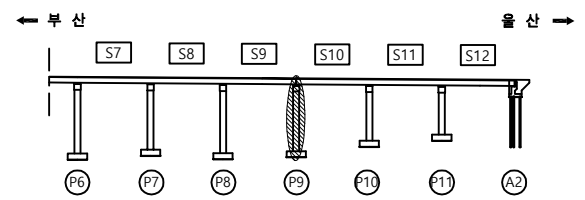


울산
부산

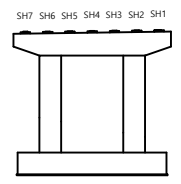

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	072

① 플레이트부식
13EA

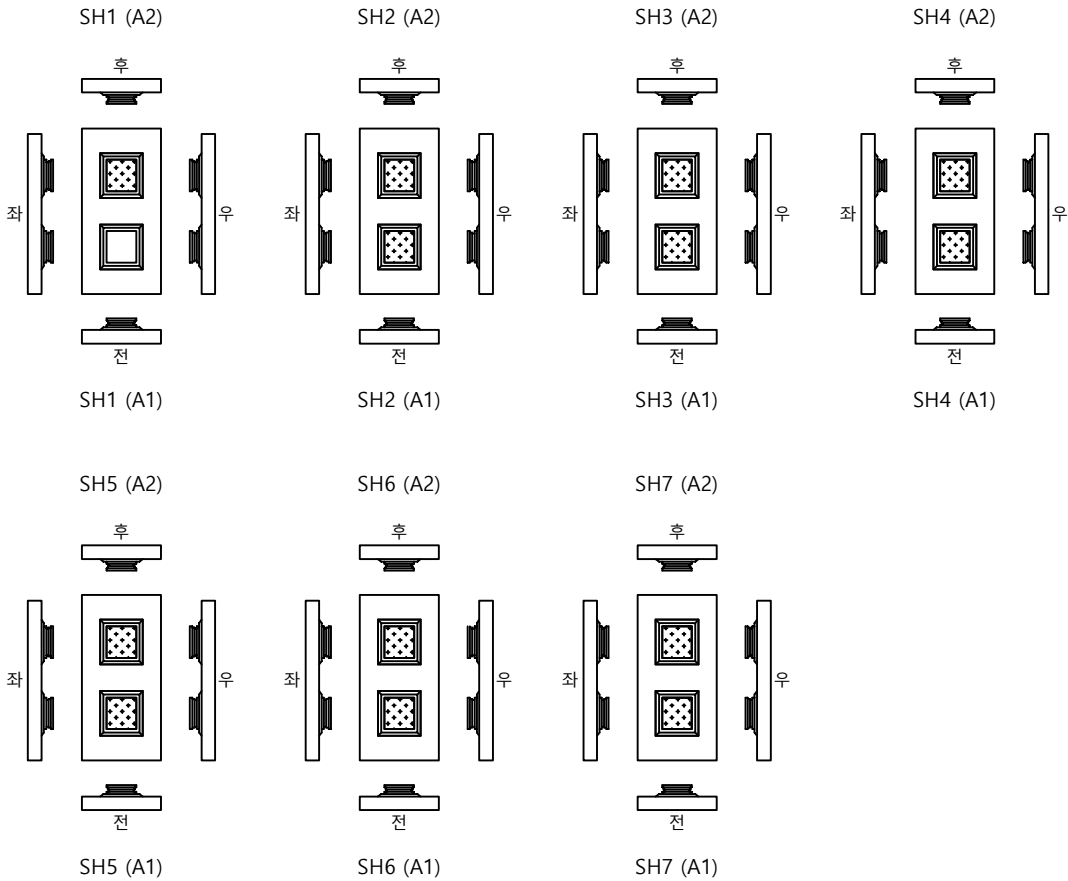


교량받침

P9


변수	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	플레이트 부식				13	EA	13.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

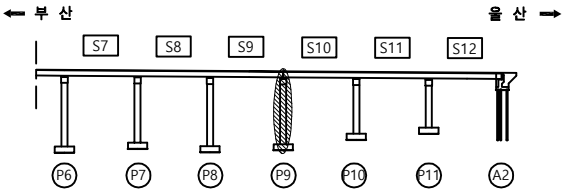

↑
울산

부산
↓

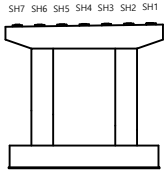


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 073

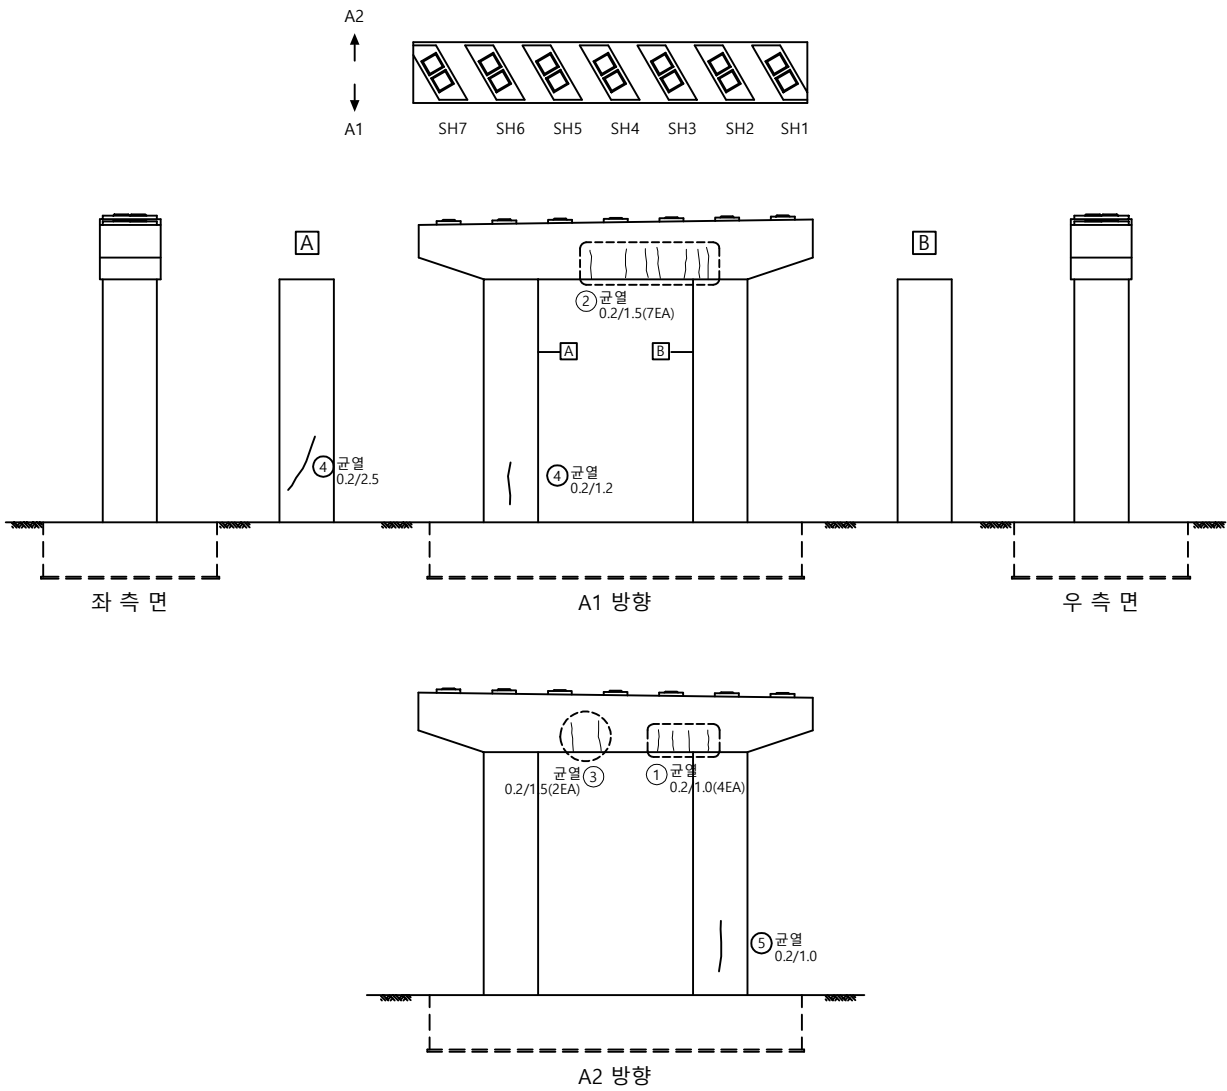


교각									
P10									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코팅부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		4	m	4.00
2	구	코팅부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		7	m	10.50
3	구	코팅부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		2	m	3.00
4	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
5	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
6	신	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	2.5		1	m	2.50
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

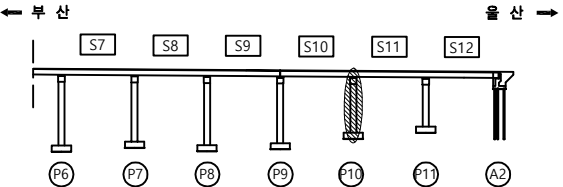

↑
울 산

부산
↓

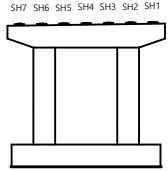


용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	☐ CW 0.2 균 열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부 식	
	☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세 굴	▨ 퇴 적	
	☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백 태	▨ 기 타	
	☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들 뜸	No.	074

장안천교(부산) 받침장치 P10

손 상 물 량 표

① 받침부식
SEA

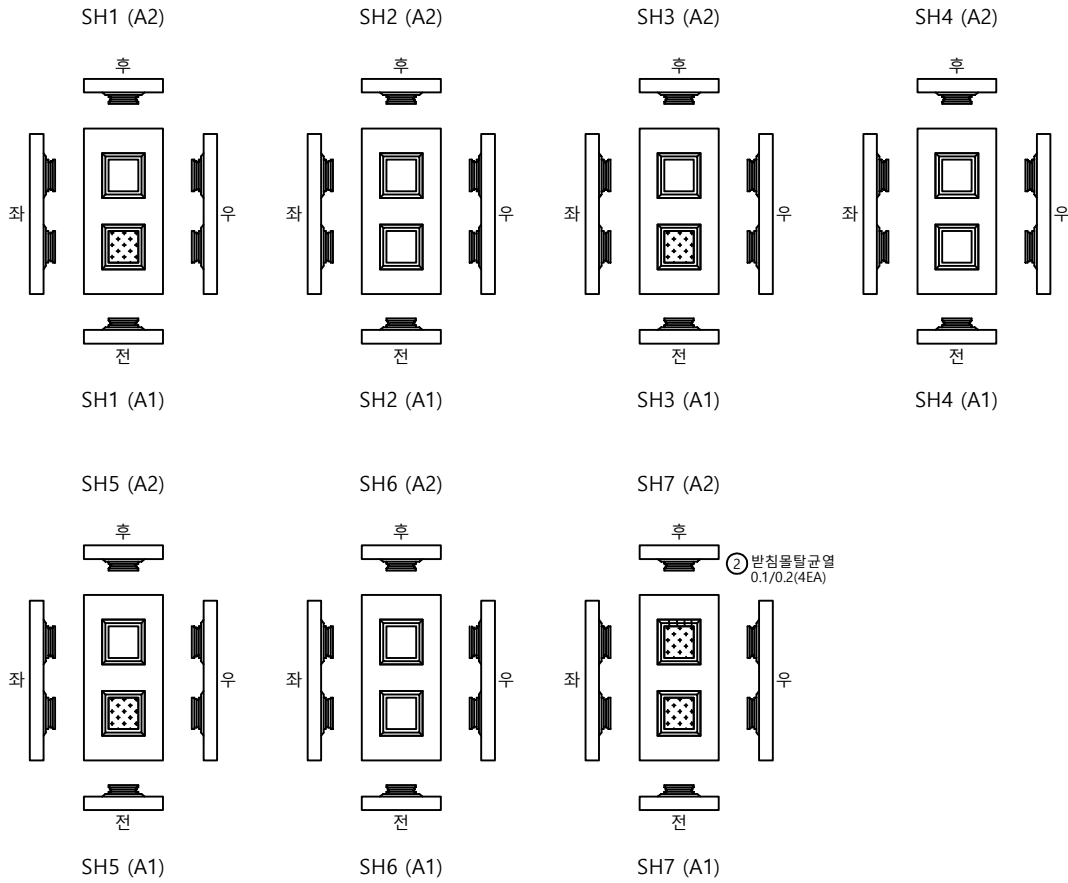


교량받침


P10

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	플레이트 부식				5	EA	5.00
2	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		4	m	0.80
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

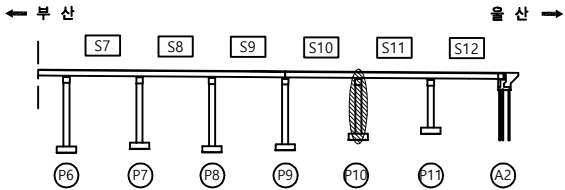

↑
울 산
↓
부 산

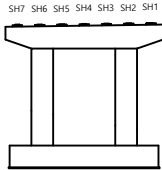


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 075

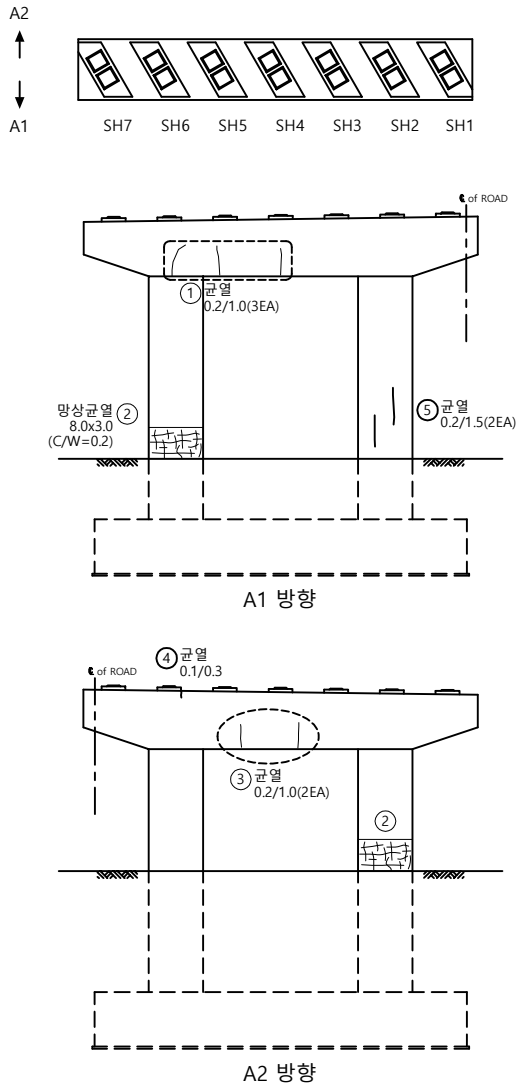


교각 P11									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		3	m	3.00
2	구	기둥부	명상균열	0.2	8.0	3.0	1	m	24.00
3	구	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	m	2.00
4	구	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30
5	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		2	m	3.00
6	신	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

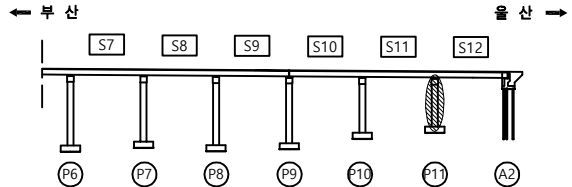

↑
울산


부산
↓

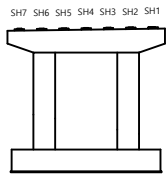

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	076

장안천교(부산) 받침장치 P11


① 받침부식
8EA

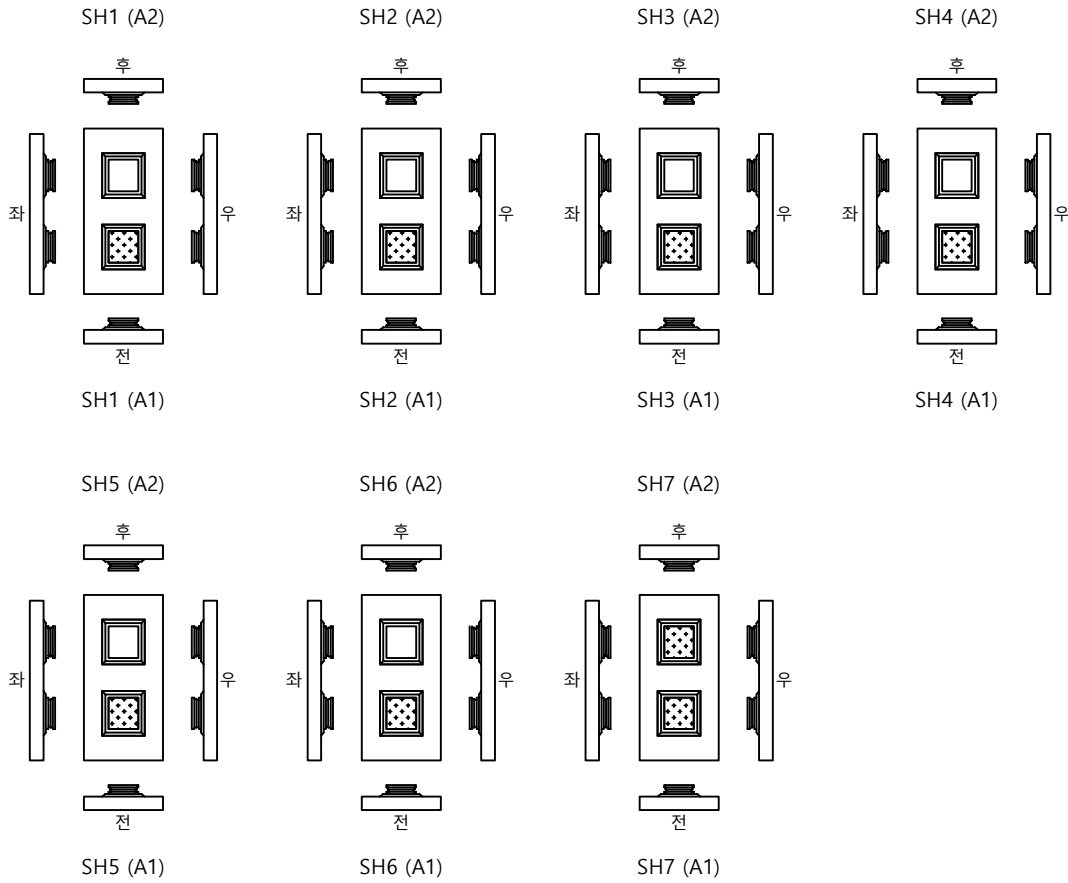

손 상 물 량 표


교량받침									
P11									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	블레이드 부식				8	EA	8.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

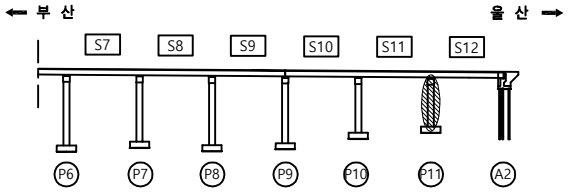

↑
울산

부산
↓

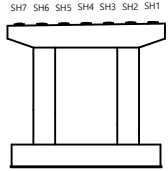

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	077



장안천교(부산) 교대 A2

손 상 물 량 표

교대

A2


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	구체	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30
2	구	구체	교명판 파손				1	EA	1.00
3	신	구체	표면오염		1.2	0.3	2	m ²	0.72
4	구	옹벽	누수		0.5		1	m	0.50
5	구	구체	표면오염		1.5	1.0	1	m ²	1.50
6	구	구체	표면오염		1.5	0.5	1	m ²	0.75
7	구	교좌면	표면오염		1.5	0.5	1	m ²	0.75
8	구	교좌면	표면오염		1.5	1.5	1	m ²	2.25
9	구	옹벽	표면오염		2.5	0.5	1	m ²	1.25
10	구	구체	표면오염		1.2	0.4	1	m ²	0.48
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

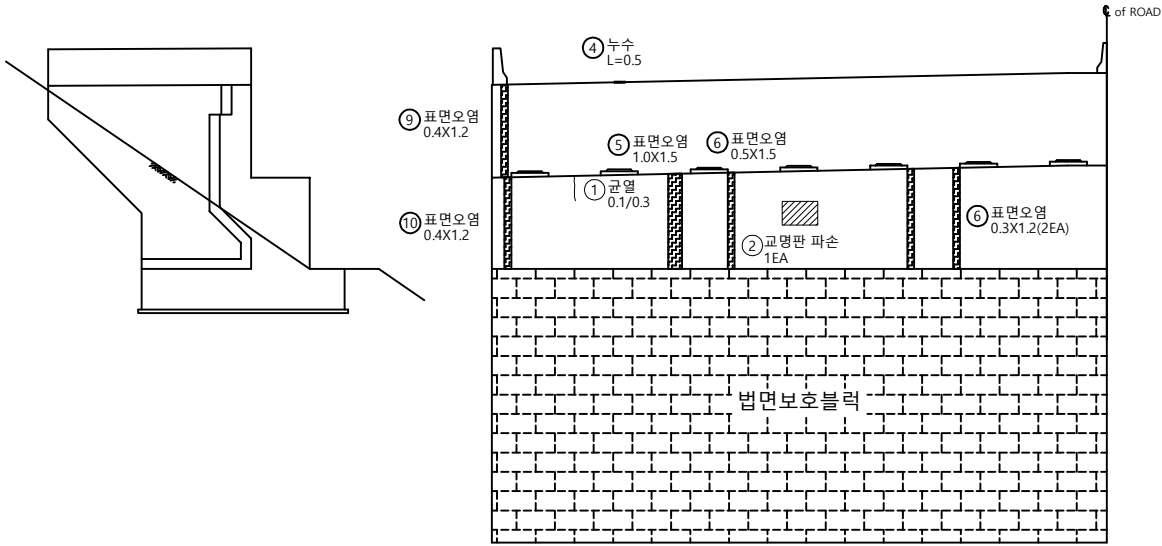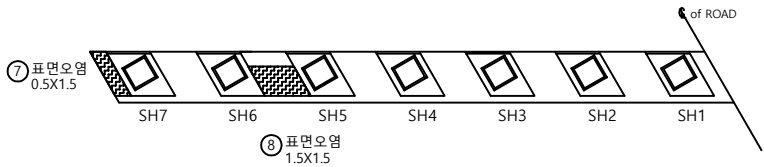

좌 측 면


정 면 도

K
E
Y
P
L
A
N

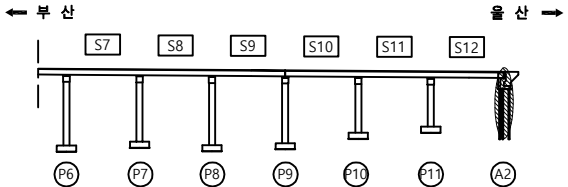

↑
울 산

↓
부 산

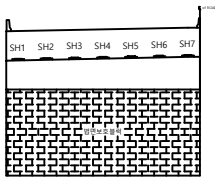


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	 CW0.2	균 열	 재료분리	 오염, 변색	 부 식
	 균열부백태	파손,박리	 세 굴	 퇴 적	
	 망상균열	누수,습윤	 백 태	 기 타	
	 철근노출	소성변형	 들 뜸	No. 078	

장안천교(부산) 받침장치 A2

① 받침부식
SEA

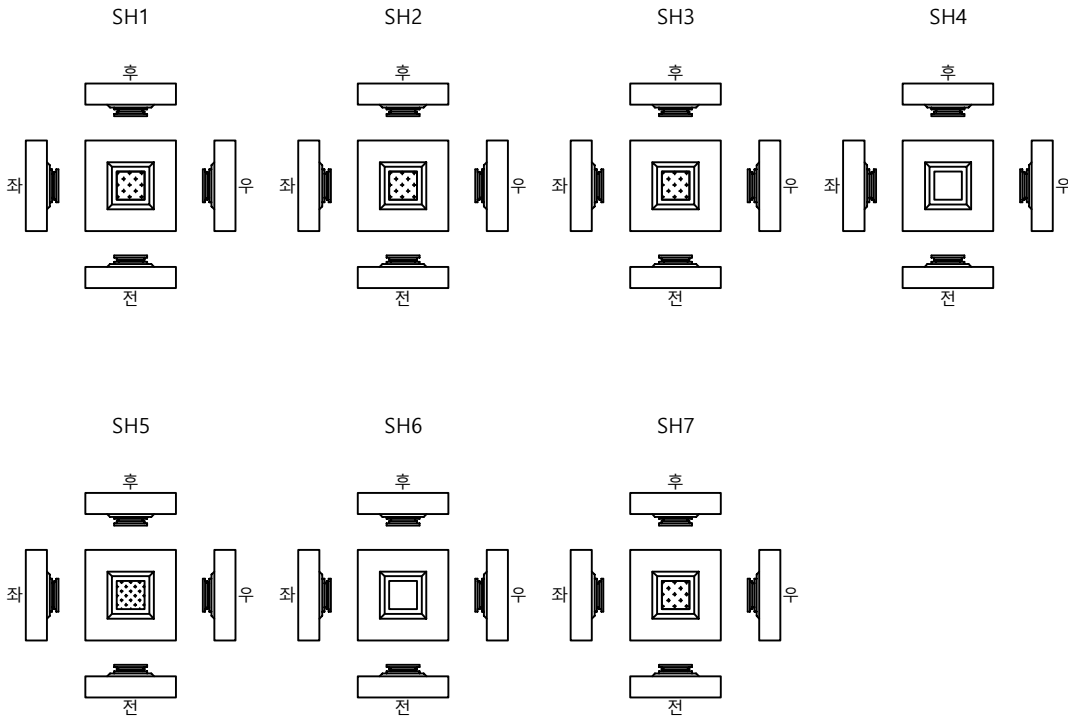


손 상 물 량 표

교량받침


A2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	블레이드 부식				5	EA	5.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

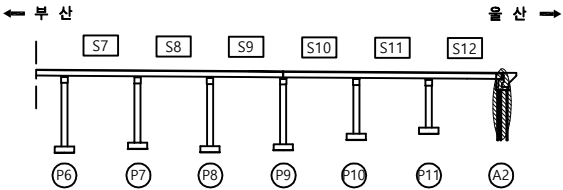

울산
부산

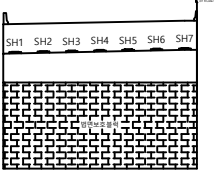

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	기타
망상균열	누수, 습윤	백태		
철근노출	소성변형	들뜸		No. 079