


장안천교(부산) 교면포장 S1

← 부 산

울 산 →

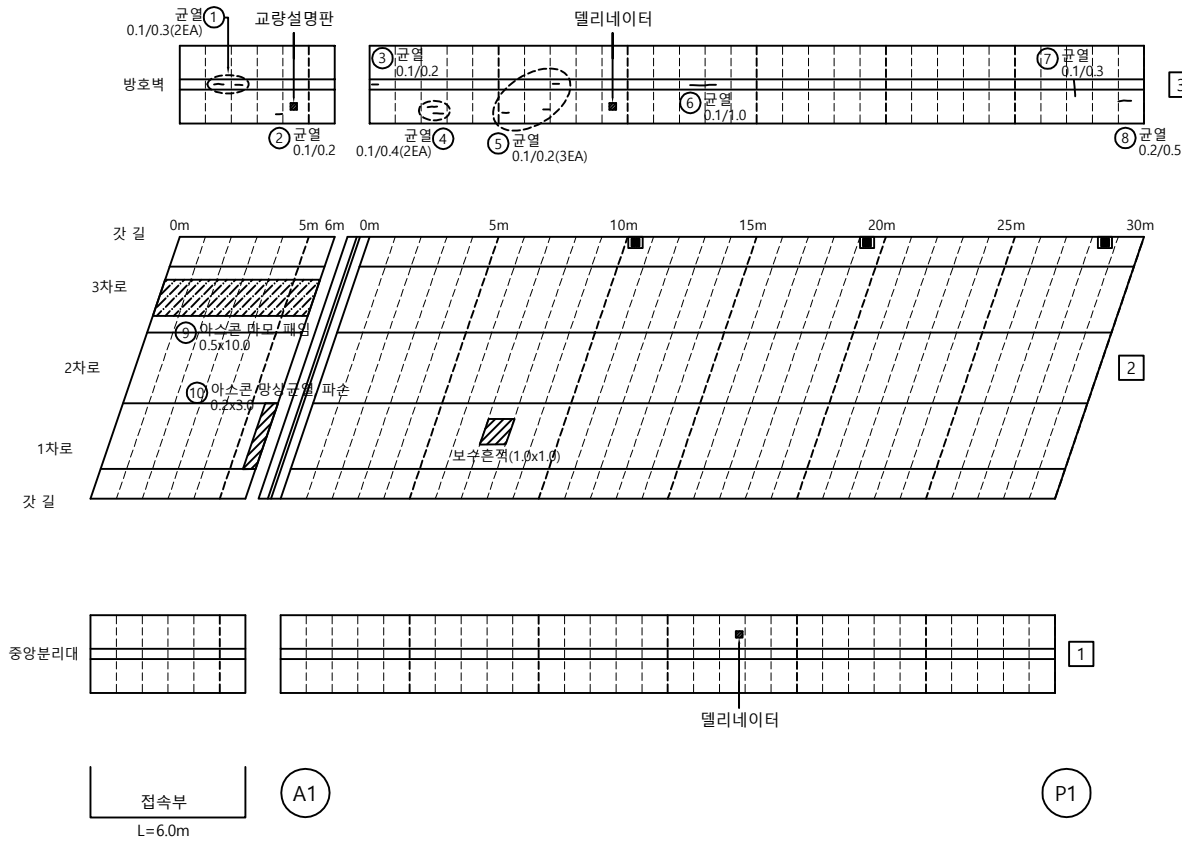

손 상 물 량 표

교면포장


S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		2	m	0.60
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	m	0.20
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	m	0.20
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		2	m	0.80
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		3	m	0.60
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	m	1.00
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30
8	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
9	신	교면포장	아스콘 패손, 파손		10.0	0.5	1	m	5.00
10	신	교면포장	아스콘 광상균열, 파손	0.2	3.0	0.2	1	m	0.60
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN


← 부 산

울 산 →

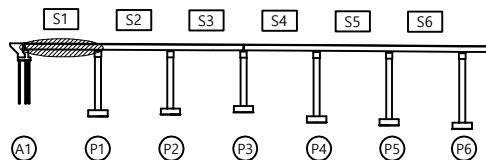

↑
울 산

↓
부 산

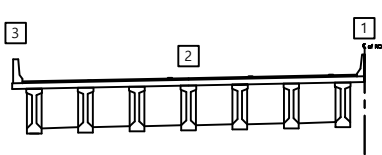

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 001


장안천교(부산) 교면포장 S2

← 부 산

울 산 →

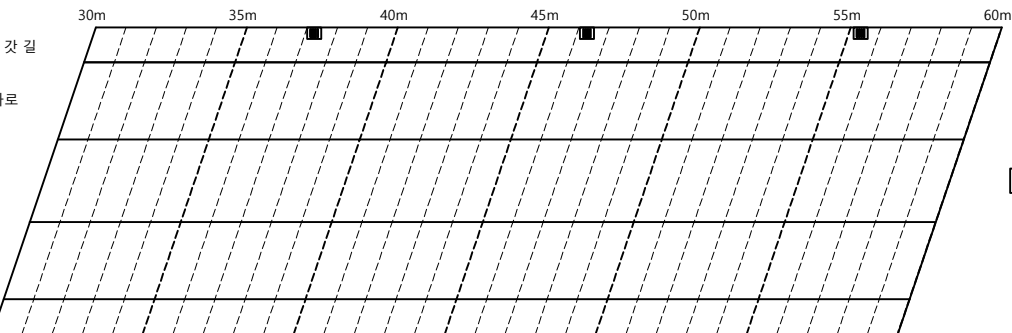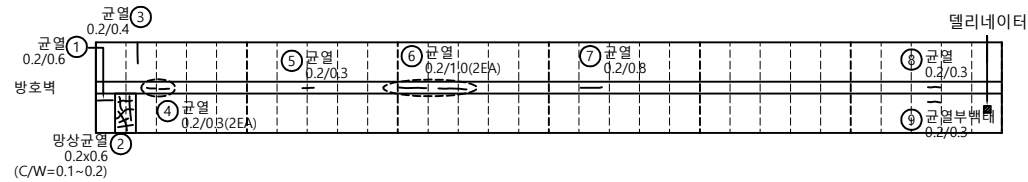

중앙분리대



P1

P2

손 상 물 량 표

교면포장


S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
2	구	방호벽	망상균열	0.2	0.2	0.6	1	m	0.12
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	m	0.40
4	구	방호벽	균열부백태	0.2	0.3		1	m	0.30
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	m	2.00
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		1	m	0.80
8	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
9	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN


← 부 산

울 산 →

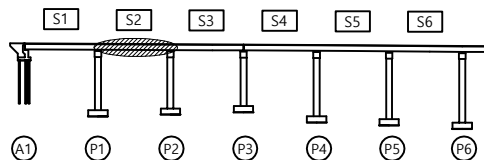

↑
울 산

↓
부 산

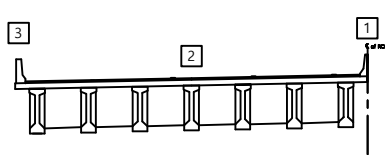

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 002

장안천교(부산) 교면포장 S3

← 부 산

울 산 →

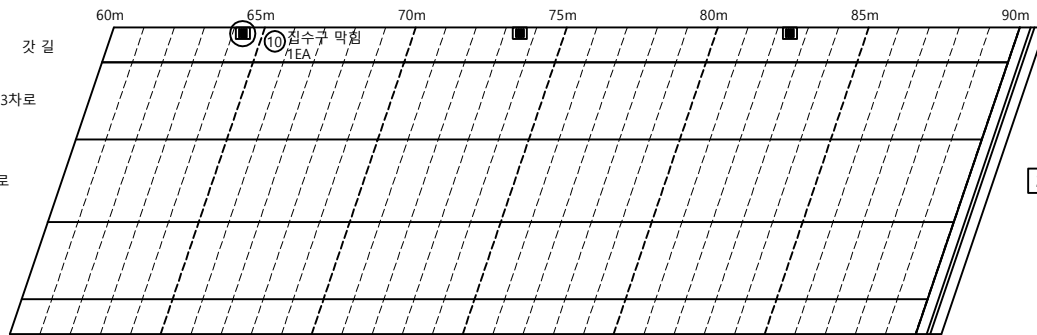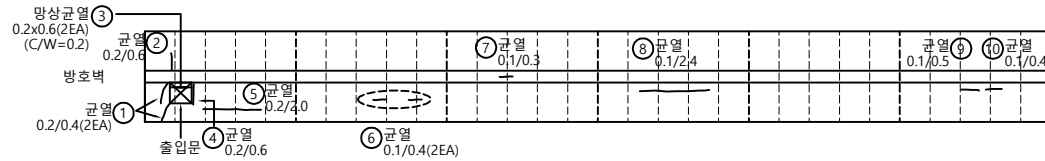

중앙분리대

P2

P3

손 상 물 량 표

교면포장


S3

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		2	m	0.80
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
3	구	방호벽	망상균열	0.2	0.2	0.6	2	m	0.24
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	m	2.00
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		2	m	0.80
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30
8	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	2.4		1	m	2.40
9	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50
10	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	m	0.40
11	신	배수시설	점수구 막힘				1	EA	1.00
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN


← 부 산

울 산 →

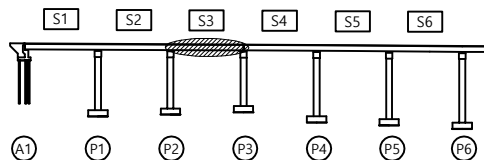

↑
울 산

↓
부 산

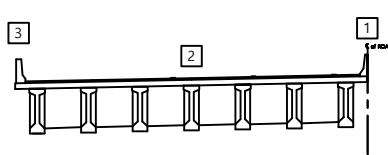

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

①	균열	재료분리	오염, 변색	부식
②	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④	철근노출	소성변형	들뜸	No. 003

장안천교(부산) 교면포장 S4

← 부 산

울 산 →

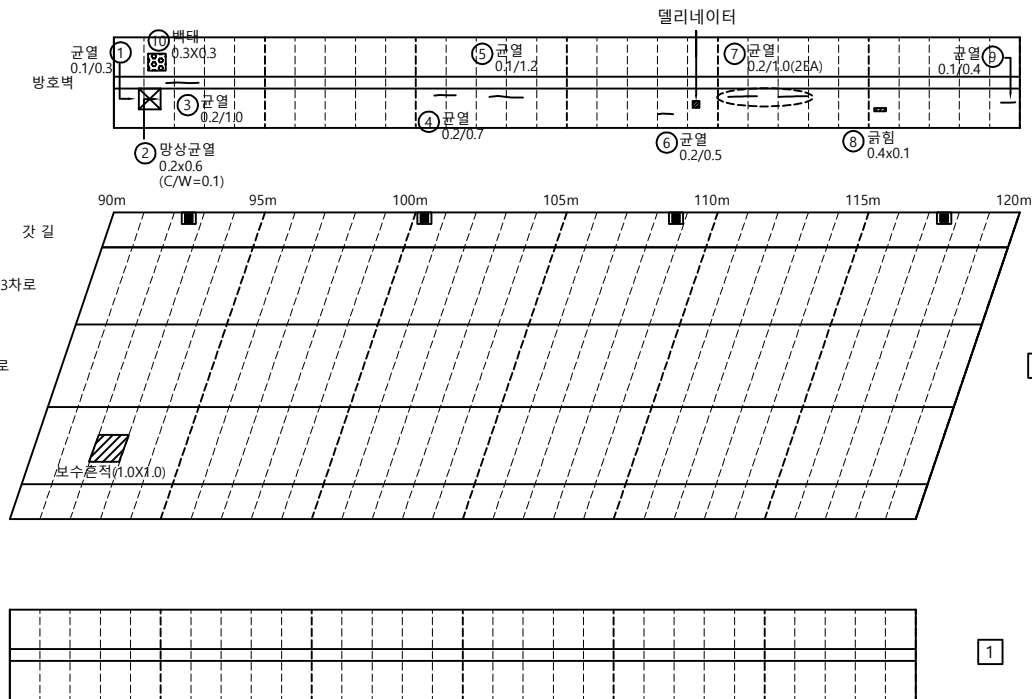

P3

P4

손 상 물 량 표

교면포장


S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30
2	구	방호벽	망상균열	0.1	0.2	0.6	1	m	0.12
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	m	0.70
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1	m	1.20
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	m	2.00
8	구	방호벽	균열		0.4	0.1	1	m	0.04
9	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	m	0.40
10	신	방호벽	백태		0.3	0.3	1	m	0.09
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

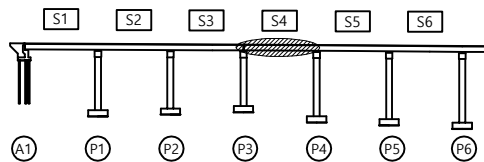

↑
울 산
↓
부 산

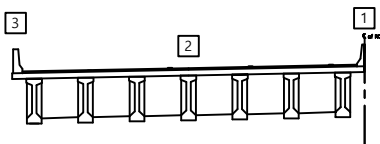

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



범
례

□ CW 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
□ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
□ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타
□ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 004

장안천교(부산) 교면포장 S5

← 부 산

울 산 →

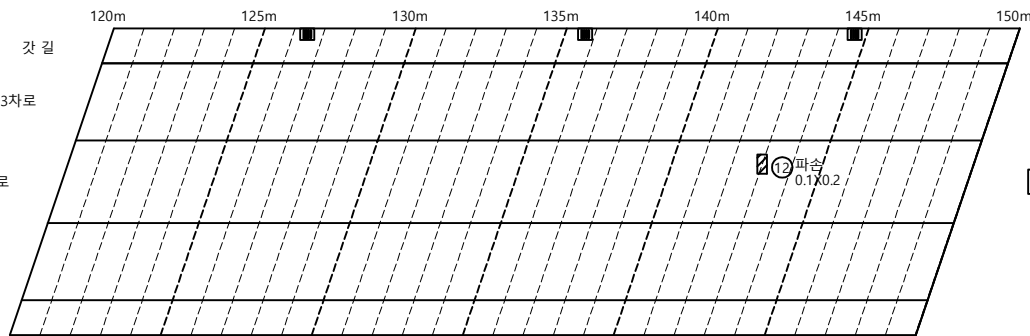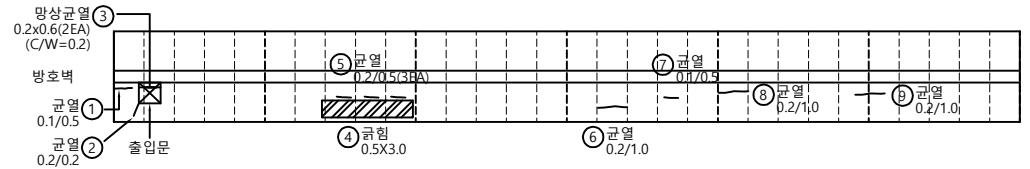

P4

P5

손 상 물 량 표

교면포장


S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20
3	구	방호벽	방향균열	0.2	0.6	0.2	2	m	0.24
4	구	방호벽	균열		3.0	0.5	1	m	1.50
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		3	m	1.50
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50
8	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
9	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
10	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	5.0		1	m	5.00
11	구	방호벽	균열부백태	0.2	1.5		2	m	3.00
12	신	교면포장	포장 파손		0.1	0.2	1	m	0.02
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

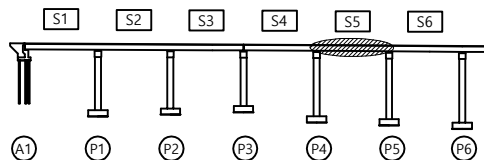

↑
울 산
↓
부 산

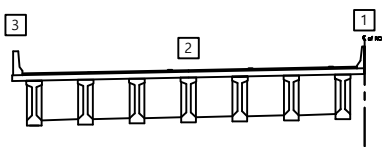

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
방향균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 005




장안천교(부산) 교면포장 S6

손 상 물 량 표

← 부 산

울 산 →

낙하방지철망

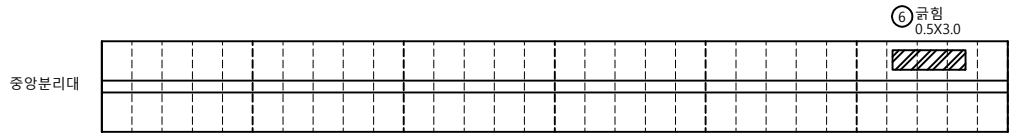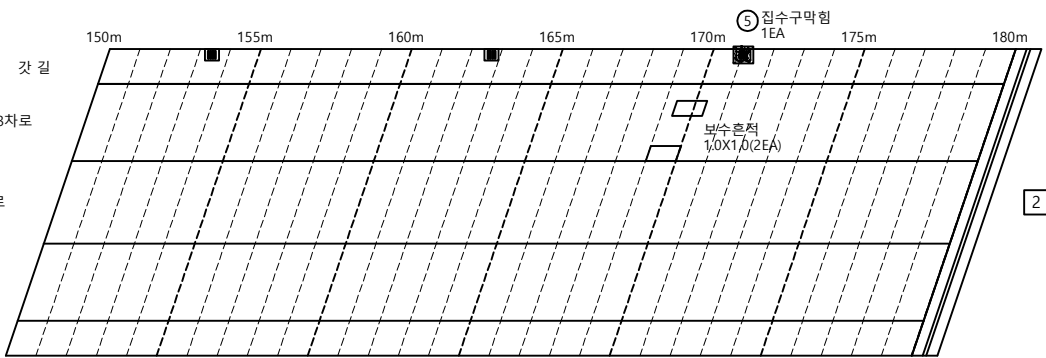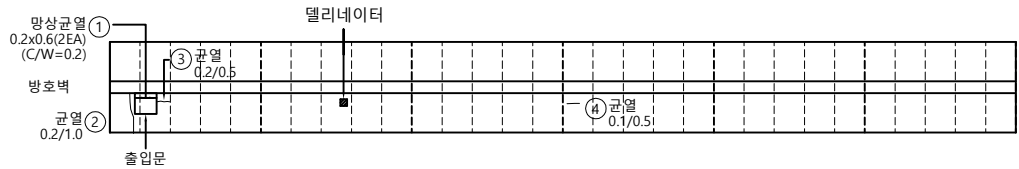

P5



P6

교면포장

S6

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	수량	
1	구	방호벽	망상균열	0.2	0.6	0.2	2	㎡	0.24	
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50	
5	구	배수시설	집수구 막힘				1	EA	1.00	
6	구	방호벽	균열		3.0	0.5	1	㎡	1.50	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN



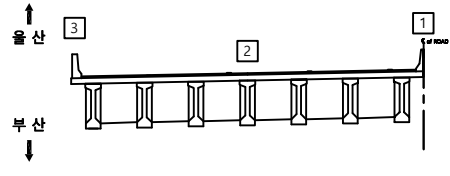
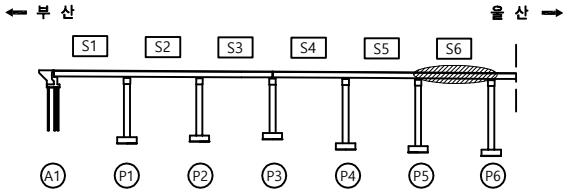


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	① CW 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	④ 철근노출	소성변형	들뜸	No.	006

장안천교(부산) 교면포장 S7

← 부 산

울 산 →

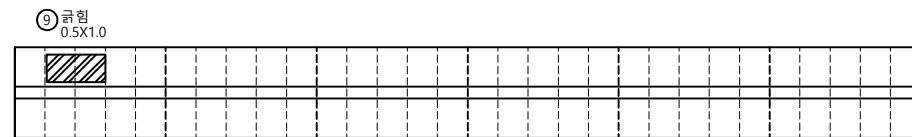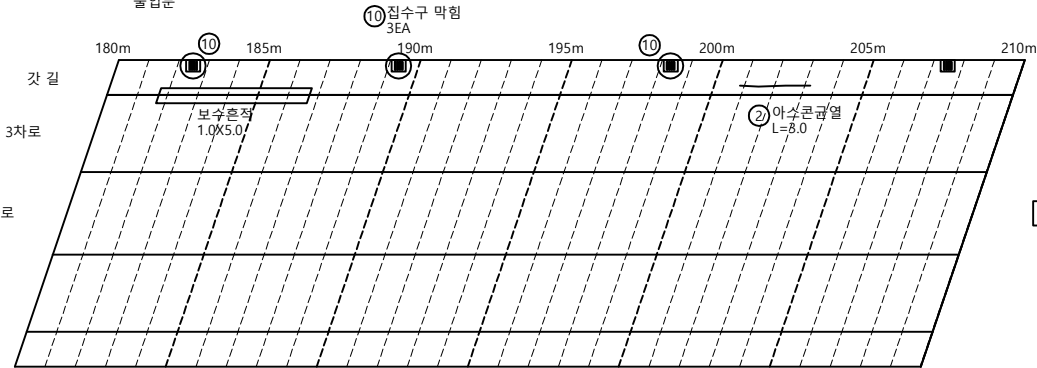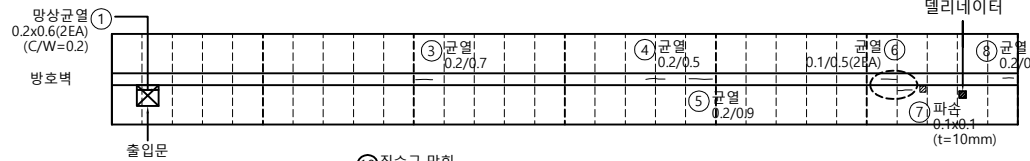

P6

P7

손 상 물 량 표

교면포장


S7

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	망상균열	0.2	0.6	0.2	2	m	0.24
2	구	교면포장	포장균열	0.5	3.0		1	m	3.00
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	m	0.70
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.9		1	m	0.90
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		2	m	1.00
7	구	방호벽	파손		0.1	0.1	1	m	0.01
8	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	m	0.40
9	구	방호벽	균열		1.0	0.5	1	m	0.50
10	선	배수시설	집수구 막힘				3	EA	3.00
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN


← 부 산

울 산 →

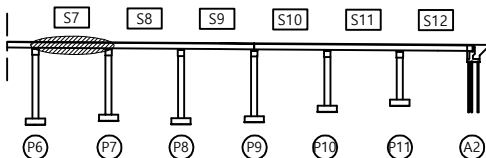

↑ 울 산

↓ 부 산

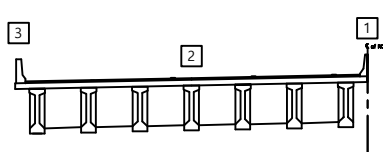

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	돌뚝	No. 007

장안천교(부산) 교면포장 S8

손 상 물 량 표


교면포장

S8

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	m	0.40
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		2	m	0.80
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	m	0.60
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	m	0.20
5	신	배수시설	집수구 막힘				2	EA	2.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산


울 산 →

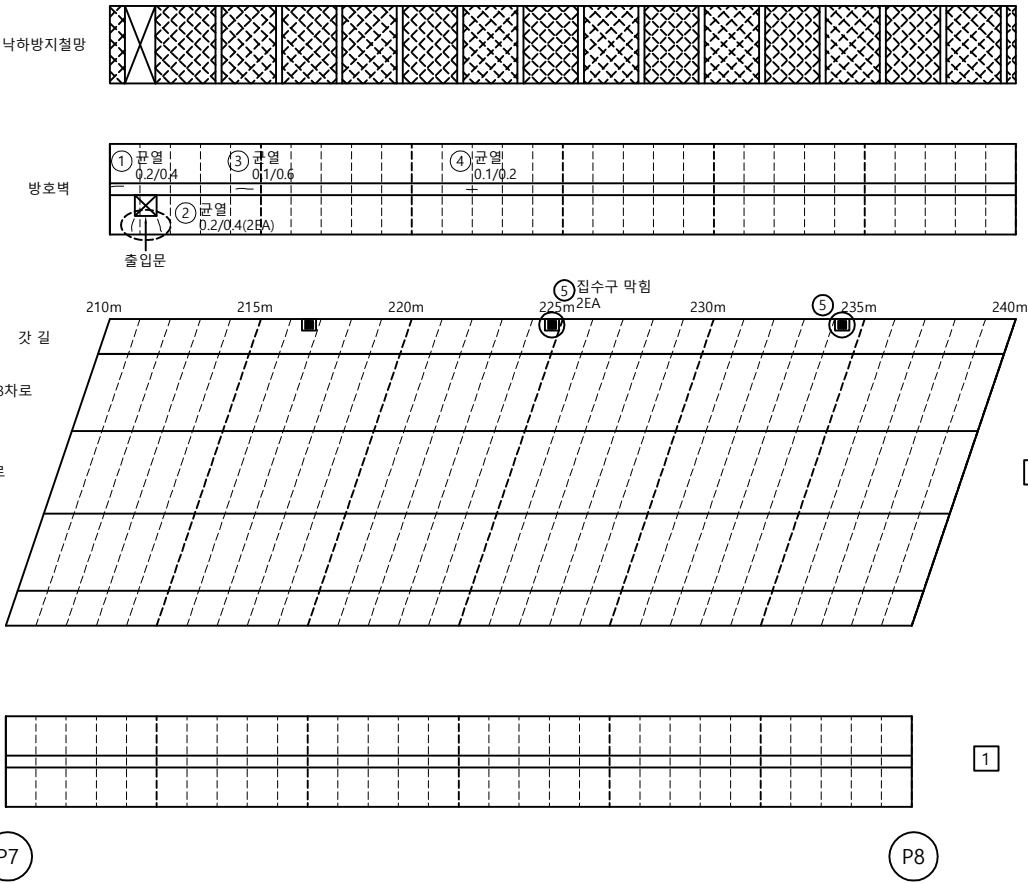


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

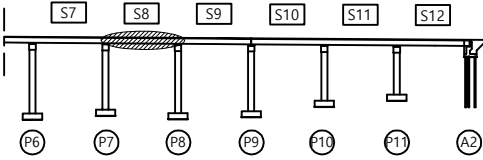

↑
울 산
↓
부 산

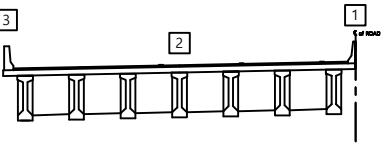

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역




범
례

	균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	균열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	008

장안천교(부산) 교면포장 S9

← 부 산

울 산 →

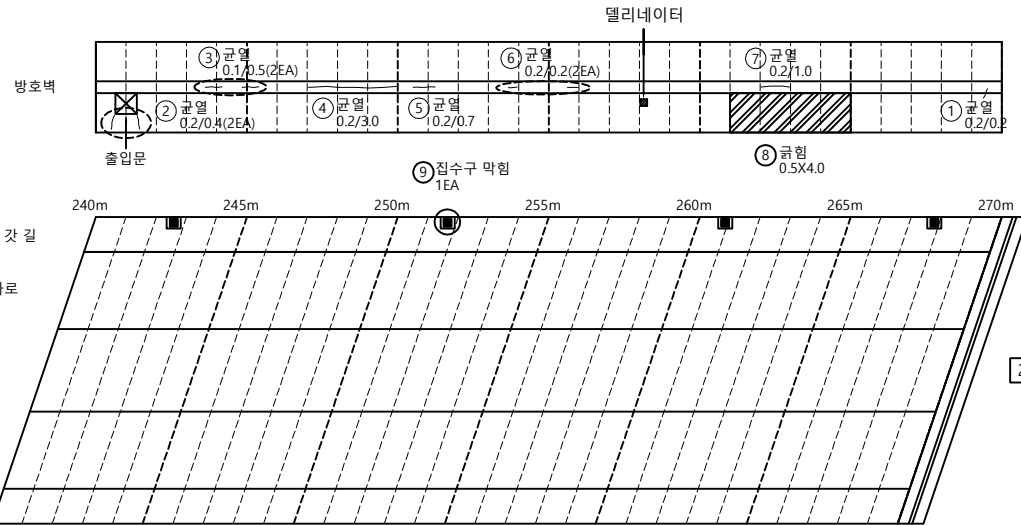

P8

P9



손 상 물 량 표

교면포장

S9

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		2	m	0.80
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		2	m	1.00
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		1	m	3.00
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	m	0.70
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		2	m	0.40
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
8	구	방호벽	균열		4.0	0.5	1	m	2.00
9	선	배수시설	점수구 막힘				1	EA	1.00
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

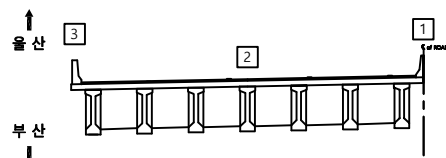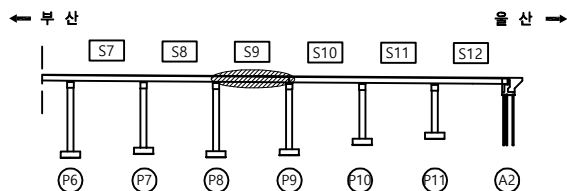

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW 0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	009

장안천교(부산) 교면포장 S10

← 부 산

울 산 →

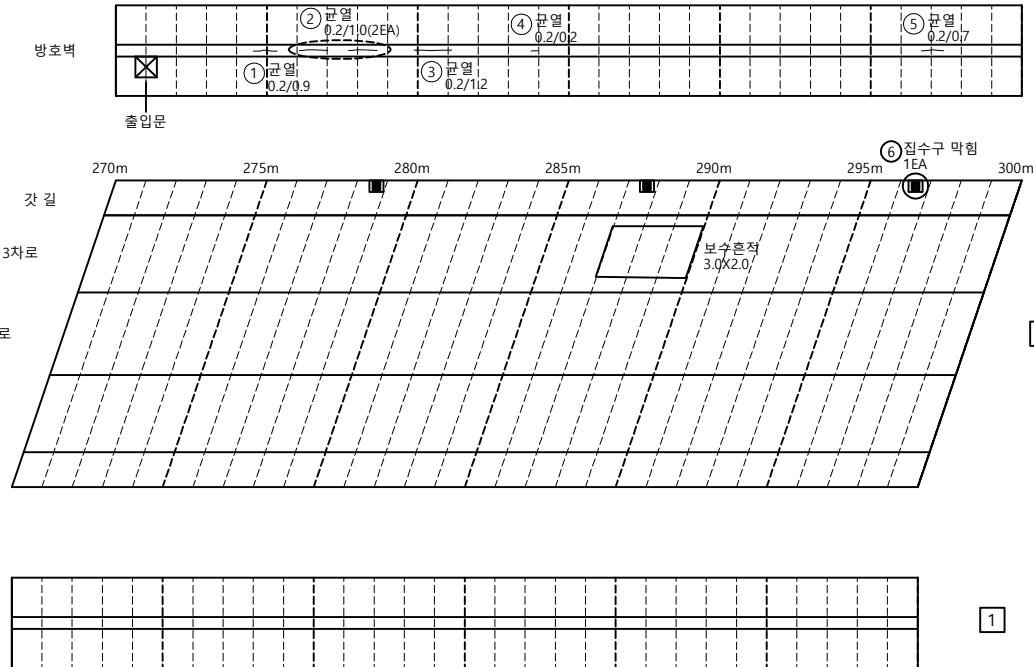

P9

P10


손 상 물 량 표

교면포장									
S10									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.9		1	m	0.90
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	m	2.00
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	m	0.70
6	선	배수시설	점수구 막힘				1	EA	1.00
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

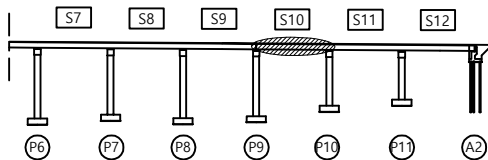

울 산
↑
부 산
↓

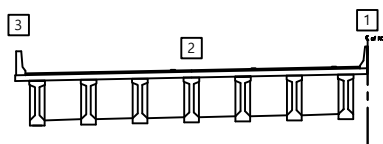

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW 0.2	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	010

장안천교(부산) 교면포장 S11

← 부 산

울 산 →

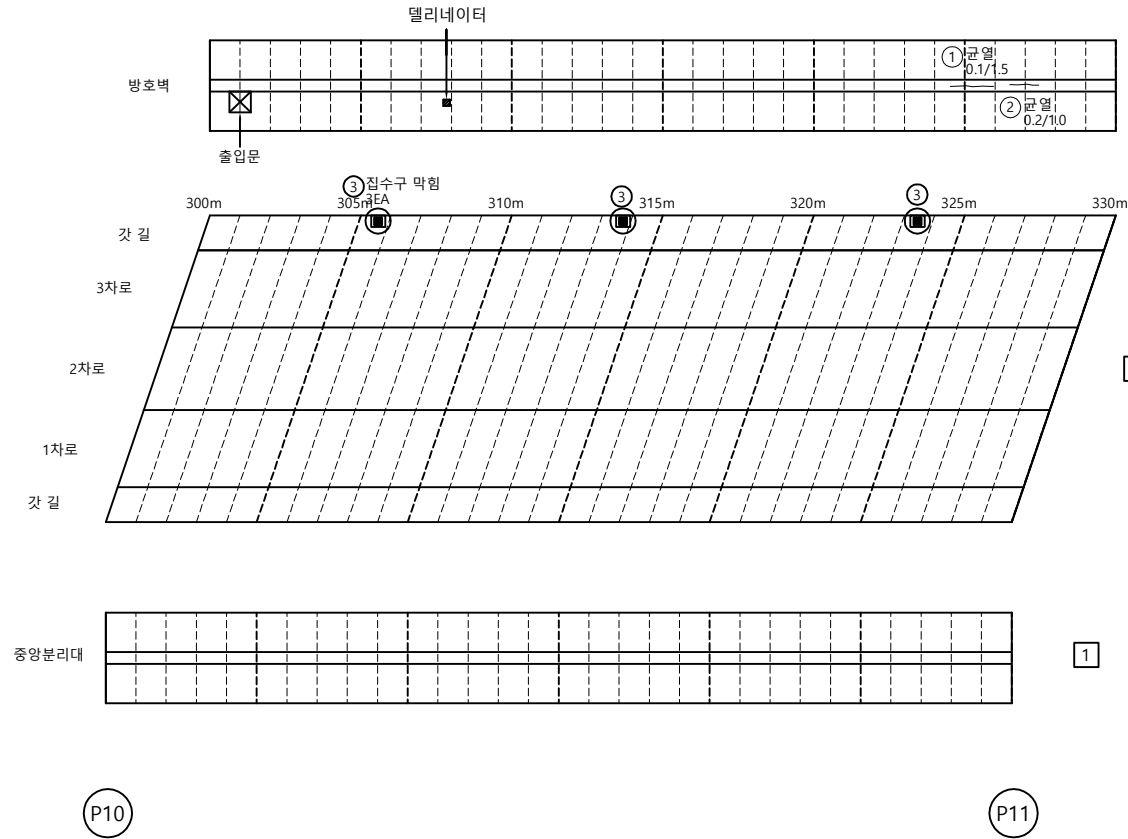



손 상 물 량 표

교면포장

S11

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	m	1.50	
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	신	배수시설	집수구 막힘				3	EA	3.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

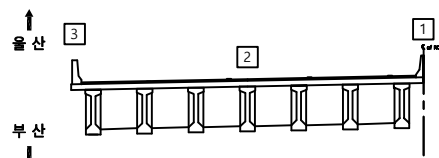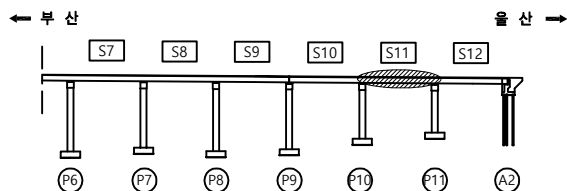

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	돌뜸	No. 011

장안천교(부산) 교면포장 S12

손 상 물 량 표

← 부 산

울 산 →

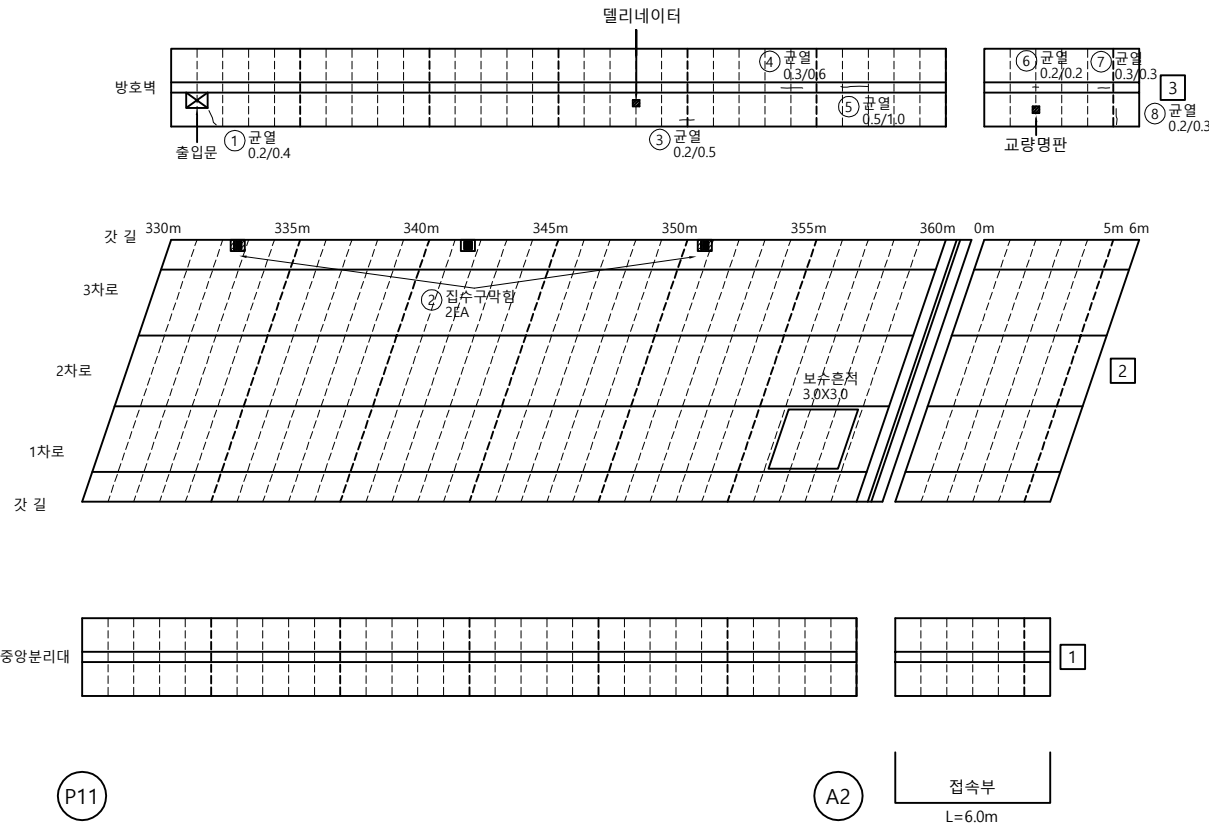

교면포장


S12

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	수량	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	m	0.40	
2	구	배수시설	침수구 막힘				2	EA	2.00	
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.3	0.6		1	m	0.60	
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.5	1.0		1	m	1.00	
6	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20	
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.3	0.3		1	m	0.30	
8	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


KEY
PLAN

← 부 산

울 산 →

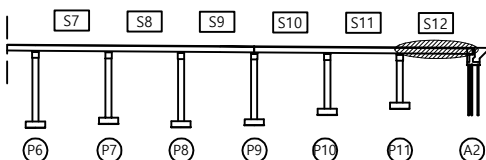

↑
울 산
↓
부 산

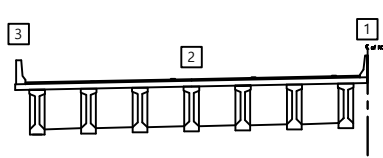

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	돌뜸	No. 012

장안천교(부산) 신축이음 A1

111 ~
30mr

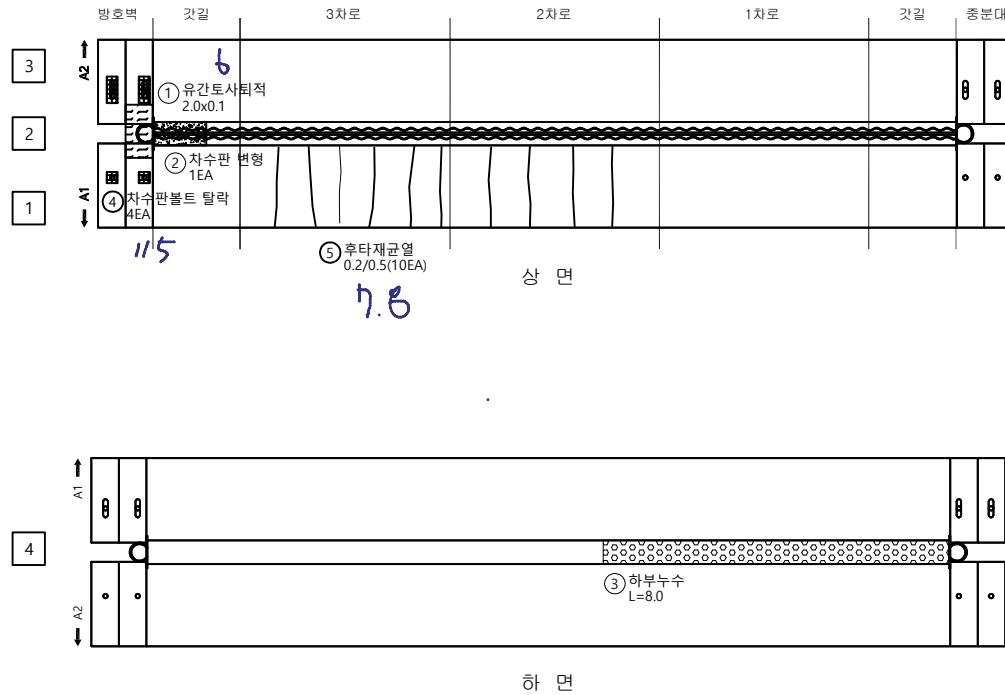



손상물량표

신축이음

A1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		2.0		1	m	2.00
2	구	신축이음	자수판 변형				1	EA	1.00
3	구	신축이음	하부누수		8.0		1	m	8.00
4	구	신축이음	자수판 볼트탈락				4	EA	4.00
5	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		10	m	5.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

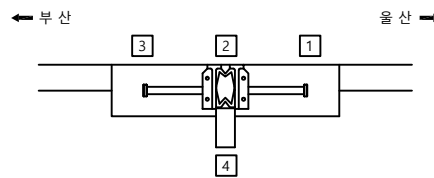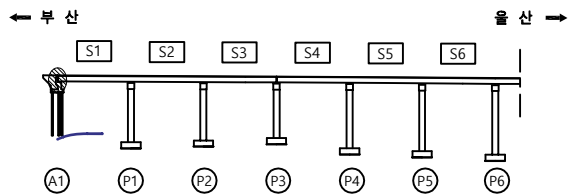


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례



① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 013

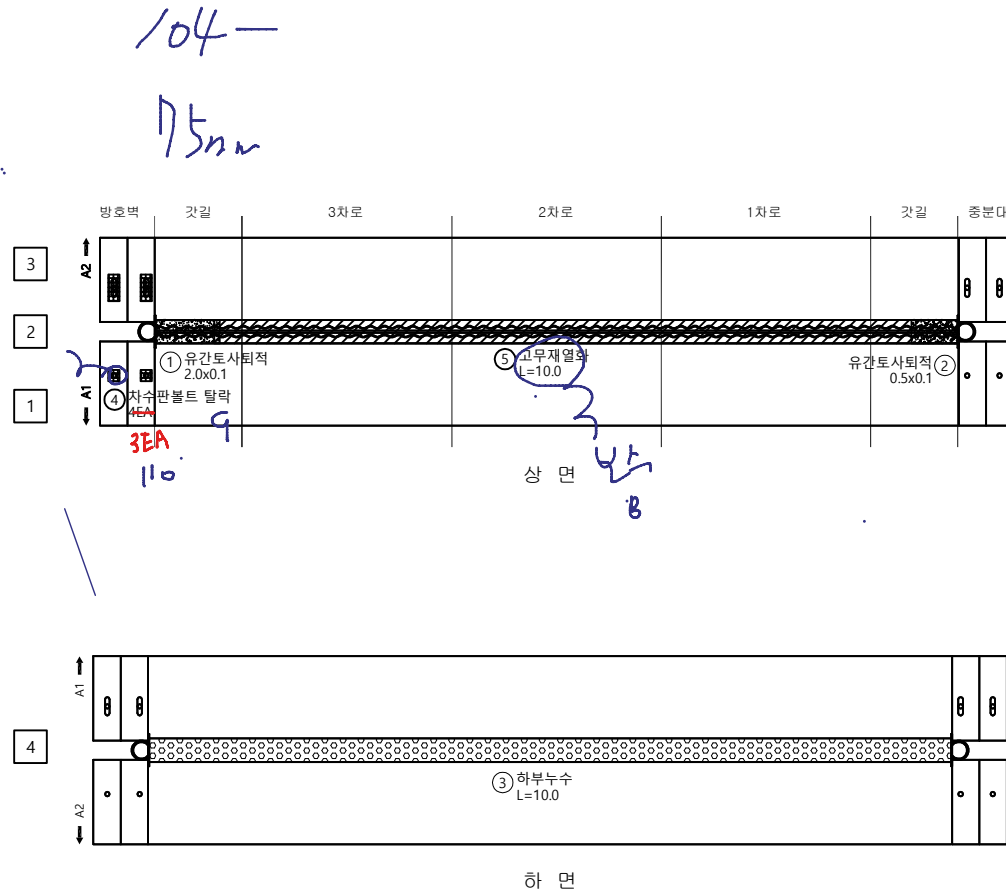

손상물량표

신축이음									
P3									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유견토사퇴적		2.0		1	m	2.00
2	구	신축이음	유견토사퇴적		0.5		1	m	0.50
3	구	신축이음	하부누수		10.0		1	m	10.00
4	구	신축이음	치수판 볼트 탈락				4	EA	4.00
5	구	신축이음	고무재 열화		10.0		1	m	10.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

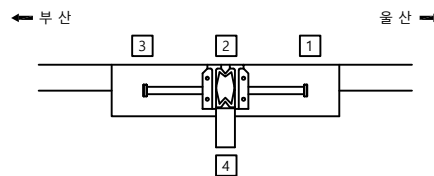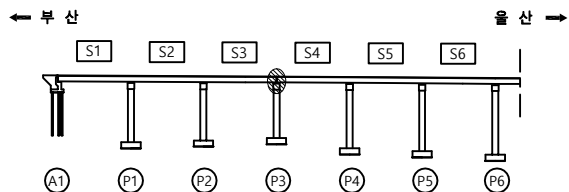



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

구 열	재료분리	오염, 변색	부식
구 열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 014

BB-
B3m

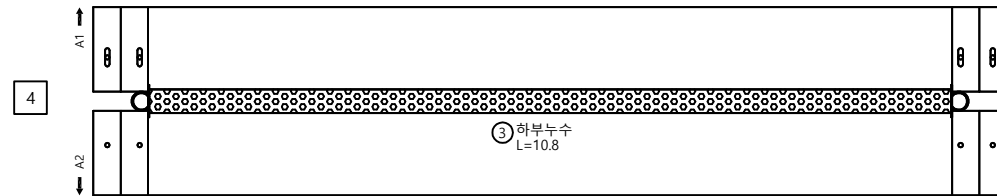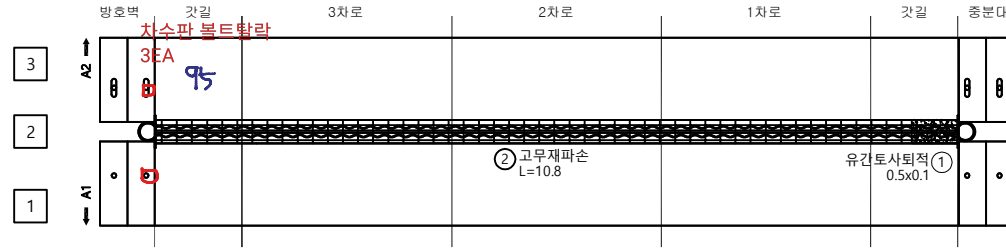

상면

하면



손상물량표

신축이음

P6

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		0.5		1	m	0.50
2	구	신축이음	고무재 파손		10.8		1	m	10.80
3	구	신축이음	하부누수		10.8		1	m	10.80
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

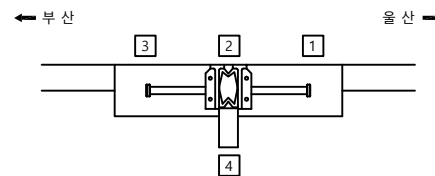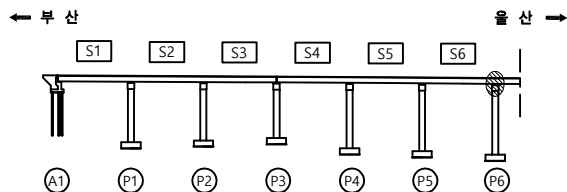


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

구 열	재료분리	오염, 변색	부식
구 열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 015


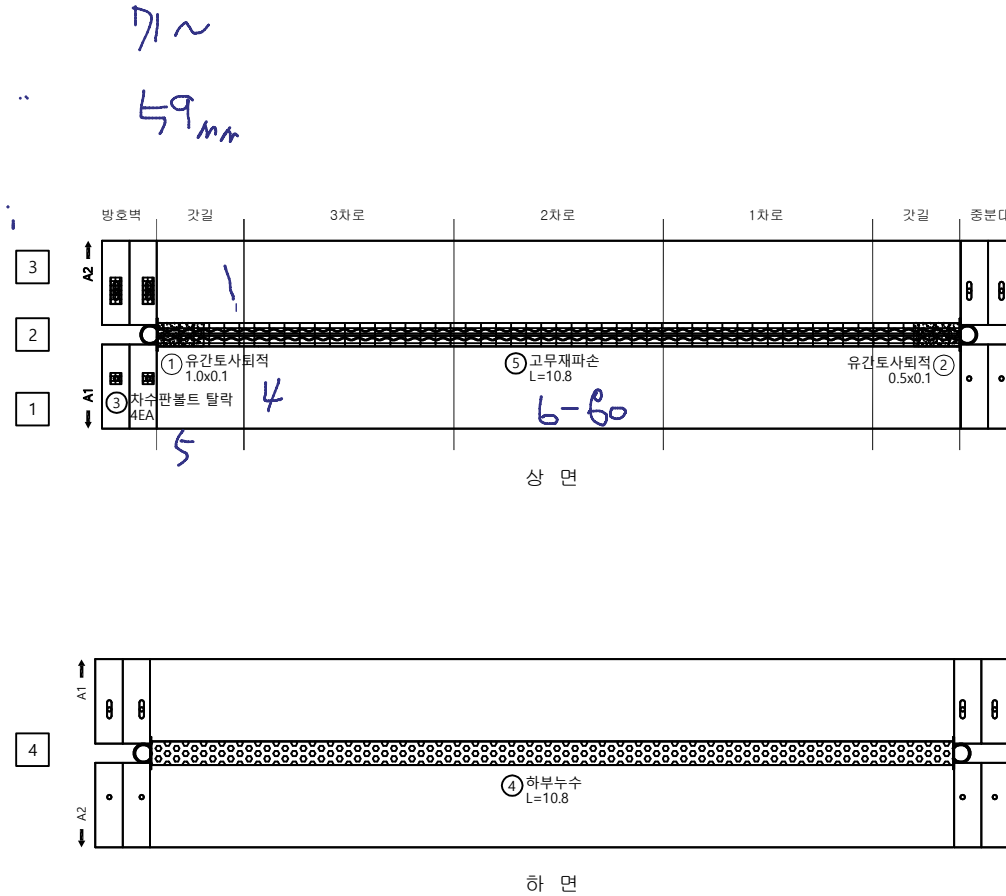


신축이음

P9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		0.5		1	m	0.50	
2	구	신축이음	유간토사퇴적		0.5		1	m	0.50	
3	구	신축이음	자수판 볼트탈락				4	EA	4.00	
4	신	신축이음	하부누수	10.8			1	m	10.80	
5	신	신축이음	고무재 파손	10.8			1	m	10.80	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

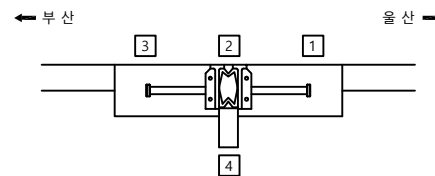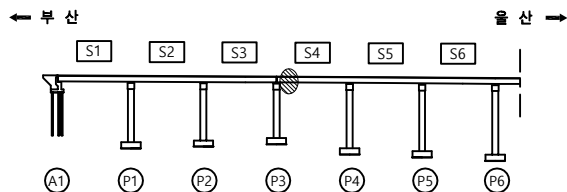

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

No. 016

장안천교(부산) 신축이음 A2

65~
58mm

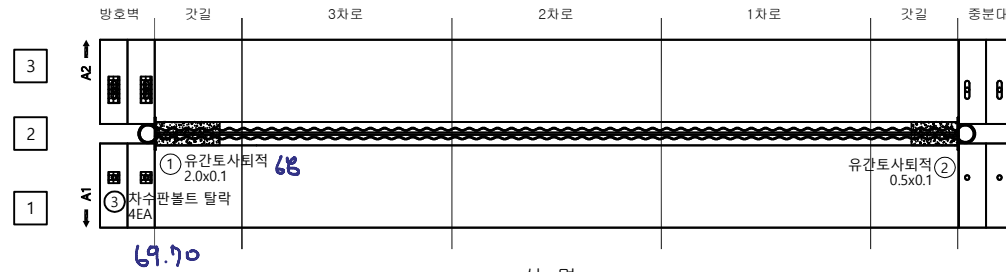



손 상 물 량 표

신축이음

A2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유간토사되적		2.0		1	m	2.00
2	구	신축이음	유간토사되적		0.5		1	m	0.50
3	구	신축이음	차수관 볼트탈락				4	EA	4.00
4	구	신축이음	해부누수		0.5		4	m	2.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

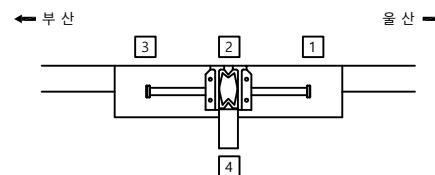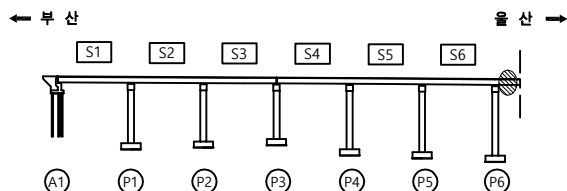

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

구 열	재료분리	오염, 변색	부식
구 열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 017


장안천교(부산) 바닥판하면 S1

손상물량표



바닥판

S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
2	신	배수시설	행거로이드 탈락				1	EA	1.00
3	신	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
4	신	배수시설	행거로이드 탈락				2	EA	2.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

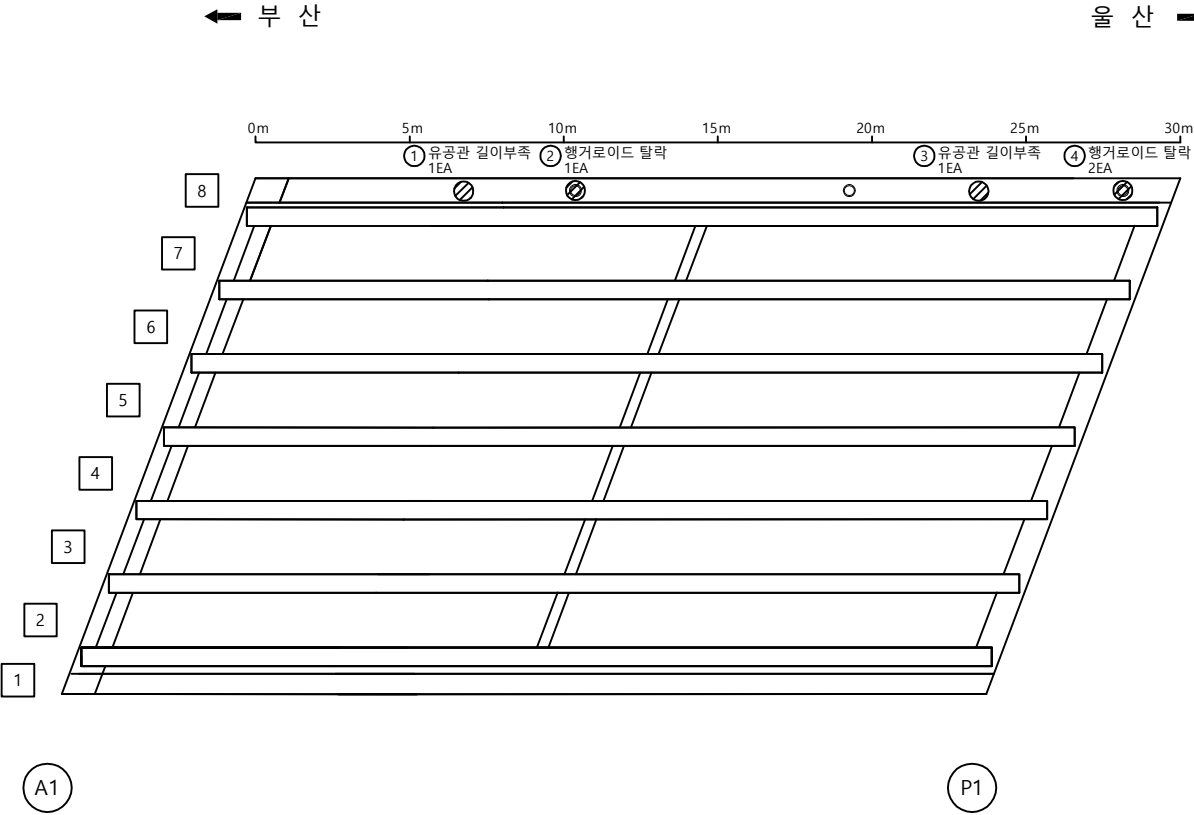

KEY
PLAN

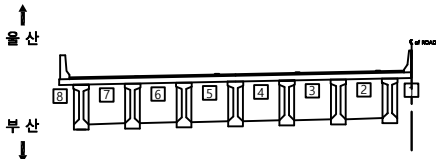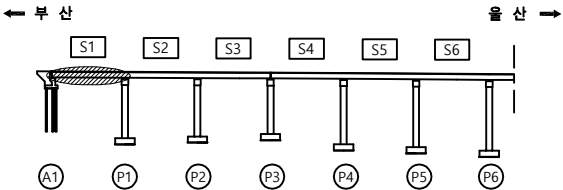

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 018



장안천교(부산) 바닥판하면 S2

손상물량표

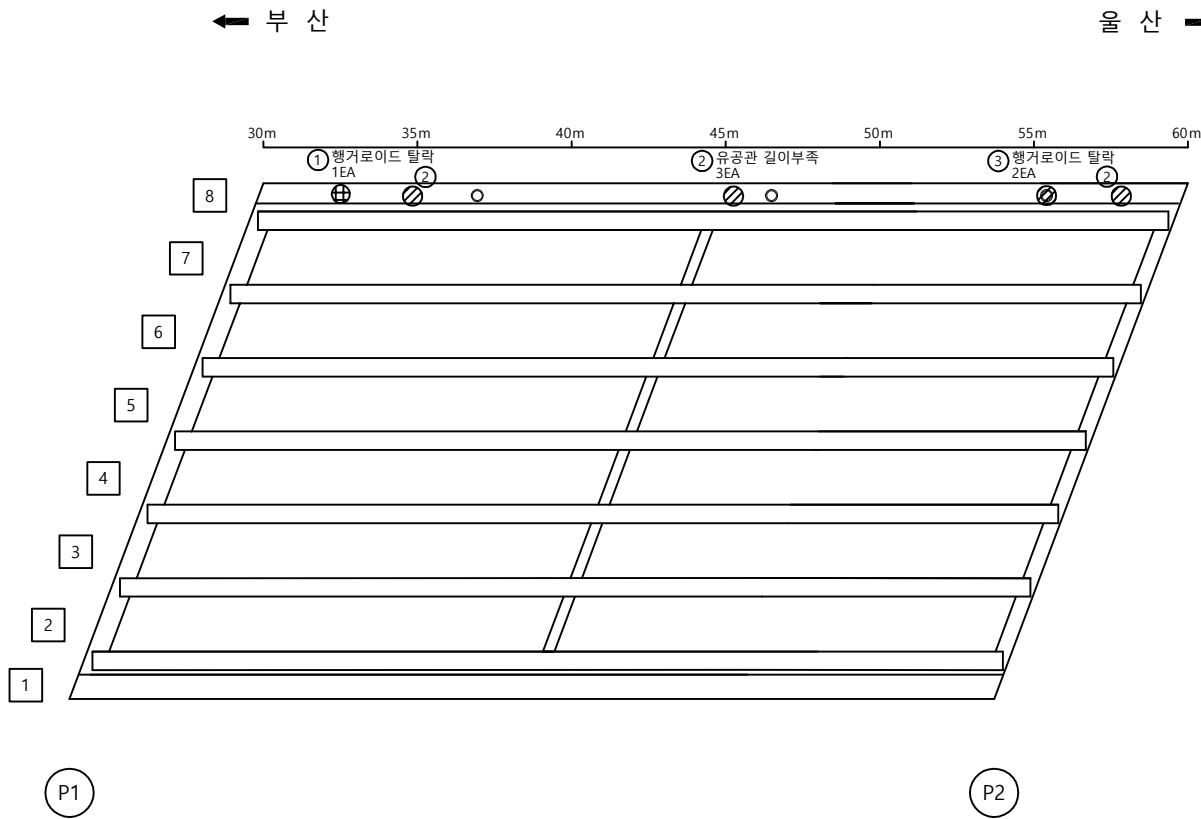


바닥판									
S2									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모				단위	수량
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소		
1	구	배수시설	행거로이드 탈락				1	EA	1.00
2	신	배수시설	유공간 길이부족				3	EA	3.00
3	신	배수시설	행거로이드 탈락				2	EA	2.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

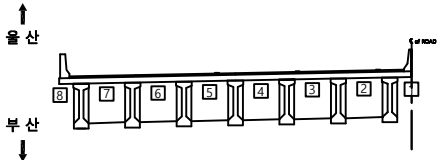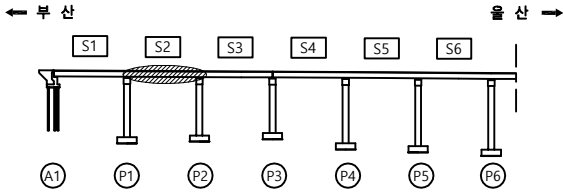

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
 균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식		
 균열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적		
 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타		
 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 019		



장안천교(부산) 바닥판하면 S3

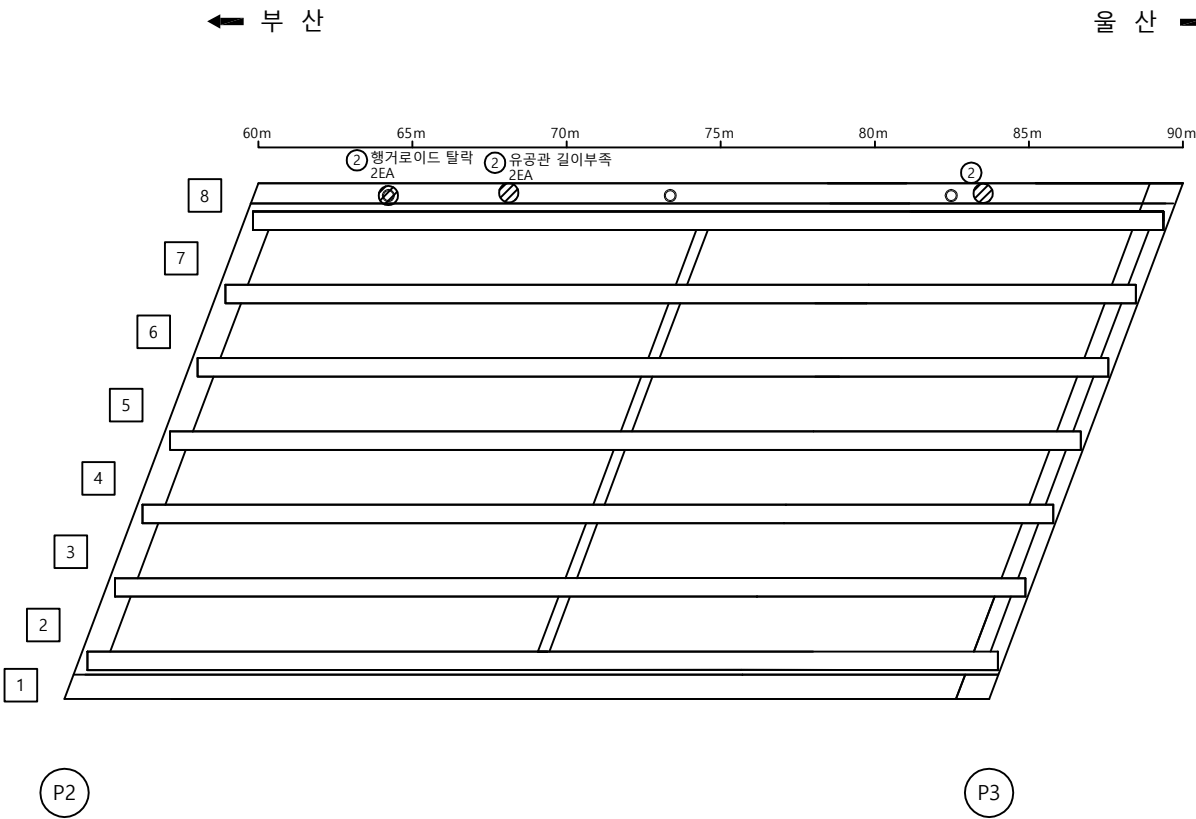

손 상 물 량 표

바닥판									
S3									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모				단위	물량
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소		
1	선	배수시설	행거로이드 탈락				2	EA	2.00
2	선	배수시설	유공관 길이부족				2	EA	2.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

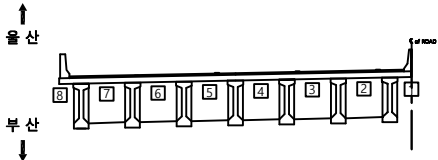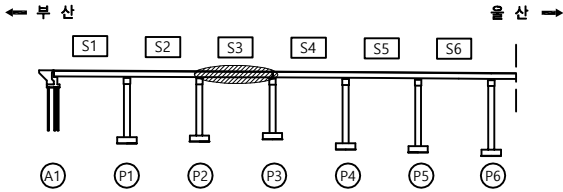


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	020



장안천교(부산) 바닥판하면 S4

손 상 물 량 표

바닥판									
S4									
번호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	바닥판	백각		0.3	0.3	1	m ²	0.09
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

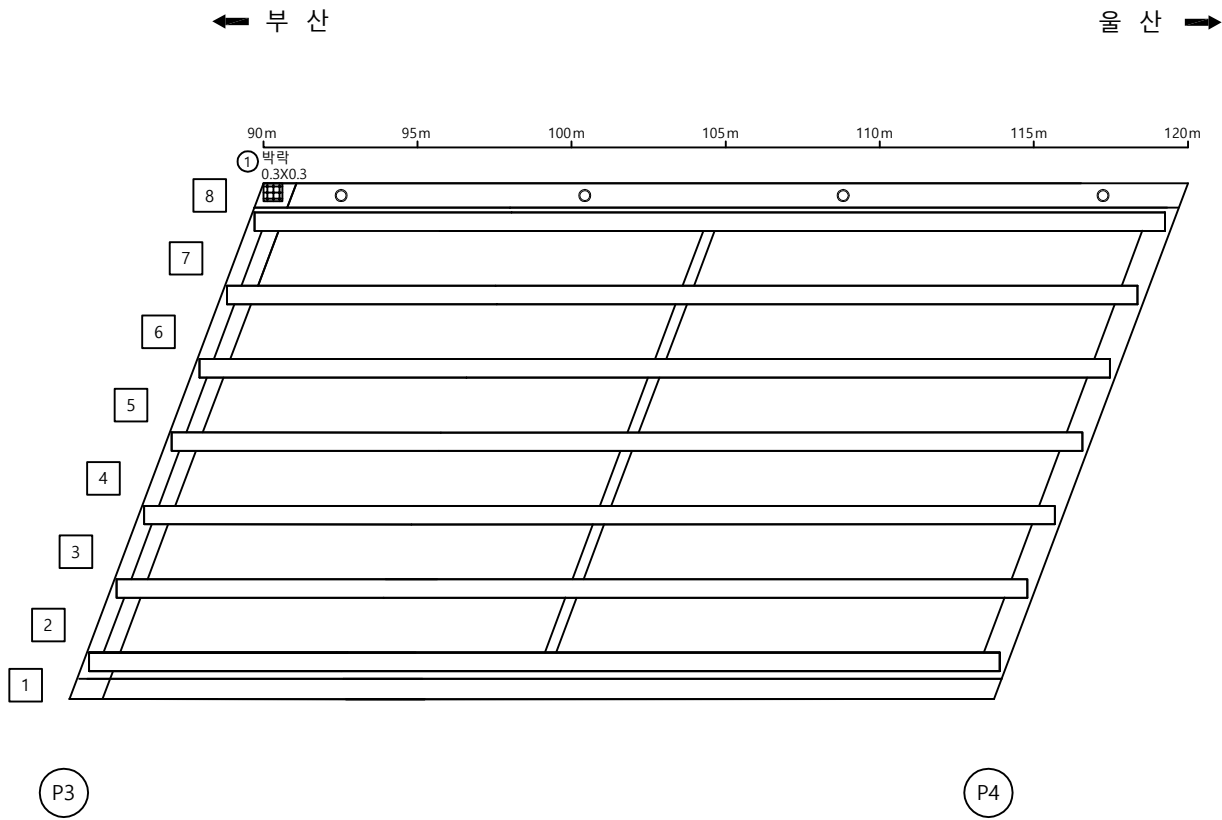

K
E
Y
P
L
A
N

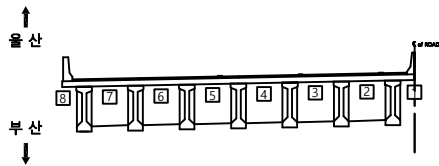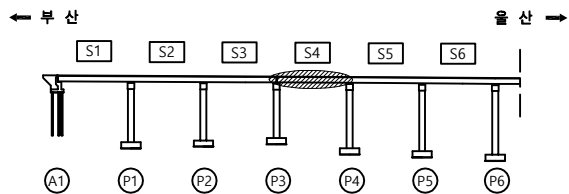

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

콘 열	재료분리	오염, 변색	부 식
콘열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 021


장안천교(부산) 바닥판하면 S5

손 상 물 량 표



바닥판

S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량
1	신	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

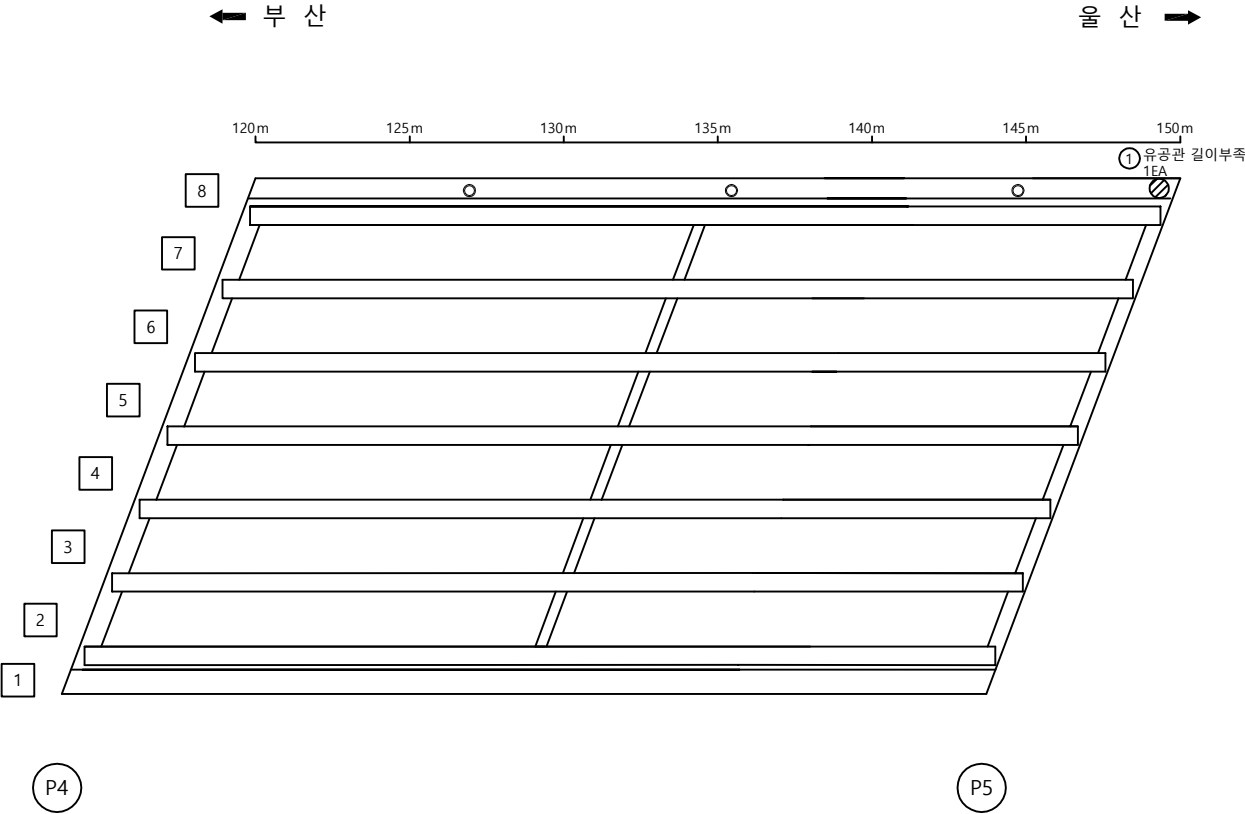

K
E
Y
P
L
A
N

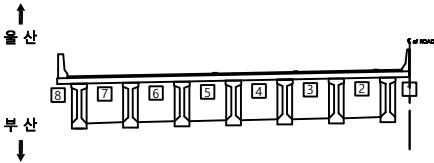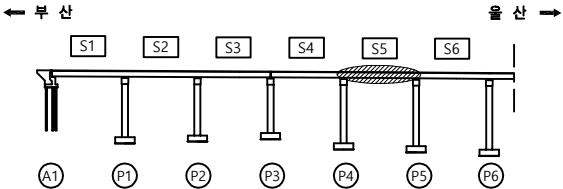


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
군열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 022



장안천교(부산) 바닥판하면 S6

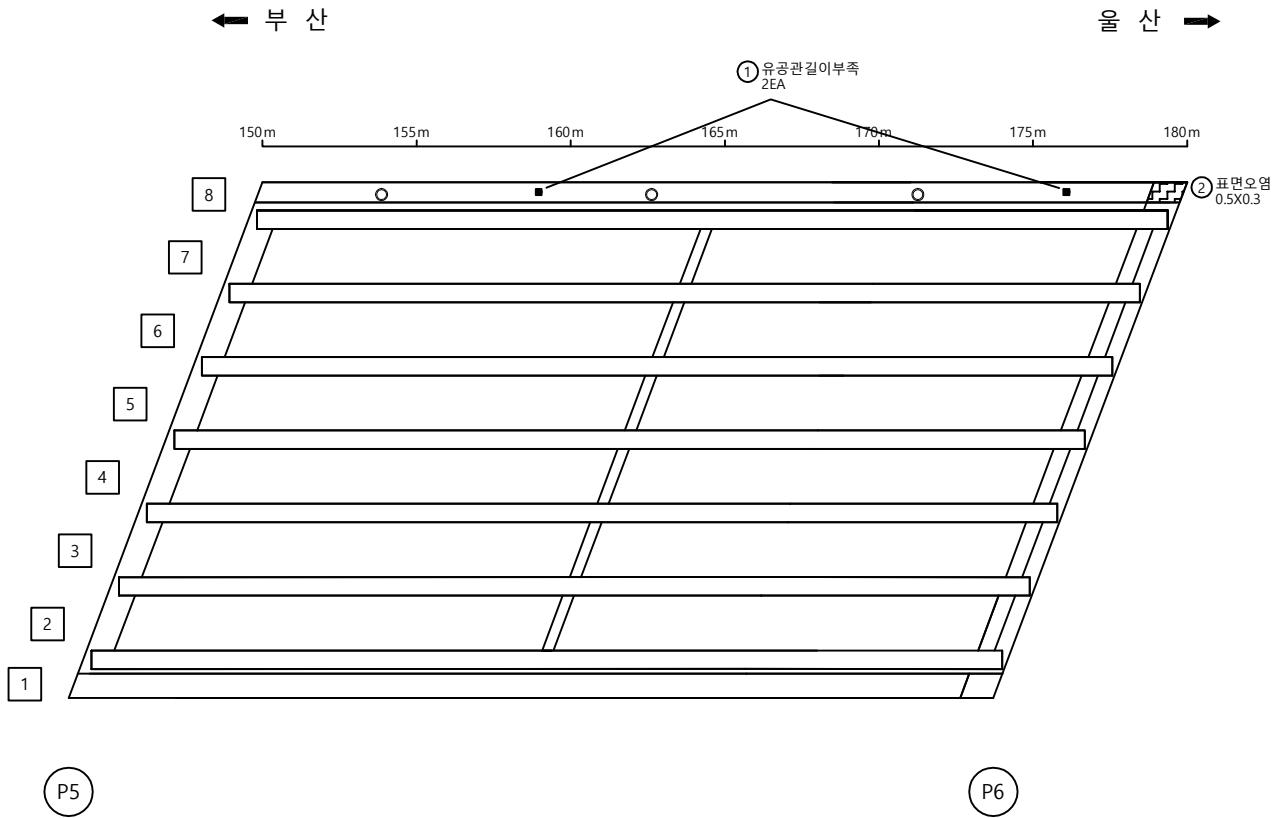

손상물량표

바닥판									
S6									
번호	신/구	부재명	손상현상	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배수시설	유공관 길이부족				2	EA	2.00
2	구	바닥판	표면오염		0.5	0.3	1	m²	0.15
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

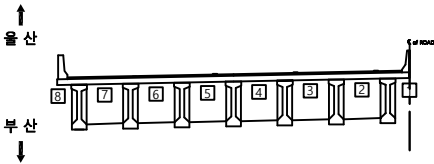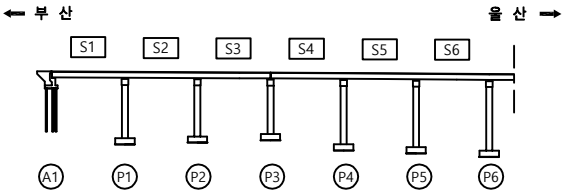


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 023



장안천교(부산) 바닥판하면 S7

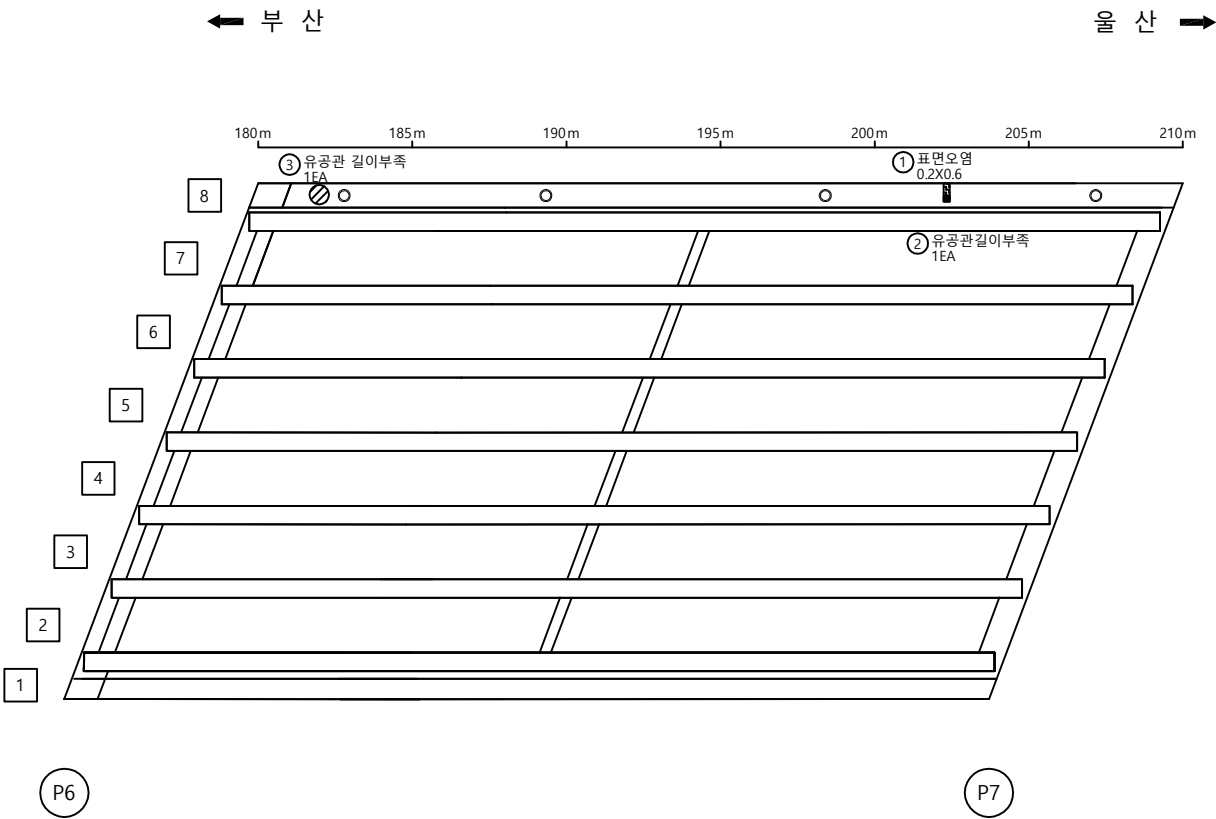

손상물량표

바닥판									
S7									
번호	신/구	부재명	손상현상	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배덕판	표면오염		0.6	0.2	1	m²	0.12
2	구	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
3	신	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

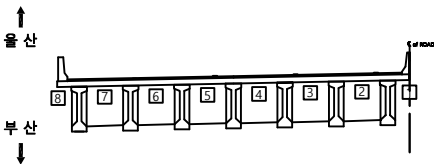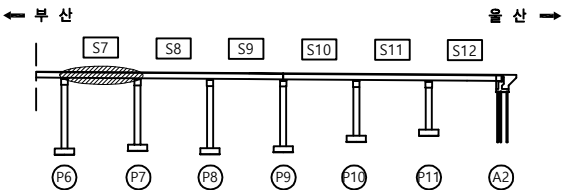

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태		파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열		누수, 습윤	백태	기타
철근노출		소성변형	들뜸	No. 024


장안천교(부산) 바닥판하면 S8

손 상 물 량 표



바닥판

S8

번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량
1	구	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
2	구	바닥판	표면오염		0.6	0.3	1	m²	0.18
3	신	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

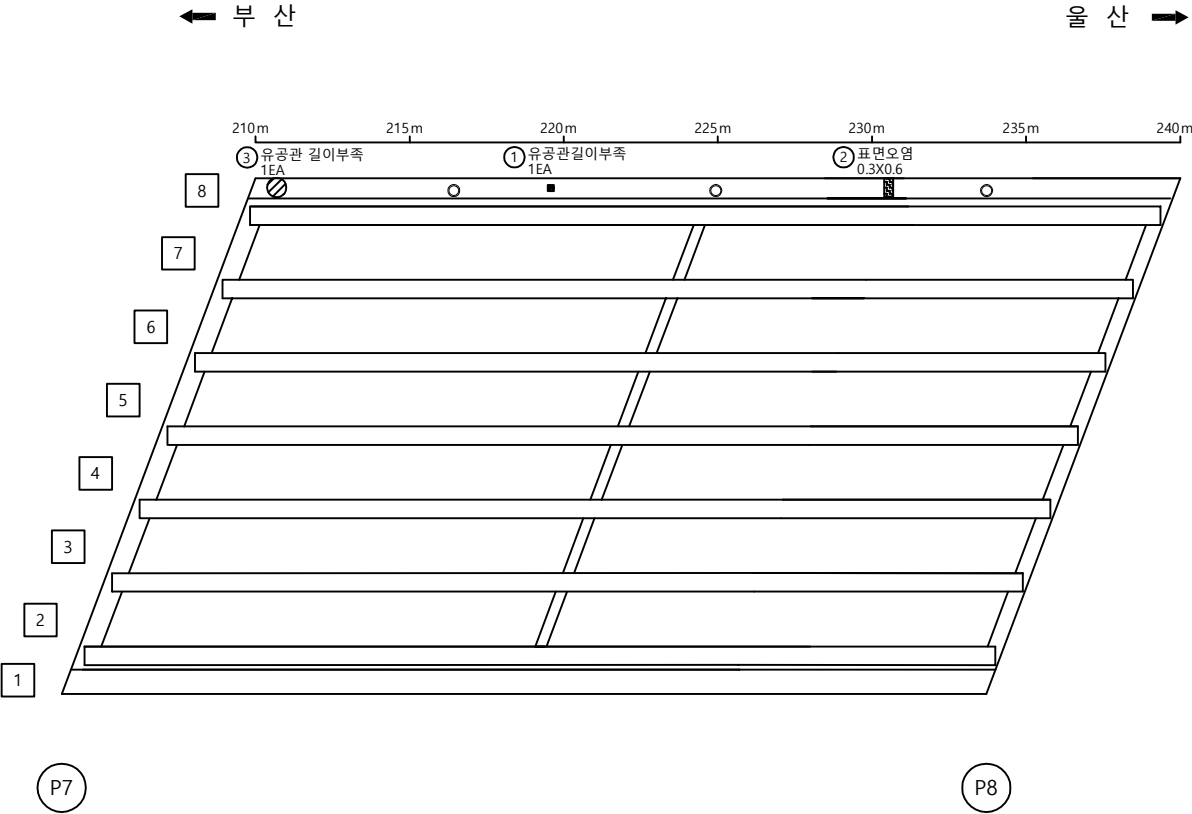

K
E
Y
P
L
A
N

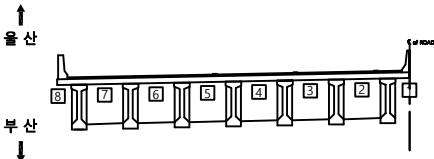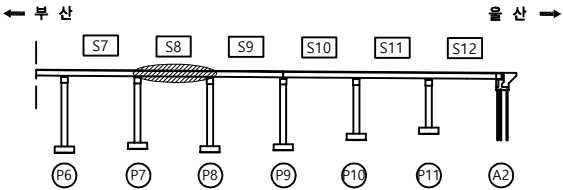

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태		파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열		누수, 습윤	백태	기타
철근노출		소성변형	들뜸	No. 025


장안천교(부산) 바닥판하면 S9

손 상 물 량 표



바닥판

S9

번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량
1	구	배덕판	균열 (0.3mm(1판))		0.2	0.6	1	m ²	0.12
2	구	바닥판	표면오염		0.3	0.2	1	m ²	0.06
3	구	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
4	구	배수시설	유공관 길이부족				1	EA	1.00
5	신	배수시설	행거로이드 탈락				1	EA	1.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

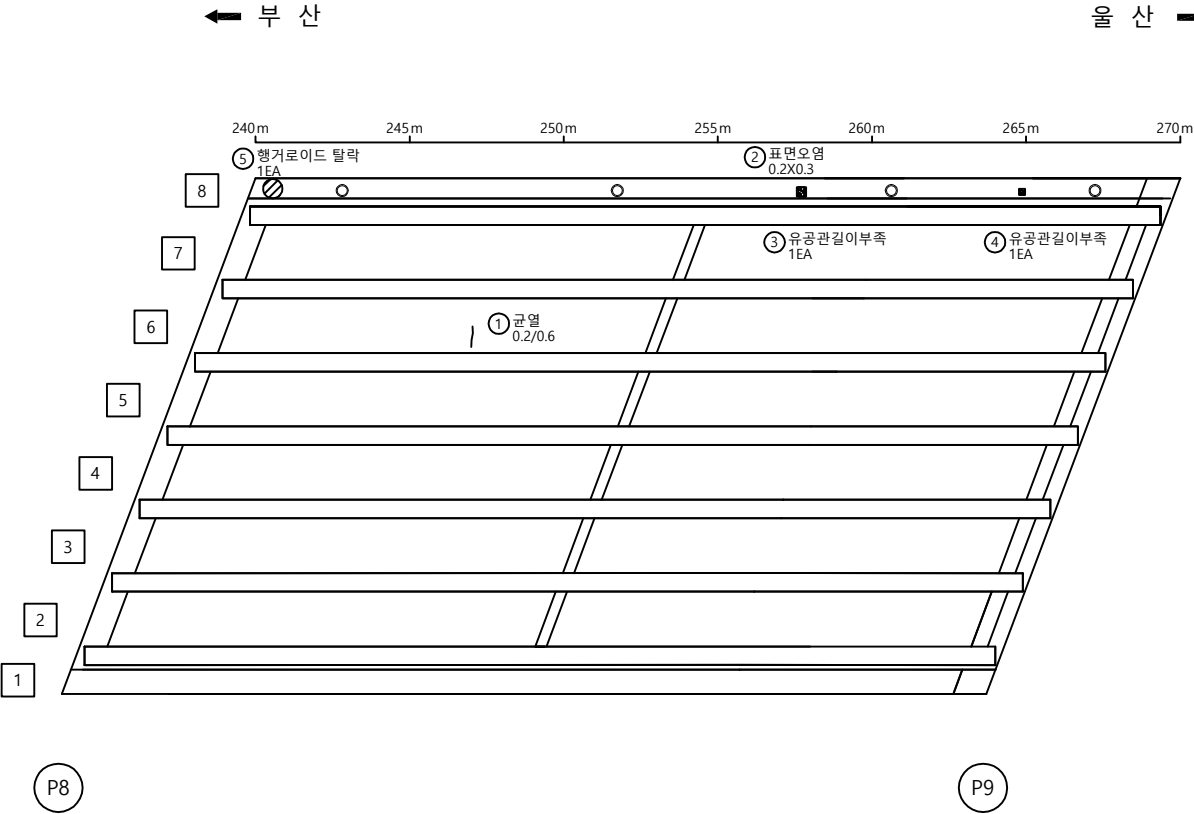

K
E
Y
P
L
A
N

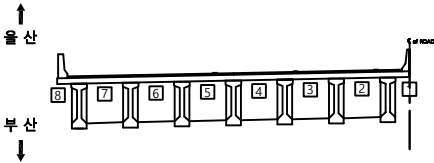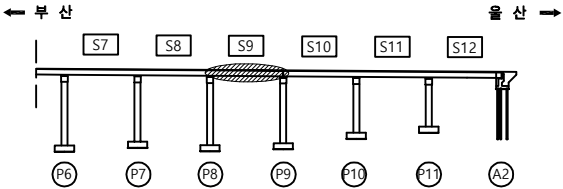


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	026



장안천교(부산) 바닥판하면 S10

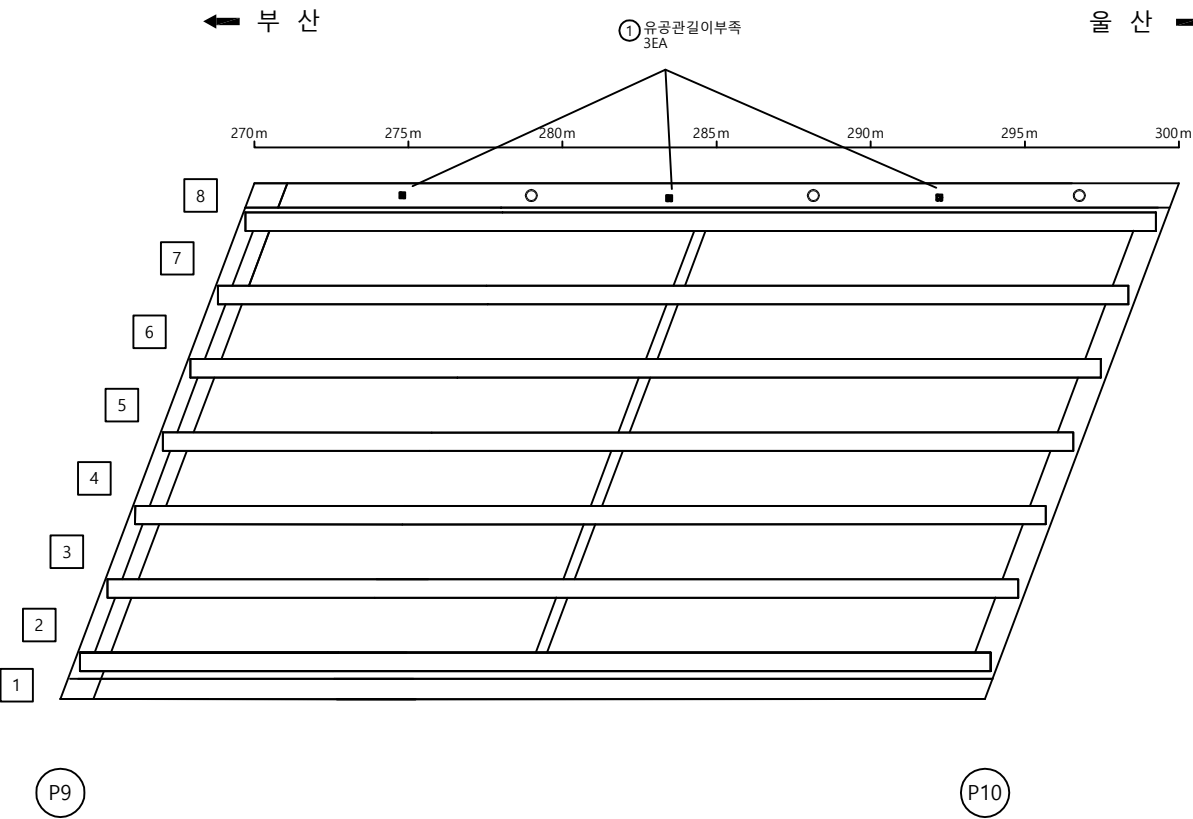

손상물량표

바닥판									
S10									
번호	신/구	부재명	손상현상	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배수시설	유공관 길이부족				3	EA	3.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

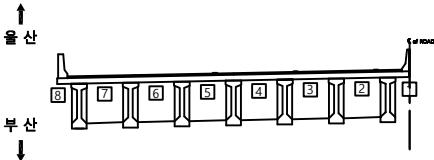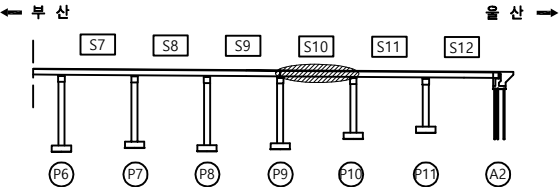

용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 027


장안천교(부산) 바닥판하면 S11

손 상 물 량 표



바닥판

S11

번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	배수시설	유공관 길이부족				2	EA	2.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

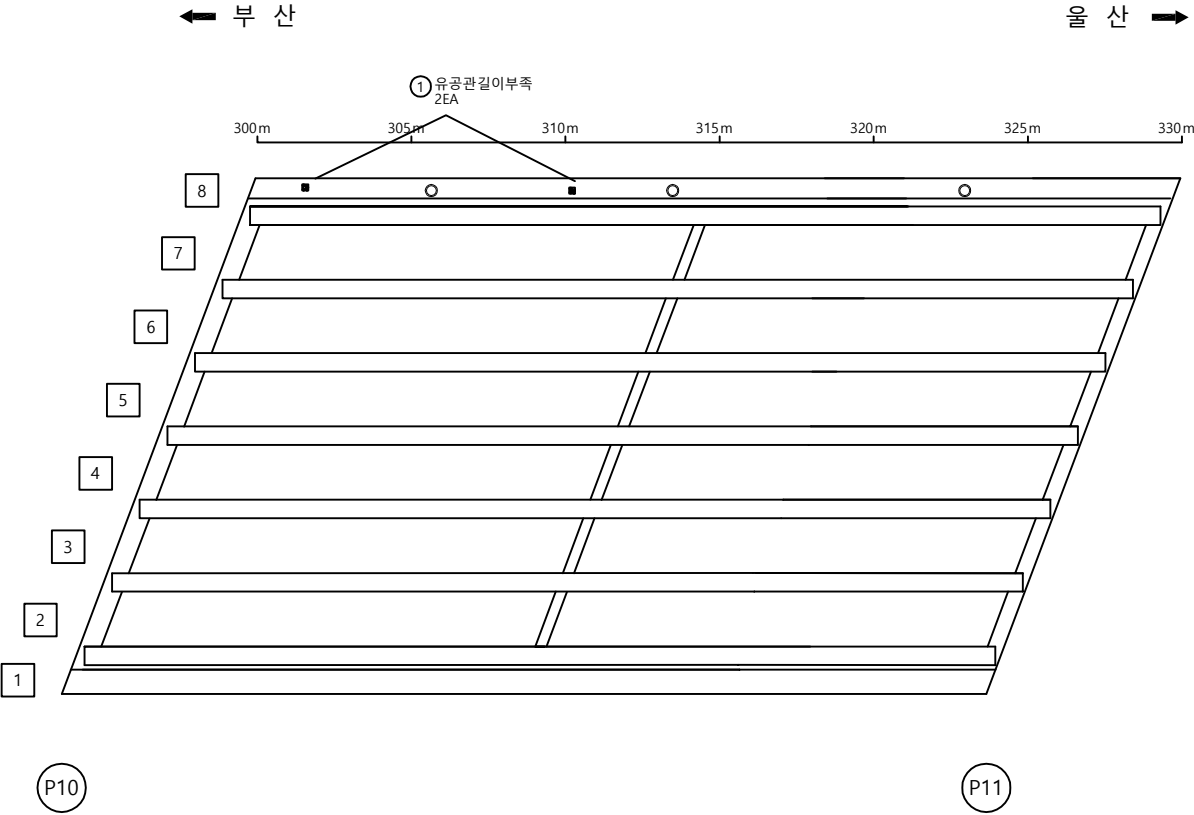

KEY
PLAN

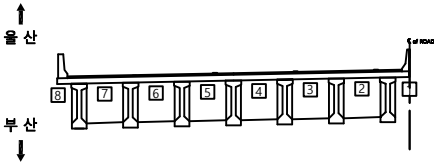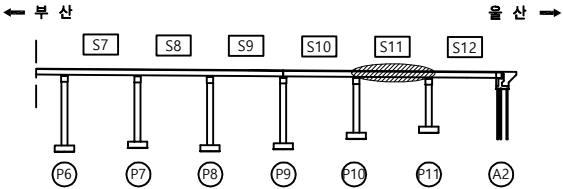

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


군 열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 028

장안천교(부산) 바닥판하면 S12

손 상 물 량 표

← 부 산

울 산 →


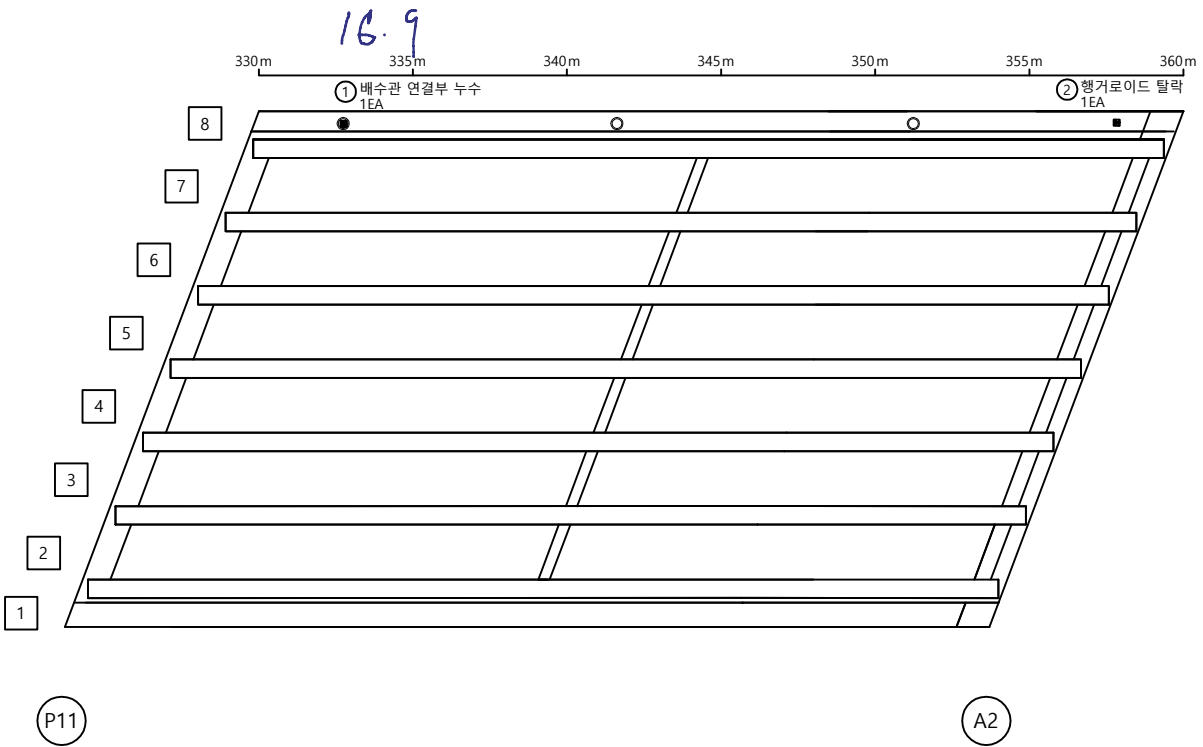


바닥판

S12

번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배수시설	배수관 연결부 누수				1	EA	1.00
2	구	배수시설	행거로이드 탈락				1	EA	1.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

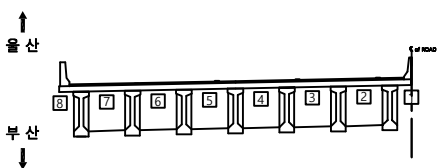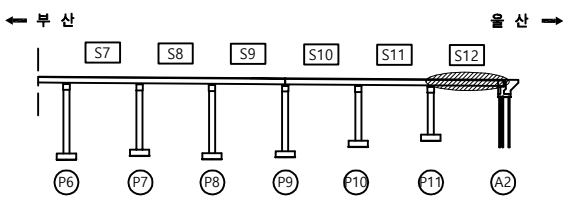


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 029



장안천교(부산) 거더 S1

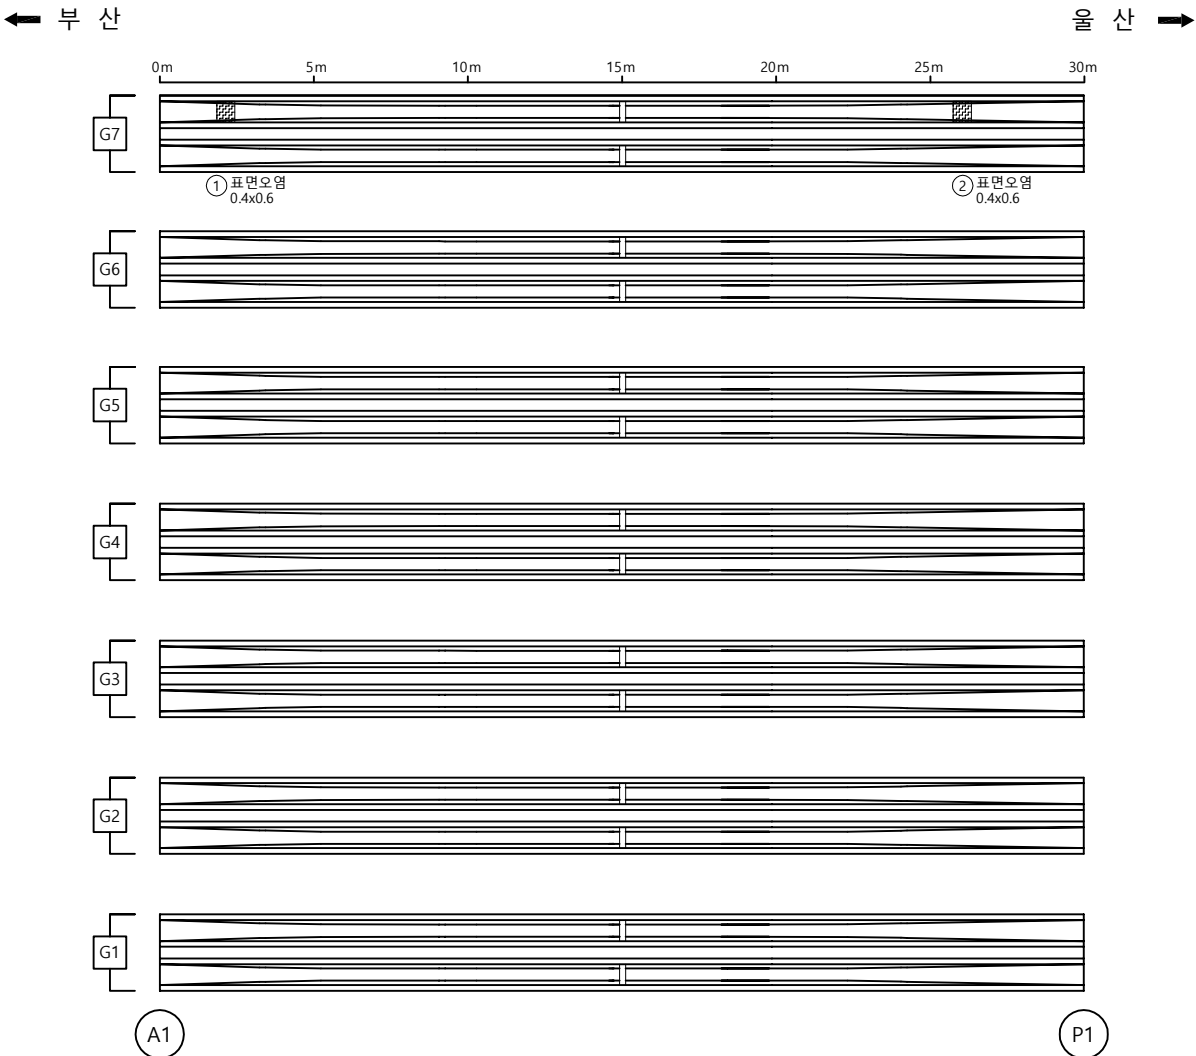

손상물량표


거더									
S1									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	표면오염		0.6	0.4	1	m²	0.24
2	구	거더	표면오염		0.6	0.4	1	m²	0.24
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

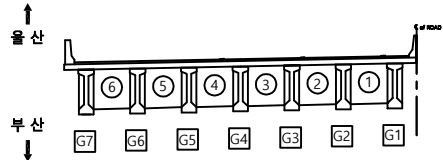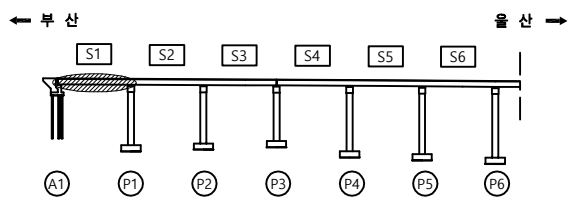

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW.02 군열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	030



장안천교(부산) 거더 S2

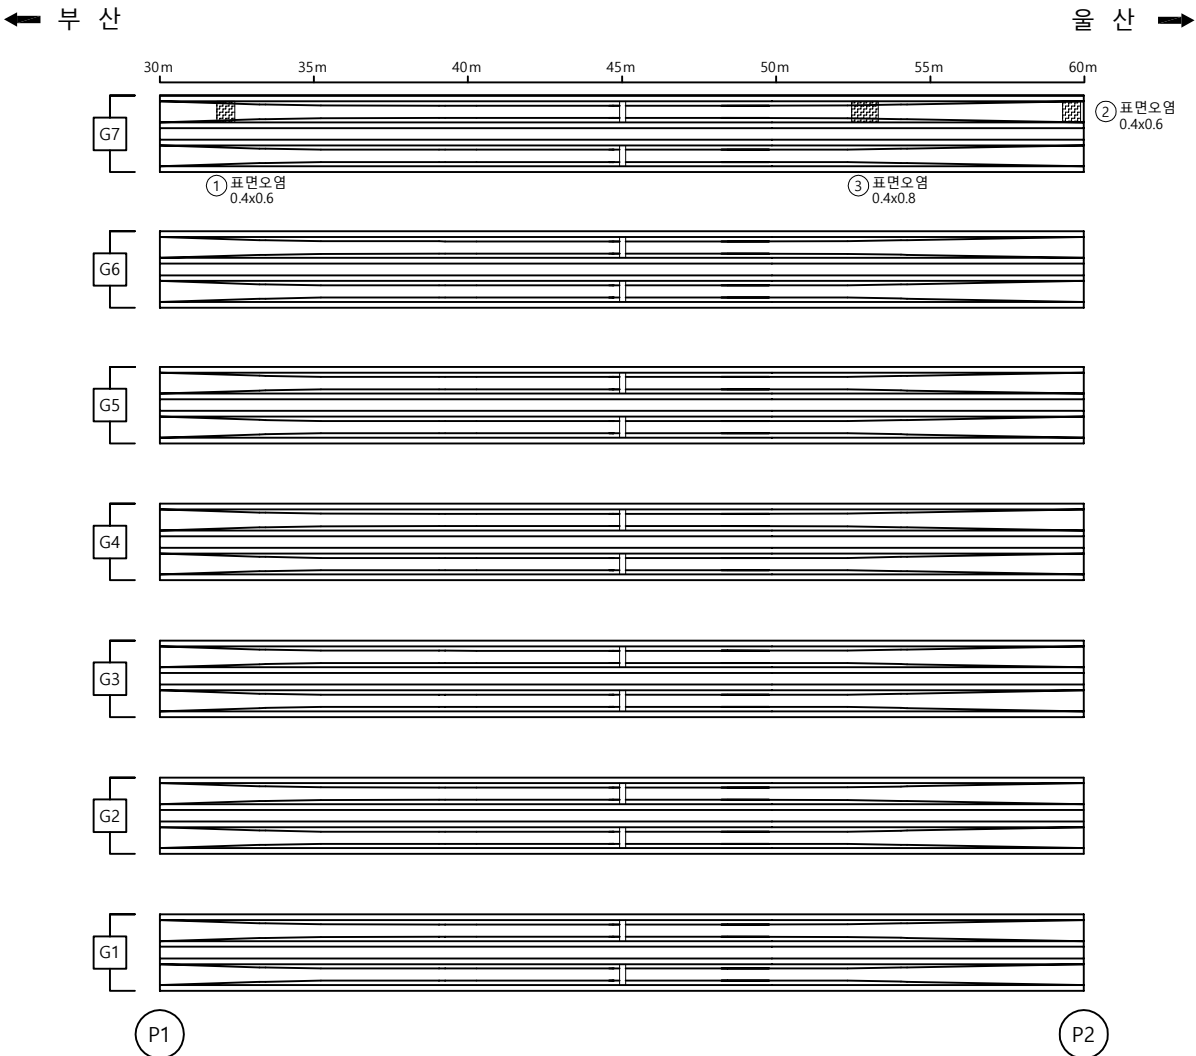

손상물량표

거더 S2								
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모				비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소 단위	
1	구	거더	표면오염		0.6	0.4	1 m²	0.24
2	구	거더	표면오염		0.6	0.4	1 m²	0.24
3	구	거더	표면오염		0.8	0.4	1 m²	0.32
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

KEY PLAN

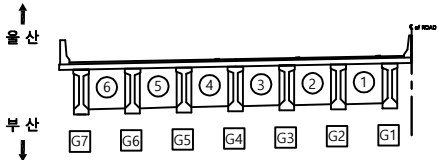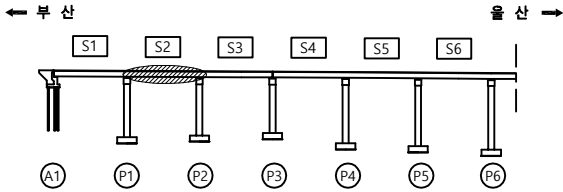


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	031

장안천교(부산) 거더 S3

← 부 산

울 산 →

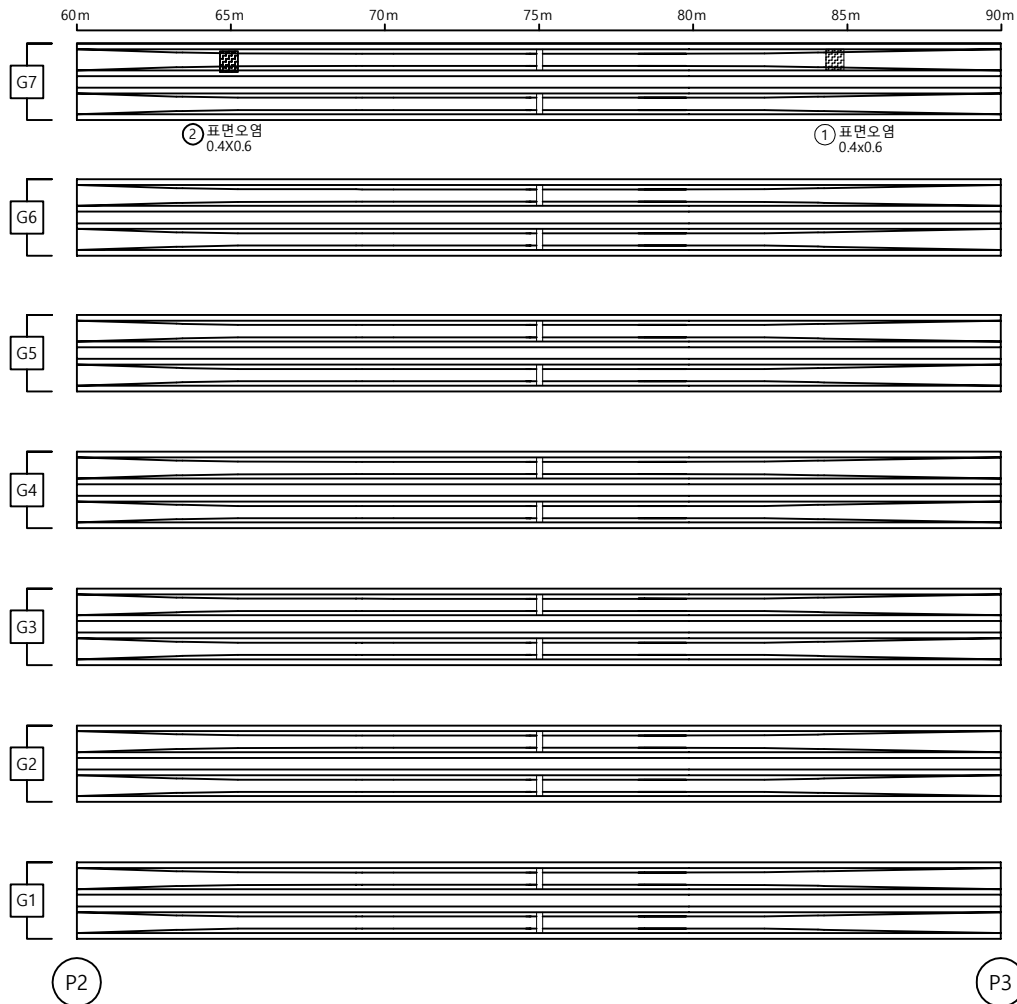

손 상 물 량 표

거더


S3

번호	선/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	표면오염		0.6	0.4	1	m²	0.24
2	신	거더	표면오염		0.6	0.4	1	m²	0.24
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

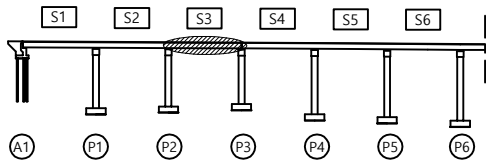

↑
울 산

↓
부 산

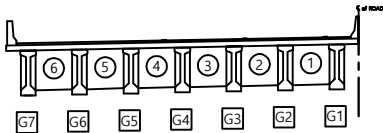

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	032

장안천교(부산) 거더 S4

← 부 산

울 산 →

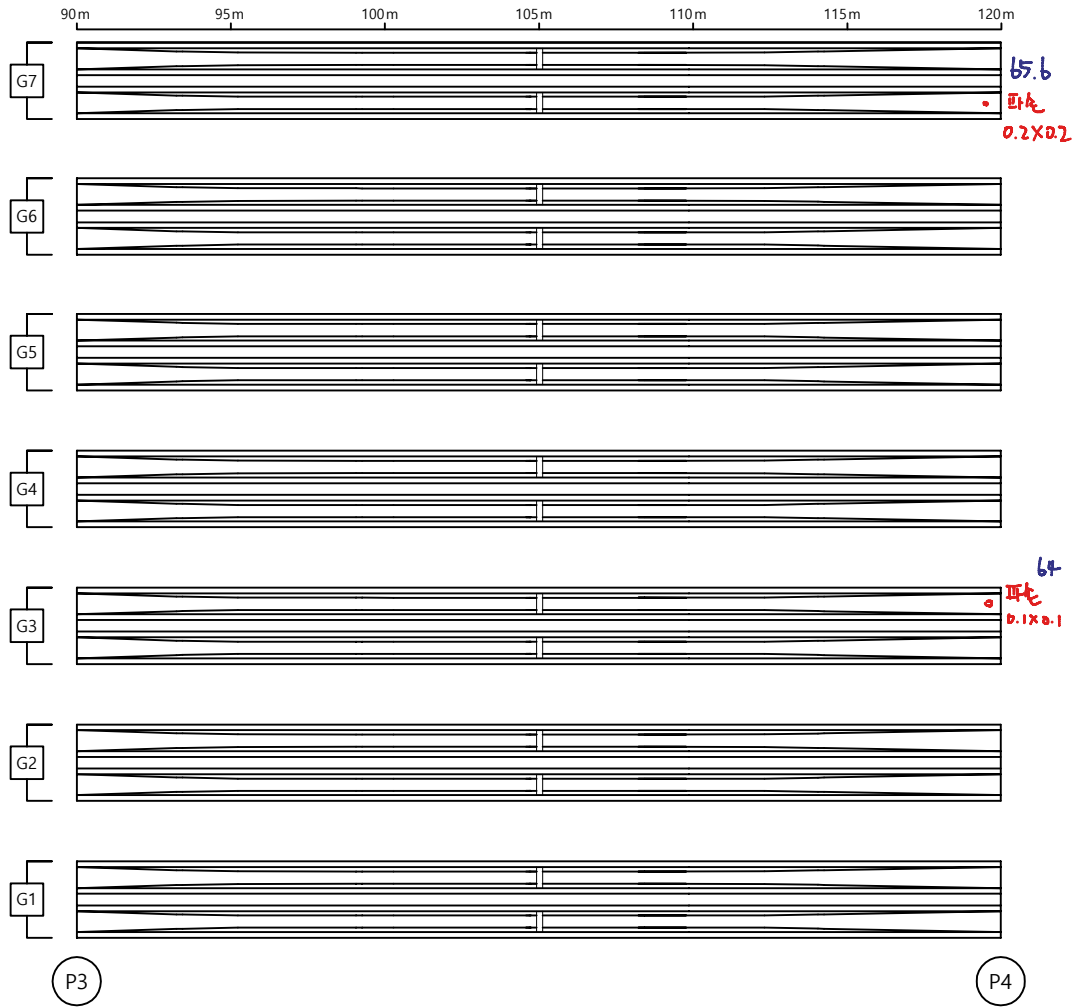


손 상 물 량 표

거더 S4										
번호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1			상태영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

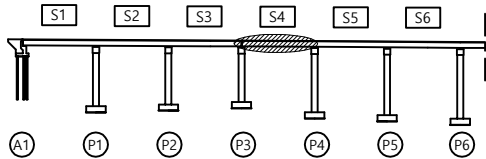

↑
울 산

↓
부 산

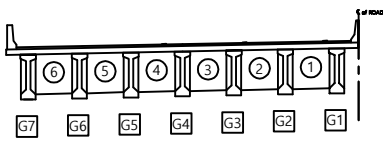


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 033

장안천교(부산) 거더 S5

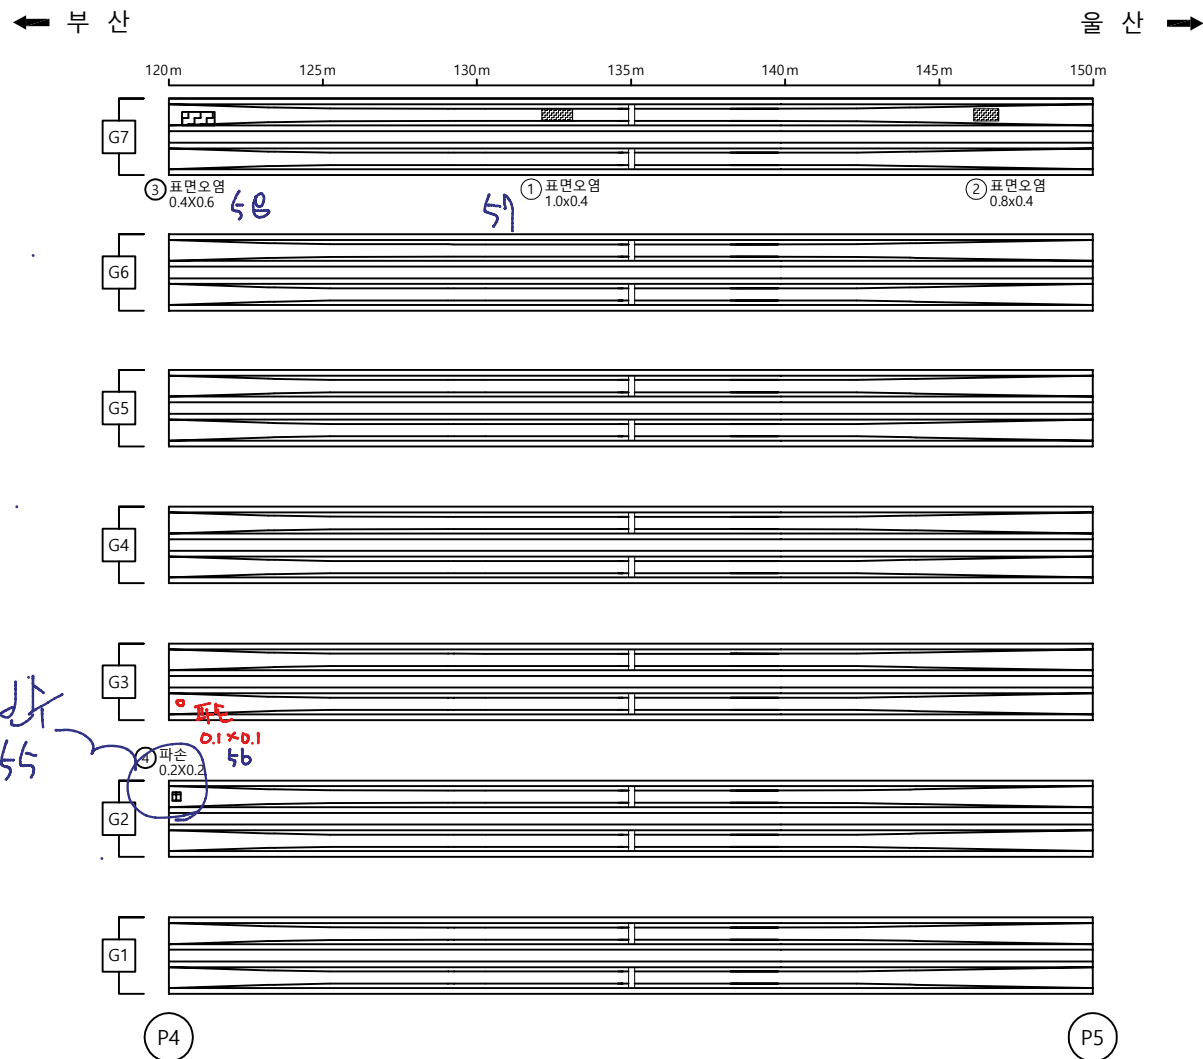

손상물량표

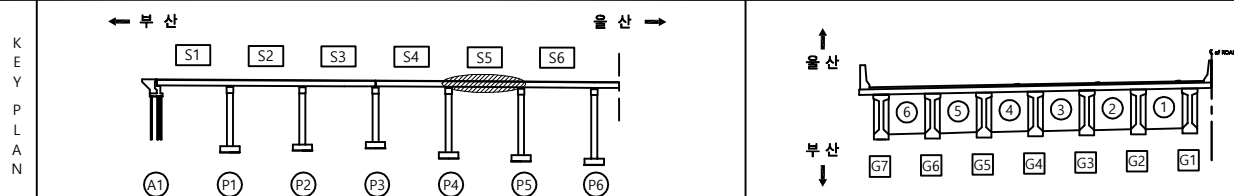
[illegible]

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
관례	 관 열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
	 균열, 부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
	 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 034	

장안천교(부산) 거더 S6

← 부 산

울 산 →

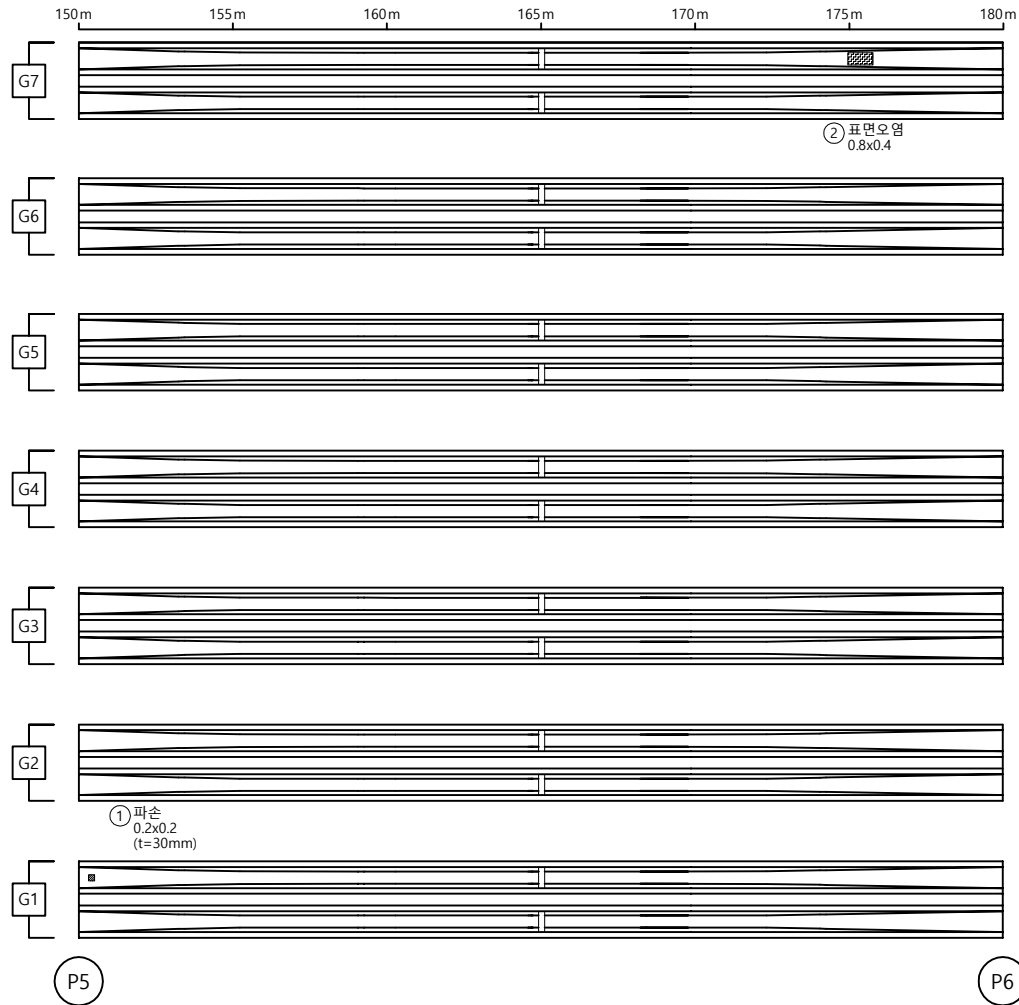

손 상 물 량 표

거더


S6

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	거더	파손		0.2	0.2	1	㎡	0.04	
2	구	거더	표면오염		0.8	0.4	1	㎡	0.32	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

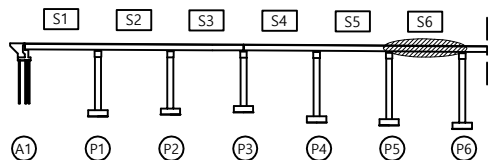

↑
울 산

↓
부 산

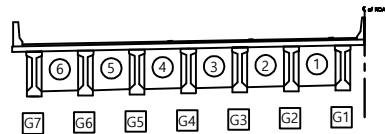


용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
군열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 035



장안천교(부산) 거더 S7

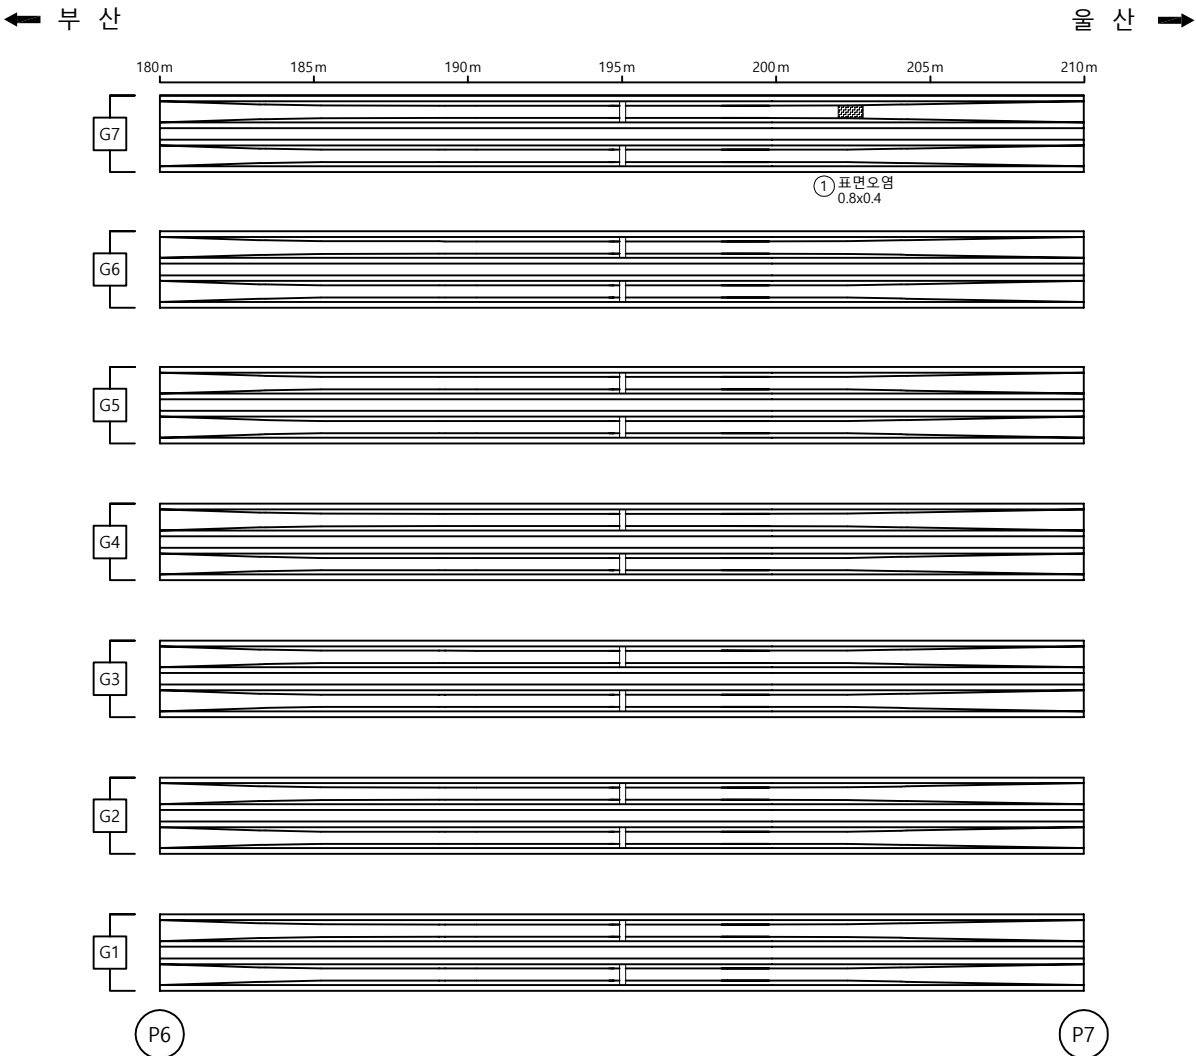

손상물량표


거더 S7										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	표면오염		0.8	0.4	1	㎡	0.32	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

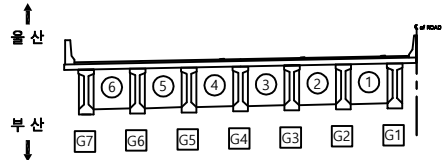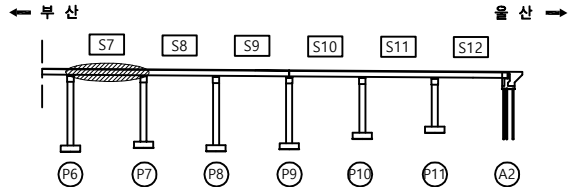


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	036

장안천교(부산) 거더 S8

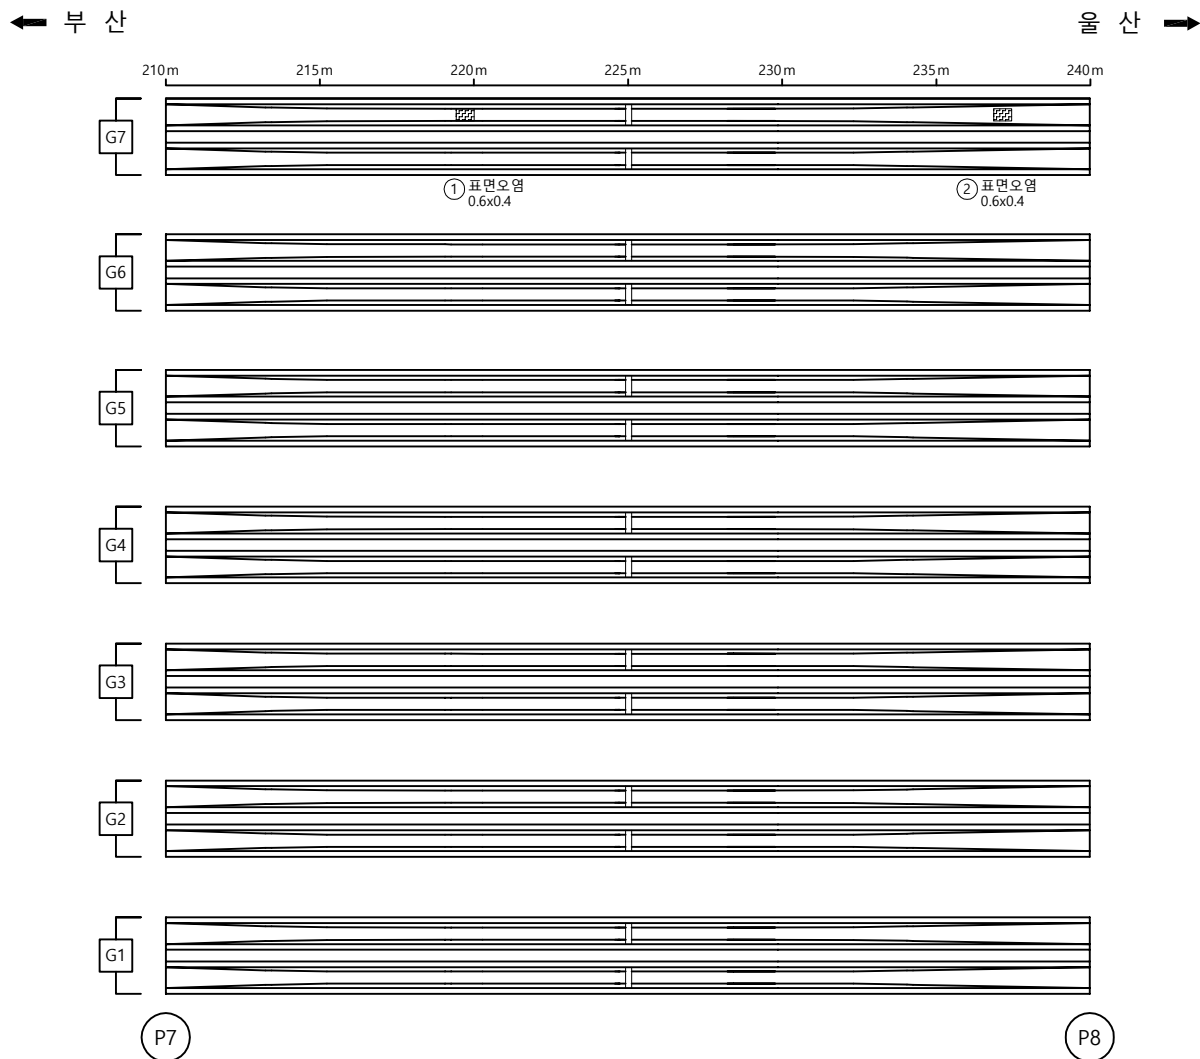


손상물량표

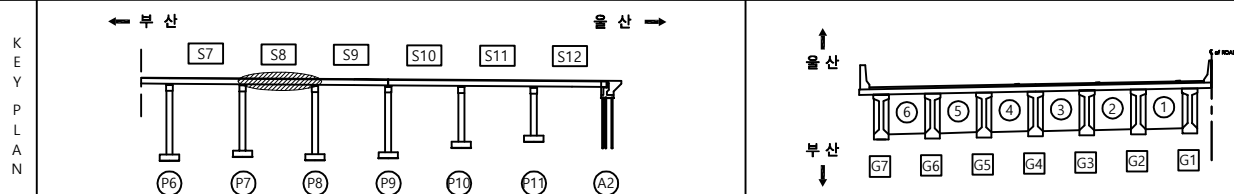[illegible]

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
관례	 관 열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
	 균열, 부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
	 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 037	



장안천교(부산) 거더 S9

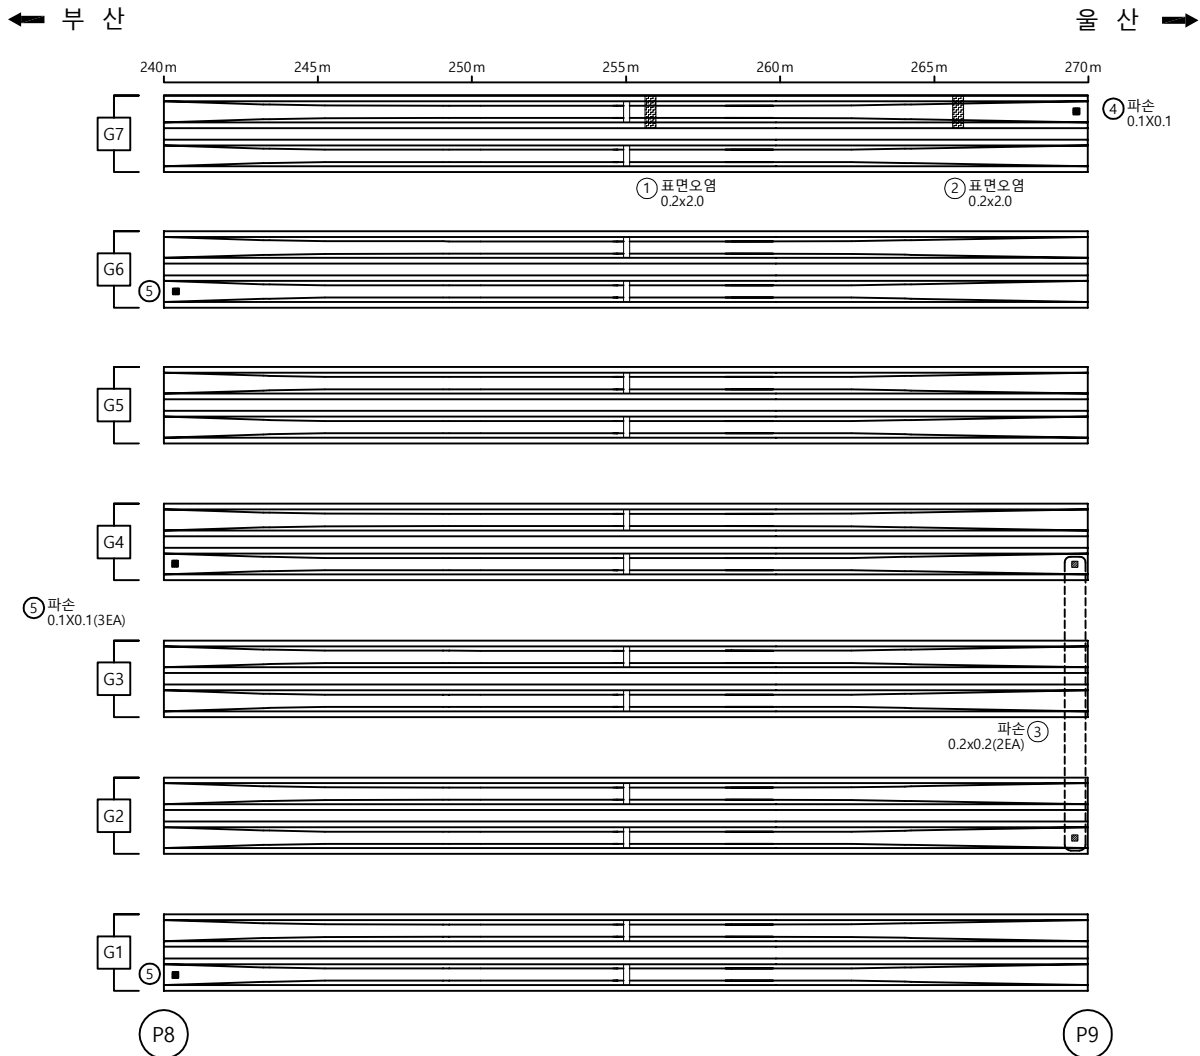

손 상 물 량 표


거더 S9									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	표면오염		2.0	0.2	1	㎡	0.40
2	구	거더	표면오염		2.0	0.2	1	㎡	0.40
3	구	거더	파손		0.2	0.2	2	㎡	0.08
4	구	거더	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01
5	구	거더	파손		0.1	0.1	3	㎡	0.03
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

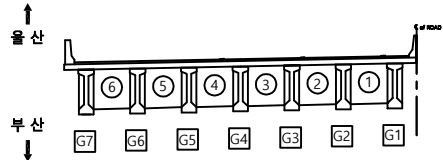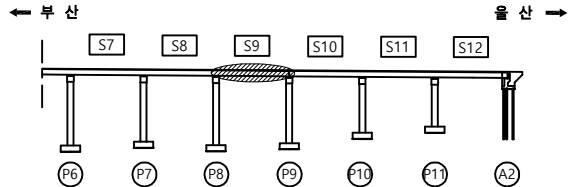


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 군 열	재료분리	오염, 변색	부식	
	군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	038

장안천교(부산) 거더 S10

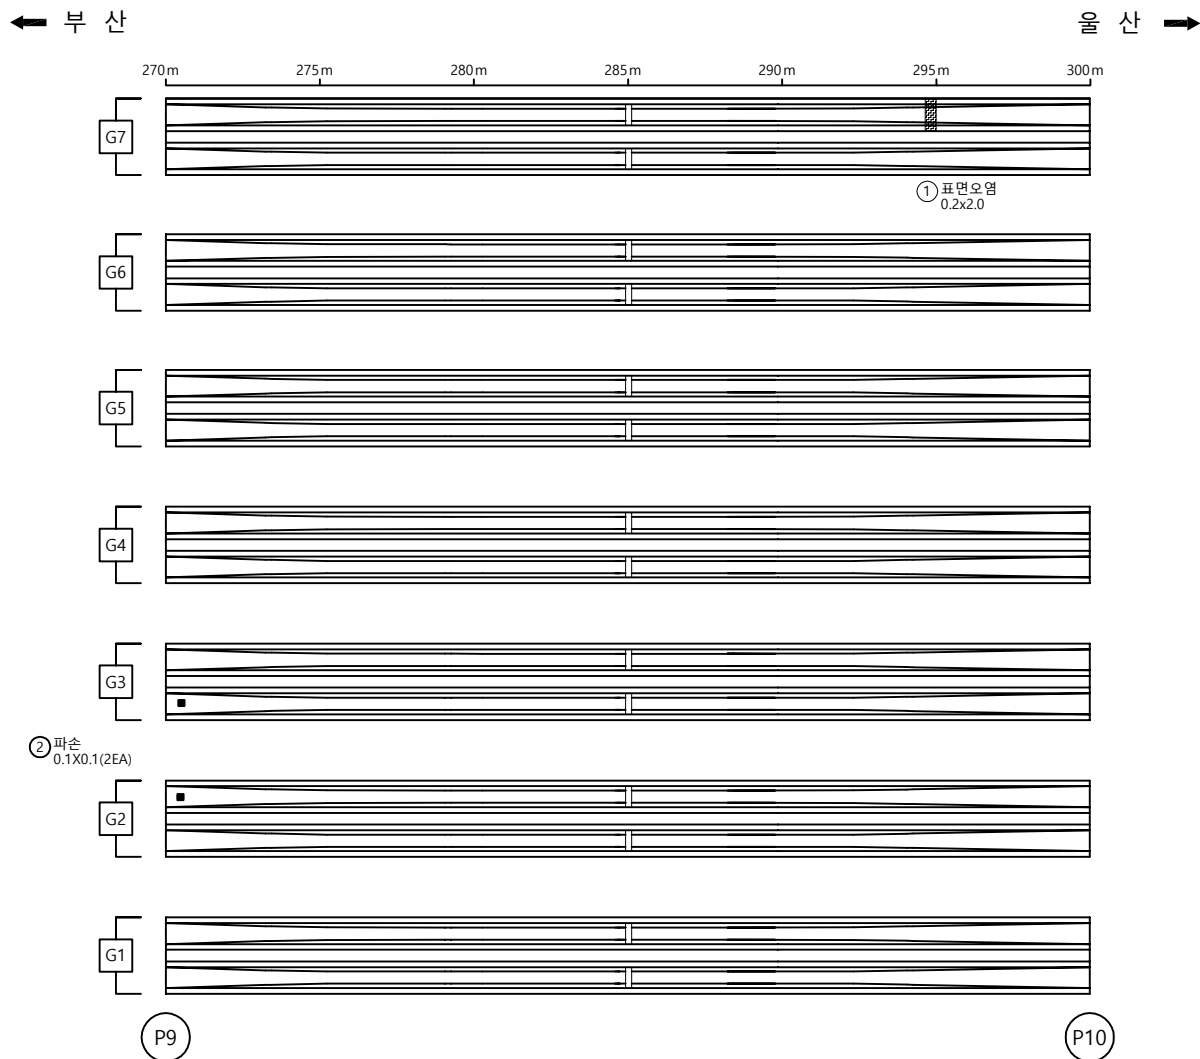


손상물량표

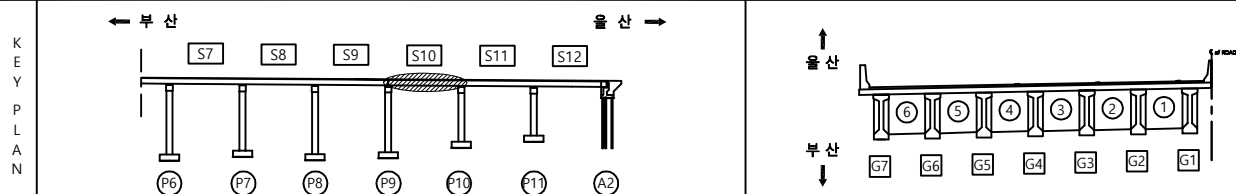[illegible]

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
구분	 관 열	 재료분리	 오염, 변색	 부식	
	 균열,부백태	 파손,박리	 세굴	 퇴적	
	 망상균열	 누수,습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 039	



장안천교(부산) 거더 S11

손상물량표

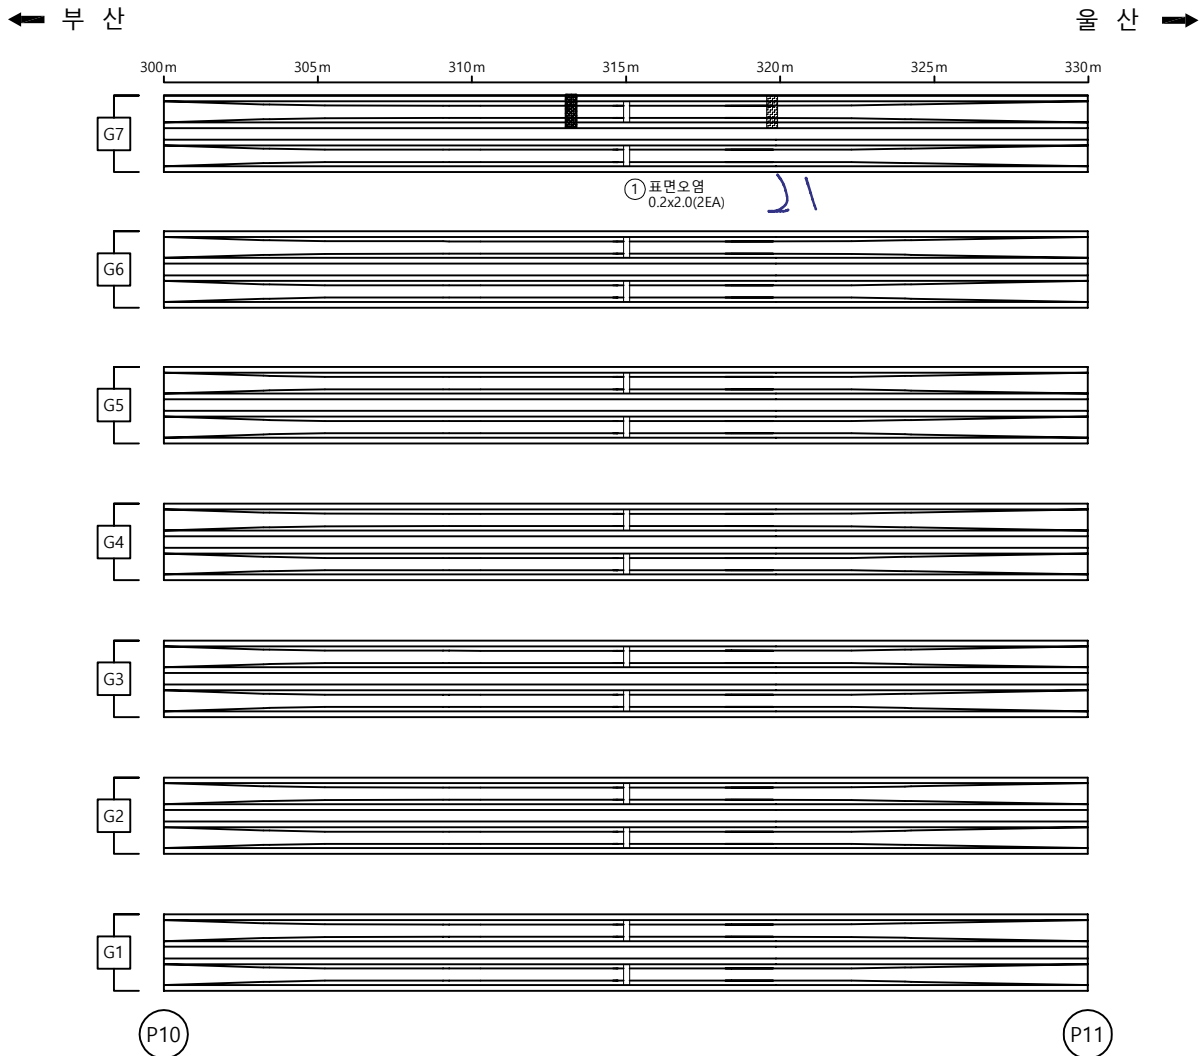


거더										
S11										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	표면오염		2.0	0.2	2	㎡	0.80	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

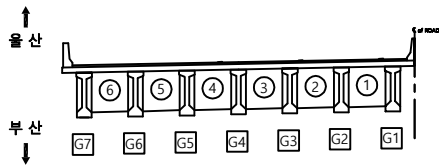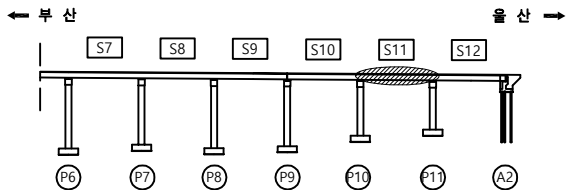

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	040



장안천교(부산) 거더 S12

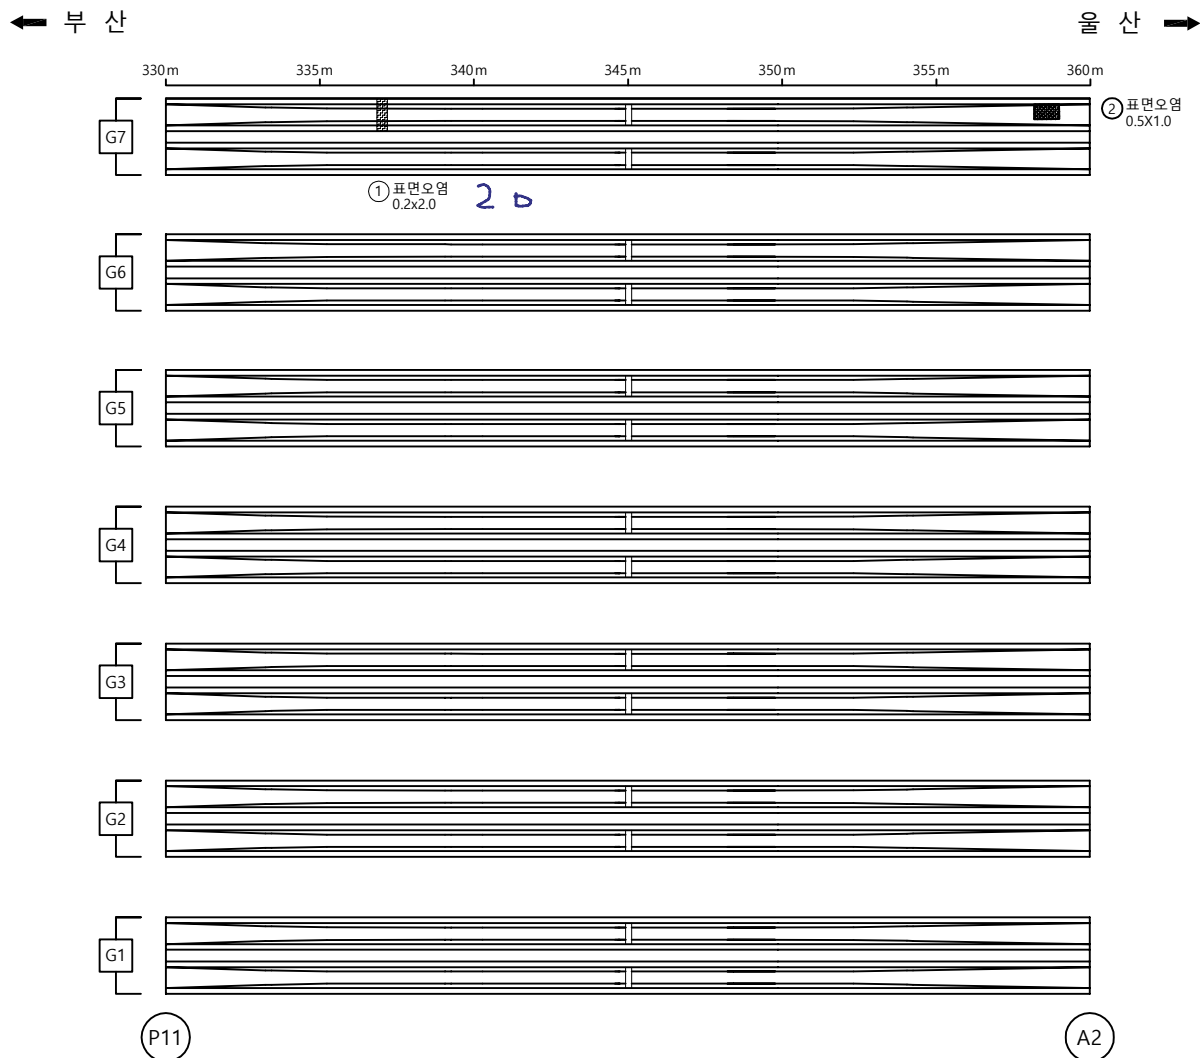

손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

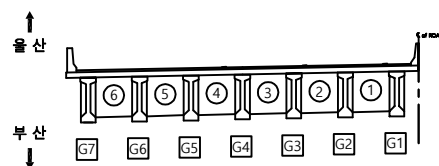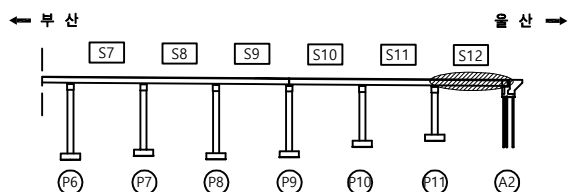

50
51
52

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

폼
례


	관 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	관열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상관열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 음	No.	041

No. 041

장안천교(부산) 가로보 S1

↑
울 산

P1

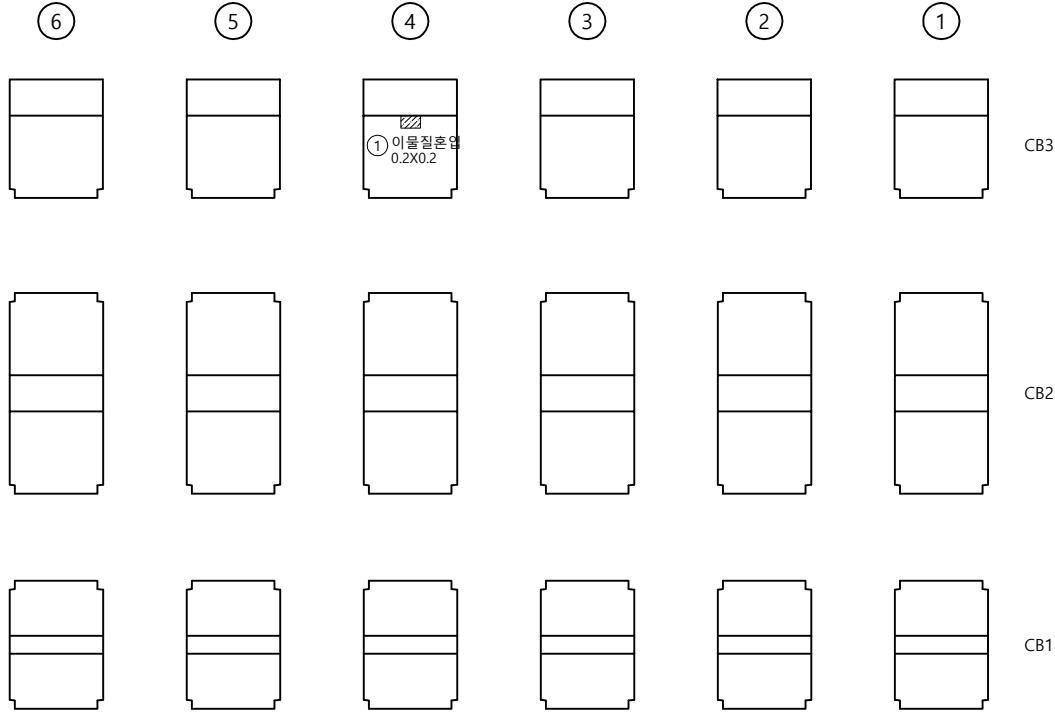

A1



↓
부 산

손 상 물 량 표

가로보
S1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	가로보	이물집중영		0.2	0.2	1	m ²	0.04	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

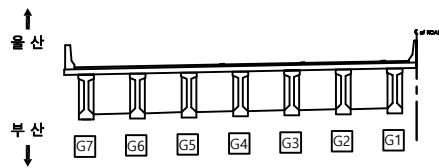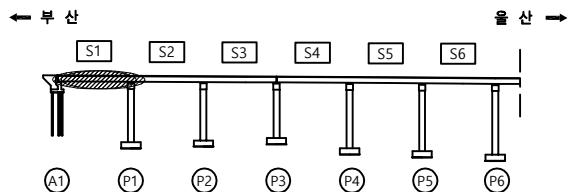

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

No. 042

장안천교(부산) 가로보 S2

울 산
↑

P2

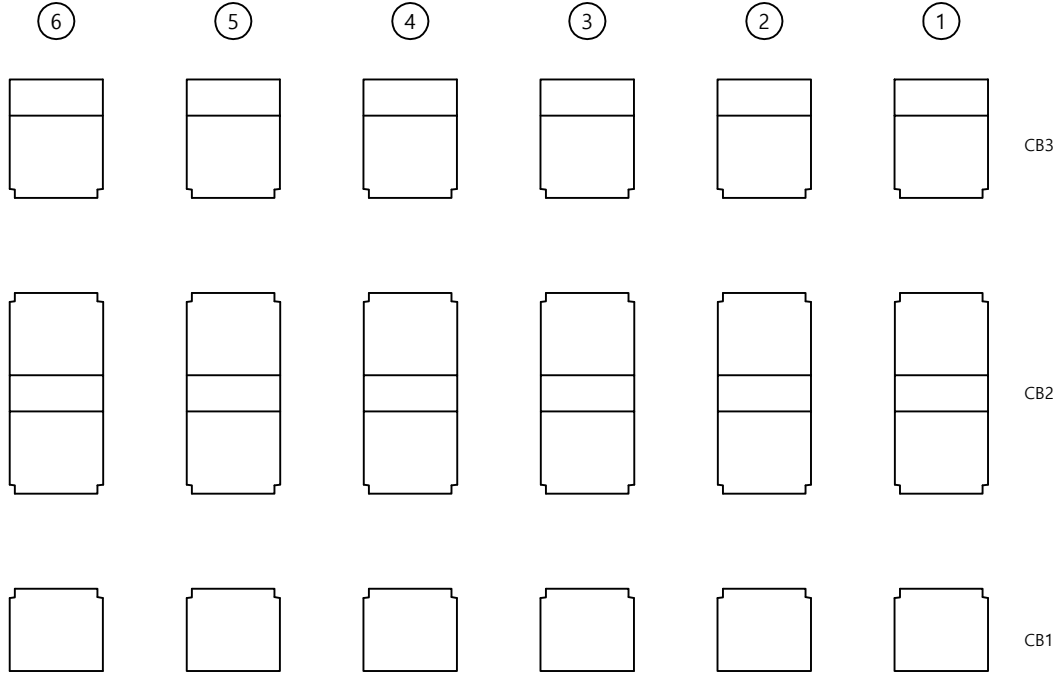

P1

부 산
↓



손 상 물 량 표

가로보

S2

면호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1			상태영호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

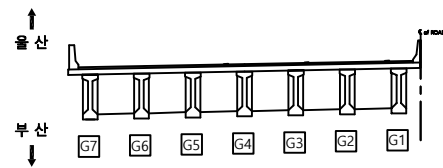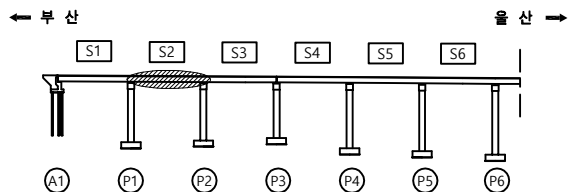

용 역 명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
군열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 043

장안천교(부산) 가로보 S3

울 산
↑

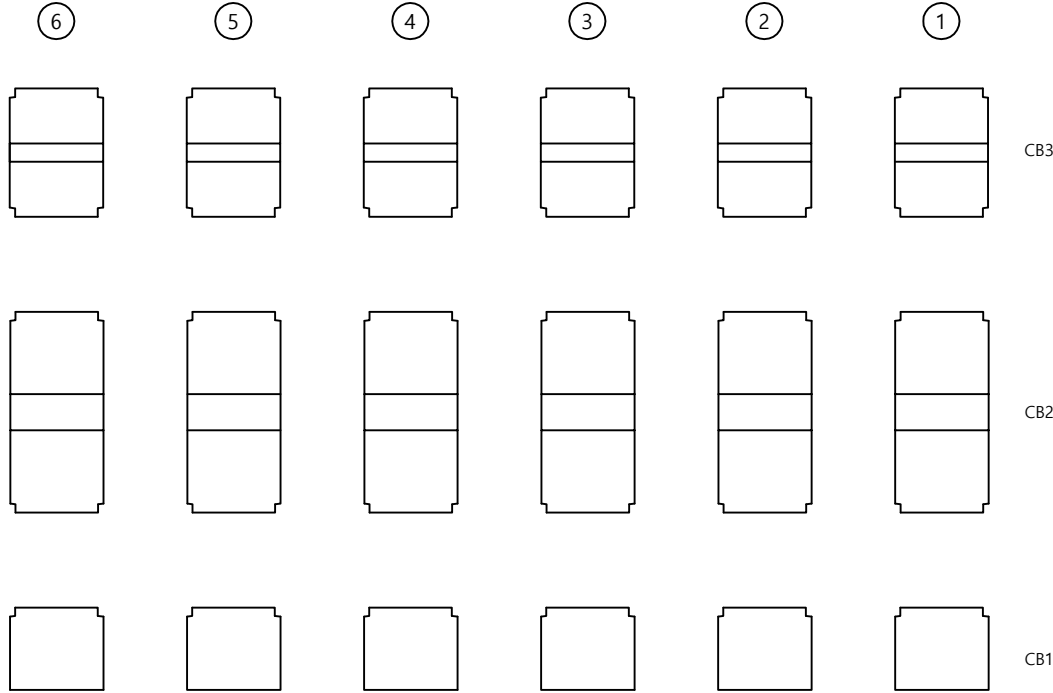

P3

P2



부 산
↓

손 상 물 량 표

가로보
S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모				단위	물량	비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소			
1			상태영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

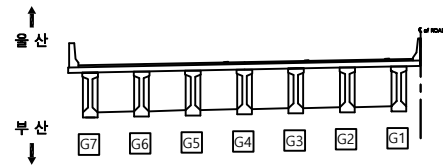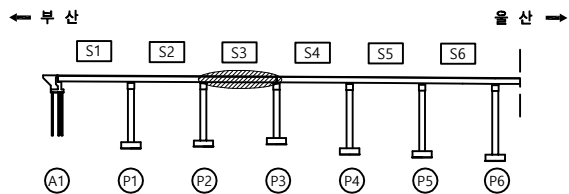

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CV-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 044

장안천교(부산) 가로보 S4

↑
울 산

P4

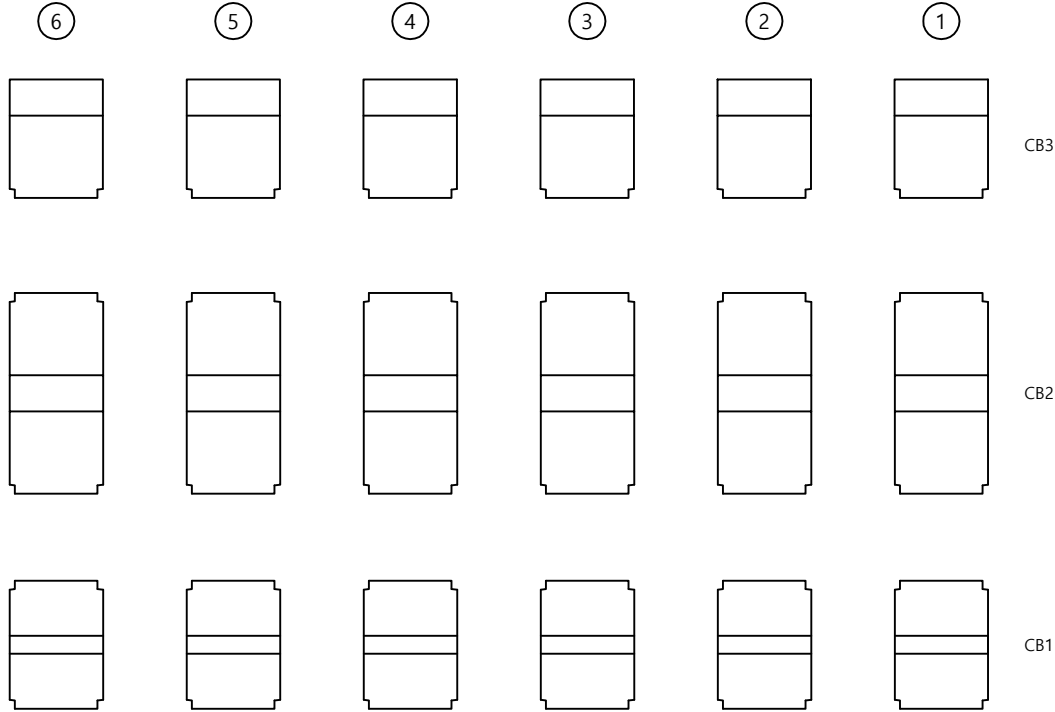

↓
부 산



P3

손 상 물 량 표

가로보
S4

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대형호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

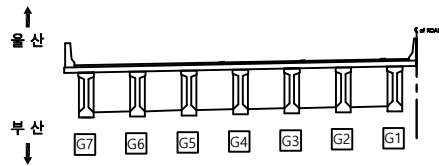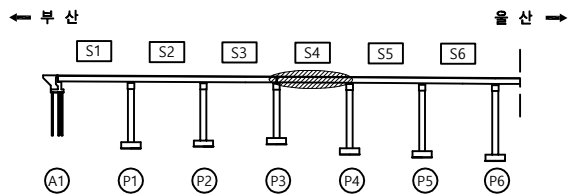

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

☐ CW 02 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타
☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 045

장안천교(부산) 가로보 S5

울 산
↑

P5

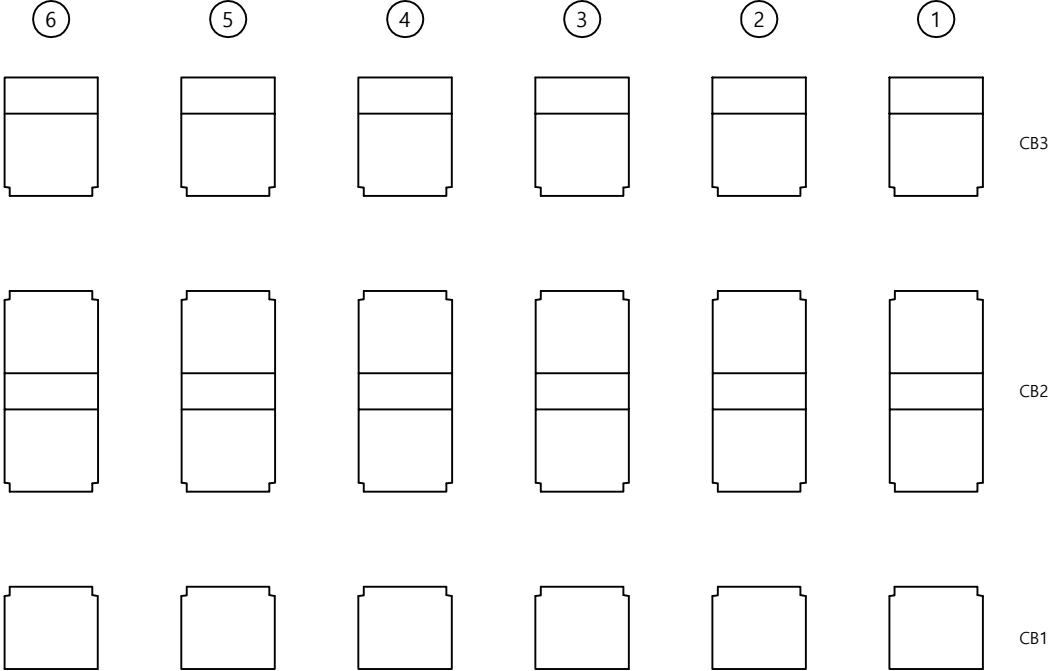

부 산
↓



P4

손 상 물 량 표

가로보
S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1			상대영도							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

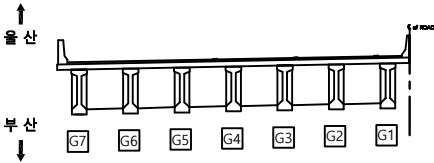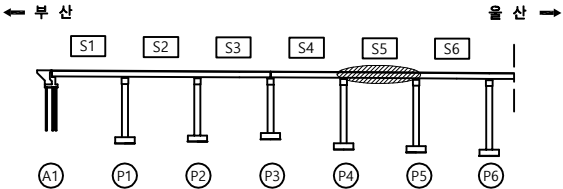

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 046

장안천교(부산) 가로보 S6

손상물량표

울산
↑

P6

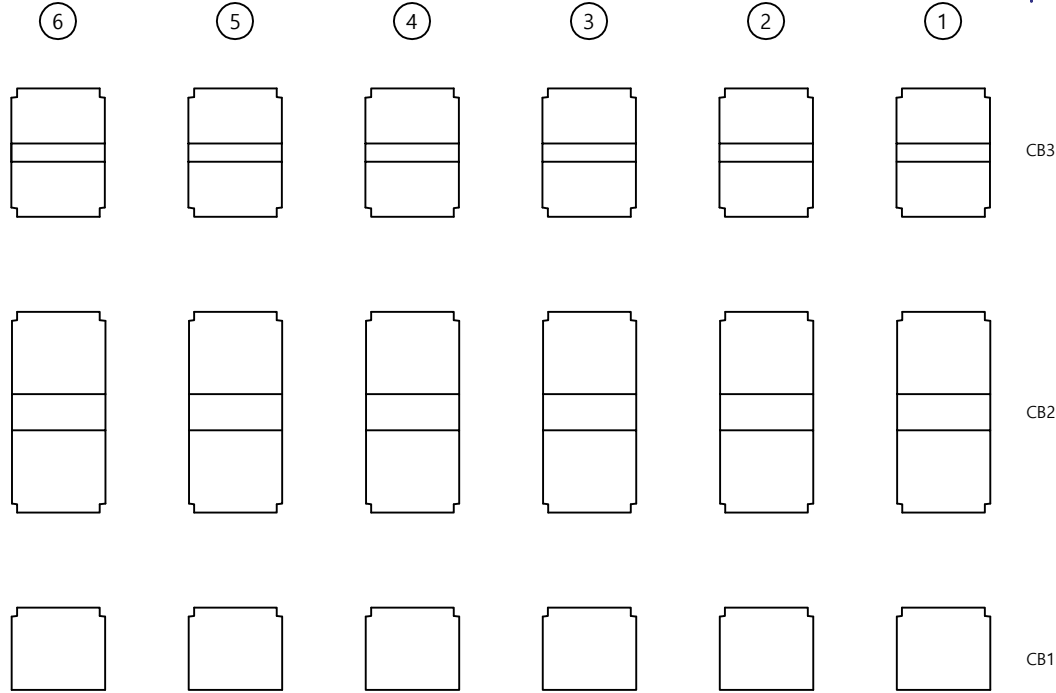



부산
↓

P5

가로보 S6

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

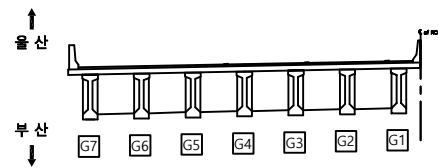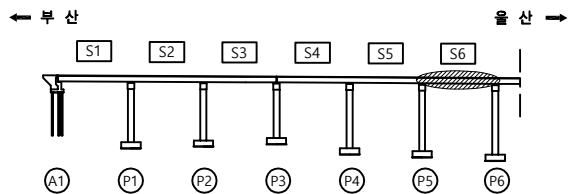

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 047

장안천교(부산) 가로보 S7

손상물량표

울산
↑

P7

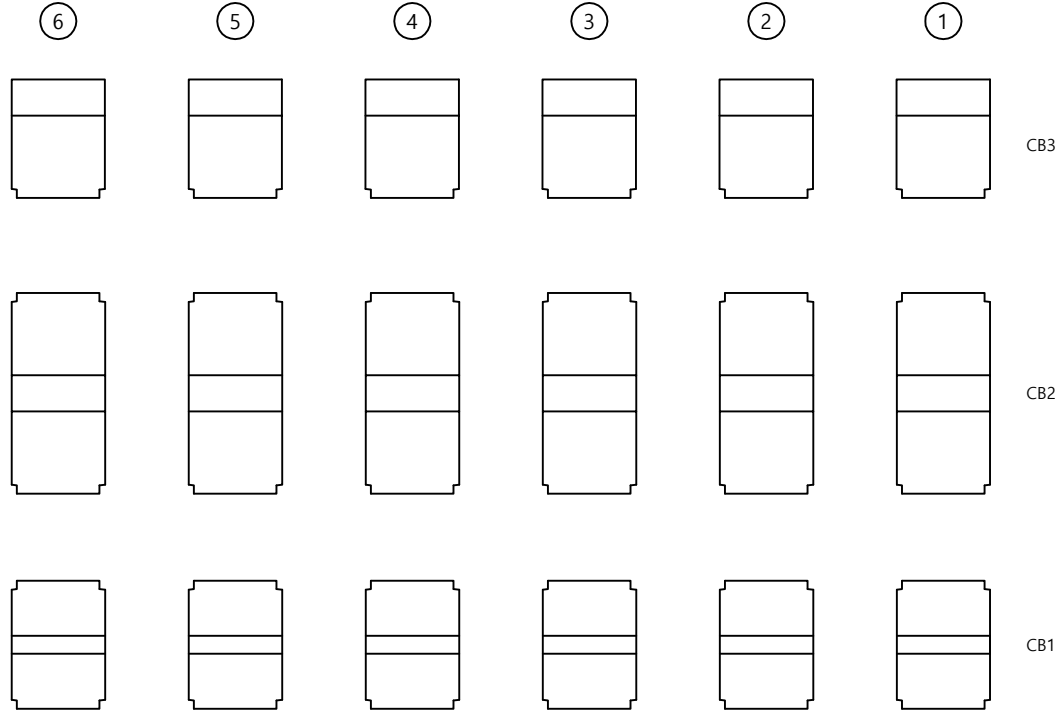

CB3

CB2

CB1

부산
↓



P6

가로보

S7

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			성대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

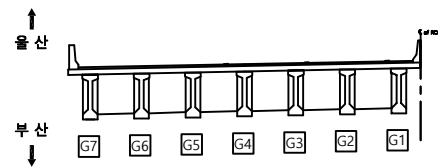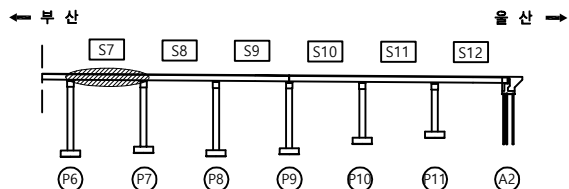

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례


CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	048

장안천교(부산) 가로보 S8

손상물량표

울 산 ↑

P8

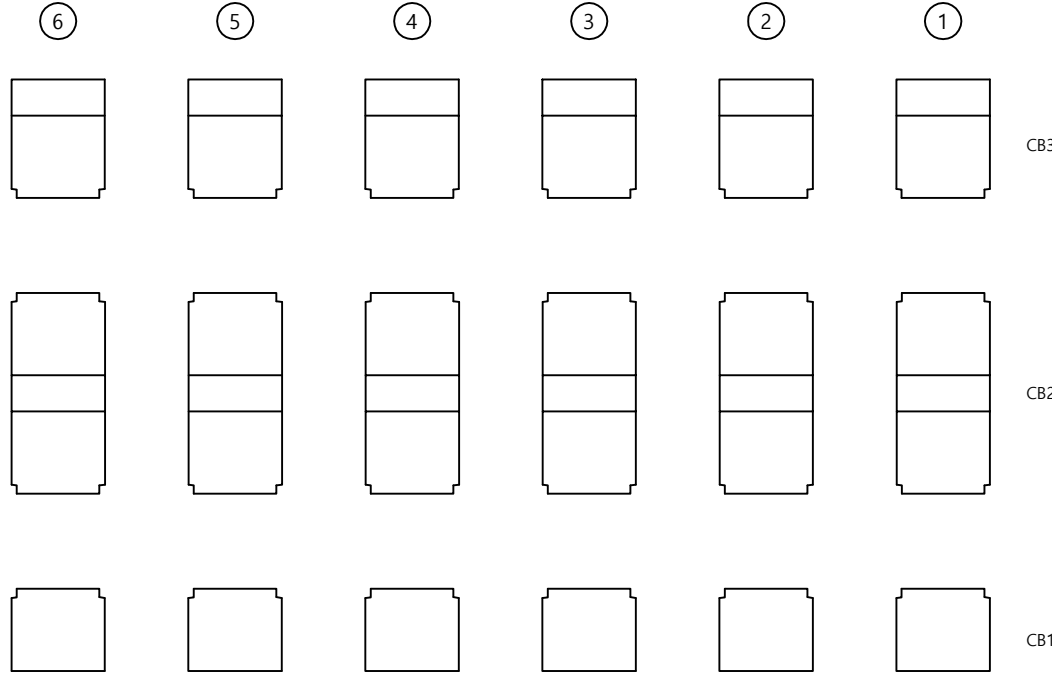

부 산 ↓



P7

가로보

S8

번호	신/구	부재명	손상 현황	손상 규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

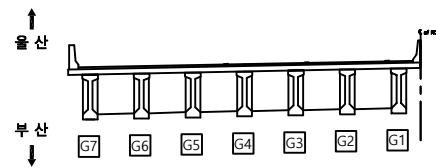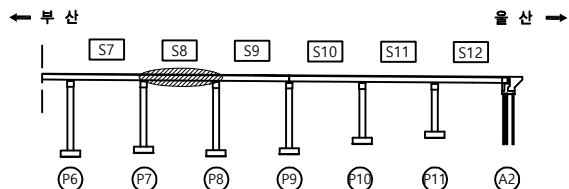

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례


군 열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 049

장안천교(부산) 가로보 S9

손상물량표

울산
↑

P9

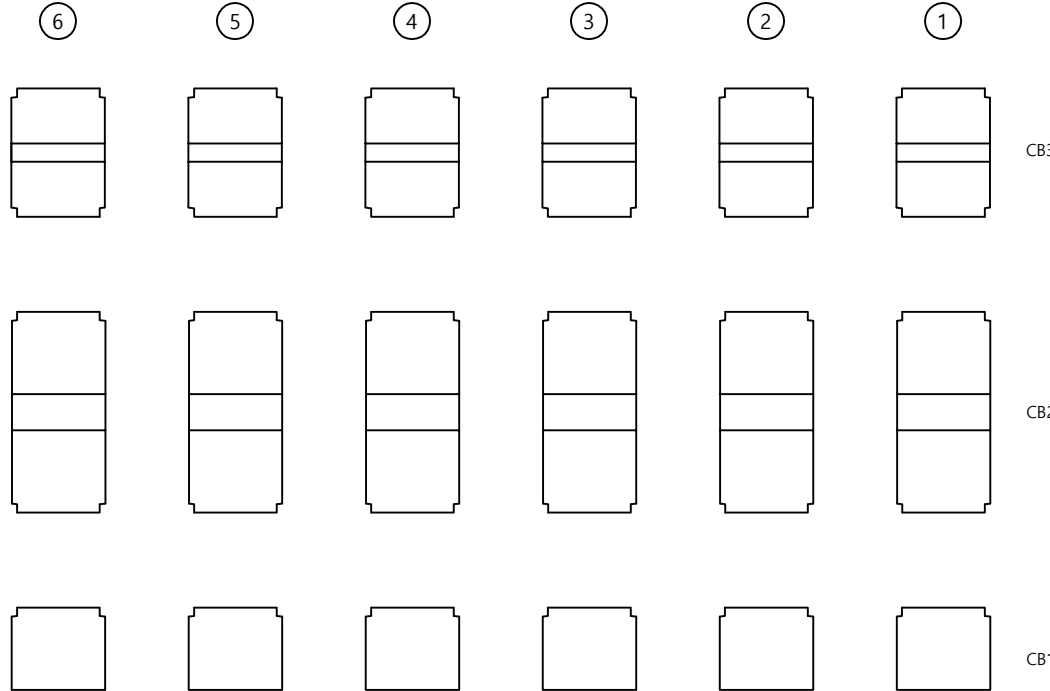



부산
↓

P8

가로보 S9

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

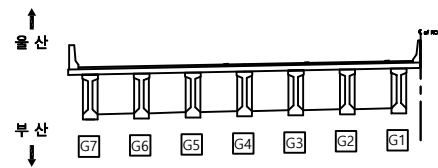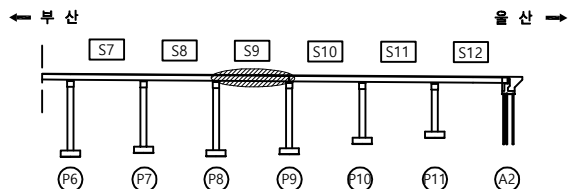

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 050

장안천교(부산) 가로보 S10

손상물량표

가로보

S10

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

울산
↑

P10

⑥

⑤

④

③

②

①

CB3



CB2

CB1

부산
↓

P9

KEY
PLAN

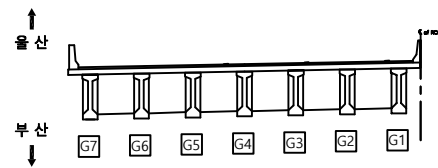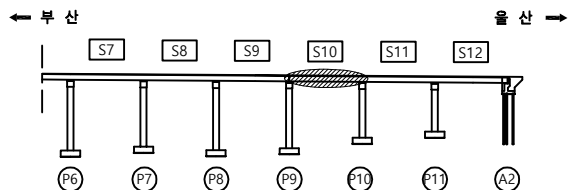

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례


CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 051

장안천교(부산) 가로보 S11

손 상 물 량 표

울 산
↑

P11

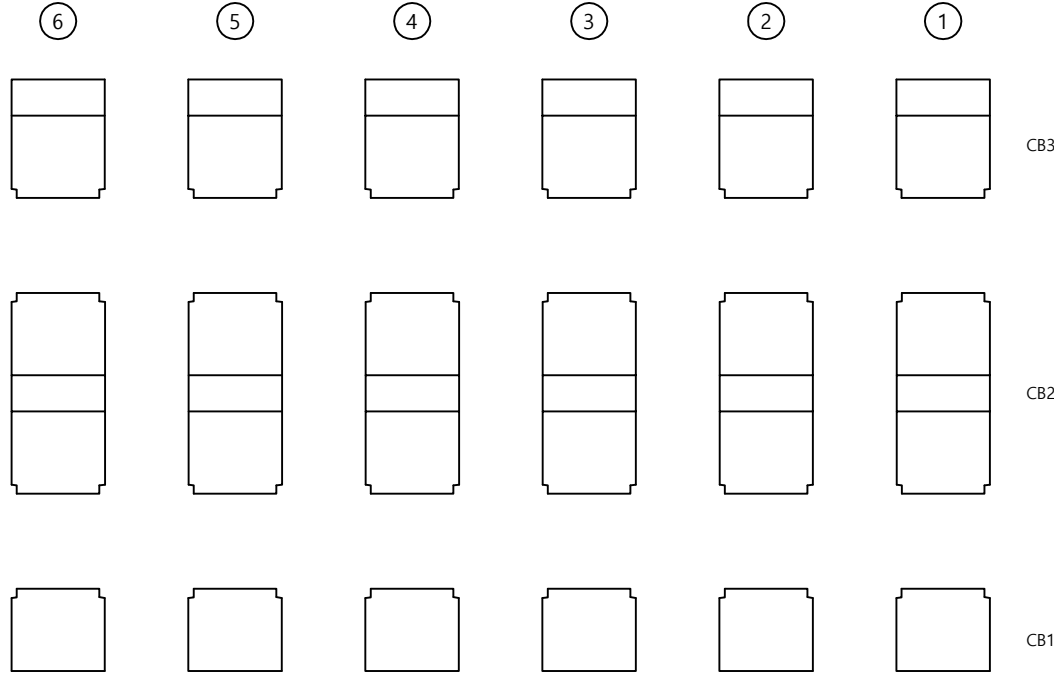

P10



부 산
↓

가로보

S11

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

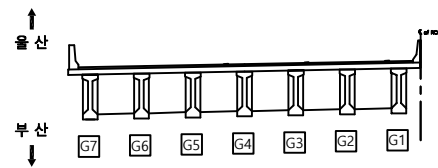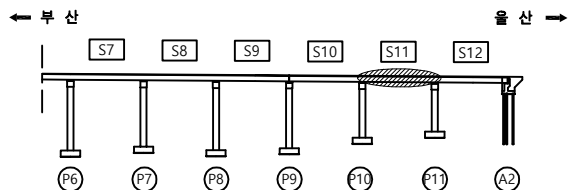

용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

☐ CW02	균 열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부 식
▨	균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세 굴	▨ 퇴 적
▨	망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백 태	▨ 기 타
▨	철근노출	▨ 소성변형	▨ 들 뜸	No. 052

장안천교(부산) 가로보 S12

손상물량표


가로보

S12

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

울산



A2

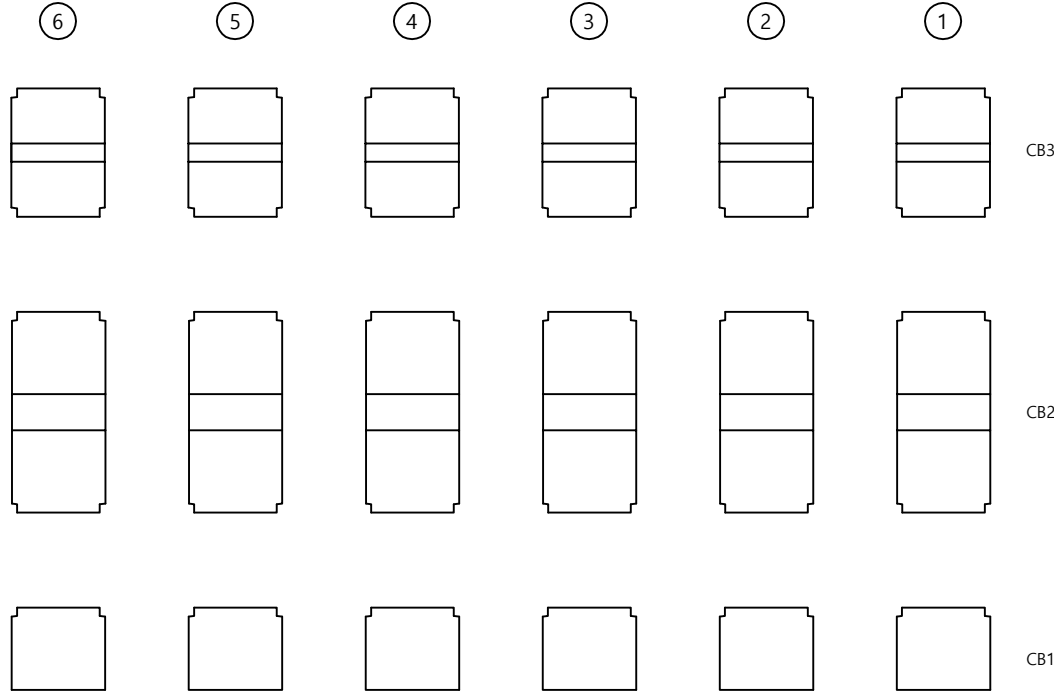

부산

P11

KEY
PLAN

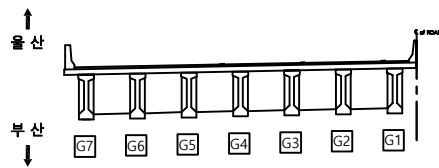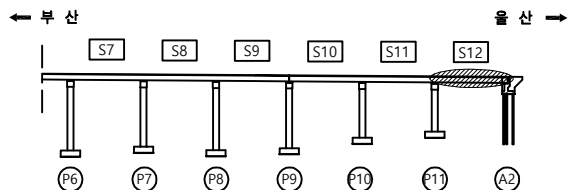



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 053

장안천교(부산) 교대 A1

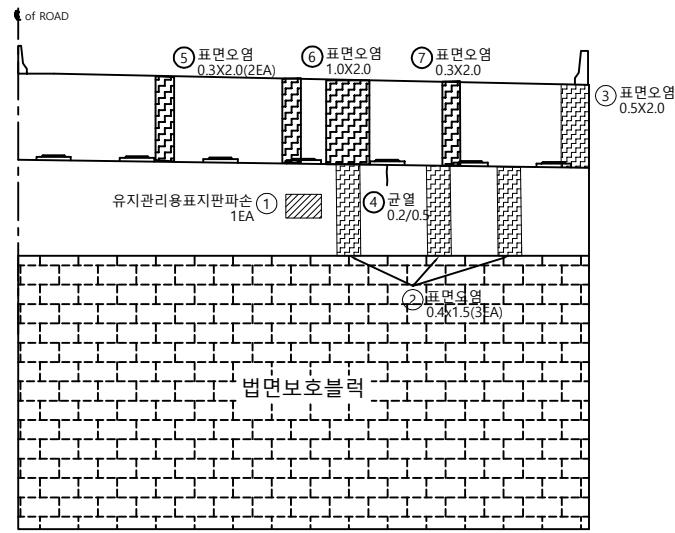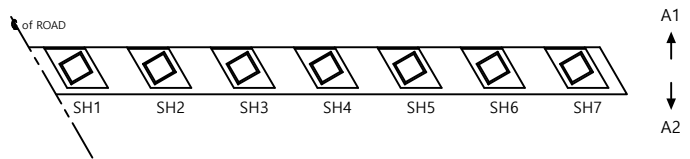

정 면 도

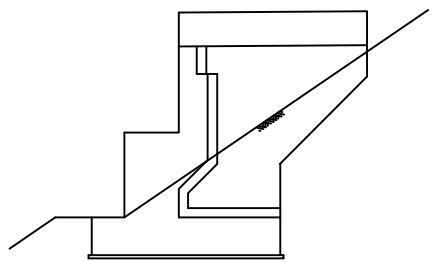


우 측 면

손 상 물 량 표


교대									
A1									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	구체	교명판 파손				1	EA	1.00
2	구	구체	표면오염		1.5	0.4	3	m²	1.80
3	구	옹벽	표면오염		2.0	0.5	1	m²	1.06
4	구	구체	균열(0.3mm이하)	0.2	0.5		1	m	0.50
5	신	옹벽	표면오염		2.0	0.3	2	m²	1.20
6	신	옹벽	표면오염		2.0	1.0	1	m²	2.00
7	신	옹벽	표면오염		2.0	0.3	1	m²	0.60
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

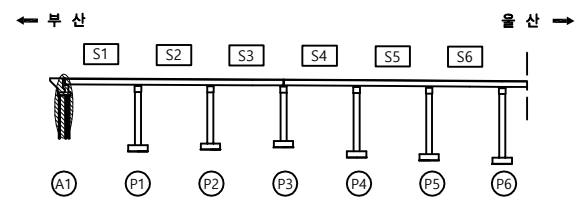


↑
울 산

↓
부 산

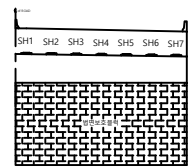

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	☐ CW 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식	
	☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적	
	☐ 망상균열	☐ 누수, 습윤	☐ 백태	▨ 기타	
	☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No.	054


장안천교(부산) 받침장치 A1

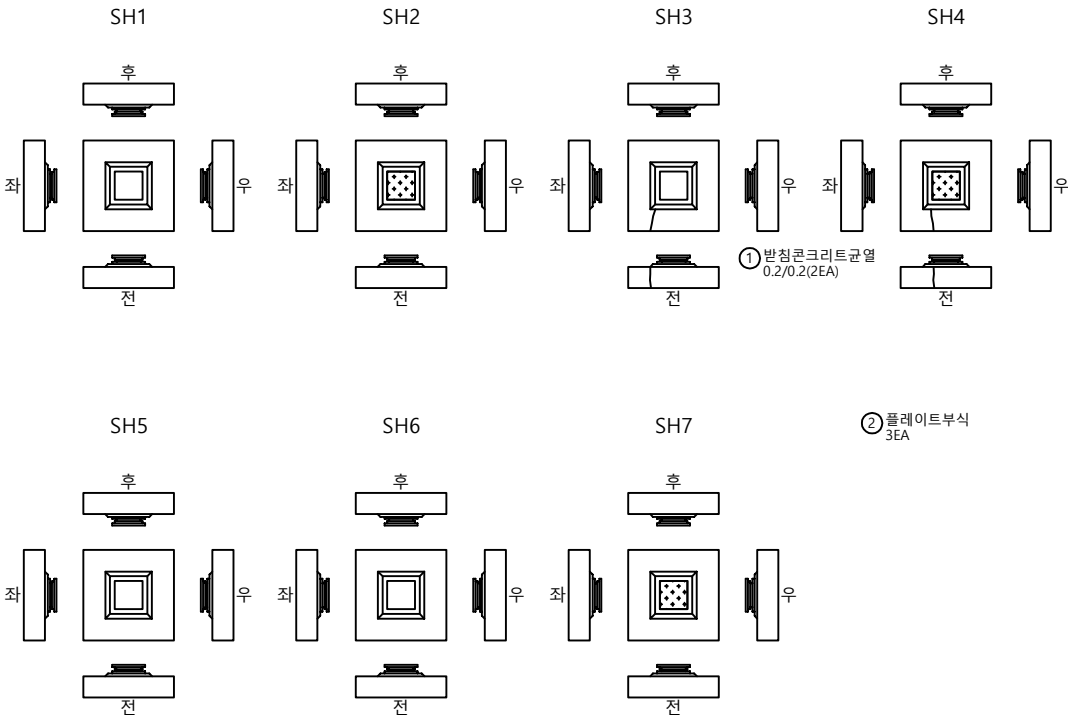

손 상 물 량 표


교량받침									
A1									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		2	m	0.40
2	구	교량받침	플레이트 부식				3	EA	3.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

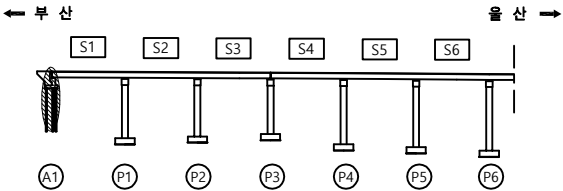

울
산

부
산

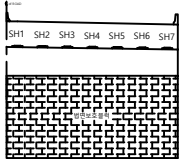

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	055


장안천교(부산) 교각 P1

손 상 물 량 표


교각

P1


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20	
2	구	기둥부	파손		0.1	0.1	3	m ²	0.03	
3	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20	
4	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	m	0.20	
5	구	코팅부	균열(0.3mm미만)	0.2	6.0		1	m	6.00	
6	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
7	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	m	0.40	
8	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30	
9	구	코팅부	표면오염		2.5	2.5	1	m ²	6.25	
10	구	코팅부	표면오염		2.5	1.5	1	m ²	3.75	
11	구	코팅부	표면오염		2.5	1.5	1	m ²	3.75	
12	신	코팅부	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	m	0.60	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

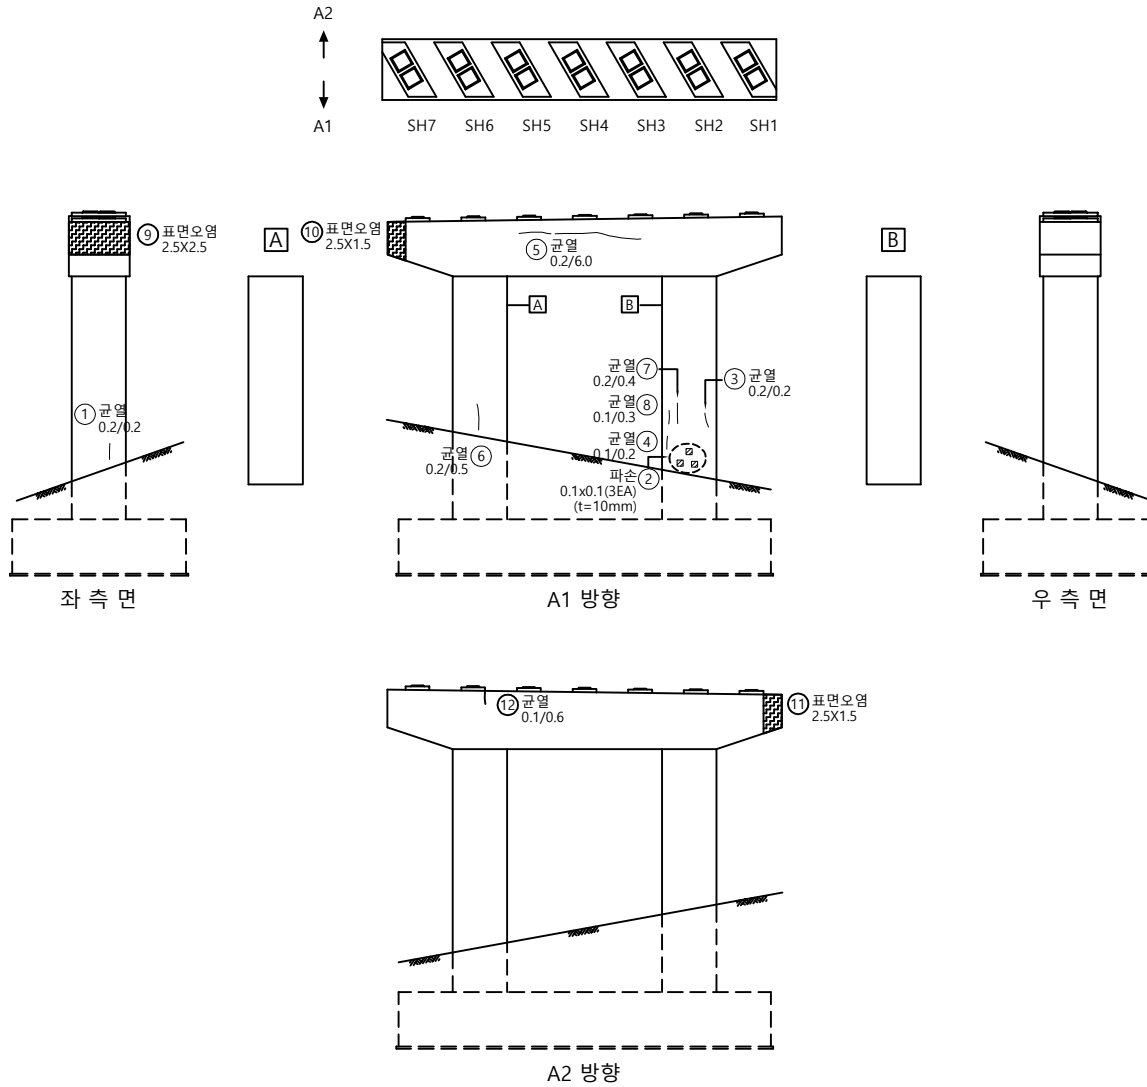

KEY
PLAN

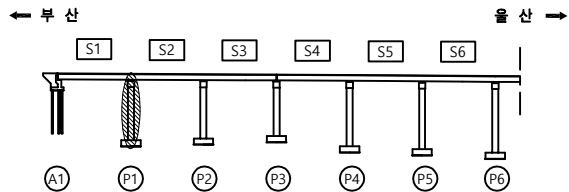

↑
울산
↓
부산

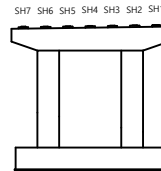

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

□ 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
□ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
□ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타
□ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 056

장안천교(부산) 받침장치 P1

① 플레이트 부식
4EA

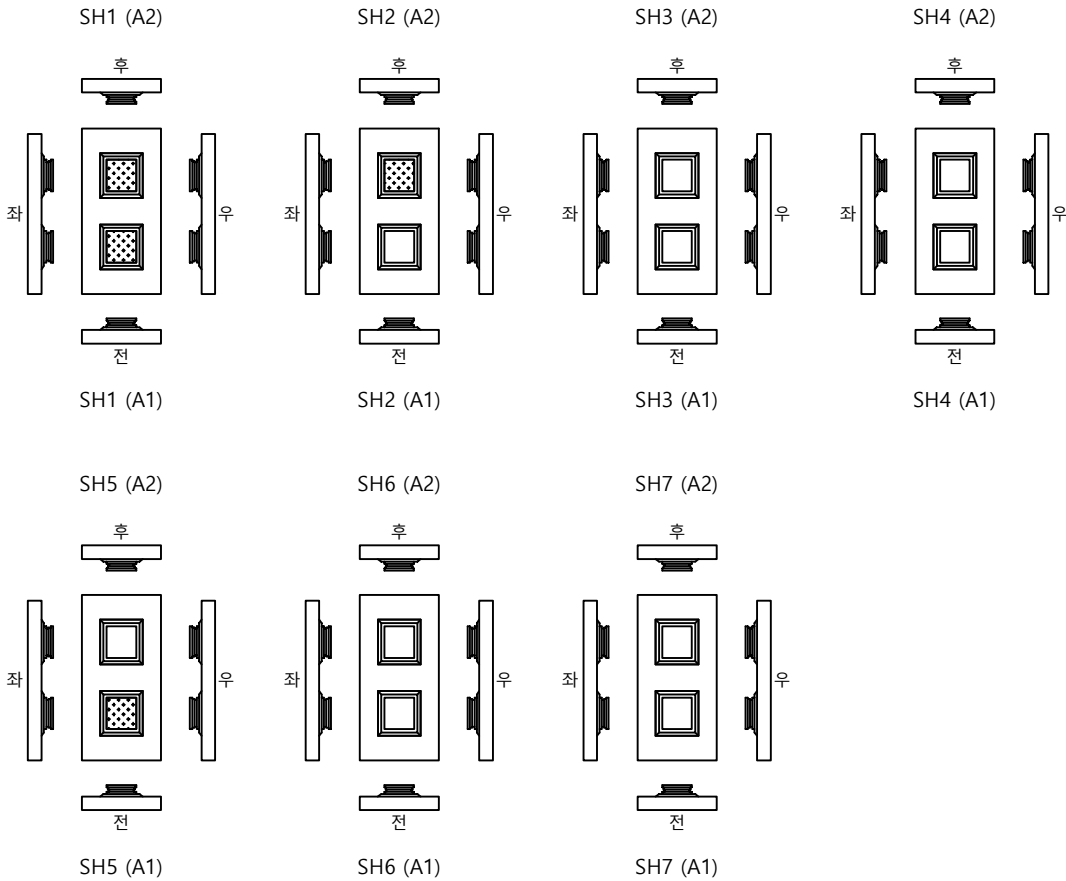


손 상 물 량 표

교량받침

P1


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	플레이트 부식				4	EA	4.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

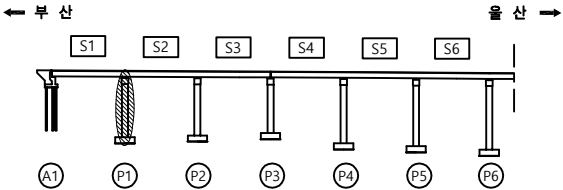

↑
울 산

↓
부 산

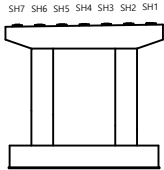


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW.02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손,박리	파손,박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	057

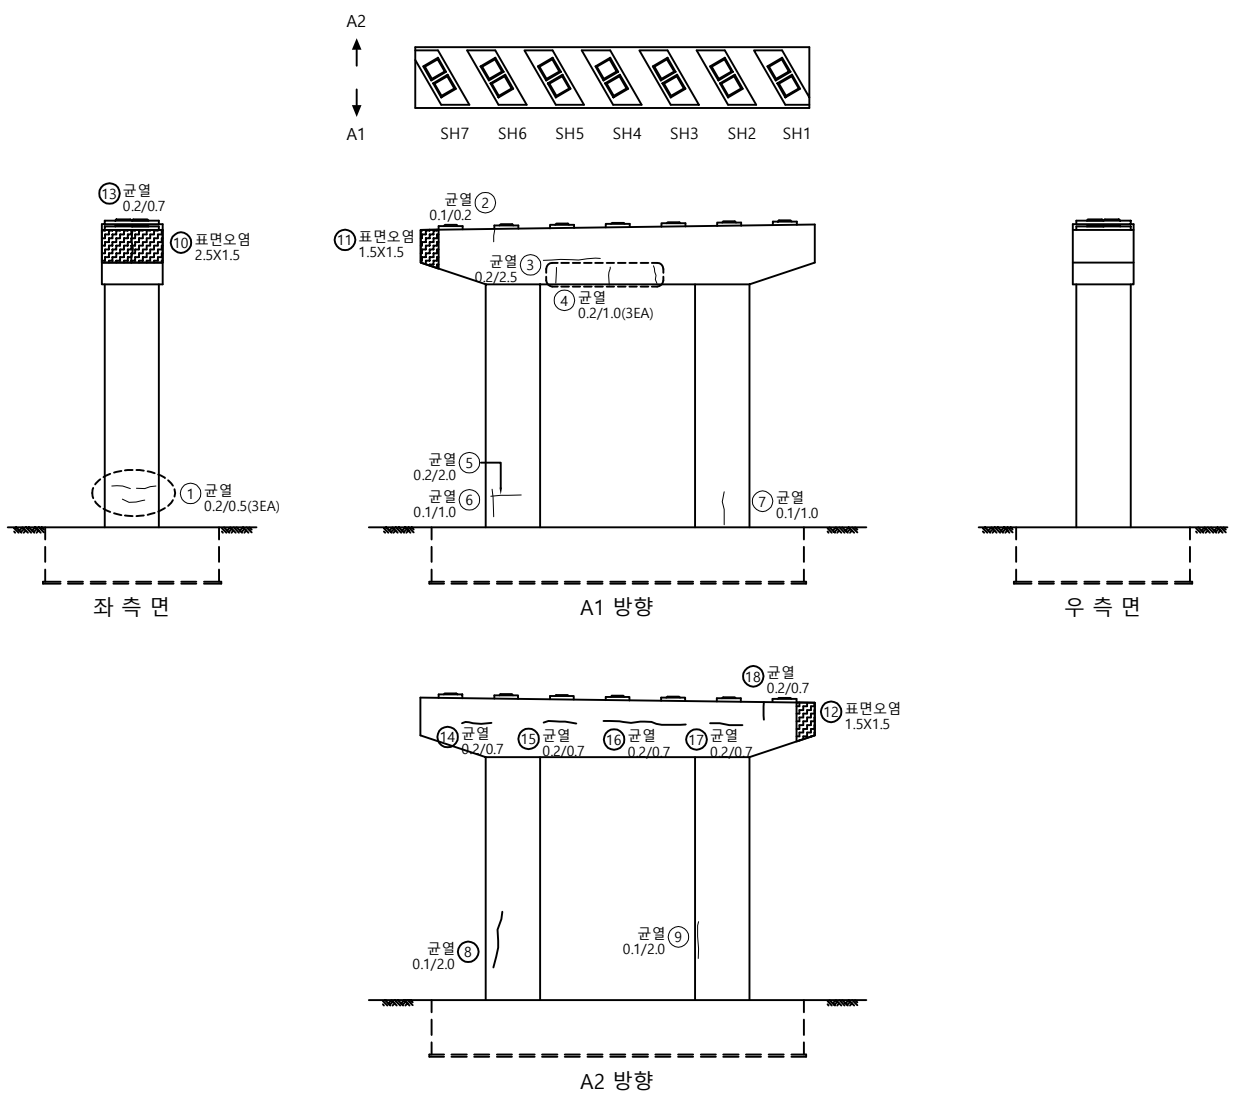


교각									
P2									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	기둥부	균열(0.3mm이하)	0.2	0.5		3	m	1.50
2	구	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.1	0.2		1	m	0.20
3	구	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.2	2.5		1	m	2.50
4	구	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.2	1.0		3	m	3.00
5	구	기둥부	균열(0.3mm이하)	0.2	2.0		1	m	2.00
6	구	기둥부	균열(0.3mm이하)	0.1	1.0		1	m	1.00
7	구	기둥부	균열(0.3mm이하)	0.1	1.0		1	m	1.00
8	신	기둥부	균열(0.3mm이하)	0.1	2.0		1	m	2.00
9	구	기둥부	균열(0.3mm이하)	0.1	2.0		1	m	2.00
10	구	코핑부	표면오염		2.5	1.5	1	m ²	3.75
11	구	코핑부	표면오염		1.5	1.5	1	m ²	2.25
12	구	코핑부	표면오염		1.5	1.5	1	m ²	2.25
13	신	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.2	0.7		1	m	0.70
14	신	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.2	1.0		1	m	1.00
15	신	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.2	1.0		1	m	1.00
16	신	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.2	3.0		1	m	3.00
17	신	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.2	1.0		1	m	1.00
18	신	코핑부	균열(0.3mm이하)	0.1	0.6		1	m	0.60
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

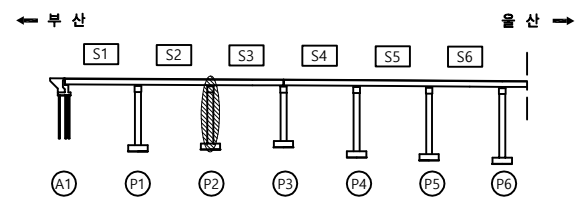

↑
울
산

↓
부
산

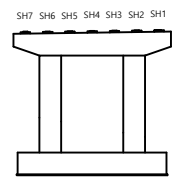

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	① 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	④ 철근노출	소성변형	들뜸	No.	058

장안천교(부산) 받침장치 P2


손 상 물 량 표

교량받침


P2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	플레이트 부식				4	EA	4.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

① 받침부식
4EA

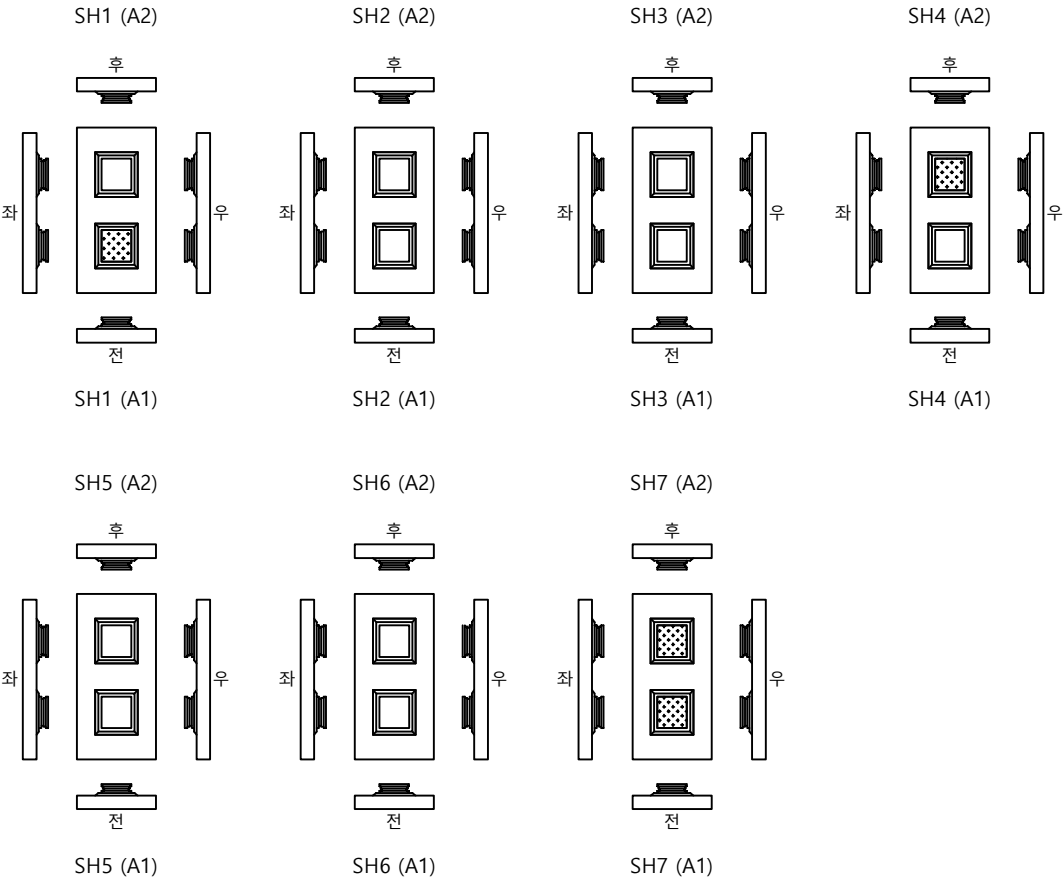


K
E
Y
P
L
A
N

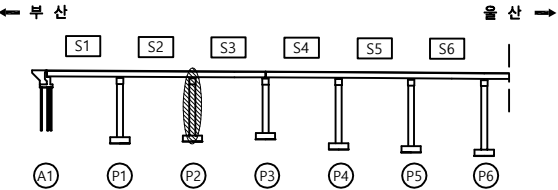

↑
울산

부산
↓

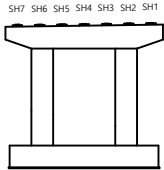

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	059


장안천교(부산) 교각 P3

손 상 물 량 표


교각

P3


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코팅부	표면오염		1.5	0.5	2	m ²	1.50
2	구	코팅부	표면오염		2.0	1.0	1	m ²	2.00
3	구	기둥부	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.7		1	m	0.70
4	구	코팅부	표면오염		3.0	2.0	1	m ²	6.00
5	구	기둥부	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
6	구	기둥부	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.4		2	m	0.80
7	구	코팅부	교명판 파손				2	EA	2.00
8	구	기둥부	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
9	구	기둥부	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.4		2	m	0.80
10	구	교좌면	채수		1.0	0.5	4	m ²	2.00
11	구	교좌면	채수		1.5	0.5	1	m ²	0.75
12	구	기둥부	파손	0.1	0.2		1	m ²	0.02
13	구	기둥부	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.5		2	m	1.00
14	신	기둥부	표면오염		8.0	1.0	1	m ²	8.00
15	신	기둥부	표면오염		2.0	0.5	1	m ²	1.00
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

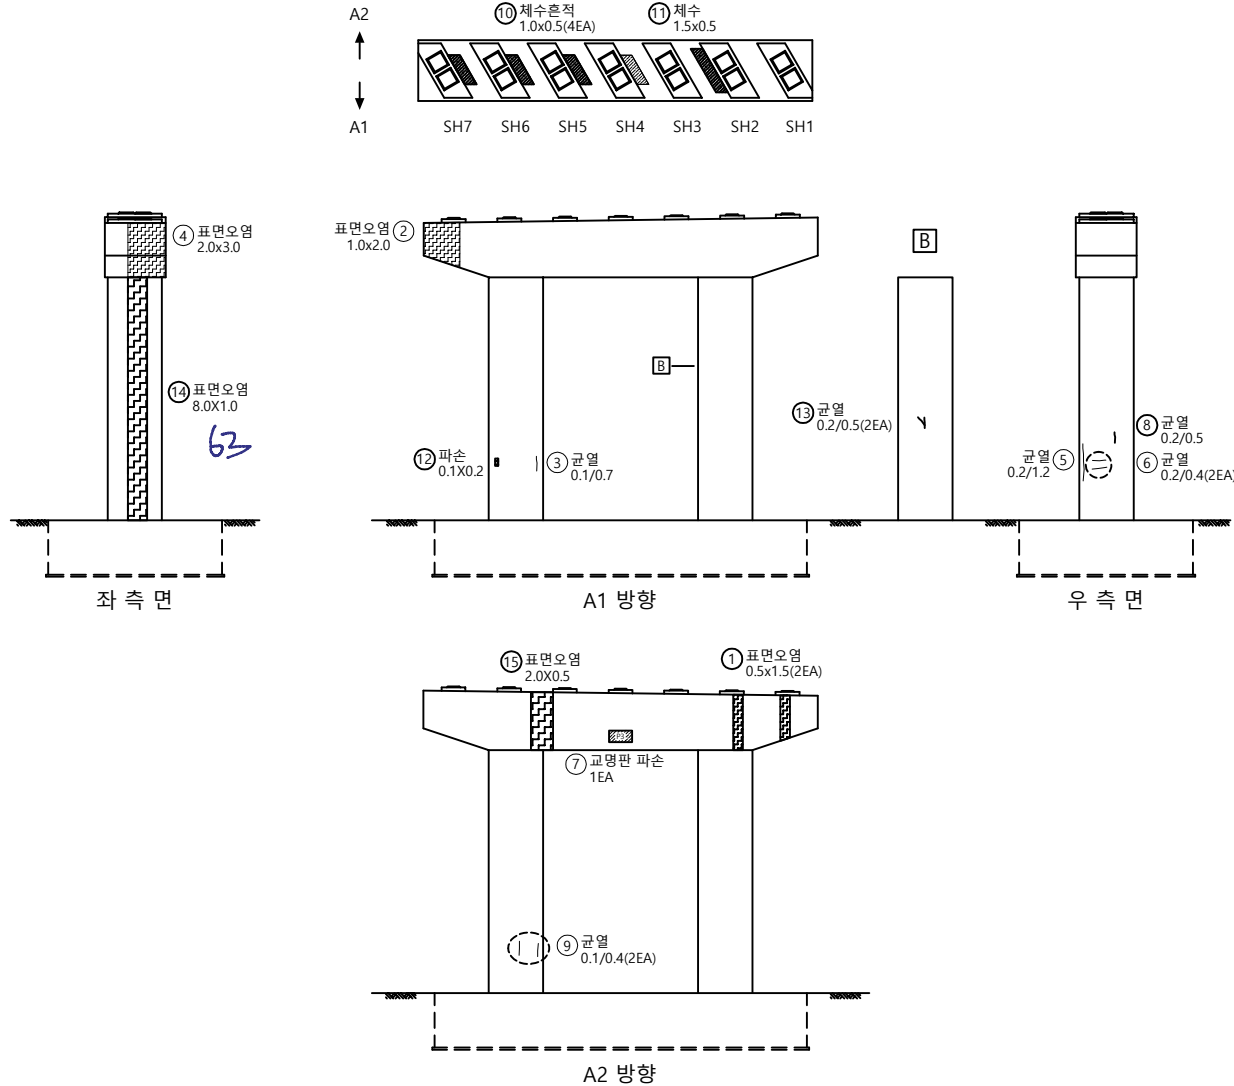

KEY
PLAN

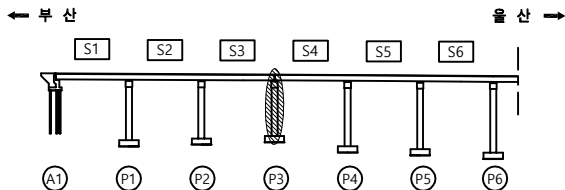

울산
부산

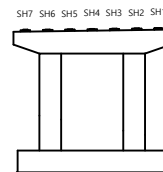

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 060

장안천교(부산) 받침장치 P3



① 받침부식
10EA

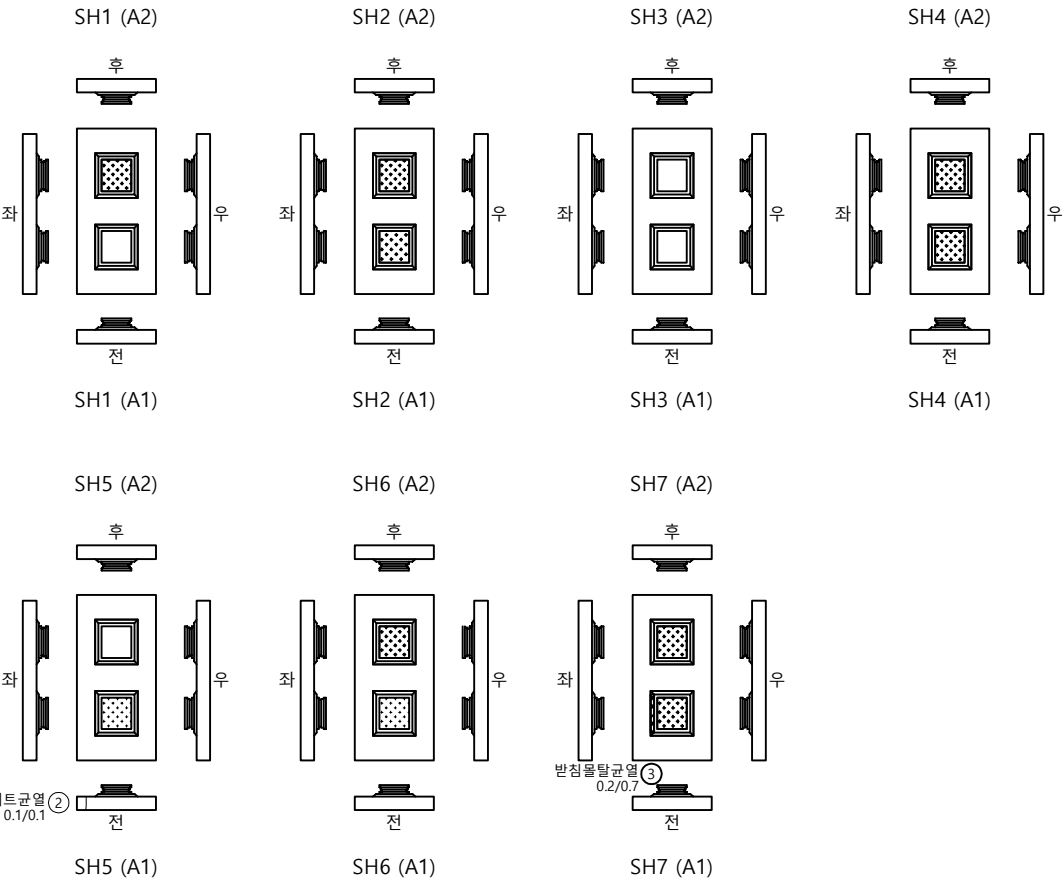






손 상 물 량 표

교량받침										
P3										
번호	선/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	선	교량받침	플레이트 부식				10	EA	10.00	
2	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
3	선	교량받침	받침물탈 균열	0.2	0.7		1	m	0.70	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

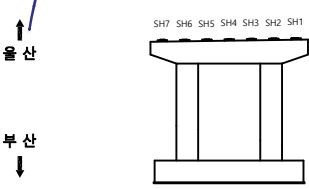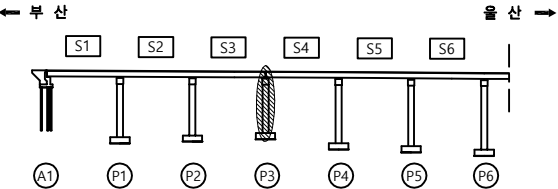


용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	☐ CW02 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식	
	☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적	
	☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타	
	☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No.	061

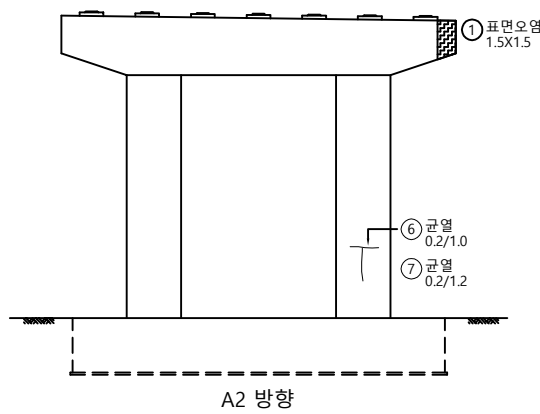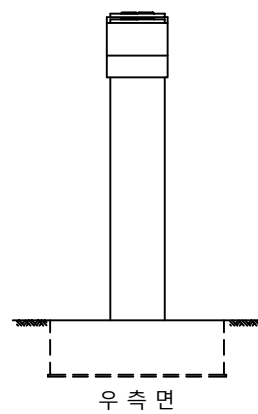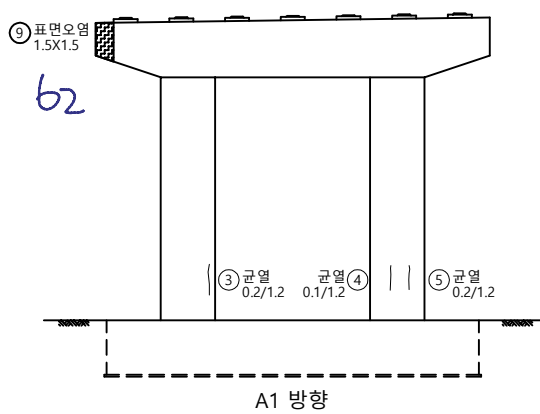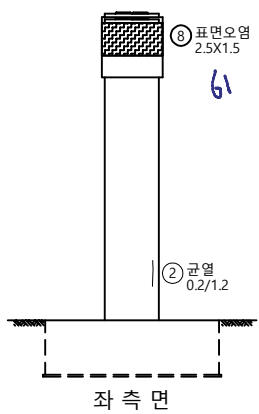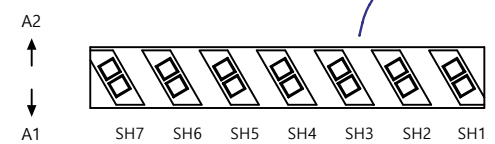


교각 P4									
번호	선/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코팅부	표면오염		1.5	1.5	1	m ²	2.25
2	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
3	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
4	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1	m	1.20
5	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
6	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
7	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
8	구	코팅부	표면오염		2.5	1.5	1	m ²	3.75
9	구	코팅부	표면오염		1.5	1.5	1	m ²	2.25
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

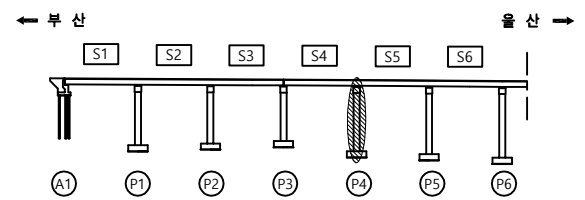

울
산


부
산

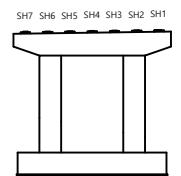

용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	① 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	④ 철근노출	소성변형	들뜸	No.	062

장안천교(부산) 받침장치 P4


32-44 7(A1)-1
~53 7(A2)-1

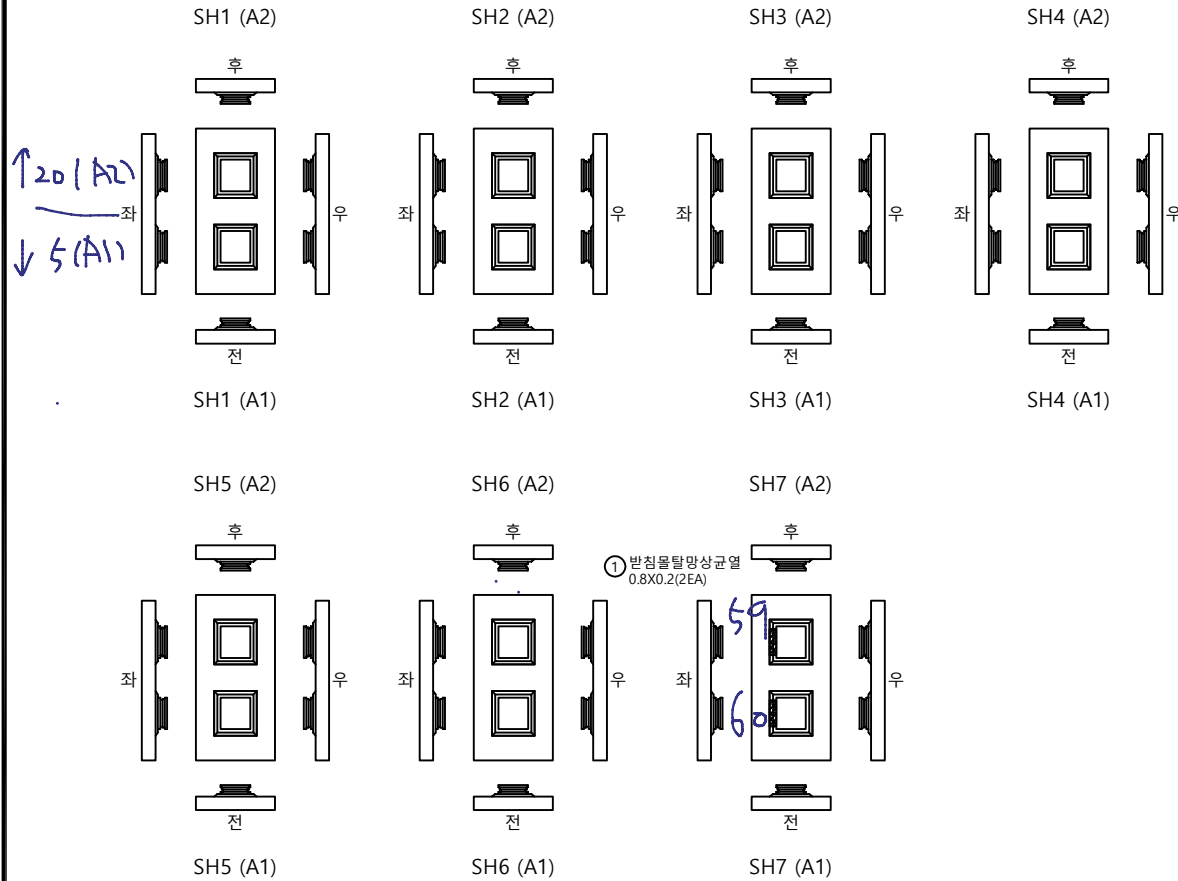


손상물량표

교량받침										
P4										
번호	선/구	부재명	손상 현황	손상 규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	받침물탈 망상균열	0.1	0.8	0.2	2	m²	0.32	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

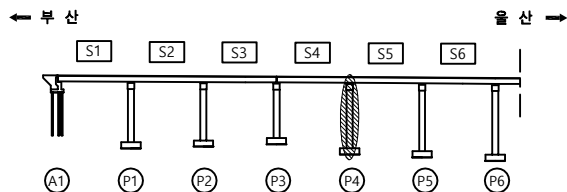

↑ 울산
↓ 부산

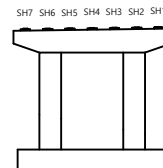


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 063

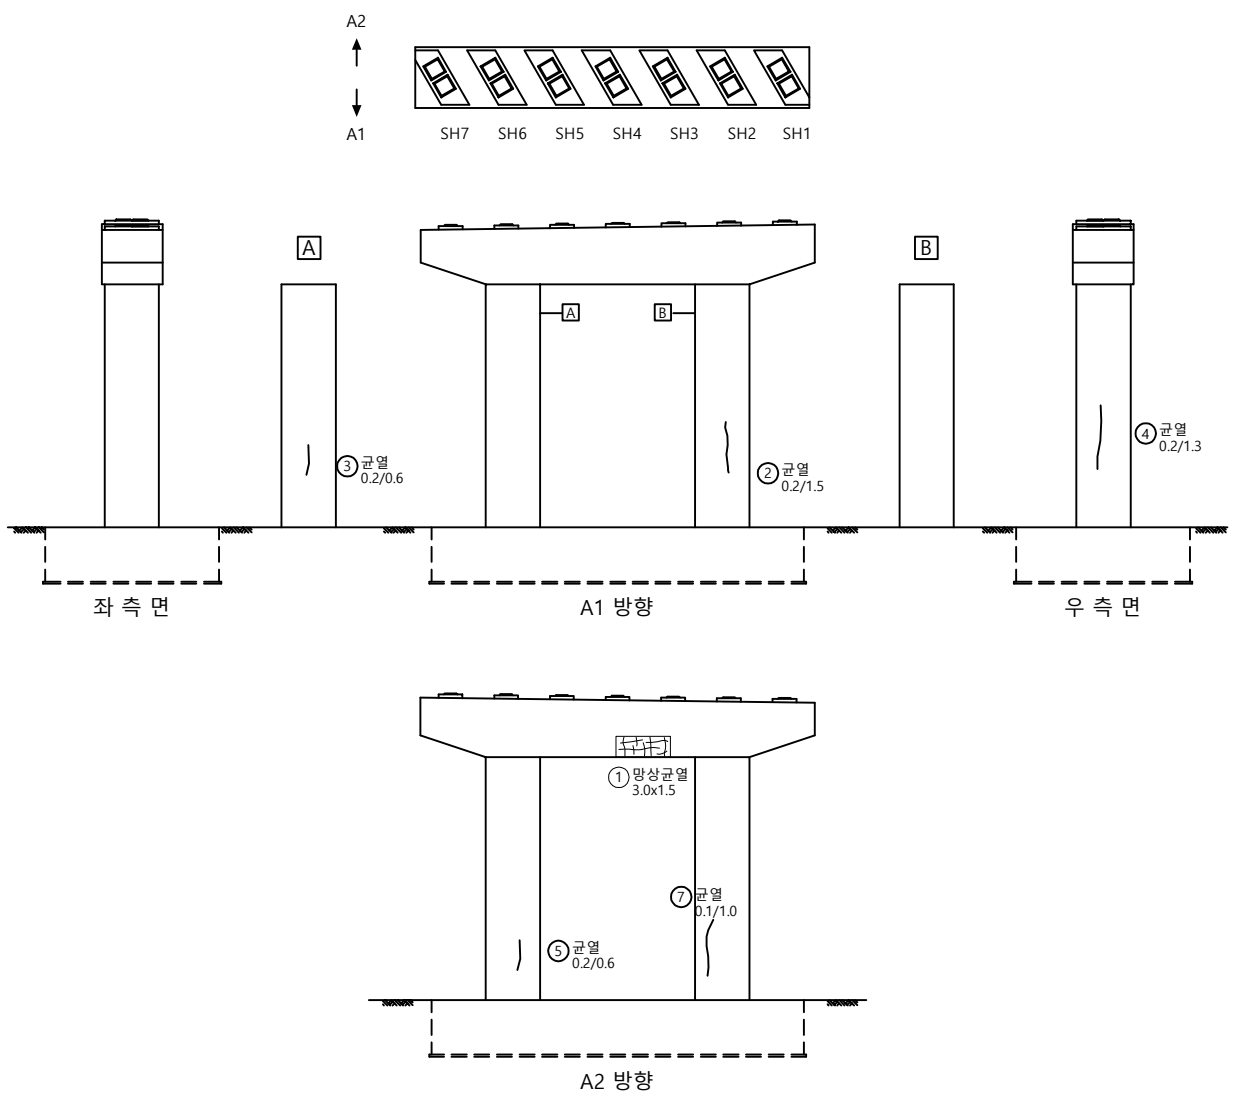

교각									
P5									
번호	선/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코팅부	망상균열	0.2	3.0	1.5	1	m ²	4.50
2	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	m	1.50
3	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
4	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
5	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.3		1	m	1.30
6	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
7	신	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	m	1.00
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Ⓐ1

Ⓐ2

Ⓐ3

Ⓐ4

Ⓐ5

Ⓐ6

울 산

부 산

SH7

SH6

SH5

SH4

SH3

SH2

SH1

Ⓐ1

Ⓐ2

Ⓐ3

Ⓐ4

Ⓐ5

Ⓐ6

용

역

명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범

례

CW02

균 열

재료분리

오염, 변색

부 식

균열부백태

파손,박리

세 굴

퇴 적

망상균열

누수,습윤

백 태

기 타

철근노출


소성변형

들 뜸

No. 064

장안천교(부산) 받침장치 P5


① 받침부식
SEA

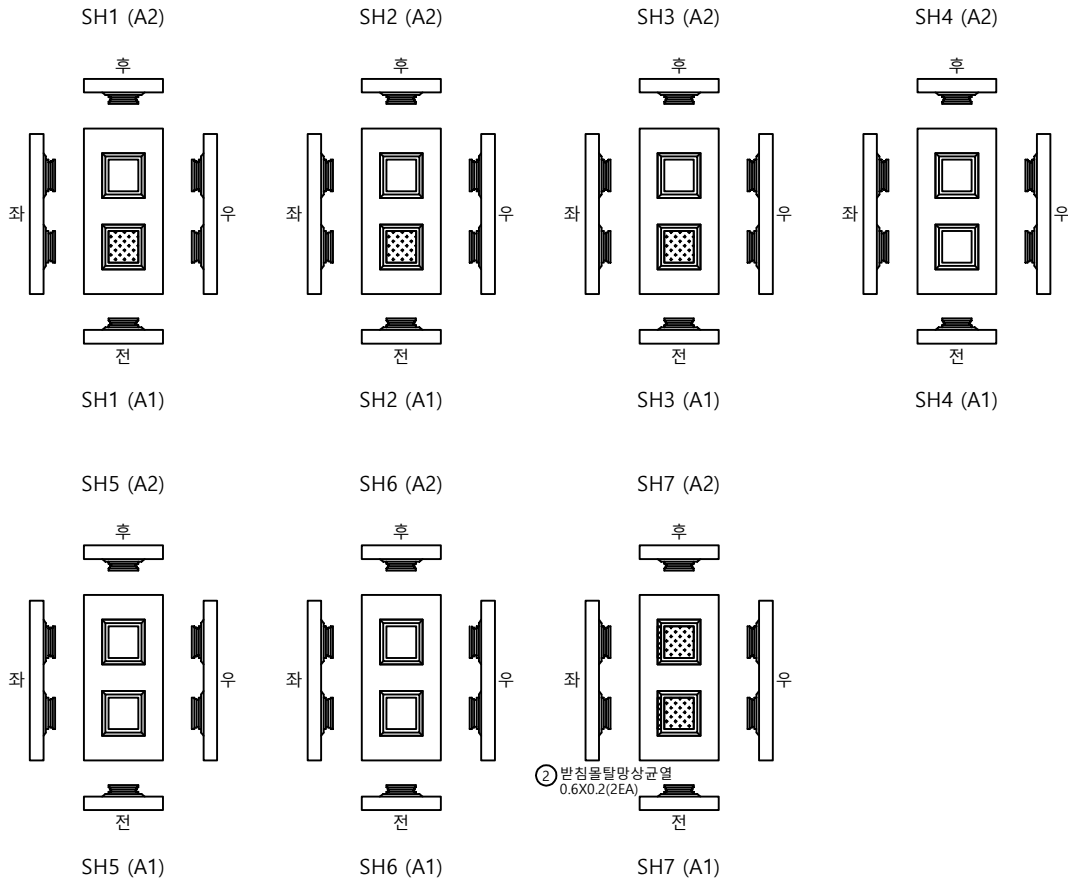

손 상 물 량 표


교량받침										
P5										
번호	선/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	플레이트 부식				5	EA	5.00	
2	구	교량받침	받침돌물 망성균열	0.1	0.6	0.2	2	m²	0.24	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

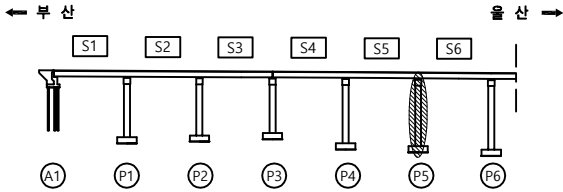

↑
울산

부산
↓

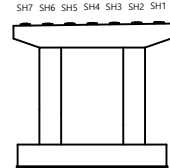

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	065


장안천교(부산) 교각 P6

손 상 물 량 표


교각

P6


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	기둥부	표면오염		22.0	1.0	1	m	22.00
2	구	코팅부	균열(0.3mm대만)	0.2	0.8		1	m	0.80
3	구	코팅부	표면오염		3.0	2.0	1	m	6.00
4	구	기둥부	균열(0.3mm대만)	0.2	0.6		1	m	0.60
5	구	코팅부	균열(0.3mm대만)	0.2	0.5		2	m	1.00
6	구	코팅부	균열(0.3mm대만)	0.2	0.8		4	m	3.20
7	구	코팅부	표면오염		3.0	0.5	7	m	10.50
8	구	코팅부	표면오염		3.0	0.5	6	m	9.00
9	구	교좌면	채수흔적		2.0	0.5	6	m	6.00
10	구	기둥부	망상균열		1.0	1.0	1	m	1.00
11	구	기둥부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		1	m	1.00
12	구	코팅부	균열(0.3mm대만)	0.1	0.5		1	m	0.50
13	신	기둥부	균열(0.3mm대만)	0.1	1.0		1	m	1.00
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

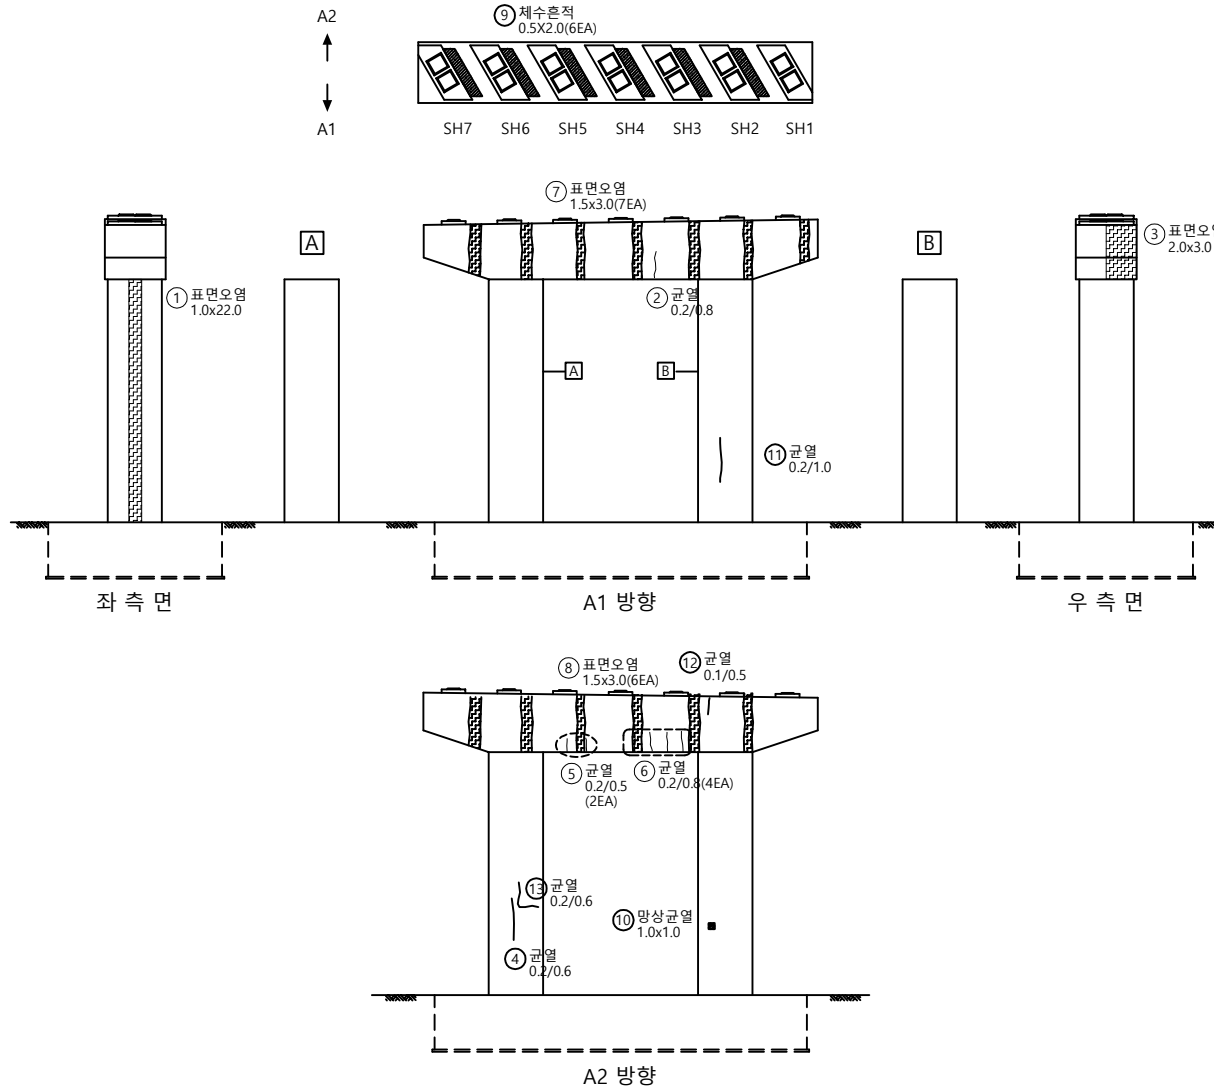

KEY
PLAN

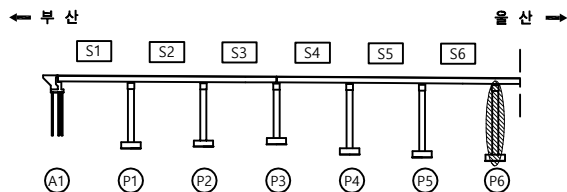

울산
부산

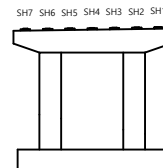

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 066

장안천교(부산) 받침장치 P6


- ① 받침부식(전구간)
14EA
- ② 받침본체밀림
14EA
- ③ 스토퍼탈락
3EA

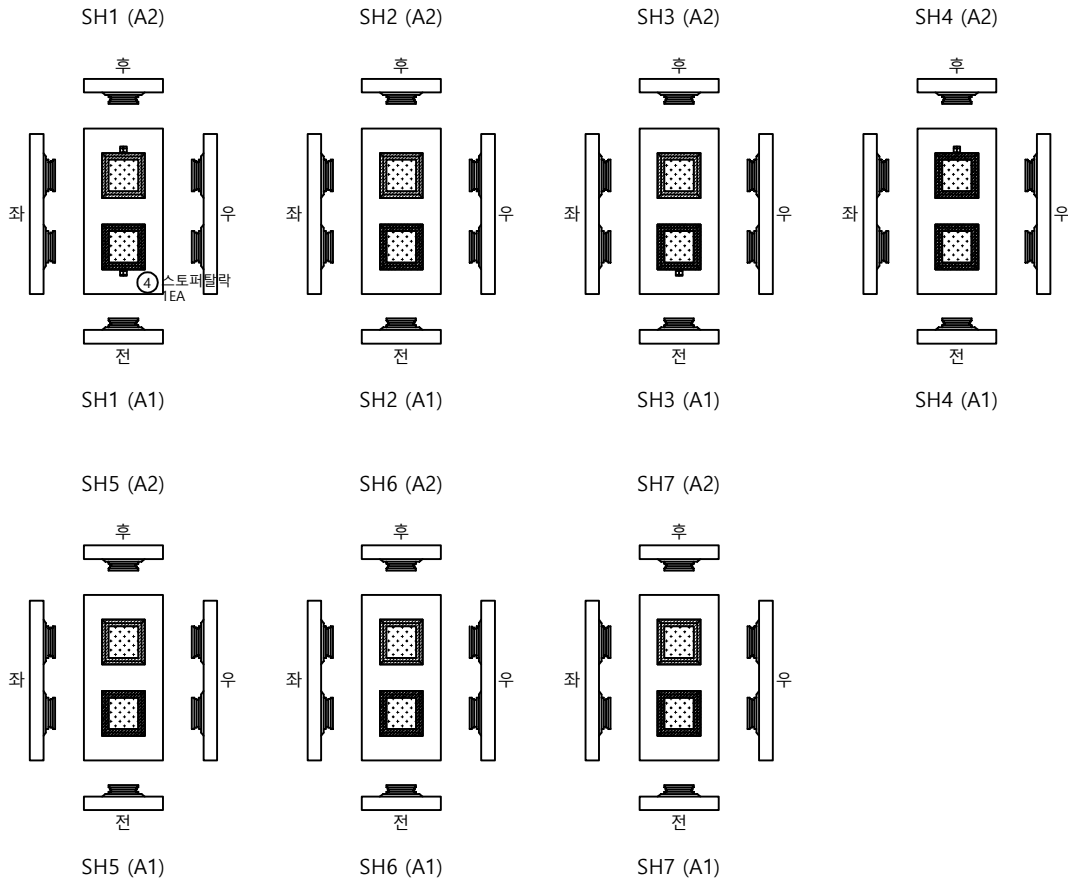

손 상 물 량 표


교량받침									
P6									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	플레이트 부식				14	EA	14.00
2	신	교량받침	받침본체 밀림					EA	14.00
3	신	교량받침	스토퍼 밀착				3	EA	3.00
4	신	교량받침	스토퍼 탈락				1	EA	1.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

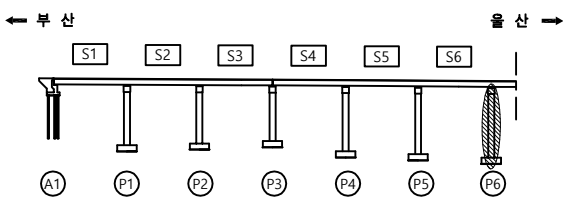


↑
울산

부산
↓

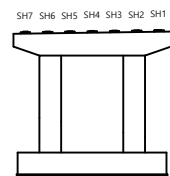

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸		No. 067


장안천교(부산) 교각 P7

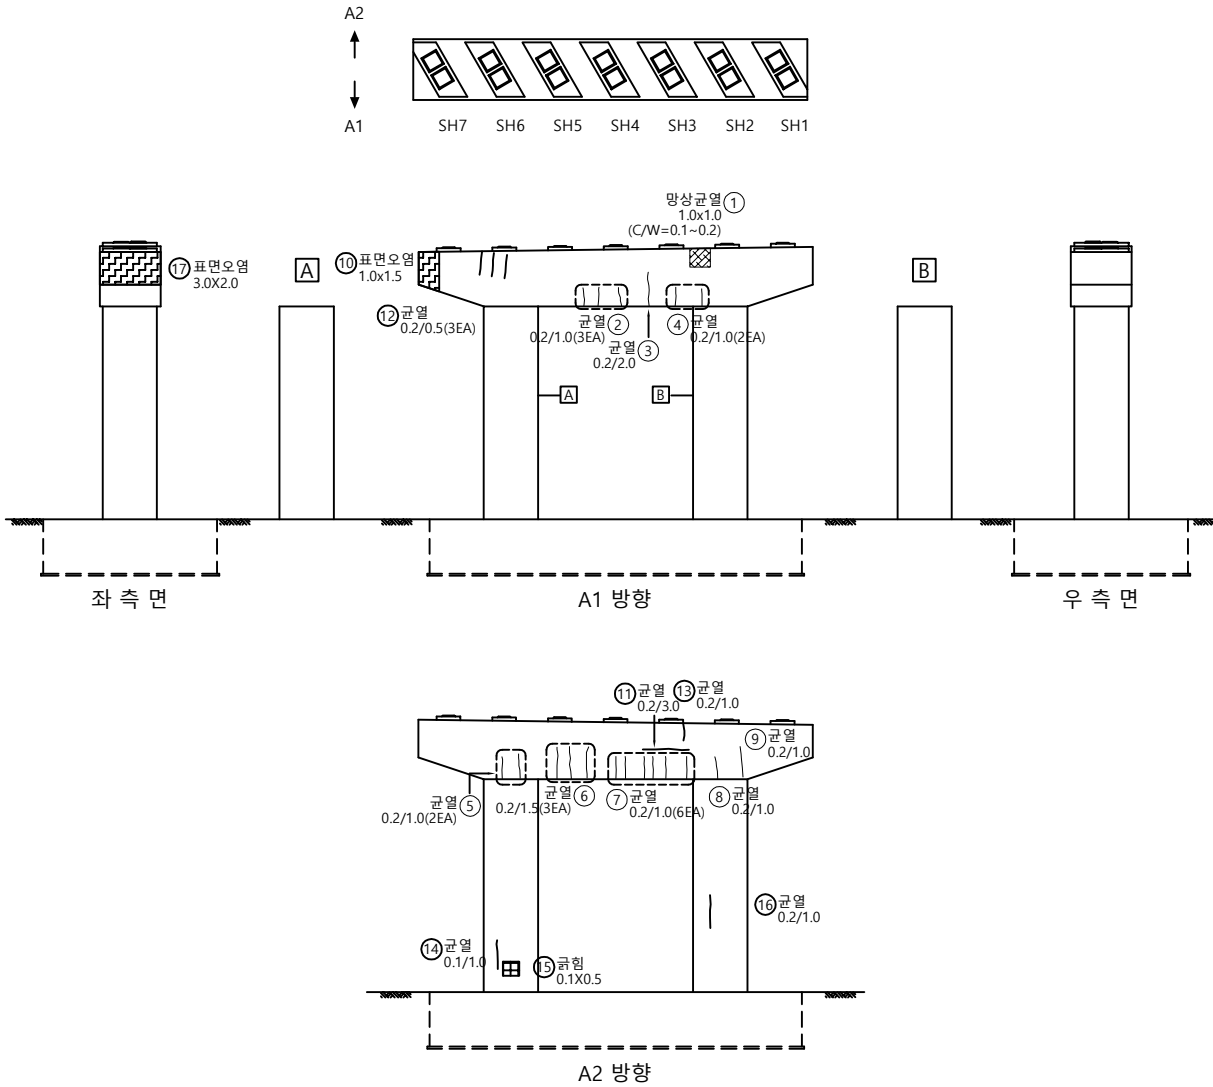


손상물량표

교각									
P7									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코핑부	형상균열	0.2	1.0	1.0	1	m ²	1.00
2	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		3	m	3.00
3	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	2.0		1	m	2.00
4	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		2	m	2.00
5	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		2	m	2.00
6	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.5		3	m	4.50
7	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		6	m	6.00
8	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		1	m	1.00
9	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		1	m	1.00
10	구	코핑부	표면오염		1.5	1.0	1	m ²	1.50
11	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	3.0		1	m	3.00
12	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	0.5		3	m	1.50
13	구	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		1	m	1.00
14	신	코핑부	균열(0.3mm대만)	0.1	1.0		1	m	1.00
15	구	기둥부	균열(0.3mm대만)		0.5	0.1	1	m ²	0.05
16	구	기둥부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		1	m	1.00
17	신	코핑부	표면오염		3.0	2.0	1	m ²	6.00
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

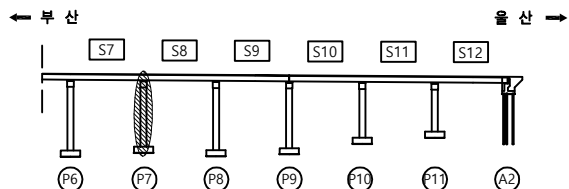

울산
부산

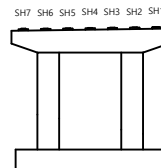

용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례


균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 068

장안천교(부산) 받침장치 P7


② 플레이트부식
7EA

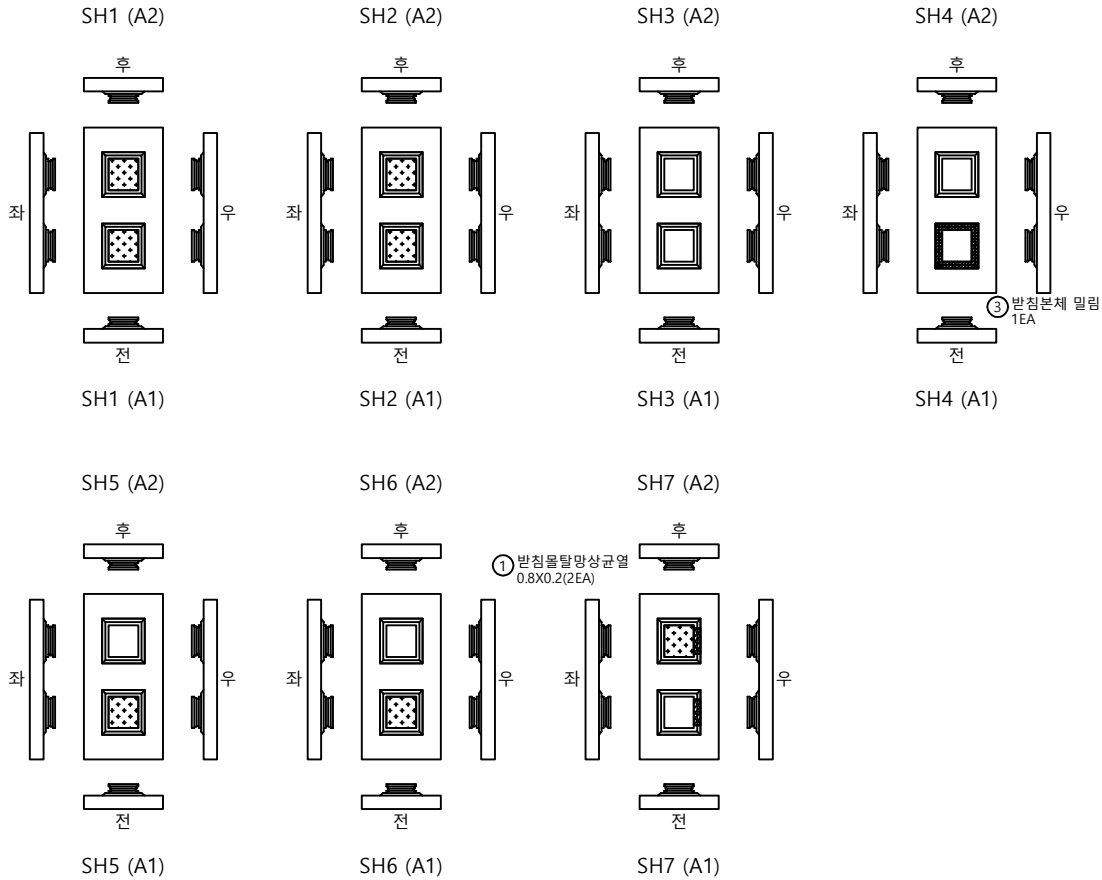

K
E
Y
P
L
A
N

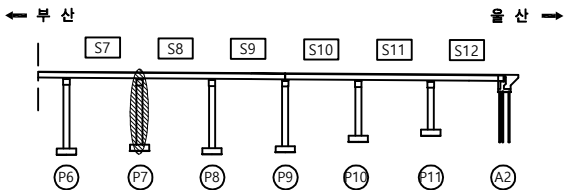

울산
부산

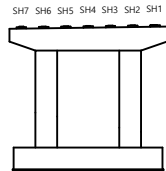

손상물량표

교량받침

P7


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	받침물탈망상균열	0.1	0.8	0.2	2	m	0.32
2	구	교량받침	플레이트 부식				7	EA	7.00
3	신	교	받침본체 밀림				1	EA	1.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 069

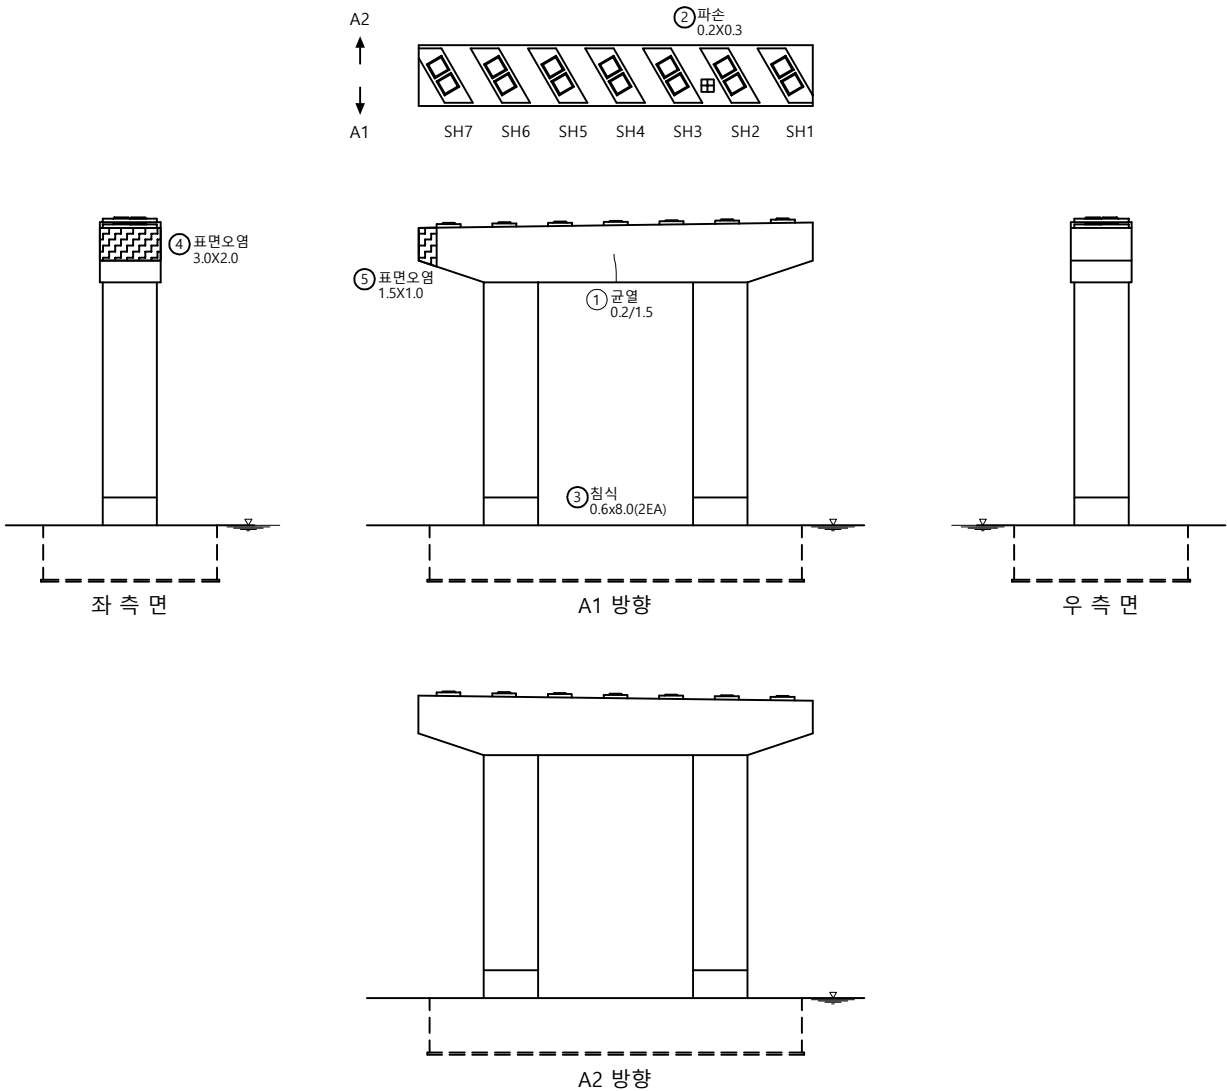


교각									
P8									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코평부	균열(0.3mm이상)	0.2	1.5		1	m	1.50
2	구	교좌면	파손		0.2	0.3	1	m ²	0.06
3	구	기둥부	침식		8.0	0.6	2	m ²	9.60
4	신	코평부	표면오염		3.0	2.0	1	m ²	6.00
5	신	코평부	표면오염		1.5	1.0	1	m ²	1.50
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

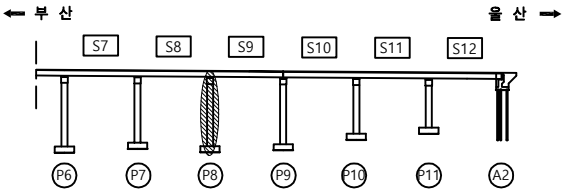

↑
울 산
↓
부 산

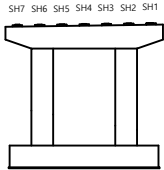


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 070

① 플레이트부식
14EA

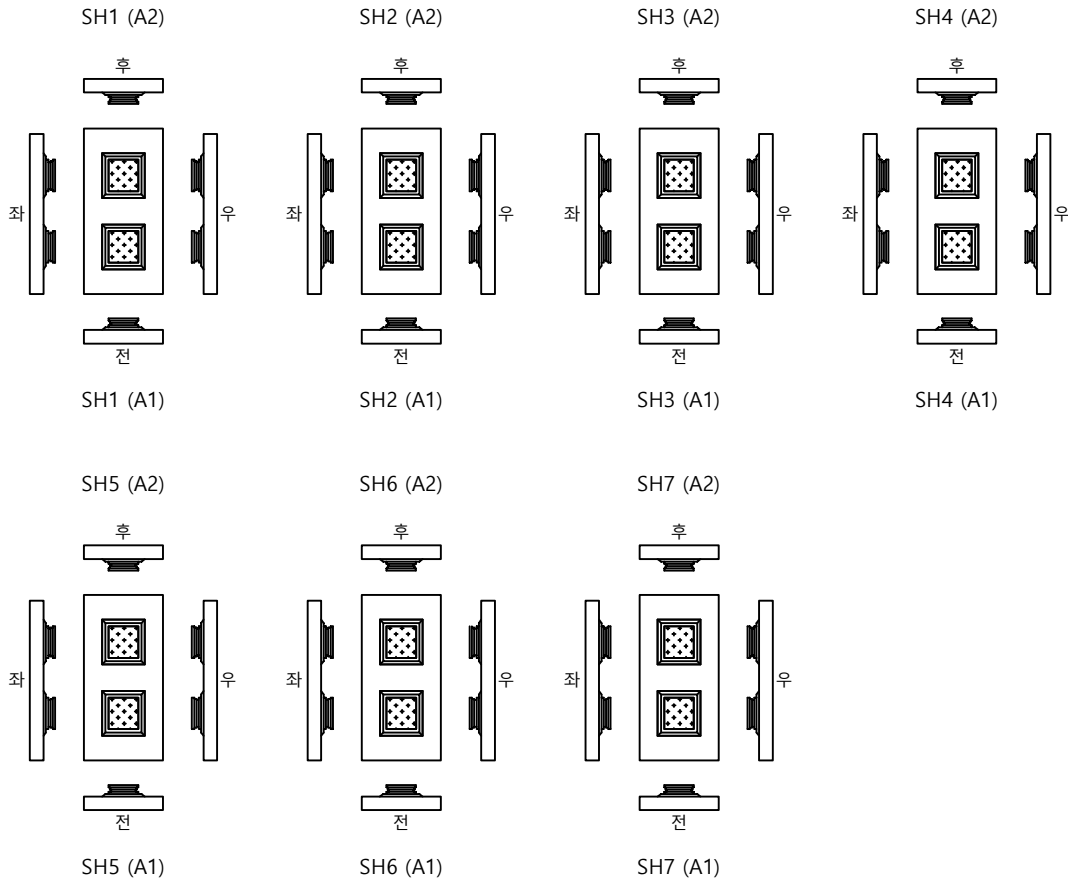


교량받침

P8


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	플레이트 부식				14	EA	14.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

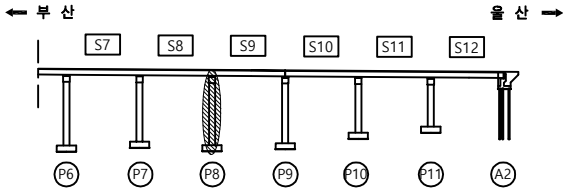


↑
을 산

부 산
↓

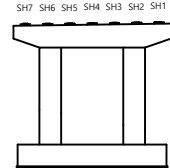


용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW.02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No.	071

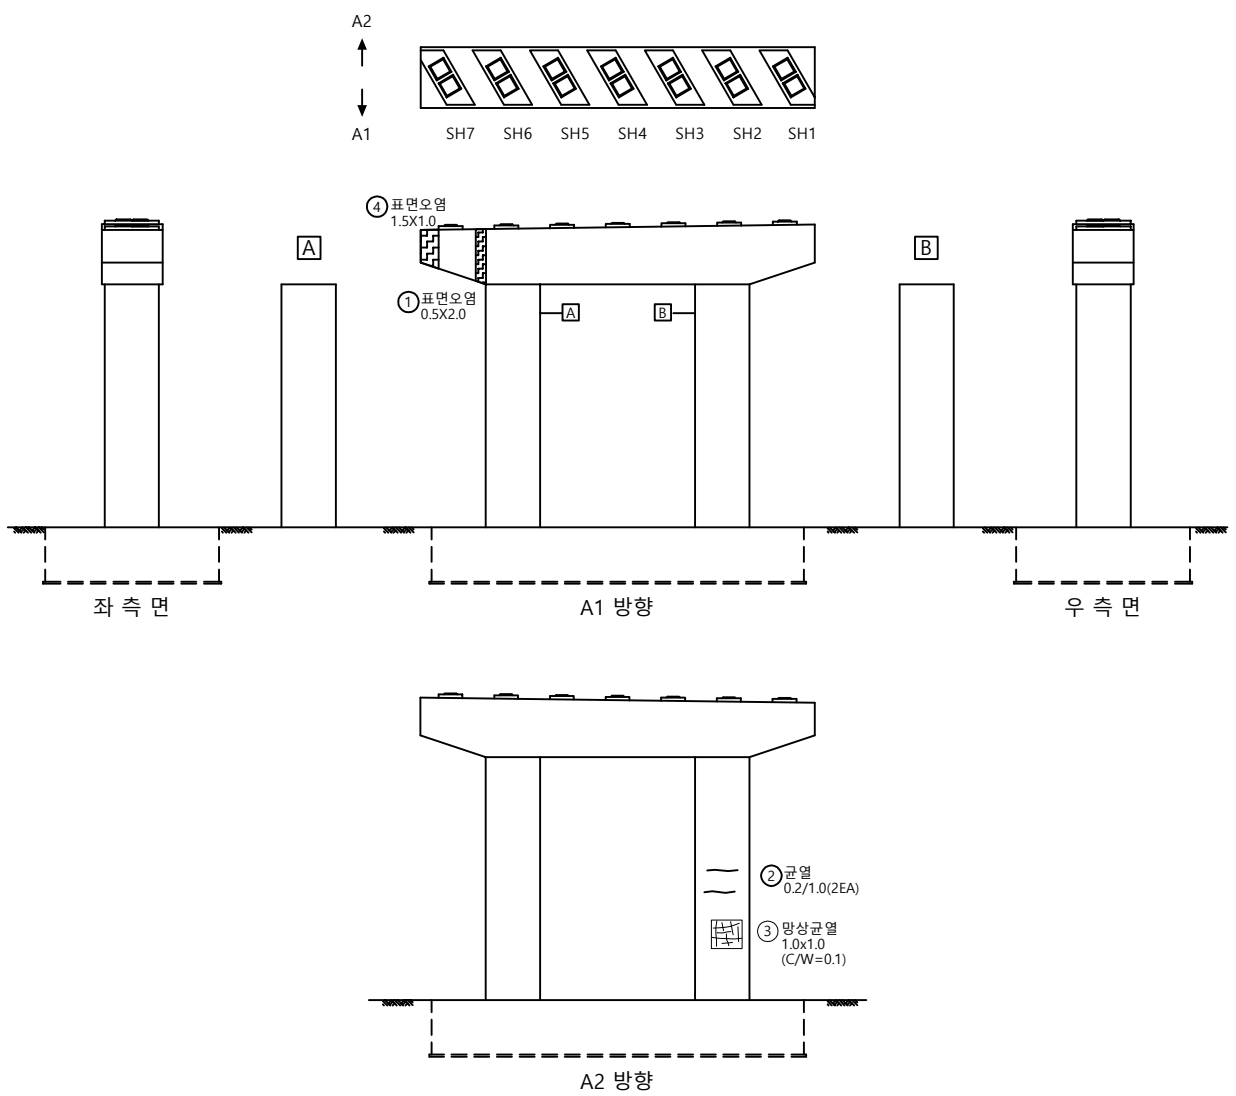


교각 P9									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코빔부	표면오염		2.0	0.5	1	m ²	1.00
2	구	기둥부	균열(0.3mm대만)	0.2	1.0		2	m	2.00
3	구	기둥부	망상균열	0.2	1.0	1.0	1	m ²	1.00
4	신	코빔부	표면오염		2.0	1.5	1	m ²	3.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

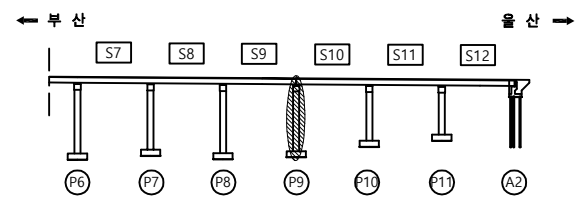


↑
울산

부산
↓

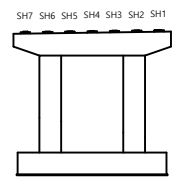

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	072

① 플레이트부식
13EA

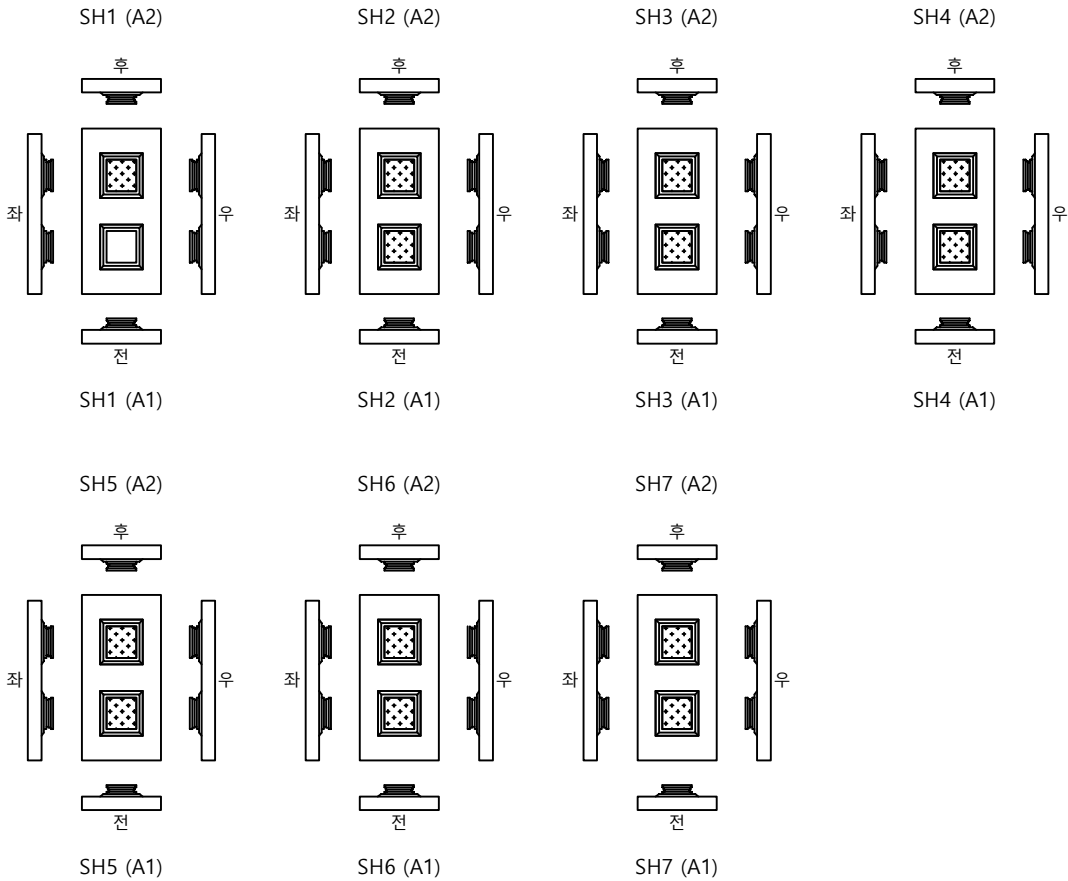


교량받침


P9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	플레이트 부식				13	EA	13.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

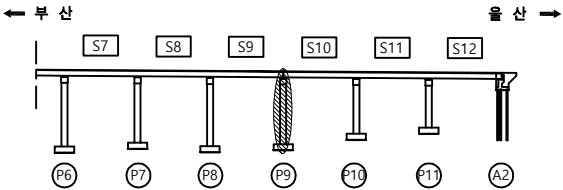

↑
울 산
↓
부 산

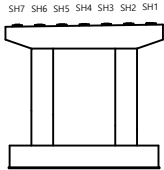


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW.02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손,박리	파손,박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수,습윤	누수,습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	소성변형	들 뜸	No. 073

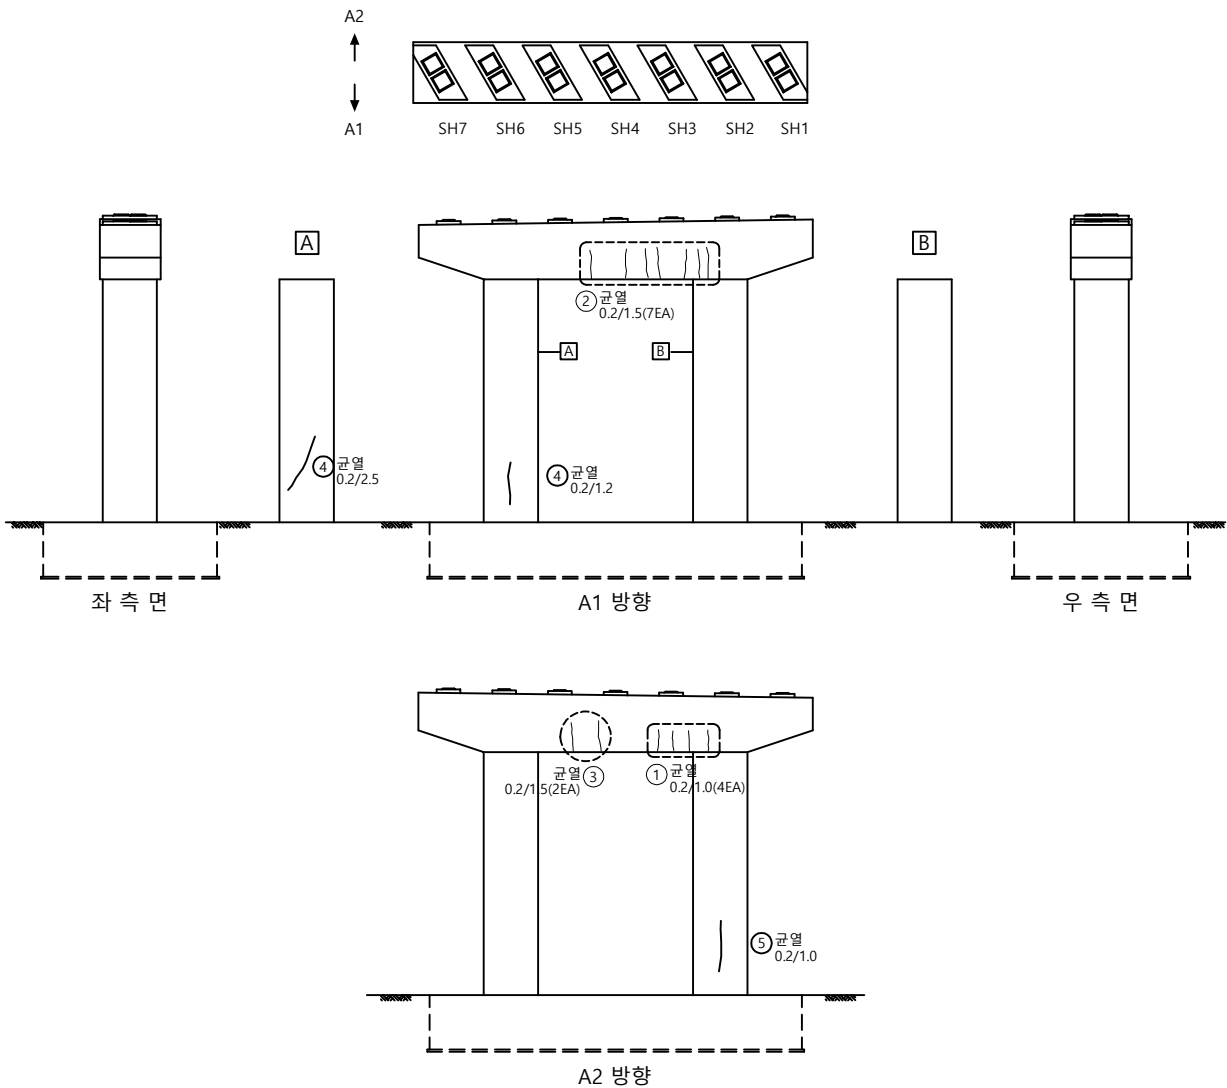


교각

P10


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코팅부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		4	m	4.00
2	구	코팅부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		7	m	10.50
3	구	코팅부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		2	m	3.00
4	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
5	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
6	신	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	2.5		1	m	2.50
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

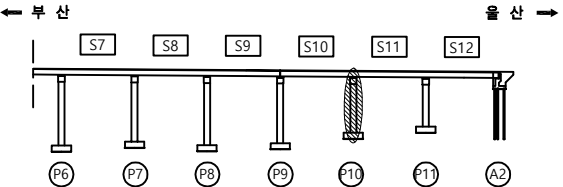

↑
우 려

부 산
↓

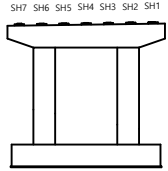

용 역 명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 074

장안천교(부산) 받침장치 P10

손 상 물 량 표

① 받침부식
SEA

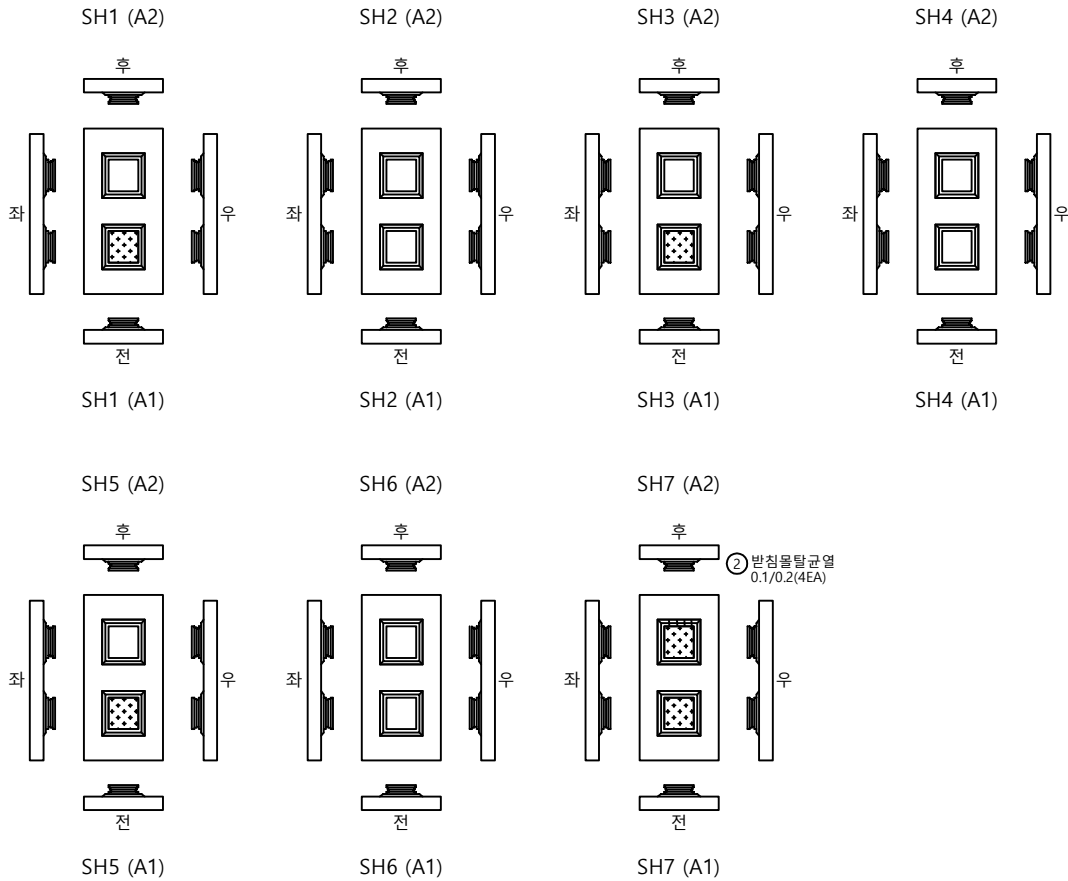


교량받침


P10

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	플레이트 부식				5	EA	5.00
2	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		4	m	0.80
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

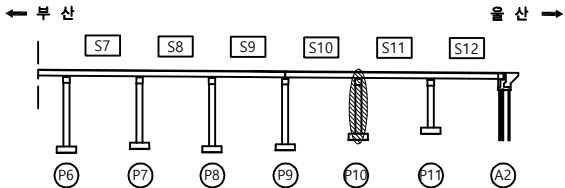

↑
울 산
↓
부 산

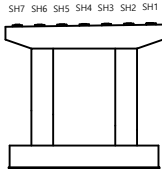


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
파손부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	075

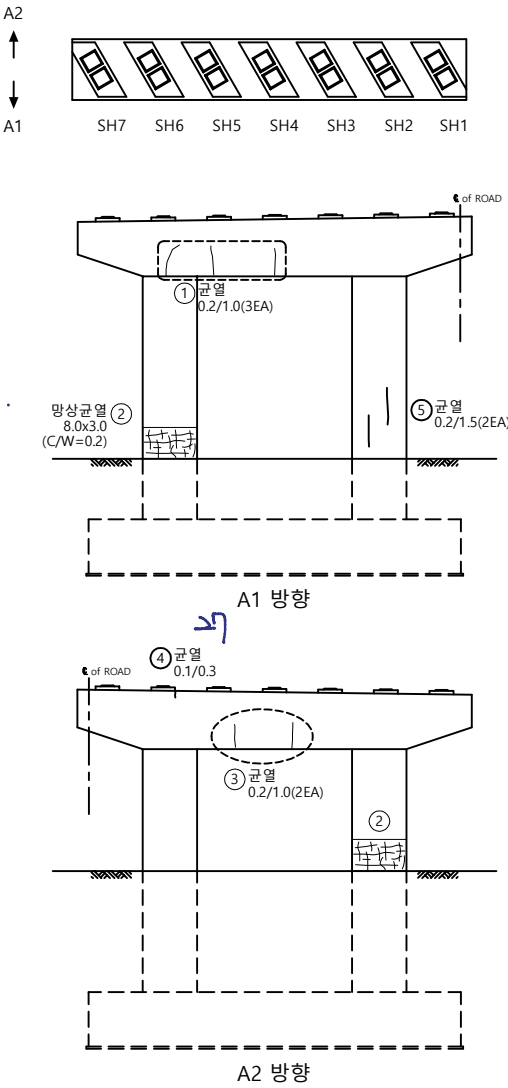


교각									
P11									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		3	m	3.00
2	구	기둥부	망상균열	0.2	8.0	3.0	1	m	24.00
3	구	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	m	2.00
4	구	코핑부	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30
5	구	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		2	m	3.00
6	신	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

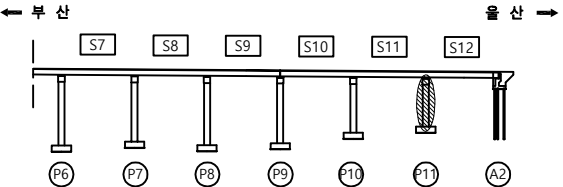

↑
울산


부산
↓

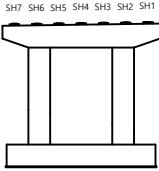

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
 균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식		
 균열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적		
 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타		
 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 076		

장안천교(부산) 받침장치 P11

① 받침부식
8EA
1~2 sh 7(A2) - 1. A2
9-16 sh 7(A1) - 1. P10

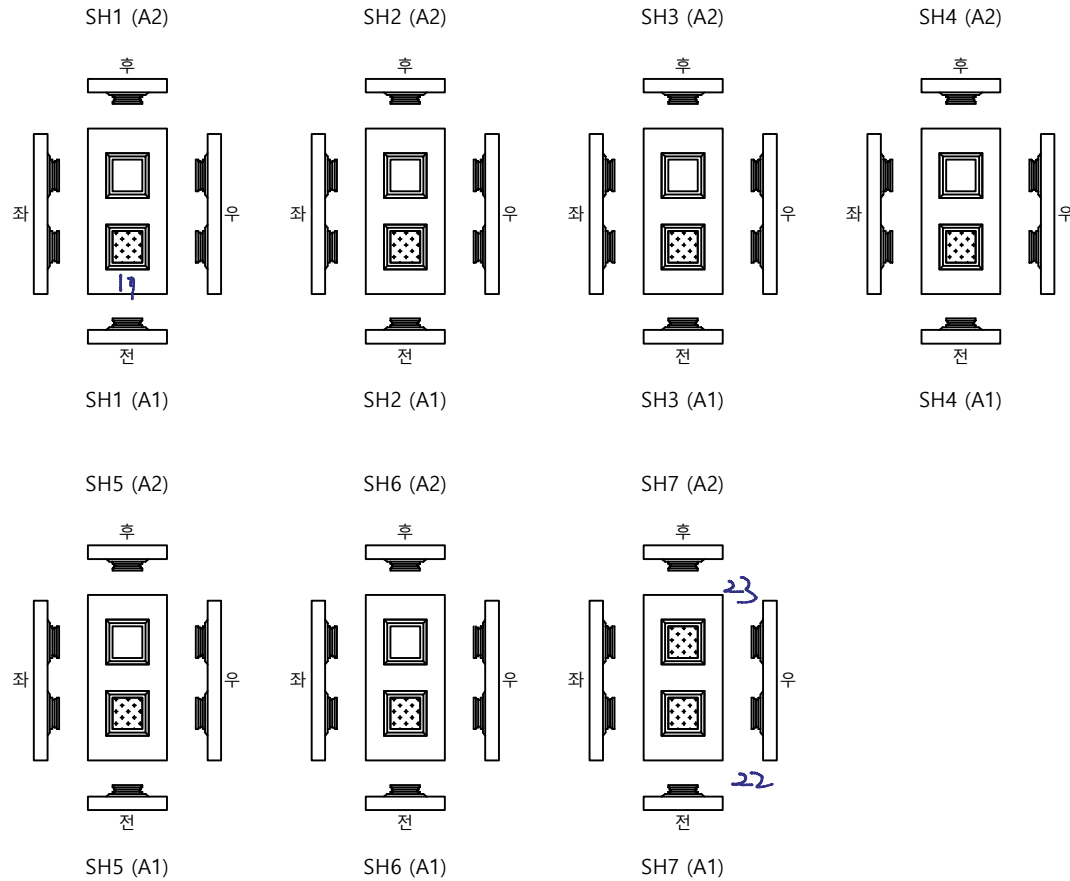


손 상 물 량 표

교량받침


P11

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	선	교량받침	블레이드 부식				8	EA	8.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

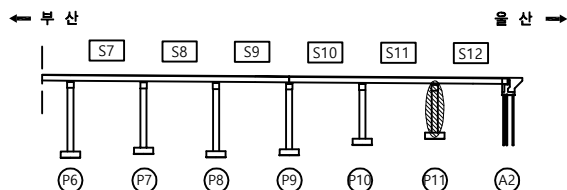

울산
부산

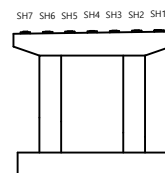

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 077



장안천교(부산) 교대 A2

손 상 물 량 표

교대

A2


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	구체	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30
2	구	구체	교명판 파손				1	EA	1.00
3	신	구체	표면오염		1.2	0.3	2	m ²	0.72
4	구	옹벽	누수		0.5		1	m	0.50
5	구	구체	표면오염		1.5	1.0	1	m ²	1.50
6	구	구체	표면오염		1.5	0.5	1	m ²	0.75
7	구	교좌면	표면오염		1.5	0.5	1	m ²	0.75
8	구	교좌면	표면오염		1.5	1.5	1	m ²	2.25
9	구	옹벽	표면오염		2.5	0.5	1	m ²	1.25
10	구	구체	표면오염		1.2	0.4	1	m ²	0.48
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

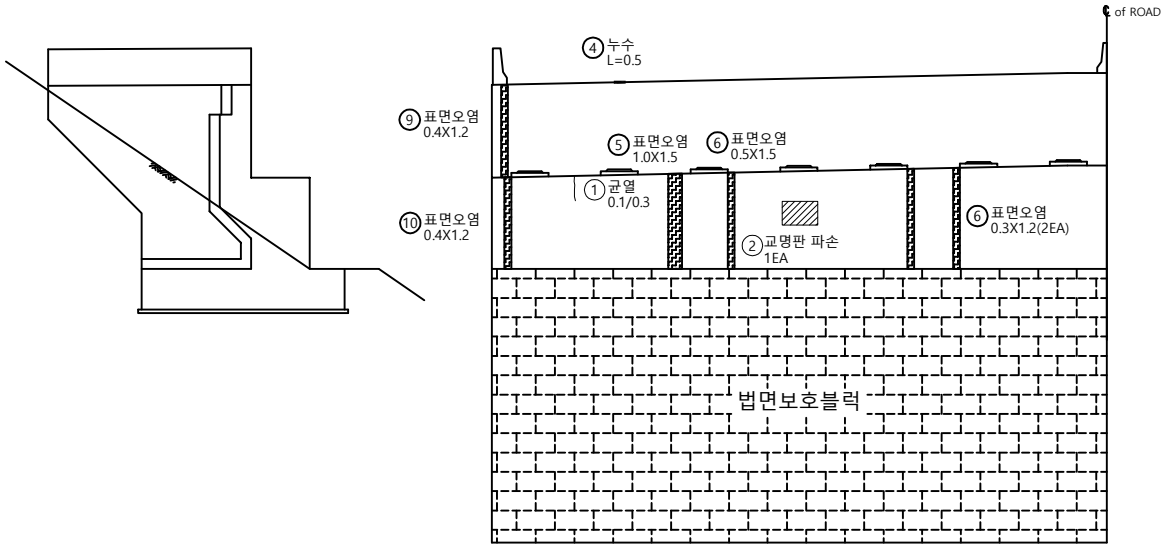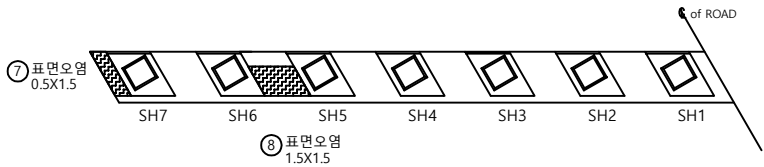

좌 측 면


정 면 도

K
E
Y
P
L
A
N

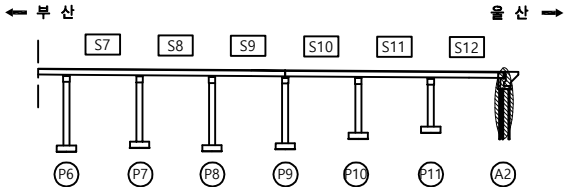

↑
울 산

부 산
↓

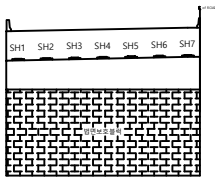


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	CW 0.2	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태		파손, 박리	세 굴	퇴 적
	망상균열		누수, 습윤	백 태	기 타
	철근노출		소성변형	들 뜸	No. 078

장안천교(부산) 받침장치 A2

① 받침부식
SEA

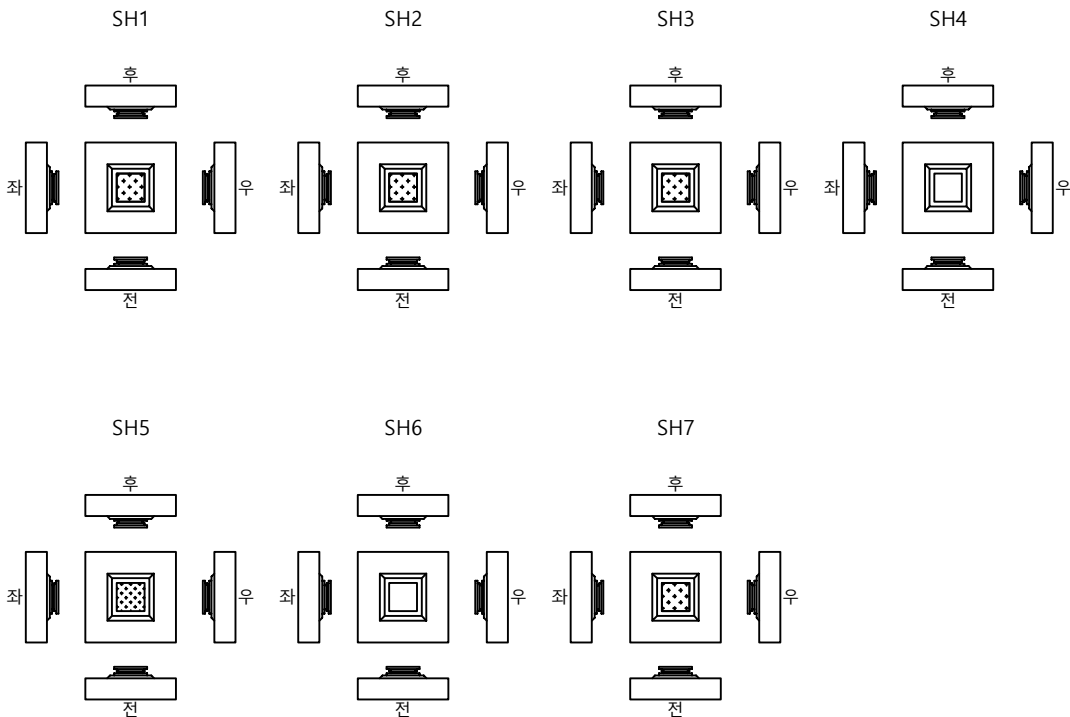


손 상 물 량 표

교량받침


A2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	블레이드 부식				5	EA	5.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

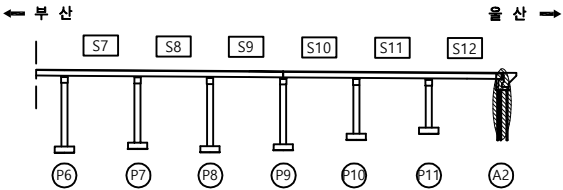

울 산
부 산

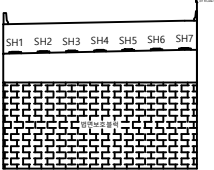

용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	 CW02	균 열	 재료분리	 오염, 변색	 부 식
	 균열부백태	파손,박리	 세 굴	 퇴 적	
	 망상균열	누수,습윤	 백 태	 기 타	
	 철근노출	소성변형	 들 뜸	No. 079	