




좌천교(부산) 교면포장 S1

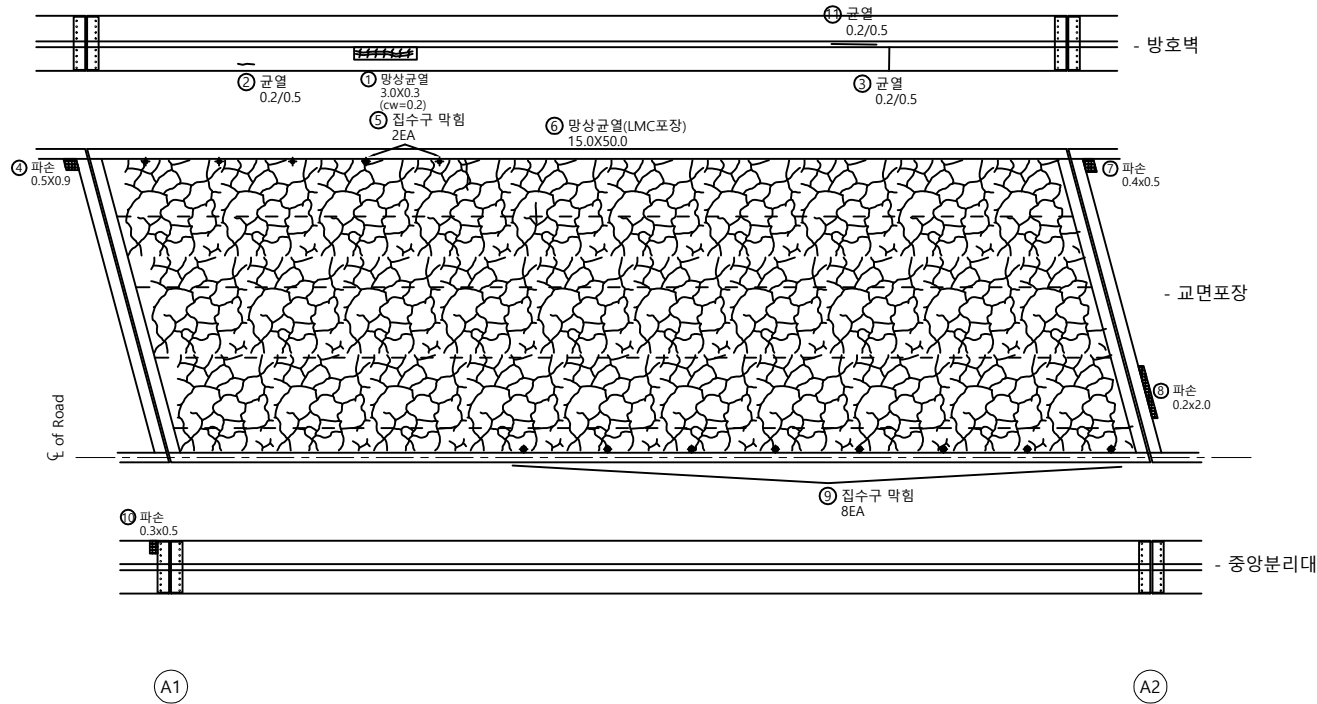

손 상 물 량 표

교면포장										
S1										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방수벽	망상균열	0.2	3.0	0.3	1	m ²	0.90	
2	구	방수벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
3	구	방수벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
4	구	교면포장	파손		0.5	0.9	1	m ²	0.45	
5	구	배수시설	토사쌓이물절퇴적				2	EA	2.00	
6	구	교면포장	망상균열		15.0	50.0	1	m ²	750.00	
7	구	교면포장	파손		0.4	0.5	1	m ²	0.20	
8	구	교면포장	파손		0.2	2	1	m ²	0.40	
9	구	배수시설	토사쌓이물절퇴적				8	EA	8.00	
10	구	방수벽	파손		0.3	0.5	1	m ²	0.15	
11	신	방수벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN

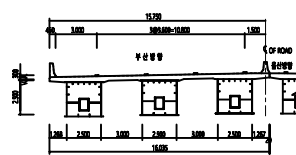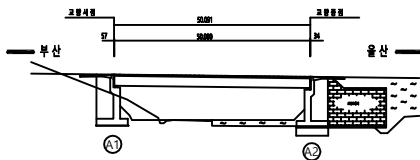


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

변
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	돌뚫	No. 001



좌천교(부산) 바닥판하면 S1

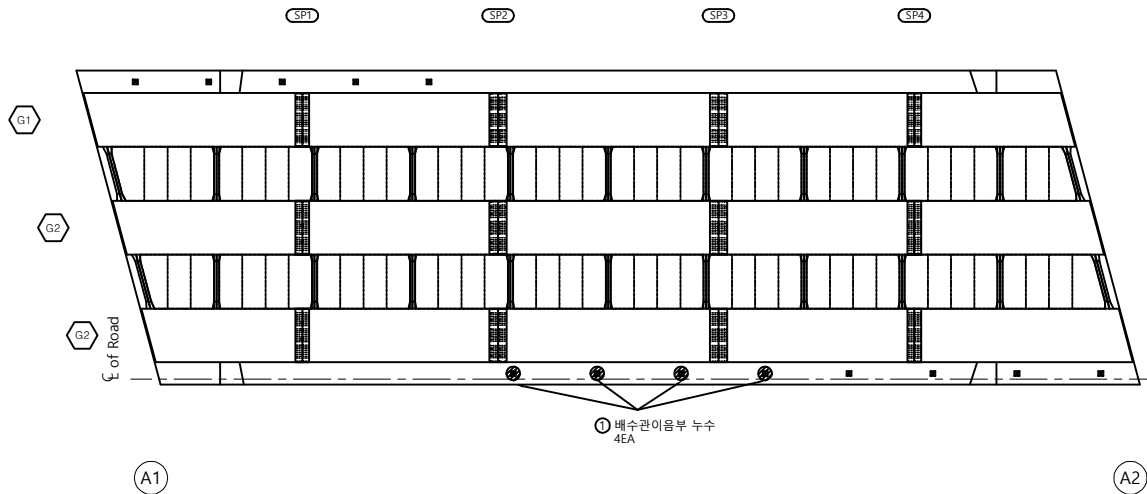

손 상 물 량 표

바닥판										
S1										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배수시설	누수				4	EA	4.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

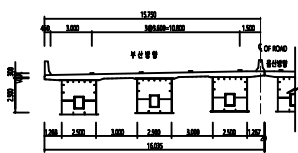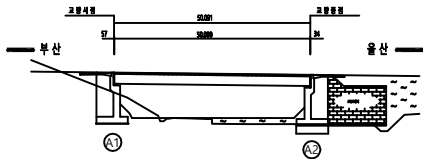


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

번 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	돌뚫	No. 002

좌천교(부산) 거더외부 S1 G1

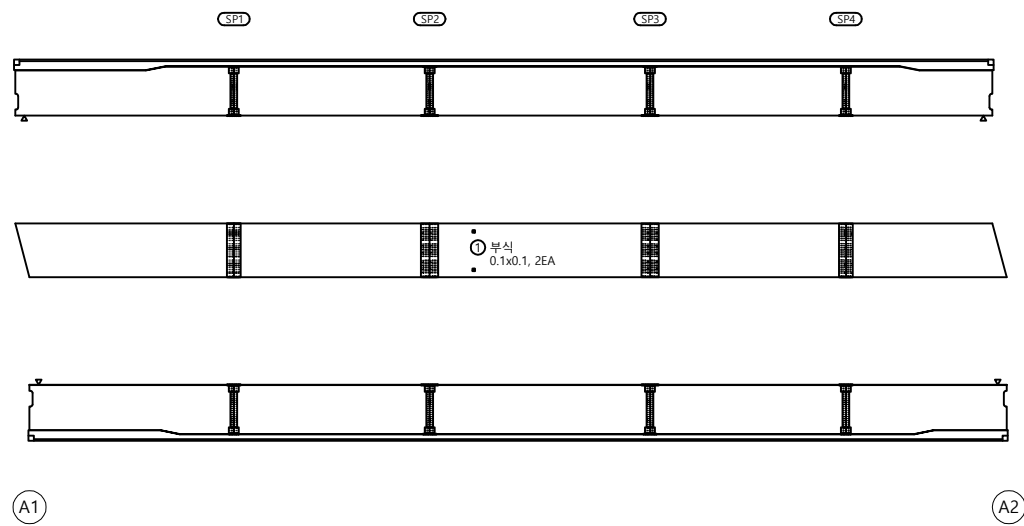



손 상 물 량 표

거더외부

S1 - G1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	부식		0.1	0.1	2	m ²	0.02	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


K
E
Y
P
L
A
N

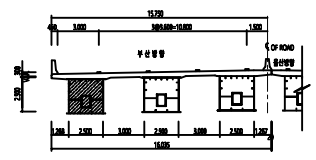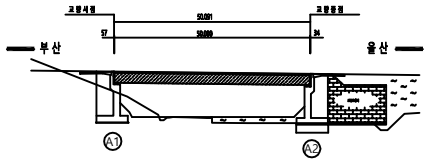

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



별 레	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	돌뚝	No. 003

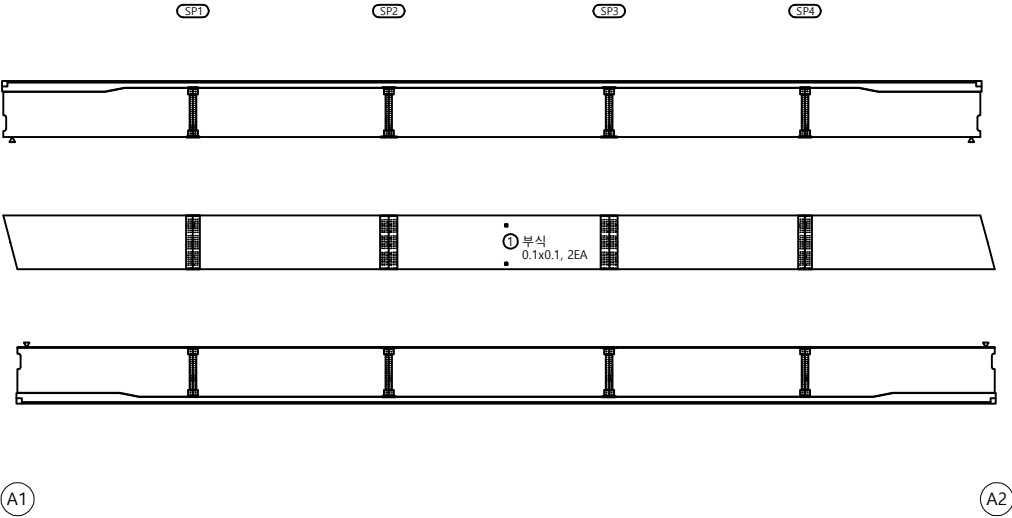

손 상 물 량 표

거더외부									
S1 - G2									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	부식		0.1	0.1	2	m ²	0.02
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									


K
E
Y
P
L
A
N

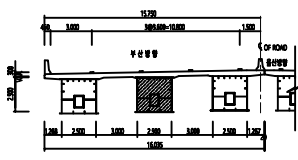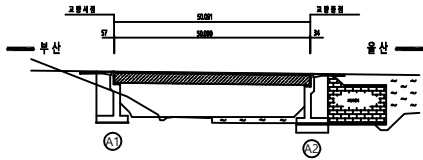

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



별 레	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	돌뚝	No. 004

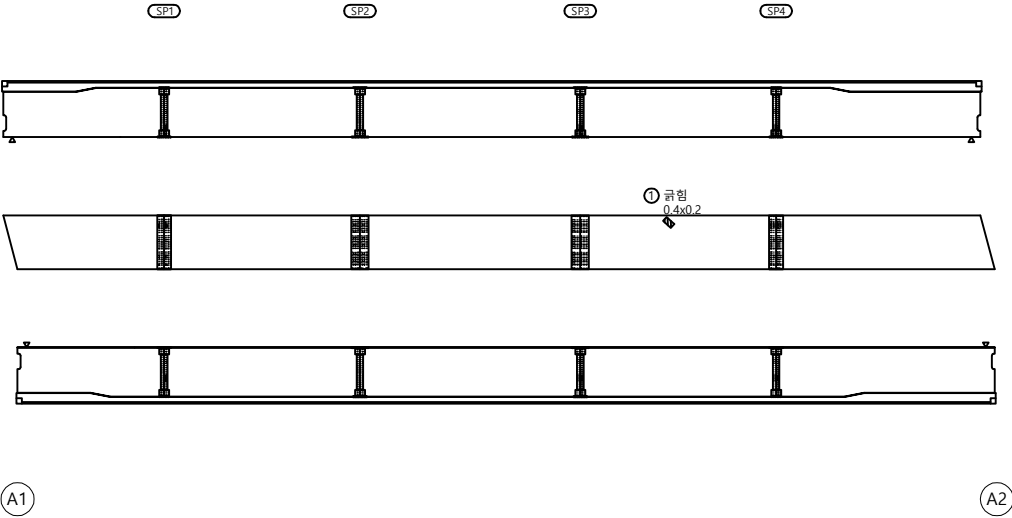

손 상 물 량 표


거더외부										
S1 - G3										
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	도장탈락		0.4	0.2	1	m ²	0.08	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN

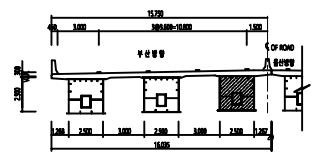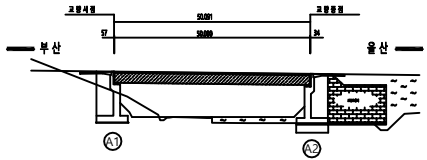

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
번 레	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	돌뚝	No.	005

좌천교(부산) 거더내부 S1 G1

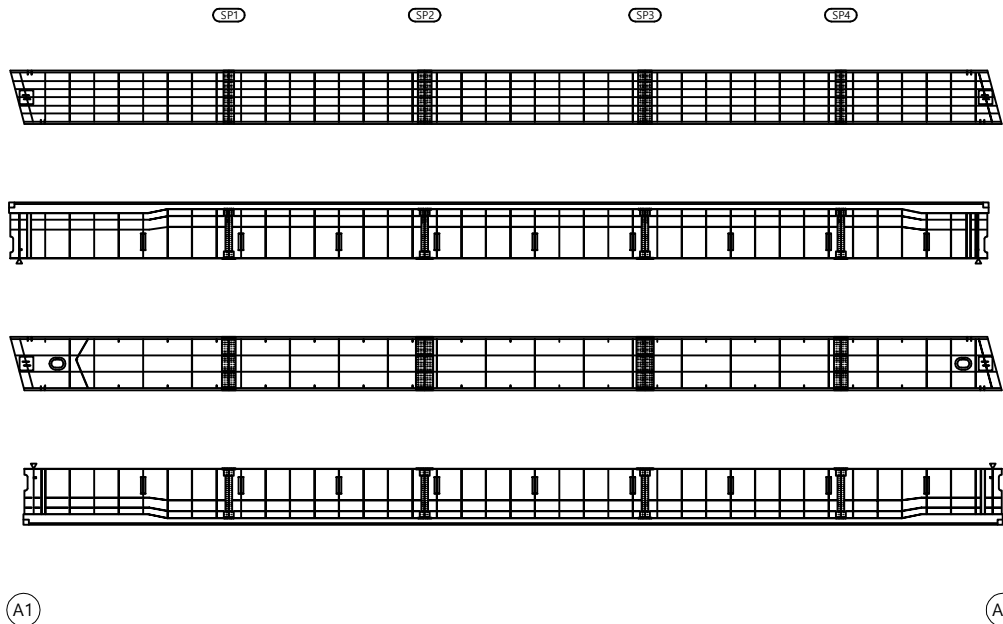



손 상 물 량 표

거더내부

S1 - G1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

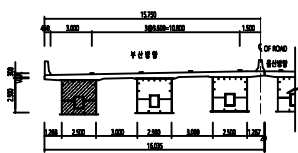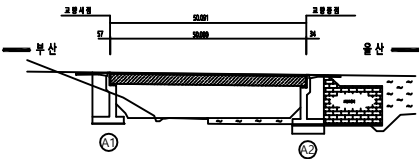


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

번
례



CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	돌뚝	No. 006

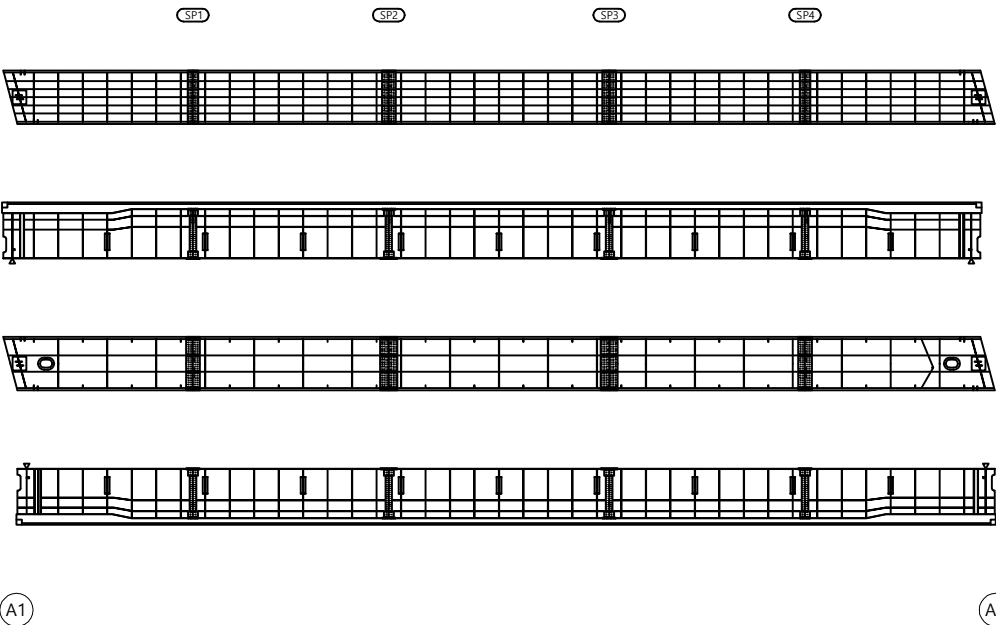

손 상 물 량 표

거더내부 S1 - G2										
번 호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


K
E
Y
P
L
A
N

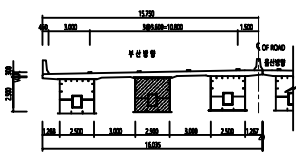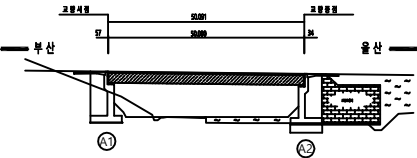

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

번 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	돌뚝	No. 007

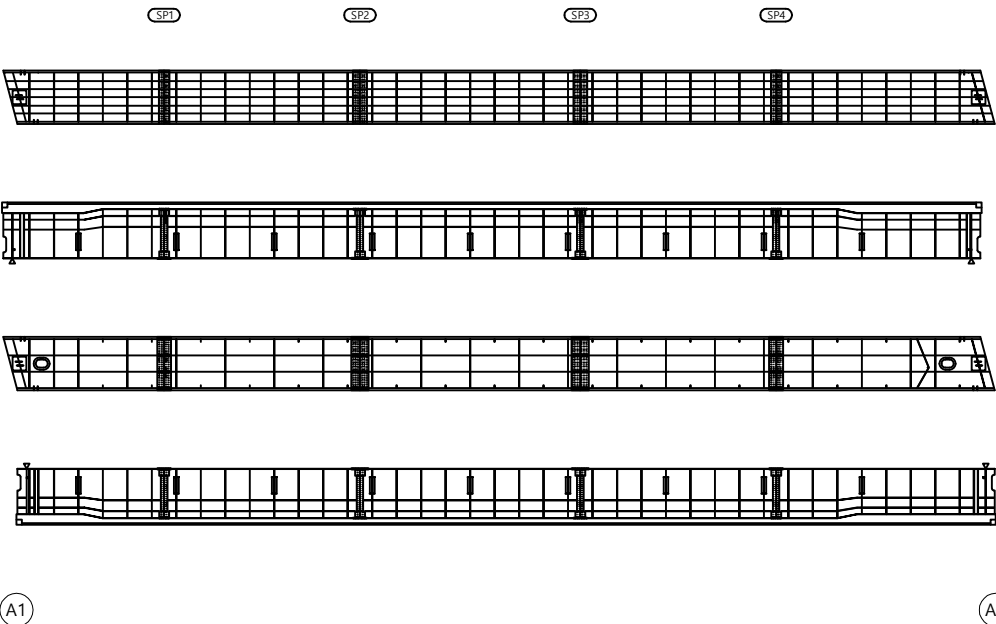



손 상 물 량 표

거더내부

S1 - G3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

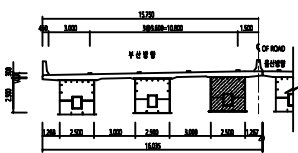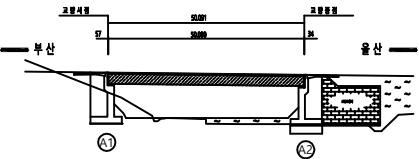


용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


번 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	돌뚝	No. 008

좌천교(부산) 교대 A1, A2

■ 교대 A1

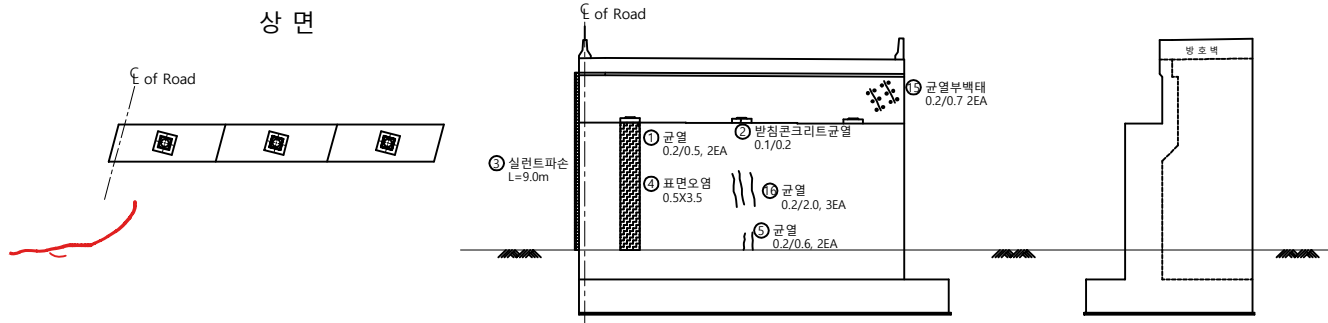

■ 교대 A2


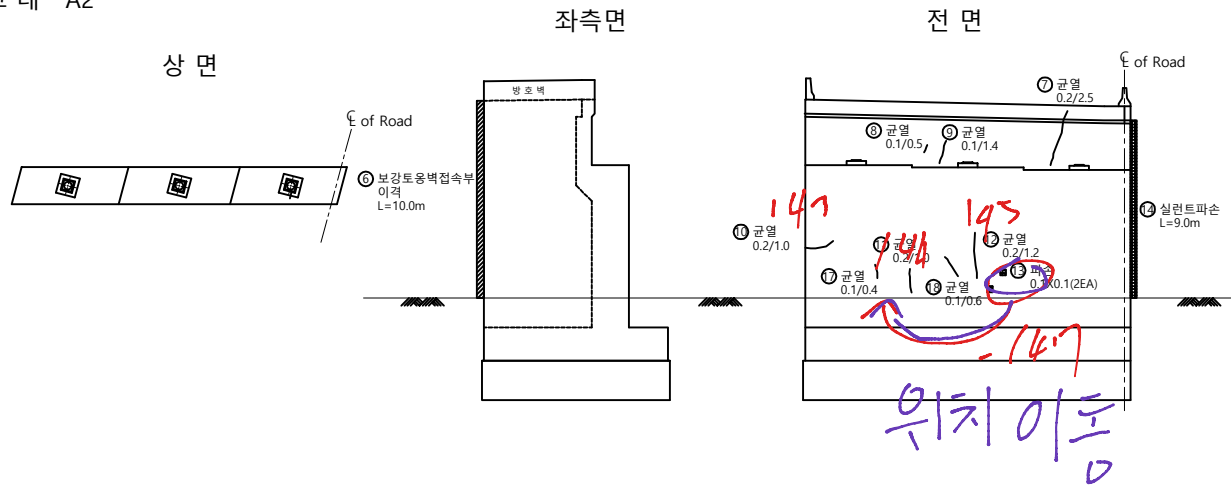


손상물량표

교대 A1, A2

번	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		2	m	1.00
2	구	교량받침	균열(0.3mm미만)	0.1	0.0		1	m	0.00
3	구	교대	파손		9.0		1	m	9.00
4	구	교대	표면열화		0.5	3.5	1	m ²	1.75
5	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		2	m	1.20
6	구	교대	이격		10.0		1	m	10.00
7	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		1	m	2.50
8	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50
9	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	1.4		1	m	1.40
10	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
11	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
12	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
13	구	교대	파손		0.1	0.1	2	m ²	0.02
14	구	교대	파손		9.0		1	m	9.00
15	신	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		3	m	2.10
16	신	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		3	m	6.00
17	신	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	m	0.40
18	신	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	m	0.60
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
PLAN

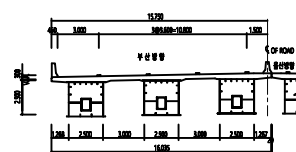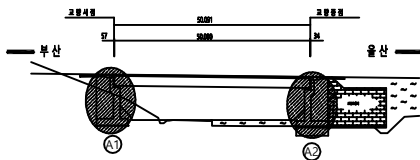

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

□ CW02 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
□ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
□ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타
□ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 009

Vertical line of text in the center of the page.

