




좌천교(부산) 교면포장 S1

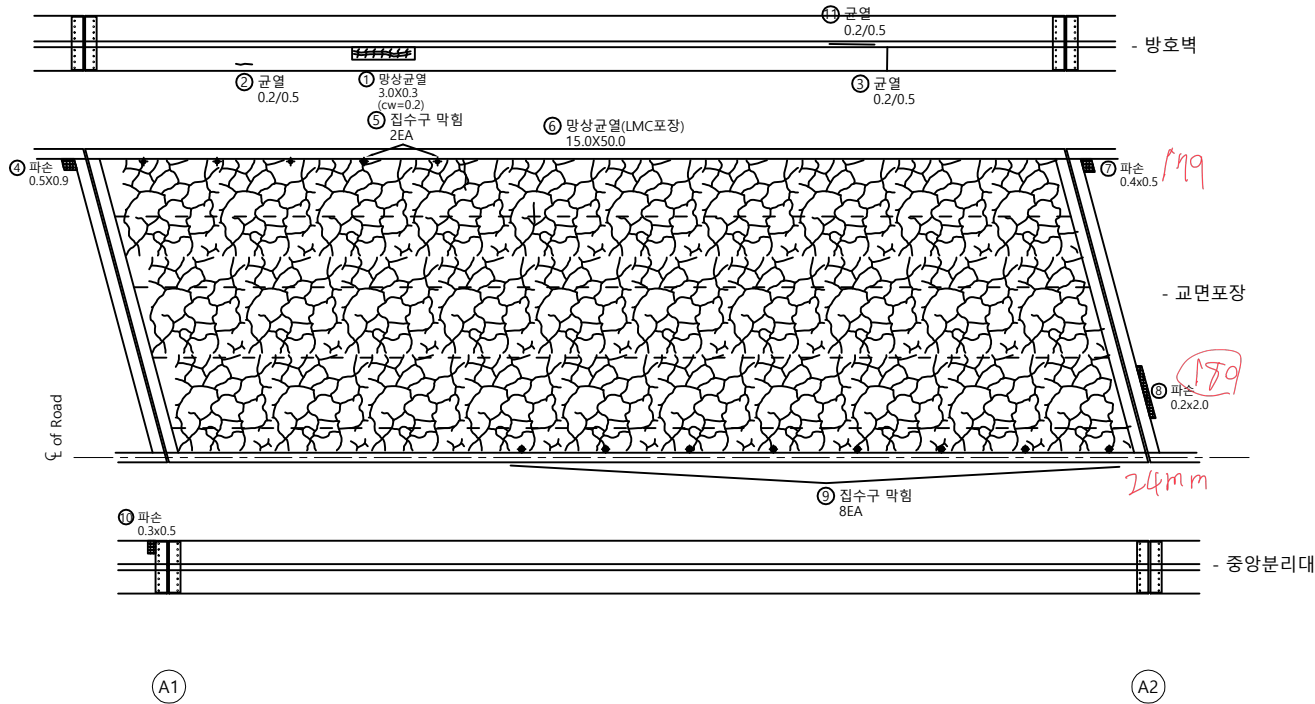

손상물량표

교면포장										
S1										
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	망상균열	0.2	3.0	0.3	1	m	0.90	
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
4	구	교면포장	파손		0.5	0.9	1	m	0.45	
5	구	배수시설	토사쌓이물절퇴적				2	EA	2.00	
6	구	교면포장	망상균열		15.0	50.0	1	m	750.00	
7	구	교면포장	파손		0.4	0.5	1	m	0.20	
8	구	교면포장	파손		0.2	2	1	m	0.40	
9	구	배수시설	토사쌓이물절퇴적				8	EA	8.00	
10	구	방호벽	파손		0.3	0.5	1	m	0.15	
11	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN

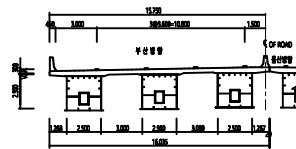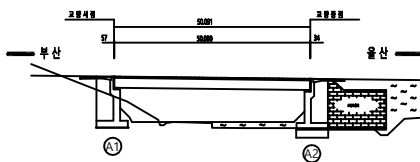


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	돌돌	No. 001



좌천교(부산) 바닥판하면 S1

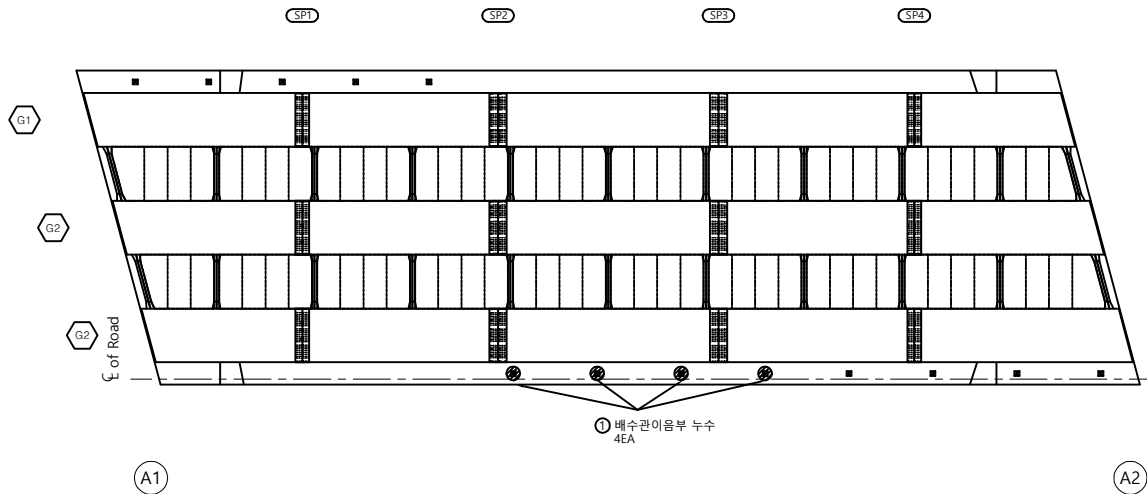

손 상 물 량 표

바닥판										
S1										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배수시설	누수				4	EA	4.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

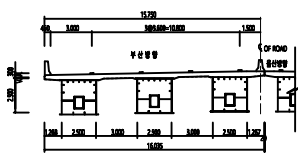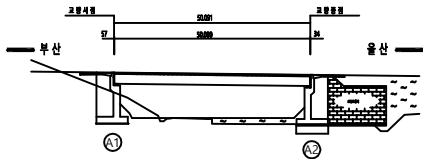


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	돌뚫	No. 002

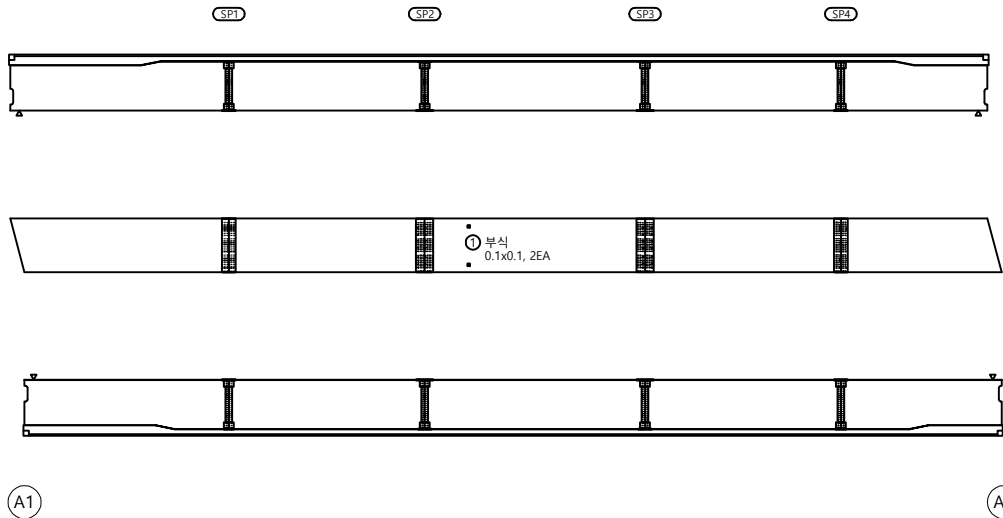



손 상 물 량 표

거더외부

S1 - G1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길 이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	부식		0.1	0.1	2	m ²	0.02
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

K
E
Y
P
L
A
N

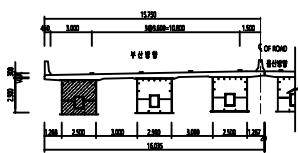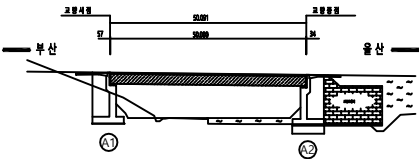


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례



CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	돌뚝	No. 003

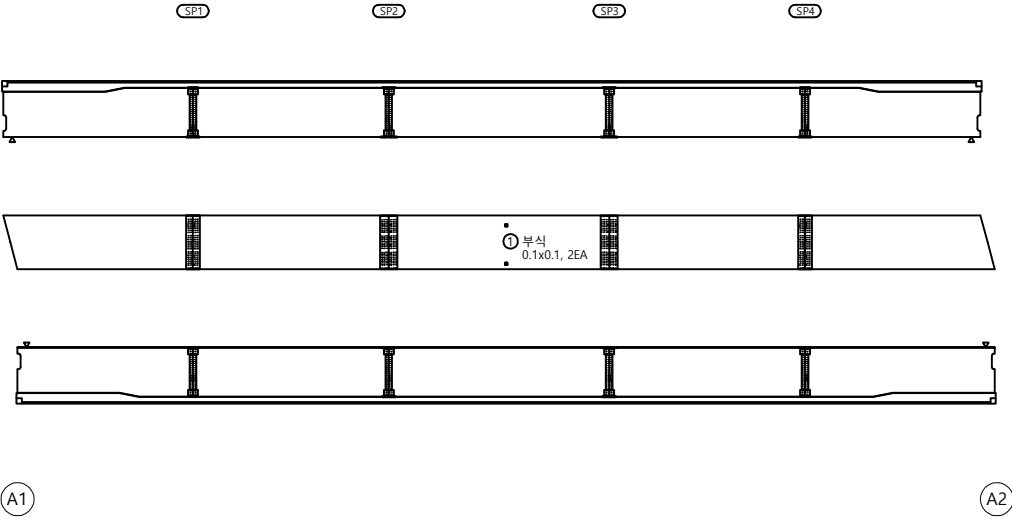

손 상 물 량 표

거더외부									
S1 - G2									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	부식		0.1	0.1	2	m ²	0.02
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

K
E
Y
P
L
A
N

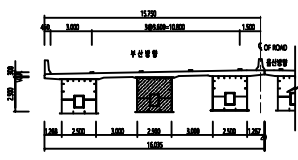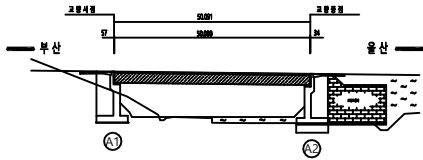


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

별 레	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	돌뚝	No. 004

좌천교(부산) 거더외부 S1 G3

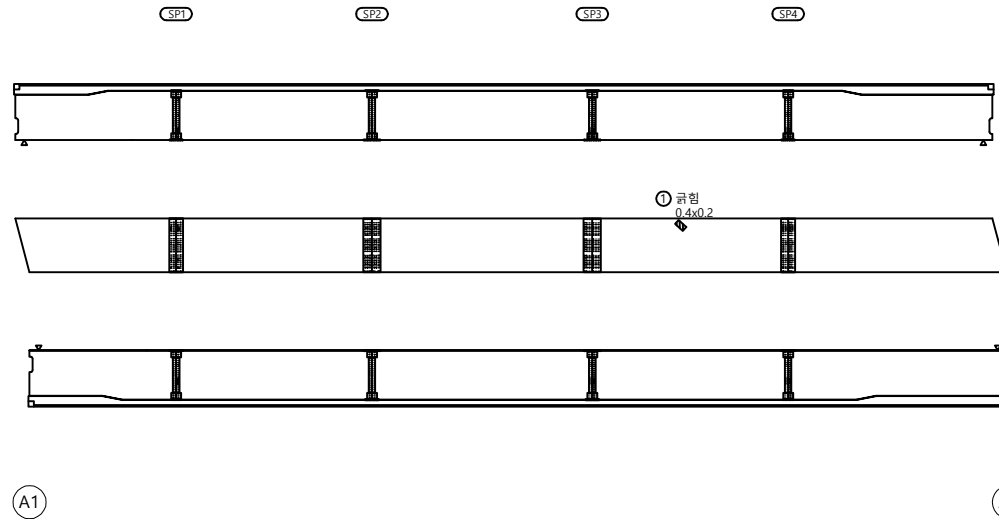



손 상 물 량 표

거더외부

S1 - G3

번 호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	도장달락		0.4	0.2	1	m ²	0.08	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN

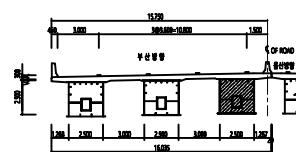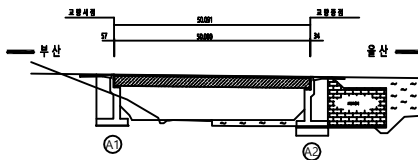


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	돌뚝	No. 005

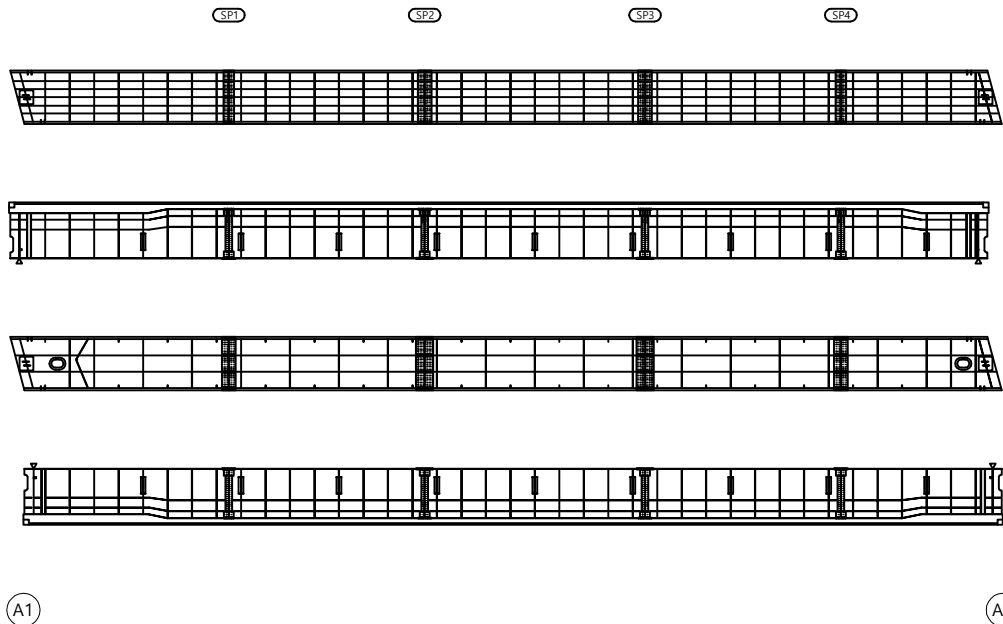



손 상 물 량 표

거더내부

S1 - G1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

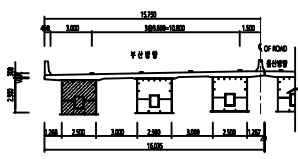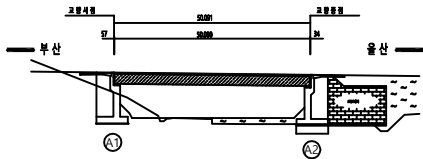


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례



CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	돌뚝	No. 006

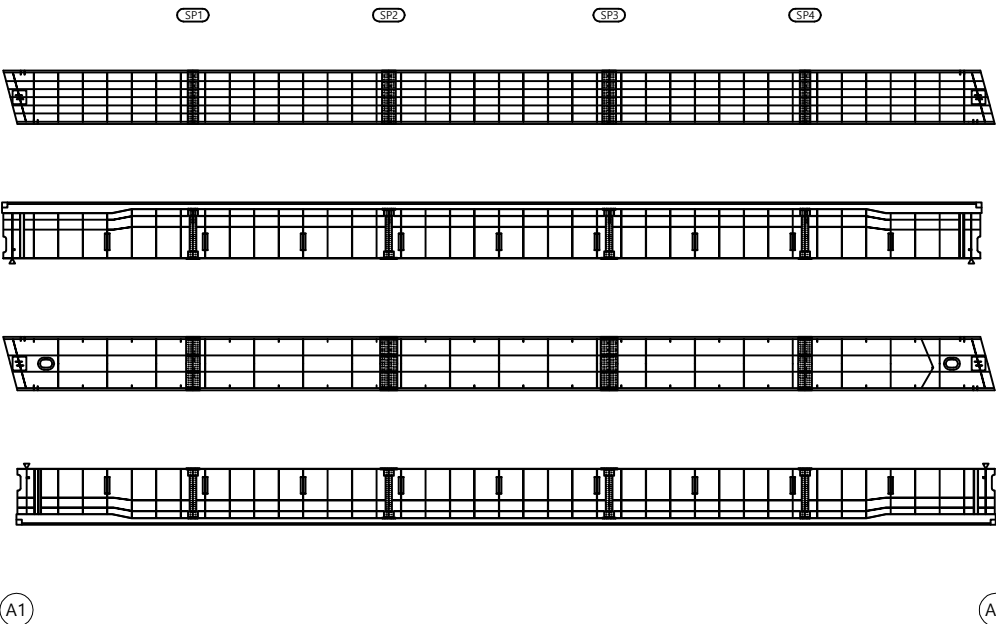

손 상 물 량 표

거더내부 S1 - G2										
번 호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


K
E
Y
P
L
A
N

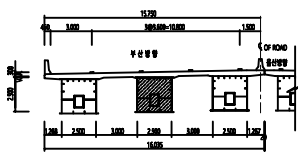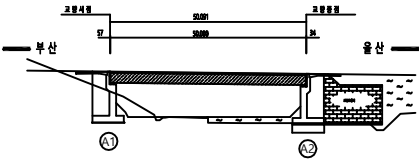

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

번 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	돌뚝	No. 007

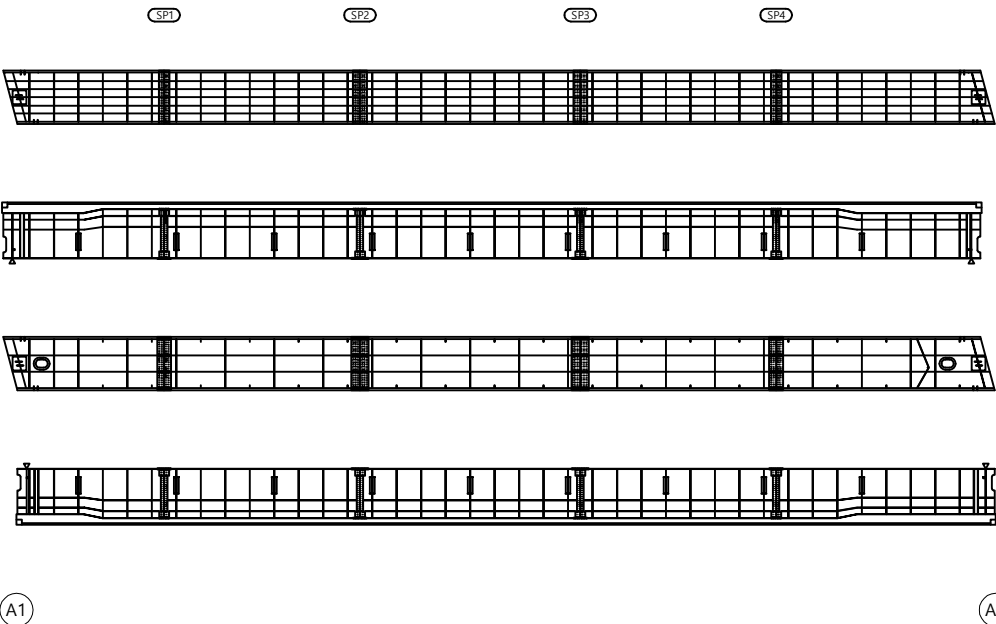



손 상 물 량 표

거더내부

S1 - G3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

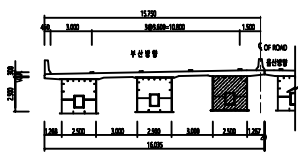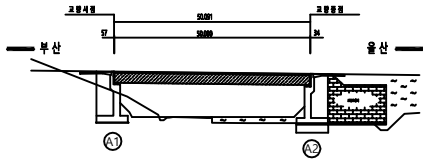


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


비 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 008

좌천교(부산) 교대 A1, A2

교대 A1

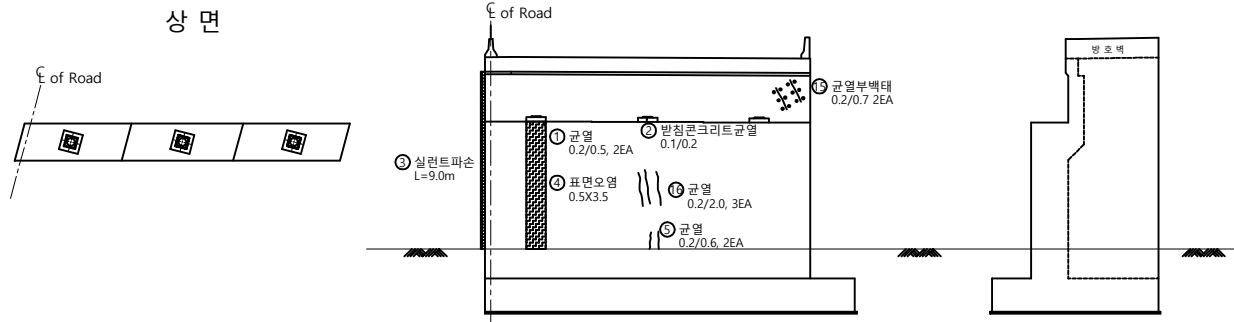

교대 A2


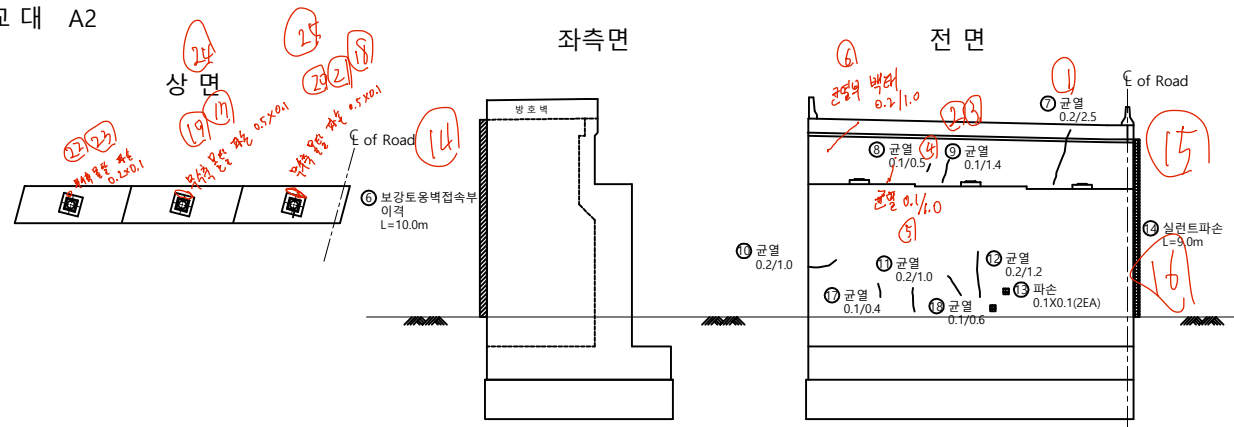


손상물량표

교대
A1, A2

번	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		2	m	1.00	
2	구	교량받침	균열(0.3mm미만)	0.1	0.0		1	m	0.00	
3	구	교대	파손		9.0		1	m	9.00	실린트
4	구	교대	표면열화		0.5	3.5	1	m ²	1.75	
5	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		2	m	1.20	
6	구	교대	이격		10.0		1	m	10.00	옹벽
7	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		1	m	2.50	
8	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50	
9	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	1.4		1	m	1.40	
10	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
11	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
12	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20	
13	구	교대	파손		0.1	0.1	2	m ²	0.02	
14	구	교대	파손		9.0		1	m	9.00	실린트
15	신	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		3	m	2.10	
16	신	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		3	m	6.00	
17	신	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	m	0.40	
18	신	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	m	0.60	
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN

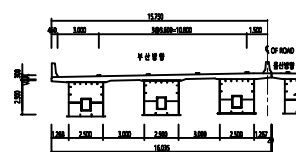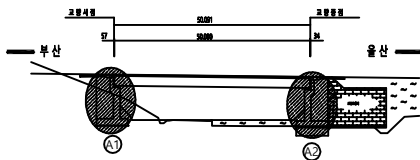

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

① 균열	② 균열부백태	③ 망상균열	④ 철근노출	⑤ 재료분리	⑥ 파손, 박리	⑦ 누수, 습윤	⑧ 소성변형	⑨ 오염, 변색	⑩ 오염, 변색	⑪ 백태	⑫ 돌뚫	⑬ 부식	⑭ 퇴적	⑮ 기타
No. 009														