


I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S1

손상물량표


← 부산

울산 →

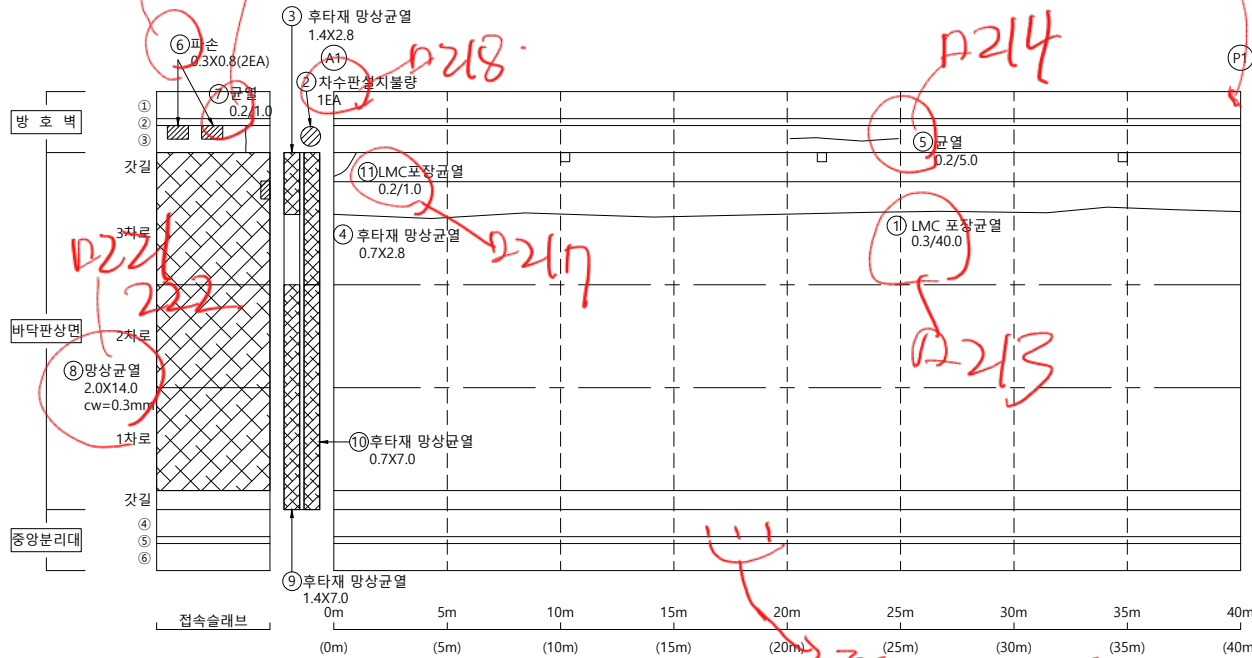


번호	신/구	부재명	손상 내용	손상 규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	구	포장	LMC포장균열	0.3	40.0		1	40.00	m	
2	구	신축이음	차수판 설치불량				1	1.00	EA	
3	구	신축이음	후타재 망상균열		1.4	2.8	1	3.92	m'	변경
4	구	신축이음	후타재 망상균열		0.7	2.8	1	1.96	m'	변경
5	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	5.0		1	5.00	m	
6	신	포장	파손	0.3	0.8		2	0.48	m'	
7	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
8	신	접속슬래브	망상균열		2.0	14.0	1	28.00	m'	CW=0.3
9	신	신축이음	후타재 망상균열		1.4	7.0	1	9.80	m'	
10	신	신축이음	후타재 망상균열		0.7	7.0	1	4.90	m'	
11	신	포장	LMC포장균열	0.2	1.0		1	1.00	m	

KEY
PLAN

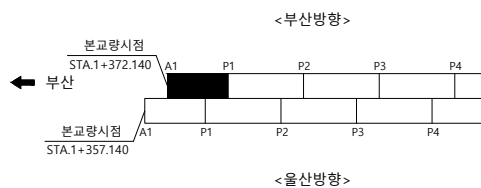

울산 →

SECTION

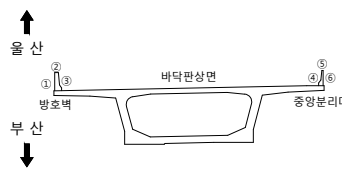

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	바리, 박락		퇴적		균열심도

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시		2023
책임기술자		오현승
도면번호		001

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S2

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

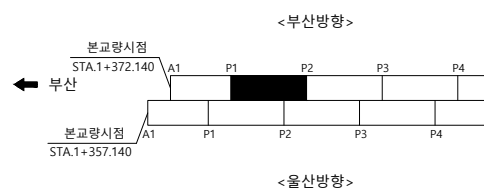

울산 ➡

SECTION

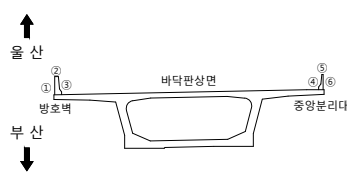받
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역



조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자 오 현 승

도 면 번 호 002

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S3

손상물량표

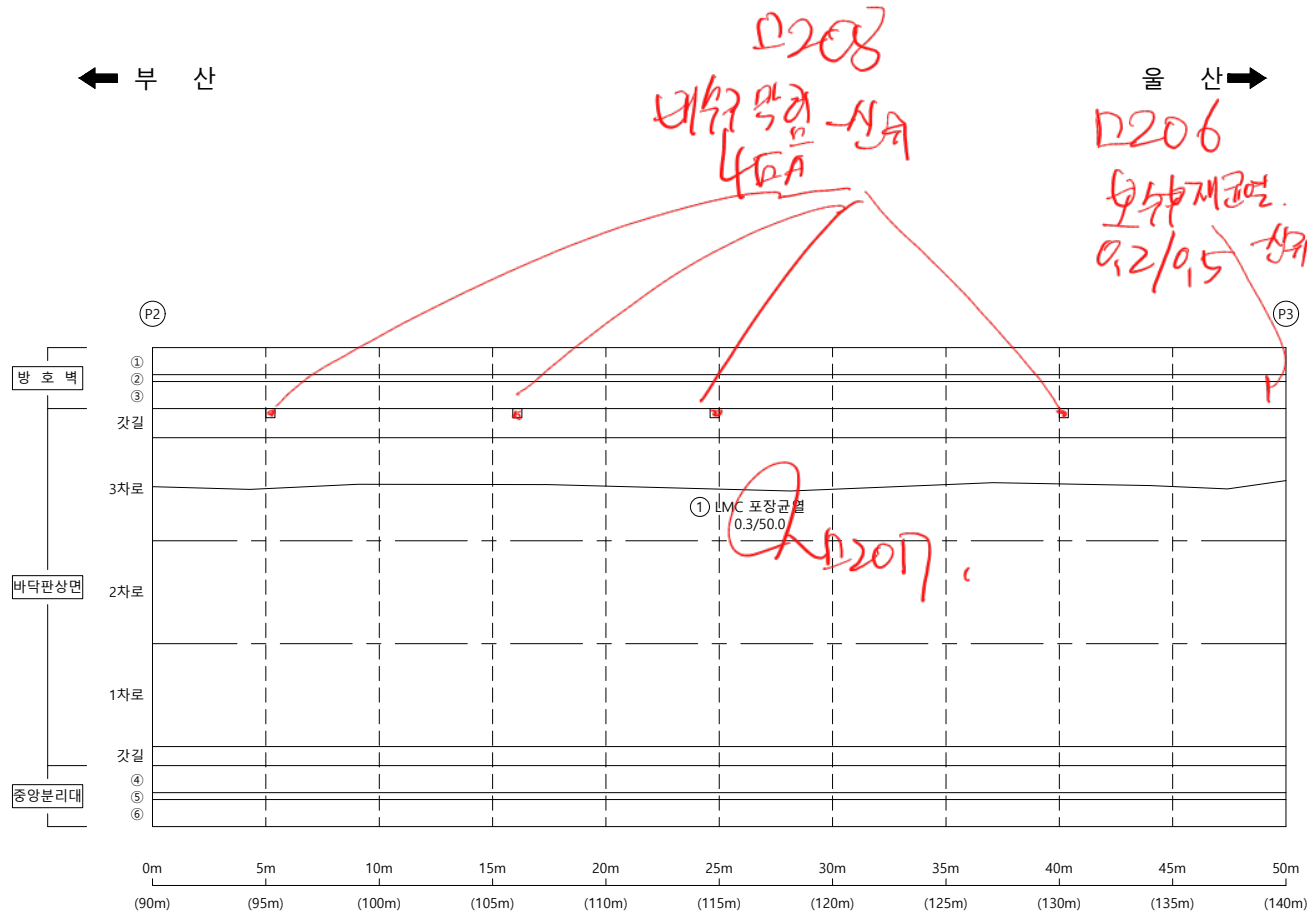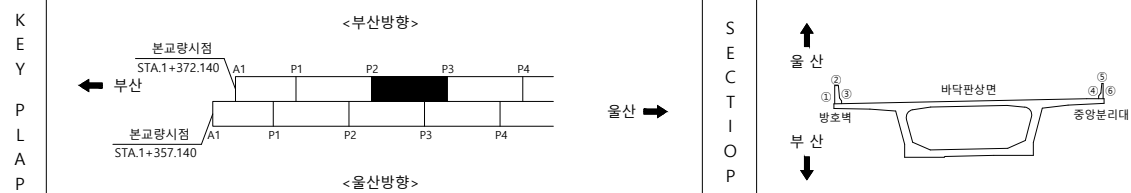
[illegible]

면		균열		균열백태		용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역		
		망상균열		백태				철근탐사
		재료분리		부식				탄산화시험
레		철근노출		파손		균열심도	조사일시 2023	
		박리, 박락		퇴적		균열심도	책임기술자 오현승	
						도면번호 003		

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S4

← 부 산


- 올 산➡

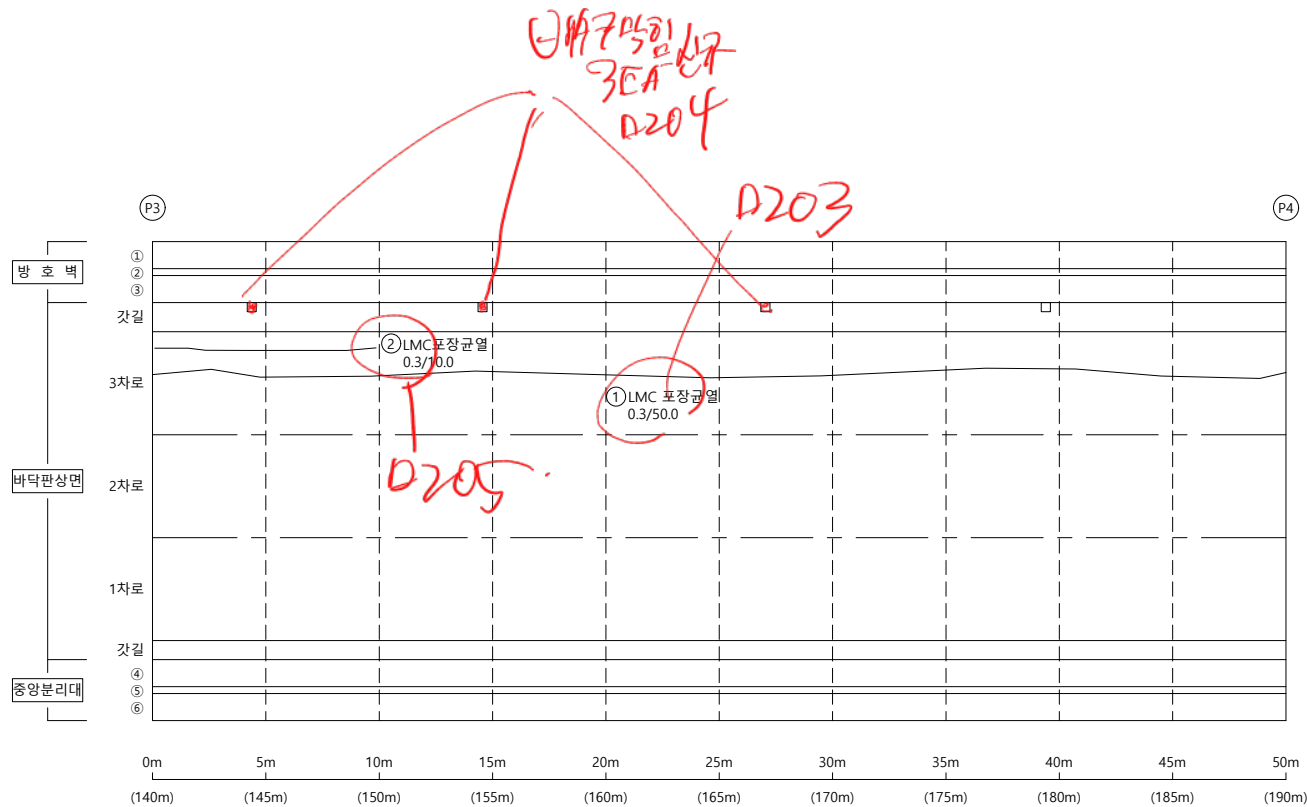

손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

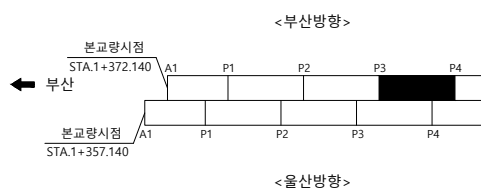

울산 ➡

SECTION

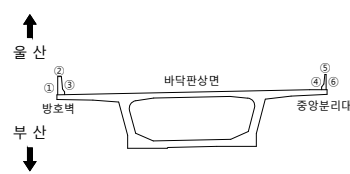

범례


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	004

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S5

← 부 산

- 올 산➡

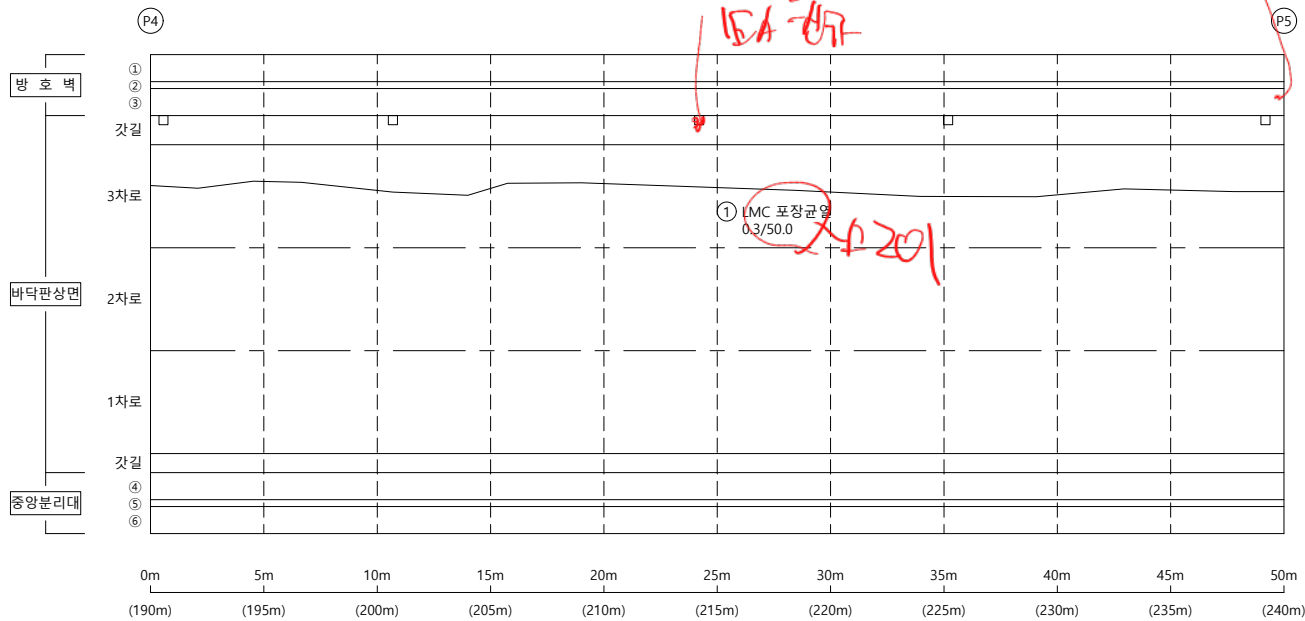


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산


<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

SECTION

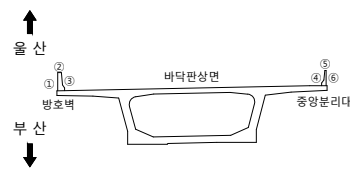범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

005

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S6

← 부 산

물 산➡

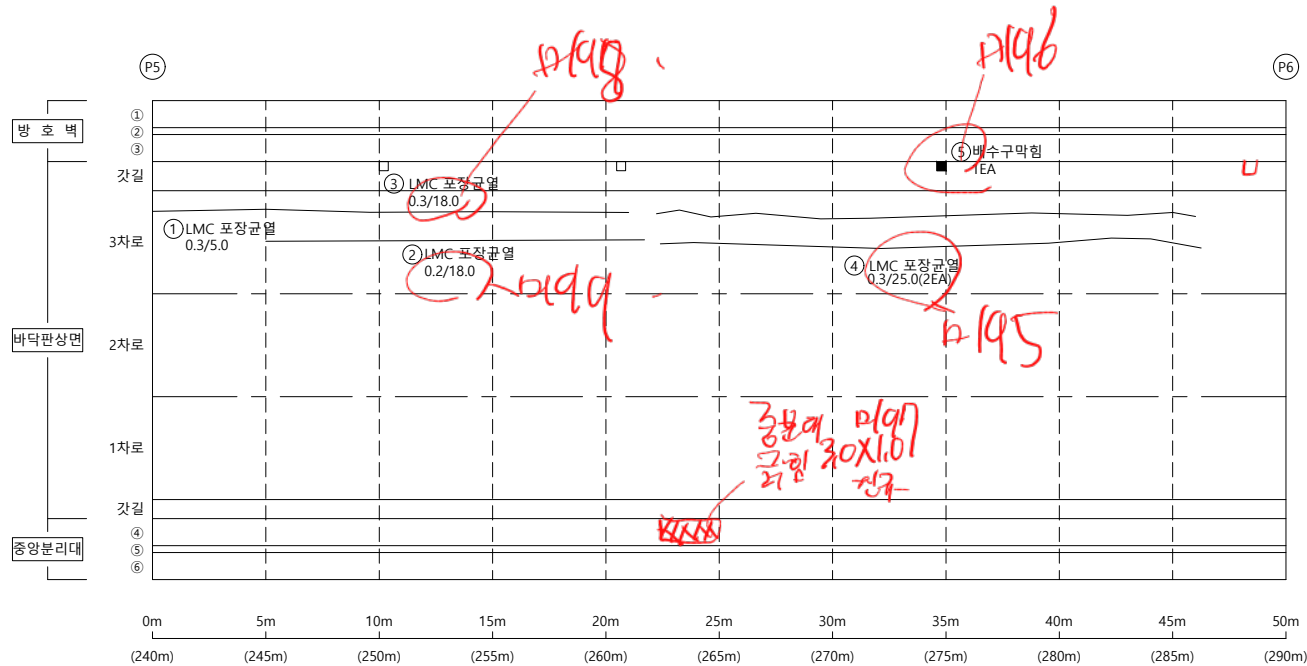


손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산

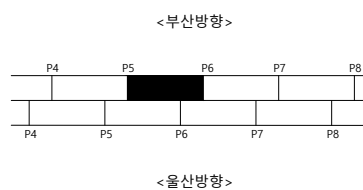

울산 ➡

SECTION

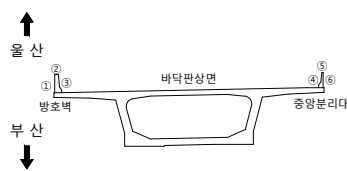

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 006

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S7

← 부 산

- 올 산➡

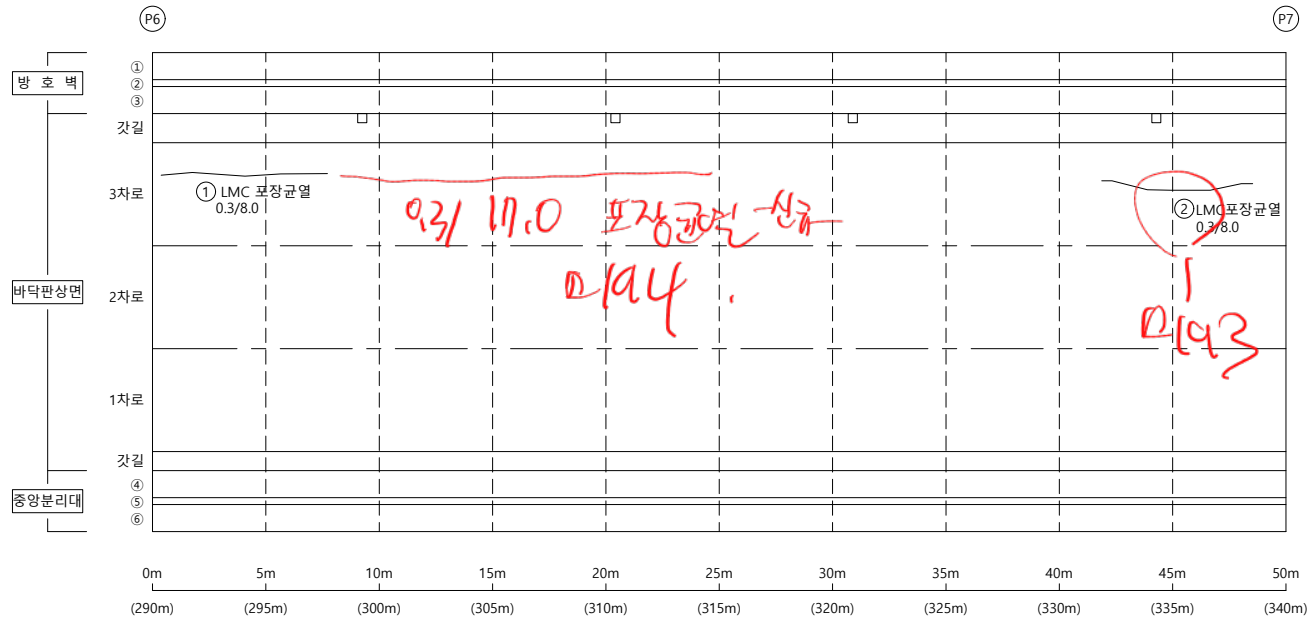


손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산

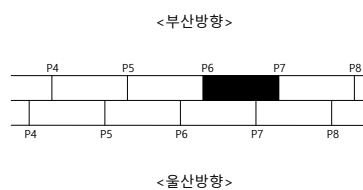

울산 ➡

SECTION

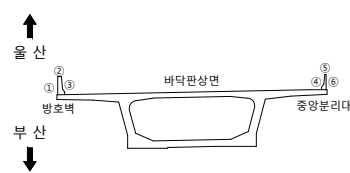

범례


	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	007

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S8

← 부 산

- 올 산➡

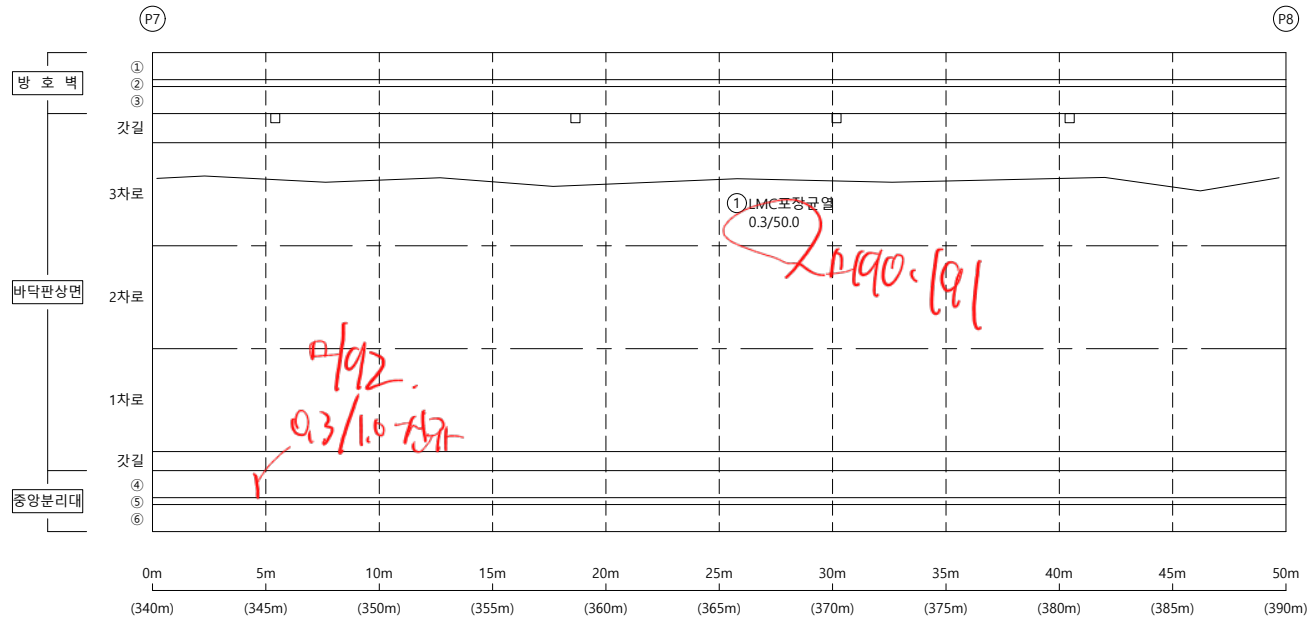


손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산

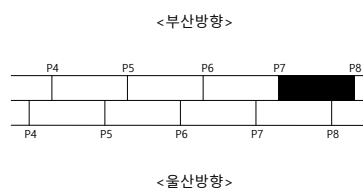

울산 ➡

S E C T I O N

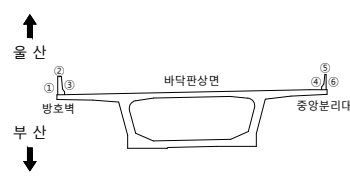범
려


	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	008

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S9

← 부 산

- 물 산➡

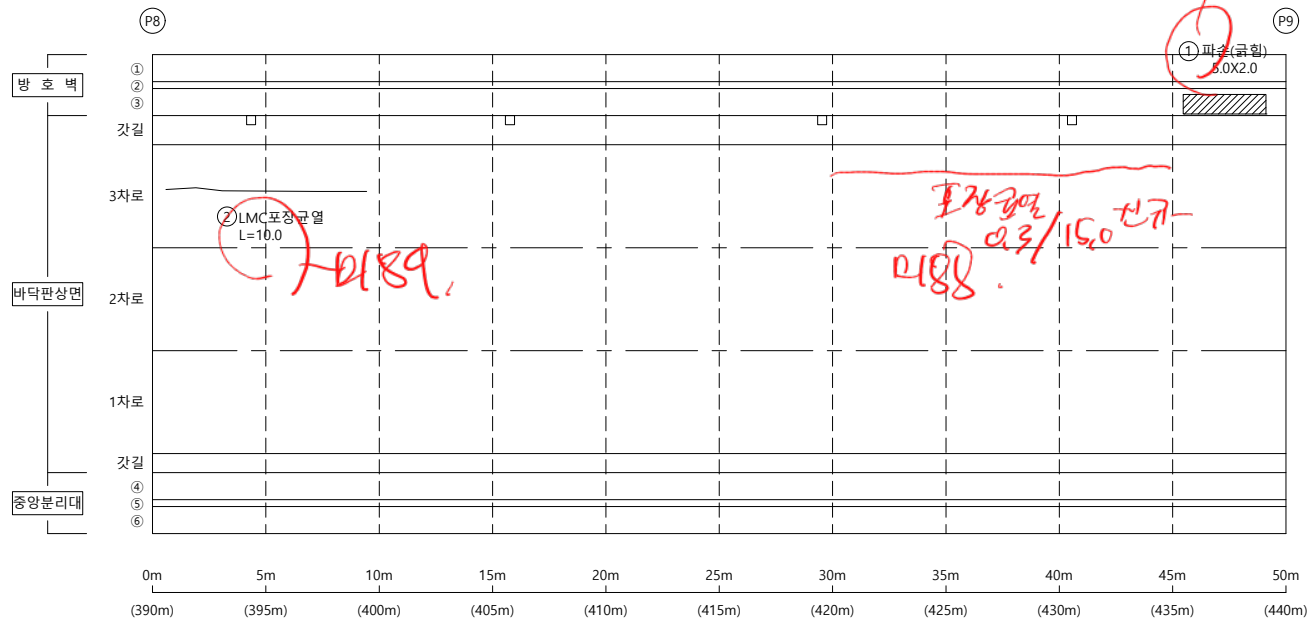


손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산

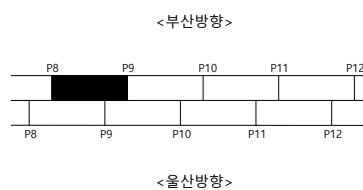

울산 ➡

SECTION

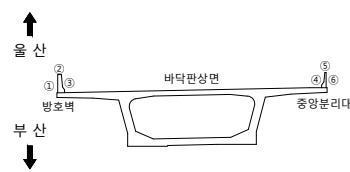

본
리

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 009

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S10

← 부 산

- 올 산➡

185 전경.

Handwritten signature and date: 2/15/16

p184-185
Q2/Q5

D/83

[illegible]


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산


<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

SECTION

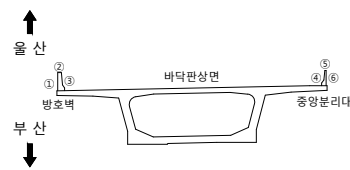범
려

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자



오현승

도면번호

010

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S11


손상물량표

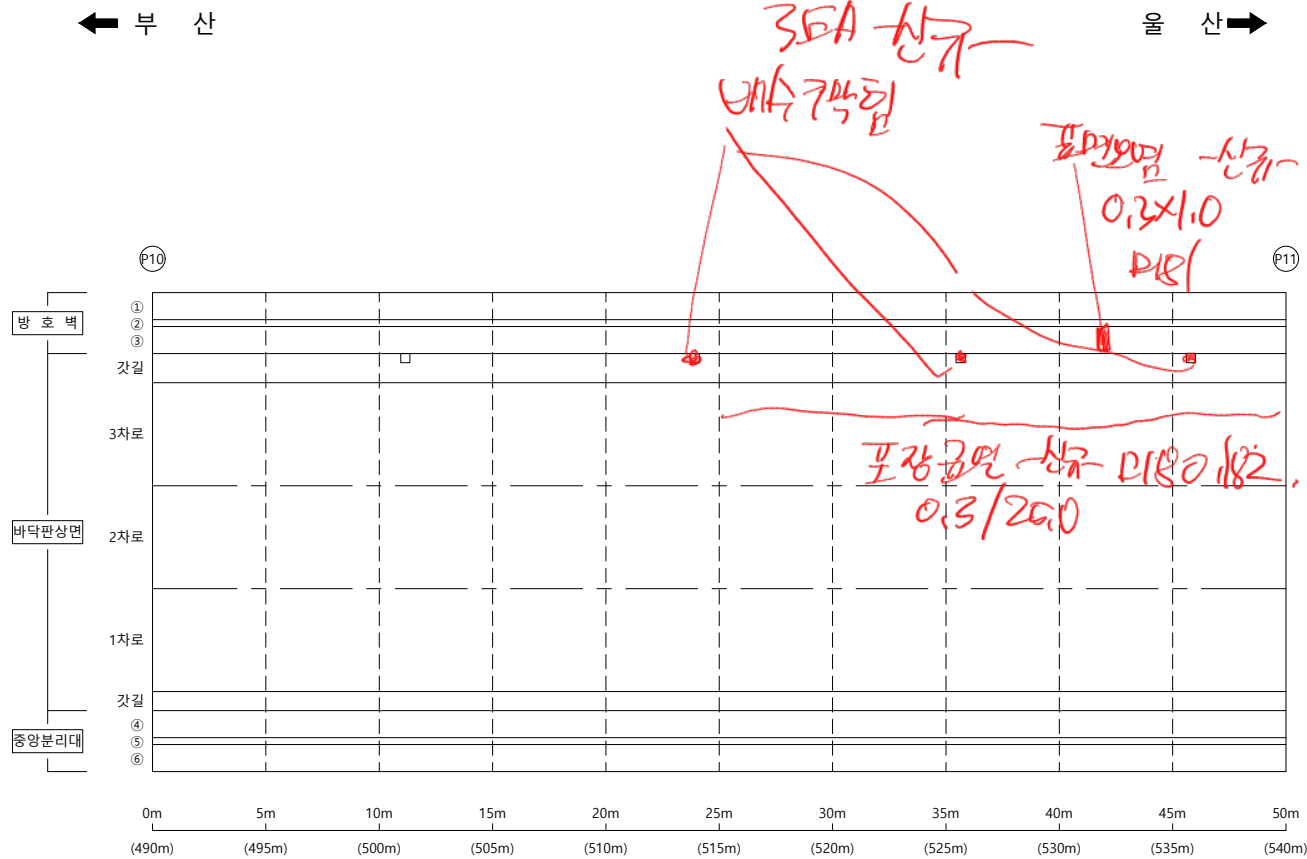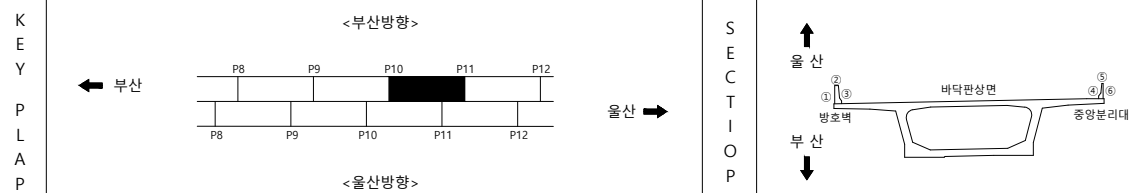[illegible]

범		균 열		균열백태		기 타	용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
		망상균열		백태		철근탐사	
		재료분리		부식		탄산화시험	
레		철근노출		파손		균열심도	조사일시 2023
		바리, 박락		퇴적		균열심도	책임기술자 오현승
							도면번호 011

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S12

손상물량표

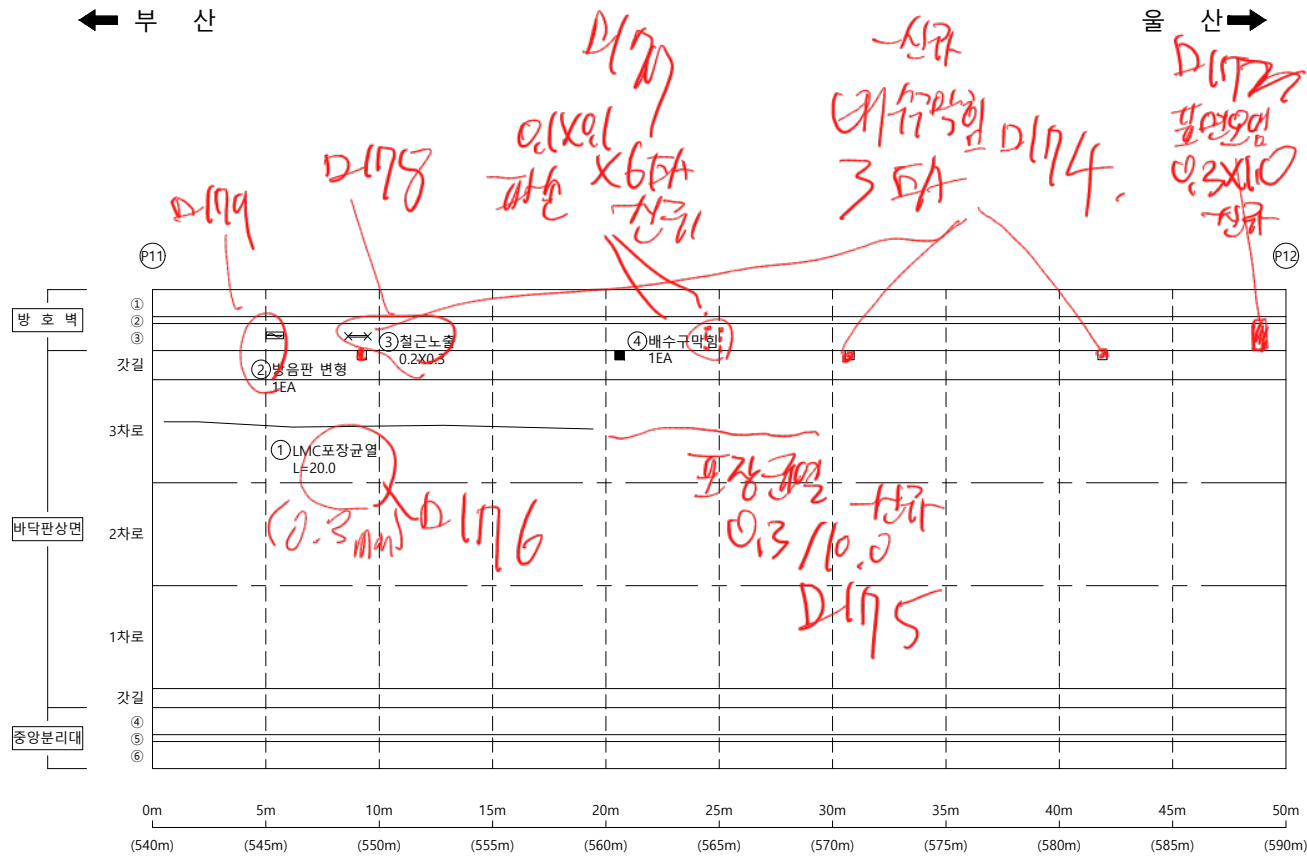
[illegible]

KEY PLAN			SECTION			면 례	균 열	균열백태	기 타	용 역 명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
	망상균열	백태		철근탐사	조 사 일 시 2023					
	재료분리	부 식		탄산화시험			책임기술자 오 현 승			
	철근노출	파 손		균열심도				도 면 번 호 012		
	박리, 박락	퇴 적		균열심도						

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S13

← 부 산

- 물 산➡

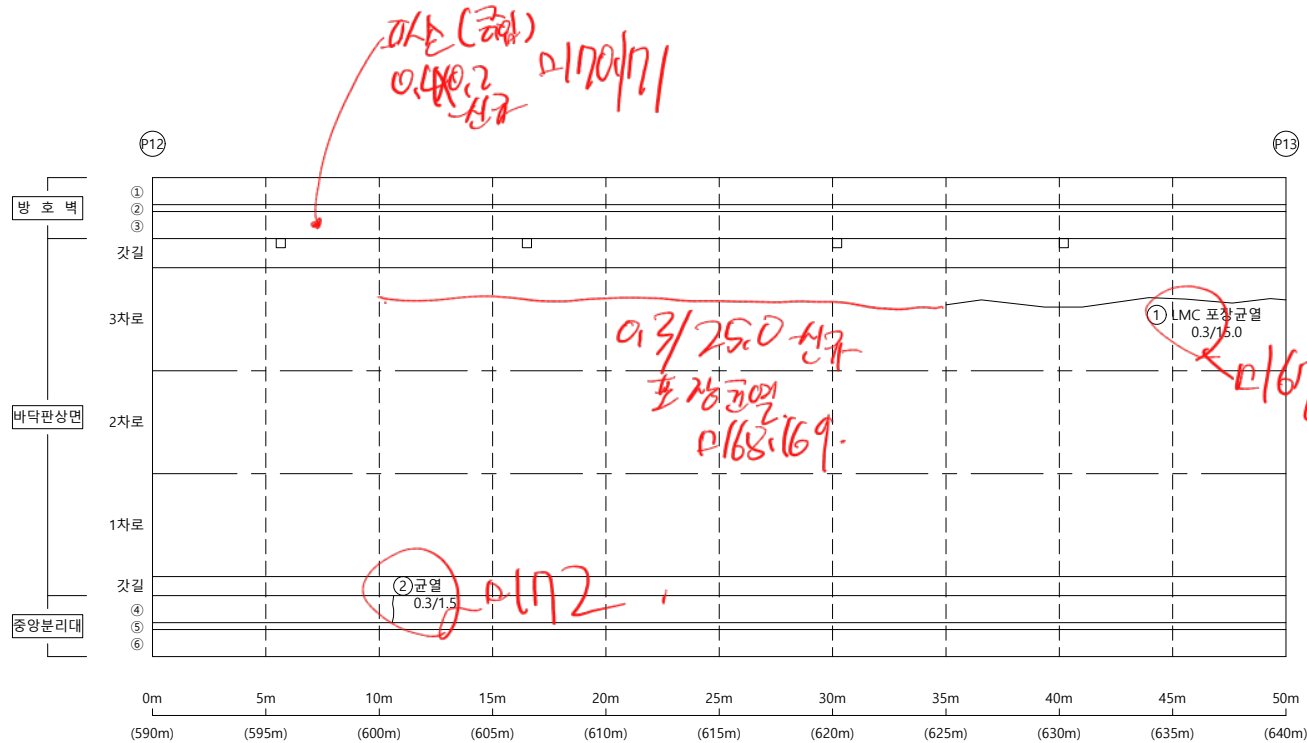


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산


<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

S E C T I O N

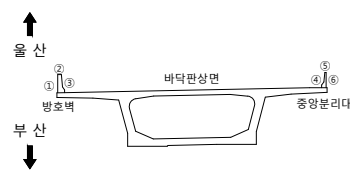범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

013


I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S14

손상물량표


번호	신/구	부재명	손상내용	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	수량	
1	구	방호벽	파손(균형)		0.2	1.0	1	0.20	m'
2	구	방호벽	파손(균형)		0.3	3.0	1	0.90	m'
3	구	방호벽	파손(균형)		0.5	0.5	1	0.25	m'
4	구	포장	LMC포장균열	0.3	50.0		1	50.00	m
5	신	중분대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.5		1	1.50	m
6	신	중분대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.5		1	1.50	m

← 부산


울산 →

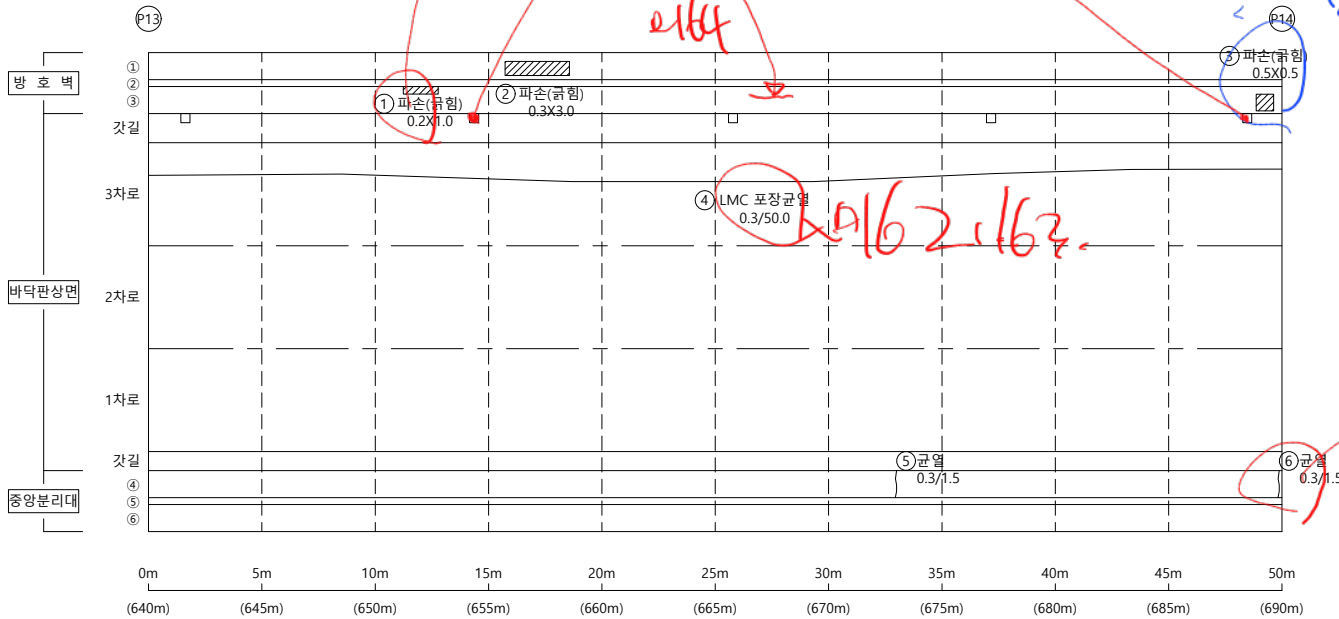

KEY
PLAN

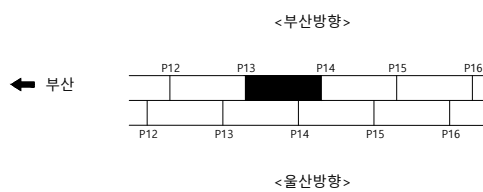

SECTION

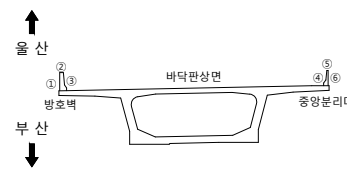


범례

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오현승
도면번호	014

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S15

← 부 산

물 산➡

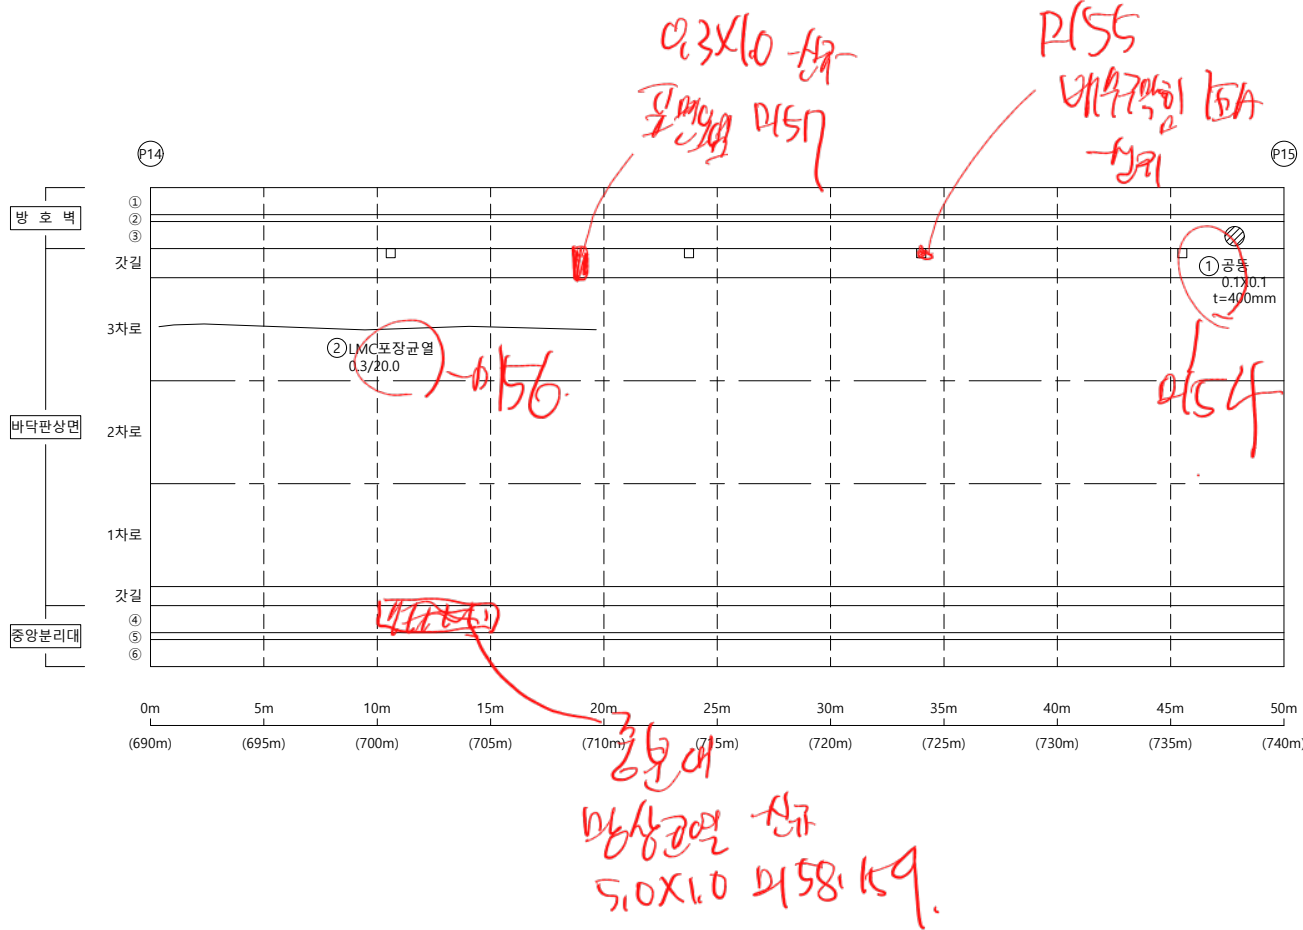


손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산

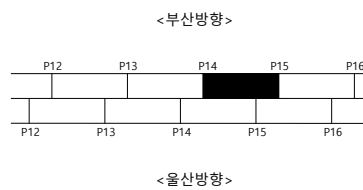

울산 ➡

S E C T I O N

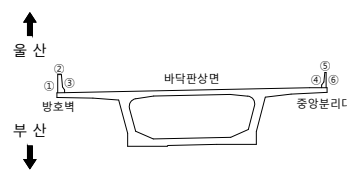범
려

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

015

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S16

← 부 산

- 올 산➡

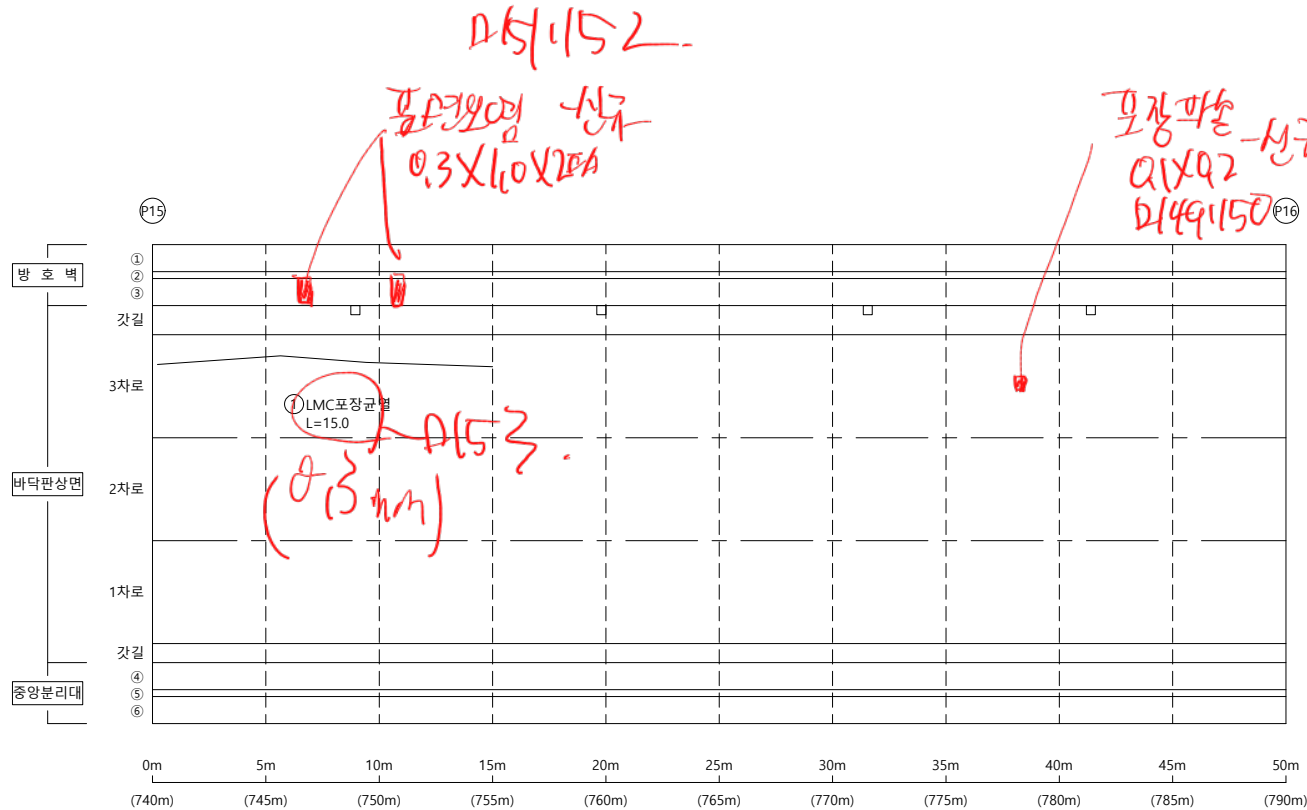


손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산

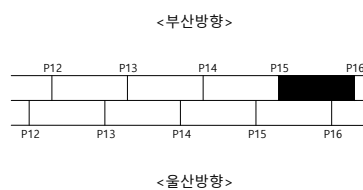

울산 ➡

S E C T I O N

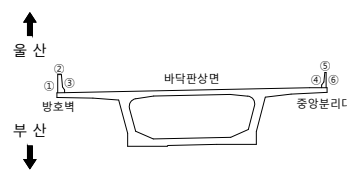범
려


	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	016

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S17

← 부 산

물 산➡

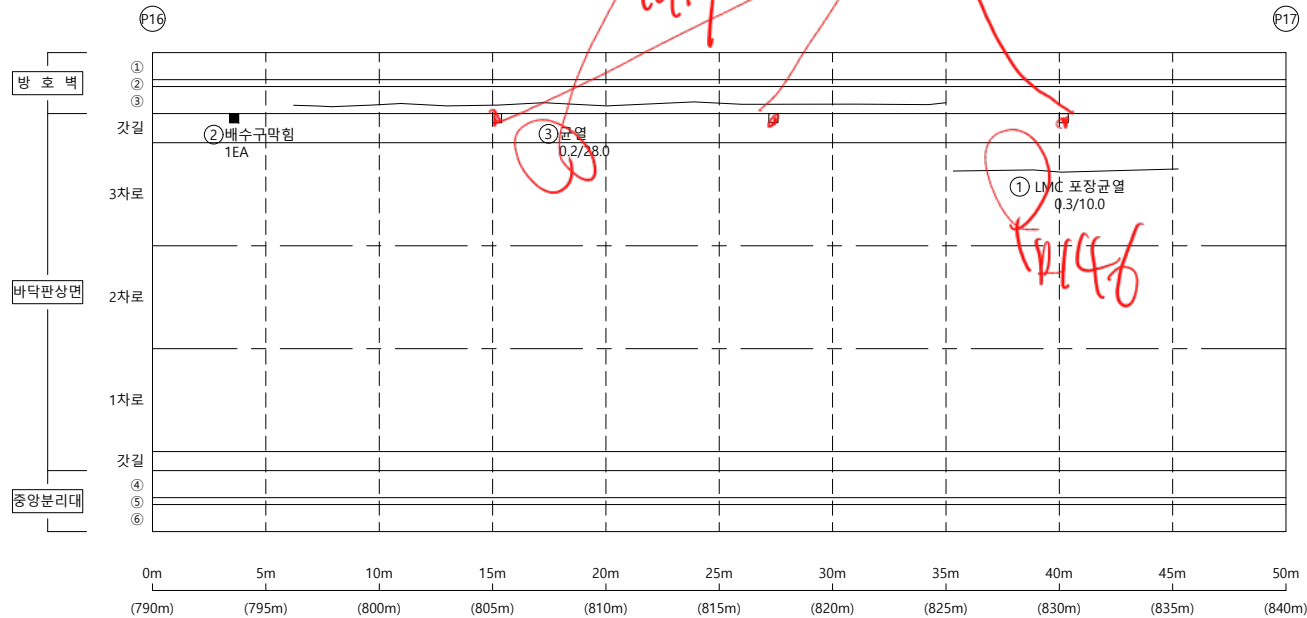


손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산

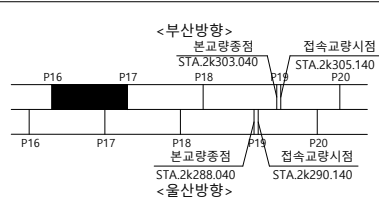

울산 ➡

SECTION

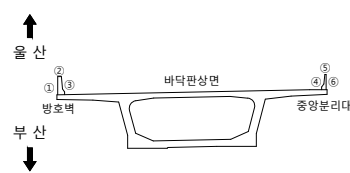범
례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료보리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

017

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S18

← 부 산

- 물 산➡

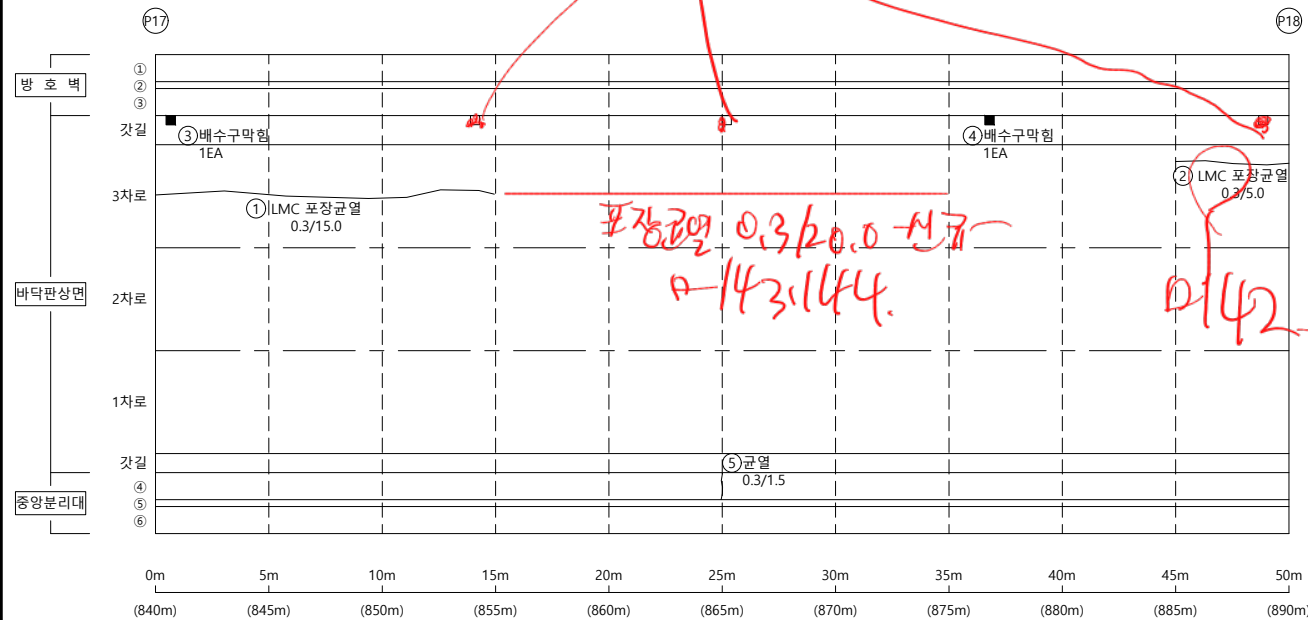


손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산

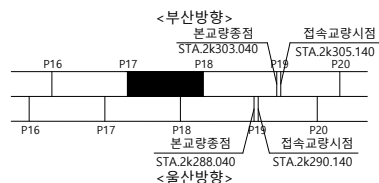

울산 ➡

S E C T I O N

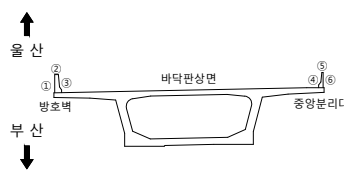

범례

	균열		균열배태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

공	로	모
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

018

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S19

손상물량표

번호	신/구	부재명	손상내용	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	수량	단위	
1	구	포장	LMC포장균열	0.3	25.0		3	75.00	m	
2	구	신축이음	후타재 마모		0.6	3.5	1	2.10	m'	
3	구	신축이음	후타재 마모		0.6	12.0	1	7.20	m'	
4	신	중분대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.5		1	1.50	m	
5	신	포장	LMC포장균열	0.5	12.0		1	12.00	m	
6	신	신축이음	유간토사퇴적		4.0		1	4.00	m	
7	신	신축이음	후타재 박락	0.1	1.0	1	1	0.10	m'	
8	신	신축이음	후타재 망상균열	0.7	6.0	1	1	4.20	m'	


← 부산

울산 →

미39 균열차.


미38 균열차
3차

미35 균열차
2차

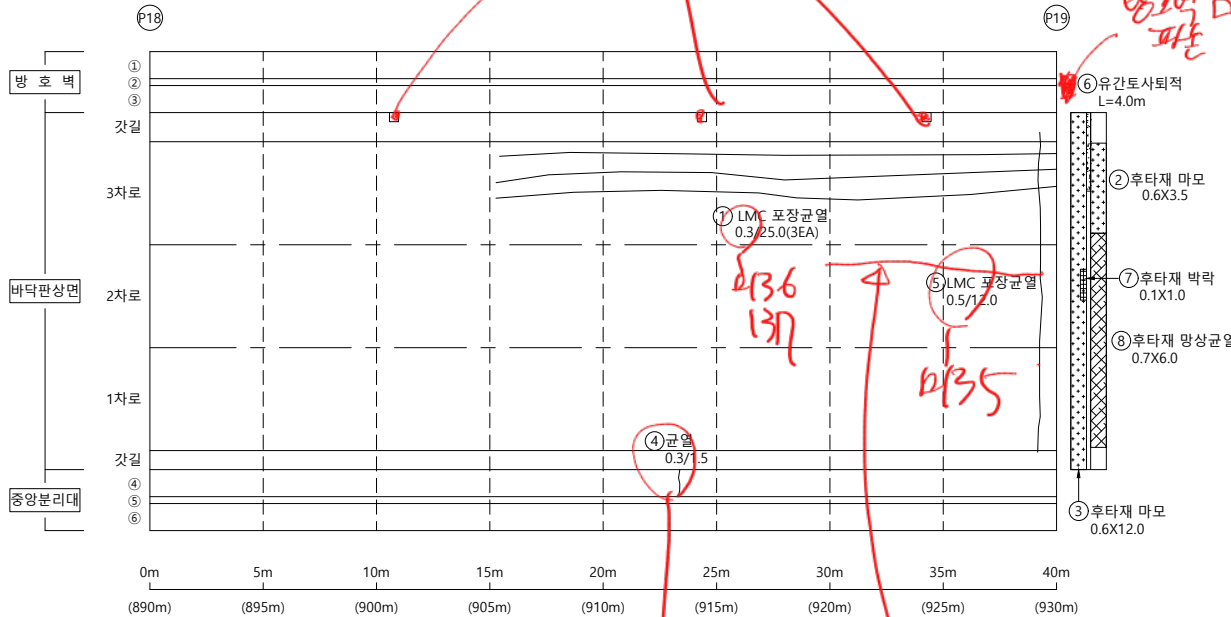


K
E
Y
P
L
A
P

← 부산

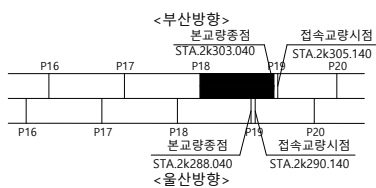

울산 →

S
E
C
T
I
O
N

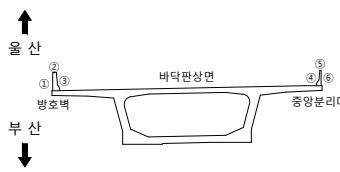

범
례


	균열		균열백테		기타
	망상균열		백테		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오현승
도면번호	019

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S20

← 부 산

- 올 산➡

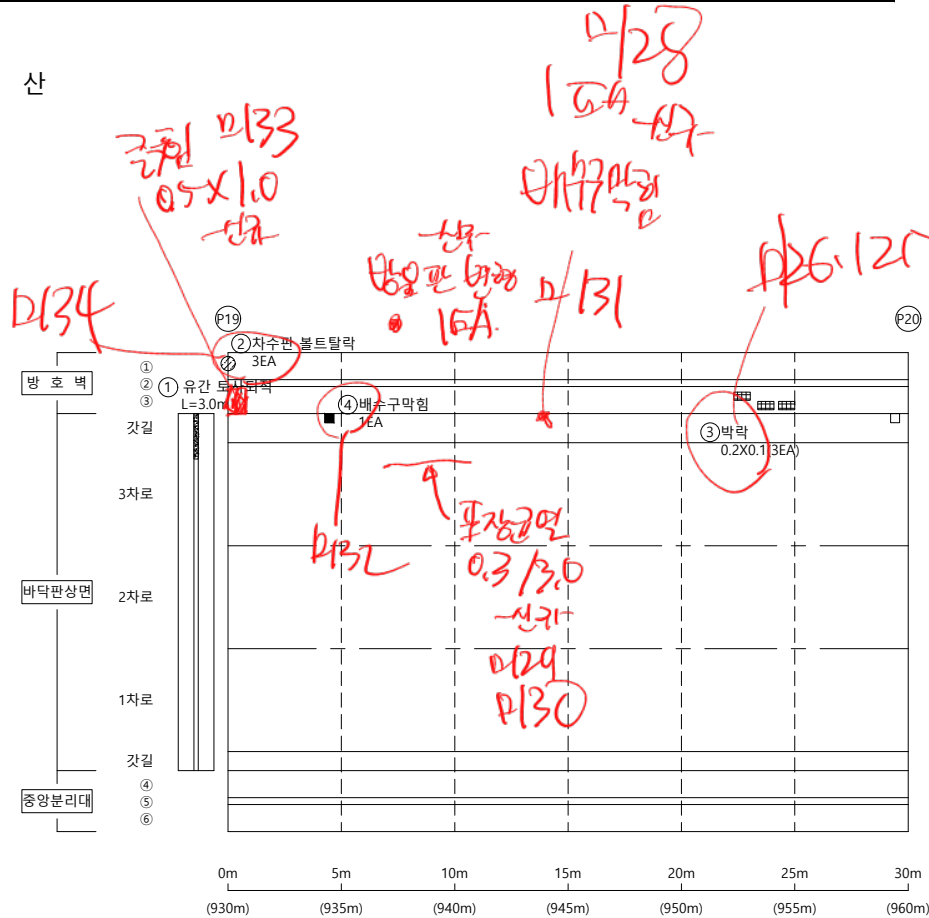


손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산

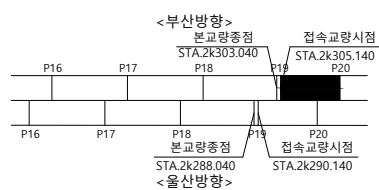

울산 ➡

SECTION

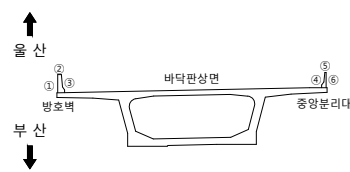

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 020

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S21

← 부 산

- 물 산➡

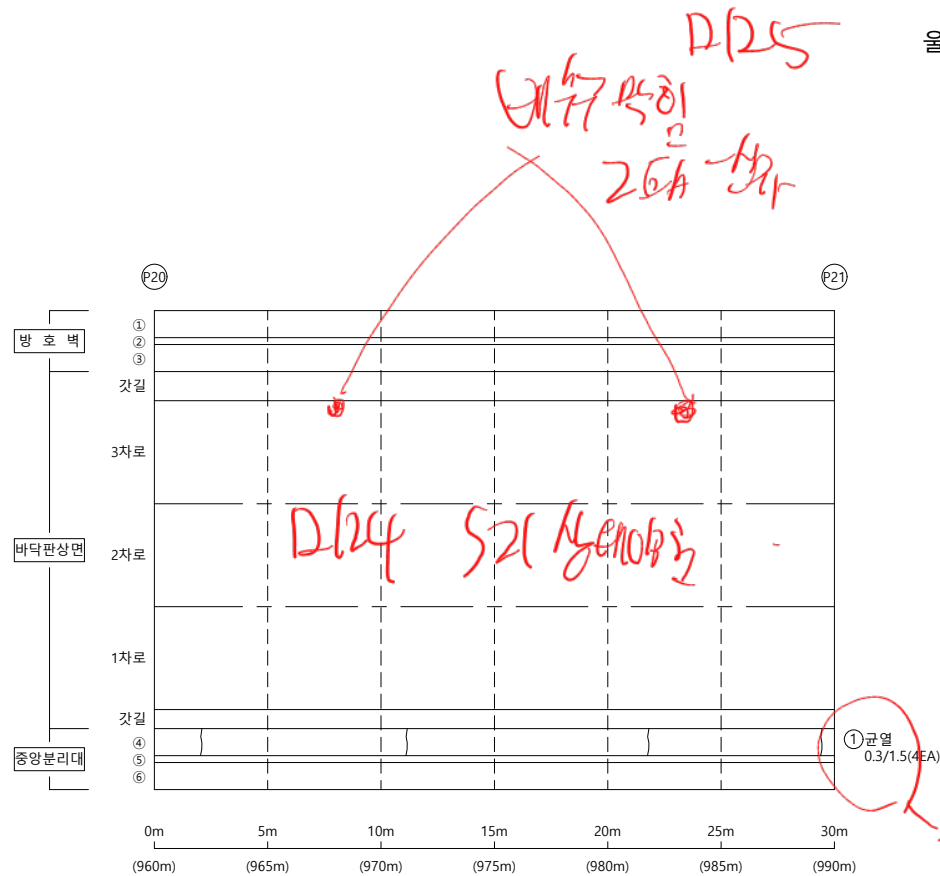


손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산

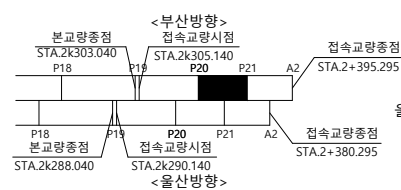

SECTION

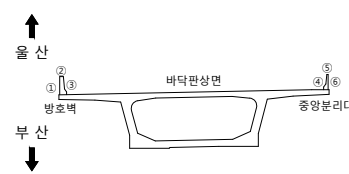본
23

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승

도면번호


021

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S22

← 부 산

$$A(1) \sim 1/6 \text{ 전방.}$$

$D/20 =$
 0.05%
 2.5%

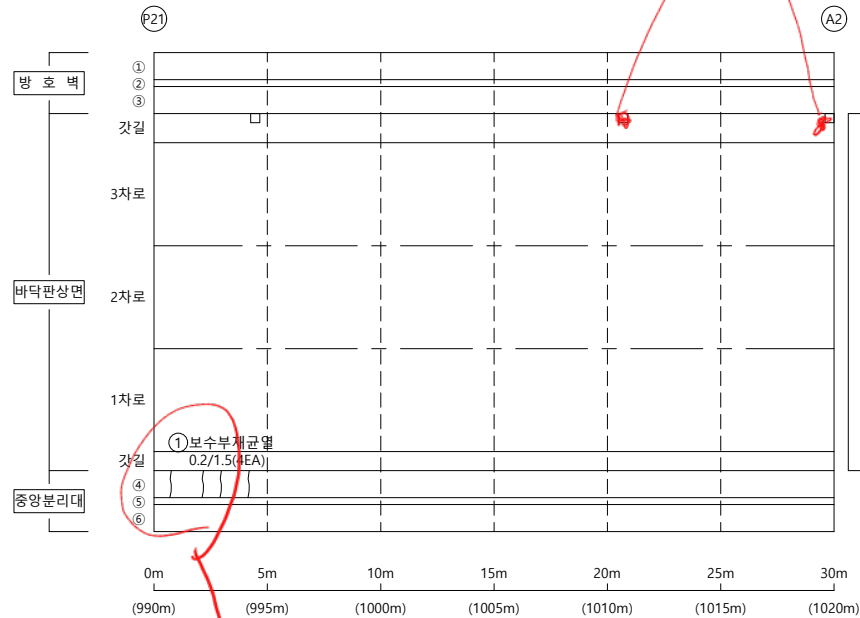

접속슬래브

217
118

② 박판
4.0X0.3
t=30mm

③ 망상균열
8.0X14.0
cw=0.3mm


10/10

손상물량표


[illegible]

KEY PLAs

← 부산

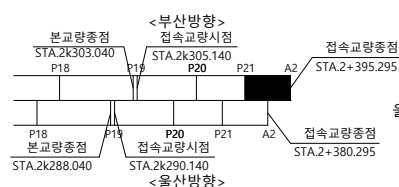

울산 ➡

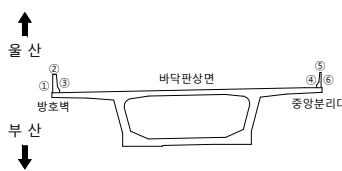S
E
C
T
I
O
N

23

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

022

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S1

← 부 산


- 올 산➡

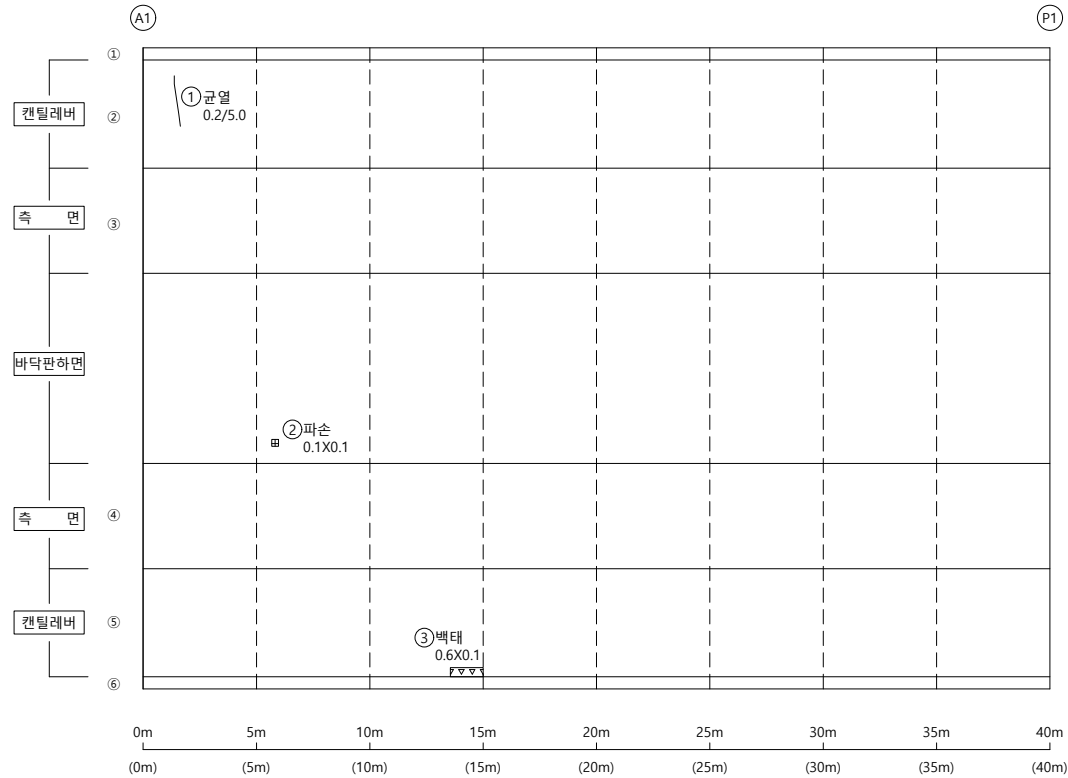


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

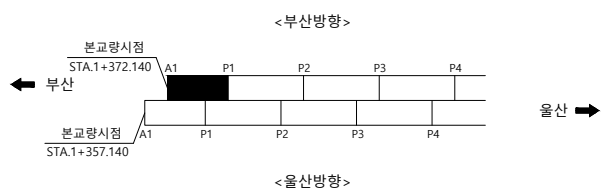

S E C T I O N

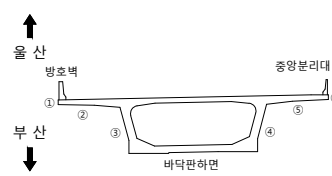

256

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

호	구	교
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

023

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S2

← 부 산


- **물 산** ➡

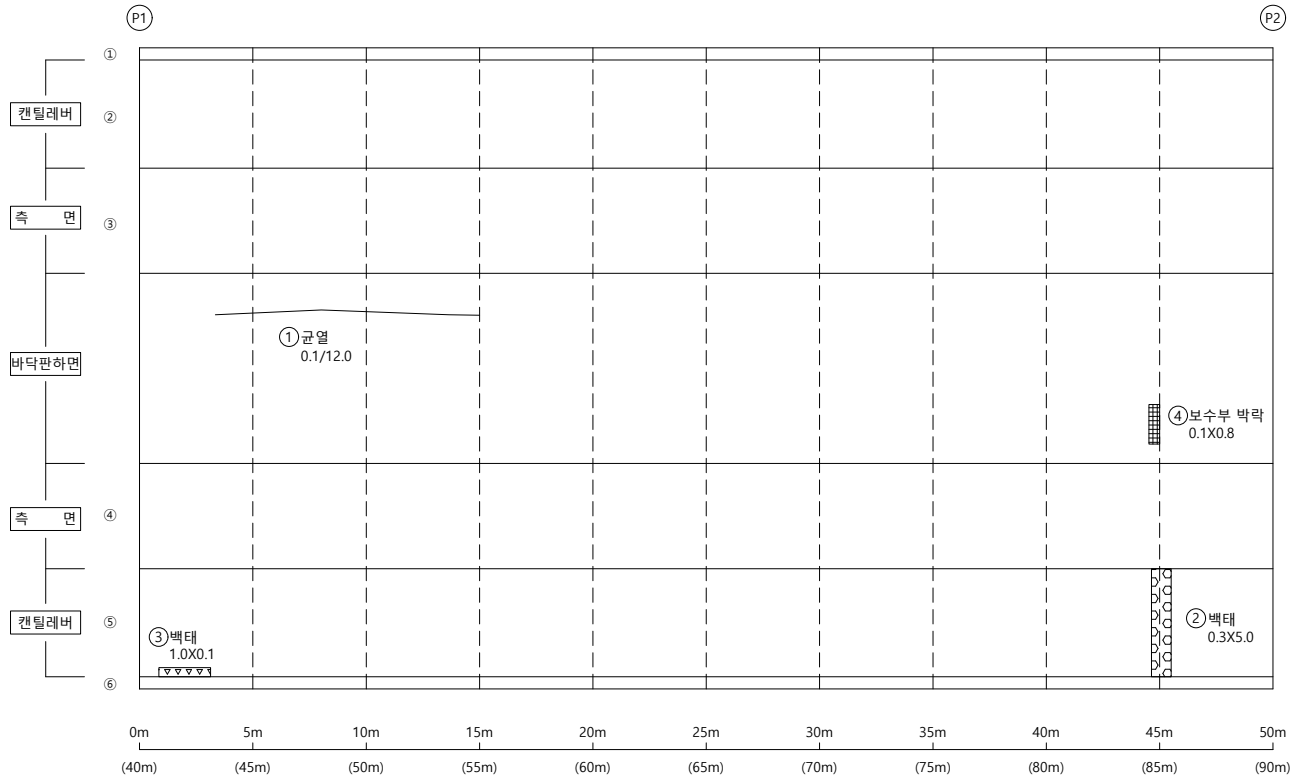

손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

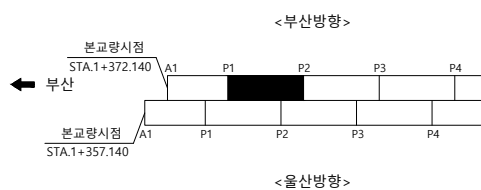

울산 ➡

SECTION

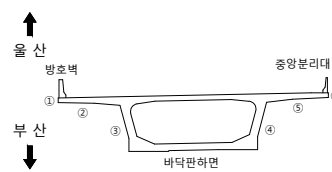

256

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 024

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S3

← 부 산


- 올 산➡

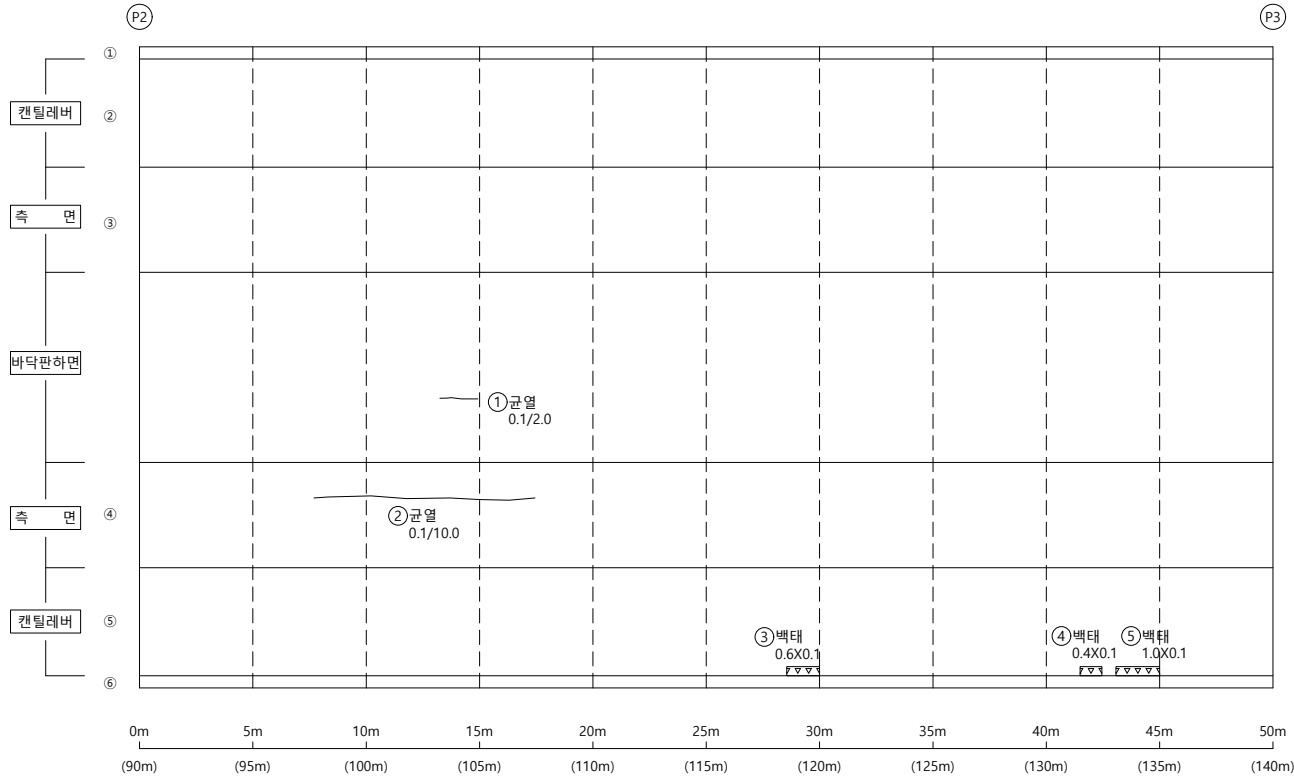


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

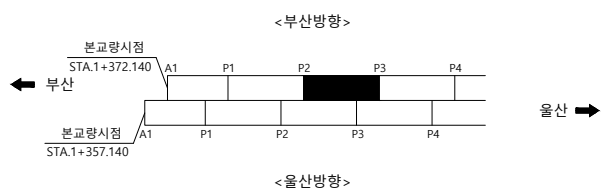

S E C T I O N

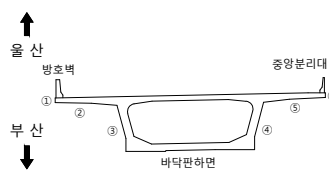

23


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	025

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S4

← 부 산


- 올 산➡

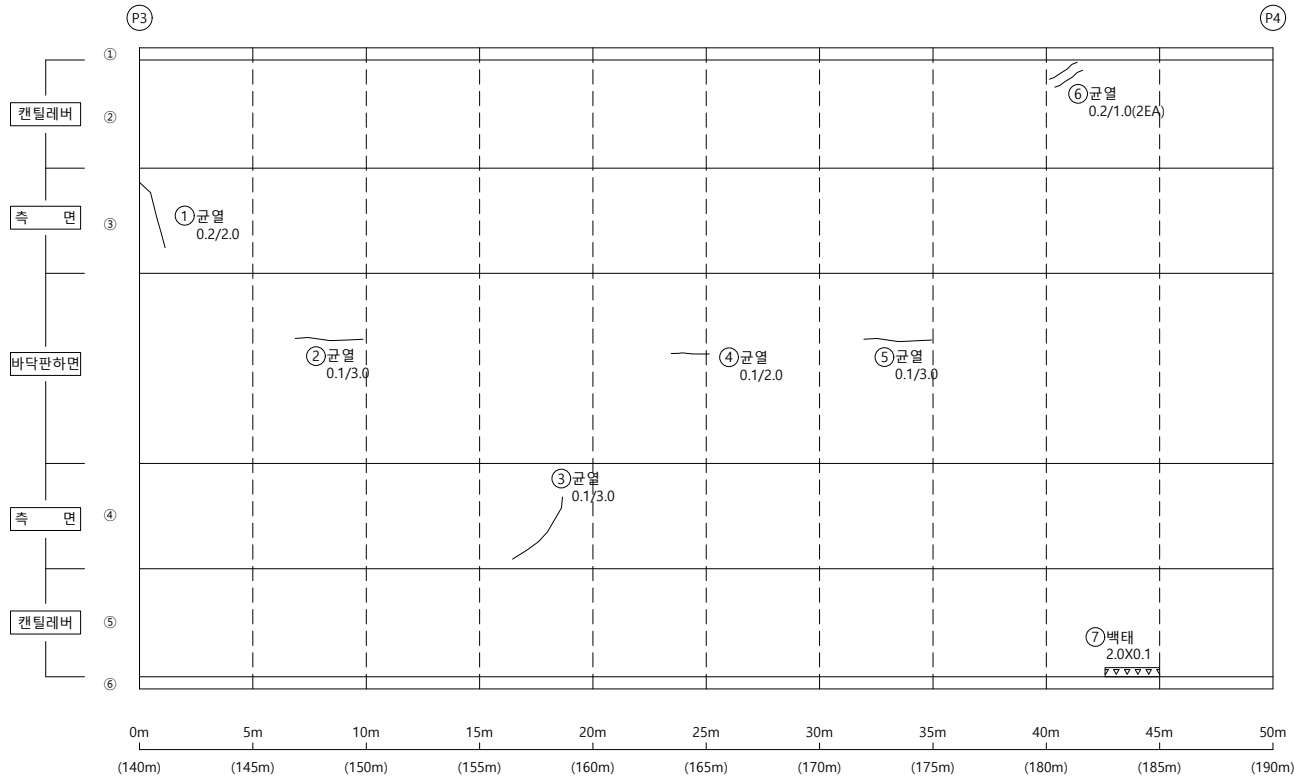


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

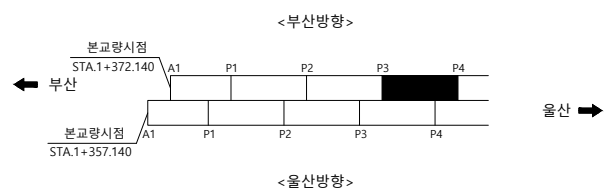

SECTION

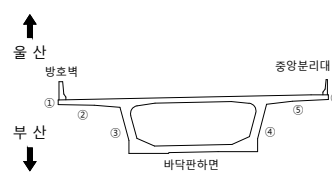

256

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

026

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S5

← 부 산

- 올 산➡

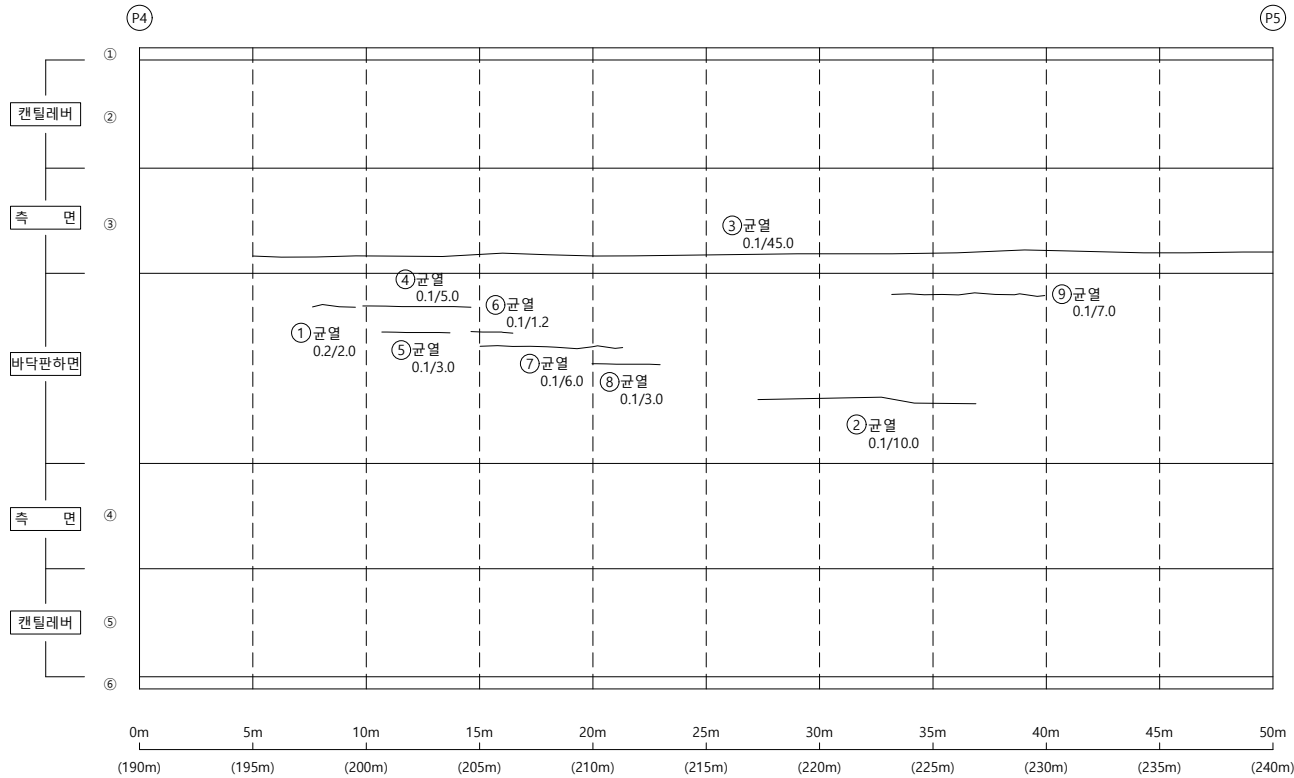


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP


← 부산

<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

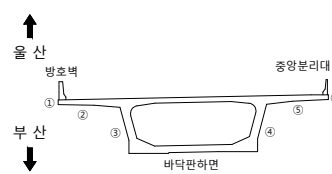S
E
C
T
I
O
P

23

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

027

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S6

← 부 산

- 물 산➡

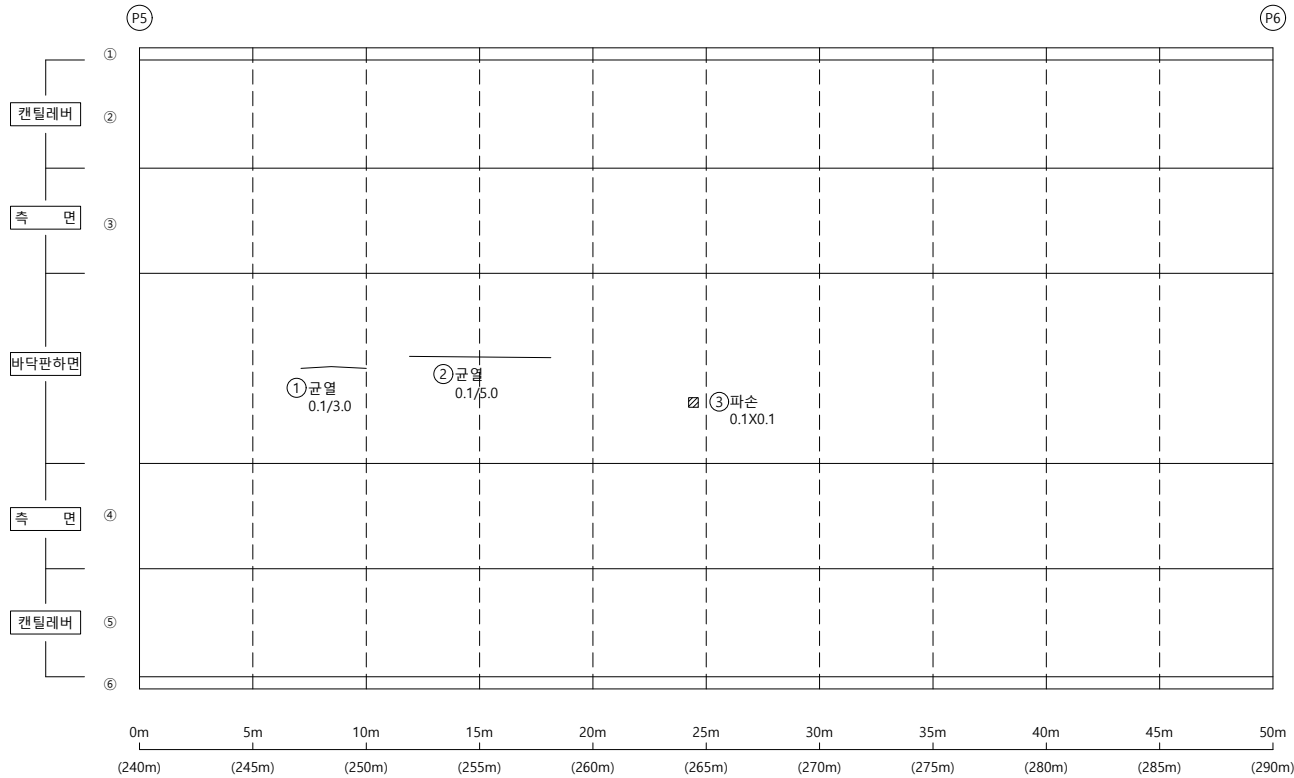


손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산

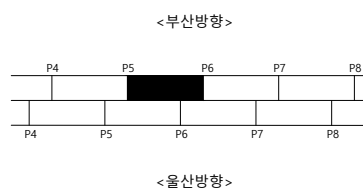

울산 ➡

S E C T I O N

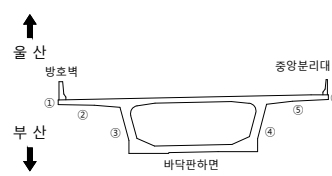범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

028

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S7

← 부 산

- 올 산➡

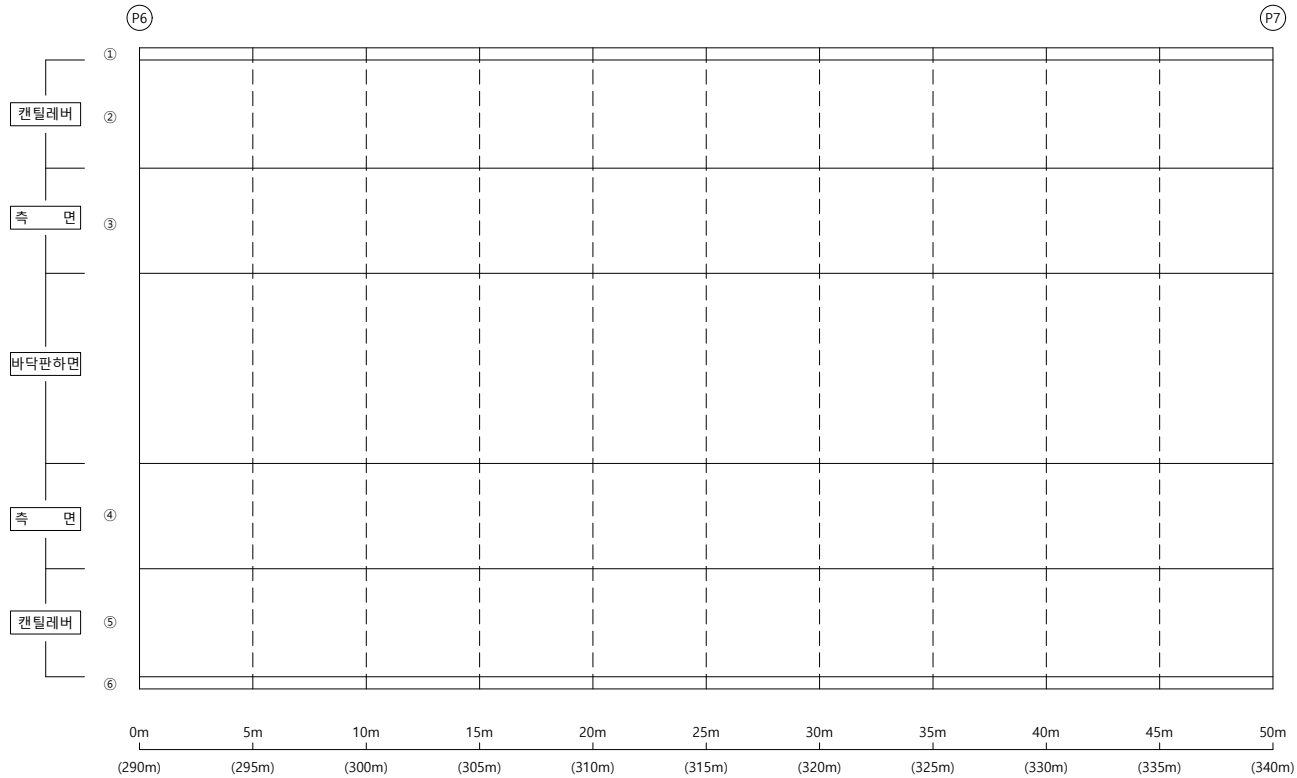


손상물량표

[illegible]


K
E
Y

P
L
A
P

← 부산

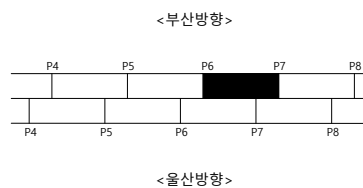

울산 ➡

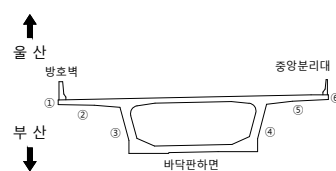S
E
C
T
I
O
P범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재부보리		부 식		탄산화시험
	철군노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

029

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S8

← 부 산

- 올 산➡

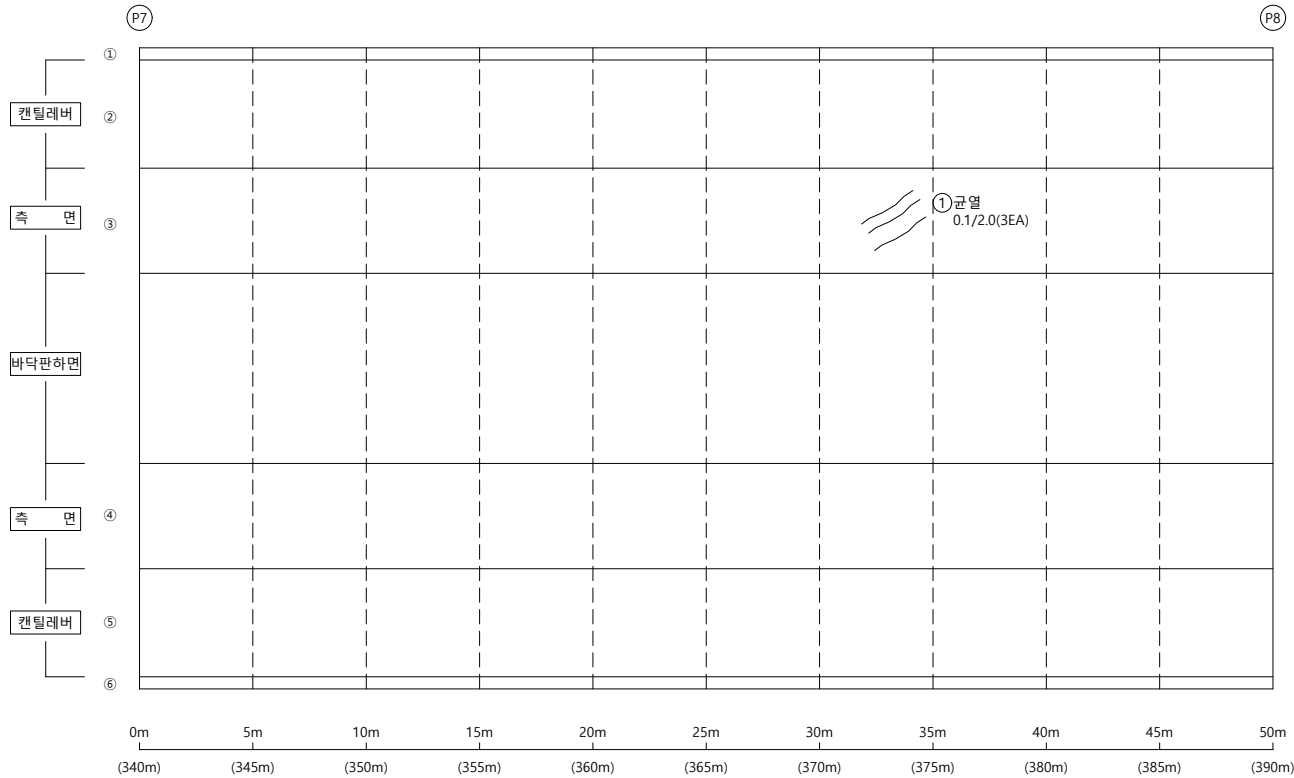


손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산

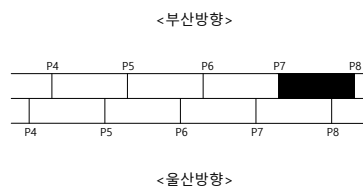

울산 ➡

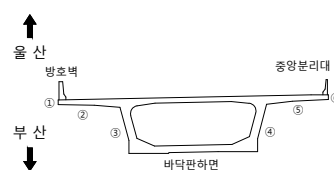S
E
C
T
I
O
P

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

호	구	교
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

030

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S9

← 부 산

- 물 산➡

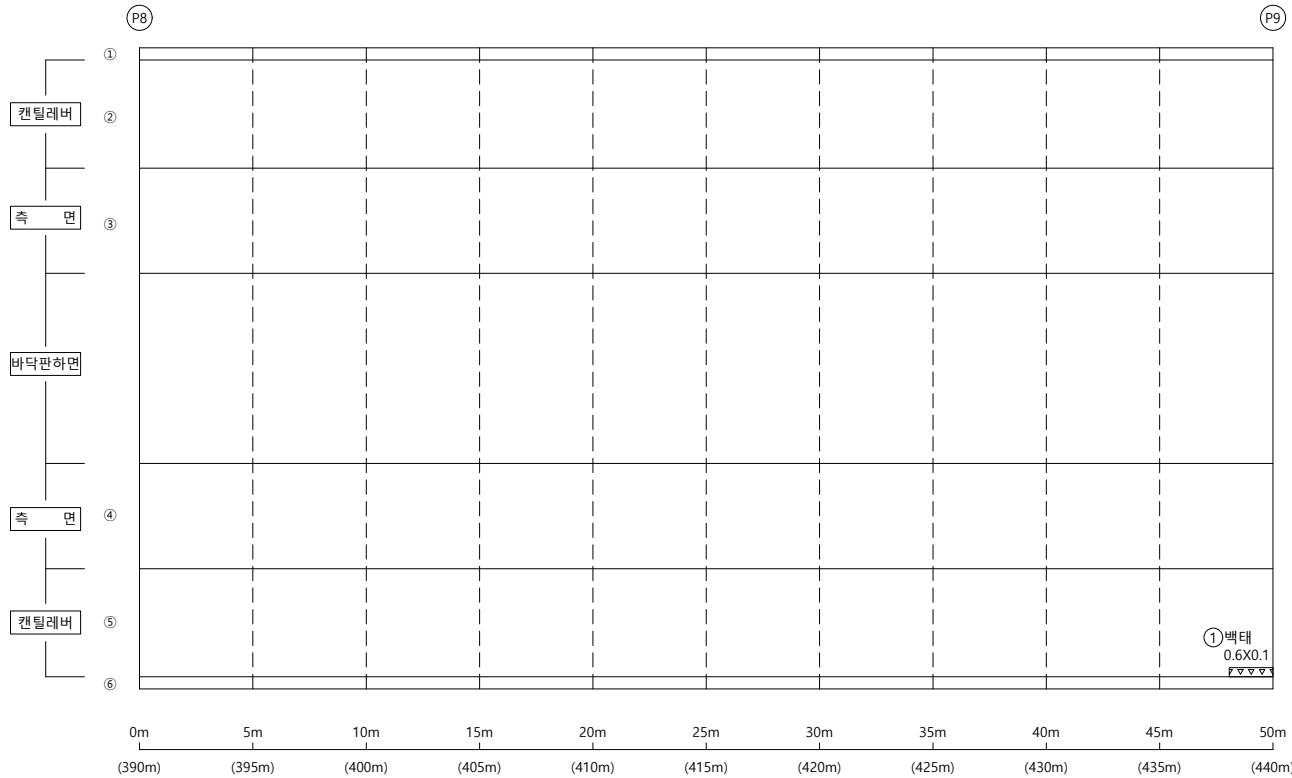


손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산

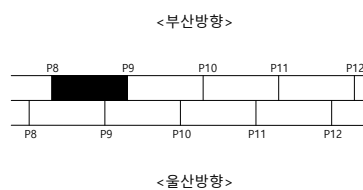

울산 ➡

SECTION

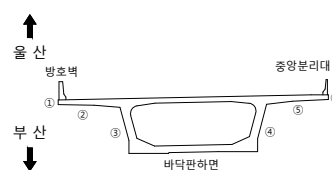

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

08	09	09
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자



오현승

도면번호

031

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S10


손상물량표

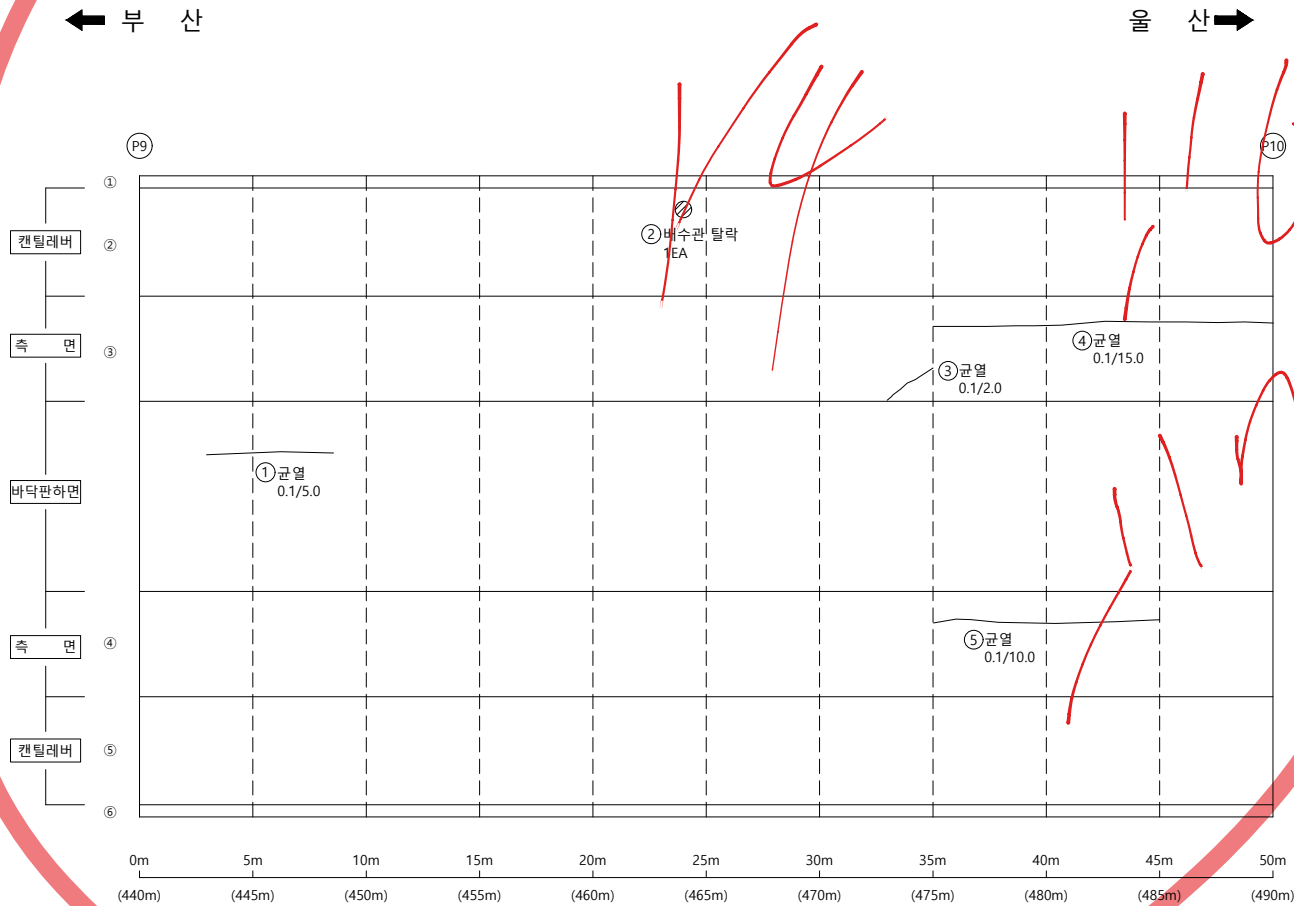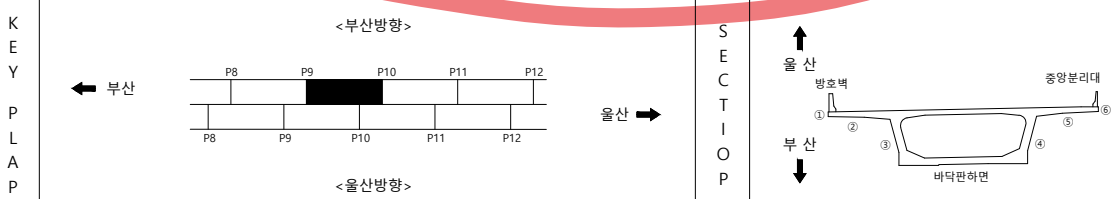[illegible]

범	균 열	균열백태	기 타	용 역 명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
	망상균열	백태	철근탐사	
	재료분리	부 식	탄산화시험	
레	철근노출	파 손	균열심도	조 사 일 시 2023
	박리, 박락	퇴 적	균열심도	책임기술자 오 현 승
				도 면 번 호 032


I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S11

손상물량표

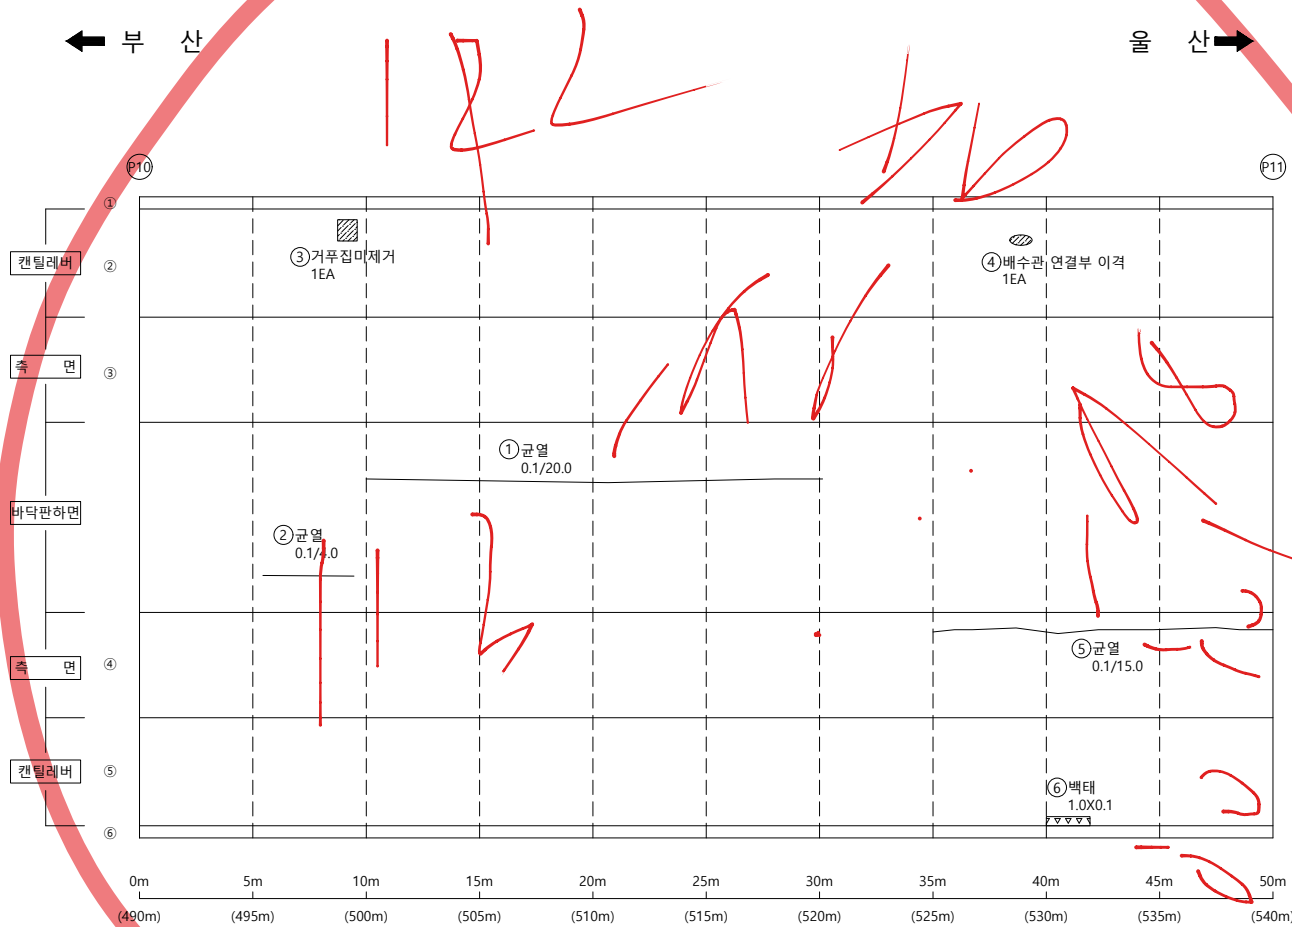
[illegible]

K
E
Y

P
L
A
P

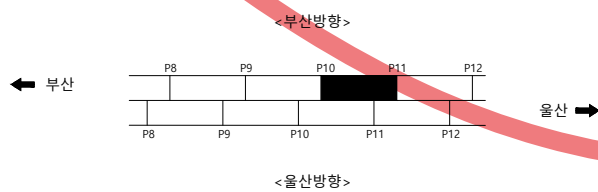

SECTION TOP

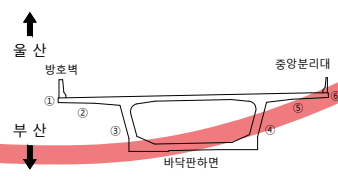


2.

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	033

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S12

← 부 산

- 올 산➡

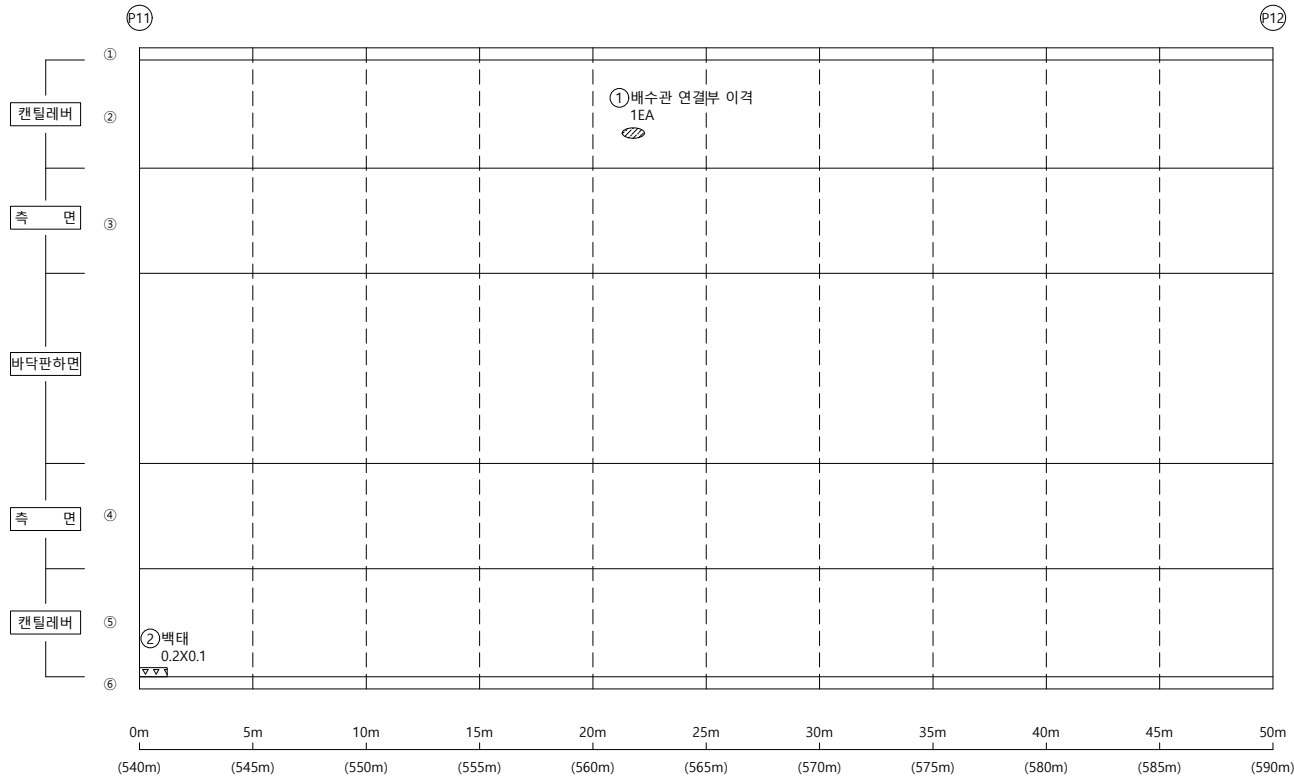


손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산

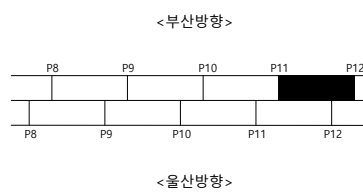

울산 ➡

S E C T I O N

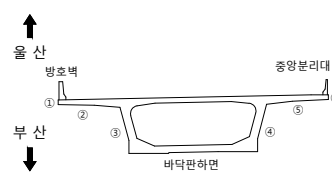본
리

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

034

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S13

← 부 산

- 올 산➡

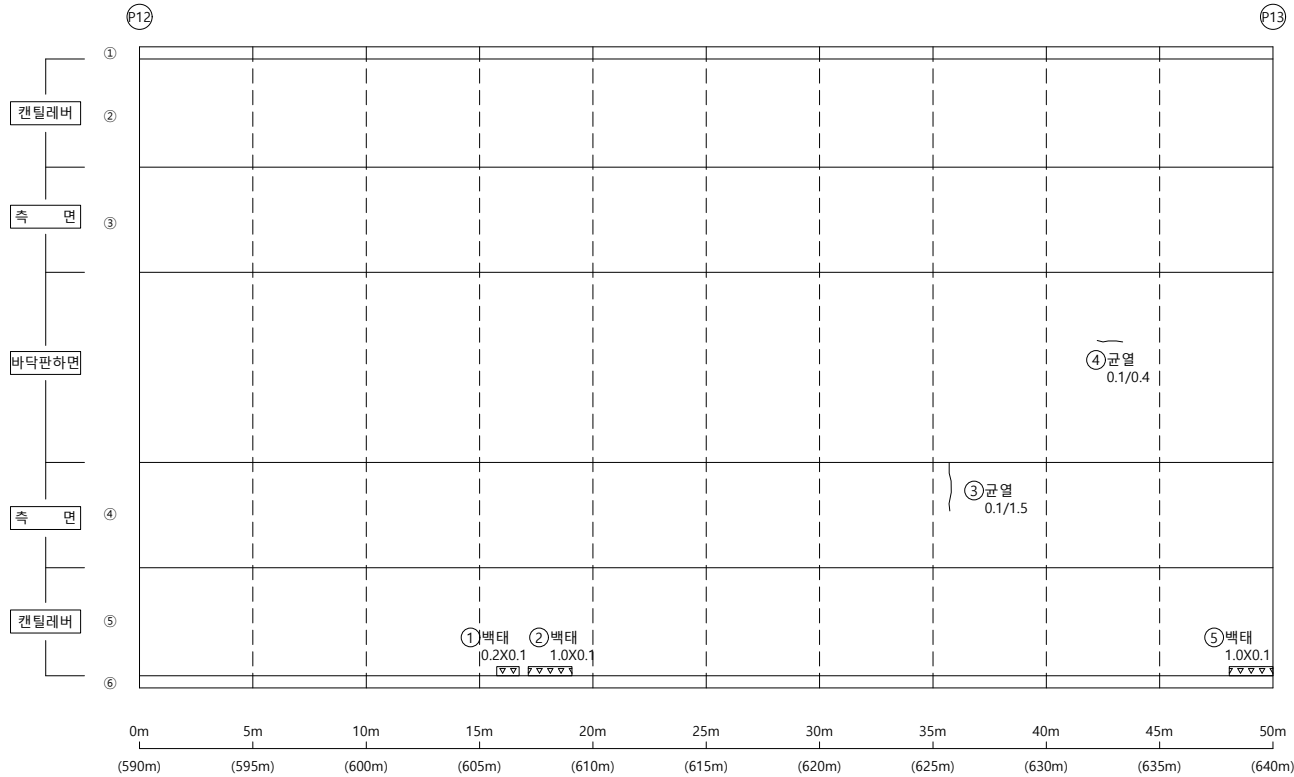


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP


← 부산

<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

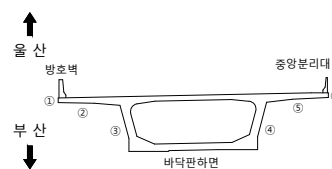S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박각		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

035

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S14

← 부 산

- 올 산➡

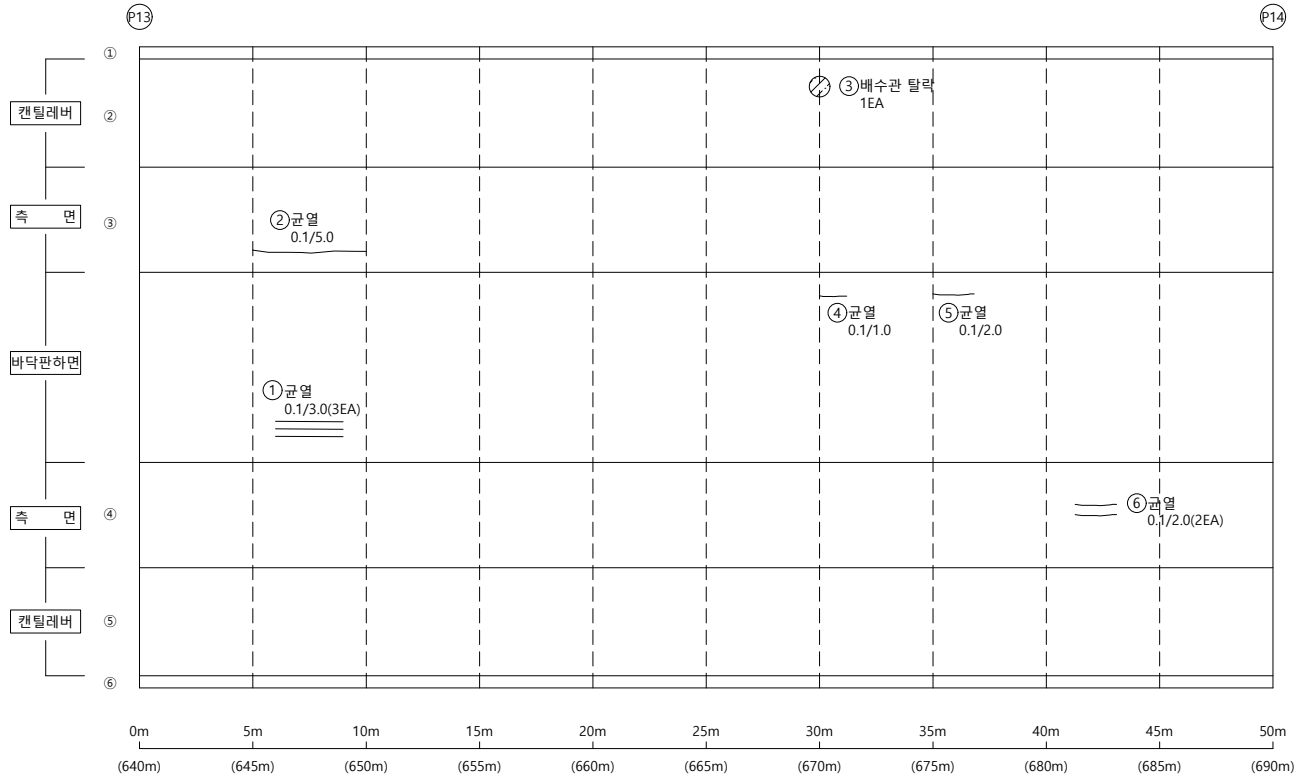


손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산

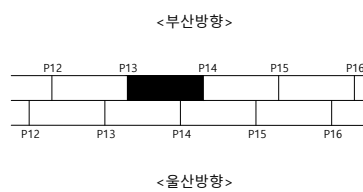

울산 ➡

SECTION

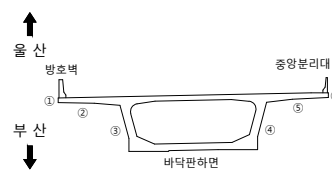

본
리

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

공	하	공
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

036

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S15

← 부 산

- 물 산➡

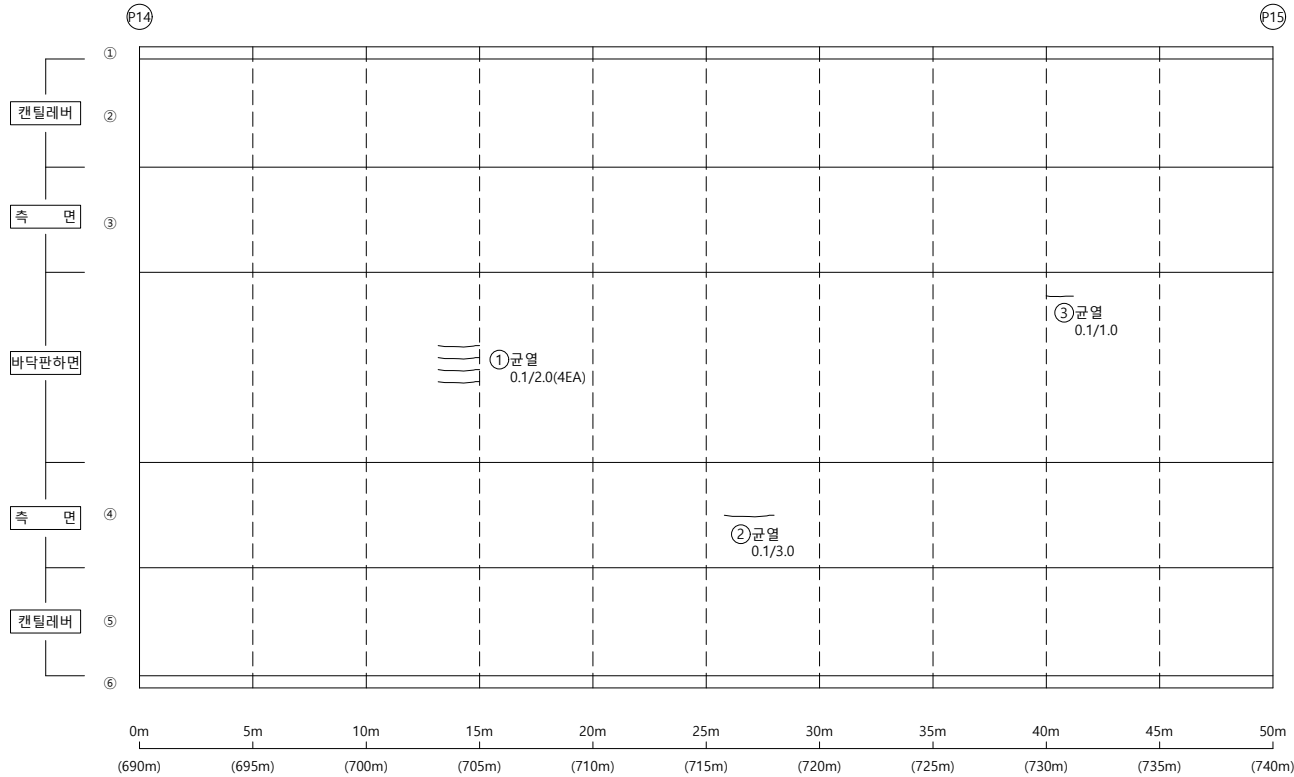


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP


← 부산

<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

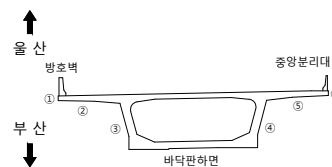S
E
C
T
I
O
P

범례

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

037

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S16

← 부 산

- 물 산➡

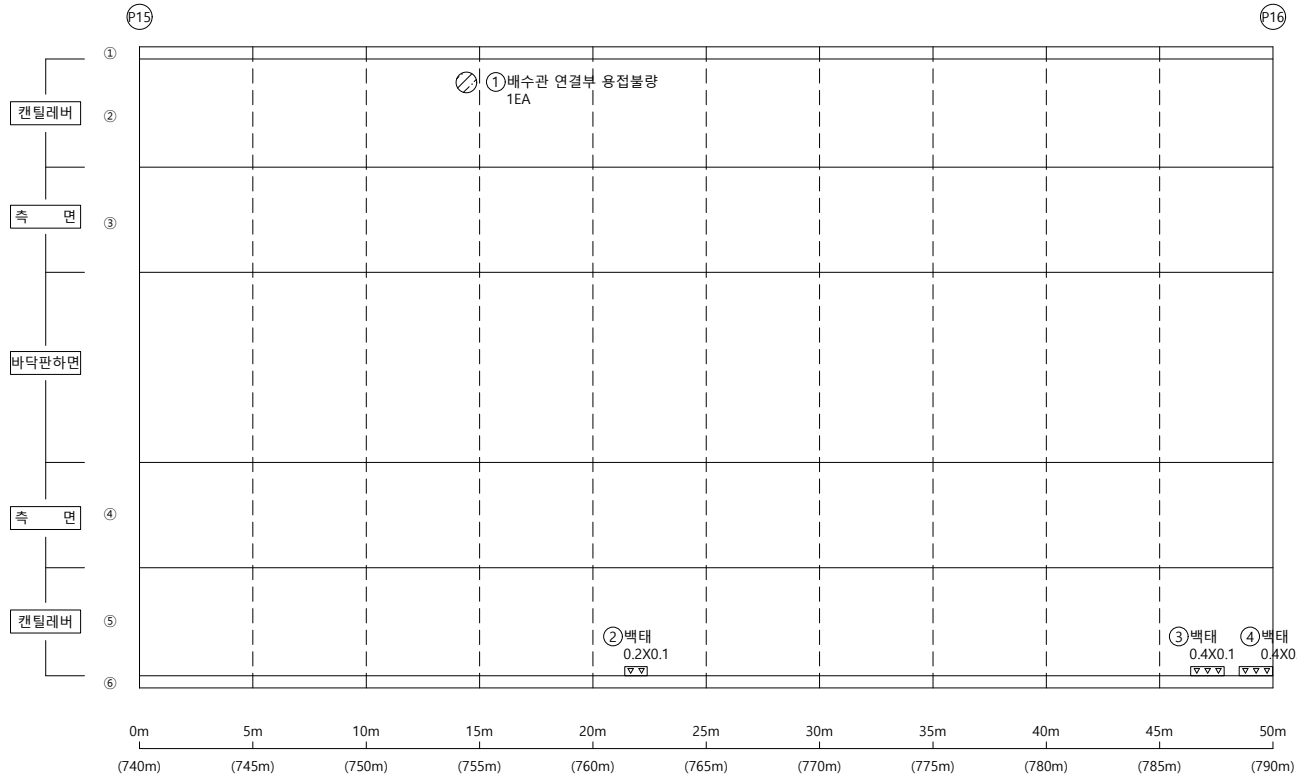


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP


← 부산

<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

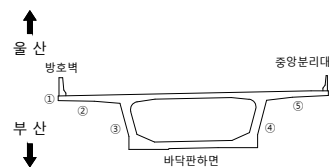S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

038

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S17

← 부 산

- **올 산** ➡

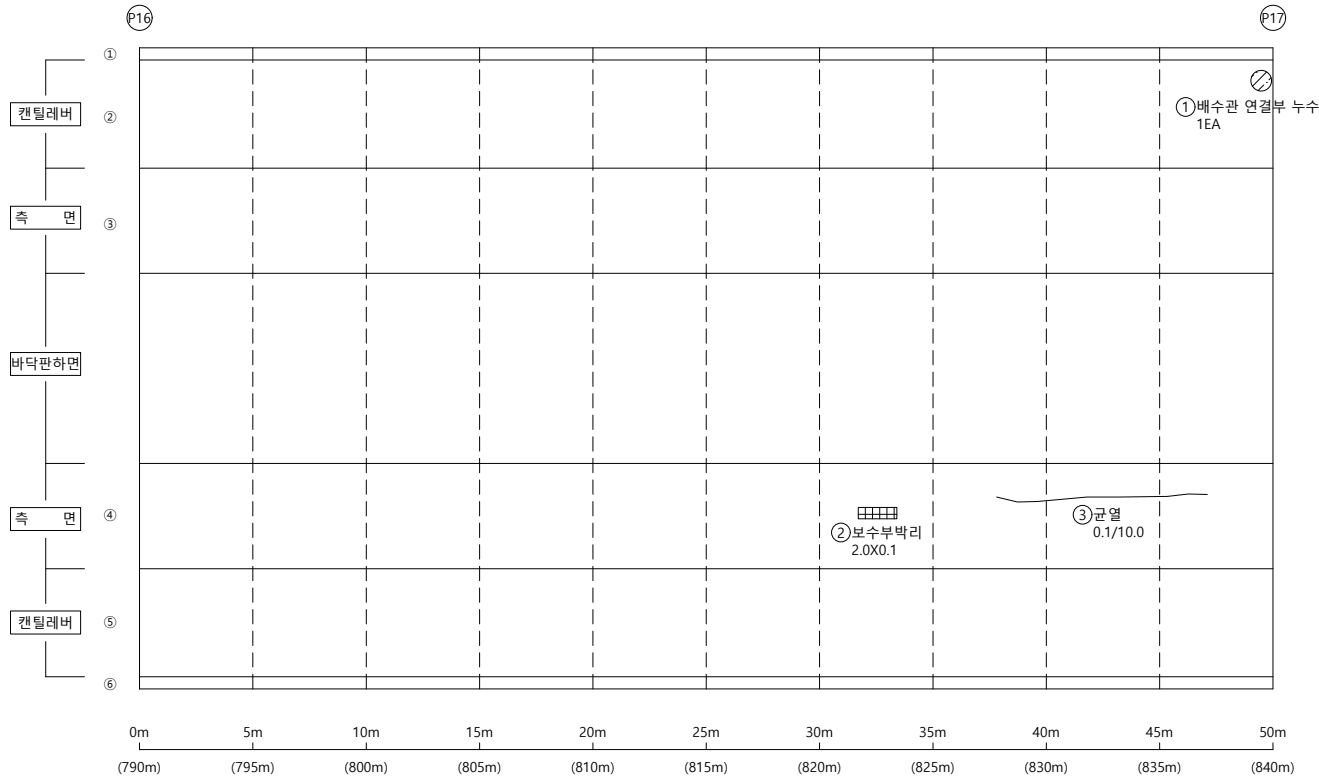


손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산

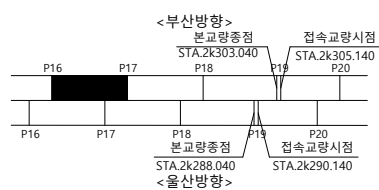

울산 ➡

S E C T I O N

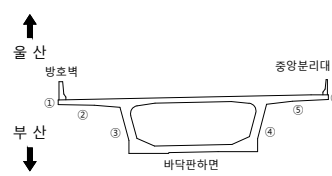

23

	균열		균열배태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

039

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S18

← 부 산

- 올 산➡

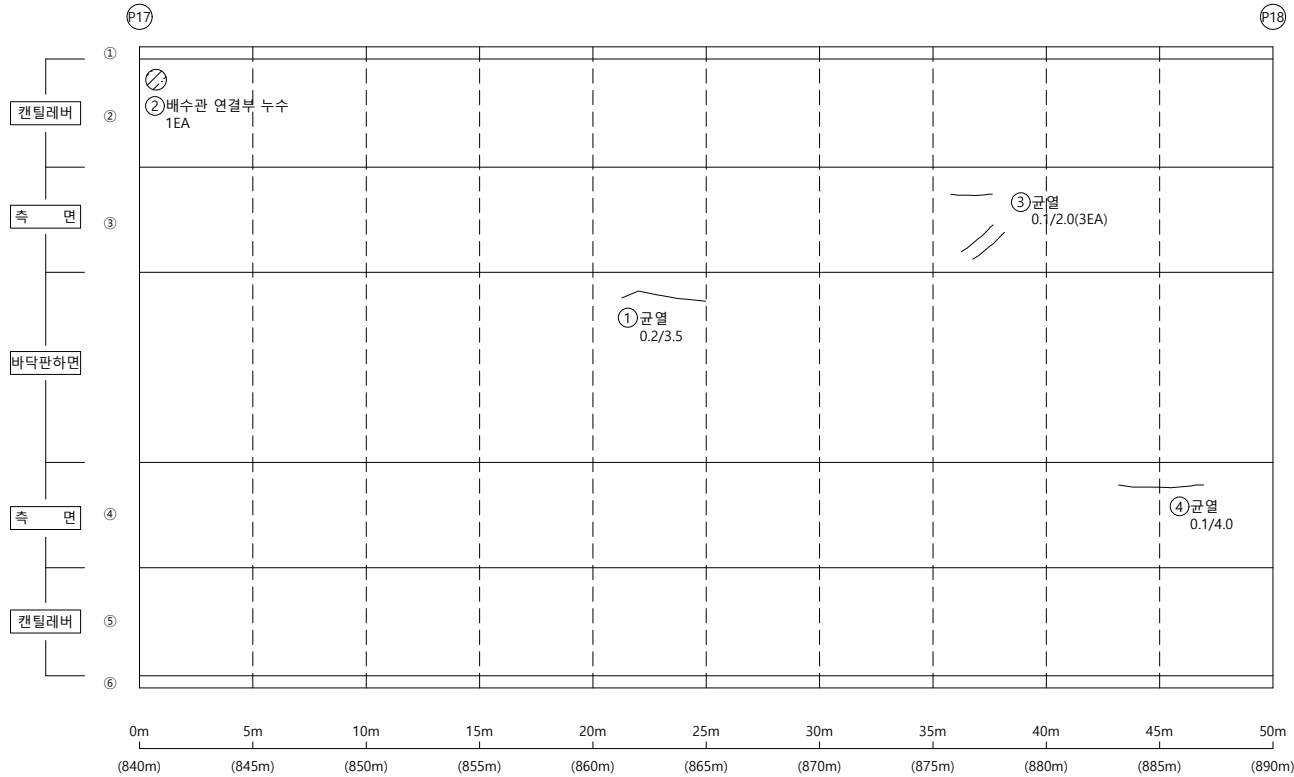


손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산

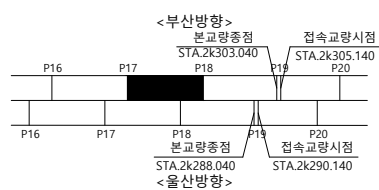

울산 ➡

S E C T I O N

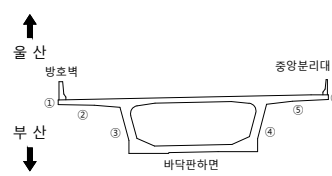

23

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

040

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S19

← 부 산

을 산➡

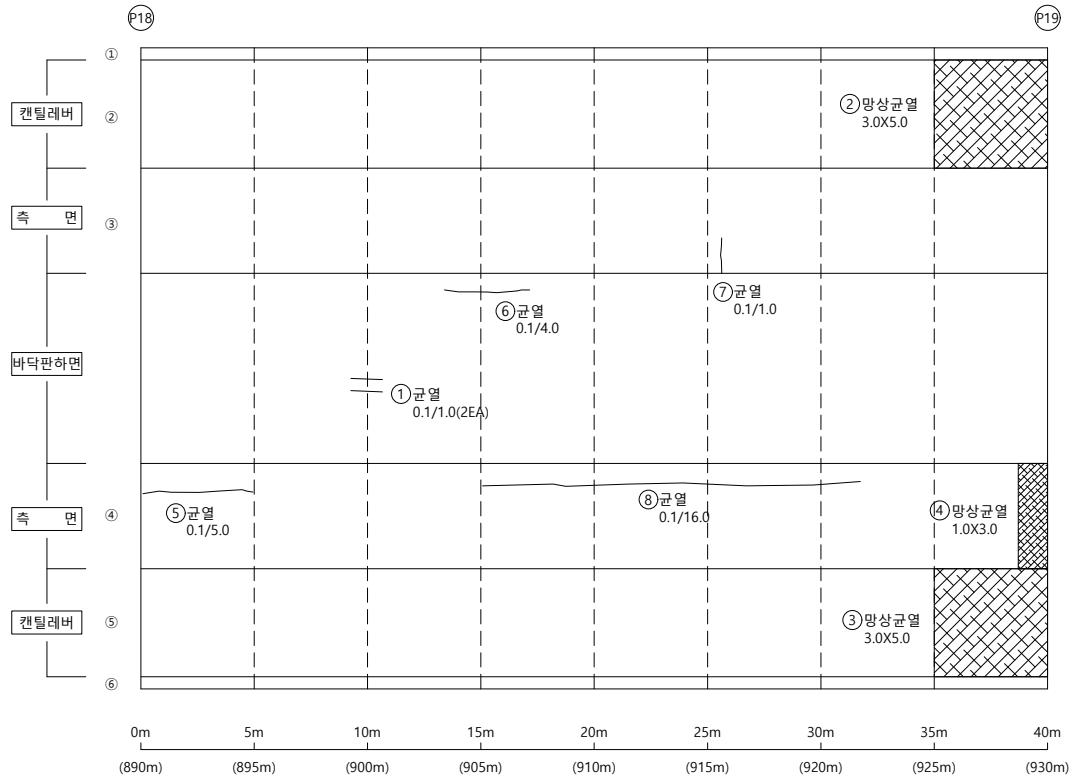


손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산

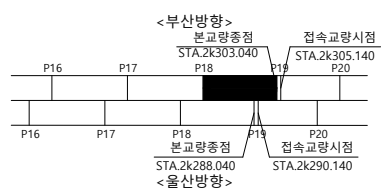

울산 ➡

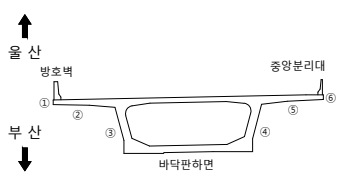S
E
C
T
I
O
P

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용	의	명
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호


041

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S20

손상물량표


← 부 산

물 산➡

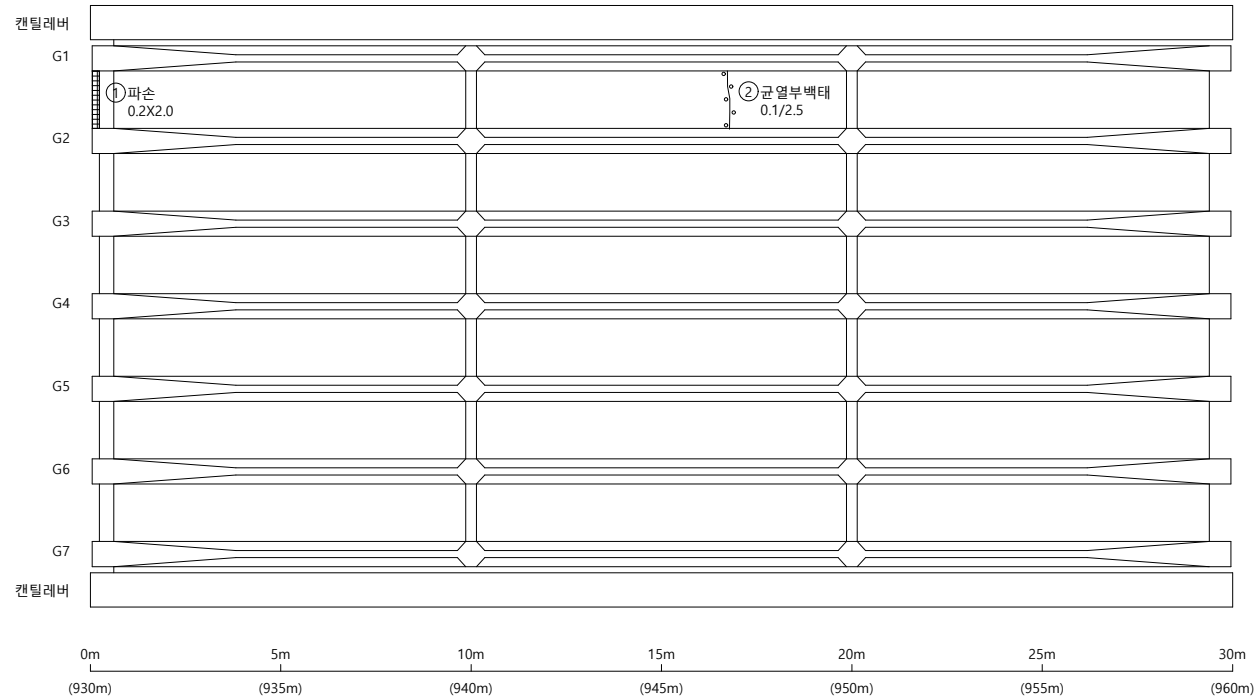[illegible]


KEY PLAP

← 부산

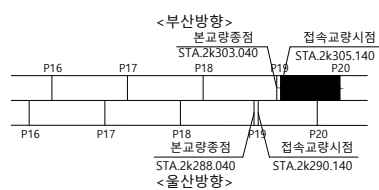

울산 ➡

SECTION

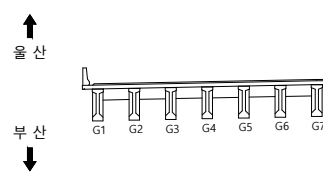

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

호	구	영
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

042

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S21

← 부 산

- 올 산➡

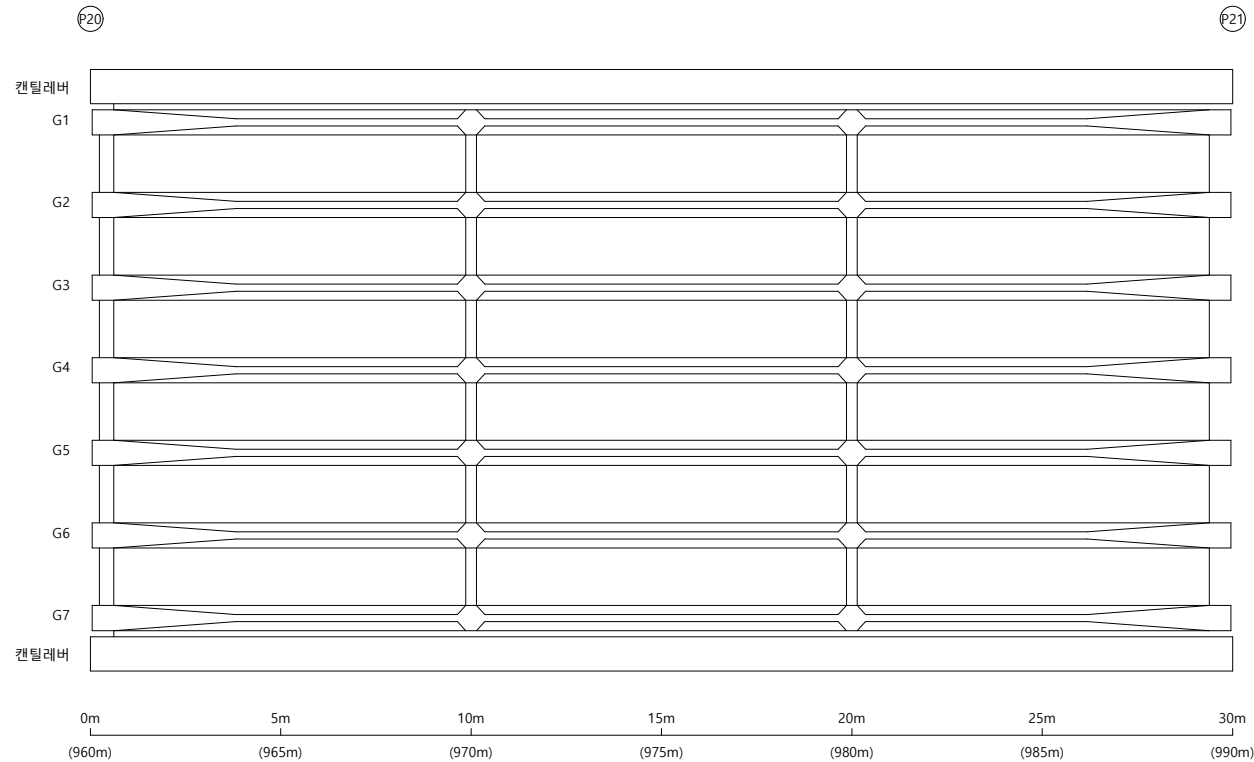


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산

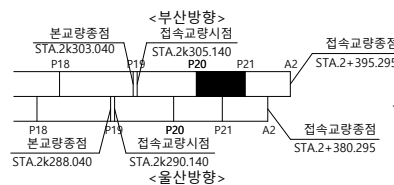S
E
C
T
I
O
P

울산
부산



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

043

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S22

← 부 산

- 올 산➡

접속교량 종점

P21

A2

캔틸레버

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

캔틸레버


0m 5m 10m 15m 20m 25m 30m

(990m) (995m) (1000m) (1005m) (1010m) (1015m) (1020m)

손상물량표


KEY PLAP

← 부산

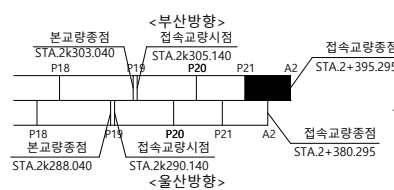

SECTION

 울 산
 부 산



범례

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도면번호 044

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S2

← 부 산


- 올 산➡

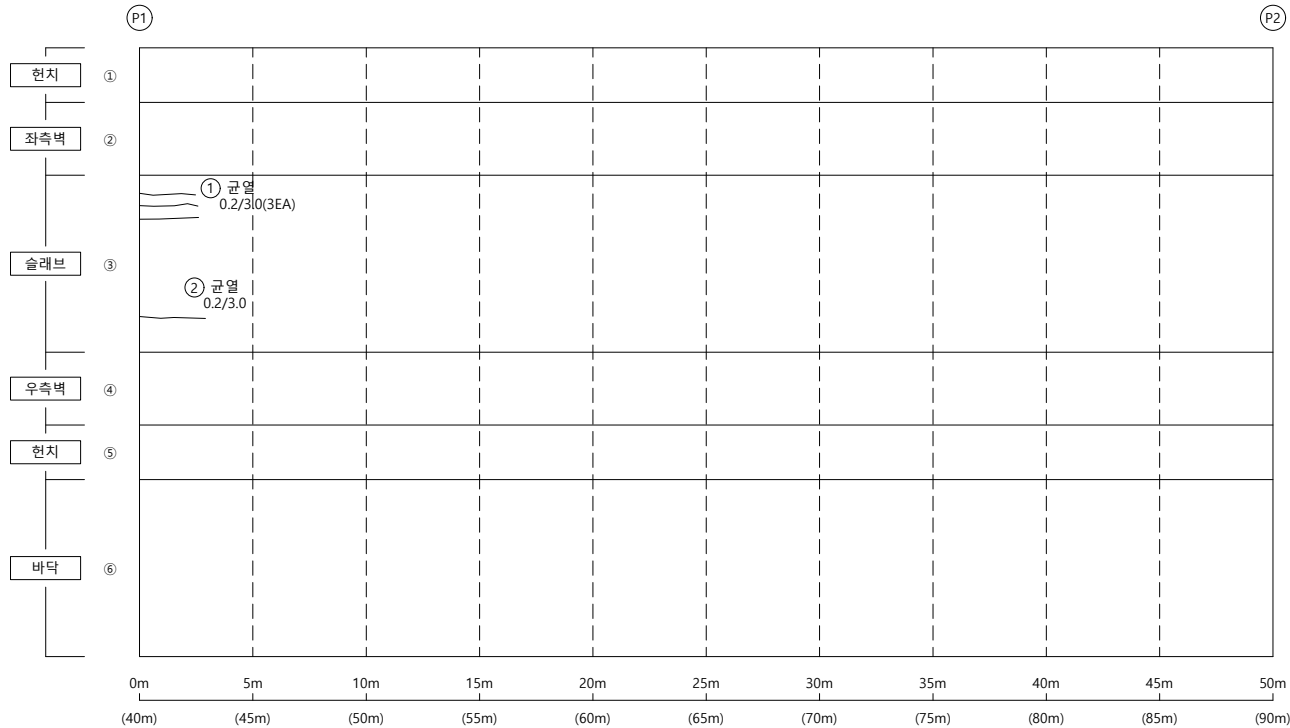

손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

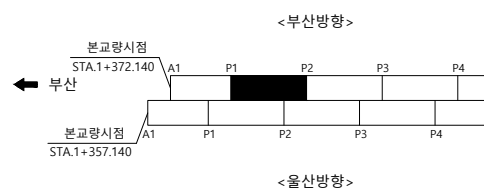

울산 ➡

SECTION

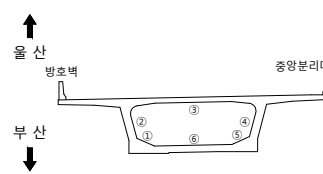범
례


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박각		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	046

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S3

← 부 산


- 물 산➡

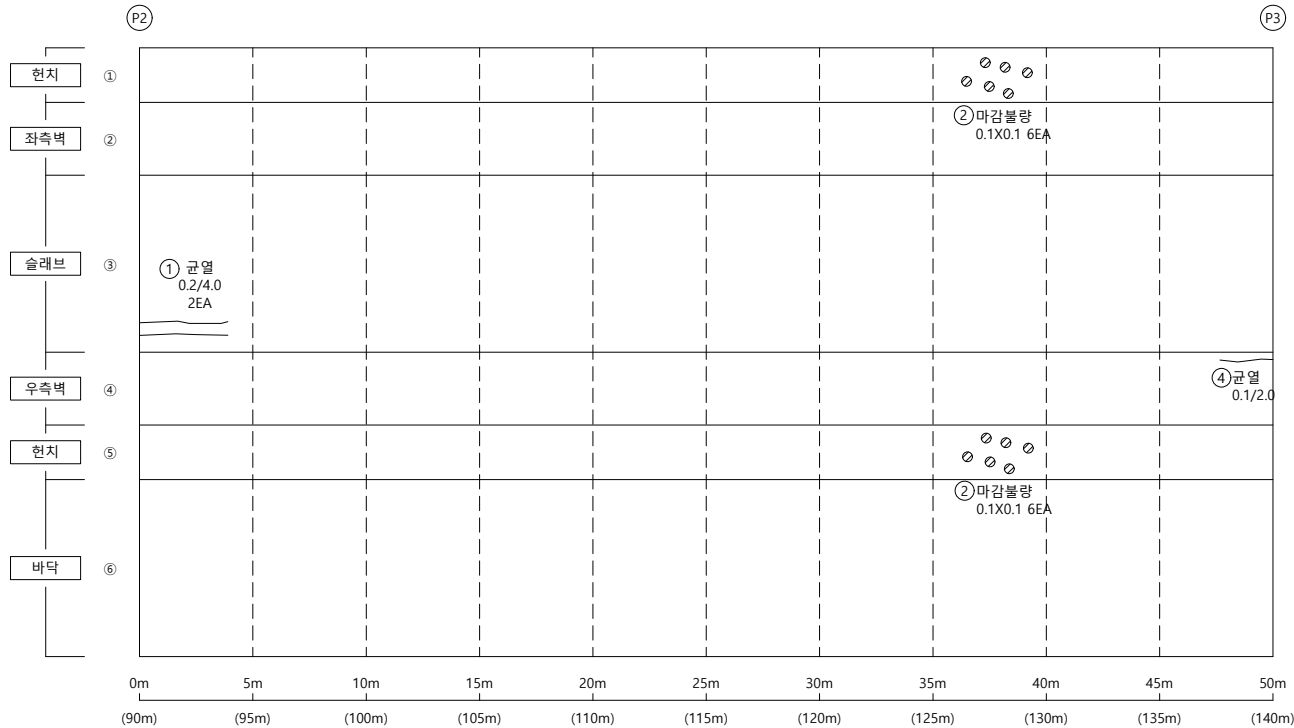

손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

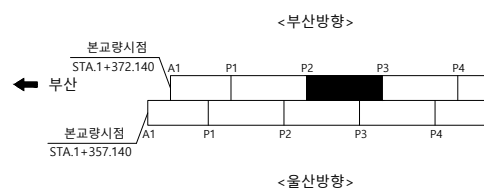

울산 ➡

SECTION

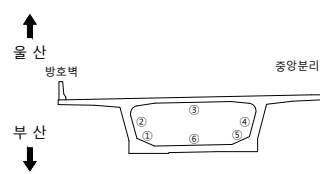범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 047

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S4

← 부 산


- 올 산➡

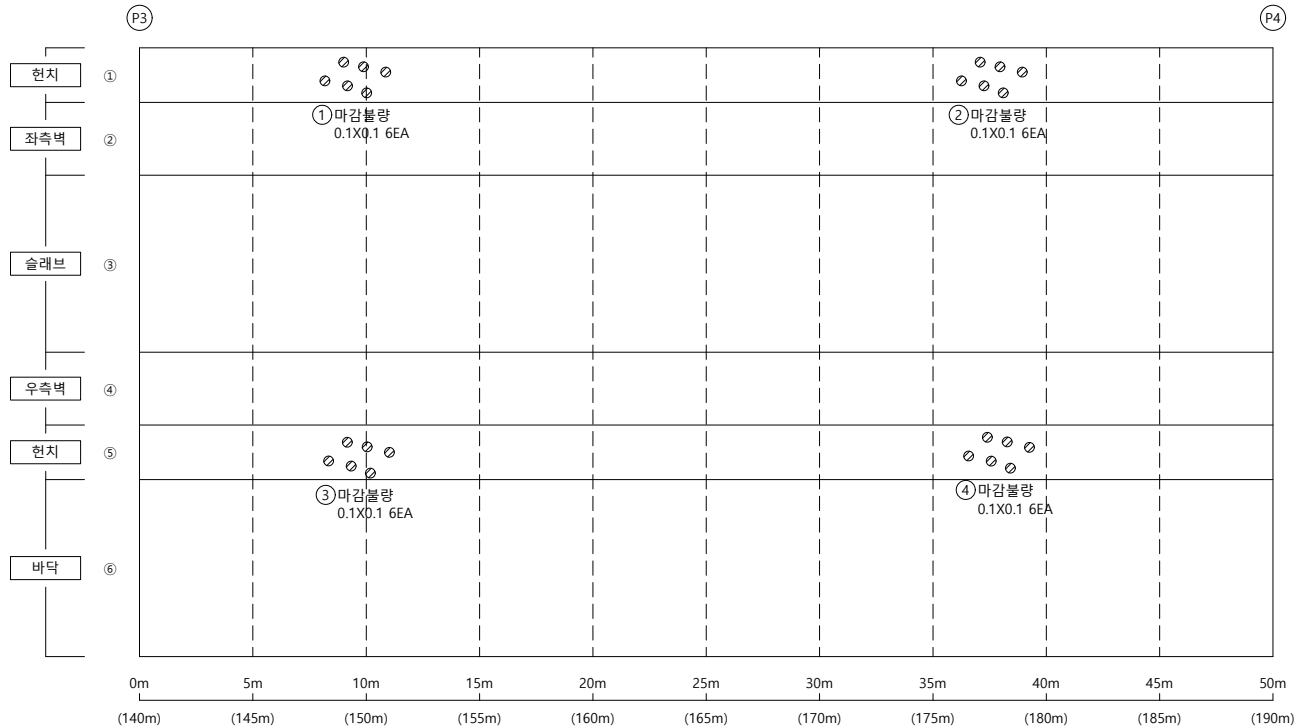

손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

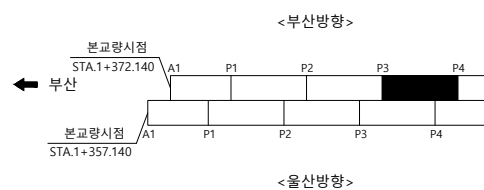

울산 ➡

SECTION

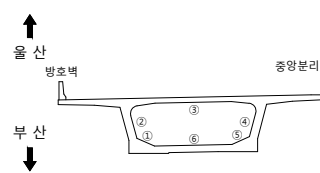

범례


균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	048

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S5

← 부 산

- 물 산➡

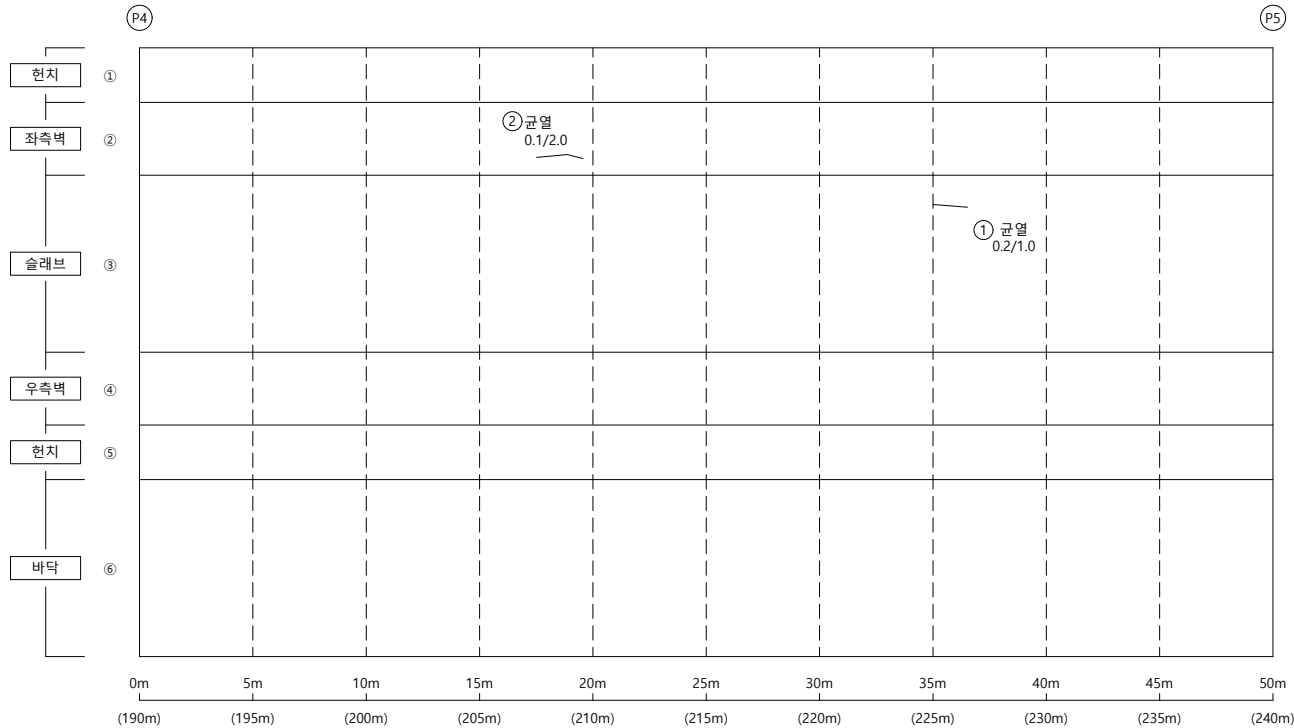


손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산

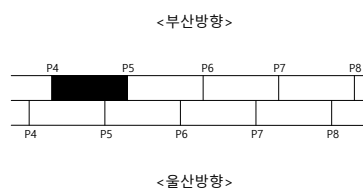

울산 ➡

SECTION

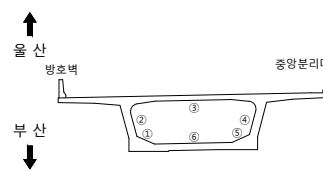범
례


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	049

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S6

← 부 산

- 물 산➡

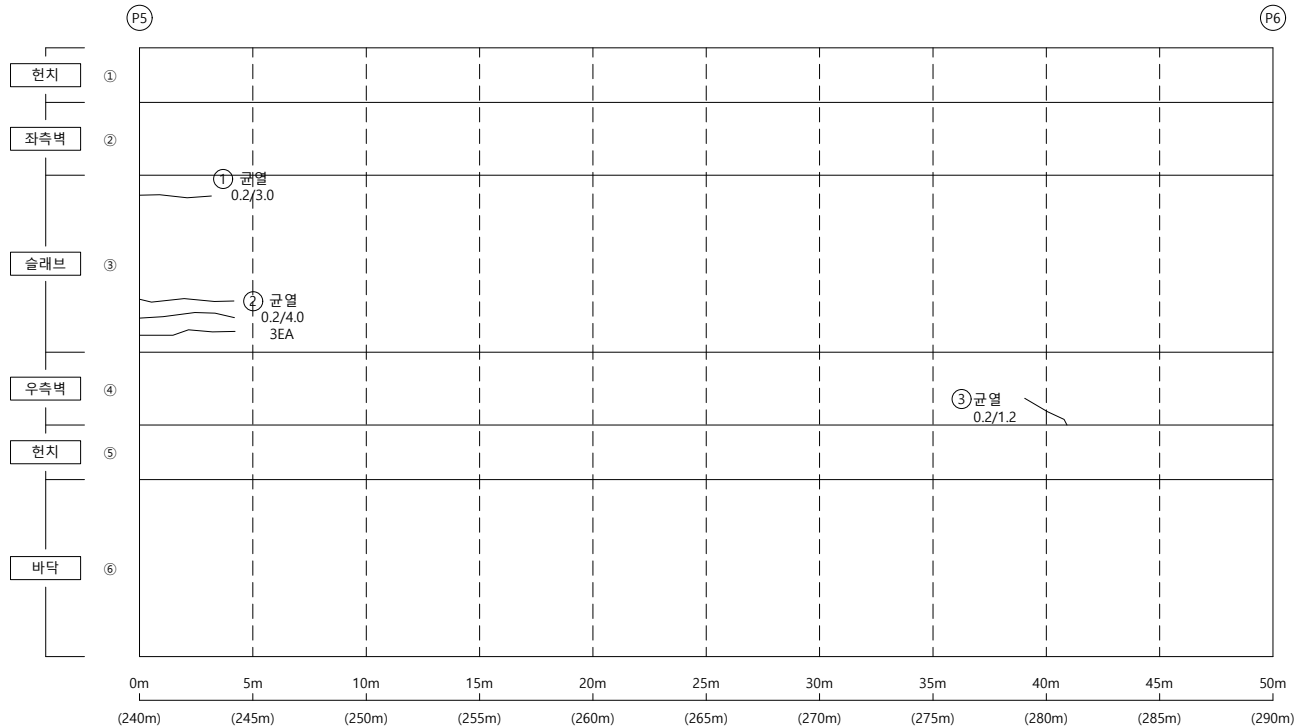


손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산

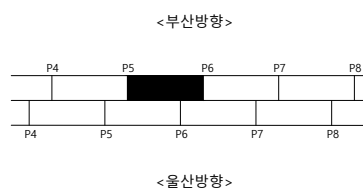

울산 ➡

SECTION

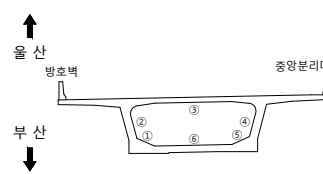범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 050

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S7

← 부 산

- 올 산➡

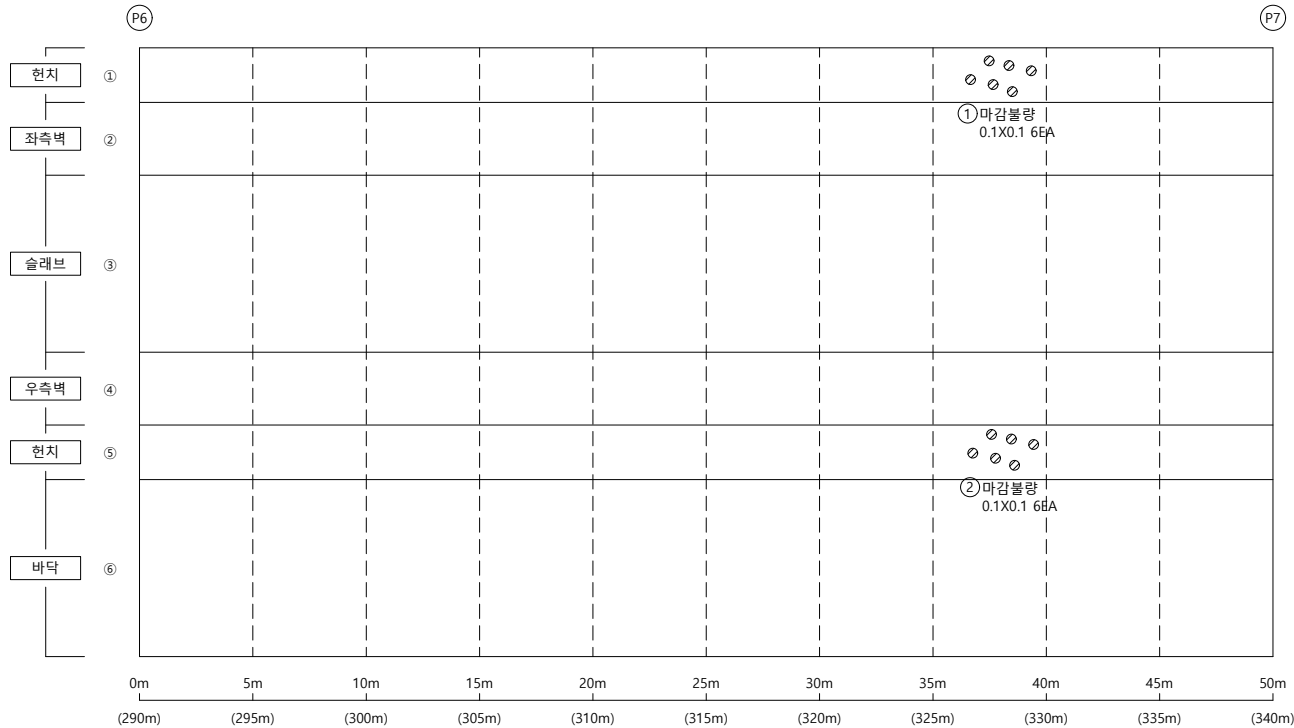


손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산

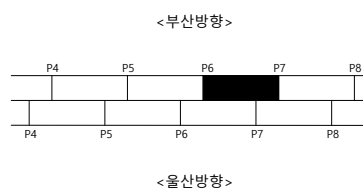

울산 ➡

SECTION

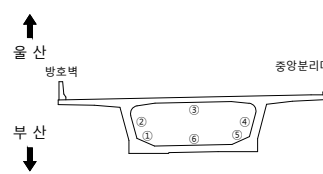

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자 오 현 승

도 면 번 호 051

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S8

← 부 산

- 물 산➡

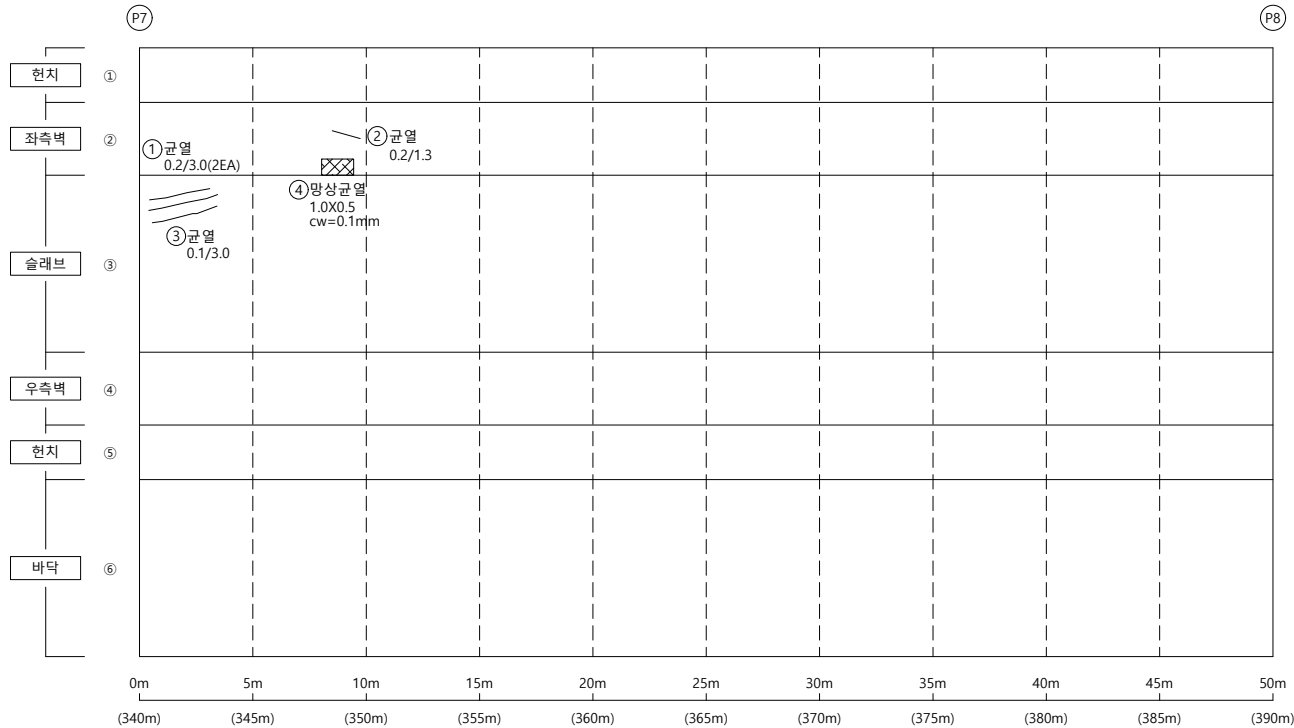


손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산

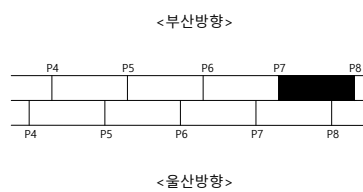

울산 ➡

S E C T I O N

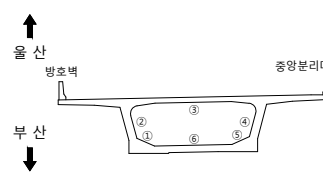

23


	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	052

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S9

← 부 산

- 물 산➡

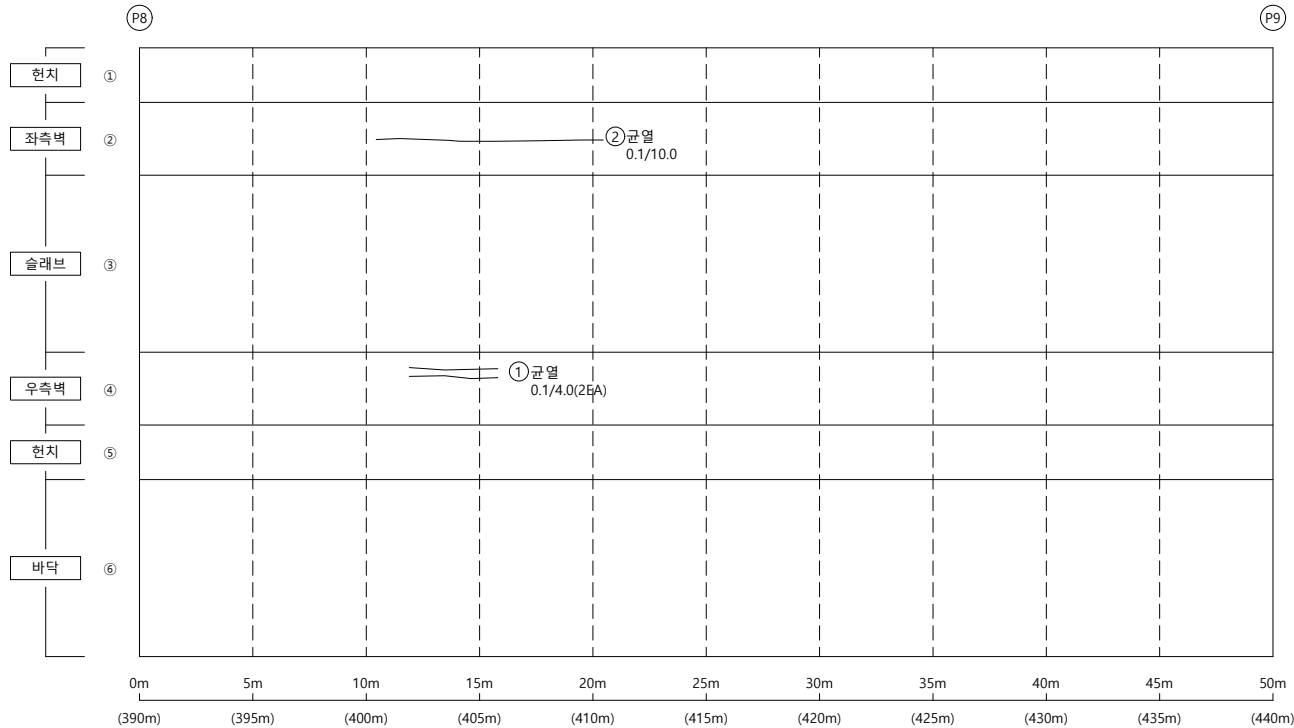


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산


<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

SECTION

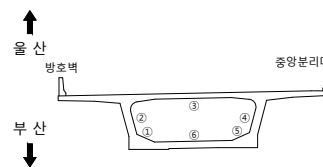

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

053

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S12

← 부 산


- 물 산➡

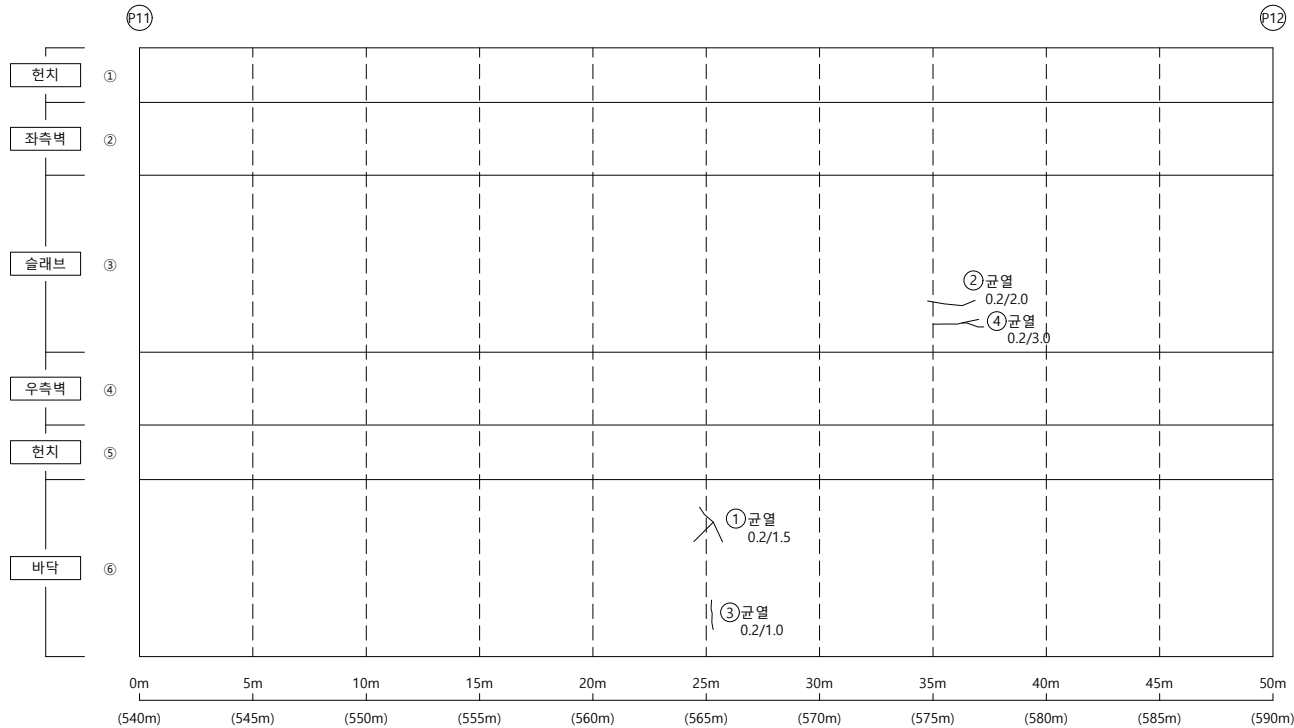

손상물량표


KEY PLAP

← 부산

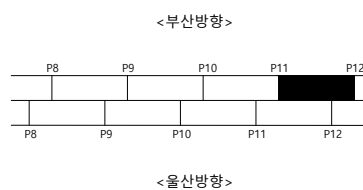

울산 ➡

SECTION

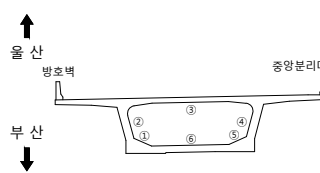

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

호	구	영
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

056

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S13

← 부 산


- 올 산➡

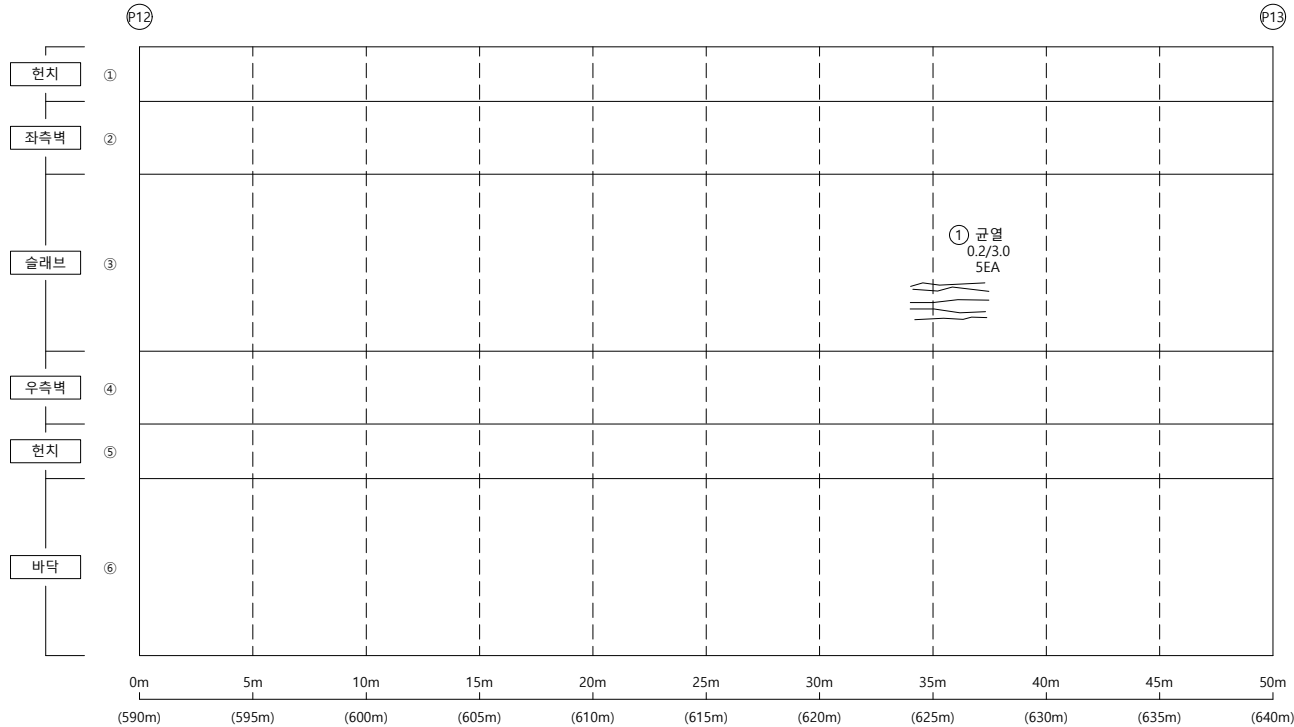

손상물량표


KEY PLAP

← 부산

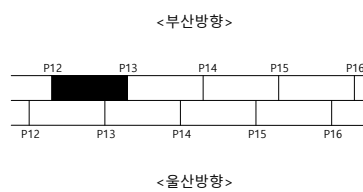

울산 ➡

S E C T I O N

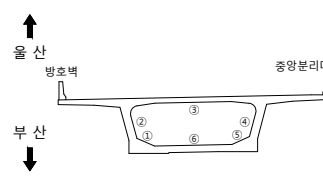


23

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	057

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S15

← 부 산

- 물 산➡

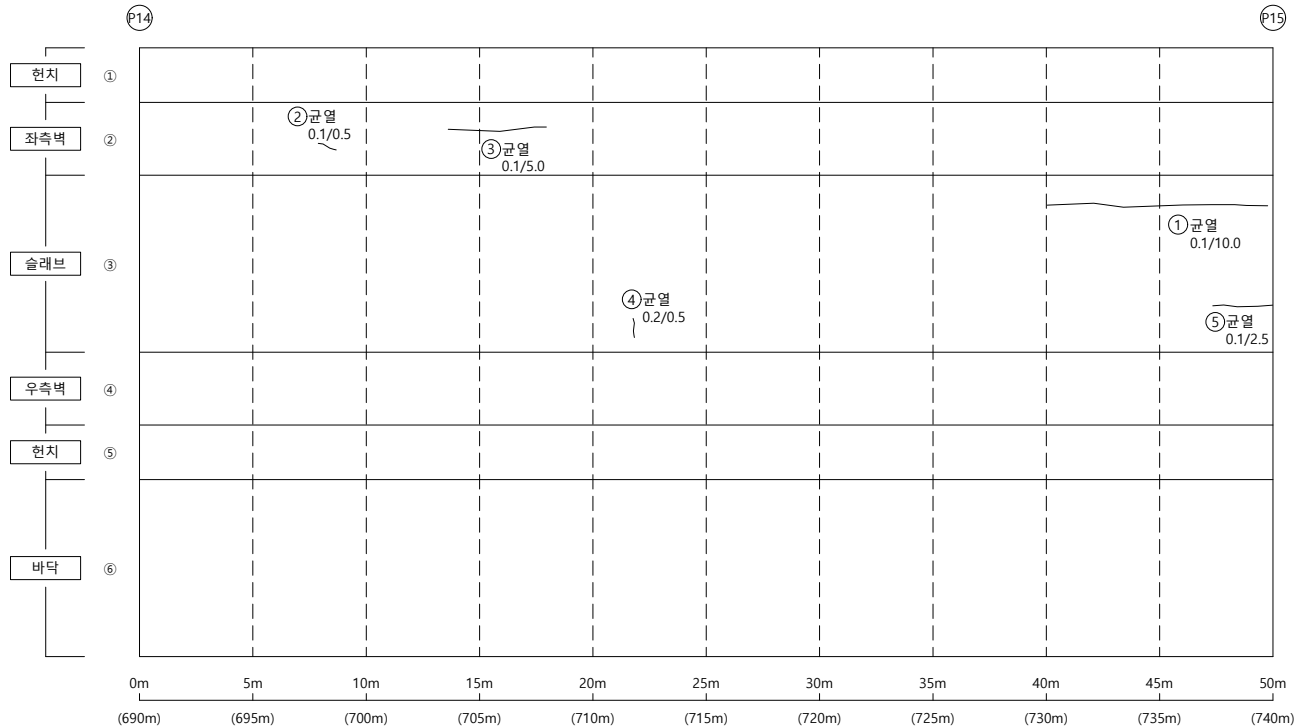


손상물량표

K
E
Y


P
L
A
P

← 부산

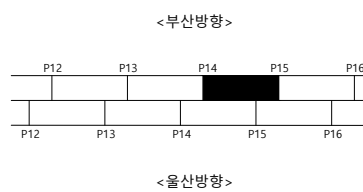

울산 ➡

S E C T I O N

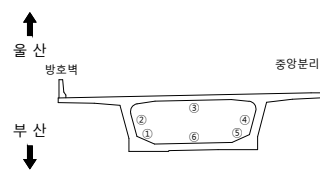범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

공	하	하
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조	사	일	시
---	---	---	---

2023

책임기술자

오현승


도면번호

059

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S16

← 부 산

- 올 산➡

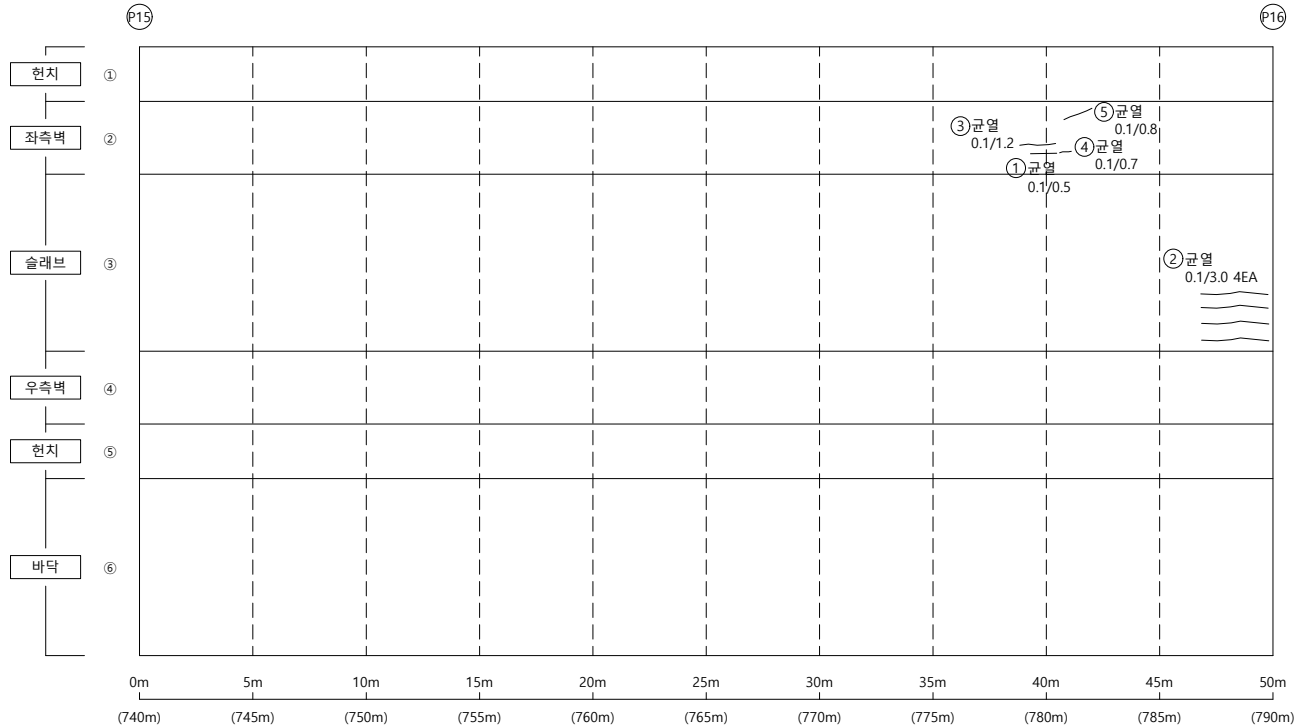


손상물량표

KEY PLAP


← 부산

<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

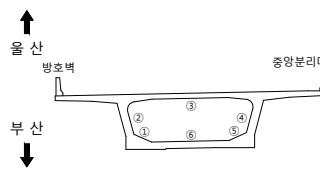S
E
C
T
I
O
P

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

공	하	하
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

060

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S17

← 부 산


- 올 산➡

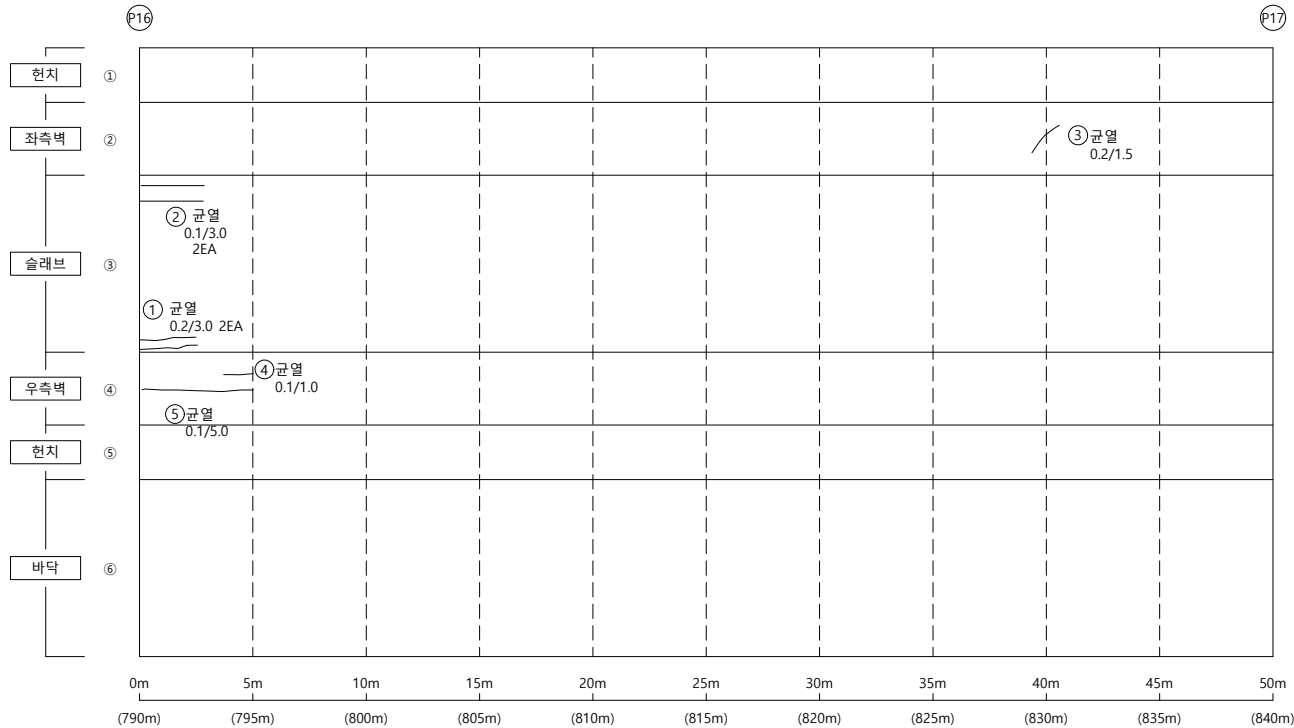

손상물량표


KEY PLAP

← 부산

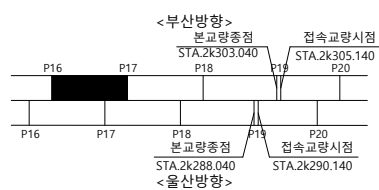

울산 ➡

SECTION

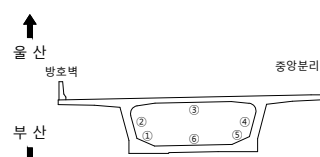범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

061

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S18

← 부 산


- 올 산➡

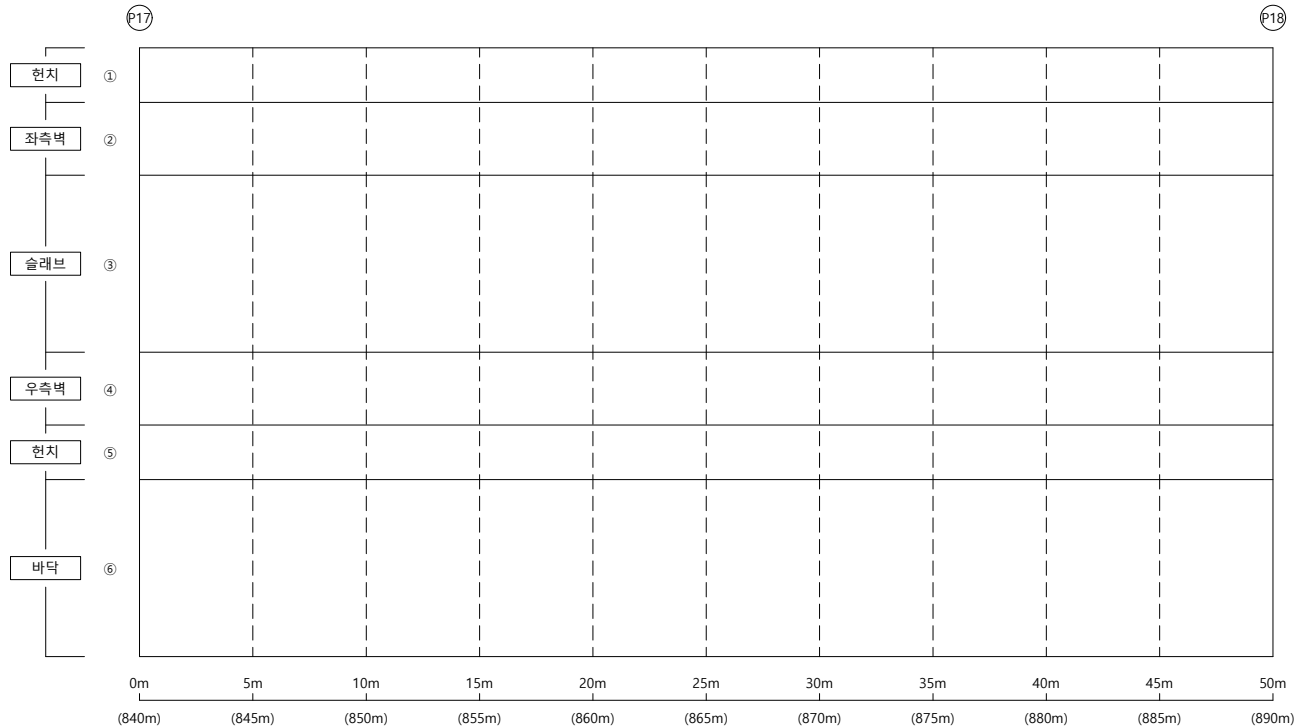

손상물량표


KEY PLAP

← 부산

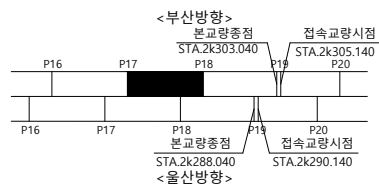

울산 ➡

SECTION

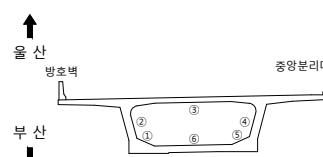범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

062

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S1


← 부 산

- 올 산➡

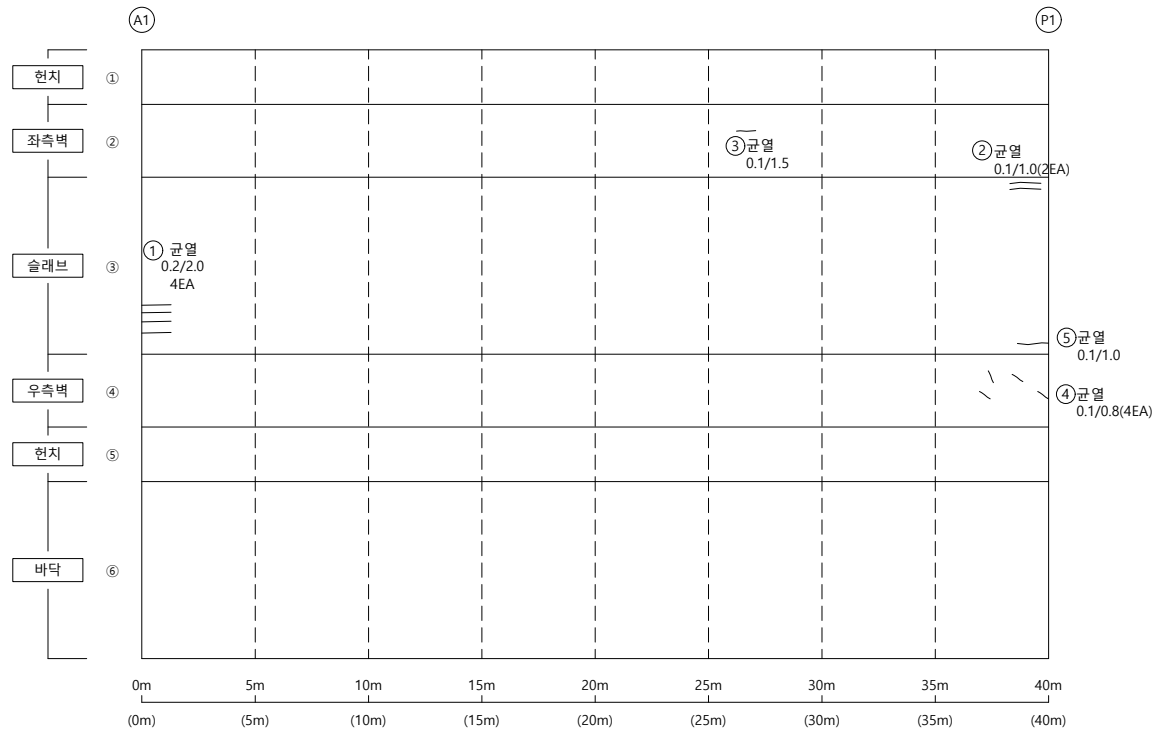


손상물량표

KEY PLAP

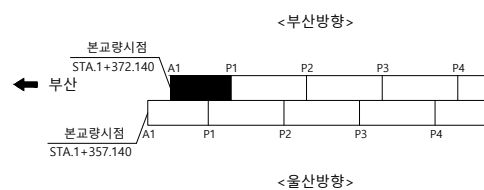

울산 ➡

SECTION

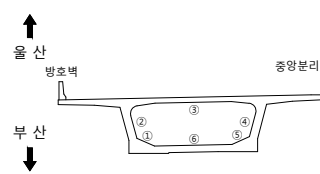

범
례

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조	사	일	시
---	---	---	---

2023

책임기술자

오현승

도면번호





045

I D : 회야대교(부산) - 격벽 - A1


손상물량표

부 산

- 울 산

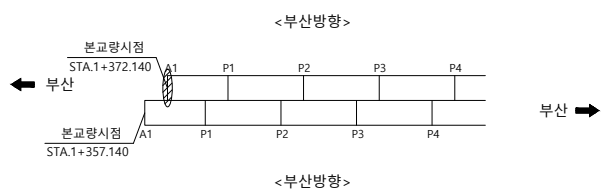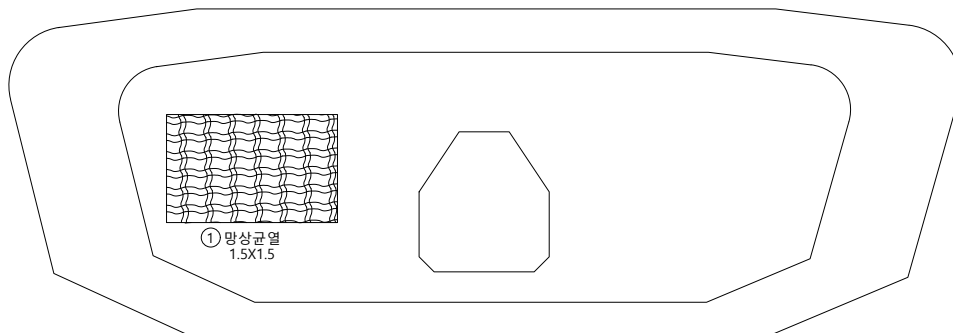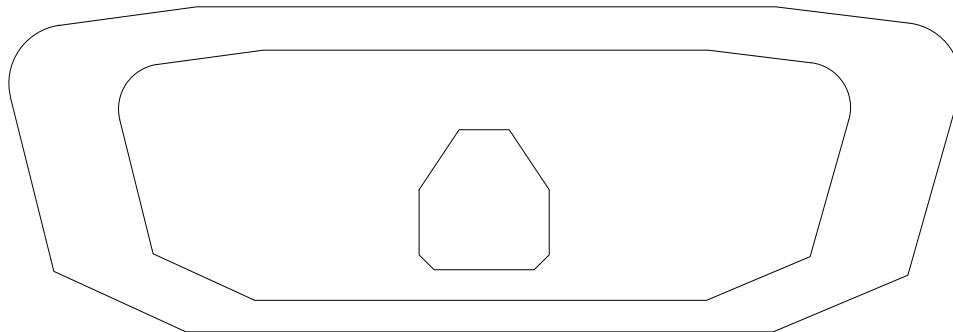

S E C T I O N

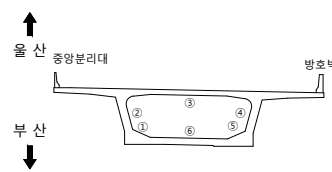

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	064







I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P2

손상물량표

[illegible]

부 산

- 울 산

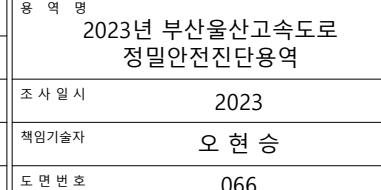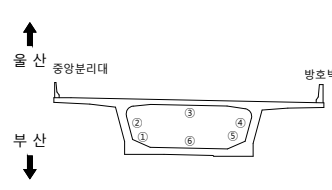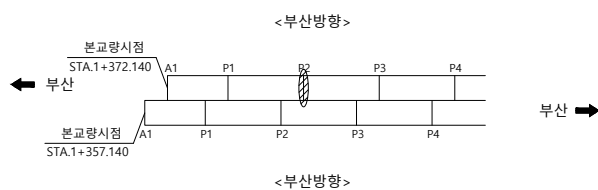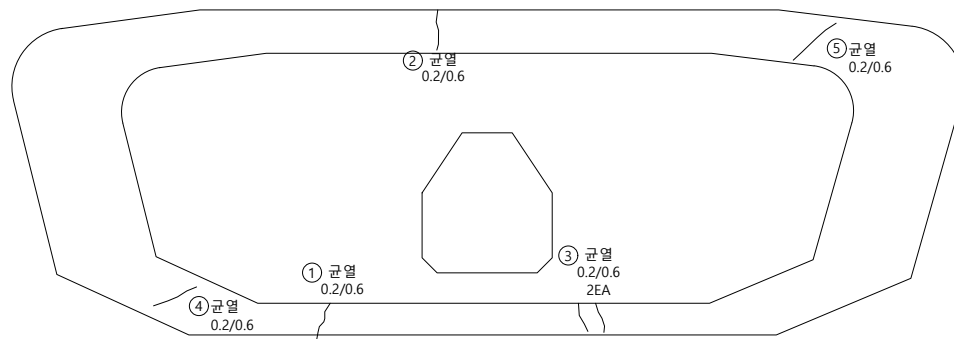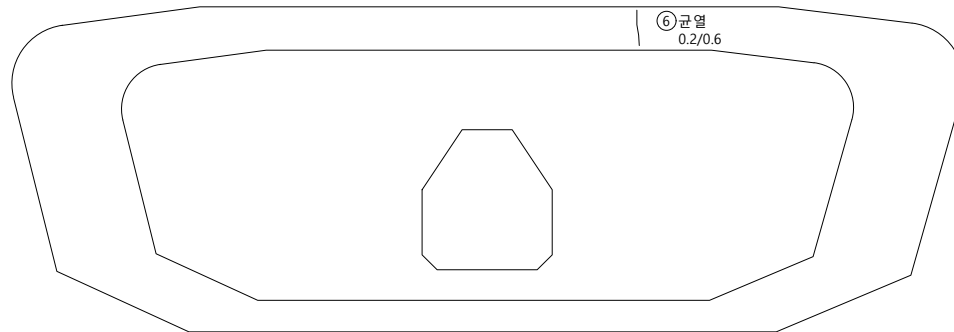







I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P3

손상물량표

[illegible]

부 산

- 울 산

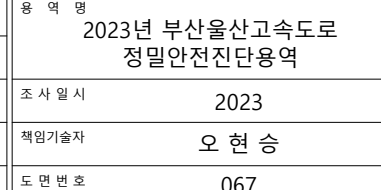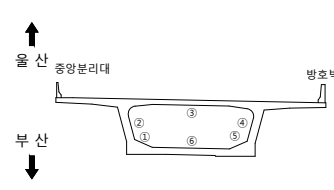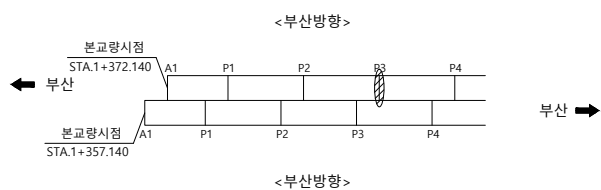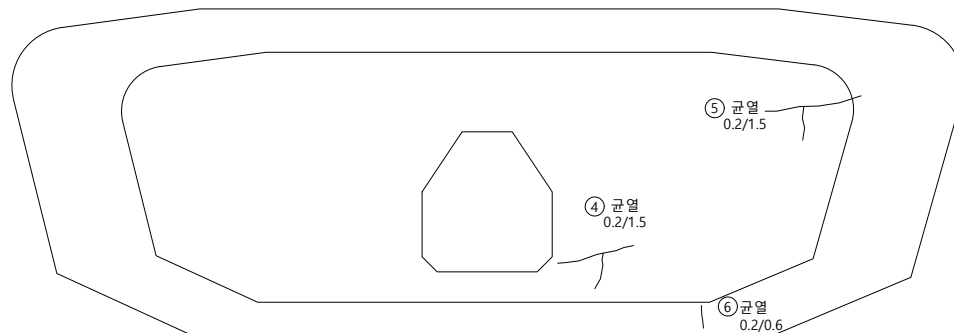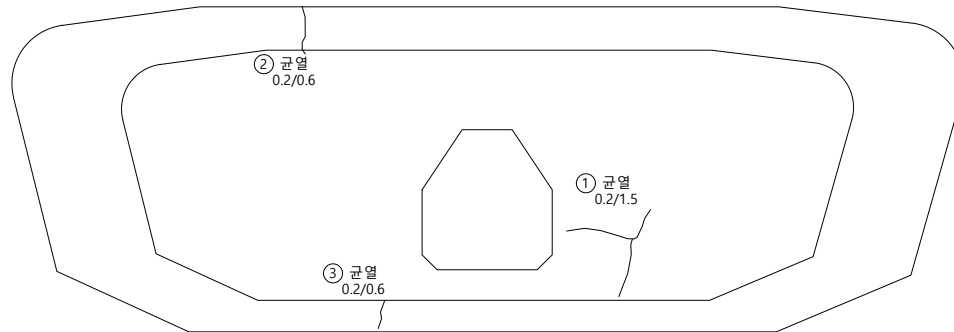









I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P4

손상물량표

[illegible]

부 산

- 울 산

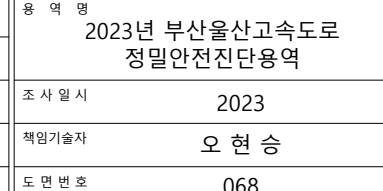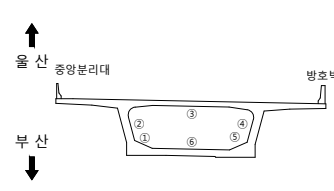
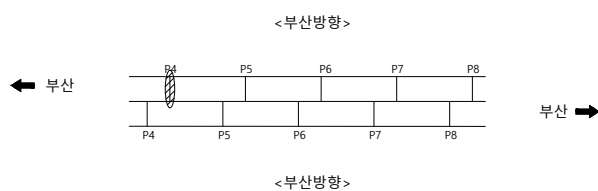

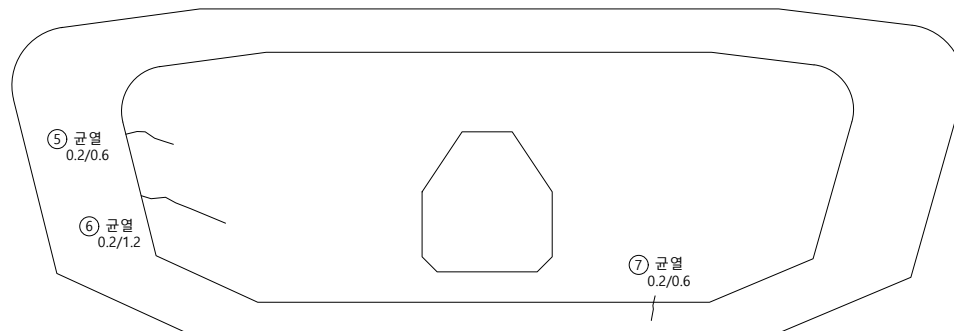
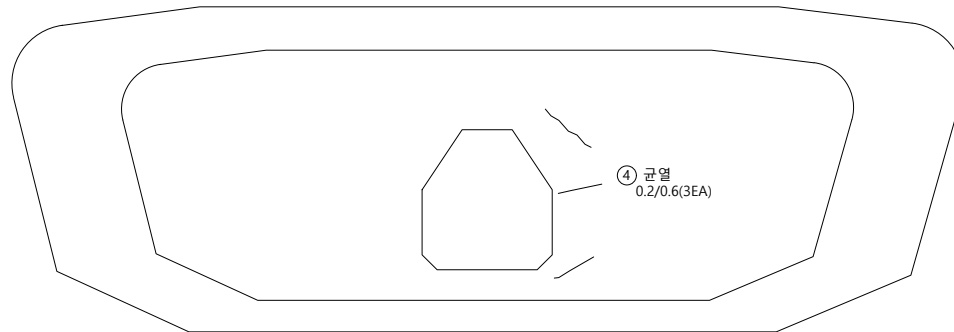
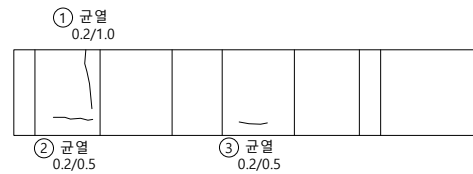


I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P5

손상물량표

부 산

- 울 산


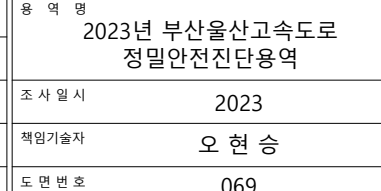
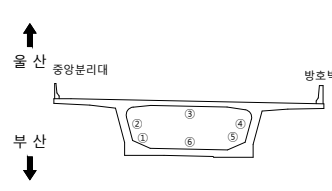

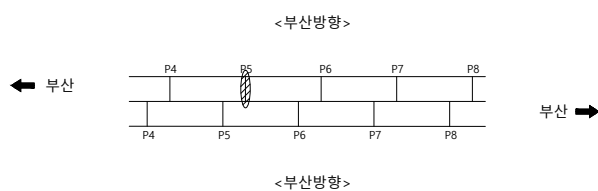
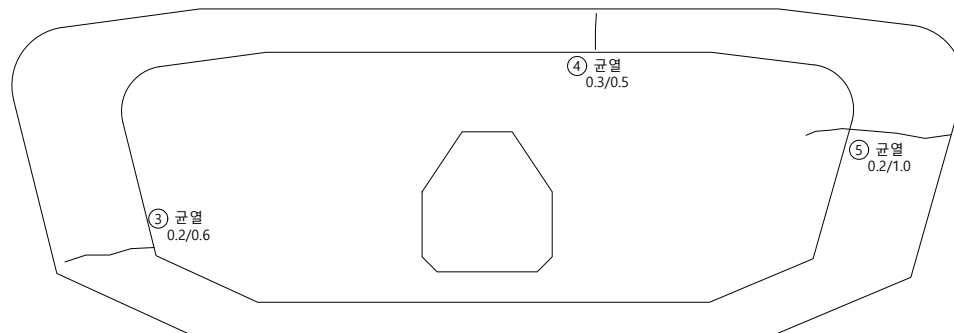
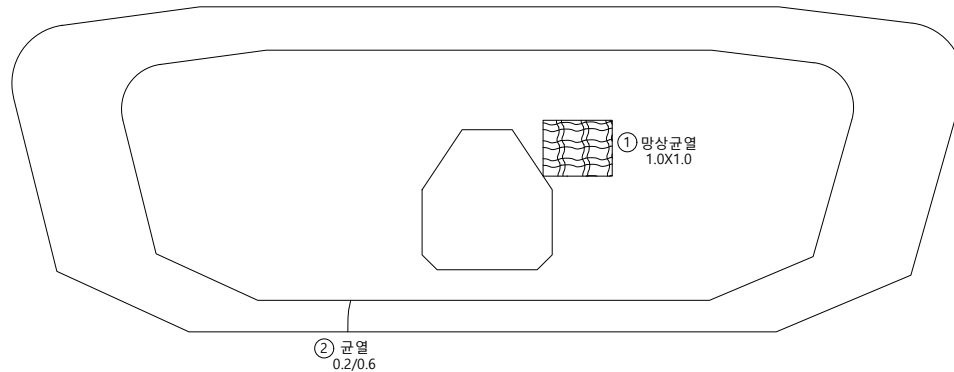


I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P6

손상물량표

부 산

- 울 산

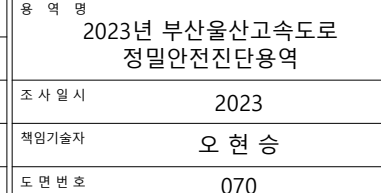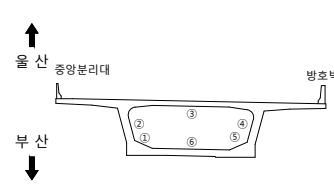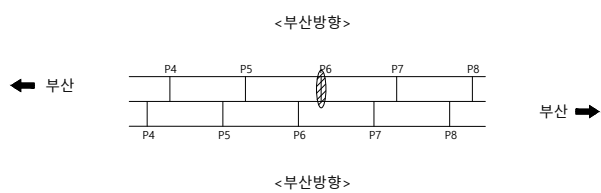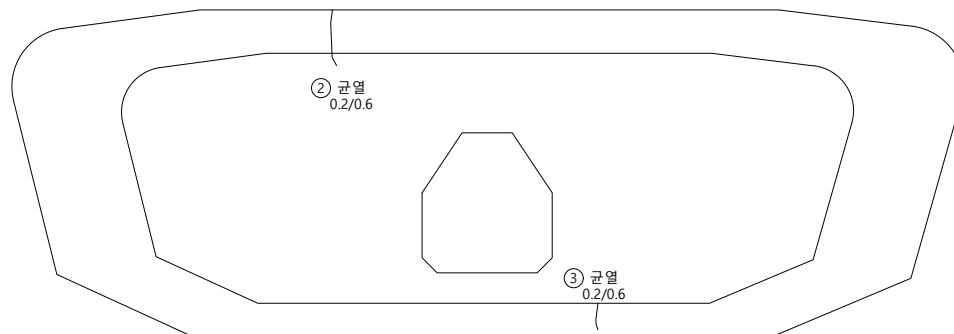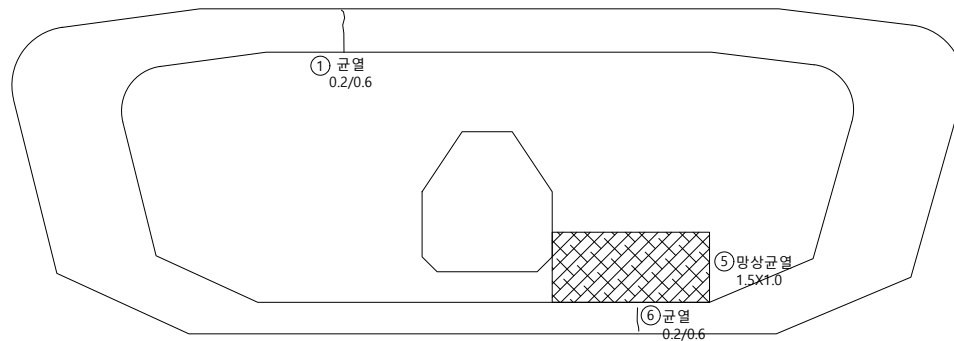



I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P7

손상물량표



[illegible]

부 산

- 울 산

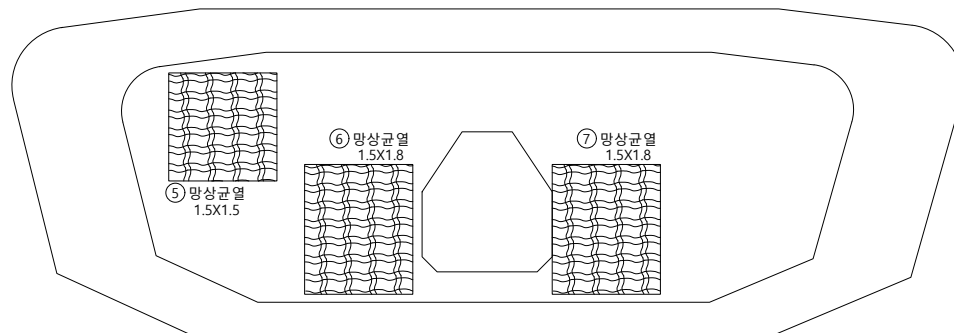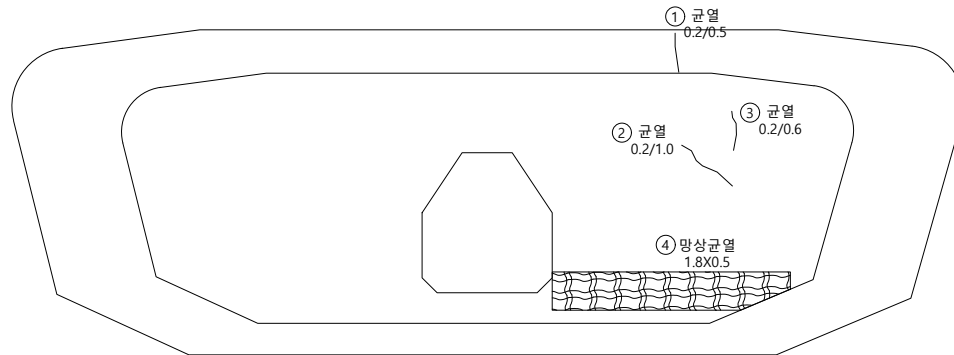

KEY PLAP

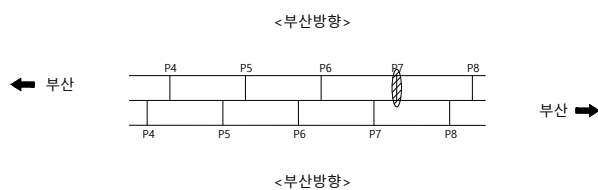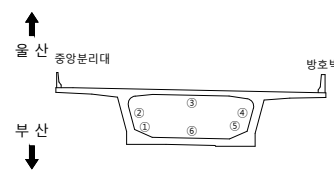S
E
C
T
I
O
N

236

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도




용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	071

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P8



손상물량표

부 산

- 울 산

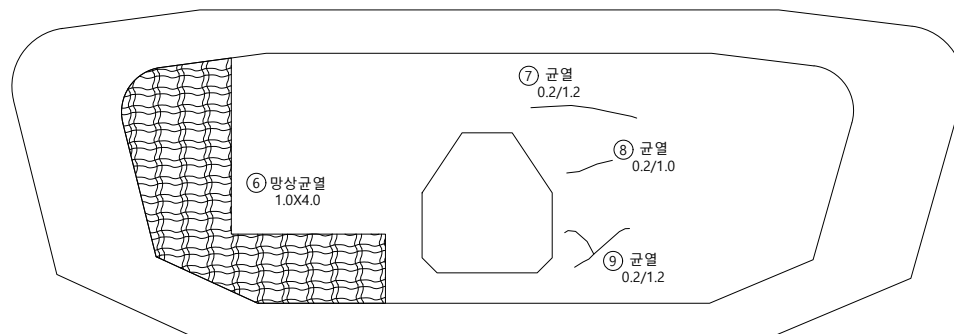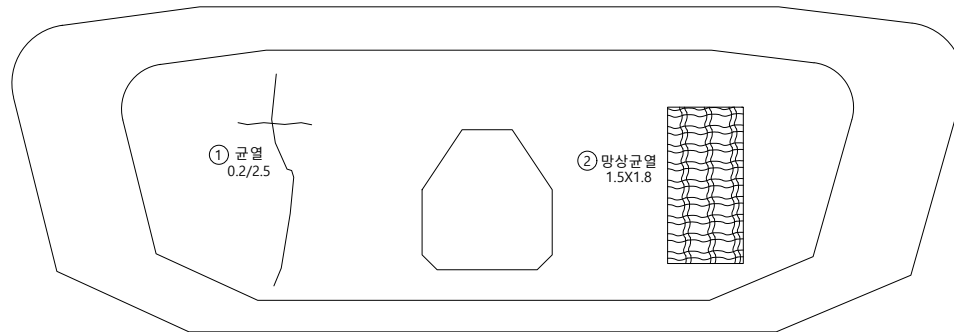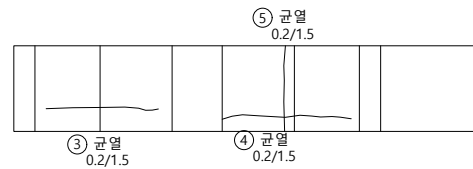

KEY PLAP

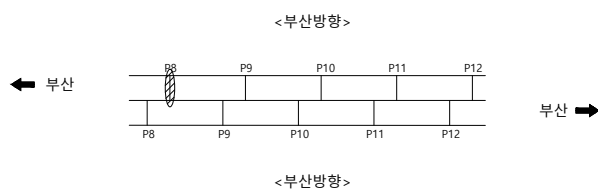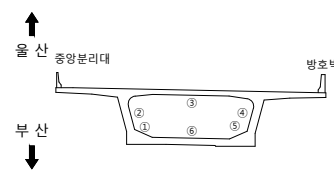S
E
C
T
I
O
N

236

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--





오현승

도면번호

072

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P9

손상물량표

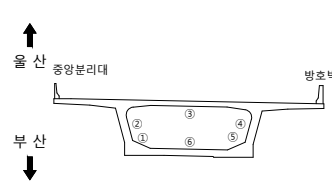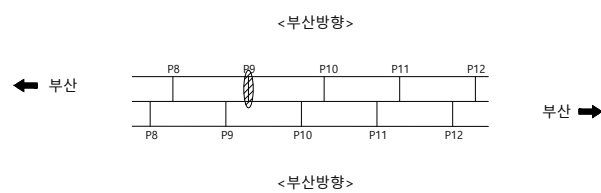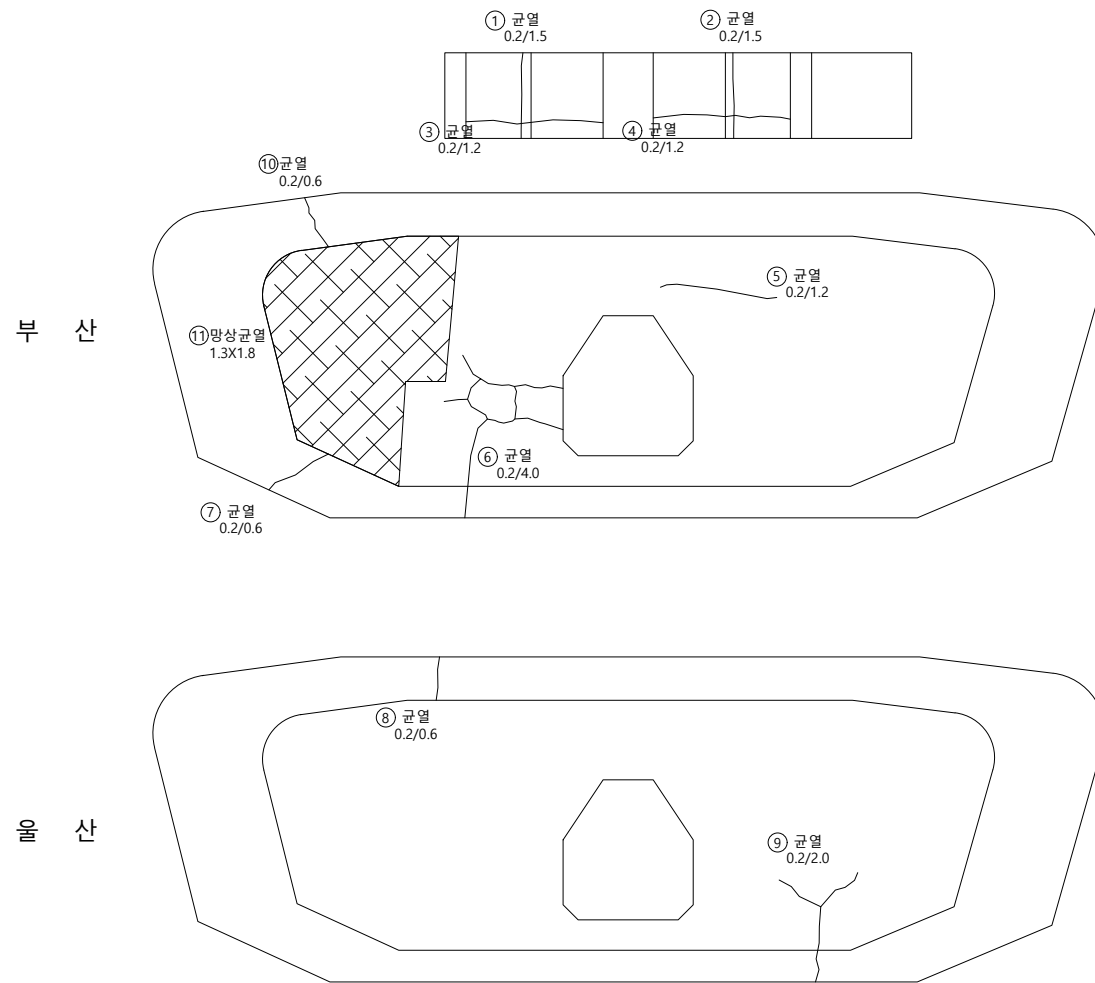

26

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	바닥, 벽각		퇴 적		균열심도

FO	HR	DO
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

073








I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P10

손상물량표


[illegible]

부 산


- 울 산

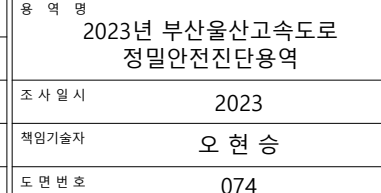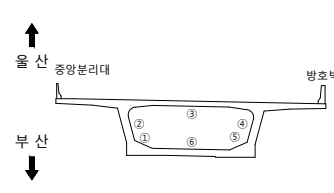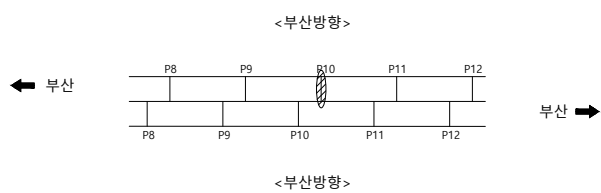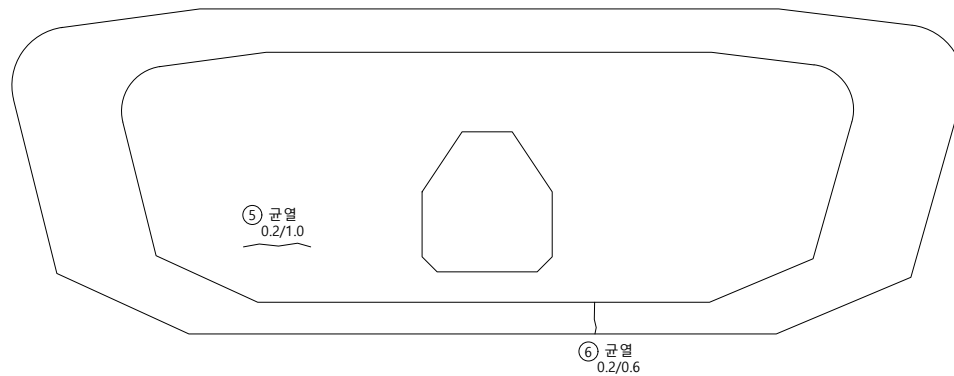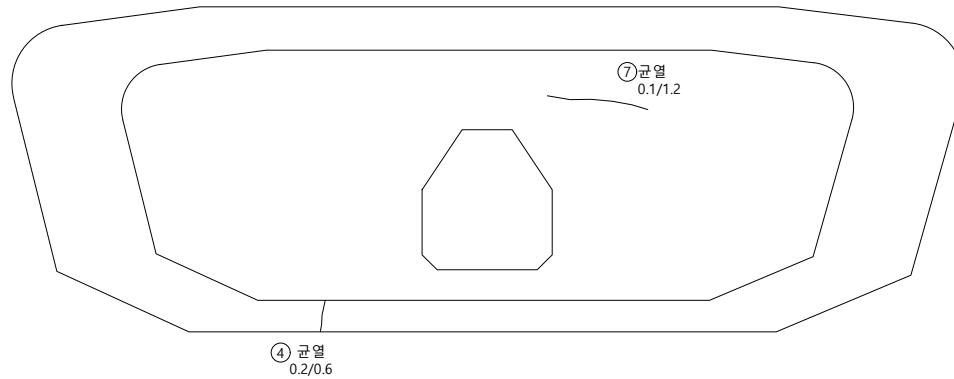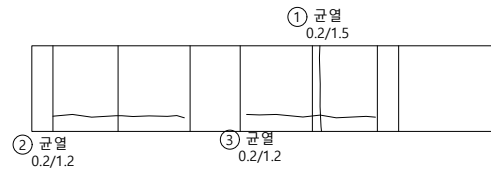

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P11

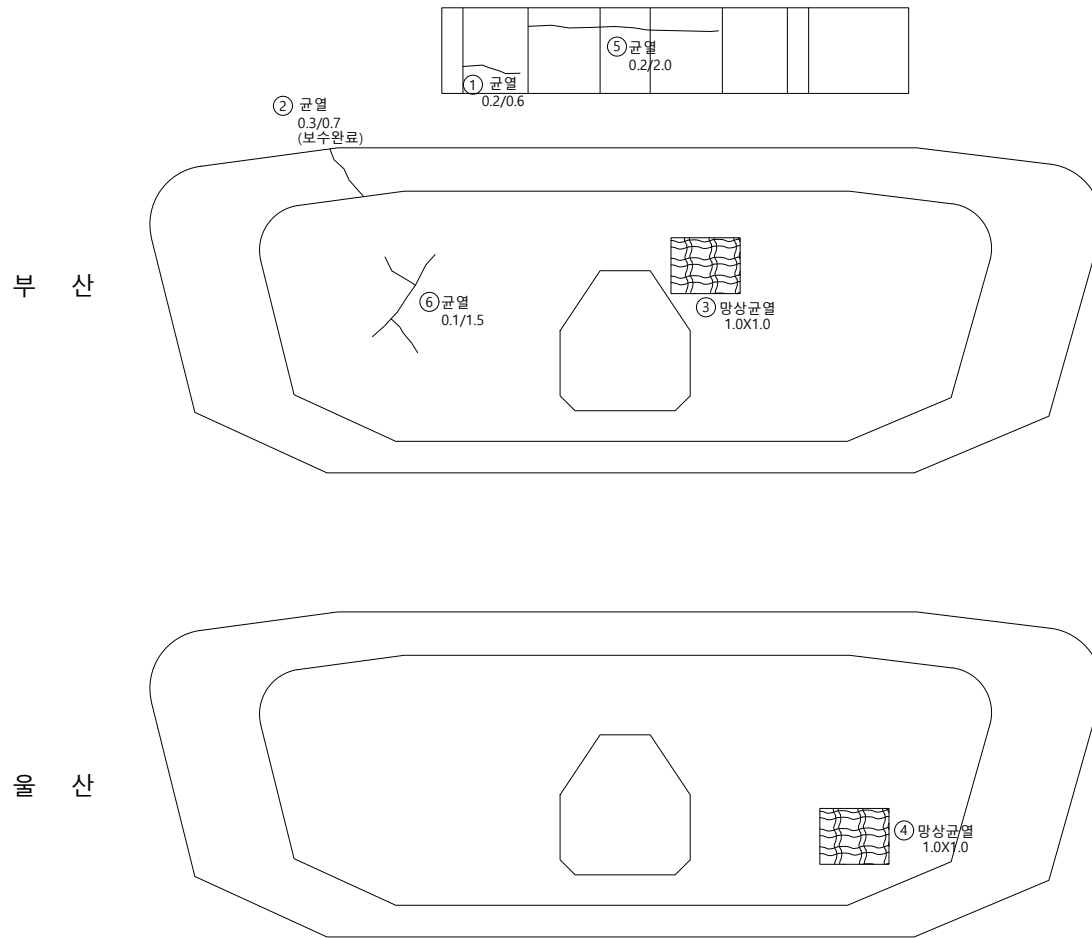

손상물량표

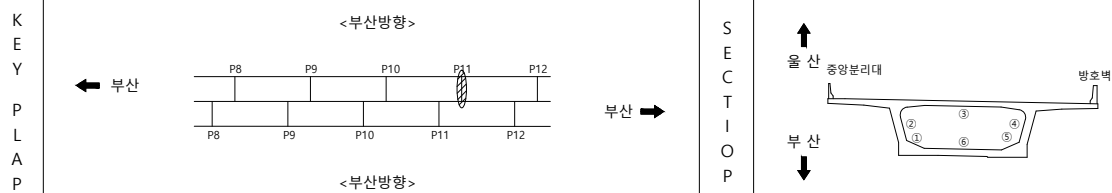[illegible]

범		군 열		군열백태		기 타	용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
		망상군열		백태		철근탐사	
레		재료분리		부 식		탄산화시험	조 사 일 시 2023
		철근노출		파 손		균열심도	책임기술자 오 현 승
		박리, 박락		퇴 적		균열심도	도 면 번 호 075



I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P12

손상물량표

[illegible]


부 산

- 울 산

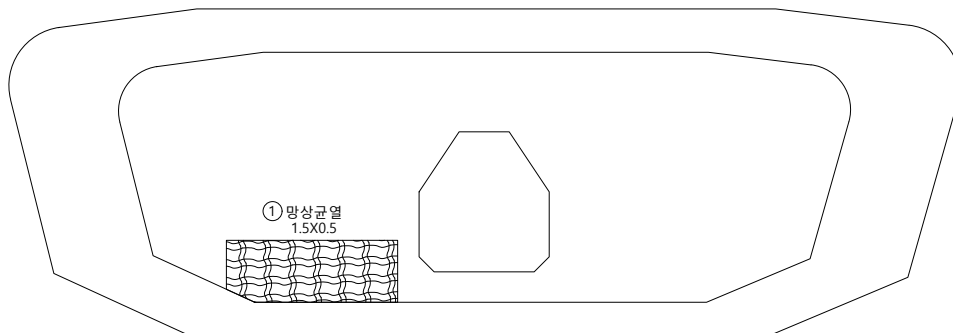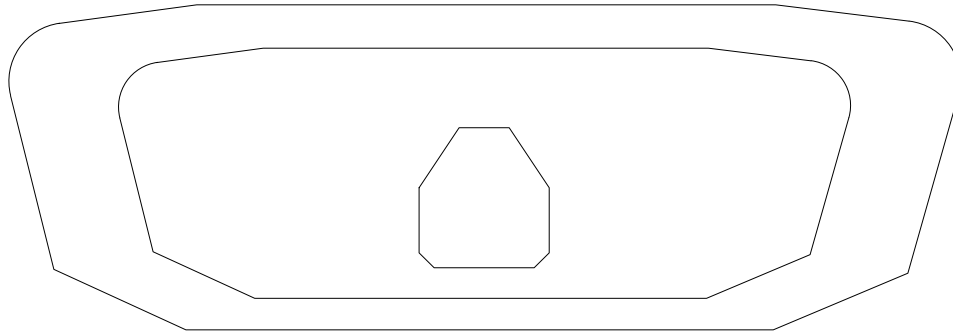


① 망상균열
1.5X0.5

KEY PLAP

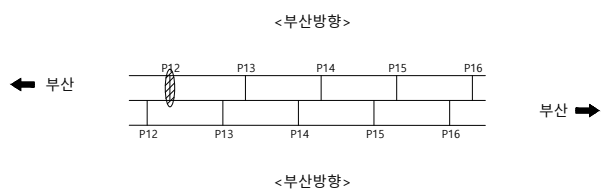

S E C T I O N

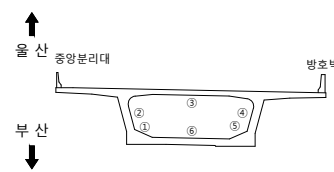

본
2:

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	076

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P13

손상물량표



부 산

- 울 산




① 망상균열
0.6X1.2


②균열
0.1/1.2

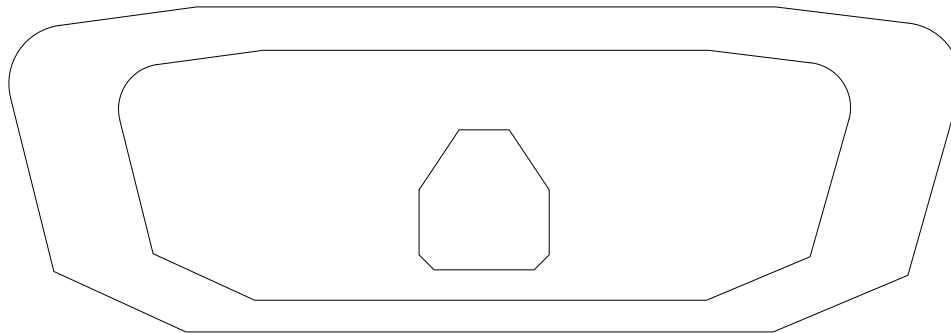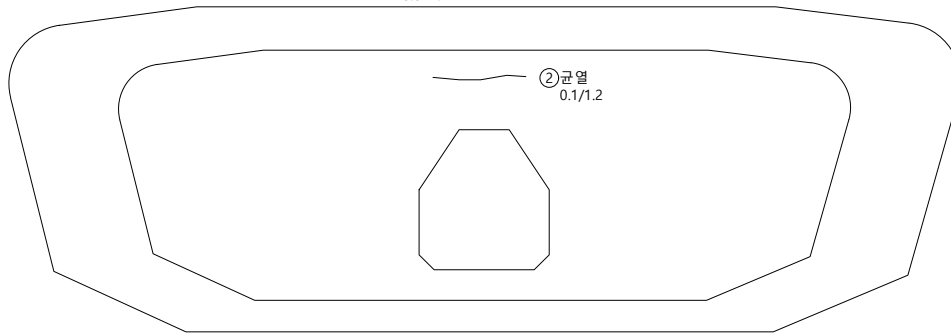

KEY PLAP

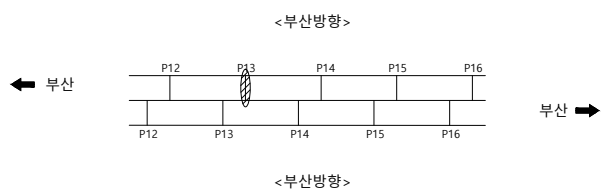

S E C T I O N

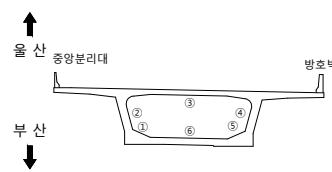범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	077







I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P14

손상물량표

[illegible]

부 산

- 울 산

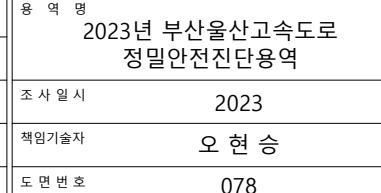
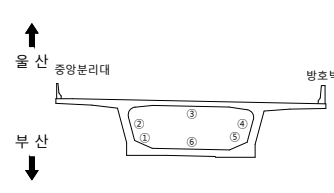

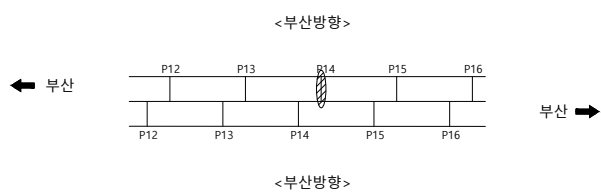
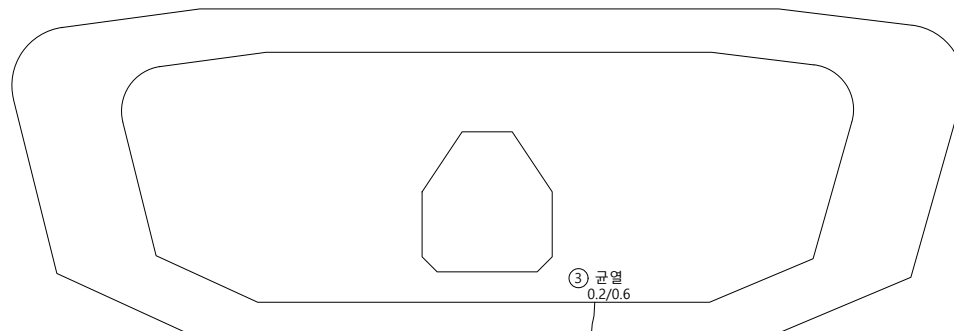
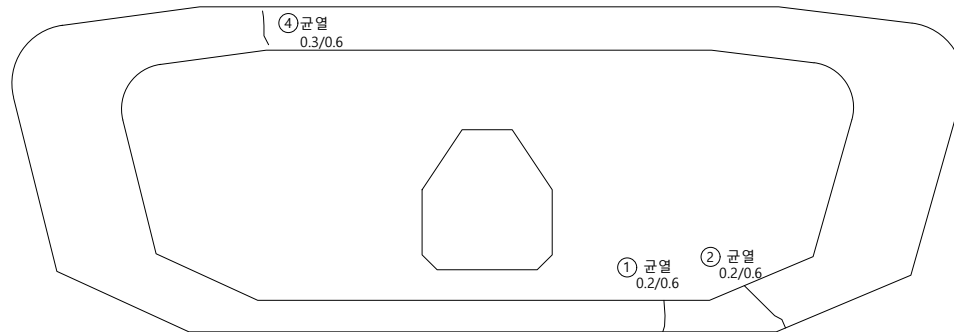


I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P15

손상물량표

부 산

- 울 산

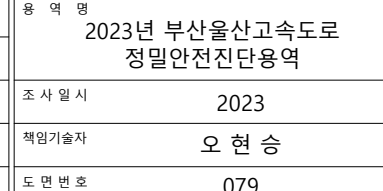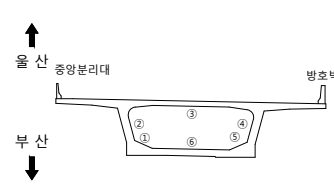

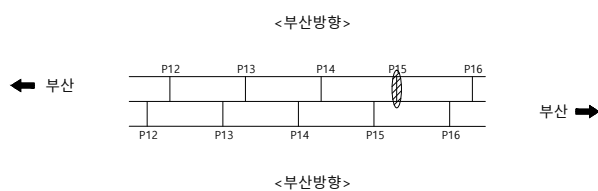
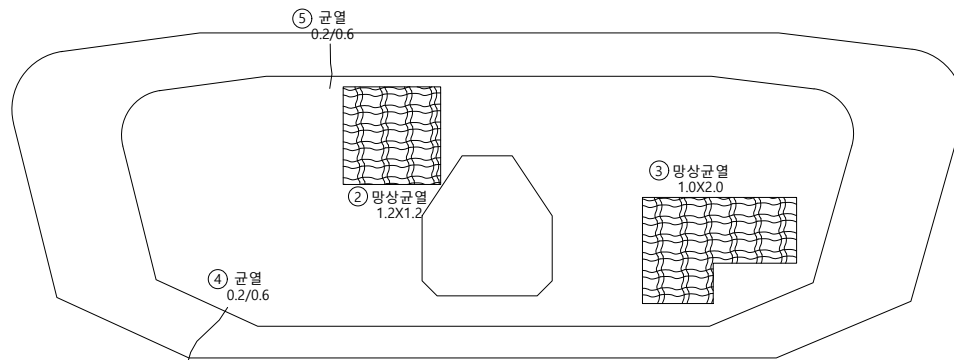
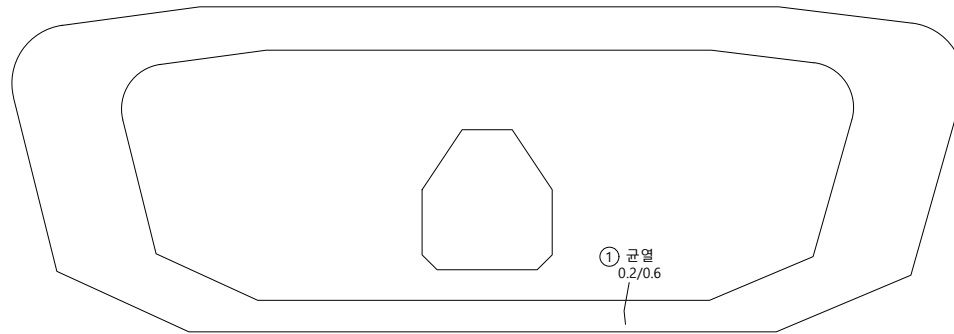


I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P16


손상물량표

부 산

- 울 산

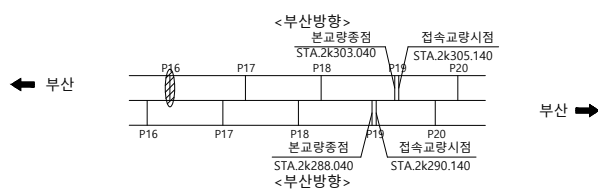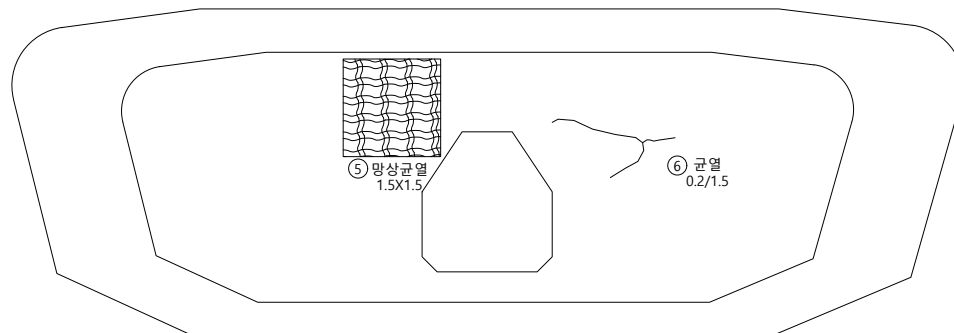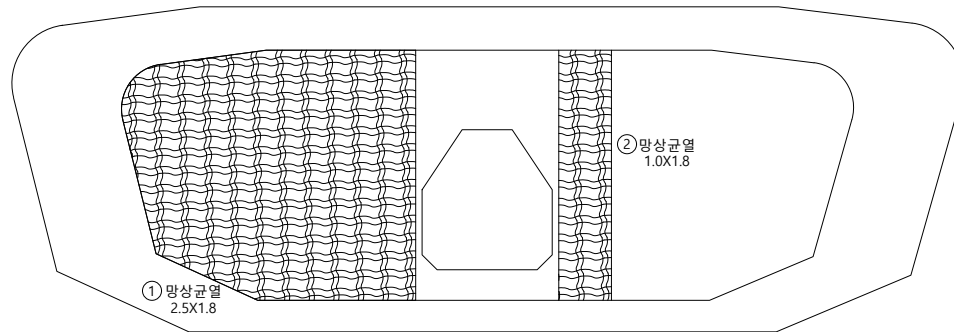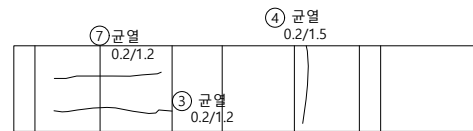

SECTION

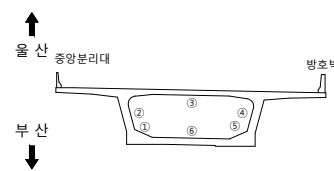

발려

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	080



I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P17

손상물량표

[illegible]


부 산

- 울 산

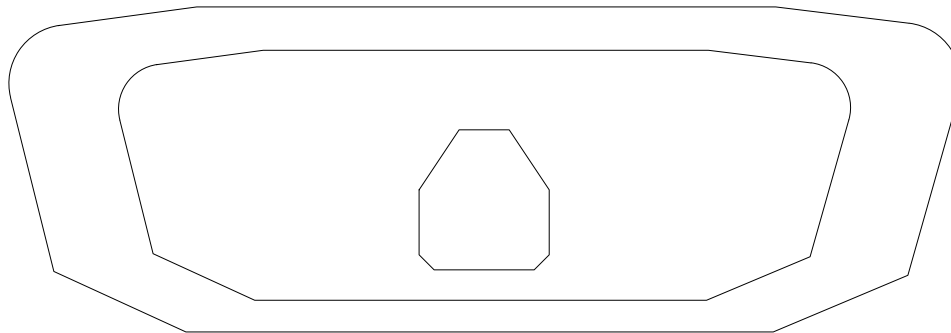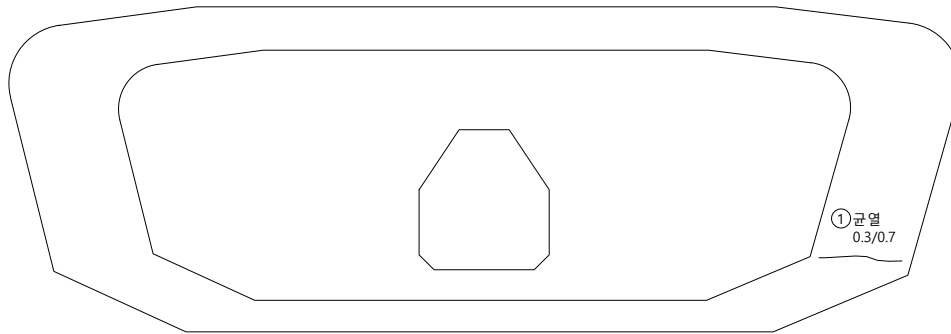


①균열
0.3/0.7

KEY PLAP

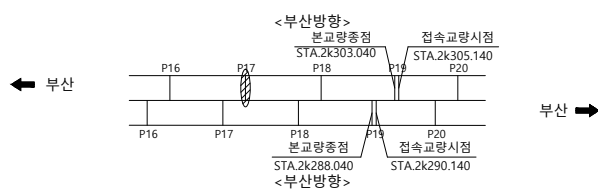

S E C T I O N

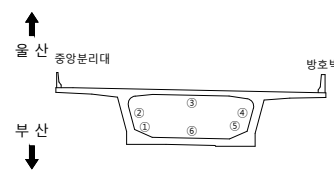

범례


	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	081


I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P18

③ 균열 0.2/1.2		④ 균열 0.2/1.2		
-----------------	--	-----------------	--	--

부 산

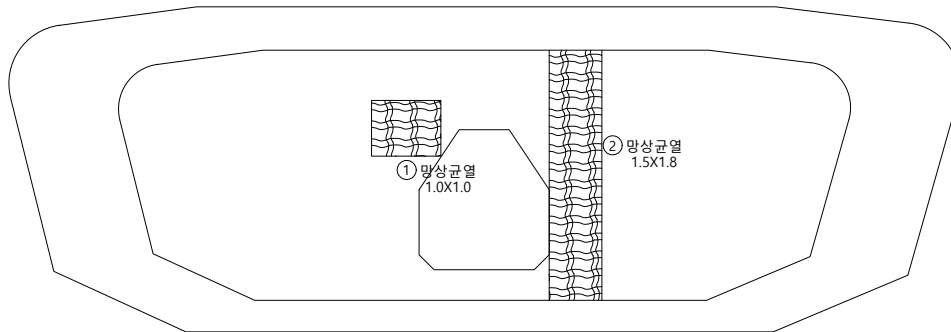


- 울 산

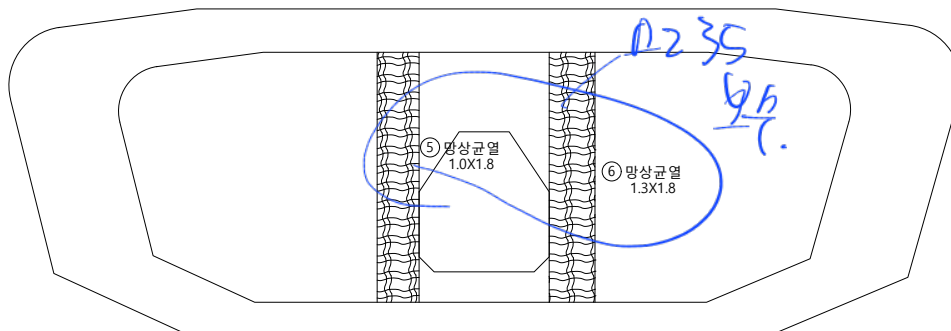


손상물량표

KEY PLAP

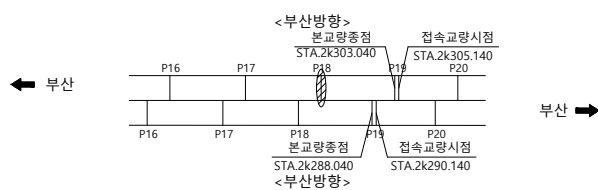

SECTION

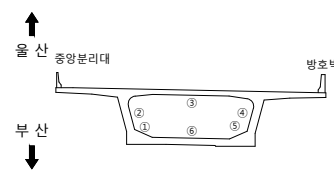


범례


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	082

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P19

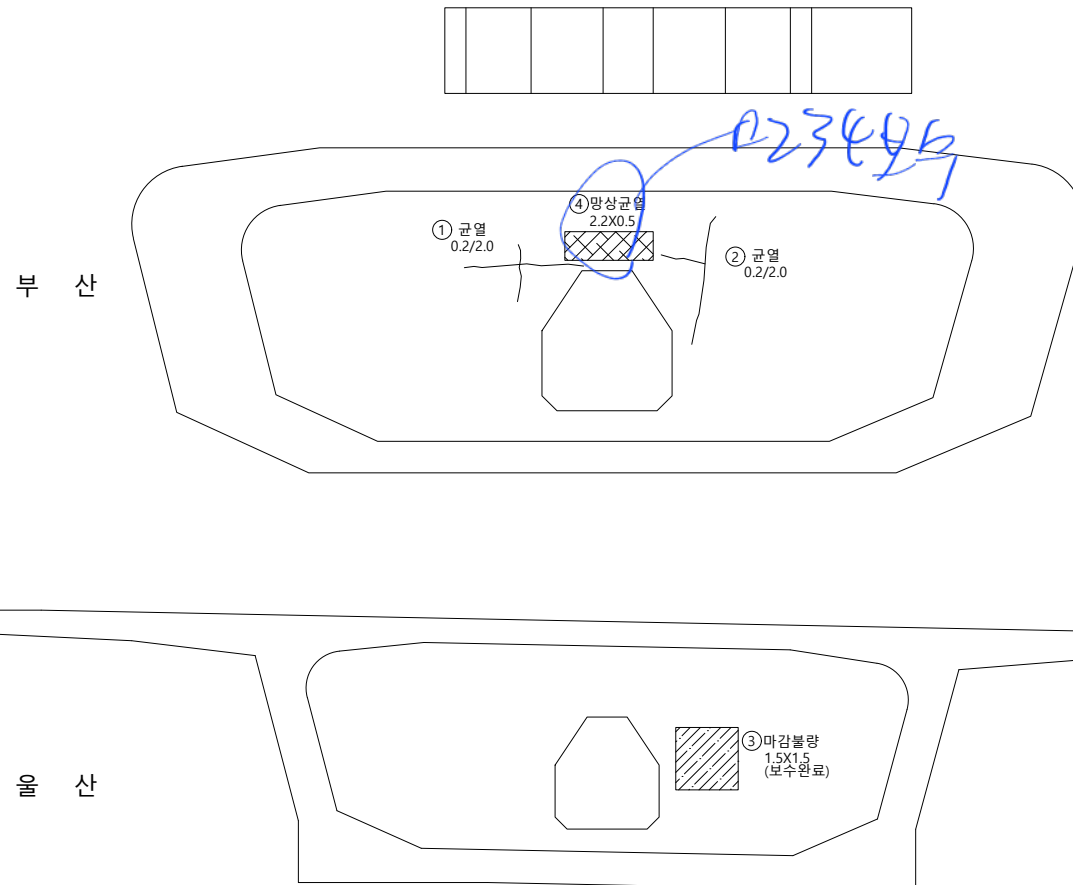

손상물량표

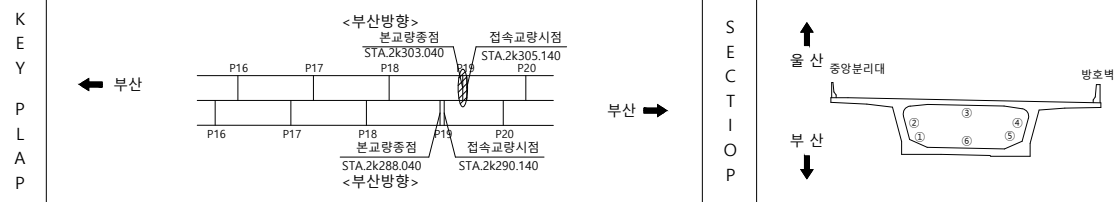


면		균열		균열백태		용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역		
		망상균열		백태				철근탐사
		재료분리		부식				탄산화시험
레		철근노출		파손		균열심도	조사일시 2023	
		박리, 박락		퇴적		균열심도	책임기술자 오현승	
						도면번호 083		

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S20(1)

← 부 산



- 올 산➡

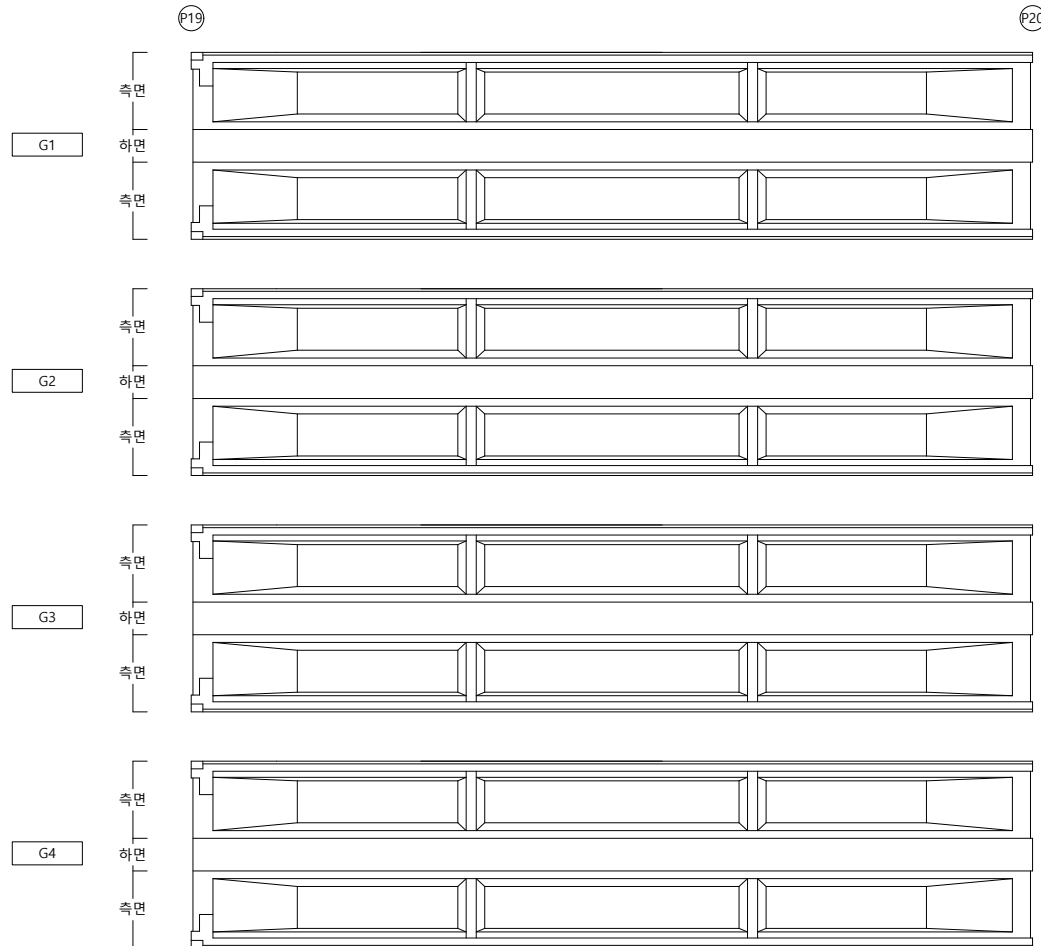

손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

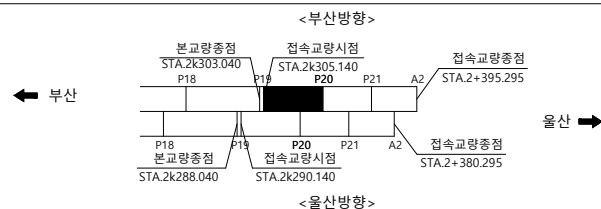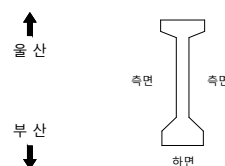S
E
C
T
I
O
N

범례


	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	084

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S20


← 부 산

- 올 산➡

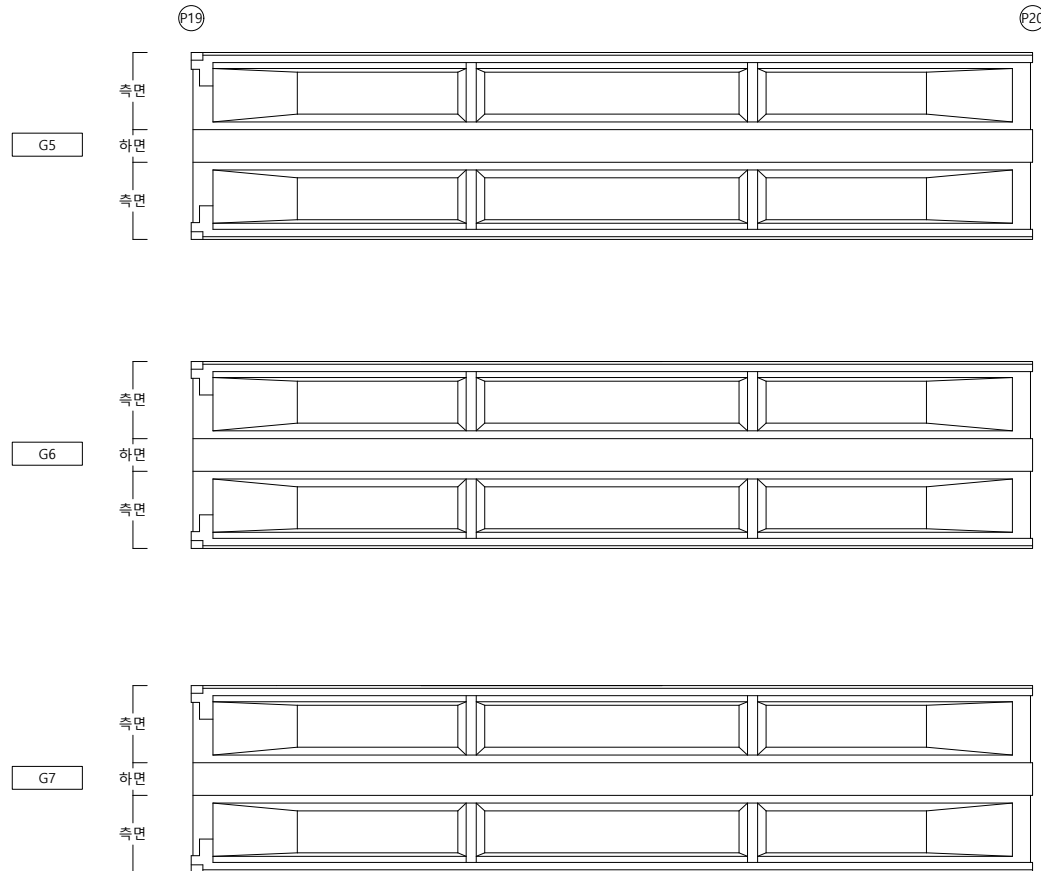


손상물량표

KEY PLAP

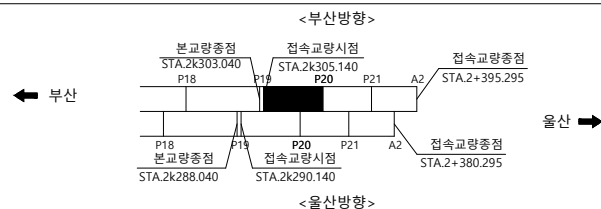

SECTION

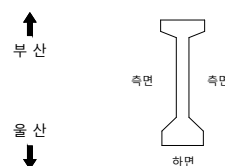

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

085

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S21(1)



← 부 산

- 올 산➡

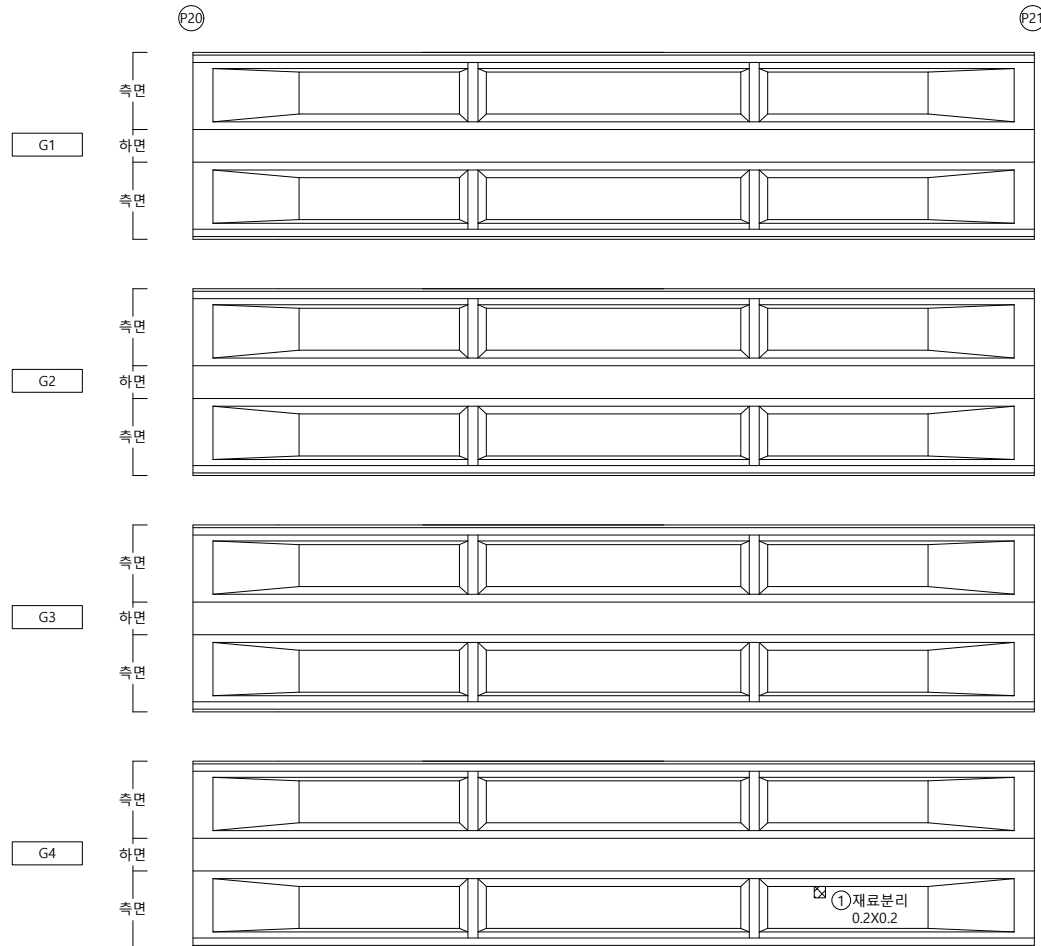

손상물량표

KEY PLAP

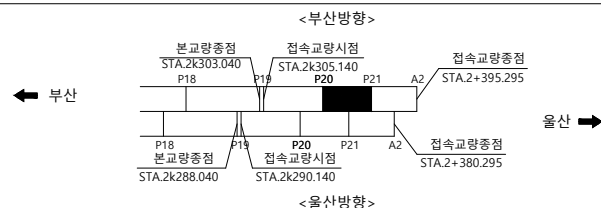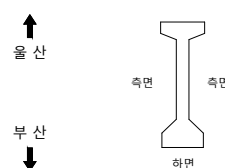S
E
C
T
I
O
N

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

명
2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

086

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S21(2)


← 부 산

- 올 산➡

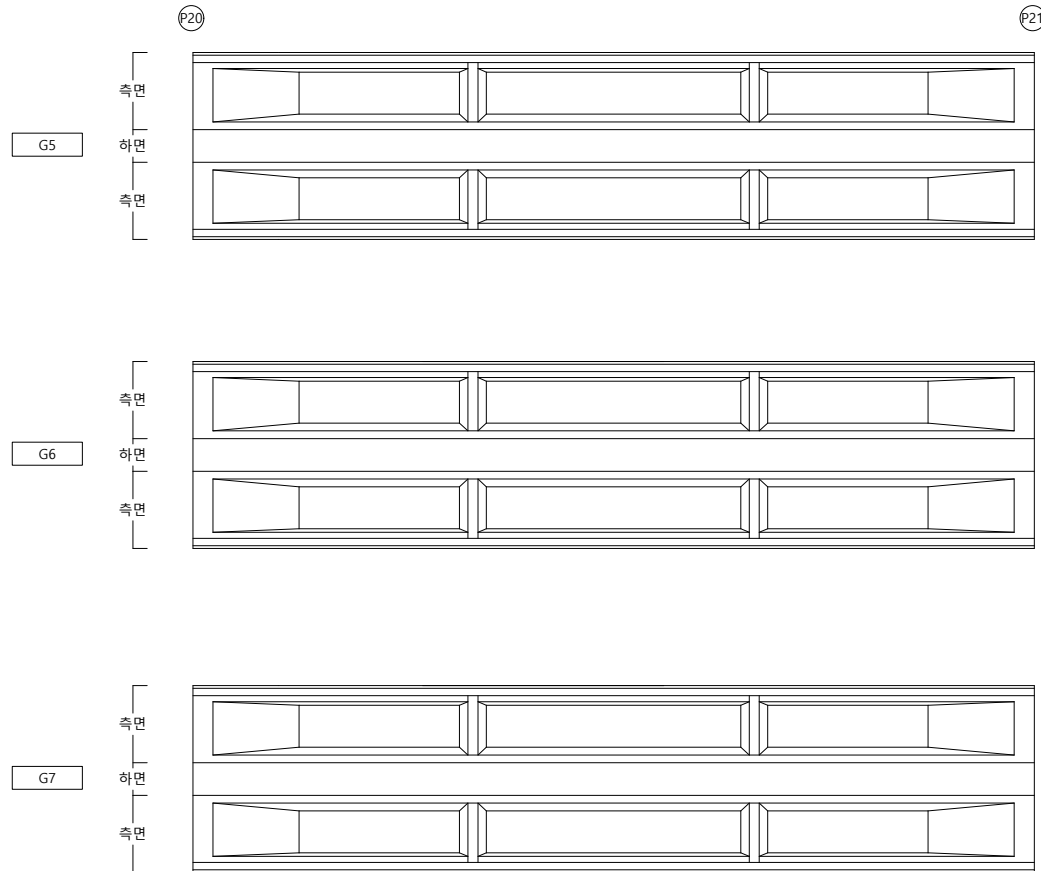


손상물량표

KEY PLAP

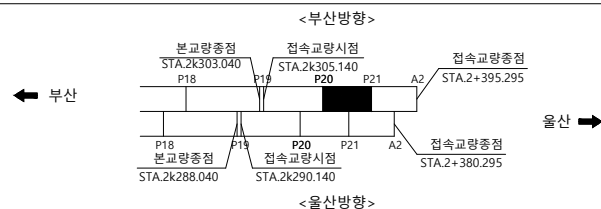

SECTION

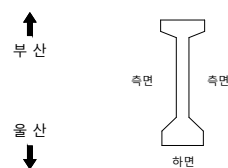

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

087

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S22(1)



← 부 산

- 올 산➡

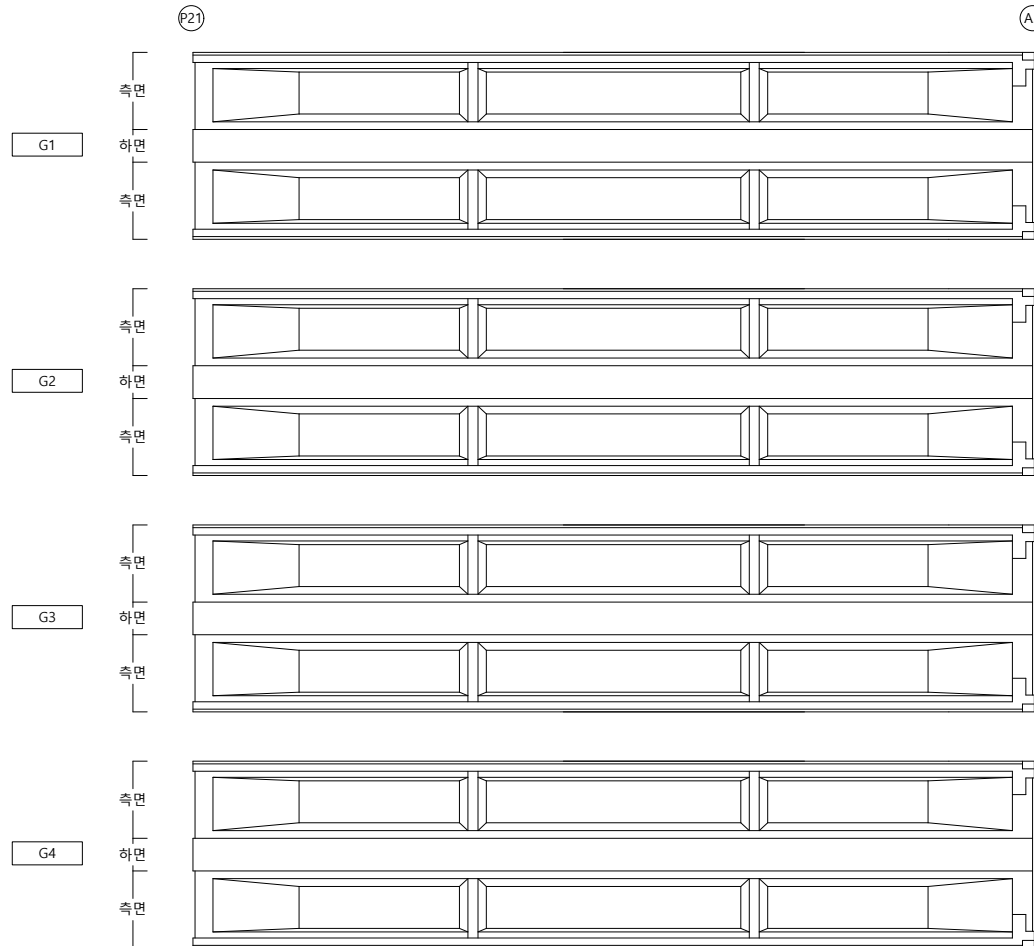

손상물량표

KEY PLAP

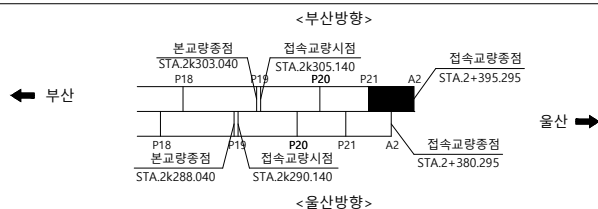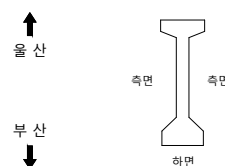S
E
C
T
I
O
N

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

		0.0
--	--	-----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

088

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S22(2)


← 부 산

- 올 산➡

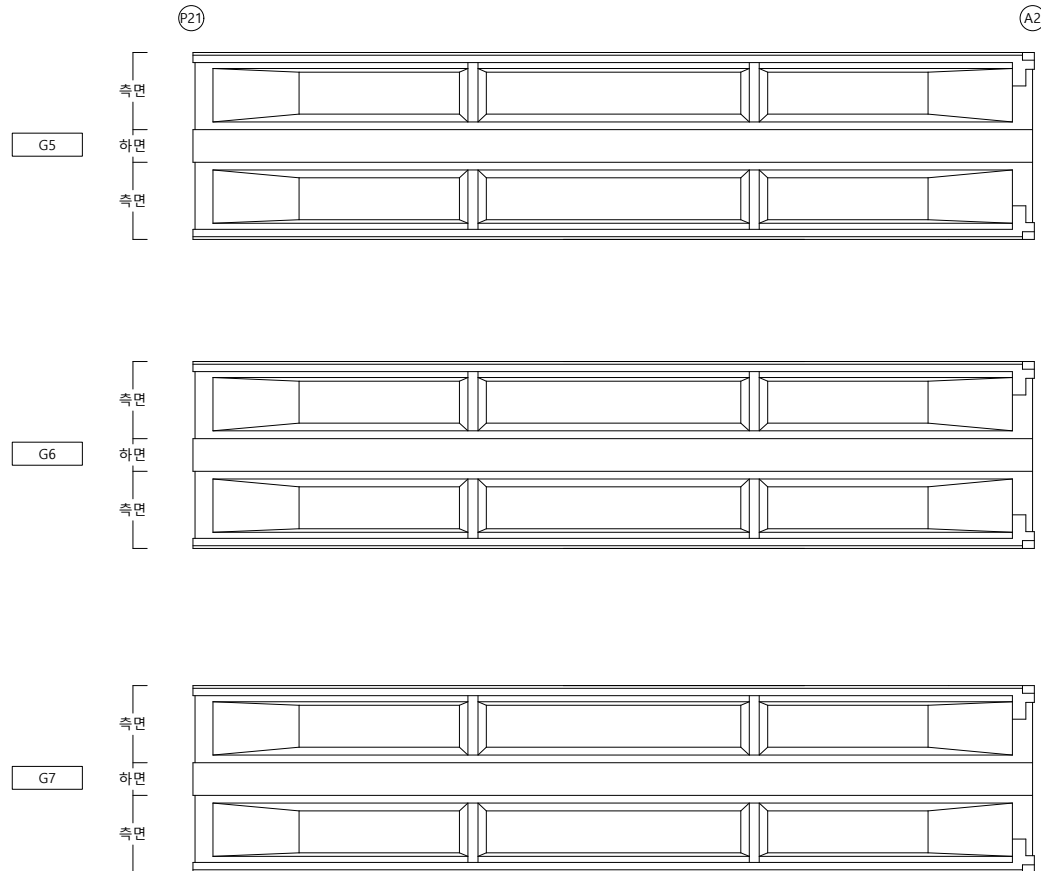


손상물량표

KEY PLAP

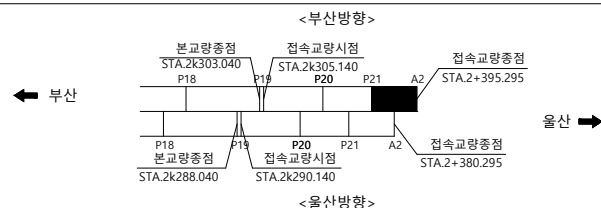

SECTION

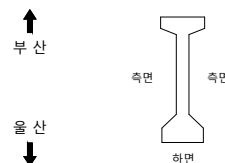

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재부보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

089

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S20



← 부 산

- 올 산➡

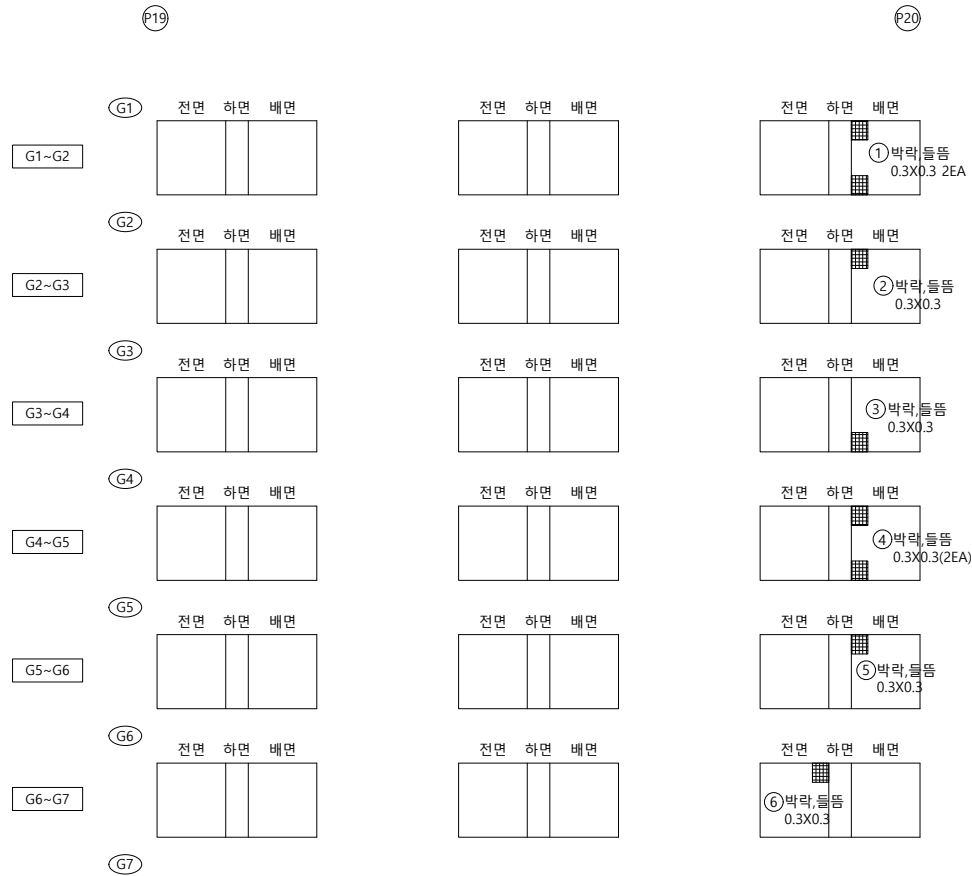

손상물량표

KEY PLAP

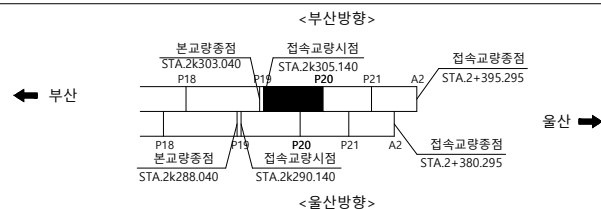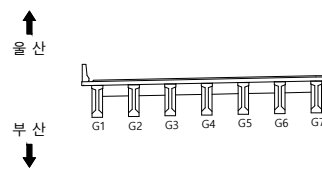S
E
C
T
I
O
N

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

090

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S21


← 부 산

물 산➡

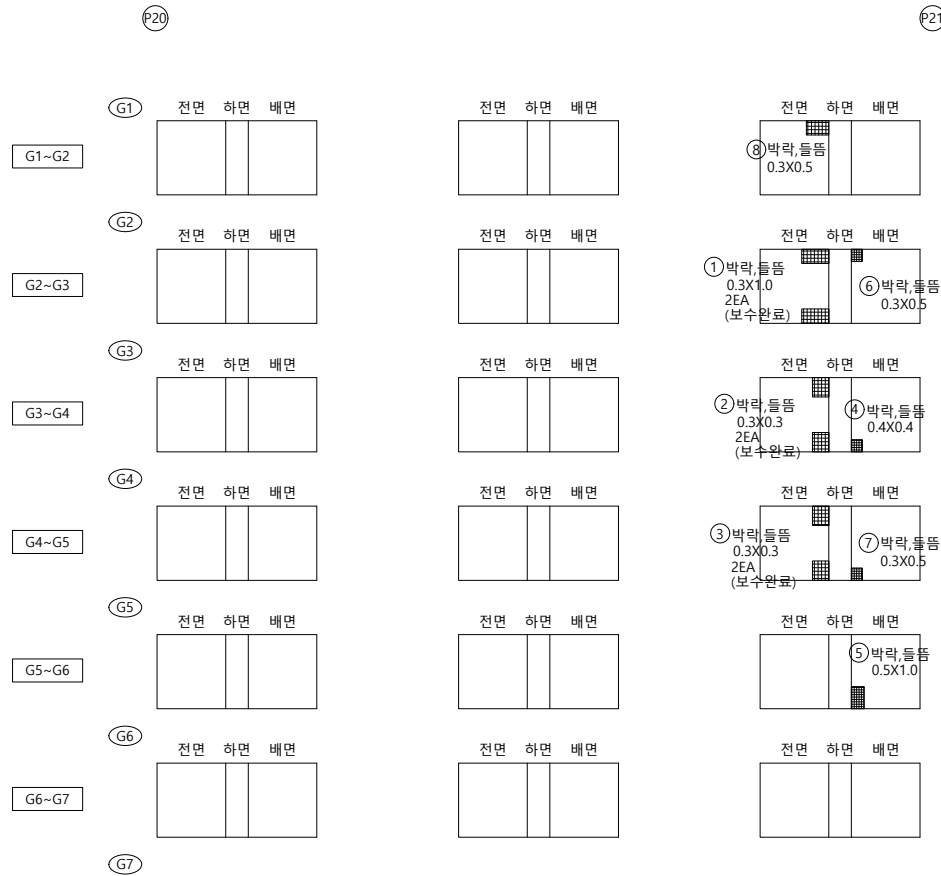


손상물량표

KEY PLAP

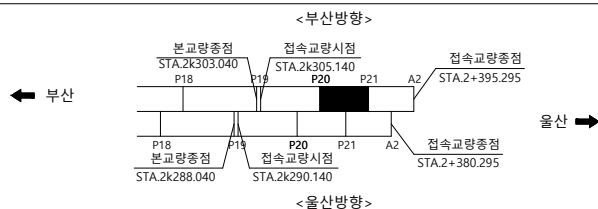

SECTION

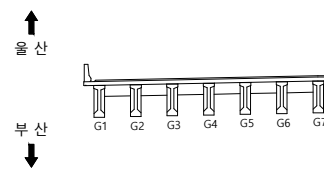

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

공	로	모
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

091

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S22

← 부 산

물 산➡

P21

A2

(G1) 전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면

G1~G2

G2 전면 측면 배면

저면 최면 배면

저면 최면 배면

G2~G3

G3

四면 五면 六면

적면 취면 배면

G3~G4	
-------	--

G4

전면 후면 배면

전면 후면 배면

G4~G5

G5 전면 후면 배면

저면 최면 배면

저면 측면 배면

G5~G6

G6 전면 후면 배면

저면 최면 배면

전면 부분 비면


G6~G7	
-------	--

(G7)

K
E
Y

P
L
A
P

← 부산

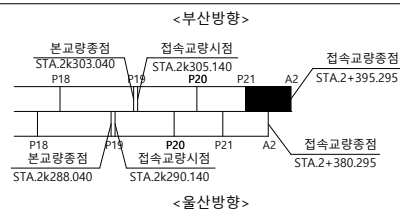

울산 ➡

S E C T I O N

↑
울산

부 산



50

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

092


I D : 회야대교(부산) - 교대 - A1

손상물량표




상면


⑥ 받침콘크리트
0.1/0.2

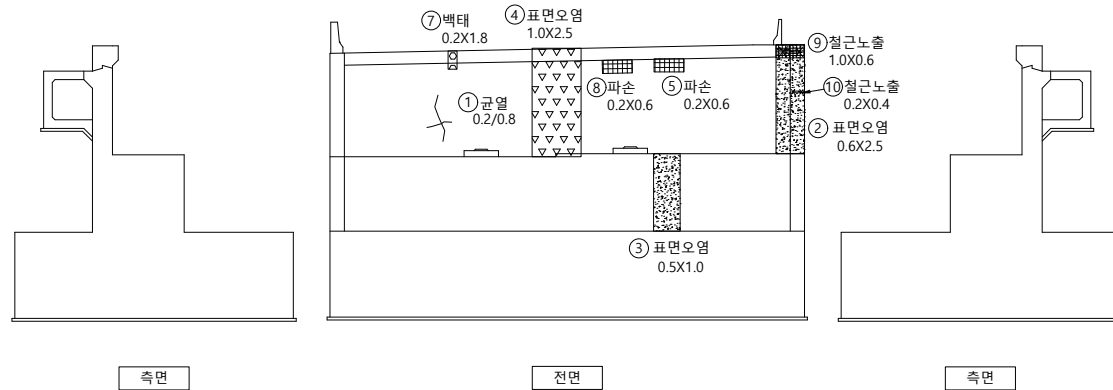

부 산
↓

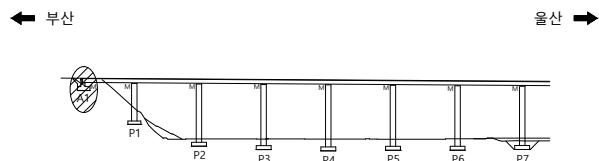

SECTION

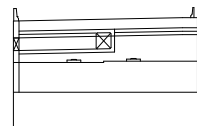

범례

08	09	09
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

093

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P1

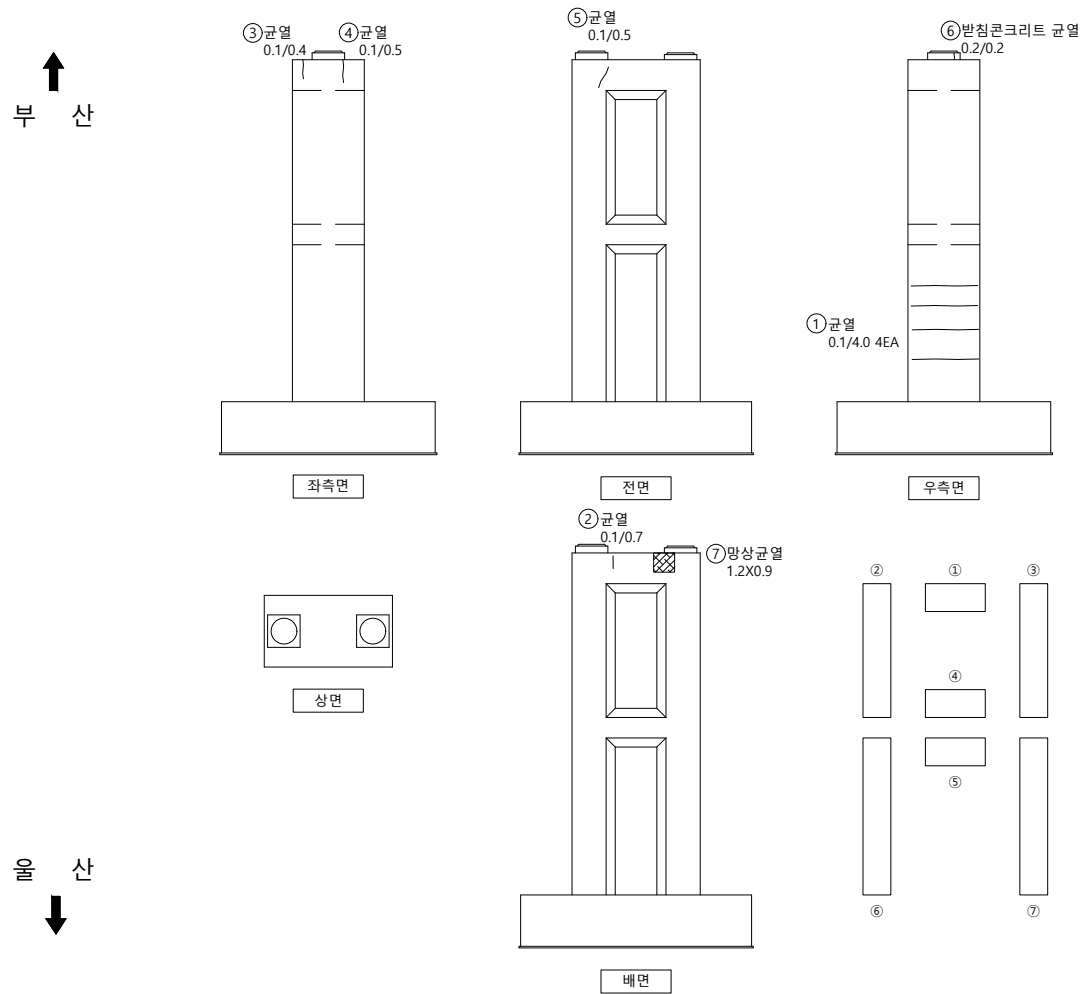

손상물량표

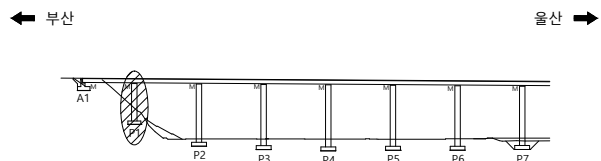S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

094

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P2

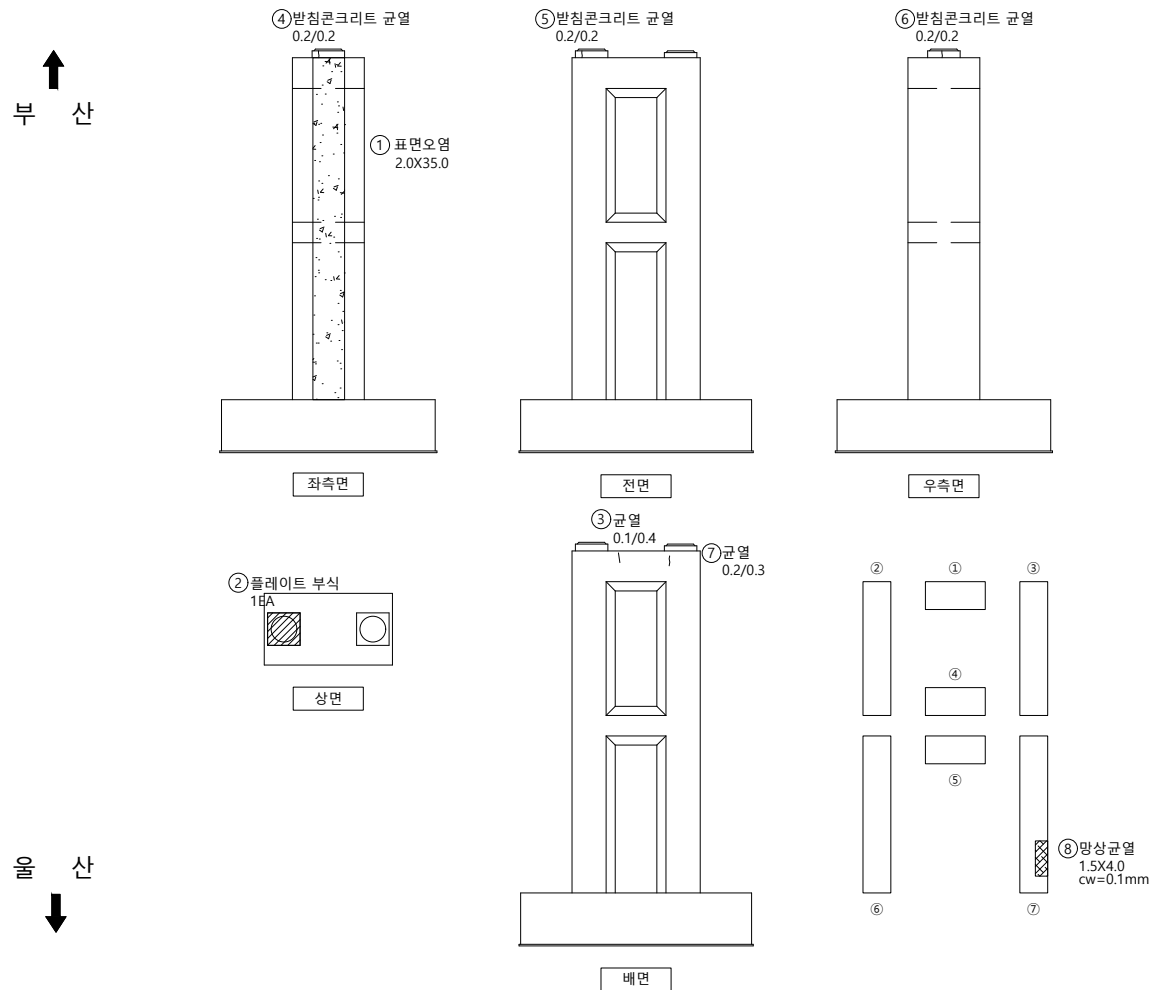

손상물량표

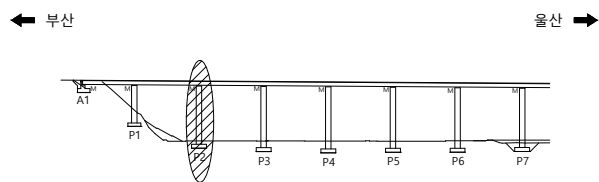S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

095

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P3

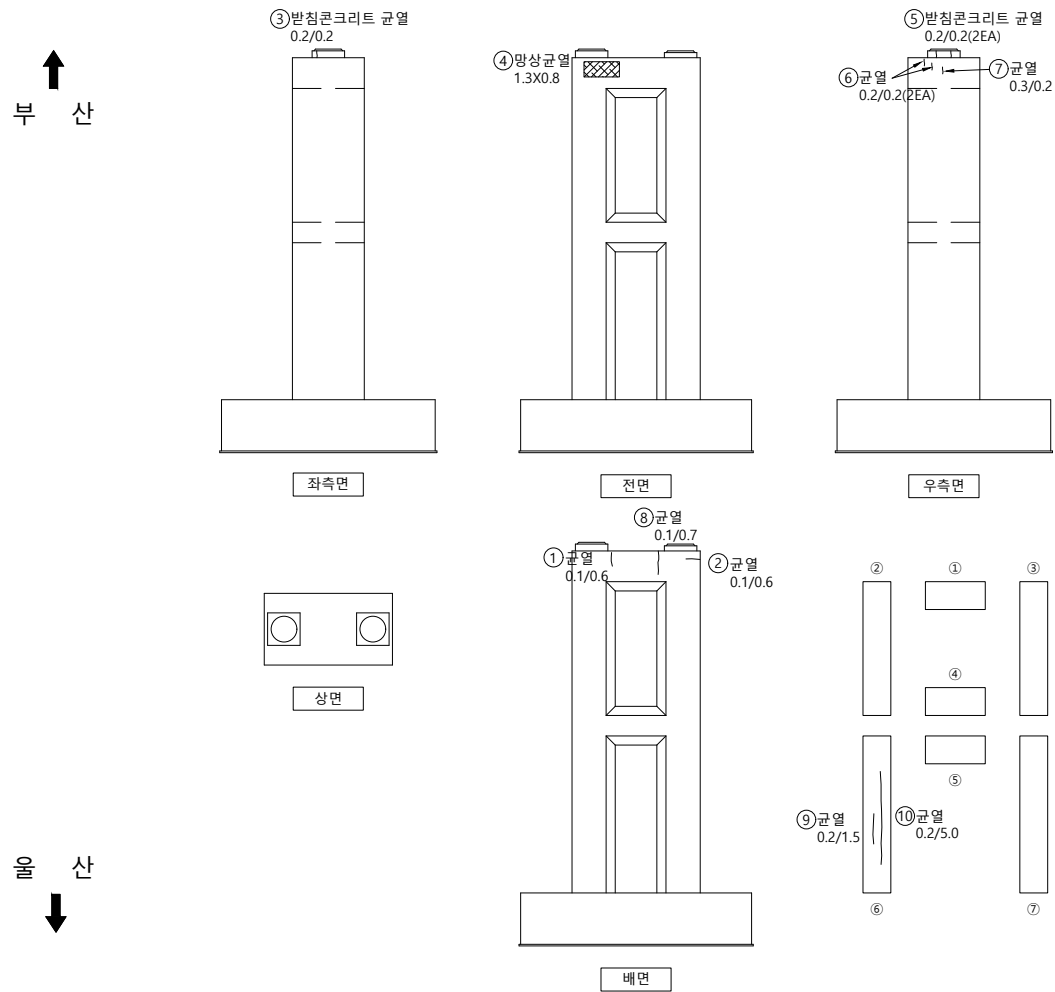

손상물량표

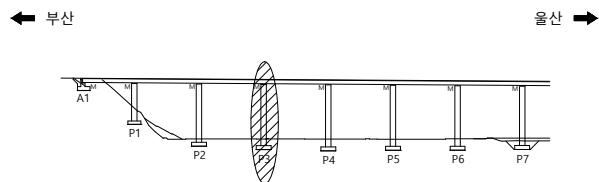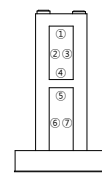S
E
C
T
I
O
P

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

096

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P4

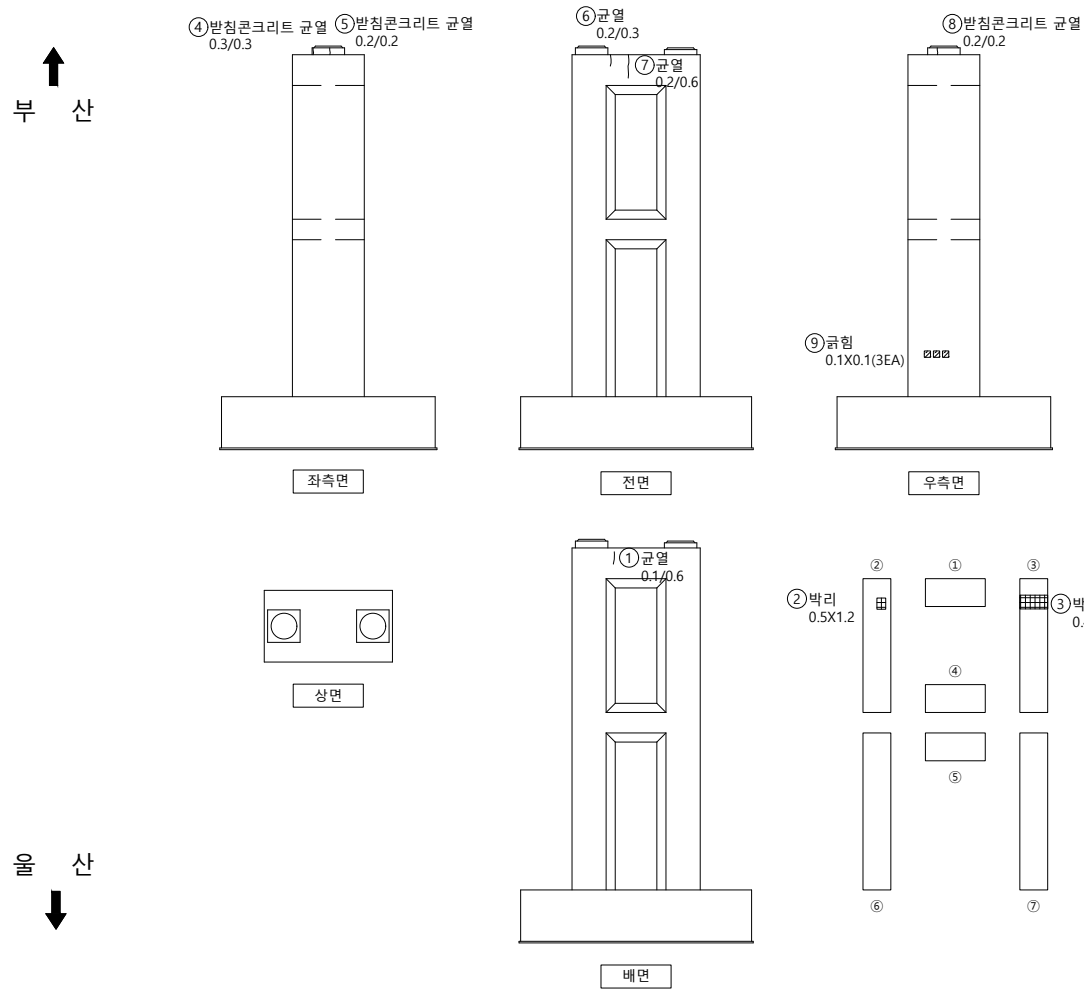

손상물량표

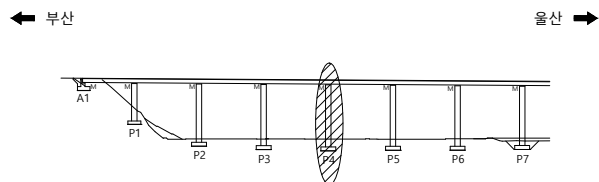S
E
C
T
I
O
P범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자




오현승

도면번호


097

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P5

손상물량표

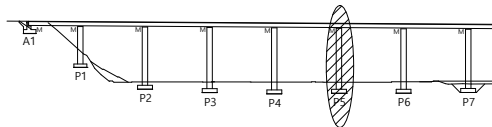
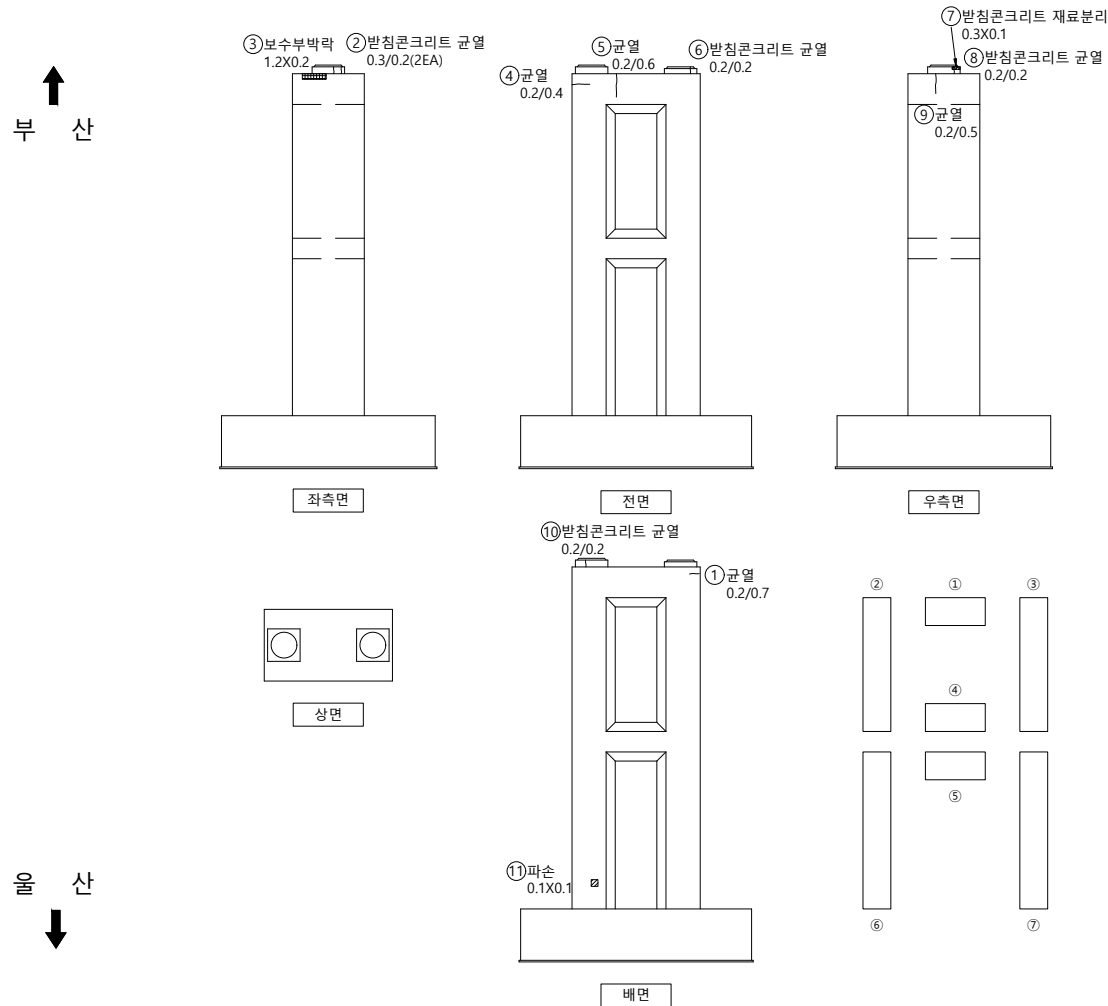


울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N

울 산
↓

범례

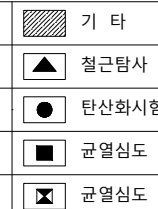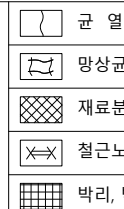

05	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자




오현승

도면번호


098

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P7

손상물량표

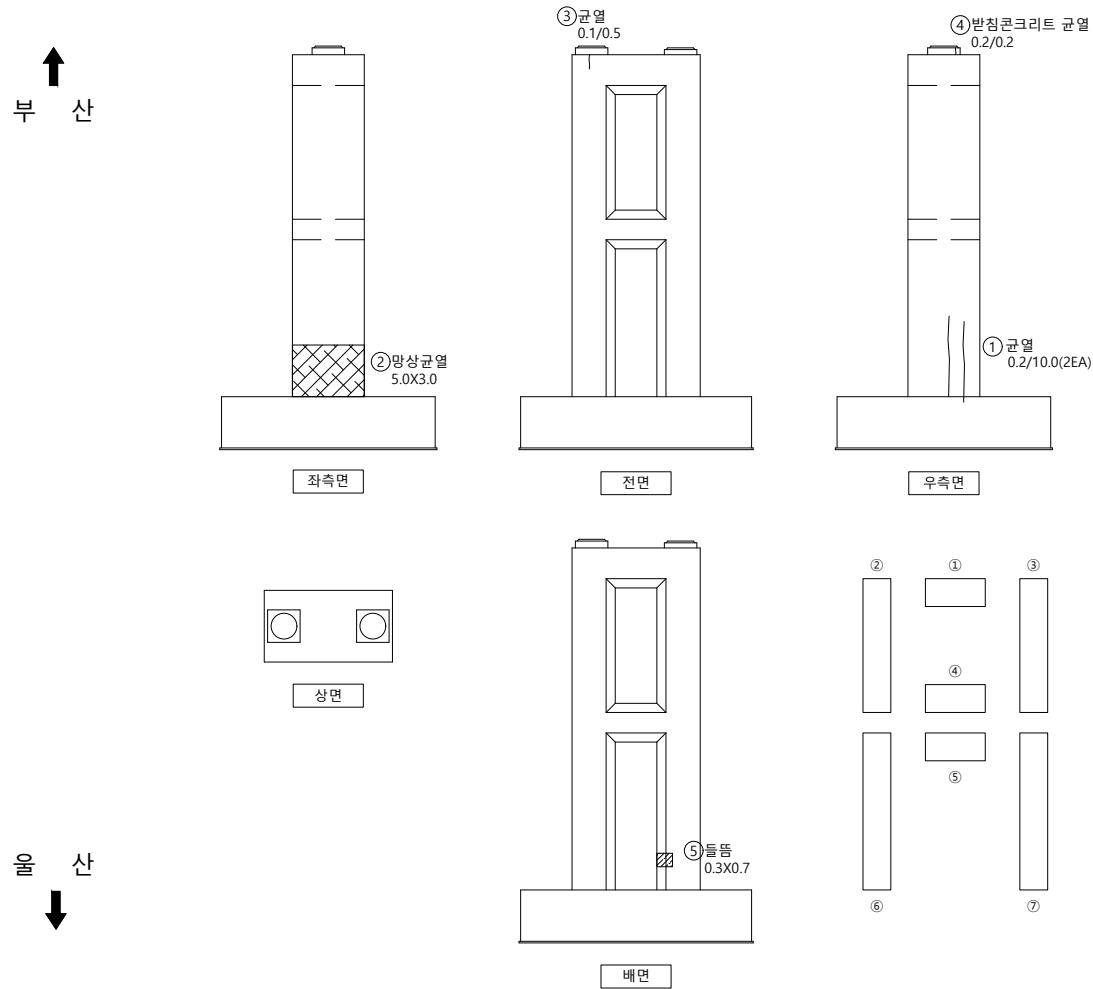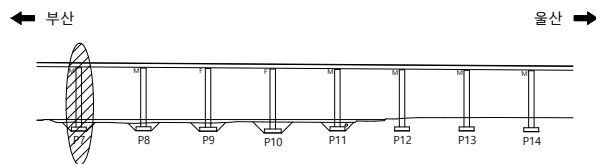[illegible]

S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

100

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P8

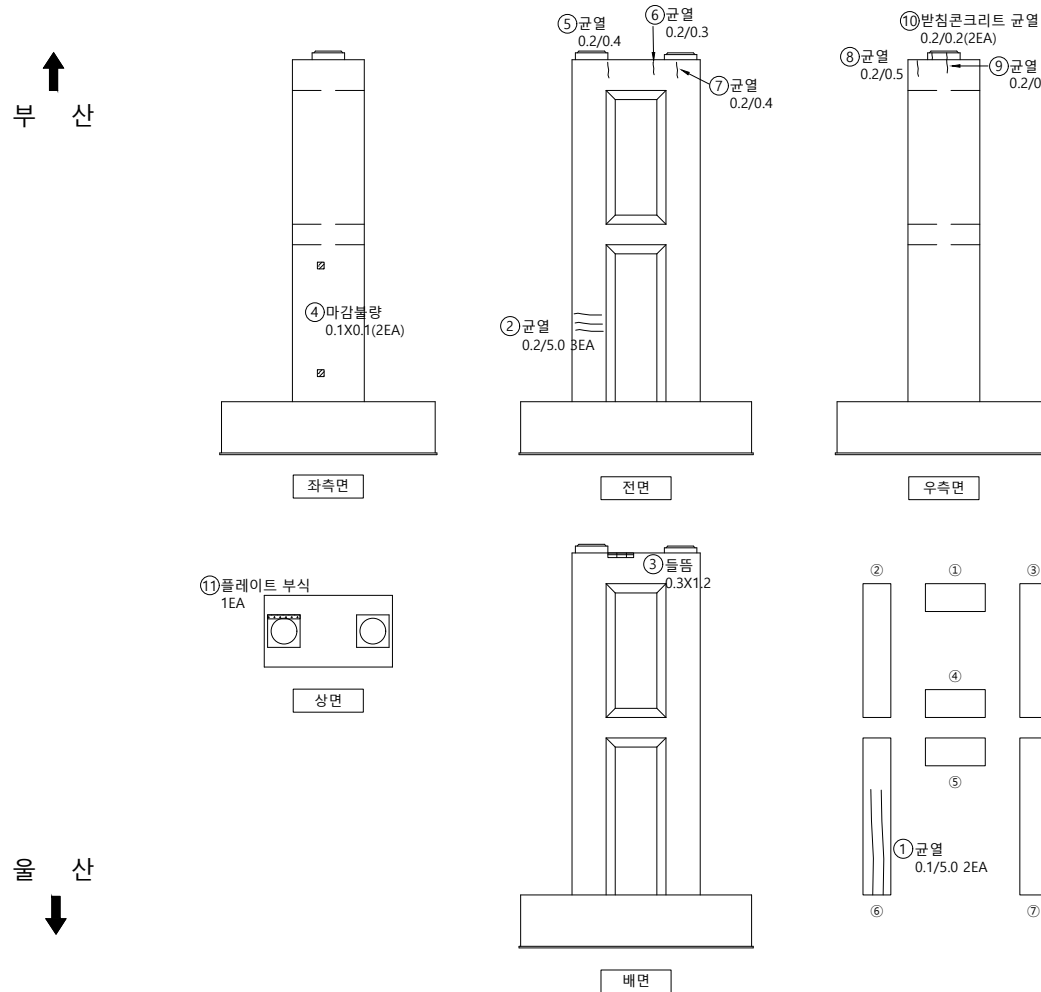

손상물량표

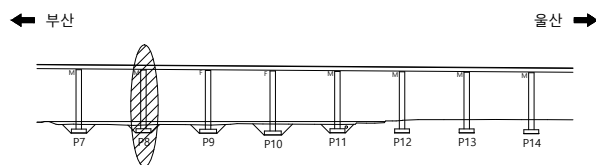S
E
C
T
I
O
N

범례

공	하	공
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

101

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P9

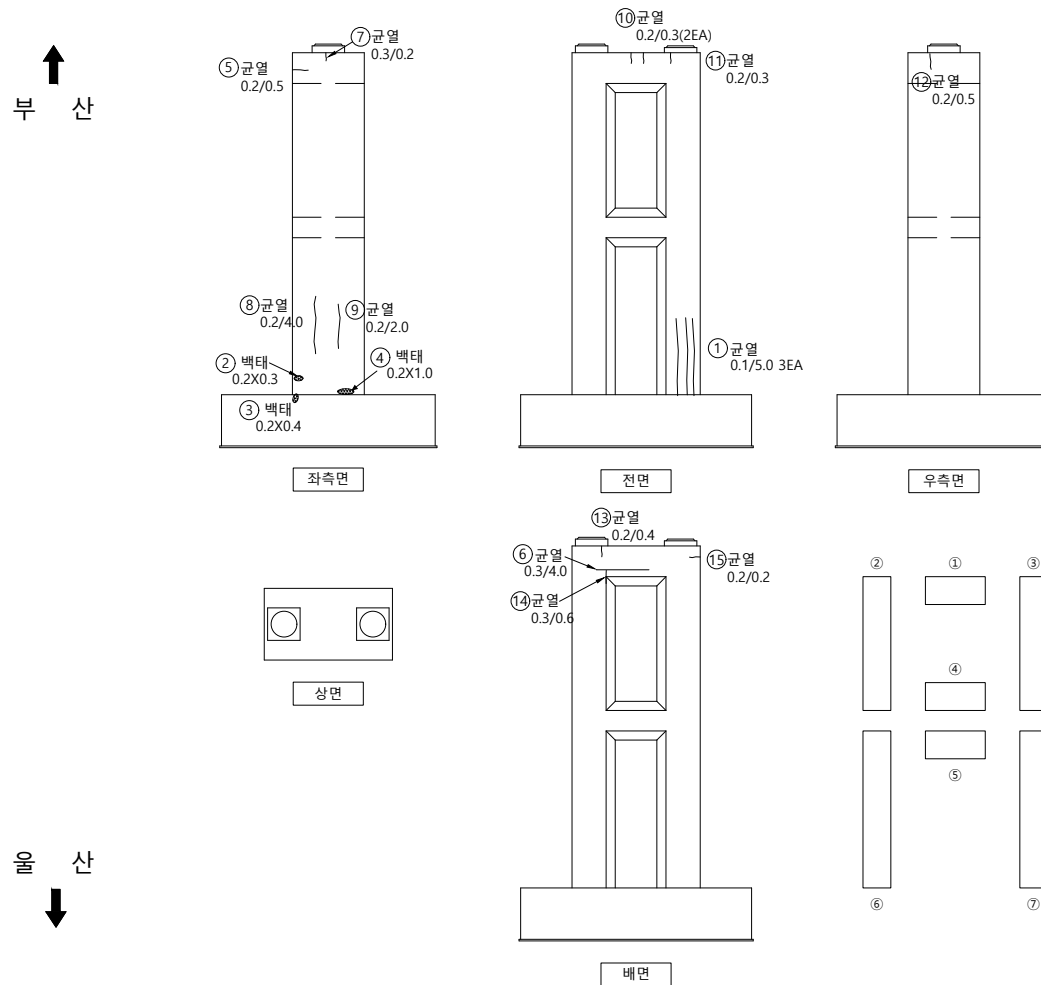

손상물량표

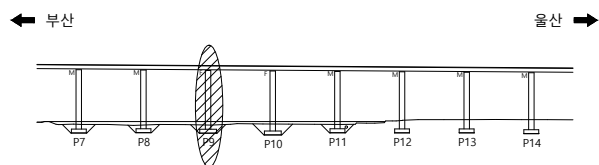[illegible]S
E
C
T
I
O
P

범례

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

102


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P10

손상물량표




번호	신/구	부재명	손상 내용	손상 규모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개수	수량	
1	구	기둥	표면오염		0.7	30.0	1	21.00	m'
2	구	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m
3	구	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
4	신	코핑	들뜸		1.2	0.2	1	0.24	m'
5	신	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		1	0.20	m
6	신	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	0.20	m
7	신	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.3		1	0.30	m
8	신	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	0.20	m
9	신	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m
10	신	기둥	박락		0.2	0.2	2	0.08	m'
11	신	기둥	균열(0.3mm미만)	0.2	5.0		4	20.00	m

KEY P L A P	← 부산  울산 →		S E C T I O P	↑ 부산  ↓ 울산		범  균열  균열백태  기 타  망상균열  백태  철근탐사  재료분리  부 식  탄산화시험  철근노출  파 손  균열심도  박리, 박락  퇴 적  균열폭도			용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역 조사일시 2023 책임기술자 오 현 승 도면번호 103	
-------------------------	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P12

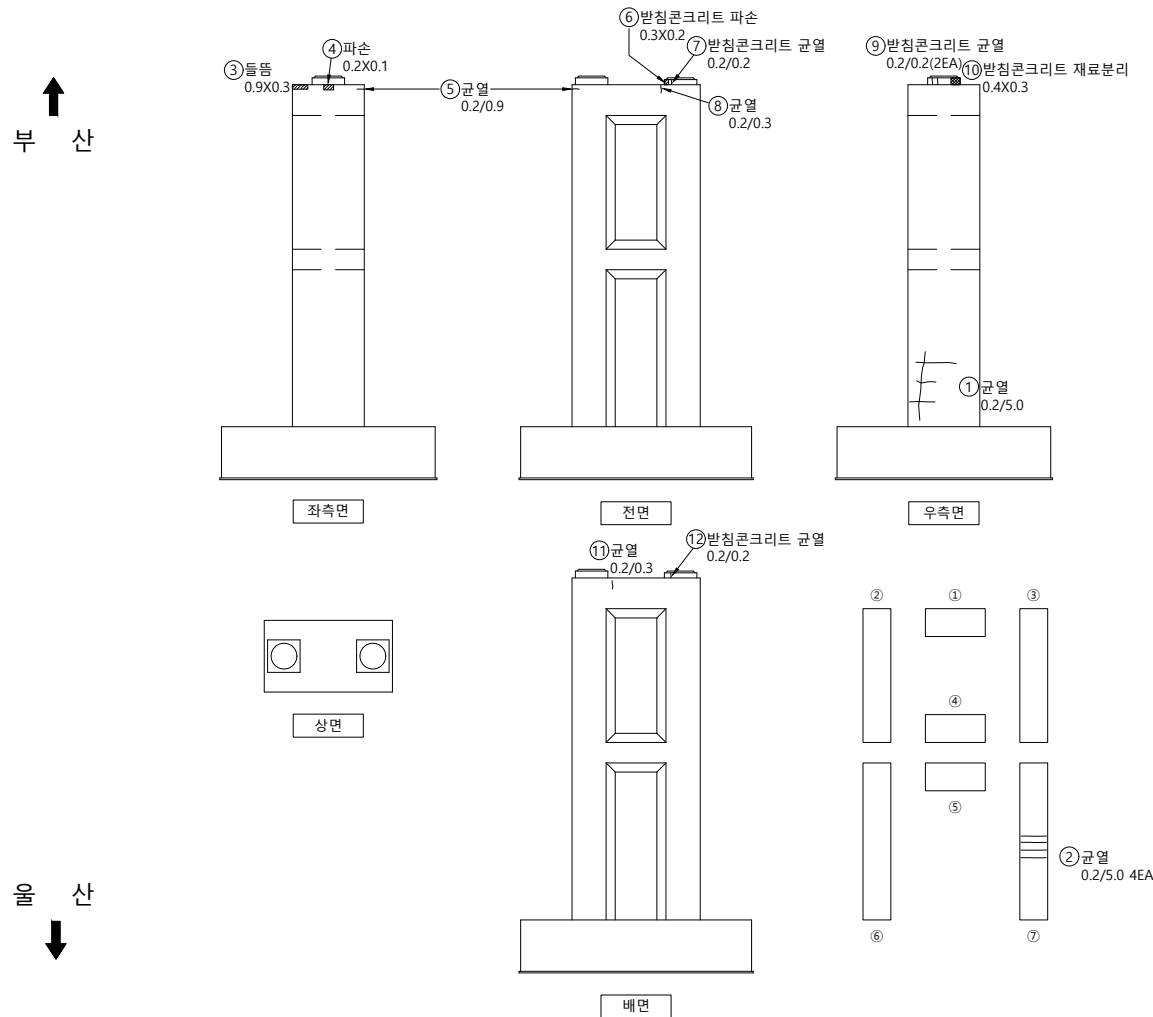

손상물량표

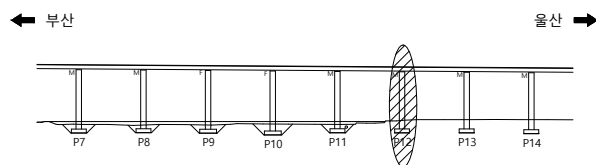[illegible]S
E
C
T
I
O
P범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자



오현승

도면번호



105

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P13

손상물량표

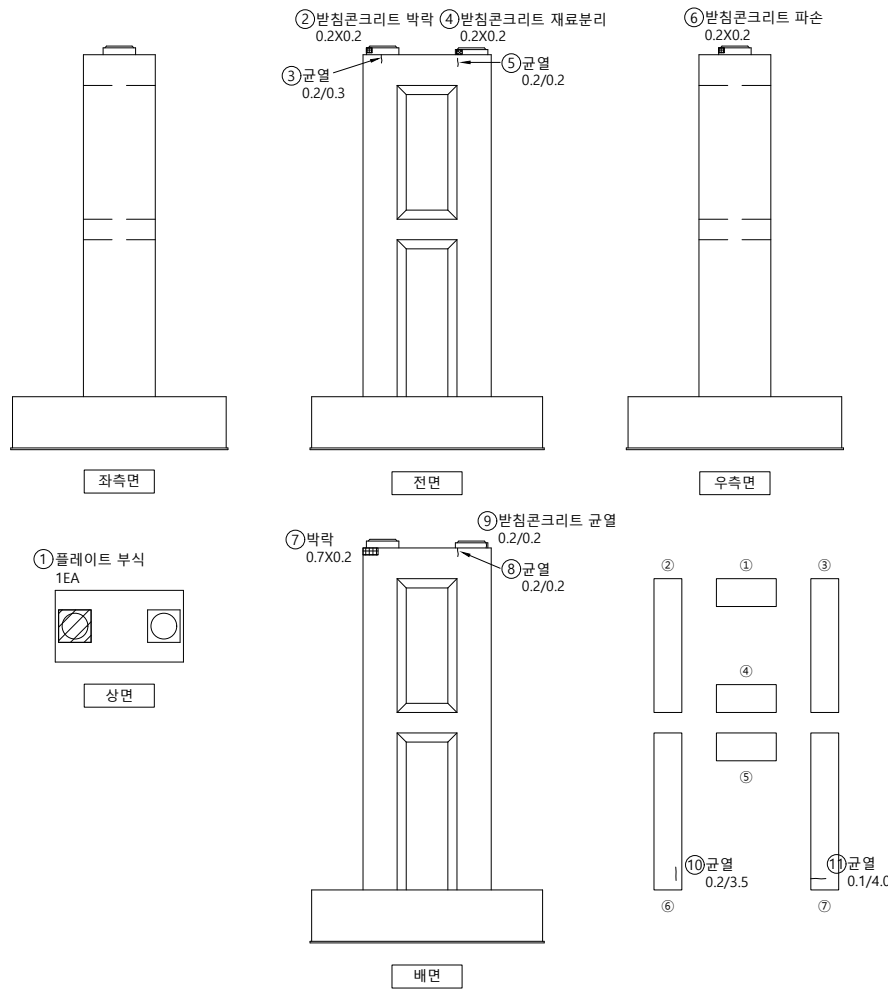[illegible]

KEY PLAP

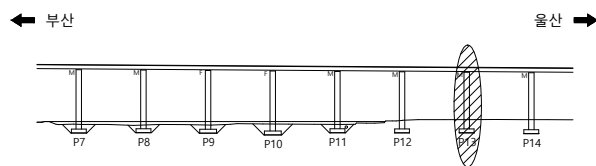S
E
C
T
I
O
N범
려

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승


도면번호

106


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P14

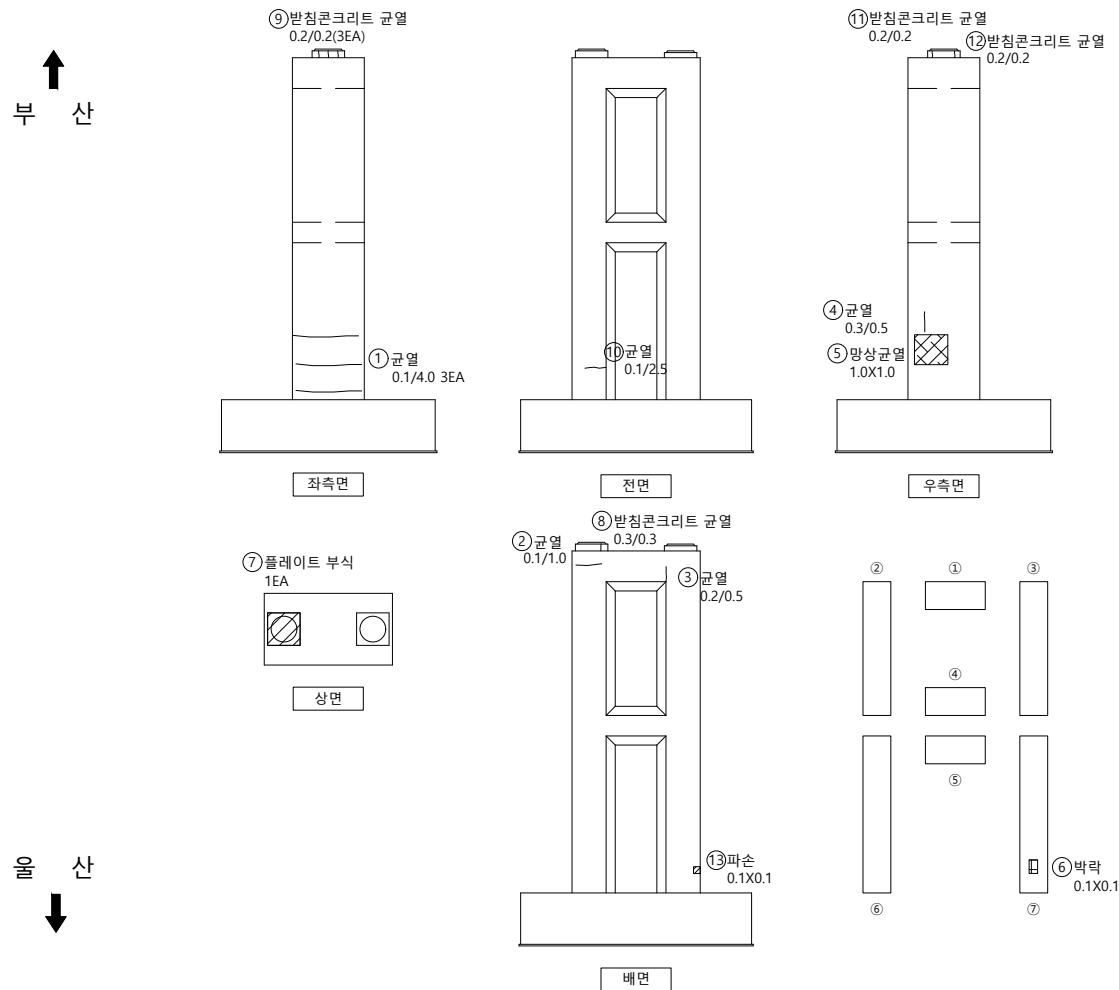

손상물량표

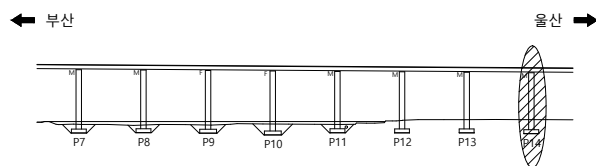[illegible]

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승




도면번호

107

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P15

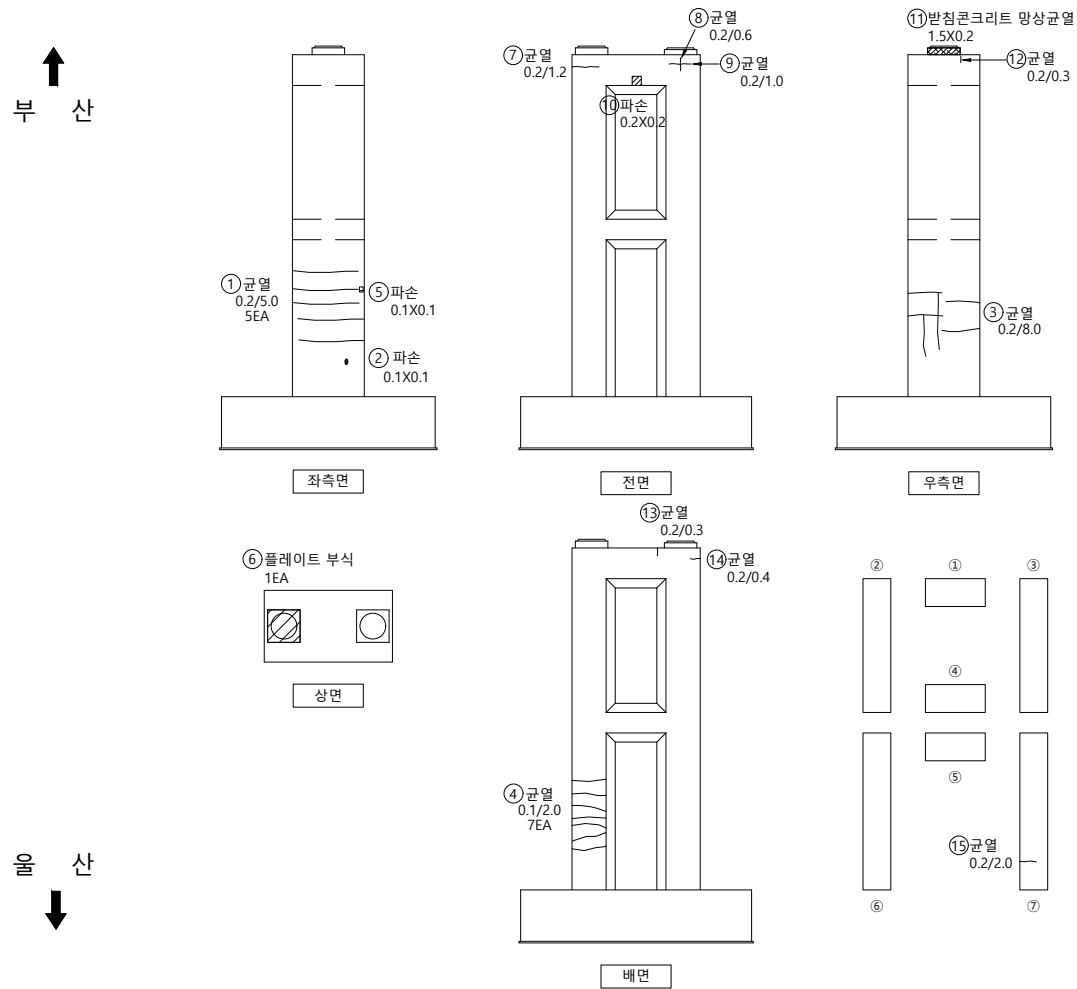

손상물량표

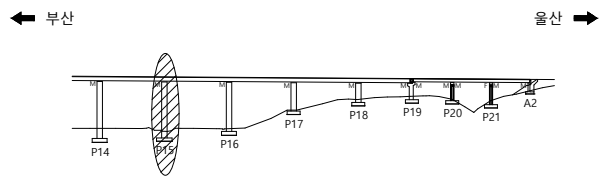[illegible]S
E
C
T
I
O
N범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

108


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P16

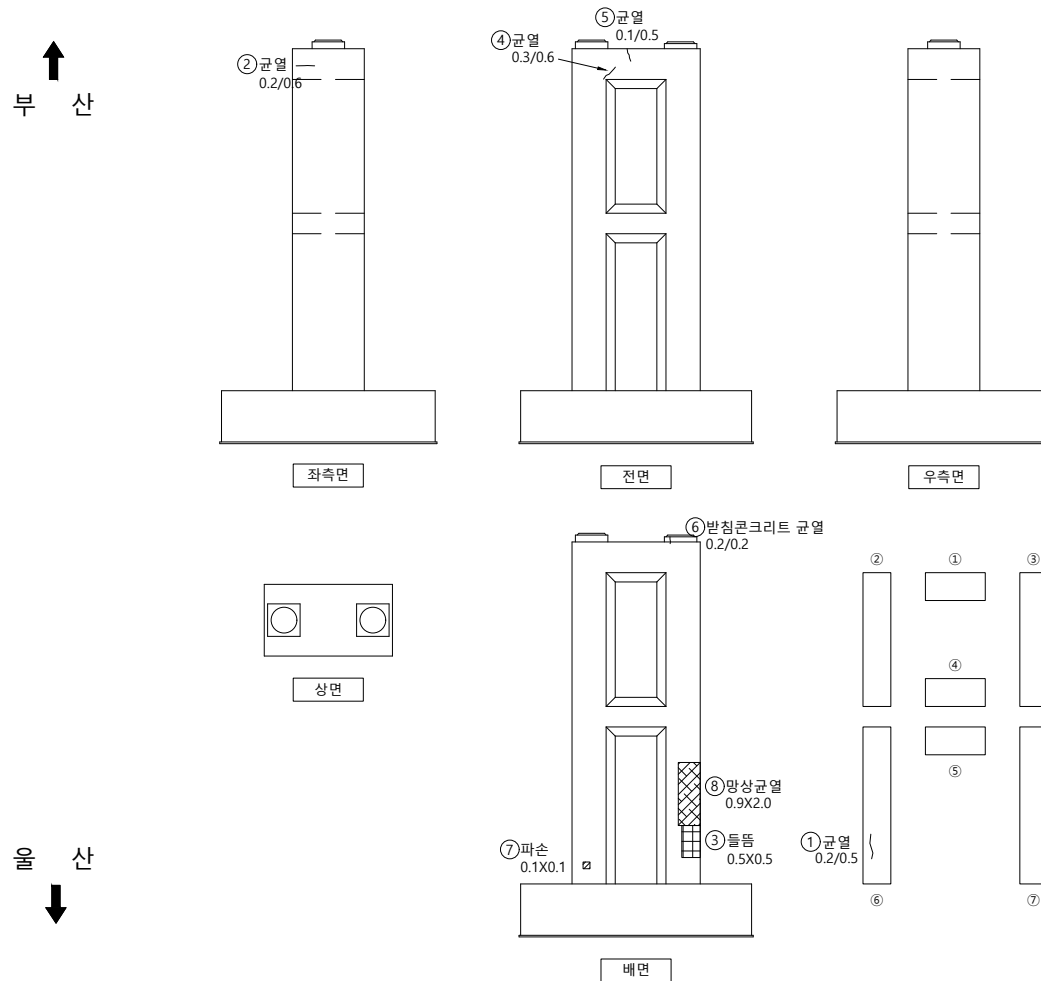

손상물량표

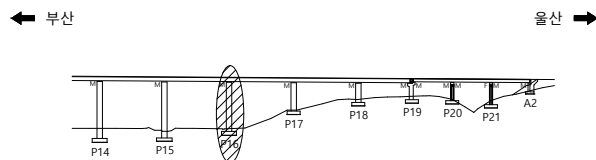

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

109


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P17

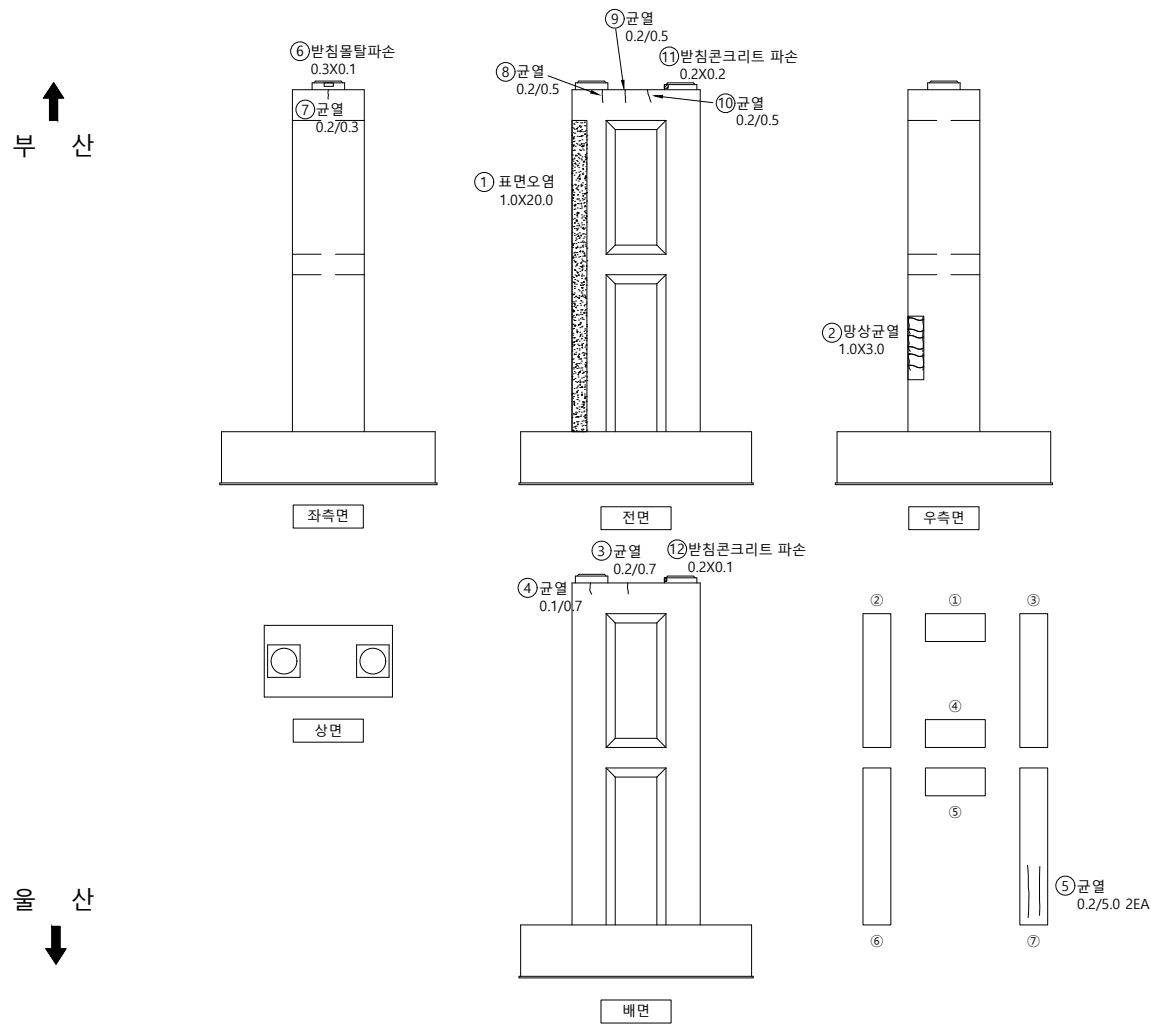

손상물량표

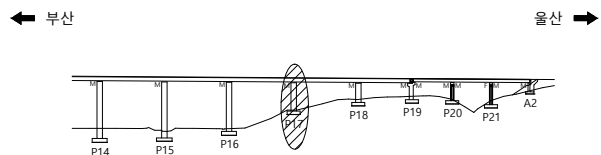

SECTION



23

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

110


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P18

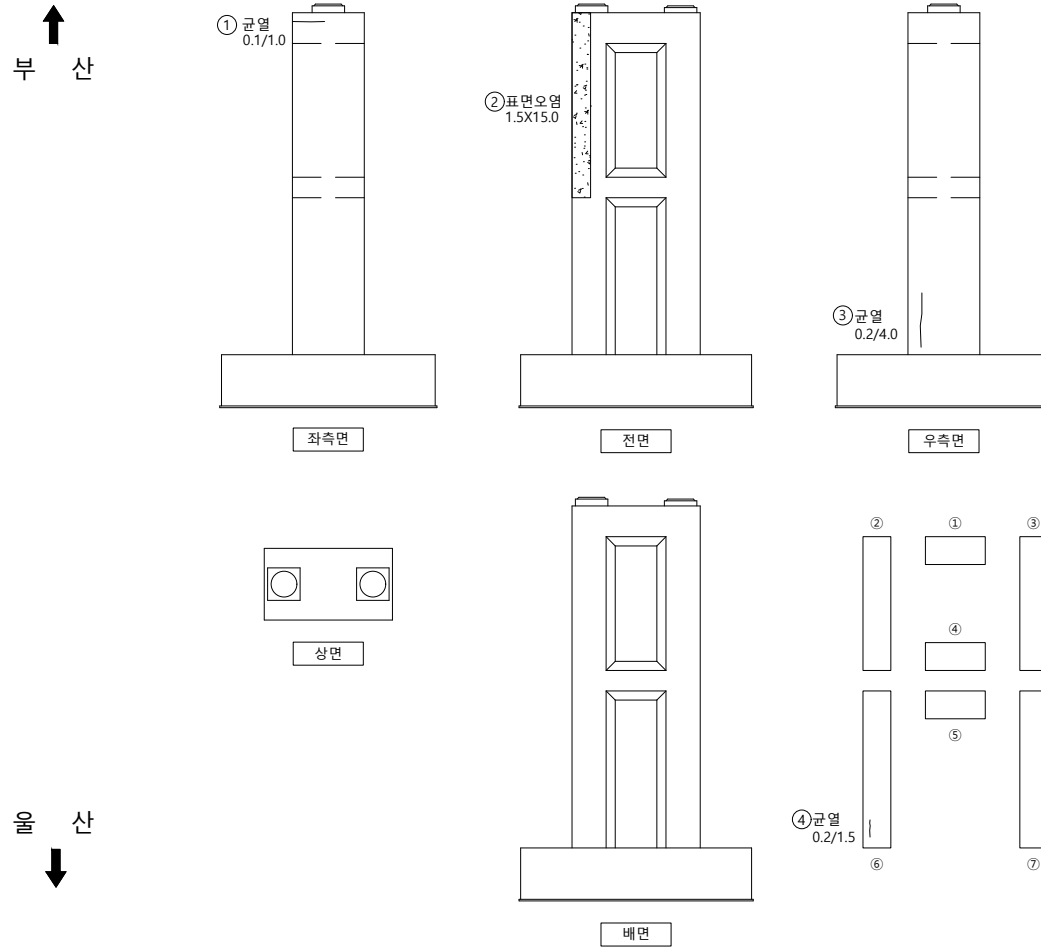

손상물량표

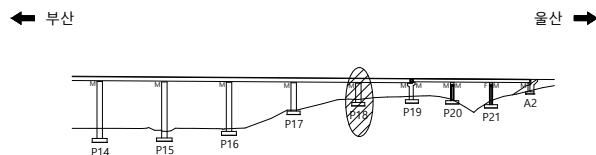

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승


도면번호

111

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P19

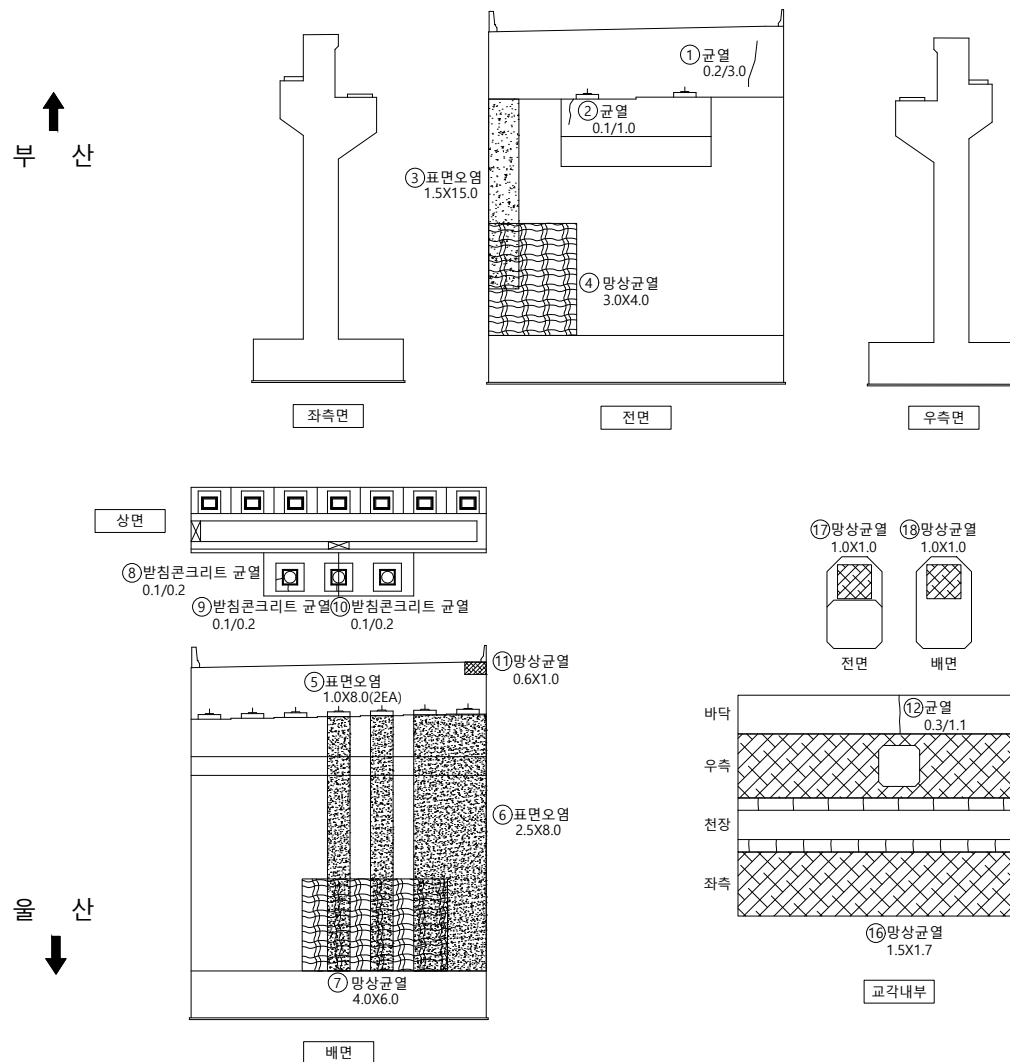


손상물량표

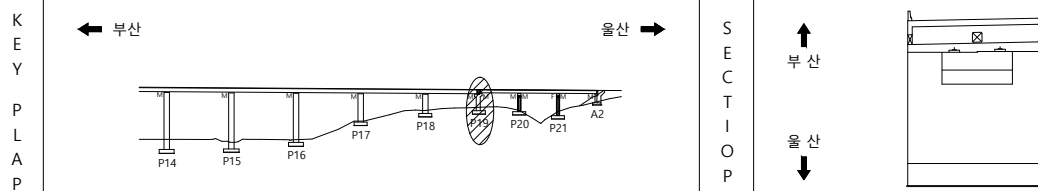
[illegible]

범 례		군 열		군열백태		기 타	용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역	
		망상군열		백태		철근탐사		
		재료분리		부 식		탄산화시험		조 사 일 시 2023
		철근노출		파 손		군열심도		책임기술자 오 현 승
		바리, 박락		퇴 적		군열심도		도 면 번 호 112

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P20

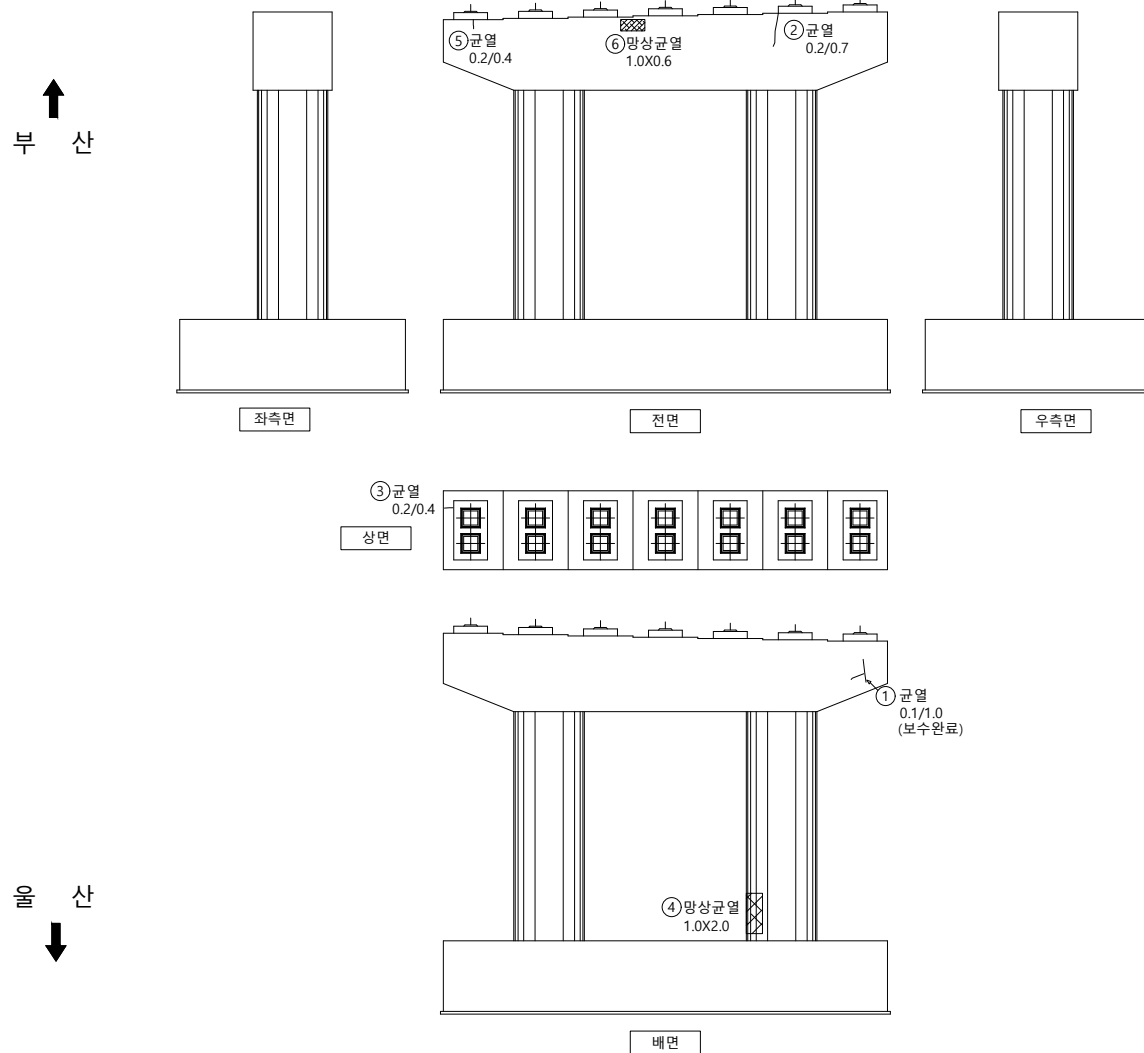


손상물량표

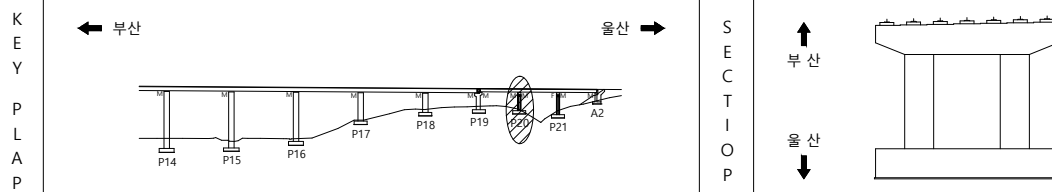


범		균 열		균열백태		기 타
		망상균열		백태		철근탐사
례		재료분리		부 식		탄산화시험
		철근노출		파 손		균열심도
		박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	113

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P21

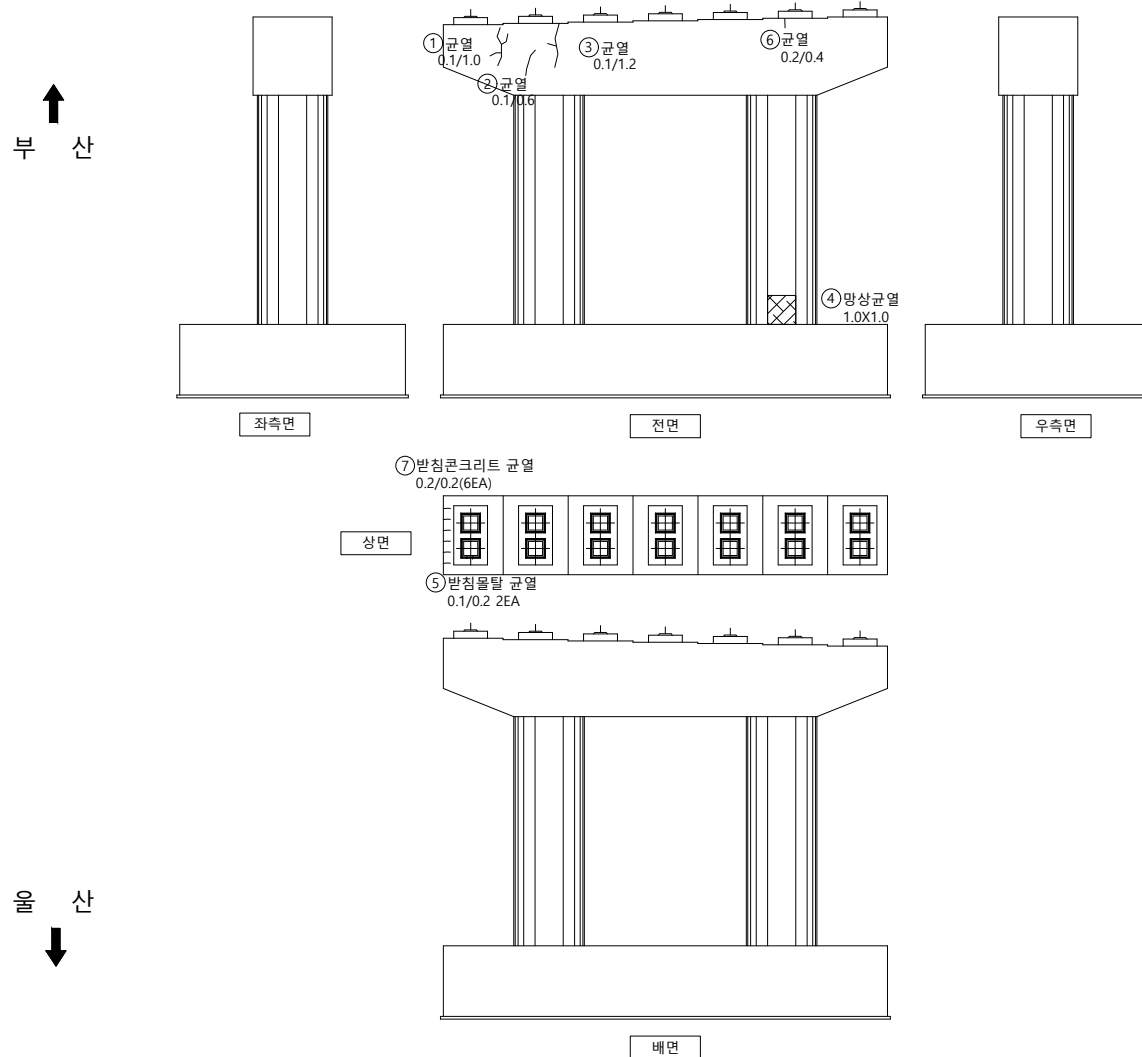

손상물량표

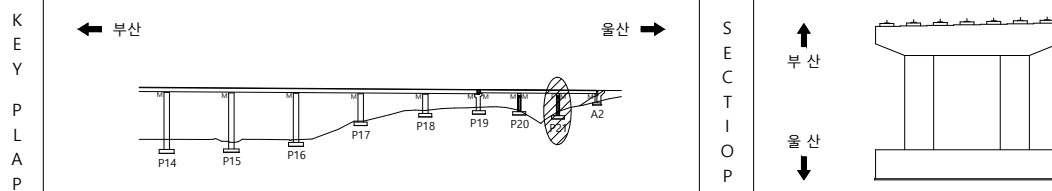


범		군 열		군열백태		기 타	용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
		망상군열		백태		철근탐사	
레		재료분리		부 식		탄산화시험	조 사 일 시 2023
		철근노출		파 손		균열심도	책임기술자 오 현 승
		박리, 박락		퇴 적		균열심도	도 면 번 호 114


I D : 회야대교(부산) - 교대 - A2

부 산


상면




⑤ 플레이트 부식
1EA

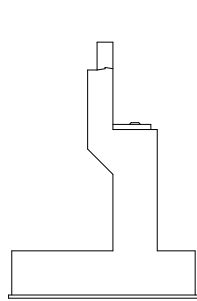

측면

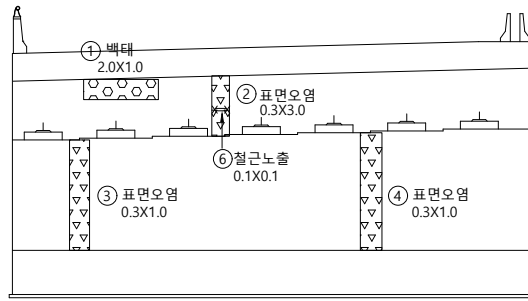

전면

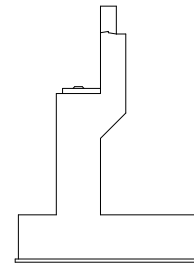

측면


물 산

↓

KEY PLAP

← 부산


울산 ➡




SECTION

↑
부 산

울 산
↓



범례

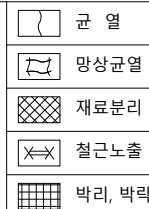

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

115

손상물량표