

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 하반기 정기안전점검)

외 관 조 사 망 도

군위 JCT R-A4교


2024.11

(주)명성엔지니어링


상주·영천방향

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1	19하	신축이음	이물질퇴적		1.0		1.00	m	1	
2	19하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		7.00	m	14	
3	19하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		4.20	m	14	
4	19하	교면포장	후타재 접속부 이격		14.0		14.00	m	1	
5	19하	교면포장	접속도로 박리		0.3	0.3	0.09	㎡	1	
6	19하	교면포장	후타재 접속부 이격		12.0		12.00	m	1	
7	19하	교면포장	아스콘 균열		3.0		3.00	m	1	
8	19하	교면포장	아스콘 균열		7.0		7.00	m	1	
9	19하	교면포장	아스콘 균열		6.0		6.00	m	1	
10	19하	신축이음	이물질퇴적		1.0		1.00	m	1	
11	19하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		4.50	m	9	
12	19하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		2.70	m	9	
13	19하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		1.50	m	5	
14	19하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		4.50	m	9	
15	19하	교면포장	후타재 접속부 이격		17.0		17.00	m	1	
16	19하	교면포장	후타재 접속부 이격		7.0		7.00	m	1	
17	19하	교면포장	후타재 접속부 이격		7.0		7.00	m	1	23'하 보수
18	19하	교면포장	아스콘 균열		10.0		10.00	m	1	
19	19하	방호벽	균열부백테	0.1	1.0		0.10	㎡	1	
20	19하	신축이음	이물질퇴적		1.0		1.00	m	1	
21	19하	교면포장	접속도로 박리		0.3	2.0	0.60	㎡	1	
22	21하	교면포장	포장 망상균열(밀림, 소성변형)		7.0	50.0	350.00	㎡	1	23'상 보수
23	21하	교면포장	접속부 파손		0.5	1.0	0.50	㎡	1	
24	22하	교면포장	아스콘 밀림	0.3	0.3		0.09	㎡	1	23'상 보수
25	23하	교면포장	보수부 소성변형		7.0	50.0	350.00	㎡	1	
26	23하	교면포장	아스콘 균열		10.0		10.00	m	1	
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

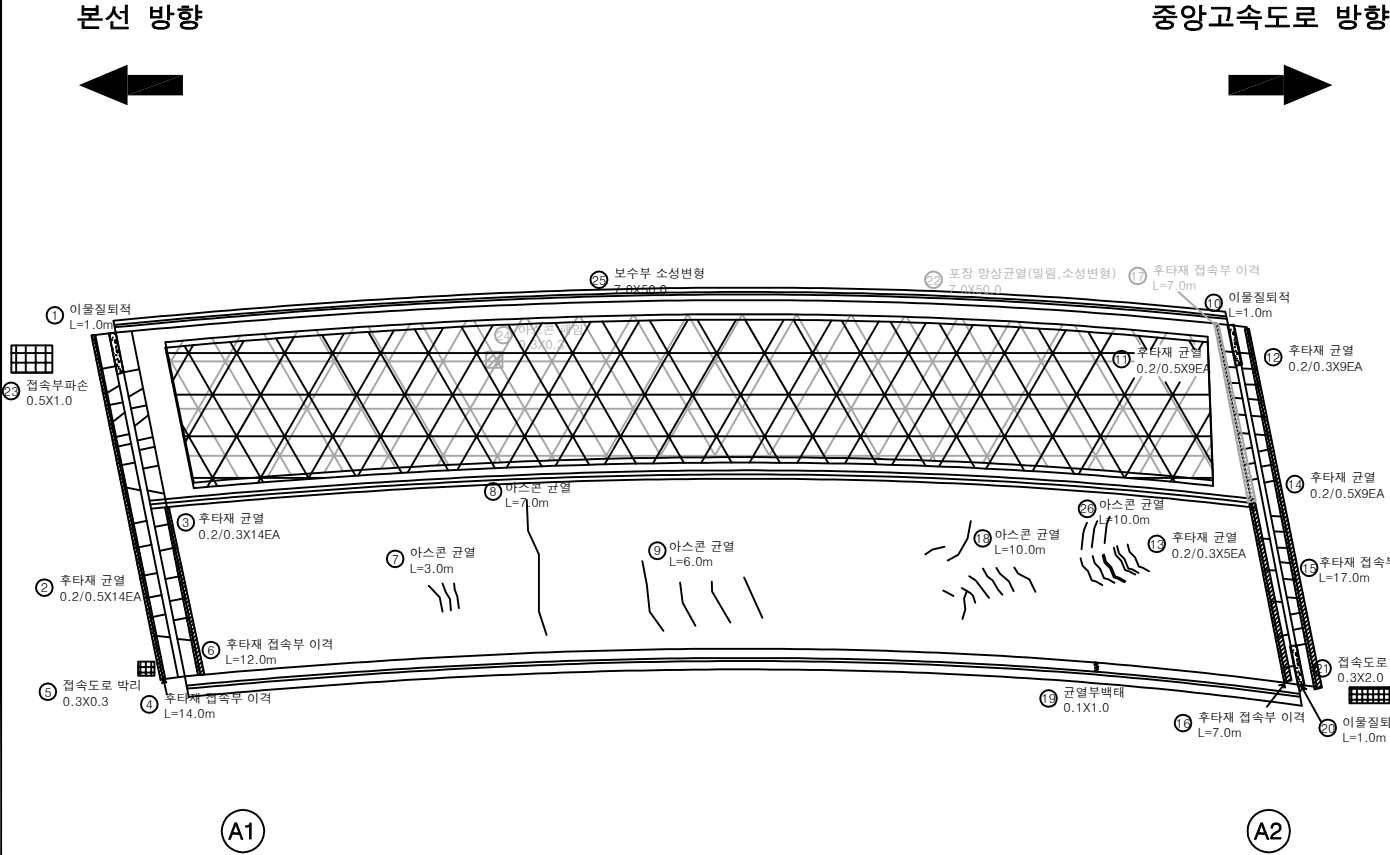

KEY PLAN

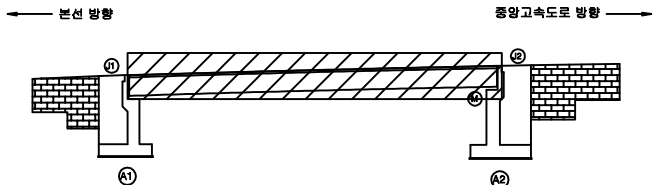

SECTION

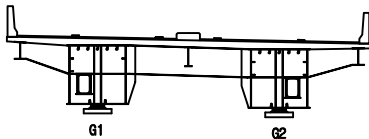

범례

균열	망상균열	재료분리
면치, 광동	박리, 파손	열화
누수, 체수	배터	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 하반기 정기안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	01

△109~117

본선 방향



중앙고속도로 방향

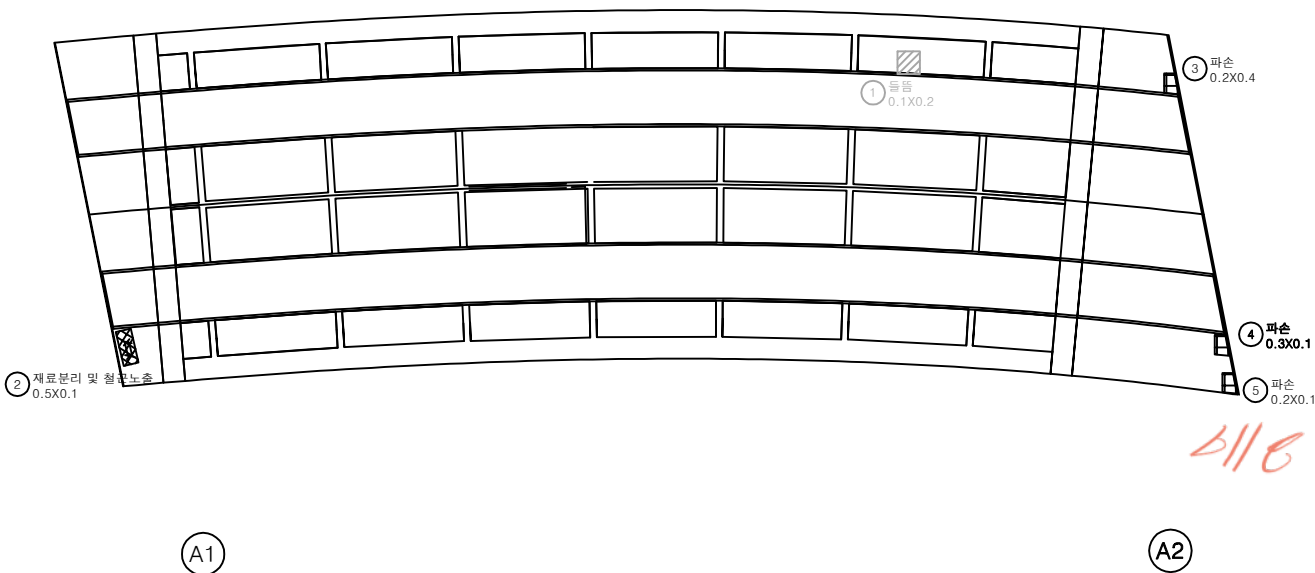


손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1	19하	바닥판	돌돌		0.1	0.2	0.02	m ²	1	21'상 보수
2	19하	바닥판	재료분리 및 철근노출		0.5	0.1	0.05	m ²	1	
3	23하	바닥판	파손		0.2	0.4	0.08	m ²	1	
4	23하	바닥판	파손		0.3	0.1	0.03	m ²	1	
5	23하	바닥판	파손		0.2	0.1	0.02	m ²	1	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

△118~120

KEY PLAN

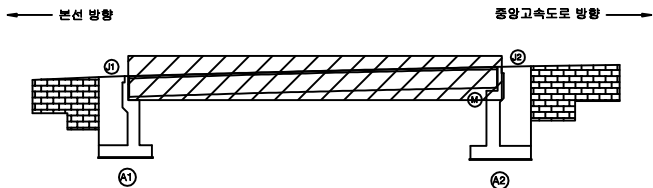

SECTION

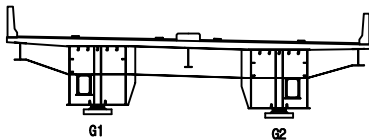

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
누수, 체수	배액	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 하반기 정기안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	02

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


본선 방향




중앙고속도로 방향




좌측면

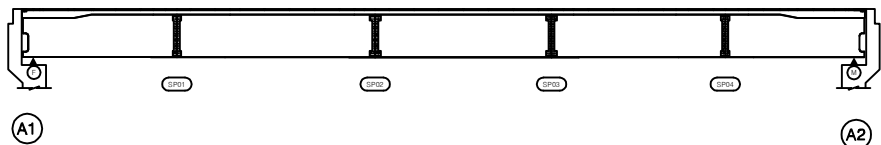

하면

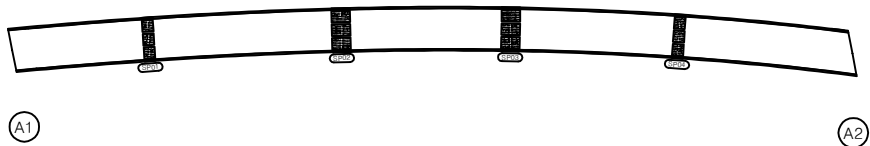


우측면

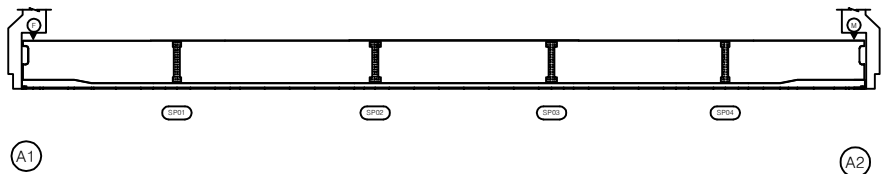


KEY PLAN

본선 방향

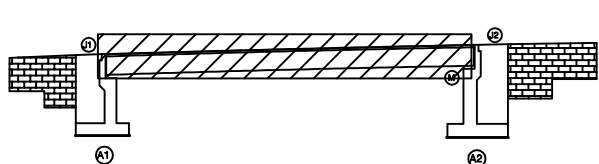

중앙고속도로 방향

SECTION

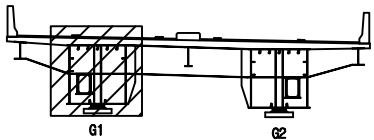

표

관 열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 광동	박리, 파손	열 화	
누수, 체수	백 태	퇴적물	용 역 명 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	그늘음	점 검 기 관 (주)영성엔지니어링
부 식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 03

손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1	19하	거더외부	도장균열		0.1	0.1	0.01	m ²	1	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


본선 방향




중앙고속도로 방향




좌측면

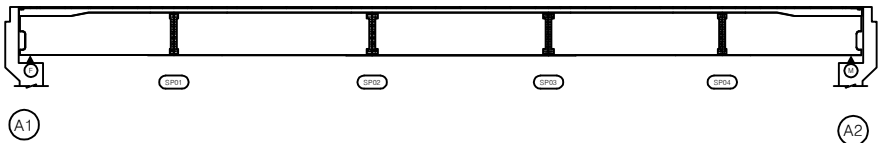


하면

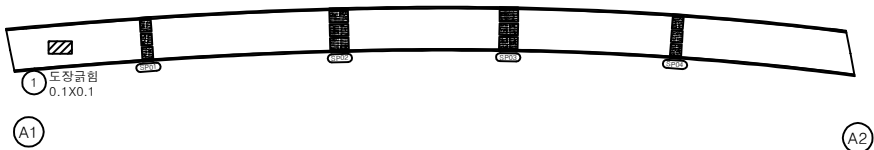


우측면

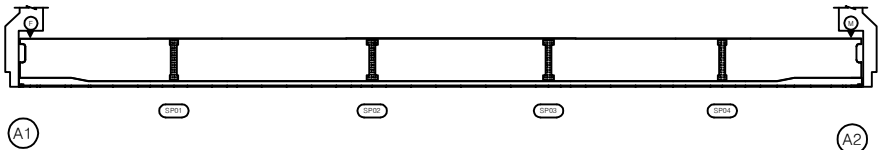

KEY PLAN

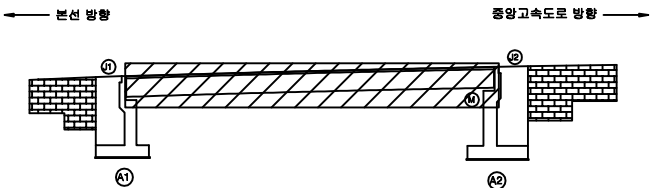

SECTION

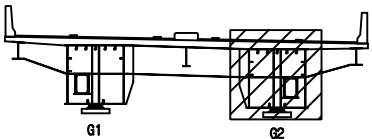

표

관 열	망상균열	재료분리
편치, 광동	바리, 파손	열 화
누수, 체수	백 태	퇴적물
철근노출	침 하	그늘음
부 식	좌굴, 변형	기 타

발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 하반기 정기안전점검)
점 검 기 관	(주)영성엔지니어링
도 면 번 호	04


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


본선 방향

중앙고속도로 방향


상면

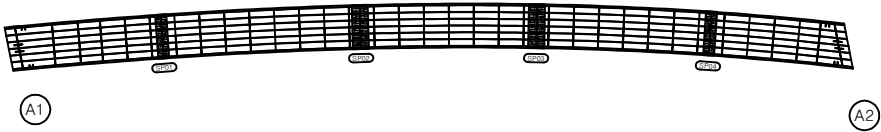


좌측면

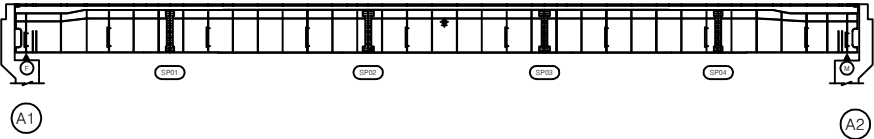


하면

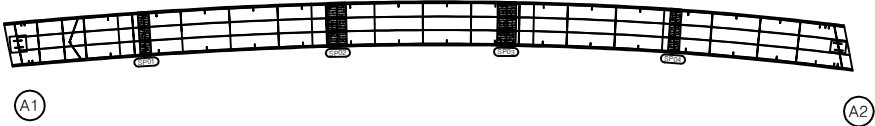


우측면

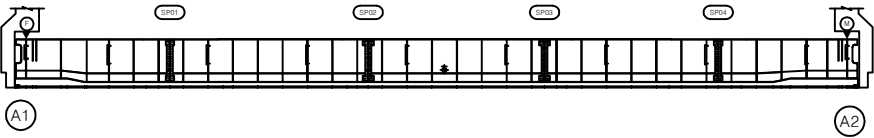

KEY PLAN

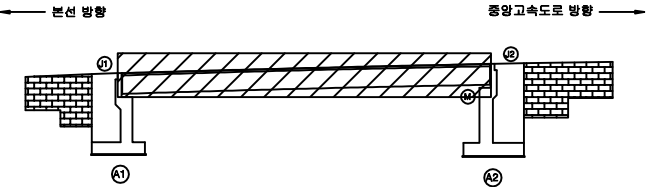

SECTION

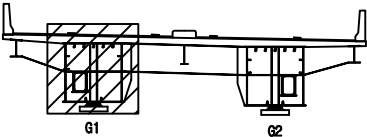

범례

관 열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열 화
누수, 체수	백 태	퇴적물
철근노출	침 하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기 타

발 주 처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 하반기 정기안전점검)
점 검 기 관	(주)영성엔지니어링
도면번호	05


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


본선 방향




중앙고속도로 방향




상면

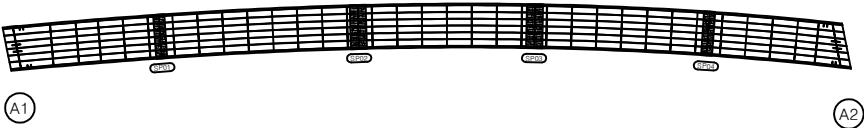


좌측면

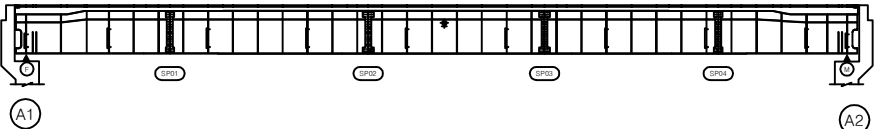


하면

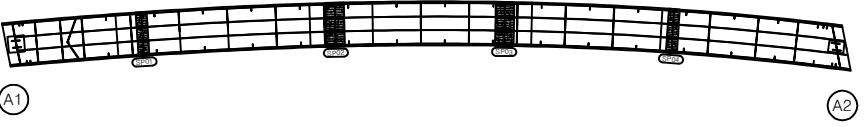


우측면

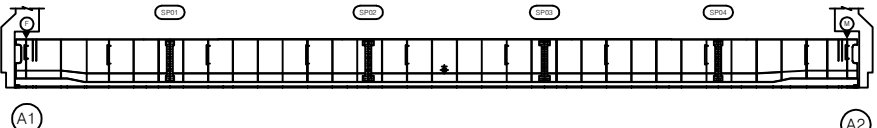

KEY PLAN

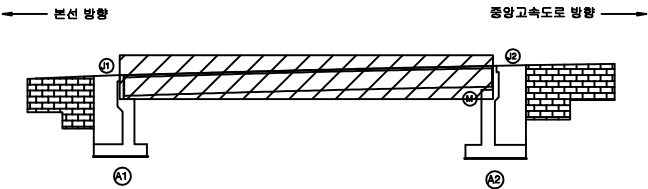


SECTION

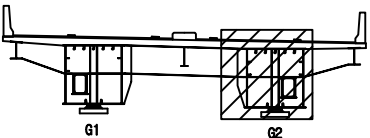


범례

	관 열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 파손		열 화
	누수, 체수		백 태		퇴적물
	철근노출		침 하		그늘음
	부 식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 하반기 정기안전점검)
점 검 기 관	(주)영성엔지니어링
도 면 번 호	06

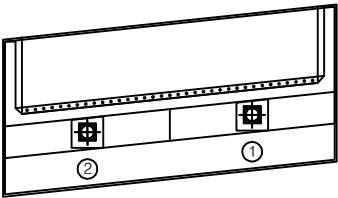


평면도

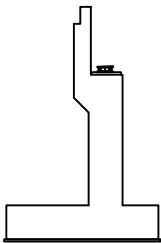

날개벽

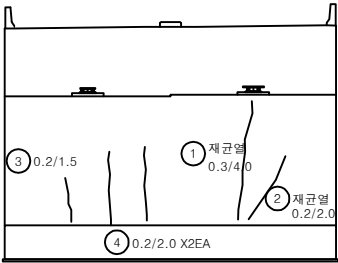

정면

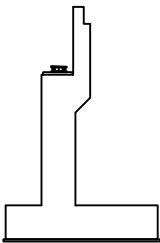


날개벽

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1	19하	교대	재균열(0.3mm이상)	0.3	4.0		4.00	m	1	
2	19하	교대	재균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1	
3	21하	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1	
4	21하	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		4.00	m	2	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

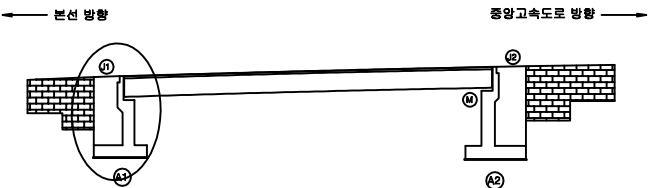

SECTION



범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
누수, 체수	백택	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 하반기 정기안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	07


4107~108 A1-54/1,2

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1	19하	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1	
2	19하	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1	
3	19하	교대	누수흔적		0.1	1.0	0.10	m ²	1	
4	19하	교대	누수흔적		1.0	4.0	4.00	m ²	1	
5	19하	교대	블럭 이격		2.5		2.50	m	1	(T=2.5cm)
6	21하	교대	박락		0.2	0.5	0.10	m ²	1	
7	21하	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1	
8	21하	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1	
9	23하	교대	밀림		2.0		2.00	m	1	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

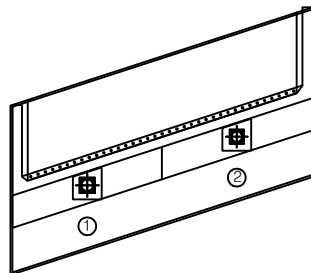


평면도

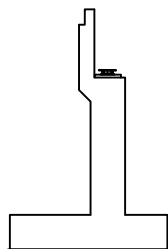

날개벽

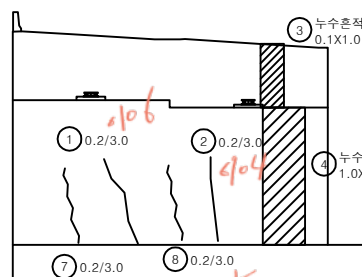


정면

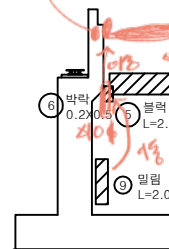


날개벽

KEY PLAN

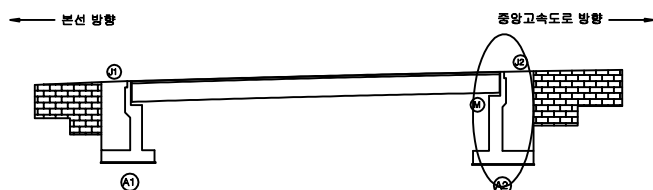

SECTION

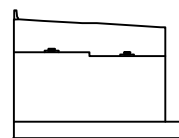

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	백태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 상주영천고속도로(주)

용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 하반기 정기안전점검)

점검기관 (주)영성엔지니어링

도면번호

08

