

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 하반기 정기안전점검)

외 관 조 사 망 도

오미교


2024.11

(주)명성엔지니어링


영 천 방 향

손상 물 량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		2.00	m	4	
2	19하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		0.30	m	1	
3	19하	교면포장	포장 보수재박리		45.0	3.0	135.00	m ²	1	
4	19하	교면포장	포장 파손		0.2	0.2	0.04	m ²	1	
5	19하	교면포장	포장 망상균열		11.0	2.0	22.00	m ²	1	
6	19하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		0.30	m	1	
7	19하	신축이음	후타재 박리		0.3	0.5	0.15	m ²	1	
8	20하	신축이음	고무재 파손		0.5		0.50	m	1	
9	21하	신축이음	고무재 파손		0.5		0.50	m	1	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

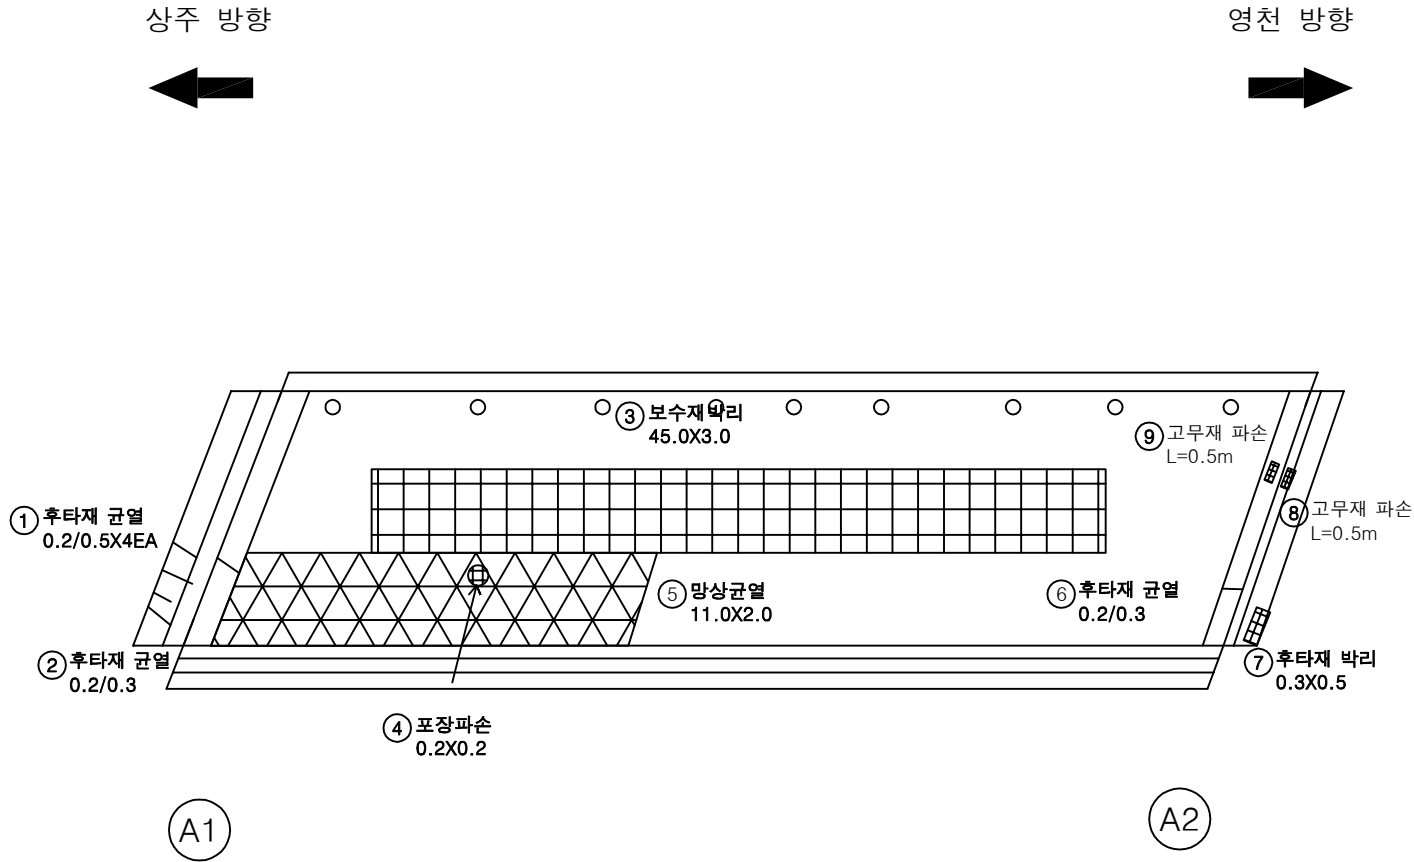

KEY PLAN

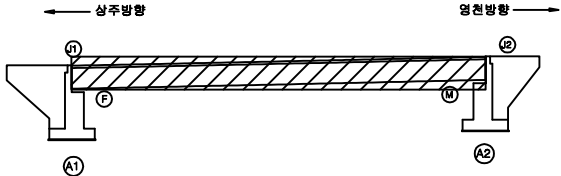

SECTION

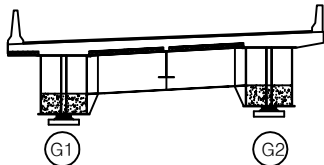

범례

균열	망상균열	재료분리
먼치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	배태	퇴적물
월근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 하반기 정기안전점검)
점 검 기 관	(주)영성엔지니어링
도 면 번 호	01