

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 하반기 정기안전점검)

외 관 조 사 망 도

평호터널(상주방향)

2024.11


(주)명성엔지니어링

포 장 부 & 공 동 구


ID:평 호 터 널(상 주)-포 장,공 동 구 Span No.1~5

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	종 합 물 량	
1	19하	포 장	포 장 파 손		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
2	19하	포 장	포 장 들 뚫		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
3	19하	포 장	포 장 들 뚫		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
4	19하	포 장	포 장 들 뚫		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
5	20상	포 장	포 장 박 리		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
6	20상	포 장	포 장 박 리		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
7	20상	포 장	포 장 박 리		0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
8	20상	포 장	포 장 박 리		0.1	1.5	0.15	m ²	1	0.15	
9	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
10	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
11	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 이 탈				1.00	EA	1	1.00	
12	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
13	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	8	8.00	
14	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
15	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
16	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
17	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
18	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
19	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
20	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
21	21하	포 장	포 장 파 손		0.1	2.0	0.20	m ²	1	0.20	
22	21하	포 장	포 장 균 열	0.5	0.5		0.50	m	1	0.50	
23	21하	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	0.5		0.50	m	1	0.50	
24	21하	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	0.5		0.50	m	1	0.50	
25	21하	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	0.5		0.50	m	1	0.50	
26	21하	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	0.5		0.50	m	1	0.50	
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

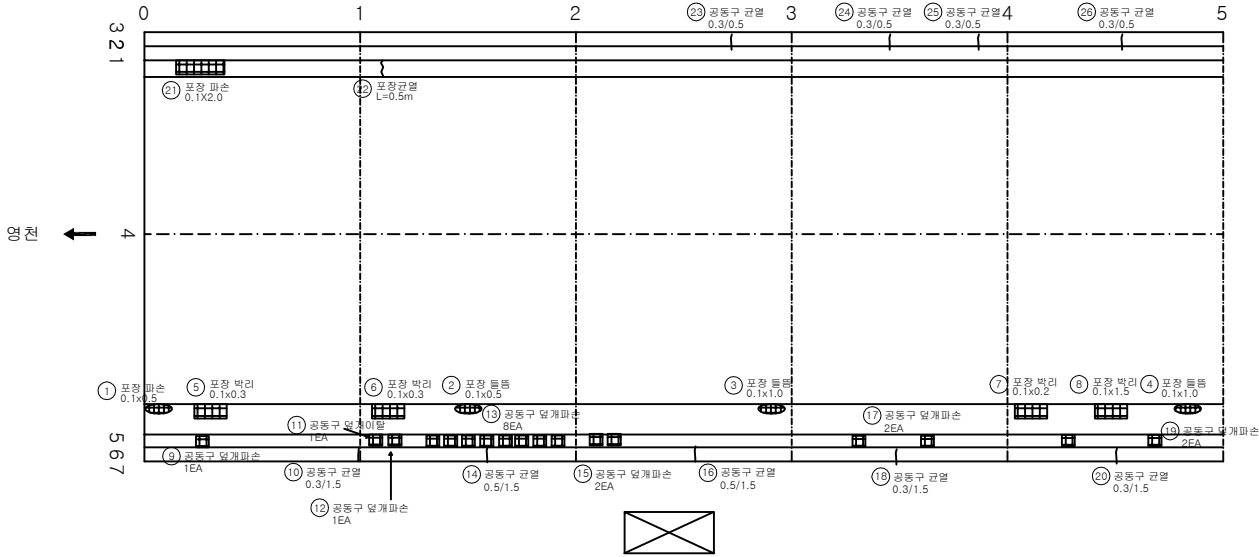

KEY PLAN

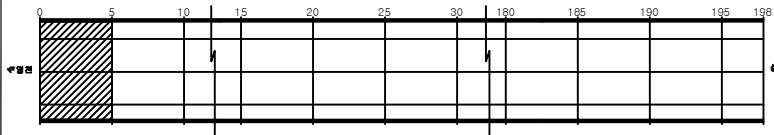




SECTION

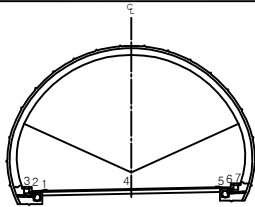


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	종 합 물 량	
1	19하	포 장	포 장 파 손		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
2	19하	포 장	포 장 들 뚫		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
3	19하	포 장	포 장 들 뚫		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
4	19하	포 장	포 장 들 뚫		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
5	20상	포 장	포 장 박 리		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
6	20상	포 장	포 장 박 리		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
7	20상	포 장	포 장 박 리		0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
8	20상	포 장	포 장 박 리		0.1	1.5	0.15	m ²	1	0.15	
9	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
10	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
11	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 이 탈				1.00	EA	1	1.00	
12	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
13	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	8	8.00	
14	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
15	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
16	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
17	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
18	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
19	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
20	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
21	21하	포 장	포 장 파 손		0.1	2.0	0.20	m ²	1	0.20	
22	21하	포 장	포 장 균 열	0.5	0.5		0.50	m	1	0.50	
23	21하	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	0.5		0.50	m	1	0.50	
24	21하	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	0.5		0.50	m	1	0.50	
25	21하	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	0.5		0.50	m	1	0.50	
26	21하	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	0.5		0.50	m	1	0.50	
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

ID:평 호 터 널 (상 주)-포 장 ,공 동 구 Span No.6~10

손상물량표

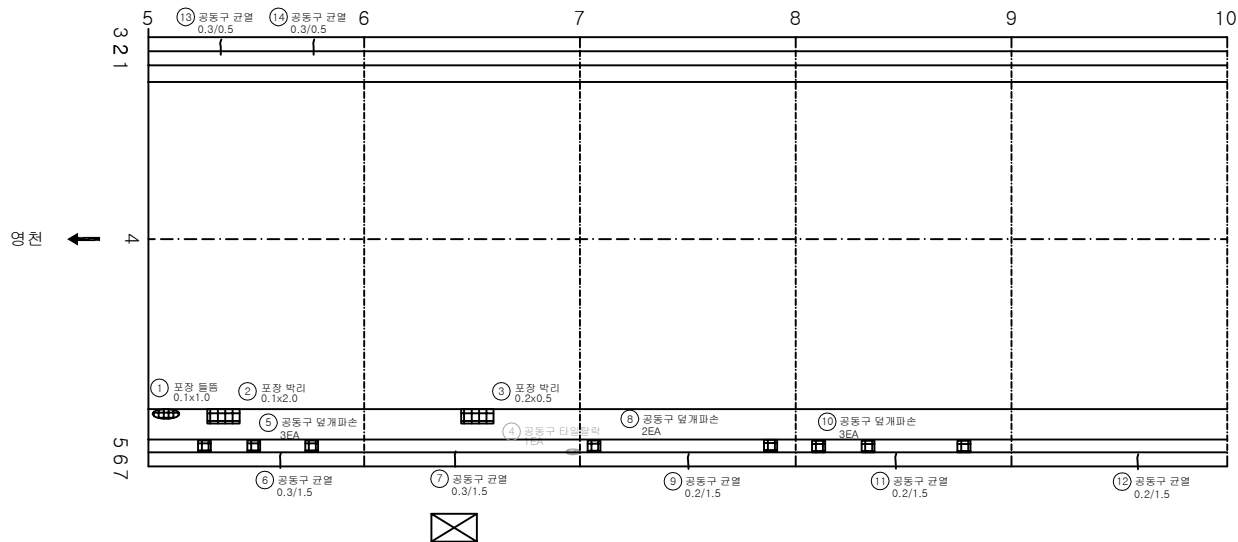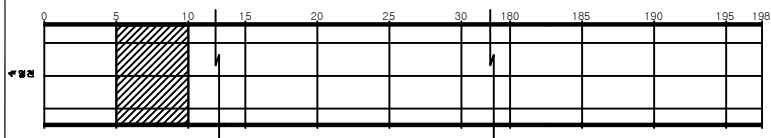[illegible]

SECTION

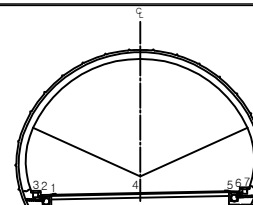


제 5


	간 역		당상간역		재료본리	발 주 처 상주영원고속도로(주)
	면치, 공돌		박근, 표손		채수	용 역 명
	부수, 승원부		백 더		뒤직물	상주영원고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총역 (2024년 하반기 정기안전점검)
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외곽조사상망도
	부식		괴굴, 변형		기타	도 면 번호 002

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	종 합 물 량	
1	20상	포장	포장 이물질 퇴적		0.2	1.5	0.30	m ²	1	0.30	21'하 보수
2	19하	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
3	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
4	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
8	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

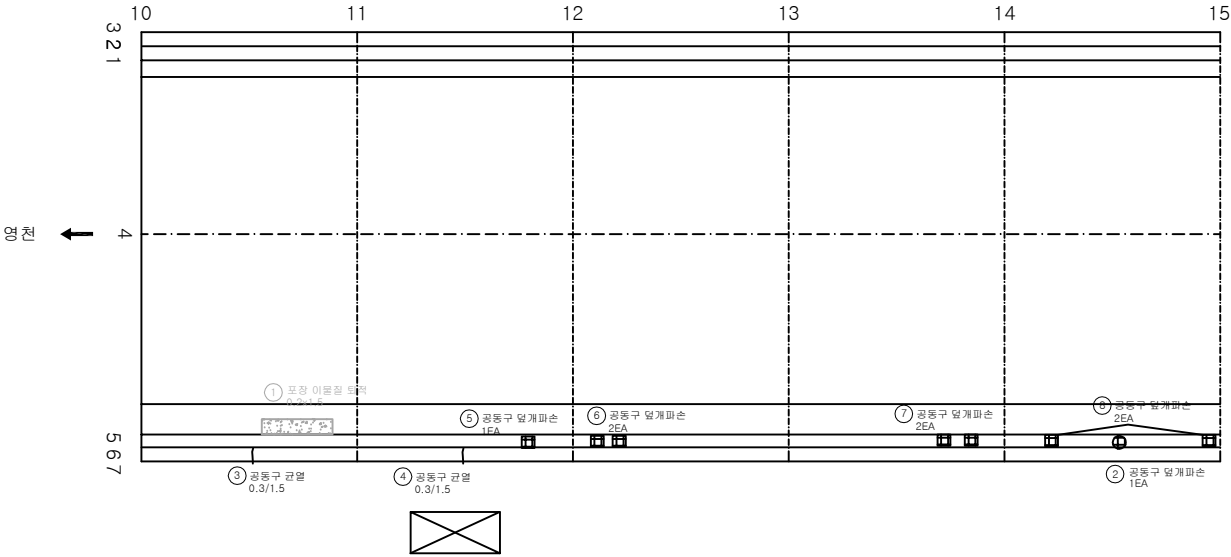

KEY PLAN

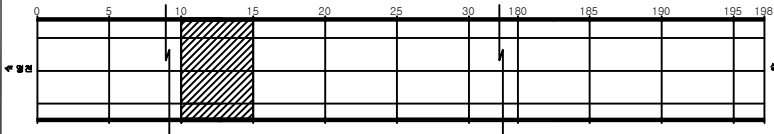

SECTION

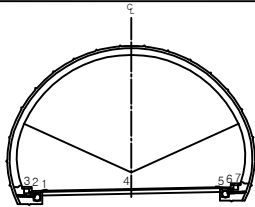


범례


균열	양상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
맨홀, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	백 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
활판노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번 호 003

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	2	3.00	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공동구	공동구 균열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
10	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	3	3.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

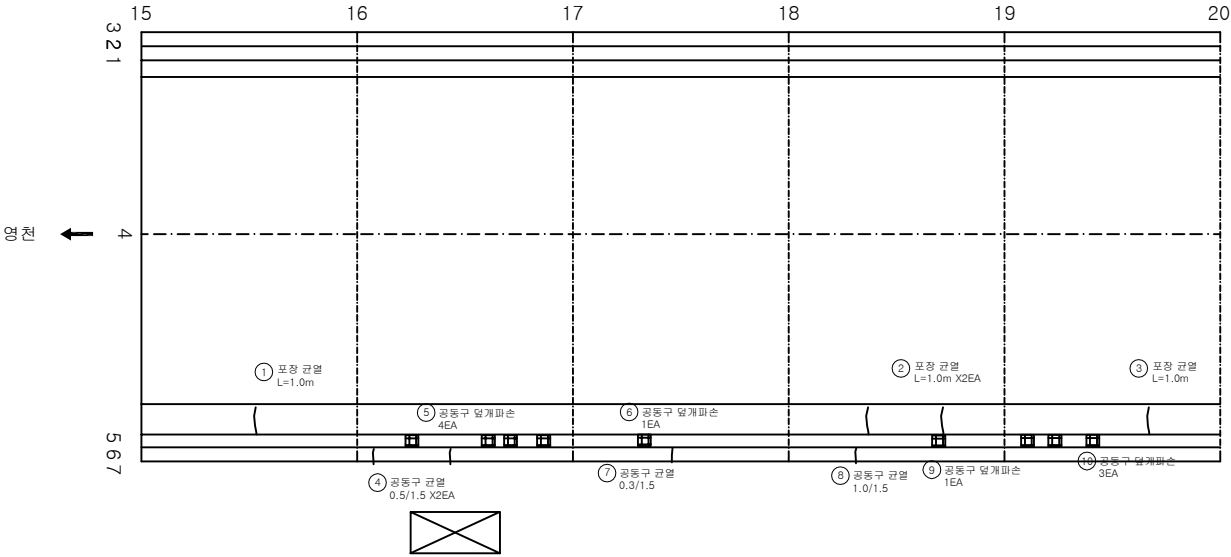

KEY PLAN

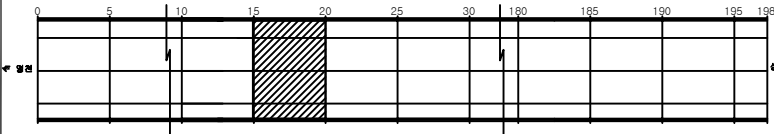

SECTION

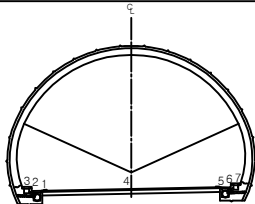


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침하	열화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번 호 004

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 박리		0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	6	6.00	
3	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
4	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

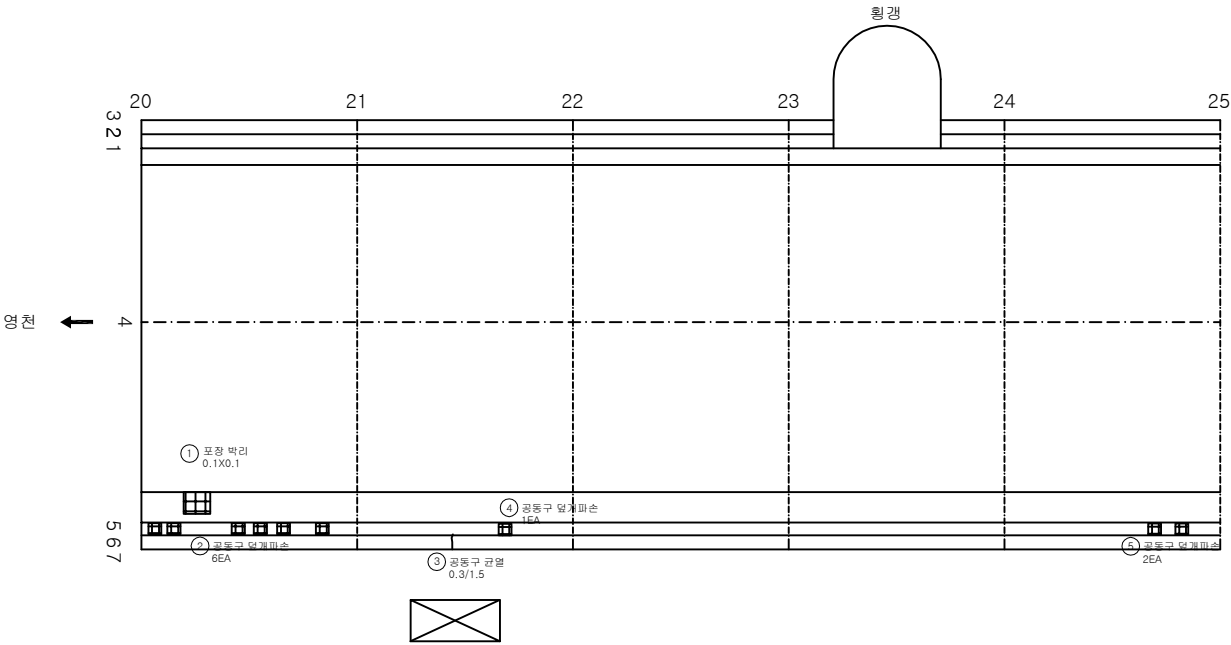

KEY PLAN

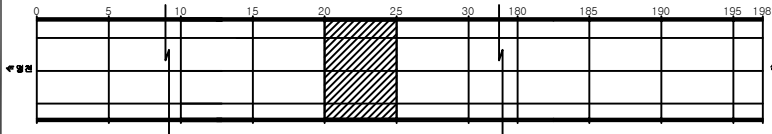




SECTION

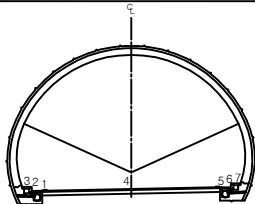


범례

관 열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 슬랑부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번호 005

ID:평 호 터 널 (상 주)-포 장 ,공 동 구 Span No.26~30

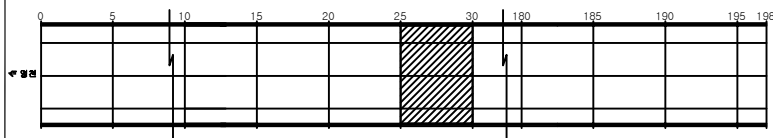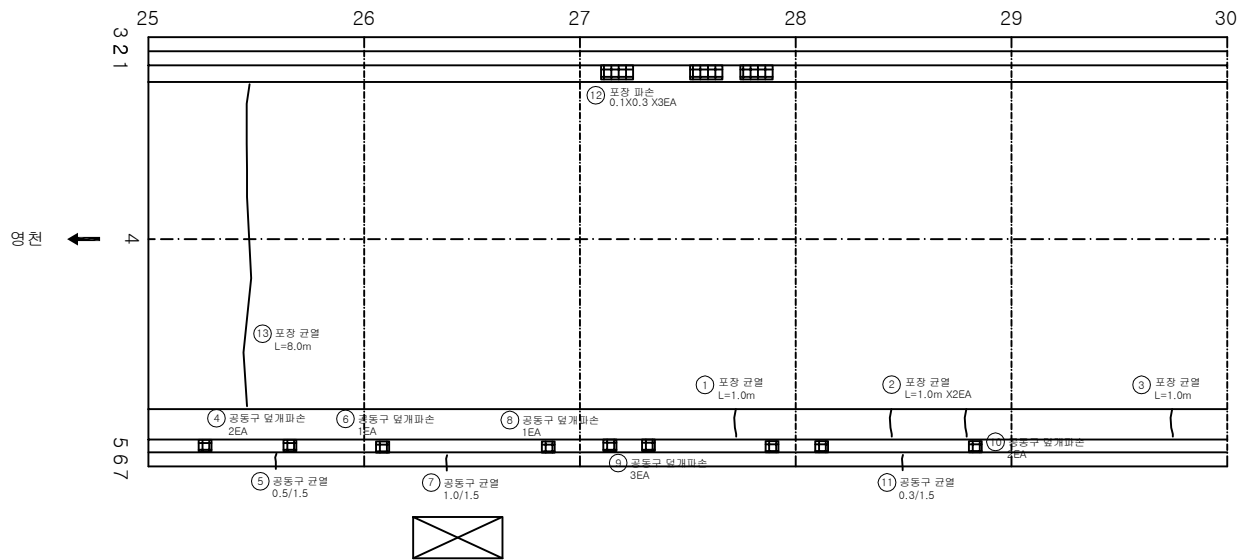

SECTION

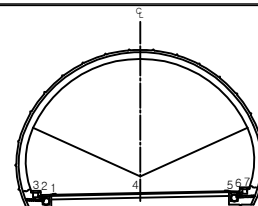


손상물량표

[illegible]


기 호		간 없음		당상근로		재료분리	발 주 처 삼주영천고속도로(주)
		면치, 공돌		박린, 피손		체수	용 역 명 삼주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 종역 (2024년 하반기 정기안전점검)
		누수, 습관부		변 대		퇴적층	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 평효터널(삼주방향) 외곽조사망도
		부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 006

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 량 량	단 위	개 소	총 합 량 량	
1	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
2	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
3	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
4	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	5	5.00	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
8	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
9	20상	공동구	공동구 균열	0.2	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	21하	포장	포장 파손		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

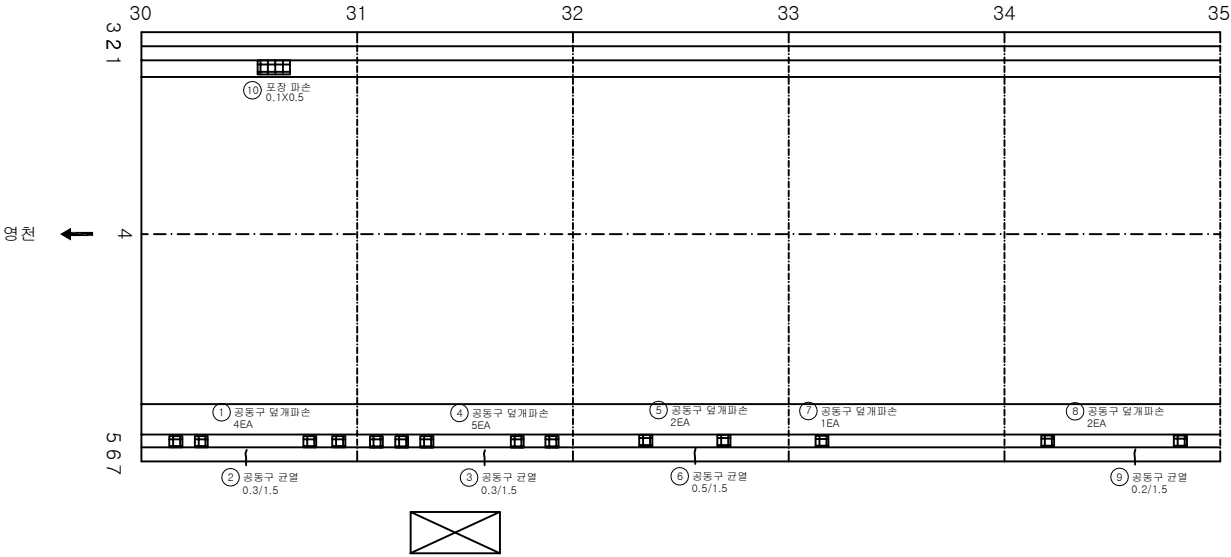

KEY PLAN

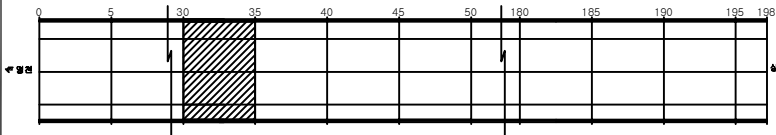




SECTION

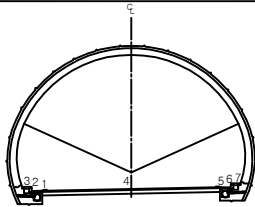


번 레	균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	편치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
	누수, 슬로브	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
	철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
	부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 007

ID:평 호 터 널 (상 주)-포 장 ,공 동 구 Span No.36~40

손상물량표

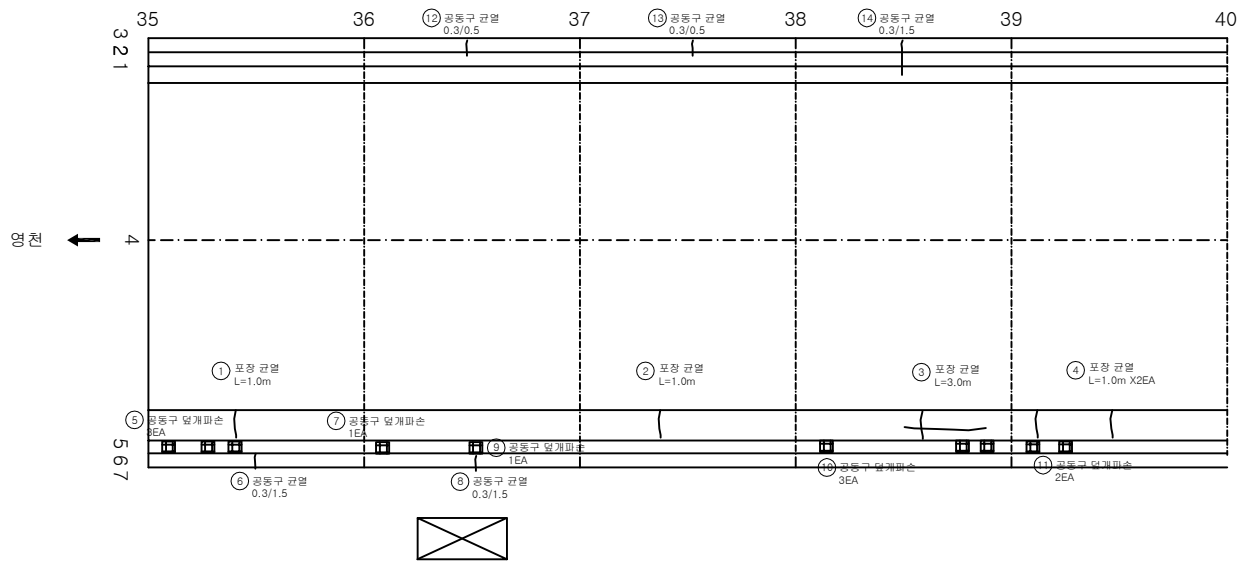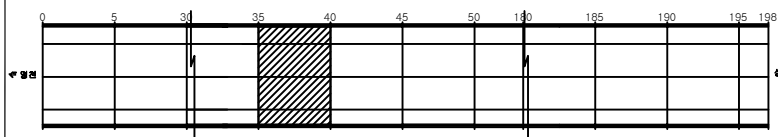[illegible]

SECTION

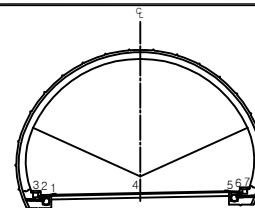


제 5

	다 음	 양산군립	 재원분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	면적, 건물	 박근, 파손	 채수	용 의 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 하반기 정기점검용역)
	누수, 음향부	 표지	 퇴적물	
	철근노출	 침하	 물화	도 면 명 경호터널(상주방향) 외관조사용도
	부식	 좌굴, 변형	 기타	도 면 번 호 008


ID:평 호 터 널(상 주)-포 장,공 동 구 Span No.41~45

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	종 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	19하	공동구	공동구 타일균열				1.00	EA	1	1.00	
3	19하	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	3	3.00	
10	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

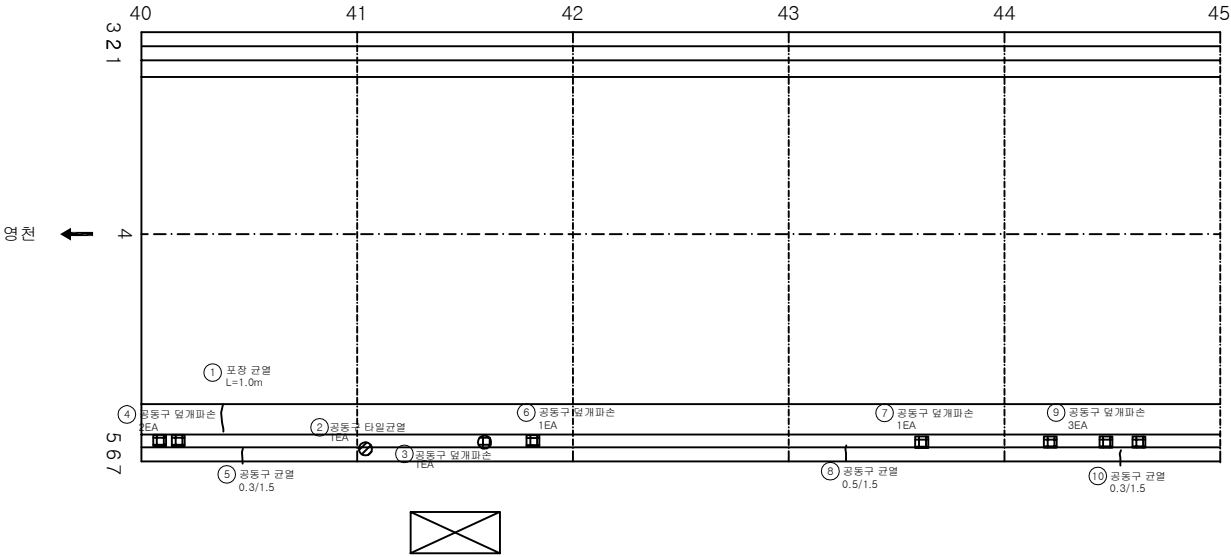

KEY PLAN

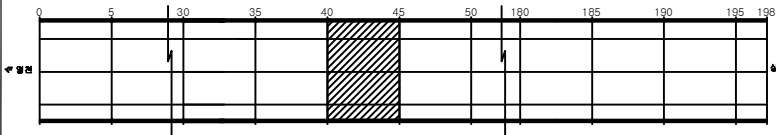

SECTION

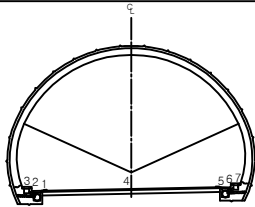


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	종 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	19하	공동구	공동구 타일균열				1.00	EA	1	1.00	
3	19하	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	3	3.00	
10	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


ID:평 호 터 널(상 주)-포 장,공 동 구 Span No.46~50

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 박리		0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	19하	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	3	3.00	
10	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
11	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
12	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
13	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
14	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
15	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

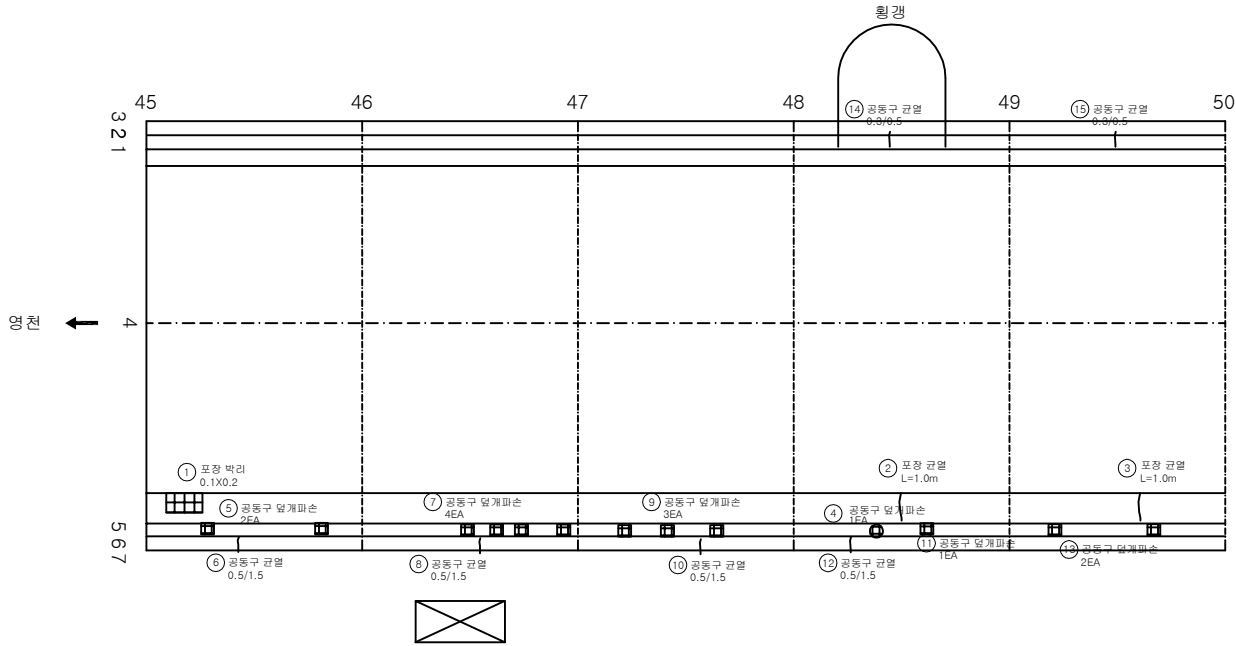

KEY PLAN

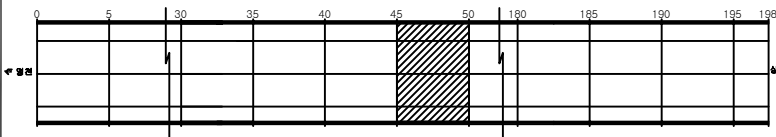

SECTION

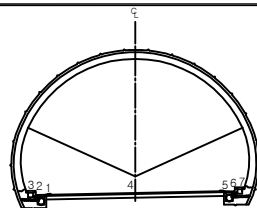


범례

□ 균열	▨ 망상균열	▨ 재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
☆ 편지, 공동	▨ 박리, 파손	▨ 체수	용 역 명
▨ 누수, 슬로브	▨ 벽 타	▨ 퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
▨ 철근노출	▨ 침하	▨ 열화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사상당도
▨ 부식	▨ 좌굴, 변형	▨ 기타	도 면 번 호


ID:평 호 터 널(상 주)-포 장,공 동 구 Span No.51~55

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
2	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
6	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
7	20상	공 동 구	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	1	1.00	
8	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공 동 구	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	2	2.00	
10	20상	공 동 구	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	1	1.00	
11	20상	공 동 구	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	6	6.00	
12	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
13	20상	공 동 구	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	1	1.00	
14	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
15	21하	공 동 구	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	2	2.00	
16	21하	공 동 구	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	2	2.00	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

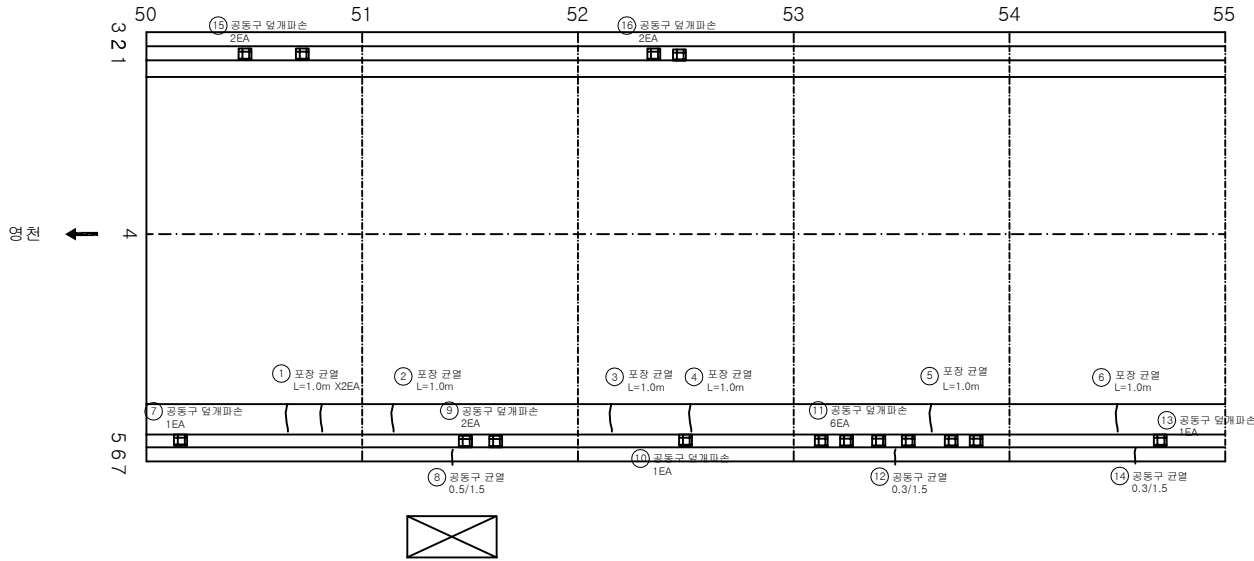

KEY PLAN

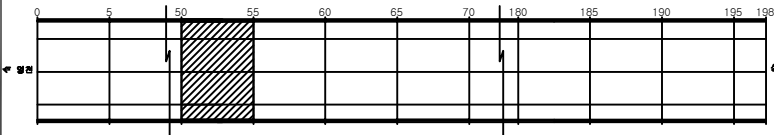


SECTION

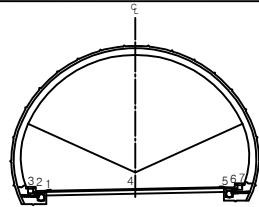


번 호	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
1	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
2	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
6	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
7	공 동 구	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	1	1.00	
8	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	공 동 구	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	2	2.00	
10	공 동 구	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	1	1.00	
11	공 동 구	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	6	6.00	
12	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
13	공 동 구	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	1	1.00	
14	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
15	21하	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	2	2.00	
16	21하	공 동 구 열 개 파 손				1.00	EA	2	2.00	
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
6	20상	공동구	공동구 균열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	5	5.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
10	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

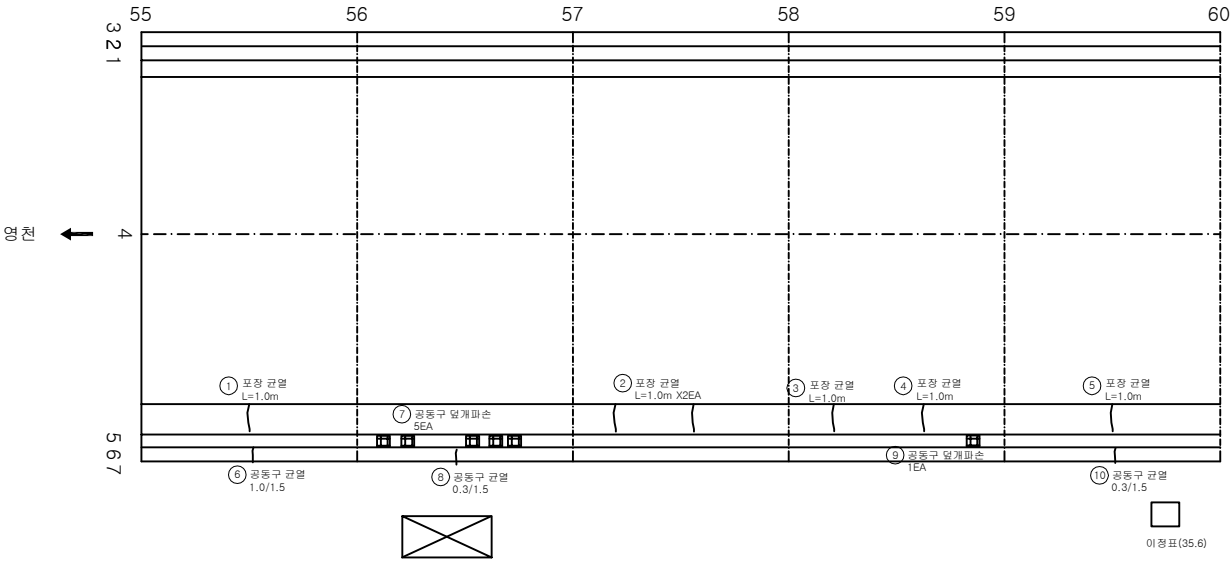

KEY PLAN

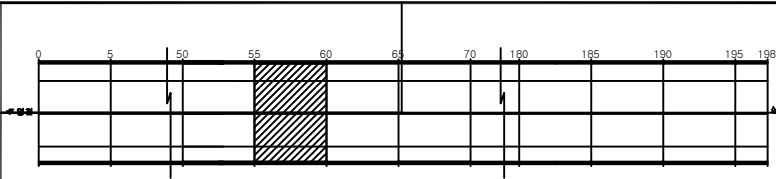


SECTION

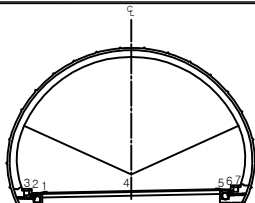


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
6	20상	공동구	공동구 균열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	5	5.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
10	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
4	19하	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
5	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
7	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
8	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
9	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

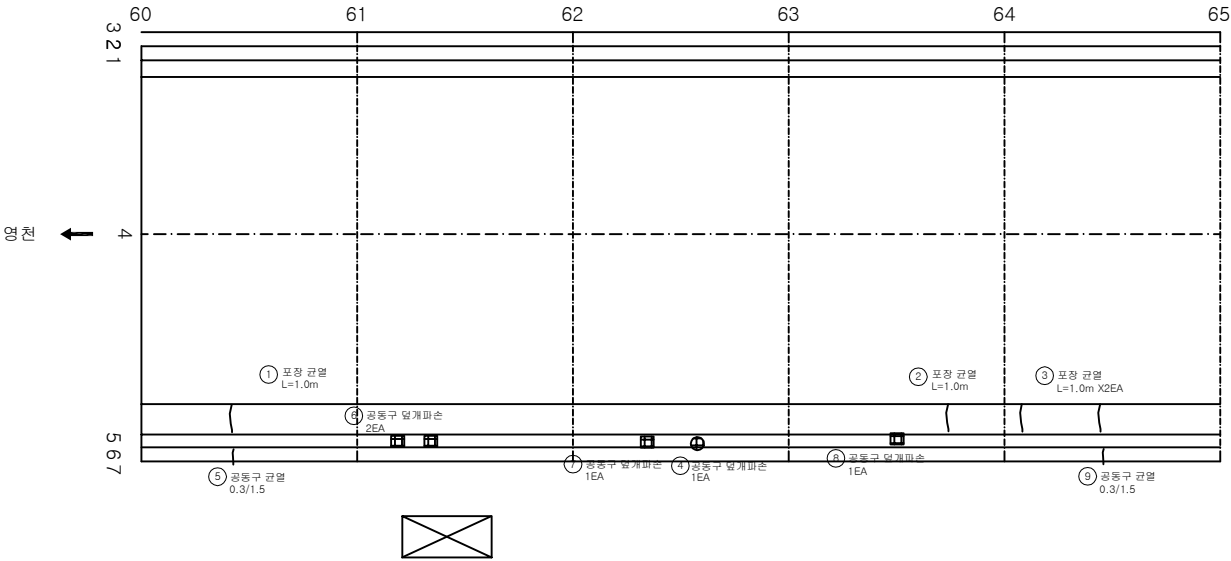

KEY PLAN

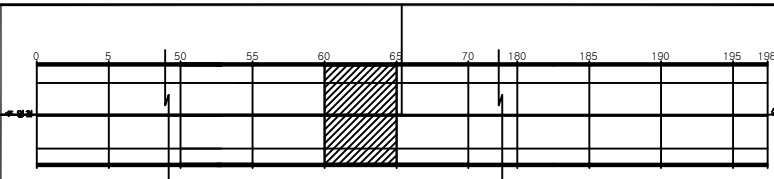


SECTION

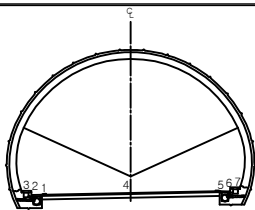


관 열	망 상 균 열	재 료 분 리	발 주 처 상 주 영 천 고 속 도 로 (주)
면 치, 공 동	박 리, 파 손	체 수	용 역 명
누 수, 습윤 부	벽 태	퇴 적 물	상 주 영 천 고 속 도 로 2024~2025년 시 설 보 양 연 령 평 가 (2024년 하 반 기 결 기 단 연 결 결)
철근 노 출	침 하	열 화	도 면 명 평 호 터 널 (상 주 방 향) 외 관 조 사 방 향
부 식	좌 굴, 변 형	기 타	도 면 번 호

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	포장	포장 들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

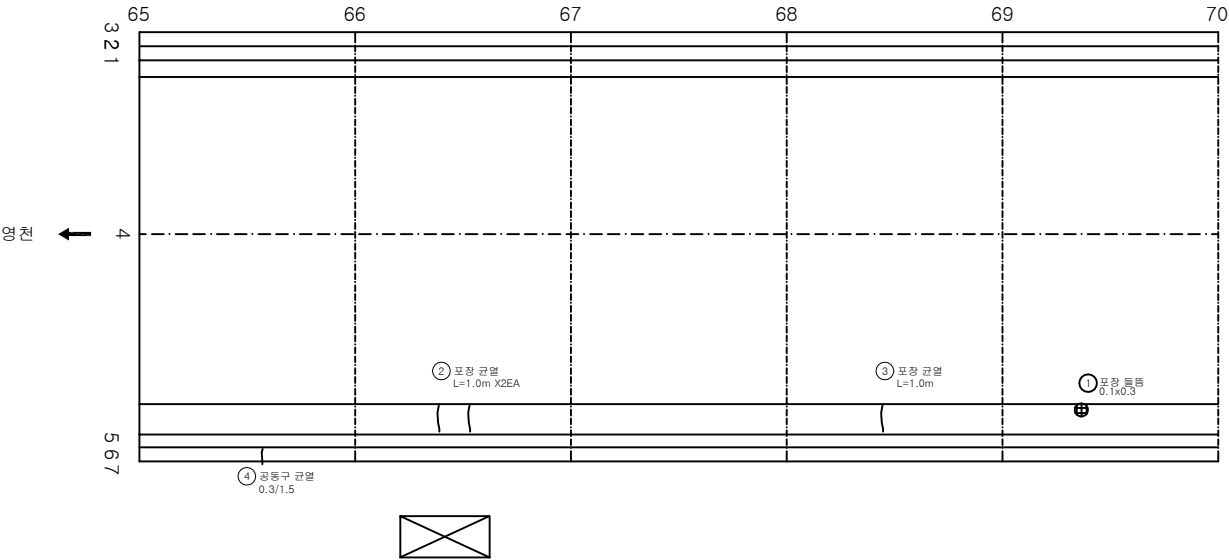

KEY PLAN

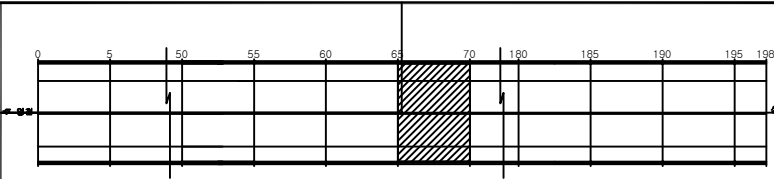


SECTION

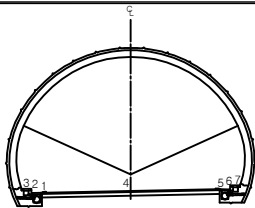


번 레	구분	손상현황			발 주 처
		구분	손상현황	손상현황	
	구분	구분	손상현황	손상현황	상주영천고속도로(주)
	구분	구분	손상현황	손상현황	용역명
	구분	구분	손상현황	손상현황	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 하반기 정기안전점검)
	구분	구분	손상현황	손상현황	도면명
	구분	구분	손상현황	손상현황	평호터널(상주방향) 외관조사망도
	구분	구분	손상현황	손상현황	도면번호
	구분	구분	손상현황	손상현황	014

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	20상	포장	포장 균열		2.0		2.00	m	1	2.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 균열		5.0		5.00	m	1	5.00	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

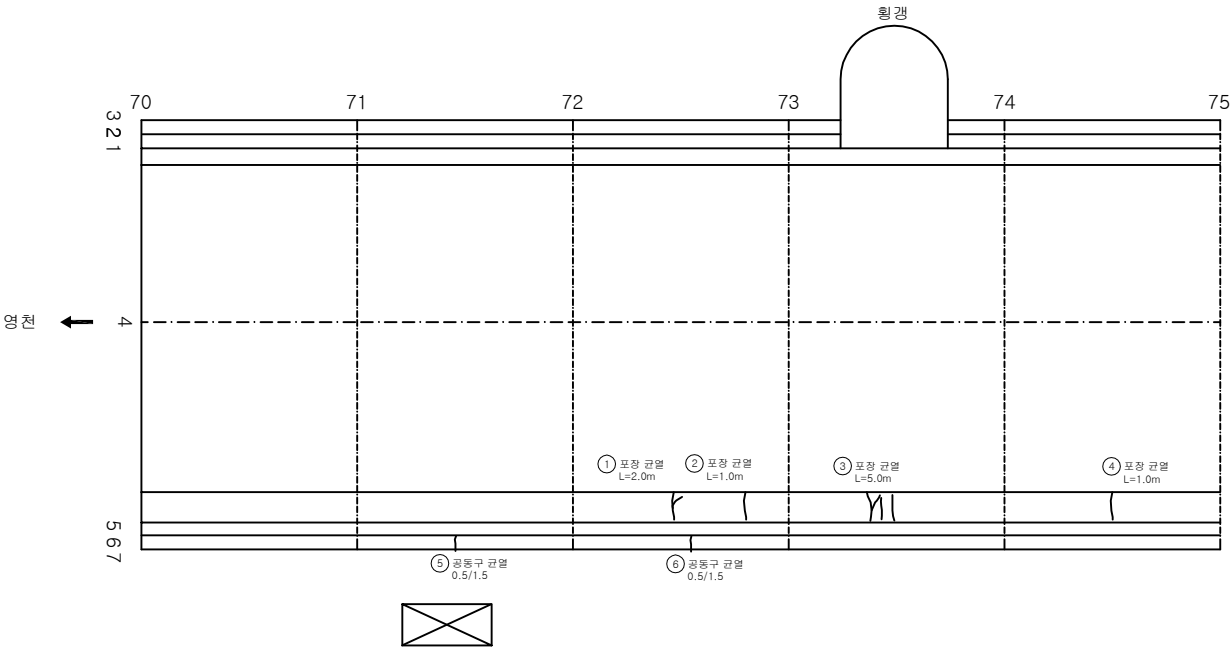

KEY PLAN

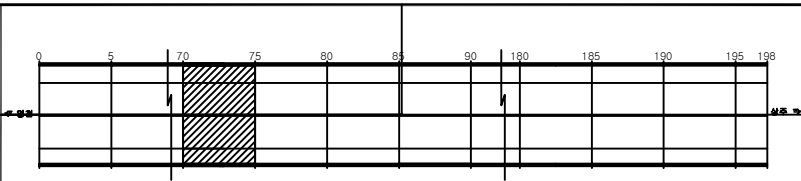

SECTION

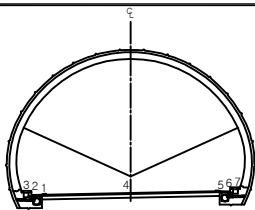


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
맨홀, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	백 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
涵洞	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 015

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 박리		0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	3	3.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
5	20상	포장	포장 박리		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
6	19하	공동구	공동구 타일파손				1.00	EA	1	1.00	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공동구	공동구 열개파손				1.00	EA	1	1.00	
9	20상	공동구	공동구 균열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공동구	공동구 균열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
11	20상	공동구	공동구 열개파손				1.00	EA	1	1.00	
12	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
13	23하	포장	포장 균열		5.0		5.00	m	1	5.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

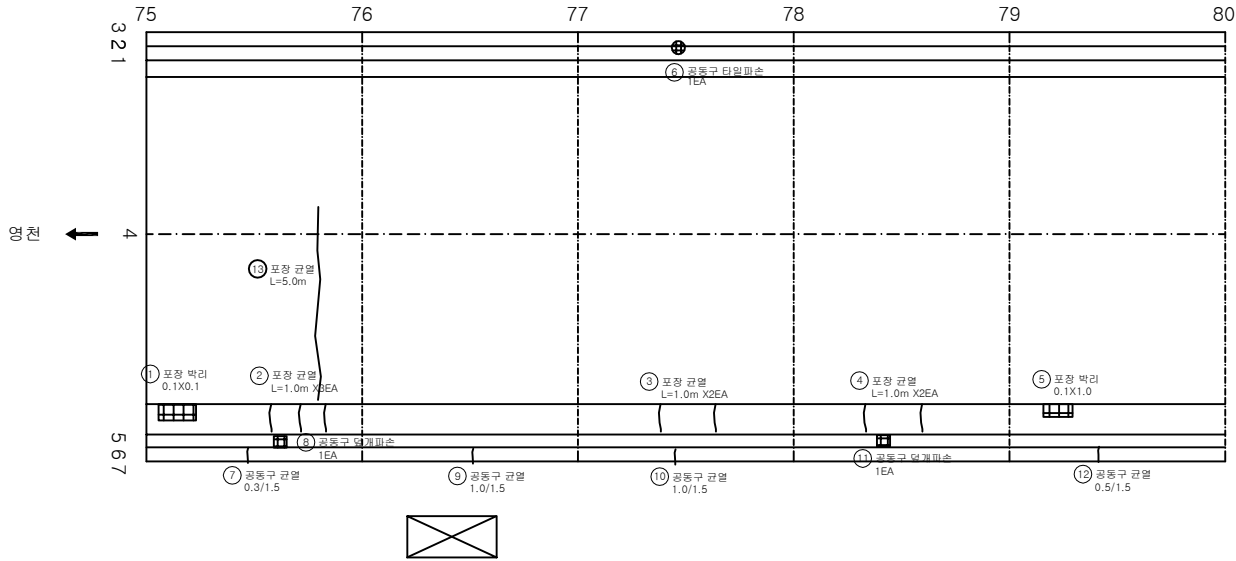

KEY PLAN

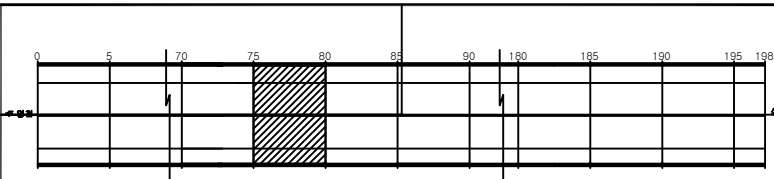

SECTION

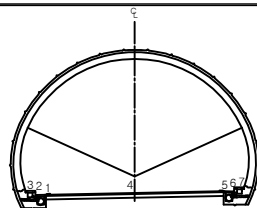


번 호	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황	비 고
1	포장	포장 박리	0.1	
2	포장	포장 균열	1.0	
3	포장	포장 균열	1.0	
4	포장	포장 균열	1.0	
5	포장	포장 박리	0.1	
6	공동구	공동구 타일파손	1.00	
7	공동구	공동구 균열	0.3	
8	공동구	공동구 열개파손	1.00	
9	공동구	공동구 균열	1.0	
10	공동구	공동구 균열	1.0	
11	공동구	공동구 열개파손	1.00	
12	공동구	공동구 균열	0.5	
13	포장	포장 균열	5.0	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				


ID:평 호 터 널(상 주)-포 장,공 동 구 Span No.81~85

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
2	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
4	19하	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
5	19하	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
6	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
10	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
11	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
12	24상	포 장	포 장 균 열		5.0		5.00	m	1	5.00	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

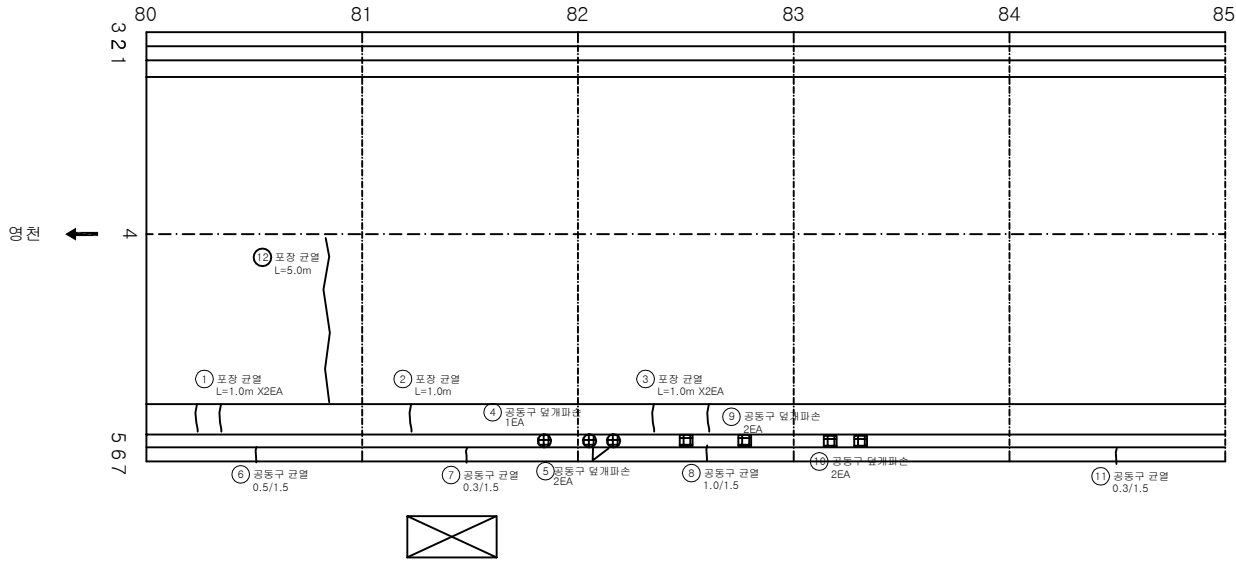

KEY PLAN

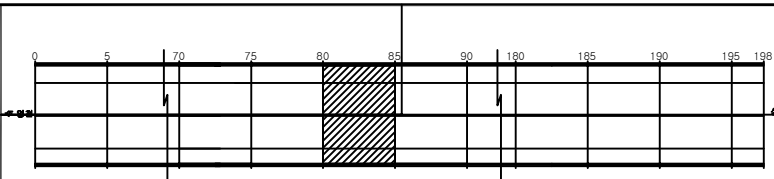

SECTION

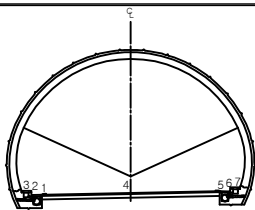


변 레


균 열	망 상 균 열	재 료 분 리	발 주 처 상 주 영 천 고 속 도 로 (주)
편 치, 공 동	박 리, 파 손	체 수	용 역 명
누 수, 습윤 부	벽 태	퇴 적 물	상 주 영 천 고 속 도 로 2024~2025년 시 설 물 안 전 경 경 통 역 (2024년 하 반 기 결 기 안 전 결 결)
철근 노 출	침 하	열 화	도 면 명 평 호 터 널 (상 주 방 향) 외 관 조 사 방 향
부 식	좌 굴, 변 형	기 타	도 면 번 호

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
4	19하	공 동 구	공 동 구 타 일 파 손				1.00	EA	22	22.00	
5	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공 동 구	공 동 구 열 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
7	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공 동 구	공 동 구 열 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
9	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공 동 구	공 동 구 열 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
11	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

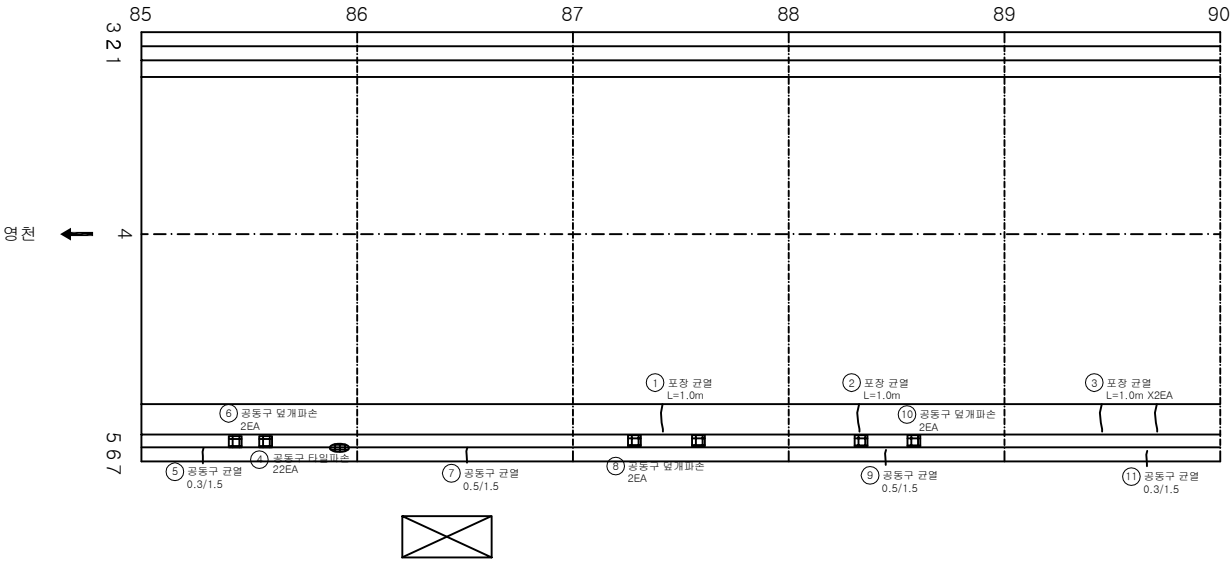

KEY PLAN

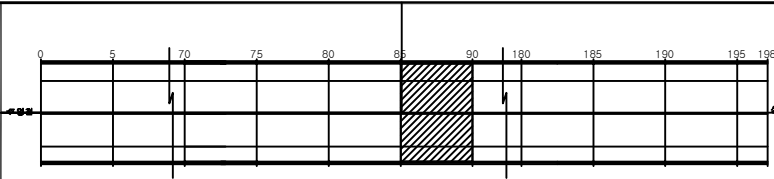

SECTION

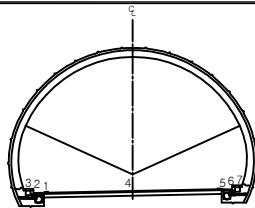


범례


균 열	망 상 균 열	재 료 분 리	발 주 처 상 주 영 천 고 속 도 로 (주)
먼 지, 공 동	박 리, 파 손	체 수	용 역 명 상 주 영 천 고 속 도 로 2024~2025년 시 설 물 안 전 평 가 결 과 (2024년 하 반 기 결 기 단 연 결 중)
누 수, 습윤 부	백 타	퇴 적 물	도 면 명 평 호 터 널 (상 주 방 향) 외 관 조 사 방 향 도
culvert 노 출	침 하	열 화	도 면 번 호 018
부 식	좌 굴, 변 형	기 타	

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	3	3.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	3	3.00	
4	20상	포장	포장 박리		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
5	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
9	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	3	3.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

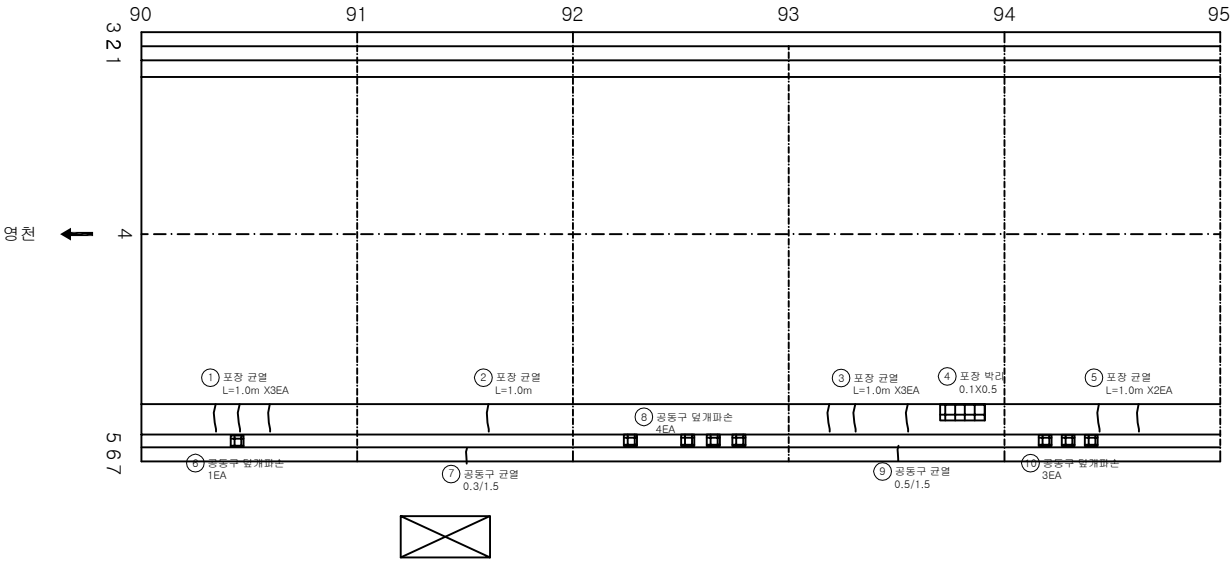

KEY PLAN

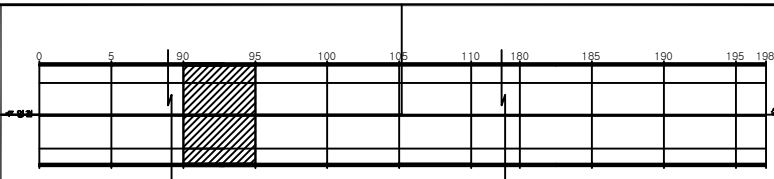

SECTION

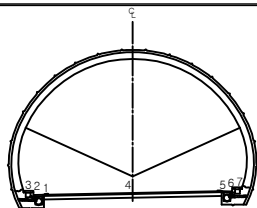


범례

			발 주 처 상주영천고속도로(주)
			용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
			도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
			도 면 번호 019


ID:평 호 터 널 (상 주)-포 장,공 동 구 Span No.96~100

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	3	3.00	
2	20상	포장	포장 박리		0.1	0.3	0.03	m ²	3	0.09	
3	20상	포장	포장 파손		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
11	20상	공동구	공동구 균열	0.2	1.5		1.50	m	1	1.50	
12	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
13	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

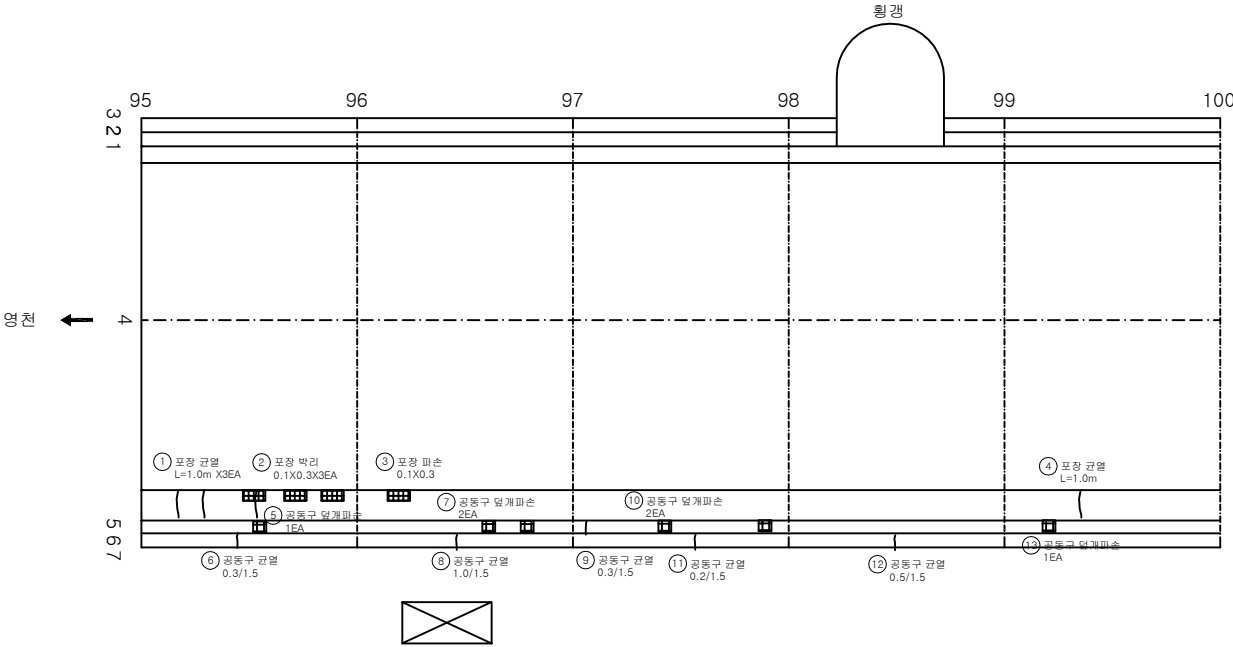

KEY PLAN

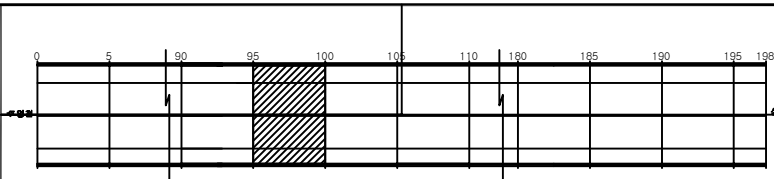

SECTION

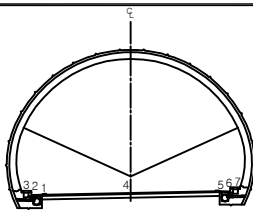


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 슬럼프	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 020

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 박리		0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	8	8.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	5	5.00	
9	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	5	5.00	
11	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
12	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
13	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

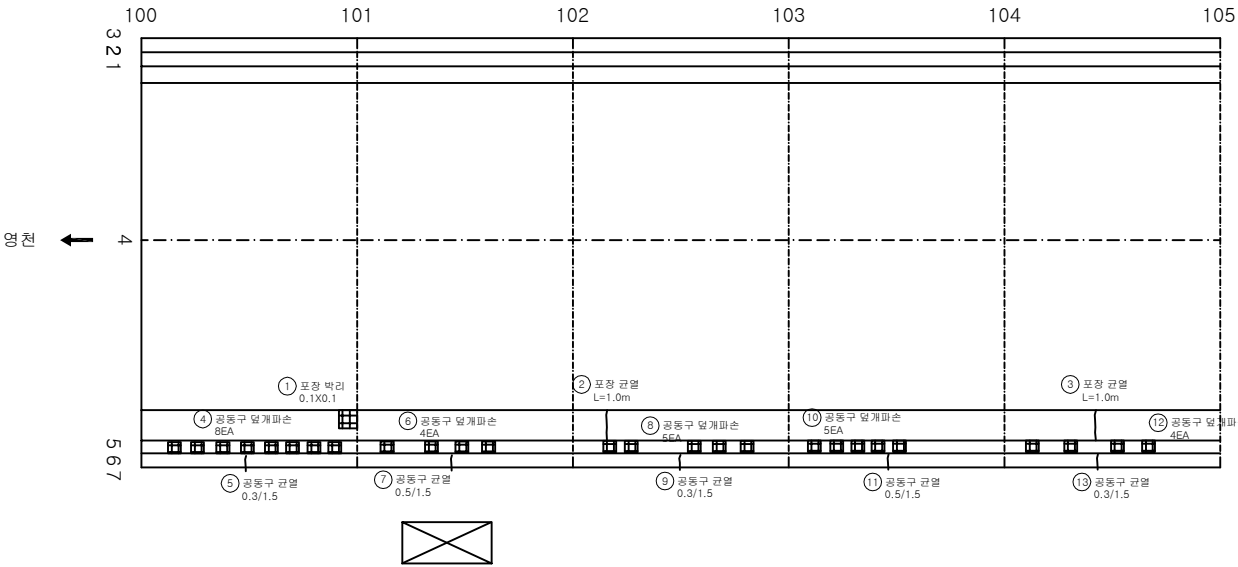

KEY PLAN

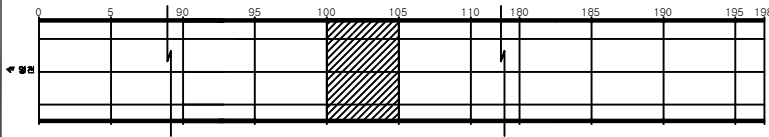


SECTION

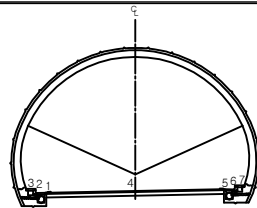


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 박리		0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	8	8.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	5	5.00	
9	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	5	5.00	
11	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
12	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
13	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	19하	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
6	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	6	6.00	
7	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
9	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	3	3.00	
11	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
12	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
13	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
14	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	4	4.00	
15	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

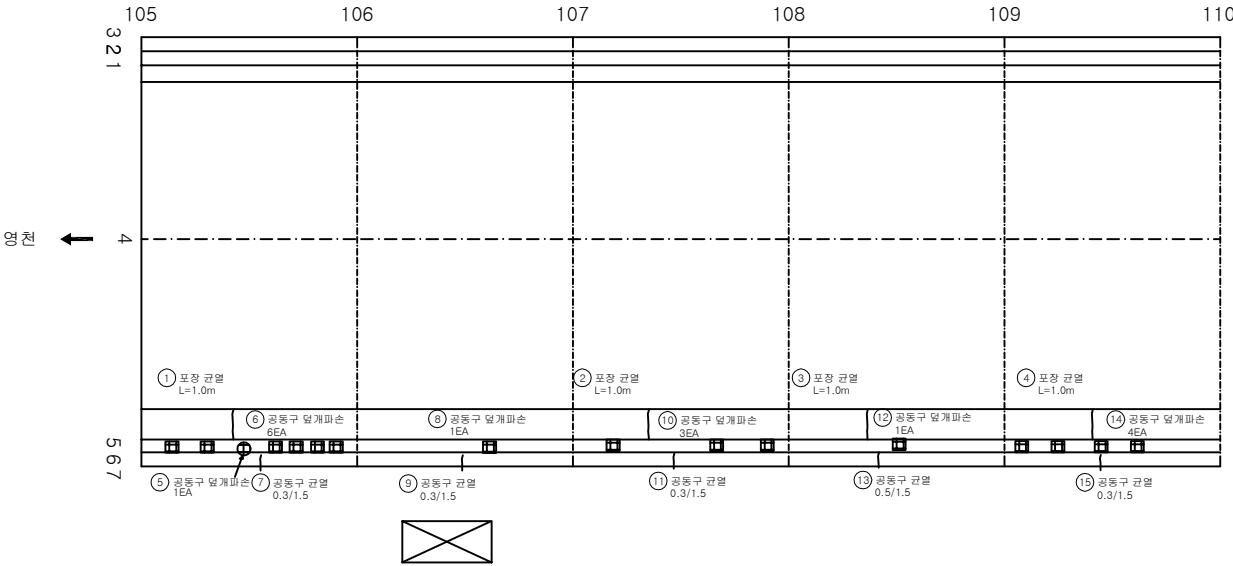

KEY PLAN

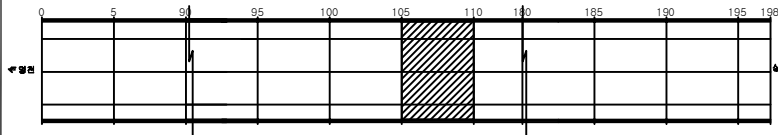


SECTION

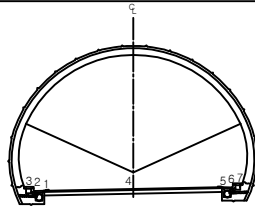


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	19하	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
6	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	6	6.00	
7	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
9	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	3	3.00	
11	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
12	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
13	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
14	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	4	4.00	
15	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 패임		0.5	0.5	0.25	m ²	1	0.25	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	3	3.00	
4	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	2	3.00	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
10	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
11	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
12	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
13	23하	포장	포장 균열		8.0		8.00	m	1	8.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

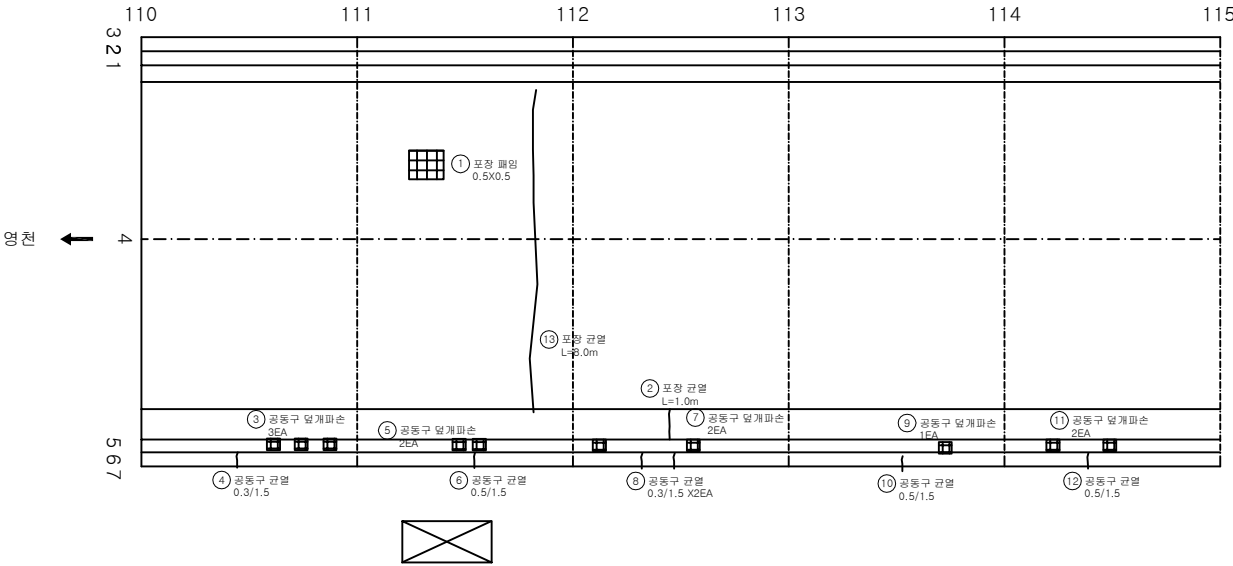

KEY PLAN

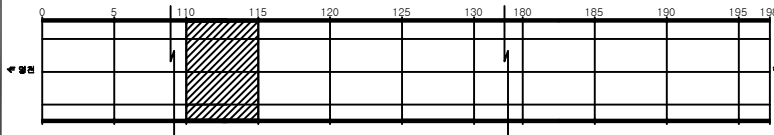


SECTION

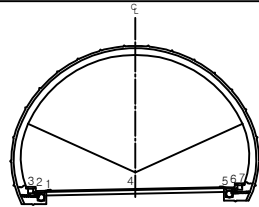


번 레		균열		상상균열		재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
		편치, 공동		박리, 파손		채수	용 역 명
		누수, 습윤부		백태		퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
		철근노출		침하		열화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
		부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호 023

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
3	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
4	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
8	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	3	3.00	
9	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
11	23하	포장	포장 균열		10.0		10.00	m	1	10.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

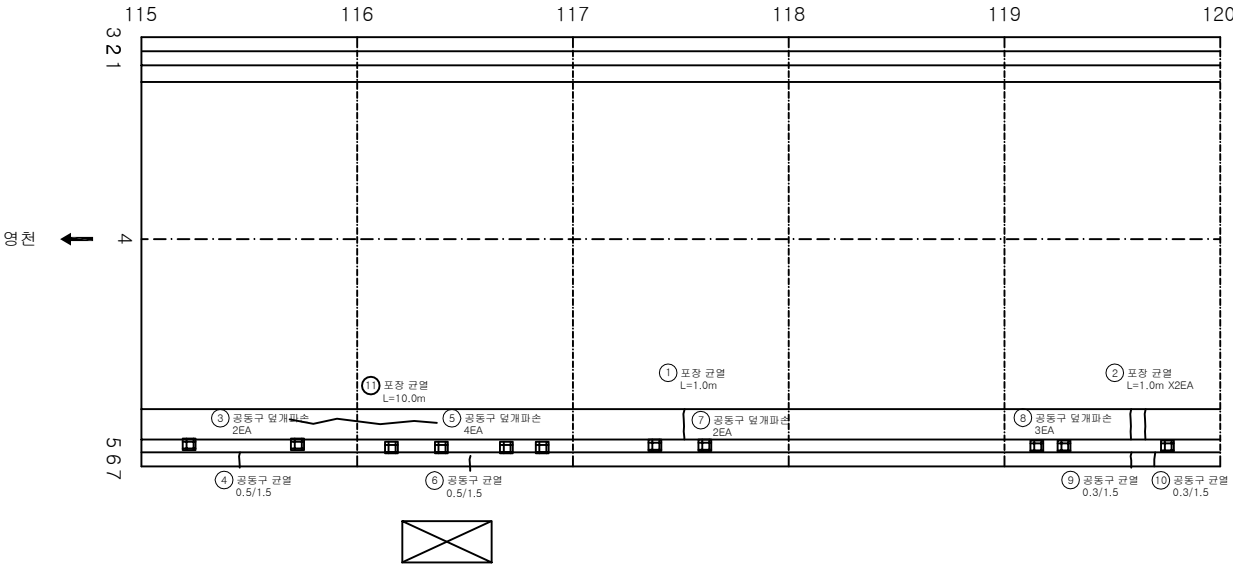

KEY PLAN

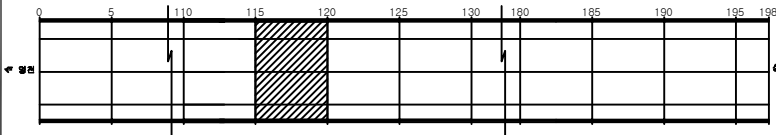


SECTION

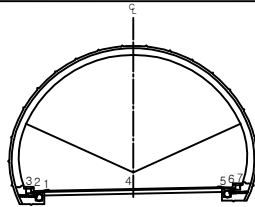


번 레	균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	편치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
	누수, 슬로부	백태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
	철근노출	침하	열화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
	부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번 호 024

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너 비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		10.0		10.00	m	1	10.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	3	3.00	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	3	4.50	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	3	4.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	3	3.00	
10	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
11	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	2	3.00	
12	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	6	9.00	
13	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
14	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

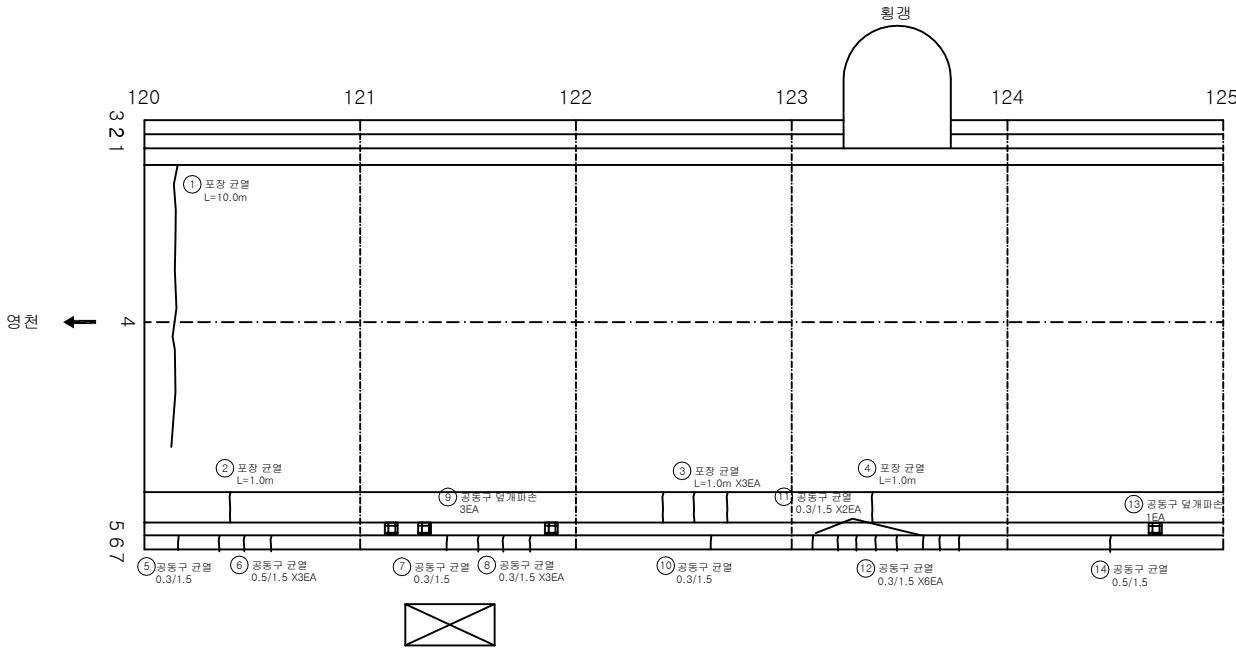

KEY PLAN

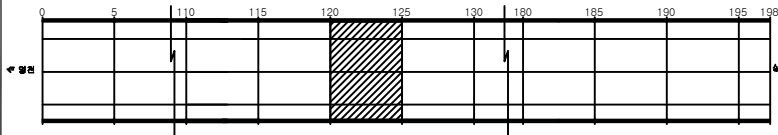

SECTION

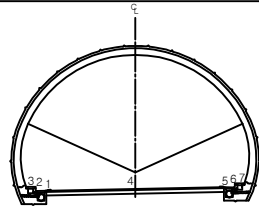


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	침하	용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
누수, 슬관부	백 타	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
철근노출	침 하	열 화	도 면 번 호 025
부식	좌굴, 변형	기 타	

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
2	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
4	19하	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
5	19하	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
6	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
11	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
12	21상	공 동 구	공 동 구 덮 게 탈 락				1.00	EA	1	1.00	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

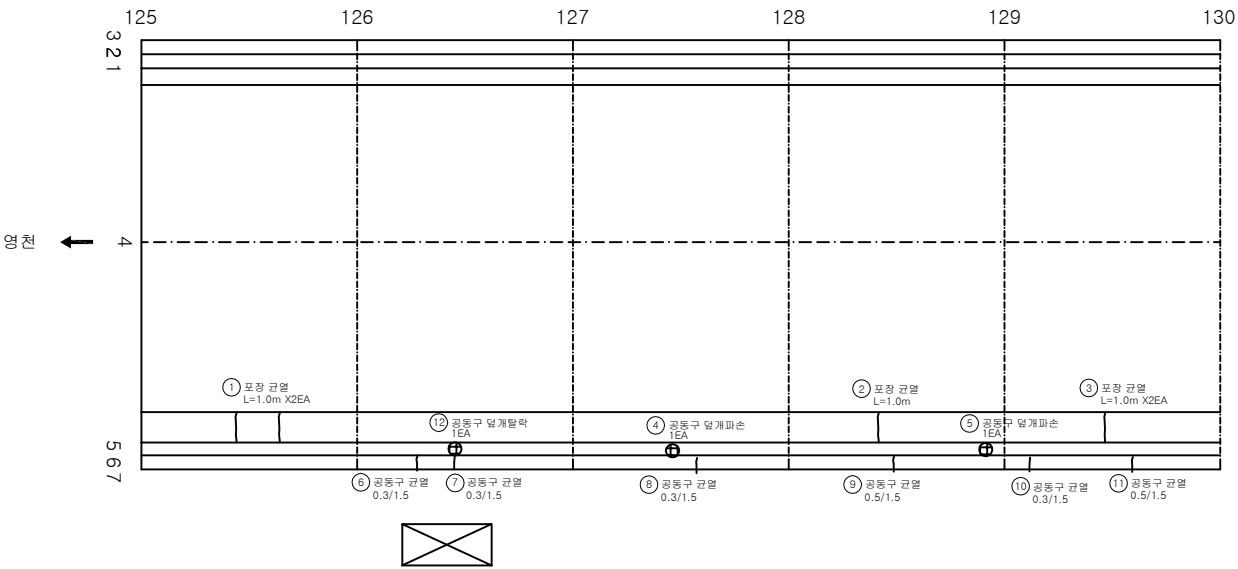

KEY PLAN

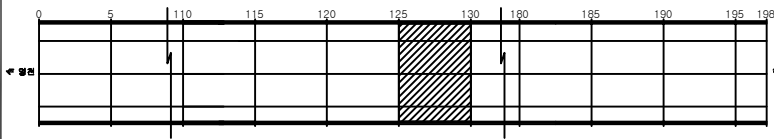

SECTION

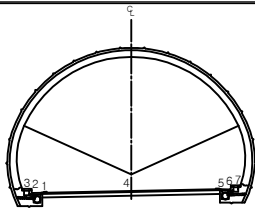


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 슬라브	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 026

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너 비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 파손		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	19하	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	4	4.00	
10	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
11	20상	공동구	공동구 들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
12	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
13	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
14	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

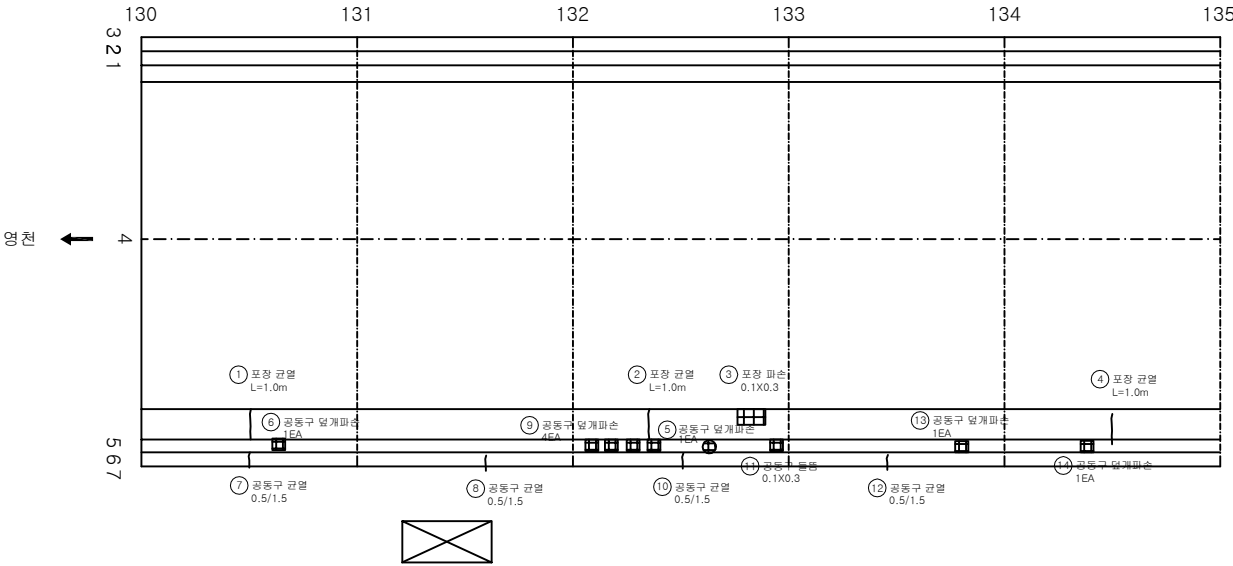

KEY PLAN

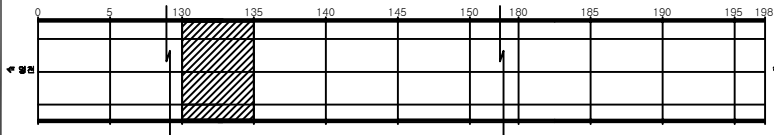


SECTION

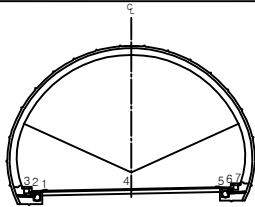


번 례	균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	편치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
	누수, 슬로브	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
	철근노출	침하	열화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
	부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번 호 027

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너 비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
3	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
4	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
5	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공 동 구	공 동 구 덮 게 파 손				1.00	EA	2	2.00	
7	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	23하	공 동 구	공 동 구 측 면 타 일 파 손				1.00	EA	10	10.00	
9	23하	공 동 구	공 동 구 측 면 타 일 파 손				1.00	EA	50	50.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

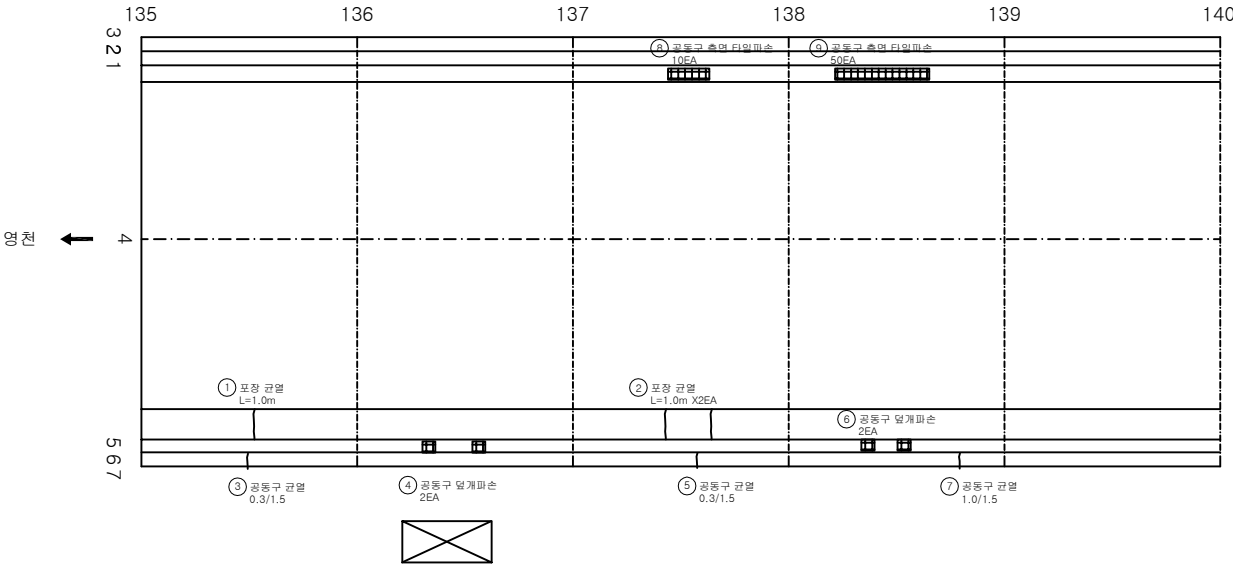

KEY PLAN

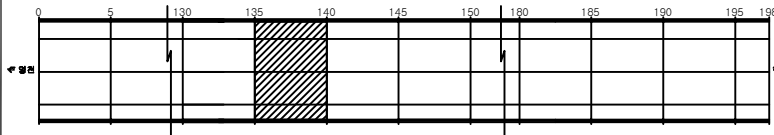

SECTION

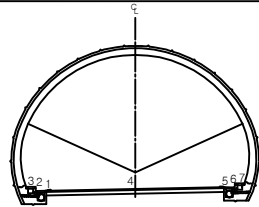


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 슬래브	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침하	열화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번 호 028

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	포장	포장 균열		10.0		10.00	m	1	10.00	
2	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
3	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
5	20상	공동구	공동구 돌출		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 돌출		0.5	1.5	0.75	m ²	1	0.75	
10	23하	공동구	공동구 측면 타일파손				1.00	EA	8	8.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

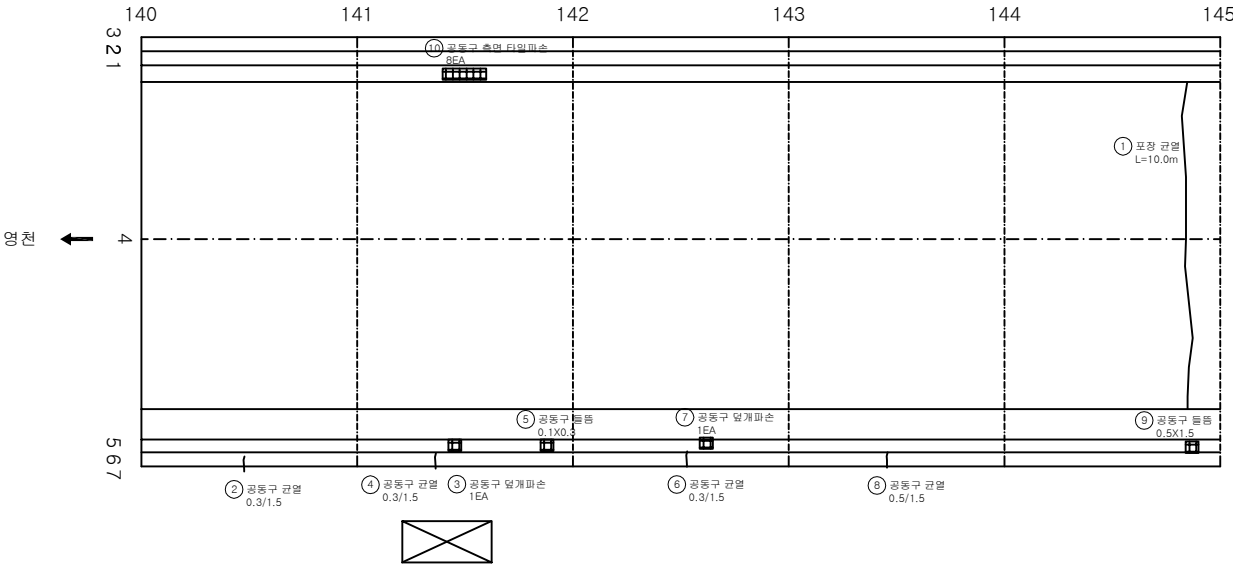

KEY PLAN

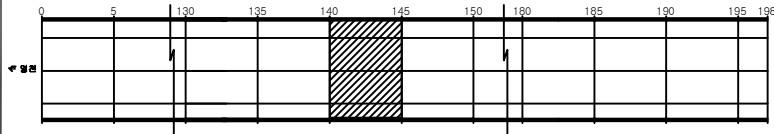

SECTION

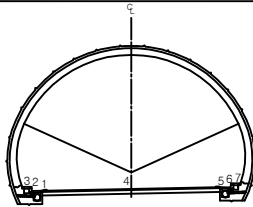


발 주 처	관 열	상상균열	재료분리	상주영천고속도로(주)
	면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
	누수, 슬관부	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
	철근노출	침 하	열 화	도 면 명
비 례	부식	좌굴, 변형	기 타	평호터널(상주방향) 외관조사망도
				도 면 번 호


ID:평 호 터 널(상 주)-포 장,공 동 구 Span No.146~150

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		10.0		10.00	m	1	10.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
3	19하	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	21하	공동구	공동구 타일파손				1.00	EA	3	3.00	
10	23하	공동구	공동구 타일탈락				1.00	EA	1	1.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

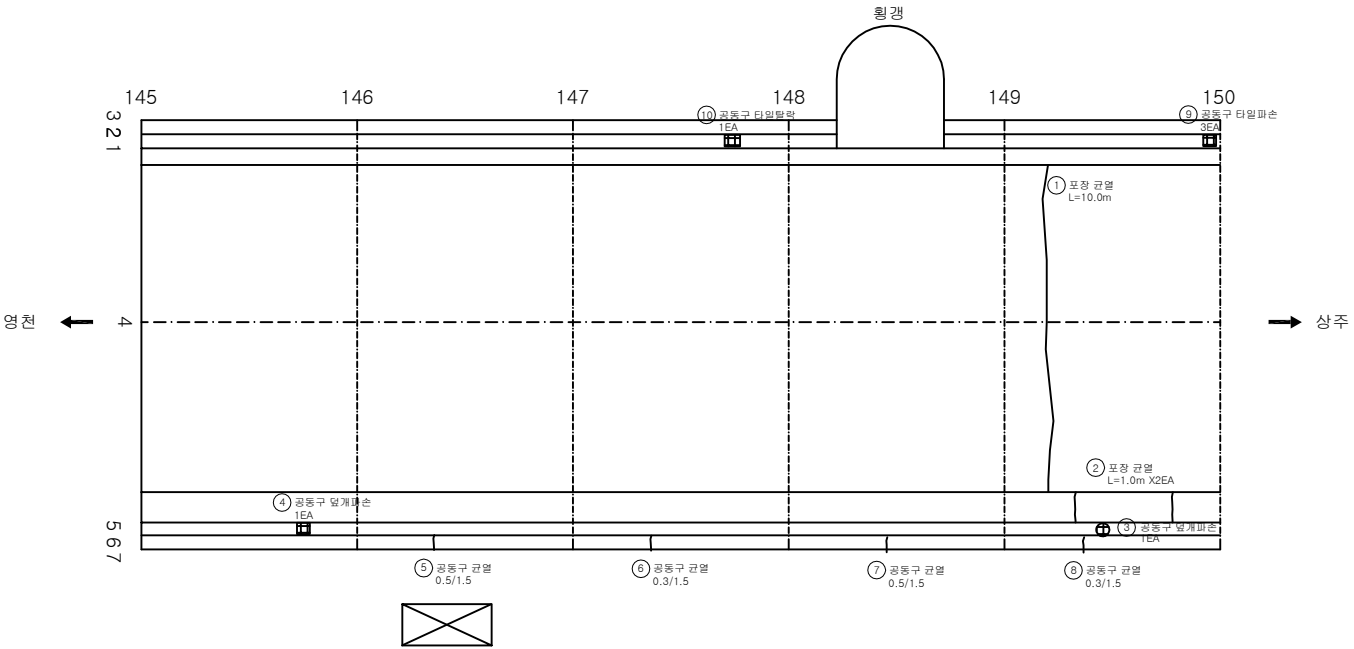

KEY PLAN

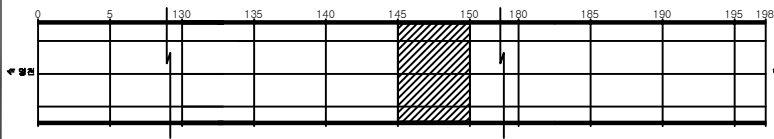


SECTION

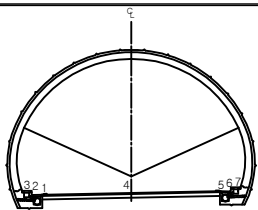


번 레	균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	편치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
	누수, 슬로부	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
	철근노출	침하	열화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
	부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번 호 030

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너 비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	포장	포장 균열		9.0		9.00	m	1	9.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
3	20상	포장	포장 균열		10.0		10.00	m	1	10.00	
4	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
5	20상	공동구	공동구 균열	1.0	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

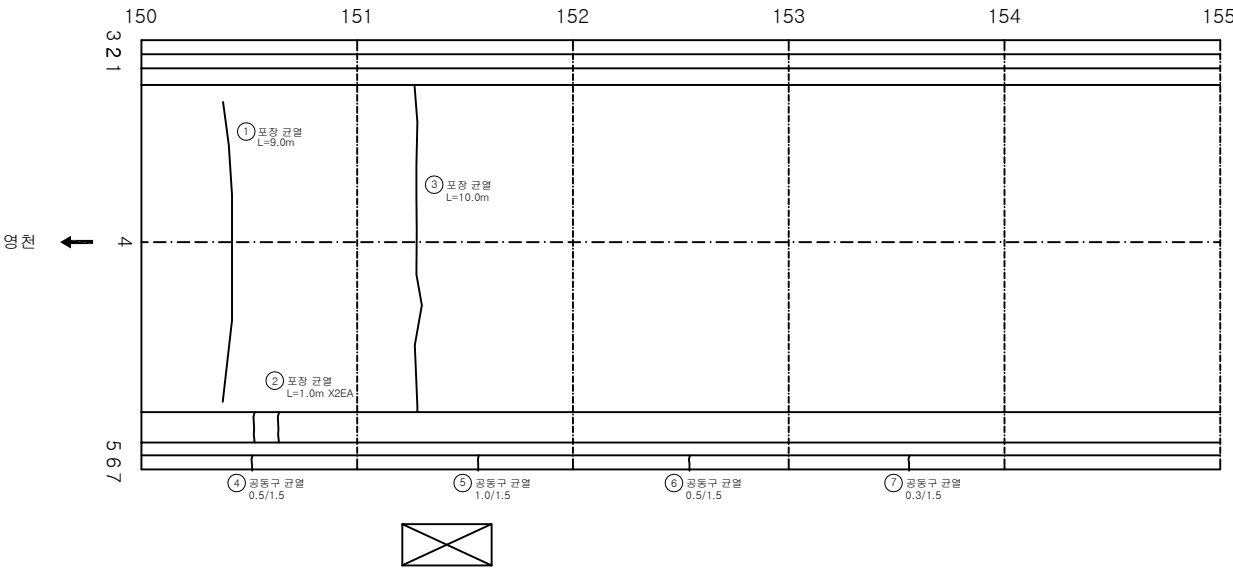

KEY PLAN

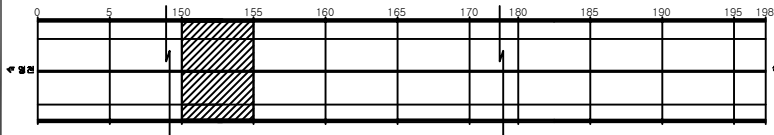

SECTION

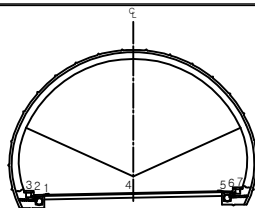


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 031

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	20상	포장	포장 균열		10.0		10.00	m	1	10.00	
2	20상	포장	포장 균열		6.0		6.00	m	1	6.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
5	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
6	20상	포장	포장 균열		9.0		9.00	m	1	9.00	
7	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
8	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
9	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

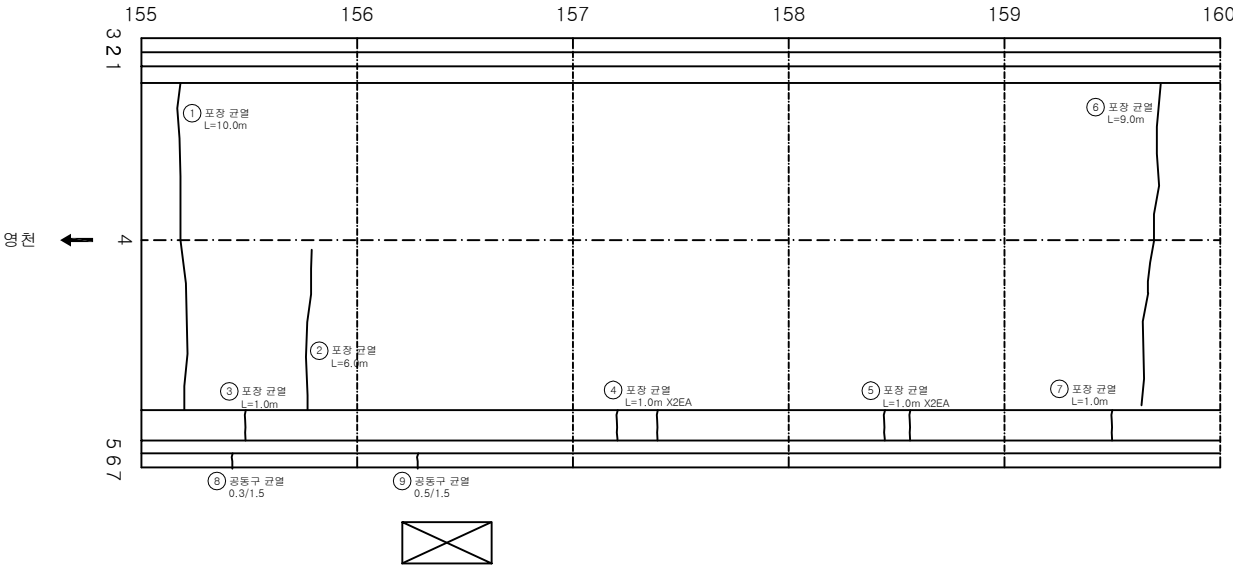

KEY PLAN

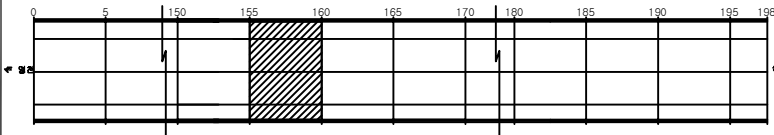

SECTION



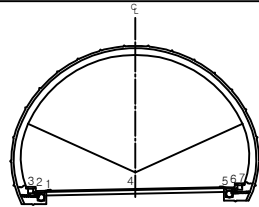


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	백태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침하	열화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호 032

ID:평 호 터 널 (상 주)-포 장,공 동 구 Span No.161~165

손상물량표

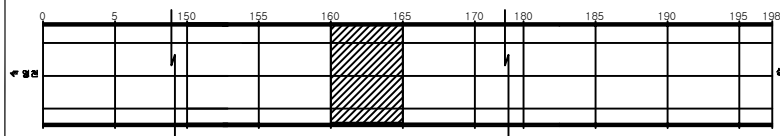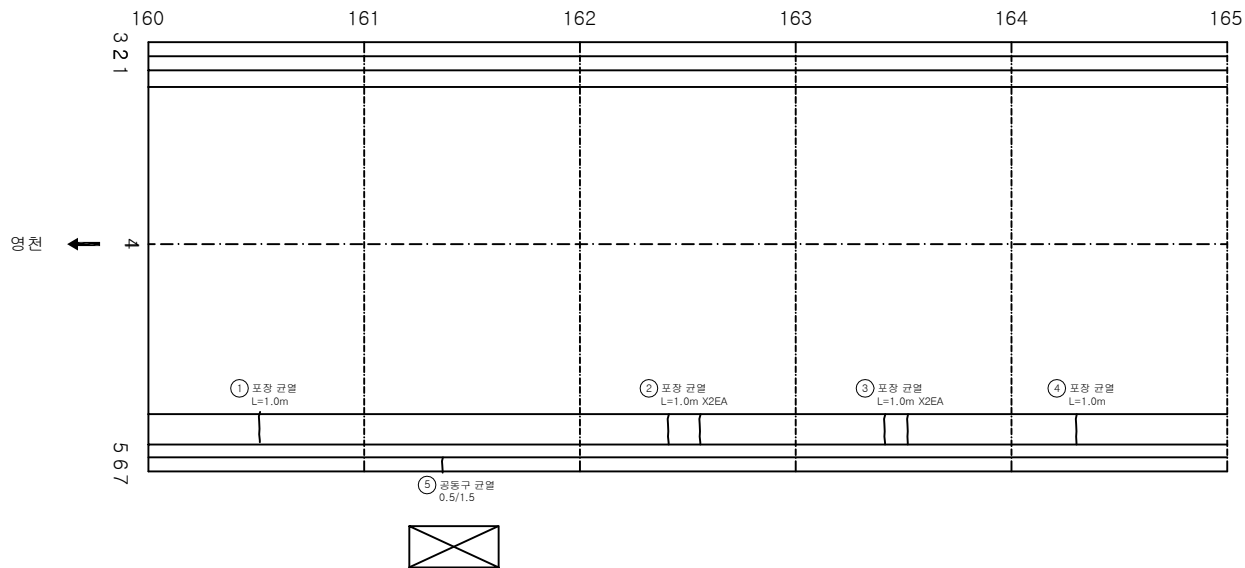[illegible]

SECTION

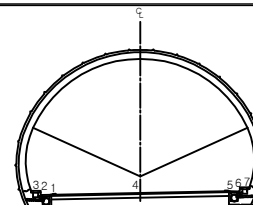


五二


			발 주 처 상주영원고속도로(주)
			용 모 명 상주영원고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 하반기 정기안전점검)
			도 면 명 경북도청(상주지방) 외곽조사항도
			도 면 번호 033
			

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

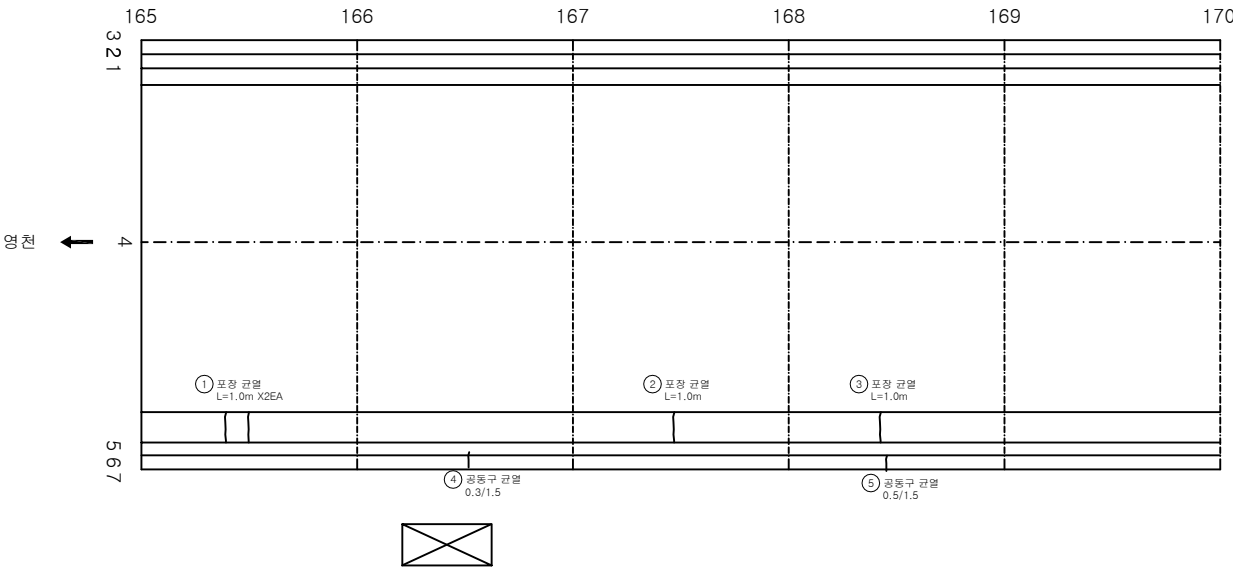

KEY PLAN

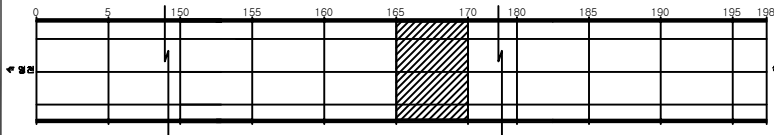


SECTION

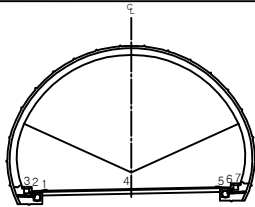


관 열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 슬관부	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 034

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	종 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		10.0		10.00	m	1	10.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
4	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
5	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

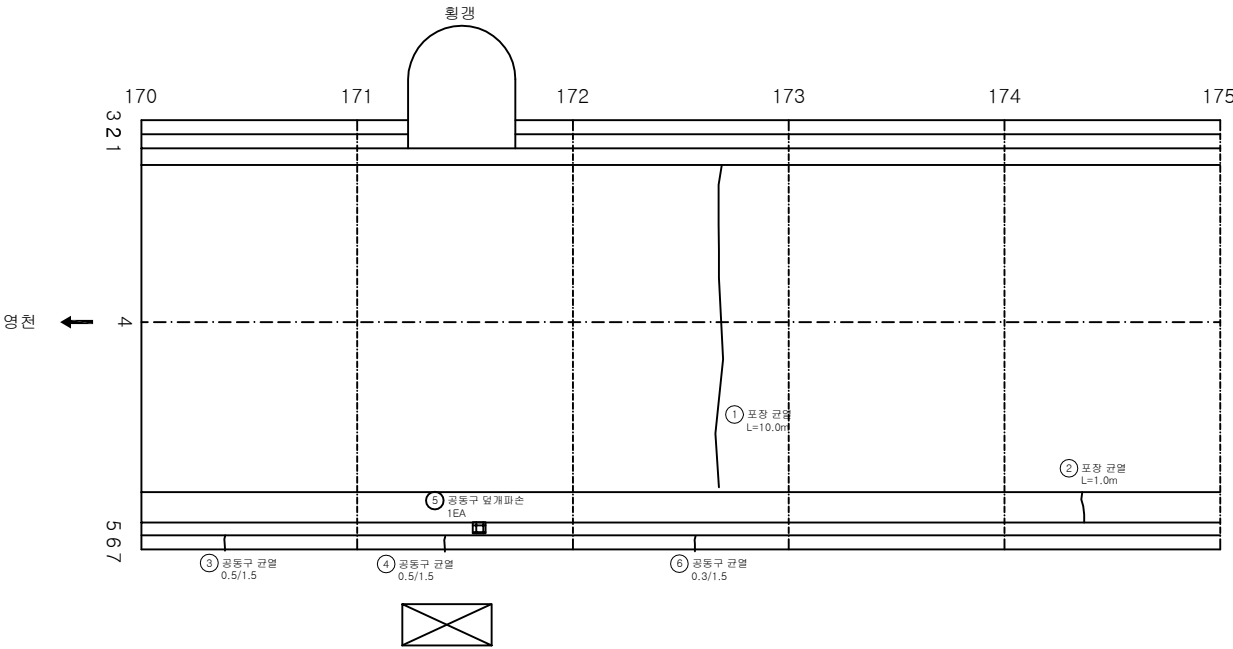

KEY PLAN

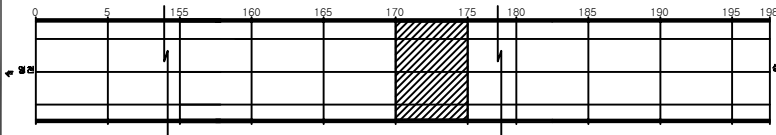

SECTION

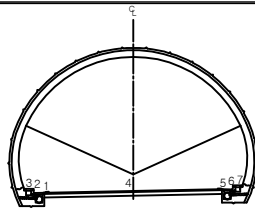


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침하	열화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번 호 035

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	19하	포장	포장 균열		9.0		9.00	m	1	9.00	
2	19하	포장	포장 균열		9.0		9.00	m	1	9.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	23하	포장	포장 균열		9.0		9.00	m	1	9.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

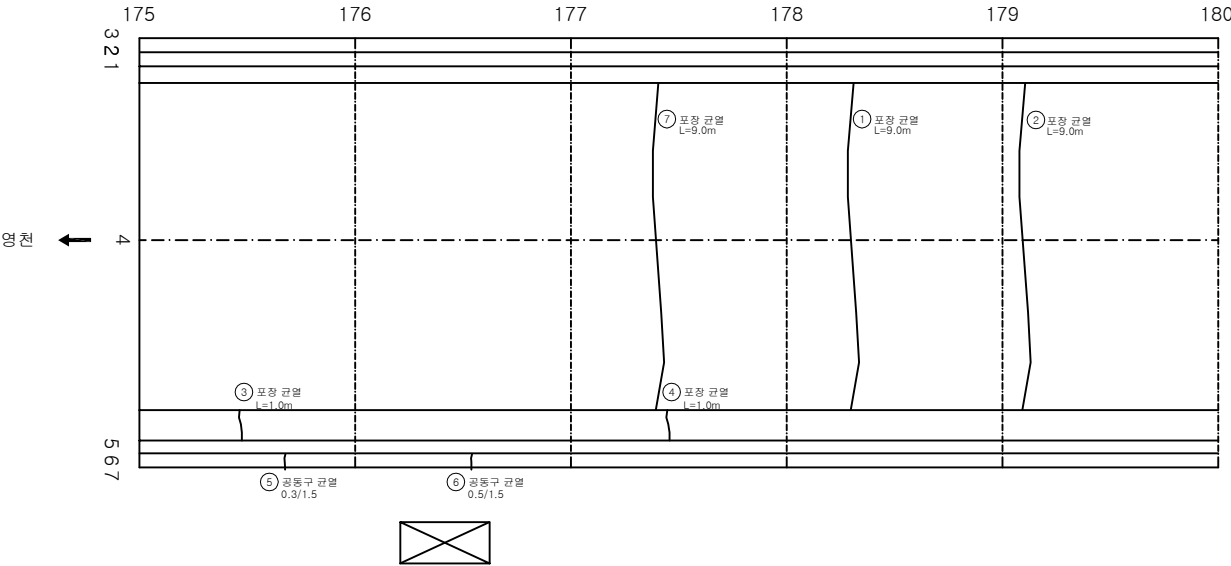

KEY PLAN

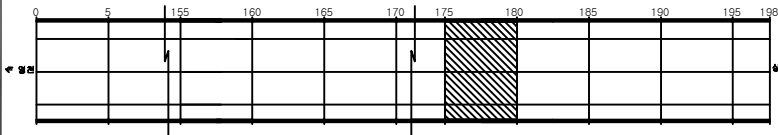

SECTION

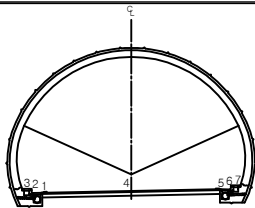


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
맨홀, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
누수, 습윤부	백 타	퇴적물	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
涵洞	침 하	열 화	도 면 번 호 036
부식	좌굴, 변형	기 타	

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	포 장	포 장 파 손		0.2	0.1	0.02	m ²	1	0.02	
2	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
4	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	20상	포 장	포 장 균 열		1.0		1.00	m	2	2.00	
6	20상	공 동 구	공 동 구 균 열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	20상	공 동 구	공 동 구 달 게 파 손				1.00	EA	1	1.00	
8	23하	포 장	포 장 파 손		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

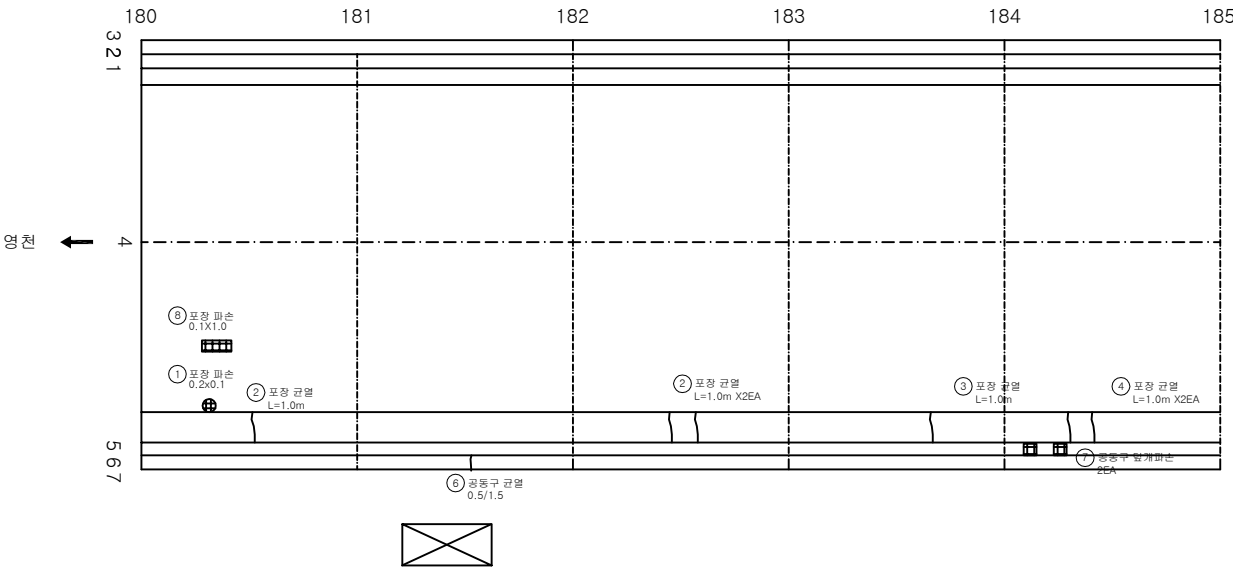

KEY PLAN

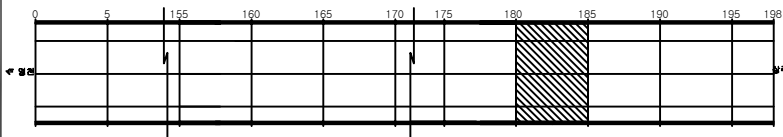

SECTION

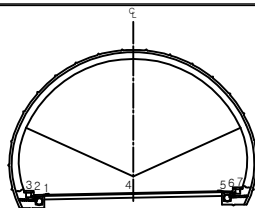


범례


균열	양상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 037

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포장	포장 박리		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
7	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	23하	포장	포장 박리		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

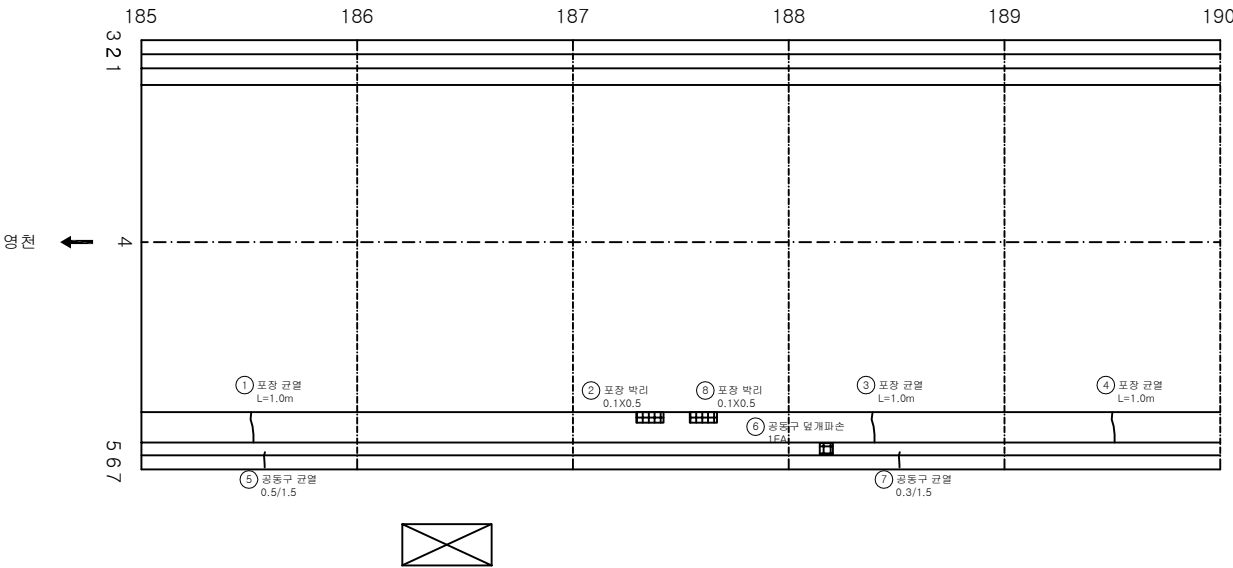

KEY PLAN

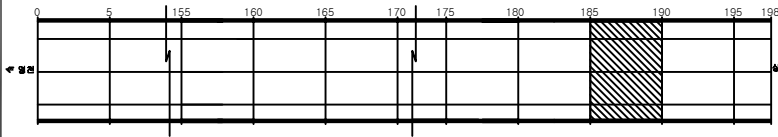

SECTION

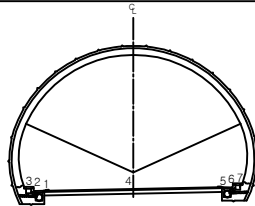


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 038

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

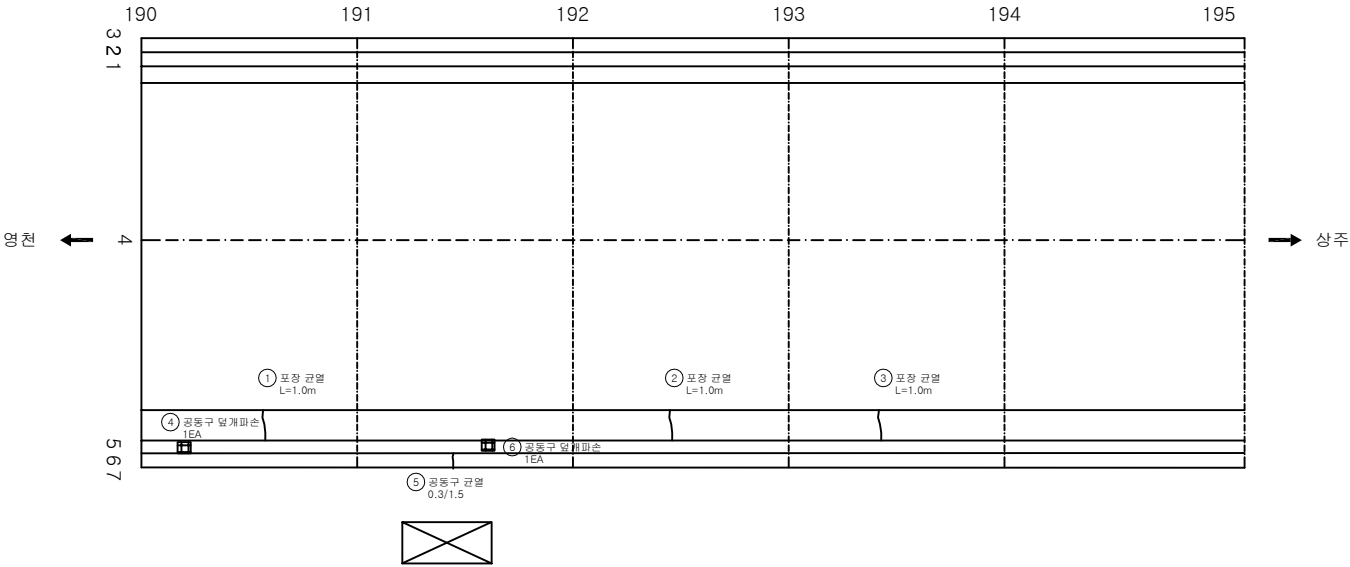

KEY PLAN

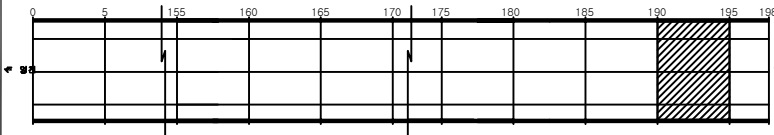

SECTION

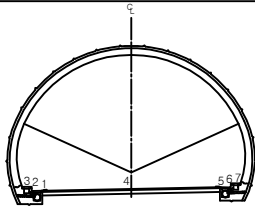


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 039

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	포장	포장 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	19하	공동구	공동구 타일파손				1.00	EA	1	1.00	23'하 보수
3	19하	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
4	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
5	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

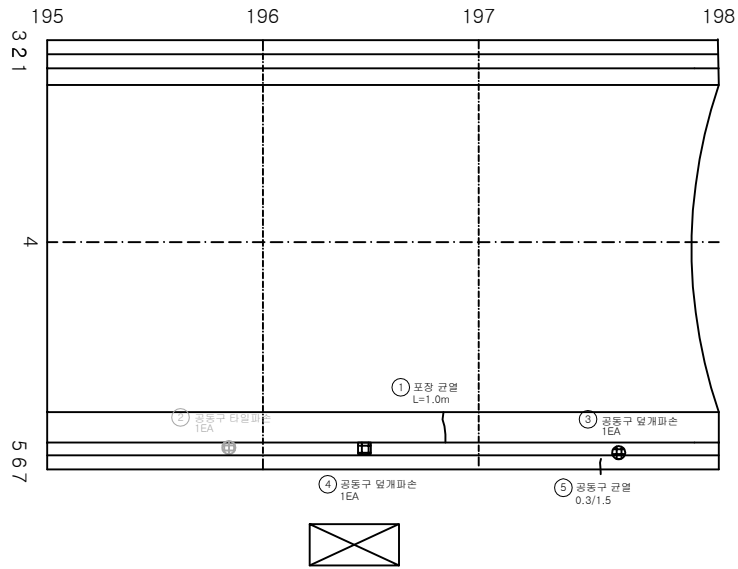

KEY PLAN

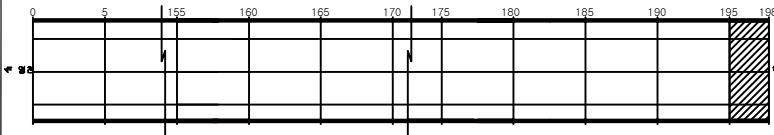


SECTION

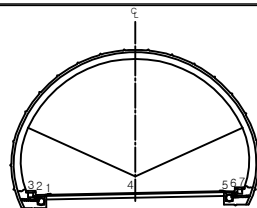

범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 슬로트	벽 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침하	열화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호 040

라이닝 콘크리트

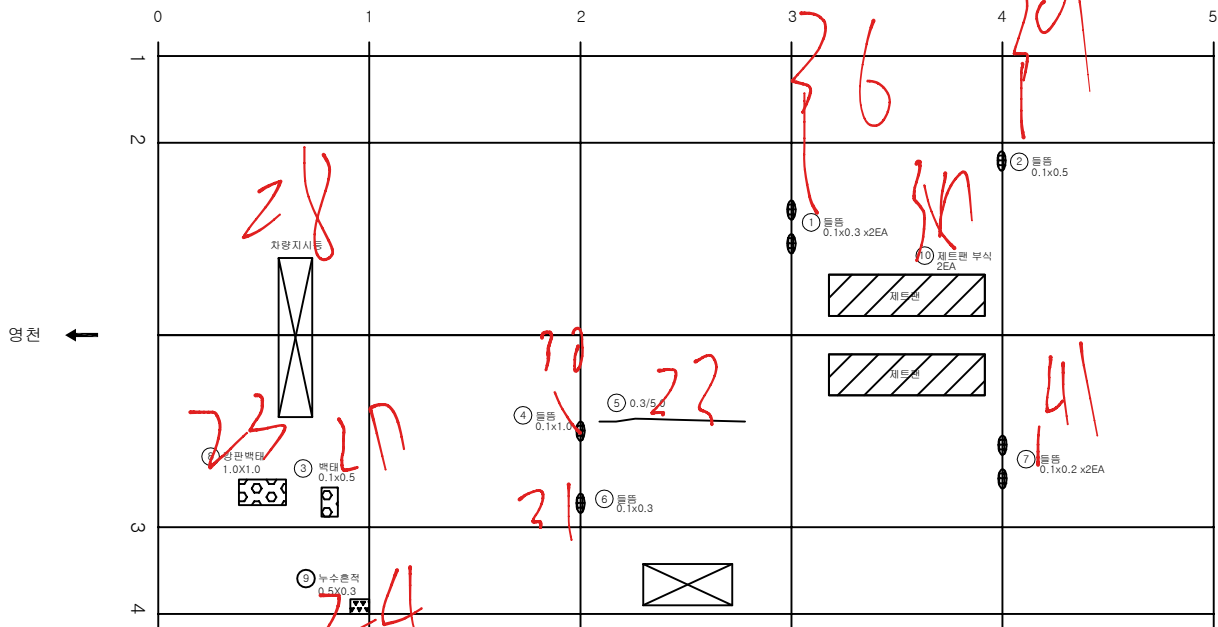


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	천단부	돌출		0.1	0.3	0.03	m ²	2	0.06	
2	19하	천단부	돌출		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
3	19하	천단부	벽태		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
4	19하	천단부	돌출		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
5	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	5.0		5.00	m	1	5.00	
6	19하	천단부	돌출		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
7	19하	천단부	돌출		0.1	0.2	0.02	m ²	2	0.04	
8	20상	천단부	강판 벽태		1.0	1.0	1.00	m ²	1	1.00	
9	23하	측벽부	누수흔적		0.5	0.3	0.15	m ²	1	0.15	
10	25하	부대시설	제트팬 부식				1.00	EA	2	2.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

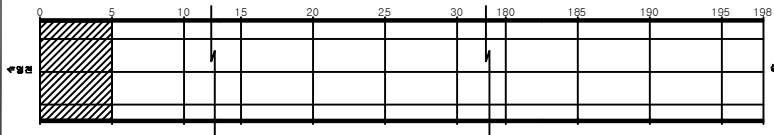


SECTION

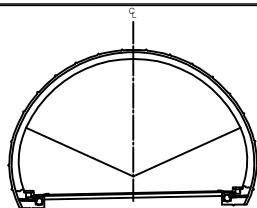


번호	부재	손상내용	손상현황	비 고
1	강판	강판균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
2	면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
3	누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
4	철근노출	침 하	열 화	도 면 명
5	부식	좌굴, 변형	기 타	평 호 터 널 (상 주)방향) 외관조사망도
				도 면 번호

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천단부	들뜸		0.1	0.5	0.05	m ²	2	0.10	
2	19하	천단부	들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
3	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1	2.50	
4	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1	2.50	
5	23하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	6	6.00	
6	23하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	9	9.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

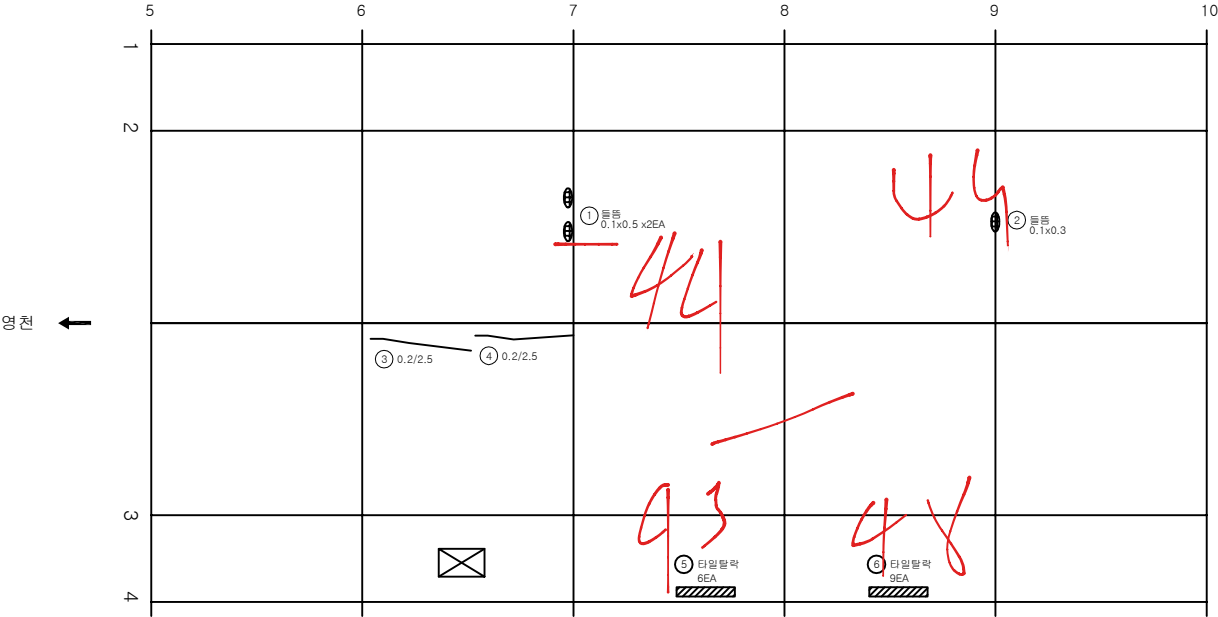

KEY PLAN

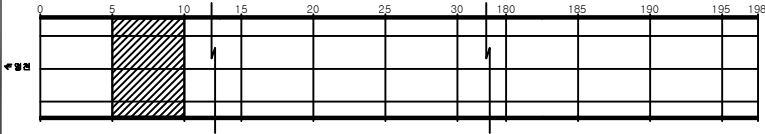

SECTION

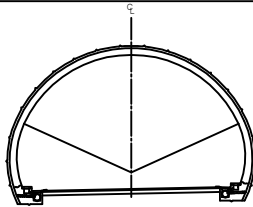


범례

균열	양상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	벽, 타	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
절리노출	침하	열화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기타	평 호 터 널 (상 주)방향) 외관조사망도
			도 면 번 호


ID:평 호 터 널 (상 주)-라 이 닝 Span No.11~15

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천단부	들뜸		0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
2	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
3	19하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
4	19하	천단부	들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
5	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
6	19하	측벽부	균열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1	3.00	
7	21하	측벽부	균열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1	3.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

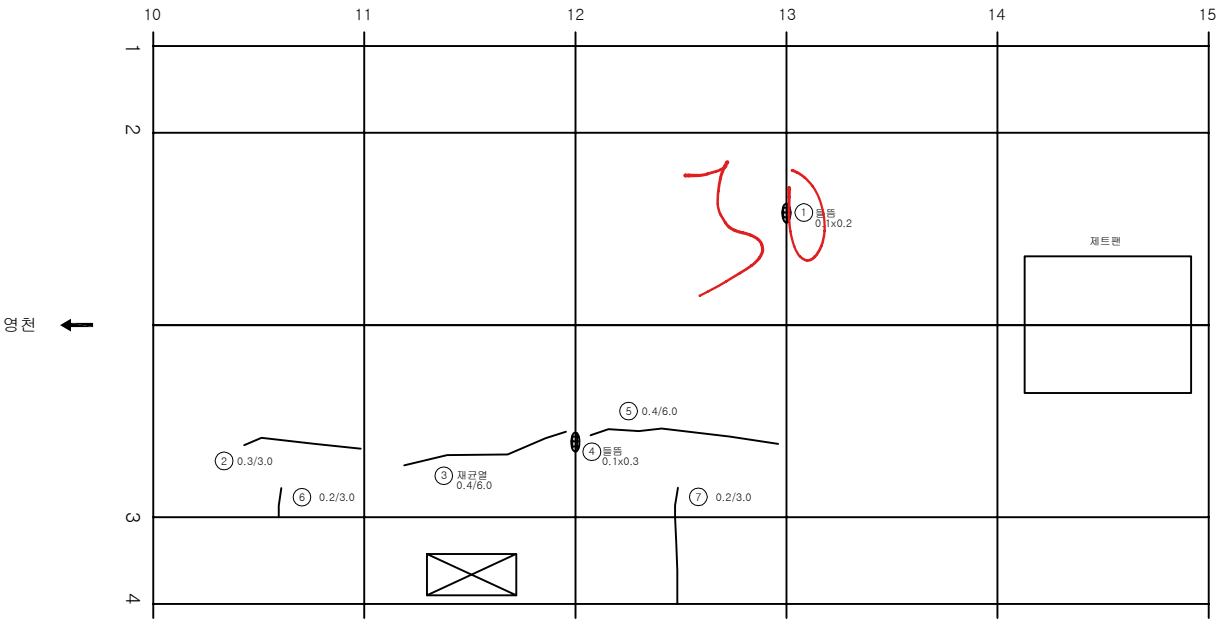

KEY PLAN

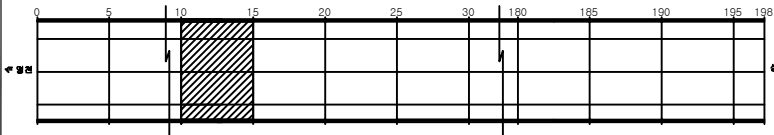


SECTION

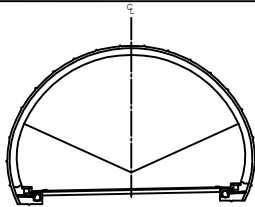

변 레


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호

손 상 물 량 표

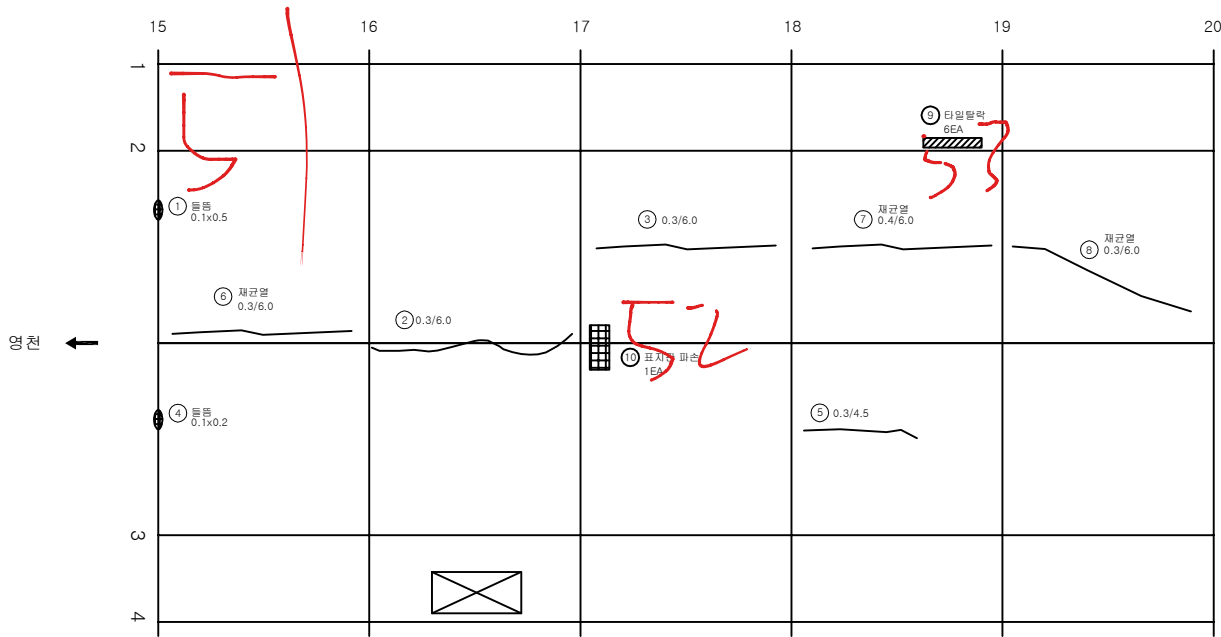


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	천단부	들뜸		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
2	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
3	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
4	19하	천단부	들뜸		0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
5	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	4.5		4.50	m	1	4.50	
6	21하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
7	21하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
8	21하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
9	23하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	6	6.00	
10	23하	천단부	표지판 파손				1.00	EA	1	1.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

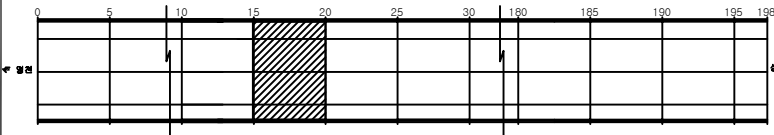


SECTION

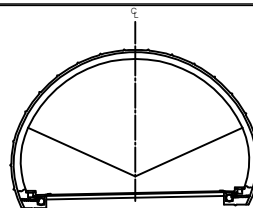


범례

균열	양상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편지, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	벽면	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침하	열화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호

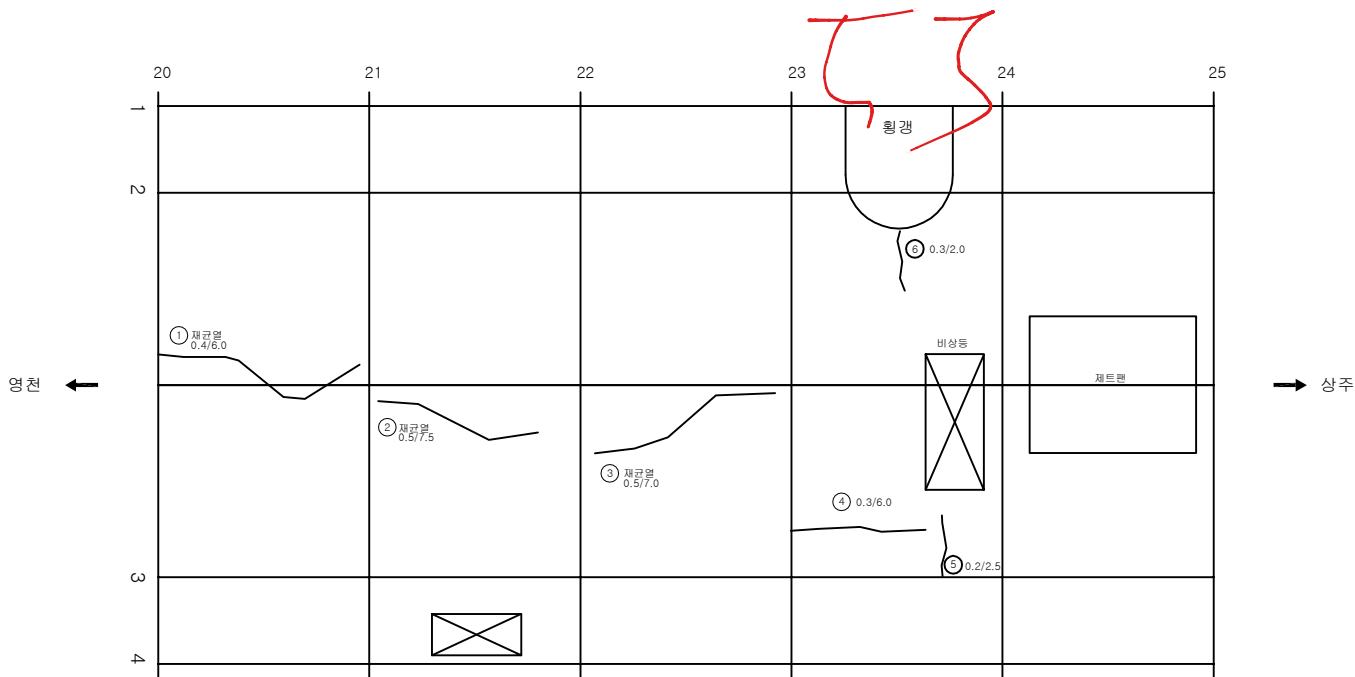


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.5		7.50	m	1	7.50	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
5	23하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1	2.50	
6	25하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

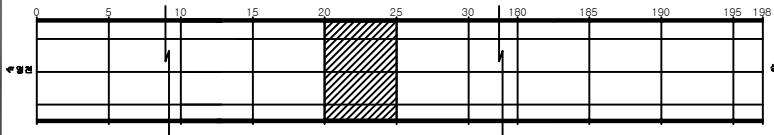


SECTION

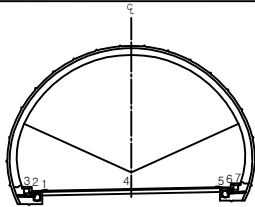

범례


균열	망상균열	재료분리
면치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
도 면 명	평호터널(상주방향) 외관조사량도
도 면 번호	045

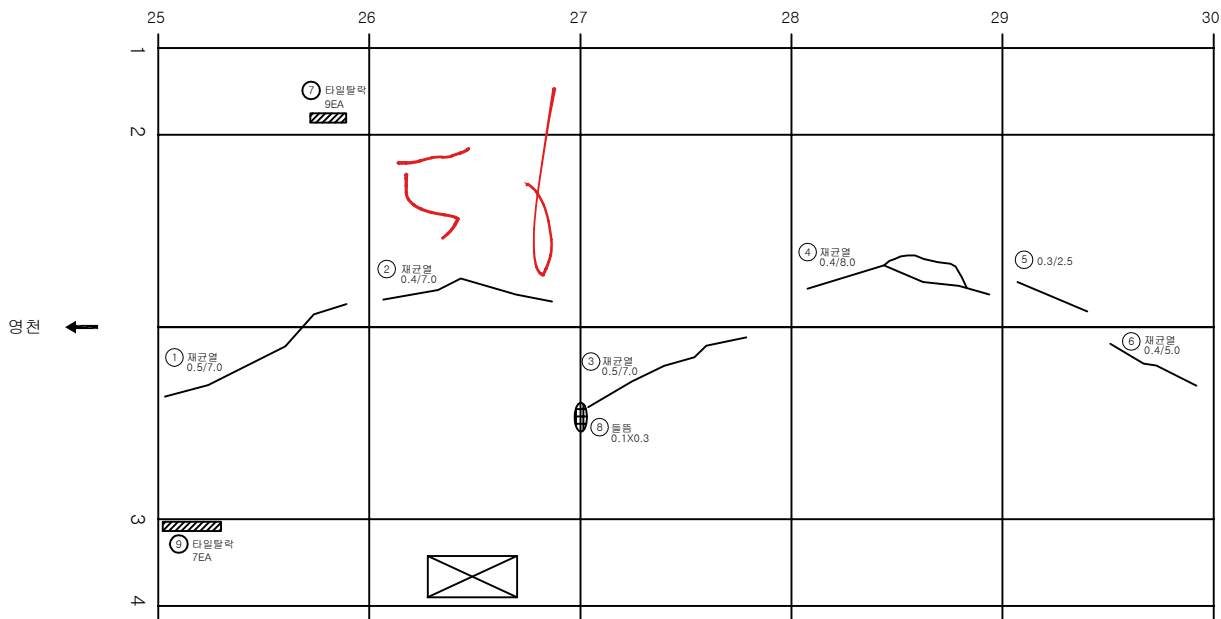


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	2.5		2.50	m	1	2.50	
6	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	5.0		5.00	m	1	5.00	
7	23하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	9	9.00	
8	23하	천단부	들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
9	24상	측벽부	타일탈락				1.00	EA	7	7.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

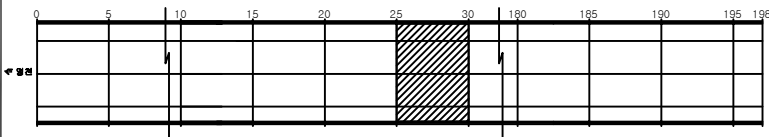

SECTION

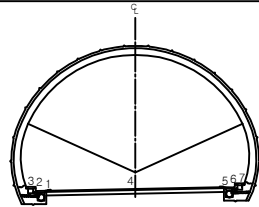


변
례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번호 046


ID:평 호 터 널 (상 주)-라 이 닝 Span No.31~35

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 둘 략	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.5mm이 상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.5mm이 상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.3	2.5		2.50	m	1	2.50	
5	19하	천 단 부	들 뚝		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
6	21하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm미 만)	0.2	7.0		7.00	m	1	7.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

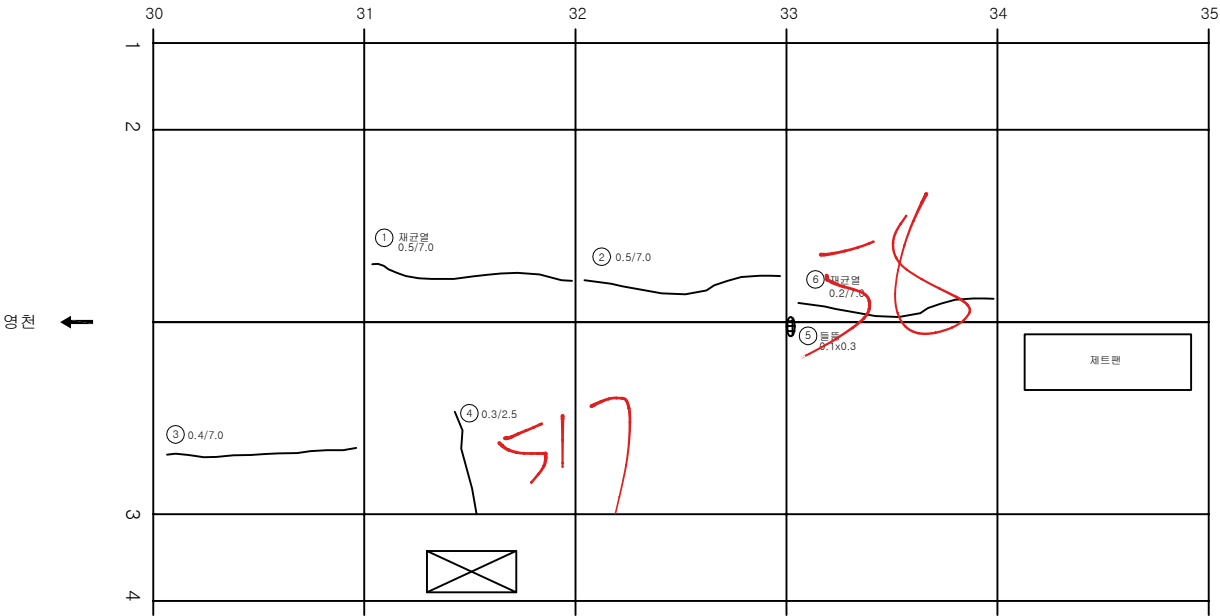

KEY PLAN

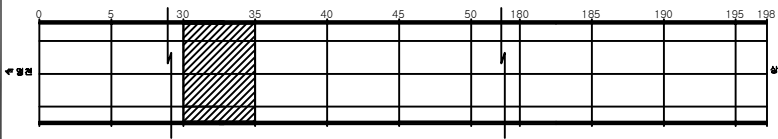

SECTION

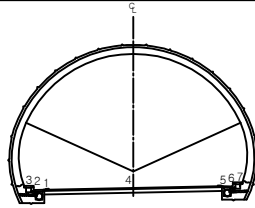


범례

균열	망상균열	재료분리
면치, 공동	박리, 파손	채수
부수, 슬래브	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
도 면 명	평호터널(상주방향) 외관조사량도
도 면 번호	047

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 량 량	단 위	개 소	종 합 량 량	
1	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
5	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.5mm 이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

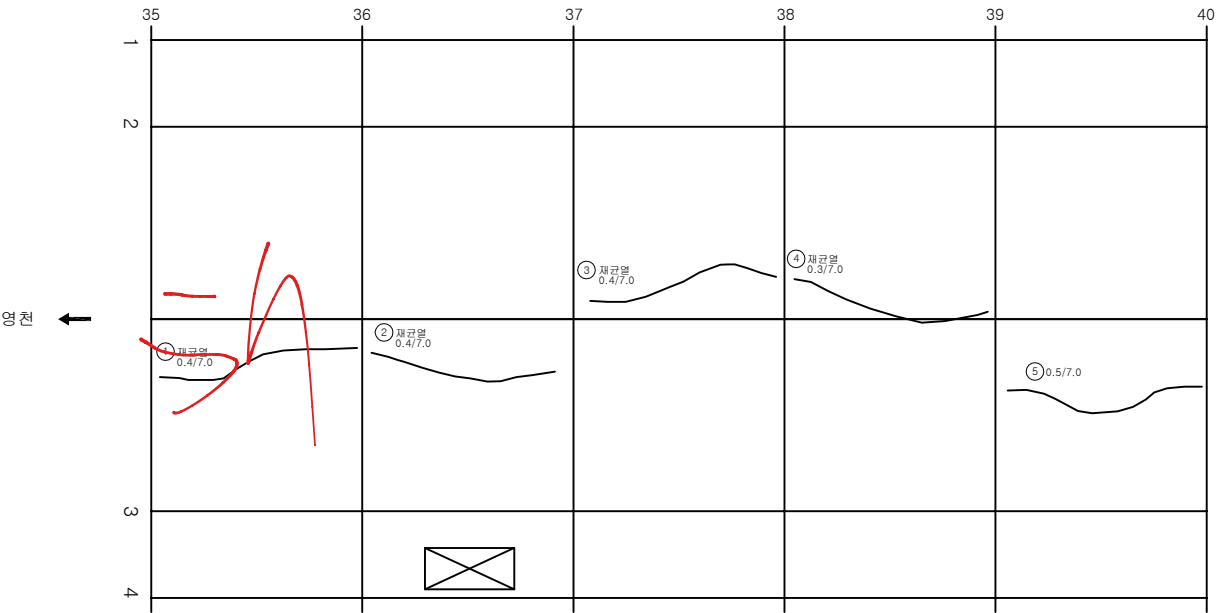

KEY PLAN

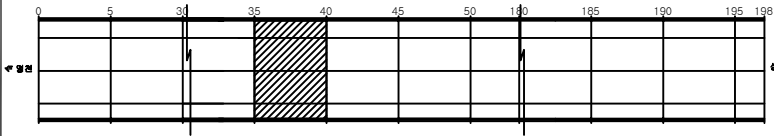


SECTION

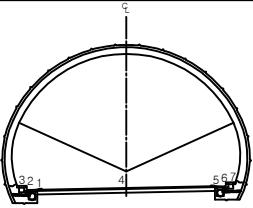


번 레	손 상 부 위			발 주 처 상 주 영 천 고 속 도 로 (주)
	균 열	망 상 균 열	재 료 분 리	
	면 치, 공 통	박 리, 파 손	체 수	용 역 명
	부 수, 습윤 부	백 태	퇴 적 물	상 주 영 천 고 속 도 로 2024~2025년 시 설 보 안 관 령 장 통 령 (2024년 하 반 기 결 기 단 연 결 중)
	철 기 노 출	침 하	열 화	도 면 명
	부 식	좌 굴, 변 형	기 타	평 호 터 널 (상 주 방 향) 외 관 조 사 망 도
				도 면 번 호

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 량	단 위	개 소	총 합 량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	5.0		5.00	m	1	5.00	
3	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
6	21하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

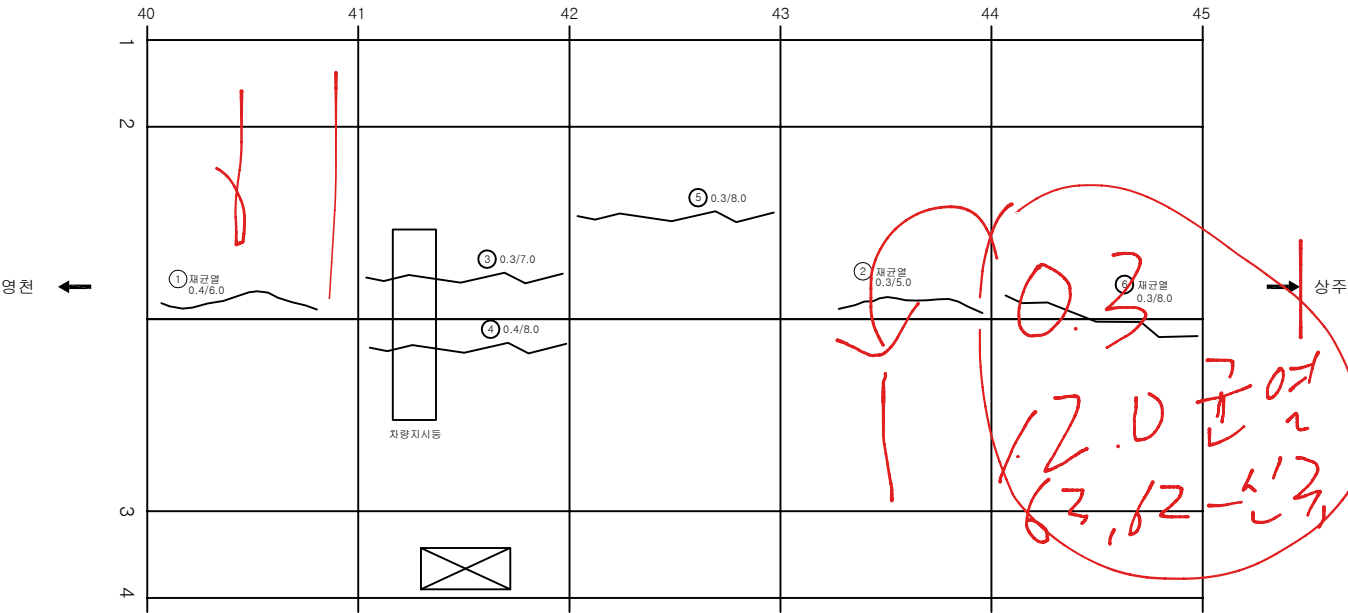

KEY PLAN

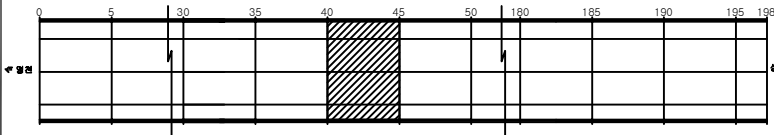


SECTION

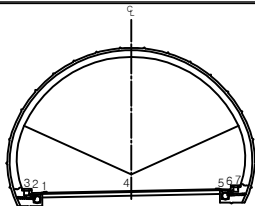


범례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처
면치, 공동	박리, 파손	채수	상주영천고속도로(주)
부수, 슬래브	벽 태	퇴적물	용 역 명
철근노출	침 하	열 화	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명
			평호터널(상주방향) 외관조사량도
			도 면 번호

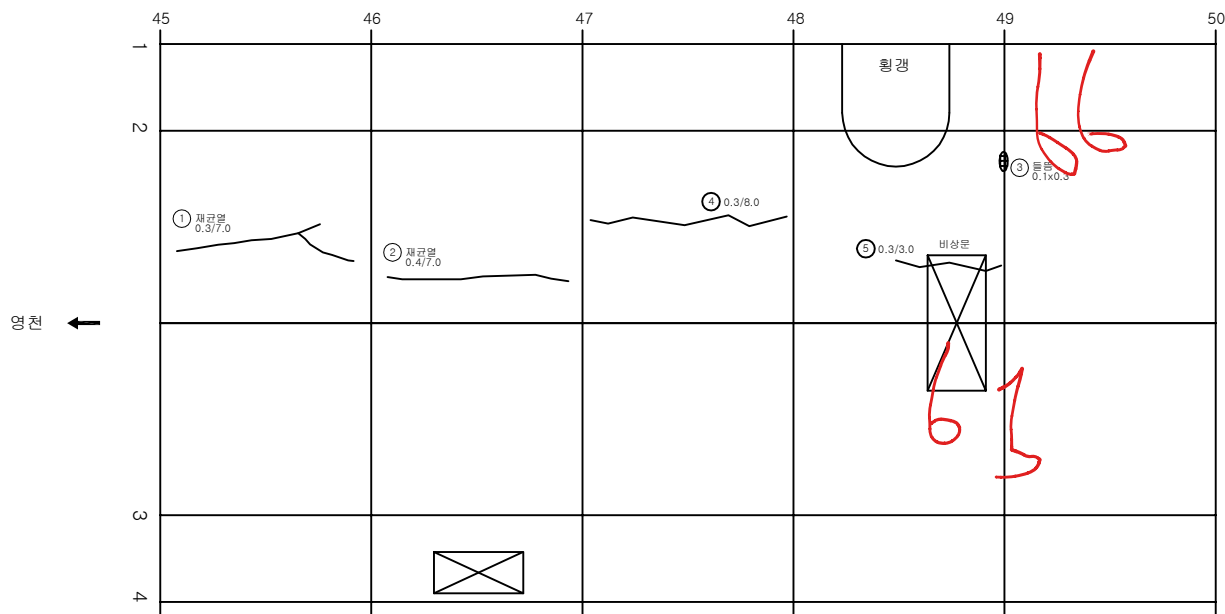


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	돌출		0.1	0.3	0.03	m	1	0.03	
4	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

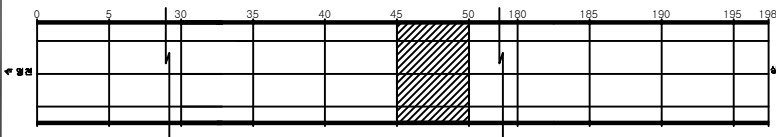

SECTION

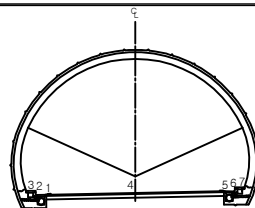


범례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번호 050


170
타일/타락
22
GEA
신규

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	10.0		10.00	m	1	10.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
5	19하	천단부	들뜸		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
6	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
7	21하	천단부	들뜸		0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
8	22하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	1	1.00	
9	23하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	6	6.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

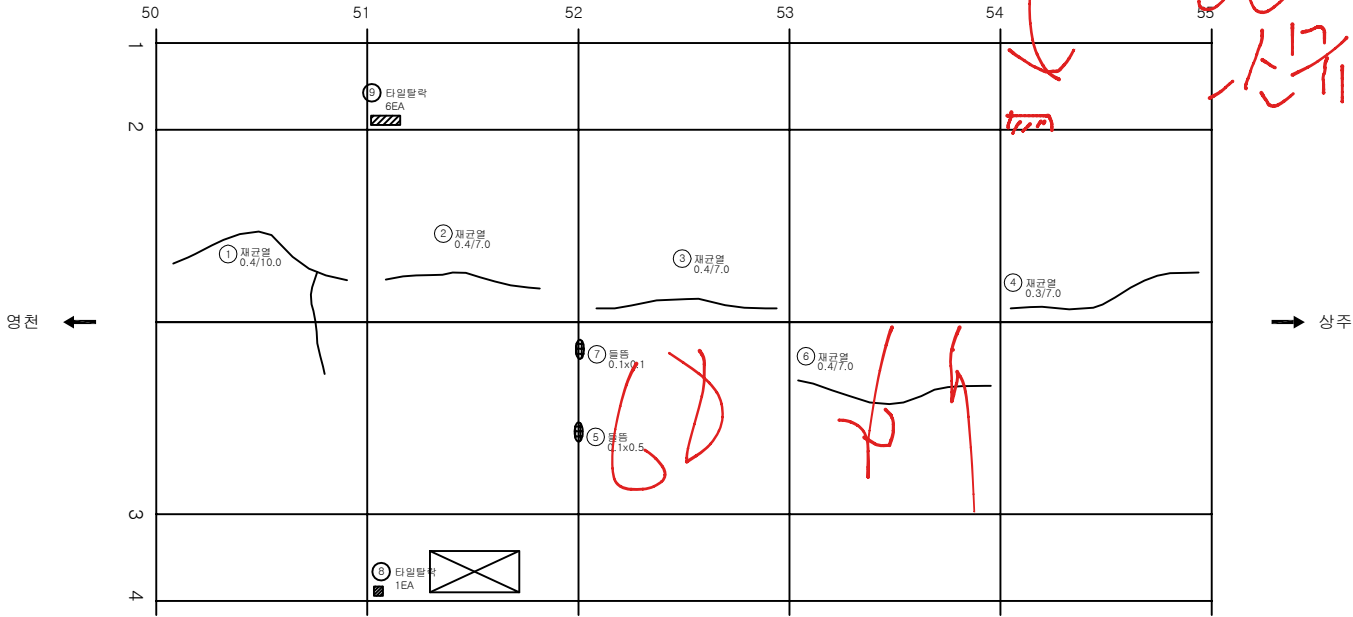

KEY PLAN

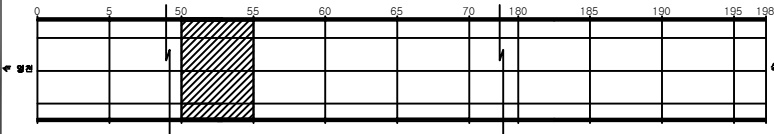

SECTION

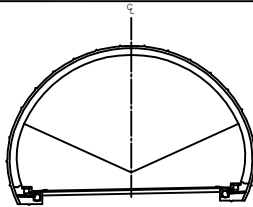

범례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 051

ID:평 호 터 널 (상 주)-라 이 닝 Span No.56~60


손 상 물 량 표

번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	종 합 물 량	
1	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
2	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
4	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
5	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	19하	천 단 부	들 림		0.1	0.3	0.03	m ²	2	0.06	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


영 천

상 주

KEY PLAN

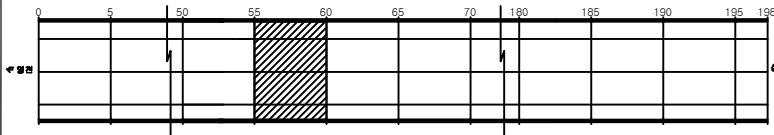


SECTION

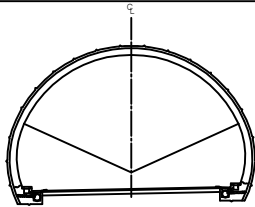


비 례

균 열	상 상 균 열	재 료 분 리	발 주 처 상 주 영 천 고 속 도 로 (주)
면 치, 공 통	박 리, 파 손	체 수	용 역 명
부 수, 습 염 부	백 태	퇴 적 물	상 주 영 천 고 속 도 로 2024~2025년 시 설 물 안 전 관 령 통 령 (2024년 하 반 기 결 기 단 연 결 중)
철 기 노 출	침 하	열 화	도 면 명
부 식	좌 굴, 변 형	기 타	평 호 터 널 (상 주 방 향) 외 관 조 사 방 도
			도 면 번 호

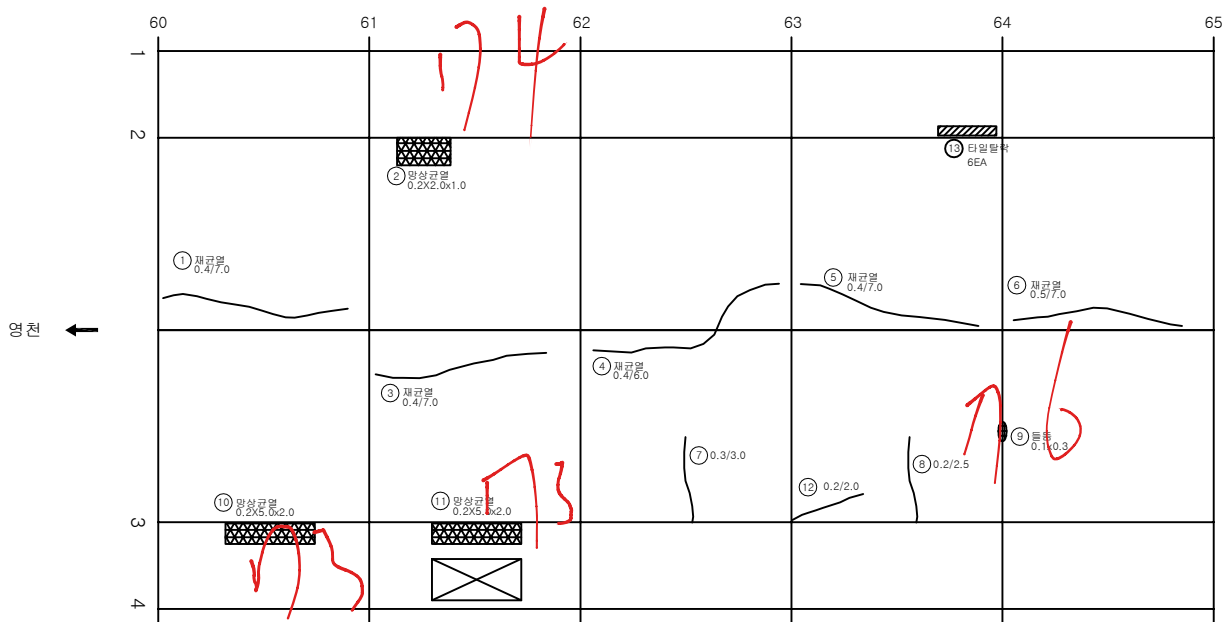


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 량	단 위	개 소	종 합 량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
2	19하	천단부	망상균열	0.2	2.0	1.0	2.00	m	1	2.00	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
5	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
7	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
8	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1	2.50	
9	19하	천단부	돌출		0.1	0.3	0.03	m	1	0.03	
10	19하	측벽부	망상균열	0.2	5.0	2.0	10.00	m	1	10.00	
11	19하	측벽부	망상균열	0.2	5.0	2.0	10.00	m	1	10.00	
12	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1	2.00	
13	24상	측벽부	타일탈락				1.00	EA	6	6.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

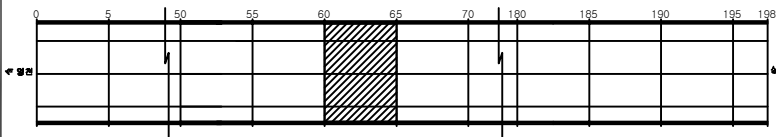


SECTION

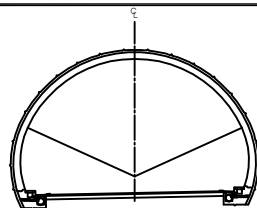

관 열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	바리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번 호 053


ID:평 호 터 널 (상 주)-라 이 닝 Span No.66~70

손 상 물 량 표

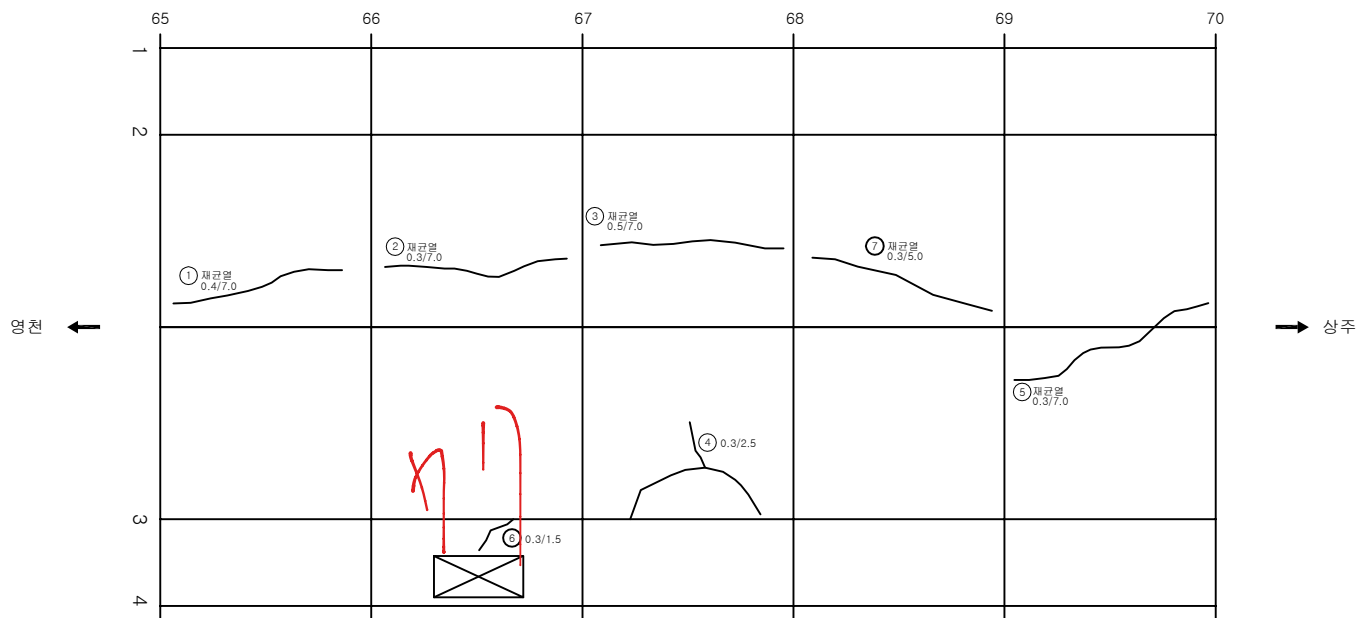


번 호	발 생 연 도	부 재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	측벽부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	2.5		2.50	m	1	2.50	
5	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	21하	측벽부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	21하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	5.0		5.00	m	1	5.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY PLAN

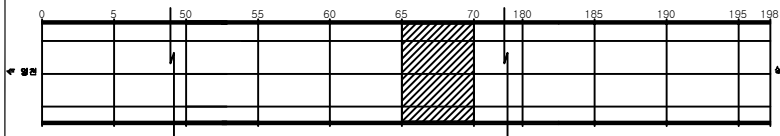

SECTION

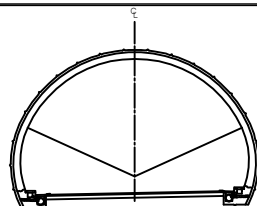


번 호	발 생 연 도	부 재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	측벽부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	2.5		2.50	m	1	2.50	
5	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	21하	측벽부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	21하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	5.0		5.00	m	1	5.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

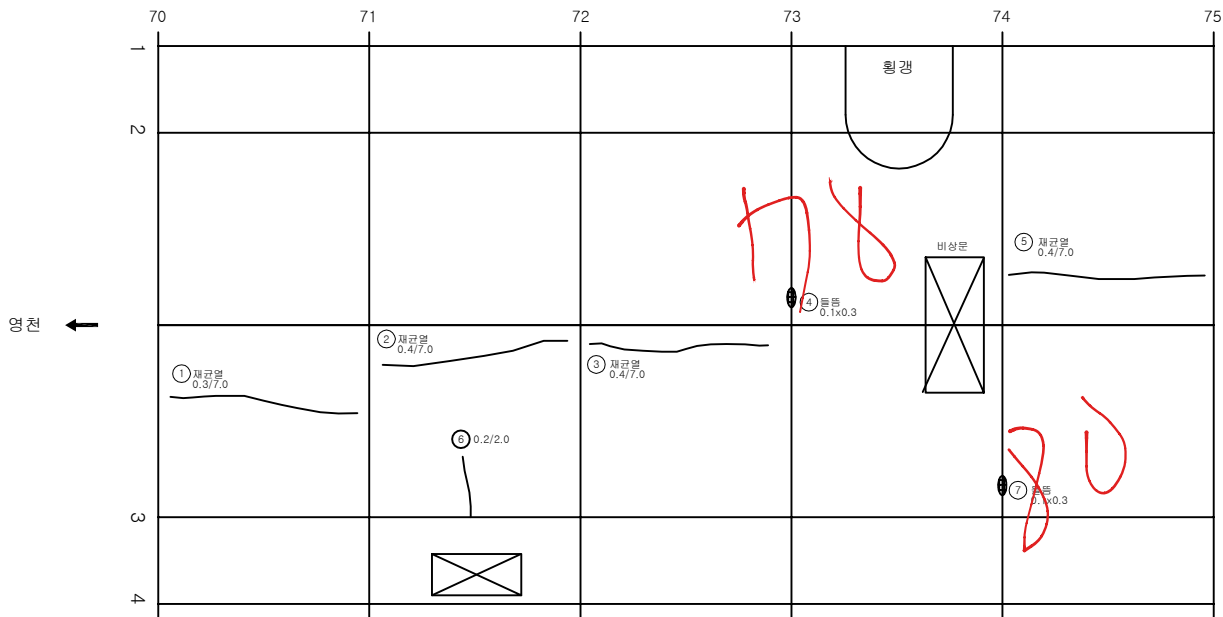


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
5	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1	2.00	
7	19하	천단부	들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

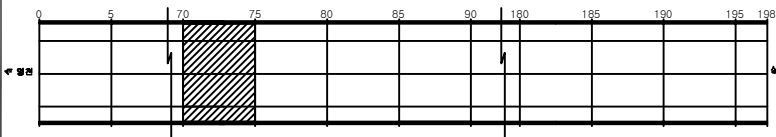


SECTION

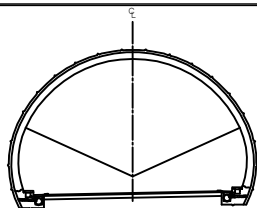


범례

균열	양상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 침강부	백태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침하	열화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기타	평 호 터 널 (상 주)방향) 외관조사량도
			도 면 번호

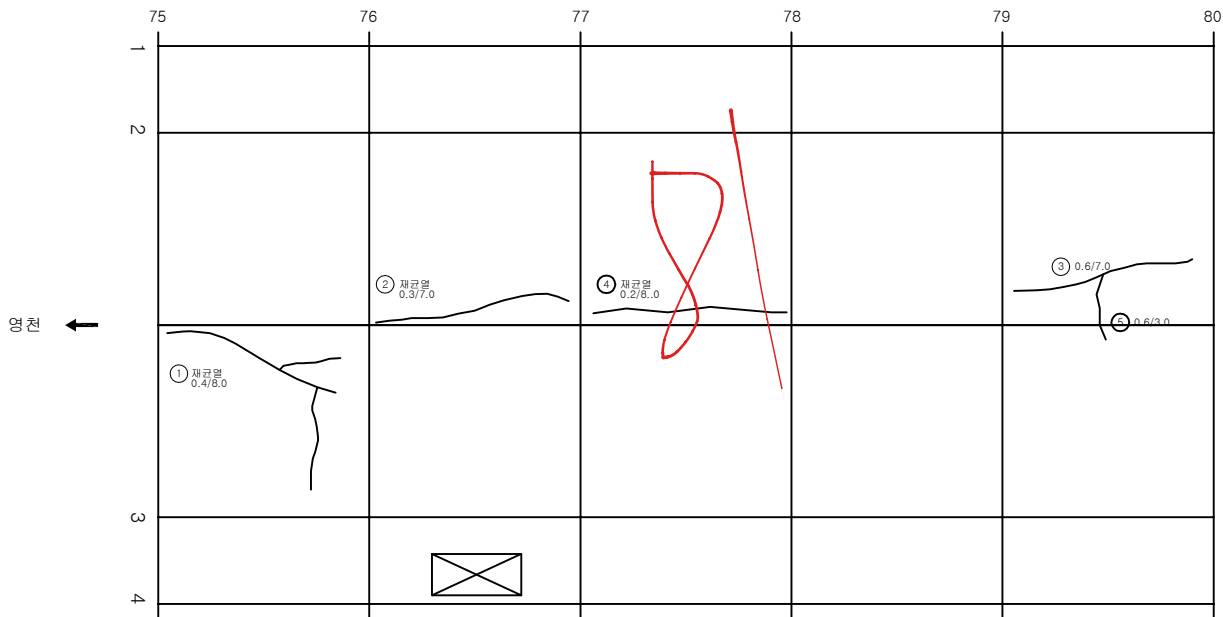


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	균열(Cw=0.5mm이상)	0.6	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	21하	천단부	재균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	21하	천단부	균열(Cw=0.5mm이상)	0.6	3.0		3.00	m	1	3.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

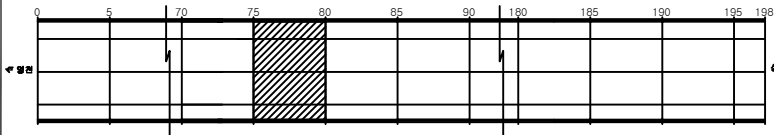

SECTION

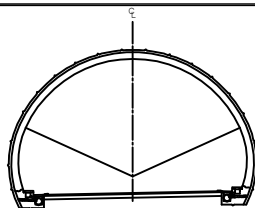


범례


균열	양상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	침하	용 역 명
누수, 습윤부	백태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
교각노출	침하	열화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호 056

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	종 합 물 량	
1	19하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	재균열 (Cw=0.5mm이상)	0.5	8.0		8.00	m	1	8.00	
4	19하	천단부	재균열 (Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
5	19하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1	2.00	
7	19하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm이상)	0.3	4.0		4.00	m	1	4.00	
8	19하	속벽부	타일균열				1.00	EA	1	1.00	
9	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1	3.00	
10	19하	속벽부	균열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

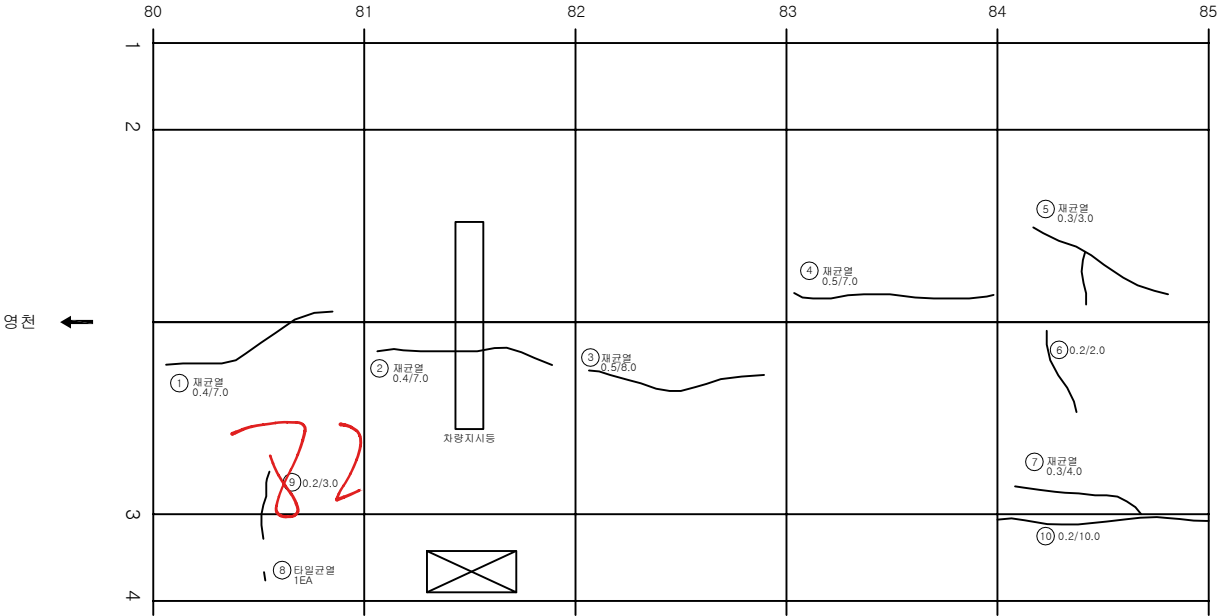

KEY PLAN

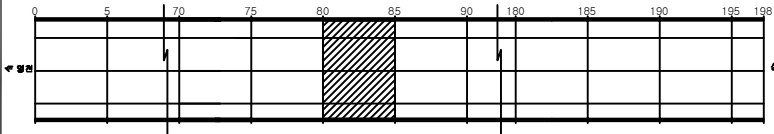


SECTION

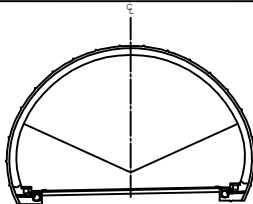


범례

콘크리트	철근	철근	발 주 처 상주영천고속도로(주)
콘크리트	철근	철근	용 역 명
콘크리트	철근	철근	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
콘크리트	철근	철근	도 면 명
콘크리트	철근	철근	평호터널(상주방향) 외관조사량도
콘크리트	철근	철근	도 면 번호
콘크리트	철근	철근	057

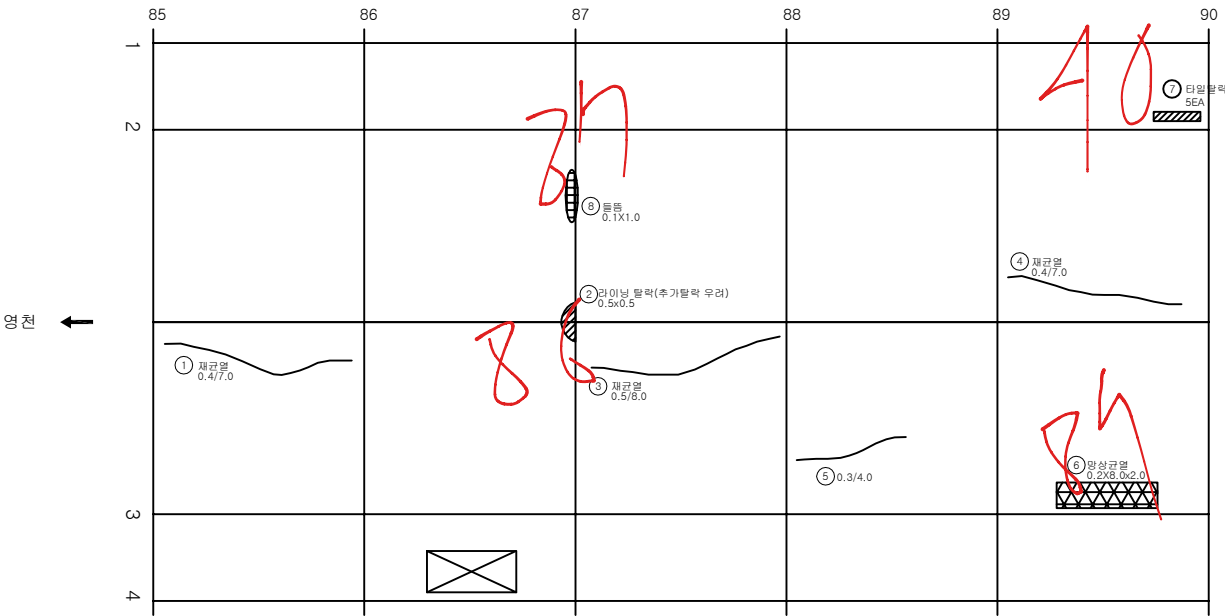


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천단부	라이닝 탈락		0.5	0.25	m ²		1	0.25	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	8.0		8.00	m	1	8.00	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
5	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	4.0		4.00	m	1	4.00	
6	19하	천단부	광상균열	0.2	8.0	2.0	16.00	m ²	1	16.00	
7	23하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	5	5.00	
8	23하	천단부	들뜸		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

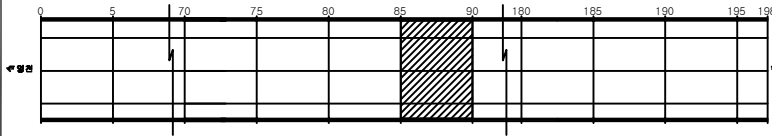

SECTION

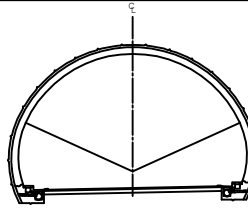




범례

균열	광상균열	재료분리
면치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
도 면 명	평호터널(상주방향) 외관조사량도
도 면 번호	058

ID:평 호 터 널 (상 주)-라 이 닝 Span No.91~95

손상물량표

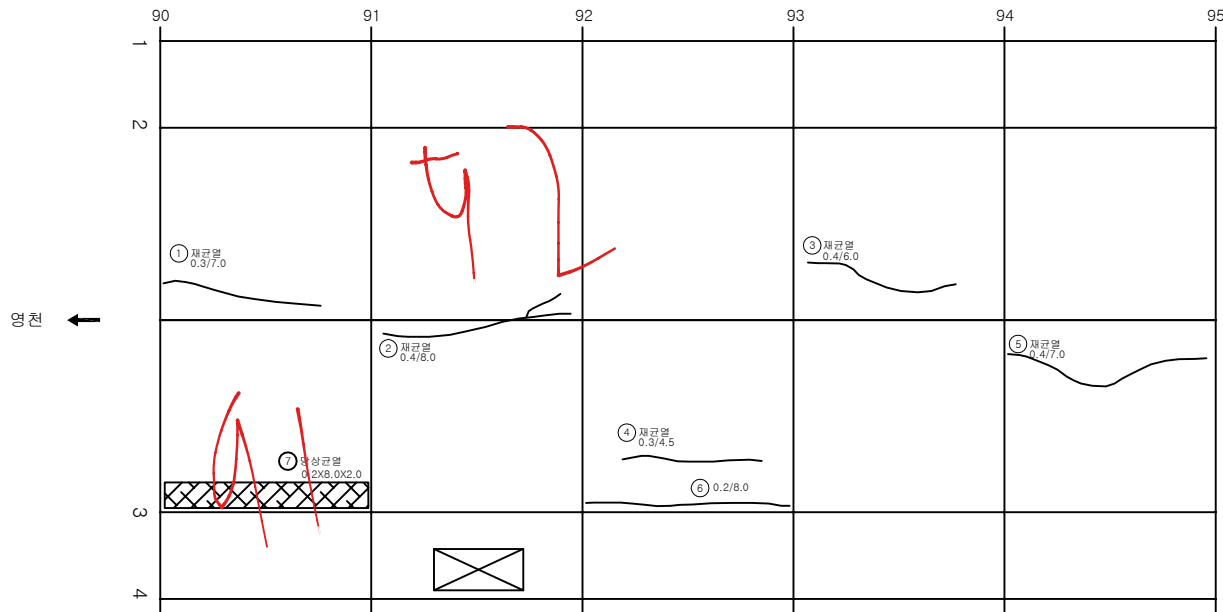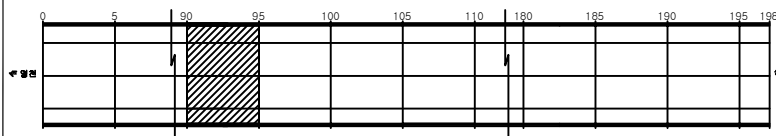[illegible]

SECTION

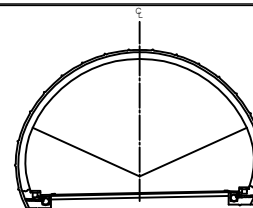


부
려


	빈 칸		양상금줄		재류금줄	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	편지, 봉투		바탕, 표지		체수	용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설표 안전경로 표지 (2024년 하반기 물기물기발행)
	나무, 숲길		표지		외곽물	
	철길, 노물		절하		절화	도 면 명 경호터널(상주방향) 외곽조사상도
	부식		진동, 진형		기타	도 면 번호 059

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천단부	들뜸		0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
2	19하	천단부	망상균열	0.2	2.0	1.0	2.00	m ²	1	2.00	
3	19하	천단부	망상균열	0.2	8.0	2.0	16.00	m ²	1	16.00	
4	19하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm이상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
5	19하	천단부	망상균열	0.2	8.0	2.0	16.00	m ²	1	16.00	
6	21하	천단부	균열 (Cw=0.3mm이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
7	21하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
8	23하	속벽부	타일탈락				1.00	EA	5	5.00	
9	23하	천단부	재균열 (Cw=0.5mm이상)	0.5	8.0		8.00	m	1	8.00	
10	23하	천단부	균열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	8.0		8.00	m	1	8.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

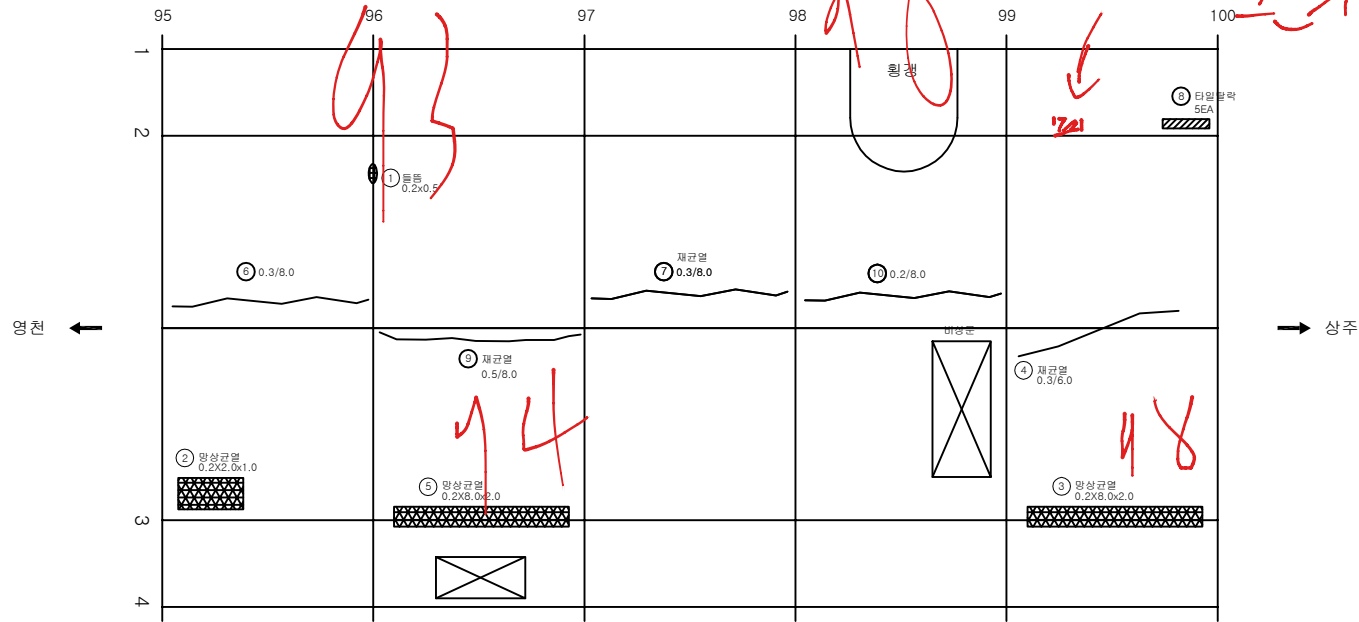

KEY PLAN

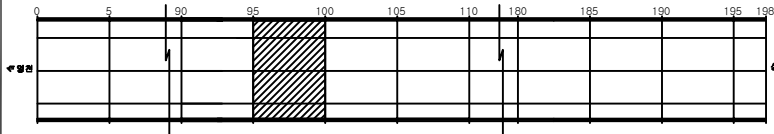

SECTION

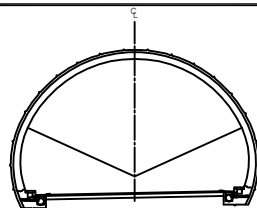


범례

			발 주 처 상주영천고속도로(주)
			용 역 명
			상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
			도 면 명
			평호터널(상주방향) 외관조사망도
			도 면 번호


ID:평 호 터 널 (상 주)-라 이 닝 Span No.101~105

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	4.5		4.50	m	1	4.50	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
6	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	13.0		13.00	m	1	13.00	
8	23하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	2	2.00	
9	23하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	9	9.00	
10	24상	측벽부	타일탈락				1.00	EA	4	4.00	
11	24상	측벽부	타일탈락				1.00	EA	11	11.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

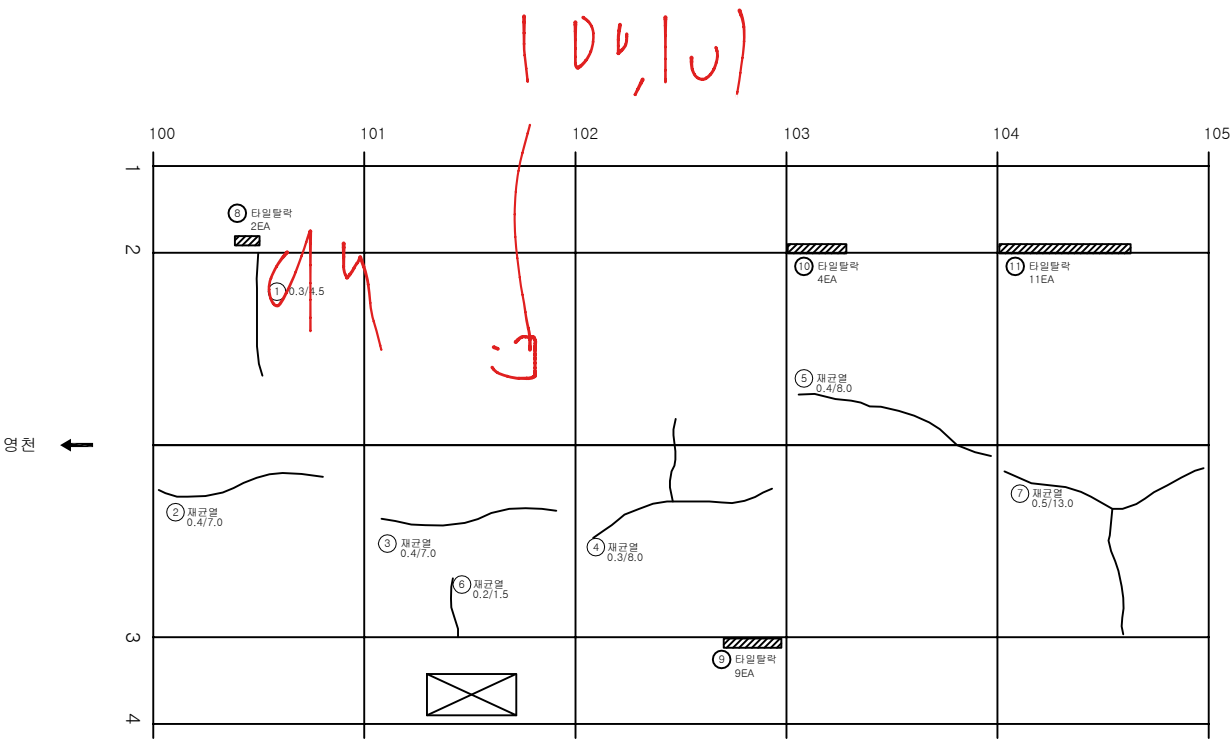

KEY PLAN

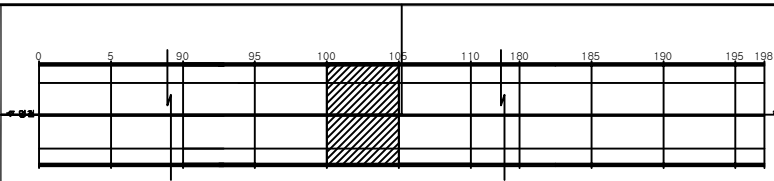

SECTION

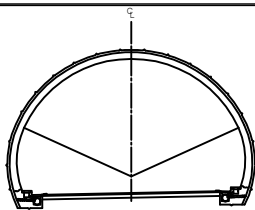


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	4.5		4.50	m	1	4.50	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
6	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	13.0		13.00	m	1	13.00	
8	23하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	2	2.00	
9	23하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	9	9.00	
10	24상	측벽부	타일탈락				1.00	EA	4	4.00	
11	24상	측벽부	타일탈락				1.00	EA	11	11.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	박리, 파손	채수	상주영천고속도로(주)
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	용 역 명
철근노출	침 하	열 화	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명
			평호터널(상주방향) 외관조사량도
			도 면 번 호

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	종 합 물 량	
1	19하	천단부	박락		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
5	19하	천단부	균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	21하	천단부	재균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	2.0		2.00	m	1	2.00	
7	24상	측벽부	타일탈락				1.00	EA	3	3.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

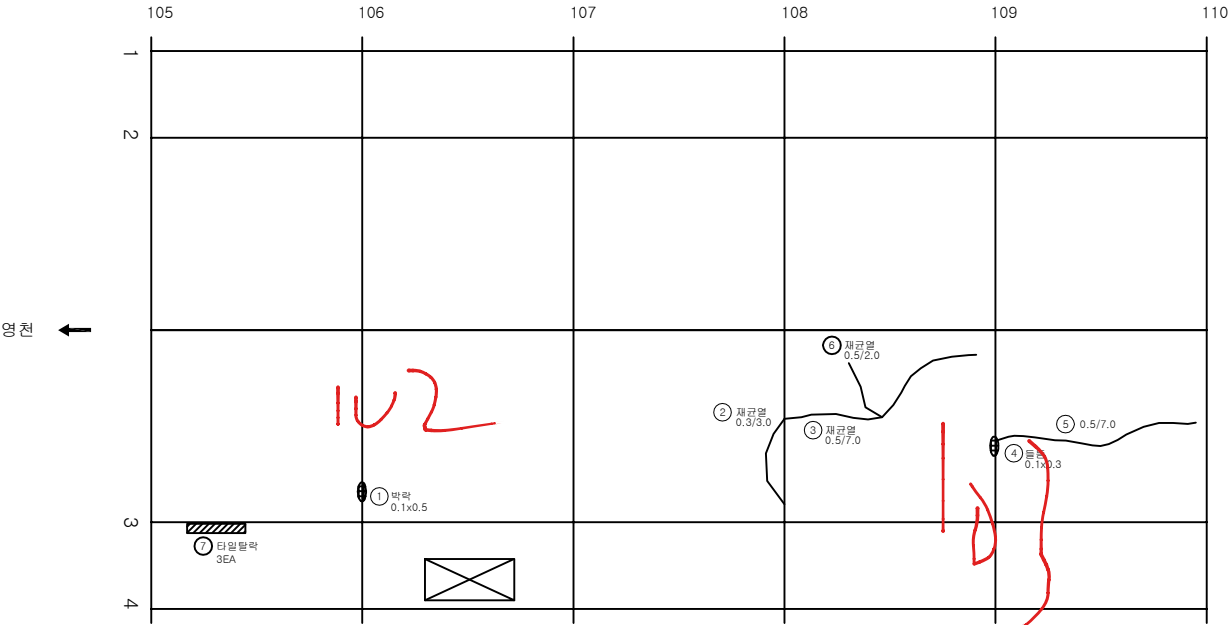

KEY PLAN

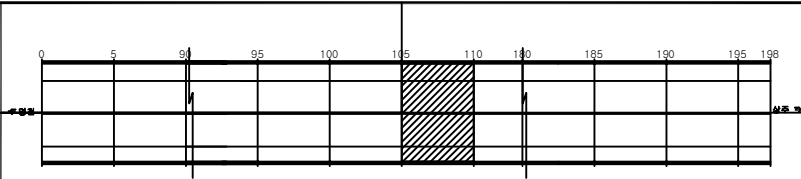

SECTION

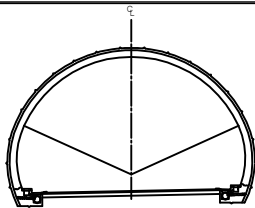


범례

콘크리트	양상근열	재료분리
균열, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	배타	퇴적물
배수노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
도 면 명	평호터널(상주방향) 외관조사망도
도 면 번호	062

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	들뜸		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
2	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.5mm 이상)	0.5	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	5.0		5.00	m	1	5.00	
4	19하	천 단 부	들뜸		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
5	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
6	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 미만)	0.2	4.0		4.00	m	1	4.00	
7	19하	천 단 부	들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
8	23하	천 단 부	망 상 균 열	0.2	8.0	3.0	24.00	m ²	1	24.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

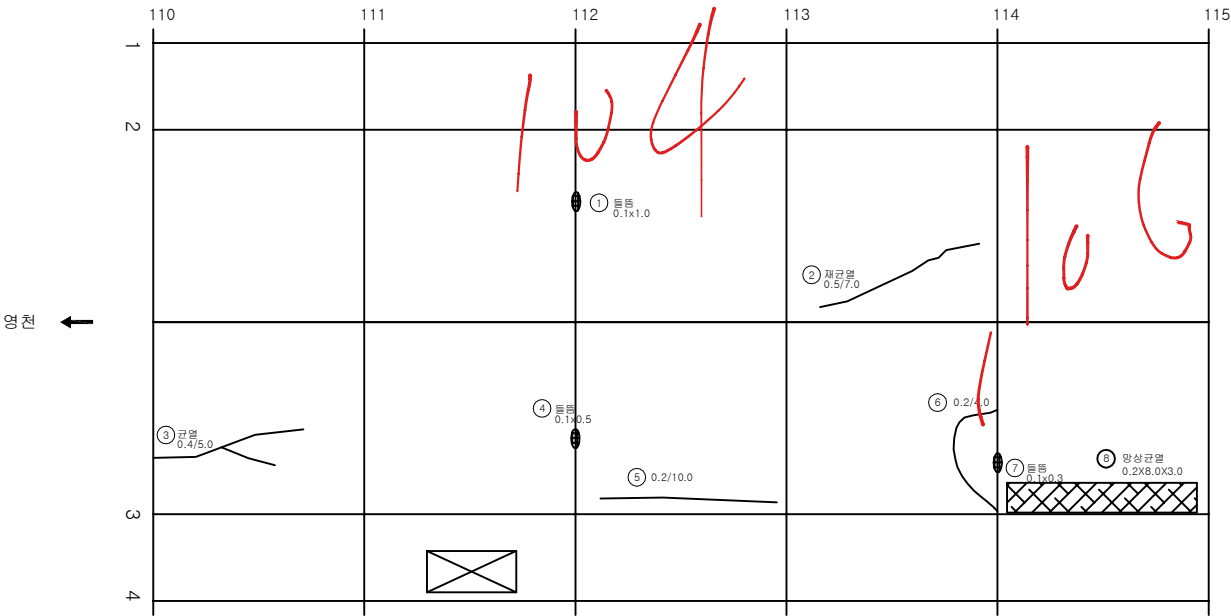

KEY PLAN

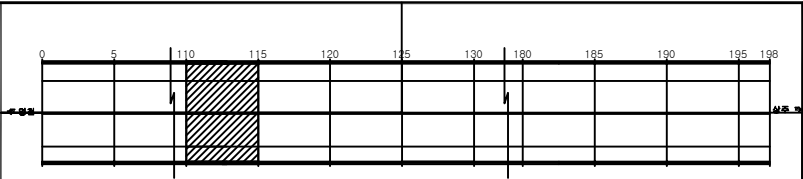


SECTION

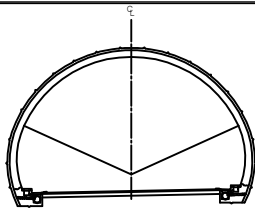

범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	콘크리트	철근물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
하천노출	침하	열화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	자갈, 변형	기타	도 면 번호

손 상 물 량 표

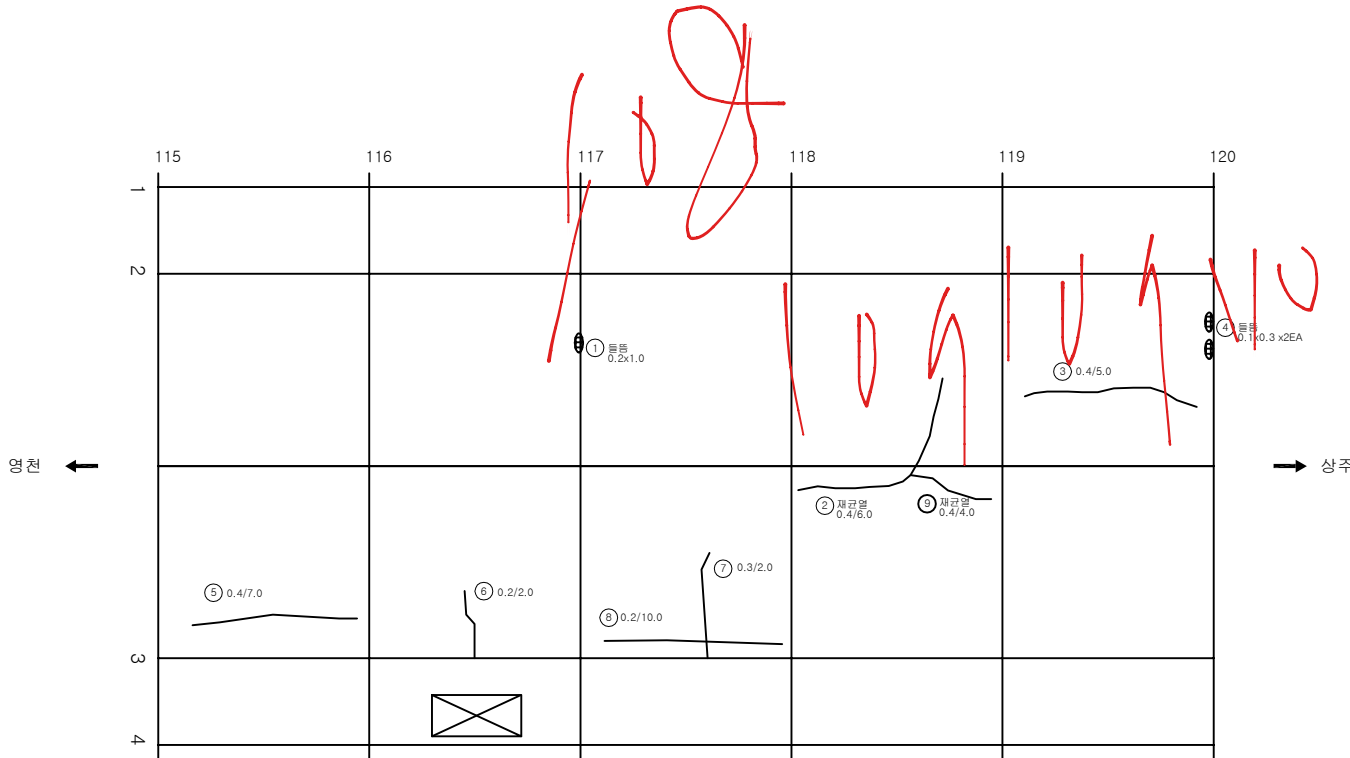


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천단부	들뜸		0.2	1.0	0.20	m ²	1	0.20	
2	19하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm이상)	0.4	6.0		6.00	m	1	6.00	
3	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm이상)	0.4	5.0		5.00	m	1	5.00	
4	19하	천단부	들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	2	0.06	
5	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1	2.00	
7	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
8	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
9	21하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm이상)	0.4	4.0		4.00	m	1	4.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

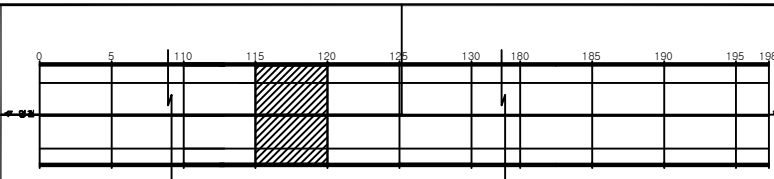

SECTION

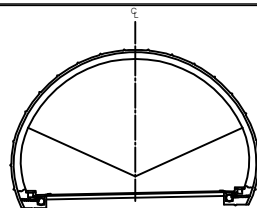


범례

	균열		상상균열		재료분리
	면치, 공동		박리, 파손		채수
	부수, 슬래브		벽타		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
도 면 명	평호터널(상주방향) 외관조사망도
도 면 번호	064

손 상 물 량 표

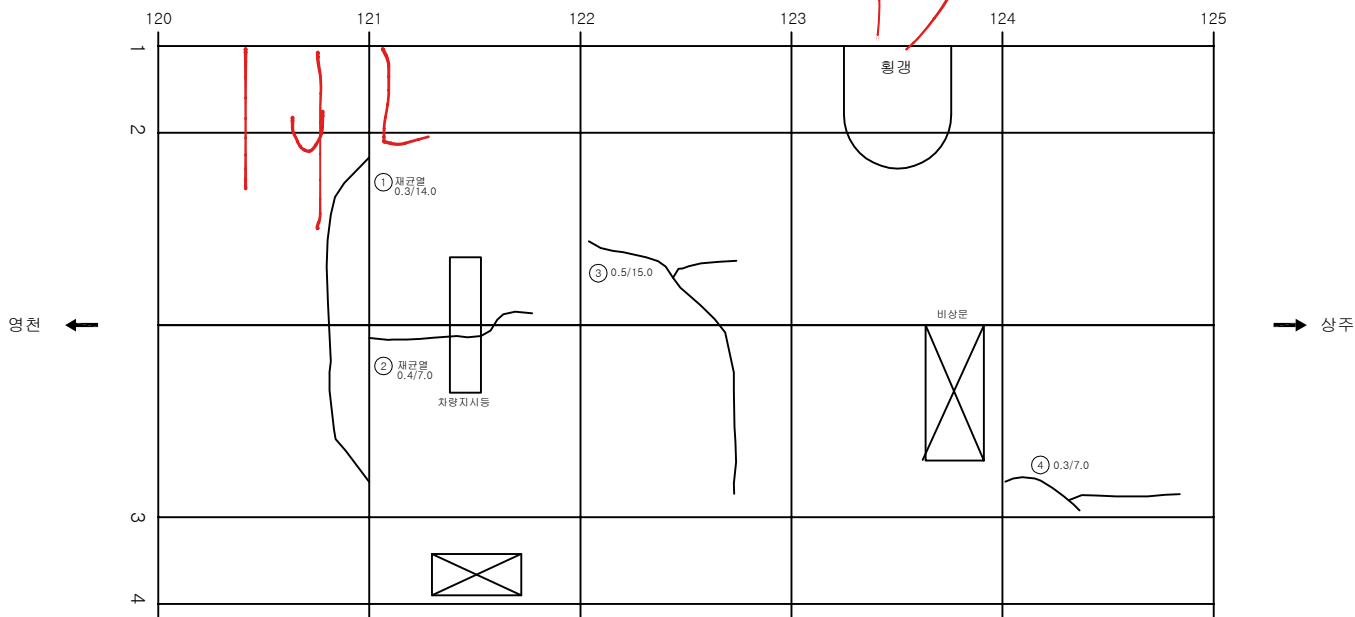


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	14.0		14.00	m	1	14.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	균열(Cw=0.5mm이상)	0.5	15.0		15.00	m	1	15.00	
4	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

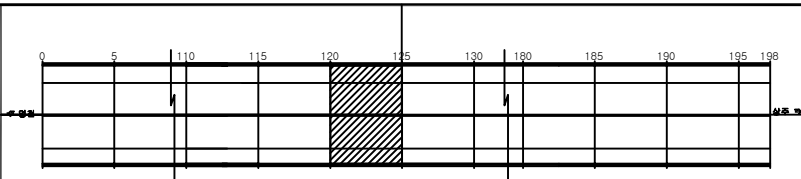

SECTION

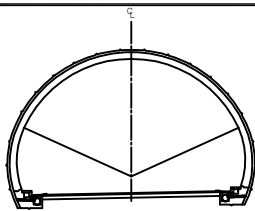


범례


균열	양상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	침하	용 역 명
누수, 습윤부	배타	기름	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
교각노출	침하	열화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기타	평 호 터 널 (상 주)-라 이 닝 외관조사량도
			도 면 번호

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	들 림		0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
2	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	13.0		13.00	m	1	13.00	
4	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
6	19하	천 단 부	들 림		0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
7	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
8	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
9	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	4.0		4.00	m	1	4.00	
10	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
11	22상	측 벽 부	타 일 탈 락				1.00	EA	10	10.00	23상 보 수
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

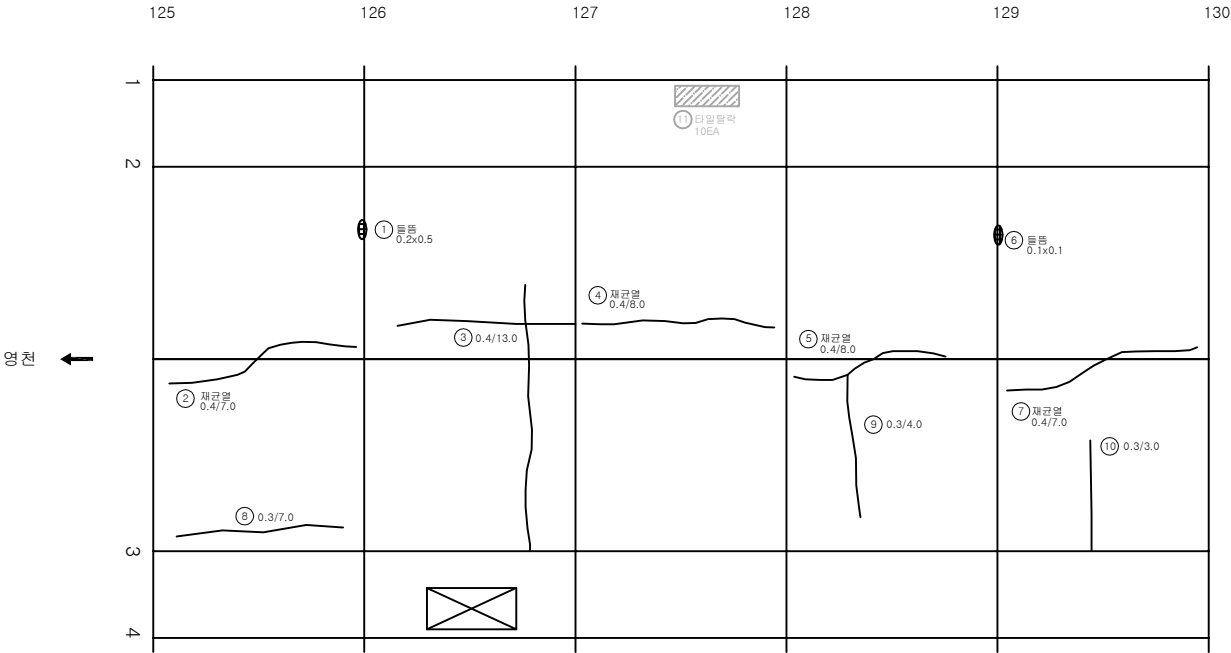

KEY PLAN

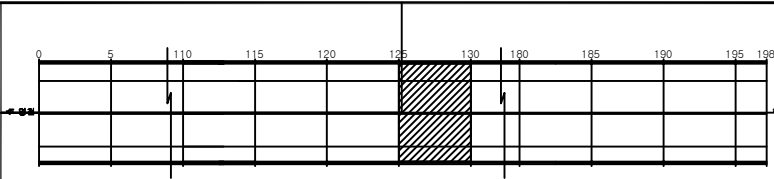

SECTION

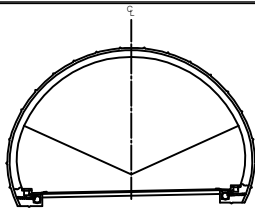


범례

			발 주 처 상주영천고속도로(주)
			용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
			도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
			도 면 번 호 066


ID:평 호 터 널 (상 주)-라 이 닝 Span No.131~135

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천단부	들뜸		0.2	0.3	0.06	m ²	2	0.12	
2	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm이하)	0.2	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
5	19하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	19하	천단부	균열 (Cw=0.3mm이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

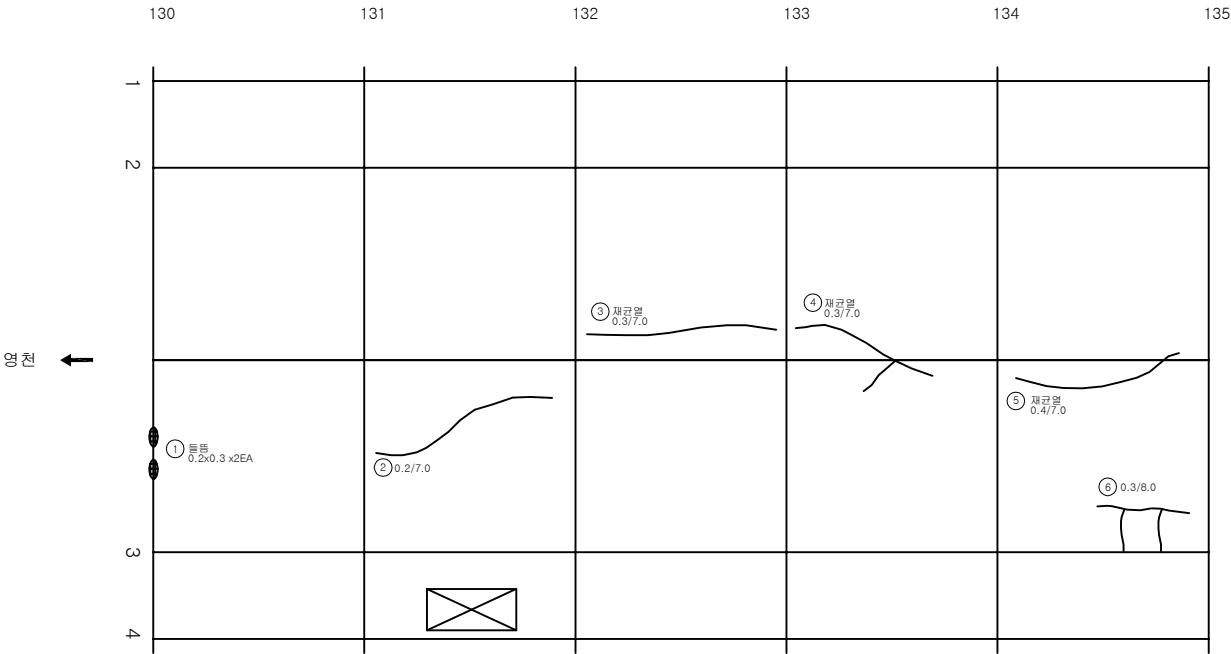

KEY PLAN

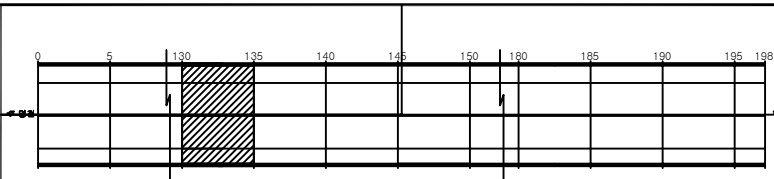

SECTION


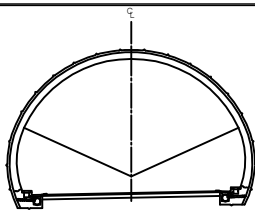


범례


			발 주 처 상주영천고속도로(주)
			용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
			도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
			도 면 번 호 067

ID:평 호 터 널 (상 주)-라 이 닝 Span No.136~140

손상물량표

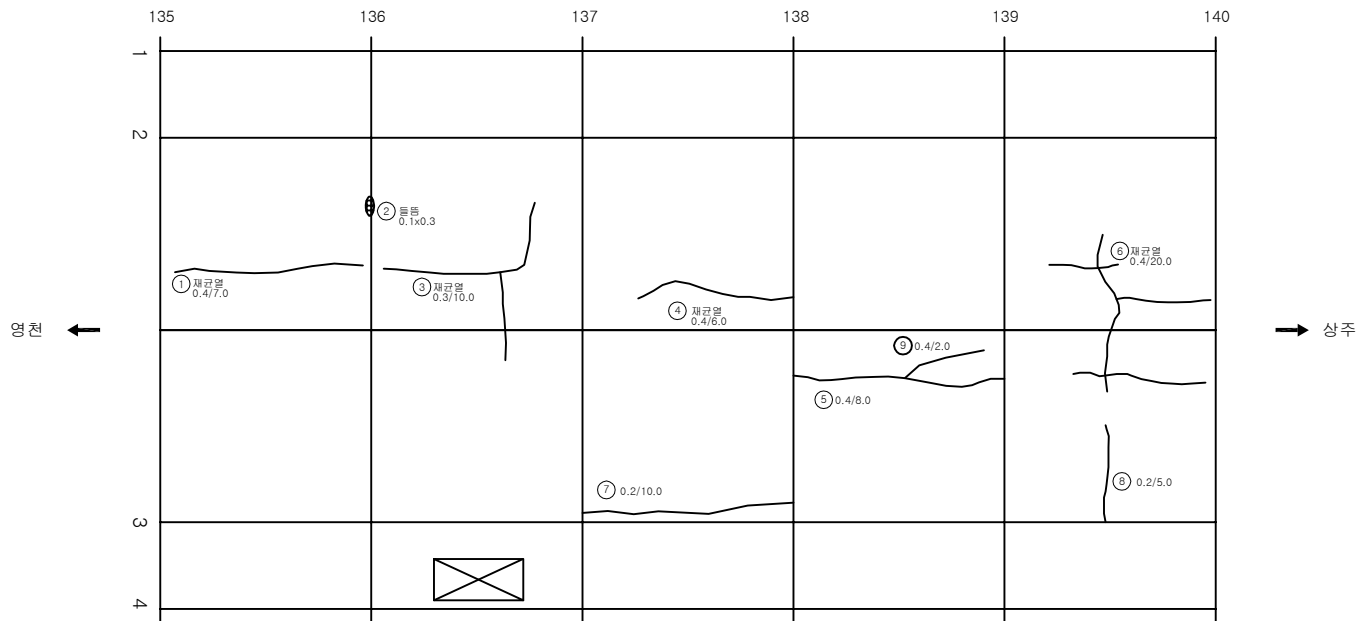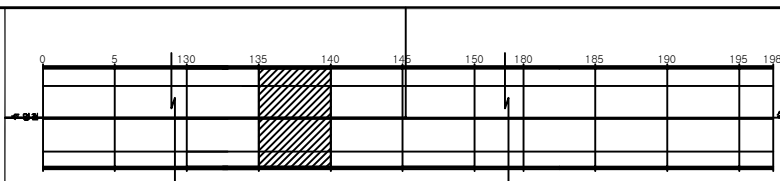[illegible]

SECTION

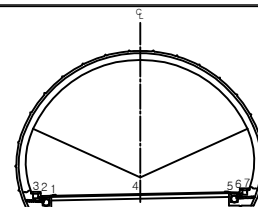


제 5


	빈 칸		대각선하향		대각선상향	발 주 처 상주영원고속도르(주)
	별자 모양		바둑판, 표식		체수	영 자 명 상주영원고속도르 2024~2025년 시설물 안전점검 목록 (2024년 하반기 정기안전점검)
	바둑판		표식		밀집틀	도 면 명 평화터널(상주방향) 외곽조사항도
	줄기나 띠		줄자		줄자	도 면 번호 068
	부식		파문, 파열		기타	

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	10.0		10.00	m	1	10.00	
3	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
4	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.5mm 이상)	0.5	10.0		10.00	m	1	10.00	
6	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	19하	천 단 부	들 림		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
8	21하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
9	21하	천 단 부	파 손		0.3	0.1	0.03	m ²	1	0.03	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

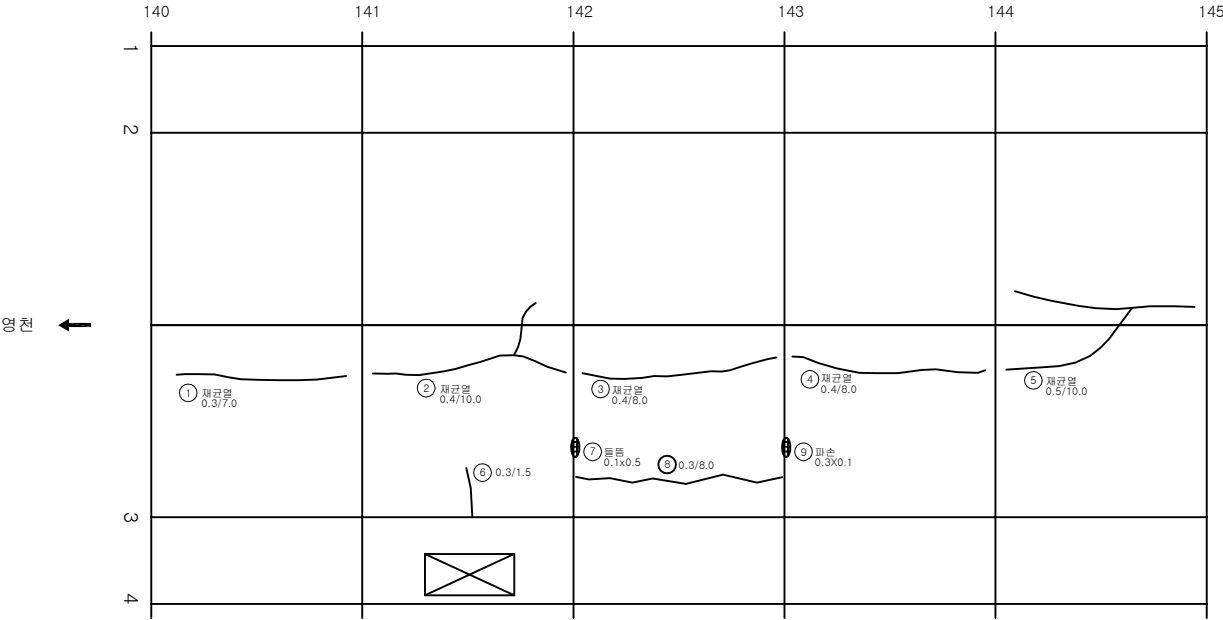

KEY PLAN

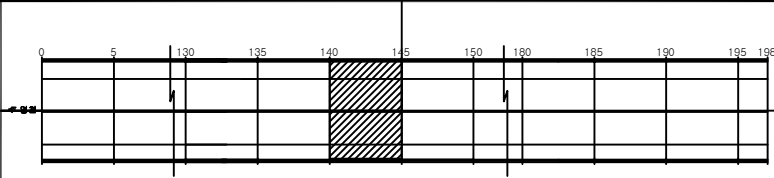


SECTION

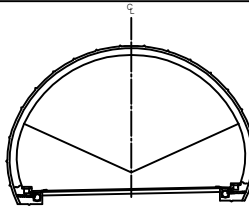


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
2	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	10.0		10.00	m	1	10.00	
3	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
4	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.5mm 이상)	0.5	10.0		10.00	m	1	10.00	
6	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	19하	천 단 부	들 림		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
8	21하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
9	21하	천 단 부	파 손		0.3	0.1	0.03	m ²	1	0.03	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	들뜸		0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
2	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
3	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 미만)	0.2	2.0		2.00	m	1	2.00	
4	19하	천 단 부	들뜸		0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
5	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
6	19하	천 단 부	들뜸		0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
7	21하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	9.0		9.00	m	1	9.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

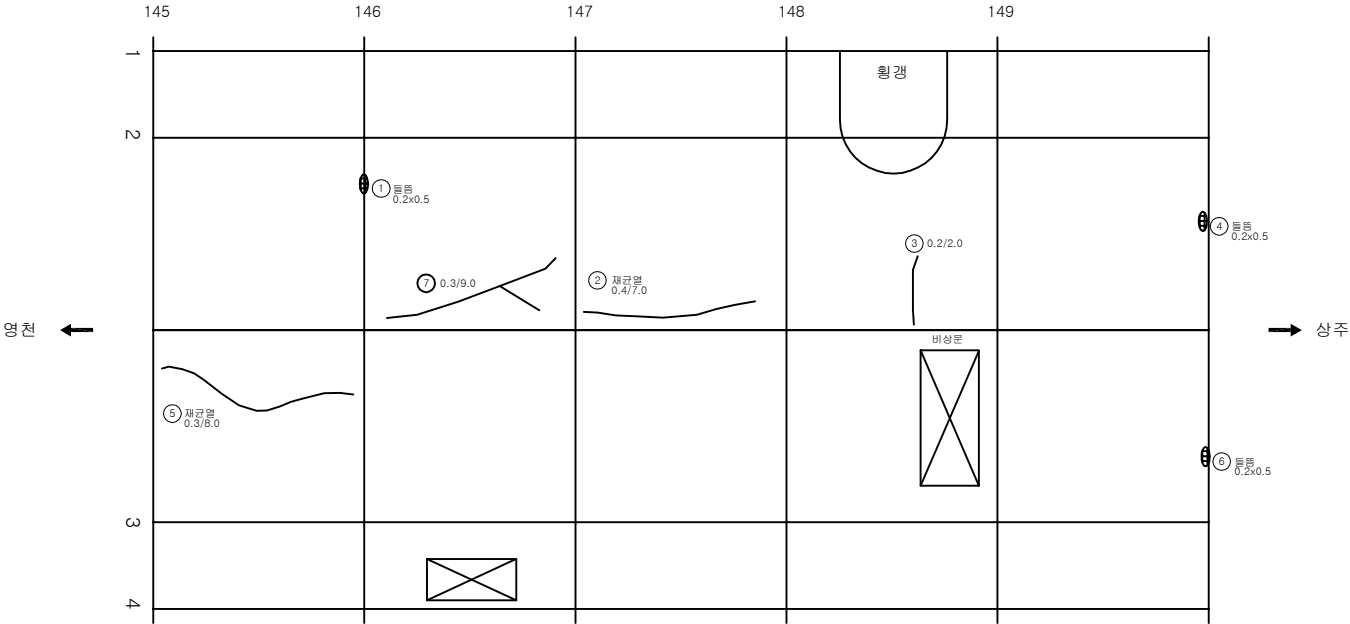

KEY PLAN

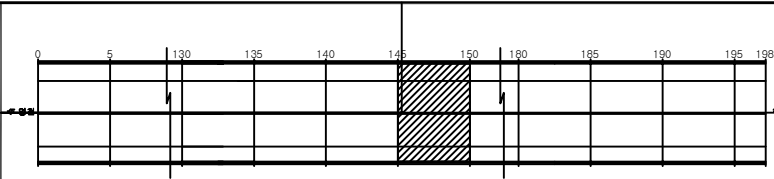


SECTION

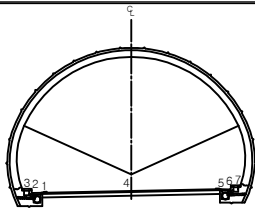


범례

콘 크리트	양상근열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
균열, 공동	박리, 파손	침수	용 역 명
누수, 습윤부	콘 크리트	철근	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
비상문	침하	들뜸	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번 호 070

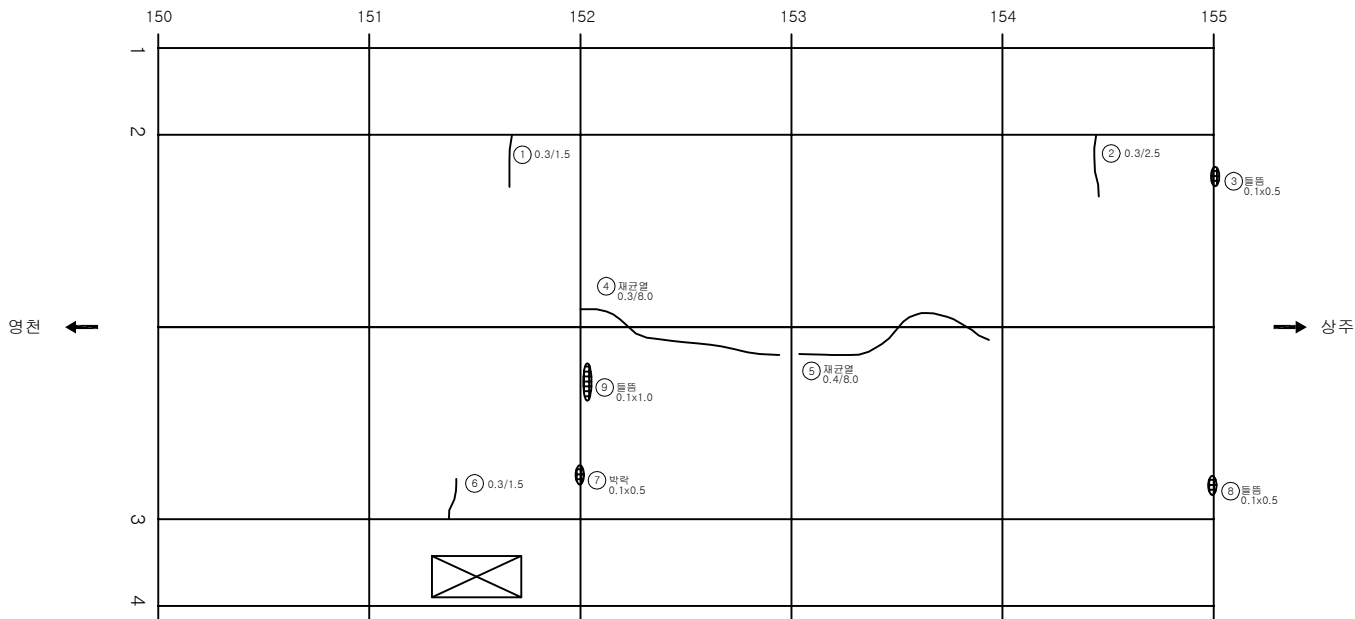


번 호	발 생 연 도	부 재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 둘라	단위	개소	총합 둘라	
1	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
2	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	2.5		2.50	m	1	2.50	
3	19하	천단부	돌틈		0.1	0.5	0.05	m	1	0.05	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
6	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	19하	천단부	박락		0.1	0.5	0.05	m	1	0.05	
8	19하	천단부	돌틈		0.1	0.5	0.05	m	1	0.05	
9	21하	천단부	돌틈		0.1	1.0	0.10	m	1	0.10	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

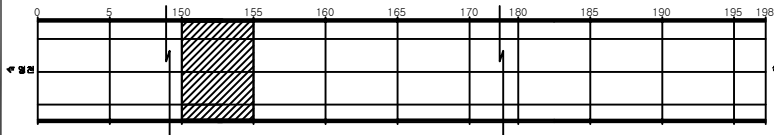


SECTION

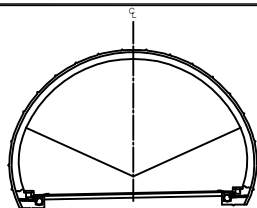


범례

	균열		상상균열		재료분리	발 주 처	상주영천고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		채수	용 역 명	
	부식, 습윤부		백태		퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)	
	교각노출		침하		열화	도 면 명	평호터널(상주방향) 외관조사량도
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호	071

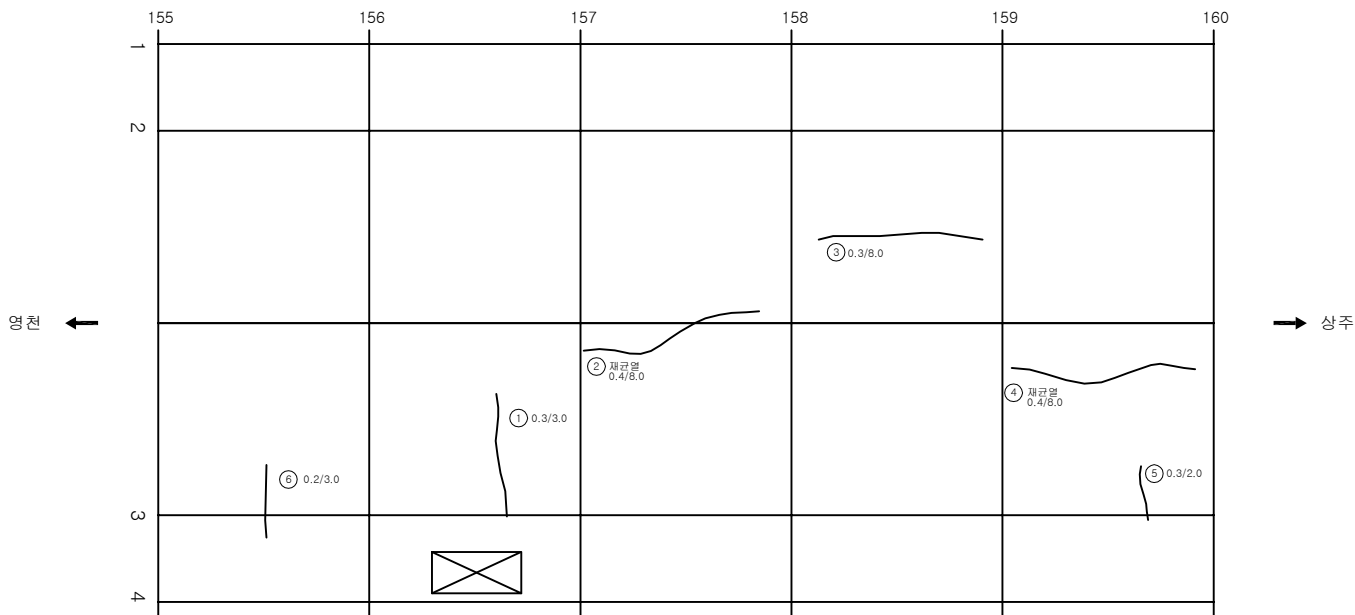


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 량	단 위	개 소	종 합 량	
1	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
3	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	8.0		8.00	m	1	8.00	
4	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
6	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1	3.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

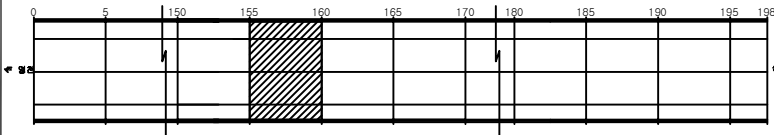


SECTION

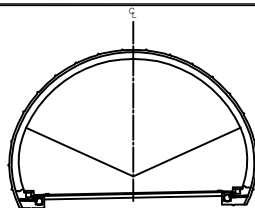

변 레


균열	양상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
절리노출	침 하	열 화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기 타	평 호 터 널 (상 주)방향) 외관조사망도
			도 면 번 호

손 상 물 량 표

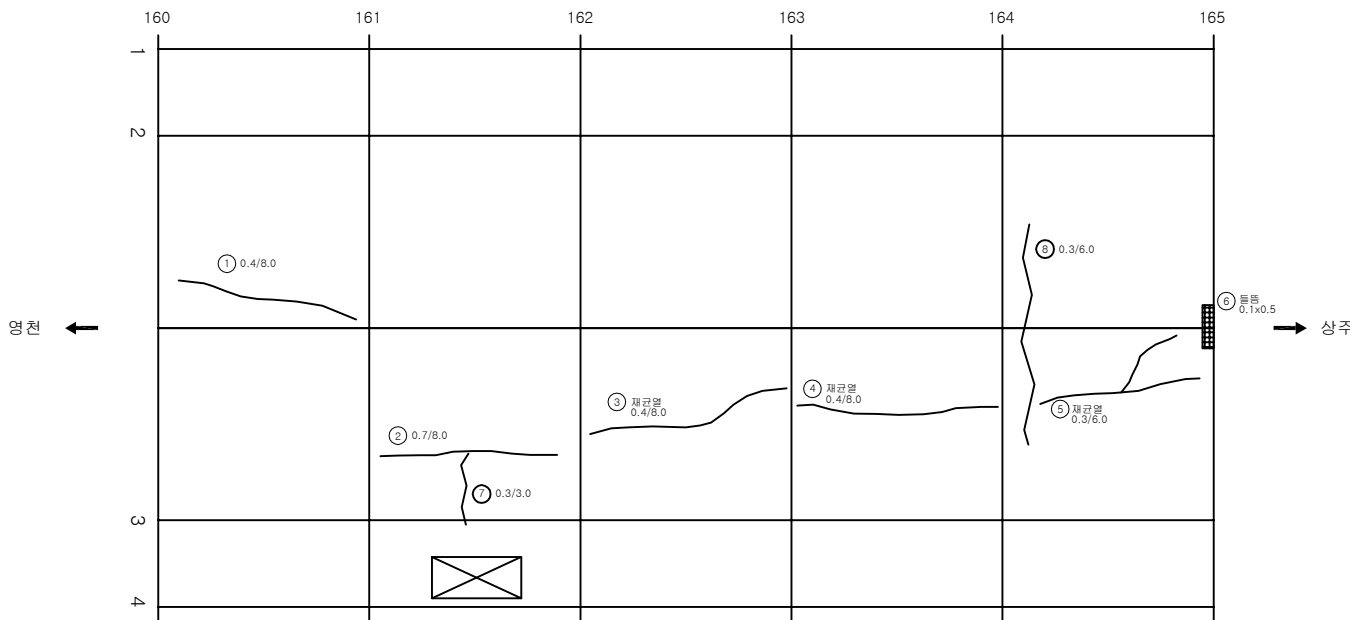


번 호	발 생 연 도	부 재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 량량	단 위	개 소	총합 량량	
1	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
2	19하	천단부	균열(Cw=0.5mm이상)	0.7	8.0		8.00	m	1	8.00	
3	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
4	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
6	19하	천단부	돌출		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
7	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
8	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

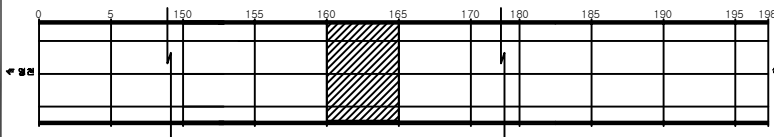


SECTION

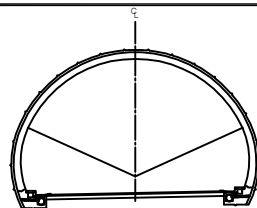


범례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처
면치, 공동	박리, 파손	채수	상주영천고속도로(주)
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	용 역 명
철근노출	침 하	열 화	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명
			평호터널(상주방향) 외관조사량도
			도 면 번 호

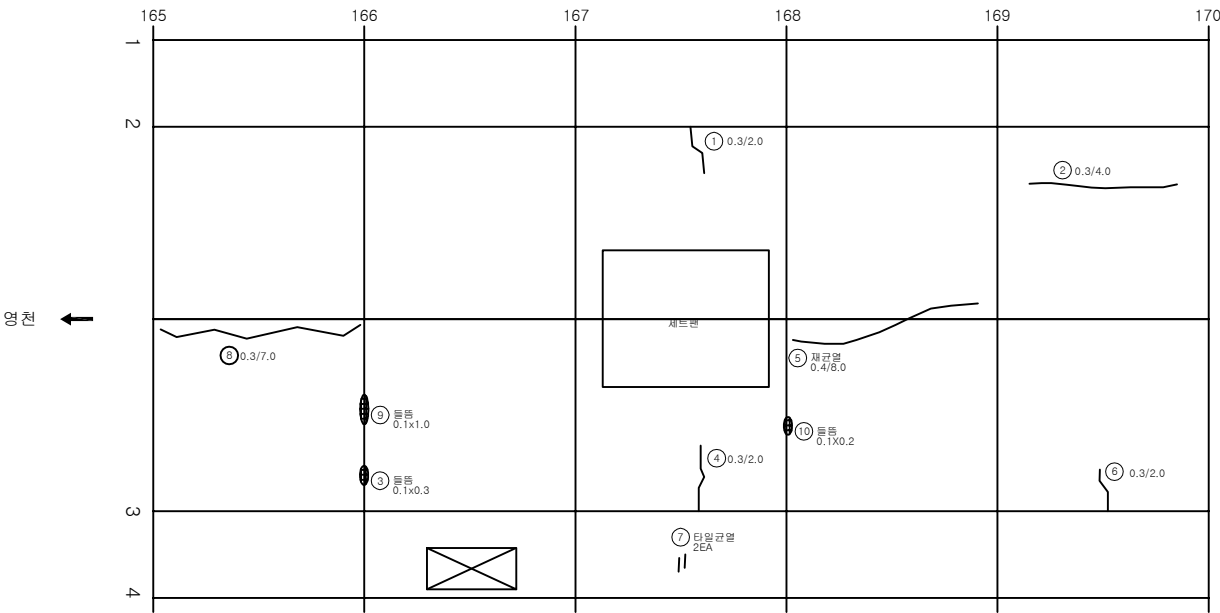


번 호	발 생 연 도	부 재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
2	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	4.0		4.00	m	1	4.00	
3	19하	천단부	돌틈		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
4	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
5	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
6	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
7	19하	측벽부	타일균열				1.00	EA	2	2.00	
8	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
9	21하	천단부	돌틈		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
10	23하	천단부	돌틈		0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

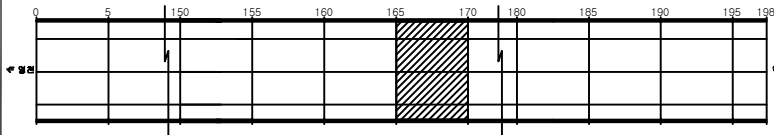

SECTION

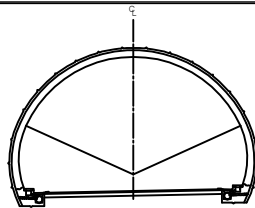


범례


	균열		망상균열		재료분리	발 주 처	상주영천고속도로(주)
	면치, 공동		박리, 파손		채수	용역명	
	누수, 슬롯부		벽타		퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)	
	차도노출		침하		열화	도면명	평호터널(상주방향) 외관조사망도
	부식		좌굴, 변형		기타	도면번호	074

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	10.0		10.00	m	1	10.00	
2	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	12.0		12.00	m	1	12.00	
3	19하	천 단 부	들 림		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
4	19하	천 단 부	들 림		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
5	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
6	21하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

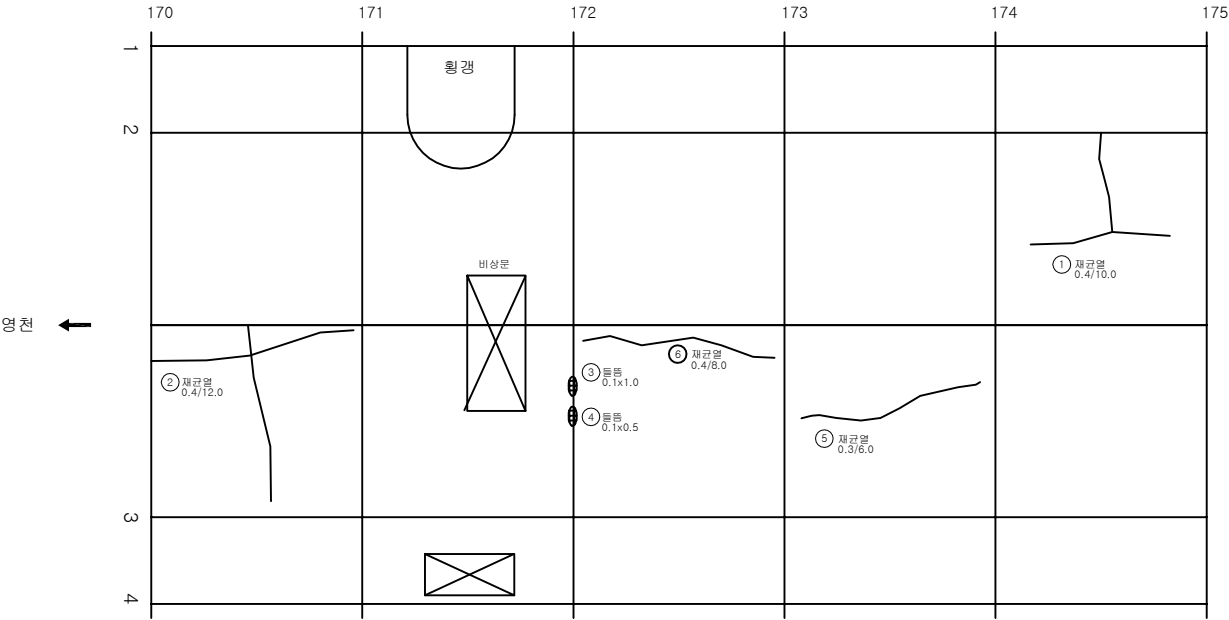

KEY PLAN

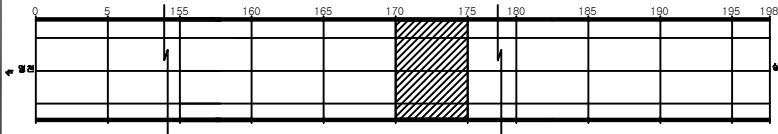

SECTION

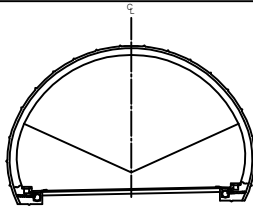


범례


	균열		망상균열		재료분리	발 주 처	상주영천고속도로(주)
	면치, 공동		박리, 파손		채수	용 역 명	
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	평호터널(상주방향) 외관조사량도
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	075

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
2	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
3	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	7.0		7.00	m	1	7.00	
4	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
5	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	11.0		11.00	m	1	11.00	
6	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
7	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	3.5		3.50	m	1	3.50	
8	21하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	1.0		1.00	m	1	1.00	
9	23하	측 벽 부	타 일 탈 락				1.00	EA	4	4.00	
10	23하	측 벽 부	타 일 탈 락				1.00	EA	5	5.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

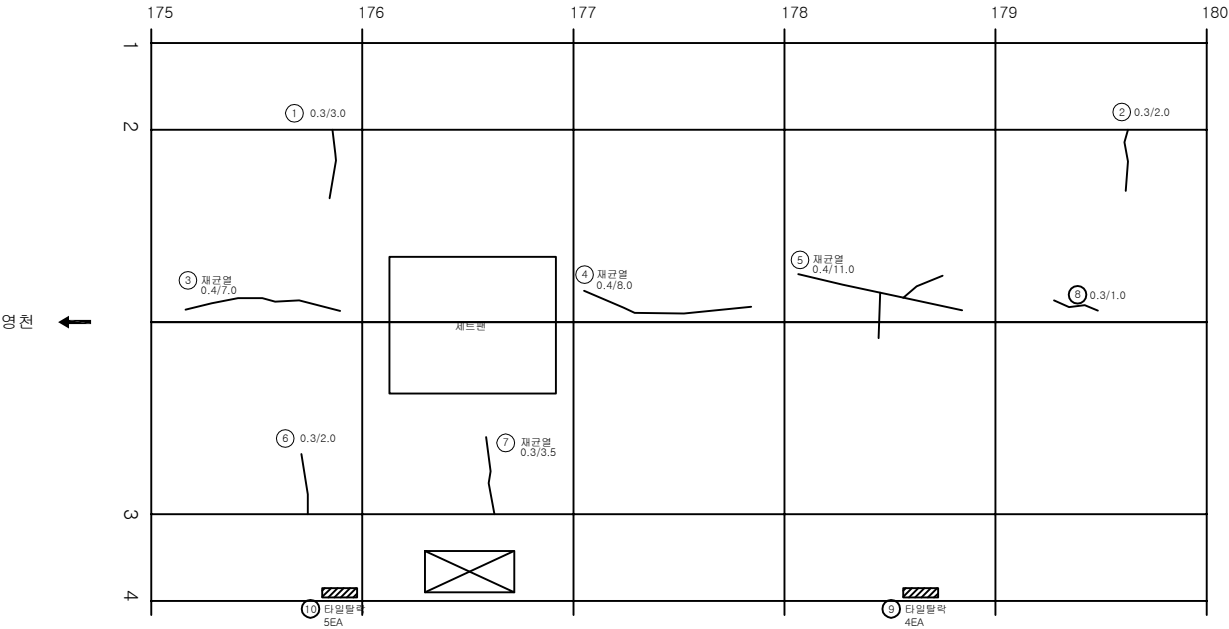

KEY PLAN

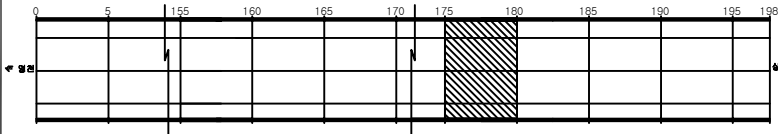


SECTION

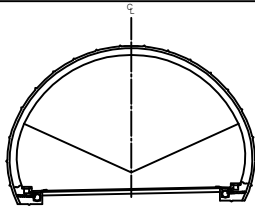


번 레	상 태	부 재	손 상 유 형	발 주 처
	균 열	상상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
	누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
	철근노출	침 하	열 화	도 면 명
	부식	좌굴, 변형	기 타	평호터널(상주방향) 외관조사량도
				도 면 번 호

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	들 림		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
2	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.5mm이 상)	0.5	8.0		8.00	m	1	8.00	
3	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.4	10.0		10.00	m	1	10.00	
4	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.3	6.0		6.00	m	1	6.00	
5	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.3	7.0		7.00	m	1	7.00	
6	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
7	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.3	5.0		5.00	m	1	5.00	
8	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm이 상)	0.3	1.3		1.30	m	1	1.30	
9	23하	천 단 부	들 림		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

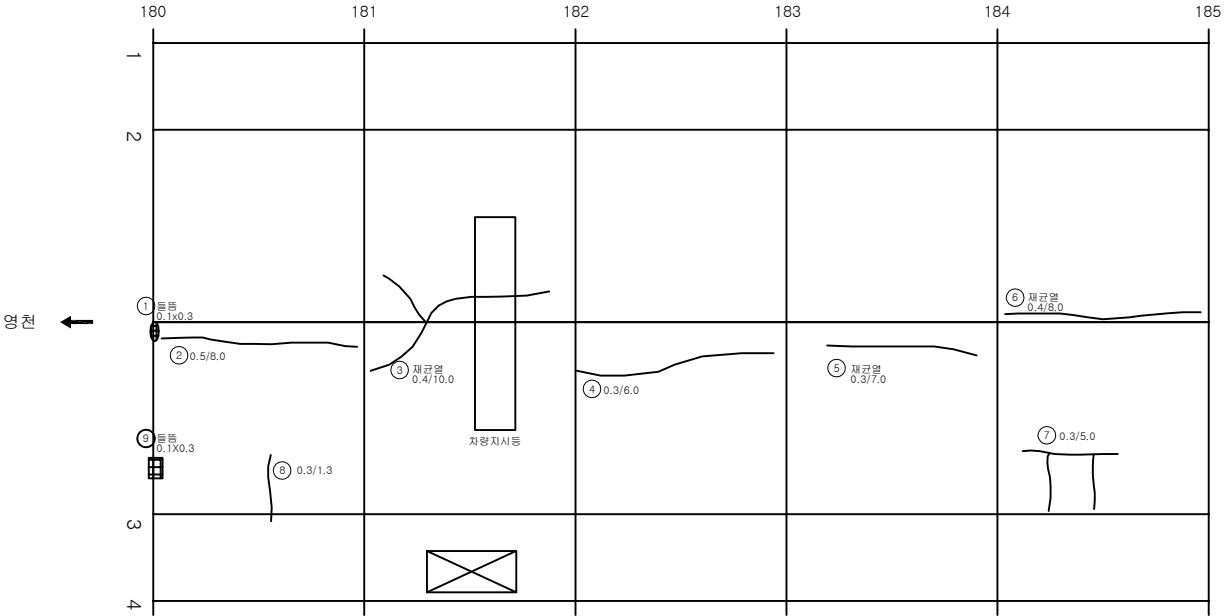

KEY PLAN

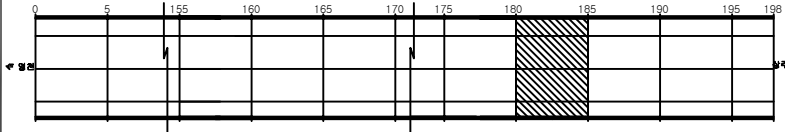


SECTION

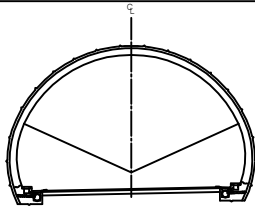


범례

			발 주 처 상주영천고속도로(주)
			용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
			도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
			도 면 번 호 077

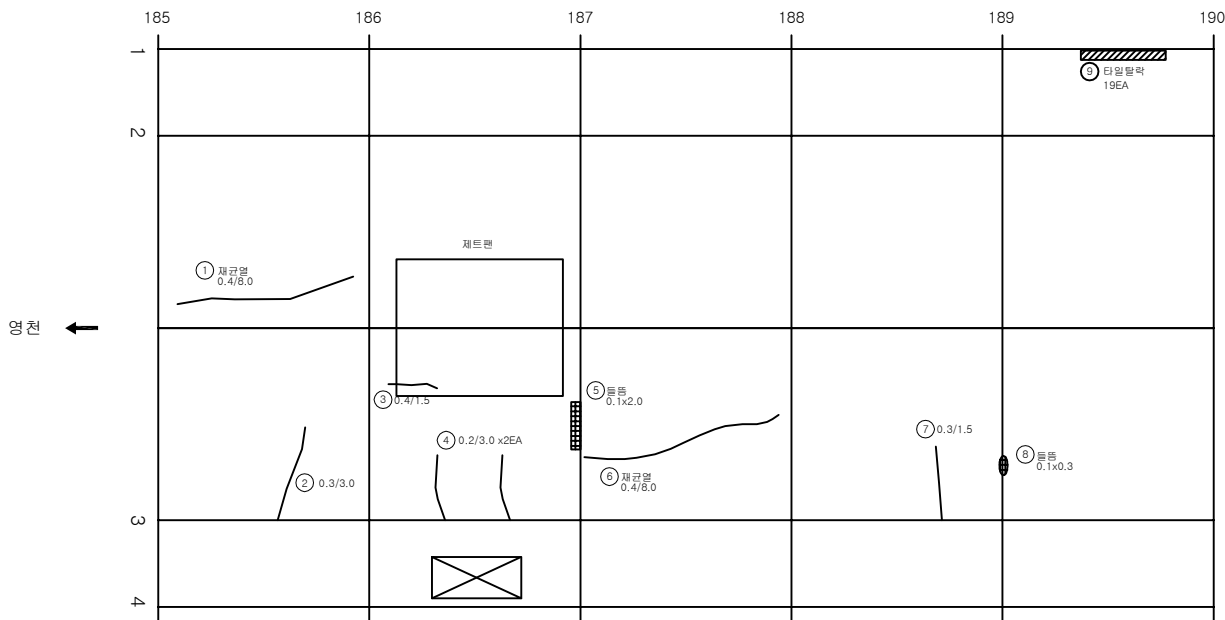


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	19하	천단부	재근열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
2	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
3	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.4	1.5		1.50	m	1	1.50	
4	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.2	3.0		3.00	m	2	6.00	
5	19하	천단부	들뜸		0.1	2.0	0.20	m ²	1	0.20	
6	19하	천단부	재근열(Cw=0.3mm이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
7	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
8	19하	천단부	들뜸		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
9	23하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	19	19.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

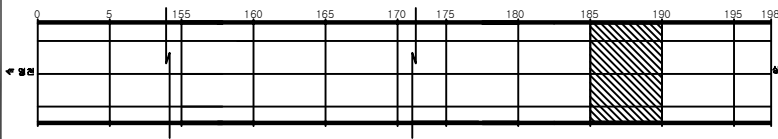

SECTION

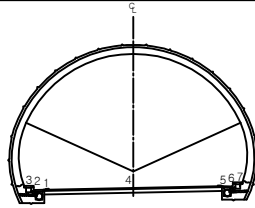


범례

균열	망상균열	재료분리
면치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
도 면 명	평호터널(상주방향) 외관조사량도
도 면 번호	078

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
2	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.4	8.0		8.00	m	1	8.00	
3	19하	천 단 부	돌 틈		0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
4	19하	천 단 부	재 균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
5	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm 이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
6	23하	천 단 부	망 상 균 열	0.2	8.0	2.0	16.00	m ²	1	16.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

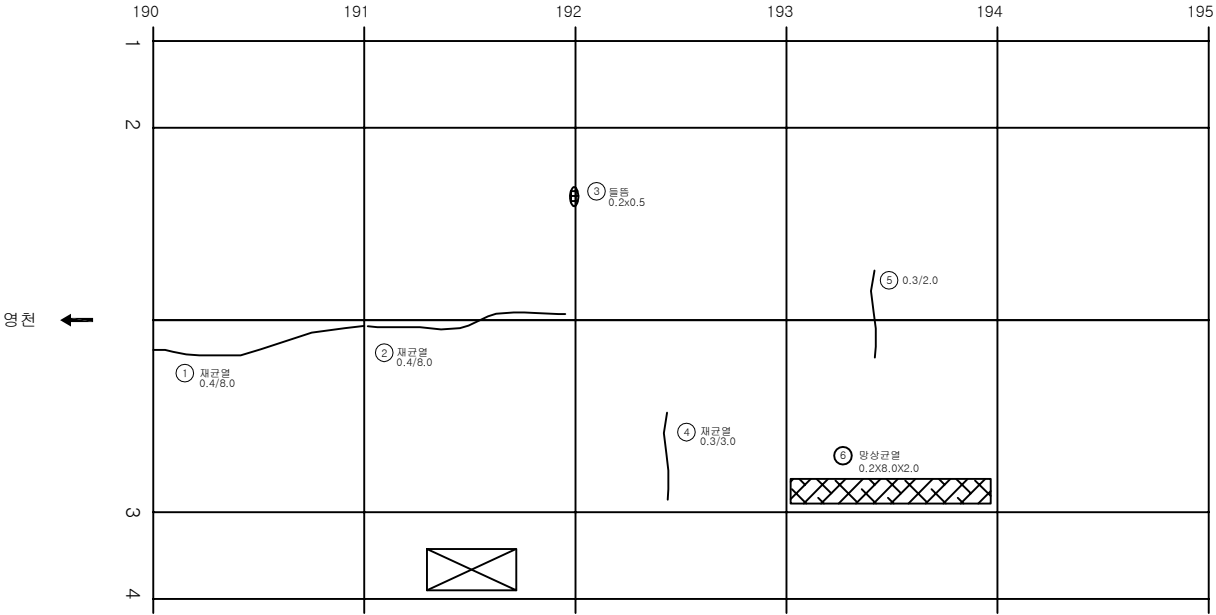

KEY PLAN

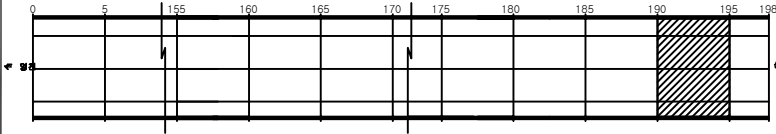


SECTION

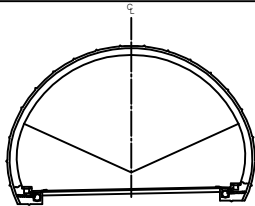

범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
하천노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
도 면 명	평호터널(상주방향) 외관조사량도
도 면 번호	079

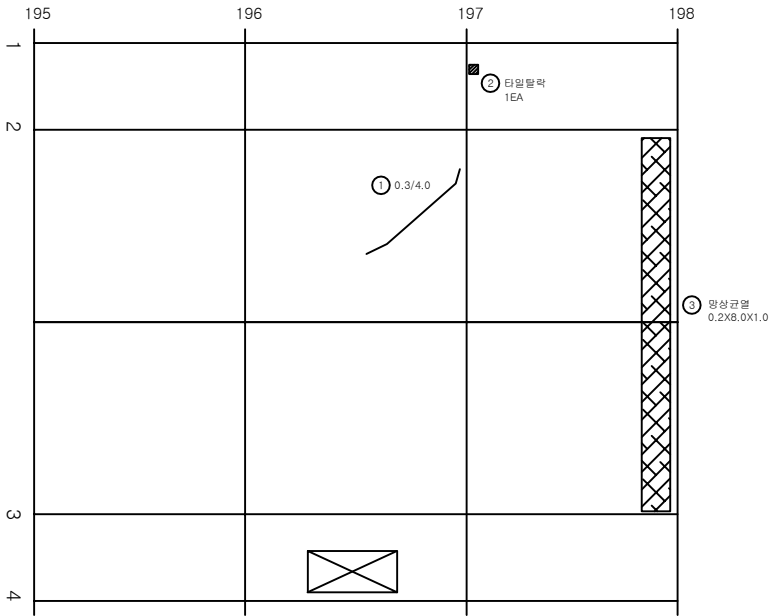


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	4.0		4.00	m	1	4.00	
2	21하	측벽부	타일탈락				1.00	EA	1	1.00	
3	23하	천단부	망상균열	0.2	8.0	1.0	8.00	m	1	8.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

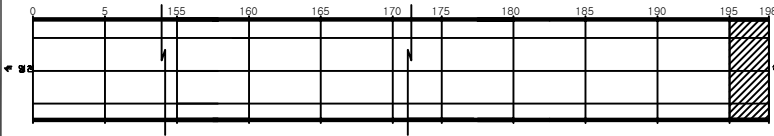


SECTION

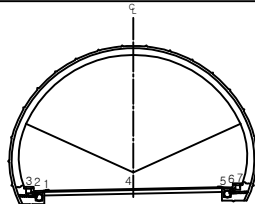

범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
면치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
철근노출	침 하	열 화	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번호 080

강문

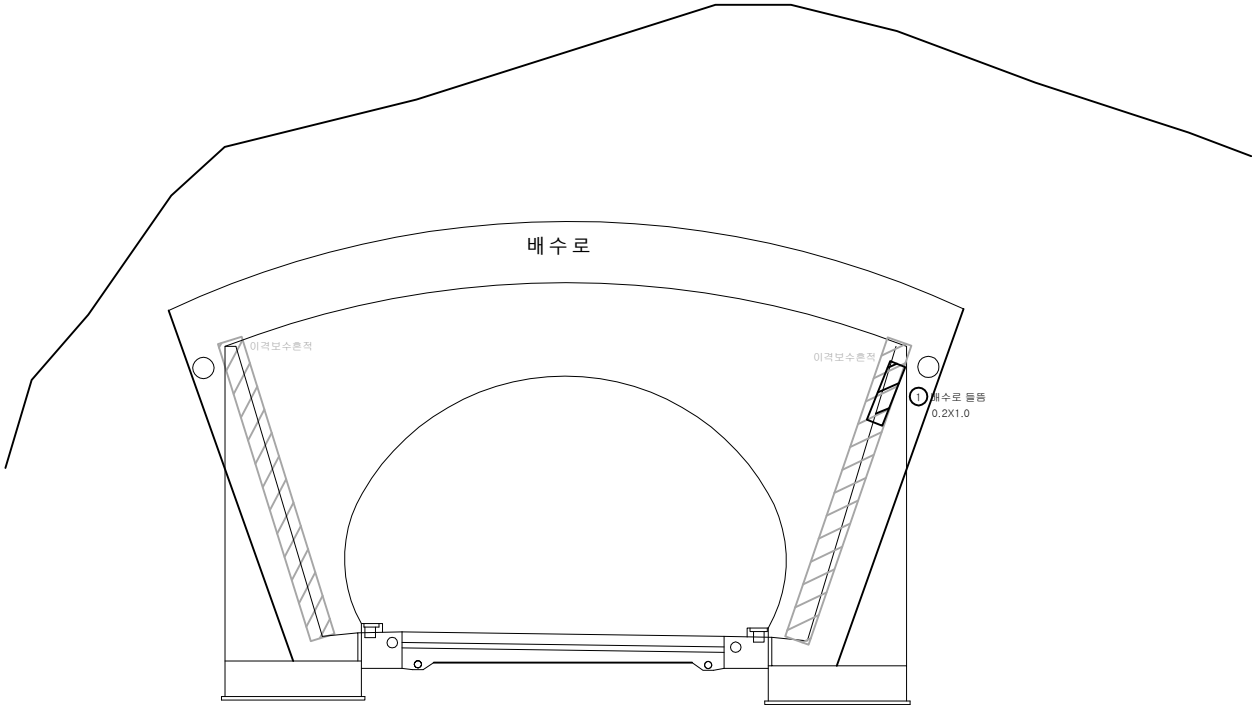


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	25하	배수시설	배수로 들뜸		0.2	1.0	0.20	m ²	1	0.20	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY PLAN



SECTION

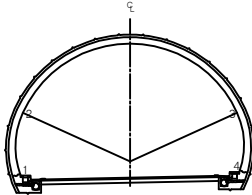


비 례	콘 크리트	양상콘크리트	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	조명, 환풍	바위, 파손	체수	용 역 명
	배수, 환풍	벽 타일	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
	배수, 환풍	조명, 환풍	조명, 환풍	도 면 명 평호터널(상주방향) 외관조사망도
	배수, 환풍	조명, 환풍	조명, 환풍	도 면 번호 081

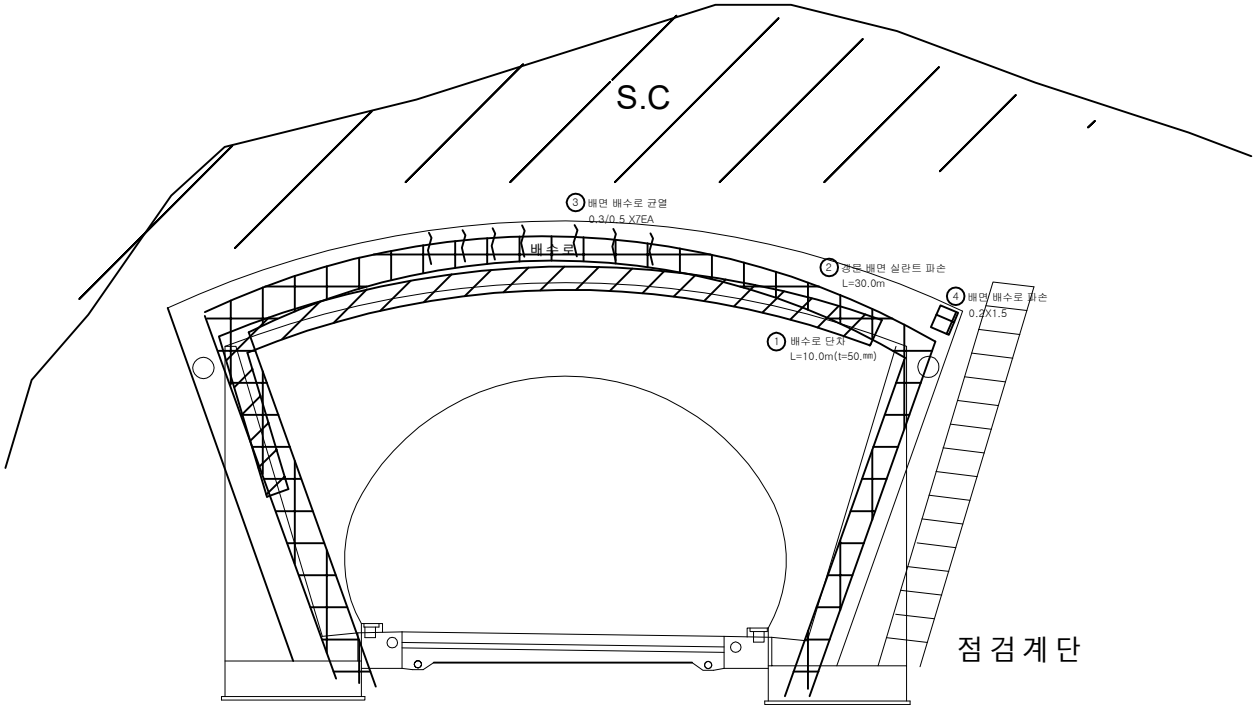


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	배수시설	배수로 단차		10.0		10.00	m	1	10.00	(t=50mm)
2	23하	갱문(진출)	배면 살란트 파손		30.0		30.00	m	1	30.00	
3	23하	배수시설	배면 배수로 균열	0.3	0.5		0.50	m	7	3.50	
4	23하	배수시설	배면 배수로 파손		0.2	1.5	0.30	m ²	1	0.30	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN



SECTION

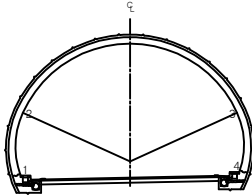

변
례

균열	양상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
균열, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
배수, 슬로프	콘크리트	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2024년 하반기 정기안전점검)
배수, 슬로프	콘크리트	퇴적물	도 면 명
배수, 슬로프	콘크리트	퇴적물	평호터널(상주방향) 외관조사망도
배수, 슬로프	콘크리트	퇴적물	도 면 번호