

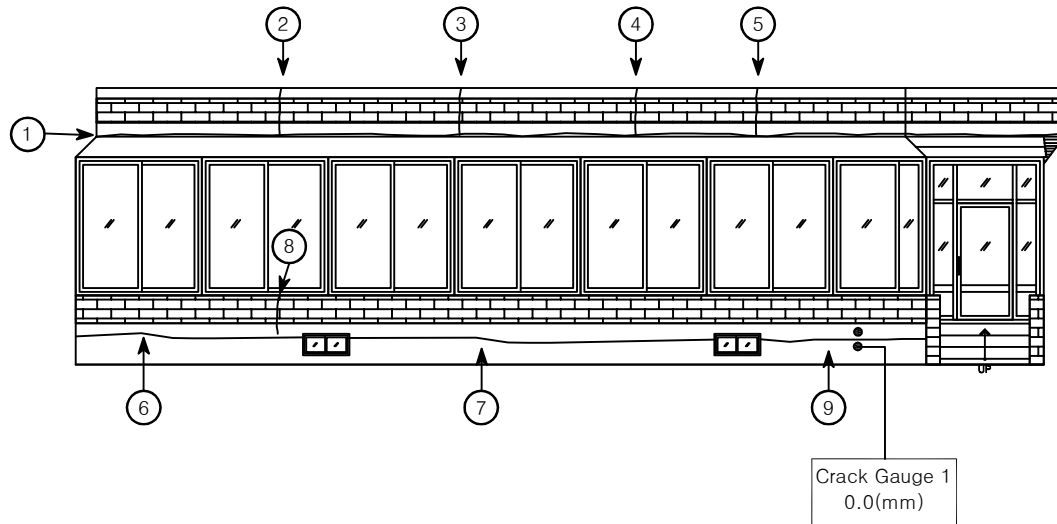


No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

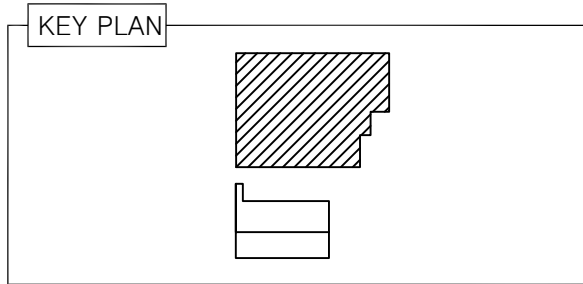


[결함 물량 표]




No	손상내용	결함 규모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	이음부 균열	0.5	13.00	m	1	1	
2	수직균열	0.3	1.00	m	1	2	
3	수직균열	0.4	1.00	m	1	3	
4	수직균열	0.5	1.00	m	1	4	
5	수직균열	0.3	1.00	m	1	5	
6	이음부 균열	0.4	2.50	m	1	6	
7	이음부 균열	0.3	4.50	m	1	7	
8	수직균열	0.2	1.00	m	1	8	
9	이격	-	2.00	m	1	9	T=1.0cm C.G
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]



No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

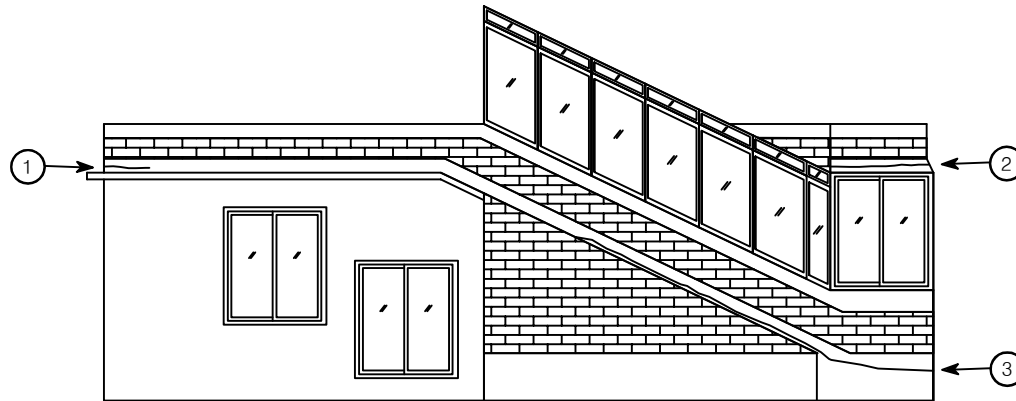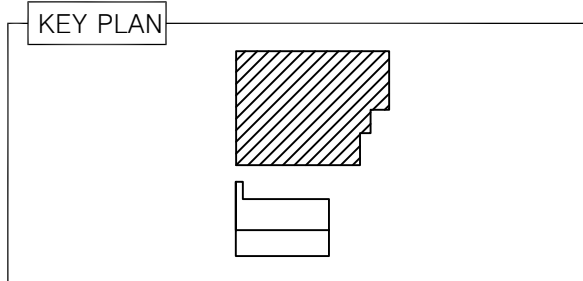


[결 함 물 량 표]




No	손상내용	결 함 규 모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	수평균열	1.0	1.00	m	1	10	
2	수평균열	0.3	3.00	m	1	11	
3	이격	-	6.00	m	1	12	T=0.5cm
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]



No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

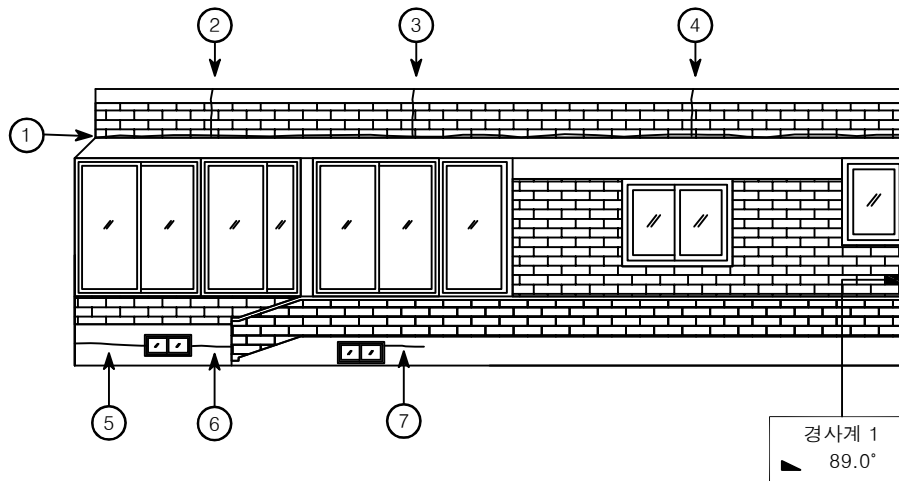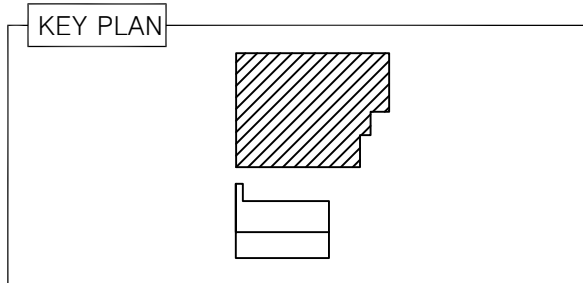


[결 함 물 량 표]



No	손상내용	결함 규모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	이음부 균열	0.5	12.00	m	1	13	
2	수직균열	0.3	1.00	m	1	14	
3	수직균열	0.3	1.00	m	1	15	
4	수직균열	0.4	1.00	m	1	16	
5	이격	-	1.00	m	1	17	T=1.0cm
6	이음부 균열	0.3	0.50	m	1	18	
7	수평균열	0.3	1.00	m	1	19	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]



No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

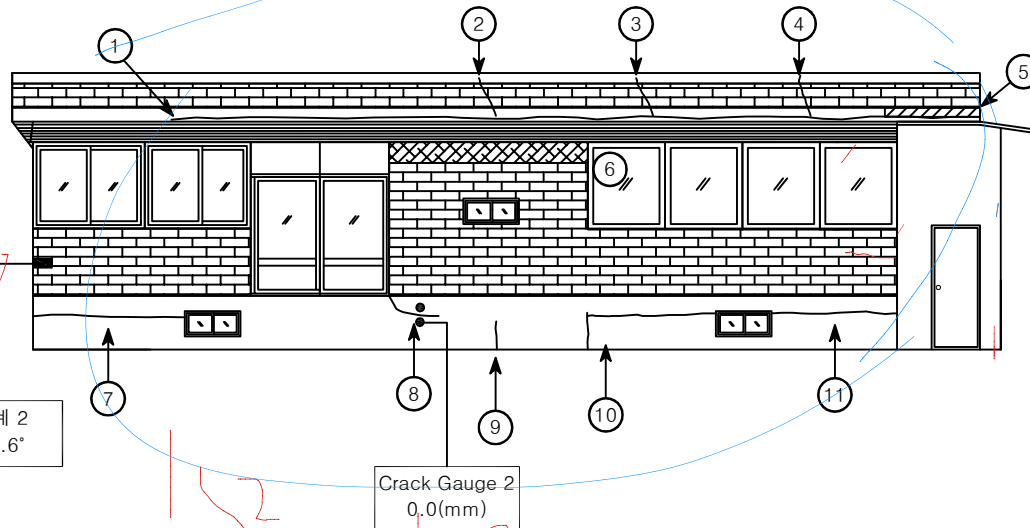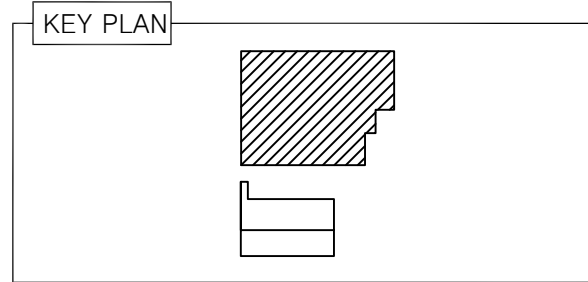


배면

[결함물량표]

No	손상내용	결함규모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	수평균열	0.5	13.00	m	1	20	
2	수직균열	0.3	1.00	m	1	21	
3	수직균열	0.3	1.00	m	1	22	
4	수직균열	0.5	1.00	m	1	23	
5	박리, 박락	2.50	0.50	m²	1	24	
6	도장박리, 망상균열	3.00	0.50	m²	1	25	
7	수평균열	0.2	2.00	m	1	26	
8	수평균열	0.5	5.00	m	1	27	C.G
9	수직, 수평균열	0.4	3.50	m	1	28	
10	수직, 수평균열	0.3	2.00	m	1	29	
11	수평균열	1.0	2.00	m	1	30	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]



발주처

(주)대림산업

안전진단기관

명성엔지니어링

용역명

서해선(홍선~송산) 복선전철 제5공구 건설공사 사전현황 용역[공사전]-2차



도면명

배면

도면번호

004

No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

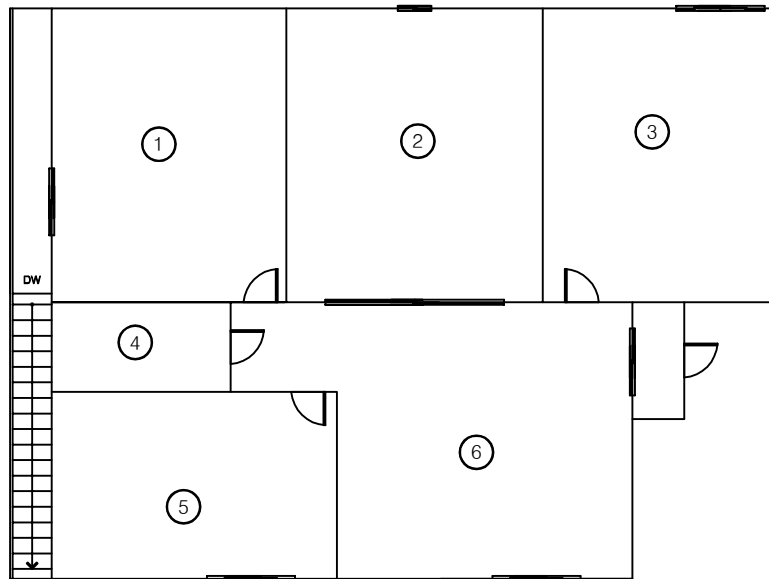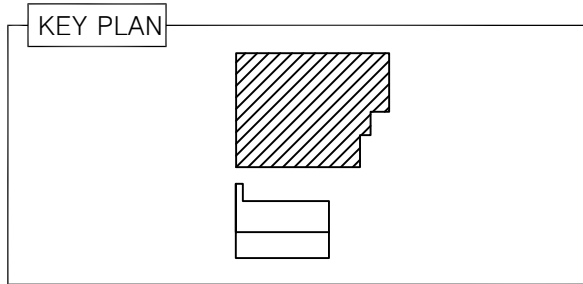


1 층 평 면 도

[결 함 물 량 표]




No	손상내용	결 함 규 모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	상태현황	-	-	-	-	31	
2	상태현황	-	-	-	-	32	
3	상태현황	-	-	-	-	33	
4	상태현황	-	-	-	-	34	
5	상태현황	-	-	-	-	35	
6	상태현황	-	-	-	-	36	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]



No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

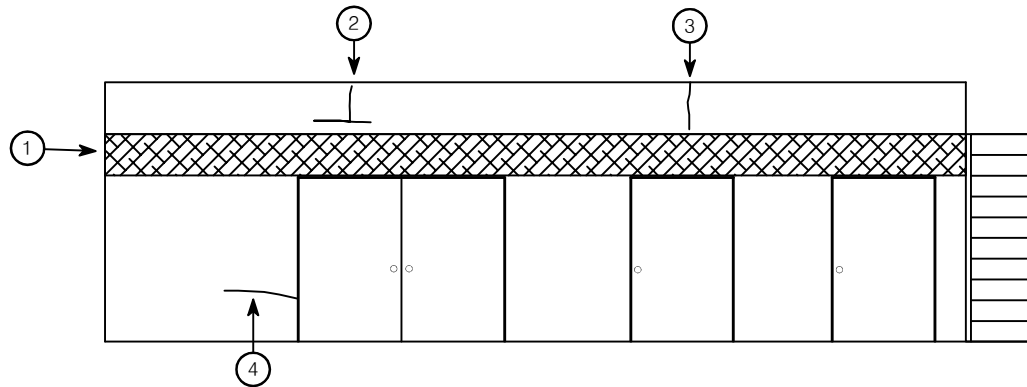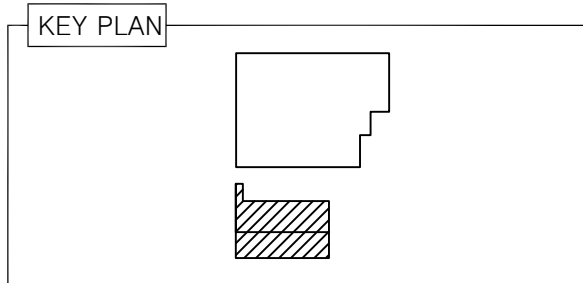


[결 함 물 량 표]

No	손상내용	결 함 규 모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	망상균열	7.00	0.50	m	1	37	
2	수직, 수평균열	0.3	1.50	m	1	38	
3	수직균열	0.4	0.50	m	1	39	
4	수평균열	0.2	1.00	m	1	40	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]

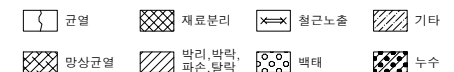

발 주 처

(주)대림산업

안전진단기관

명성엔지니어링

용역명

서해선(홍선~송산) 복선전철 제5공구 건설공사 사전현황 용역[공사전]-2차



도면명

참 고 정 면

도면번호

006

No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

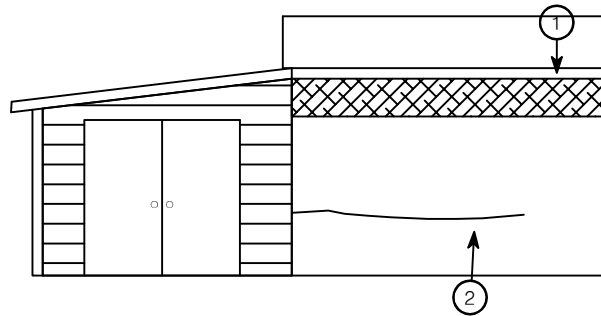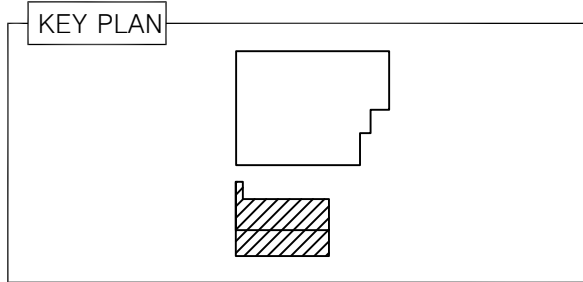


창고 좌측면

[결함물량표]

No	손상내용	결함규모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	망상균열	2.50	0.50	m	1	41	
2	수평균열	0.3	2.50	m	1	42	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]



발주처

(주)대림산업

안전진단기관

명성엔지니어링

용역명

서해선(홍선~송산) 복선전철 제5공구 건설공사 사전현황 용역[공사전]-2차



도면명

창고 우측면

도면번호

007

No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

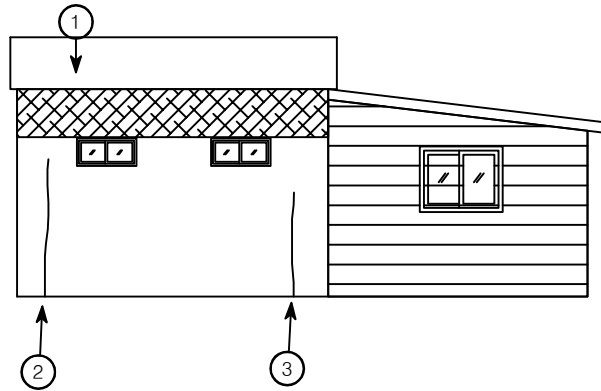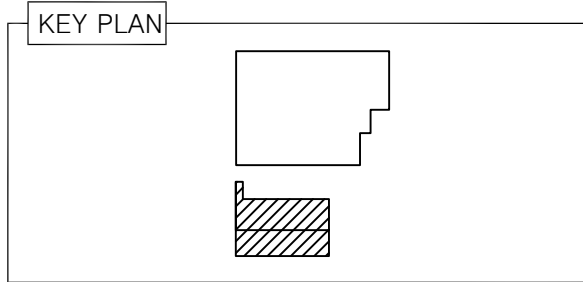


창고 좌측면

[결함물량표]




No	손상내용	결함규모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	망상균열	3.00	0.50	m	1	43	
2	수직균열	0.5	2.00	m	1	44	
3	수직균열	0.3	2.00	m	1	45	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]



No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

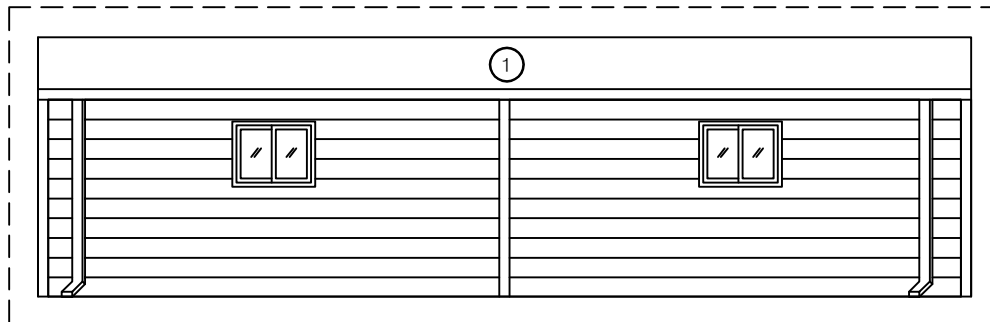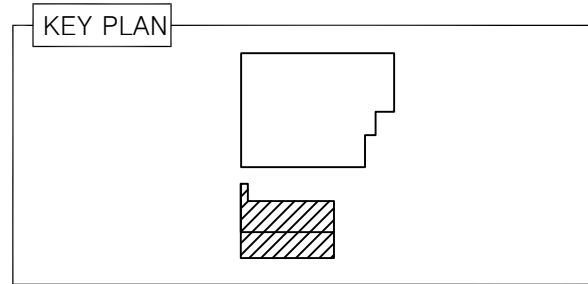


[결함물량표]

No	손상내용	결함규모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	상태현황	-	-	-	-	46	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]



발주처

(주)대림산업

안전진단기관

명성엔지니어링

용역명

서해선(홍선~송산) 복선전철 제5공구 건설공사 사전현황 용역[공사전]-2차




도면명

창고배면

도면번호

009

No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

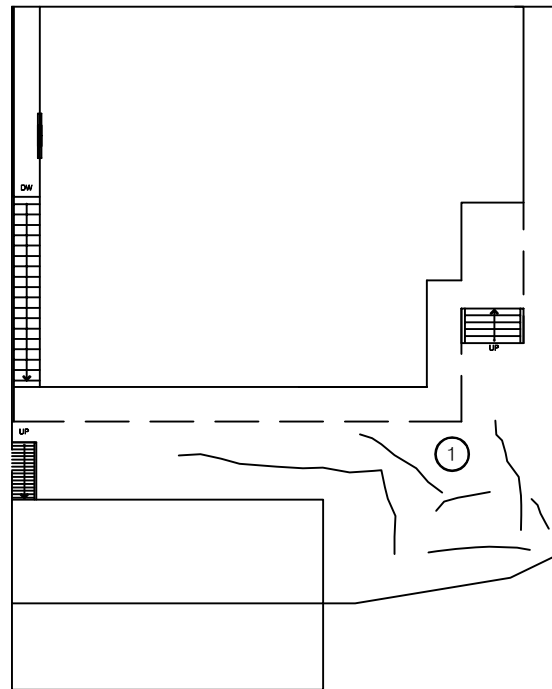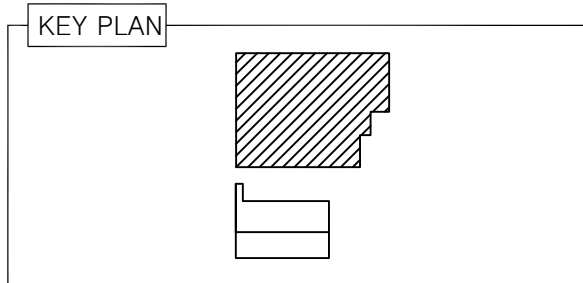

[결함물량표]

No	손상내용	결함규모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	바닥 바닥 균열	1.0	20.00	m	1	47	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]

