



선돌교

선돌교 - 교면포장

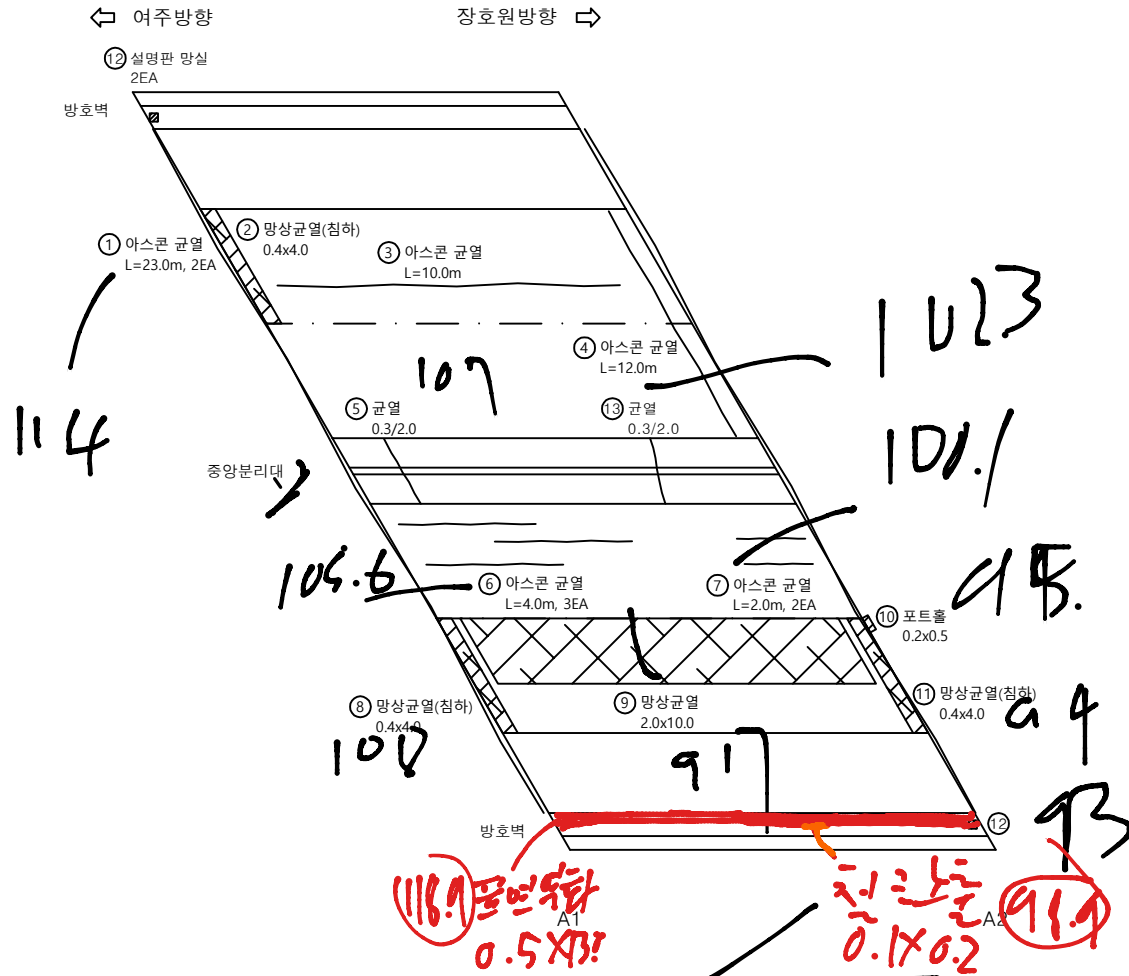

번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	2024	아스콘 균열		23.0		2	46.00	m	
2	2024	망상균열(침하)		0.4	4.0	1	1.60	m²	
3	2024	아스콘 균열		10.0		1	10.00	m	
4	2024	아스콘 균열		12.0		1	12.00	m	
5	2024	균열(0.3mm)	0.3	2.0		1	2.00	m	
6	2024	아스콘 균열		4.0		3	12.00	m	
7	2024	아스콘 균열		2.0		2	4.00	m	
8	2024	망상균열(침하)		0.4	4.0	1	1.60	m²	
9	2024	망상균열		2.0	10.0	1	20.00	m²	
10	2024	포트홀		0.2	0.5	1	0.10	m²	
11	2024	망상균열(침하)		0.4	4.0	1	1.60	m²	
12	2024	설명판 망실				2	2.00	EA	
13	2024	균열(0.3mm)		0.3	2.0	1	2.00	m	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN

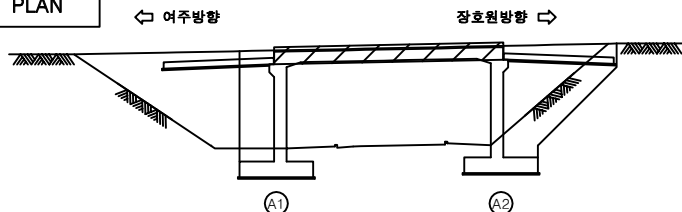

조사 방법




범 례	손상 유형			
	균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	돌출, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

선돌교 - 바닥판 하면

↩ 여주방향

장호원방향 →

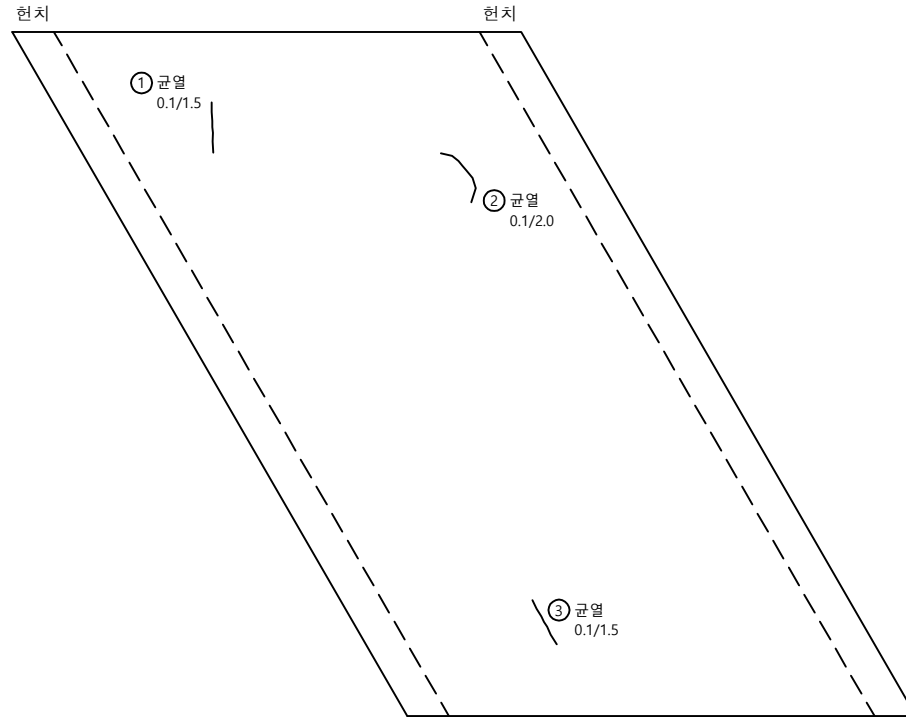

A1



A2

번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모					비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량 단위	
1	2024	균열(0.1mm)	0.1	2.0		1	2.00	m
2	2024	균열(0.1mm)	0.1	1.5		1	1.50	m
3	2024	균열(0.1mm)	0.1	1.5		1	1.50	m
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

KYE PLAN

↩ 여주방향


장호원방향 →

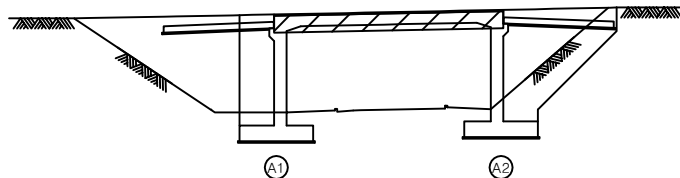

범 례	CW 0.2 균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	돌뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

선돌교 - ~~국도42호선~~

A2

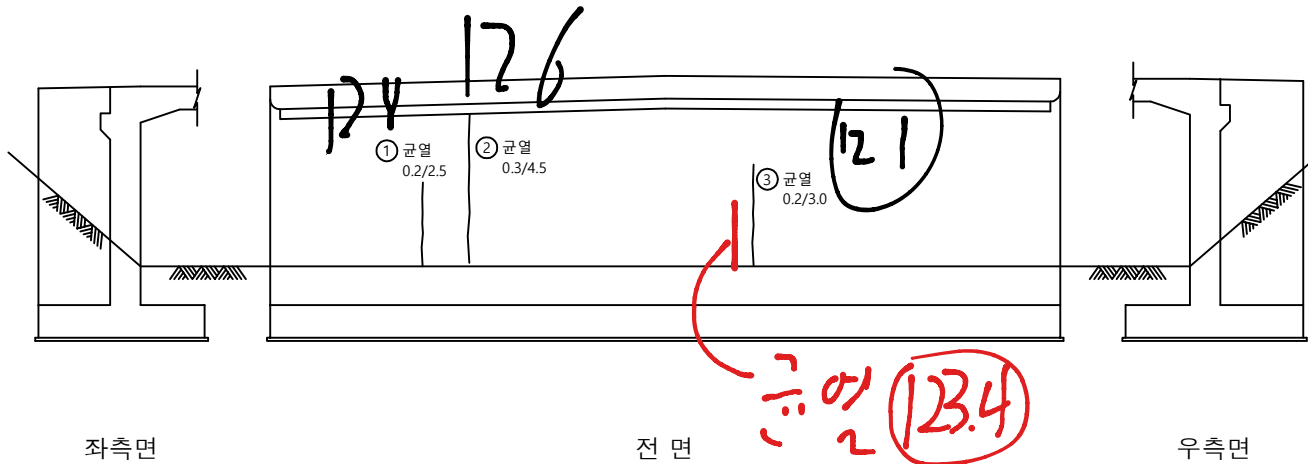


번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	2024	균열(0.2mm)	0.2	2.5		1	2.50	m	
2	2024	균열(0.3mm)	0.3	4.5		1	4.50	m	
3	2024	균열(0.2mm)	0.2	3.0		1	3.00	m	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN

여주방향

장호원방향

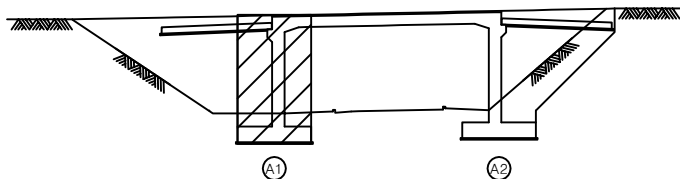

범 례	CW 0.2 균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	돌뿔, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

선돌교 - 교대

A

137

① 균열
0.2/4.0

② 균열
0.2/1.5

130

좌측면

전면


우측면

번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모					비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량 단위	
1	2024	균열(0.2mm)	0.2	4.0		1	4.00	m
2	2024	균열(0.2mm)	0.2	1.5		1	1.50	m
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

KYE PLAN

여주방향

장호원방향

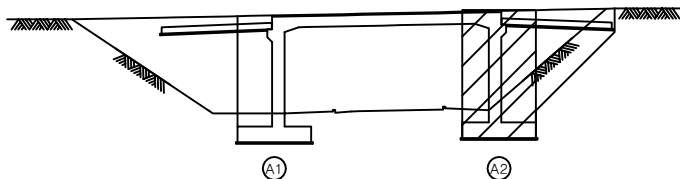

범 례	균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	돌뚫, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

