




능서육교

능서육교 - 교면포장

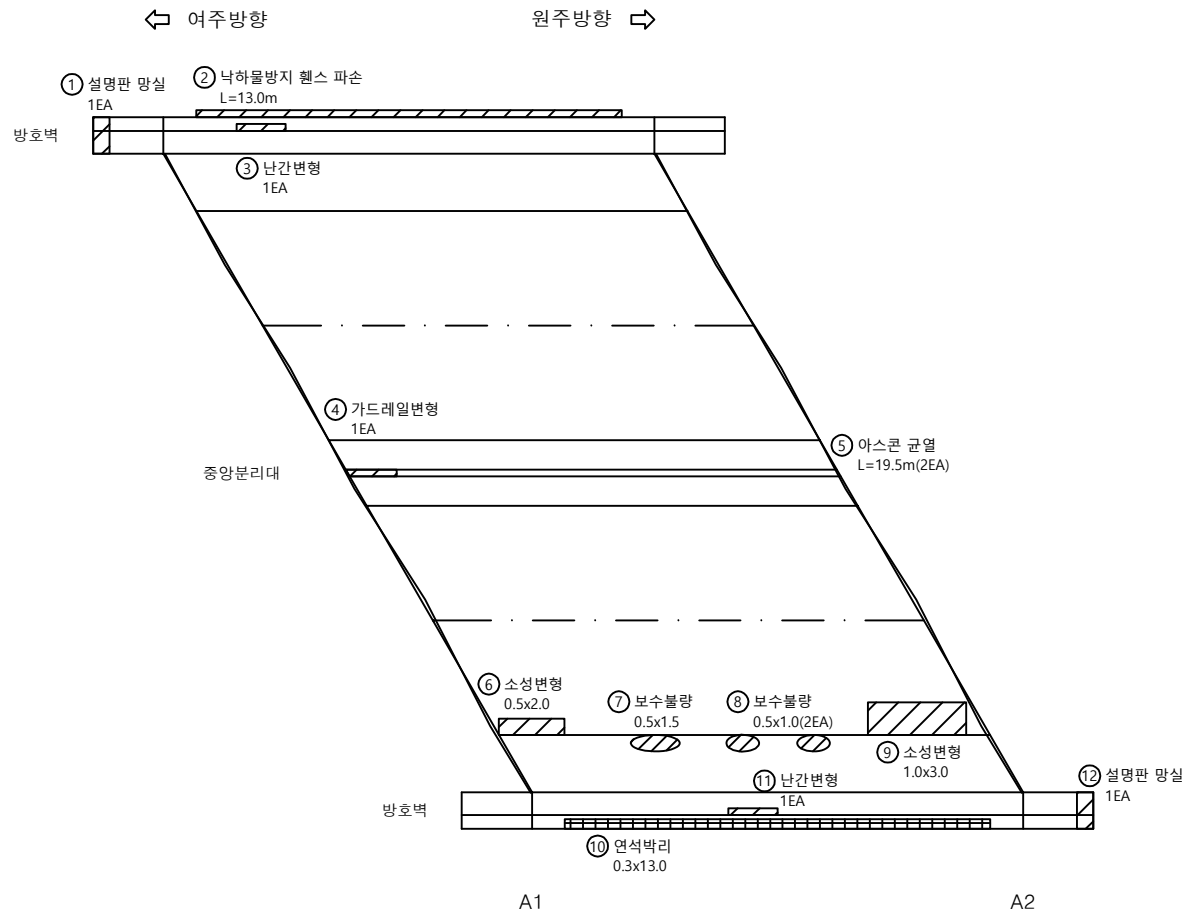

번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	2024	설명판 망실				1	1.00	EA	
2	2024	낙하물방지 펜스 파손		13.0		1	13.00	m	
3	2024	난간변형				1	1.00	EA	
4	2024	가드레일변형				1	1.00	EA	
5	2024	아스콘 균열		19.5		2	39.00	m	
6	2024	소성변형		0.5	2.0	1	1.00	m²	
7	2024	보수불량		0.5	1.5	1	0.75	m²	
8	2024	보수불량		0.5	1.0	2	1.00	m²	
9	2024	소성변형		1.0	3.0	1	3.00	m²	
10	2024	연석박리		0.3	13.0	1	3.90	m²	
11	2024	난간변형				1	1.00	EA	
12	2024	설명판 망실				1	1.00	EA	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN

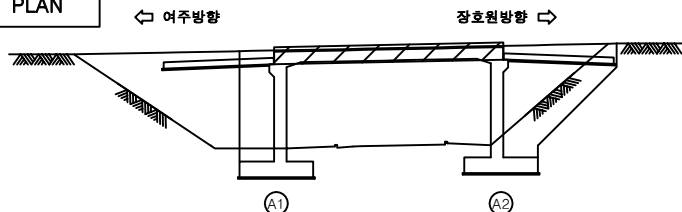


범 례	CW0.2 균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	들뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

능서육교 - 바닥판 하면

↩ 여주방향

장호원방향 →

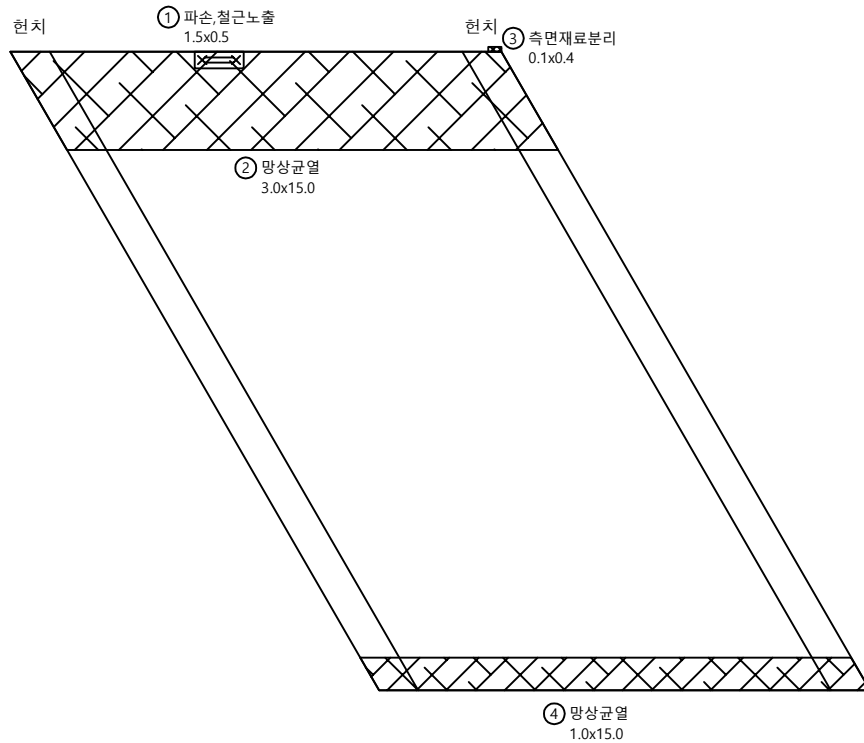

A1


A2

번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모					비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	फलत 단위	
1	2024	파손, 철근노출		1.5	0.5	1	0.75	m²
2	2024	망상균열		3.0	15.0	1	45.00	m²
3	2024	측면재료분리		0.1	0.4	1	0.04	m²
4	2024	망상균열		1.0	15.0	1	15.00	m²
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

KYE PLAN


↩ 여주방향

장호원방향 →

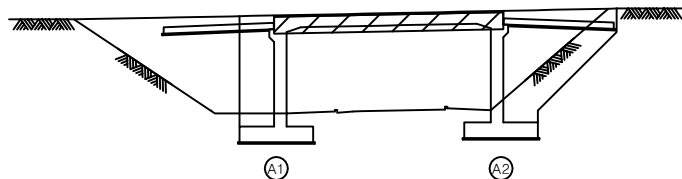


A1

A2



범 례	CW 0.2	균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	들뜸, 마모	누수	
	부식	열화	소성변형	세굴	
	식생	침식	토사퇴적	기타	

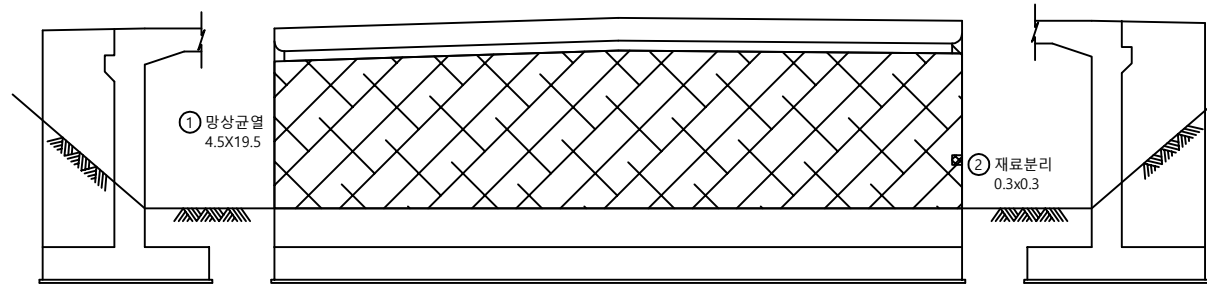

좌측면

전면


우측면

번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모					비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량 단위	
1	2024	망상균열		19.5	4.5	1	87.75 ㎡	
2	2024	재료분리		0.3	0.3	1	0.09 ㎡	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								


KYE PLAN

↶ 여주방향

장호원방향 ↷

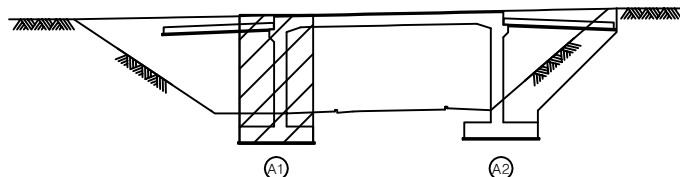

범 례	균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	들뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

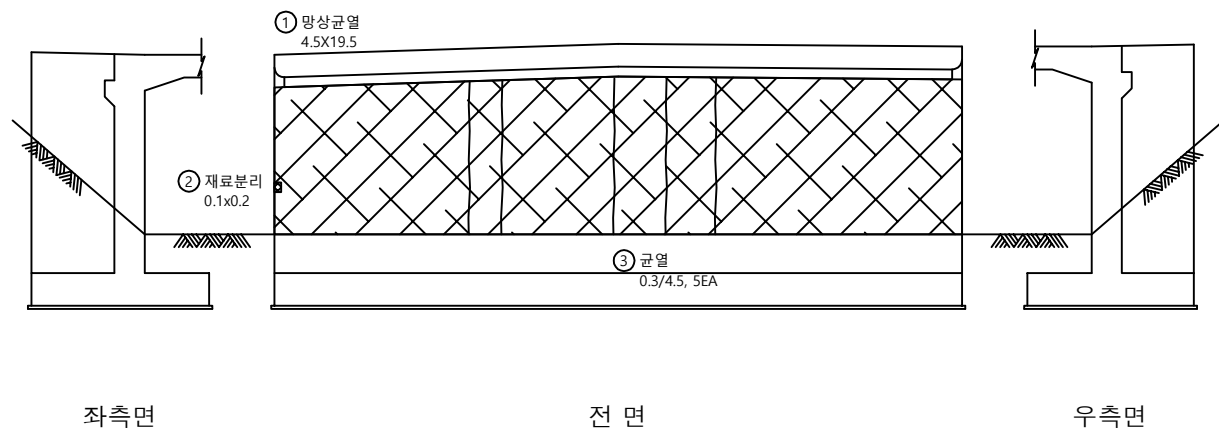


번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모					비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량 단위	
1	2024	전반적 망상균열		19.5	4.5	1	87.75 ㎡	
2	2024	재료분리		0.1	0.2	1	0.02 ㎡	
3	2024	균열(0.3mm)	0.3	4.5		5	22.50 m	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

KYE PLAN

여주방향

장호원방향 ⇨

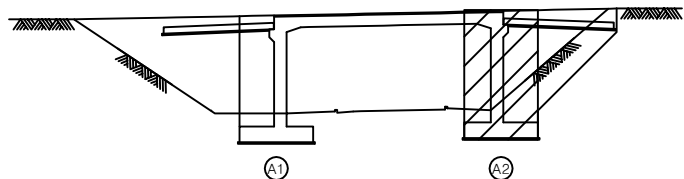

범 례	CW 0.2	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	들뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타