


구리인출 외관조사망도


손상현황표

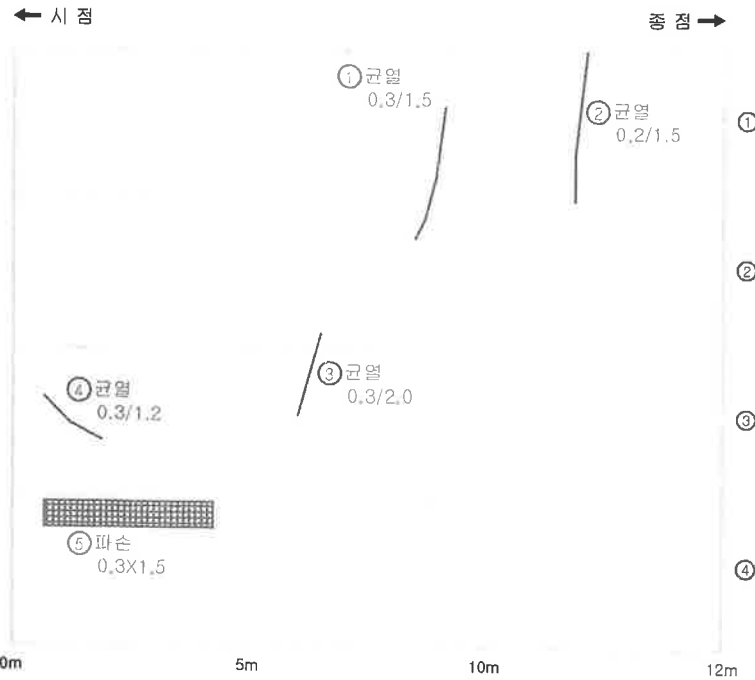

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>수량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열   | 0.3  | 1.5 | 1  | m              | 1.50     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 1.5 | 1  | m              | 1.50     |     |
| 3  | 균열   | 0.3  | 2.0 | 1  | m              | 2.00     |     |
| 4  | 균열   | 0.3  | 1.2 | 1  | m              | 1.20     |     |
| 5  | 파손   | 0.3  | 1.5 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.45     |     |
| 6  |      |      |     |    |                |          |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

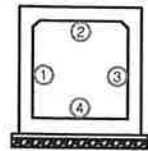


단  
례

|                |                    |            |          |        |                                                                                                  |
|----------------|--------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SW 0.2         | 균열                 | 망상균열       | 재운분리     | 편심, 변형 | 용역명<br>2020년 경기북부 송전전력구<br>정밀안전점검 용역<br>용역시<br>(주)신영씨엔에스<br>점검일자<br>2020. 10<br>장도번호<br>구리인출 - 1 |
| 바닥, 바닥<br>파손   | 세공이음분리,<br>충돌리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 편심       |        |                                                                                                  |
| 이동전도벽<br>적치물외벽 | 철근노출               | 청식         | 편심<br>편각 |        |                                                                                                  |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 광채부식       | 기타       |        |                                                                                                  |

구리인출 외관조사망도



손상현황표

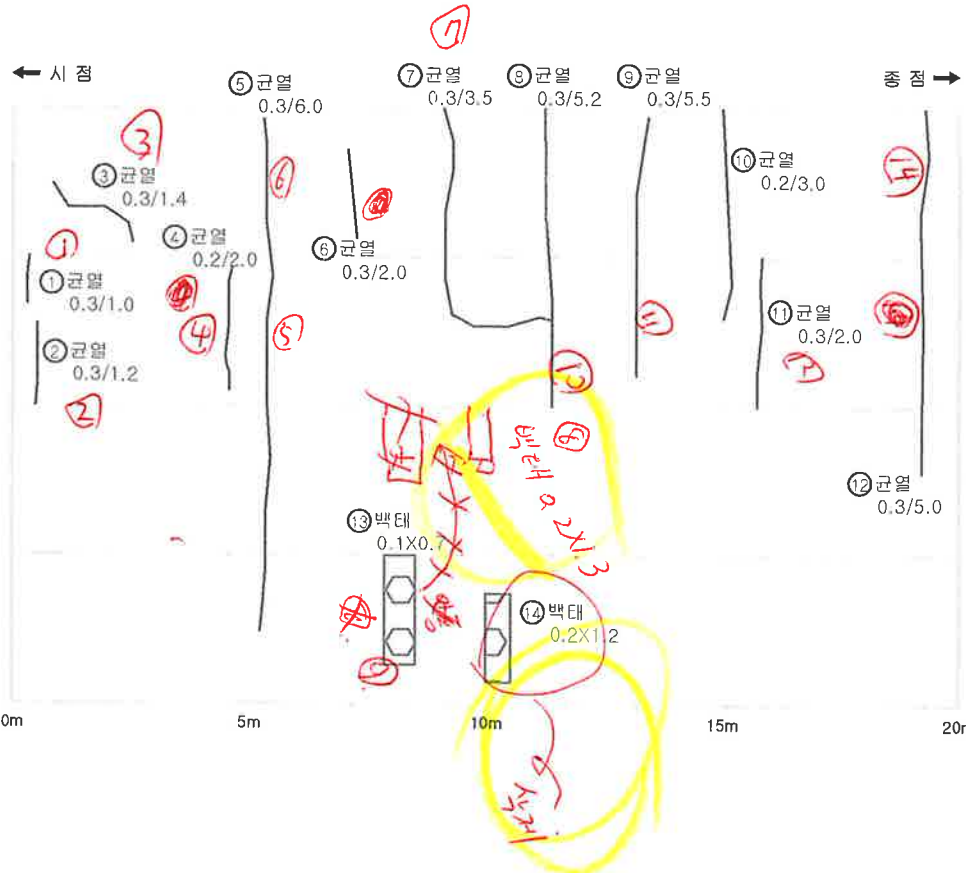

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>수량 | 비고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |    |
| 1  | 균열   | 0.3  | 1.0 | 1  | m  | 1.00     |    |
| 2  | 균열   | 0.3  | 1.2 | 1  | m  | 1.20     |    |
| 3  | 균열   | 0.3  | 1.4 | 1  | m  | 1.40     |    |
| 4  | 균열   | 0.2  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |    |
| 5  | 균열   | 0.3  | 6.0 | 1  | m  | 6.00     |    |
| 6  | 균열   | 0.3  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |    |
| 7  | 균열   | 0.3  | 3.5 | 1  | m  | 3.50     |    |
| 8  | 균열   | 0.3  | 5.2 | 1  | m  | 5.20     |    |
| 9  | 균열   | 0.3  | 5.5 | 1  | m  | 5.50     |    |
| 10 | 균열   | 0.2  | 3.0 | 1  | m  | 3.00     |    |
| 11 | 균열   | 0.3  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |    |
| 12 | 균열   | 0.3  | 5.0 | 1  | m  | 5.00     |    |
| 13 | 백태   | 0.1  | 0.7 | 1  | m² | 0.07     |    |
| 14 | 백태   | 0.2  | 1.2 | 1  | m² | 0.24     |    |
| 15 |      |      |     |    |    |          |    |
| 16 |      |      |     |    |    |          |    |
| 17 |      |      |     |    |    |          |    |
| 18 |      |      |     |    |    |          |    |
| 19 |      |      |     |    |    |          |    |
| 20 |      |      |     |    |    |          |    |
| 21 |      |      |     |    |    |          |    |
| 22 |      |      |     |    |    |          |    |
| 23 |      |      |     |    |    |          |    |
| 24 |      |      |     |    |    |          |    |
| 25 |      |      |     |    |    |          |    |
| 26 |      |      |     |    |    |          |    |
| 27 |      |      |     |    |    |          |    |
| 28 |      |      |     |    |    |          |    |
| 29 |      |      |     |    |    |          |    |
| 30 |      |      |     |    |    |          |    |

\* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN

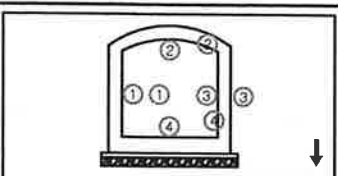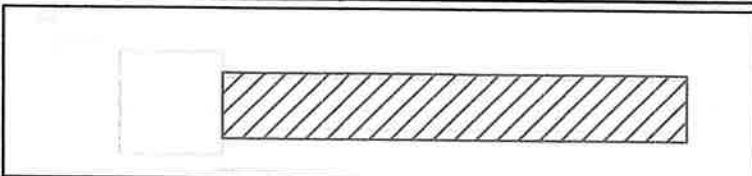


단  
면

|                |                   |            |          |                                             |
|----------------|-------------------|------------|----------|---------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열              | 재료분리       | 편경, 공동   | 중 역, 동<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>한울 풍력발전단지 용역 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리<br>충돌리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                             |
| 이음경면<br>적치 불충분 | 철근노출              | 정식         | 배관<br>폐관 | 정검일자<br>2023.06                             |
| 사석이완<br>사석탈락   | 새글                | 광재부식       | 기타       | 망도번호<br>구리인출 - 2                            |

구리인출 외관조사망도



손상 현황 표

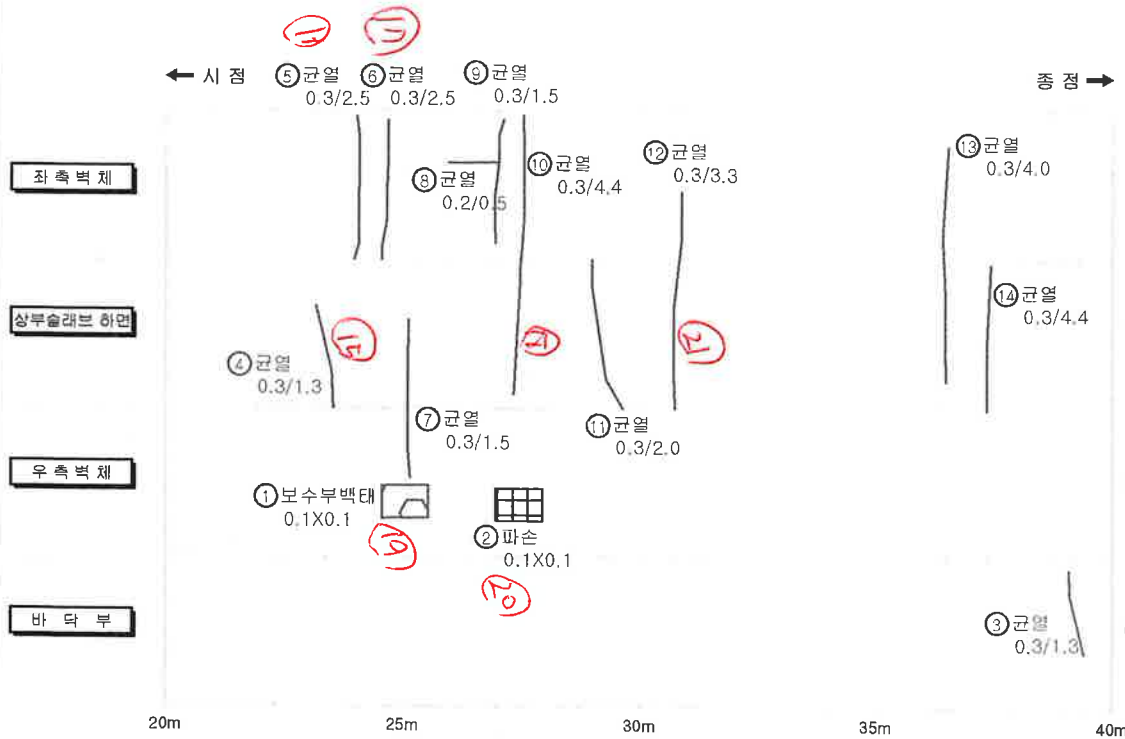

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>수량 | 비고 |
|----|-------|------|-----|----|----|----------|----|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |    |
| 1  | 보수부백태 | 0.1  | 0.1 | 1  | ㎡  | 0.01     |    |
| 2  | 파손    | 0.1  | 0.1 | 1  | ㎡  | 0.01     |    |
| 3  | 균열    | 0.3  | 1.3 | 1  | m  | 1.30     |    |
| 4  | 균열    | 0.3  | 1.3 | 1  | m  | 1.30     |    |
| 5  | 균열    | 0.3  | 2.5 | 1  | m  | 2.50     |    |
| 6  | 균열    | 0.3  | 2.5 | 1  | m  | 2.50     |    |
| 7  | 균열    | 0.3  | 1.5 | 1  | m  | 1.50     |    |
| 8  | 균열    | 0.2  | 0.5 | 1  | m  | 0.50     |    |
| 9  | 균열    | 0.3  | 1.5 | 1  | m  | 1.50     |    |
| 10 | 균열    | 0.3  | 4.4 | 1  | m  | 4.40     |    |
| 11 | 균열    | 0.3  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |    |
| 12 | 균열    | 0.3  | 3.3 | 1  | m  | 3.30     |    |
| 13 | 균열    | 0.3  | 4.0 | 1  | m  | 4.00     |    |
| 14 | 균열    | 0.3  | 4.4 | 1  | m  | 4.40     |    |
| 15 |       |      |     |    |    |          |    |
| 16 |       |      |     |    |    |          |    |
| 17 |       |      |     |    |    |          |    |
| 18 |       |      |     |    |    |          |    |
| 19 |       |      |     |    |    |          |    |
| 20 |       |      |     |    |    |          |    |
| 21 |       |      |     |    |    |          |    |
| 22 |       |      |     |    |    |          |    |
| 23 |       |      |     |    |    |          |    |
| 24 |       |      |     |    |    |          |    |
| 25 |       |      |     |    |    |          |    |
| 26 |       |      |     |    |    |          |    |
| 27 |       |      |     |    |    |          |    |
| 28 |       |      |     |    |    |          |    |
| 29 |       |      |     |    |    |          |    |
| 30 |       |      |     |    |    |          |    |

\* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN

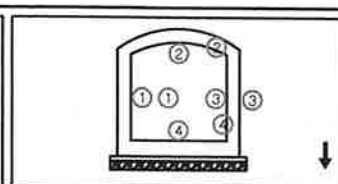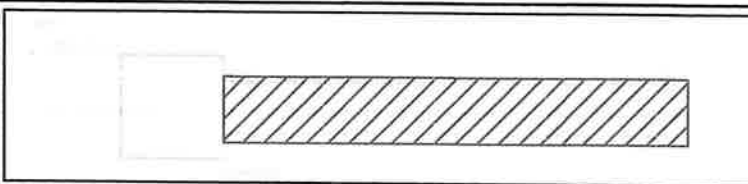

|                 |                   |            |          |                                          |
|-----------------|-------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW0.2 균열        | 망상균열              | 재료분리       | 편심, 강재   | 용역명<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>압출 전압안전정전 구역 |
| 바닥, 막과<br>파손    | 시공이음분리<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이영(주)                          |
| 이물침적/적<br>적치물침적 | 층근노출              | 침식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락    | 세굴                | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>구리인출 - 3                         |

구리인출 외관조사망도



손상현황표



| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>수량 | 비고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |    |
| 1  | 관열   | 0.3  | 5.0 | 1  | m  | 5.00     |    |
| 2  | 관열   | 0.3  | 6.0 | 1  | m  | 6.00     |    |
| 3  | 관열   | 0.3  | 3.0 | 1  | m  | 3.00     |    |
| 4  | 관열   | 0.3  | 3.0 | 1  | m  | 3.00     |    |
| 5  | 관열   | 0.3  | 6.0 | 1  | m  | 6.00     |    |
| 6  | 관열   | 0.3  | 0.8 | 1  | m  | 0.80     |    |
| 7  | 관열   | 0.3  | 6.0 | 1  | m  | 6.00     |    |
| 8  | 관열   | 0.3  | 2.5 | 1  | m  | 2.50     |    |
| 9  | 관열   | 0.3  | 2.5 | 1  | m  | 2.50     |    |
| 10 | 관열   | 0.3  | 2.2 | 2  | m  | 4.40     |    |
| 11 |      |      |     |    |    |          |    |
| 12 |      |      |     |    |    |          |    |
| 13 |      |      |     |    |    |          |    |
| 14 |      |      |     |    |    |          |    |
| 15 |      |      |     |    |    |          |    |
| 16 |      |      |     |    |    |          |    |
| 17 |      |      |     |    |    |          |    |
| 18 |      |      |     |    |    |          |    |
| 19 |      |      |     |    |    |          |    |
| 20 |      |      |     |    |    |          |    |
| 21 |      |      |     |    |    |          |    |
| 22 |      |      |     |    |    |          |    |
| 23 |      |      |     |    |    |          |    |
| 24 |      |      |     |    |    |          |    |
| 25 |      |      |     |    |    |          |    |
| 26 |      |      |     |    |    |          |    |
| 27 |      |      |     |    |    |          |    |
| 28 |      |      |     |    |    |          |    |
| 29 |      |      |     |    |    |          |    |
| 30 |      |      |     |    |    |          |    |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 관열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

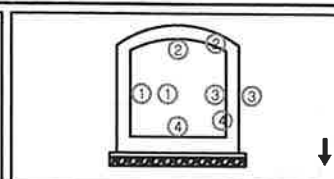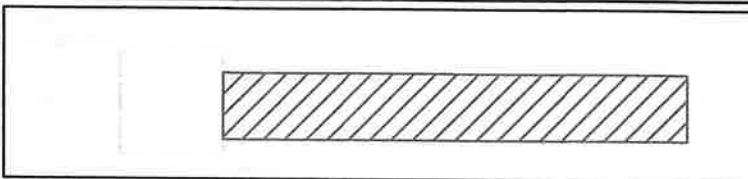


단  
면

|                |                   |         |          |                                     |
|----------------|-------------------|---------|----------|-------------------------------------|
| CW0.2 관 열      | 망상관열              | 재료분리    | 면장, 망장   | 문역장<br>2023년 경기북부 송전직역구, 망을정원안전정원용역 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배태       | 문역사<br>케이아이엠(주)                     |
| 이물침투의<br>적지불의적 | 철근노출              | 침식      | 배관<br>매관 | 정결일지<br>2023.06                     |
| 사색이완<br>사색탈락   | 세굴                | 강재부식    | 기타       | 망도면표<br>구리인출 - 4                    |

구리인출 외관조사망도



손상 현황 표

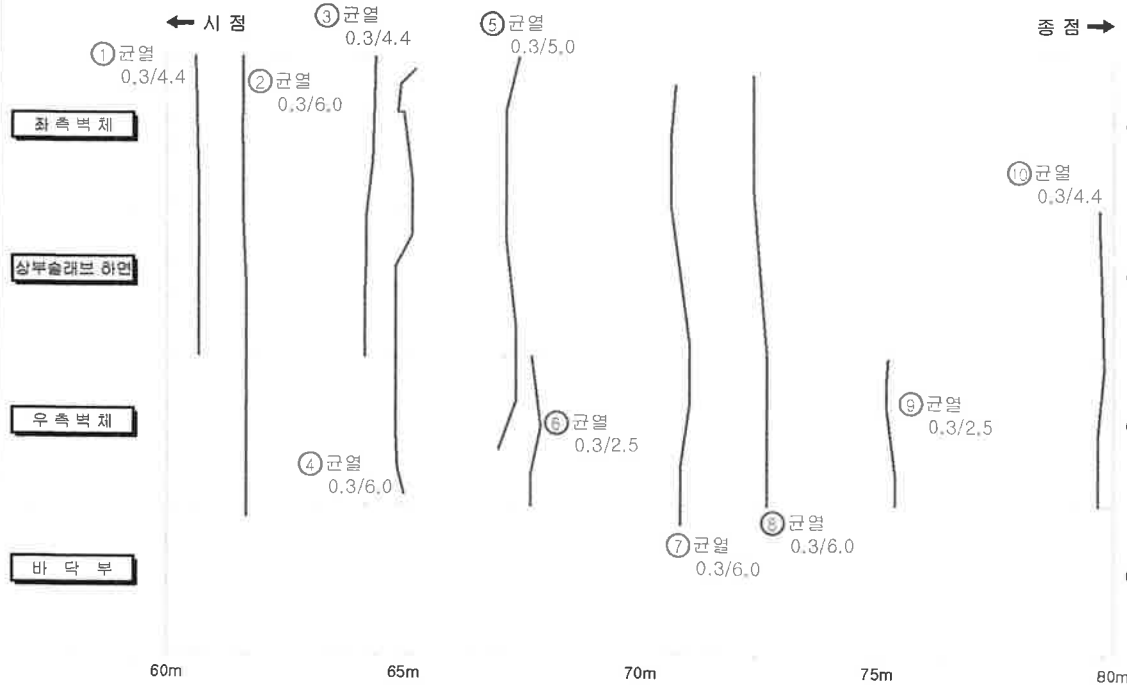

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상물량 | 비고 |
|----|------|------|-----|----|----|------|----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |      |    |
| 1  | 균열   | 0.3  | 4.4 | 1  | m  | 4.40 |    |
| 2  | 균열   | 0.3  | 6.0 | 1  | m  | 6.00 |    |
| 3  | 균열   | 0.3  | 4.4 | 1  | m  | 4.40 |    |
| 4  | 균열   | 0.3  | 6.0 | 1  | m  | 6.00 |    |
| 5  | 균열   | 0.3  | 6.0 | 1  | m  | 6.00 |    |
| 6  | 균열   | 0.3  | 2.5 | 1  | m  | 2.50 |    |
| 7  | 균열   | 0.3  | 6.0 | 1  | m  | 6.00 |    |
| 8  | 균열   | 0.3  | 6.0 | 1  | m  | 6.00 |    |
| 9  | 균열   | 0.3  | 2.5 | 1  | m  | 2.50 |    |
| 10 | 균열   | 0.3  | 4.4 | 1  | m  | 4.40 |    |
| 11 |      |      |     |    |    |      |    |
| 12 |      |      |     |    |    |      |    |
| 13 |      |      |     |    |    |      |    |
| 14 |      |      |     |    |    |      |    |
| 15 |      |      |     |    |    |      |    |
| 16 |      |      |     |    |    |      |    |
| 17 |      |      |     |    |    |      |    |
| 18 |      |      |     |    |    |      |    |
| 19 |      |      |     |    |    |      |    |
| 20 |      |      |     |    |    |      |    |
| 21 |      |      |     |    |    |      |    |
| 22 |      |      |     |    |    |      |    |
| 23 |      |      |     |    |    |      |    |
| 24 |      |      |     |    |    |      |    |
| 25 |      |      |     |    |    |      |    |
| 26 |      |      |     |    |    |      |    |
| 27 |      |      |     |    |    |      |    |
| 28 |      |      |     |    |    |      |    |
| 29 |      |      |     |    |    |      |    |
| 30 |      |      |     |    |    |      |    |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN

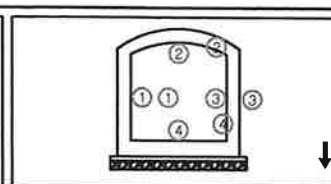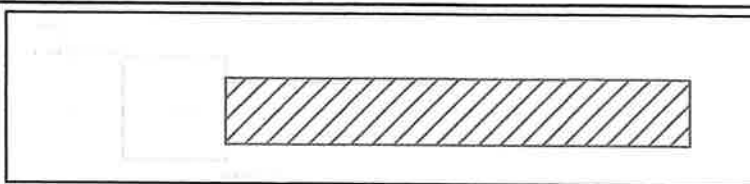


제 면

|              |                 |         |        |                                         |
|--------------|-----------------|---------|--------|-----------------------------------------|
| CW 0.2 균열    | 망상균열            | 재료분리    | 면형, 형상 | 용역명<br>2023년 경기북부 송전선복구, 배선 정비(안전점검) 용역 |
| 박리, 박락 파손    | 시공이음분리, 송분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역시<br>케이아이엠(주)                         |
| 이물침투, 전폭치물침투 | 출근노출            | 침식      | 배관 폐관  | 점검일자<br>2023.06                         |
| 사석이완, 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 함도번호<br>구리인출 - 5                        |

구리인출 외관조사망도



손상현황표

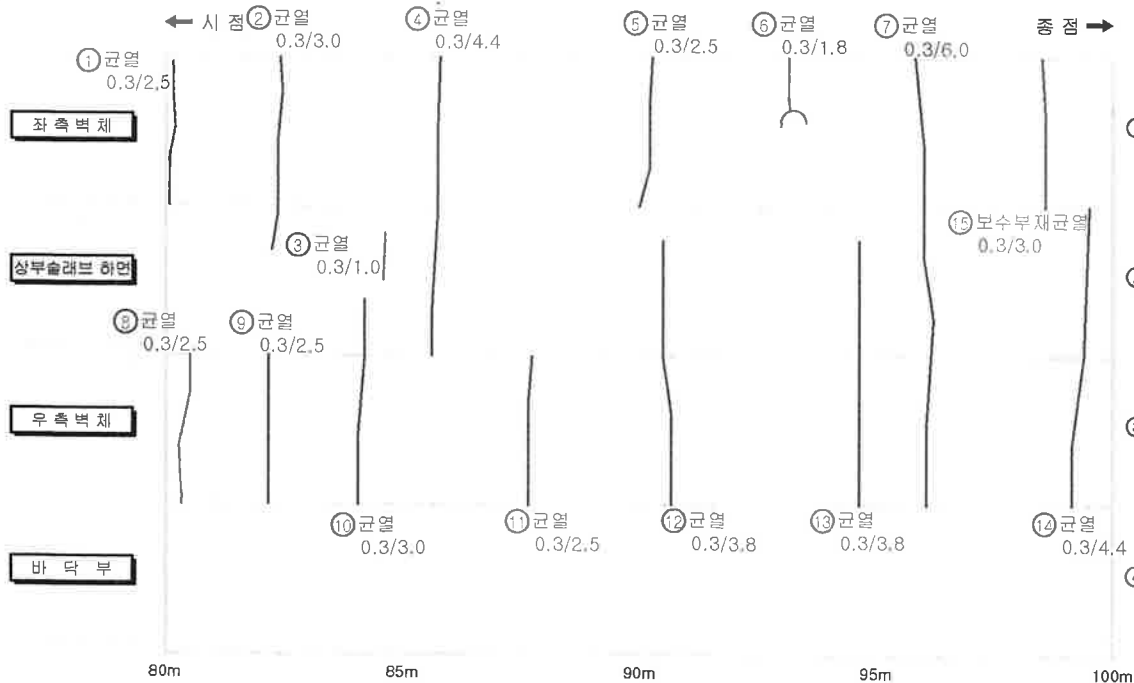

| 번호 | 손상내용   | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>수량 | 비 고 |
|----|--------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |        | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열     | 0.3  | 2.5 | 1  | m  | 2.50     |     |
| 2  | 균열     | 0.3  | 3.0 | 1  | m  | 3.00     |     |
| 3  | 균열     | 0.3  | 1.0 | 1  | m  | 1.00     |     |
| 4  | 균열     | 0.3  | 4.4 | 1  | m  | 4.40     |     |
| 5  | 균열     | 0.3  | 2.5 | 1  | m  | 2.50     |     |
| 6  | 균열     | 0.3  | 1.8 | 1  | m  | 1.80     |     |
| 7  | 균열     | 0.3  | 6.0 | 1  | m  | 6.00     |     |
| 8  | 균열     | 0.3  | 2.5 | 1  | m  | 2.50     |     |
| 9  | 균열     | 0.3  | 2.5 | 1  | m  | 2.50     |     |
| 10 | 균열     | 0.3  | 3.0 | 1  | m  | 3.00     |     |
| 11 | 균열     | 0.3  | 2.5 | 1  | m  | 2.50     |     |
| 12 | 균열     | 0.3  | 3.8 | 1  | m  | 3.80     |     |
| 13 | 균열     | 0.3  | 3.8 | 1  | m  | 3.80     |     |
| 14 | 균열     | 0.3  | 4.4 | 1  | m  | 4.40     |     |
| 15 | 보수부재균열 | 0.3  | 3.0 | 1  | m  | 3.00     |     |
| 16 |        |      |     |    |    |          |     |
| 17 |        |      |     |    |    |          |     |
| 18 |        |      |     |    |    |          |     |
| 19 |        |      |     |    |    |          |     |
| 20 |        |      |     |    |    |          |     |
| 21 |        |      |     |    |    |          |     |
| 22 |        |      |     |    |    |          |     |
| 23 |        |      |     |    |    |          |     |
| 24 |        |      |     |    |    |          |     |
| 25 |        |      |     |    |    |          |     |
| 26 |        |      |     |    |    |          |     |
| 27 |        |      |     |    |    |          |     |
| 28 |        |      |     |    |    |          |     |
| 29 |        |      |     |    |    |          |     |
| 30 |        |      |     |    |    |          |     |

\* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN

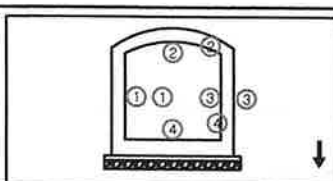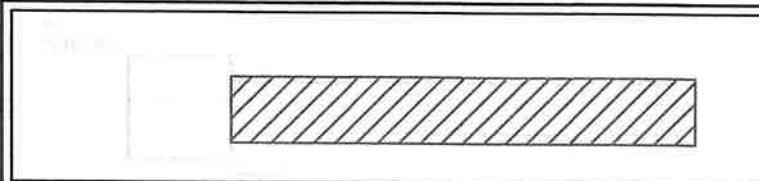


범례

|            |                 |         |            |                                    |
|------------|-----------------|---------|------------|------------------------------------|
| SW-0.2 균열  | 방수균열            | 재료분리    | 단열, 방수, 방화 | 문경상 2023년 경기도부속 안전점검부, 연세대학교 안전점검부 |
| 박리, 박락, 파손 | 시공이음분리, 용접부, 이격 | 누수, 습윤부 | 방화         | 주최사 케어이엔지(주)                       |
| 이물침투로 파손   | 철근노출            | 침식      | 방수, 방화     | 점검일자 2023.06                       |
| 사각이음, 사각파괴 | 세굴              | 강재부식    | 기타         | 참조도면 구리인출 - 6                      |

# 구리인출 외관조사망도



## 손상현황표

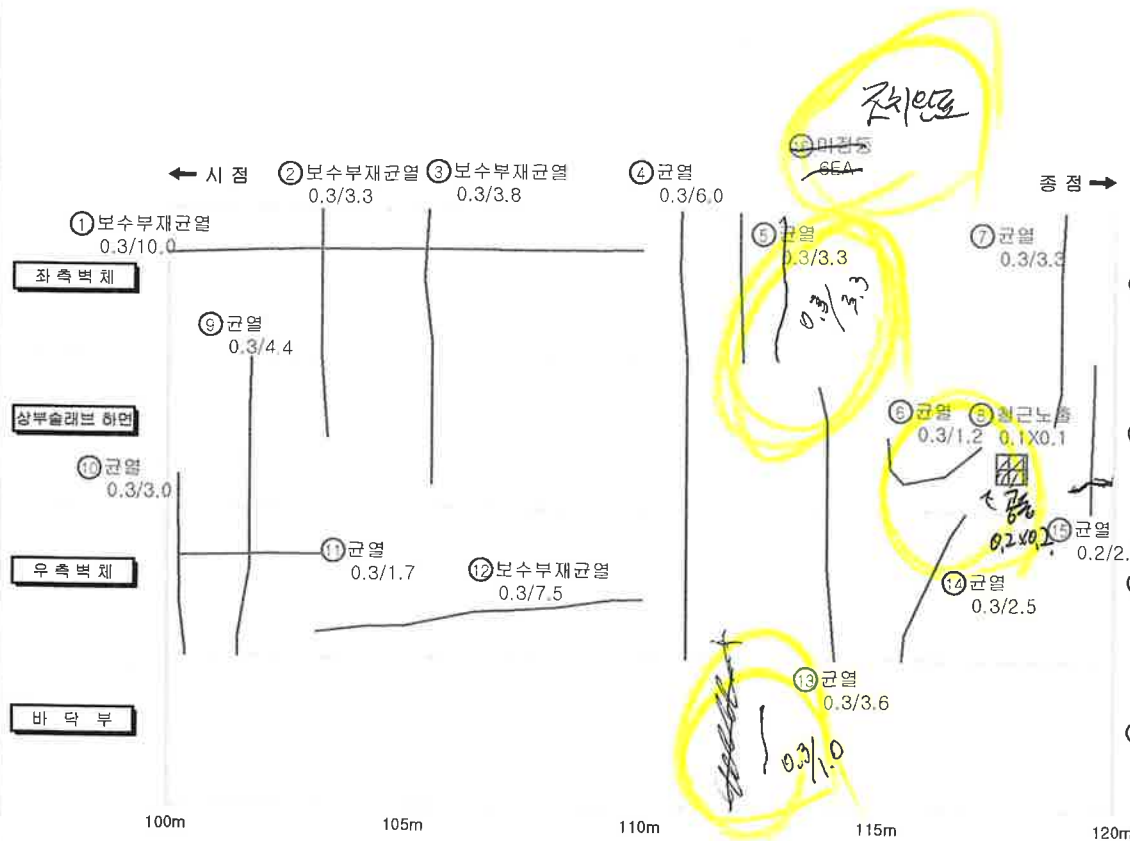

| 번호 | 손상내용   | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>수량 | 비 고 |
|----|--------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |        | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 보수부재균열 | 0.3  | 10.0 | 1  | m  | 10.00    |     |
| 2  | 균열     | 0.3  | 3.3  | 1  | m  | 3.30     |     |
| 3  | 균열     | 0.3  | 3.8  | 1  | m  | 3.80     |     |
| 4  | 균열     | 0.3  | 6.0  | 1  | m  | 6.00     |     |
| 5  | 균열     | 0.3  | 3.3  | 1  | m  | 3.30     |     |
| 6  | 균열     | 0.3  | 1.2  | 1  | m  | 1.20     |     |
| 7  | 균열     | 0.3  | 3.3  | 1  | m  | 3.30     |     |
| 8  | 철근노출   | 0.1  | 0.1  | 1  | m  | 0.01     |     |
| 9  | 균열     | 0.3  | 4.4  | 1  | m  | 4.40     |     |
| 10 | 균열     | 0.3  | 3.0  | 1  | m  | 3.00     |     |
| 11 | 균열     | 0.3  | 1.7  | 1  | m  | 1.70     |     |
| 12 | 보수부재균열 | 0.3  | 7.5  | 1  | m  | 7.50     |     |
| 13 | 균열     | 0.3  | 3.6  | 1  | m  | 3.60     |     |
| 14 | 균열     | 0.3  | 2.5  | 1  | m  | 2.50     |     |
| 15 | 균열     | 0.3  | 2.2  | 1  | m  | 2.20     |     |
| 16 | 미점등    |      |      | 6  | EA | 6.00     |     |
| 17 |        |      |      |    |    |          |     |
| 18 |        |      |      |    |    |          |     |
| 19 |        |      |      |    |    |          |     |
| 20 |        |      |      |    |    |          |     |
| 21 |        |      |      |    |    |          |     |
| 22 |        |      |      |    |    |          |     |
| 23 |        |      |      |    |    |          |     |
| 24 |        |      |      |    |    |          |     |
| 25 |        |      |      |    |    |          |     |
| 26 |        |      |      |    |    |          |     |
| 27 |        |      |      |    |    |          |     |
| 28 |        |      |      |    |    |          |     |
| 29 |        |      |      |    |    |          |     |
| 30 |        |      |      |    |    |          |     |

\* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN

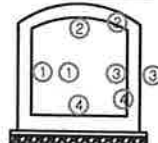


구리인출

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 |
| 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 |
| 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 |
| 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 |
| 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 |
| 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 |
| 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 |
| 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 |
| 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 |
| 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 | 구리인출 |

2023년 6월 7일  
구리인출 - 7

구리인출 외관조사망도


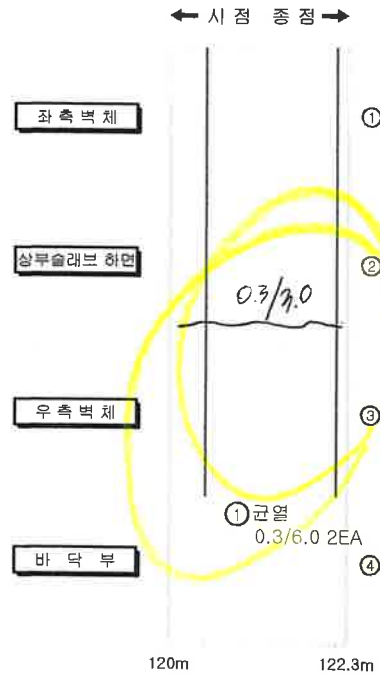


손상현황표

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>수량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.3  | 6.0 | 2  | m  | 12.00    |     |
| 2  |      |      |     |    |    |          |     |
| 3  |      |      |     |    |    |          |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

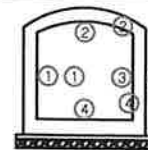

범  
례

|               |                    |            |            |                                        |
|---------------|--------------------|------------|------------|----------------------------------------|
| CW0.2 균열      | 광상균열               | 재료보관       | 판상, 방수, 방열 | 중 적영<br>2023년 경기북부 습천전력구<br>광물정밀안전점검영역 |
| 박리, 박락<br>파손  | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습관부 | 벽면         | 용역사<br>케이아이엠(주)                        |
| 이물침입<br>적치물침입 | 철근노출               | 침식         | 배관<br>형관   | 점검일자<br>2023.06                        |
| 사석이완<br>사석탈락  | 세굴                 | 강재부식       | 기타         | 망도번호<br>구리인출 - 8                       |

구리인출 외관조사망도


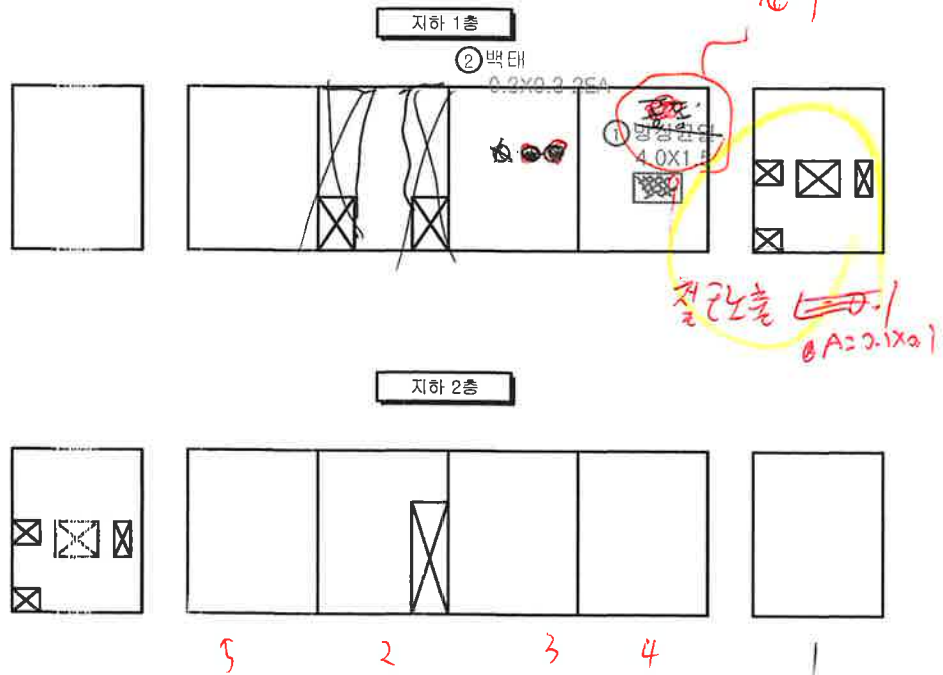


손상 현황 표

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>수량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 망상균열 | 4.0  | 1.5 | 1  | m  | 6.00     |     |
| 2  | 백태   | 0.3  | 0.3 | 2  | m  | 0.18     |     |
| 3  |      |      |     |    |    |          |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN

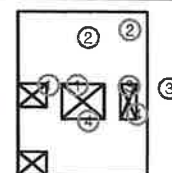

필  
례

|                   |                    |         |          |                                          |
|-------------------|--------------------|---------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열         | 망상균열               | 재료관리    | 면장, 면적   | 용역명<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>맨홀 정밀안전점검 용역 |
| 박리, 박락            | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 발주처<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침, 퇴적<br>적치물 퇴적 | 철근노출               | 침식      | 배관<br>배관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락      | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 일도번호<br>구리인출 - 9                         |