


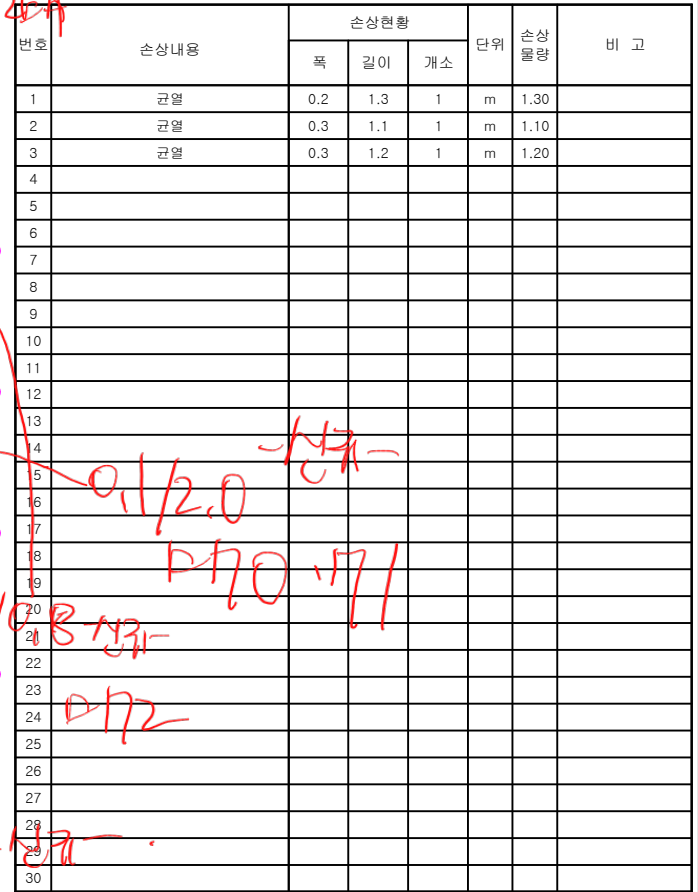

KEY PLAN


시점

종점

제정도로


연구지역

0 100m

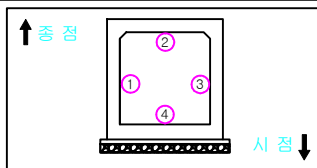

패 턴		간결		망상 간결		채널 패턴		편성, 관용	2023년 경기북부 순천진료학교, 멘토 정영민,전정연,김현경,최규,
		박리, 박락 표손		시공이음 패턴 층면리, 이격		누수, 음향부		백태	한국 시 캐이아이엔(주)
		이물점도착 적지불도착		청근 노출		침식		배관 파관	장흥 건설 2023.06
		사석이완 사석탈락		세굴		강재부식		기타	광도원호 순보-일산인솔 - 1

□ 29~39 전경


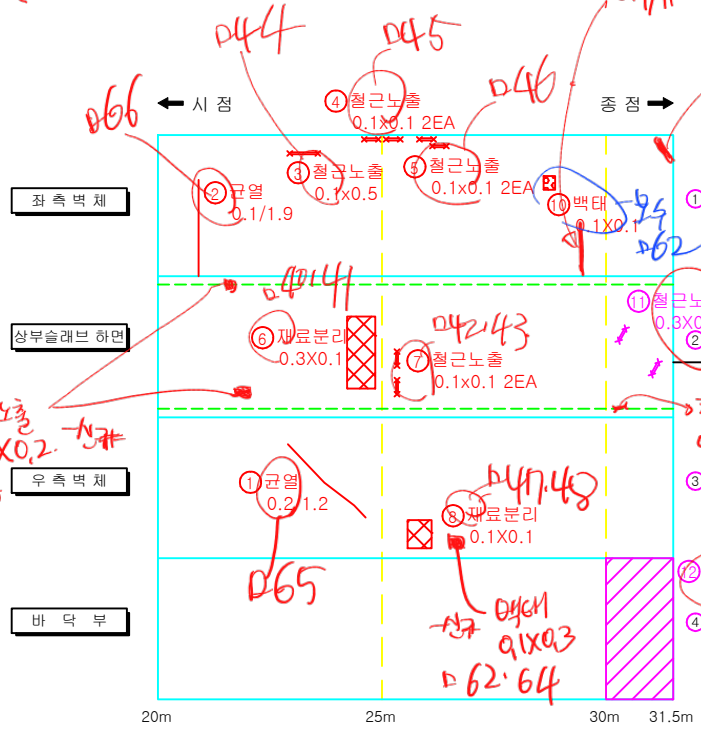


손상현황표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상물량	비고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.1	1.2	1	m	1.20	
2	균열	0.2	1.2	1	m	1.20	
3	철근노출	0.1	0.5	1	m	0.05	
4	철근노출	0.1	0.1	2	m	0.02	
5	철근노출	0.1	0.1	2	m	0.02	
6	재료분리	0.3	0.1	1	m	0.03	
7	철근노출	0.1	0.1	2	m	0.02	
8	재료분리	0.1	0.1	1	m	0.01	
9	누수흔적	2.0	2.0	1	m	4.00	
10	백태	0.1	0.1	1	m	0.01	
11	철근노출	0.3	0.2	2	m	0.12	
12	체수	6.7	6.8	1	m	45.56	
13	누수			1	EA	1.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN

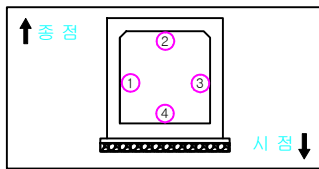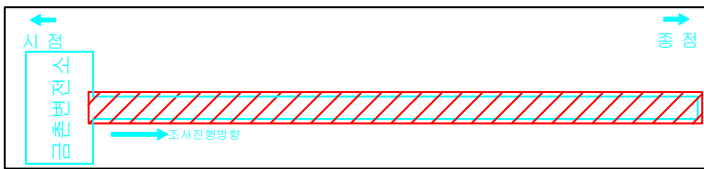

범례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	문역장 2023년 경기북부 송전전력구, 백출 정밀안전점검 결과
벽리, 벽박 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	문역사 케이아이엠(주)
이물침하적착치물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	문경원자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	문도면호 송포-일산인출-2