

13. 대정교

ID : 대정교 바닥판 상면(S1)

0532~531 A2-A1 선

0548 신축 A2간격

0.2/1.0 선
X 8EA
0545.546

1550

← 익산방향

교면포장 L=38m

0547

0544

0541

평택방향 →

0540

방호벽

① 균열
0.3/0.8

② 균열
0.3/0.8

③ 배수구막힘
1EA

④ 이물질퇴적
L=2.0m

0549
교면포장
자수면 L=38m
5EA-1EA

0542 익산포장양로
0543 1' 중분대양로

중앙분리대

교면포장

방호벽

A1

파손 ⑤
0.2X0.3

⑥ 파손
0.2X0.4

A2

⑧ 후타재균열
0.2/0.6 5EA


이물질퇴적
L=2.0m

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1	신규	균열	0.3	-	0.8	1	0.8	m	-
2	신규	균열	0.3	-	0.8	1	0.8	m	-
3	신규	배수구막힘	-	-	-	1	1.0	EA	-
4	신규	이물질퇴적	-	-	2.0	1	2.0	m	-
5	신규	파손	-	0.2	0.3	1	0.06	m²	-
6	신규	파손	-	0.2	0.4	1	0.08	m²	-
7	신규	이물질퇴적	-	-	2.0	1	2.0	m	-
8	신규	후타재균열	0.2	-	0.6	5	3.0	m	-
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

← 익산방향

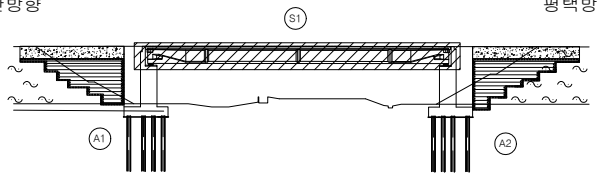

→ 평택방향

범례

균열	망상균열	재료분리
편청/공동	바리, 박락/파손	시공이음/중분리
누수/습윤부	백태	철근노출
콘크리트 변색, 녹물	표장요철	강재부식
자갈/변형	볼트결함	용접불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	대정교
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	01