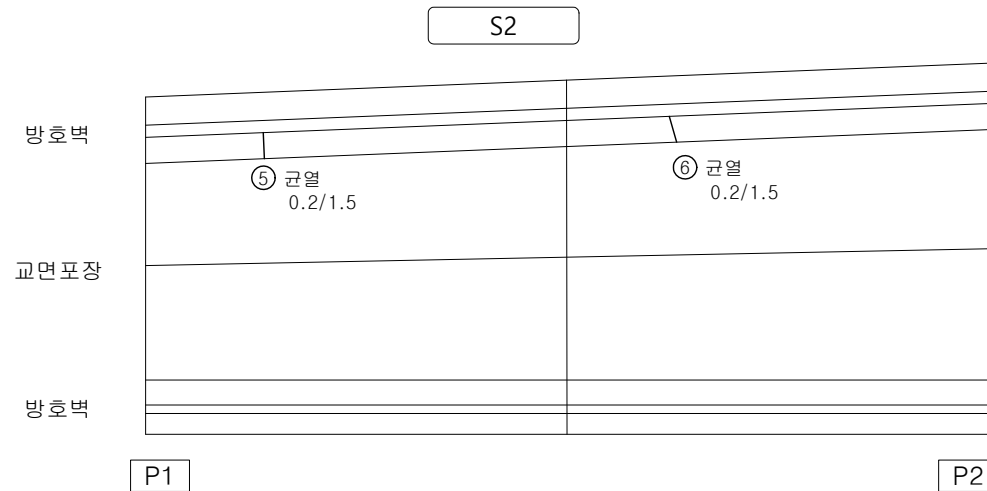
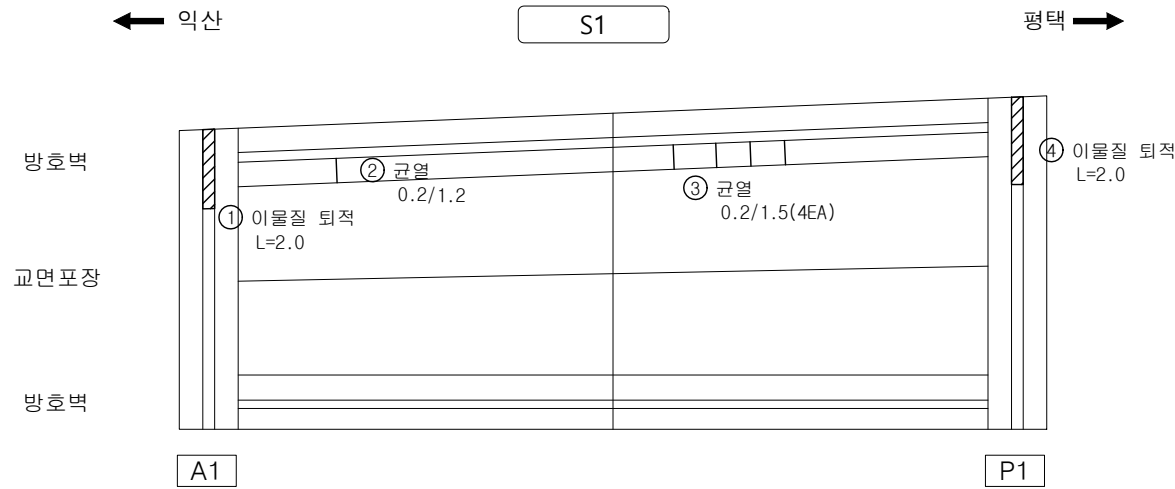
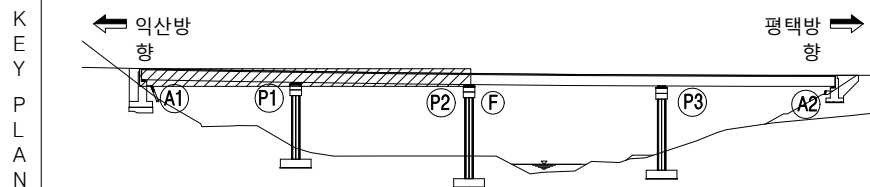



29. 승지물천교(익산방향)

ID :승지물천교(익산방향) 바닥판 상면(S1,S2)

[illegible]

범 례		군 열		망상군열		재료분리	용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)	
		편형/공동		막리, 막학/ 파손		시공이음/ 층분리	시설물명	승지물천교(익산방향)	
		누수/ 침하부		백태		철근노출	점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12	
		콘크리트 변색, 녹물		표장오염		강재부식	확 인 자	책임기술자 김경수	
		차광/변형		볼트결함		용접불량	도면번호	01	


ID :승지물천교(익산방향) 바닥판 상면(S3,S4)

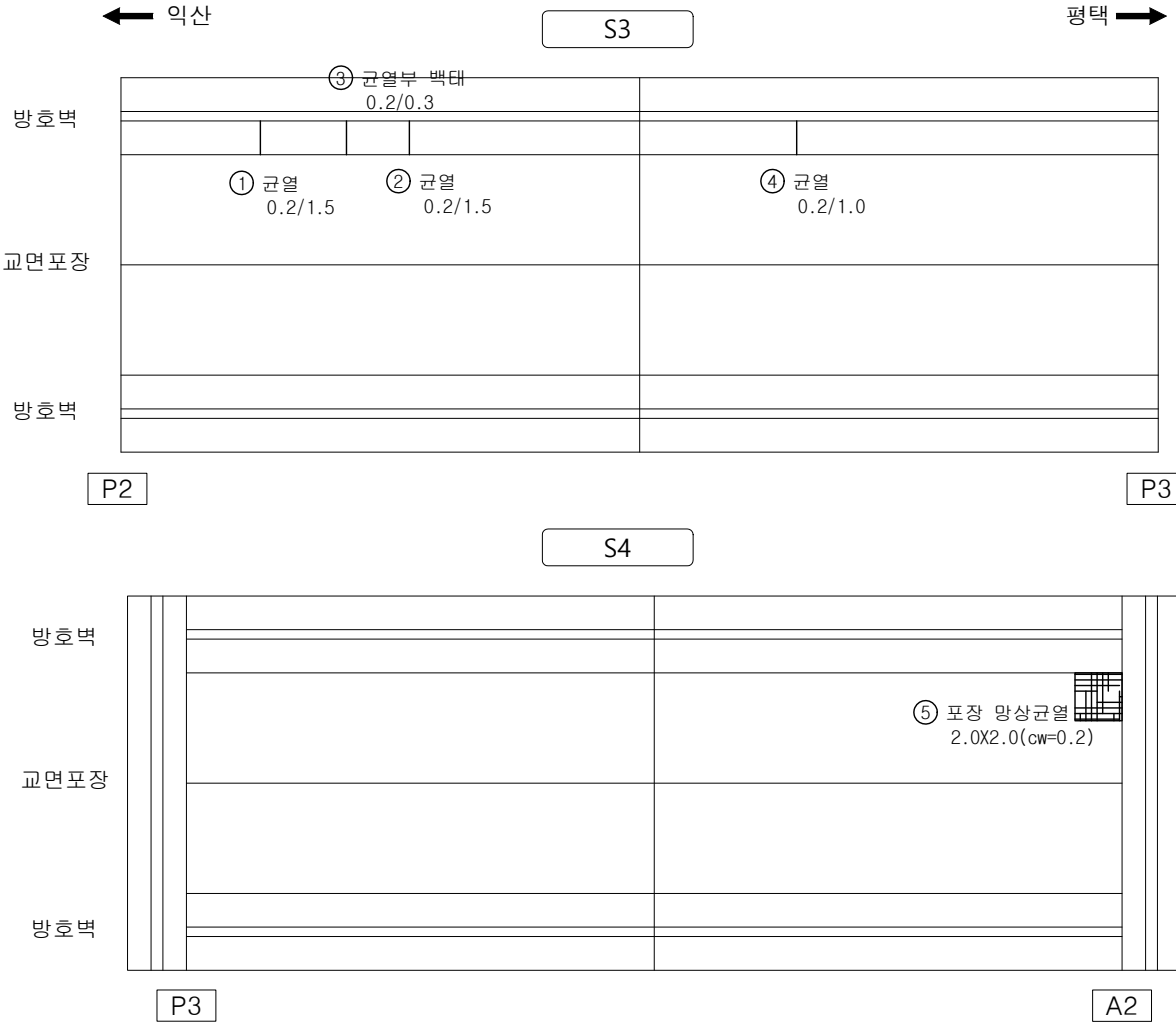

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1	신규	균열	0.2	-	1.5	1	1.5	m	-
2	신규	균열	0.2	-	1.5	1	1.5	m	-
3	신규	균열부 백태	0.2	-	0.3	1	0.3	m	-
4	신규	균열	0.2	-	1.0	1	1.0	m	-
5	신규	포장 망상균열	0.2	2.0	2.0	1	4.0	m²	-
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

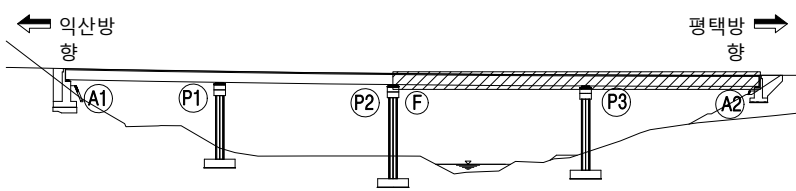

범례	상징			용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
	균열	망상균열	재료분리	시설물명	승지물천교(익산방향)
범례	편청/공동	박리, 박락/ 파손	시공이음/ 층분리	점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
	누수/ 습윤부	백태	철근노출	확인자	책임기술자 김경수
범례	콘크리트 변색, 녹물	표장요철	강재부식	도면번호	02
	자갈/변형	볼트결함	용접불량	NOTE Created by Notein	

ID :승지물천교(익산방향) 바닥판 하면(S1,S2)


손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 익산

S1

→ 평택

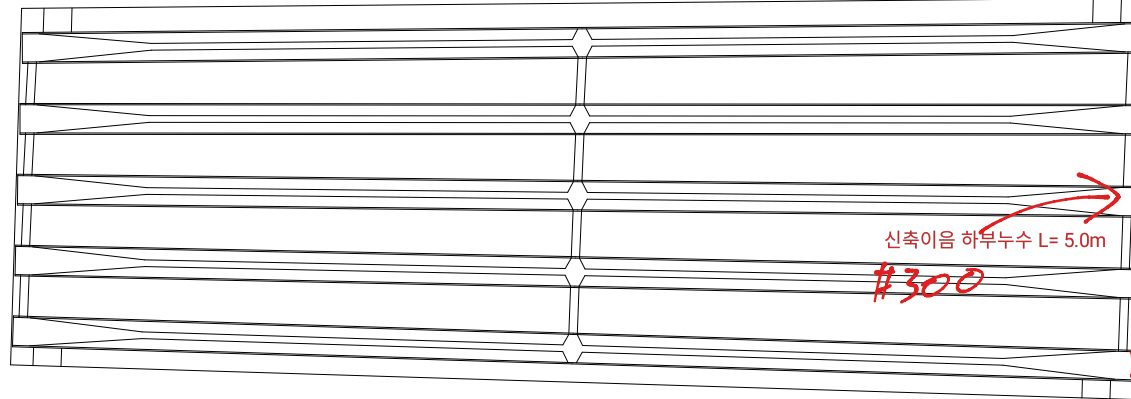


A1

S2

P1

철근
노출
L=0.6m
#258


파손
0.3x0.5
#297

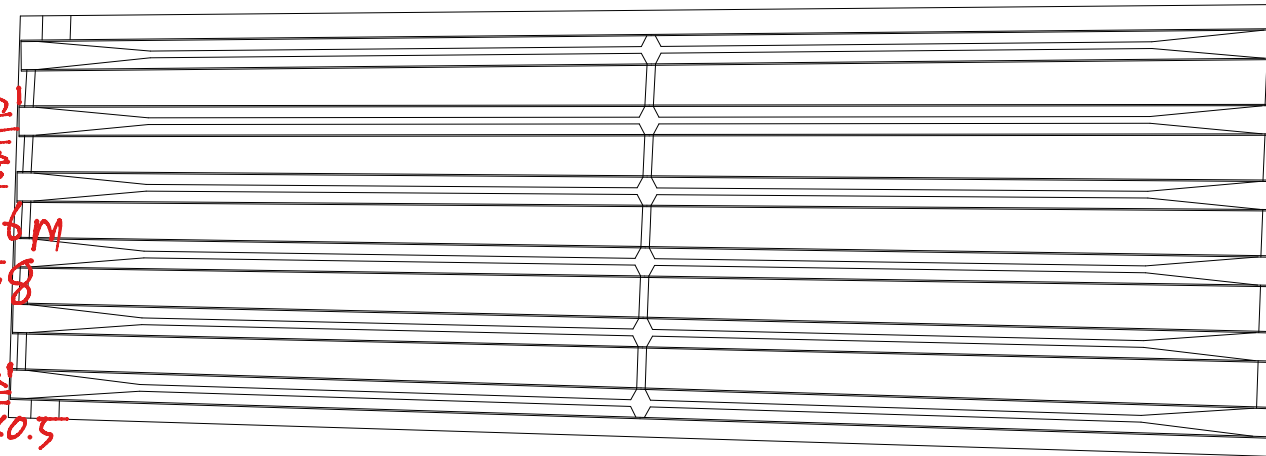

P1

P2

K
E
Y
P
L
A
N

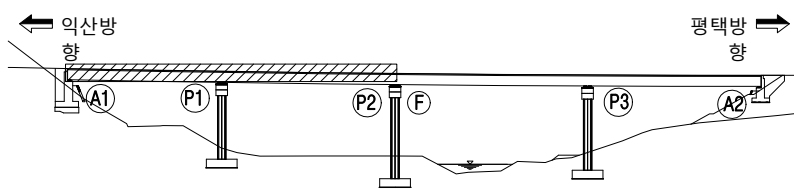

범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편청/공동		바리, 박락/파손		시공이음/층분리
	누수/습윤부		백태		철근노출
	콘크리트 변색, 녹물		표장요철		강재부식
	차곡/변형		볼트결합		용접불량


용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	승지물천교(익산방향)
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	03

ID :승지물천교(익산방향) 바닥판 하면(S3,S4)

← 익산

S3


→ 평택

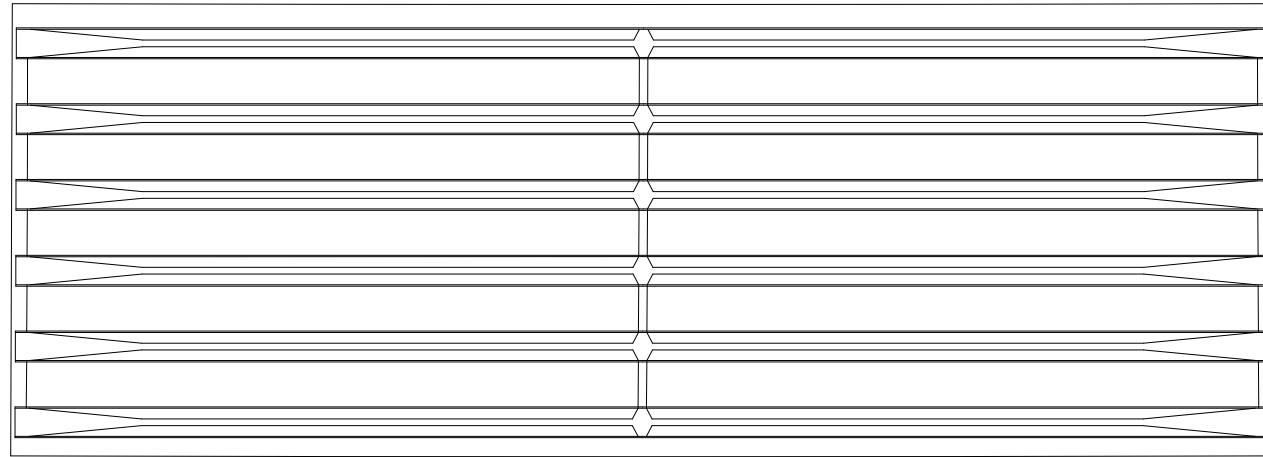

P2

S4

P3

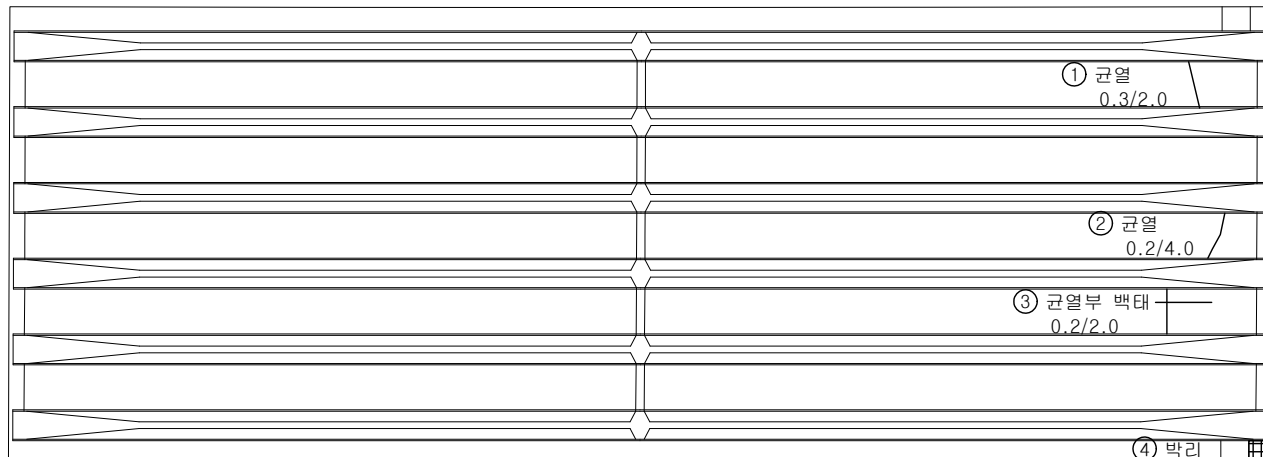


P3

A2

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1	신규	균열	0.3	-	2.0	1	2.0	m	-
2	신규	균열	0.2	-	4.0	1	4.0	m	-
3	신규	균열부 백태	0.2	-	2.0	1	2.0	m	-
4	신규	박리	-	0.1	1.0	1	0.1	m²	-
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

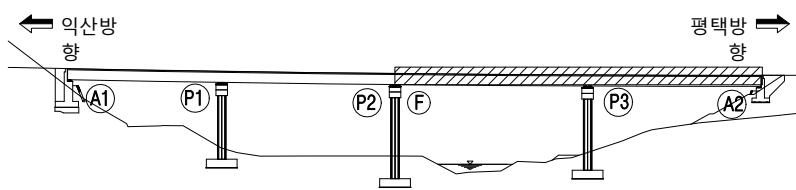


범
례

균열	망상균열	재료분리
편침/공동	박리, 박락/ 파손	시공이음/ 층분리
누수/ 습윤부	백태	철근노출
콘크리트 변색, 녹물	표장요철	강재부식
자갈/변형	볼트결함	용접불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	승지물천교(익산방향)
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	04


ID 승지물천교(익산방향) 거더 및 가로보(S1)

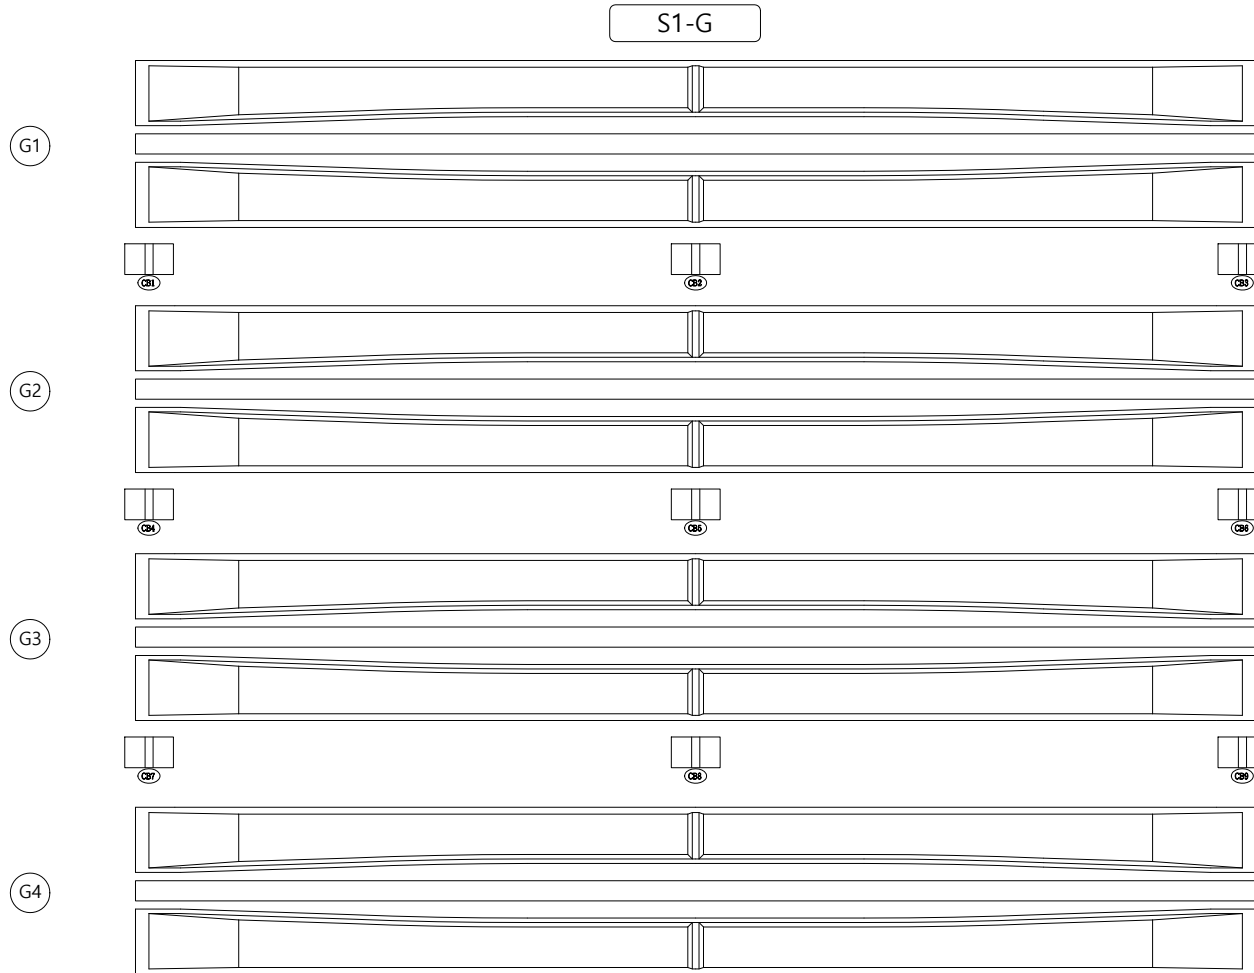

손상 현황 표


번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

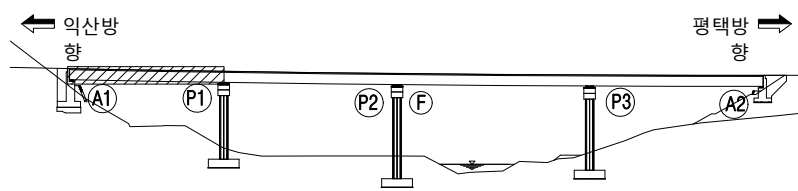

범례	상징			용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
	상징	상징	상징	시설물명	승지물천교(익산방향)
범례	상징	상징	상징	점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
	상징	상징	상징	확인자	책임기술자 김경수
범례	상징	상징	상징	도면번호	05
	상징	상징	상징		


ID 승지물천교(익산방향) 거더 및 가로보(S2)

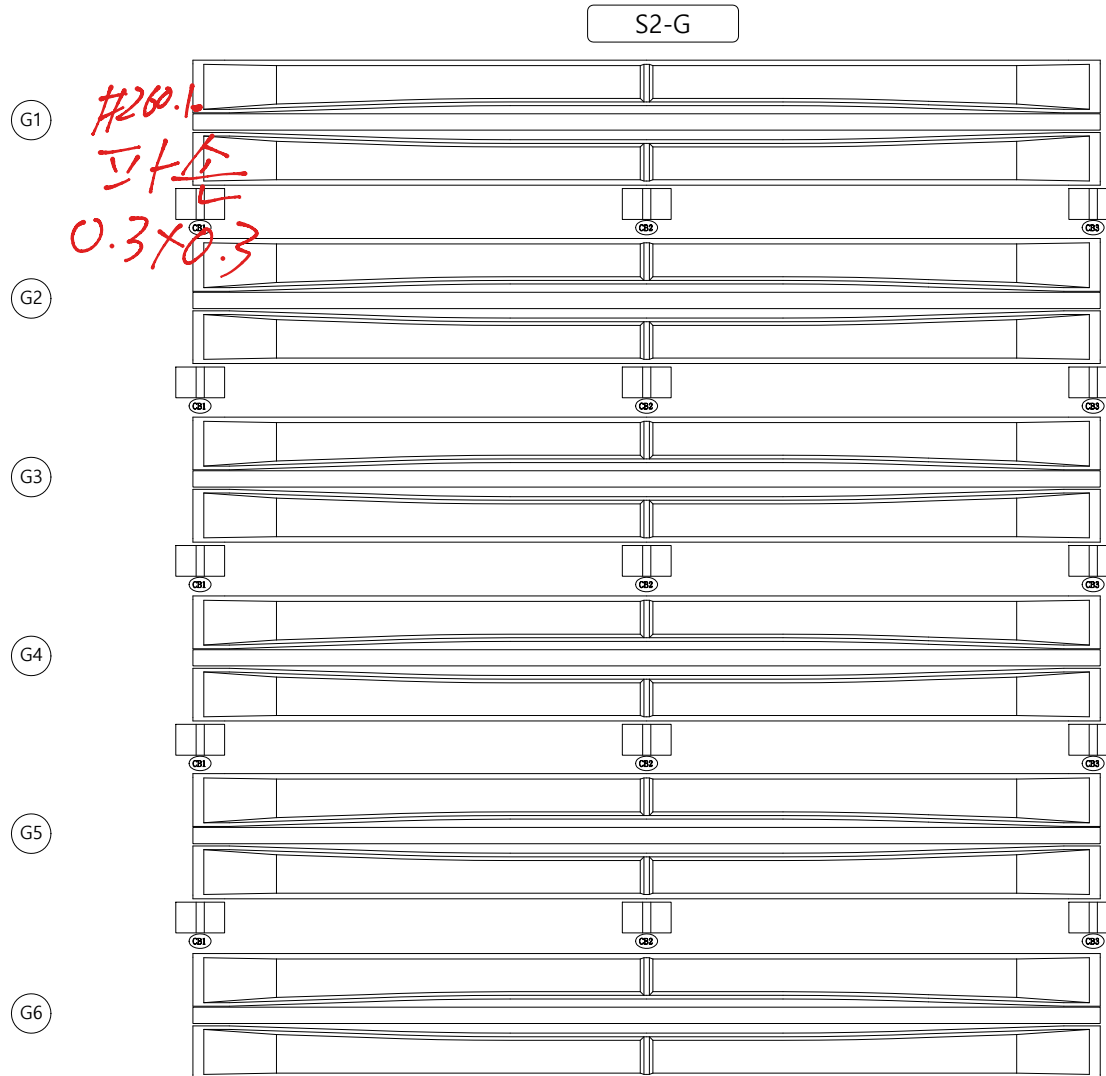

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

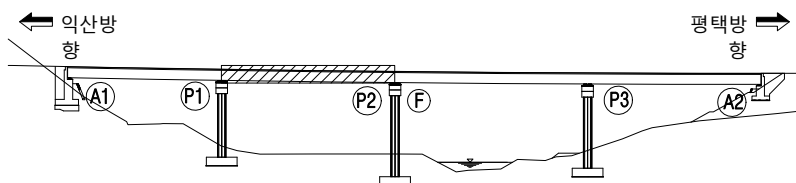

범례

	강철		망상강철		재료분리
	편철/공동		박리, 박락/파손		시공이음/충분리
	누수/습윤부		백태		철근노출
	콘크리트 변색, 녹물		표장요철		강재부식
	자갈/변형		볼트결함		용접불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	승지물천교(익산방향)
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	06

ID 승지물천교(익산방향) 거더 및 가로보(S3)

S3-G

G1

G2

G3

G4


G5

G6

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN


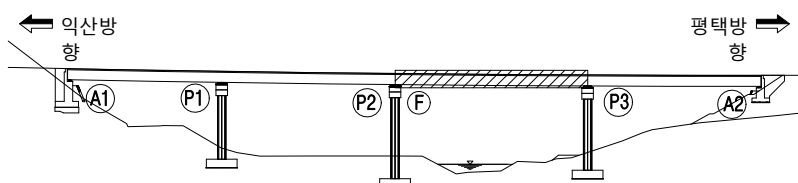


범례

	교 결		방상교결		재료분리
	편청/공동		바리, 박락/파손		시공이음/층분리
	누수/습윤부		백태		철근노출
	콘크리트 변색, 녹물		표장요철		강재부식
	자갈/변형		볼트결함		용접불량



용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	승지물천교(익산방향)
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	07

ID 승지물천교(익산방향) 거더 및 가로보(S4)

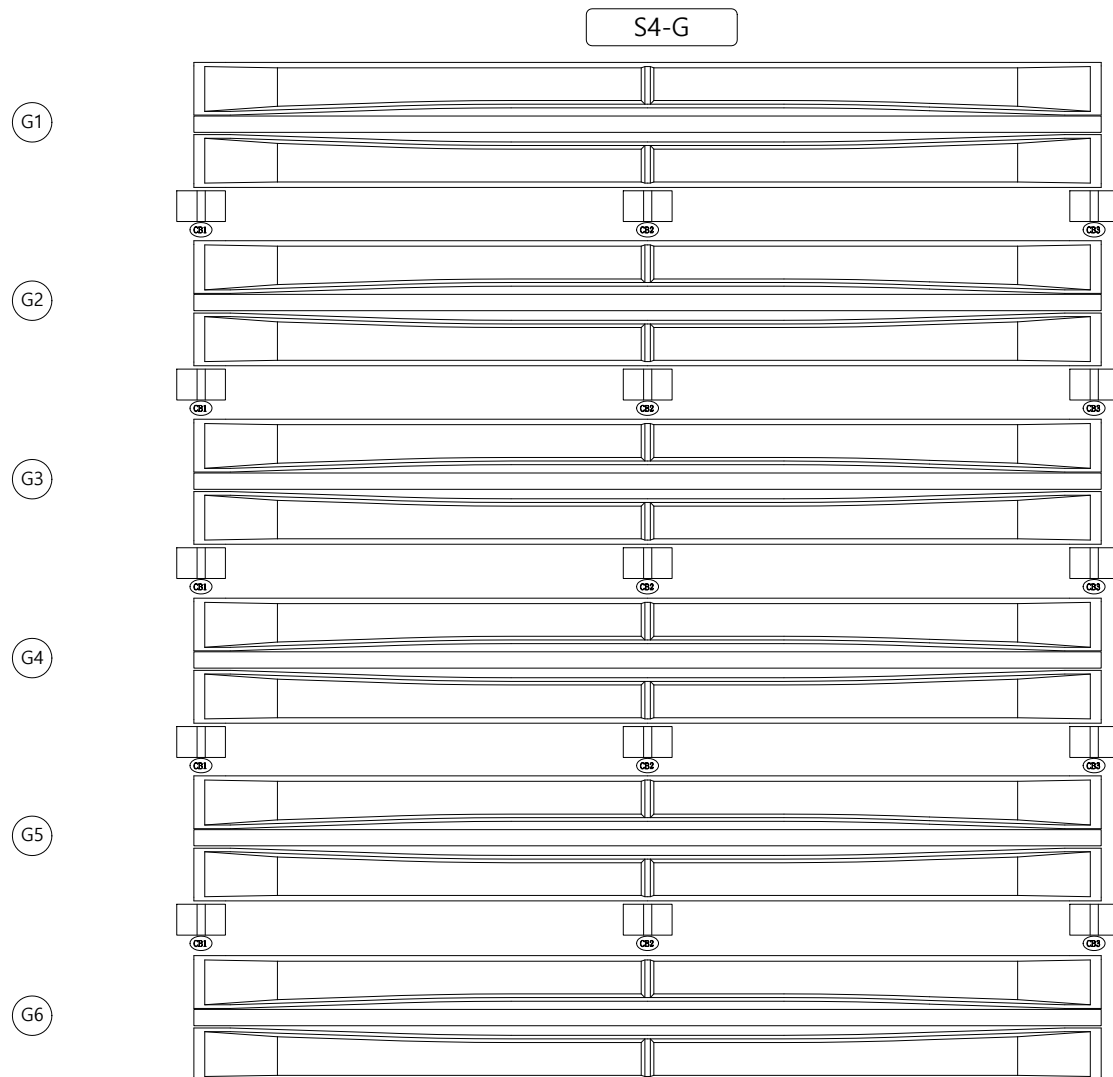
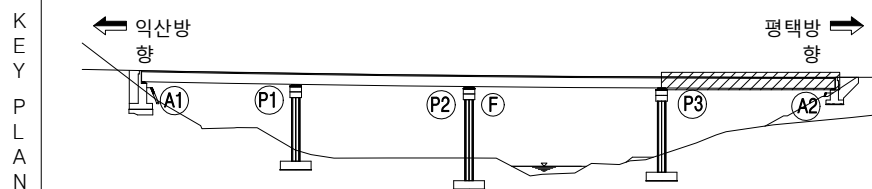
[illegible]

범 레	 군 열	 망상군열	 재료분리	용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
	 편경/공동	 바리, 박락/ 파손	 시공이음/ 층분리	시설물명	승지물천교(익산방향)
	 누수/ 침윤부	 백태	 철근노출	점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
	 콘크리트 변색, 녹물	 표장요철	 강재부식	확인자	책임기술자 김경수
	 저굴/변형	 볼트결함	 용접불량	도면번호	08

ID : 승지물천교(익산방향) 교대

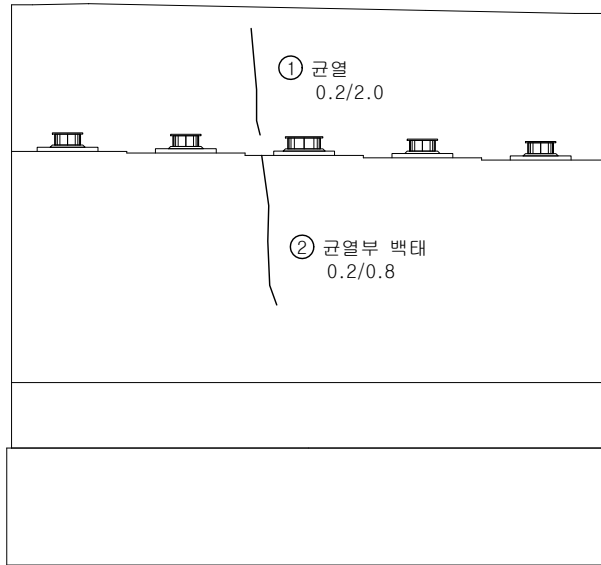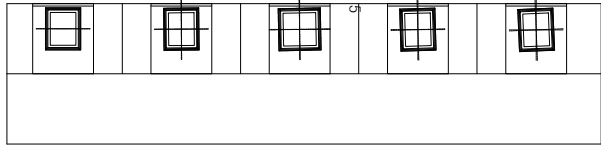


A1

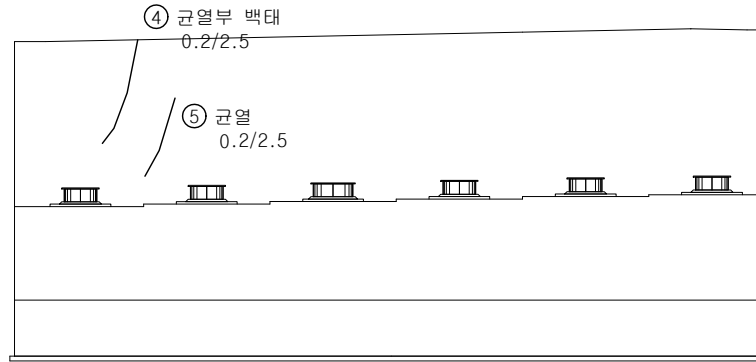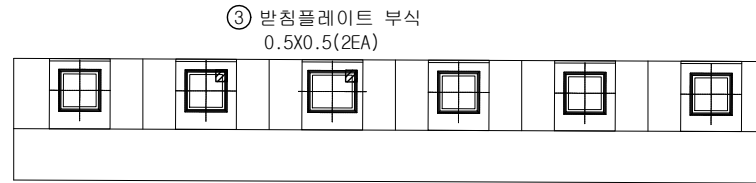

A2

손상 현황 표


번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1	신규	균열	0.2	-	2.0	1	2.0	m	-
2	신규	균열부 백태	0.2	-	0.8	1	0.8	m	-
3	신규	받침플레이트 부식	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	-
4	신규	균열부 백태	0.2	-	2.5	1	2.5	m	-
5	신규	균열	0.2	-	2.5	1	2.5	m	-
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

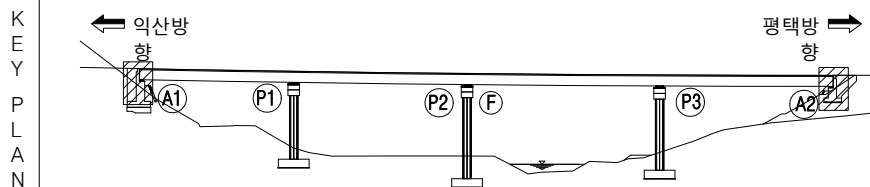

KEY PLAN

범례	상징			용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
	균열	망상균열	재료분리	시설물명	승지물천교(익산방향)
	편침/공동	박리, 박락/파손	시공이음/층분리	점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
	누수/습윤부	백태	철근노출	확인자	책임기술자 김경수
	콘크리트 변색, 녹물	표장요철	강재부식	도면번호	09
	자갈/변형	볼트결함	용접불량		


ID : 승지물천교(익산방향) 교각(P1)

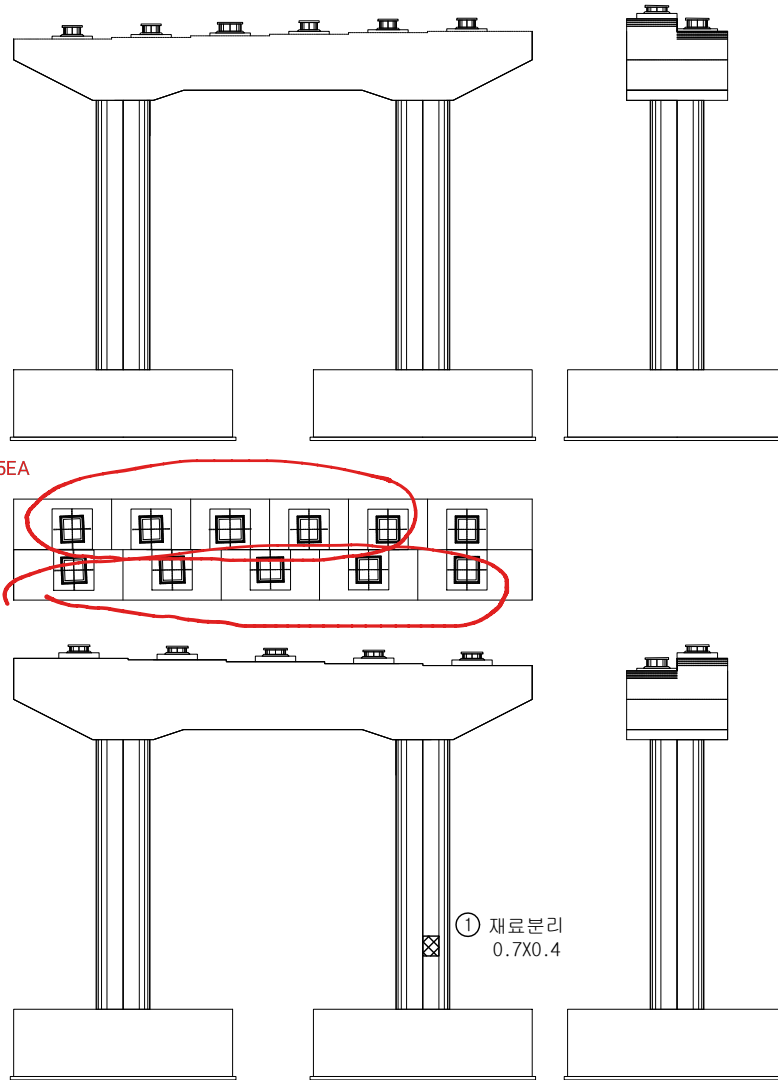

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1	신규	재료분리	-	0.7	0.4	1	0.28	m²	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

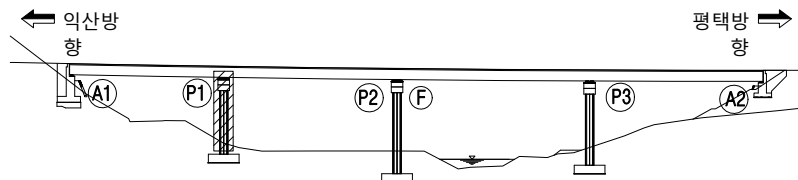


범례

	관 열		망상균열		재료분리
	편청/공동		박리, 박락/파손		시공이음/충분리
	누수/습윤부		백태		철근노출
	콘크리트 변색, 녹물		표장요철		강재부식
	차곡/변형		볼트결합		용접불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	승지물천교(익산방향)
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	10


ID : 승지물천교(익산방향) 교각(P2)

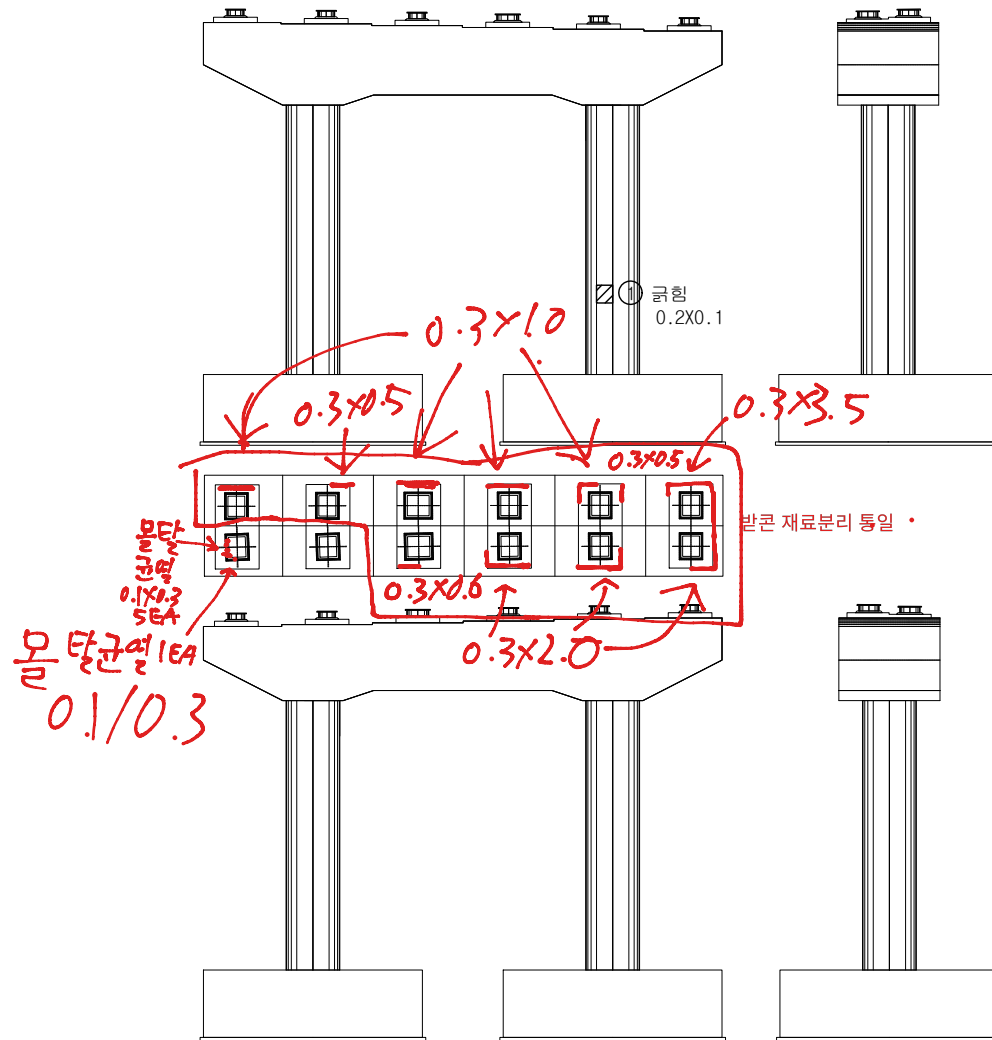

손상 현황 표


번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1	신규	균열	-	0.2	0.1	1	0.02	m²	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

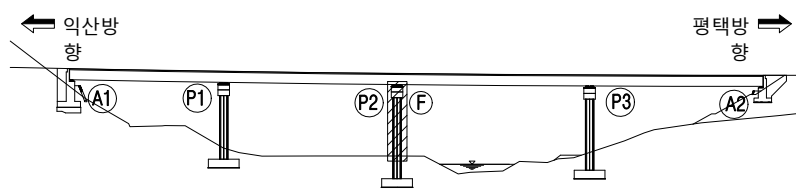

범례				용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
	균열	망상균열	재료분리	시설물명	승지물천교(익산방향)
레	편청/공동	박리, 박락/파손	시공이음/층분리	점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
	누수/습윤부	백태	철근노출	확인자	책임기술자 김경수
	콘크리트 변색, 녹물	표장요철	강재부식	도면번호	11
	자갈/변형	볼트결함	용접불량		


ID : 승지물천교(익산방향) 교각(P3)

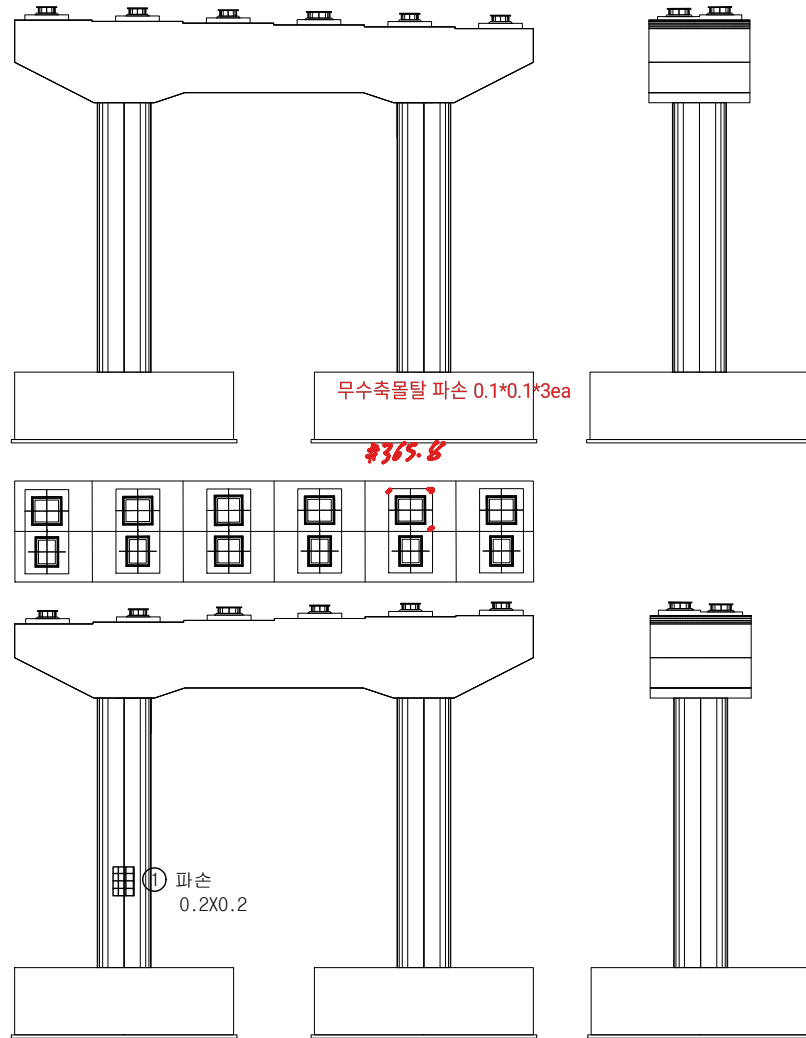

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1	신규	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

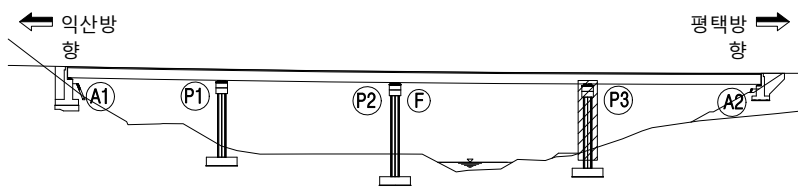

범례

	교 열		방향교열		재료분리
	편침/공동		박리, 박락/파손		시공이음/중분리
	누수/습윤부		백태		철근노출
	콘크리트 변색, 녹물		표장요철		강재부식
	자갈/변형		볼트결함		용접불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	승지물천교(익산방향)
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	12

