


1781-1861 지리

53. 포승JCT R-A교


ID : 포승JCT R-A교 바닥판 상면(S1)

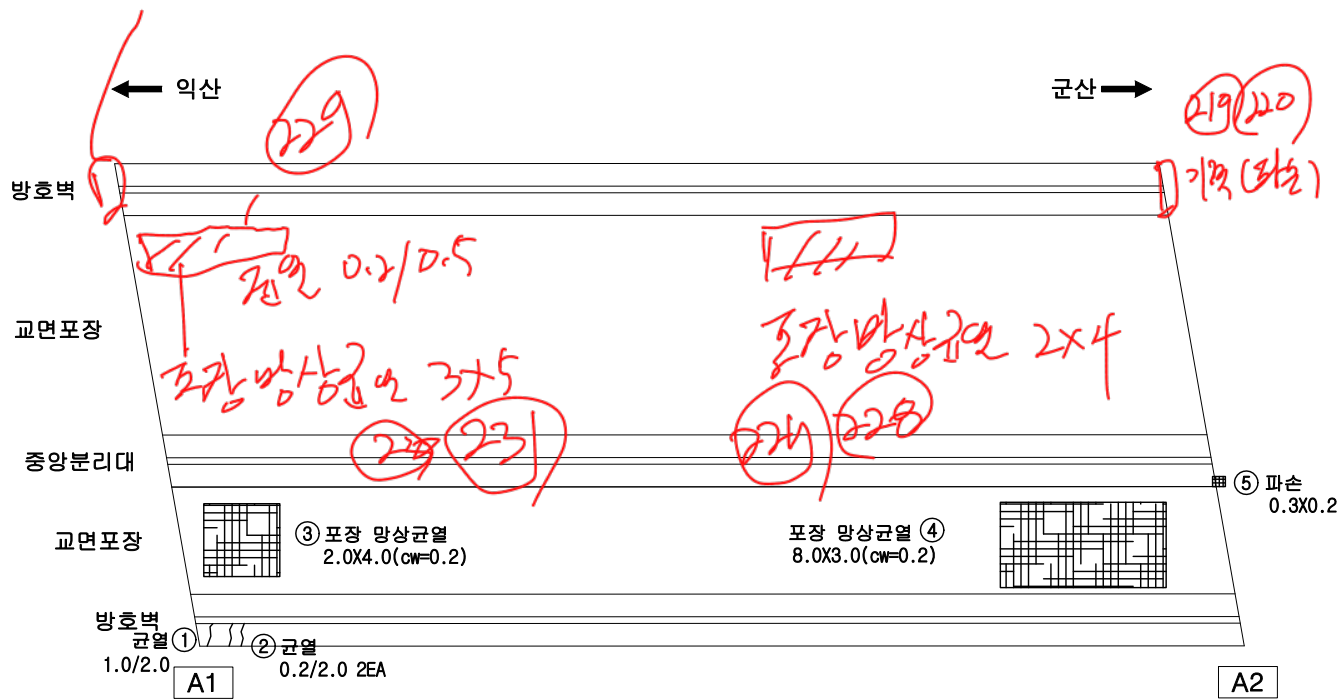

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상량	단위	
1	신규	균열	1.0	-	2.0	1	2.0	m	-
2	신규	균열	0.2	-	2.0	2	4.0	m	-
3	신규	망상균열	0.2	2.0	4.0	1	8.0	m²	-
4	신규	망상균열	0.2	8.0	3.0	1	24.0	m²	-
5	신규	파손	-	0.3	0.2	1	0.06	m²	-
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

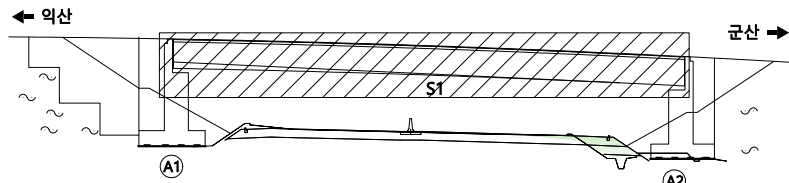


범	균열	망상균열	재료분리
범	편침/공동	바리, 박락/파손	시공이음/중분리
범	누수/습윤부	백태	철근노출
레	콘크리트 변색, 녹물	표장요철	강재부식
레	자갈/변형	볼트결함	용접불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	포승JCT R-A교
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	01


ID : 포승JCT R-A교 신축이음부

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상량	단위	
1	신규	이물질퇴적	-	-	2.0	1	2.0	m	-
2	신규	후타재 파손	-	0.1	0.2	1	0.02	m²	-
3	신규	이물질퇴적	-	-	2.0	1	2.0	m	-
4	신규	후타재 파손	-	0.2	0.5	1	0.1	m²	-
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

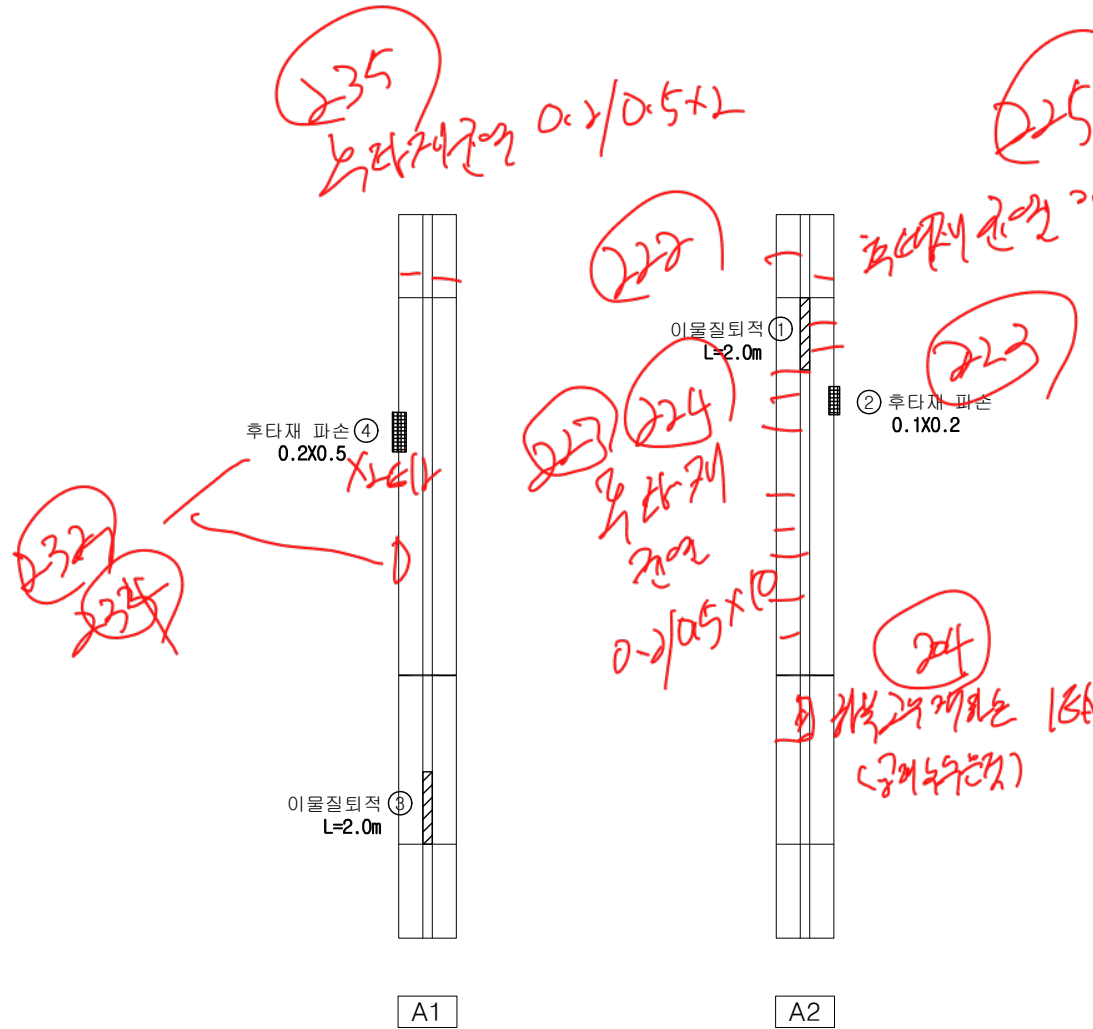


KEY PLAN

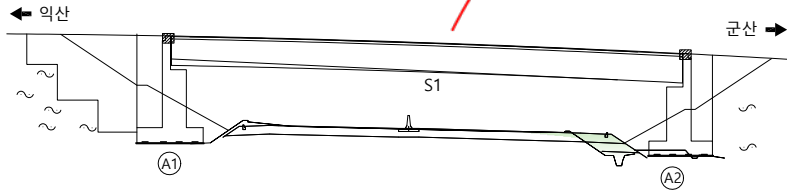

범	균열	망상균열	재료분리	용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
레	편성/공동	바리, 박락/파손	시공이음/충분리	시설물명	포승JCT R-A교
	누수/습윤부	백태	철근노출	점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
	콘크리트 변색, 녹물	표장요철	강재부식	확인자	책임기술자 김경수
	자갈/변형	볼트결함	용접불량	도면번호	02


ID : 포승JCT R-A교 바닥판 하면(S1)

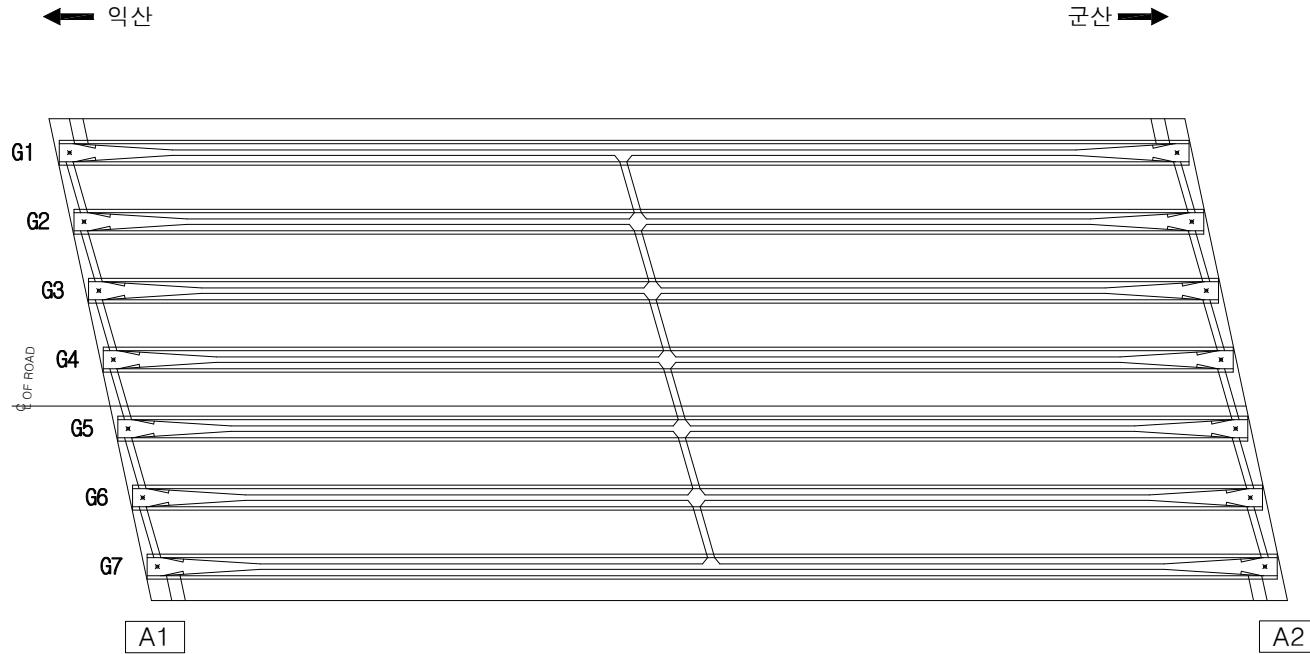

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상량량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

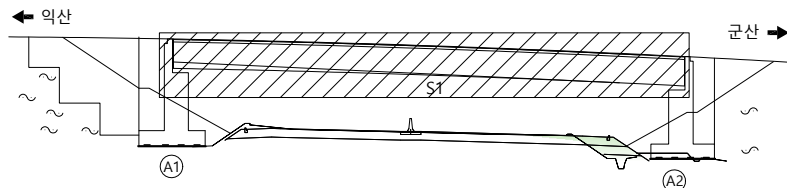

범
례


	균열		망상균열		재료분리
	편침/공동		바리, 박락/파손		시공이음/충분리
	누수/습윤부		백태		철근노출
	콘크리트 변색, 녹물		표장요철		강재부식
	자갈/변형		볼트결함		용접불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	포승JCT R-A교
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	03


ID : 포승JCT R-A교 거더(G1~G4)

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

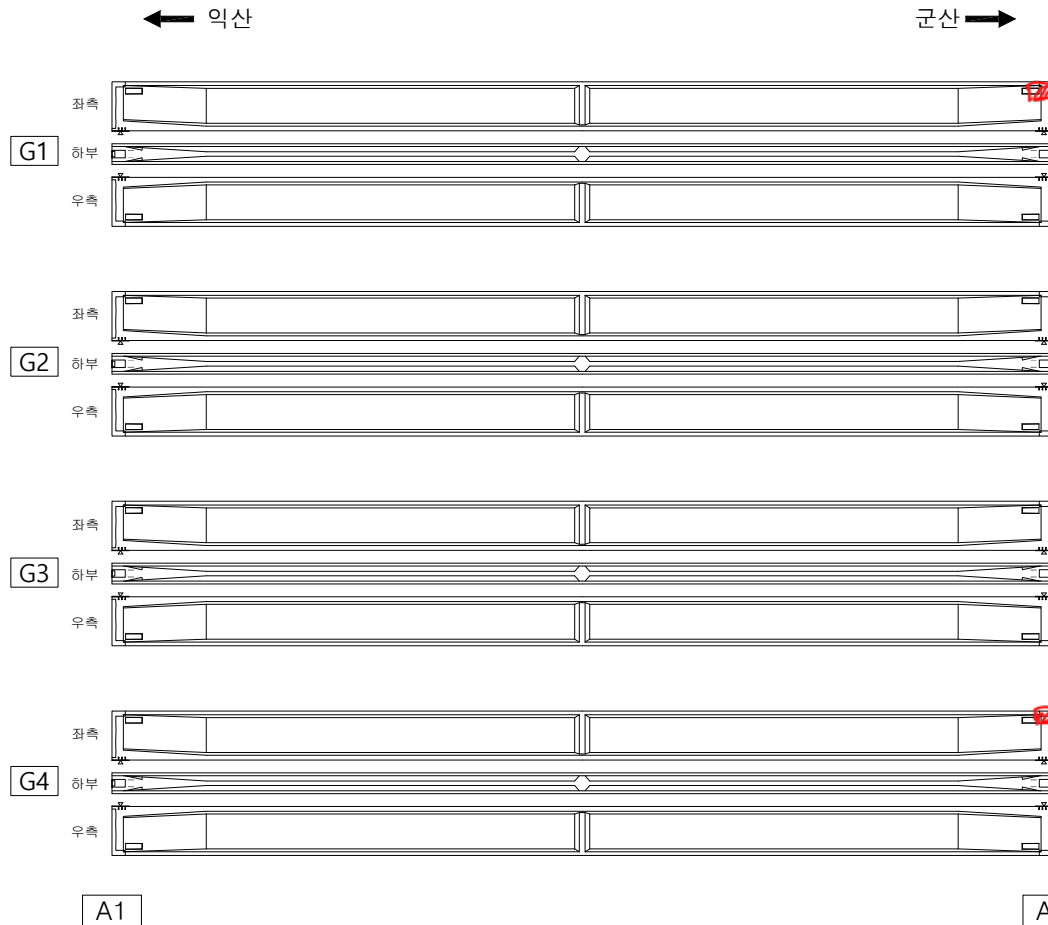

KEY PLAN



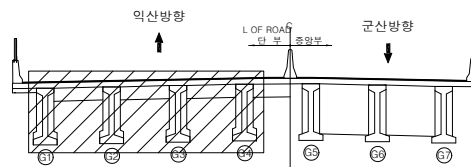


범례

	균열		방상균열		재료분리
	편침/공동		바리, 박락/파손		시공이음/충분리
	누수/습윤부		백태		철근노출
	콘크리트 변색, 녹물		표장요철		강재부식
	자갈/변형		플트결함		용접불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	포승JCT R-A교
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	04

ID : 포승JCT R-A교 거더(G5~G7)

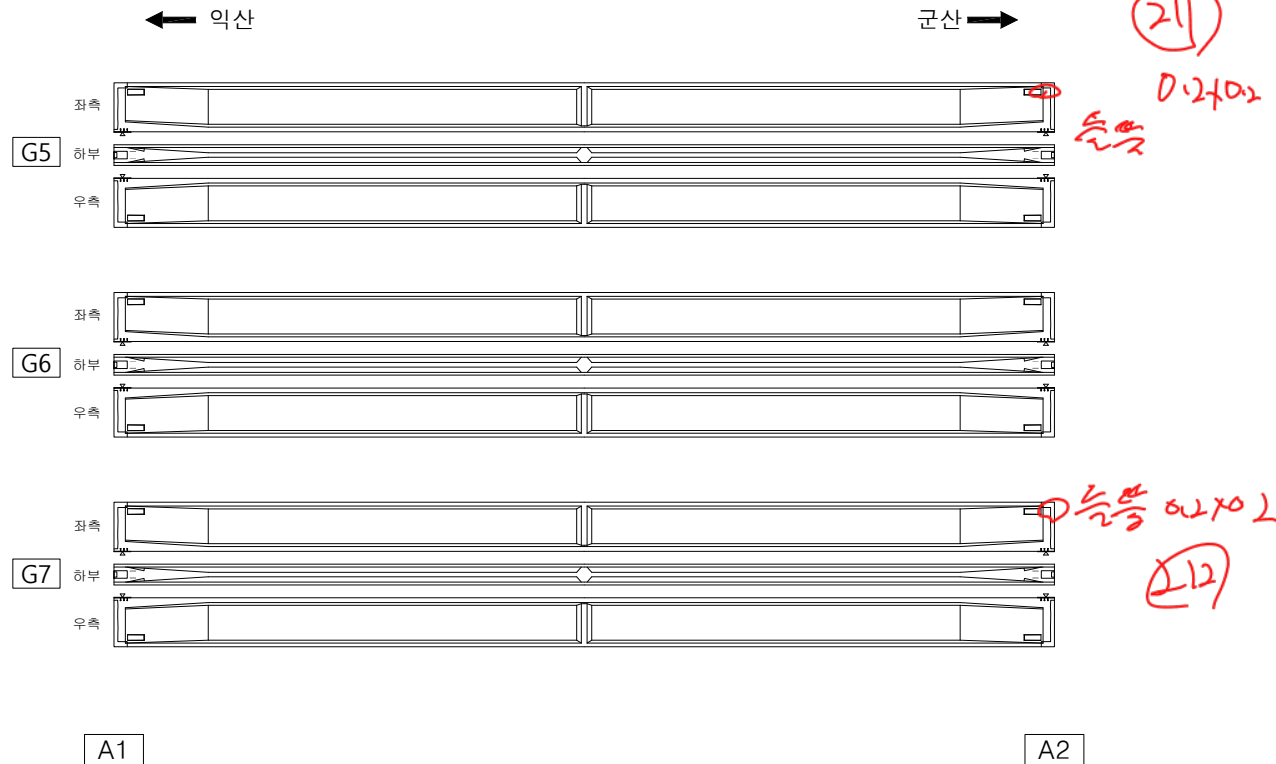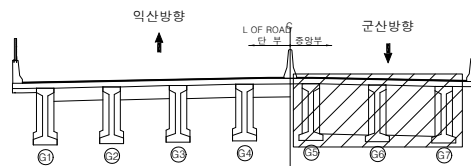
[illegible]

범		교 열		방상교열		재료분리	용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)	
		편형/광동		바리, 박막/파손		시공이음/층분리	시설물명	포송JCT R-A교	
레		누수/습윤부		백테		철근노출	점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12	
		콘크리트 변색, 녹물		표장오일		강재부식	확인자	책임기술자 김경수	
		좌굴/변형		볼트결함		용접불량	도면번호	05	


ID : 포승JCT R-A교 가로보(A1~A2)

손상현황표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



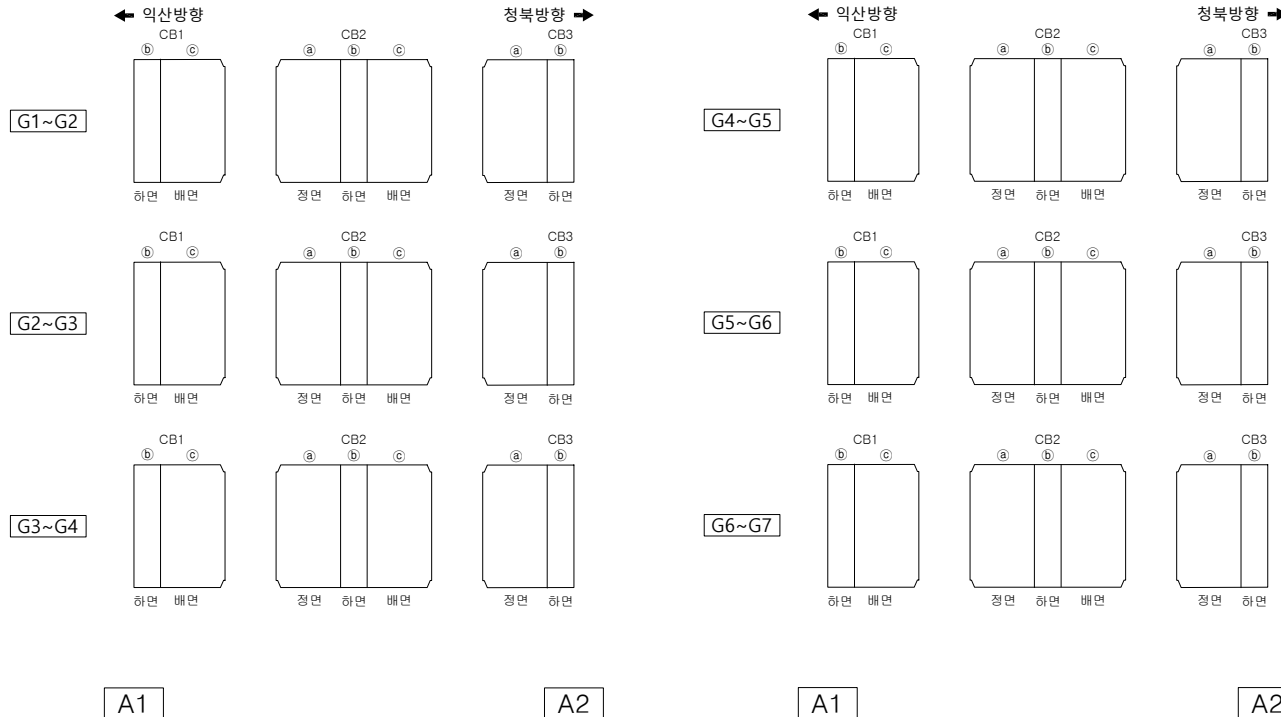


KEY PLAN

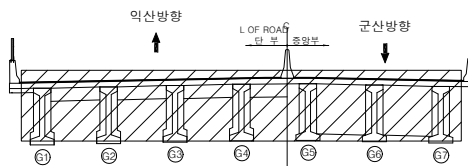

범 례	콘크리트	아스팔트	철근보강	용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
	콘크리트	아스팔트	철근보강	시설물명	포승JCT R-A교
	콘크리트	아스팔트	철근보강	점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
	콘크리트	아스팔트	철근보강	확인자	책임기술자 김경수
	콘크리트	아스팔트	철근보강	도면번호	06


ID : 포승JCT R-A교 교대(A1)

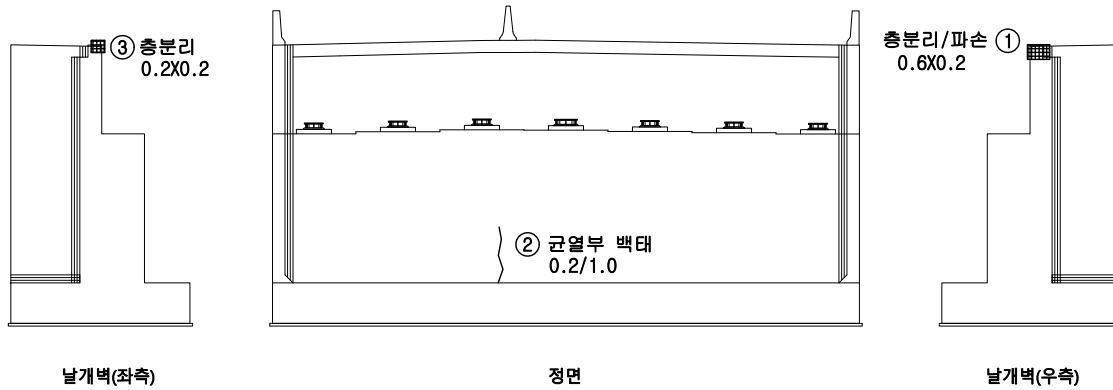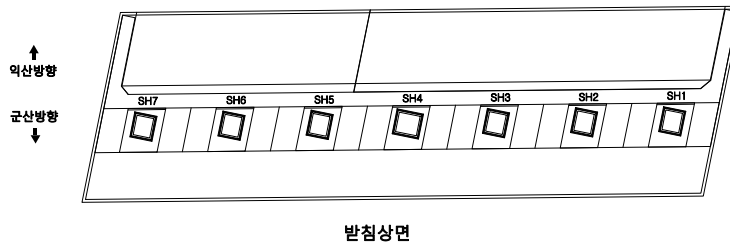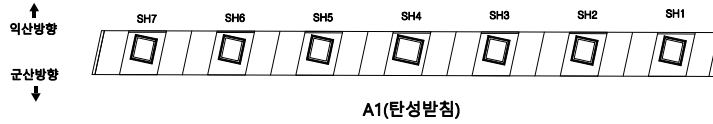

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상량	단위	
1	신규	충분리/파손	-	0.6	0.2	1	0.12	m²	-
2	신규	균열부 백태	0.2	-	1.0	1	1.0	m	-
3	신규	충분리	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	-
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

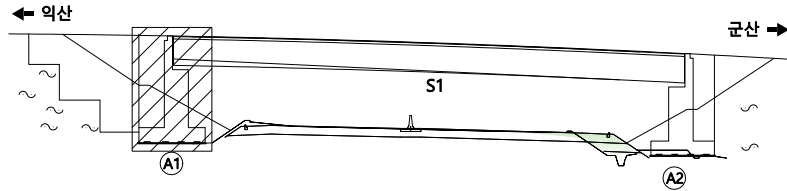


범	례	손상현황			용역명	시설물명	점검일시	확인자	도면번호
		균열	망상균열	재료분리					
		편심/공동	바리, 박락/파손	시공이음/충분리	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)	포승JCT R-A교	2025. 07 ~ 2025. 12	책임기술자 김경수	07
		누수/습윤부	백태	철근노출					
		콘크리트 변색, 녹물	표장요철	강재부식					
		자갈/변형	볼트결함	용접불량					

ID : 포승JCT R-A교 교대(A2)

~~18~~ - 20 A2-571-7


손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상량	단위	
1	신규	누수흔적	-	0.8	2.0	1	1.6	m²	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

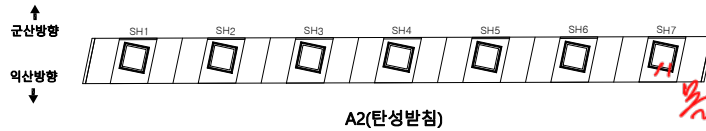


A2(탄성받침)

통관 콘크리트 0.2/0.2+2타
20)

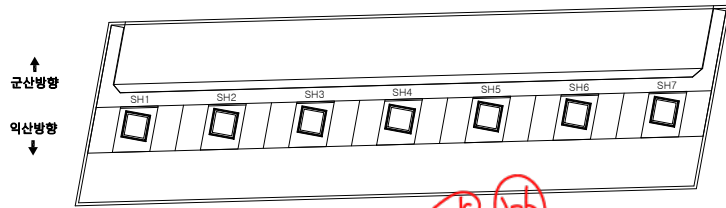

받침상면

콘크리트 0.2/1.0

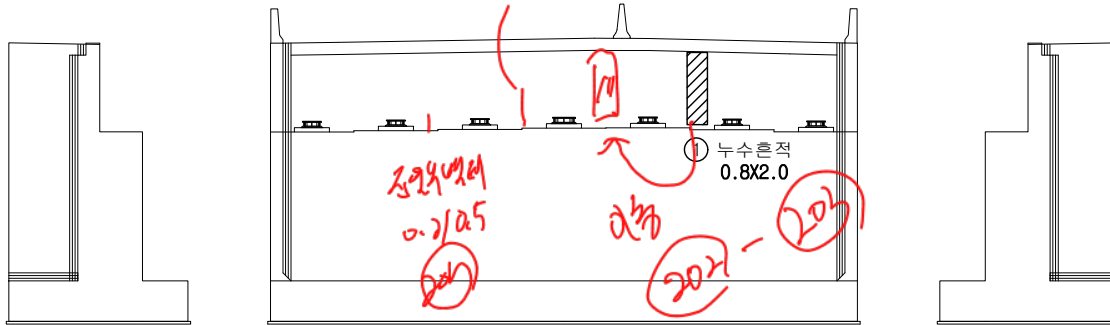


날개벽(좌측)

정면

날개벽(우측)

KEY PLAN

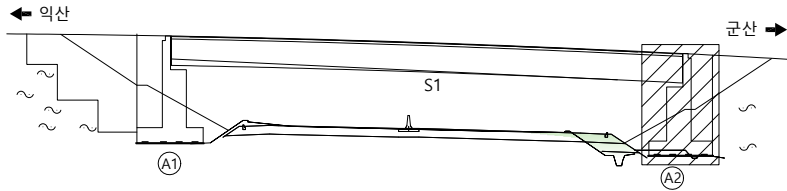

범례	균열	방상균열	재료분리	용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
	균열/공동	바리, 박락/파손	시공이음/충분리	시설물명	포승JCT R-A교
	누수/습윤부	배터	절단노출	점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
	콘크리트	표장요철	강재부식	확인자	책임기술자 김경수
	자갈/변형	볼트결합	용접불량	도면번호	08