


53. 포승JCT R-A교

ID : 포승JCT R-A교 바닥판 상면(S1)


P281~287 정장 A2시공

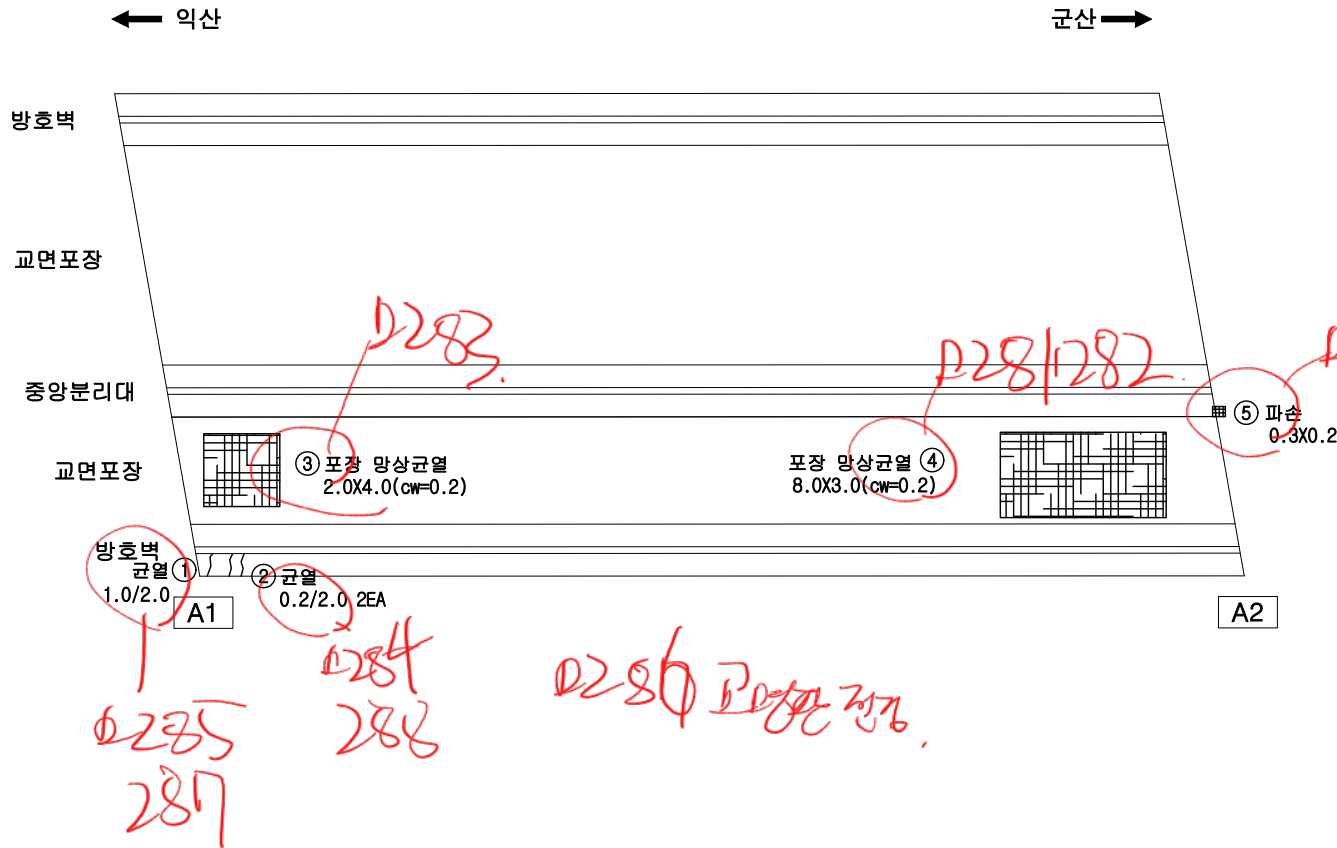

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상량량	단위	
1	신규	균열	1.0	-	2.0	1	2.0	m	-
2	신규	균열	0.2	-	2.0	2	4.0	m	-
3	신규	망상균열	0.2	2.0	4.0	1	8.0	m²	-
4	신규	망상균열	0.2	8.0	3.0	1	24.0	m²	-
5	신규	파손	-	0.3	0.2	1	0.06	m²	-
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY PLAN

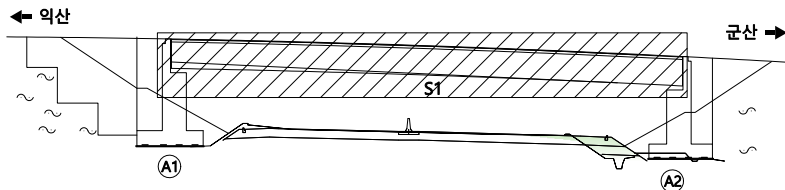

범	례	범			용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
		균열	망상균열	재료분리	시설물명	포승JCT R-A교
		편경/공동	바리, 박락/파손	시공이음/중분리	점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
		누수/습윤부	백태	철근노출	확인자	책임기술자 김경수
		콘크리트 변색, 녹물	표장요철	강재부식	도면번호	01
		자갈/변형	블트결함	용접불량		

ID : 포승JCT R-A교 신축이음부


D2881 색시 38

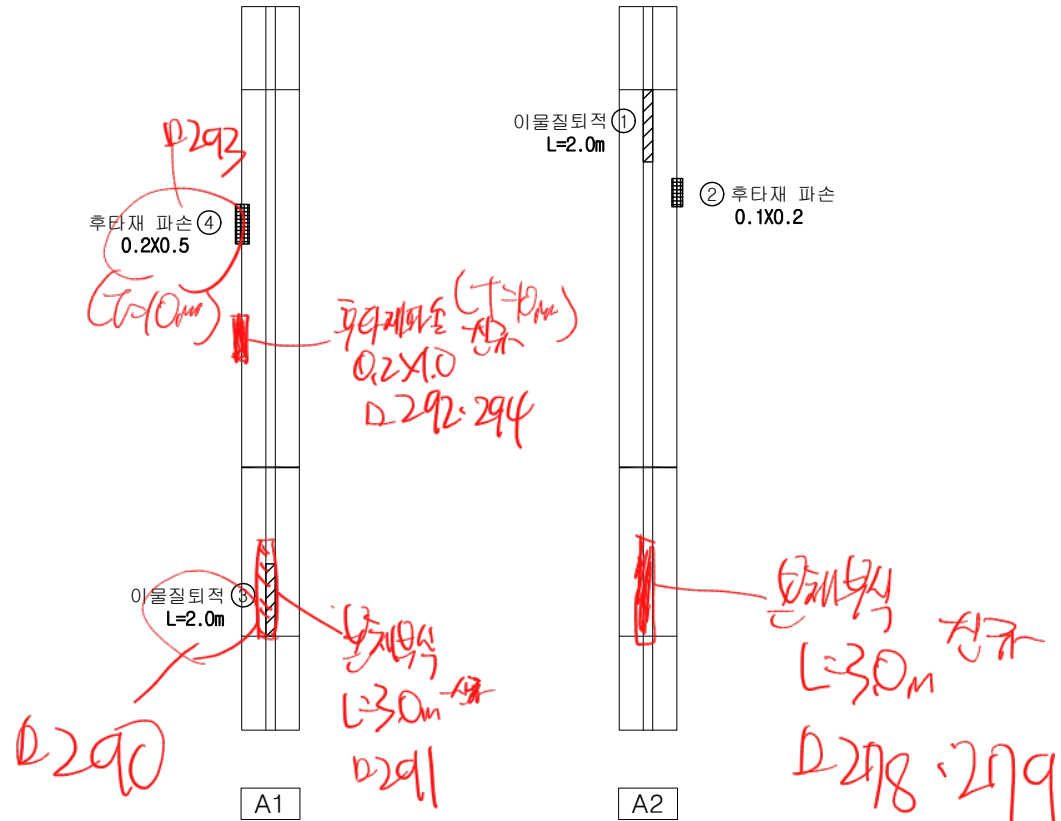

손상 현황 표


번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상량	단위	
1	신규	이물질퇴적	-	-	2.0	1	2.0	m	-
2	신규	후타재 파손	-	0.1	0.2	1	0.02	m²	-
3	신규	이물질퇴적	-	-	2.0	1	2.0	m	-
4	신규	후타재 파손	-	0.2	0.5	1	0.1	m²	-
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

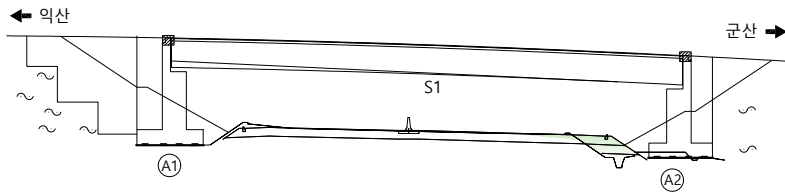

범례	상징			용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
	구입	망상구입	재료분리	시설물명	포승JCT R-A교
범례	편성/공동	바리, 박락/파손	시공이음/충분리	점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
	누수/습윤부	백태	철근노출	확인자	책임기술자 김경수
범례	콘크리트 변색, 녹물	표장요철	강재부식	도면번호	02
	자갈/변형	플트결함	응결불량		


ID : 포승JCT R-A교 바닥판 하면(S1)

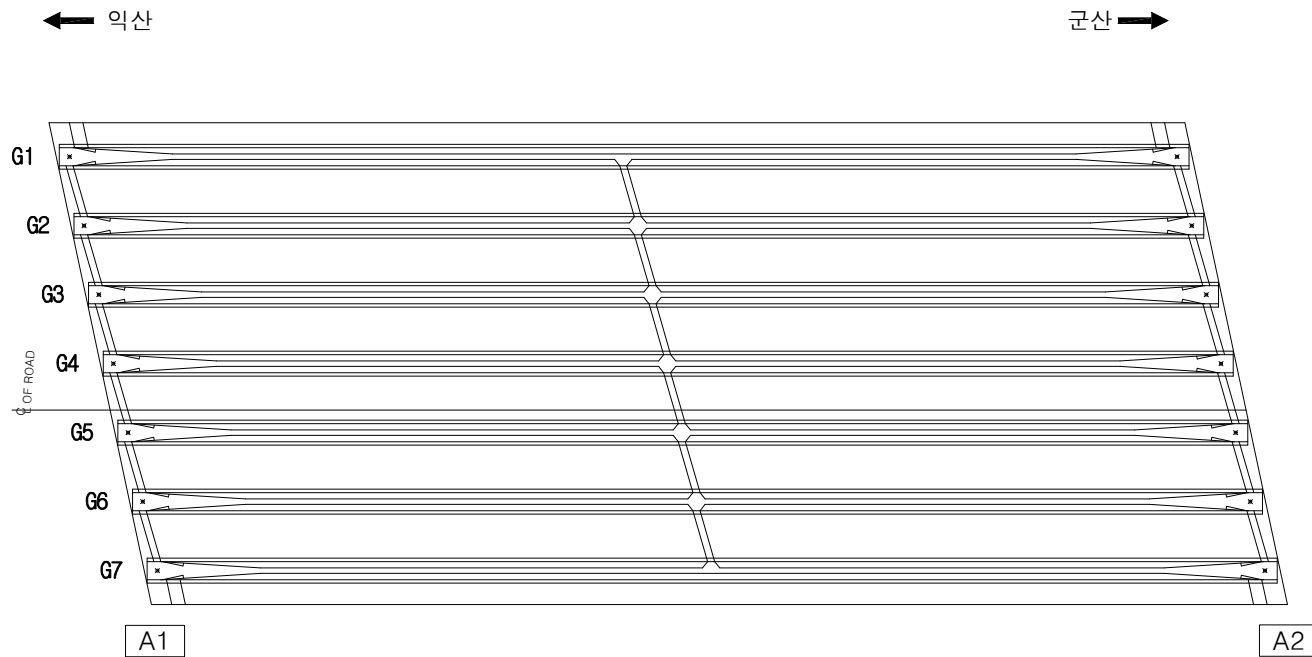

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상량량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

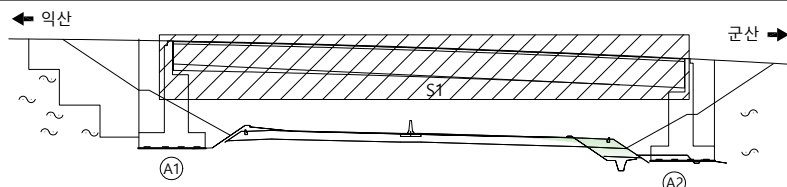


범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편청/공동		바리, 박락/파손		시공이음/충분리
	누수/습윤부		백태		철근노출
	콘크리트 변색, 녹물		표장요철		강재부식
	자갈/변형		플트결함		용접불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	포승JCT R-A교
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	03

ID : 포승JCT R-A교 거더(G1~G4)


기존
D324 02X02 (T=10mm) 선가

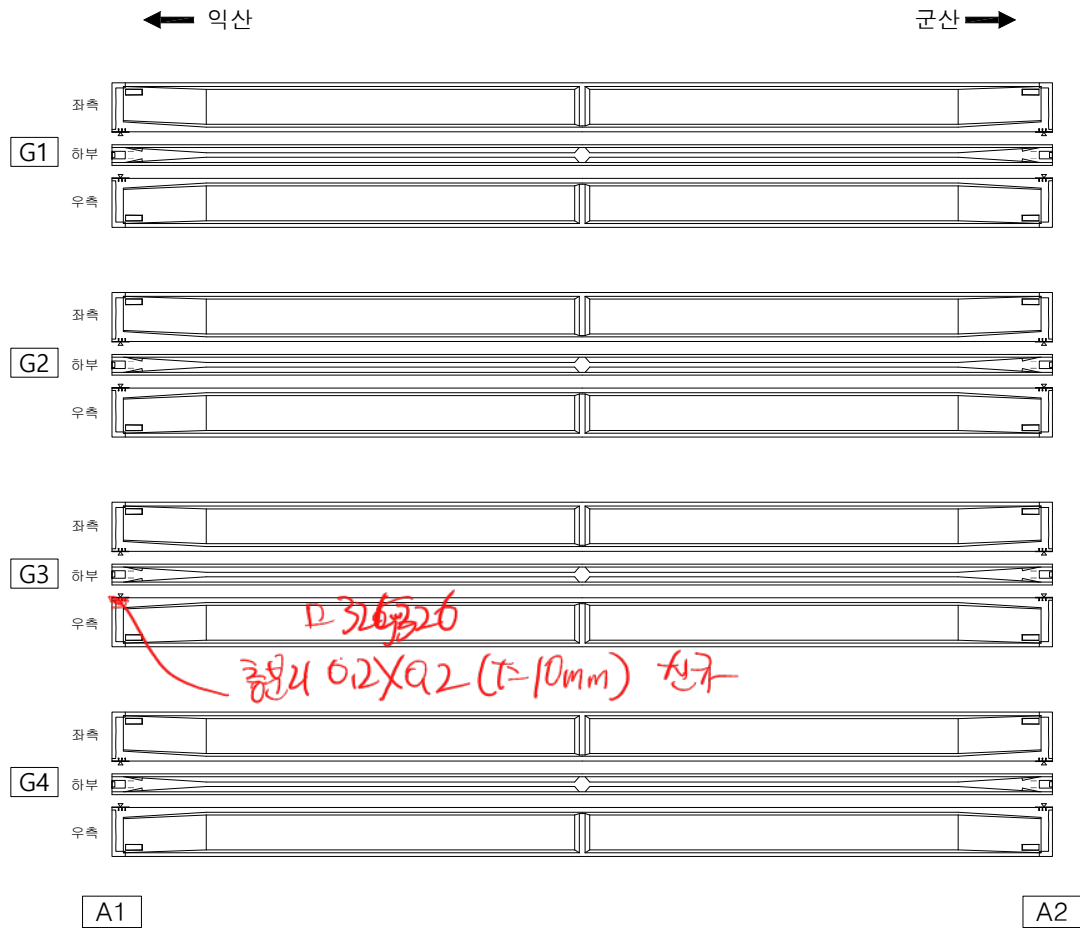

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

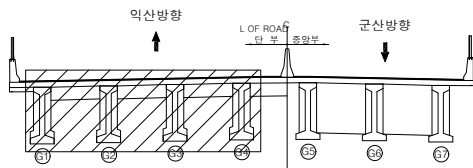


범
례


균열	망상균열	재료분리
편침/공동	바리, 박락/파손	시공이음/충분리
누수/습윤부	백태	철근노출
콘크리트 변색, 녹물	표장요철	강재부식
자갈/변형	볼트결함	용접불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	포승JCT R-A교
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	04

ID : 포승JCT R-A교 거더(G5~G7)

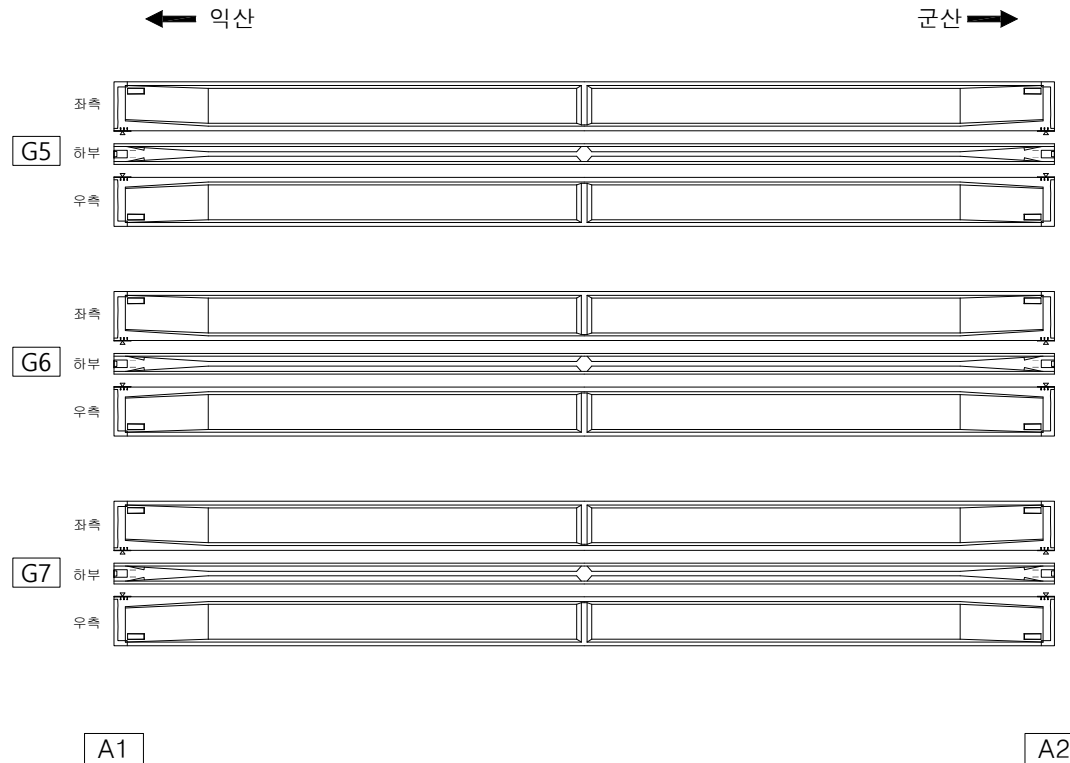[illegible]

KEY PLAN

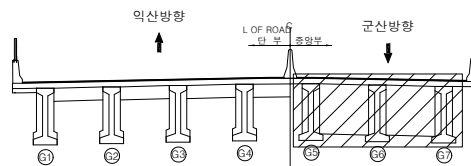


범		교 열		방상교열		재료분리	용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)	
		편칭/광동		바리, 박락/ 파손		시공이음/ 충분리	시설물명	포송JCT R-A교	
레		누수/ 습윤부		벽체		철근노출	점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12	
		콘크리트 변색, 녹물		표장요철		강재부식	확인자	책임기술자 김경수	
		좌굴/변형		볼트결함		용접불량	도면번호	05	


ID : 포승JCT R-A교 가로보(A1~A2)

손상현황표

번호	구분	결 함 내 용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

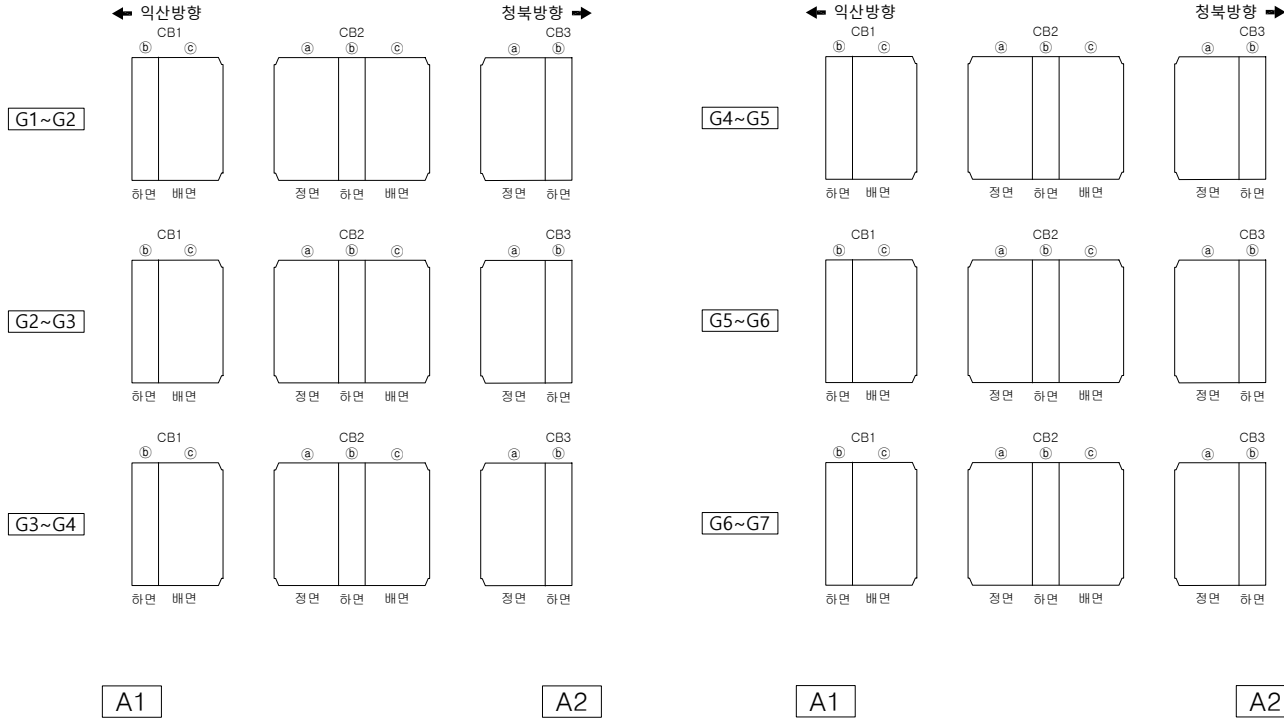

KEY PLAN

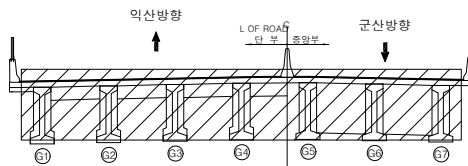

범 례	콘크리트	아스팔트	철근	용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
	배수/배수부	방호울타리	조명	시설물명	포승JCT R-A교
	콘크리트	아스팔트	철근	점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
	콘크리트	아스팔트	철근	확인자	책임기술자 김경수
	콘크리트	아스팔트	철근	도면번호	06

ID : 포승JCT R-A교 교대(A1)

D295~303 전경 촬영
D304 각영사진

D305~318 A1-4H17 전경

SH4 SH5
D319, 320


고속재로비 17EA 상차

이동장 + 35mm.
전경 D321.


D322 신공 A2 하부전경

D323 A2 하부 65mm


D324 거터유격 93mm

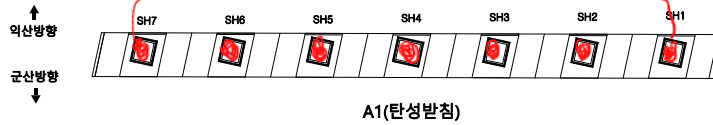

A1(탄성받침)

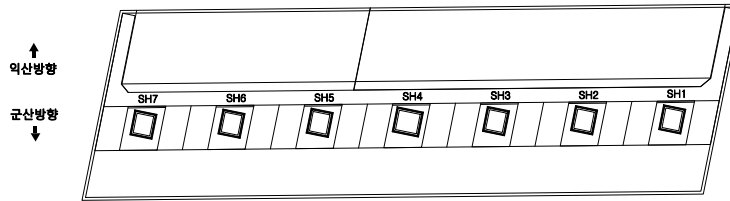


받침상면

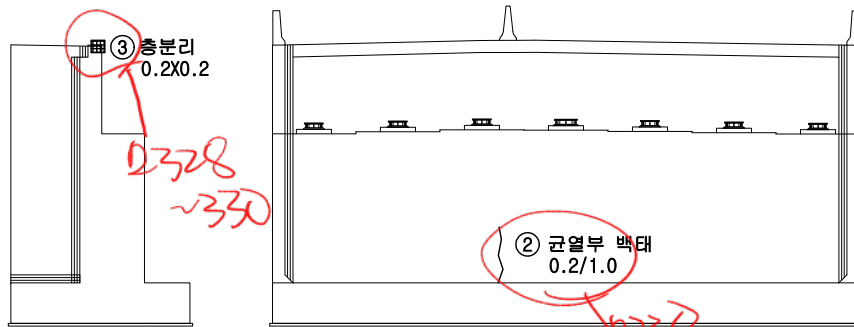

날개벽(좌측)

정면

D338
D339 측면전경

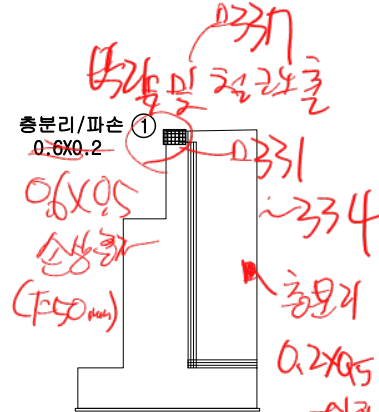


날개벽(우측)

손상 현황 표




번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상율량	단위	
1	신규	충분리/파손	-	0.6	0.2	1	0.12	m²	-
2	신규	균열부 백태	0.2	-	1.0	1	1.0	m	-
3	신규	충분리	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	-
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

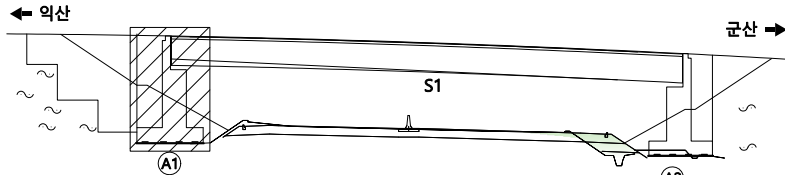

범	례	용역명	시설물명	점검일시	확인자	도면번호
		서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)	포승JCT R-A교	2025. 07 ~ 2025. 12	책임기술자 김경수	07


ID : 포승JCT R-A교 교대(A2)

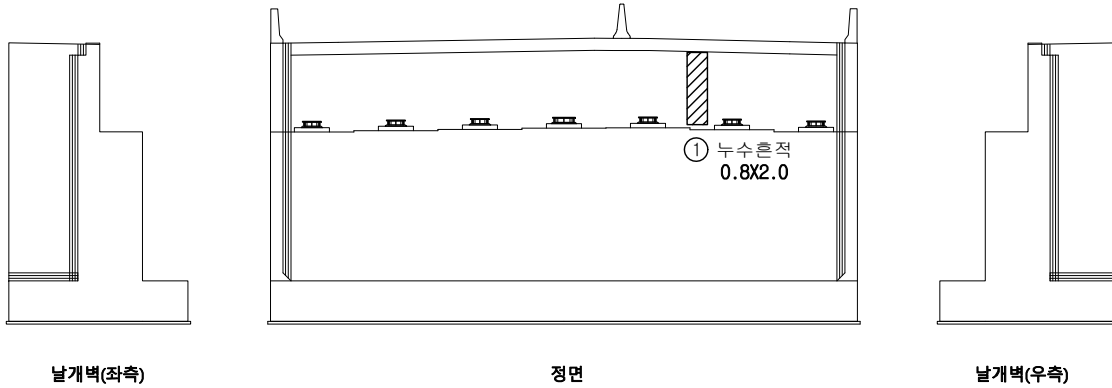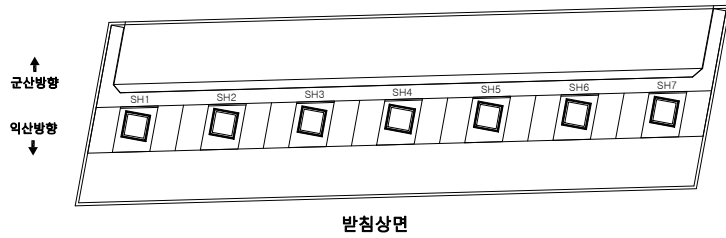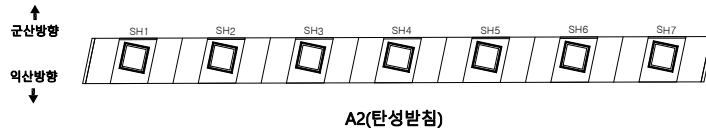

손상 현황 표

번호	구분	결함 내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상량량	단위	
1	신규	누수흔적	-	0.8	2.0	1	1.6	m²	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

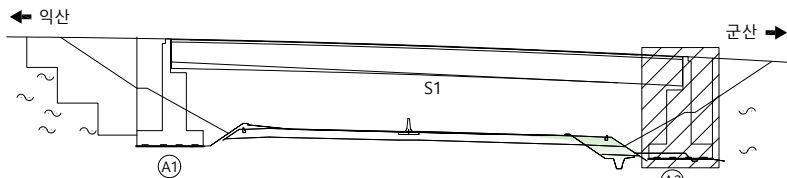

범례				용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
				시설물명	포승JCT R-A교
				점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
				확인자	책임기술자 김경수
				도면번호	08