



ID: 울산2교(대구)-교면포장 S1~3


손상 현황 표										
포수 이 력										
기본군별 신규 군별 보수부위별(군별) 보수구(보수) 보수(00, 성능지) 보수(00, 성능지) 보수(00, 성능지) 보수(00, 성능지) 보수(10, 성능지) 보수(10, 성능지) 보수(11, 성능지) 보수(12, 성능지) 보수(12, 성능지) 보수(13, 성능지) 보수(13, 성능지) 보수(14, 성능지) 보수(14, 성능지) 보수(15, 성능지) 보수(15, 성능지)										
번호 구(P)	인(N)	손상내용	폭	손상현황				정확 상대	손상 분량	비고
				깊이	너비	분량	단위	개소		
1 구		콘크리트 손상		0.1	1.0	0.10	m	1		0.10
2 신		아스팔트 균열		13.0		13.00	m	1		13.00
3 신		리플링		0.5	8.0	4.00	m	1		4.00
4 구		보통 아스팔트 균열		1.5		1.50	m	1		1.50
5 구		보통 리플링		0.5		0.50	m	1		0.50
6 구		수리된 균열	0.3	0.4		0.40	m	10		4.00
7 구		차수층 누트 박락				1.00	EA	1		1.00
8 신		리플링		1.0	5.0	5.00	m	1		5.00
9 구		리플링		1.0	5.0	5.00	m	1		5.00
10 구		균열수리된		0.2	1.0	0.20	m	8		1.60
11 구		균열수리된		0.2	0.8	0.16	m	1		0.16
12 구		균열	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50

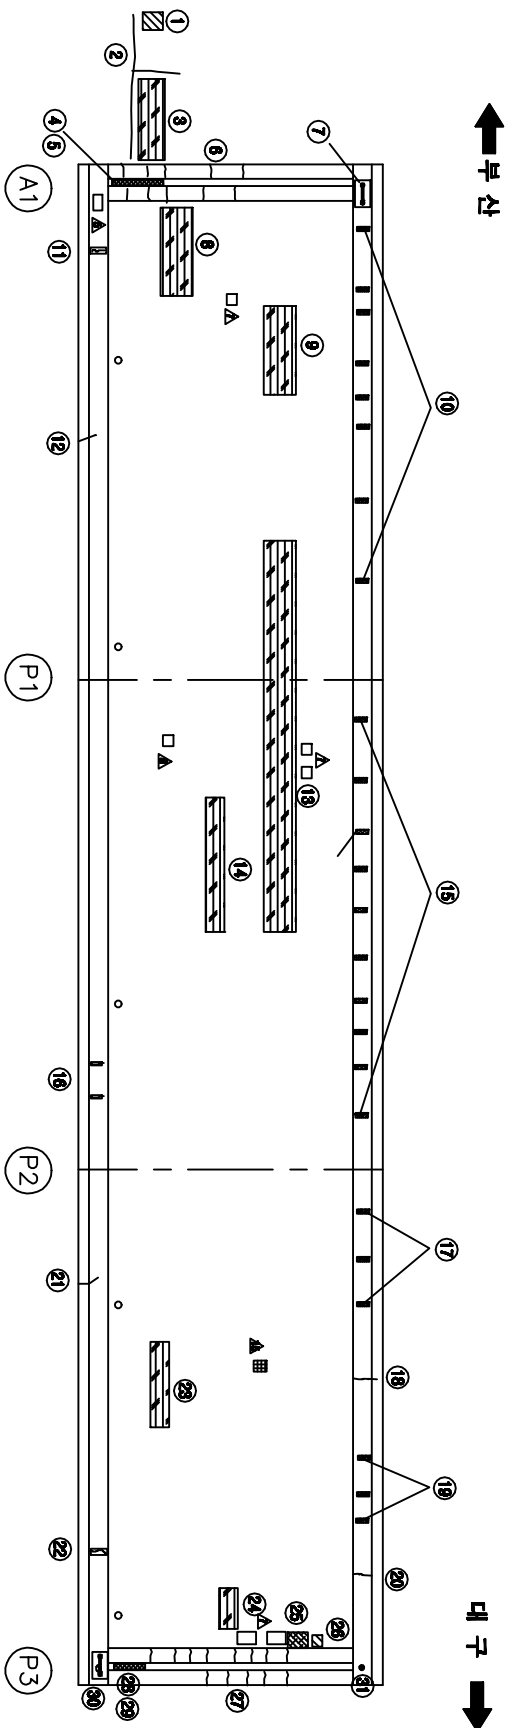

KEY PLAN

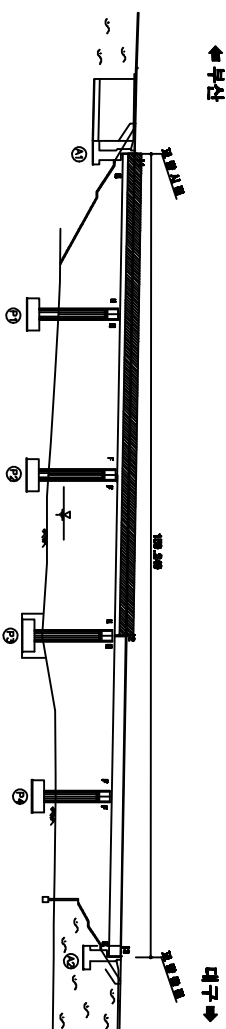


SECTION

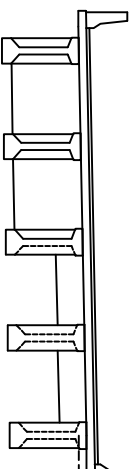


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(8구간 경밀점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산업고속도로주식회사
용역사	 (주)오에프에이 OOO ENGINEERING CO., LTD
도면번호	001

ID: 울산2교(대구)-교면포장 S4~5


순상원활표												
번호		신(N) 구(P)	순상내용	순상원활					필용 상대	순상 불량	비고	
구	속			길이	너비	회차	단위	개소				
1	구		군열	0.1	0.3		0.30	m	2		0.50	
2	구		군열부원단		0.2	1.0	0.20	m	10		2.00	
3	신		리활성		0.5	7.0	3.50	m	1		3.50	
4	신		리활성		0.5	4.0	2.00	m	3		6.00	
5	구		군열	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
6	구		군열부원단		0.1	0.5	0.05	m	1		0.05	
7	신		호크리트 순상		0.2	0.4	0.08	m	1		0.08	
8	구		군열부원단		0.2	1.0	0.20	m	8		1.50	
9	구		리활성		2.0	7.0	14.00	m	1		14.00	
10	구		활성		0.3	0.3	0.09	m	1		0.09	
11	구		활성		0.2	0.3	0.06	m	1		0.06	
12	구		군열이활성화역		1.0		1.00	m	1		1.00	

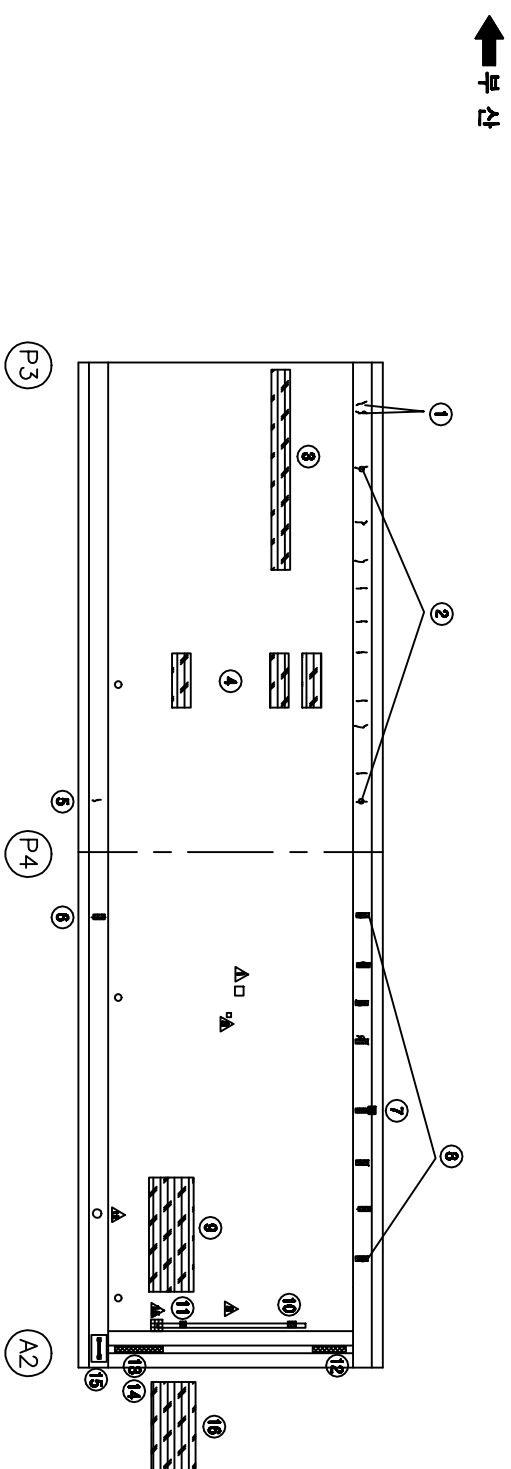

KEY PLAN

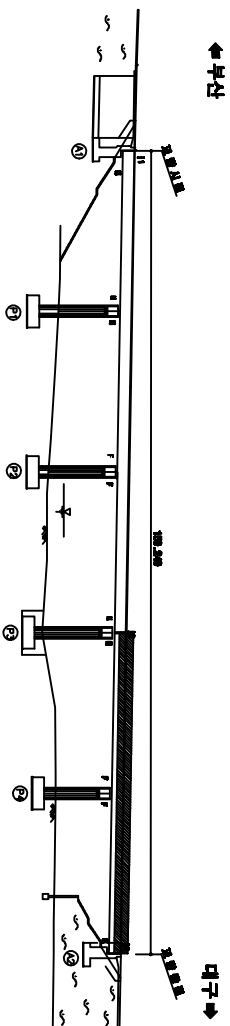


SECTION

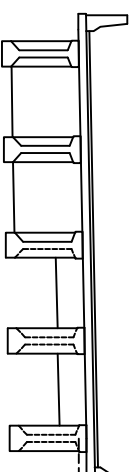


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 경매점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부안고속도로주식회사
용역사	 (주)오에프브이엔 OOH CO., LTD
도면번호	002

ID: 울산2교(대구)-바닥판하면 S1


보수이력	
_____	기초연금
_____	신규연금
_____	보수(평균연금)
_____	보수(기초연금)
_____	보수(00. 상환율)
_____	보수(00. 상환율)
_____	보수(10. 상환율)
_____	보수(10. 상환율)
_____	보수(11. 상환율)
_____	보수(12. 상환율)
_____	보수(12. 상환율)
_____	보수(13. 상환율)
_____	보수(13. 상환율)
_____	보수(14. 상환율)
_____	보수(14. 상환율)
_____	보수(15. 상환율)
_____	보수(15. 상환율)

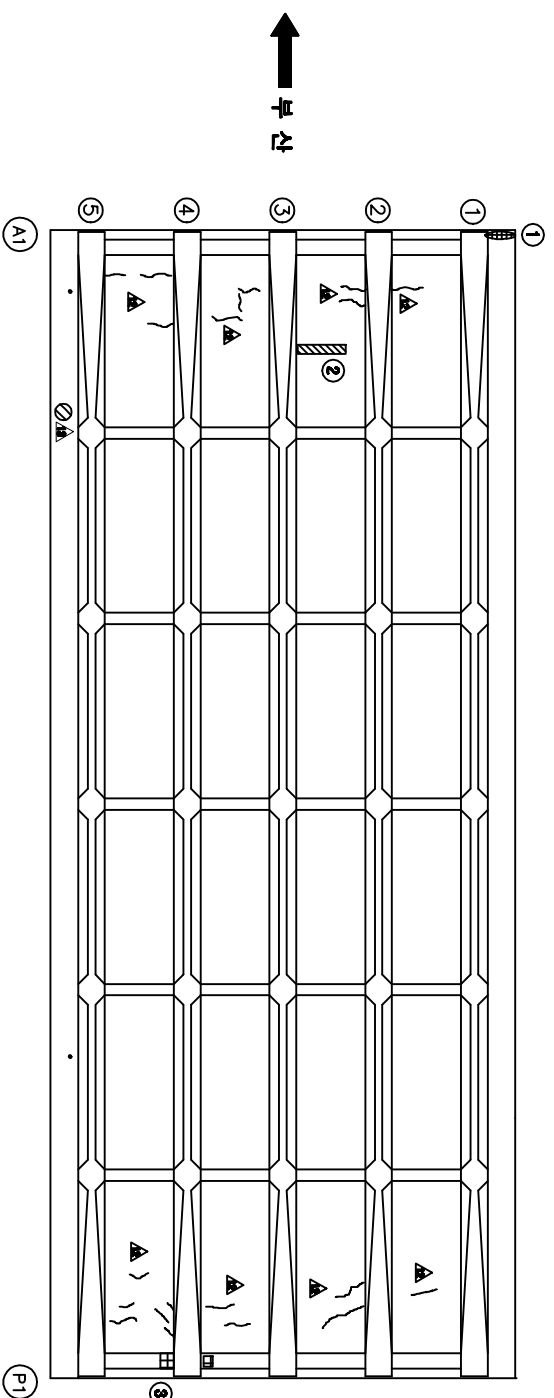

KEY PLAN

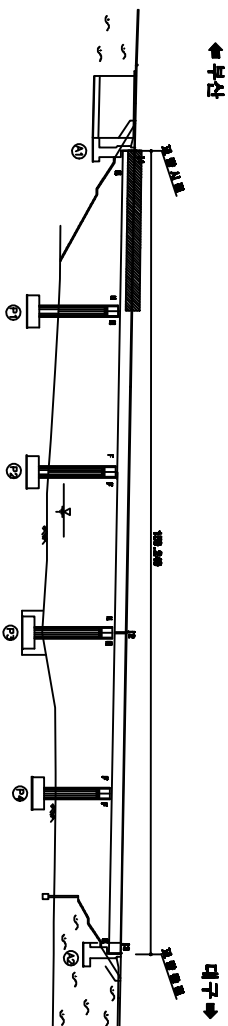


SECTION

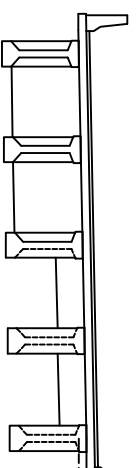


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부신고속도로주식회사
용역사	 (주)오워브래임 OOH SERVICE CO., LTD
도면번호	003

10:홍산2교(대구)-바닥판하면 S5


포수이러	
_____	기름칠칠
_____	신구굴칠
_____	보수(부)칠칠
_____	보수(부)칠칠
_____	보수(00), 칠칠기
_____	보수(00), 칠칠기
_____	보수(00), 칠칠기
_____	보수(00), 칠칠기
_____	보수(00), 칠칠기
_____	보수(11), 칠칠기
_____	보수(11), 칠칠기
_____	보수(12), 칠칠기
_____	보수(12), 칠칠기
_____	보수(13), 칠칠기
_____	보수(13), 칠칠기
_____	보수(14), 칠칠기
_____	보수(14), 칠칠기
_____	보수(15), 칠칠기
_____	보수(15), 칠칠기

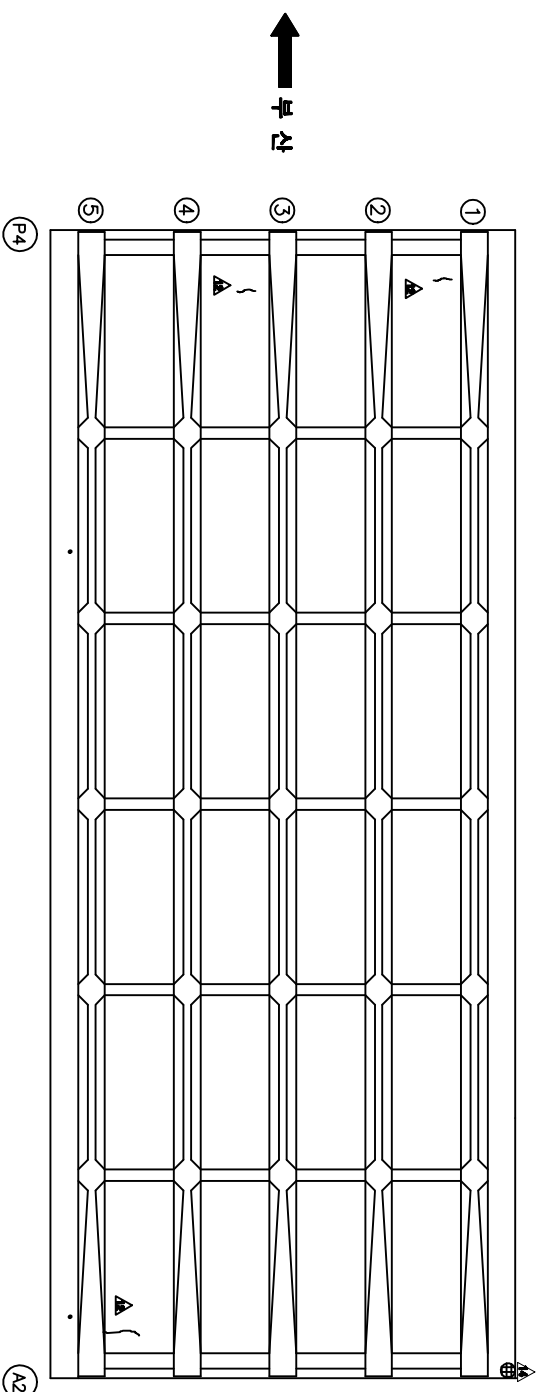

KEY PLAN

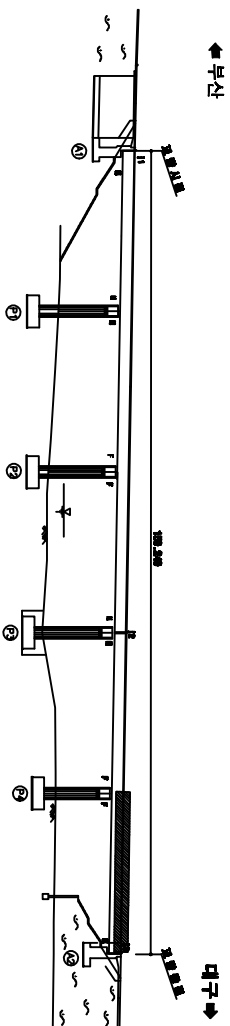

SECTION

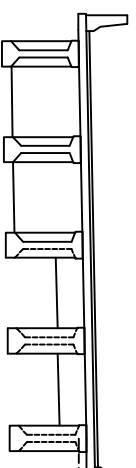

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부신고속도로주식회사
용역사	 (주)오워브래임 OOH SERVICE CO., LTD
도면번호	007

ID:홍산2교(대구)-거터 S1

보수 이력	
_____	거론 없음
_____	신규 공표
_____	보수(보수)전환
△	보수(보수)보수
△	보수(00), 상생각
△	보수(00), 상생각
_____	보수(00), 상생각
△	보수(10), 상생각
△	보수(10), 상생각
△	보수(11), 상생각
△	보수(12), 상생각
△	보수(12), 상생각
△	보수(12), 상생각
△	보수(13), 상생각
△	보수(13), 상생각
△	보수(14), 상생각
△	보수(15), 상생각
△	보수(15), 상생각

	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B
1							
2							
3							

61

	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B
1							
2							
3							

62

	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B
1							
2							
3							

63

	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B
1							
2							
3							

64

	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B
1							
2							
3							

65

	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B
1							
2							
3							

66

	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B
1							
2							
3							

67

	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B
1							
2							
3							

68

	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B
1							
2							
3							

69

	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B
1							
2							
3							

70

	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B
1							
2							
3							

71

	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B
1							
2							
3							

72

	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B
1							
2							
3							

73

	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B
1							
2							
3							

74

	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B
1							
2							
3							

75

	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B
1							
2							
3							


76

	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


↑
卡字

대구 ↓

KEY PLAN

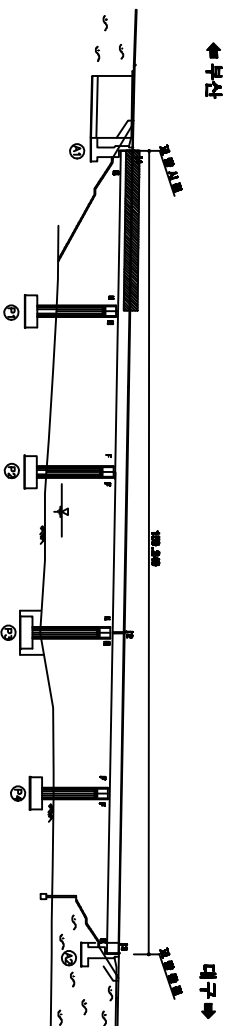

SECTION

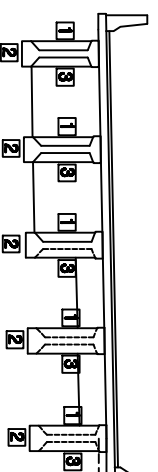

가
오
앞
아
비

[illegible]

주) 손상의 폭과 깊이는 μ 이며, 단 균열의 폭은 0.05 인

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)오웍브레인 OOH DESIGN CO., LTD
도면번호	008


10:홍산2교(대구)-거더 S2

보수이력	
_____	기초연금
_____	신규연금
_____	보수(평균연금)
_____	보수(기초연금)
_____	보수(00. 상환율)
_____	보수(00. 상환율)
_____	보수(10. 상환율)
_____	보수(10. 상환율)
_____	보수(11. 상환율)
_____	보수(12. 상환율)
_____	보수(12. 상환율)
_____	보수(13. 상환율)
_____	보수(13. 상환율)
_____	보수(14. 상환율)
_____	보수(14. 상환율)
_____	보수(15. 상환율)
_____	보수(15. 상환율)


	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B
1	⊕					⊕
2	⊕					⊕
3	⊕					⊕



KEY PLAN

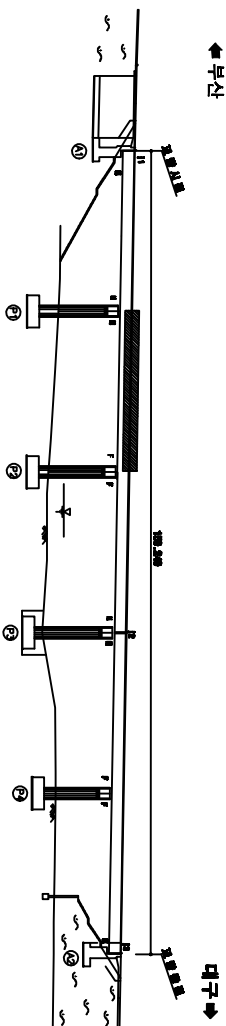

SECTION





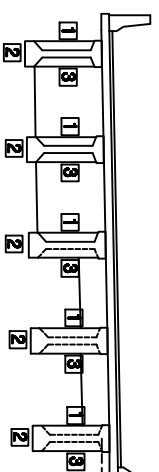


가
우
관
아
비


공역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아원브레인 02-6941 02-110
도면번호	009

ID:홍산2교(대구)-거터 33


다
주
인
아
비

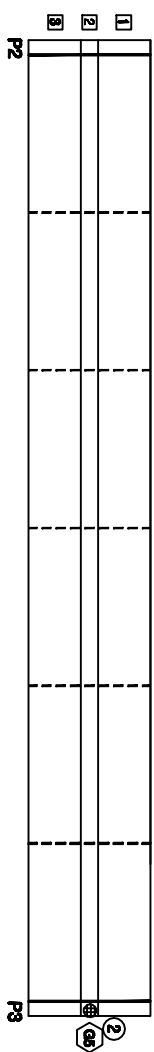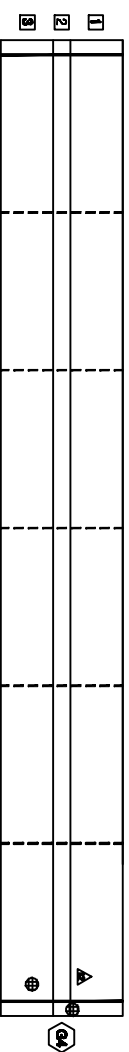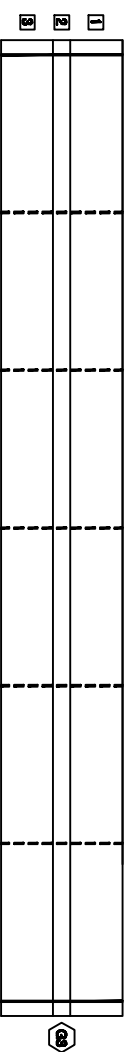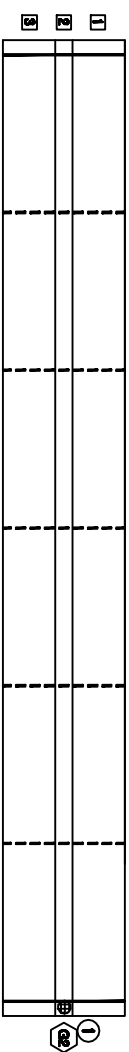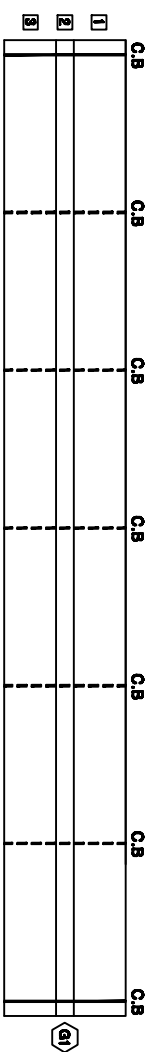[illegible]

KEY PLAN

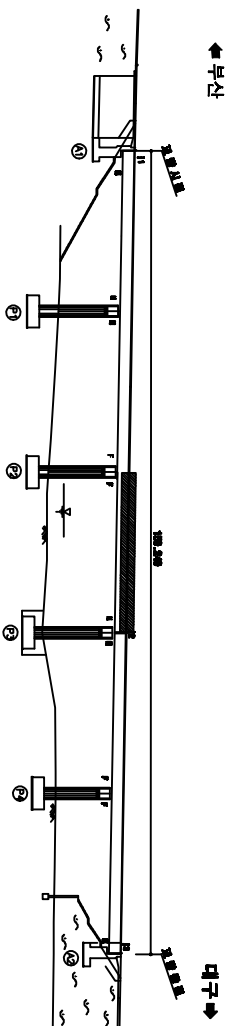

SECTION

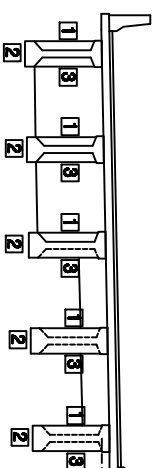


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)오웍브레인 OOH DESIGN CO., LTD
도면번호	010

10:홍산2교(대구)-거더 S4


	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B	C.B
1	⊕ Δ					
2						
3						



KEY PLAN

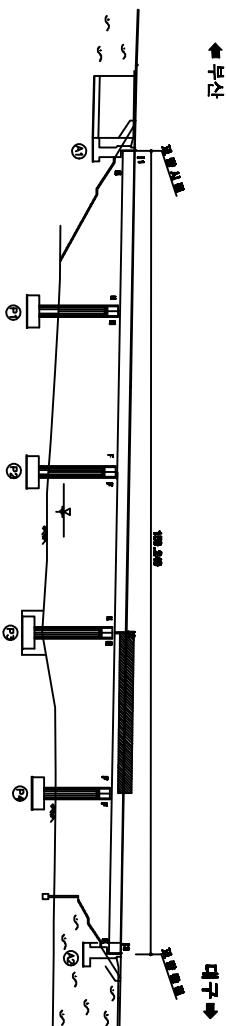

SECTION

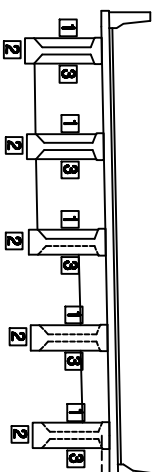


다
주
의
하
는


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(8구간 경밀점검)
과업기간	2015. 09. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)오웬브레인 OOH DESIGN CO., LTD
도면번호	011

10:홍산2교(대구)-교대 A1

보수이력	
_____	기초연금
_____	신규연금
_____	보수(평균연금)
_____	보수(기초연금)
_____	보수(00. 상환율)
_____	보수(00. 상환율)
_____	보수(10. 상환율)
_____	보수(10. 상환율)
_____	보수(11. 상환율)
_____	보수(12. 상환율)
_____	보수(12. 상환율)
_____	보수(13. 상환율)
_____	보수(13. 상환율)
_____	보수(14. 상환율)
_____	보수(14. 상환율)
_____	보수(15. 상환율)
_____	보수(15. 상환율)

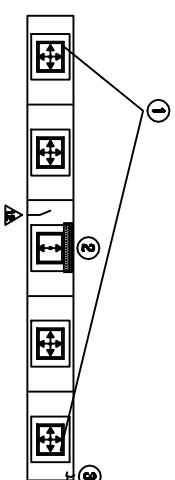


05
15
25

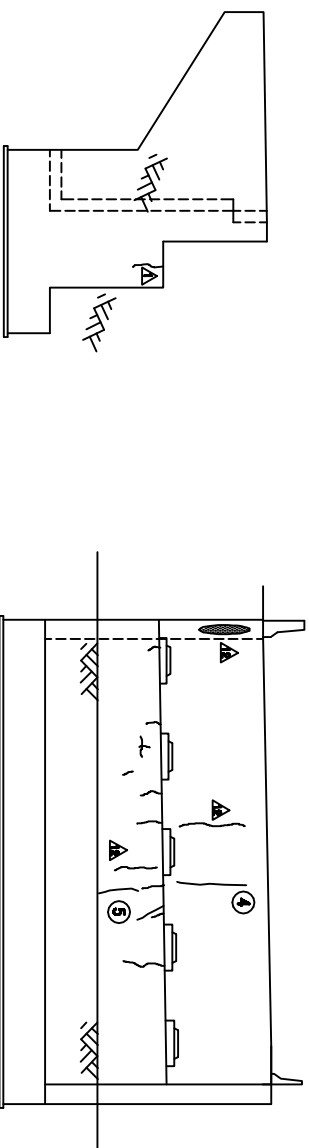


날개변(좌측)

520

KEY PLAN

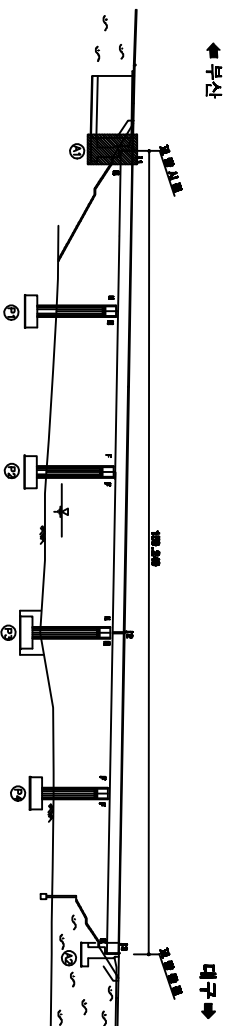

SECTION

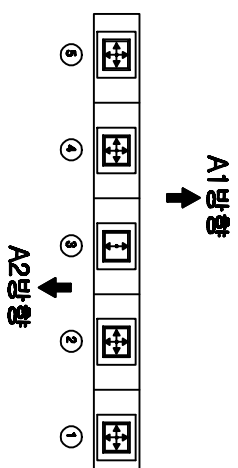


가
주
관
이
회


주) 손상의 폭과 깊이는 μ 이며, 단 균열의 폭은 0.05 인

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 경매점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부동산고속도로주식회사
용역사	 (주)오에프에이 OOH OH OH Co., Ltd
도면번호	013


10:홍산2교(대구)-교대 A2

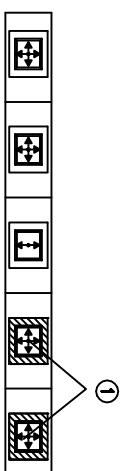

제 5

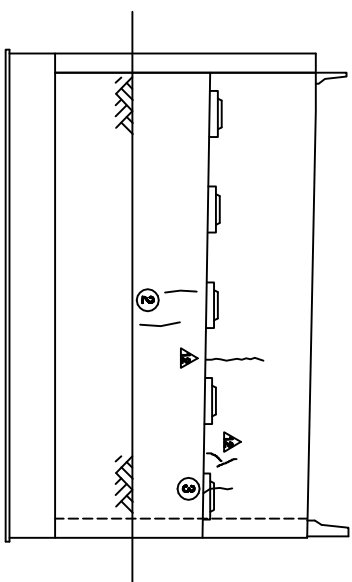

정면도

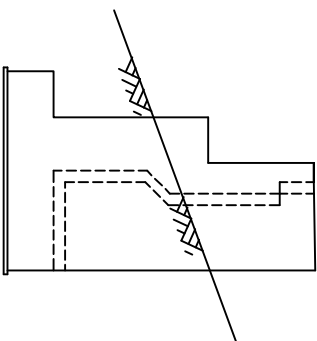


남개표(우측)

- ④ 萊茵엔 보트클럽 회관(보트부)
- ⑤ 萊茵엔 보트클럽 BEA 할라
- ⑥ 萊茵부산 집합부 용병 집합실란트 미시온


가
주
관
이
회

주) 손상의 폭과 깊이는 μ 이며, 단 근원의 폭은 μ 인

KEY PLAN

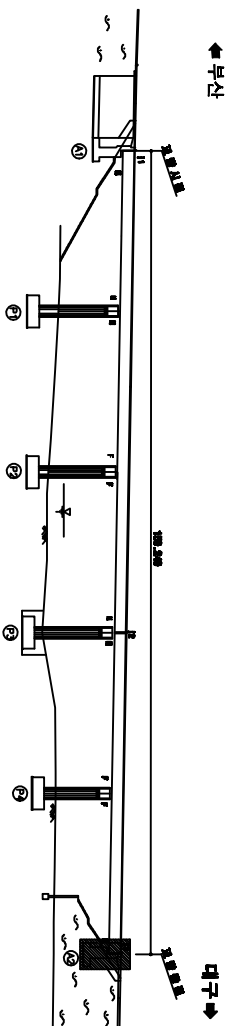


SECTION

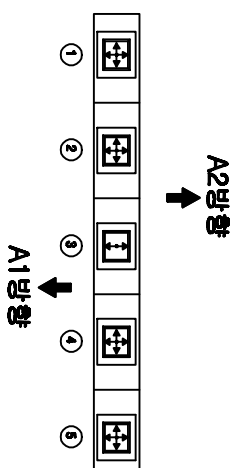


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부신고속도로주식회사
용역사	 (주)오웬브래임 OOH SERVICE CO., LTD
도면번호	014

다
주
인
아
비

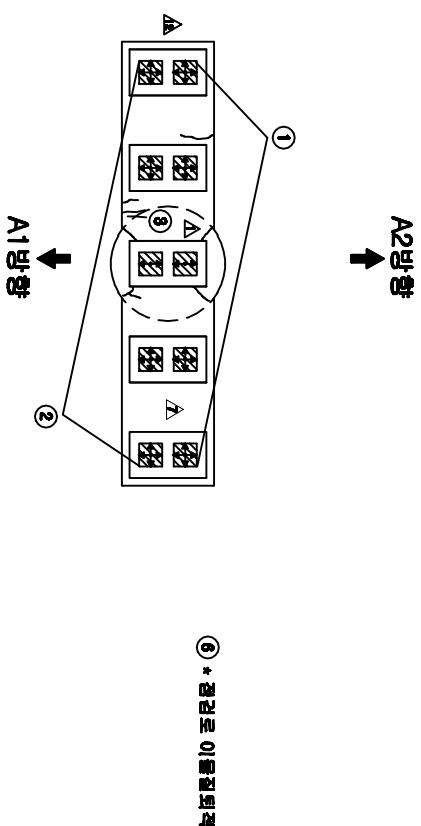

음모

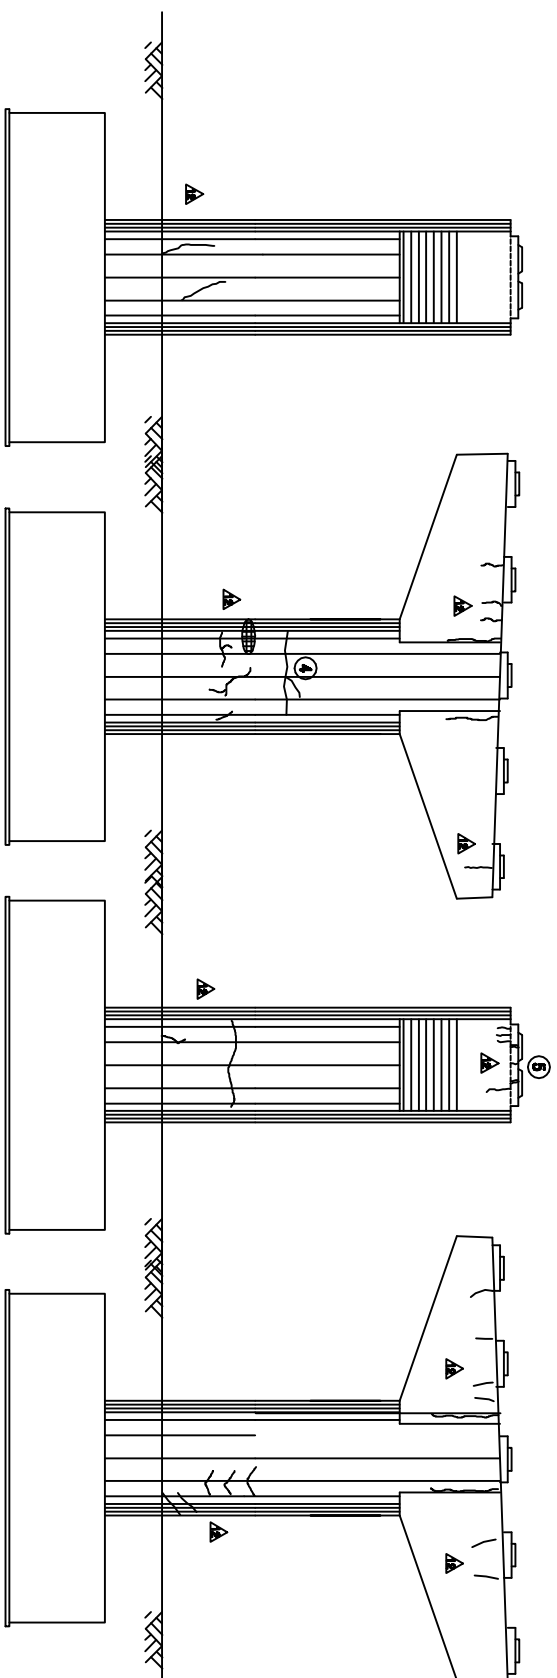


출판부(지국)

535


제 10 조 (가) 제 1항

부
로
하

KEY PLAN

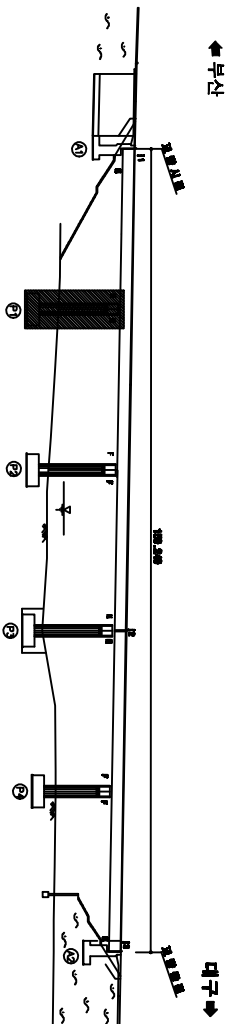



SECTION

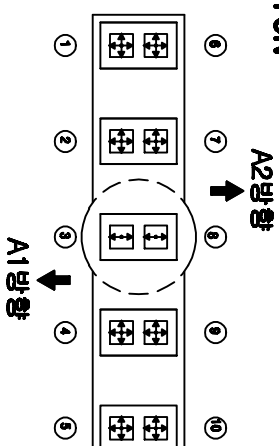

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)오웍브레인 OOH DESIGN CO., LTD
도면번호	015

주) 손상의 폭과 깊이는 σ 이며, 단 근원의 폭은 σ 의

다
주
인
아
비

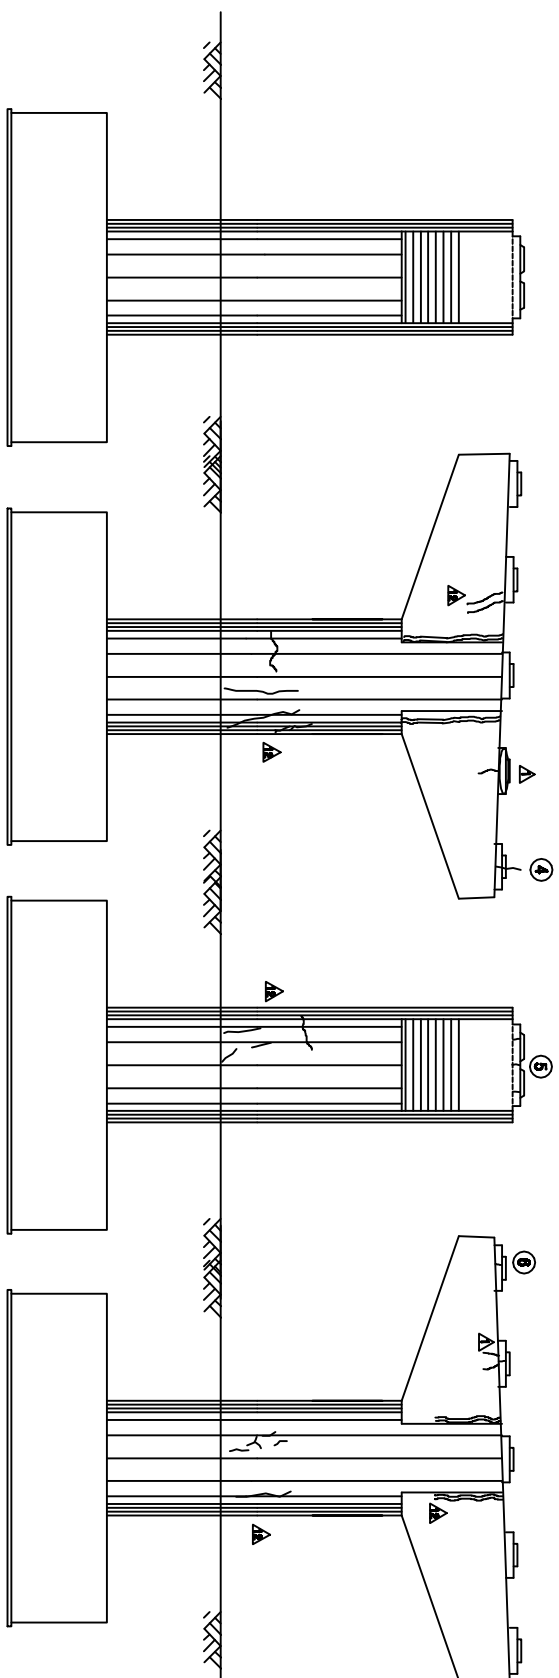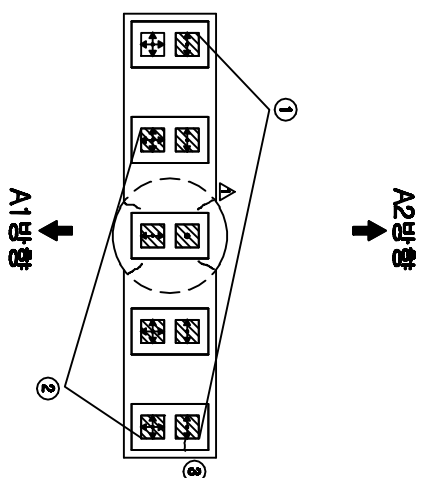


측면도(좌측)

五卅


제1차 (아)모

品保部

KEY PLAN

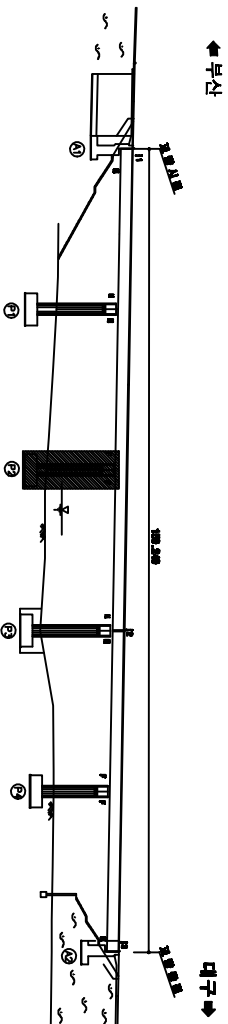


SECTION

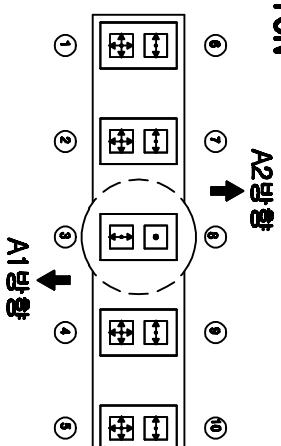


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 경밀점검)
과입기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)이엔트레인 GSR ENGINE CO., LTD
도면번호	016

주) 손상의 복구 길이는 1이며, 단 근원의 복구는 0을

다
주
인
아
비

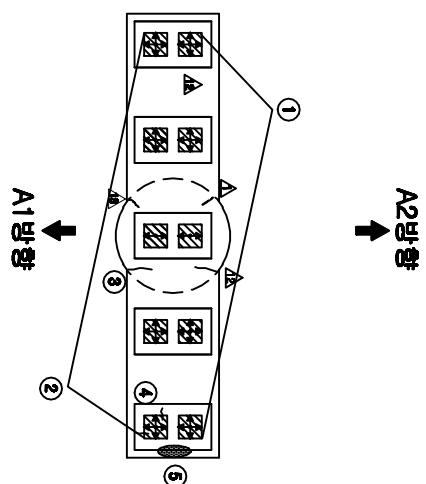

05
15
25

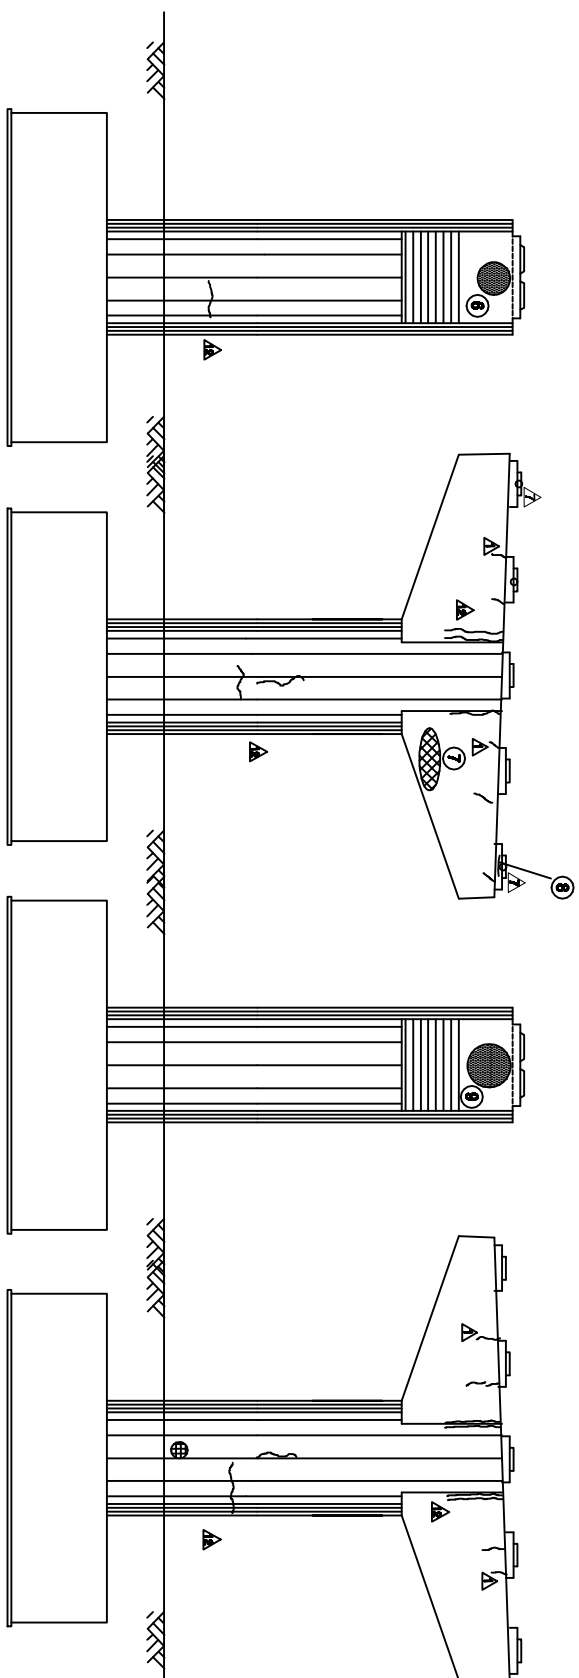


考(對)試

제 5


제 10 조 (가) 제 1항

부
로
하

KEY PLAN

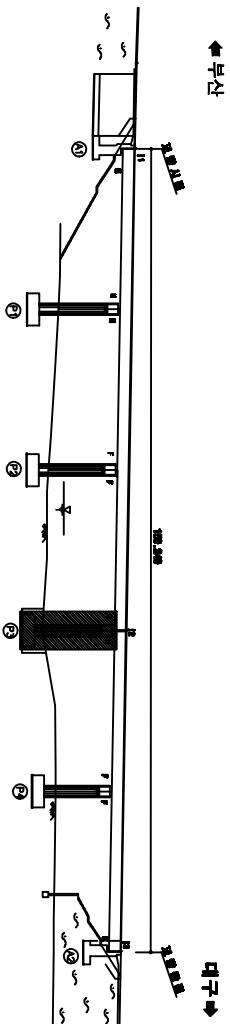

SECTION

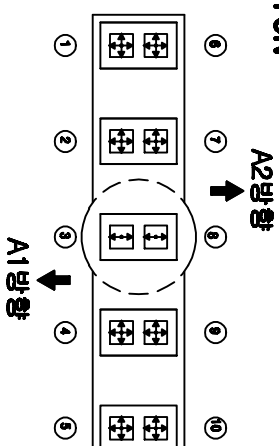


공역명	2015년 하반기 시설물 안전점검공역(3구간 결발점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
공역사	 (주)경북고속도로 Gyeongju Expressway Co., Ltd
도면번호	017

주) 손상의 폭과 길이는 ■이며, 단 균열의 폭은 ■인


ID: 울산2교(부산)-교면포장 S1~3

모수 이 레	
_____	가정 문제
_____	외국 문제
_____	중학교 문제
_____	중학교(1) 문제
_____	중학교(2) 문제
_____	중학교(3) 문제
_____	중학교(4) 문제
_____	중학교(5) 문제
_____	중학교(6) 문제
_____	중학교(7) 문제
_____	중학교(8) 문제
_____	중학교(9) 문제
_____	중학교(10) 문제
_____	중학교(11) 문제
_____	중학교(12) 문제
_____	중학교(13) 문제
_____	중학교(14) 문제
_____	중학교(15) 문제
_____	중학교(16) 문제
_____	중학교(17) 문제
_____	중학교(18) 문제
_____	중학교(19) 문제
_____	중학교(20) 문제
_____	중학교(21) 문제
_____	중학교(22) 문제
_____	중학교(23) 문제
_____	중학교(24) 문제
_____	중학교(25) 문제
_____	중학교(26) 문제
_____	중학교(27) 문제
_____	중학교(28) 문제
_____	중학교(29) 문제
_____	중학교(30) 문제
_____	중학교(31) 문제
_____	중학교(32) 문제
_____	중학교(33) 문제
_____	중학교(34) 문제
_____	중학교(35) 문제
_____	중학교(36) 문제
_____	중학교(37) 문제
_____	중학교(38) 문제
_____	중학교(39) 문제
_____	중학교(40) 문제
_____	중학교(41) 문제
_____	중학교(42) 문제
_____	중학교(43) 문제
_____	중학교(44) 문제
_____	중학교(45) 문제
_____	중학교(46) 문제
_____	중학교(47) 문제
_____	중학교(48) 문제
_____	중학교(49) 문제
_____	중학교(50) 문제
_____	중학교(51) 문제
_____	중학교(52) 문제
_____	중학교(53) 문제
_____	중학교(54) 문제
_____	중학교(55) 문제
_____	중학교(56) 문제
_____	중학교(57) 문제
_____	중학교(58) 문제
_____	중학교(59) 문제
_____	중학교(60) 문제
_____	중학교(61) 문제
_____	중학교(62) 문제
_____	중학교(63) 문제
_____	중학교(64) 문제
_____	중학교(65) 문제
_____	중학교(66) 문제
_____	중학교(67) 문제
_____	중학교(68) 문제
_____	중학교(69) 문제
_____	중학교(70) 문제
_____	중학교(71) 문제
_____	중학교(72) 문제
_____	중학교(73) 문제
_____	중학교(74) 문제
_____	중학교(75) 문제
_____	중학교(76) 문제
_____	중학교(77) 문제
_____	중학교(78) 문제
_____	중학교(79) 문제
_____	중학교(80) 문제
_____	중학교(81) 문제
_____	중학교(82) 문제
_____	중학교(83) 문제
_____	중학교(84) 문제
_____	중학교(85) 문제
_____	중학교(86) 문제
_____	중학교(87) 문제
_____	중학교(88) 문제
_____	중학교(89) 문제
_____	중학교(90) 문제
_____	중학교(91) 문제
_____	중학교(92) 문제
_____	중학교(93) 문제
_____	중학교(94) 문제
_____	중학교(95) 문제
_____	중학교(96) 문제
_____	중학교(97) 문제
_____	중학교(98) 문제
_____	중학교(99) 문제
_____	중학교(100) 문제


번호 구(N)	구출내용	목	구출상황					구출 상태	구출 소요 시간	구출 비고
			길이	너비	물량	단위	개소			
1	초경 이빨로잡기		2.0		2.00	m	1		2.00	
2	초경 먹잡기		2.0		2.00	m	1		2.00	
3	초경 이빨로잡기		3.0		3.00	m	1		3.00	
4	초경 이빨로잡기	0.2	0.5		0.50	m	6		3.00	
5	초경 이빨로잡기		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
6	초경 이빨로잡기		0.1	1.0	0.10	㎡	2		0.20	
7	초경 이빨로잡기		0.2	0.7	0.14	㎡	1		0.14	
8	초경 이빨로잡기		0.2	0.3	0.06	㎡	1		0.06	
9	초경 이빨로잡기				1.00	EA	1		1.00	
10	초경 이빨로잡기	0.2	1.2		1.20	m	8		9.60	
11	초경 이빨로잡기		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
12	초경 이빨로잡기	0.2	1.0		1.00	m	9		9.00	
13	초경 이빨로잡기		0.2	0.6	0.12	㎡	3		0.36	
14	초경 이빨로잡기		0.1	2.0	2.00	m	1		2.00	
15	초경 이빨로잡기	0.2	1.0		1.00	m	2		2.00	
16	초경 이빨로잡기		0.2	0.5	0.10	㎡	2		0.20	
17	초경 이빨로잡기		0.2	0.5	0.10	㎡	2		0.20	
18	초경 이빨로잡기		2.5		2.50	m	1		2.50	
19	초경 이빨로잡기		2.0		2.00	m	1		2.00	
20	초경 이빨로잡기		2.0		2.00	m	1		2.00	
21	초경 이빨로잡기	0.2	0.3		0.30	m	22		6.60	

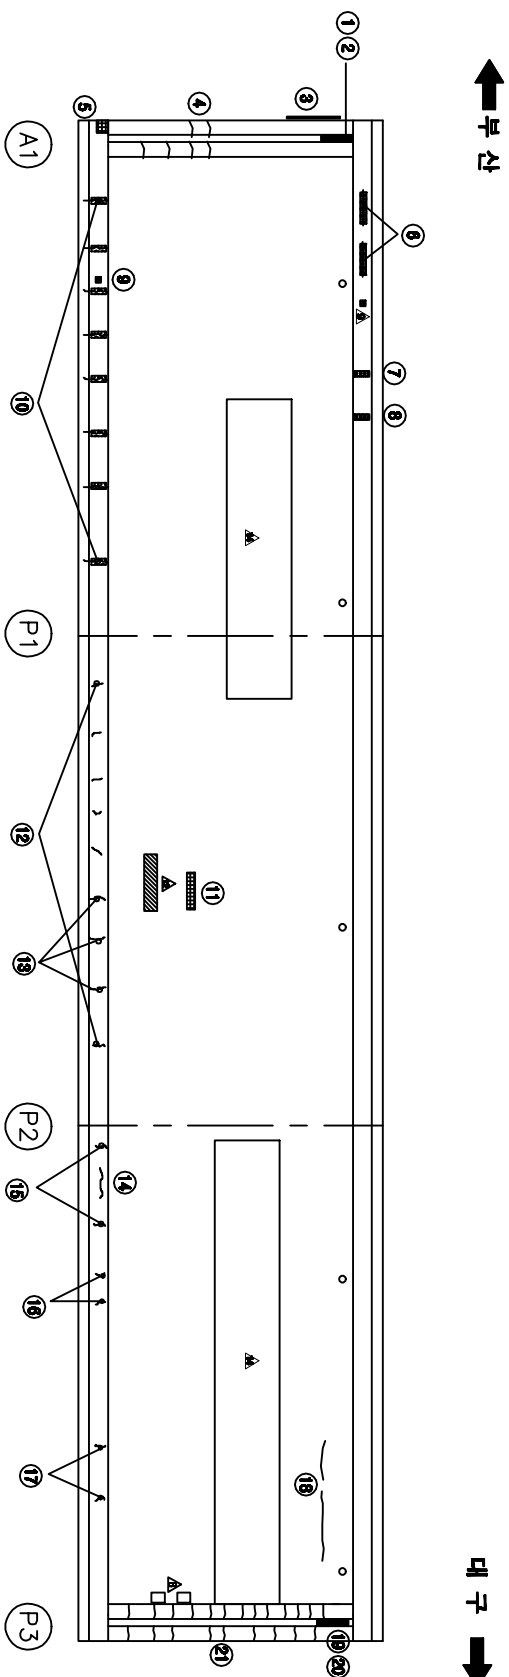

KEY PLAN

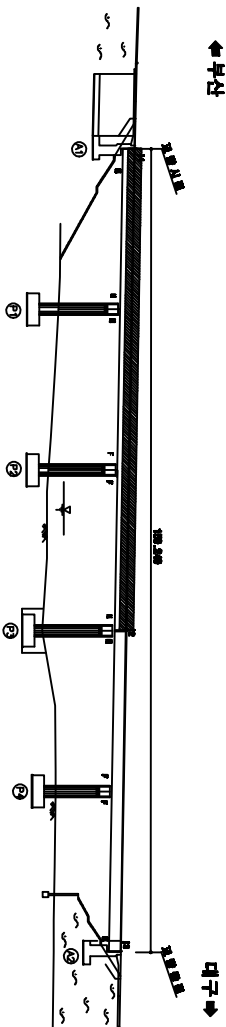


SECTION

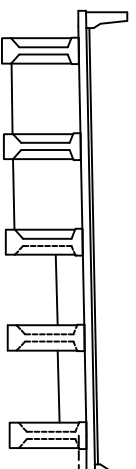


공역명	2015년 하반기 시책을 안전점검용역(3구간 경미점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부동산고속도로주식회사
용역사	 (주)오웍브레인 OOH ENGINEERING CO., LTD
도면번호	001


10:홍산2교(부산)-교면포장 S4~5

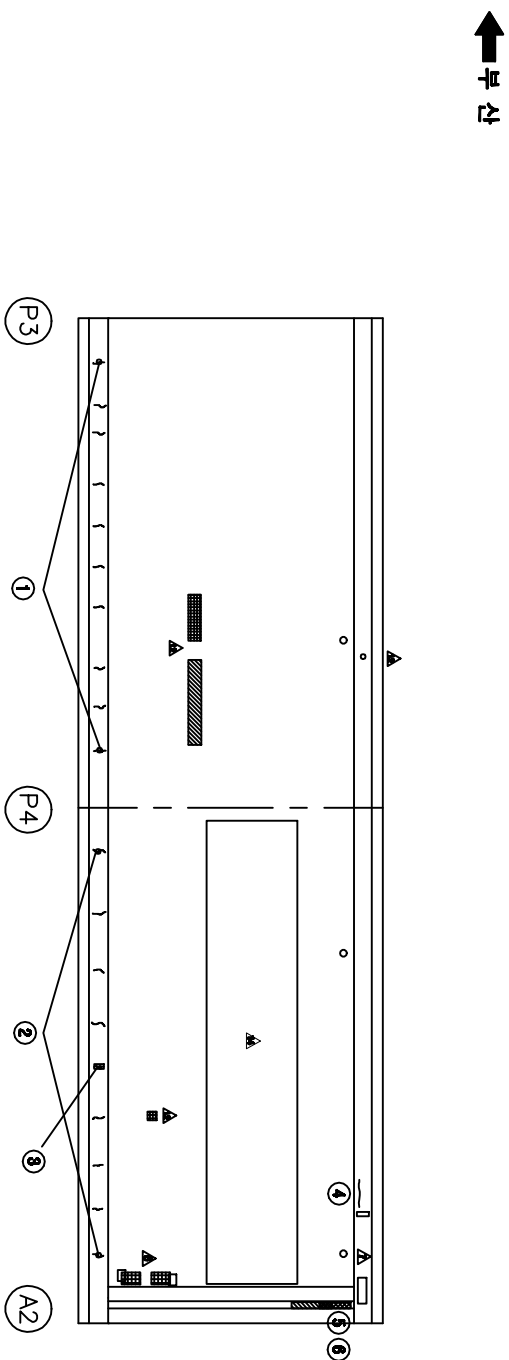[illegible]

KEY PLAN

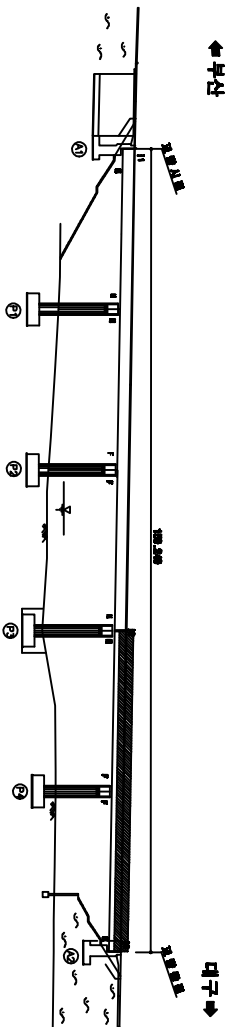


SECTION

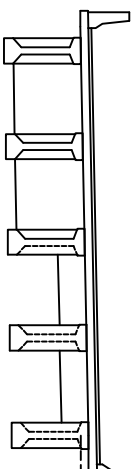


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(8구간 경밀점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부선고속도로주식회사
용역사	 (주)오웍브레인 OOH BRAIN CO., LTD
도면번호	002

ID:을산2교(부산)-바다관하면 S2


보수이력	
_____	기초연금
_____	신규연금
_____	보수(평균연금)
_____	보수(기초연금)
_____	보수(00. 상환율)
_____	보수(00. 상환율)
_____	보수(10. 상환율)
_____	보수(10. 상환율)
_____	보수(11. 상환율)
_____	보수(12. 상환율)
_____	보수(12. 상환율)
_____	보수(13. 상환율)
_____	보수(13. 상환율)
_____	보수(14. 상환율)
_____	보수(14. 상환율)
_____	보수(15. 상환율)
_____	보수(15. 상환율)

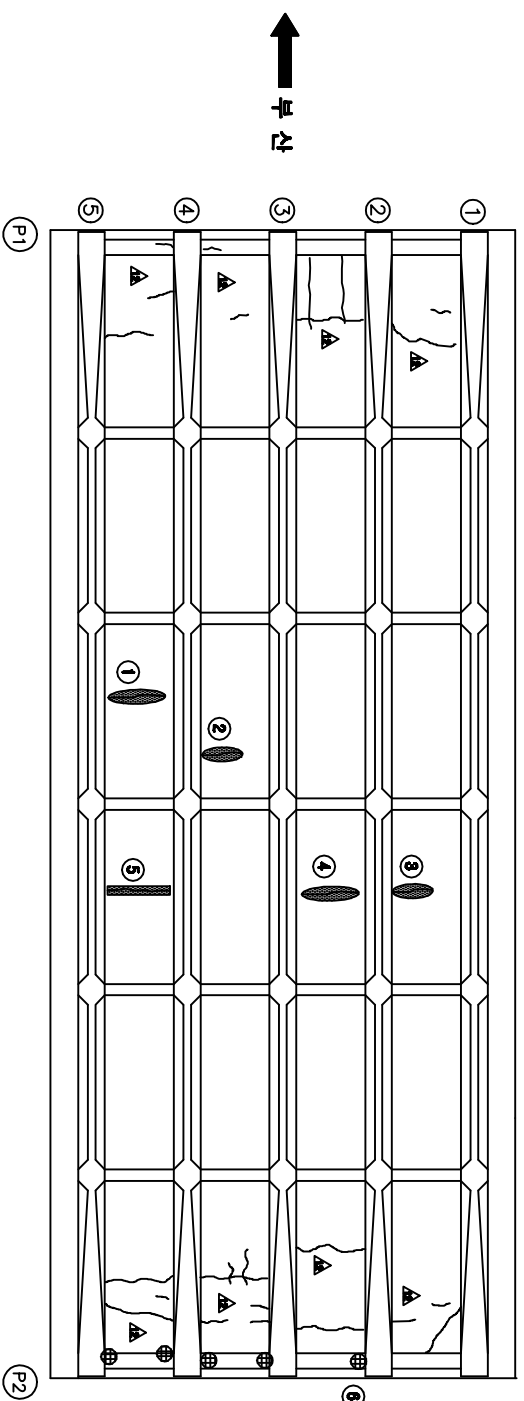

KEY PLAN

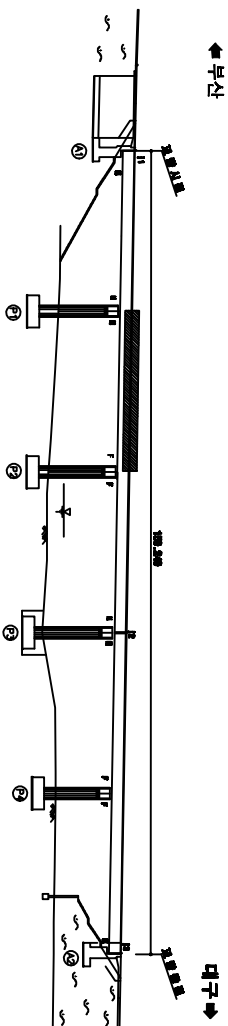


SECTION

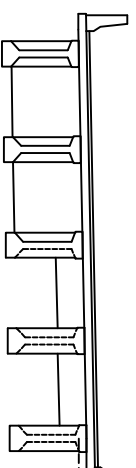


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부신고속도로주식회사
용역사	 (주)오웍브래임 OOH SERVICE CO., LTD
도면번호	004

10:홍산2교(부산)-바다편하면 S5


보수이력	
_____	기초연금
_____	신규연금
_____	보수(평균연금)
△_____	보수(기초연금)
△_____	보수(00. 상환율)
△_____	보수(00. 상환율)
△_____	보수(10. 상환율)
△_____	보수(10. 상환율)
△_____	보수(11. 상환율)
△_____	보수(12. 상환율)
△_____	보수(12. 상환율)
△_____	보수(13. 상환율)
△_____	보수(13. 상환율)
△_____	보수(14. 상환율)
△_____	보수(15. 상환율)
△_____	보수(15. 상환율)

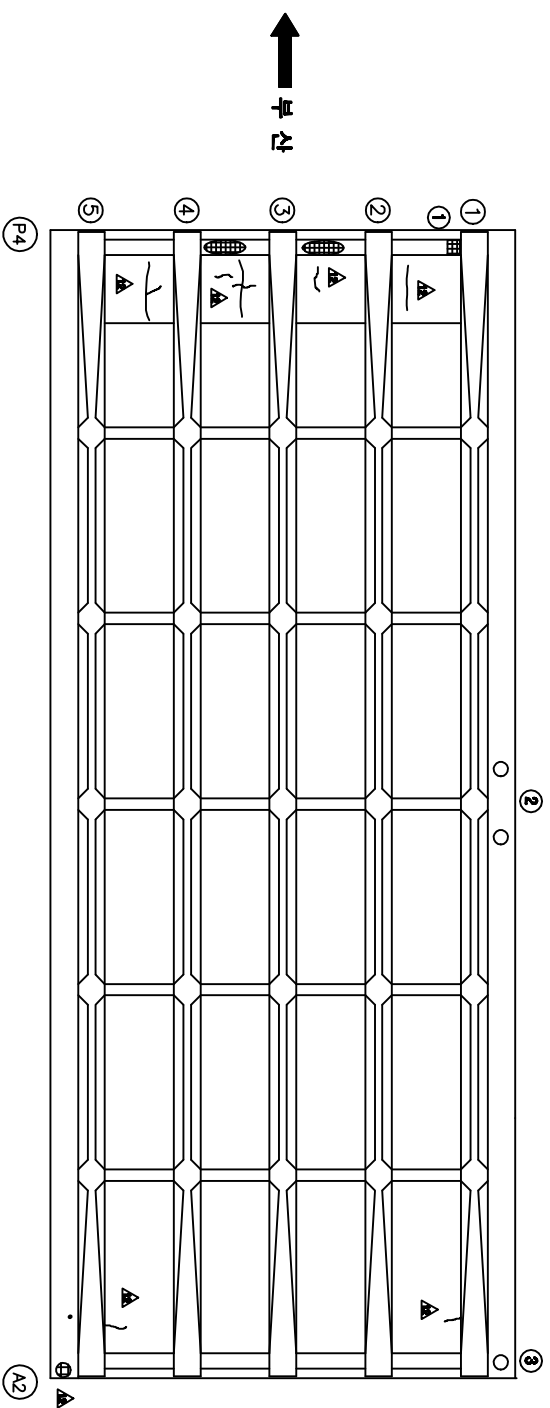

KEY PLAN

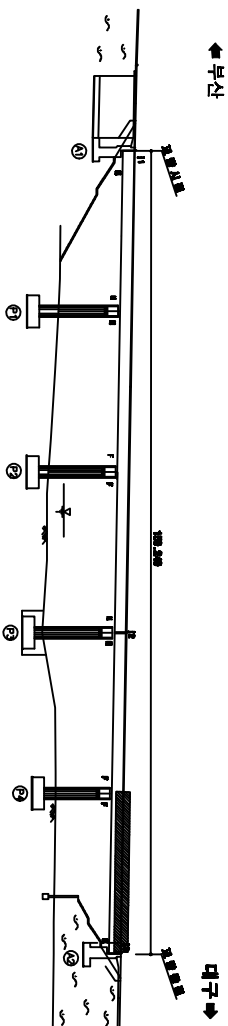

SECTION

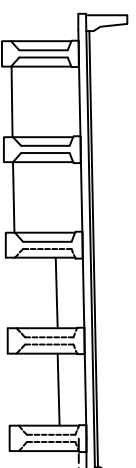

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)오워브래임 OOH SERVICE CO., LTD
도면번호	007


ID:홍산2교(부산)-거더 33

보수이력	
_____	기초연금
_____	신규연금
_____	보수(평균연금)
_____	보수(기초연금)
_____	보수(00. 상환율)
_____	보수(00. 상환율)
_____	보수(10. 상환율)
_____	보수(10. 상환율)
_____	보수(11. 상환율)
_____	보수(12. 상환율)
_____	보수(12. 상환율)
_____	보수(13. 상환율)
_____	보수(13. 상환율)
_____	보수(14. 상환율)
_____	보수(14. 상환율)
_____	보수(15. 상환율)
_____	보수(15. 상환율)


↑
卡字

대구 ↓

KEY PLAN

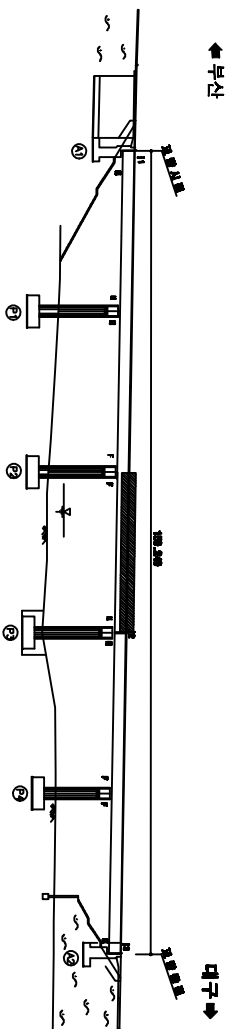

SECTION

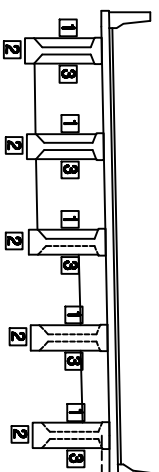


가
주
요
이
해

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(8구간 경밀점검)
과업기간	2015. 09. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)오웬브레인 OOH DESIGN CO., LTD
도면번호	010


ID:홍산2교(부산)-교대 A1

A diagram showing a vertical stack of six rectangular cells. Each cell contains a different pattern: a cross, a square with a dot, a square with a cross, a square with a dot, a square with a cross, and a square with a dot. Lines connect the top and bottom cells of the stack to a central circle containing a minus sign.

५५५

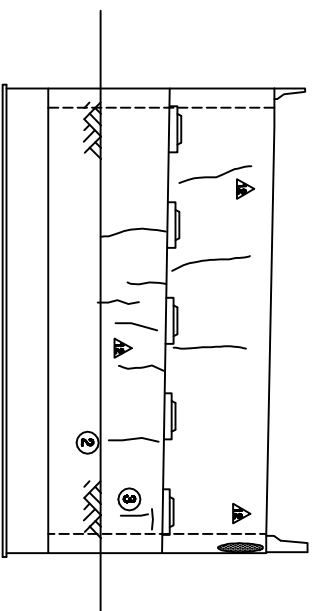

535

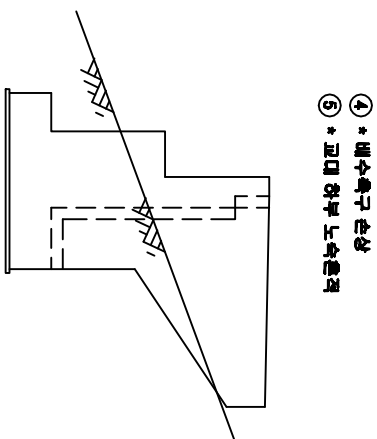


나개보(아차)

보수이력	
_____	기초연금
_____	신규연금
_____	보수(평균연금)
△_____	보수(기초연금)
△_____	보수(00. 상환금)
△_____	보수(00. 상환금)
△_____	보수(10. 상환금)
△_____	보수(10. 상환금)
△_____	보수(11. 상환금)
△_____	보수(12. 상환금)
△_____	보수(12. 상환금)
△_____	보수(13. 상환금)
△_____	보수(13. 상환금)
△_____	보수(14. 상환금)
△_____	보수(15. 상환금)
△_____	보수(15. 상환금)


[illegible]

가
주
관
이
회

KEY PLAN

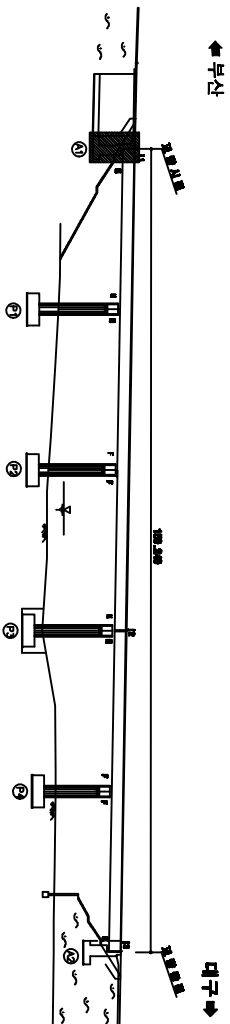


SECTION

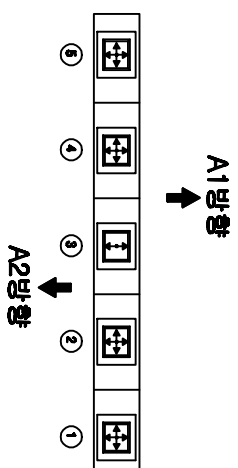


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 경매점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산업고속도로주식회사
용역사	 (주)오씨브레인 OOO BRN CO., LTD
도면번호	013

주) 손상의 복구 길이는 1이며, 단 근원의 복구는 1인

10:홍산2교(부산)-교각 P1

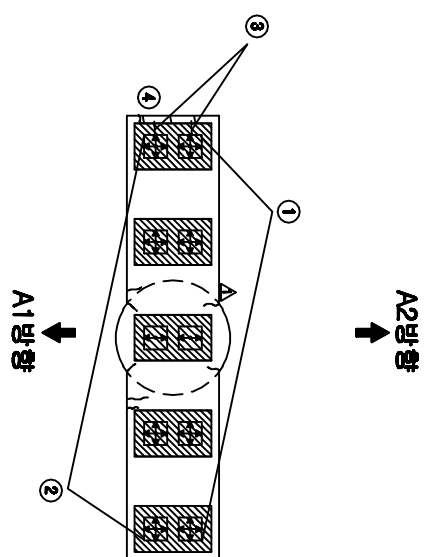[illegible]

⑦ *점검 사다리 불상

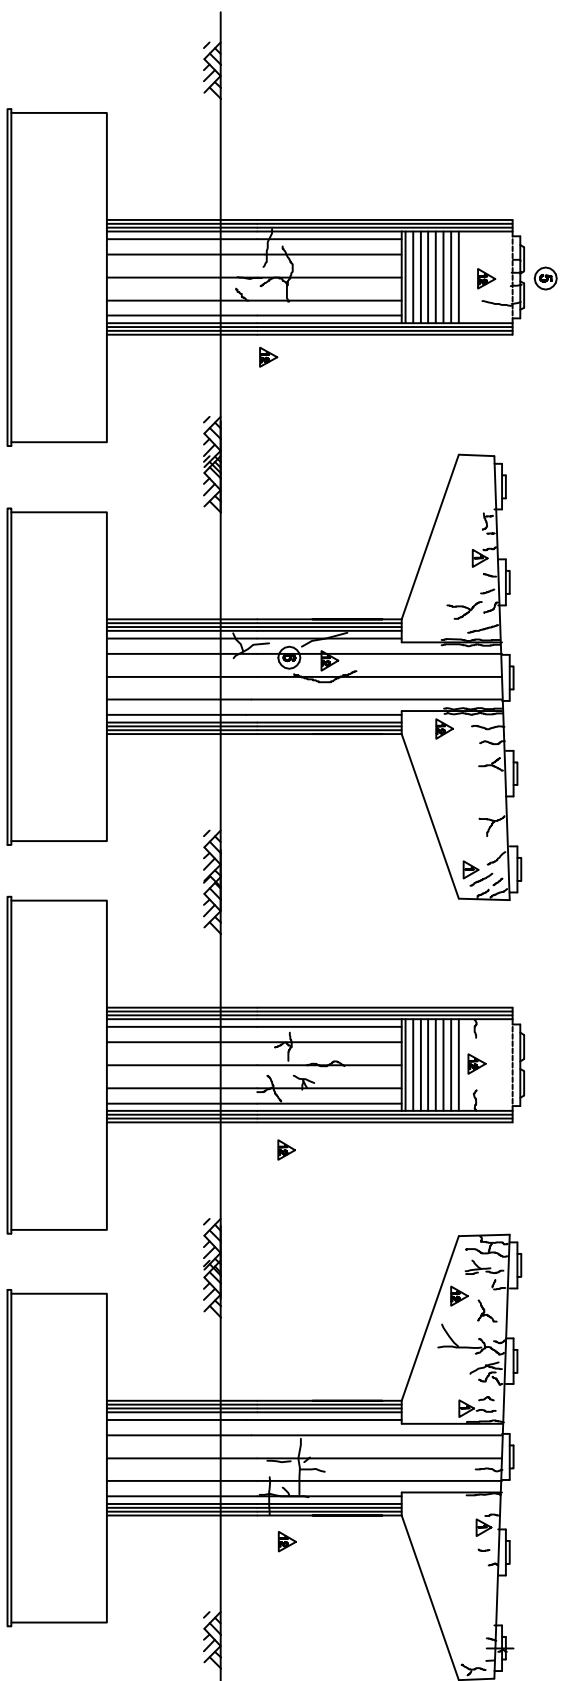


考(對)試

정면도


제출서류(가)

물보라

KEY PLAN

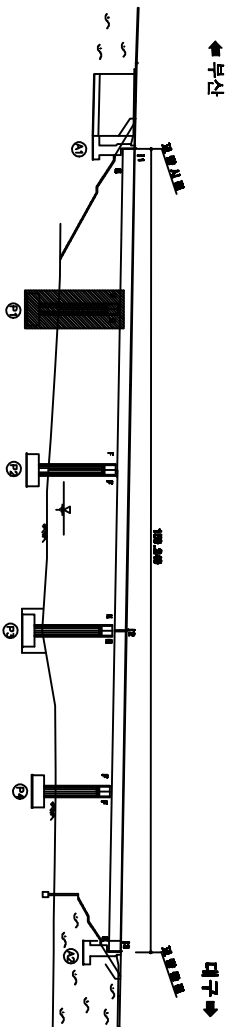

SECTION

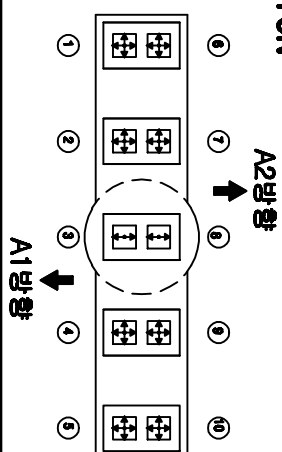[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 ■이며, 단 근원의 폭은 ■인

공역명	2015년 하반기 시책을 안전점검용역(3구간 정밀점검)
과입기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)오원브레인 OH BRAIN CO., LTD
도면번호	015

