

1. 대동JCT 4교




교면포장 상행선 S1 라벨링



교면포장 상행선 S1 라벨링



방호벽 상행선 S2 균열(폭 0.2mm)

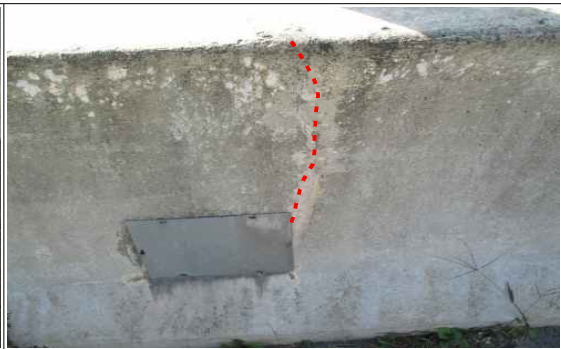

방호벽 하행선 S1 균열(폭 0.1mm)



바닥판하면 상·하행선 S2
누수흔적(접합부 누수)



상행선 S1 A1측 바닥판 유간 부족



신축이음 하행선 A1
후타재 접속부 이격 및 단차



신축이음 하행선 A2 고무재 손상



교량반침 상행선 A1 SH3
본체 고무재 밀림(약 40mm)



교량반침 상행선 A2 SH3
본체 고무재 밀림(약 40mm)






상행선 A1 벽체 누수흔적



상행선 A1 벽체 보수부 재균열(폭
0.1mm)



상·하행선 A1 범면 침하



2. 대동JCT 5교



교면포장 상행선 S1 라벨링



교면포장 상행선 A2측 접속도로 포트홀



교면포장 하행선 S1 라벨링



교면포장 하행선 A2측 접속도로 패임



배수시설 하행선 S1 배수구 이물질퇴적



방호벽 하행선 S1 균열(폭 0.2mm)



방호벽 하행선 A2측 접속도로 망상균열



신축이음 상행선 A2 하부 누수



신축이음 하행선 A1 고무재 손상



교량받침 상행선 A1 SH2 Plate 녹발생



하행선 A1 SH4 Plate 녹발생



세로보 하행선 S1 도장손상



주형내부 상행선 S1 G2 이물질퇴적



교대 상행선 A1 벽체 누수흔적



교대 하행선 A1 벽체
보수부 재균열(폭 0.1mm)



상·하행선 A2 법면 하부 체수

3. 대동JCT 6교




방호벽 S1 수직균열(폭 0.1mm)



방호벽 S1 수직균열(폭 0.2mm)



바닥판하면 S1(A2측) 콘크리트 박락

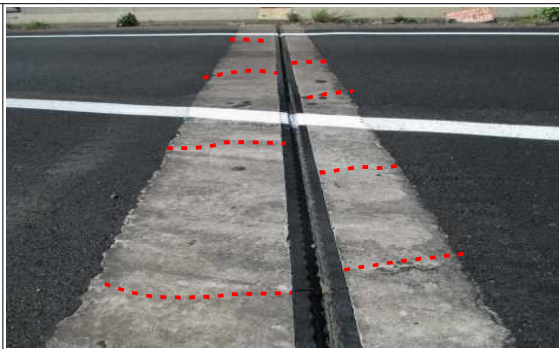

신축이음 A1 후타재 균열(폭 0.1mm)



신축이음 A2 하부 누수(교대 상면 체수)



주형외부 S1 G2 도장 손상



가로보 S1 G1~G2 도장 손상



교대 A1 벽체 균열(폭 0.2mm)







교대 A2 상면 체수



A2 차수관 손상



A1 범면 이격

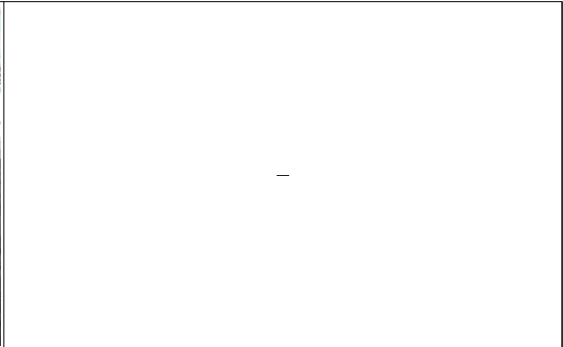

4. 대동JCT 7교



교면포장 S1 라벨링



배수시설 S1 배수구 이물질퇴적



바닥판하면 S1(A1측)
신축이음 하부 누수흔적



신축이음 A1 본체 고무재 손상



신축이음 A1 접속부 이격 및 단차



주형외부 S1 G1 도장 손상



주형내부 S1 G1 도장 손상



교대 A1 상면 채수








교대 A2 우측 날개벽 콘크리트 박락




A2 범면 이격



A1 차수판 볼트 탈락



5. 매리교

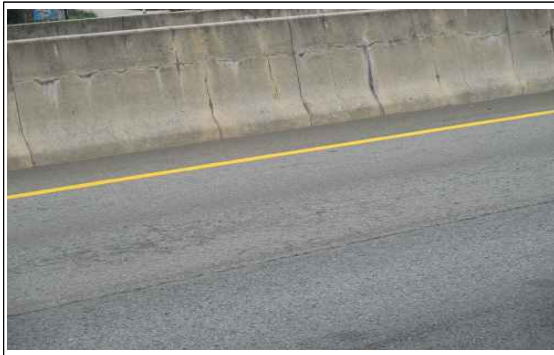

교면포장 상행선 S4 라벨링



배수시설 하행선 S2 배수관 연결고리
탈락



하행선 S4 배수구 이물질퇴적



방호벽 상행선 S4 균열부 백태




방호벽 하행선 S1 균열부 백태




바닥판하면 상행선 S1 콘크리트 박락



바닥판하면 상행선 S2 백태

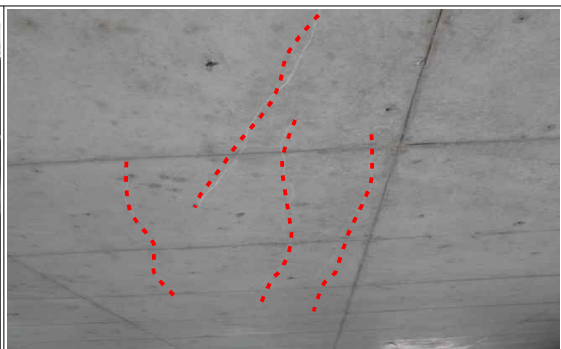

바닥판하면 하행선 S1 균열(폭 0.1mm)

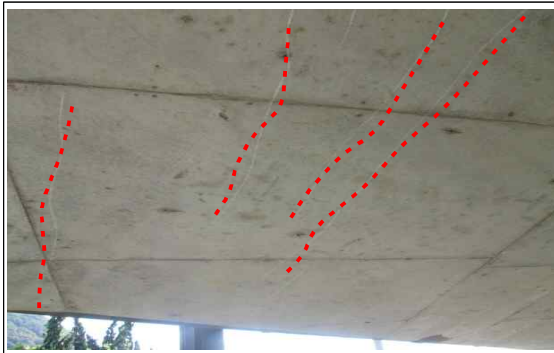

바닥판하면 하행선 S2
균열(폭 0.1~0.3mm)




신축이음 상행선 A1 후타재 접속부
이격



신축이음 하행선 A1 후타재 손상



신축이음 하행선 A1 본체 단차

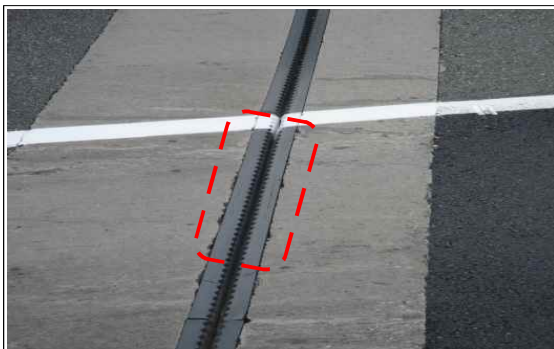

신축이음 하행선 A2 본체 고무재 손상



교량받침 상행선 A1 SH5 고무재 밀림



교량받침 상행선 P3 SH5 고무재 밀림



교량받침 상행선 P1 SH5
받침콘크리트 박락



교량받침 하행선 A2 SH4
무수축물탈 균열(폭 0.1mm)



교대 상행선 A2 벽체 균열(폭 0.3mm)



교대 상행선 A2 벽체 누수흔적



교각 상행선 P1 기둥부 정면 재료분리



교각 하행선 P2 코핑부 배면
균열(폭 0.3mm)



상행선측 보강토 옹벽 블럭 균열



하행선측 보강토 옹벽 국부 박락



상행선 A2 범면 침하 및 공동 발생

6. 상동 IC 교



교면포장 상행선 S3 라벨링



교면포장 상행선 A2측 접속도로 패임



배수시설 상행선 S1
유도배수관 길이 부족



중분대 상행선 S2 균열부 백태



방호벽 하행선 S3 균열(폭 0.4mm)




바닥판하면 상행선 S3 콘크리트 박락



바닥판하면 하행선 S1 백태



신축이음 상행선 A2
하부 누수(교대 홍벽 누수흔적)

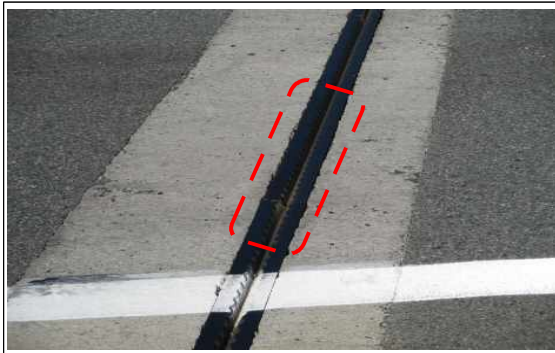

신축이음 하행선 A2 본체 고무재 손상



교량받침 상행선 A2 SH5 고무재 밀림



교량받침 하행선 A1 SH3 고무재 밀림



교량받침 하행선 A1 SH4
무수축물탈 균열(폭 0.1mm)



교량받침 하행선 A2 SH2
무수축물탈 균열(폭 0.1mm)



교대 상행선 A1 흉벽 누수흔적



교대 상행선 A1 흉벽 백태



교대 상행선 A2 벽체 균열(폭 0.1mm)



상·하행선 A2 상면 접합부 실란트 손상



상행선 A2 법면 이격



하행선 A2 법면 이격 및 침하

-	-

-	-


7. 상동IC 1교




교면포장 상행선 S1 패임



상행선 A1측 접속도로 방호벽 단차

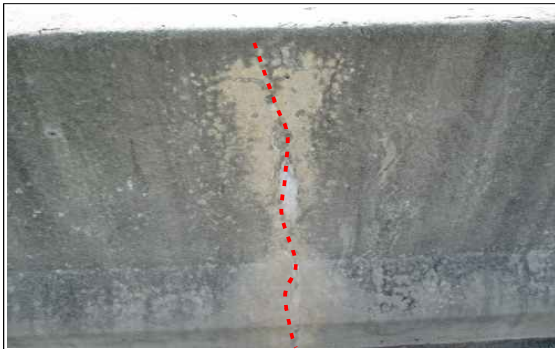

방호벽 하행선 S1균열(폭 0.3mm)

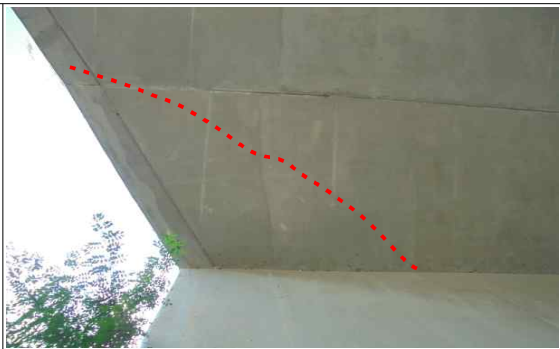


바닥판하면 상행선 S1 균열(폭 0.2mm)



바닥판하면 상행선 S1
측면 누수로 인한 오염



교대 상행선 A1 실란트 손상

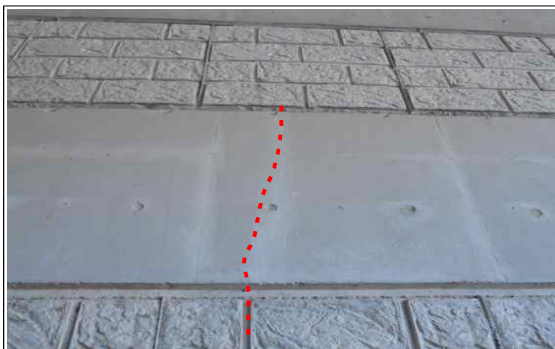

교대 상행선 A2 보수부 재균열(폭 0.2mm)



옹벽 상행선 A1 좌측 균열 (폭 0.2mm)


8. 상동IC 2교




교면포장 군도8호선방향 S1 아스콘 균열




교면포장 상동IC방향 S1 아스콘 균열

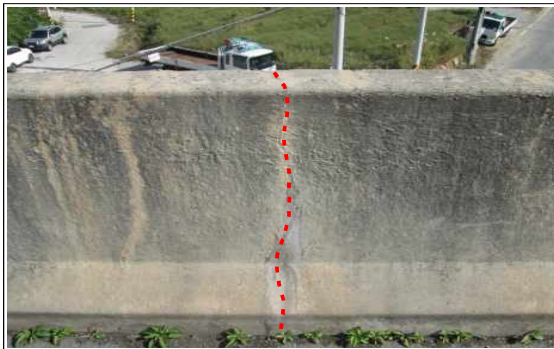


상동IC방향 S1 방호벽 균열(폭 0.5mm)

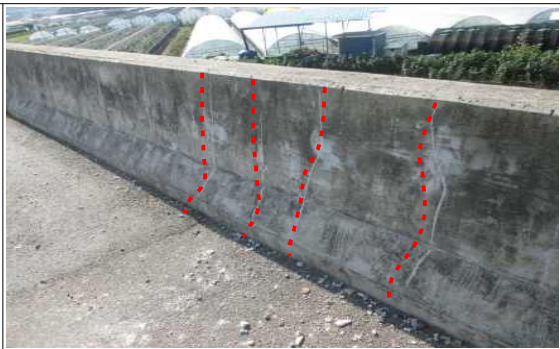

군도8호선방향 S1 방호벽 균열(폭 0.2mm)

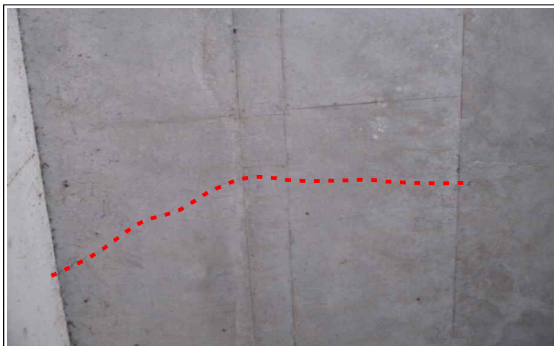

바닥판하면 상동IC방향 S1
균열(폭 0.2mm)

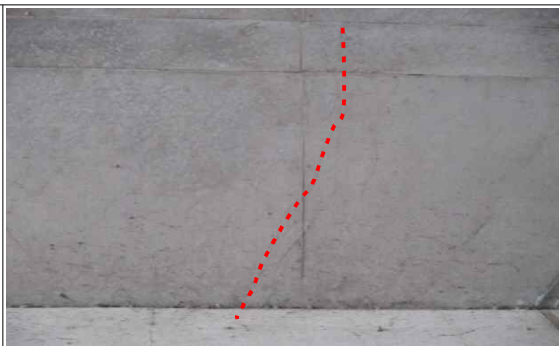

바닥판하면 군도8호선방향 S1
균열(폭 0.2mm)




교대 상동IC방향 A1 벽체 균열(폭 0.3mm)



교대 군도8호선방향 A1
벽체 집합부 실란트 손상



옹벽 군도8호선 방향 A1측 하부 토사유출

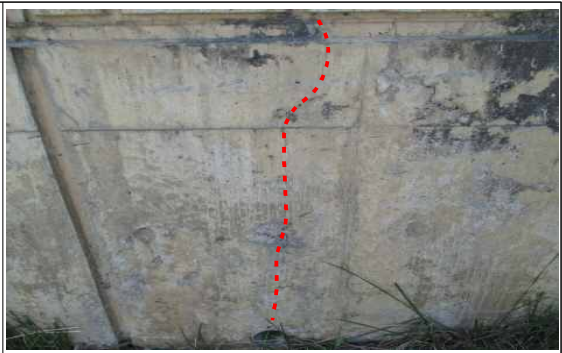

옹벽 상동IC 방향 A2측 균열(폭 0.2mm)

-	-

-	-

-	-

9. 상동IC 3교



교면포장 군도8호선방향 S3 라벨링




교면포장 상동IC방향 S5 포트홀



배수시설 군도8호선방향 S5
배수관 위치불량(법면 상부)




배수시설 군도8호선방향 S3
배수구 이물질퇴적

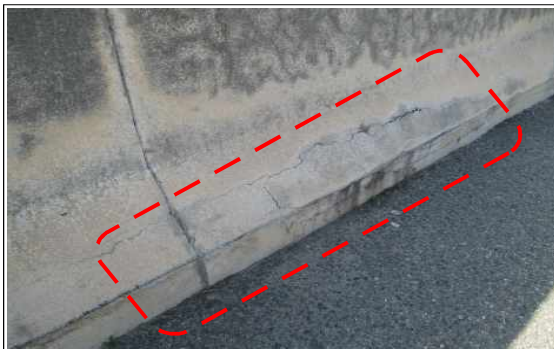

방호벽 군도8호선방향 S5 콘크리트 들뜸



방호벽 군도8호선방향 S2 균열부 백태

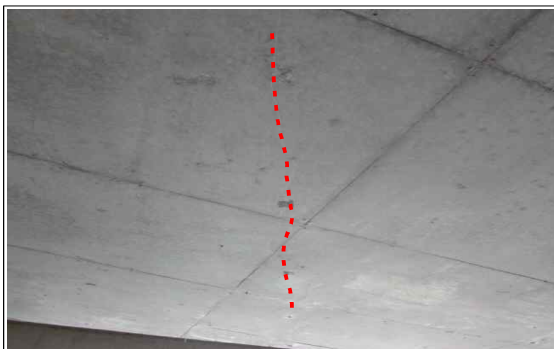

바닥판하면 상동IC방향 S5
균열(폭 0.1mm)



바닥판하면 군도8호선방향 S1
콘크리트 국부 박락




신축이음 상동IC방향 A2
본체 고무재 손상



신축이음 상동IC방향 A1
하부 누수(교대 홍벽 누수흔적)



신축이음 군도8호선방향 A1
접속부 이격 및 단차

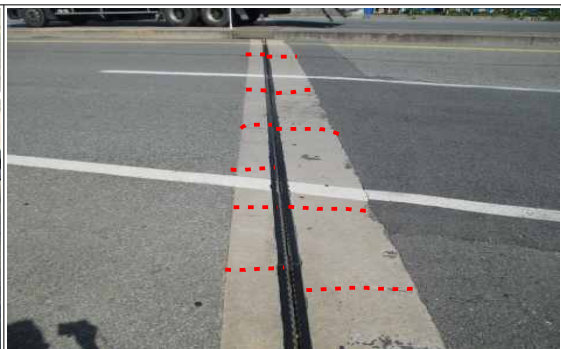

신축이음 군도8호선방향 A2
후타재 균열(폭 0.1mm)



교량받침 상동IC방향 A2 SH5
고무재 밀림



교량받침 군도8호선방향 A2 SH5
고무재 밀림



교대 상동IC방향 A1 홍벽
균열(폭 0.2mm) 및 누수흔적



교대 군도8호선방향 A2 벽체
보수부 재균열(폭 0.2mm)



군도8호선방향 A1 법면 보호블럭 탈락



군도8호선방향 A1 법면 이격

-	-

	-

-	-

10. 화현교



교면포장 하행선 S1 아스콘 균열



바닥판하면 상행선 S1 균열(폭 0.3mm)



바닥판하면 하행선 S1 균열(폭 0.2mm)




교대 상행선 A2 벽체 균열(폭 0.1mm)



교대 하행선 A1 벽체 균열(폭 0.3mm)



교대 하행선 A1 벽체
접합부 실란트 손상

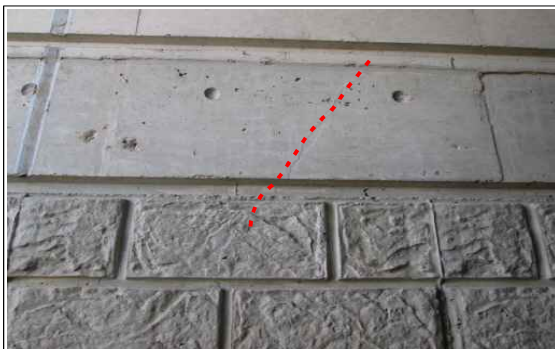

교대 하행선 A1 벽체
균열(폭 0.3mm)



상행선 A1 벽체 지장물 적치