


1. 동대구 JCT 1교



교면포장 S1-A1측 접속구간 아스콘 균열

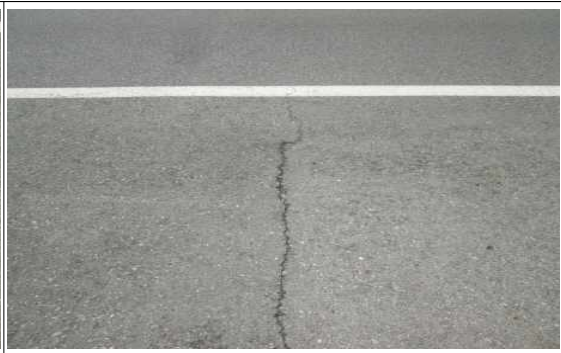


교면포장 S1-A2측 접속구간 아스콘 균열



방호벽 A1측 접속도로 연석 손상



방호벽 S1 균열부 백태

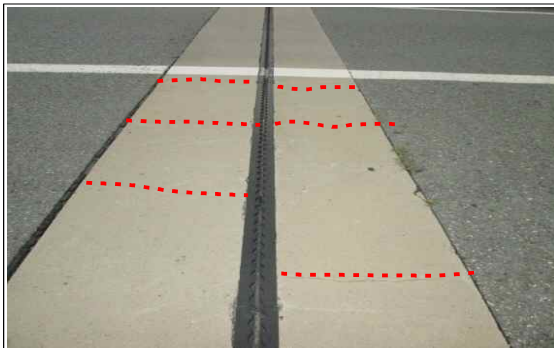

신축이음 A2 후타재 균열(폭 0.3mm)



신축이음 A1 하부 누수



교량받침 A1-SH2 Plate 도장 들뜸



교량받침 A2-SH1 무수축물탈 균열
(폭 0.1mm)



주형외부 S1 G1 국부 도장 손상




교대 A2 벽체 균열(폭 0.2mm)

-	-

-	-

-	-

2. 동대구 JCT 2교

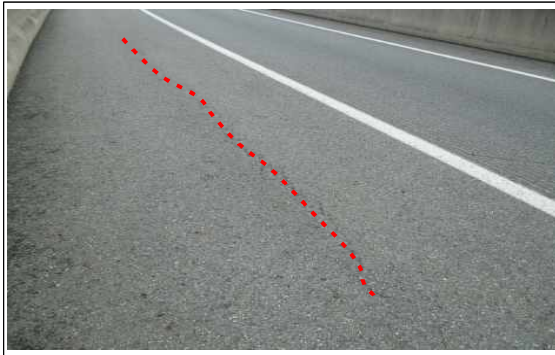

교면포장 S1 아스콘 균열




방호벽 A2측 접속도로 방호벽 균열
(폭 0.2mm)




신축이음 A1 후타재 균열(폭 0.2mm)



신축이음 A2 후타재 균열(폭 0.2mm)

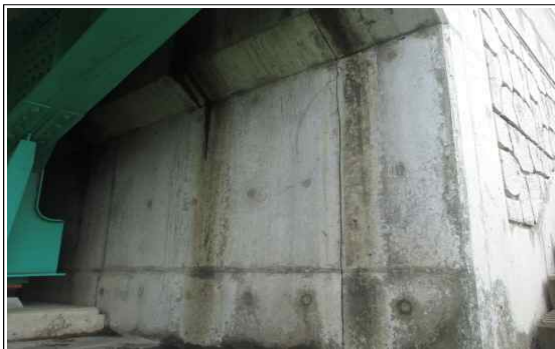

신축이음 A1 하부 누수

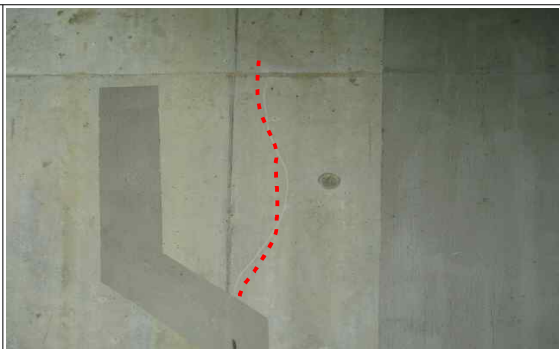

교대 A1 홍벽 균열(폭 0.2mm)



교대 A1 벽체 균열(폭 0.2mm)



교대 벽체 A1 콘크리트 손상

3. 동대구 JCT 4교



교면포장 S1 아스콘 균열




교면포장 S1 아스콘 균열




교면포장 S1 라벨링




방호벽 S1 균열(폭 0.2mm)

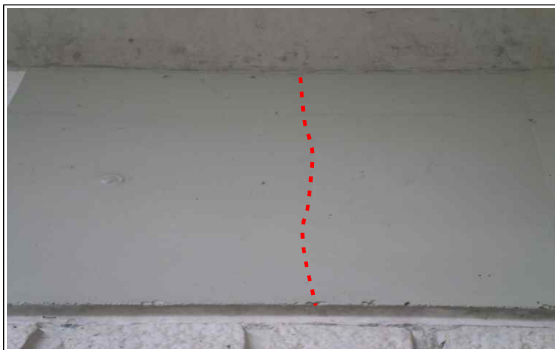


교대 A1 벽체 보수부 재균열(폭 0.2mm)

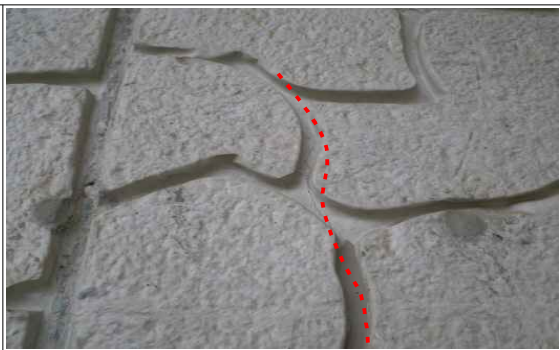

교대 A1 벽체 균열(폭 0.2mm)

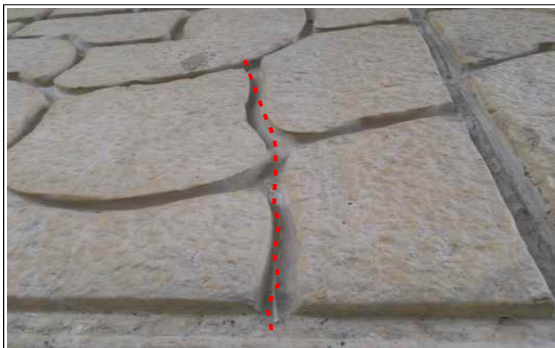

교대 A2 벽체 균열(폭 0.1mm)



4. 가천교




교면포장 상행선 S2 라벨링



방호벽 S3 균열(폭 0.2mm)




방호벽 하행선 A2측 접속도로 실란트 손상

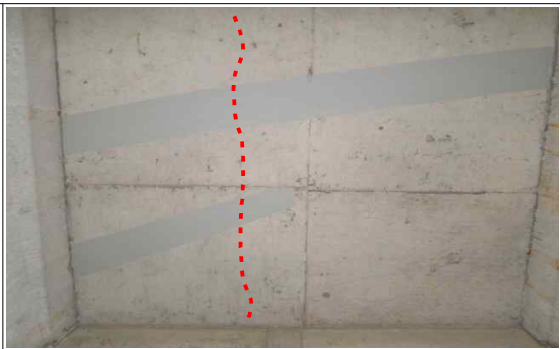

바닥판하면 하행선 S2 균열(폭 0.1mm)



바닥판하면 하행선 S3망상균열

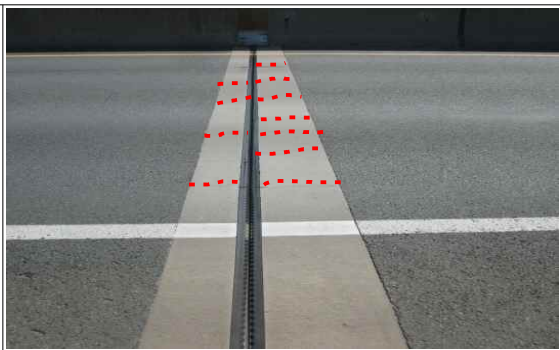

신축이음 하행선 A1 후타재 균열(폭 0.3mm)



신축이음 하행선 A1 본체 고무재 손상



교량받침 하행선 A2 SH5 Plate 녹발생



교량받침 하행선 P1 SH4 받침콘크리트
균열(폭 0.1mm)



주형 상행선 S3 G1 매립부 들뜸



주형 하행선 S3 G3 망상균열



가로보 하행선 S2 G4~G5 들뜸




교대 상·하행선 A1 홍벽 접합부
실란트 손상



교대 상행선 A2 벽체 누수흔적




교각 상행선 P2 기둥부 배면 망상균열

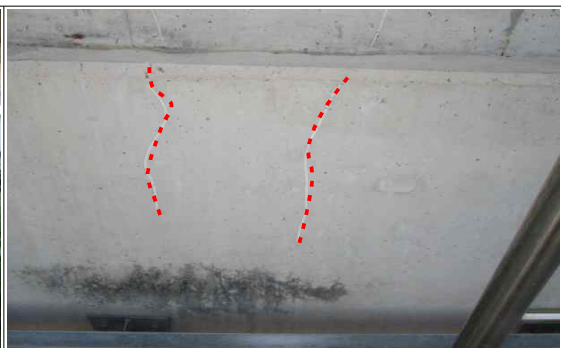

교각 하행선 P1 코핑부 배면
균열(폭 0.1mm)

5. 동대구 IC교

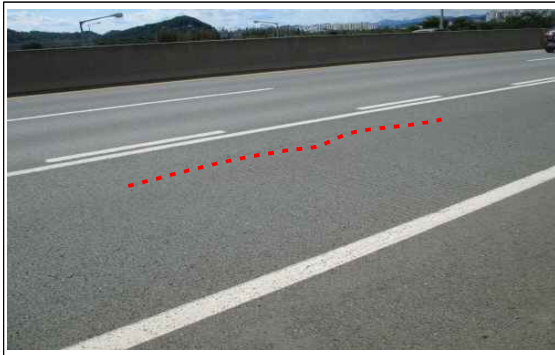

교면포장 상행선 S1 아스콘 균열



교면포장 상행선 S1 라벨링



배수시설 상행선 S1 배수관 연결부 누수



상행선 S1 중분대 균열(폭 0.2mm)



바닥판하면 상·하행선 S1 접합부 누수




신축이음 상행선 A1 본체 단차




신축이음 상행선 A1 후타재 접속부 이격



교량받침 상행선 A2 SH7 받침콘크리트 균열(폭 0.1mm)

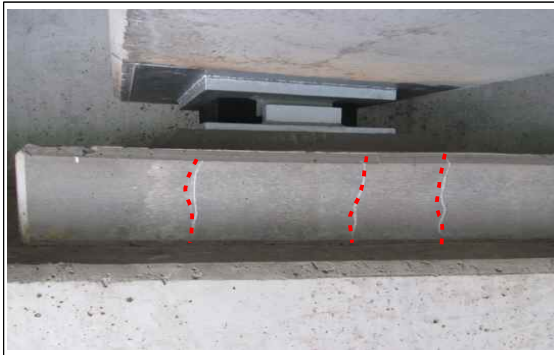

교량받침 하행선 A2 SH4 받침콘크리트
균열(폭 0.1mm)

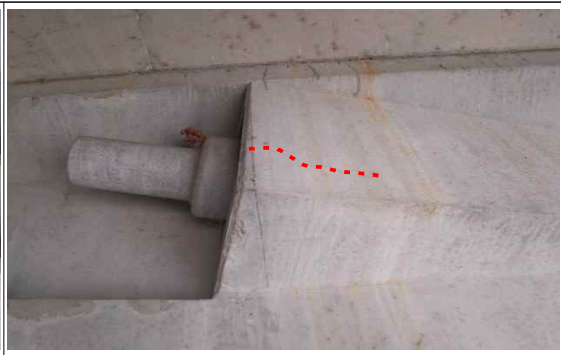

주형 하행선 S1 G4 균열(폭 0.1mm)



교대 하행선 A1 홍벽 균열부 백태





교대 하행선 A2 상면 채수



하행선 A2 법면 배수로 손상 및 하부
유실



상행선 A2 차수관 볼트 탈락



6. 율하천교



교면포장 상행선 S1 라벨링 및 패임



교면포장 상행선 S2 라벨링



배수시설 상행선 S1 배수구 이물질퇴적



배수시설 상행선 S1 배수관 연결부 누수




방호벽 상행선 A1측 접속도로
콘크리트 들뜸



중분대 하행선 S1 균열(폭 0.3mm)



중분대 하행선 S2 균열부 백태

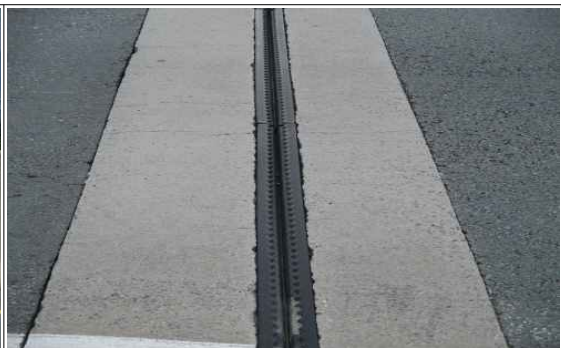

신축이음 상행선 A1 후타재 박락



신축이음 하행선 A2 후타재 접속부
이격 및 단차



교대 상행선 A1 벽체 누수흔적






교대 상·하행선 A2 벽체 실란트 손상



교대 상행선 A2 벽체 균열(폭 0.1mm)



교각 하행선 P2 기둥부 배면
균열(폭 0.1mm)



7. 용 계 1 교



교면포장 하행선 S1(A1측) 아스콘 보수부 함몰



교면포장 하행선 S1(A2측) 아스콘 보수부 함몰



교면포장 상행선 S1 아스콘 망상균열



방호벽 상행선 S1 균열부 백태 및 콘크리트 손상



방호벽 상행선 S1 균열(폭 0.3mm)



방호벽 하행선 S1 균열(폭 0.5mm)



바닥판하면 상·하행선 S1 접합부 실란트 손상



상행선 A2 접속부 이격

8. 신평교



교면포장 상행선 S1 아스콘 균열



교면포장 하행선 S1 라벨링




방호벽 상행선 S1 균열(폭 0.4mm)



방호벽 하행선 A2측 접속도로 단차 및
실란트 손상



신축이음 상행선 A1 후타재 접속부 이격

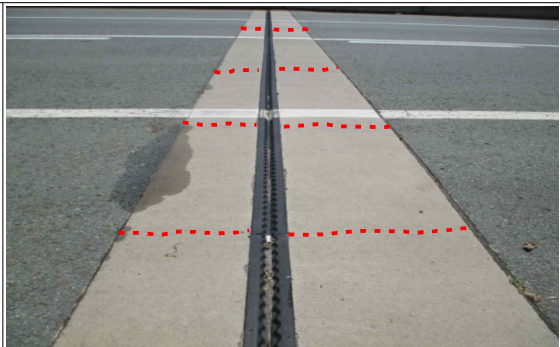

신축이음 상행선 A2 이물질 퇴적



주형 하행선 S1 G5 망상균열



가로보 상행선 S1 G2~G3재료분리



교대 하행선 A2 벽체 누수흔적



하행선 A2 벽체 옹벽 접합부 이격

-	-

-	-

-	