

1. 옥산보도육교



교면포장 S1 패임



배수시설 이물질퇴적



A2측 기둥 상부 볼트 녹발생





A2측 기둥 하부 볼트 녹발생




A1 계단 녹발생



A2 계단 이물질퇴적



2. 옥산육교

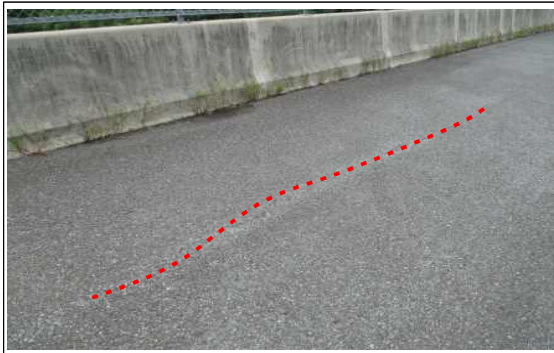

교면포장 S1 아스콘 균열



방호벽 S1 균열(폭 0.3mm)



방호벽 S1 균열부 백태




배수시설 바닥판 하면 배수관 접속부
백태



바닥판하면 S1 방호벽 방호벽 접속부
백태



가로보 S1 G1~G2 재료분리

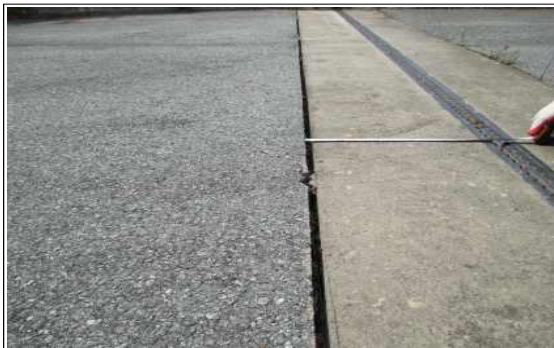

신축이음 A1 후타재 접속부 이격



신축이음 A1 후타재 균열(폭 0.2mm)








교대 A2 날개벽 균열



교대 A2 벽체 균열(폭 0.2mm)



A2 차수판 볼트 탈락



3. 대흥교



교면포장 대구방향 S1 아스콘 균열



교면포장 대구방향 S1 라벨링



방호벽 대구방향 S1 균열부 백태



중분대 대구·수성IC방향 S1
균열(폭 1.0mm)



바닥관하면 대구방향 S1
보수부 균열 및 백태



바닥관하면 대구·수성IC방향 S1
접합부 백태



대구·수성IC방향 A1 벽체 접합부 백태



대구방향 A2 벽체 균열(폭 0.2mm)

4. 옥산교



교면포장 하행선 S4 라벨링



교면포장 하행선 A2측 접속도로 패임



배수시설 상행선 A2 유도배수관
길이부족



방호벽 상행선 S3 철근노출



방호벽 하행선 A1측 접속도로 단차 및
실란트 손상




바닥판하면 상행선 S2 균열부 백태



바닥판하면 하행선 S4 콘크리트 손상



신축이음 상행선 A1
후타재 손상(보수부 재손상)

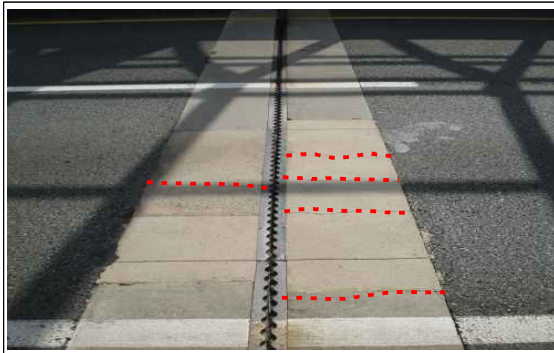


신축이음 상행선 A2
후타재 균열(폭 0.2mm)



교량받침 하행선 A2 SH5
무수축물탈 균열



교대 상행선 A1 벽체 누수흔적

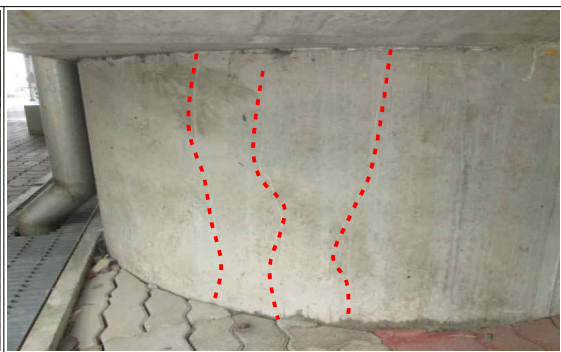



교각 하행선 P1 기둥부 좌측면
균열(폭 0.1mm)



상행선 A1 범면 보수부 재손상



하행선 A2 범면 하부 토사유출



5. 옥수1교



교면포장 상행선 S1 패임



교면포장 상행선 S1 라벨링



중분대 상행선 A1측 접속도로
콘크리트 손상



방호벽 상행선 A2측 접속도로
단차(약 3.0cm - 진전없음)



중분대 하행선 A1측
접속도로 균열(폭 0.5mm)



신축이음 하행선 A2
후타재 균열(폭 0.2mm)



상행선 A2 신축이음
후타재 접속부 이격



교량받침 상행선 A1 SH5 Plate 녹발생



교량받침 상행선 A1 SH3
무수축물탈 균열(폭 0.1mm)



주형 하행선 G1(A1측)
지점부 콘크리트 국부손상



교대 상행선 A1 상면 체수





교대 상행선 A2 벽체 누수흔적



상행선 A1 콘크리트 법면
균열(폭 0.3~0.5mm)



하행선 A2 콘크리트 법면 균열(폭 0.3mm)



6. 옥수2교




교면포장 상행선 A2측 접속도로 패임



교면포장 하행선 A1측 접속도로
아스콘 균열



배수시설 상행선 S1
배수관 연결고리 탈락

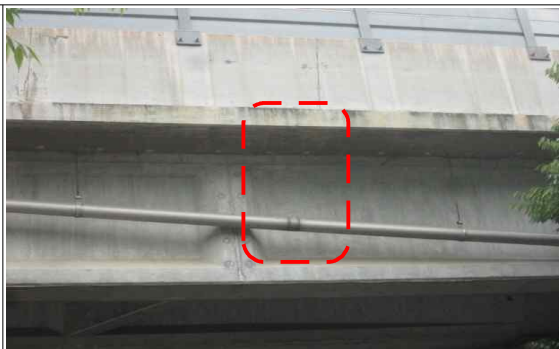


배수시설 하행선 S1
배수관 연결재 탈락



중분대 상행선 A2측 접속도로
콘크리트 손상



중분대 하행선 A1측 접속도로
균열(폭 0.5mm)

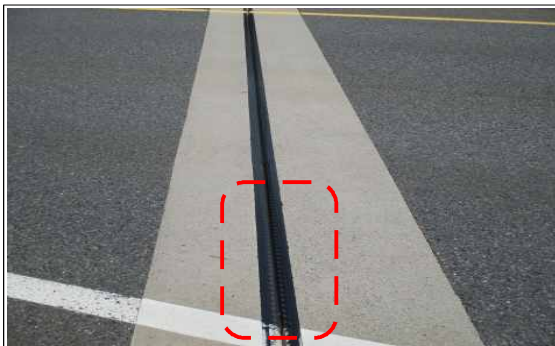

신축이음 하행선 A1 본체 고무재 손상



신축이음 하행선 A2 본체 고무재 손상



교량받침 상행선 A1 SH1 Plate 녹발생



교량받침 상행선 A2 SH1 Plate 녹발생



주형 상행선 S1 G1
인양홀 주위 콘크리트 손상





가로보 하행선 S1 G1~G2 재료분리



교대 상행선 A2 벽체 실란트 손상



교대 하행선 A2 벽체 누수흔적



7. 옥수3교



교면포장 상행선 A1측 접속도로
아스콘 패임




교면포장 상행선 S1 라벨링



배수시설 상행선 S1 배수관 연결고리
탈락



배수시설 하행선 S1
배수관 연결고리 및 연결재 탈락

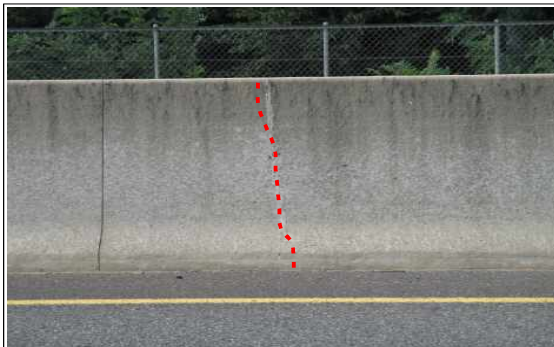

중분대 상행선 S1 균열(폭 0.5mm)




중분대 하행선 A1측 접속도로
콘크리트 손상




상·하행선 S1 바닥판하면
접합부 누수흔적 및 백태



하행선 S1 바닥판하면 콘크리트 손상

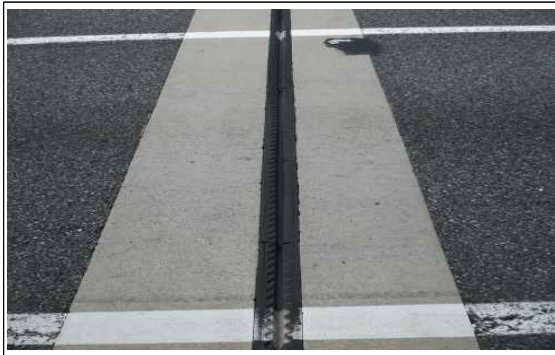

신축이음 상행선 A1 본체 손상

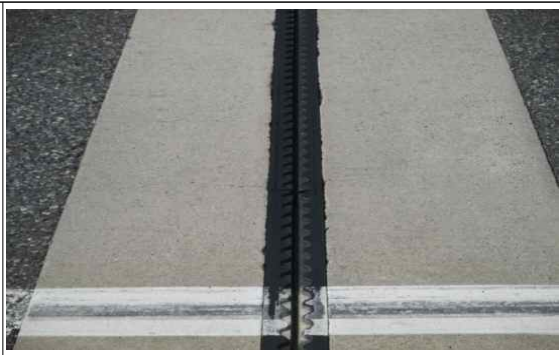

신축이음 상행선 A2 본체 손상



신축이음 하행선 A1 본체 손상



신축이음 하행선 A2 후타재 접속부 단차



교량반침 하행선 A1 SH1
Plate 도장탈락 및 볼트 녹발생



교량반침 하행선 A2 SH2
Plate 도장탈락 및 볼트 녹발생



주형내부 상행선 G2 S1 우수유입흔적



주형내부 상행선 G2 S1 주형내부
녹발생



교대 상행선 A2 상면
이물질퇴적(자재적치)



교대 하행선 A2 홍벽·벽체 누수흔적



상·하행선 A1 법면 토사유실



상행선 A1 우측 날개벽 콘크리트 손상

8. 수성IC교



교면포장 상행선 S3 아스콘 균열




교면포장 상행선 S1 라벨링



방호벽 교면포장 상행선 S2 균열부 백태




교면포장 하행선 S3 라벨링 균열부 백태

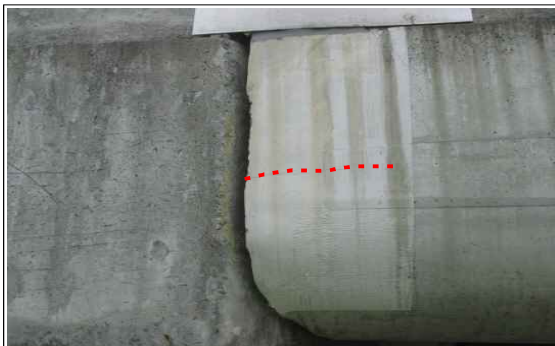


바닥판하면 상행선 S1
보수부 재균열(폭 0.1mm)



상행선 S3 바닥판하면 콘크리트 손상

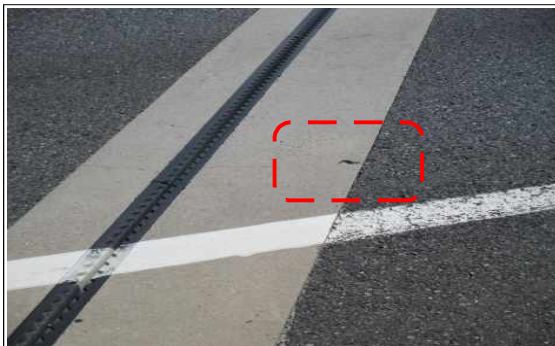

신축이음 하행선 A1 후타재 국부 손상

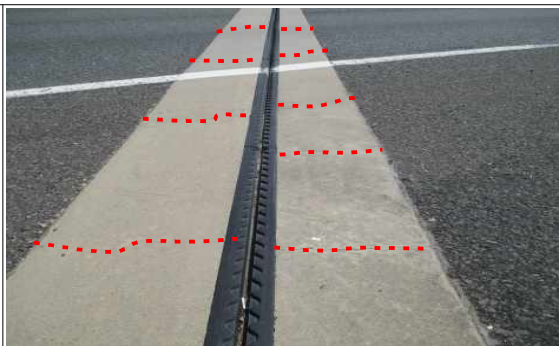

신축이음 하행선 A2
후타재 균열(폭 0.3mm)



교량받침 하행선 A1 SH2 고무재 밀람



교량받침 하행선 A1 SH1 고무재 밀람



상·하행선 A2 법면 누수흔적
(바닥판하면 접합부 누수)



상행선 A2 차수판 볼트 탈락

