

1. 청도IC 2교



교면포장 고속도로방향 S1 라벨링



교면포장 고속도로방향 A2측 접속도로
라벨링



교면포장 청도방향 S1 아스콘 균열



교면포장 청도방향 S1 접속부 아스콘
균열



청도방향 S1 보수부 재균열(폭 0.2mm)




중분대 청도·고속도로방향 S1
콘크리트 박리



바닥판하면 청도·고속도로방향 S1
접합부 백태




바닥판하면 고속도로방향 S1
균열(폭 0.3mm)

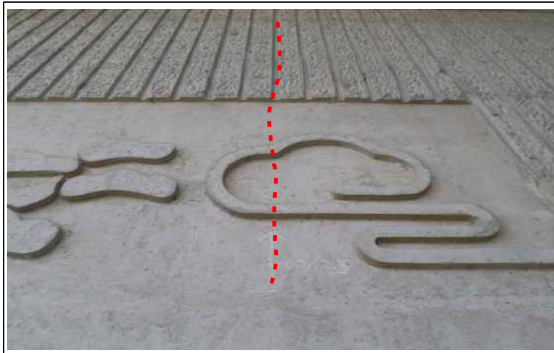


교대 고속도로방향 A1
균열(폭 0.2mm)






교대 고속도로방향 A2 콘크리트 손상

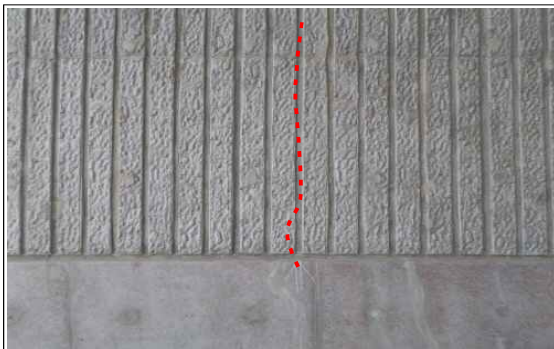

교대 청도방향 A2 수직균열(폭 0.3mm)

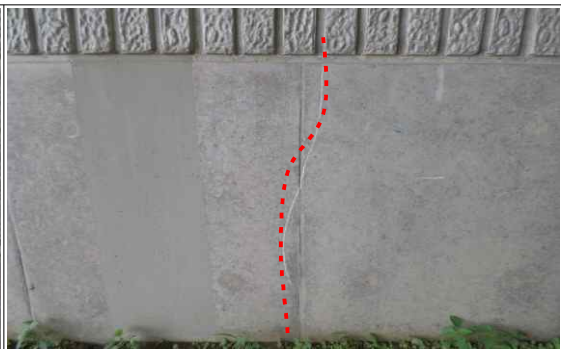

교대 청도방향 A2 수직균열(폭 0.1mm)



2. 청도IC 3교



교면포장 고속도로방향 A1측
접속부 아스콘 균열



교면포장 고속도로방향 A2측
접속부 아스콘 균열



교면포장 국도방향 A1측
접속부 아스콘 균열



교면포장 국도방향 A2측
접속부 아스콘 균열




방호벽 고속도로방향 S1 균열부
백태(보수부 재손상)



중분대 국도·고속도로방향 S1 콘크리트
손상



바닥판하면 국도·고속도로방향 S1
접합부 누수

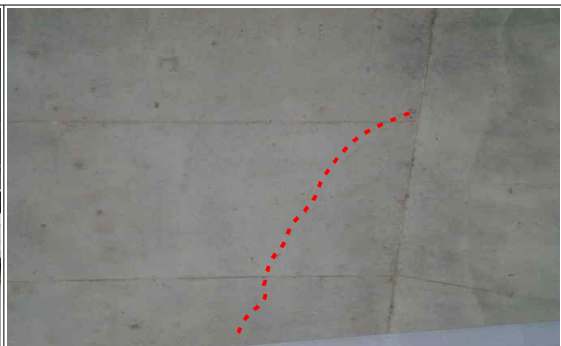

바닥판하면 국도방향 S1 균열(폭
0.3mm)



교대 국도방향 A2
보수부 재균열(폭 0.3mm)



교대 국도·고속도로방향 A1
접합부 실란트 손상

3. 청도IC 4교



교면포장 고속도로방향 S1 라벨링



교면포장 청도방향 S1(A1) 라벨링 및
체수



교면포장 청도방향 S1 아스콘 균열



방호벽 고속도로방향 A2측 접속도로
단차 및 실란트 손상



방호벽 고속도로방향 S1 균열부 백태



신축이음 고속도로방향 A1
본체 녹발생 및 이물질퇴적




신축이음 청도방향 A1 본체 녹발생




주형 외부 S1 G3 도장손상



주형 내부 S1 G3 도장손상

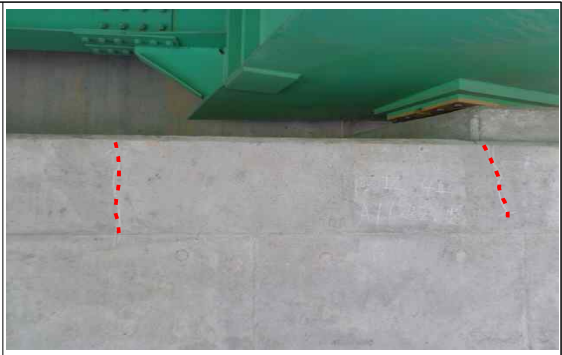


교대 고속도로방향 A1 벽체 균열(폭 0.2mm)

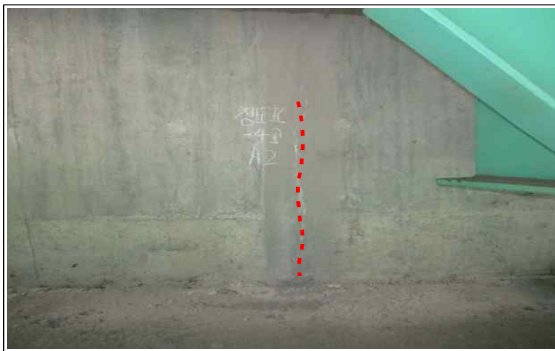




교대 청도방향 A2 흉벽 균열부 백태



고속도로방향 A1 점검계단 침하

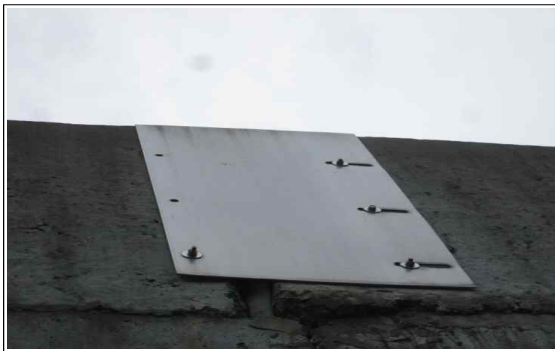


청도방향 A2 차수관 앵커볼트 탈락



4. 청도IC교



교면포장 상행선 S1 라벨링

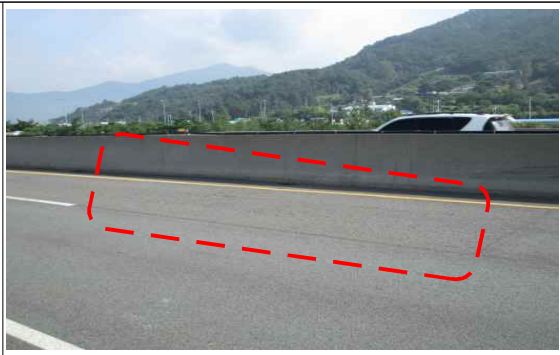

교면포장 하행선 S1 라벨링



교면포장 하행선 A2측 접속도로 라벨링



배수시설 하행선 S1
배수관 연결고리 탈락



방호벽 하행선 S1 수직균열(폭 0.1mm)



바닥판하면 상행선 S1(A1)
콘크리트 탈락 및 철근노출



바닥판하면 상행선 S1(A1)



바닥판하면 상행선 S1(A2)
콘크리트 탈락




바닥판하면 상행선 S1(A1) 유간 측정




신축이음 상행선 A1
유간 이물질퇴적 및 체수



신축이음 상행선 A2
유간 이물질퇴적 및 녹발생

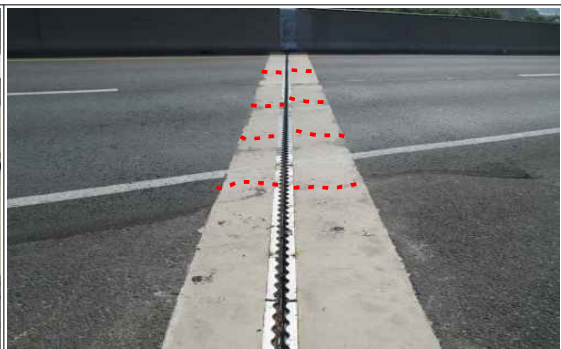

신축이음 하행선 A1
후타재 균열(폭 0.1~0.2mm)

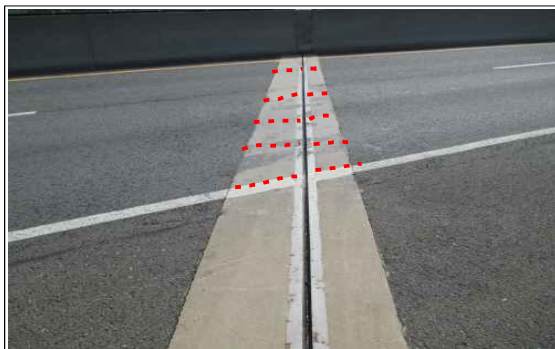

신축이음 하행선 A2
후타재 균열(폭 0.1~0.2mm)



교량받침 하행선 A2 SH1
받침콘크리트 균열(폭 0.1mm)



주형외부 상행선 S1 G2 도장 손상



교대 상행선 A1 홍벽 보수부 백태



교대 상행선 A2 상면 체수



교대 하행선 A1 홍벽 누수흔적



교대 하행선 A1 홍벽 균열(폭 0.2mm)



A2 범면 배수로 손상



하행선 A2 차수판 앵커볼트 탈락

