

1. 용평2교



교면포장 상행선 S1 패임




중분대 상행선 S1
차량충돌에 의한 가드레일 손상



방호벽 하행선 A2측 접속도로
차량충돌에 의한 가드레일 손상



바닥판하면 상·하행선 S1
접합부 실란트 재손상

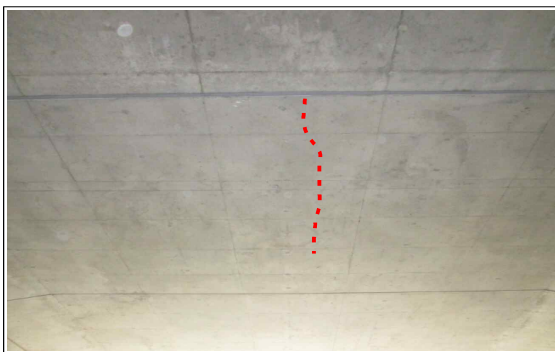

바닥판하면 상행선 S1 균열(폭 0.1mm)



교대 상·하행선 A1 이물질적치



교대 하행선 A1 보수부 재균열(폭 0.6mm)



옹벽 하행선 종점측 균열(폭 0.2mm)

2. 밀양IC교



교면포장 상행선 A1측 접속도로 라벨링



교면포장 상행선 S1 라벨링



배수시설 상행선 A2측
유도배수관 길이부족(연결불량)



배수시설 하행선 A2측
유도배수관 길이부족



방호벽 상행선 A1측 접속도로 균열부
백태




중분대 하행선 A2측 접속도로
균열(폭 1.0~1.5mm)



바닥판하면 상행선 S1
누수흔적(신축이음 하부 누수)



신축이음 상행선 A1 후타재 접속부
이격

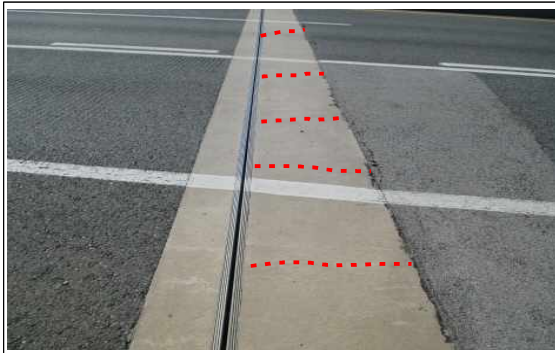

신축이음 상행선 A2
후타재 균열(폭 0.1mm)




신축이음 하행선 A2
후타재 접속부 단차



교량받침 상행선 A1 SH2
받침콘크리트 보수 불량



주형외부상행선 S1 G1 도장손상

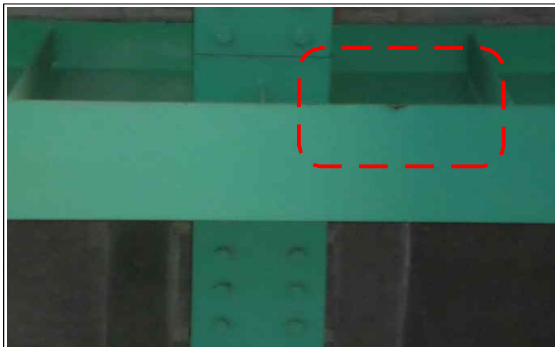

가로보 상행선 S1 도장손상



교대 상행선 A1 홍벽 누수흔적




교대 하행선 A2 홍벽 균열(폭 0.3mm)



하행선 A1 범면 침하

3. 남기1교

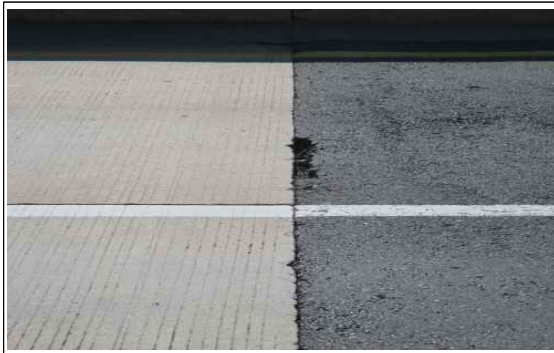

교면포장 상행선 A1측 접속도로 패임



교면포장 하행선 S1 아스콘 균열




중분대 상행선 S1 균열(폭 1.0mm)



방호벽 상행선 A2측 접속도로 콘크리트 박락



바닥판하면 상·하행선 S1
접합부 실란트 손상 및 누수흔적

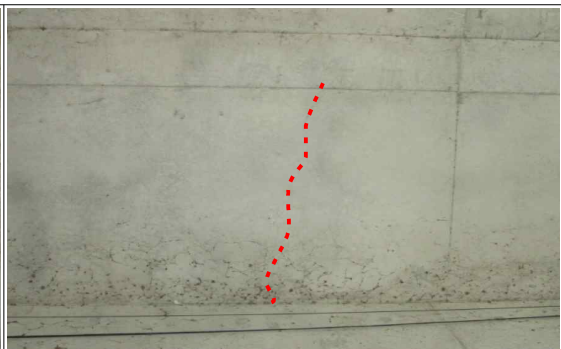

바닥판하면 하행선 S1 균열(폭 0.2mm)




교대 상행선 A1
보수부 재균열(폭 0.2mm)




교대 하행선 A1 수직균열(폭 0.2mm)

3. 남기2교

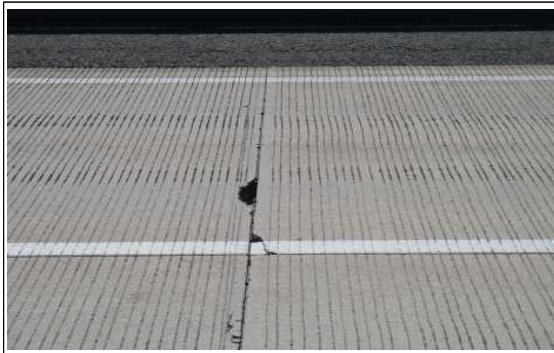

교면포장 하행선 S1 포장면 박락

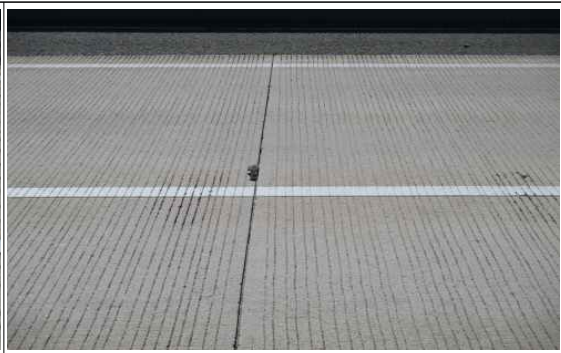

교면포장 하행선 S1 포장면 박락



바닥판하면 상행선 S1
우수에 의한 오염



바닥판하면 상·하행선 S1
접합부 실란트 손상



교대 상행선 A1 균열(폭 0.3mm)



교대 하행선 A1 실란트 손상



옹벽 하행선 시점측 수직균열(폭 0.3mm)



옹벽 상행선 종점측 실란트 손상



채광창 손상



채광창 주위 블록 이격

-

-

-

-

-

-