

1. 남 밀 양IC 1교




교면포장 A1측 아스콘 균열



교면포장 A2측 아스콘 균열



방호벽 S1 콘크리트 박락

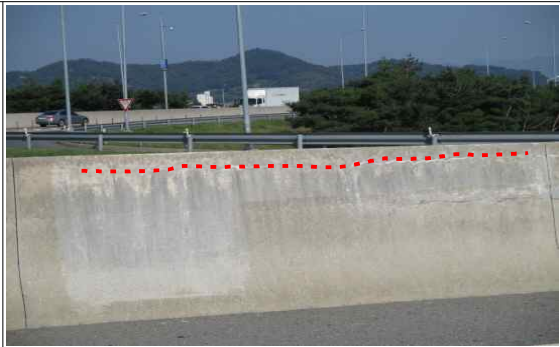


방호벽 S1 보수부 재균열(폭 0.2mm)



방호벽 S1 균열(폭 0.2mm)



바닥판하면 S1 균열(폭 0.1mm)

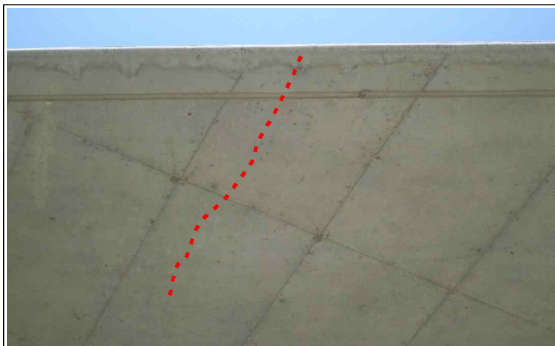

바닥판하면 S1 균열(폭 0.2mm)



바닥판하면 S1 균열(폭 0.2mm)

2. 남 밀 양IC 3교




교면포장 밀양·하남방향 S1 아스콘 균열



교면포장 대구·부산방향 S1 아스콘 균열



중분대 S1 대구·부산방향
균열(폭 0.2~0.3mm)

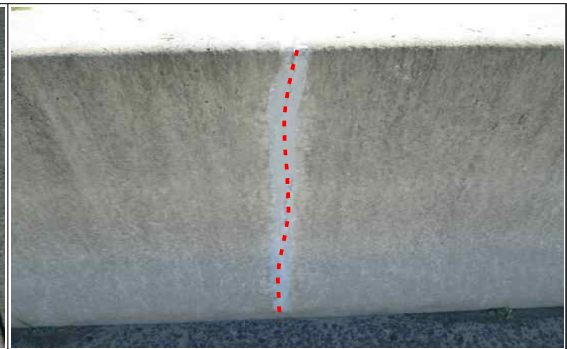

방호벽 대구·부산방향 S1
보수부 재균열(폭 0.2mm)



방호벽 대구·부산방향 S1
보수부 재균열(폭 0.2mm)



방호벽 밀양·하남방향 S1
보수부 재균열(폭 0.2mm)



교대 대구·부산방향 A2 균열(폭 0.1mm)



교대 밀양·하남방향 A2
접합부 실란트 손상

3. 남 밀 양IC 2교




교면포장 밀양·하남방향 S1 라벨링



교면포장 밀양·하남방향 S1 아스콘 균열



중분대 S1 상면 균열(폭 0.5mm)

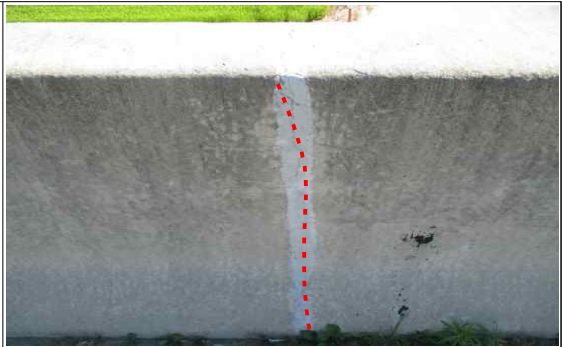

방호벽 대구·부산방향 S1
보수부 재균열(폭 0.2mm)




중분대 S1 상면 균열(폭 0.1mm)



방호벽 밀양·하남방향 S1 균열부 백테



교대 대구·부산방향 A1 재료분리

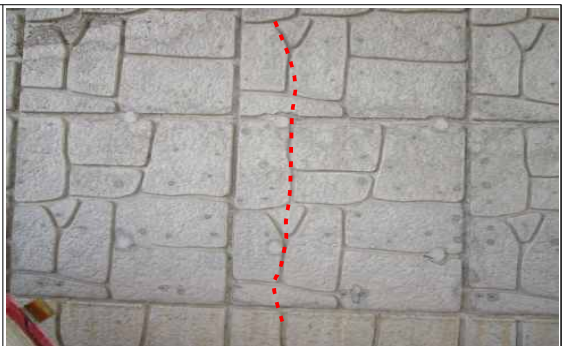

교대 밀양·하남방향 A2 균열(폭 0.2mm)

4. 평촌1교



상행선 S1 교면포장 라벨링



중분대 상·하행선 A2측 접속도로
수평균열(폭 2.0mm)



중분대 상행선 S1 백태



바닥판하면 상·하행선 A1측 유간
부족(홍벽 밀착)



바닥판하면 하행선 S1 백태



신축이음 상행선 A1 고무재 손상



신축이음 상행선 A1 하부 누수



교량받침 상행선 A1 SH4
고무재와 스톱퍼 상호간섭



교량받침 하행선 A1 SH1
고무재와 스톱퍼 상호간섭



주형 하행선 S1 G5 절단부 철근노출



교대 상·하행선 A1 홍벽
접합부 실란트 손상




교대 상·하행선 A2 상면 체수흔적



상행선 A1 법면 이격



하행선 A2 점검계단 상부 손상



5. 평촌2교



교면포장 상행선 S1 라벨링



교면포장 하행선 S1
패임(보수부 재손상)



방호벽 상행선 S1 균열부 백태



방호벽 하행선 S1
균열(폭 0.5mm) 및 백태



바닥판하면 상·하행선 S1 접합부 누수



바닥판하면 상행선 S1
보수부 재균열(폭 0.2mm)



교대 상·하행선 A1
누수흔적(바닥판 하면 접합부누수)



교대 상·하행선 A2
접합부 실란트 손상(보수부 재손상)

6. 연금교




교면포장 상행선 S1 아스콘 망상균열




교면포장 하행선 S1 아스콘 균열



중분대 상행선 S1 이격(폭 2.0mm이상)

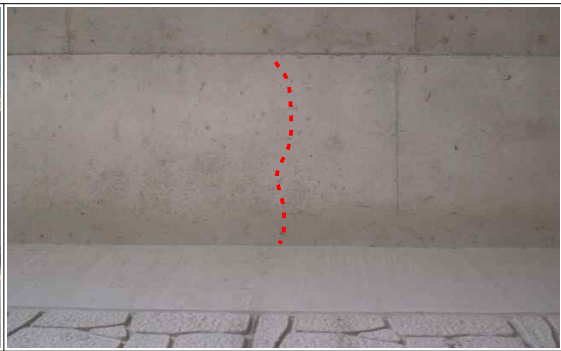

바닥판하면 상행선 S1 균열(폭 0.2mm)

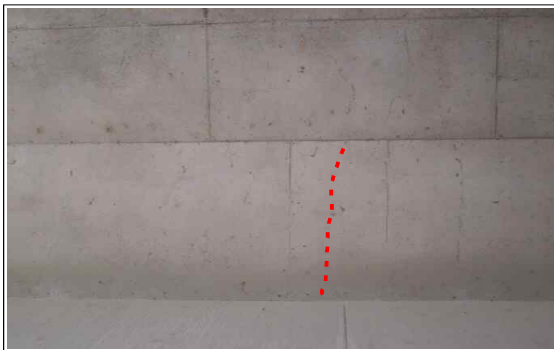


바닥판하면 상행선 S1 균열(폭 0.2mm)



교대 하행선 A1 벽체 균열(폭 0.3mm)




교대 하행선 A2 벽체 지장물 적치

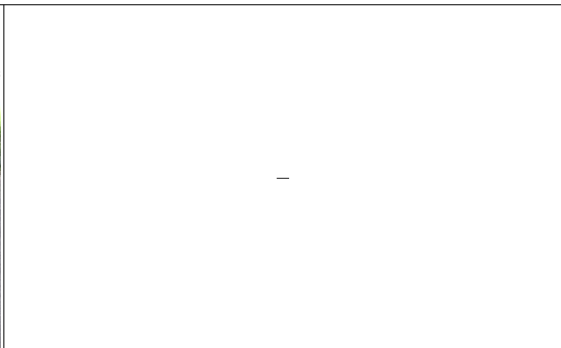

7. 기산1교



교면포장 하행선 S1 아스콘 균열

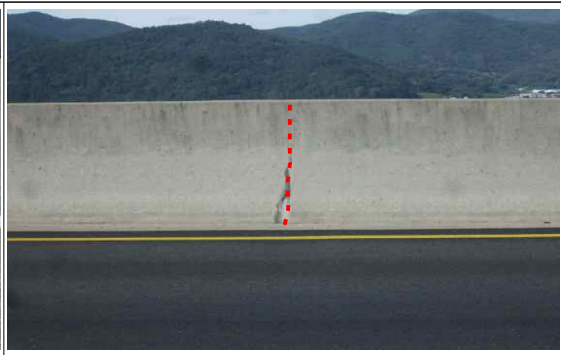

중분대 상행선 S1 균열(폭 0.3mm)



교대 상·하행선 A1 벽체
접합부 실란트 손상



교대 하행선 A2 벽체
보수부 재균열(폭 0.2mm)




교대 하행선 A2 벽체
보수부 재균열(폭0.2mm)



옹벽 하행선 시점측
보수부 재균열(폭 0.2mm)



옹벽 상행선 시점측 이물질퇴적

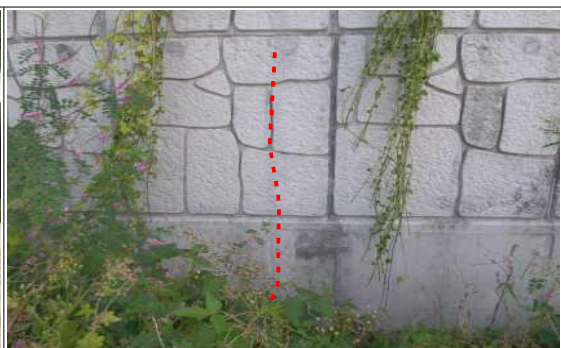

옹벽 하행선 시점측
보수부 재균열(폭 0.2mm)

8. 기산2교



교면포장 하행선 S1 라벨링




중분대 상행선 S1 콘크리트 박락




중분대 상행선 S1 콘크리트 박락



바닥판하면 상·하행선 S1 접합부 누수

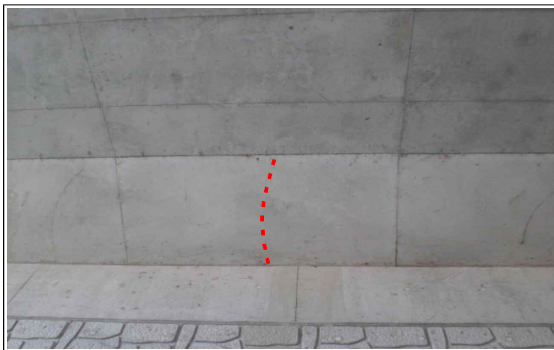

바닥판하면 하행선 S1 균열(폭 0.3mm)

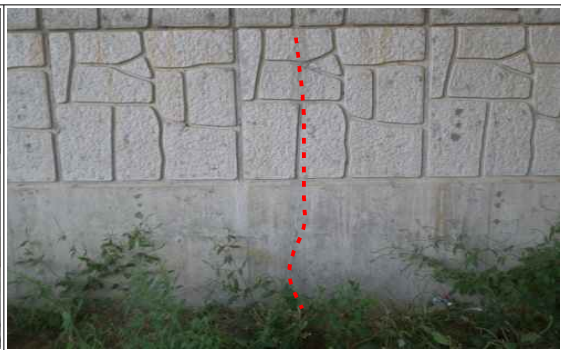

교대 하행선 A2 벽체
보수부 재균열(폭 0.2mm)



상행선 A2 벽체 접합부 실란트 손상




교대 상행선 A2 벽체
보수부 재균열(폭 0.2mm)

9. 남 밀 양IC교



교면포장 상행선 S2 라벨링

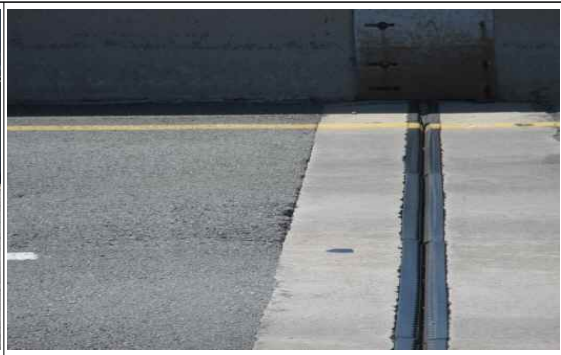

교면포장 상행선 S3 패임



배수시설 상행선 S1 배수관 연결부 불량



배수시설 하행선 S3
배수관 유출구 이물질 퇴적



방호벽 상행선 S3
보수부 재균열(폭 0.3mm)



방호벽 하행선 S3
보수부 재균열(폭 0.2mm)




바닥판 하면 상·하행선 S1~S3 실란트
손상 및 누수



바닥판하면 상행선 S3
측면 콘크리트 박락 및 철근노출




신축이음 상행선 A1
후타재 접속부 이격 및 단차

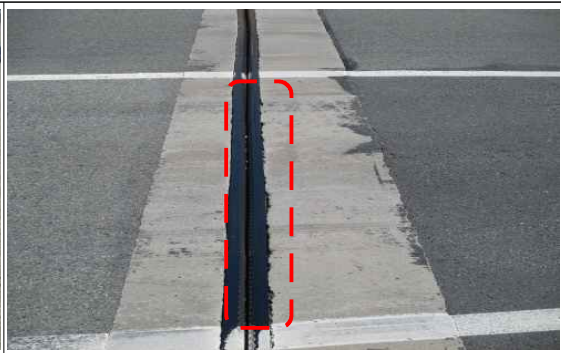

신축이음 하행선 A1
후타재 콘크리트 박락



신축이음 하행선 A2
하부 누수(홍벽 누수흔적)

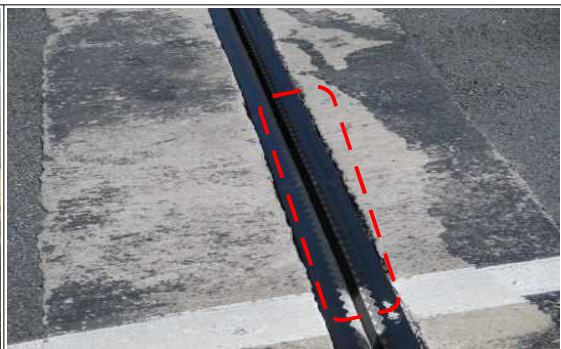

신축이음 하행선 A2 본체 고무재 손상



교량받침 상행선 A1 SH1
고무재 하부 들뜸



교량받침 하행선 A2 SH4 고무재 밀림



교대 하행선 A1 홍벽
균열(폭 0.2mm) 및 백태



교대 하행선 A2 벽체 누수흔적



하행선 A2 법면 공동 발생



하행선 A2 법면 침하

-	-

-	-

-	-

10. 예 립 교



방호벽 상행선 S1 균열(폭 0.3mm)



중분대 하행선 S1 이격




방호벽 상행선 S1 균열(폭 0.1mm)



바닥판하면 하행선 S1 균열(폭 0.2mm)



바닥판하면 상·하행선 S1
접합부 누수흔적

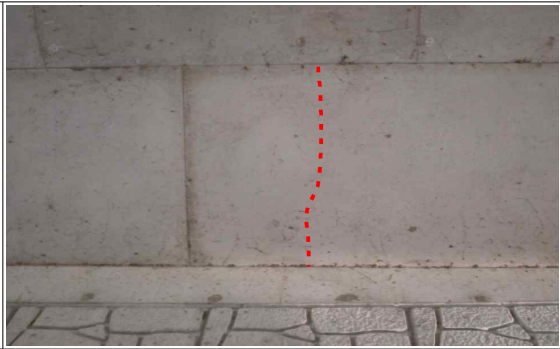

바닥판하면 하행선 S1 균열(폭 0.2mm)



교대 하행선 A1 균열(폭 0.2mm)



교대 상·하행선 A2 접합부 실란트 손상