


ID:울하천교(대구)-교면포장


보수이력	
	기준구형
	보수부위구형
	보수(1. 상행기)
	보수(2.보수)
	보수(11. 하행기)
	보수(12. 상행기)
	보수(13. 하행기)
	보수(14. 상행기)
	보수(15. 하행기)
	보수(16. 상행기)

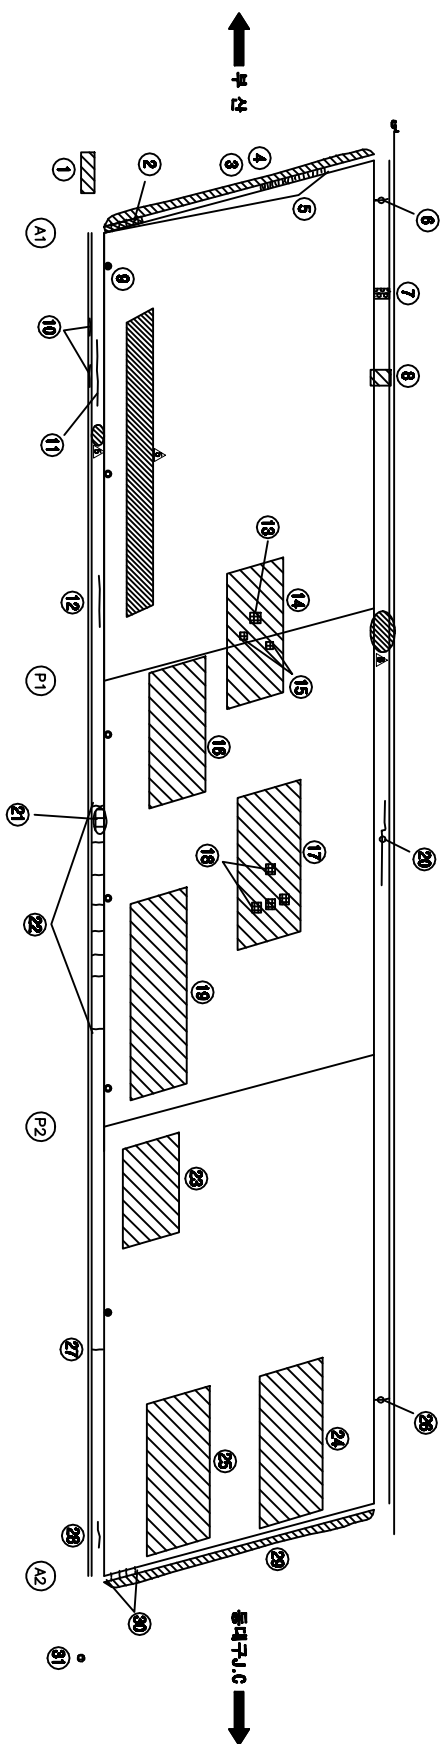


손상현황표									
번호 구(구)	손상내용	폭	손상현황				경험 상대	손상 분량	비고
			길이	너비	분량	단위	개소		
1 구	배면 콘크리트 손상		1.0	2.0	2.00	m	1	2.00	
2 구	배면 콘크리트 손상		0.5		0.50	m	1	0.50	
3 구	우단재 경속도로 이격		15.0		15.00	m	1	15.00	
4 구	우단재 국부박락		0.1	15.0	1.50	m	1	1.50	
5 구	우단재 균열	0.2	7.8		7.80	m	1	7.80	
6 구	균열	0.2	0.7		0.70	m	1	0.70	
7 구	균열부 배면	0.1	1.0	0.10		m	1	0.10	
8 신	콘크리트 손상		0.3	1.0	0.30	m	1	0.30	
9 구	배수구 이물질외적				1.00	EA	1	1.00	
10 구	균열	1.0	1.5		1.50	m	2	3.00	
11 구	균열	0.2	4.8		4.80	m	1	4.80	
12 구	균열	0.2	1.0		1.00	m	1	1.00	
13 구	균열	0.3	0.3		0.09	m	1	0.09	
14 구	균열	2.0	3.0		6.00	m	1	6.00	
15 구	균열	0.1	0.1	0.01		m	2	0.02	
16 구	균열	2.0	3.0		6.00	m	1	6.00	
17 구	균열	2.0	5.0		10.00	m	1	10.00	
18 구	포트홀	0.2	0.2		0.04	m	4	0.16	
19 구	균열	2.0	10.0		20.00	m	1	20.00	
20 구	균열	0.2	1.2		1.20	m	1	1.20	
21 구	콘크리트 손상	0.3	0.5		0.15	m	1	0.15	
22 구	균열	0.1	1.2		1.20	m	8	8.00	
23 구	균열	2.0	3.0		6.00	m	1	6.00	
24 구	균열	2.0	4.0		8.00	m	1	8.00	
25 구	균열	2.0	4.0		8.00	m	1	8.00	
26 구	균열	0.2	1.0		1.00	m	1	1.00	
27 구	균열	0.1	1.2		1.20	m	1	1.20	
28 구	균열	0.1	0.5		0.50	m	1	0.50	
29 구	우단재 경속도로 이격	15.0			15.00	m	1	15.00	
30 구	우단재 균열	0.2	2.8		2.80	m	1	2.80	
31 구	교면방파손				1.00	EA	1	1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 일

KEY PLAN

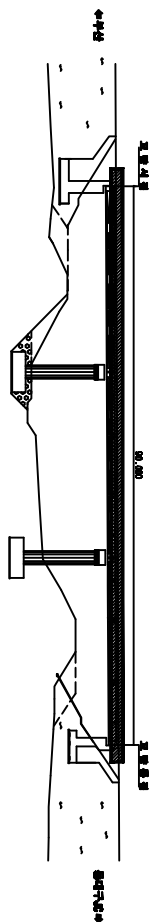


SECTION

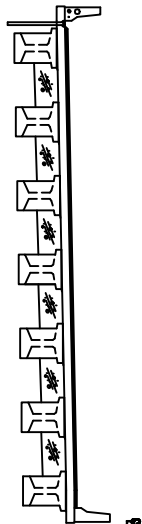

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)에이브이엔진 A&B ENGINEERING CO., LTD
도면번호	001

ID:을하천교(대구)-바다판하면 S1

나
주
관
하
리

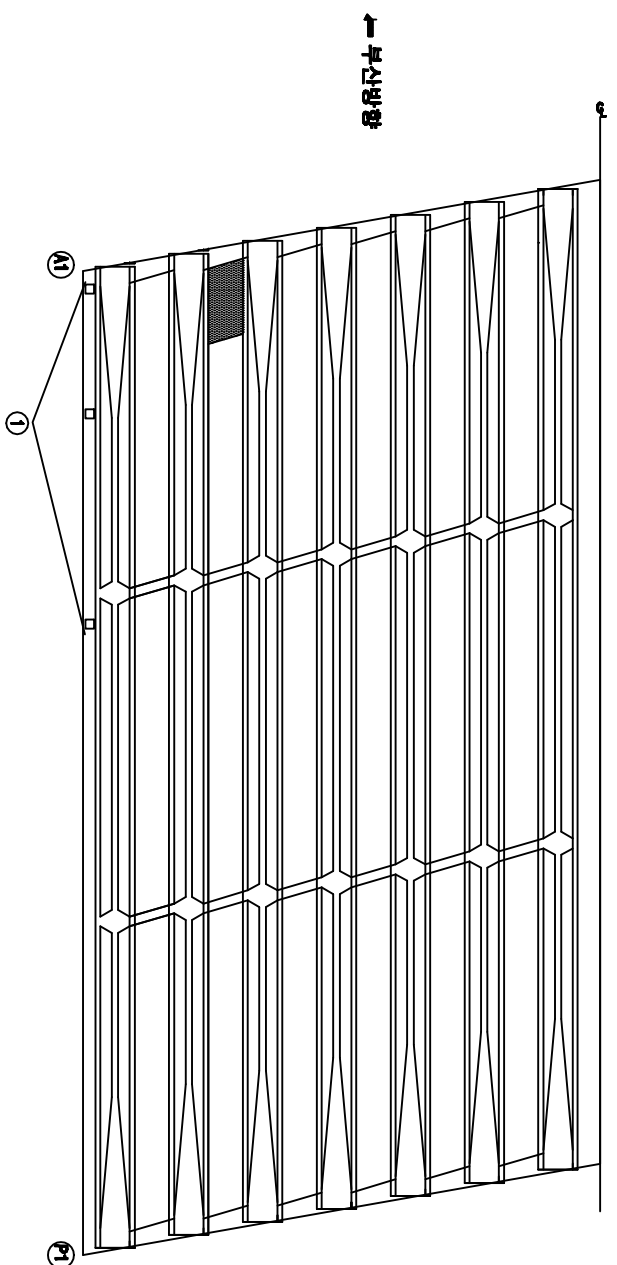
[illegible][illegible]

동대구
J.C방학
↓


[illegible]

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 일

KEY PLAN

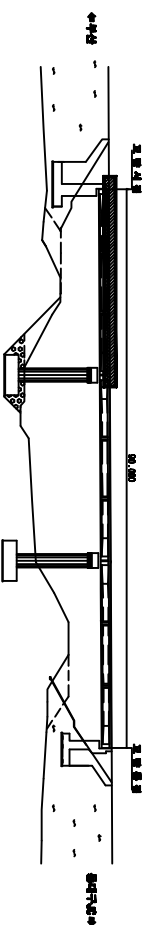

SECTION

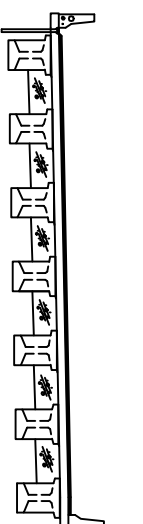


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부신고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브라운 OLIN BROWN CO.,LTD
도면번호	002

ID:을하천교(대구)-바닥판하면 S2

나
주
인
아
비

[illegible][illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 일

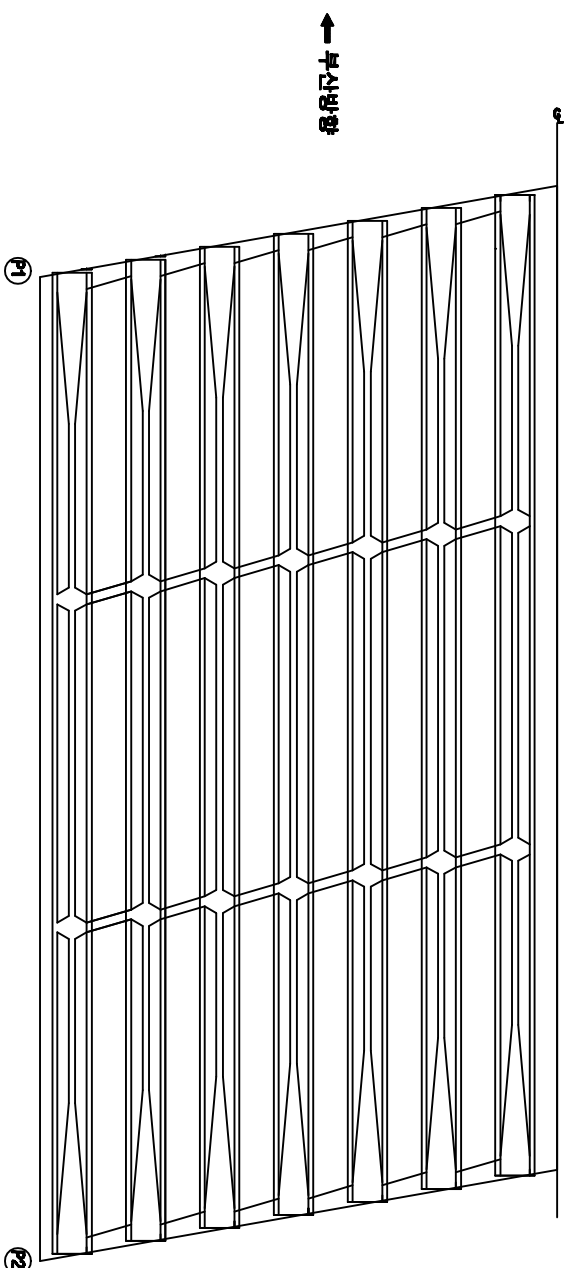


↑
● 项目符号

동대구
J.C방향 →

KEY PLAN

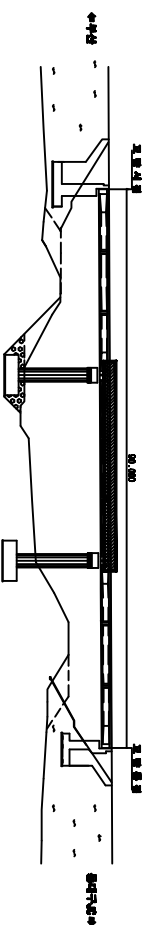

SECTION

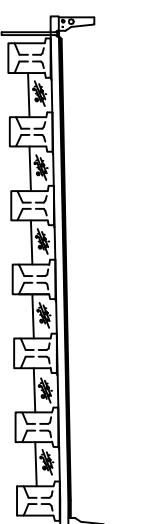


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 09. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부선고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브라이언 Ouh Bryan Co., Ltd
도면번호	003

ID:을하천교(대구)-바다판하면 S3

나
주
관
아
비

[illegible][illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 일

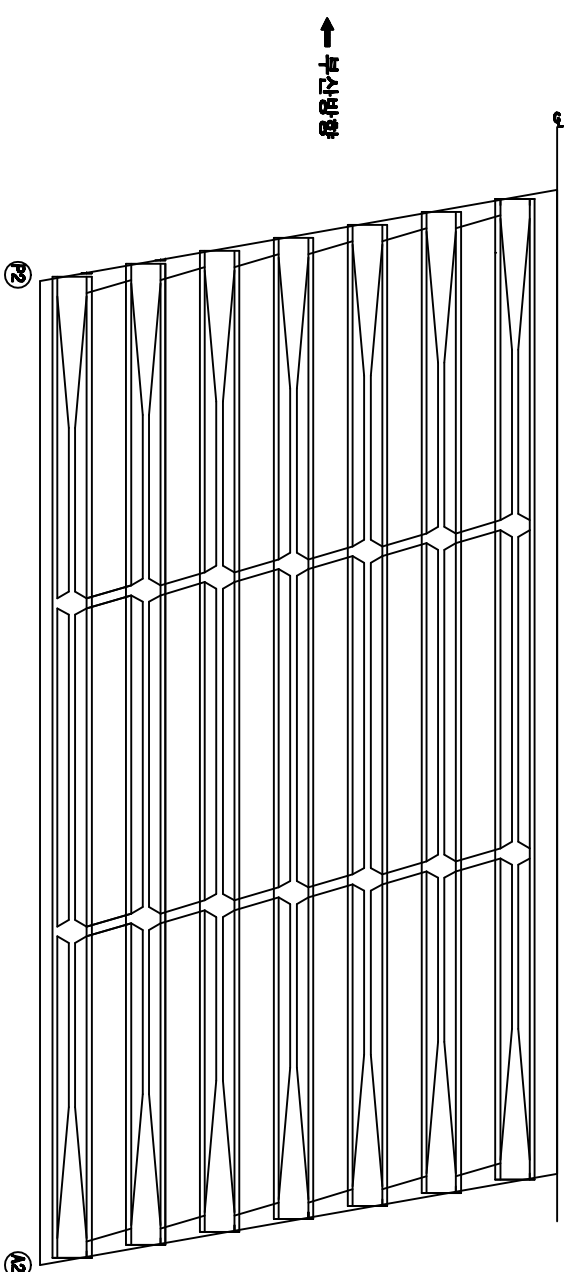


**↑
事件の経緯**

동대구
J.C방향 →

KEY PLAN

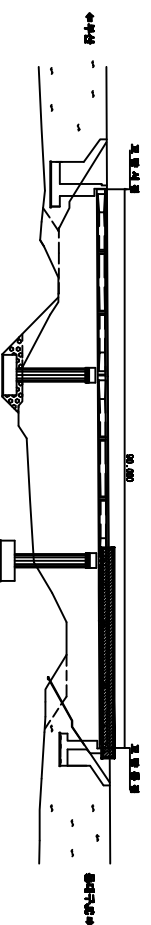





SECTION

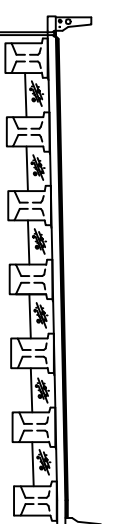

공역명	2015년 하반기 시설물 안전점검공역(3구간 정기점검)
과입기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브라이언 Ouh Bryan Co., Ltd
도면번호	004

ID:을하천교(대구)-교대 A2




나
주
인
아
비

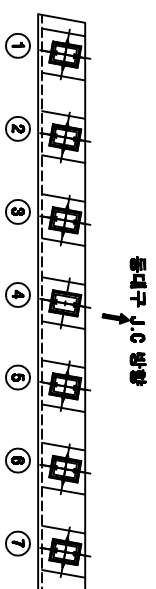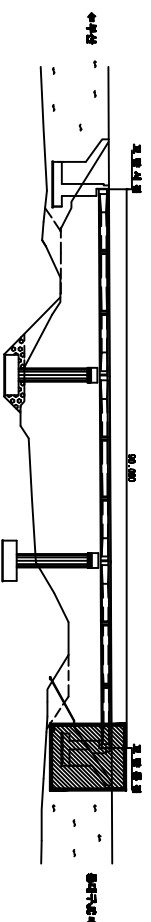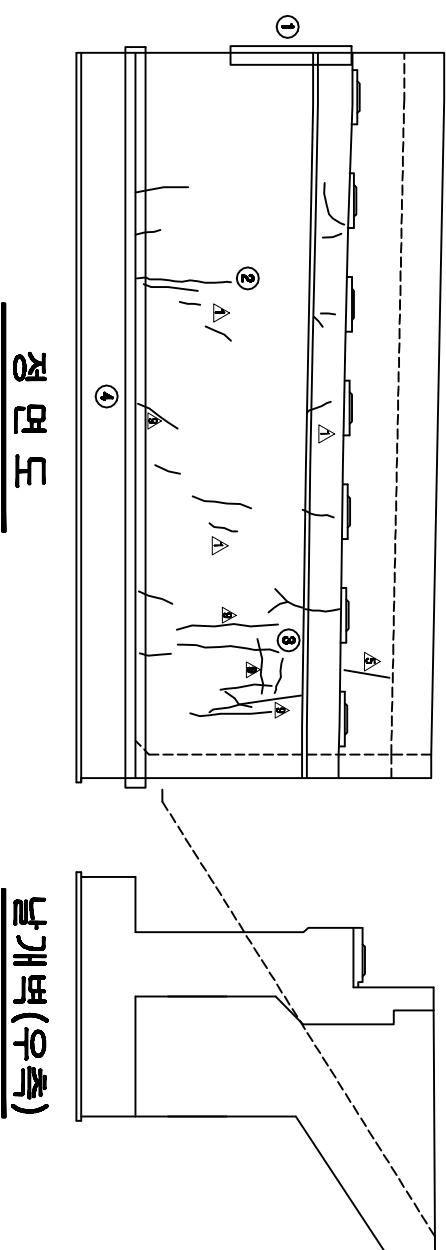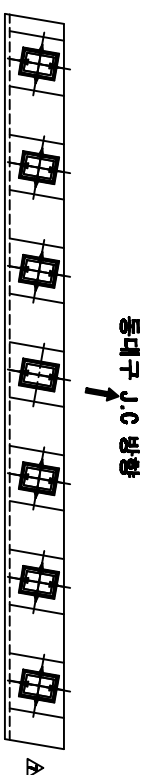[illegible]

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 09. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부선고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브라이언 OUBRYAN CO.,LTD
도면번호	009

다
주
의
아
들





손상 현황 표									
보수 이력									
_____	기종	_____							
_____	산구	_____							
_____	중심부	_____							
_____	보수구(보수)	_____							
_____	보수구(1)	_____							
_____	보수구(2)	_____							
_____	보수구(3)	_____							
_____	보수구(4)	_____							
_____	보수구(5)	_____							
_____	보수구(6)	_____							
_____	보수구(7)	_____							
_____	보수구(8)	_____							
_____	보수구(9)	_____							
_____	보수구(10)	_____							
_____	보수구(11)	_____							
_____	보수구(12)	_____							
_____	보수구(13)	_____							
_____	보수구(14)	_____							
_____	보수구(15)	_____							
_____	보수구(16)	_____							
_____	보수구(17)	_____							
_____	보수구(18)	_____							
_____	보수구(19)	_____							
_____	보수구(20)	_____							

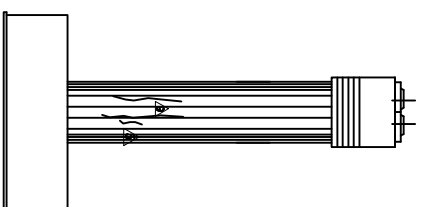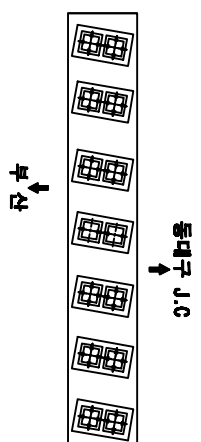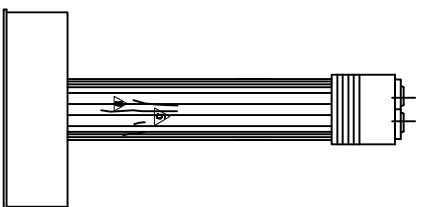

내측면(좌측)

음
묘
하

부채모(아채)

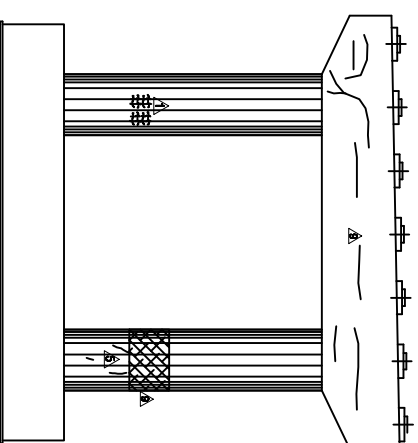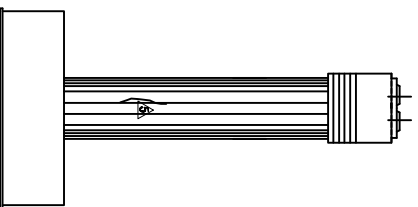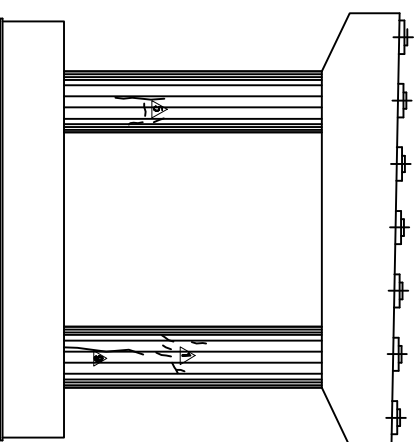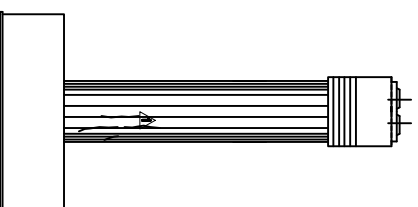


孝悌(2)

25


제출서류(아래)

品 臣 臣

KEY PLAN:

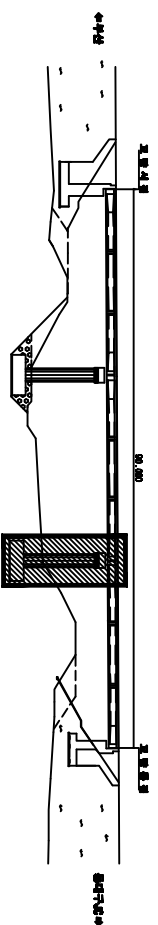


SECTION

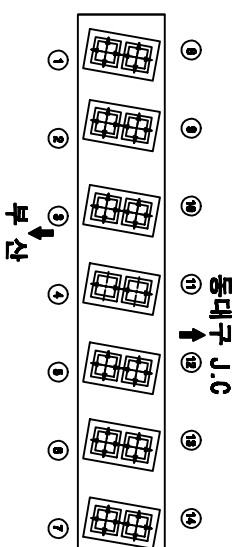


용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
계약기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부동산고속도로주식회사
용역사	 (주)오원브레인 O&N BRAIN CO., LTD
도면번호	011

ID:울하천교(부산)-교면포장


보수이력	
	기준구형
	신규구형
	보수(11. 상행차)
	보수(12. 보수)
	보수(11. 상행차)
	보수(12. 상행차)
	보수(13. 상행차)
	보수(14. 상행차)
	보수(15. 상행차)
	보수(16. 상행차)

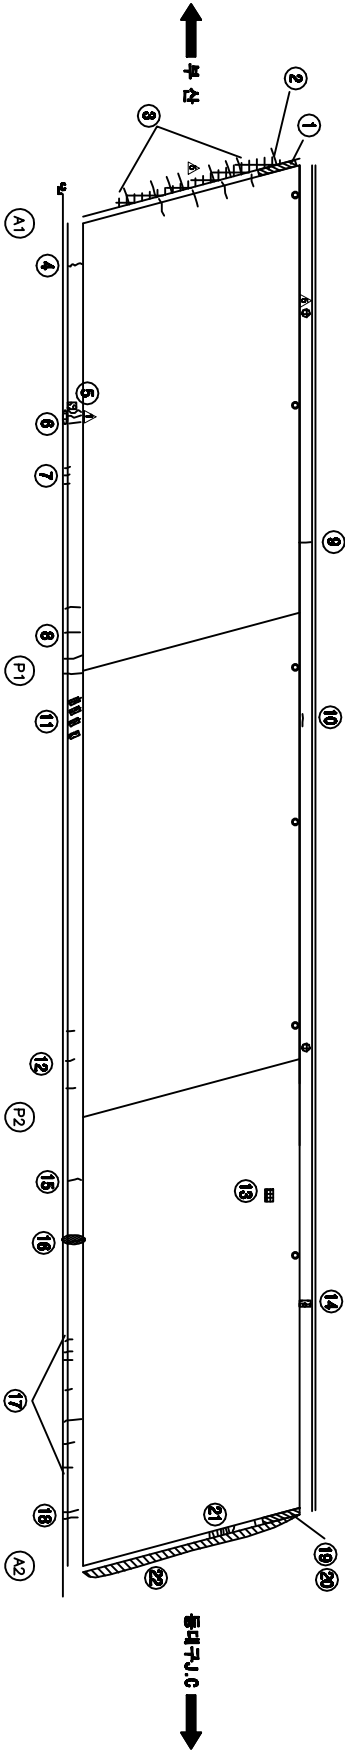

KEY PLAN

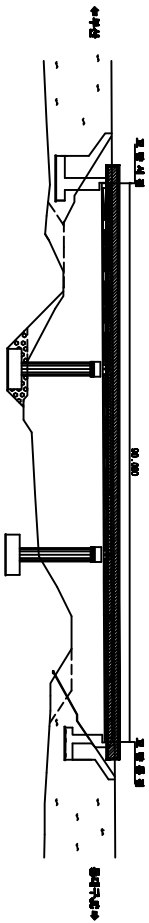

SECTION

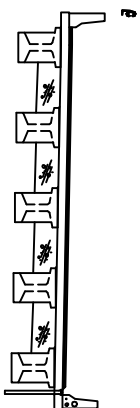

손상 현황 표

번호 구(구)	손상내용	폭	손상현황				경험 상대	손상 분량	비고
			길이	너비	분량	단위	개소		
1 구	보행자용도로		1.0		1.00	m	1	1.00	
2 구	보행자용도로	0.3	4.0		4.00	m	1	4.00	
3 구	보행자용도로	0.1	0.5		0.50	m	12	6.00	
4 구	보행자용도로	0.3	0.8		0.80	m	1	0.80	
5 구	보행자용도로	0.1	0.2	0.02	m	2		0.04	
6 구	보행자용도로	0.3	0.4	0.12	m	1		0.12	
7 신	보행자용도로	0.2	1.0		1.00	m	3	3.00	
8 신	보행자용도로	0.2	0.6		0.60	m	4	2.40	
9 신	보행자용도로	0.2	0.8		0.80	m	1	0.80	
10 구	보행자용도로	0.3	0.6		0.60	m	1	0.60	
11 구	보행자용도로	0.2	0.7	0.14	m	4		0.56	
12 신	보행자용도로	0.2	0.2	0.20	m	3		0.60	
13 구	보행자용도로	0.1	0.1	0.01	m	1		0.01	
14 구	보행자용도로	0.1	0.5	0.05	m	1		0.05	
15 구	보행자용도로	0.2	0.5	0.50	m	1		0.50	
16 구	보행자용도로	0.1	0.5	0.05	m	1		0.05	
17 신	보행자용도로	0.2	1.6		1.60	m	1	1.60	
18 신	보행자용도로	0.2	0.5	0.50	m	2		1.00	
19 구	보행자용도로	1.0		1.00	m	1		1.00	
20 구	보행자용도로	1.0		1.00	m	1		1.00	
21 구	보행자용도로	0.2	0.4	0.40	m	9		3.60	
22 신	보행자용도로	15.0		15.00	m	1		15.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 구간의 폭은 mm 일

용역명 2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)

과업기간 2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31

발주처 신대구부산고속도로주식회사


용역사 (주)에이브이엔진
O&M BRANCH CO., LTD

도면번호 012

ID:올하천교(부산)-바다판하면 S1


남
주
원
아
비

보수이력	
	기초연금
	신규채권
	보수현금회계연월
(A)	보수(외보수)
A	보수11, 보수21
A	보수11, 보수21
A	보수12, 보수21
A	보수12, 보수21
A	보수13, 보수21
A	보수13, 보수21
A	보수14, 보수21
A	보수14, 보수21
A	보수15, 보수21
A	보수15, 보수21

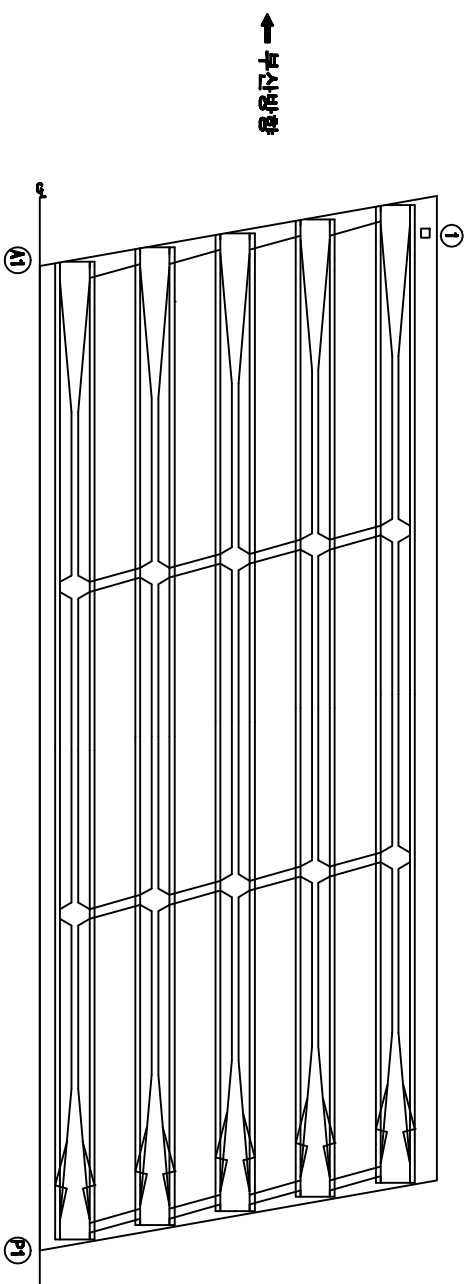
[illegible]

동대구
J.C방항 →

KEY PLAN

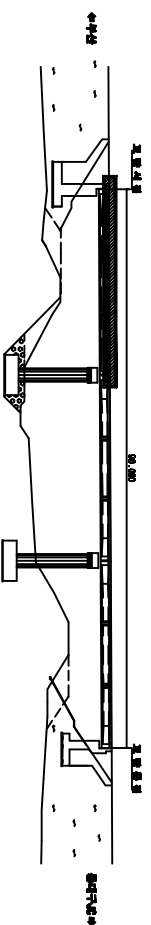

SECTION

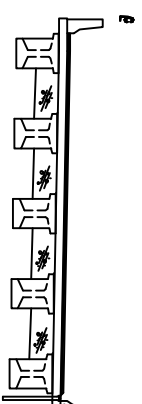


공역명	2015년 하반기 시설물 안전점검공역(8구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)오아브랜인 O.A. BRANN CO., LTD
도면번호	013

ID:을하천교(부산)-바다판하면 S2

나
주
의
아
들

[illegible][illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 일

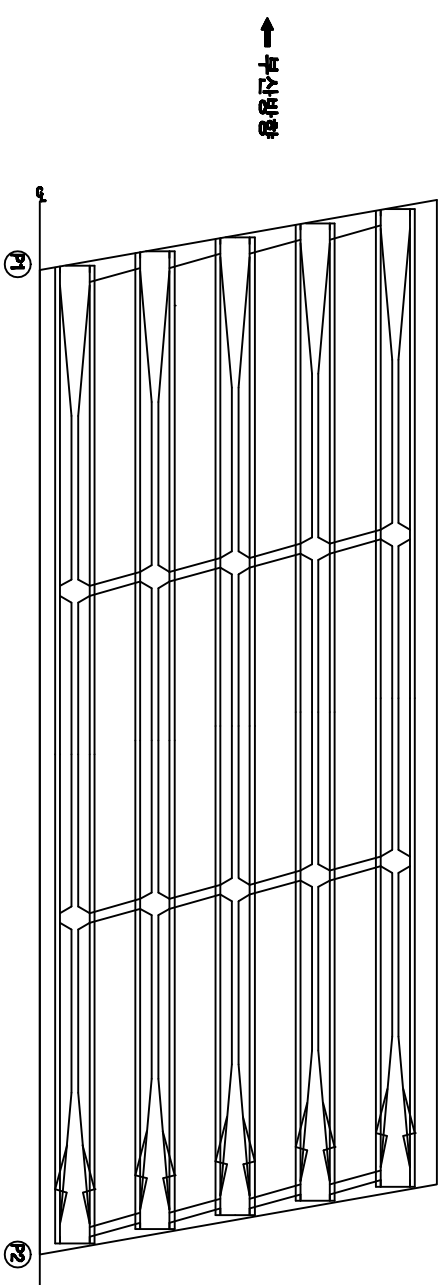


↑
부신방

동대구
J.C방향 →

KEY PLAN:

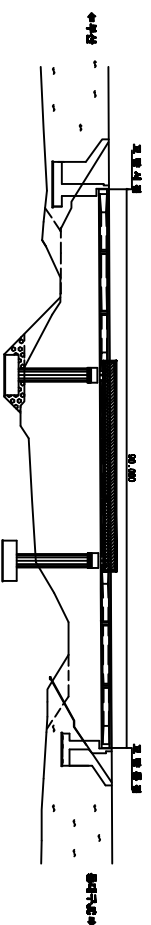

SECTION-

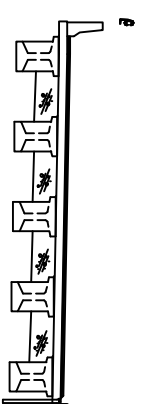


공역명	2015년 하반기 시설물 안전점검공역(3구간 정기점검)
과입기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부신고속도로주식회사
용역사	 (주)오에프엔건설 O&E ENGINEERING CO., LTD
도면번호	014

ID:을하천교(부산)-바다판하면 S3

나
주
관
하
리

[illegible][illegible]


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 일

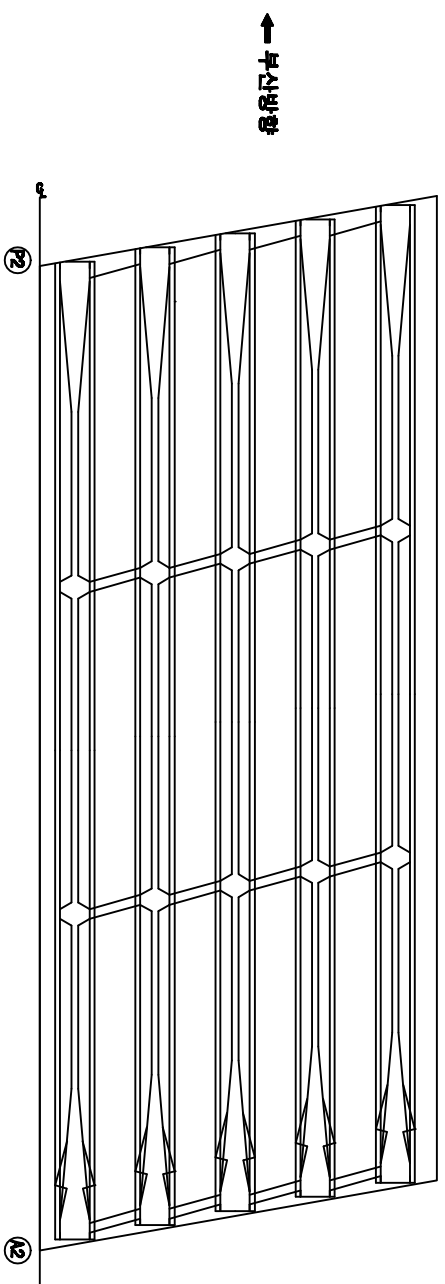


↑
부신기능

동대구
J.C양행

KEY PLAN:

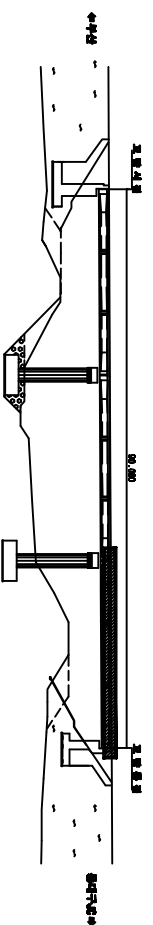


SECTION

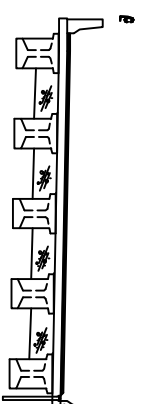

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(8구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브라운 OH BROWN CO., LTD
도면번호	015

ID:올하천교(부산)-거더 S2


나
주
관
아
비

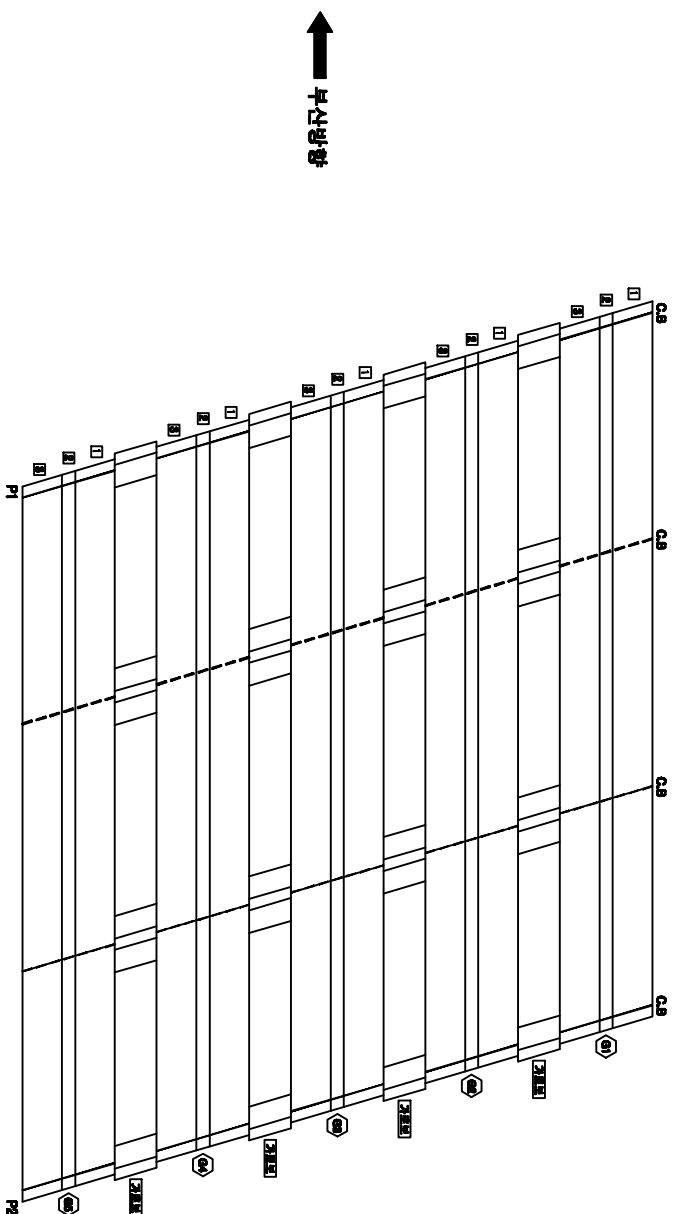[illegible]


↑
早急便

등대구
J.C방향

KEY PLAN

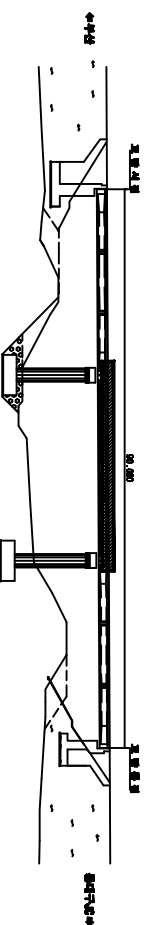

SECTION

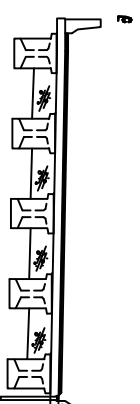


공역명	2015년 하반기 시설물 안전점검공역(3구간 정기점검)
과입기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브라이언 OUBRYAN CO.,LTD
도면번호	017

ID:올하천교(부산)-거터 S3

보수이력	
_____	거점은행
_____	신규채권
_____	보수현황(연월)
△ _____	보수11, 채권21
△ _____	보수11, 채권21
△ _____	보수12, 채권21
△ _____	보수12, 채권21
△ _____	보수13, 채권21
△ _____	보수13, 채권21
△ _____	보수14, 채권21
△ _____	보수14, 채권21
△ _____	보수15, 채권21
△ _____	보수15, 채권21


가
주
관
아
비

↑
부동산

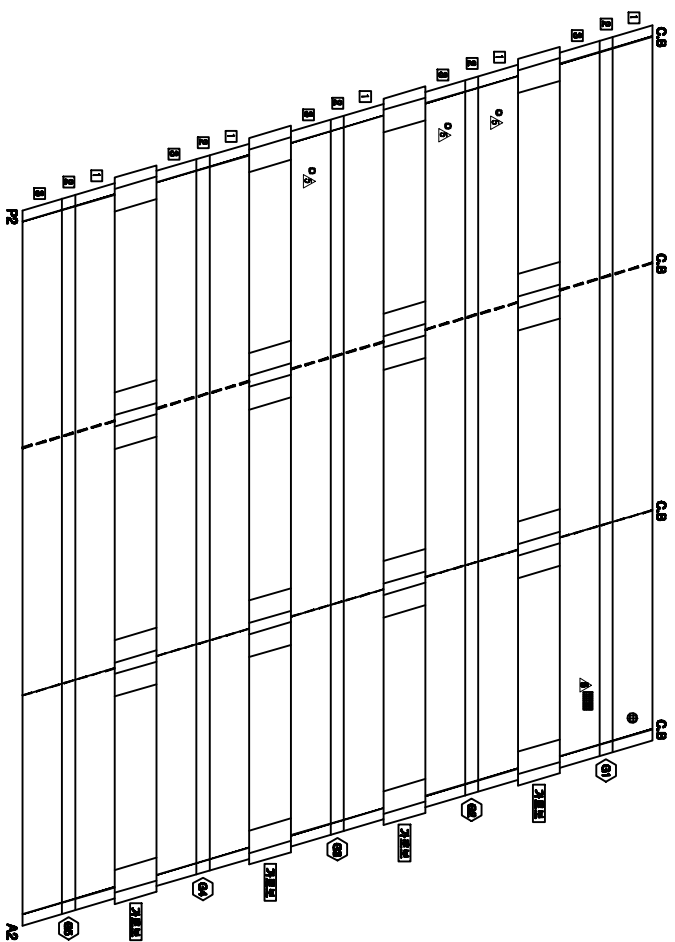


동대구
J.방향
↓

KEY PLAN:

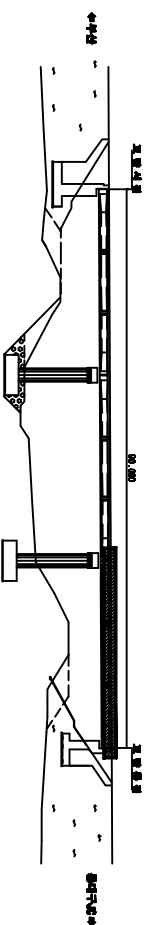





SECTION

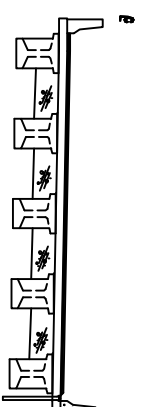

용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 09. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부신고속도로주식회사
용역사	 (주)아워브라운 OUR BROWN CO.,LTD
도면번호	018

ID:올하천교(부산)-교대 A2

보수 이 해	
_____	기초 운영
_____	신규 운영
_____	보수부담금회계
△. _____	보수기초금
△. _____	보수기1. 운영기
△. _____	보수기2. 운영기
△. _____	보수기3. 운영기
△. _____	보수기4. 운영기
△. _____	보수기5. 운영기
△. _____	보수기6. 운영기

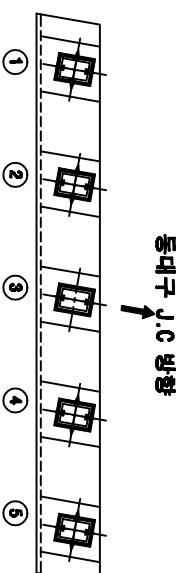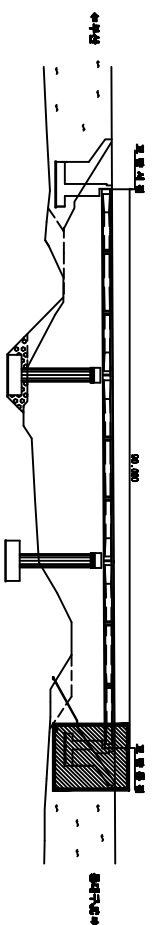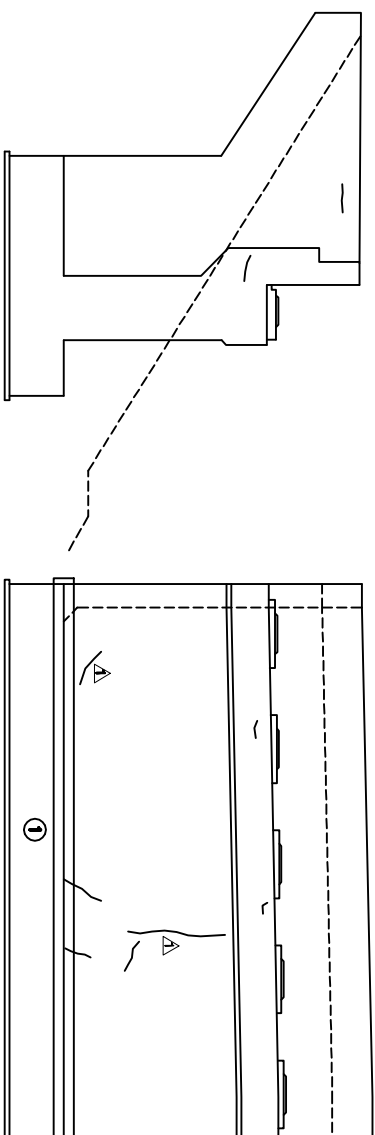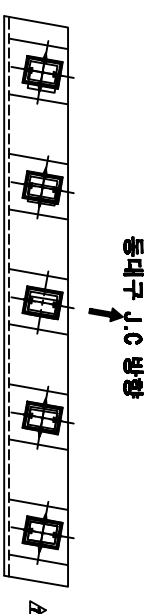[illegible]

공역명	2015년 하반기 시설물 안전점검공역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)오워브레인 OOBRAIN CO.,LTD
도면번호	020




용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부동산고속도로주식회사
용역사	 (주)오워브레인 OJB BRAIN CO.,LTD
도면번호	020

공역명	2015년 하반기 시설물 안전점검공역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)오워브레인 OJB BRAIN CO.,LTD
도면번호	020

공역명	2015년 하반기 시설물 안전점검공역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)오워브레인 OUHWA CO.,LTD
도면번호	020

공역명	2015년 하반기 시설물 안전점검공역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	 (주)오원브레인 OUHWAN CO.,LTD
도면번호	020





나
주
인
아
비

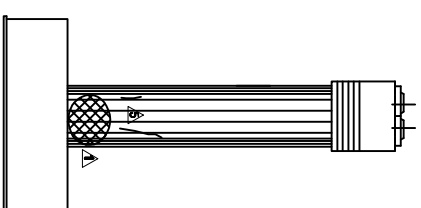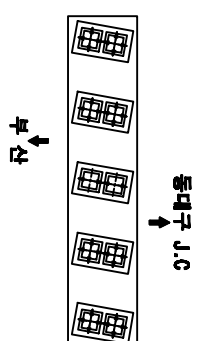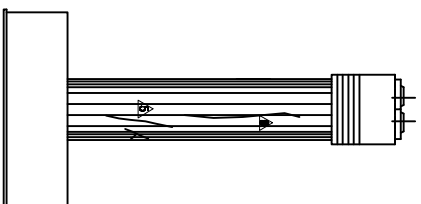[illegible]

내측면(좌측)

요
모
H

내측면(우측)

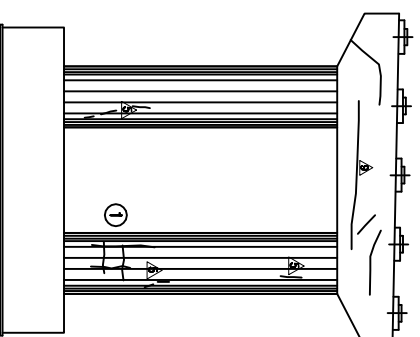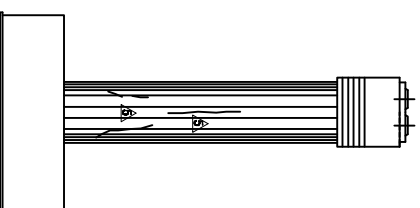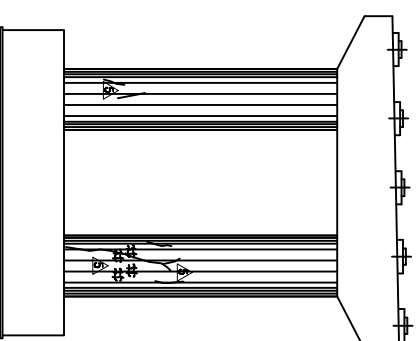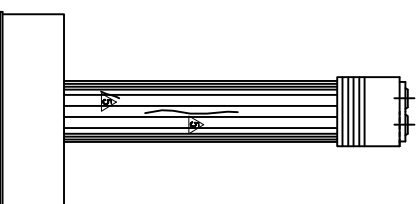


孝悌(科考)

५४३


제 10 (가) 조

三
四
五

KEY PLAN:

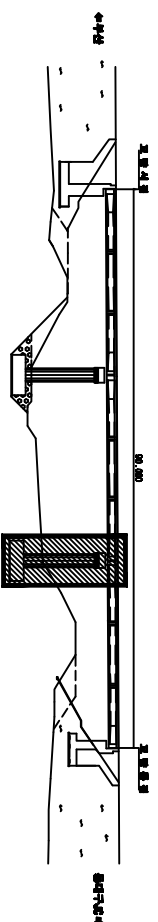

SECTION

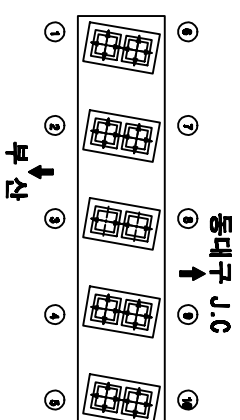

공역명	2015년 하반기 시설물 안전점검공역(3구간 정기점검)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	 신대구부동산고속도로주식회사
용역사	 (주)오브드브라운 O&H BROWN CO., LTD
도면번호	022