


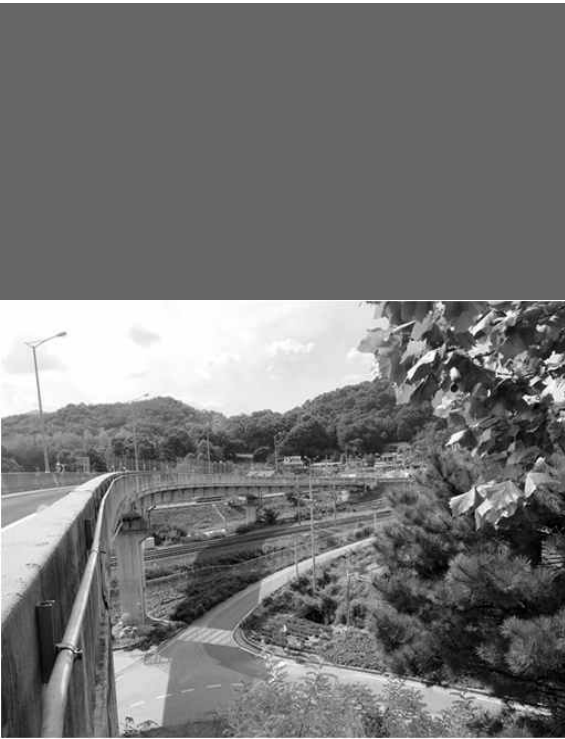

제 6 장 종합평가 및 안전등급지정

6.1 종합평가 및 안전등급 지정

제 6 장 종합평가 및 안전등급 지정

6.1 종합평가 및 안전등급 지정

대상 구조물의 종합평가는 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토교통부 2013.04.)』에 따라 시설물의 종합평가등급을 결정하였다.

구조적 결함 및 손상은 없는 것으로 조사되었으나 교면포장은 차륜에 의한 영향으로 포장마모, 미끄럼방지재 파손, 토사퇴적이 발생한 상태이고, 방호벽은 텔리네이트 파손, 콘크리트 파손, 균열이 조사되어, 주의관찰 및 보수, 정비가 요망된다. 신축이음장치 및 교량받침은 기능상(유간 및 가동상태) 문제점은 없으나 신축이음 토사퇴적, 후타재 균열 및 박리에 대해서는 주기적인 관찰로 손상의 진전유무에 대한 유지관리가 필요하다.

관호IC 2교의 상태평가 및 종합평가 결과, 안전등급은 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “B(양호)등급”으로 평가되었다.

【표 6.1】 종합평가 및 안전등급 결과

평가구분	결함지수	평가결과	비 고
상태평가	F = 0.193	B	
안전성평가	-	-	
종합평가	안전등급 : B 등급(양호)		
평 가	· 외관조사 결과 교면포장은 차륜에 의한 영향으로 포장마모, 미끄럼방지재 파손, 토사퇴적이 발생한 상태이고, 방호벽은 텔리네이트 파손, 콘크리트 파손, 균열이 조사되어, 주의관찰 및 보수, 정비가 요망된다. 신축이음장치 및 교량받침은 기능상의 문제점은 없으나 신축이음 토사퇴적, 후타재 균열 및 박리에 대해서는 주기적인 관찰로 손상의 진전유무에 대한 유지관리가 필요함 · 내구성조사 결과, 콘크리트 강도, 탄산화시험은 전반적으로 양호한 상태로 유지되고 있는 것으로 조사됨 · 상태평가 및 내구성평가를 종합적으로 분석한 결과, 안전등급은 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “B등급(양호)”지정됨		

※본 용역에서는 안전성 평가를 실시하지 않음.

