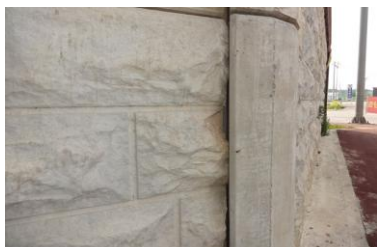
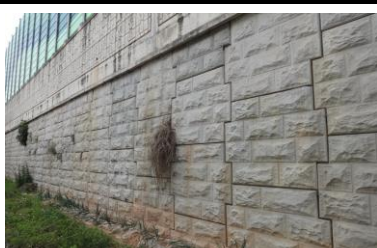


6. 주요 하자 발생 사진 대지

6. 주요 하자 발생 사진 대기						구 조 물 명						하남역CY장 옹벽								
																				
위치	S1	보강토	망도 번호	1	손상 번호	1	위치	S1	황근관크리드	망도 번호	1	손상 번호	2	위치	S1	황근관크리드	망도 번호	1	손상 번호	3
내용	박락	0.1	m	0.2	m	1ea	내용	균열(0.3mm이상)	0.5	mm	1.0	m	1ea	내용	균열(0.3mm이상)	0.3	mm	1.0	m	2ea
																				
위치	S1	보강토	망도 번호	1	손상 번호	4	위치	S1	보강토	망도 번호	1	손상 번호	5	위치	S1	보강토	망도 번호	1	손상 번호	7
내용	들뜸	0.2	m	0.2	m	1ea	내용	누수흔적	0.5	m	0.5	m	3ea	내용	식생	-	-	-	-	1ea
																				
위치	S1	보강토	망도 번호	1	손상 번호	8	위치	S4	황근관크리드	망도 번호	2	손상 번호	1	위치	S4	보강토	망도 번호	2	손상 번호	2
내용	들뜸	0.1	m	0.1	m	1ea	내용	들뜸	0.2	m	0.3	m	2ea	내용	박락	0.1	m	0.2	m	1ea
																				
위치	S5	보강토	망도 번호	3	손상 번호	1	위치	S6	황근관크리드	망도 번호	3	손상 번호	2	위치	S9	방음벽	망도 번호	6	손상 번호	1
내용	식생	-	-	-	-	1ea	내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	2.0	m	2ea	내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1ea
																				
위치	S11	방음벽	망도 번호	7	손상 번호	1	위치	S15	방음벽	망도 번호	9	손상 번호	1	위치	S16	보강토	망도 번호	10	손상 번호	1
내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1ea	내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1ea	내용	식생	-	-	-	-	11ea

						구 조 물 명					하남역CY장 옹벽									
																				
위치	S17	방수콘크리트	망도 번호	11	손상 번호	1	위치	S17	방수콘크리트	망도 번호	11	손상 번호	2	위치	S19	보강토	망도 번호	12	손상 번호	1
내용	실란트 파손	-	-	3.0	m	1ea	내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	2.0	m	1ea	내용	들뜸	0.2	m	1.5	m	1ea
																				
위치	S19	보강토	망도 번호	12	손상 번호	2	위치	S20	보강토	망도 번호	13	손상 번호	1	위치	S20	방음벽	망도 번호	13	손상 번호	2
내용	박락	0.1	m	0.1	m	3ea	내용	박락	0.1	m	0.1	m	1ea	내용	방음벽 판넬 파손	-	-	-	-	2ea
																				
위치	S21	보강토	망도 번호	13	손상 번호	3	위치	S21	방음벽	망도 번호	13	손상 번호	4	위치	S23	보강토	망도 번호	15	손상 번호	1
내용	들뜸	0.2	m	1.5	m	1ea	내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1ea	내용	박락	0.1	m	0.1	m	1ea
																				
위치	S23	방음벽	망도 번호	15	손상 번호	2	위치	S24	보강토	망도 번호	16	손상 번호	1	위치	S25	방음벽	망도 번호	16	손상 번호	2
내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1ea	내용	들뜸	0.1	m	0.2	m	1ea	내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1ea
																				
위치	S29	보강토	망도 번호	19	손상 번호	1	위치	S30	방음벽	망도 번호	20	손상 번호	1	위치	S32	보강토	망도 번호	21	손상 번호	1
내용	보수부 들뜸	0.2	m	0.2	m	1ea	내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1ea	내용	박락	0.2	m	0.2	m	1ea

										구 조 물 명					하남역CY장 옹벽																	
																																
위치	S31		보강토	망도 번호	21	손상 번호	2			위치	S31		보강토	망도 번호	21	손상 번호	3			위치	S31		보강토	망도 번호	21	손상 번호	4					
내용	박락		0.1		m	0.1	m	1ea			내용	들뜸		0.1		m	0.2	m	1ea			내용	들뜸		0.1		m	0.1	m	1ea		
																																
위치	S31		보강토	망도 번호	21	손상 번호	5			위치	S31		방음벽	망도 번호	21	손상 번호	6			위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0				
내용	보수부 들뜸		0.1		m	0.2	m	1ea			내용	방음벽 판넬 파손		-		-	-	-	3ea			내용	0		0.0		0	0.0	0	ea		
위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0			위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0			위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0		
내용	0		0.0		0	0.0	0	ea			내용	0		0.0		0	0.0	0	ea			내용	0		0.0		0	0.0	0	ea		
위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0			위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0			위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0		
내용	0		0.0		0	0.0	0	ea			내용	0		0.0		0	0.0	0	ea			내용	0		0.0		0	0.0	0	ea		
위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0			위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0			위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0		
내용	0		0.0		0	0.0	0	ea			내용	0		0.0		0	0.0	0	ea			내용	0		0.0		0	0.0	0	ea		
위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0			위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0			위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0		
내용	0		0.0		0	0.0	0	ea			내용	0		0.0		0	0.0	0	ea			내용	0		0.0		0	0.0	0	ea		