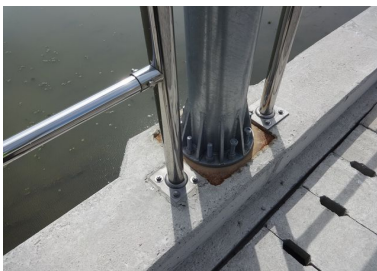
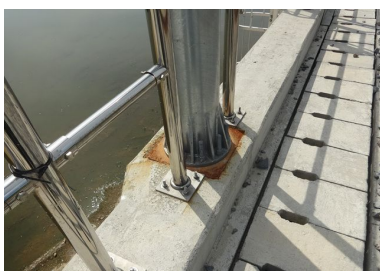
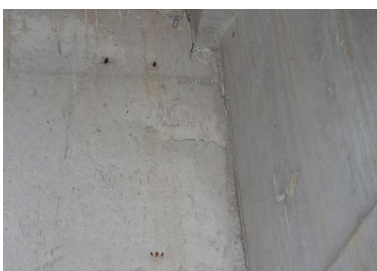
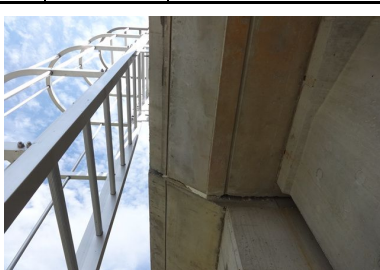




신광제2고가



도면 번호	손상 번호	위 치			손상내용	2017년 정기점검						단위	비고	
		구 간	부재명	상세부재		폭		연장		개소	길이(m)			면적
1	1	바닥판상부	S1	부대시설	전신주 하부 부식	-	-	-	-	1			EA	
2	1	바닥판상부	S2	부대시설	덮개 파손	-	-	-	-	1			EA	
3	1	바닥판상부	S3	부대시설	전신주 하부 부식	-	-	-	-	1			EA	
4	1	바닥판상부	S4	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.2	m	1	0.20		m	
5	1	바닥판상부	S5	부대시설	전신주 하부 부식	-	-	-	-	1			EA	
5	2	바닥판상부	S5	방호벽	균열(0.3mm이상)	1.0	mm	0.4	m	1	0.40		m	
6	1	가로보	S1	가로보	가로보 들뜸	0.2	m	0.2	m	1		0.04	m²	
7	1	가로보	S2	가로보	가로보 재료분리	0.1	m	0.8	m	2		0.16	m²	
8	1	가로보	S3	가로보	가로보 재료분리	0.2	m	0.2	m	1		0.04	m²	
8	2	거더	S3	거더	박락	0.1	m	0.1	m	1		0.01	m²	
8	3	가로보	S3	가로보	가로보 재료분리	0.2	m	0.2	m	3		0.12	m²	
9	1	가로보	S4	가로보	가로보 재료분리	0.2	m	1.0	m	1		0.20	m²	
9	2	가로보	S4	가로보	가로보 재료분리	0.2	m	0.2	m	1		0.04	m²	
9	3	거더	S4	거더	박락	0.1	m	0.2	m	1		0.02	m²	
10	1	거더	S5	거더	박락	0.2	m	0.2	m	2		0.08	m²	
10	2	거더	S5	거더	박락	0.2	m	0.2	m	1		0.02	m²	
10	3	가로보	S5	가로보	재료분리	0.2	m	0.3	m	2		0.12	m²	
10	4	신축이음	S5	신축이음	신축이음 하부 간격재 미제거	-	-	1.0	m	1	1.00		m	
10	5	거더	S5	거더	박락	0.3	m	0.3	m	1		0.09	m²	
12	1	교대	A2	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	mm	0.2	m	1	0.20		m	
12	2	교대	A2	교량받침	받침콘크리트 재료분리	0.1	m	0.1	m	1		0.01	m²	
12	3	교대	A2	교량받침	무수축물탈 마감재 들뜸	0.1	m	0.1	m	1		0.01	m²	
13	1	교각	P1	코핑부	마감미흡(불량)	0.1	m	0.1	m	8		0.08	m²	
13	2	교각	P1	교량받침	무수축물탈 파손	0.1	m	0.1	m	1		0.01	m²	
13	3	교각	P1	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	mm	0.2	m	2	0.40		m	
13	4	교각	P1	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	mm	0.2	m	2	0.40		m	
13	5	교각	P1	교량받침	무수축물탈 마감재 들뜸	0.1	m	0.1	m	4		0.04	m²	
14	1	교각	P2	코핑부	마감미흡(불량)	0.1	m	0.1	m	8		0.08	m²	
14	2	교각	P2	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	4.5	m	1	4.50		m	
14	3	교각	P2	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	4.5	m	1	4.50		m	
14	4	교각	P2	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	3.0	m	1	3.00		m	
14	5	교각	P2	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	2.5	m	1	2.50		m	
15	1	교각	P3	코핑부	마감미흡(불량)	0.1	m	0.1	m	8		0.08	m²	
15	2	교각	P3	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	2.0	m	1	2.00		m	
15	3	교각	P3	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.3	m	1	0.30		m	
15	4	교각	P3	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	7.0	m	1	7.00		m	
15	5	교각	P3	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	2.0	m	1	2.00		m	
15	6	교각	P3	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	4.0	m	1	4.00		m	
15	7	교각	P3	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	mm	0.2	m	1	0.80		m	
15	8	교각	P3	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	mm	0.2	m	1	0.20		m	
16	1	교각	P4	코핑부	마감미흡(불량)	0.1	m	0.1	m	8		0.08	m²	
16	2	교각	P4	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	4.0	m	1	4.00		m	
16	3	교각	P4	기둥부	망상균열	1.0	m	1.0	m	1		1.00	m²	
16	4	교각	P4	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	3.0	m	1	3		m	
16	5	교각	P4	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	4.0	m	1	4.00		m	
16	6	교각	P4	기둥부	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.6	m	1	1.60		m	
16	7	교각	P4	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	mm	0.2	m	3	0.60		m	
16	8	교각	P4	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	mm	0.2	m	2	0.40		m	
16	9	교각	P4	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	mm	0.2	m	1	0.20		m	

저불강제2교 총괄손상물량표

구분		손상내용	손상물량		
			개소	물량	단위
상부 구조	난간 및 연석	균열(0.3mm이상)	1	0.40	m
		균열(0.3mm미만)	1	0.20	m
	거더	박락	6	0.22	m²
	가로보	가로보 재료분리	10	0.56	m²
		가로보 들뜸	1	0.04	m²
	신축이음	하부 간격재 미제거	5	1.00	m
	부대시설	전신주 하부 부식	3	3.00	EA
		덮개 파손	1	1.00	EA
하부 구조	교대	무수축물탈 균열	1	0.20	m
		받침콘크리트 재료분리	1	0.01	m²
		무수축물탈 마감재 들뜸	1	0.01	m²
	교각	무수축물탈 균열	12	3.00	m
		무수축물탈 마감재 들뜸	4	0.04	m²
		무수축물탈 파손	1	0.01	m²
		균열(0.3mm미만)	13	42.40	m
		망상균열	1	1.00	m²
		마감미흡(불량)	32	0.32	m²

							구 조 물 명					저불강제2교											
																							
위치	S1		부대시설	망도 번호	1	손상 번호	1	위치	S2		부대시설	망도 번호	2	손상 번호	1	위치	S3		부대시설	망도 번호	3	손상 번호	1
내용	전신주 하부 부식		-	-	-	1ea	내용	덮개 파손		-	-	-	1ea	내용	전신주 하부 부식		-	-	-	1ea			
																							
위치	S4		방호벽	망도 번호	4	손상 번호	1	위치	S5		부대시설	망도 번호	5	손상 번호	1	위치	S1		가로보	망도 번호	6	손상 번호	1
내용	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.2	m	1ea	내용	전신주 하부 부식		-	-	-	1ea	내용	가로보 들뜸		0.2	m	0.2	m	1ea	
																							
위치	S2		가로보	망도 번호	7	손상 번호	1	위치	S3		가로보	망도 번호	8	손상 번호	1	위치	S3		거더	망도 번호	8	손상 번호	2
내용	가로보 재료분리		0.1	m	0.8	m	2ea	내용	가로보 재료분리		0.2	m	0.2	m	1ea	내용	박락		0.1	m	0.1	m	1ea
																							
위치	S3		가로보	망도 번호	8	손상 번호	3	위치	S4		가로보	망도 번호	9	손상 번호	1	위치	S5		거더	망도 번호	10	손상 번호	2
내용	가로보 재료분리		0.2	m	0.2	m	3ea	내용	가로보 재료분리		0.2	m	1.0	m	1ea	내용	박락		0.2	m	0.2	m	1ea
																							
위치	S5		가로보	망도 번호	10	손상 번호	3	위치	S5		신속이음	망도 번호	10	손상 번호	4	위치	S5		거더	망도 번호	10	손상 번호	5
내용	재료분리		0.2	m	0.3	m	2ea	내용	신속이음 좌부 간격재 미채가		-	-	1.0	m	1ea	내용	박락		0.3	m	0.3	m	1ea

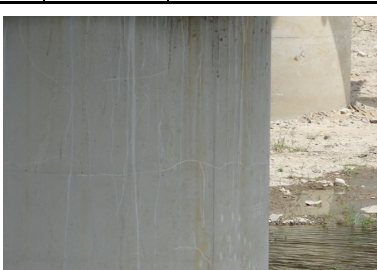						구 조 물 명						저불강제2교											
																							
위치	A2	교량발침	망도 번호	12	손상 번호	1	위치	A2	교량발침	망도 번호	12	손상 번호	2	위치	A2	교량발침	망도 번호	12	손상 번호	3			
내용	무수축물탈 균열		0.1	mm	0.2	m	1ea	내용	방청콘크리트 재료분리		0.1	m	0.1	m	1ea	내용	무수축물탈 마감재 들뜸		0.1	m	0.1	m	1ea
																							
위치	P1	코핑부	망도 번호	13	손상 번호	1	위치	P1	교량발침	망도 번호	13	손상 번호	2	위치	P1	교량발침	망도 번호	13	손상 번호	3			
내용	마감미흡(불량)		0.1	m	0.1	m	8ea	내용	무수축물탈 파손		0.1	m	0.1	m	1ea	내용	무수축물탈 균열		0.1	mm	0.2	m	2ea
																							
위치	P1	교량발침	망도 번호	13	손상 번호	4	위치	P1	교량발침	망도 번호	13	손상 번호	5	위치	P2	코핑부	망도 번호	14	손상 번호	1			
내용	무수축물탈 균열		0.1	mm	0.2	m	2ea	내용	무수축물탈 마감재 들뜸		0.1	m	0.1	m	4ea	내용	마감미흡(불량)		0.1	m	0.1	m	8ea
																							
위치	P2	기둥부	망도 번호	14	손상 번호	2	위치	P2	기둥부	망도 번호	14	손상 번호	3	위치	P2	기둥부	망도 번호	14	손상 번호	4			
내용	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	4.5	m	1ea	내용	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	4.5	m	1ea	내용	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	3.0	m	1ea
																							
위치	P2	기둥부	망도 번호	14	손상 번호	5	위치	P3	코핑부	망도 번호	15	손상 번호	1	위치	P3	기둥부	망도 번호	15	손상 번호	2			
내용	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.5	m	1ea	내용	마감미흡(불량)		0.1	m	0.1	m	8ea	내용	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	1ea

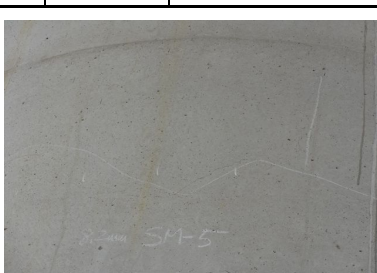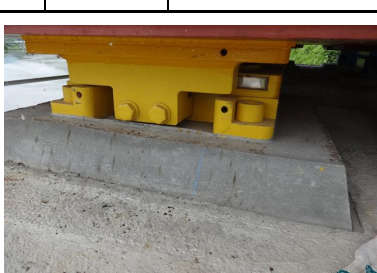							구 조 물 명							저불강제2교						
																				
위치	P3	기둥부	망도 번호	15	손상 번호	3	위치	P3	기둥부	망도 번호	15	손상 번호	4	위치	P3	기둥부	망도 번호	15	손상 번호	5
내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.3	m	1ea	내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	7.0	m	1ea	내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	2.0	m	1ea
																				
위치	P3	기둥부	망도 번호	15	손상 번호	6	위치	P3	교량받침	망도 번호	15	손상 번호	7	위치	P3	교량받침	망도 번호	15	손상 번호	8
내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	4.0	m	1ea	내용	무수축물탈 균열	0.1	mm	0.2	m	1ea	내용	무수축물탈 균열	0.1	mm	0.2	m	1ea
																				
위치	P4	코핑부	망도 번호	16	손상 번호	1	위치	P4	기둥부	망도 번호	16	손상 번호	2	위치	P4	기둥부	망도 번호	16	손상 번호	3
내용	마감미흡(불량)	0.1	m	0.1	m	8ea	내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	4.0	m	1ea	내용	망상균열	1.0	m	1.0	m	1ea
																				
위치	P4	기둥부	망도 번호	16	손상 번호	4	위치	P4	기둥부	망도 번호	16	손상 번호	5	위치	P4	기둥부	망도 번호	16	손상 번호	6
내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	3.0	m	1ea	내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	4.0	m	1ea	내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.6	m	1ea
																				
위치	P4	교량받침	망도 번호	16	손상 번호	7	위치	P4	교량받침	망도 번호	16	손상 번호	8	위치	P4	교량받침	망도 번호	16	손상 번호	9
내용	무수축물탈 균열	0.1	mm	0.2	m	3ea	내용	무수축물탈 균열	0.1	mm	0.2	m	2ea	내용	무수축물탈 균열	0.1	mm	0.2	m	1ea