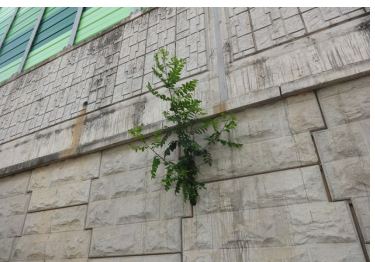
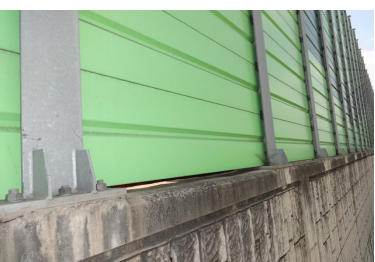
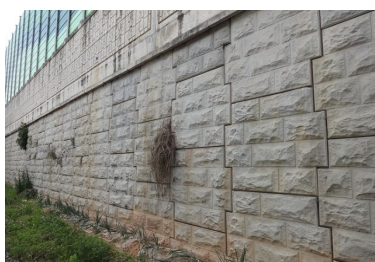


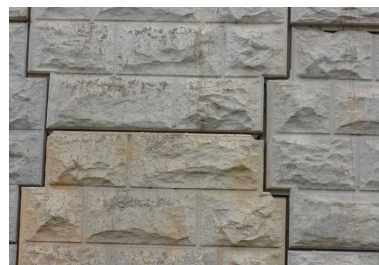
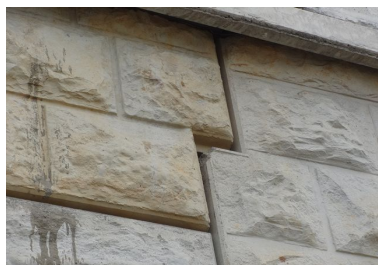
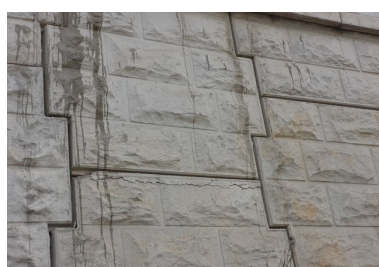
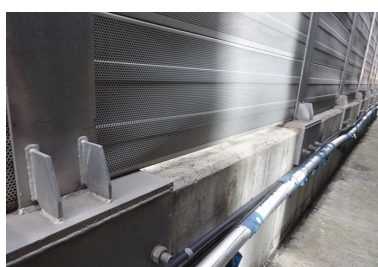
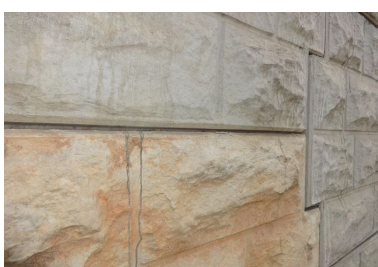
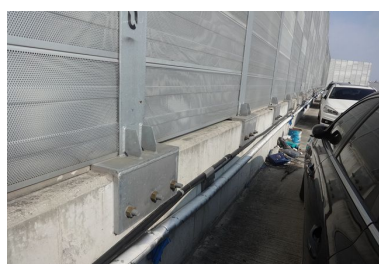
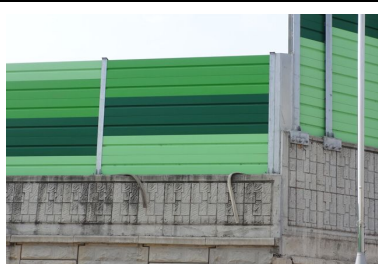
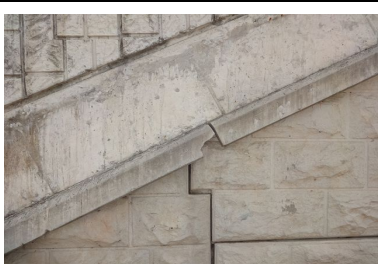
신광제2고가

도면 번호	손상 번호	위 치		손상내용	2017년 정기점검							단위	비고
		부재명	상세부재		폭		연장		개소	길이(m)	면적		
도면번호	상도면번호	부재명	부재위치	손상내용	폭	단위1	연장	단위2	개소	길이(m)	면적(m²)	단위	비고
1	1	S1	보강토	박락	0.1	m	0.2	m	1		0.02	m²	17상
1	2	S1	철근콘크리트	균열(0.3mm이상)	0.5	mm	1.0	m	1	1.00		m	17상
1	3	S1	철근콘크리트	균열(0.3mm이상)	0.3	mm	1.0	m	2	2.00		m	17상
1	4	S1	보강토	들뜸	0.2	m	0.2	m	1		0.04	m²	17상
1	5	S1	보강토	누수흔적	0.5	m	0.5	m	3		0.75	m²	17상
1	6	S1	보강토	박락	0.1	m	0.1	m	1		0.01	m²	17상
1	7	S1	보강토	식생	-	-	-	-	1			EA	17상
1	8	S1	보강토	들뜸	0.1	m	0.1	m	1		0.01	m²	17상
2	1	S4	철근콘크리트	들뜸	0.2	m	0.3	m	2		0.12	m²	17상
2	2	S4	보강토	박락	0.1	m	0.2	m	1		0.02	m²	17상
3	1	S5	보강토	식생	-	-	-	-	1			EA	17상
3	2	S6	철근콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	2.0	m	2	4.00		m	17상
4	1	S7	철근콘크리트	들뜸	0.2	m	0.3	m	1		0.06	m²	17상
5	1	S8	철근콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	2.0	m	1	2.00		m	17상
5	2	S9	방음벽	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1			EA	17상
6	1	S9	방음벽	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1			EA	17상
7	1	S11	방음벽	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1			EA	17상
9	1	S15	방음벽	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1			EA	17상
10	1	S16	보강토	식생	-	-	-	-	11			EA	17상
11	1	S17	철근콘크리트	실란트 파손	-	-	3.0	m	1	3.00		m	17상
11	2	S17	철근콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	2.0	m	1	2.00		m	17상
12	1	S19	보강토	들뜸	0.2	m	1.5	m	1		0.30	m²	17상
12	2	S19	보강토	박락	0.1	m	0.1	m	3		0.03	m²	17상
13	1	S20	보강토	박락	0.1	m	0.1	m	1		0.01	m²	17상
13	2	S20	방음벽	방음벽 판넬 파손	-	-	-	-	2			EA	17상
13	3	S21	보강토	들뜸	0.2	m	1.5	m	1		0.30	m²	17상
13	4	S21	방음벽	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1			EA	17상
15	1	S23	보강토	박락	0.1	m	0.1	m	1		0.01	m²	17상
15	2	S23	방음벽	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1			EA	17상
16	1	S24	보강토	들뜸	0.1	m	0.2	m	1		0.02	m²	17상
16	2	S25	방음벽	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1			EA	17상
19	1	S29	보강토	보수부 들뜸	0.2	m	0.2	m	1		0.04	m²	17상
20	1	S30	방음벽	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1			EA	17상
21	1	S32	보강토	박락	0.2	m	0.2	m	1		0.04	m²	17상
21	2	S31	보강토	박락	0.1	m	0.1	m	1		0.01	m²	17상
21	3	S31	보강토	들뜸	0.1	m	0.2	m	1		0.02	m²	17상
21	4	S31	보강토	들뜸	0.1	m	0.1	m	1		0.01	m²	17상
21	5	S31	보강토	보수부 들뜸	0.1	m	0.2	m	1		0.02	m²	17상
21	6	S31	방음벽	방음벽 판넬 파손	-	-	-	-	3			EA	17상

하남역CY장 옹벽 총괄손상물량표

구분	손상내용	손상물량		
		개소	물량	단위
철근콘크리트옹벽	균열(0.3mm미만)	4	8.00	m
	균열(0.3mm이상)	3	3.00	m
	들뜸	3	0.18	m²
	실란트 파손	1	3.00	m
보강토옹벽	박락	11	0.21	m²
	들뜸	7	0.70	m²
	보수부들뜸	2	0.06	m²
	누수흔적	3	0.75	m²
	식생	13	13.00	EA
부대시설	방음벽 흡음재 탈락	8	8.00	EA
	방음벽 판넬 파손	5	5.00	EA

						구 조 물 명				하남역CY장 옹벽			
													
위치	S1	보강토	망도 변수	1	손상 변수	1	위치	S1	불안판크리프	망도 변수	1	손상 변수	2
내용	박락	0.1	m	0.2	m	1ea	내용	균열(0.3mm이상)	0.5	mm	1.0	m	1ea
													
위치	S1	보강토	망도 변수	1	손상 변수	4	위치	S1	보강토	망도 변수	1	손상 변수	5
내용	들뜸	0.2	m	0.2	m	1ea	내용	누수흔적	0.5	m	0.5	m	3ea
													
위치	S1	보강토	망도 변수	1	손상 변수	8	위치	S4	불안판크리프	망도 변수	2	손상 변수	1
내용	들뜸	0.1	m	0.1	m	1ea	내용	들뜸	0.2	m	0.3	m	2ea
													
위치	S5	보강토	망도 변수	3	손상 변수	1	위치	S6	불안판크리프	망도 변수	3	손상 변수	2
내용	식생	-	-	-	-	1ea	내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	2.0	m	2ea
													
위치	S9	방음벽	망도 변수	6	손상 변수	1	위치	S11	방음벽	망도 변수	7	손상 변수	1
내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1ea	내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1ea
													
위치	S15	방음벽	망도 변수	9	손상 변수	1	위치	S16	보강토	망도 변수	10	손상 변수	1
내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1ea	내용	식생	-	-	-	-	11ea

						구 조 물 명					하남역CY장 옹벽									
																				
위치	S17	불균등크리트	망도 번호	11	손상 번호	1	위치	S17	불균등크리트	망도 번호	11	손상 번호	2	위치	S19	보강토	망도 번호	12	손상 번호	1
내용	실란트 파손	-	-	3.0	m	1ea	내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	2.0	m	1ea	내용	들뜸	0.2	m	1.5	m	1ea
																				
위치	S19	보강토	망도 번호	12	손상 번호	2	위치	S20	보강토	망도 번호	13	손상 번호	1	위치	S20	방음벽	망도 번호	13	손상 번호	2
내용	박락	0.1	m	0.1	m	3ea	내용	박락	0.1	m	0.1	m	1ea	내용	방음벽 판넬 파손	-	-	-	-	2ea
																				
위치	S21	보강토	망도 번호	13	손상 번호	3	위치	S21	방음벽	망도 번호	13	손상 번호	4	위치	S23	보강토	망도 번호	15	손상 번호	1
내용	들뜸	0.2	m	1.5	m	1ea	내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1ea	내용	박락	0.1	m	0.1	m	1ea
																				
위치	S23	방음벽	망도 번호	15	손상 번호	2	위치	S24	보강토	망도 번호	16	손상 번호	1	위치	S25	방음벽	망도 번호	16	손상 번호	2
내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1ea	내용	들뜸	0.1	m	0.2	m	1ea	내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1ea
																				
위치	S29	보강토	망도 번호	19	손상 번호	1	위치	S30	방음벽	망도 번호	20	손상 번호	1	위치	S32	보강토	망도 번호	21	손상 번호	1
내용	보수부 들뜸	0.2	m	0.2	m	1ea	내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1ea	내용	박락	0.2	m	0.2	m	1ea

										구 조 물 명						하남역CY장 옹벽													
																													
위치	S31		보강토		망도 번호	21	손상 번호		2	위치	S31		보강토		망도 번호	21	손상 번호		3	위치	S31		보강토		망도 번호	21	손상 번호		4
내용	박락		0.1		m	0.1	m	1ea		내용	들뜸		0.1		m	0.2	m	1ea		내용	들뜸		0.1		m	0.1	m	1ea	
																													
위치	S31		보강토		망도 번호	21	손상 번호		5	위치	S31		방음벽		망도 번호	21	손상 번호		6	위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호		0
내용	보수부 들뜸		0.1		m	0.2	m	1ea		내용	방음벽 판넬 파손		-		-	-	-	3ea		내용	0		0.0		0	0.0	0	ea	
위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호		0	위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호		0	위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호		0
내용	0		0.0		0	0.0	0	ea		내용	0		0.0		0	0.0	0	ea		내용	0		0.0		0	0.0	0	ea	
위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호		0	위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호		0	위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호		0
내용	0		0.0		0	0.0	0	ea		내용	0		0.0		0	0.0	0	ea		내용	0		0.0		0	0.0	0	ea	
위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호		0	위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호		0	위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호		0
내용	0		0.0		0	0.0	0	ea		내용	0		0.0		0	0.0	0	ea		내용	0		0.0		0	0.0	0	ea	
위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호		0	위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호		0	위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호		0
내용	0		0.0		0	0.0	0	ea		내용	0		0.0		0	0.0	0	ea		내용	0		0.0		0	0.0	0	ea	