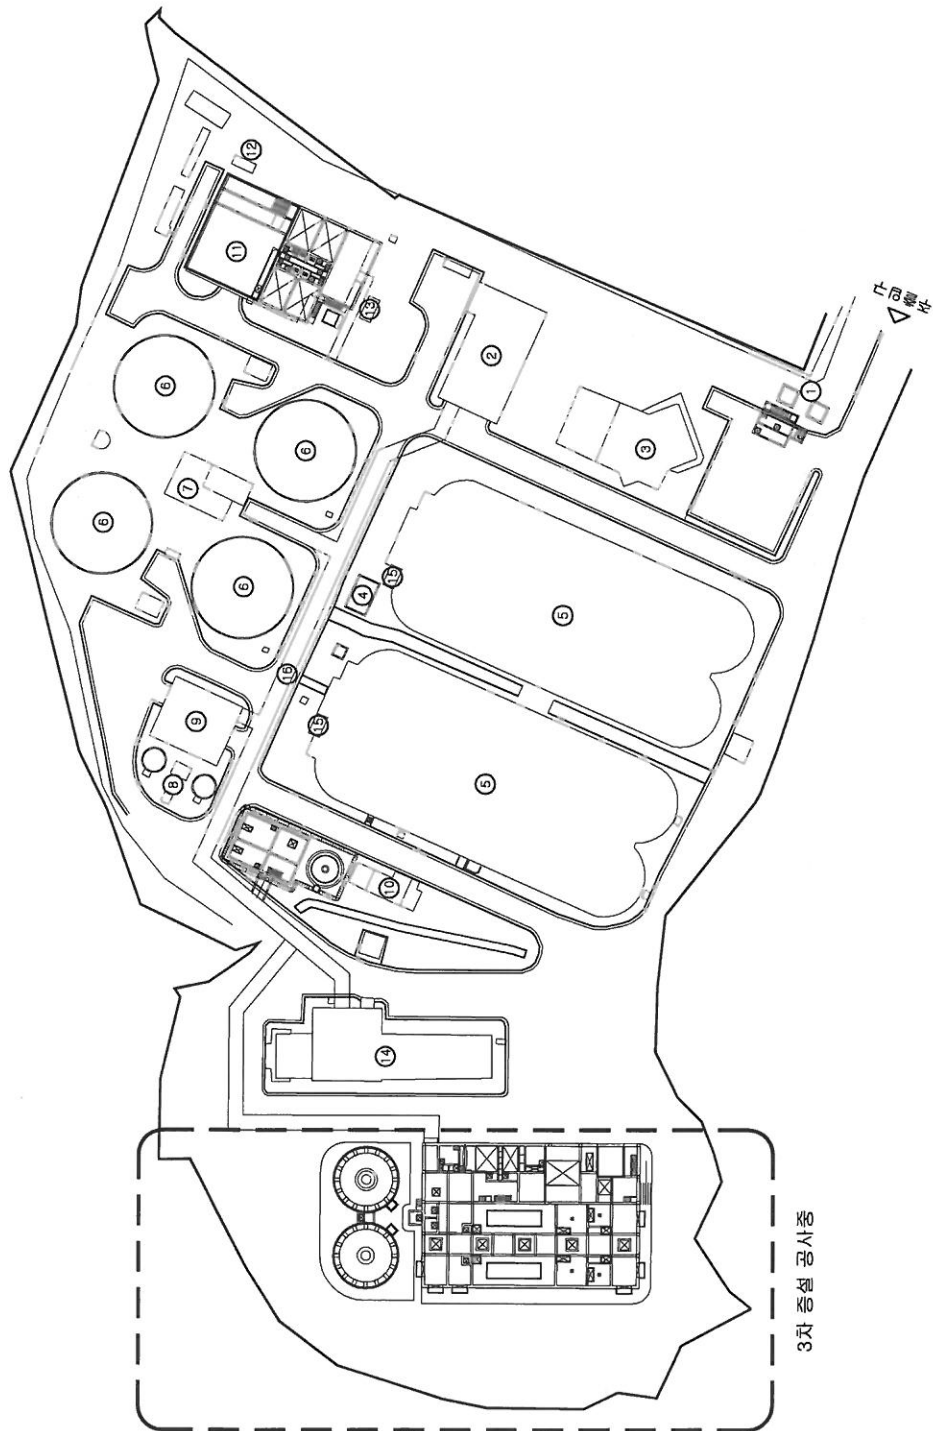
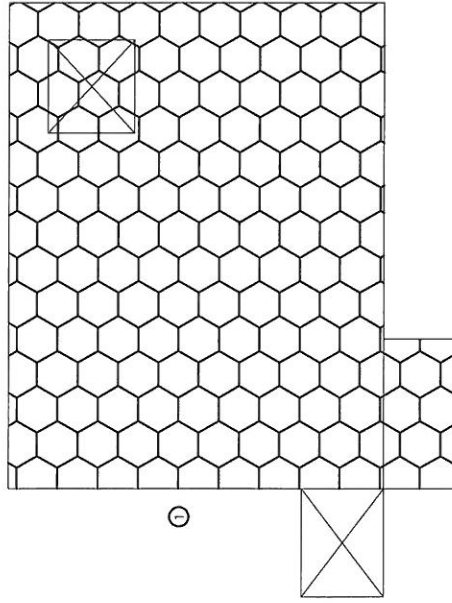


오포공공하수처리시설
평면도

[illegible]

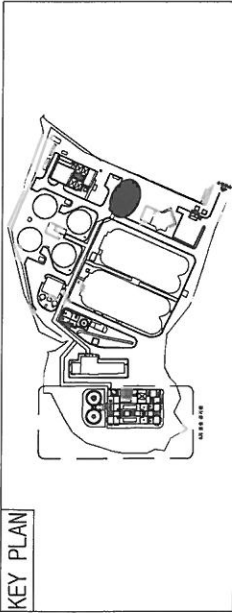
기		발 주 자		영 령 사		책 정		도 연 명		여 치 명	
2014년 광주시 공공하수처리시설 평민안전점검유역		광주도시관리공사		우리기술 (주)		NONE		오포공공하수처리시설		평민도	

𠂇 	𠂇 	𠂇 	𠂇 	𠂇 	𠂇 	𠂇 	𠂇 	𠂇
--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

과목명	주요 내용	영역	특성	노면	유치명
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검검열역	광주도시관리공사	영역	영역사	NONE	오포공공하수처리시설
			우리기술(주)		유치명

KEY PLAN



오포공공하수처리시설 침사지 및 유입펌프장-1

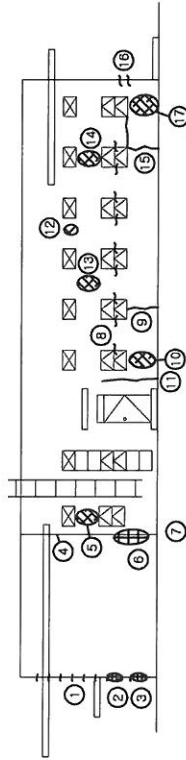
범례

CW=mm, L=mm

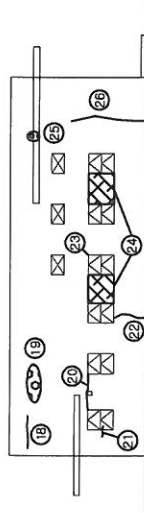
구명	방상구명	오염 및 열화	파손, 파괴, 비록
배터	철근노출	계로분리	누수, 습윤
채수, 퇴적, 오염	변색, 녹물	돌출	부식
변형	타일파손	도랑파손	기타

손상물량표

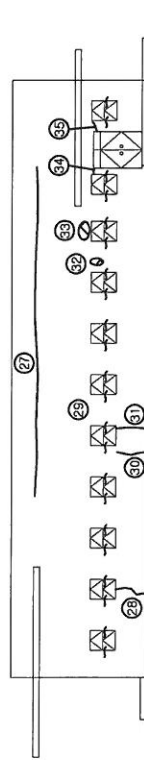
번호	손상내용	손상규모	단위	비고
1	마감균열	0.1/0.3 (10EA)	m	
2	마감파손	0.1X0.1 (2EA)	m ²	
3	마감파손	0.1X0.1	m ²	
4	마감균열	0.3/3.0	m ²	
5	마감양상균열	1.0X1.5	m ²	
6	마감파손	0.1X0.1 (2EA)	m ²	
7	마감균열	0.1/0.3 (15EA)	m	
8	마감균열	0.1/0.2 (40EA)	m	
9	마감균열	0.1/1.2	m	
10	마감양상균열	1.0X1.5	m ²	
11	마감균열	0.3/2.5	m	
12	마감배터	0.1X1.0	m ²	
13	마감양상균열	1.0X1.5	m ²	
14	마감양상균열	1.0X1.5	m ²	
15	마감균열	0.1/1.0 (3EA)	m	
16	마감균열	0.1/0.2 (15EA)	m	
17	마감양상균열	1.0X1.5	m ²	
18	마감균열/배터	L=0.5	m	
19	마감균열/배터	L=2.0	m	
20	마감균열	0.3/0.3	m	
21	마감균열	0.1/0.1	m	
22	마감 보수부 재균열	0.1/1.2 (2EA)	m	
23	마감균열	0.3/0.4	m	
24	마감양상균열	1.5X1.0 (2EA)	m ²	
25	마감배터	0.1X0.3	m ²	
26	마감균열	0.3/3.0	m	
27	보수부 마감균열/배터	L=12.0	m	
28	마감균열	0.3/1.2	m	
29	마감균열	0.1/0.1 (22EA)	m	
30	마감균열	0.1/0.6	m	
31	마감균열	0.3/1.2	m	
32	마감양상균열	0.2X1.5	m ²	



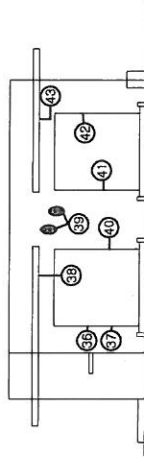
< 평면도 >



< 좌측면도 >







< 배면도 >



< 우측면도 >

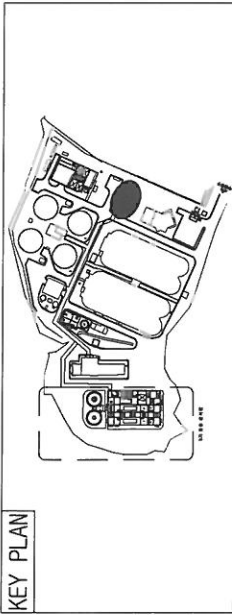
과업명	발주처	용역회사	주최	도면명	위치명
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검용역	광주도시관리공사	우리기술(주)	NONE	오포공공하수처리시설	침사지 및 유입펌프장-1

𐎶𐎠𐎧𐎺𐎡𐏁 	𐎶𐎠𐎧𐎺𐎡𐏁 	𐎶𐎠𐎧𐎺𐎡𐏁 	𐎶𐎠𐎧𐎺𐎡𐏁
𐎶𐎠𐎧𐎺𐎡𐏁 	𐎶𐎠𐎧𐎺𐎡𐏁 	𐎶𐎠𐎧𐎺𐎡𐏁 	𐎶𐎠𐎧𐎺𐎡𐏁
𐎶𐎠𐎧𐎺𐎡𐏁 	𐎶𐎠𐎧𐎺𐎡𐏁 	𐎶𐎠𐎧𐎺𐎡𐏁 	𐎶𐎠𐎧𐎺𐎡𐏁
𐎶𐎠𐎧𐎺𐎡𐏁 	𐎶𐎠𐎧𐎺𐎡𐏁 	𐎶𐎠𐎧𐎺𐎡𐏁 	𐎶𐎠𐎧𐎺𐎡𐏁

[illegible]

과목명	주최처	영리회사	특성	노면명	유치명
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검용역	광주도시관리공사	우리기술평(주)	NONE	오포공용하수처리시설	참사지 및 유입품포장-2

KEY PLAN



오포공하수처리시설 침사지 및 유입펌프장

범례

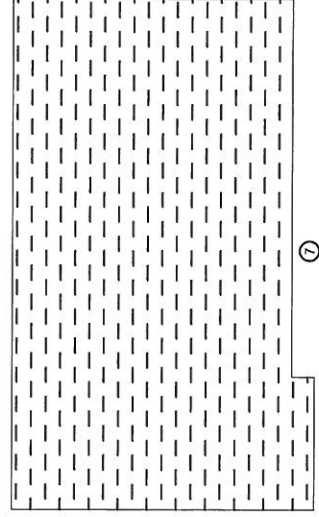
CW=mm, L=mm

교명	방사교명	오염 및 열화	파손, 박리, 비파
벽면	철근노출	재료분리	누수, 습윤
채수, 퇴적, 오염	변색, 녹물	틀물	부식
변형	타원파손	노상파손	기타

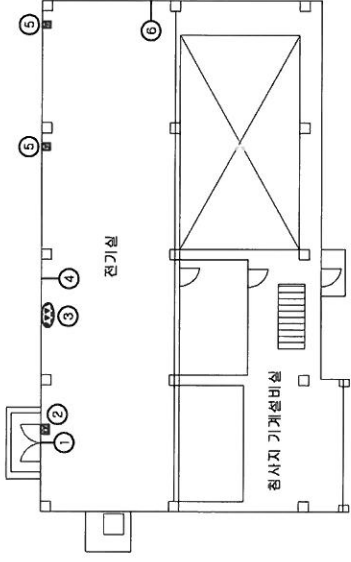
신상물량표

번호	신상내용	신상규모	단위	비고
1	벽체 누수원적	0.2X1.0	m ²	
2	전장 누수원적	0.3X0.3	m ²	
3	마감 보수부 재균열	0.3/3.0	m	
4	누수원적	0.3X0.2	m ²	
5	마감균열	0.3X0.2 (2EA)	m ²	
6	바닥마모	0.3/1.0 (2EA)	m	
7	마감 보수부 재균열	A=24.6X12.8X2.0X6.1=327.08	m ²	
8	바닥 마감균열/백태	L=0.3 (7EA)	m	
9	바닥 마감균열/백태	L=0.4 (7EA)	m ²	
10	마감 보수부 재균열	0.2/0.3 (2EA)	m	
11	마감균열/백태	L=0.2 (4EA)	m ²	
12	마감 보수부 재균열	0.2/0.5 (5EA)	m	
13	바닥 마감균열/백태	L=0.4 (8EA)	m ²	
14	마감 보수부 재균열	0.2/0.3 (13EA)	m	
15	마감 보수부 재균열	0.2/0.3 (8EA)	m	
16	전구간 마감양상균열, 표면열화	0.3X7/8.0	m ²	

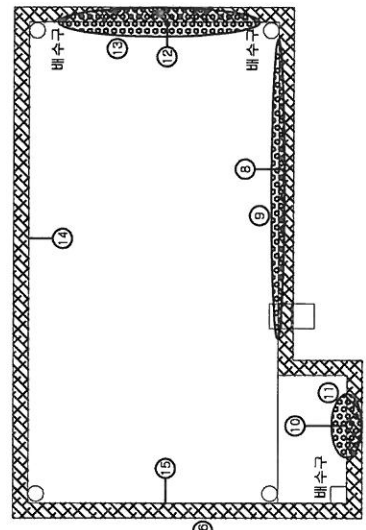
< 지붕층 평면도 >



< 1층 평면도 >



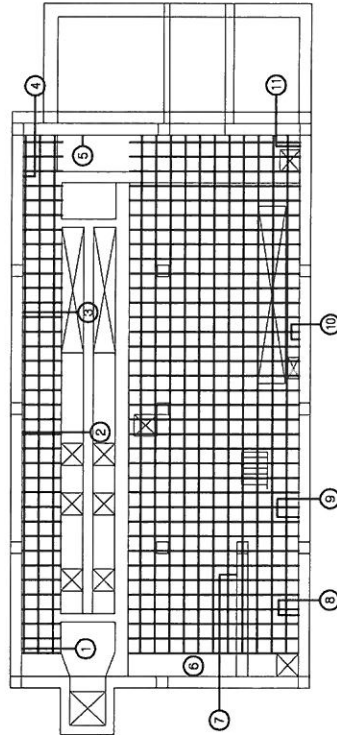
< 옥상층 평면도 >



과업명	발주처	용역회사	축척	도면명	위치명
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검용역	광주도시관리공사	우리기술(주)	NONE	오포공공하수처리시설	침사지 및 유입펌프장

KEY PLAN

𠂇 𠂈 𠂉 𠂊 𠂋 𠂌 𠂍 𠂎 𠂏 𠂐 𠂑 𠂒 𠂓 𠂔 𠂕 𠂖 𠂗 𠂘 𠂙 𠂚 𠂛 𠂜 𠂝 𠂞 𠂟 𠂠 𠂡 𠂢 𠂣 𠂤 𠂥 𠂦 𠂧 𠂨 𠂩 𠂪 𠂫 𠂬 𠂭 𠂮 𠂯 𠂰 𠂱 𠂲 𠂳 𠂴 𠂵 𠂶 𠂷 𠂸 𠂹 𠂺 𠂻 𠂼 𠂽 𠂾 𠂿 𠃀 𠃁 𠃂 𠃃 𠃄 𠃅 𠃆 𠃇 𠃈 𠃉 𠃊 𠃋 𠃌 𠃍 𠃎 𠃏 𠃐 𠃑 𠃒 𠃓 𠃔 𠃕 𠃖 𠃗 𠃘 𠃙 𠃚 𠃛 𠃜 𠃝 𠃞 𠃟 𠃠 𠃡 𠃢 𠃣 𠃤 𠃥 𠃦 𠃧 𠃨 𠃩 𠃪 𠃫 𠃬 𠃭 𠃮 𠃯 𠃰 𠃱 𠃲 𠃳 𠃴 𠃵 𠃶 𠃷 𠃸 𠃹 𠃺 𠃻 𠃼 𠃽 𠃾 𠃿 𠄀 𠄁 𠄂 𠄃 𠄄 𠄅 𠄆 𠄇 𠄈 𠄉 𠄊 𠄋 𠄌 𠄍 𠄎 𠄏 𠄐 𠄑 𠄒 𠄓 𠄔 𠄕 𠄖 𠄗 𠄘 𠄙 𠄚 𠄛 𠄜 𠄝 𠄞 𠄟 𠄠 𠄡 𠄢 𠄣 𠄤 𠄥 𠄦 𠄧 𠄨 𠄩 𠄪 𠄫 𠄬 𠄭 𠄮 𠄯 𠄰 𠄱 𠄲 𠄳 𠄴 𠄵 𠄶 𠄷 𠄸 𠄹 𠄺 𠄻 𠄼 𠄽 𠄾 𠄿 𠅀 𠅁 𠅂 𠅃 𠅄 𠅅 𠅆 𠅇 𠅈 𠅉 𠅊 𠅋 𠅌 𠅍 𠅎 𠅏 𠅐 𠅑 𠅒 𠅓 𠅔 𠅕 𠅖 𠅗 𠅘 𠅙 𠅚 𠅛 𠅜 𠅝 𠅞 𠅟 𠅠 𠅡 𠅢 𠅣 𠅤 𠅥 𠅦 𠅧 𠅨 𠅩 𠅪 𠅫 𠅬 𠅭 𠅮 𠅯 𠅰 𠅱 𠅲 𠅳 𠅴 𠅵 𠅶 𠅷 𠅸 𠅹 𠅺 𠅻 𠅼 𠅽 𠅾 𠅿 𠆀 𠆁 𠆂 𠆃 𠆄 𠆅 𠆆 𠆇 𠆈 𠆉 𠆊 𠆋 𠆌 𠆍 𠆎 𠆏 𠆐 𠆑 𠆒 𠆓 𠆔 𠆕 𠆖 𠆗 𠆘 𠆙 𠆚 𠆛 𠆜 𠆝 𠆞 𠆟 𠆠 𠆡 𠆢 𠆣 𠆤 𠆥 𠆦 𠆧 𠆨 𠆩 𠆪 𠆫 𠆬 𠆭 𠆮 𠆯 𠆰 𠆱 𠆲 𠆳 𠆴 𠆵 𠆶 𠆷 𠆸 𠆹 𠆺 𠆻 𠆼 𠆽 𠆾 𠆿 𠇀 𠇁 𠇂 𠇃 𠇄 𠇅 𠇆 𠇇 𠇈 𠇉 𠇊 𠇋 𠇌 𠇍 𠇎 𠇏 𠇐 𠇑 𠇒 𠇓 𠇔 𠇕 𠇖 𠇗 𠇘 𠇙 𠇚 𠇛 𠇜 𠇝 𠇞 𠇟 𠇠 𠇡 𠇢 𠇣 𠇤 𠇥 𠇦 𠇧 𠇨 𠇩 𠇪 𠇫 𠇬 𠇭 𠇮 𠇯 𠇰 𠇱 𠇲 𠇳 𠇴 𠇵 𠇶 𠇷 𠇸 𠇹 𠇺 𠇻 𠇼 𠇽 𠇾 𠇿 𠈀 𠈁 𠈂 𠈃 𠈄 𠈅 𠈆 𠈇 𠈈 𠈉 𠈊 𠈋 𠈌 𠈍 𠈎 𠈏 𠈐 𠈑 𠈒 𠈓 𠈔 𠈕 𠈖 𠈗 𠈘 𠈙 𠈚 𠈛 𠈜 𠈝 𠈞 𠈟 𠈠 𠈡 𠈢 𠈣 𠈤 𠈥 𠈦 𠈧 𠈨 𠈩 𠈪 𠈫 𠈬 𠈭 𠈮 𠈯 𠈰 𠈱 𠈲 𠈳 𠈴 𠈵 𠈶 𠈷 𠈸 𠈹 𠈺 𠈻 𠈼 𠈽 𠈾 𠈿 𠉀 𠉁 𠉂 𠉃 𠉄 𠉅 𠉆 𠉇 𠉈 𠉉 𠉊 𠉋 𠉌 𠉍 𠉎 𠉏 𠉐 𠉑 𠉒 𠉓 𠉔 𠉕 𠉖 𠉗 𠉘 𠉙 𠉚 𠉛 𠉜 𠉝 𠉞 𠉟 𠉠 𠉡 𠉢 𠉣 𠉤 𠉥 𠉦 𠉧 𠉨 𠉩 𠉪 𠉫 𠉬 𠉭 𠉮 𠉯 𠉰 𠉱 𠉲 𠉳 𠉴 𠉵 𠉶 𠉷 𠉸 𠉹 𠉺 𠉻 𠉼 𠉽 𠉾 𠉿 𠊀 𠊁 𠊂 𠊃 𠊄 𠊅 𠊆 𠊇 𠊈 𠊉 𠊊 𠊋 𠊌 𠊍 𠊎 𠊏 𠊐 𠊑 𠊒 𠊓 𠊔 𠊕 𠊖 𠊗 𠊘 𠊙 𠊚 𠊛 𠊜 𠊝 𠊞 𠊟 𠊠 𠊡 𠊢 𠊣 𠊤 𠊥 𠊦 𠊧 𠊨 𠊩 𠊪 𠊫 𠊬 𠊭 𠊮 𠊯 𠊰 𠊱 𠊲 𠊳 𠊴 𠊵 𠊶 𠊷 𠊸 𠊹 𠊺 𠊻 𠊼 𠊽 𠊾 𠊿 𠋀 𠋁 𠋂 𠋃 𠋄 𠋅 𠋆 𠋇 𠋈 𠋉 𠋊 𠋋 𠋌 𠋍 𠋎 𠋏 𠋐 𠋑 𠋒 𠋓 𠋔 𠋕 𠋖 𠋗 𠋘 𠋙 𠋚 𠋛 𠋜 𠋝 𠋞 𠋟 𠋠 𠋡 𠋢 𠋣 𠋤 𠋥 𠋦 𠋧 𠋨 𠋩 𠋪 𠋫 𠋬 𠋭 𠋮 𠋯 𠋰 𠋱 𠋲 𠋳 𠋴 𠋵 𠋶 𠋷 𠋸 𠋹 𠋺 𠋻 𠋼 𠋽 𠋾 𠋿 𠌀 𠌁 𠌂 𠌃 𠌄 𠌅 𠌆 𠌇 𠌈 𠌉 𠌊 𠌋 𠌌 𠌍 𠌎 𠌏 𠌐 𠌑 𠌒 𠌓 𠌔 𠌕 𠌖 𠌗 𠌘 𠌙 𠌚 𠌛 𠌜 𠌝 𠌞 𠌟 𠌠 𠌡 𠌢 𠌣 𠌤 𠌥 𠌦 𠌧 𠌨 𠌩 𠌪 𠌫 𠌬 𠌭 𠌮
--

[illegible]




<평단면도(EL.59.90), 지하>

	과 성 명	발 주 자	공 회 사	주 소	위 치 명
2014년	광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검용역	광주도시관리공사	우리기술(주)	NONE	오포공공하수처리시설 침사지

KEY PLAN

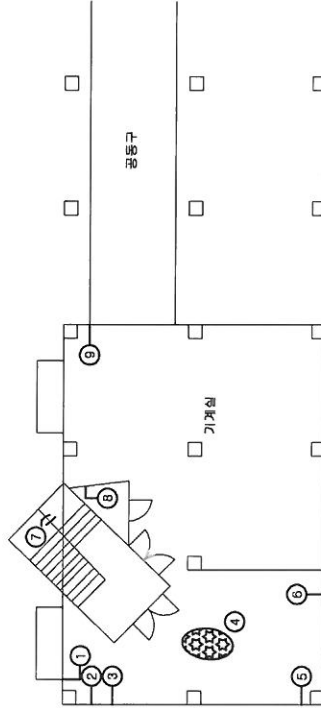
100' 0" 0.0000

 陰陽	 乾	 坤	天 地 人 道	 乾	 坤	 乾	 坤	 乾	 坤
---	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

[illegible]

과목명	내주처	종대회사	출적	도면명	위치명
2014년 광주시 공공하수처리시설 평밀안전점검용역	광주도시관리공사	우리기술 (주)	NONE	오포공공하수처리시설	관리본동


CW=mm, L=m

[illegible][illegible]

＜지하철＞

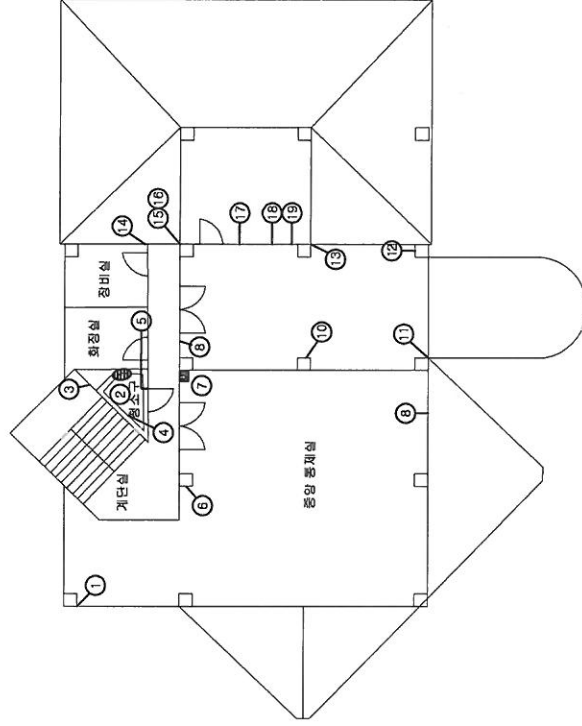
개 명		해	주	회	사	주	명	위	명
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검용역		광주도시관리공사			우리기술 (주)		NONE		오포공하수처리시설
									관리보통

CW=mm, L=m

[illegible][illegible]

과목명	핵심 내용	출처	도면명	위치명
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검용역	광주도시관리공사	우리기술 (주)	오포공공하수처리시설	관리본동

KEY PLAN

[illegible][illegible]

과목	주제	종목	점수	비고	비고
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검결과	광주도시관리공사	우리기술 (주)	NONE	오포공용하수처리시설	관리비등

KEY PLAN

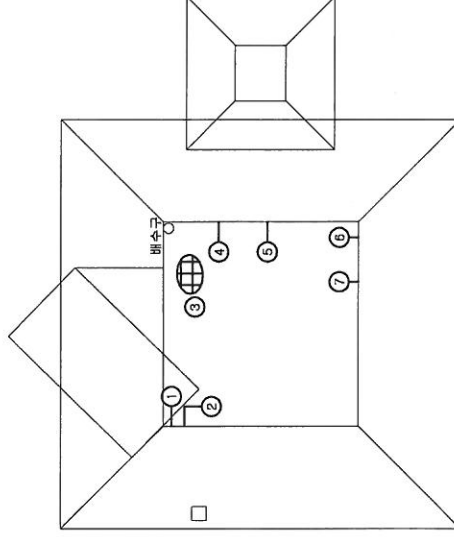
오포공공하수처리시설
관리부동

五
六

CW=mm, L=m

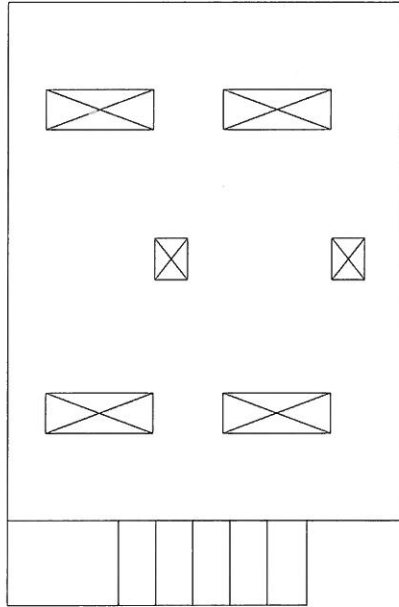
𠂇 	𠂇 	𠂇 	𠂇 	𠂇 	𠂇 	𠂇 	𠂇 
𠂇 	𠂇 	𠂇 	𠂇 	𠂇 	𠂇 	𠂇 	𠂇 

中
部
之
山

[illegible]

과목명	내역	잔액	과목명	내역	잔액
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검용역	광주도시관리공사	우리기술 (주)	NONE	오포공용하수처리시설	관리비용

其
 其
 其
 其
 其

[illegible][illegible]

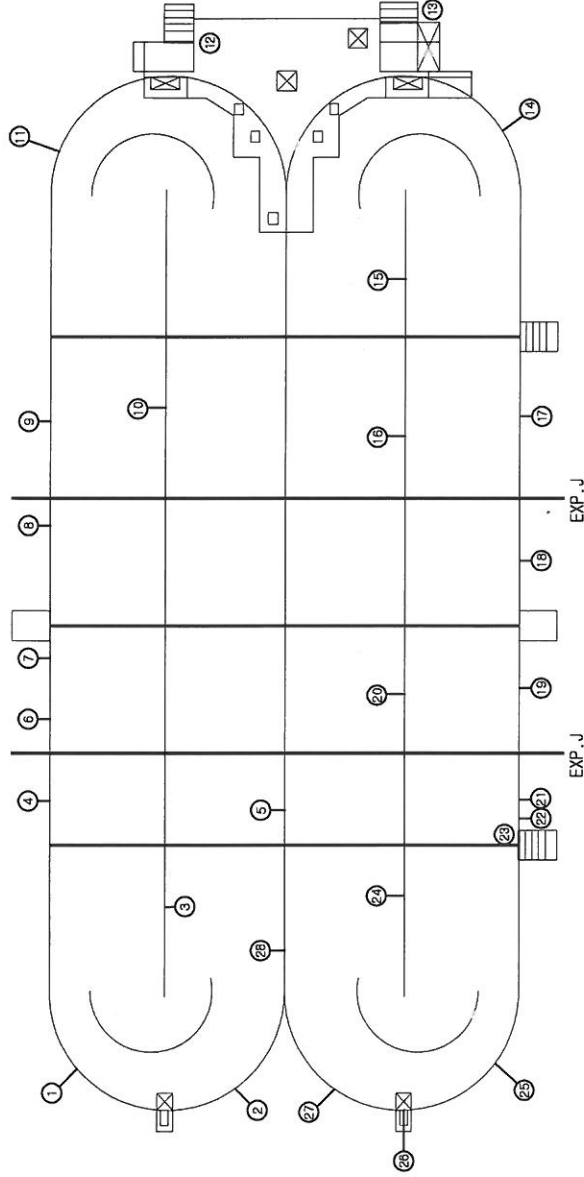
과	장	과	장	과	장
2014년 광주 시 공공하수처리시설 정밀안전점검운영비		광주도시관리공사	종 회 사	정 책	노 민 명
			우리기술(주)	NONE	신하구 판배조

오포공공하수처리시설
산화구1차

CW=mm, L=m

[illegible]

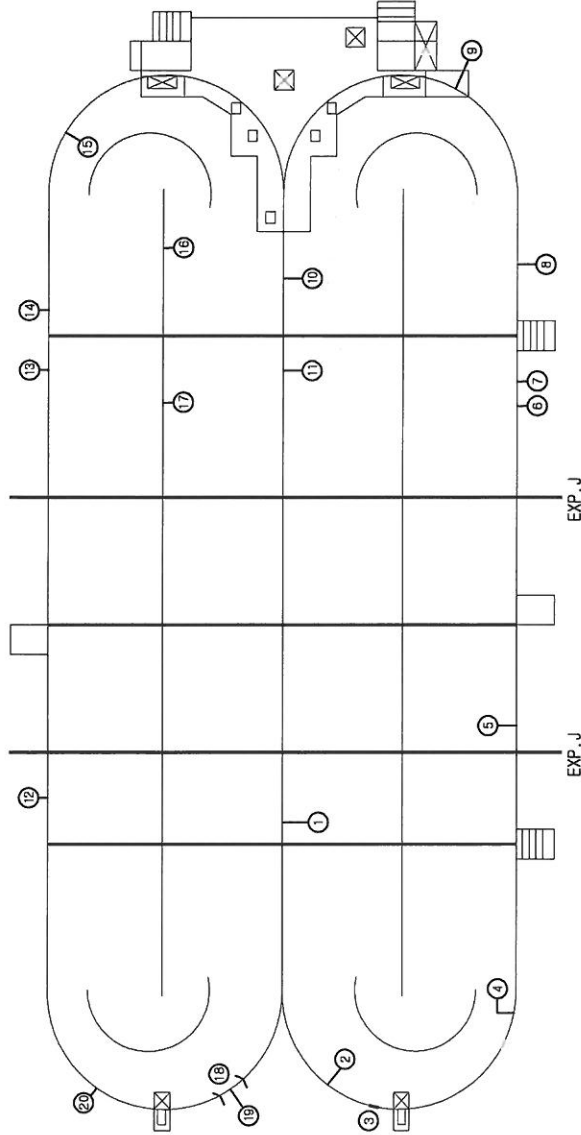
번호	손상내용	손상규모	단위	비고
1	균열	0.2/0.5 (10EA)	m	
2	균열	0.2/0.5 (10EA)	m	
3	균열	0.2/0.8 (4EA)	m	
4	균열	0.2/1.0 (4EA)	m	
5	균열	0.2/0.8 (8EA)	m	
6	균열	0.2/1.0 (2EA)	m	
7	균열	0.2/0.5	m	
8	균열	0.1/0.5 (2EA)	m	
9	균열	0.2/1.0 (5EA)	m	
10	균열	0.2/0.5 (2EA)	m	
11	균열	0.2/0.8 (10EA)	m	
12	계단부이격	-	-	
13	계단부이격	-	-	
14	균열	0.2/0.5 (14EA)	m	
15	균열	0.2/0.5 (4EA)	m	
16	균열	0.2/0.5 (5EA)	m	
17	균열	0.1/0.6 (7EA)	m	
18	균열	0.2/0.5 (5EA)	m	
19	균열	0.2/0.5 (8EA)	m	
20	균열	0.2/0.5 (4EA)	m	
21	도장박리	0.3x2.5	m ²	
22	균열/박태	L=1.0	m	
23	계단부이격	-	-	
24	균열	0.2/0.5 (4EA)	m	
25	균열	0.2/1.0 (15EA)	m	
26	균열	0.1/0.5	m	
27	균열	0.2/0.5 (8EA)	m	
28	균열	0.1/0.8 (8EA)	m	



내 용	해 결	종 회 사	해 결	내 용	주 기
2014년 광주 시 공공하수처리시설 정밀안전점검결과	광주도시관리공사	우리기술 (주)	NONE	오포공용하수처리시설	신원구차

CW=mm, L=m

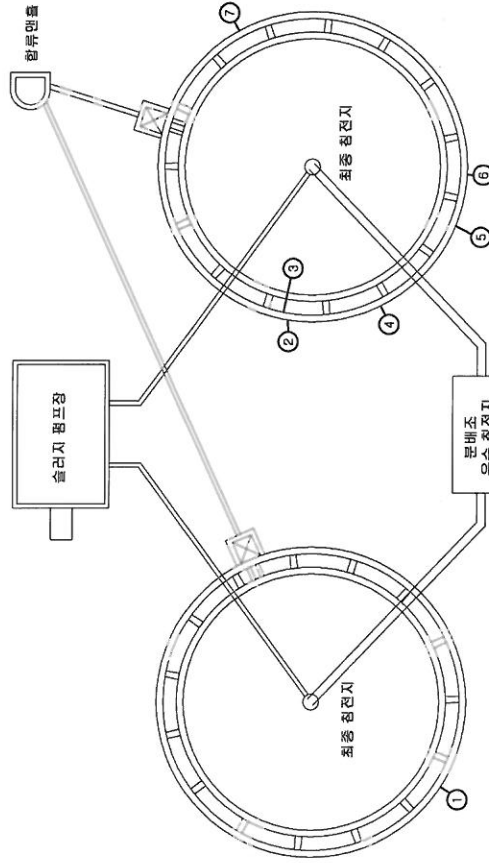
 𠂇	 𠂇	 𠂇	 𠂇	 𠂇	 𠂇
 𠂇	 𠂇	 𠂇	 𠂇	 𠂇	 𠂇
 𠂇	 𠂇	 𠂇	 𠂇	 𠂇	 𠂇
 𠂇	 𠂇	 𠂇	 𠂇	 𠂇	 𠂇
 𠂇	 𠂇	 𠂇	 𠂇	 𠂇	 𠂇

[illegible]

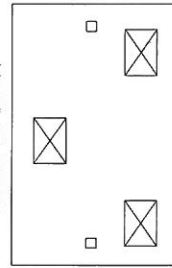
과목명	내역	회차	비고	비고	비고
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검검용역	광주도시관리공사	우리기술후(주)	NONE	오포공용하수처리시설	신화구2차

中
 心
 文
 學

									
Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H



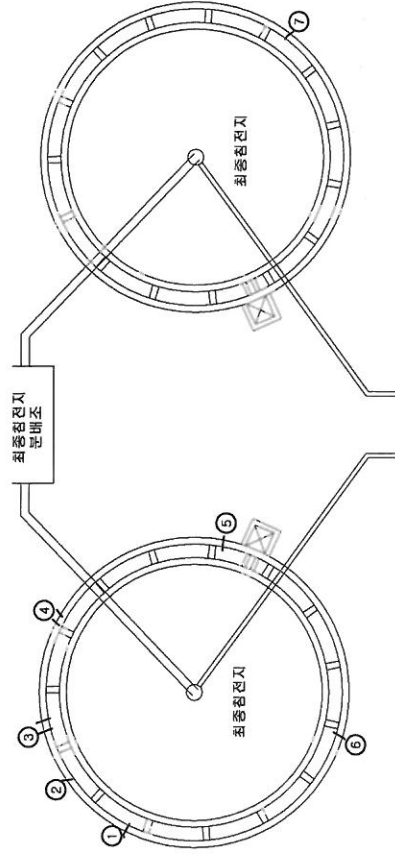
최종침전지 분배조 외부



과목명	별주처	영장회사	출원	노면명	위치명
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검영역	광주도시관리공사	우리기술(주)	NONE	오포공하수처리시설	최정평전지(1차)

KEY PLAN



മ
സ
മ
ഹ
ഹ




과목명	주제	영역	학제	도면	위치명
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검용역	광주도시관리공사	우리기술 (주)	NONE	오포공공하수처리시설	최종현전지(2차)

此
書
附
之
刊


𐌲𐌿𐌸𐌰 	𐌲𐌿𐌸𐌰 	𐌲𐌿𐌸𐌰 	𐌲𐌿𐌸𐌰 
𐌲𐌿𐌸𐌰 	𐌲𐌿𐌸𐌰 	𐌲𐌿𐌸𐌰 	𐌲𐌿𐌸𐌰 
𐌲𐌿𐌸𐌰 	𐌲𐌿𐌸𐌰 	𐌲𐌿𐌸𐌰 	𐌲𐌿𐌸𐌰 

[illegible]

과목명	내역	종회사	복합	노면	위치
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검용역	광주도시관리공사	우리기술(주)	NONE	오포공공하수처리시설	슬리프킴프장



상
비
러
지
품
스



ॐ
ॐ

CW=mm, L=m

[illegible]

80
81
82

४०
४१
४२

2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검사업영수증

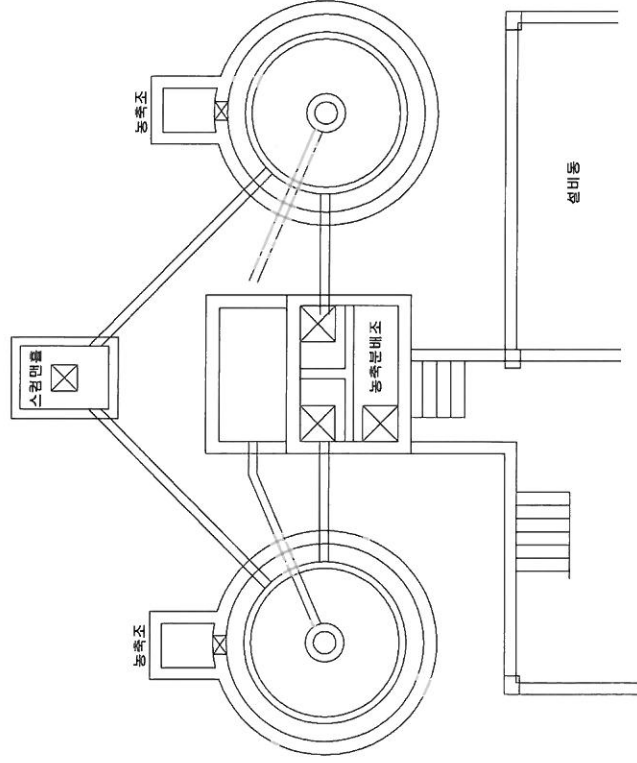
광주광역시공익재단

우리기술(주)

NONE

오폭공하수처리시설


슬러지 펌프장

[illegible][illegible]

과목명	주관처	영역회사	특성	노면명	위치명
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검용역	광주도시관리공사	우리기술(주)	NONE	오포공하수처리시설	농축분배조


中
心
文
學

 陰陽	 乾	 坤	 震	 坎	 艮	 巽	 兌
---	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

2014년 광주 시 공공하수처리시설 정밀안전점검결과	발주처	영역	목적	도면명	위치명
	광주도시관리공사	우리기술 (주)	NONE	오포공하수처리시설	셀비동

 태극	 팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘
 태극	 팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘
 태극	 팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘
 태극	 팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘
 태극	 팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘
 태극	 팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘
 태극	 팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘
 태극	 팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘	 태극팔괘

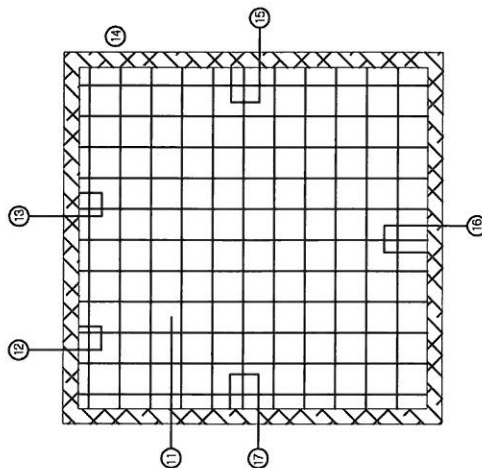
[illegible]

과목명	핵심역량	영역	주제	내용	비고
2014년	광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검용역		광주도시관리공사	우리기술 (주)	오포공하수처리시설 설비등

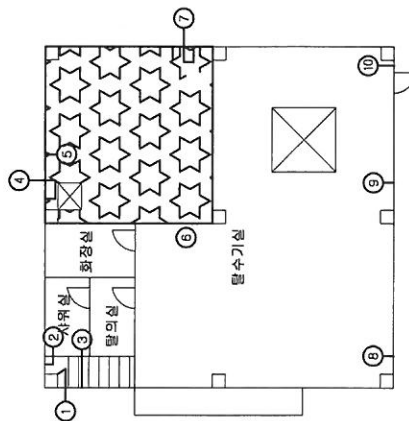
其
 時
 其
 子
 其

五 五

高 封 高 封 	高 封 高 封 	高 封 高 封 	高 封 高 封 
高 封 高 封 	高 封 高 封 	高 封 高 封 	高 封 高 封 
高 封 高 封 	高 封 高 封 	高 封 高 封 	高 封 高 封 
高 封 高 封 	高 封 高 封 	高 封 高 封 	高 封 高 封 

[illegible]



＜ 內 部 審 査 部 ＞



2월 20일

과목명	발주처	종회사	정액	노면	비고
2014년 광주시 공공하수처리시설 평면안전점검용역	광주도시관리공사	우리기술(주)	NONE	오폐공이하수처리시설	셀비등

𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹
𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹
𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹

[illegible]

2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검결과	광주도시관리공사	영리회사	없음	노면	유치명
					아름 투임동

和 231



中
心
明
之
山

The diagram shows a rectangular room. At the top, there is a row of seven rectangular boxes, likely representing windows or storage units. A vertical line divides the room into two sections. The left section is filled with a pattern of stars, representing a rug. Four numbered circles are placed within the room: circle 10 is in the bottom-left corner; circle 20 is in the center of the room; circle 30 is on the right wall; and circle 40 is in the bottom-right corner. A horizontal line runs across the top of the room, just below the row of boxes.

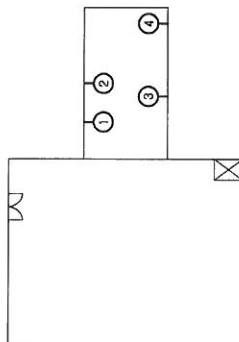
연도	주요 내용	주요 내용	주요 내용	주요 내용	주요 내용		
2014년	광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검결과	광주도시관리공사	우리기물(주)	NONE	오포공공하수처리시설	유지 관리	아름 투임동

A detailed key plan of the site, oriented with North at the top. The plan shows the layout of the proposed development, including the existing building, the proposed extension, and the surrounding area. The plan is oriented with North at the top.

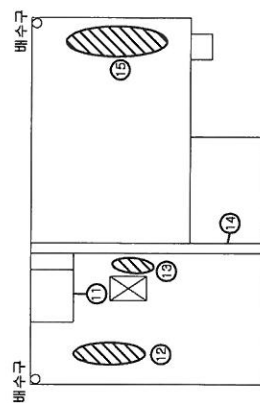
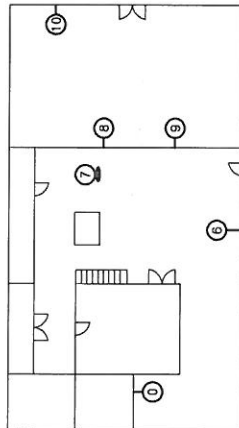
 𠂇	 𠂈	 𠂉	 𠂊	 𠂋	 𠂌	 𠂍	 𠂎	 𠂏
 𠂐	 𠂑	 𠂒	 𠂓	 𠂔	 𠂕	 𠂖	 𠂗	 𠂘
 𠂙	 𠂚	 𠂛	 𠂜	 𠂝	 𠂞	 𠂟	 𠂠	 𠂡
 𠂢	 𠂣	 𠂤	 𠂥	 𠂦	 𠂧	 𠂨	 𠂩	 𠂪
 𠂫	 𠂬	 𠂭	 𠂮	 𠂯	 𠂰	 𠂱	 𠂲	 𠂳
 𠂴	 𠂵	 𠂶	 𠂷	 𠂸	 𠂹	 𠂺	 𠂻	 𠂼
 𠂽	 𠂾	 𠂿	 𠃀	 𠃁	 𠃂	 𠃃	 𠃄	 𠃅
 𠃆	 𠃇	 𠃈	 𠃉	 𠃊	 𠃋	 𠃌	 𠃍	 𠃎

[illegible]


연령	성명	별명	영역	출생	노년명	유치명
2014년	광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검영역	광주도시관리공사	우리기설(주)	NONE	오도공하수처리시설	고도처리시설

[illegible][illegible]

^
LH
8J
80
KIO
1
V




과목명	발주처	영역회사	종점	도면명	위치명
2014년 광주시 공공하수처리시설 평면안전점검용역	광주도시관리공사	우리기술(주)	NONE	오포공공하수처리시설	고도처리시설 내부

[illegible][illegible]

과목명	주제	영역	학점	도전명	위치명
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검운영역	광주도시관리공사	유리기술(주)	NONE	오포공이하수처리시설	처리수로



𠂇 𠂈 𠂉 𠂊 𠂋 𠂌 𠂍 𠂎 𠂏 𠂐 𠂑 𠂒 𠂓 𠂔 𠂕 𠂖 𠂗 𠂘 𠂙 𠂚 𠂛 𠂜 𠂝 𠂞 𠂟 𠂠 𠂡 𠂢 𠂣 𠂤 𠂥 𠂦 𠂧 𠂨 𠂩 𠂪 𠂫 𠂬 𠂭 𠂮 𠂯 𠂰 𠂱 𠂲 𠂳 𠂴 𠂵 𠂶 𠂷 𠂸 𠂹 𠂺 𠂻 𠂼 𠂽 𠂾 𠂿 𠃀 𠃁 𠃂 𠃃 𠃄 𠃅 𠃆 𠃇 𠃈 𠃉 𠃊 𠃋 𠃌 𠃍 𠃎 𠃏 𠃐 𠃑 𠃒 𠃓 𠃔 𠃕 𠃖 𠃗 𠃘 𠃙 𠃚 𠃛 𠃜 𠃝 𠃞 𠃟 𠃠 𠃡 𠃢 𠃣 𠃤 𠃥 𠃦 𠃧 𠃨 𠃩 𠃪 𠃫 𠃬 𠃭 𠃮 𠃯 𠃰 𠃱 𠃲 𠃳 𠃴 𠃵 𠃶 𠃷 𠃸 𠃹 𠃺 𠃻 𠃼 𠃽 𠃾 𠃿 𠄀 𠄁 𠄂 𠄃 𠄄 𠄅 𠄆 𠄇 𠄈 𠄉 𠄊 𠄋 𠄌 𠄍 𠄎 𠄏 𠄐 𠄑 𠄒 𠄓 𠄔 𠄕 𠄖 𠄗 𠄘 𠄙 𠄚 𠄛 𠄜 𠄝 𠄞 𠄟 𠄠 𠄡 𠄢 𠄣 𠄤 𠄥 𠄦 𠄧 𠄨 𠄩 𠄪 𠄫 𠄬 𠄭 𠄮 𠄯 𠄰 𠄱 𠄲 𠄳 𠄴 𠄵 𠄶 𠄷 𠄸 𠄹 𠄺 𠄻 𠄼 𠄽 𠄾 𠄿 𠅀 𠅁 𠅂 𠅃 𠅄 𠅅 𠅆 𠅇 𠅈 𠅉 𠅊 𠅋 𠅌 𠅍 𠅎 𠅏 𠅐 𠅑 𠅒 𠅓 𠅔 𠅕 𠅖 𠅗 𠅘 𠅙 𠅚 𠅛 𠅜 𠅝 𠅞 𠅟 𠅠 𠅡 𠅢 𠅣 𠅤 𠅥 𠅦 𠅧 𠅨 𠅩 𠅪 𠅫 𠅬 𠅭 𠅮 𠅯 𠅰 𠅱 𠅲 𠅳 𠅴 𠅵 𠅶 𠅷 𠅸 𠅹 𠅺 𠅻 𠅼 𠅽 𠅾 𠅿 𠆀 𠆁 𠆂 𠆃 𠆄 𠆅 𠆆 𠆇 𠆈 𠆉 𠆊 𠆋 𠆌 𠆍 𠆎 𠆏 𠆐 𠆑 𠆒 𠆓 𠆔 𠆕 𠆖 𠆗 𠆘 𠆙 𠆚 𠆛 𠆜 𠆝 𠆞 𠆟 𠆠 𠆡 𠆢 𠆣 𠆤 𠆥 𠆦 𠆧 𠆨 𠆩 𠆪 𠆫 𠆬 𠆭 𠆮 𠆯 𠆰 𠆱 𠆲 𠆳 𠆴 𠆵 𠆶 𠆷 𠆸 𠆹 𠆺 𠆻 𠆼 𠆽 𠆾 𠆿 𠇀 𠇁 𠇂 𠇃 𠇄 𠇅 𠇆 𠇇 𠇈 𠇉 𠇊 𠇋 𠇌 𠇍 𠇎 𠇏 𠇐 𠇑 𠇒 𠇓 𠇔 𠇕 𠇖 𠇗 𠇘 𠇙 𠇚 𠇛 𠇜 𠇝 𠇞 𠇟 𠇠 𠇡 𠇢 𠇣 𠇤 𠇥 𠇦 𠇧 𠇨 𠇩 𠇪 𠇫 𠇬 𠇭 𠇮 𠇯 𠇰 𠇱 𠇲 𠇳 𠇴 𠇵 𠇶 𠇷 𠇸 𠇹 𠇺 𠇻 𠇼 𠇽 𠇾 𠇿 𠈀 𠈁 𠈂 𠈃 𠈄 𠈅 𠈆 𠈇 𠈈 𠈉 𠈊 𠈋 𠈌 𠈍 𠈎 𠈏 𠈐 𠈑 𠈒 𠈓 𠈔 𠈕 𠈖 𠈗 𠈘 𠈙 𠈚 𠈛 𠈜 𠈝 𠈞 𠈟 𠈠 𠈡 𠈢 𠈣 𠈤 𠈥 𠈦 𠈧 𠈨 𠈩 𠈪 𠈫 𠈬 𠈭 𠈮 𠈯 𠈰 𠈱 𠈲 𠈳 𠈴 𠈵 𠈶 𠈷 𠈸 𠈹 𠈺 𠈻 𠈼 𠈽 𠈾 𠈿 𠉀 𠉁 𠉂 𠉃 𠉄 𠉅 𠉆 𠉇 𠉈 𠉉 𠉊 𠉋 𠉌
--

[illegible]

과 상 명	주 체	영 려 회 사	책 정	도 연 명	위 치 명
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검영역	광주도시관리공사	우리기술(주)	NONE	오포공공하수처리시설	충인처리시설(1차)



五 五

 아	 안	 어	 에	 이	 이	 이	 이	 이
 우	 우	 우	 우	 우	 우	 우	 우	 우
 유	 유	 유	 유	 유	 유	 유	 유	 유
 예	 예	 예	 예	 예	 예	 예	 예	 예
 의	 의	 의	 의	 의	 의	 의	 의	 의

[illegible]

과 명	주 제	영 역	주 제	주 제	주 제
2014년 광주 시 공공하수처리시설 평밀안전점검운영비	광주도시관리공사	우 리 기 술 (주)	NONE	오 포 공 공 하 수 처 리 시 설	우 리 기 설
					총인처리시설(1차)


𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹
𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹
𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹
𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎹

[illegible]

과목명	별주처	종대사	축적	도면	위치
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검용역	광주도시관리공사	우리기술 (주)	NONE	오포공공하수처리시설	흥인처리시설 (2차중설)

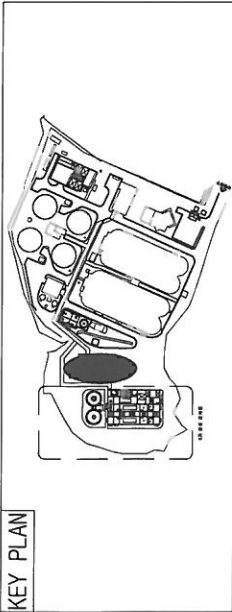
新 新, 新 新, 新 新 	新 新, 新 新 	新 新 	新 新
新 新, 新 新 	新 新, 新 新 	新 新 	新 新, 新 新
新 新, 新 新 	新 新, 新 新 	新 新 	新 新, 新 新
新 新, 新 新 	新 新, 新 新 	新 新, 新 新 	新 新, 新 新

번호	손상내용	손상규모	단위	비고
1	마감균열	0.1/0.1 (24EA)	m	
2	마감박리	1.0X0.5	m ²	
3	박락	1.0X1.0	m ²	
4	마감균열	0.1/0.3 (14EA)	m	
5	마감균열	0.3/0.7	m	
6	마감파손	0.2X0.6	m ²	
7	마감균열	0.1/0.3 (14EA)	m	
8	마감균열	0.5/0.8	m	
9	박락 마감균열	1.0/3/3	m	
10	마감파손	0.2X0.6	m ²	
11	마감균열	0.1/0.3 (20EA)	m	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				



과목명	주제	영역	학점	노면	위치
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검운영역	광주도시관리공사	우리기술회사	NONE	오포공공하수처리시설	오수처리시설 (2차증설)

KEY PLAN



오포공공하수처리시설 오수처리시설 (2차중설)-1

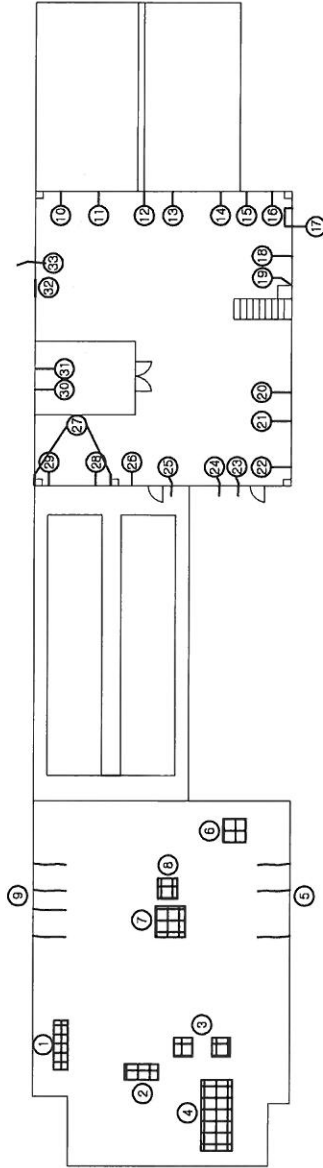
범례

구원	인상구원	오염 및 열화	파손 벽리, 벽각
벽태	철근노출	재료분리	누수, 습윤
채수, 토적, 오염	변색, 누출	불통	부식
변형	타일파손	도장벽리	기타

CW=mm, L=mm

손상물량표

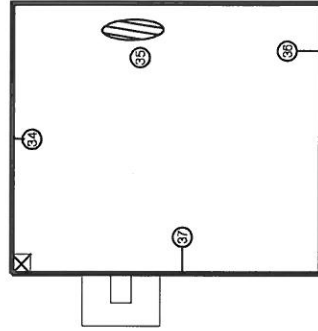
번호	손상내용	손상규모	단위	비고
1	마감재 박리	1.2X0.4	m ²	
2	마감재 박리	0.5X1.0	m ²	
3	마감재 박리	0.4X0.4 (2EA)	m ²	
4	마감재 박리	2.0X4.5	m ²	
5	마감재 균열	0.1/0.6 (3EA)	m	
6	마감재 박리	0.6X0.6	m ²	
7	마감재 박리	1.0X1.0	m ²	
8	마감재 박리	0.5X0.5	m ²	
9	마감재 균열	0.1/0.6 (4EA)	m	
10	마감재 균열	0.5/1.0 (3EA)	m	
11	마감재 균열	0.2/0.5	m	
12	마감재 균열	1.0/1.2	m	
13	마감재 균열	0.3/1.0	m	
14	마감재 균열	0.3/3.0	m	
15	마감재 균열	2.0/4.0	m	
16	마감재 균열	0.3/1.0 (2EA)	m	
17	마감재 균열	0.2/1.2	m	
18	마감재 균열	0.3/1.0	m	
19	마감재 이격	L=5.0	m	
20	마감재 균열	0.3/2.0	m	
21	마감재 균열	2.0/3.0	m	
22	마감재 균열	0.2/0.5	m	
23	마감재 균열	0.3/1.5	m	
24	마감재 균열	0.5/3.0	m	
25	마감재 균열	0.5/1.0	m	
26	마감재 균열	0.3/1.0 (3EA)	m	
27	마감재 이격	L=5.0 (2EA)	m	
28	마감재 균열	0.5/1.2	m	
29	마감재 균열	1.0/1.2 (2EA)	m	
30	마감재 균열	0.5/1.0 (2EA)	m	
31	마감재 균열	0.3/0.2 (3EA)	m	
32	마감재 이격	L=5.0	m	



토목

건축

토목

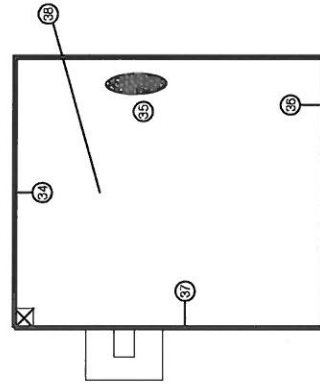


< 지하1층 평면도 >

과업명	발주처	용역회사	특성	도면명	위치명
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검용역	광주도시관리공사	우리기술(주)	NONE	오포공공하수처리시설	오수처리시설 (2차중설)-1

100m






 아	 안	 악	 아	 안	 악	 아	 안	 악
 어	 언	 억	 어	 언	 억	 어	 언	 억
 이	 인	 익	 이	 인	 익	 이	 인	 익
 우	 uhn	 우	 uhn	 uhn	 uhn	 uhn	 uhn	 uhn
 예	 연	 역	 예	 연	 역	 예	 연	 역
 의	 의	 의	 의	 의	 의	 의	 의	 의

[illegible]

과목명	주최	영역	비고	유치량
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검용역	광주도시관리공사	우리기설(주)	NONE	오수처리시설 (2차증설) -2

CW=mm, L=m

𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎴 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎴 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎴 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎴
𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎴 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎴 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎴 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎴
𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎴 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎴 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎴 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎴
𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎴 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎴 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎴 	𐎶𐎠𐎧𐎫𐎡𐎴



과목명	주최	명사	학술	도면	위치
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검영역	광주도시관리공사	우리기술회사	NONE	오포공공하수처리시설	반송파트동1차

KEY PLAN

A simple line drawing of a house. The house has a gabled roof. On the left side, there is a chimney with a cross-hatch pattern. To the right of the chimney, there is a mailbox with a cross-hatch pattern. The house is drawn with simple black lines on a white background.

A line drawing of a door. On the left is a vertical handle. To its right is a rectangular lock mechanism with a small circular knob in the center. The door is shown in a slightly open position, revealing a gap on the left.

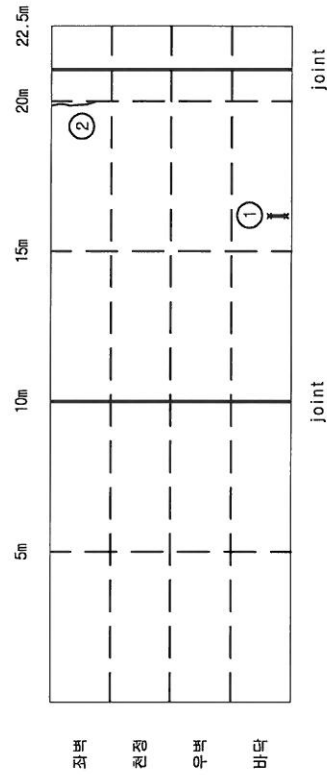
A line drawing of a house with a chimney and a mailbox. The house has a gabled roof and a chimney on the right side. A mailbox is attached to the front of the house.

[illegible]

과목명	내역	종회사	특정	내역	위치명
2014년 광주시 공공하수처리시설 평밀안전점검용역	광주도시관리공사	우리기술(주)	NONE	오포공공하수처리시설	빈송포동2차

A detailed key plan of the site. The plan shows the layout of the proposed development, including the existing building, the proposed building, and the surrounding area. The proposed building is shown in a darker shade of grey, while the existing building is in a lighter shade. The plan also shows the surrounding area, including the road and the adjacent site.

하
하
하
하
하

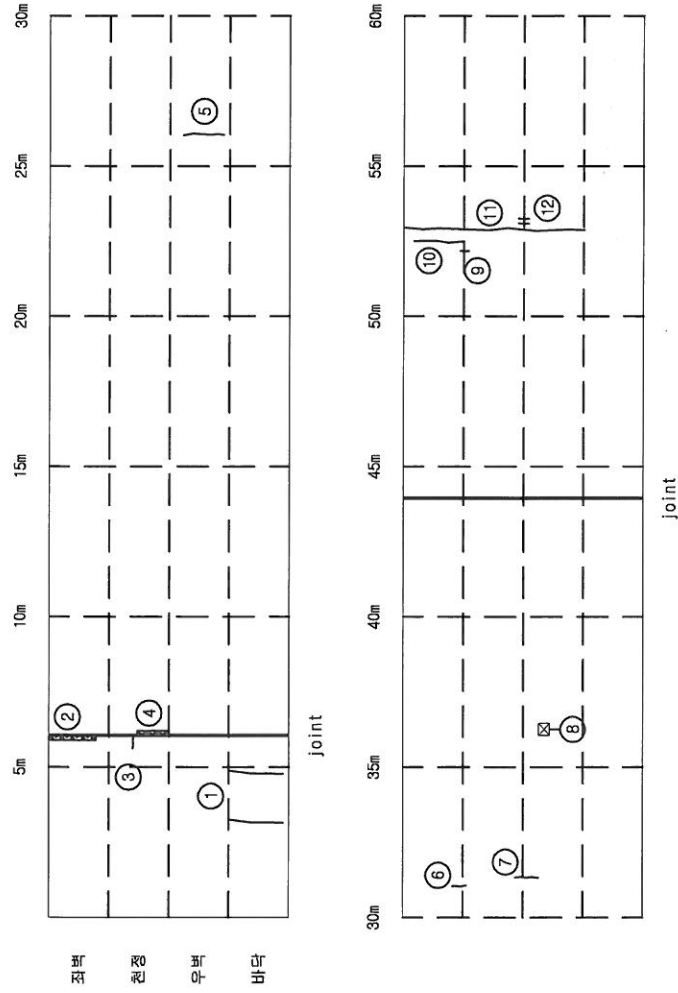
[illegible]

과업명	별주처	영역회사	특성	노면명	유치명
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검영역	광주도시관리공사	우리기술(주)	NONE	오포공하수처리시설	공동구(A-Line)

KEY PLAN

𐎧𐎠𐎼𐎿
 𐎧𐎠𐎽𐎢
 𐎧𐎠𐎢𐎽
 𐎧𐎠𐎢𐎽
 𐎧𐎠𐎢𐎽

田 	田 	田 	田 	田 
田 	田 	田 	田 	田 
田 	田 	田 	田 	田 
田 	田 	田 	田 	田 
田 	田 	田 	田 	田 
田 	田 	田 	田 	田 
田 	田 	田 	田 	田 
田 	田 	田 	田 	田 

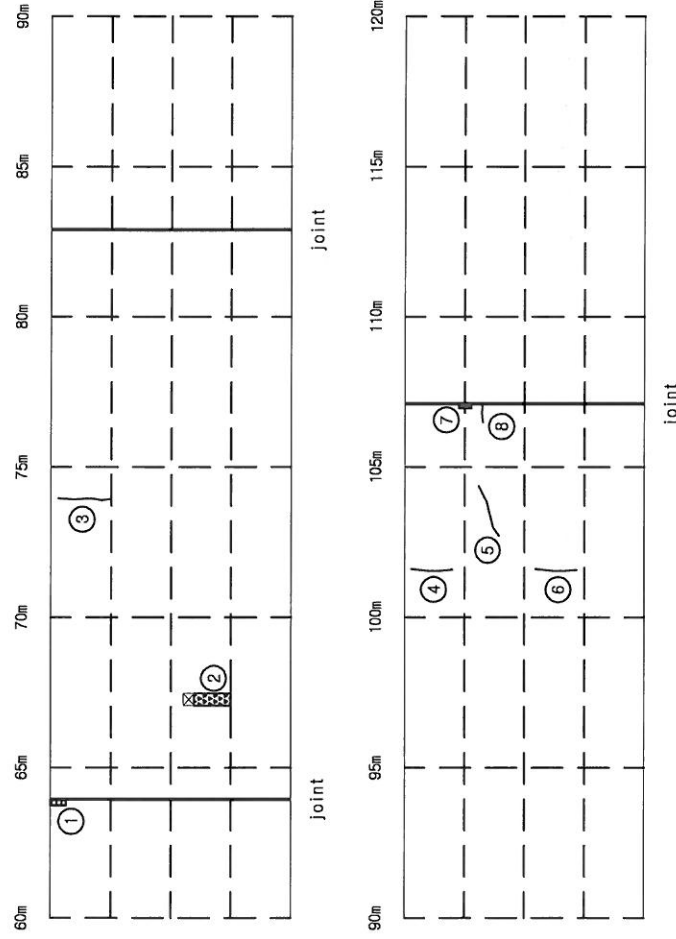
[illegible]

과	개	임	명	별	주	체	종	회	사	복	적	노	면	명	위	장
2014년	광주시	공공하수처리시설	정밀안전점검	영역	광주도시관리공사				우리기술(주)	NONE		오포공공하수처리시설				공동구(β-Line)-1

KEY PLAN

此
詩
明
之
作

 나	 다	 나	 나	 나	 나	 나	 나	 나
 나	 다	 나	 나	 나	 나	 나	 나	 나
 나	 다	 나	 나	 나	 나	 나	 나	 나
 나	 다	 나	 나	 나	 나	 나	 나	 나
 나	 다	 나	 나	 나	 나	 나	 나	 나
 나	 다	 나	 나	 나	 나	 나	 나	 나
 나	 다	 나	 나	 나	 나	 나	 나	 나
 나	 다	 나	 나	 나	 나	 나	 나	 나

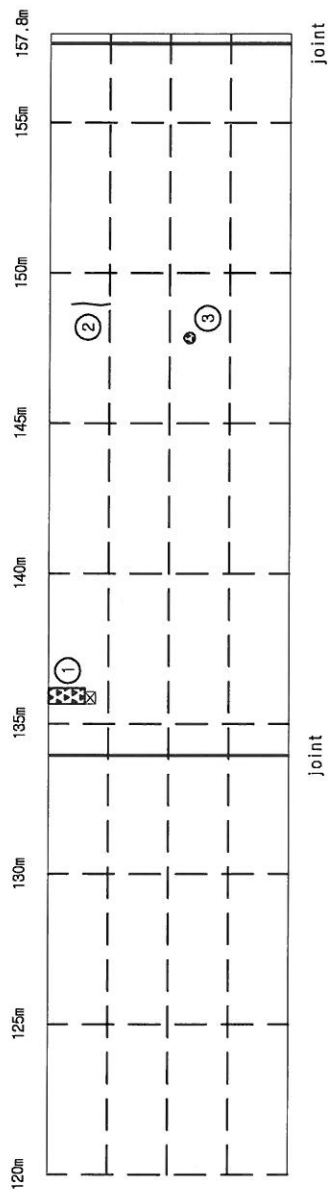
[illegible]

과목명	주제	영역	절차	도면	위치명
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검용역	광주도시관리공사	환경	우리기설 (주)	NONE	오포공용하수처리시설
					공동구(B-Line)-2

KEY PLAN

$CW=mm, L=m$

日 	日 	日 	日 	日 	日 	日 	日 	日 
日 	日 	日 	日 	日 	日 	日 	日 	日 

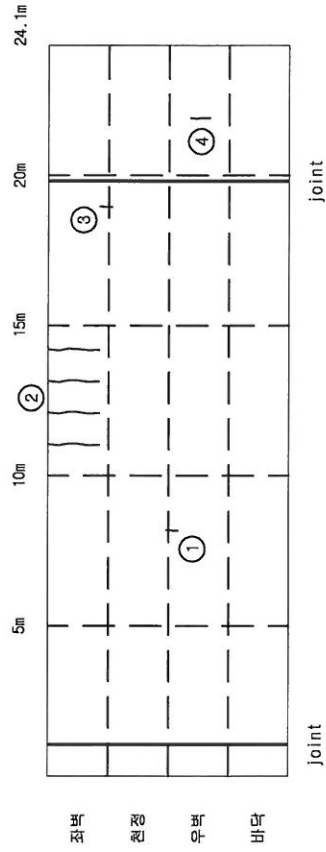
[illegible]

2014년 광주시 공공하수처리시설 평양밀안전점검결과	발주처	영명회사	출력	도면명	위치명
	광주도시관리공사	우리기술(주)	NONE	오포공공하수처리시설	공동구(B-Line)-3

A detailed key plan of the site, oriented vertically. The plan shows the layout of the proposed development, including the existing building, the proposed building, and the surrounding area. The proposed building is a large, rectangular structure with a central section and two circular sections on the left. The existing building is a smaller, rectangular structure located to the right of the proposed building. The plan also shows the surrounding area, including the road and the adjacent site.

中
心
文
庫

CW=mm, L=mm	 斜纹	 斜纹	 斜纹
	 斜纹	 斜纹	 斜纹
	 斜纹	 斜纹	 斜纹

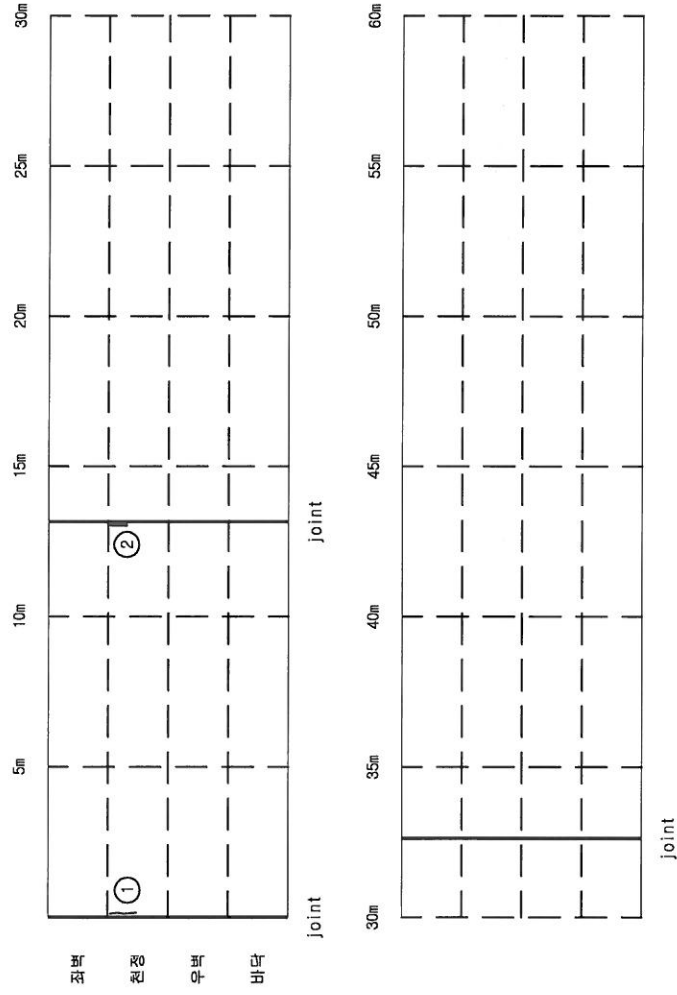
[illegible]

과목명	과목주제	영역회사	특성	도면명	위치명
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검운영역	광주도시관리공사	우리기술(주)	NONE	오포공공하수처리시설	공룡구(C-Line)

KEY PLAN

中
 心
 文
 學

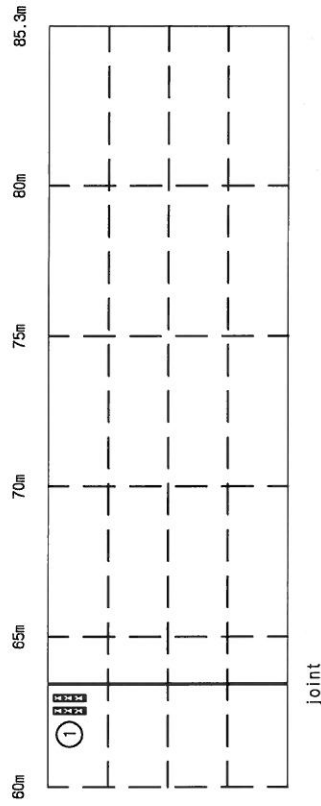
 陰陽	 八卦	 九宮	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤
 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤
 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤
 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤
 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤
 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤
 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤
 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤	 乾坤

[illegible]

	개	주 지	회 사	책 적	도 민 명	위 치 명
2014년 광주 시 공공하수처리시설 정밀안전점검용역		광주도시관리공사	우리기술 (주)	NONE	오포공영하수처리시설	공동구(D-Line)-1

KEY PLAN

中
心
明
文
學

[illegible]

과목명	별주처	영역회사	특성	노면명	위치명
2014년 광주시 공공하수처리시설 정밀안전점검영역	광주도시관리공사	우리기술(주)	NONE	오포공하수처리시설	광동구(D-Line)-2