


9. 고정2터널

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.1~5

← 부 산

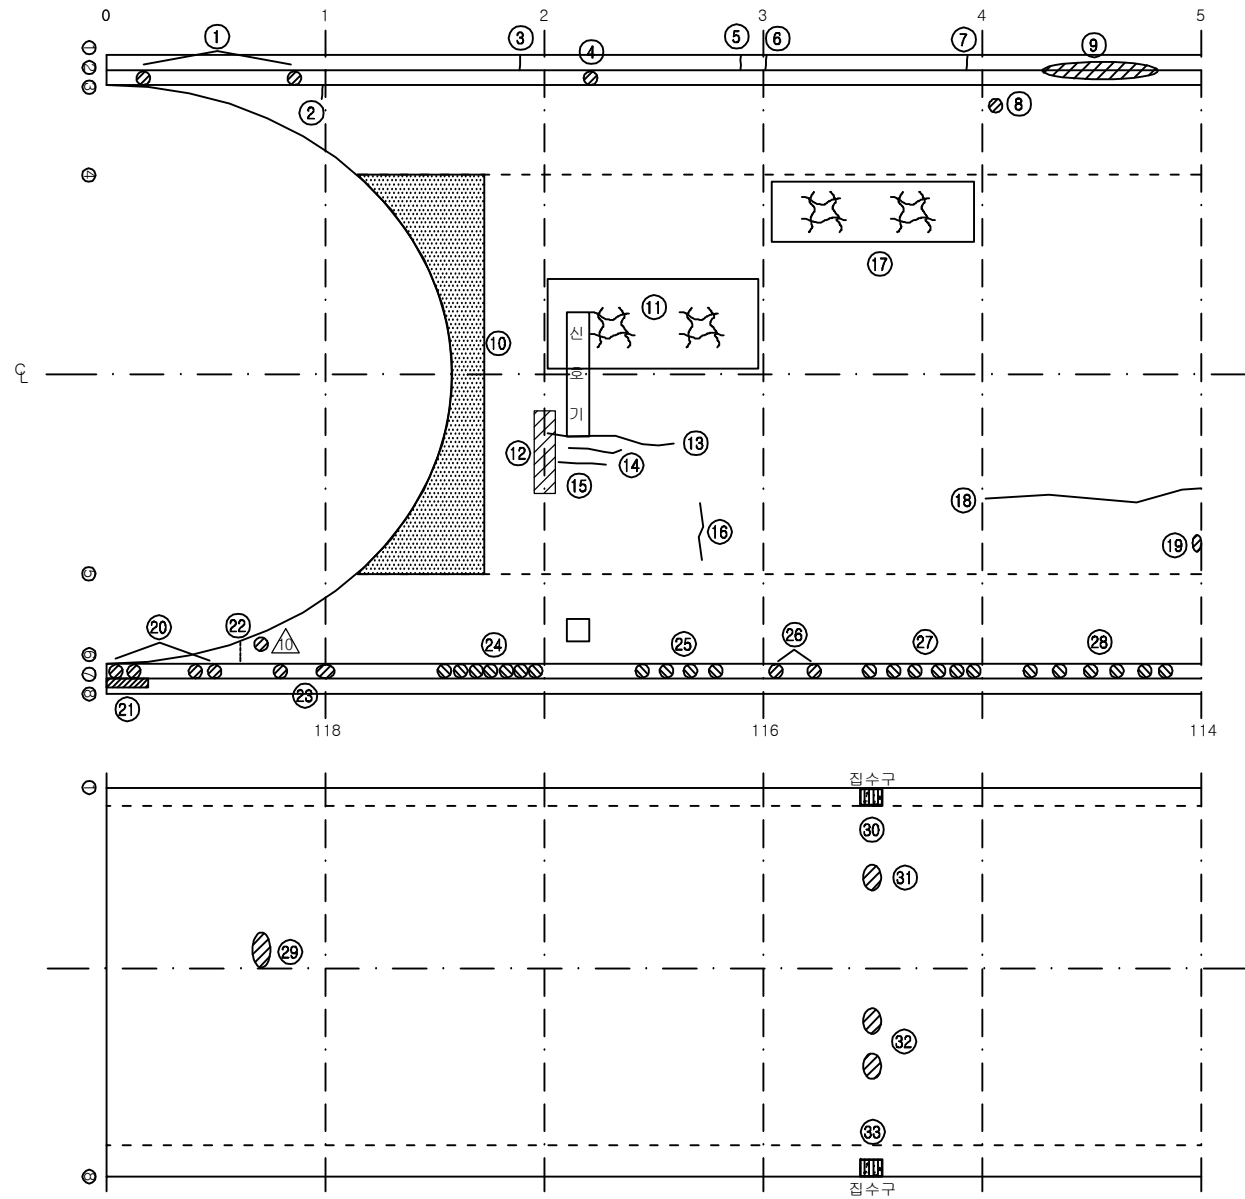

보 수 이 력			
기 존 균 열	△	보 수(12. 상변기)	
신 규 균 열	△	보 수(12. 하변기)	
보수부위재균열	△	보 수(13. 상변기)	
보 수(기보수)	△	보 수(13. 하변기)	
보 수(08. 하변기)	△	보 수(14. 상변기)	
보 수(09. 상변기)	△	보 수(14. 하변기)	
보 수(09. 하변기)	△	보 수(15. 상변기)	
보 수(10. 상변기)	△	보 수(15. 하변기)	
보 수(10. 하변기)	△	보 수(16. 상변기)	
보 수(11. 상변기)	△	보 수(16. 하변기)	
보 수(11. 하변기)	△	보 수(17. 상변기)	

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
2	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	d	0.30	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
6	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
7	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
8	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
9	구	공동구 파손	-	1.5	0.2	0.30	m²	1	-	0.30	
10	구	표면오염	-	12.0	5.0	60.00	m²	1	-	60.00	
11	구	망상균열	-	9.0	2.5	22.50	m²	1	b	22.50	
12	구	표면오염	-	4.0	1.0	4.00	m²	1	-	4.00	
13	구	충균열	0.3	4.5	-	4.50	m	1	c	4.50	
14	구	충균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
15	구	충균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
16	구	황균열	0.4	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
17	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
18	구	충균열	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
19	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01	
20	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00	
21	구	공동구 파손	-	1.0	0.2	0.20	m²	1	-	0.20	
22	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00	
23	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
24	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	7	-	7.00	
25	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00	
26	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
27	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00	
28	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00	
29	구	스폴링	-	0.6	0.1	0.06	m²	1	-	0.06	
30	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.12
31	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	-	0.02	
32	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m²	2	-	0.04	
33	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.14
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

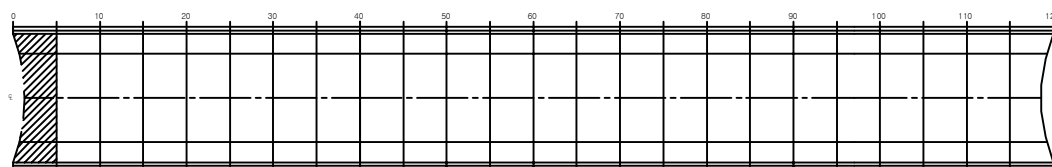


SECTION

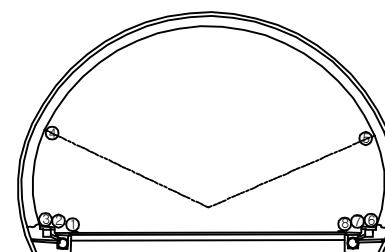


용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	001

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.6~10


← 부 산

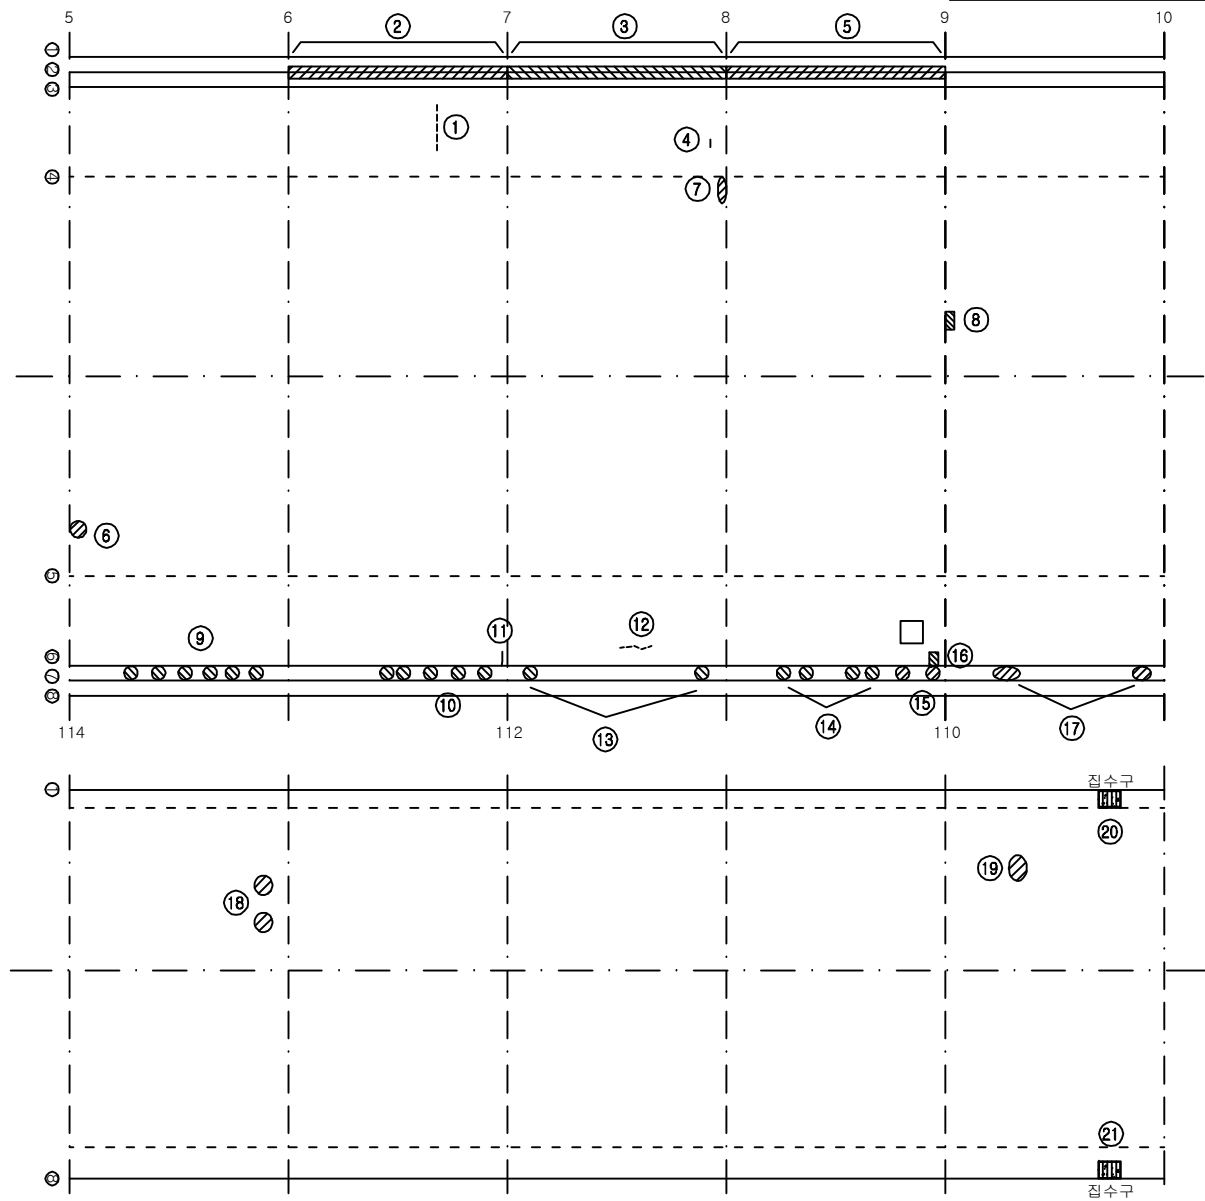

KEY PLAN

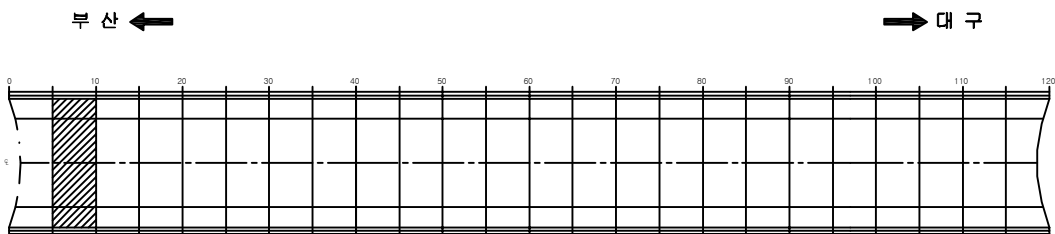

SECTION

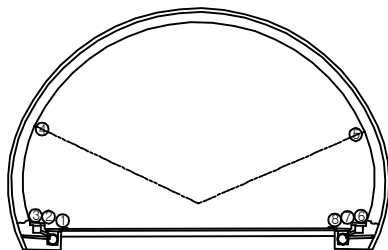

보 수 이 력

기 준 균 열	보 수(12. 상변기)
신 규 균 열	보 수(12. 하변기)
보 수부위재균열	보 수(13. 상변기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하변기)
보 수(08. 하변기)	보 수(14. 상변기)
보 수(09. 상변기)	보 수(14. 하변기)
보 수(09. 하변기)	보 수(15. 상변기)
보 수(10. 상변기)	보 수(15. 하변기)
보 수(10. 하변기)	보 수(16. 상변기)
보 수(11. 상변기)	보 수(16. 하변기)
보 수(11. 하변기)	보 수(17. 상변기)

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 율량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00	
2	구	공동구 파손	-	9.0	0.1	0.90	m³	1	-	0.90	
3	구	공동구 파손	-	9.0	0.1	0.90	m³	1	-	0.90	
4	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
5	구	공동구 파손	-	9.0	0.1	0.90	m³	1	-	0.90	
6	구	틀뜸	-	0.1	0.1	0.01	m³	1	c	0.01	
7	구	틀뜸	-	0.3	0.1	0.03	m³	1	c	0.03	
8	구	박락	-	0.2	0.1	0.02	m³	1	c	0.02	
9	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00	
10	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00	
11	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
12	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	8	-	8.00	
13	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
14	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00	
15	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
16	구	박락	-	0.2	0.3	0.06	m³	1	c	0.06	
17	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00	
18	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m³	2	-	0.02	
19	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m³	1	-	0.02	
20	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m³	1	-	0.15	H0.18
21	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m³	1	-	0.15	H0.22
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	002

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.11~15

← 부 산

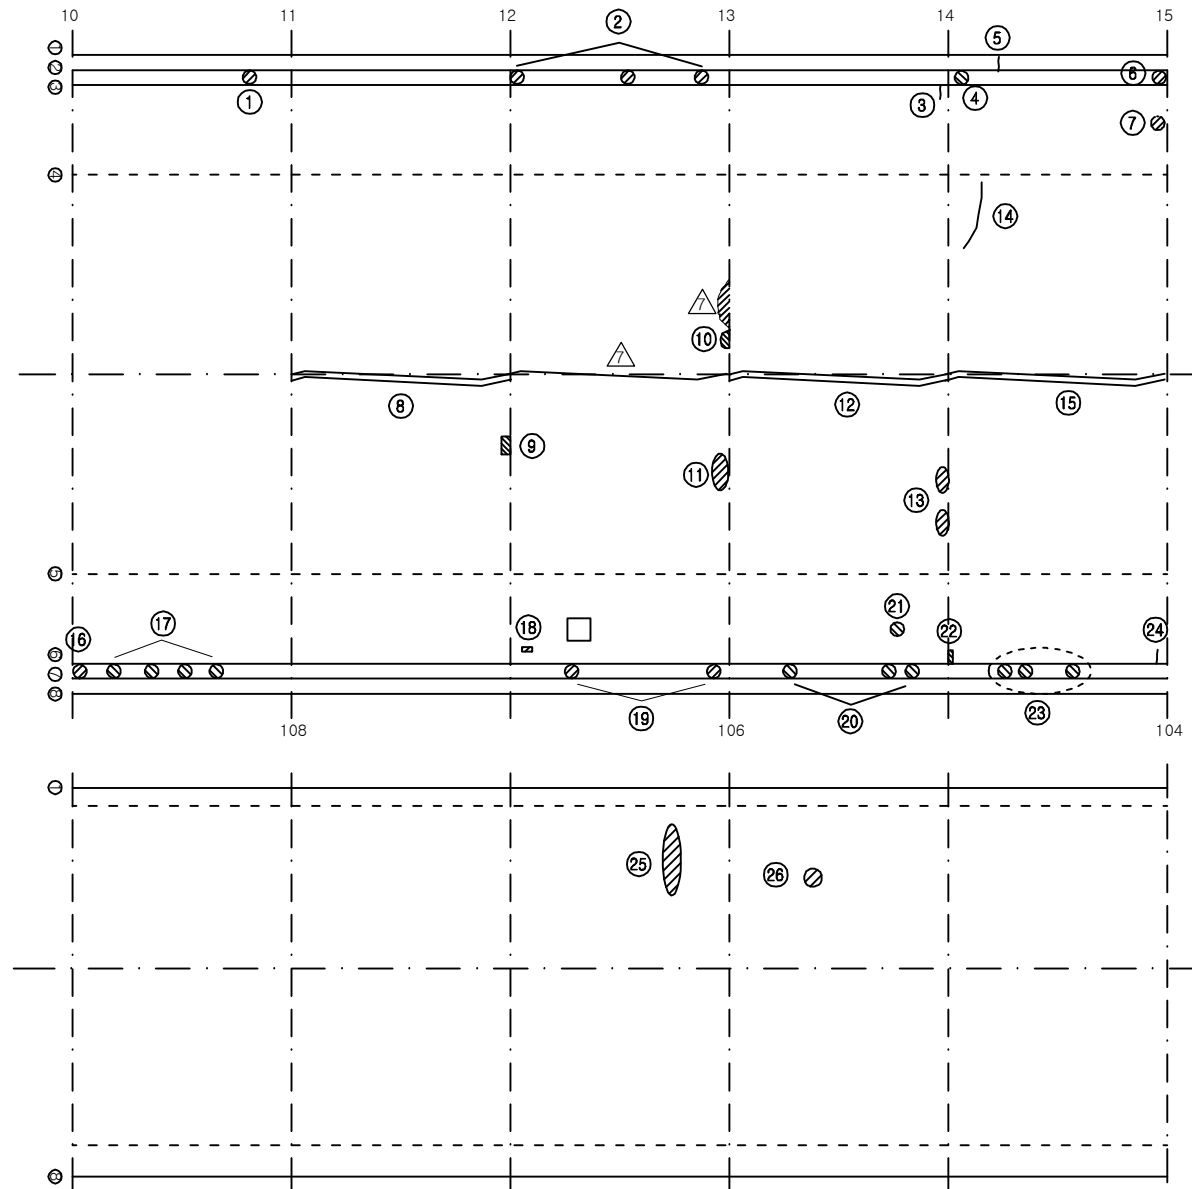

보 수 이 력			
	기 준 균 열		보 수(12. 상변기)
	신 규 균 열		보 수(12. 하변기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상변기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하변기)
	보 수(08. 하변기)		보 수(14. 상변기)
	보 수(09. 상변기)		보 수(14. 하변기)
	보 수(09. 하변기)		보 수(15. 상변기)
	보 수(10. 상변기)		보 수(15. 하변기)
	보 수(10. 하변기)		보 수(16. 상변기)
	보 수(11. 상변기)		보 수(16. 하변기)
	보 수(11. 하변기)		보 수(17. 상변기)

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 율량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
7	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
8	구	보수부 재균열(총)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
9	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
10	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
11	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
12	구	보수부 재균열(총)	0.4	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
13	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	2	c	0.04	
14	구	횡균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
15	구	보수부 재균열(총)	0.4	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
16	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
17	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00	
18	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
19	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
20	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
21	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
22	구	박락	-	0.1	0.3	0.03	m²	1	c	0.03	
23	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00	
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
25	구	스폴링	-	0.9	0.1	0.09	m²	1	-	0.09	
26	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」 이며, 균열의 폭은 「 mm 」 임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

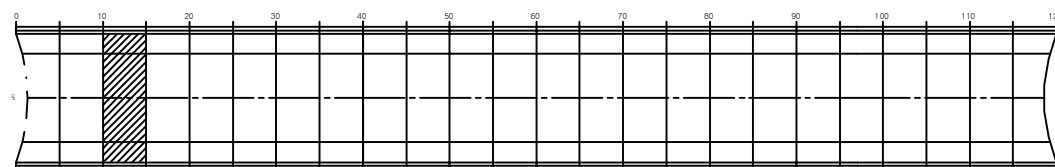


SECTION

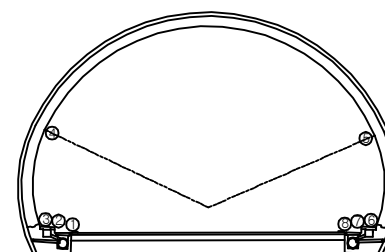

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	003

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.16~20


← 부 산

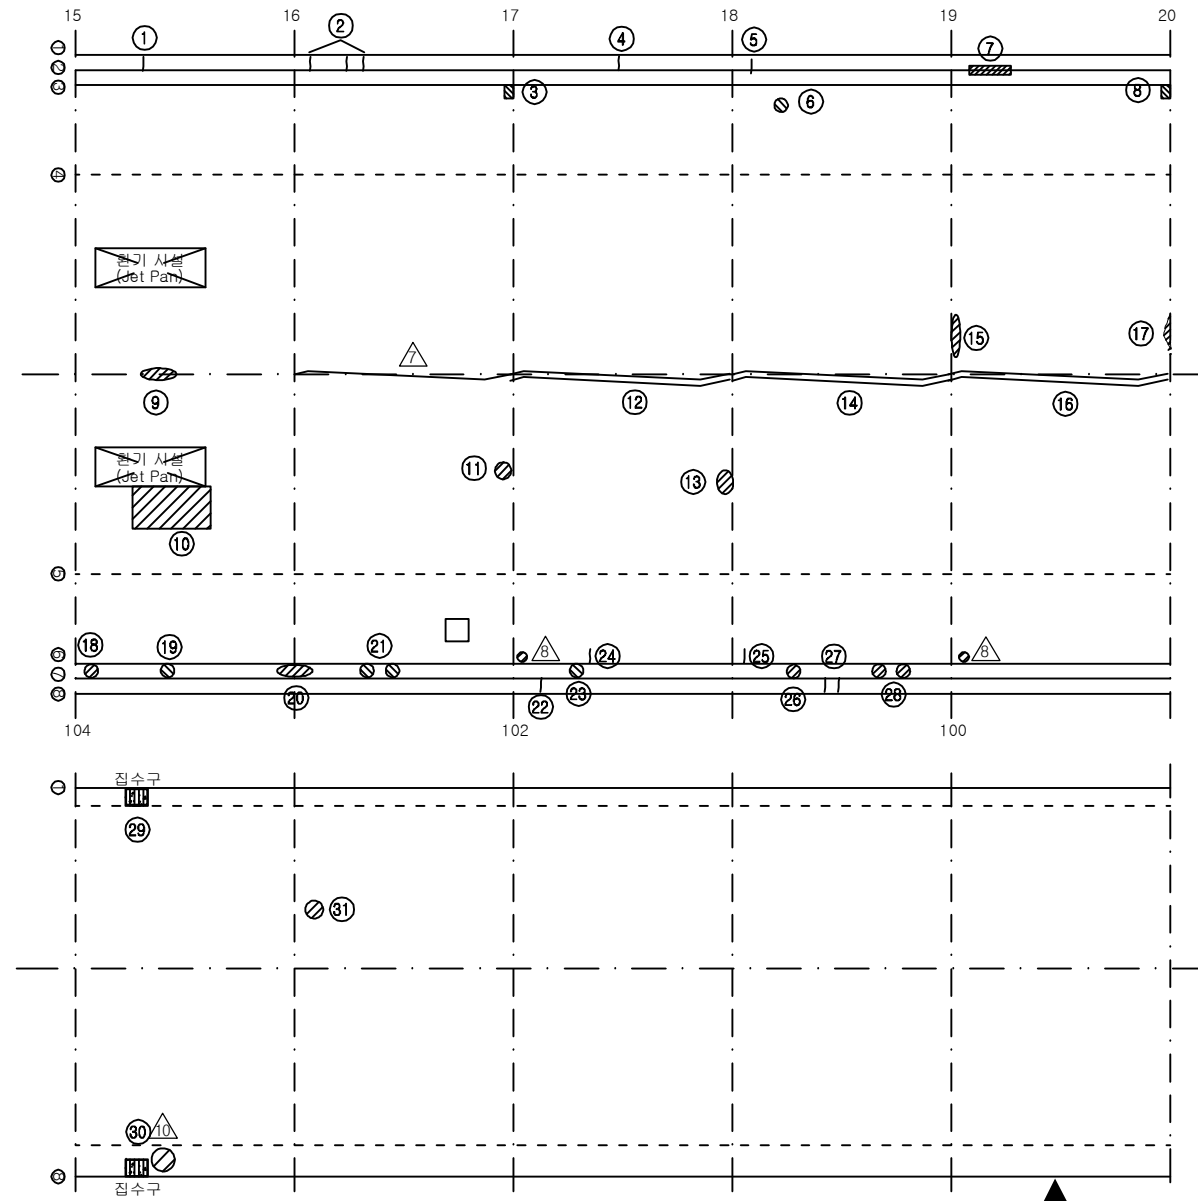


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

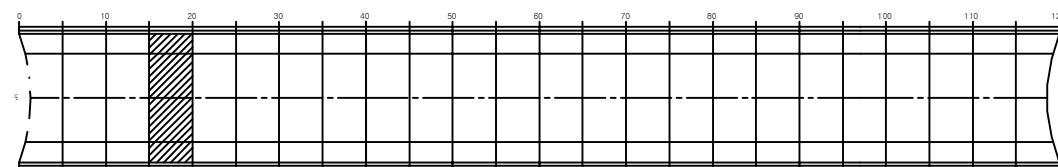

SECTION

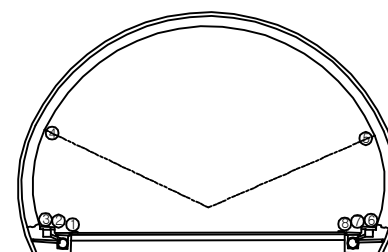

보 수 이 력

기 존 균 열	보 수(12. 상변기)
신 규 균 열	보 수(12. 하변기)
보 수부위재균열	보 수(13. 상변기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하변기)
보 수(08. 하변기)	보 수(14. 상변기)
보 수(09. 상변기)	보 수(14. 하변기)
보 수(09. 하변기)	보 수(15. 상변기)
보 수(10. 상변기)	보 수(15. 하변기)
보 수(10. 하변기)	보 수(16. 상변기)
보 수(11. 상변기)	보 수(16. 하변기)
보 수(11. 하변기)	보 수(17. 상변기)

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
2	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	3	-	0.90	
3	구	박락	-	0.2	0.3	0.06	m²	1	c	0.06	
4	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
5	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
6	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
7	구	공동구 파손	-	1.5	0.2	0.30	m²	1	-	0.30	
8	구	박락	-	0.2	0.3	0.06	m²	1	c	0.06	
9	구	파손	-	1.0	0.5	0.50	m²	1	c	0.50	
10	구	철근피복두께 부족	-	2.5	1.6	4.00	m²	1	-	4.00	
11	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01	
12	구	보수부 재균열(총)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
13	구	들뜸	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
14	구	보수부 재균열(총)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
15	구	들뜸	-	0.7	0.1	0.07	m²	1	c	0.07	
16	구	보수부 재균열(총)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
17	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01	
18	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
19	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
20	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
21	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
22	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
23	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
25	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
26	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
27	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
28	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
29	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.23
30	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.18
31	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	004

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.21~25


← 부 산

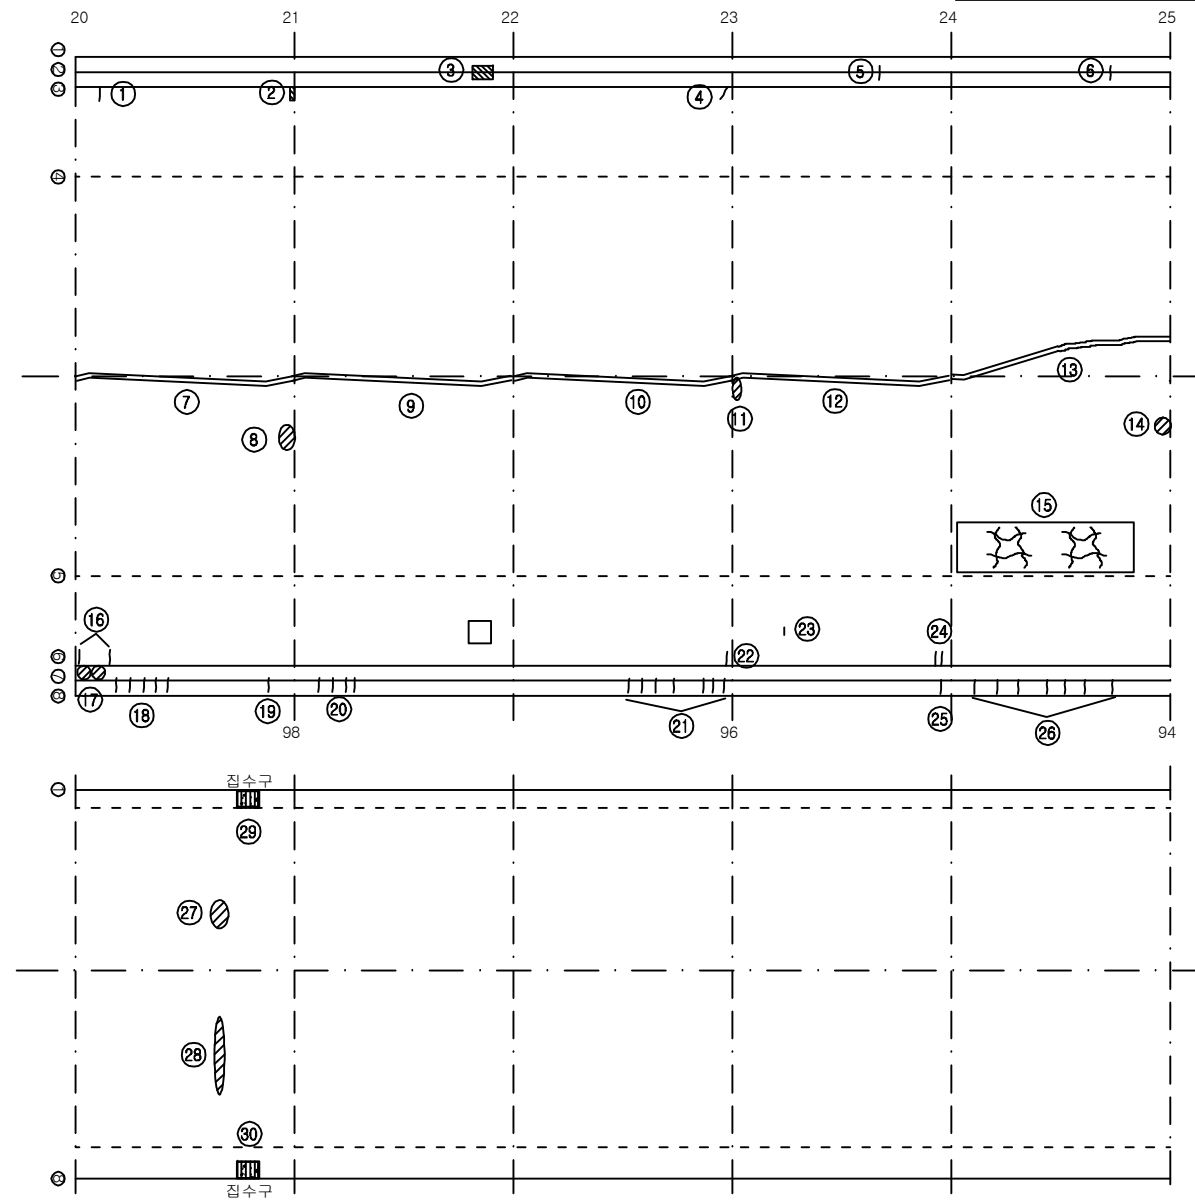


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

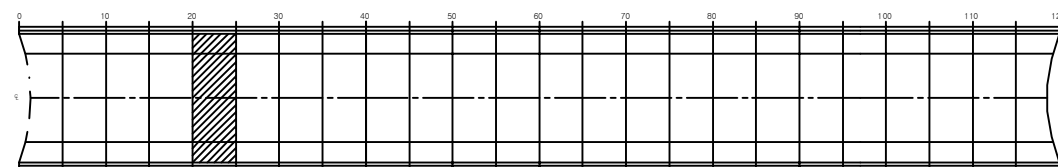

SECTION

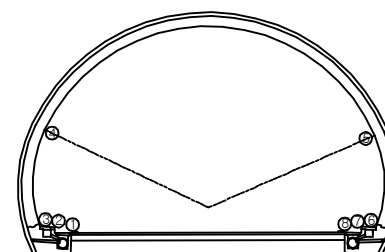

보 수 이 력

기 존 균 열	보 수(12. 상변기)
신 규 균 열	보 수(12. 하변기)
보 수부위재균열	보 수(13. 상변기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하변기)
보 수(08. 하변기)	보 수(14. 상변기)
보 수(09. 상변기)	보 수(14. 하변기)
보 수(09. 하변기)	보 수(15. 상변기)
보 수(10. 상변기)	보 수(15. 하변기)
보 수(10. 하변기)	보 수(16. 상변기)
보 수(11. 상변기)	보 수(16. 하변기)
보 수(11. 하변기)	보 수(17. 상변기)

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 율량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
2	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
3	구	공동구 파손	-	0.3	0.5	0.15	m²	1	-	0.15	
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
5	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
6	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
7	구	보수부 재균열(총)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
8	구	들뜸	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
9	구	보수부 재균열(총)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
10	구	보수부 재균열(총)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
11	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
12	구	보수부 재균열(총)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
13	구	보수부 재균열(총)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
14	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01	
15	구	망상균열	-	8.0	1.5	12.00	m²	1	b	12.00	
16	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	c	0.60	
17	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
18	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	5	-	1.50	
19	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
20	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	4	-	1.20	
21	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	7	-	2.10	
22	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
23	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	c	0.60	
25	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
26	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	7	-	2.10	
27	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	-	0.03	
28	구	스폴링	-	1.0	0.1	0.10	m²	1	-	0.10	
29	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.26
30	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.14
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」 이며, 균열의 폭은 「 mm 」 임

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	005

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.26~30


← 부 산

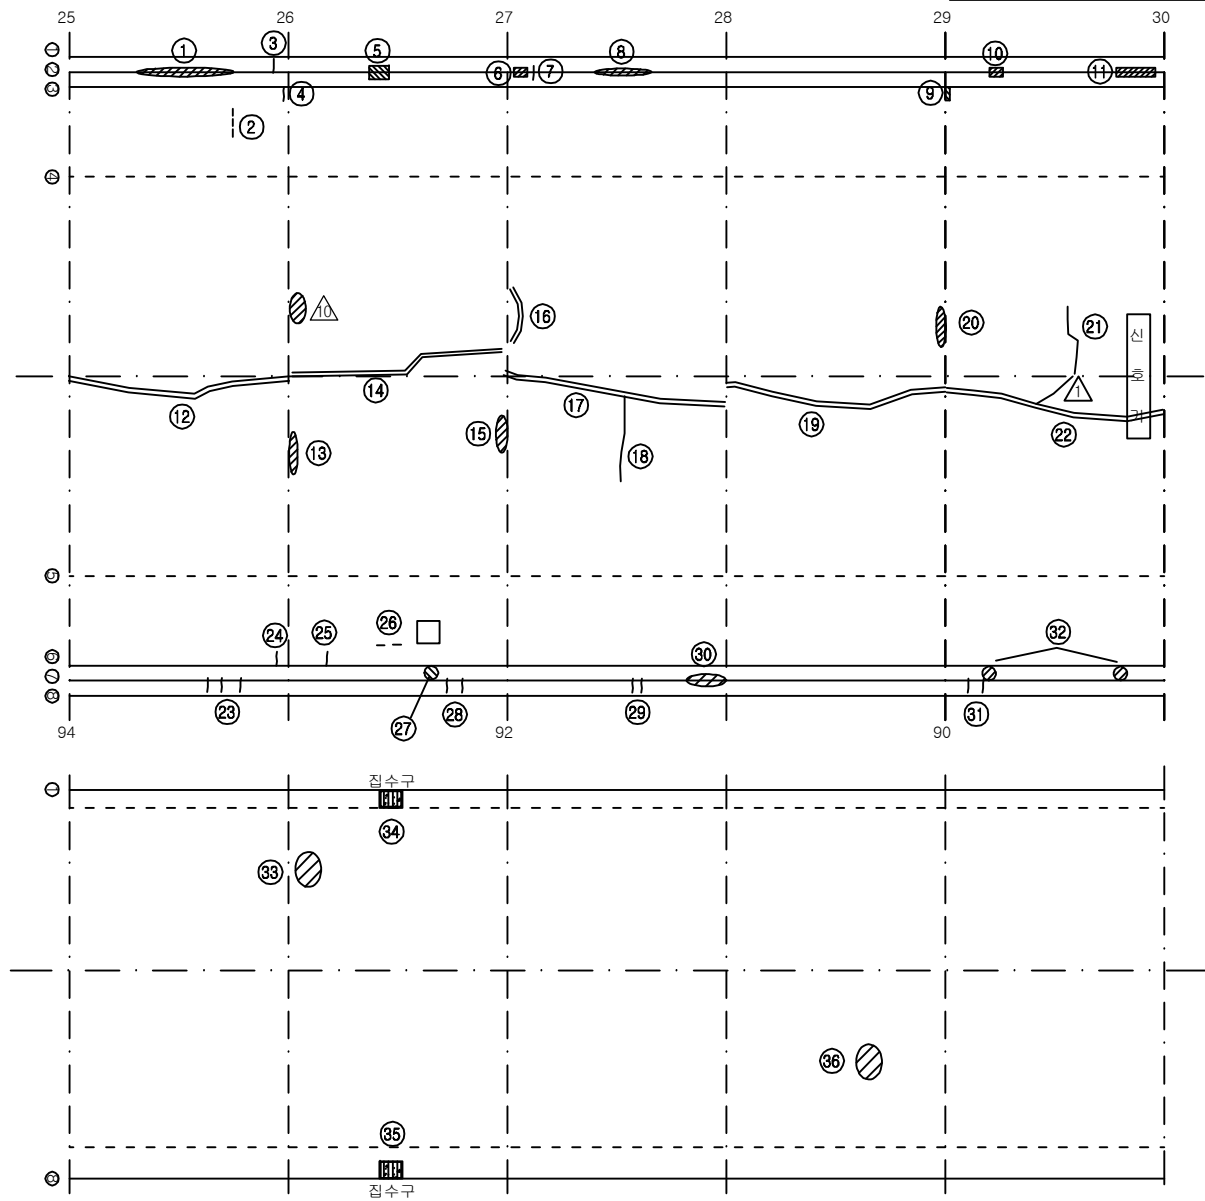


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

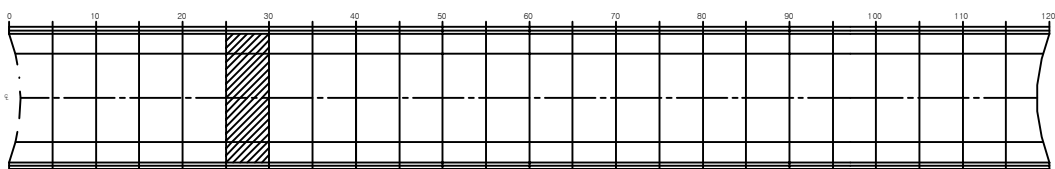

SECTION

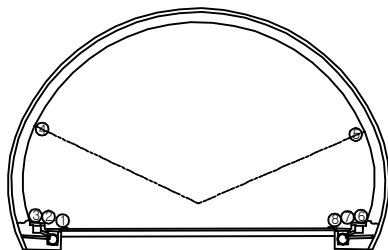

보 수 이 력

기 준 균 열	보 수(12. 상변기)
신 규 균 열	보 수(12. 하변기)
보 수부위재균열	보 수(13. 상변기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하변기)
보 수(08. 하변기)	보 수(14. 상변기)
보 수(09. 상변기)	보 수(14. 하변기)
보 수(09. 하변기)	보 수(15. 상변기)
보 수(10. 상변기)	보 수(15. 하변기)
보 수(10. 하변기)	보 수(16. 상변기)
보 수(11. 상변기)	보 수(16. 하변기)
보 수(11. 하변기)	보 수(17. 상변기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	공동구 파손	-	3.0	0.2	0.60	m	1	-	0.60	
2	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
4	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
5	구	공동구 파손	-	0.3	0.5	0.15	m	1	-	0.15	
6	구	박락	-	0.2	0.3	0.06	m	1	-	0.06	
7	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
8	구	공동구 파손	-	3.0	0.3	0.90	m	1	-	0.90	
9	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m	1	c	0.03	
10	구	공동구 파손	-	0.3	0.2	0.06	m	1	-	0.06	
11	구	공동구 파손	-	2.5	0.3	0.75	m	1	-	0.75	
12	구	보수부 재균열(총)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
13	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m	1	c	0.02	
14	구	보수부 재균열(총)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
15	구	들뜸	-	0.4	0.2	0.08	m	1	c	0.08	
16	구	보수부 재균열(횡)	0.4	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
17	구	보수부 재균열(총)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
18	구	횡균열	0.4	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
19	구	보수부 재균열(총)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
20	구	들뜸	-	0.5	0.1	0.05	m	1	c	0.05	
21	구	횡균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
22	구	보수부 재균열(총)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
23	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	3	-	0.90	
24	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
25	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
26	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
27	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
28	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
29	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
30	구	공동구 파손	-	0.6	0.3	0.18	m	1	-	0.18	
31	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
32	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
33	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m	1	-	0.03	
34	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m	1	-	0.15	H0.23
35	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m	1	-	0.15	H0.32
36	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m	1	-	0.02	
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

용역명 2017년 상반기 시설물 정기점검 용역

과업기간 2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30


발주처 신대구부산고속도로주식회사

용역사 (주) 위드이앤오

도면번호 006

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.31~35


← 부 산

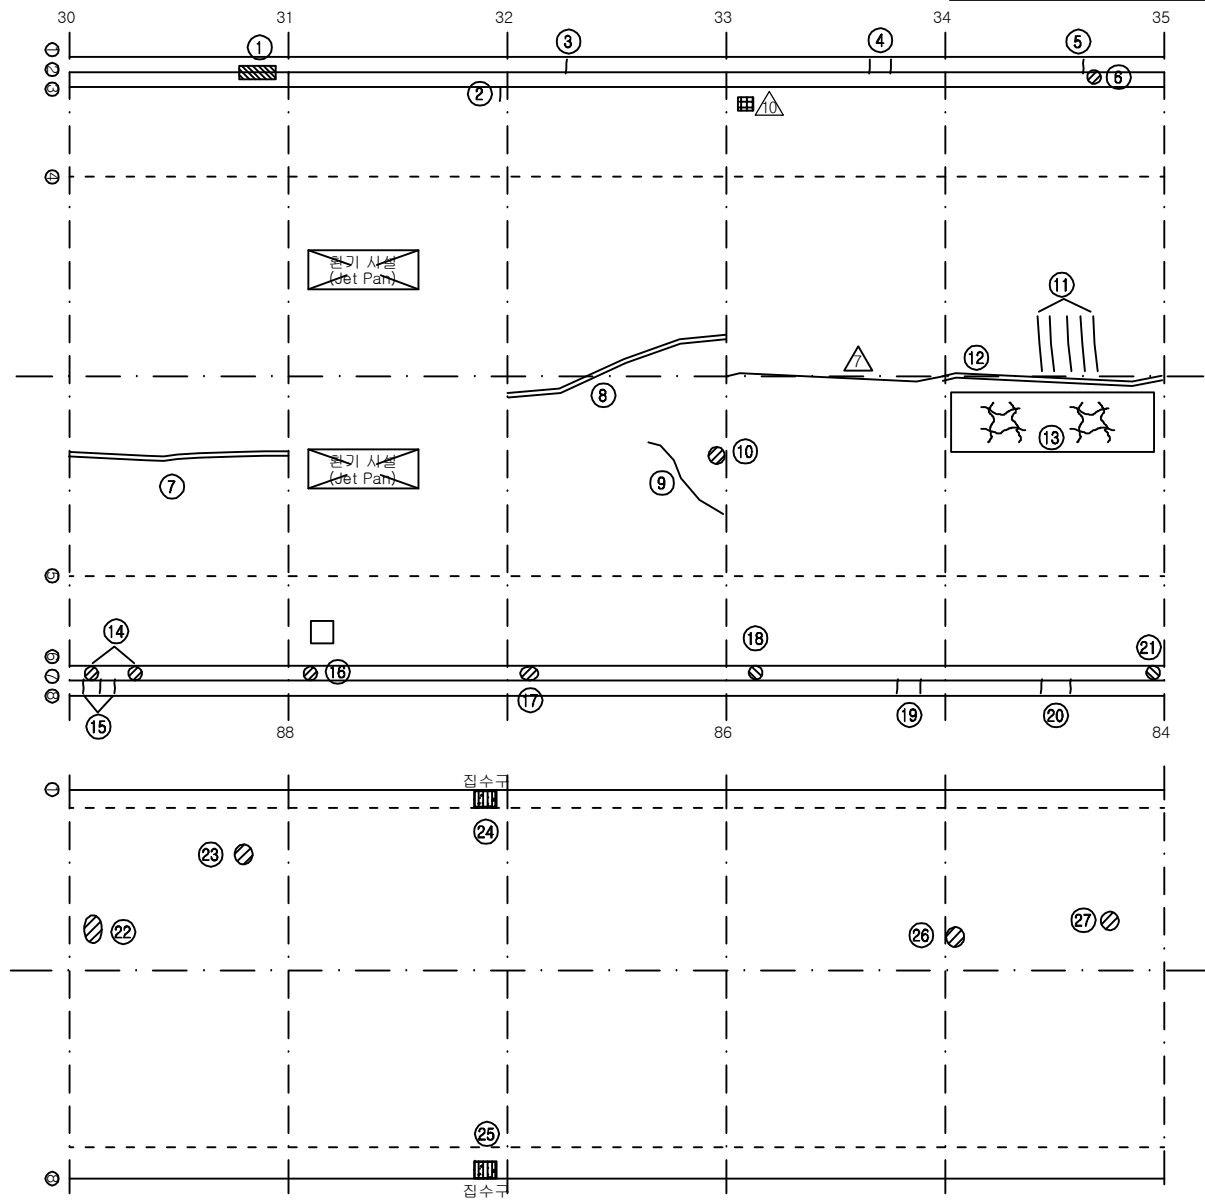


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

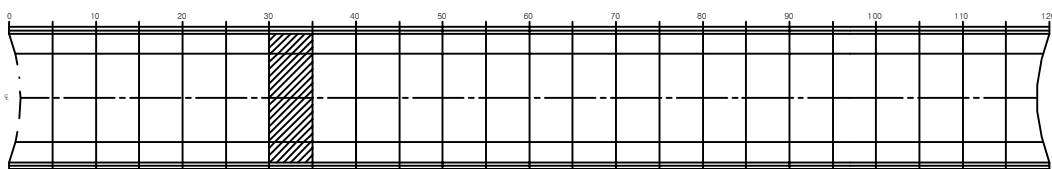

SECTION

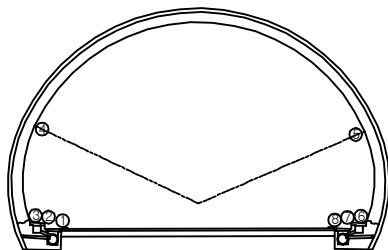

보 수 이 력

기 존 균 열	보 수(12. 상변기)
신 규 균 열	보 수(12. 하변기)
보 수부위재균열	보 수(13. 상변기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하변기)
보 수(08. 하변기)	보 수(14. 상변기)
보 수(09. 상변기)	보 수(14. 하변기)
보 수(09. 하변기)	보 수(15. 상변기)
보 수(10. 상변기)	보 수(15. 하변기)
보 수(10. 하변기)	보 수(16. 상변기)
보 수(11. 상변기)	보 수(16. 하변기)
보 수(11. 하변기)	보 수(17. 상변기)

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 율량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	관동구 파손	-	3.0	0.3	0.90	m	1	-	0.90	
2	구	관열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	d	0.30	
3	구	관열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
4	구	관열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
5	구	관열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
6	구	관동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
7	구	보수부 재균열(총)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
8	구	보수부 재균열(총)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
9	구	관열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
10	구	관열	-	0.1	0.1	0.01	m	1	c	0.01	
11	구	관열	0.3	1.2	-	1.20	m	5	c	6.00	
12	구	보수부 재균열(총)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
13	구	관열	-	9.0	2.0	18.00	m	1	b	18.00	
14	구	관동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
15	구	관열	0.3	0.3	-	0.30	m	3	-	0.90	
16	구	관동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
17	구	관동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
18	구	관동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
19	구	관열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
20	구	관열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
21	구	관동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
22	구	스플링	-	0.3	0.1	0.03	m	1	-	0.03	
23	구	스플링	-	0.1	0.1	0.01	m	1	-	0.01	
24	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m	1	-	0.15	H0.17
25	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m	1	-	0.15	H0.30
26	구	스플링	-	0.1	0.1	0.01	m	1	-	0.01	
27	구	스플링	-	0.1	0.1	0.01	m	1	-	0.01	
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」 이며, 균열의 폭은 「 mm 」 임

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	007

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.36~40

← 부 산

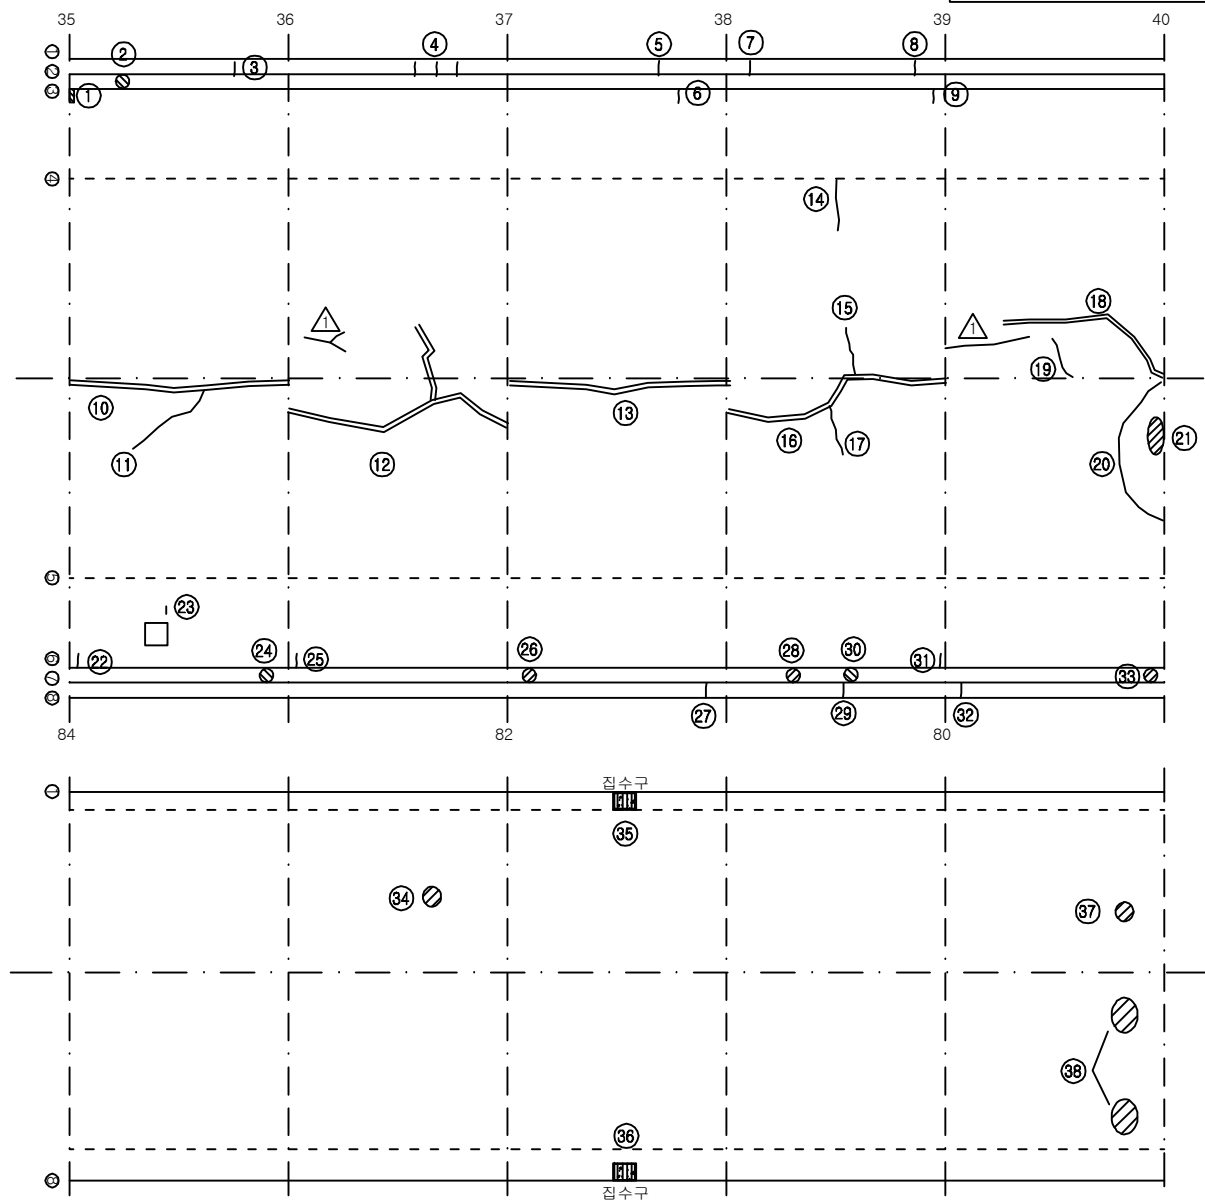


보 수 이 력			
기 준 균 열	△	보 수(12. 상변기)	
신 규 균 열	△	보 수(12. 하변기)	
보 수부위재균열	△	보 수(13. 상변기)	
보 수(기보수)	△	보 수(13. 하변기)	
보 수(08. 하변기)	△	보 수(14. 상변기)	
보 수(09. 상변기)	△	보 수(14. 하변기)	
보 수(09. 하변기)	△	보 수(15. 상변기)	
보 수(10. 상변기)	△	보 수(15. 하변기)	
보 수(10. 하변기)	△	보 수(16. 상변기)	
보 수(11. 상변기)	△	보 수(16. 하변기)	
보 수(11. 하변기)	△	보 수(17. 상변기)	

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 율량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
3	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
4	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	3	-	0.90	
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
6	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
7	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
8	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
9	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
10	구	보수부 재균열(총)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
11	구	총균열	0.3	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00	
12	구	보수부 재균열(총)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
13	구	보수부 재균열(총)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
14	구	횡균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
15	구	횡균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
16	구	보수부 재균열(총)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
17	구	횡균열	0.4	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
18	구	보수부 재균열(총)	0.5	6.0	-	6.00	m	1	c	6.00	
19	구	횡균열	0.3	0.8	-	0.80	m	1	c	0.80	
20	구	횡균열	0.3	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
21	구	들뜸	-	0.2	0.3	0.06	m²	1	c	0.06	
22	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
23	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
24	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
25	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
26	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
27	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
28	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
29	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
30	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
31	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
32	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
33	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
34	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
35	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.21
36	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.31
37	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
38	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m²	3	-	0.09	
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

KEY PLAN

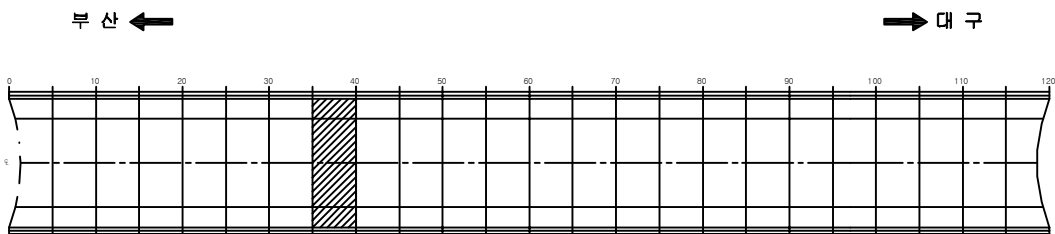


SECTION

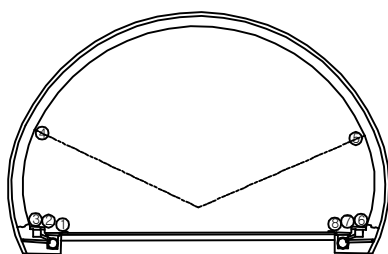

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	008

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.41~45


← 부 산

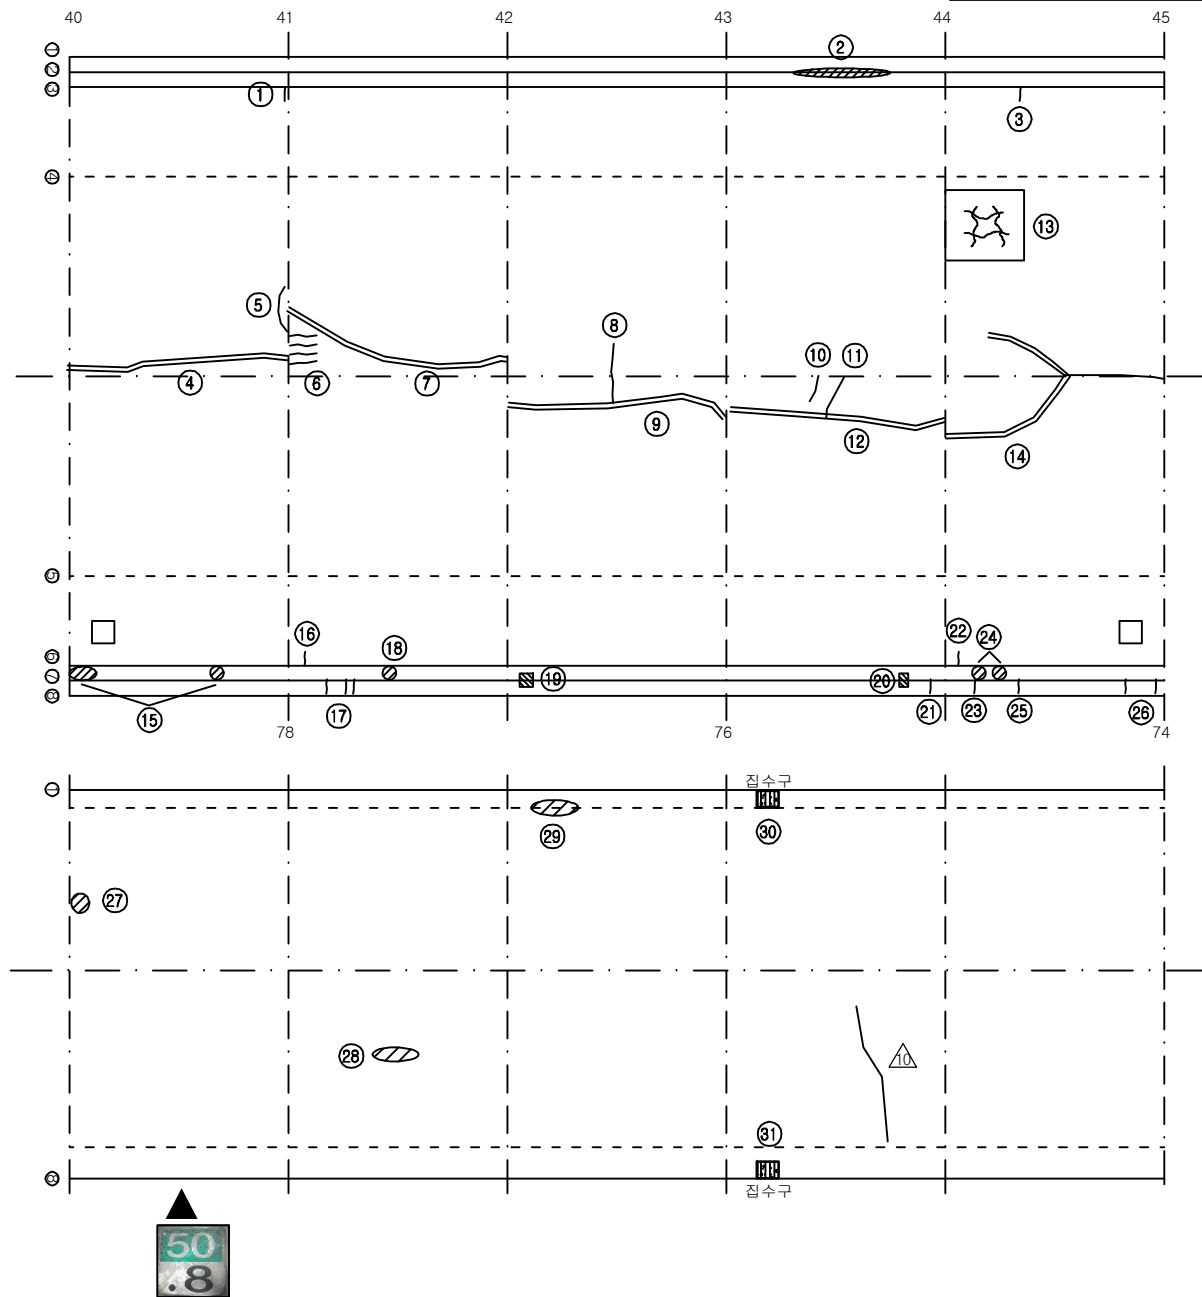


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

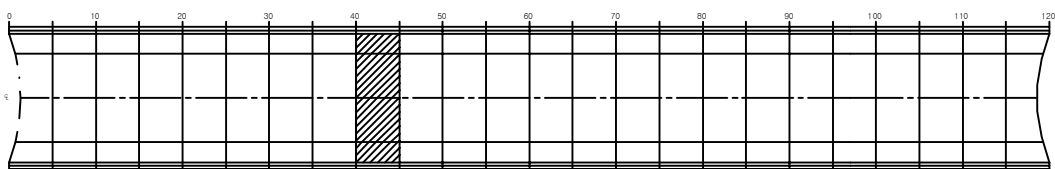

SECTION

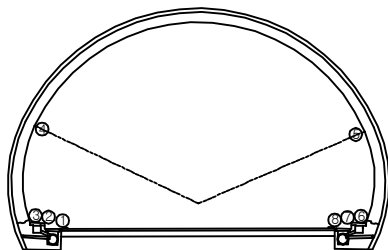

보 수 이 력

기 준 균 열	보 수(12. 상변기)
신 규 균 열	보 수(12. 하변기)
보수부위재균열	보 수(13. 상변기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하변기)
보 수(08. 하변기)	보 수(14. 상변기)
보 수(09. 상변기)	보 수(14. 하변기)
보 수(09. 하변기)	보 수(15. 상변기)
보 수(10. 상변기)	보 수(15. 하변기)
보 수(10. 하변기)	보 수(16. 상변기)
보 수(11. 상변기)	보 수(16. 하변기)
보 수(11. 하변기)	보 수(17. 상변기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 율량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
2	구	공동구 파손	-	4.5	0.3	1.35	m ²	1	-	1.35	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
4	구	보수부 재균열(총)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
5	구	횡균열	0.3	0.6	-	0.60	m	1	c	0.60	
6	구	총균열	0.3	1.0	-	1.00	m	4	c	4.00	
7	구	보수부 재균열(총)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
8	구	횡균열	0.4	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
9	구	보수부 재균열(총)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
10	구	횡균열	0.3	0.8	-	0.80	m	1	c	0.80	
11	구	횡균열	0.4	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
12	구	보수부 재균열(총)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
13	구	망상균열	-	2.0	1.0	2.00	m ²	1	b	2.00	
14	구	보수부 재균열(총)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
15	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00	
16	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
17	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	3	-	0.90	
18	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
19	구	박리	-	0.3	0.3	0.09	m ²	1	-	0.09	
20	구	박리	-	0.3	0.2	0.06	m ²	1	-	0.06	
21	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
22	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
23	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
24	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
25	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
26	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
27	구	스켈링	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	-	0.01	
28	구	스켈링	-	0.5	0.1	0.05	m ²	1	-	0.05	
29	구	스켈링	-	2.0	0.2	0.40	m ²	1	-	0.40	
30	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.26
31	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.08
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

용역명

2017년 상반기 시설물 정기점검 용역

과업기간

2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30

발주처

신대구부산고속도로주식회사

용역사


(주) 위드이앤오

도면번호


009

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.46~50


← 부 산

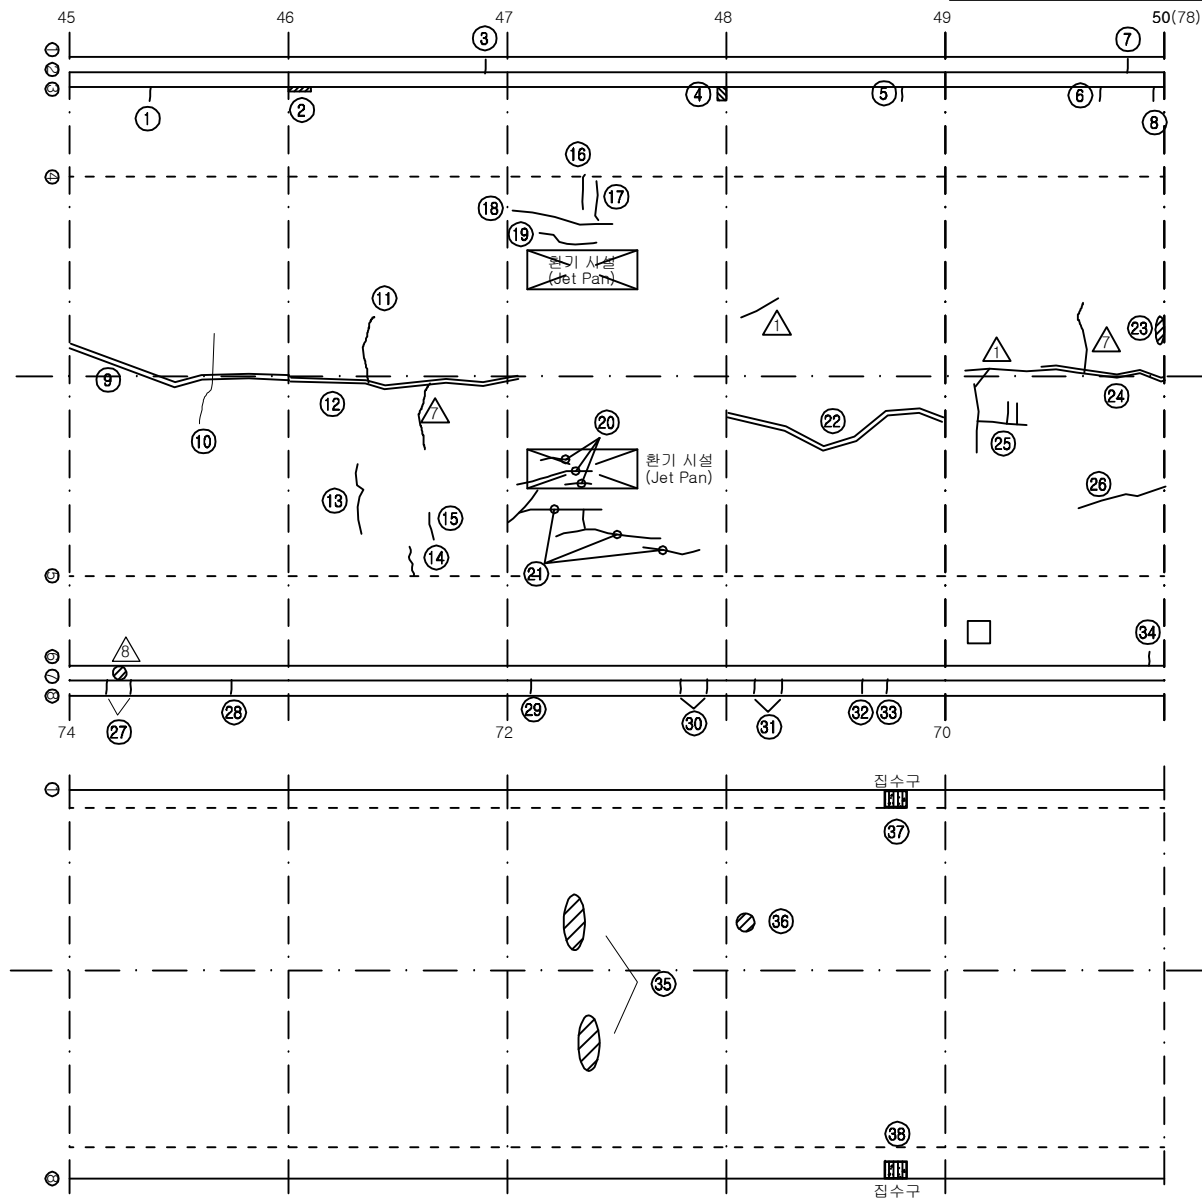

KEY PLAN

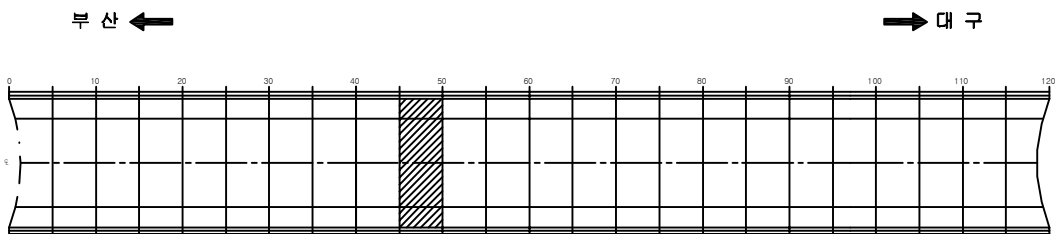

SECTION

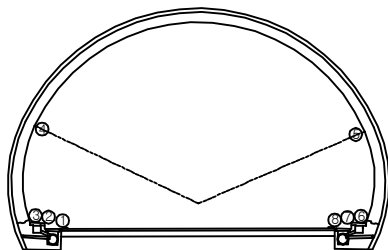

보 수 이 력

기 준 규 열	보 수(12. 상변기)
신 규 규 열	보 수(12. 하변기)
보수부위재규열	보 수(13. 상변기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하변기)
보 수(08. 하변기)	보 수(14. 상변기)
보 수(09. 상변기)	보 수(14. 하변기)
보 수(09. 하변기)	보 수(15. 상변기)
보 수(10. 상변기)	보 수(15. 하변기)
보 수(10. 하변기)	보 수(16. 상변기)
보 수(11. 상변기)	보 수(16. 하변기)
보 수(11. 하변기)	보 수(17. 상변기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 율량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
2	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03	
3	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
4	구	박락	-	0.2	0.3	0.06	m ²	1	c	0.06	
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
6	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
7	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
8	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
9	구	보수부 재균열(총)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
10	구	횡균열	0.5	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
11	구	횡균열	0.5	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
12	구	보수부 재균열(총)	1.0	9.0	-	9.00	m	1	d	9.00	
13	구	횡균열	0.4	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
14	구	횡균열	0.4	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
15	구	횡균열	0.3	0.5	-	0.50	m	1	c	0.50	
16	구	횡균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
17	구	횡균열	0.3	2.6	-	2.60	m	1	c	2.60	
18	구	종균열	0.4	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00	
19	구	종균열	0.2	2.0	-	2.00	m	1	b	2.00	
20	구	종균열	0.2	4.0	-	4.00	m	1	b	4.00	
21	구	종균열	0.4	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
22	구	보수부 재균열(총)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
23	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	c	0.02	
24	구	보수부 재균열(총)	0.5	6.0	-	6.00	m	1	c	6.00	
25	구	횡균열	0.3	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00	
26	구	종균열	0.4	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
27	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
28	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
29	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
30	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
31	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
32	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
33	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
34	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
35	구	스폴링	-	0.4	0.1	0.01	m ²	2	-	0.08	
36	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	-	0.01	
37	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.26
38	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.31
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

용역명 2017년 상반기 시설물 정기점검 용역

과업기간 2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30


발주처 신대구부산고속도로주식회사

용역사 (주) 위드이앤오

도면번호 010

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.51~55

← 부 산

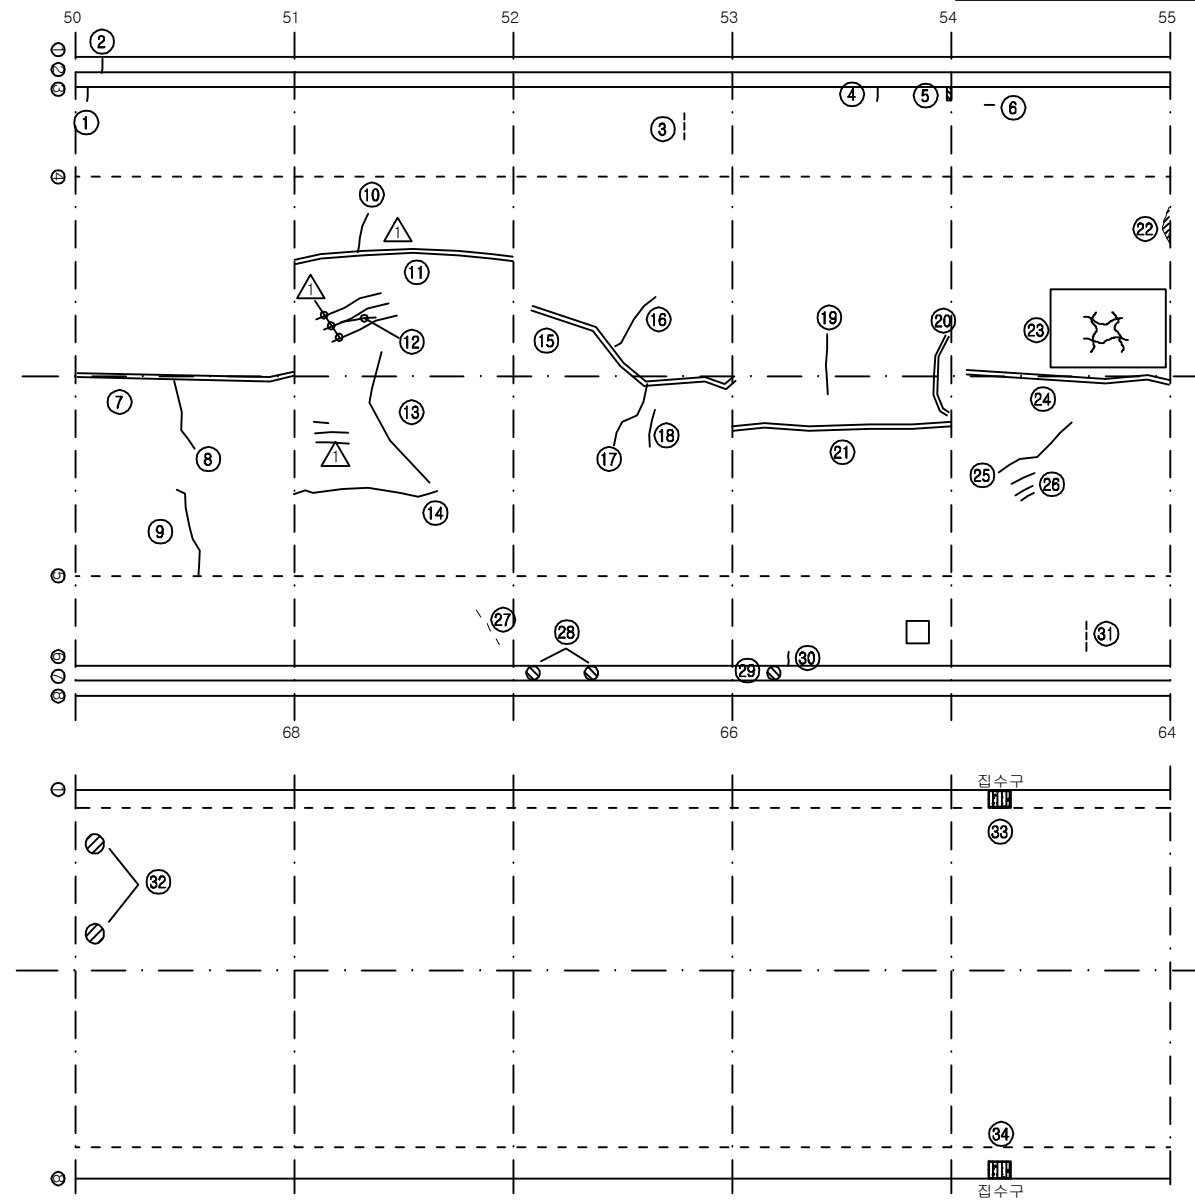

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(12. 상변기)
	신 구 균 열		보 수(12. 하변기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상변기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하변기)
	보 수(08. 하변기)		보 수(14. 상변기)
	보 수(09. 상변기)		보 수(14. 하변기)
	보 수(09. 하변기)		보 수(15. 상변기)
	보 수(10. 상변기)		보 수(15. 하변기)
	보 수(10. 하변기)		보 수(16. 상변기)
	보 수(11. 상변기)		보 수(16. 하변기)
	보 수(11. 하변기)		보 수(17. 상변기)

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
3	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
5	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
6	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
7	구	보수부 재균열(총)	0.8	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
8	구	횡균열	0.5	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
9	구	횡균열	0.5	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
10	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
11	구	보수부 재균열(총)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
12	구	종균열	0.4	0.8	-	0.80	m	1	c	0.80	
13	구	횡균열	0.7	3.5	-	3.50	m	1	c	3.50	
14	구	종균열	0.4	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
15	구	보수부 재균열(총)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
16	구	횡균열	0.4	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
17	구	횡균열	0.5	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
18	구	횡균열	0.5	0.8	-	0.80	m	1	c	0.80	
19	구	횡균열	0.4	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
20	구	보수부 재균열(횡)	0.8	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
21	구	보수부 재균열(총)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
22	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01	
23	구	망상균열	-	4.0	2.0	8.00	m²	1	b	8.00	
24	구	보수부 재균열(총)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
25	구	종균열	1.0	1.5	-	1.50	m	1	d	1.50	
26	구	종균열	1.0	0.5	-	0.50	m	6	d	3.00	
27	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
28	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
29	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
30	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
31	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
32	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	2	-	0.02	
33	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.22
34	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.30
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

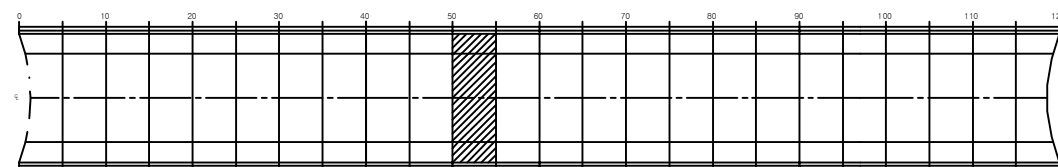


SECTION

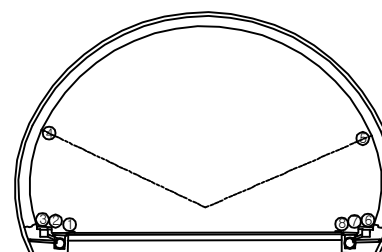

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	011

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.56~60 (1/2)

← 부 산

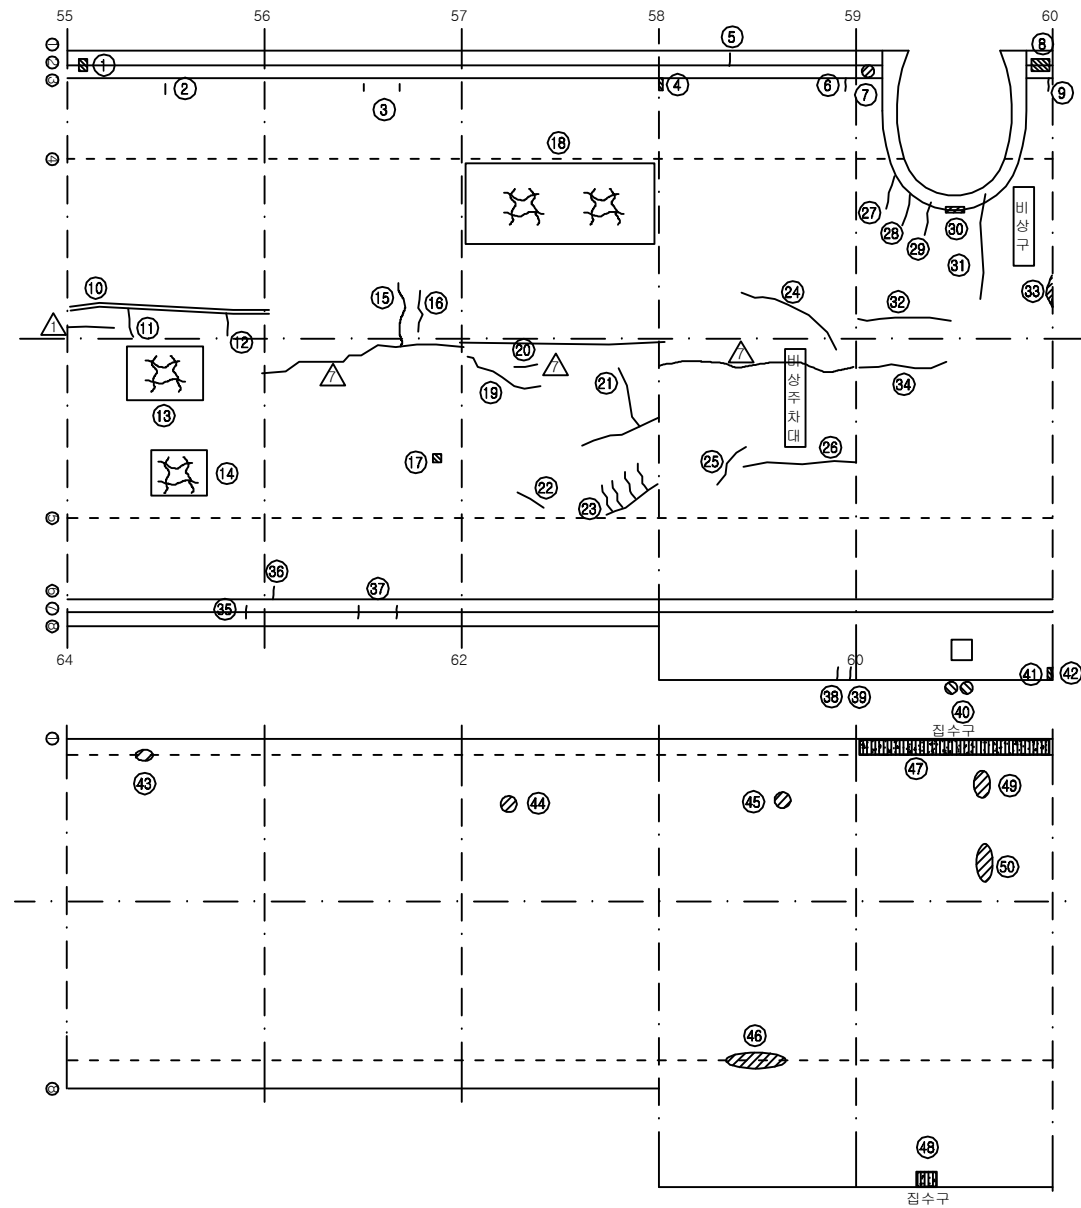

보 수 이 력			
	기 존 균 열		신 규 균 열
	보 수(기보수)		보 수(12. 상변기)
	보 수(08. 하변기)		보 수(12. 하변기)
	보 수(09. 상변기)		보 수(13. 상변기)
	보 수(09. 하변기)		보 수(13. 하변기)
	보 수(10. 상변기)		보 수(14. 상변기)
	보 수(10. 하변기)		보 수(14. 하변기)
	보 수(11. 상변기)		보 수(15. 상변기)
	보 수(11. 하변기)		보 수(15. 하변기)
			보 수(16. 상변기)
			보 수(16. 하변기)
			보 수(17. 상변기)
			보 수(17. 하변기)

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 율량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	철근노출	-	0.2	0.2	0.04	m²	1	-	0.04	
2	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
3	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
4	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
6	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	d	0.30	
7	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
8	구	공동구 파손	-	0.3	0.4	0.12	m²	1	-	0.12	
9	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	d	0.30	
10	구	보수부 재균열(총)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
11	구	횡균열	0.3	0.6	-	0.60	m	1	c	0.60	
12	구	횡균열	0.3	0.8	-	0.80	m	1	c	0.80	
13	구	망상균열	-	2.0	2.0	4.00	m²	1	b	4.00	
14	구	망상균열	-	2.0	1.0	2.00	m²	1	b	2.00	
15	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
16	구	횡균열	0.3	0.8	-	0.80	m	1	c	0.80	
17	구	시공불량(이물질)	-	0.2	0.2	0.04	m²	1	-	0.04	
18	구	망상균열	-	9.0	2.5	22.50	m²	1	b	22.50	
19	구	종균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
20	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
21	구	횡균열	0.5	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00	
22	구	종균열	0.5	0.8	-	0.80	m	1	c	0.80	
23	구	종균열	0.5	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
24	구	종균열	0.3	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
25	구	종균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
26	구	종균열	0.4	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00	
27	구	횡균열	0.3	0.6	-	0.60	m	1	c	0.60	
28	구	횡균열	0.3	0.6	-	0.60	m	1	c	0.60	
29	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
30	구	파손	-	0.5	0.1	0.05	m²	1	c	0.05	
31	구	횡균열	0.5	5.0	-	5.00	m	1	d	5.00	
32	구	종균열	0.3	3.5	-	3.50	m	1	c	3.50	
33	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
34	구	종균열	0.4	2.8	-	2.80	m	1	c	2.80	
35	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
36	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
37	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
38	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
39	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	d	0.30	
40	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
41	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
42	구	균열	1.0	0.3	-	0.30	m	1	e	0.30	

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

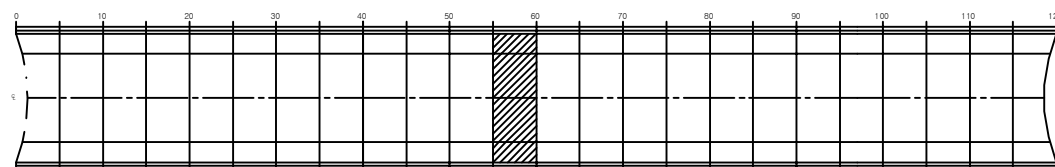


SECTION

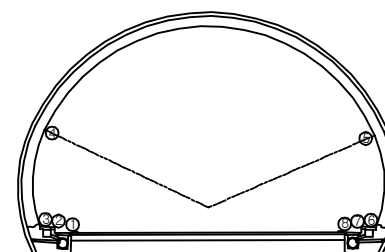

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	012

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.56~60 (2/2)

← 부산

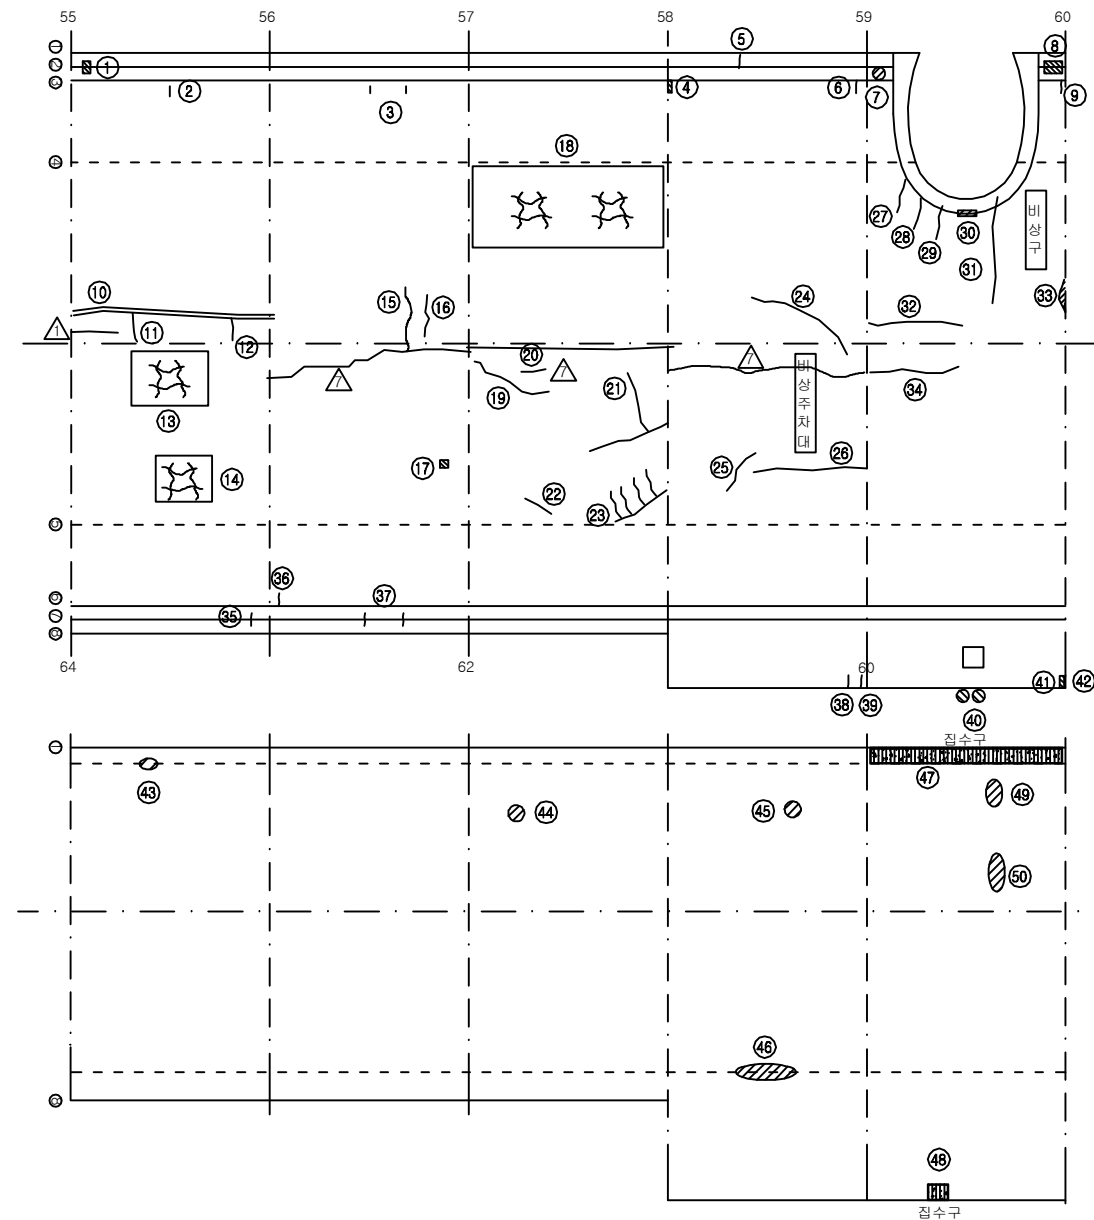


대 구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결합 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
43	구	스켈링	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	-	0.01	
44	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	-	0.01	
45	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	-	0.01	
46	구	스폴링	-	1.0	0.1	0.10	m ²	1	-	0.10	
47	구	집수구 토사퇴적	-	7.5	0.3	2.25	m ²	1	-	2.25	H0.15
48	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.12
49	구	스폴링	-	0.4	0.1	0.04	m ²	1	-	0.04	
50	구	스폴링	-	0.6	0.1	0.06	m ²	1	-	0.06	
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

KEY PLAN

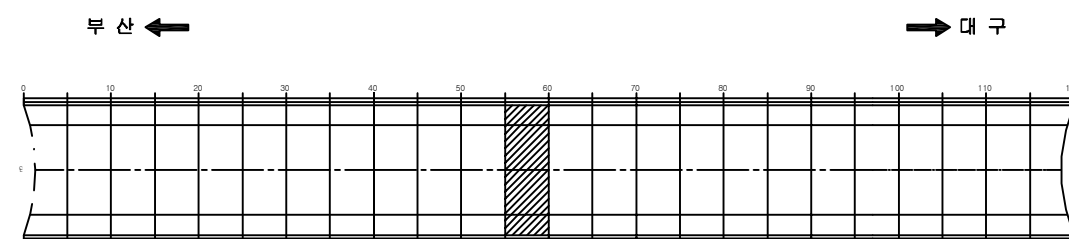


SECTION

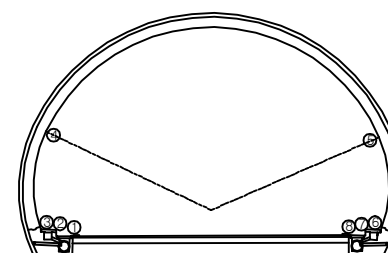


용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	 신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	012

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.61~65 (1/2)


← 부 산

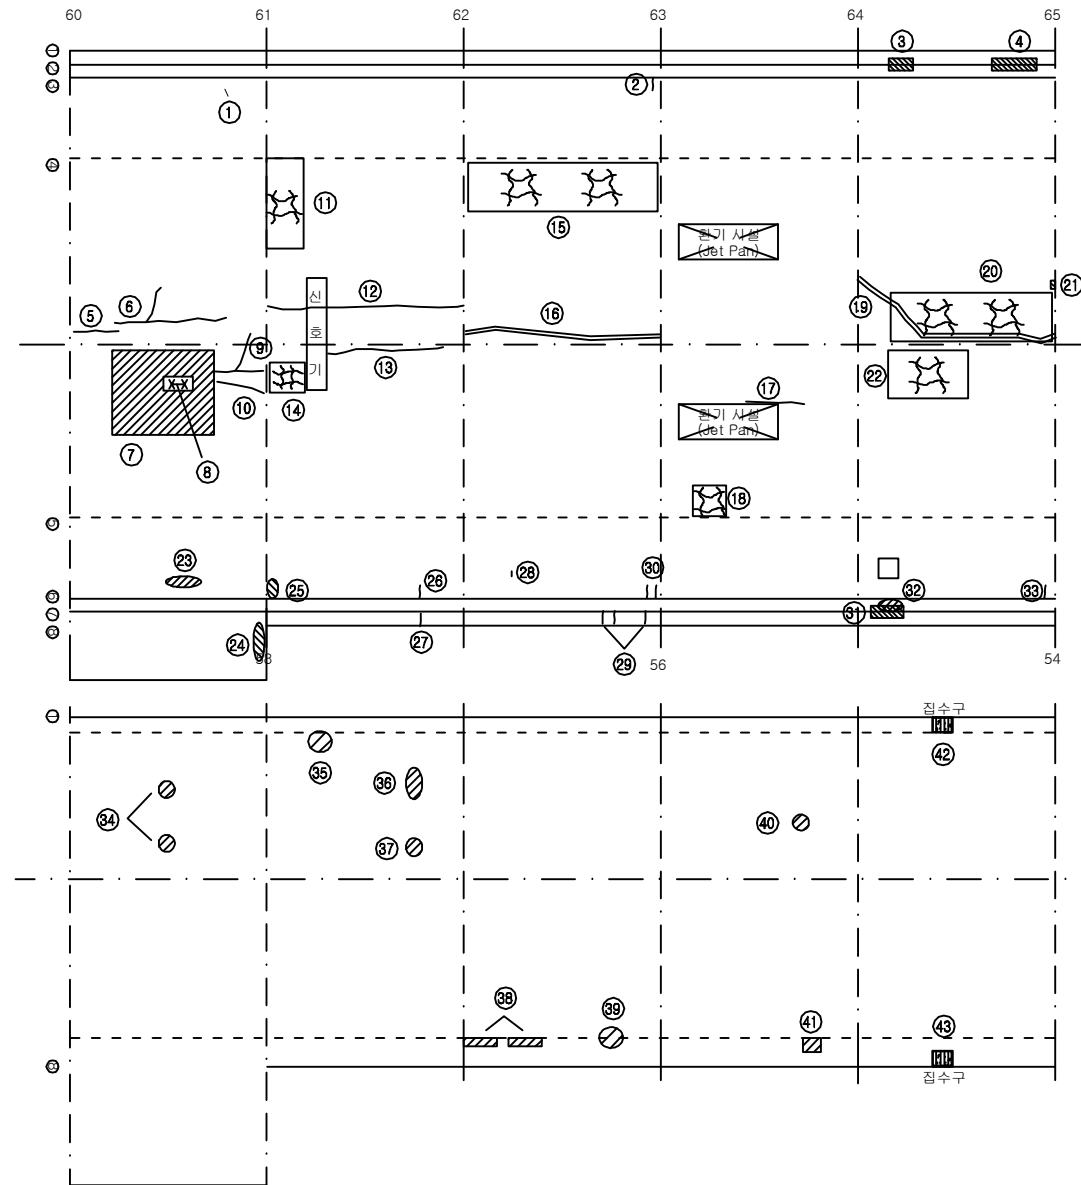

KEY PLAN

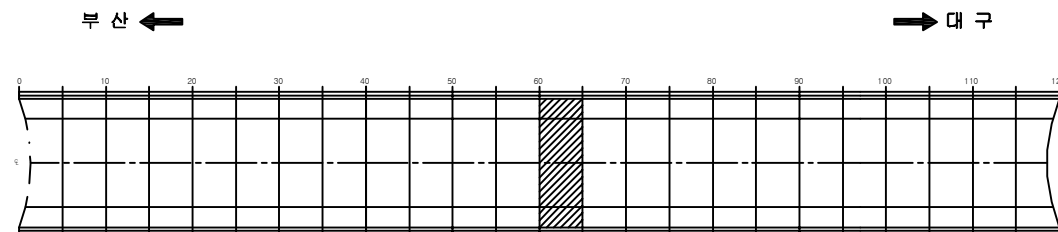

SECTION

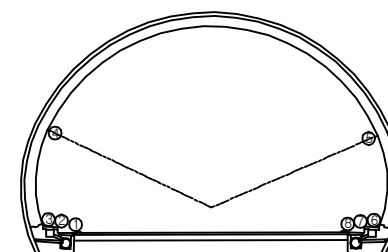

보 수 이 력

기존 균열	보수(12. 상변기)
신규 균열	보수(12. 하변기)
보수부위재균열	보수(13. 상변기)
보수(기보수)	보수(13. 하변기)
보수(08. 하변기)	보수(14. 상변기)
보수(09. 상변기)	보수(14. 하변기)
보수(09. 하변기)	보수(15. 상변기)
보수(10. 상변기)	보수(15. 하변기)
보수(10. 하변기)	보수(16. 상변기)
보수(11. 상변기)	보수(16. 하변기)
보수(11. 하변기)	보수(17. 상변기)

대 구 →

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 율량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
3	구	공동구 파손	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	
4	구	공동구 파손	-	2.5	0.3	0.75	m²	1	-	0.75	
5	구	충균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
6	구	충형균열	0.3	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
7	구	철근피복두께 부족	-	6.0	5.0	30.00	m²	1	-	30.00	
8	구	철근노출	-	0.6	0.2	0.12	m²	1	-	0.12	
9	구	충형균열	0.4	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
10	구	충균열	0.4	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
11	구	망상균열	-	3.0	1.5	4.50	m²	1	b	4.50	
12	구	충균열	0.4	7.0	-	7.00	m	1	c	7.00	
13	구	충균열	0.5	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
14	구	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m²	1	b	1.00	
15	구	망상균열	-	9.0	1.5	13.50	m²	1	b	13.50	
16	구	보수부 재균열(충)	0.8	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
17	구	충균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
18	구	망상균열	-	2.0	1.5	3.00	m²	1	b	3.00	
19	구	보수부 재균열(충)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
20	구	망상균열	-	7.0	2.0	14.00	m²	1	b	14.00	
21	구	박락	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
22	구	망상균열	-	3.0	2.0	6.00	m²	1	b	6.00	
23	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	13	-	13.00	
24	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	7	-	7.00	
25	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	8	-	8.00	
26	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
27	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
28	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
29	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	3	-	0.90	
30	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	c	0.60	
31	구	보수부 불량	-	2.7	0.3	0.81	m²	1	-	0.81	
32	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
33	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
34	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	2	-	0.02	
35	구	스폴링	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	
36	구	스폴링	-	0.5	0.1	0.05	m²	1	-	0.05	
37	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
38	구	박락	-	0.8	0.1	0.08	m²	2	-	0.16	
39	구	스폴링	-	0.5	0.1	0.05	m²	1	-	0.05	
40	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
41	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	-	0.06	
42	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.18


주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	013

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.61~65 (2/2)

← 부 산

대 구 →

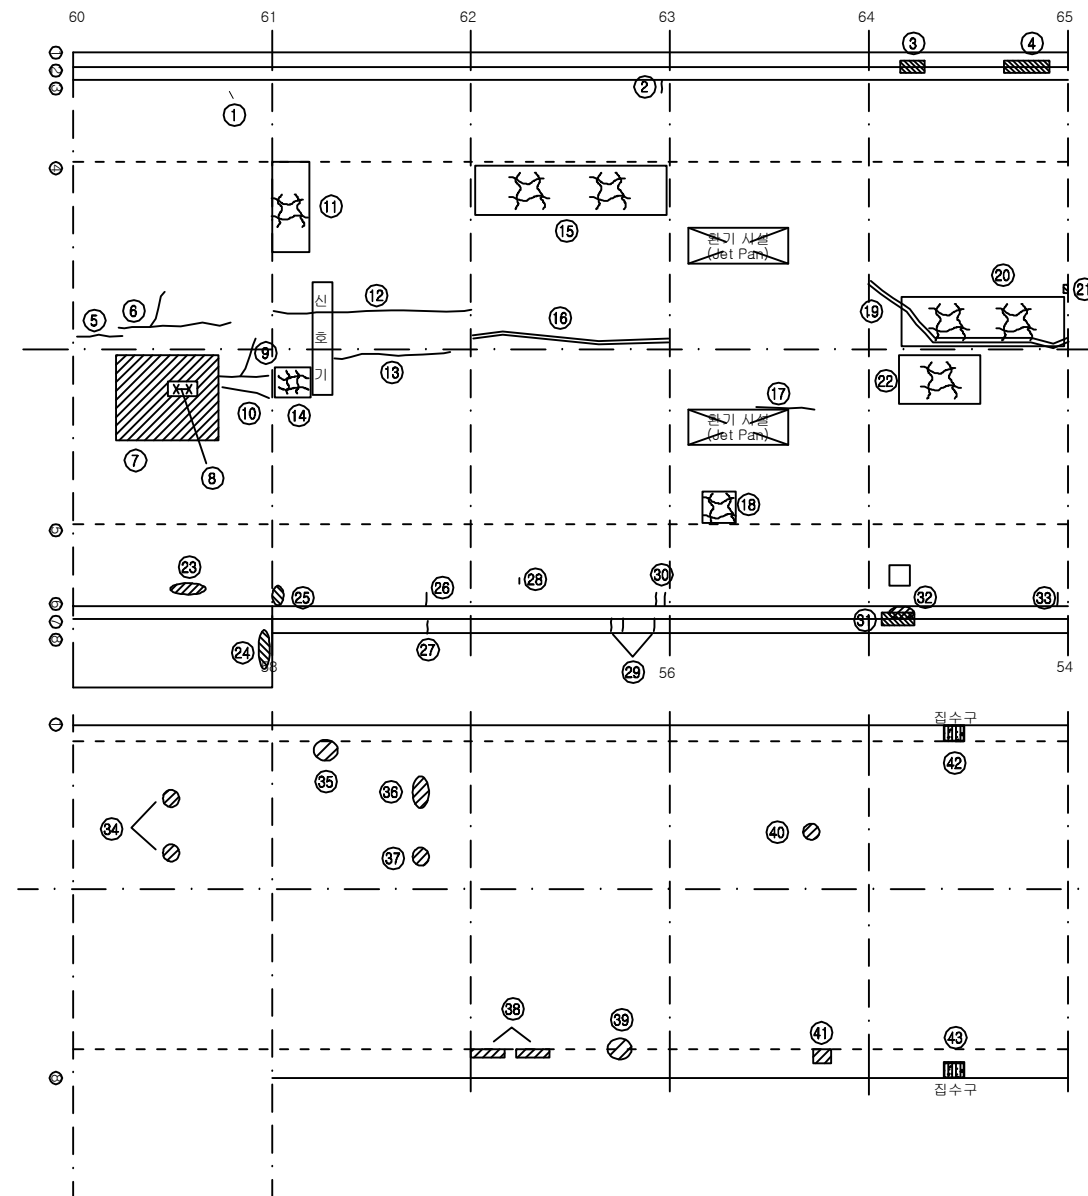

보 수 이 력			
기 존 규 열	보 수(12. 상반기)	보 수(12. 하반기)	
신 규 규 열	보 수(13. 상반기)	보 수(13. 하반기)	
보수부위재검열	보 수(14. 상반기)	보 수(14. 하반기)	
보 수(기보수)	보 수(15. 상반기)	보 수(15. 하반기)	
보 수(08. 상반기)	보 수(16. 상반기)	보 수(16. 하반기)	
보 수(09. 상반기)	보 수(17. 상반기)	보 수(17. 하반기)	
보 수(09. 하반기)	보 수(18. 상반기)	보 수(18. 하반기)	
보 수(10. 상반기)	보 수(19. 상반기)	보 수(19. 하반기)	
보 수(10. 하반기)	보 수(20. 상반기)	보 수(20. 하반기)	
보 수(11. 상반기)	보 수(21. 상반기)	보 수(21. 하반기)	
보 수(11. 하반기)	보 수(22. 상반기)	보 수(22. 하반기)	

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
43	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m³	1	-	HO.08
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

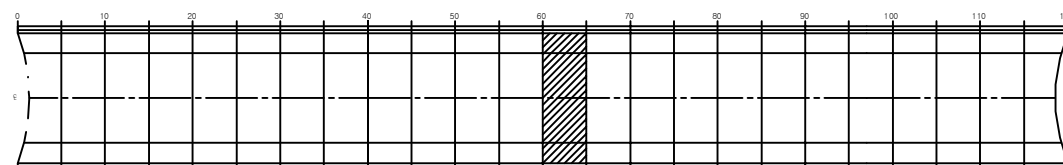


SECTION

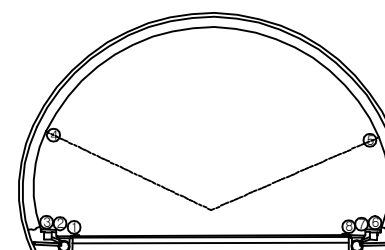

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	013

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.66~70


← 부 산

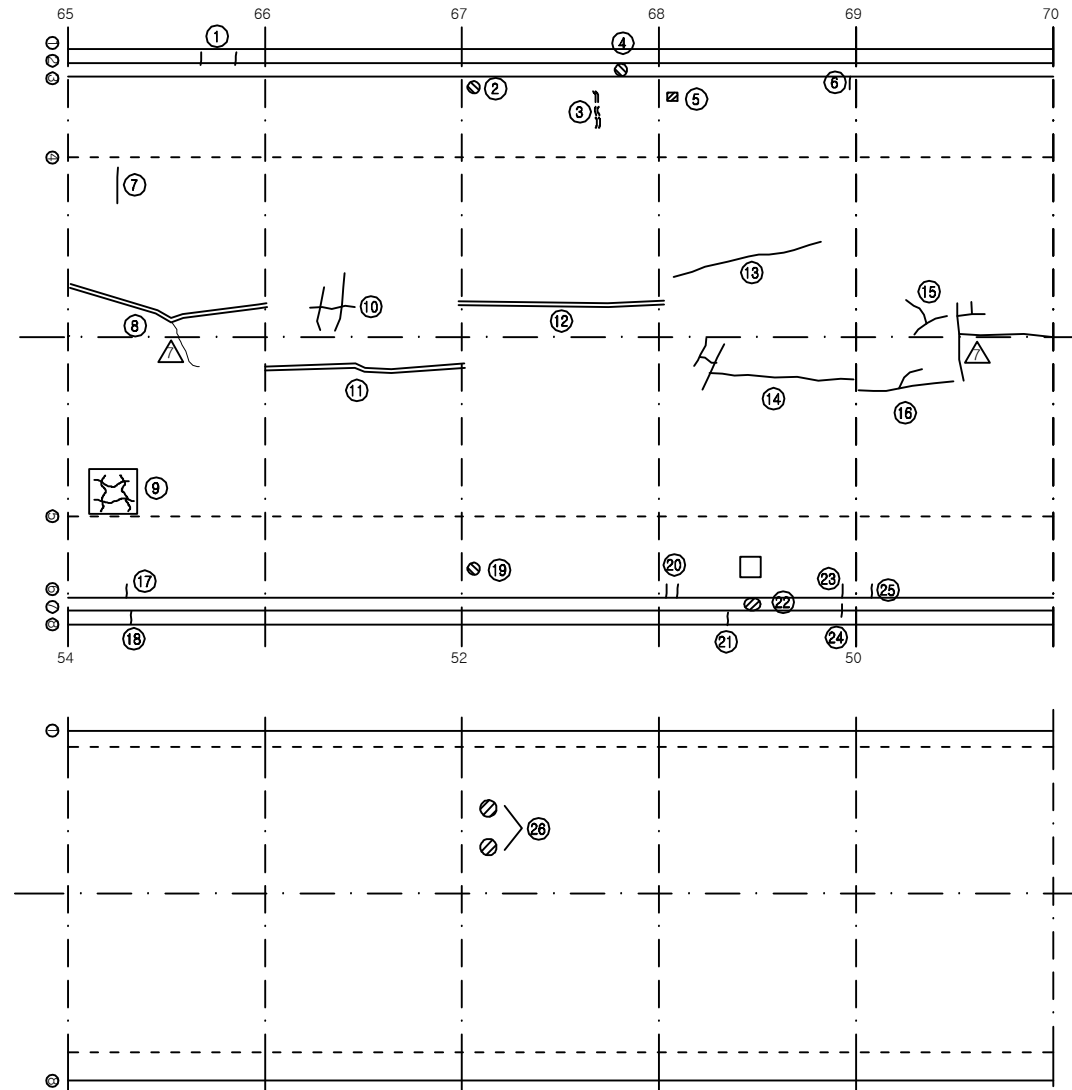


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

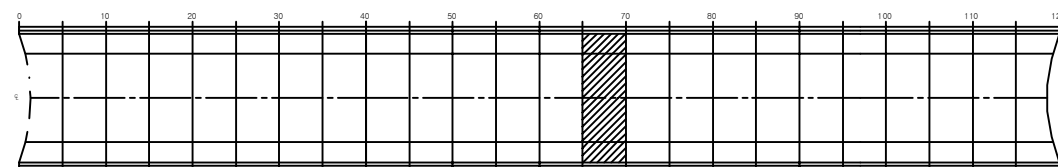

SECTION

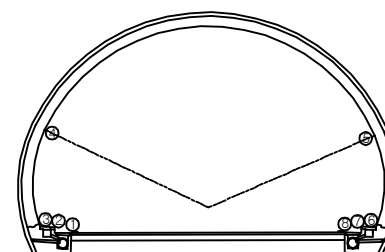

보 수 이 력

기 존 균 열	보 수(12. 상변기)
신 구 균 열	보 수(12. 하변기)
보 수부위재균열	보 수(13. 상변기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하변기)
보 수(08. 하변기)	보 수(14. 상변기)
보 수(09. 상변기)	보 수(14. 하변기)
보 수(09. 하변기)	보 수(15. 상변기)
보 수(10. 상변기)	보 수(15. 하변기)
보 수(10. 하변기)	보 수(16. 상변기)
보 수(11. 상변기)	보 수(16. 하변기)
보 수(11. 하변기)	보 수(17. 상변기)

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 율량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
2	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
3	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00	
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
5	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
6	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
7	구	횡균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
8	구	보수부 재균열(총)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
9	구	망상균열	-	2.5	2.0	5.00	m²	1	b	5.00	
10	구	횡균열	0.4	3.6	-	3.60	m	1	c	3.60	
11	구	보수부 재균열(총)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
12	구	보수부 재균열(총)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
13	구	총균열	0.4	7.0	-	7.00	m	1	c	7.00	
14	구	총균열	0.4	10.0	-	10.00	m	1	c	10.00	
15	구	총횡균열	0.3	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
16	구	총균열	0.5	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
17	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
18	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
19	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
20	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	c	0.60	
21	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
22	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
23	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
25	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
26	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	2	-	0.02	
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	014

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.71~75

← 부 산

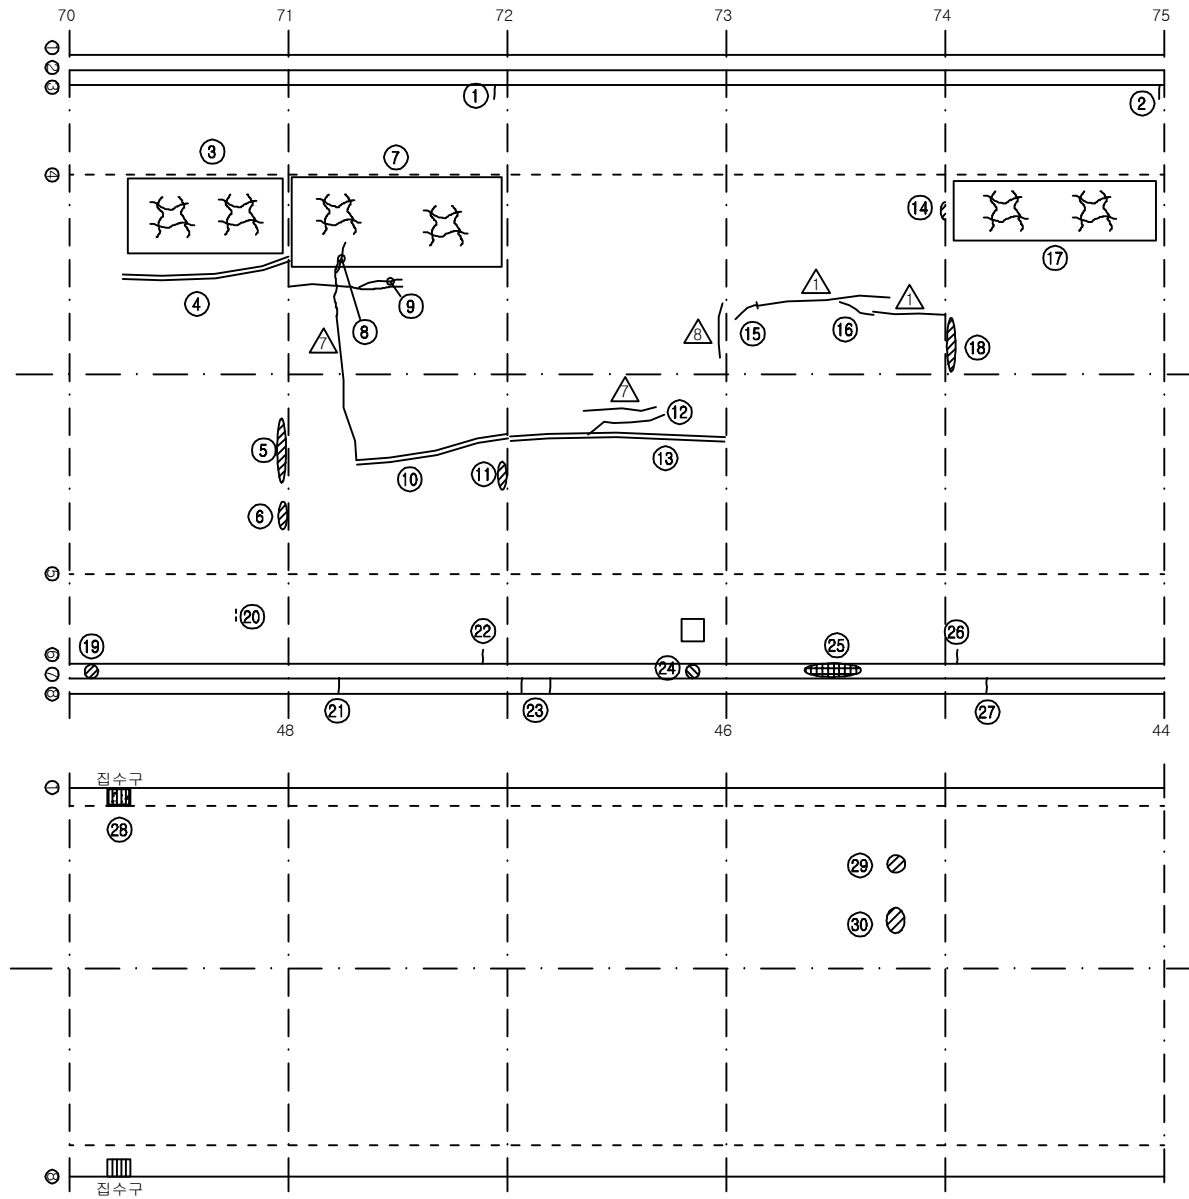

보 수 이 력			
기 존 균 열	△	보 수(12. 상변기)	
신 규 균 열	△	보 수(12. 하변기)	
보 수부위재균열	△	보 수(13. 상변기)	
보 수(기보수)	△	보 수(13. 하변기)	
보 수(08. 하변기)	△	보 수(14. 상변기)	
보 수(09. 상변기)	△	보 수(14. 하변기)	
보 수(09. 하변기)	△	보 수(15. 상변기)	
보 수(10. 상변기)	△	보 수(15. 하변기)	
보 수(10. 하변기)	△	보 수(16. 상변기)	
보 수(11. 상변기)	△	보 수(16. 하변기)	
보 수(11. 하변기)	△	보 수(17. 상변기)	

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 율량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
2	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
3	구	망상균열	-	6.0	2.0	12.00	m²	1	b	12.00	
4	구	보수부 재균열(중)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	c	7.00	
5	구	들뜸	-	0.4	0.1	0.04	m²	1	c	0.04	
6	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
7	구	망상균열	-	9.0	2.5	22.50	m²	1	b	22.50	
8	구	횡균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
9	구	종균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
10	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
11	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
12	구	종균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
13	구	보수부 재균열(중)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	c	7.00	
14	구	들뜸	-	0.5	0.1	0.05	m²	2	c	0.10	
15	구	종균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
16	구	종균열	0.3	1.6	-	1.60	m	1	c	1.60	
17	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
18	구	들뜸	-	0.4	0.1	0.04	m²	1	c	0.04	
19	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
20	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
21	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
22	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
23	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
24	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
25	구	공동구 파손	-	3.0	0.2	0.60	m²	1	-	0.60	
26	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
27	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
28	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.21
29	구	스플링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
30	구	스플링	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	-	0.03	
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

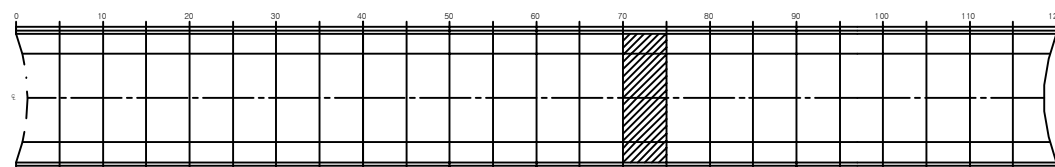


SECTION

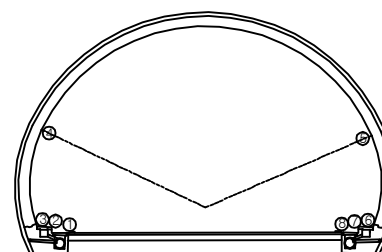

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	015

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.76~80


← 부 산

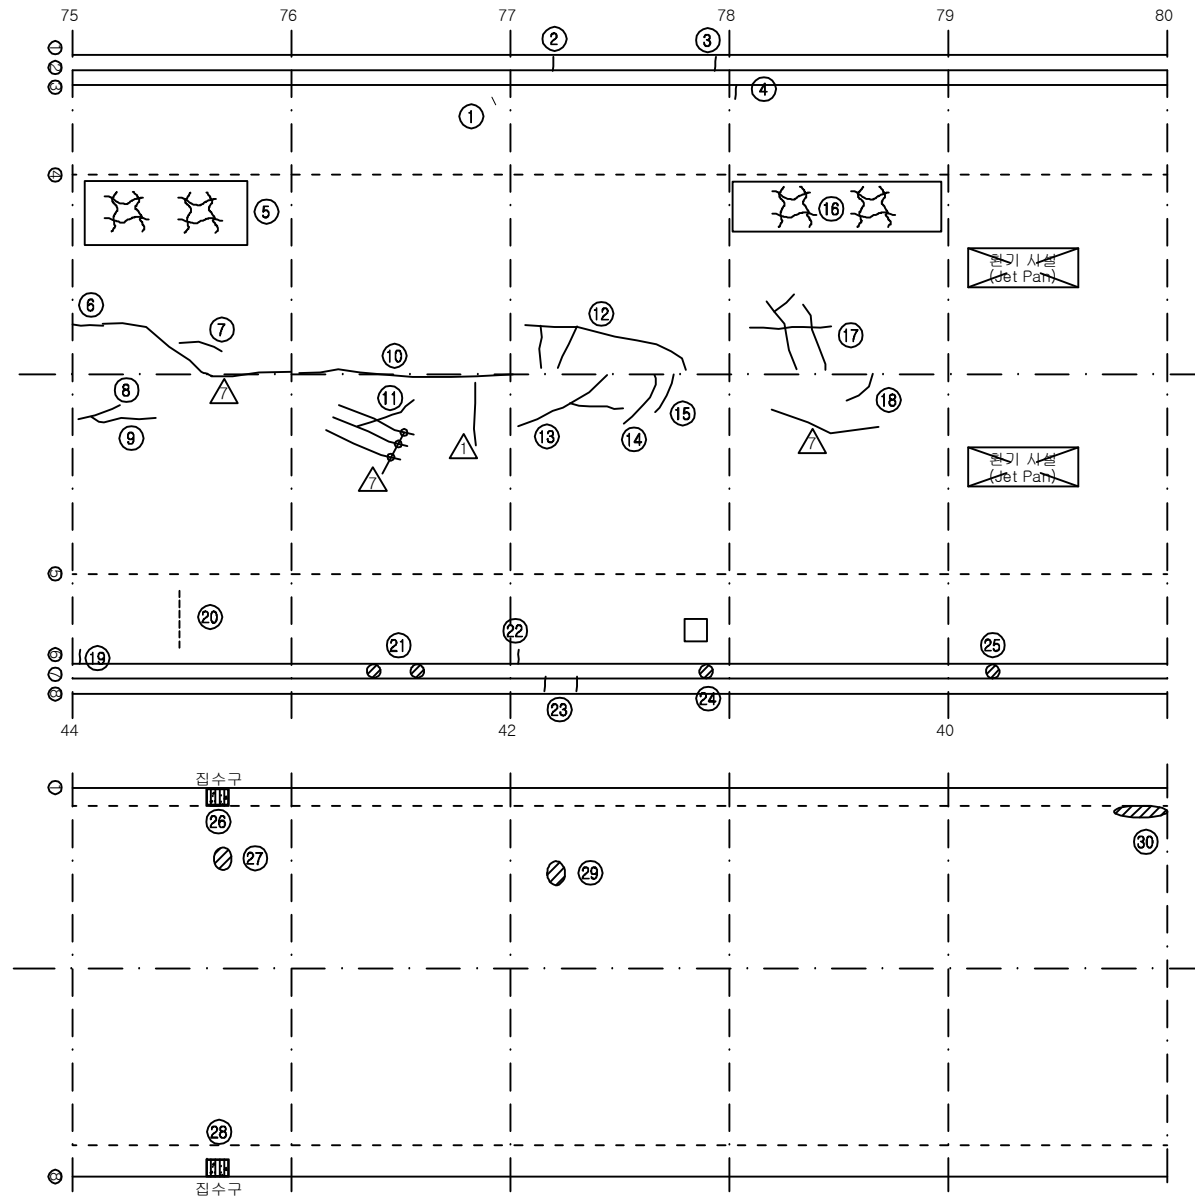


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대구

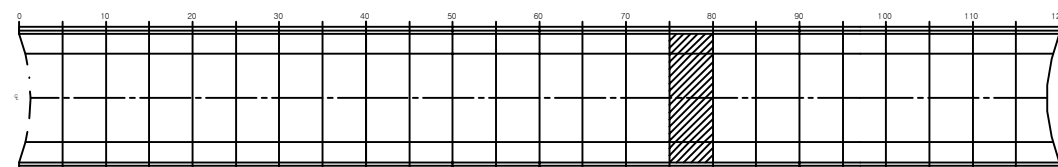

SECTION

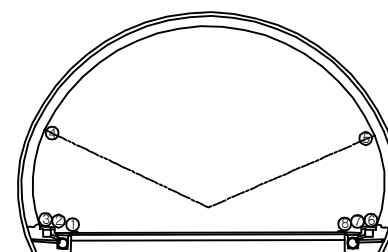

보 수 이 력

기 존 균 열	보 수(12. 상변기)
신 규 균 열	보 수(12. 하변기)
보 수부위재균열	보 수(13. 상변기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하변기)
보 수(08. 하변기)	보 수(14. 상변기)
보 수(09. 상변기)	보 수(14. 하변기)
보 수(09. 하변기)	보 수(15. 상변기)
보 수(10. 상변기)	보 수(15. 하변기)
보 수(10. 하변기)	보 수(16. 상변기)
보 수(11. 상변기)	보 수(16. 하변기)
보 수(11. 하변기)	보 수(17. 상변기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 율량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
4	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
5	구	망상균열	-	7.0	1.5	10.50	m²	1	b	10.50	
6	구	충격균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
7	구	충격균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
8	구	충격균열	0.3	0.7	-	0.70	m	1	c	0.70	
9	구	충격균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
10	구	충격균열	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
11	구	충격균열	0.3	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
12	구	충격균열	0.4	8.0	-	8.00	m	1	c	8.00	
13	구	충격균열	0.4	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00	
14	구	횡균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
15	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
16	구	망상균열	-	9.0	1.0	9.00	m²	1	b	9.00	
17	구	충격균열	0.3	7.0	-	7.00	m	1	c	7.00	
18	구	횡균열	0.3	0.8	-	0.80	m	1	c	0.80	
19	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
20	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00	
21	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
22	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
23	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
24	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
25	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
26	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.13
27	구	스플링	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	-	0.03	
28	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.13
29	구	스플링	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	-	0.03	
30	구	스플링	-	2.5	0.1	0.25	m²	1	-	0.25	
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

용역명 2017년 상반기 시설물 정기점검 용역

과업기간 2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30


발주처  신대구부산고속도로주식회사

용역사 (주) 위드이앤오

도면번호 016

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.81~85

← 부 산

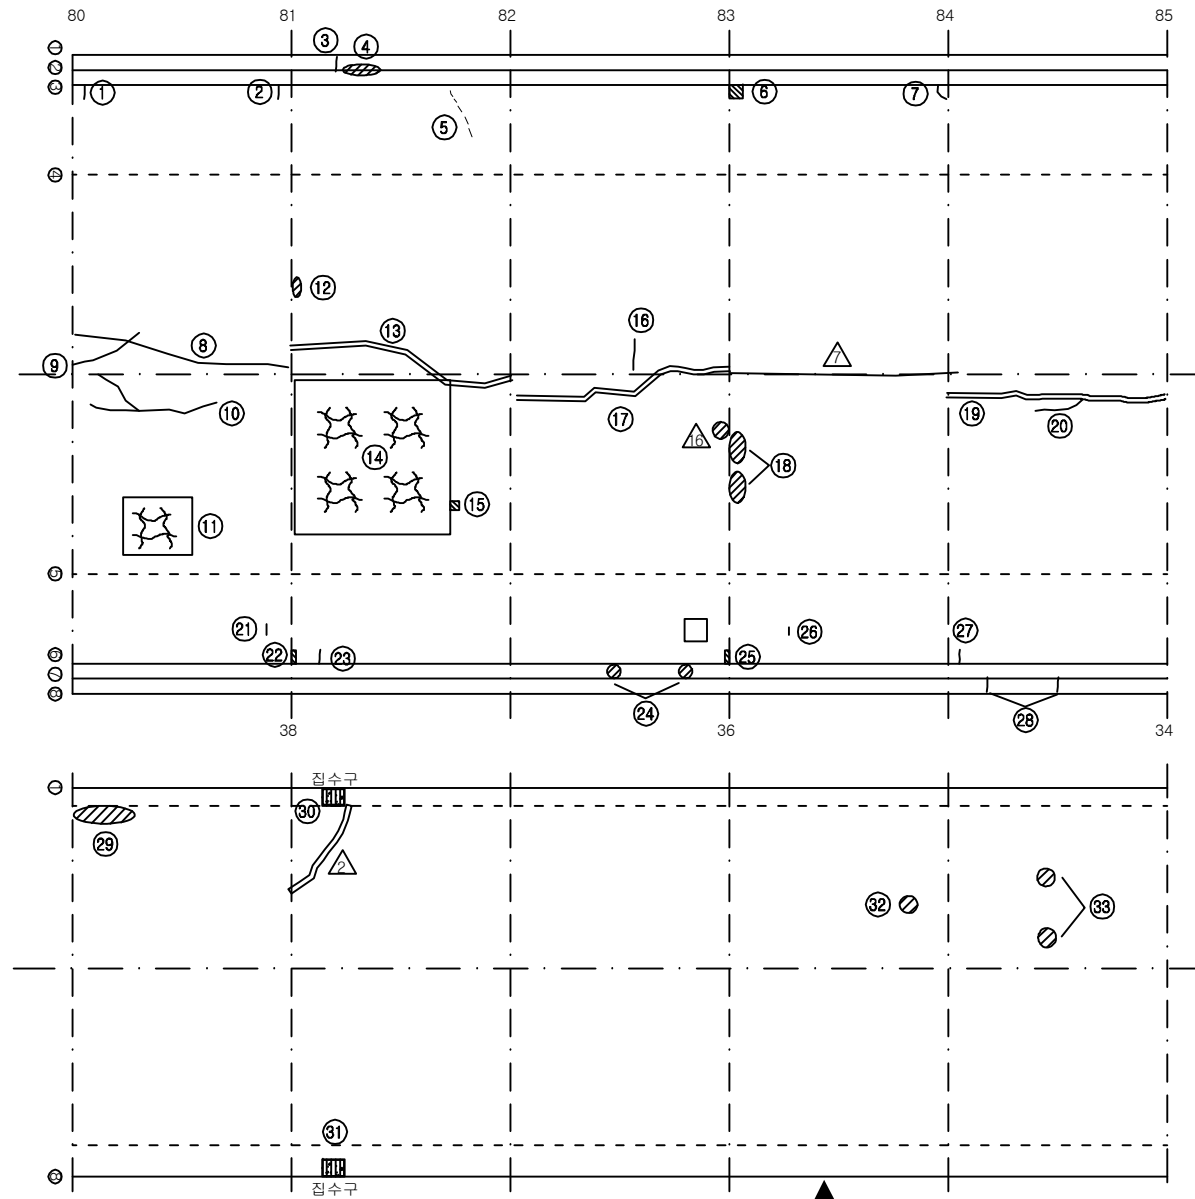


51.2


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

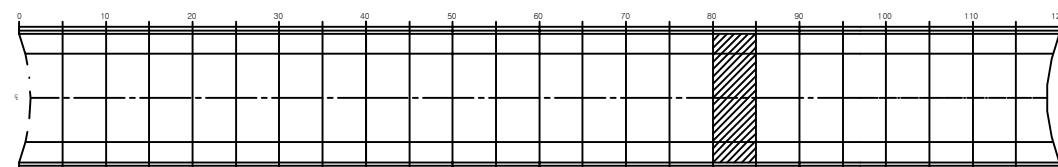

SECTION

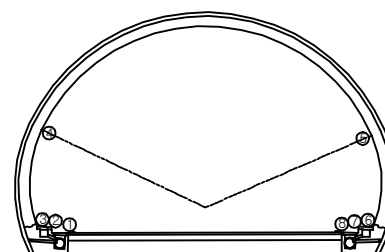

보 수 이 력

기 존 균 열	보 수(12. 상변기)
신 규 균 열	보 수(12. 하변기)
보수부위재균열	보 수(13. 상변기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하변기)
보 수(08. 하변기)	보 수(14. 상변기)
보 수(09. 상변기)	보 수(14. 하변기)
보 수(09. 하변기)	보 수(15. 상변기)
보 수(10. 상변기)	보 수(15. 하변기)
보 수(10. 하변기)	보 수(16. 상변기)
보 수(11. 상변기)	보 수(16. 하변기)
보 수(11. 하변기)	보 수(17. 상변기)

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 율량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
2	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
3	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
4	구	공동구 파손	-	1.5	0.2	0.30	m²	1	-	0.30	
5	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00	
6	구	박락	-	0.3	0.3	0.09	m²	1	c	0.09	
7	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
8	구	충균열	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
9	구	충균열	0.5	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
10	구	충균열	0.4	7.0	-	7.00	m	1	c	7.00	
11	구	망상균열	-	3.0	2.0	6.00	m²	1	b	6.00	
12	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01	
13	구	보수부 재균열(충)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
14	구	망상균열	-	7.0	3.0	21.00	m²	1	b	21.00	
15	구	파손	-	0.2	0.2	0.04	m²	1	c	0.04	
16	구	황균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
17	구	보수부 재균열(충)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
18	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	2	c	0.04	
19	구	보수부 재균열(충)	0.7	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
20	구	충균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
21	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
22	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
23	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
24	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
25	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
26	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
27	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
28	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
29	구	스폴링	-	2.0	0.1	0.20	m²	1	-	0.20	
30	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.22
31	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.13
32	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
33	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	2	-	0.02	
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	017

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.86~90


← 부 산

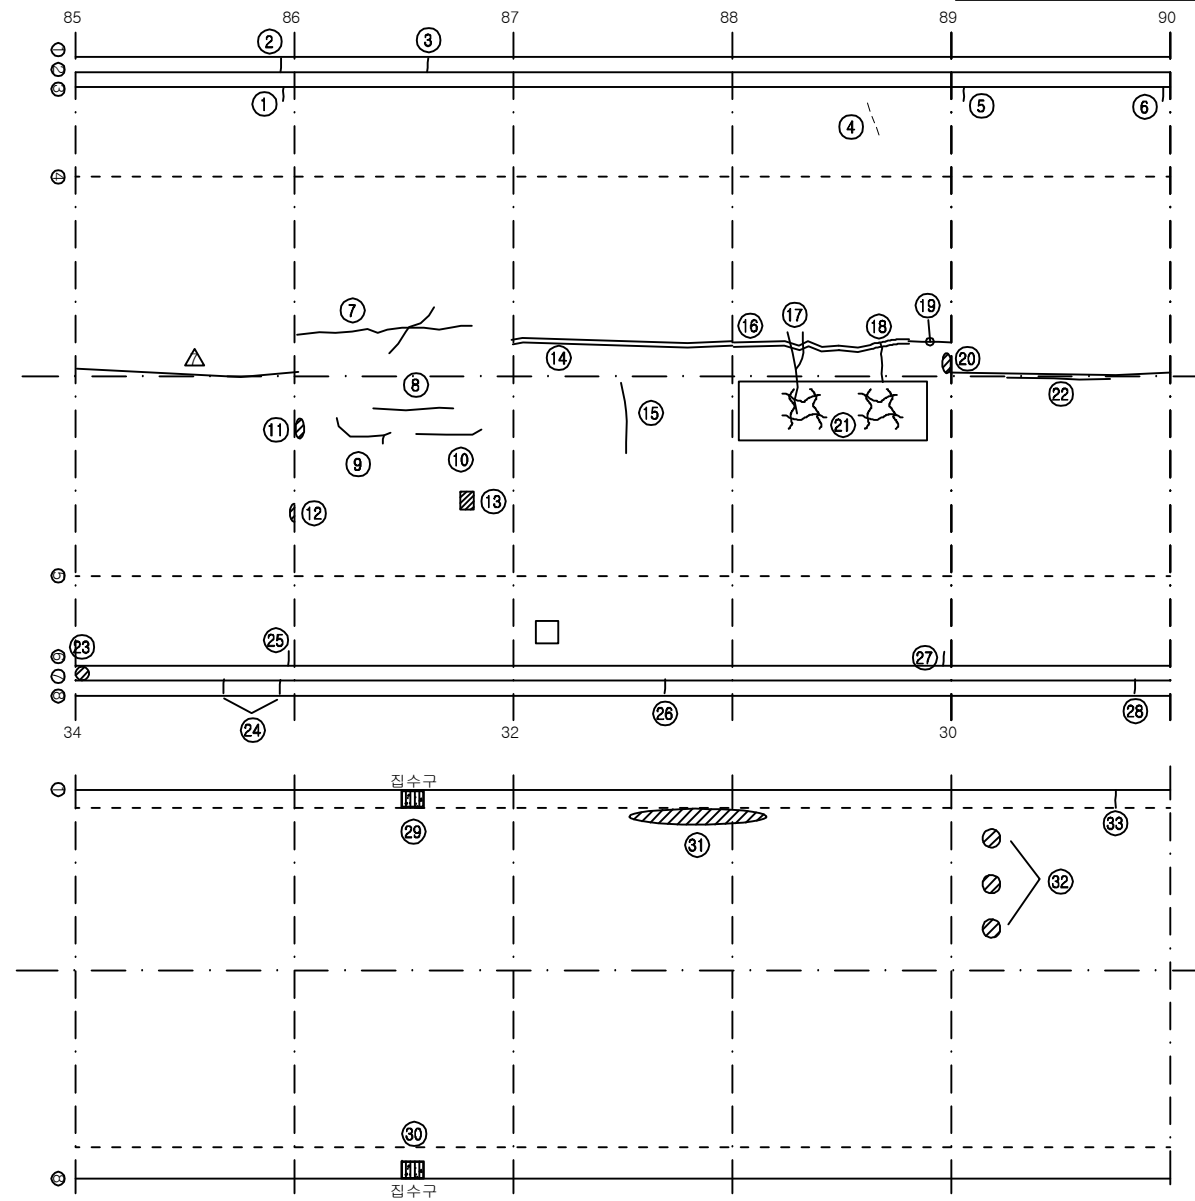


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

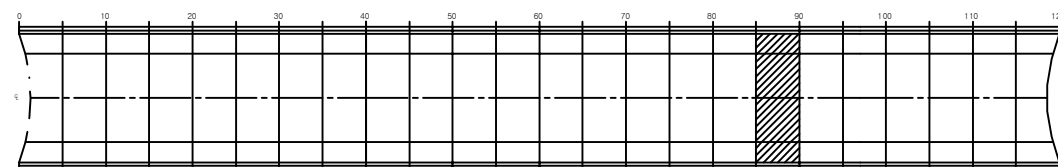

SECTION

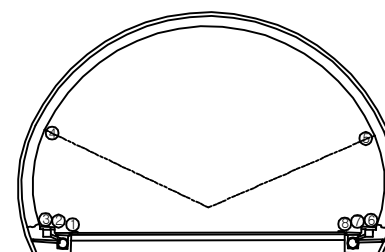

보 수 이 력

기 존 균 열	보 수(12. 상변기)
신 규 균 열	보 수(12. 하변기)
보 수부위재균열	보 수(13. 상변기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하변기)
보 수(08. 하변기)	보 수(14. 상변기)
보 수(09. 상변기)	보 수(14. 하변기)
보 수(09. 하변기)	보 수(15. 상변기)
보 수(10. 상변기)	보 수(15. 하변기)
보 수(10. 하변기)	보 수(16. 상변기)
보 수(11. 상변기)	보 수(16. 하변기)
보 수(11. 하변기)	보 수(17. 상변기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
4	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
5	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
6	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
7	구	충균열	0.4	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
8	구	충균열	0.4	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
9	구	충균열	0.4	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
10	구	충균열	0.4	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
11	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
12	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
13	구	파손	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
14	구	보수부 재균열(충)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
15	구	횡균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
16	구	보수부 재균열(충)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
17	구	횡균열	0.3	6.0	-	6.00	m	1	c	6.00	
18	구	횡균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
19	구	충균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
20	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
21	구	망상균열	-	8.0	2.0	16.00	m²	1	b	16.00	
22	구	보수부 재균열(충)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
23	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
25	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
26	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
27	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
28	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
29	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.23
30	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.12
31	구	스켈링	-	5.0	0.1	0.50	m²	1	-	0.50	
32	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	3	-	0.03	
33	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

용역명 2017년 상반기 시설물 정기점검 용역

과업기간 2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30


발주처 신대구부산고속도로주식회사

용역사 (주) 위드이앤오

도면번호 018

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.91~95


← 부 산

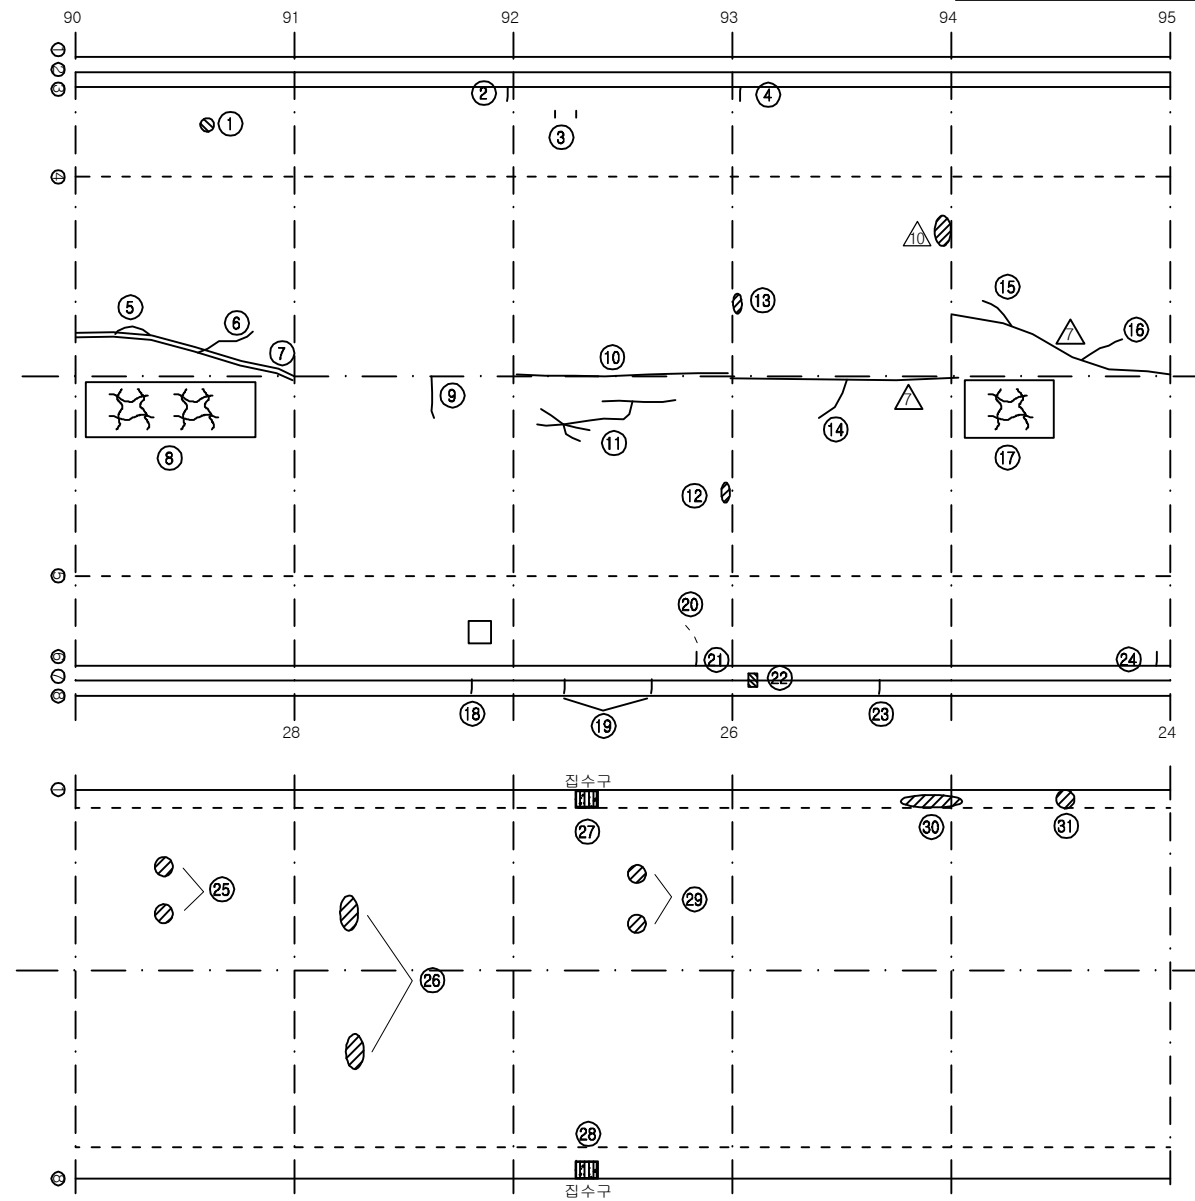


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

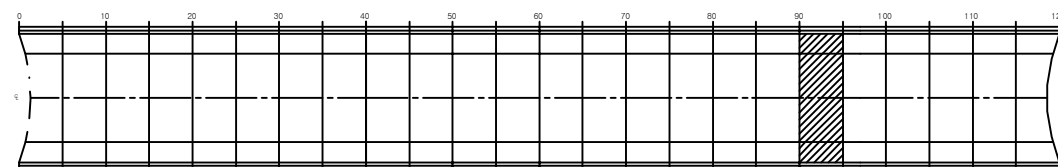

SECTION

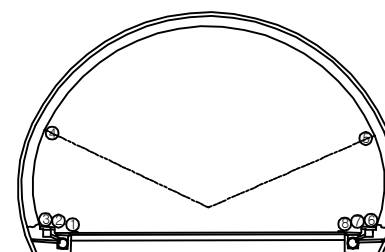

보 수 이 력

기 존 균 열	보 수(12. 상변기)
신 규 균 열	보 수(12. 하변기)
보 수부위재균열	보 수(13. 상변기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하변기)
보 수(08. 하변기)	보 수(14. 상변기)
보 수(09. 상변기)	보 수(14. 하변기)
보 수(09. 하변기)	보 수(15. 상변기)
보 수(10. 상변기)	보 수(15. 하변기)
보 수(10. 하변기)	보 수(16. 상변기)
보 수(11. 상변기)	보 수(16. 하변기)
보 수(11. 하변기)	보 수(17. 상변기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
2	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
3	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
4	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
5	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
6	구	종균열	0.4	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
7	구	보수부 재균열(총)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
8	구	망상균열	-	7.0	2.0	14.00	m²	1	b	14.00	
9	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
10	구	종균열	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
11	구	종균열	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
12	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
13	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
14	구	횡균열	0.4	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
15	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
16	구	종균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
17	구	망상균열	-	3.0	2.0	6.00	m²	1	b	6.00	
18	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
19	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
20	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00	
21	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
22	구	박락	-	0.2	0.3	0.06	m²	1	-	0.06	
23	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
24	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
25	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	2	-	0.02	
26	구	스폴링	-	0.4	0.1	0.04	m²	2	-	0.08	
27	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.18
28	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.20
29	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	2	-	0.02	
30	구	스폴링	-	1.5	0.1	0.15	m²	1	-	0.15	
31	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	019

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.96~100


보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(12. 상변기)
	신 규 균 열		보 수(12. 하변기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상변기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하변기)
	보 수(08. 하변기)		보 수(14. 상변기)
	보 수(09. 상변기)		보 수(14. 하변기)
	보 수(09. 하변기)		보 수(15. 상변기)
	보 수(10. 상변기)		보 수(15. 하변기)
	보 수(10. 하변기)		보 수(16. 상변기)
	보 수(11. 상변기)		보 수(16. 하변기)
	보 수(11. 하변기)		보 수(17. 상변기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 율량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
2	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
4	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
5	구	보수부 재균열	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
6	구	망상균열	-	2.0	2.0	4.00	m²	1	b	4.00	
7	구	충균열	0.3	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00	
8	구	충균열	1.0	9.0	-	9.00	m	1	d	9.00	
9	구	충균열	0.3	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
10	구	충균열	0.3	1.7	-	1.70	m	1	c	1.70	
11	구	충균열	0.3	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
12	구	망상균열	-	6.0	2.0	12.00	m²	1	b	12.00	
13	구	충균열	0.4	8.0	-	8.00	m	1	c	8.00	
14	구	충균열	0.4	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
15	구	충균열	0.3	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00	
16	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
17	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	9	-	9.00	
18	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
19	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
20	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
21	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
22	구	스폴링	-	0.6	0.1	0.06	m²	1	-	0.06	
23	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.22
24	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.20
25	구	스폴링	-	0.4	0.1	0.04	m²	1	-	0.04	
26	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」 이며, 균열의 폭은 「 mm 」 임


← 부 산

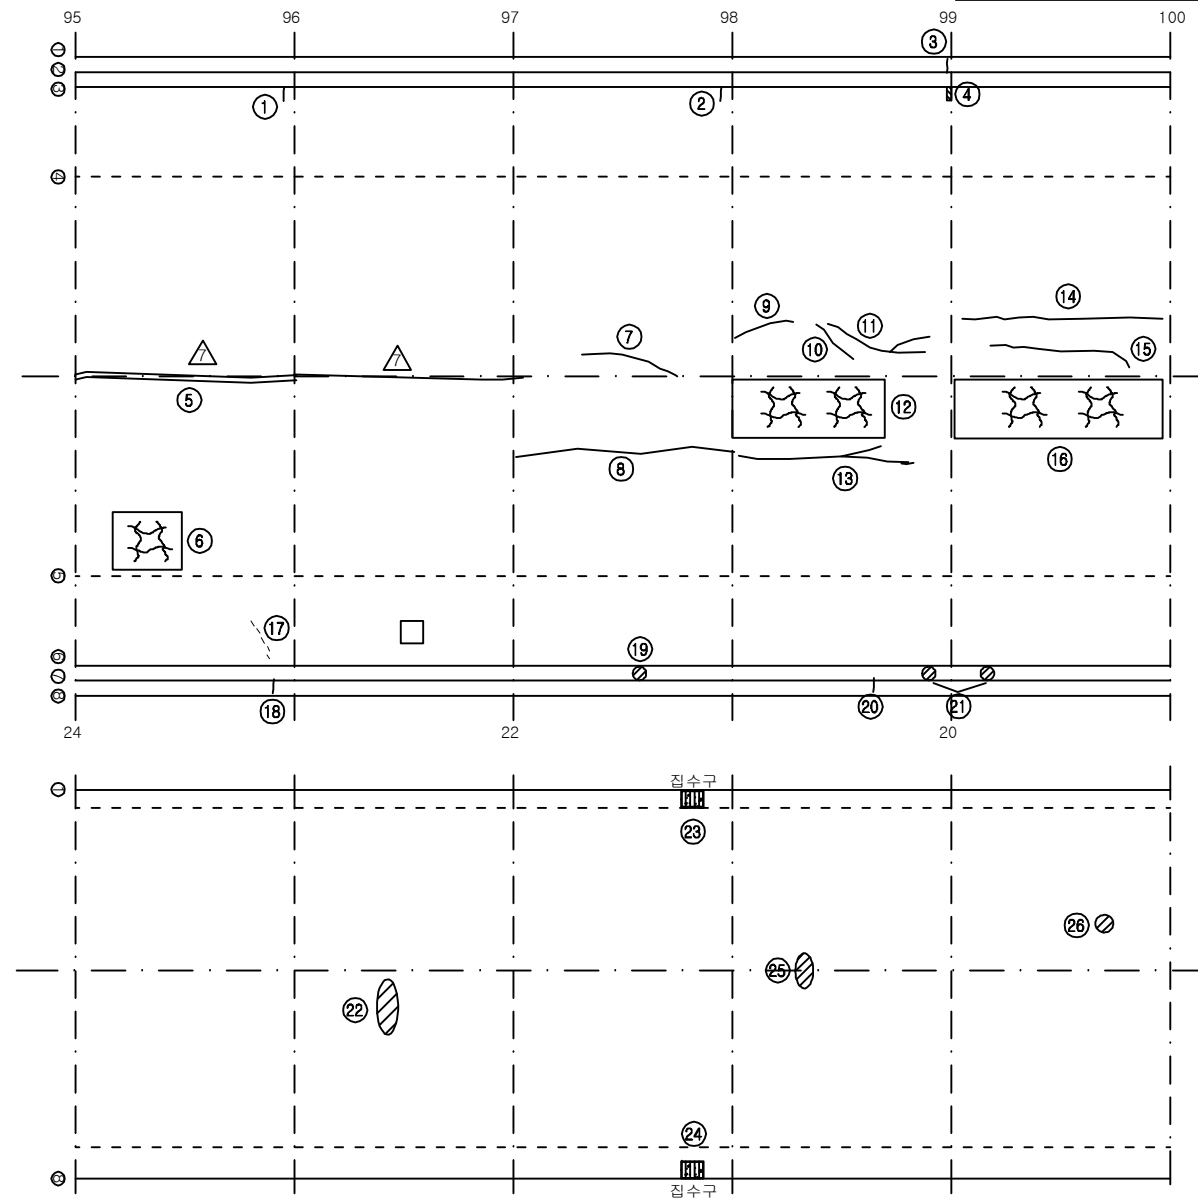


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

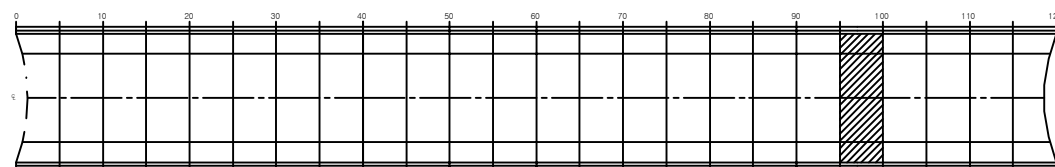

SECTION

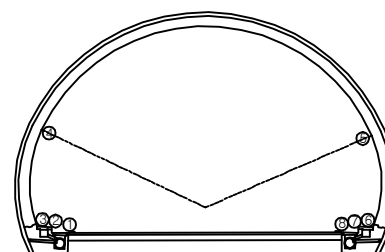

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	020

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.101~105


보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(12. 상변기)
	신 규 균 열		보 수(12. 하변기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상변기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하변기)
	보 수(08. 하변기)		보 수(14. 상변기)
	보 수(09. 상변기)		보 수(14. 하변기)
	보 수(09. 하변기)		보 수(15. 상변기)
	보 수(10. 상변기)		보 수(15. 하변기)
	보 수(10. 하변기)		보 수(16. 상변기)
	보 수(11. 상변기)		보 수(16. 하변기)
	보 수(11. 하변기)		보 수(17. 상변기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 율량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	들뜸	-	0.4	0.3	0.12	m²	1	c	0.12	
2	구	공동구 파손	-	2.0	0.3	0.60	m²	1	-	0.60	
3	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
5	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
6	구	망상균열	-	7.5	2.0	15.00	m²	1	b	15.00	
7	구	망상균열	-	7.0	2.0	14.00	m²	1	b	14.00	
8	구	충균열	0.4	6.0	-	6.00	m	1	c	6.00	
9	구	망상균열	-	9.0	3.0	27.00	m²	1	b	27.00	
10	구	들뜸	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	c	0.15	
11	구	충균열	0.4	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
12	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
13	구	충균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
14	구	충균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
15	구	망상균열	-	2.0	2.0	4.00	m²	1	b	4.00	
16	구	충균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
17	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
18	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
19	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
20	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00	
21	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
22	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
23	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00	
24	구	스폴링	-	1.5	0.2	0.30	m²	1	-	0.30	
25	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	2	-	0.02	
26	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
27	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.25
28	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	2	-	0.02	
29	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.25
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」 이며, 균열의 폭은 「 mm 」 임


← 부 산

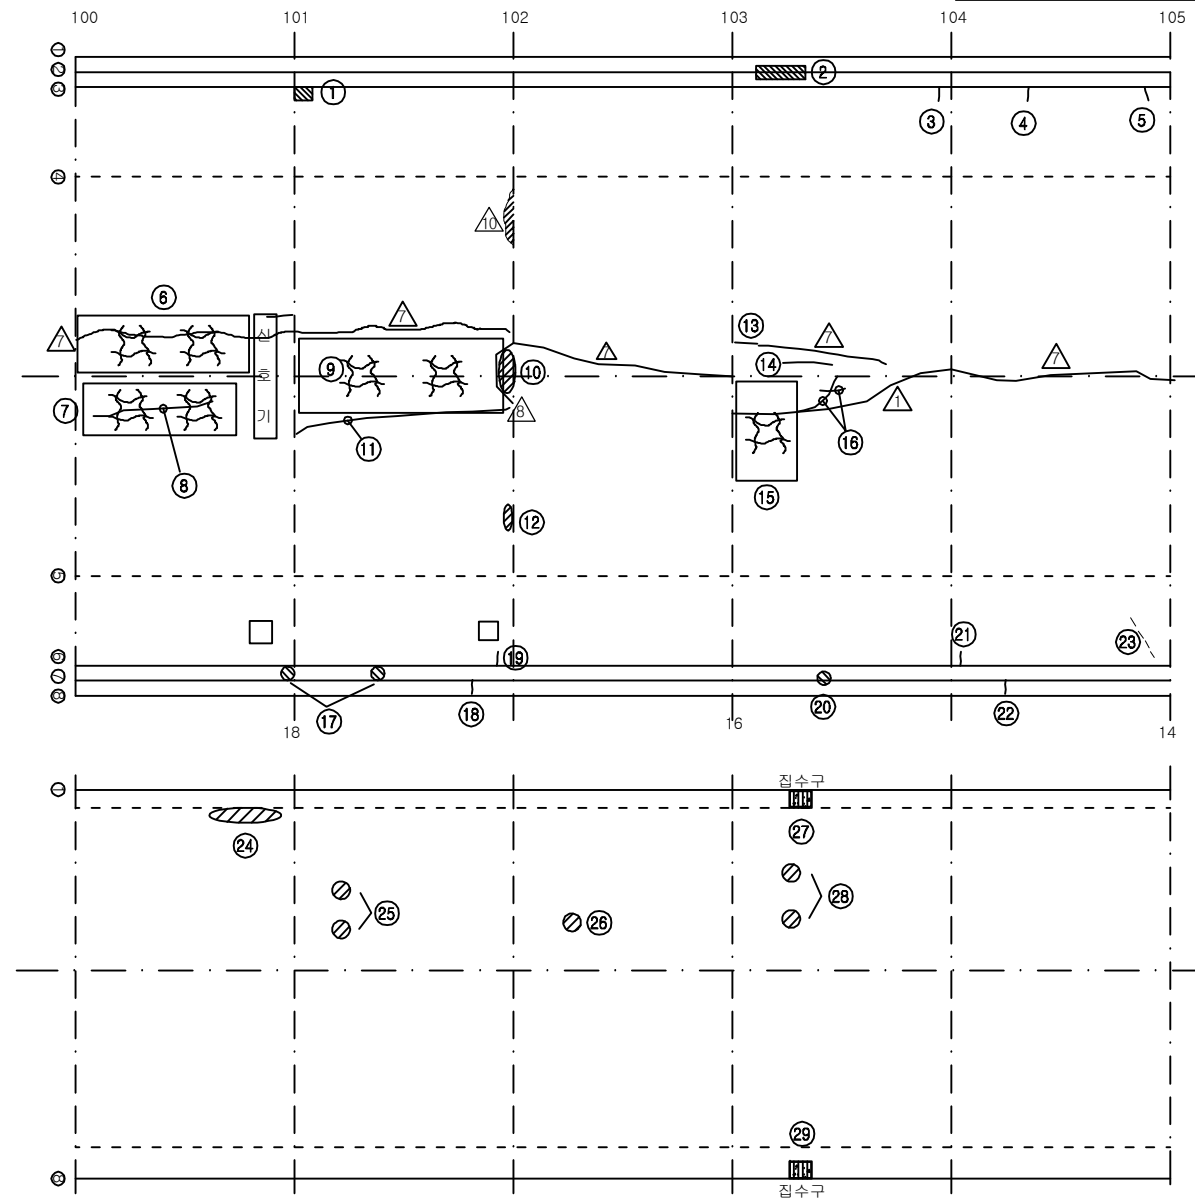


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

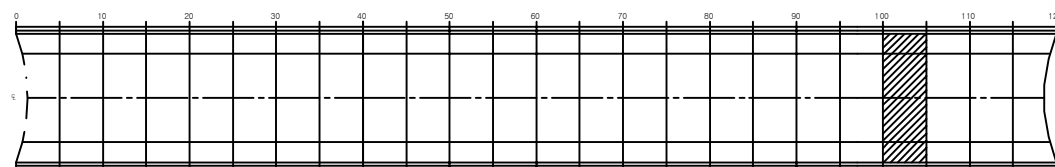


SECTION

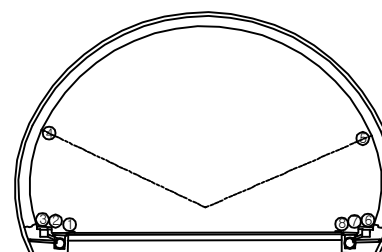

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	021

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.106~110


← 부 산

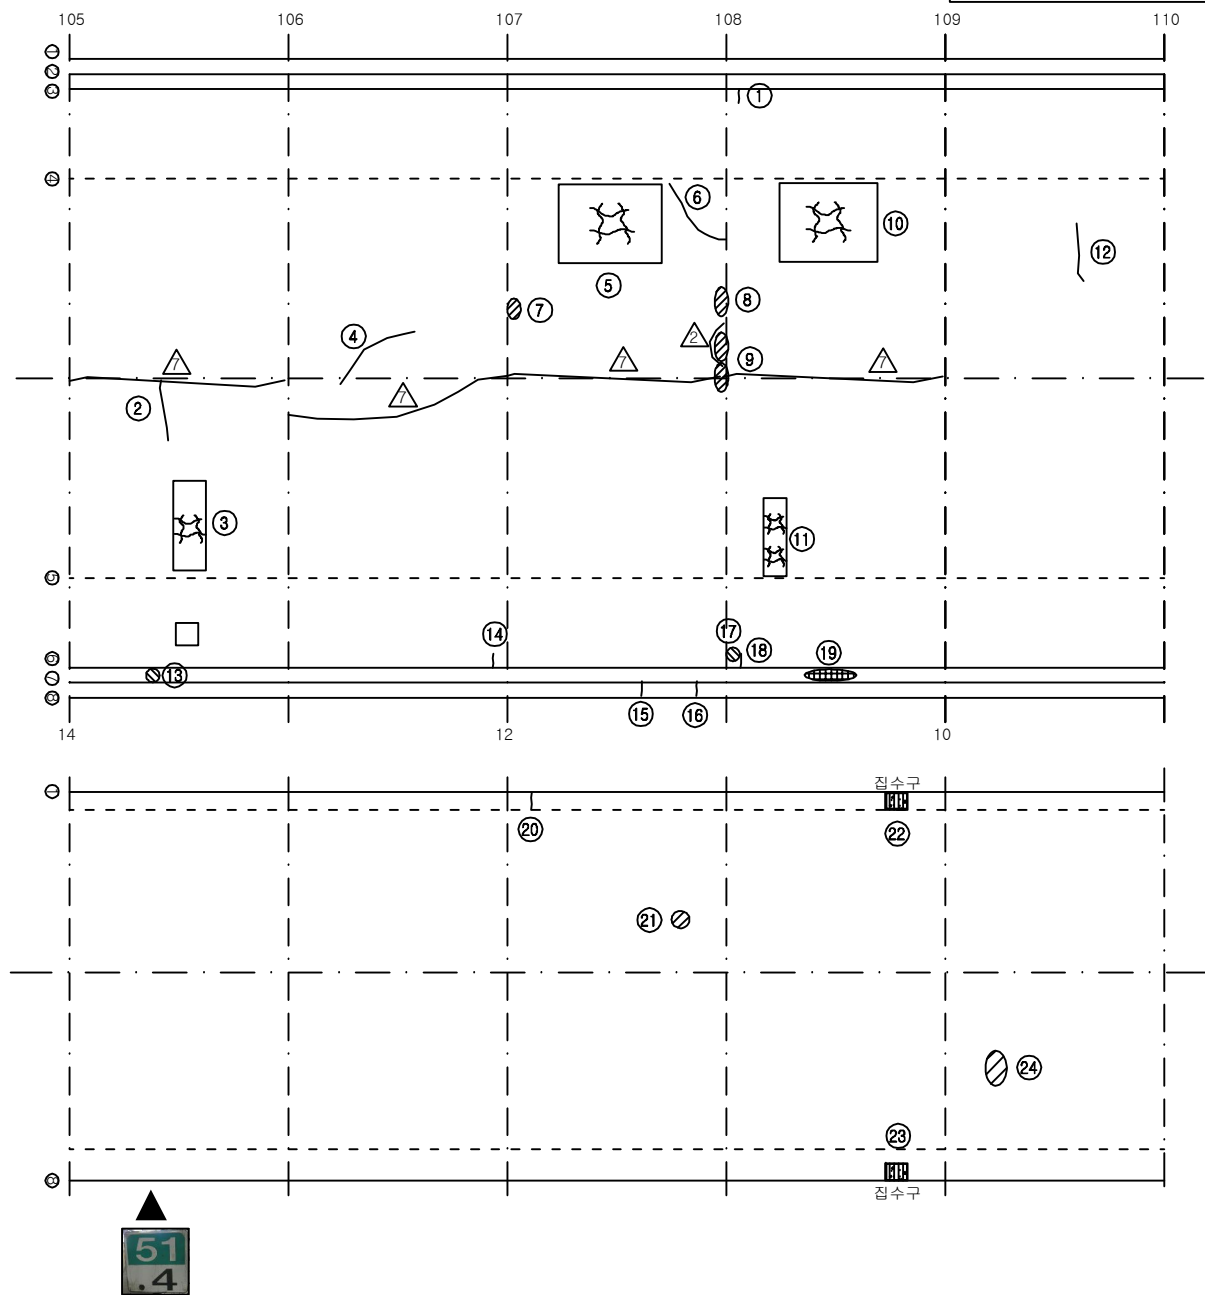


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

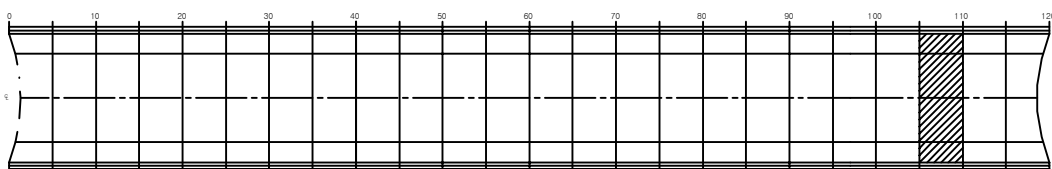

SECTION

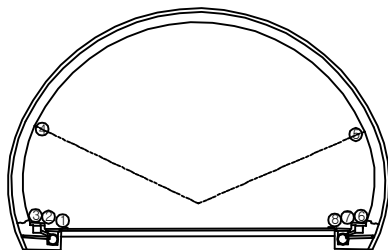

보 수 이 력

기 준 균 열	보 수(12. 상변기)
신 규 균 열	보 수(12. 하변기)
보 수부위재균열	보 수(13. 상변기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하변기)
보 수(08. 하변기)	보 수(14. 상변기)
보 수(09. 상변기)	보 수(14. 하변기)
보 수(09. 하변기)	보 수(15. 상변기)
보 수(10. 상변기)	보 수(15. 하변기)
보 수(10. 하변기)	보 수(16. 상변기)
보 수(11. 상변기)	보 수(16. 하변기)
보 수(11. 하변기)	보 수(17. 상변기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 율량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
2	구	횡균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
3	구	망상균열	-	2.0	1.5	3.00	m ²	1	b	3.00	
4	구	충균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
5	구	망상균열	-	3.0	2.0	6.00	m ²	1	b	6.00	
6	구	횡균열	0.8	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
7	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	c	0.02	
8	구	들뜸	-	0.6	0.2	0.12	m ²	1	c	0.12	
9	구	들뜸	-	0.4	0.2	0.08	m ²	2	c	0.16	
10	구	망상균열	-	4.0	2.0	8.00	m ²	1	b	8.00	
11	구	망상균열	-	2.0	1.0	2.00	m ²	1	b	2.00	
12	구	횡균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
13	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00	
14	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
15	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
16	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
17	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
18	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
19	구	공동구 파손	-	2.0	0.2	0.40	m ²	1	-	0.40	
20	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
21	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	-	0.01	
22	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.21
23	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.22
24	구	스폴링	-	0.5	0.1	0.05	m ²	1	-	0.05	
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임

용역명 2017년 상반기 시설물 정기점검 용역

과업기간 2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30

발주처 신대구부산고속도로주식회사

용역사 (주) 위드이앤오

도면번호 022

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.111~115


보 수 이 력			
	기 존 균 열		신 구 균 열
	보 수(기보수)		보 수(12. 상변기)
	보 수(08. 하변기)		보 수(12. 하변기)
	보 수(09. 상변기)		보 수(13. 상변기)
	보 수(09. 하변기)		보 수(13. 하변기)
	보 수(10. 상변기)		보 수(14. 상변기)
	보 수(10. 하변기)		보 수(14. 하변기)
	보 수(11. 상변기)		보 수(15. 상변기)
	보 수(11. 하변기)		보 수(15. 하변기)
	보 수(12. 상변기)		보 수(16. 상변기)
	보 수(12. 하변기)		보 수(16. 하변기)
	보 수(13. 상변기)		보 수(17. 상변기)
	보 수(13. 하변기)		보 수(17. 하변기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 율량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
2	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
4	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
5	구	충균열	0.4	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
6	구	횡균열	0.4	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
7	구	충균열	0.4	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
8	구	충균열	0.4	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
9	구	횡균열	0.3	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
10	구	충균열	0.3	9.0	-	9.00	m	4	c	36.00	
11	구	횡균열	0.4	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
12	구	망상균열	-	3.5	2.0	7.00	m²	1	b	7.00	
13	구	충균열	0.3	4.5	-	4.50	m	1	c	4.50	
14	구	충균열	0.4	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00	
15	구	충균열	0.4	9.0	-	9.00	m	3	c	27.00	
16	구	충균열	0.4	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
17	구	충균열	0.3	1.0	-	1.00	m	2	c	2.00	
18	구	충횡균열	0.3	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
19	구	충균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
20	구	충균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
21	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
22	구	망상균열	-	7.5	2.0	15.00	m²	1	b	15.00	
23	구	균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
24	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
25	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
26	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
27	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
28	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	3	-	0.90	
29	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
30	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
31	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	-	0.02	
32	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	-	0.03	
33	구	스폴링	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	-	0.06	
34	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.27
35	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.31
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


← 부 산

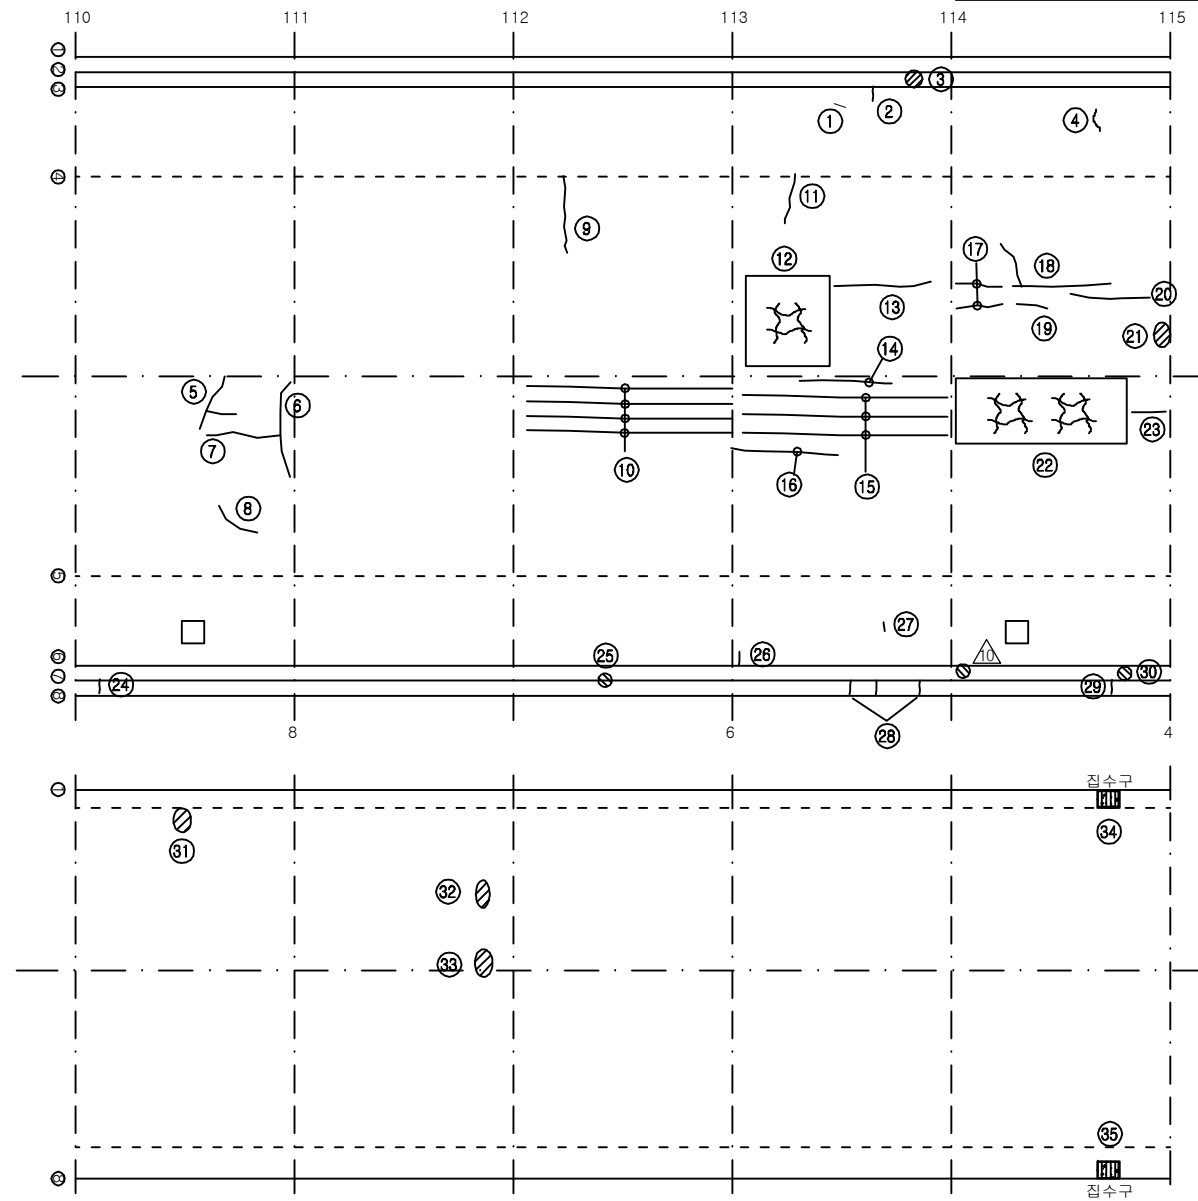


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

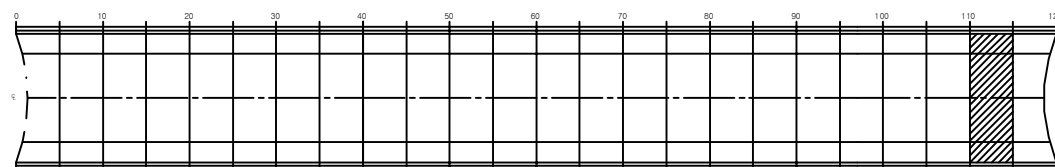


SECTION

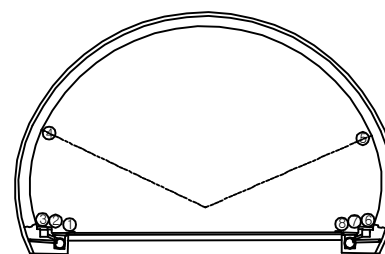

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	023

ID : 고정2터널(대구) - SPAN No.116~120

← 부 산

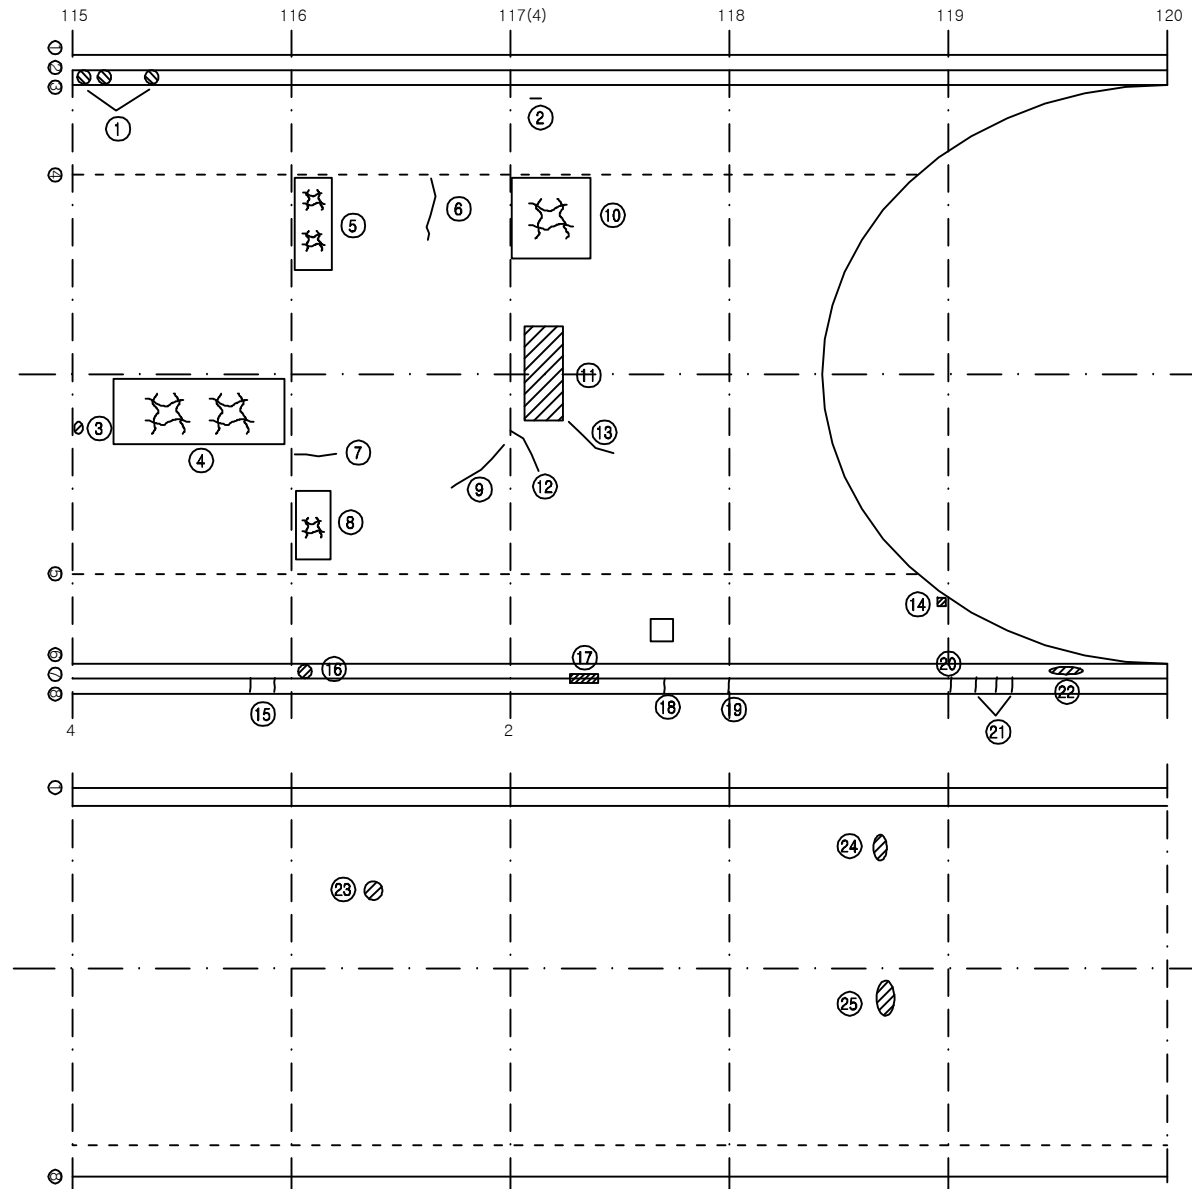

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(12. 상변기)
	신 규 균 열		보 수(12. 하변기)
	보 수부위재균열		보 수(13. 상변기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하변기)
	보 수(08. 하변기)		보 수(14. 상변기)
	보 수(09. 상변기)		보 수(14. 하변기)
	보 수(09. 하변기)		보 수(15. 상변기)
	보 수(10. 상변기)		보 수(15. 하변기)
	보 수(10. 하변기)		보 수(16. 상변기)
	보 수(11. 상변기)		보 수(16. 하변기)
	보 수(11. 하변기)		보 수(17. 상변기)

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
2	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
3	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01
4	구	망상균열	-	7.0	2.0	14.00	m²	1	b	14.00
5	구	망상균열	-	2.5	1.5	3.75	m²	1	b	3.75
6	구	횡균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50
7	구	종균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50
8	구	망상균열	-	2.0	1.5	3.00	m²	1	b	3.00
9	구	종균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00
10	구	망상균열	-	2.5	2.0	5.00	m²	1	b	5.00
11	구	타설 불량	-	2.0	1.5	3.00	m²	1	c	3.00
12	구	횡균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20
13	구	종균열	0.3	1.4	-	1.40	m	1	c	1.40
14	구	파손	-	0.2	0.2	0.04	m²	1	c	0.04
15	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
16	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
17	구	공동구 파손	-	1.0	0.2	0.20	m²	1	-	0.20
18	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
19	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
20	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
21	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	3	-	0.90
22	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
23	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01
24	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	-	0.02
25	구	스폴링	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	-	0.06
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」 이며, 균열의 폭은 「 mm 」 임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

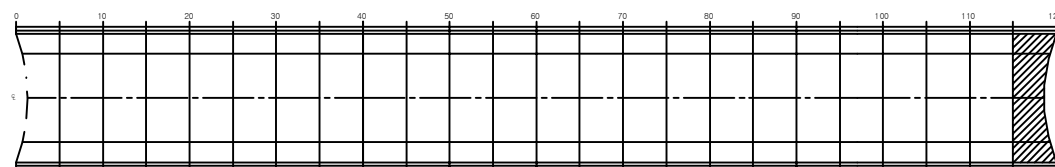


SECTION

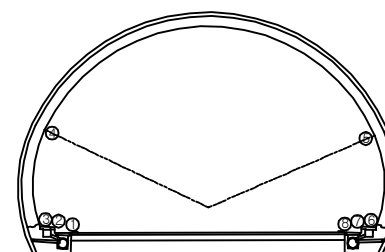


용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	024

ID : 고정2터널(대구) - 피난연락갱 - SPAN No.60

← 부 산

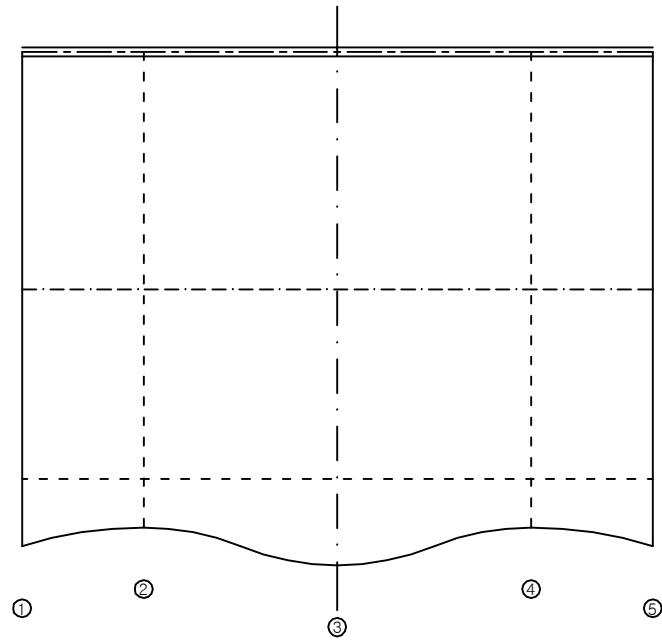

피난연락갱 라이닝

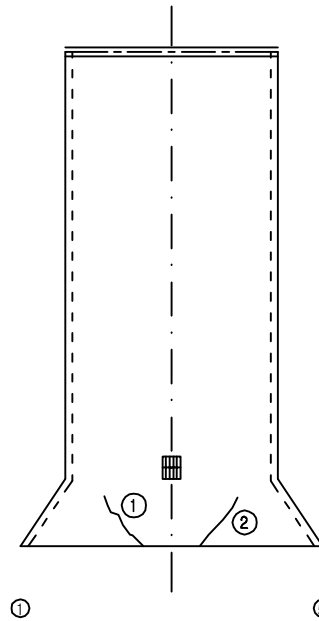

피난연락갱 바닥

보 수 이 력

기 존 균 열	보 수(12. 상변기)
신 규 균 열	보 수(12. 하변기)
보 수부위재균열	보 수(13. 상변기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하변기)
보 수(08. 상변기)	보 수(14. 상변기)
보 수(09. 상변기)	보 수(14. 하변기)
보 수(09. 하변기)	보 수(15. 상변기)
보 수(10. 상변기)	보 수(15. 하변기)
보 수(10. 하변기)	보 수(16. 상변기)
보 수(11. 상변기)	보 수(16. 하변기)
보 수(11. 하변기)	보 수(17. 상변기)

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 수량	비고
			폭	길이	너비	수량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	2.5	-	2.50	m	1	-	2.50	
2	구	균열	0.3	2.5	-	2.50	m	1	-	2.50	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」 이며, 균열의 폭은 「 mm 」 임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

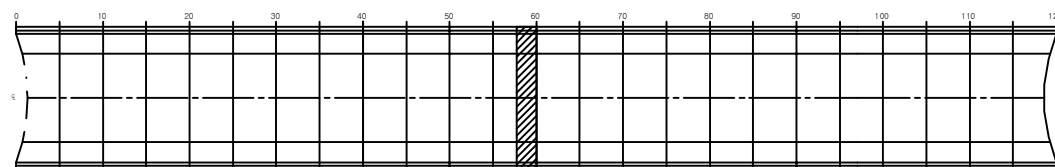


SECTION

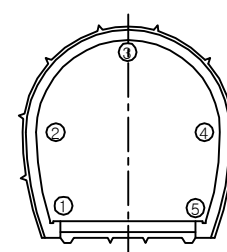

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	025

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.1~5

← 부 산

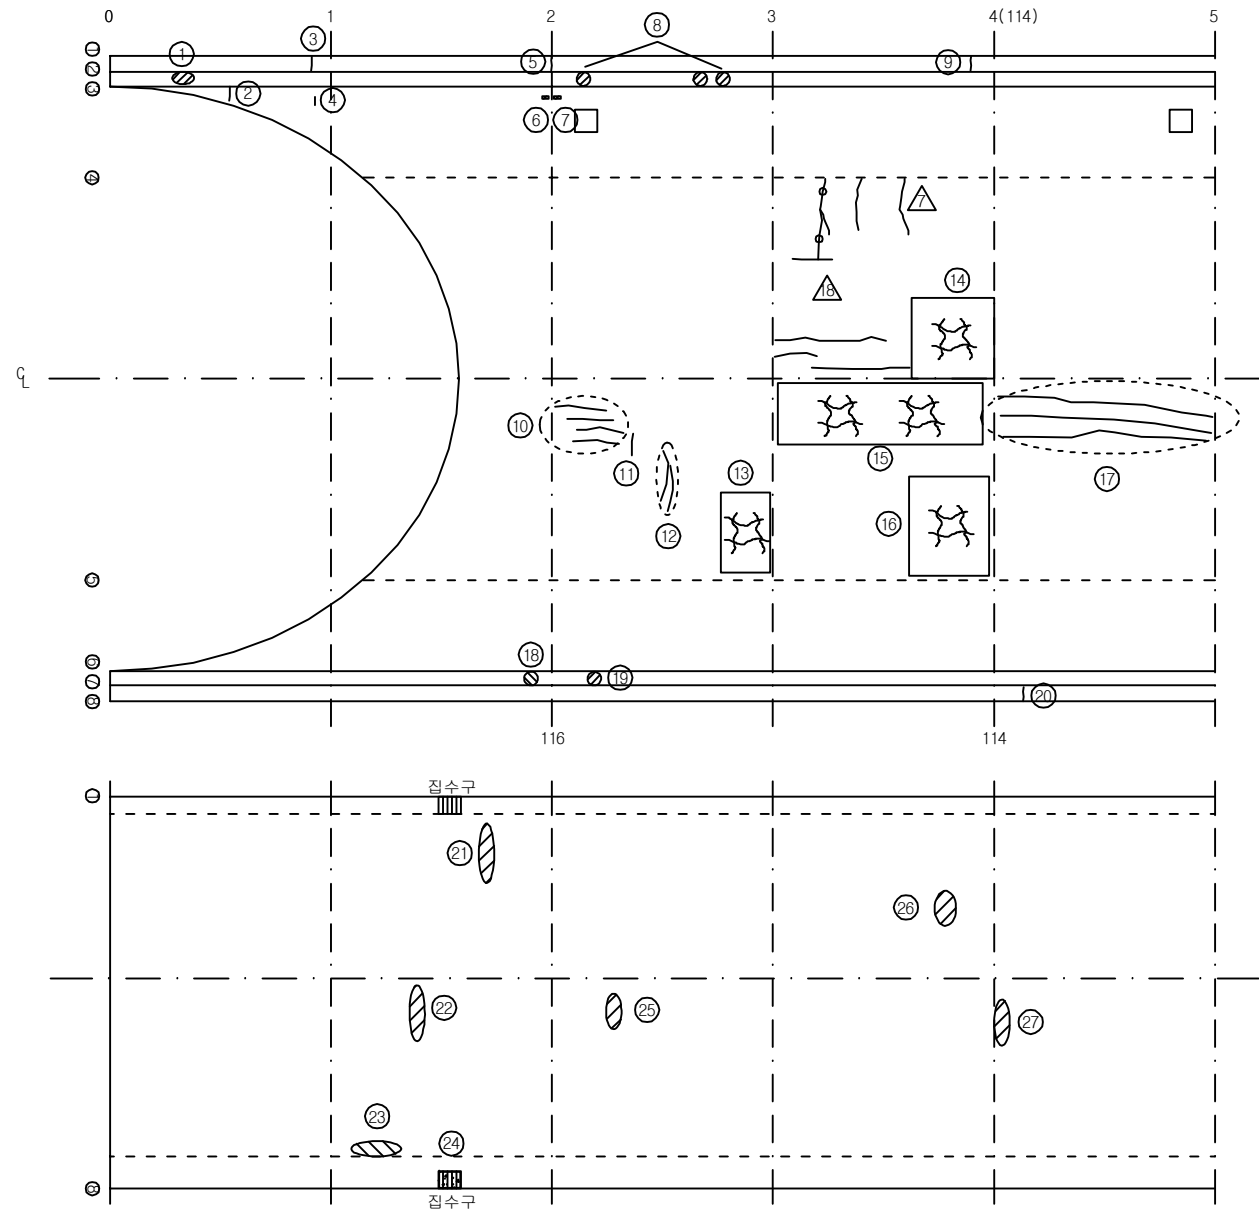

보 수 이 력			
기 존 균 열	△	보 수(12. 상반기)	
신 규 균 열	△	보 수(12. 하반기)	
보수부위재균열	△	보 수(13. 상반기)	
보 수(기보수)	△	보 수(13. 하반기)	
보 수(08. 하반기)	△	보 수(14. 상반기)	
보 수(09. 상반기)	△	보 수(14. 하반기)	
보 수(09. 하반기)	△	보 수(15. 상반기)	
보 수(10. 상반기)	△	보 수(15. 하반기)	
보 수(10. 하반기)	△	보 수(16. 상반기)	
보 수(11. 상반기)	△	보 수(16. 하반기)	
보 수(11. 하반기)	△	보 수(17. 상반기)	

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
2	구	균열	0.1	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
4	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
5	구	균열	1.0	0.3	-	0.30	m	1	e	0.30	
6	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
7	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
8	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
9	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
10	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	4	c	4.00	
11	구	횡균열	0.3	0.6	-	0.60	m	1	c	0.60	
12	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	2	c	2.00	
13	구	망상균열	-	2.0	3.0	6.00	m ²	1	b	6.00	
14	구	망상균열	-	3.5	2.5	8.75	m ²	1	b	8.75	
15	구	망상균열	-	9.0	1.0	9.00	m ²	1	b	9.00	
16	구	망상균열	-	2.0	3.0	6.00	m ²	1	b	6.00	
17	구	종균열	0.3	9.0	-	9.00	m	3	c	27.00	
18	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
19	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
20	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
21	구	스폴링	-	1.0	0.2	0.20	m ²	1	-	0.20	
22	구	스폴링	-	0.8	0.5	0.40	m ²	1	-	0.40	
23	구	스폴링	-	1.0	0.1	0.10	m ²	1	-	0.10	
24	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.08
25	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	-	0.03	
26	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m ²	2	-	0.06	
27	구	스폴링	-	0.4	0.1	0.04	m ²	1	-	0.04	
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

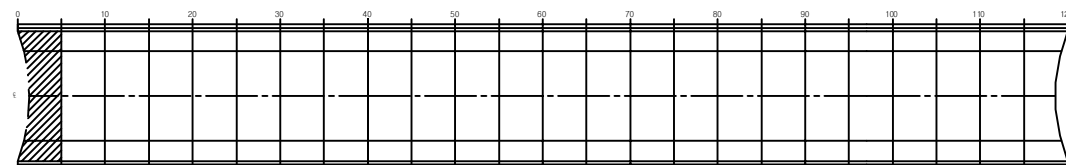

SECTION

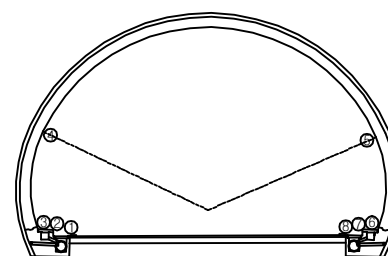


용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	001

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.6~10

보 수 이 력			
기 준 균 열	△	보 수(12. 상반기)	
신 규 균 열	△	보 수(12. 하반기)	
보수부위재균열	△	보 수(13. 상반기)	
보 수(기보수)	△	보 수(13. 하반기)	
보 수(08. 하반기)	△	보 수(14. 상반기)	
보 수(09. 상반기)	△	보 수(14. 하반기)	
보 수(09. 하반기)	△	보 수(15. 상반기)	
보 수(10. 상반기)	△	보 수(15. 하반기)	
보 수(10. 하반기)	△	보 수(16. 상반기)	
보 수(11. 상반기)	△	보 수(16. 하반기)	
보 수(11. 하반기)	△	보 수(17. 상반기)	

← 부 산

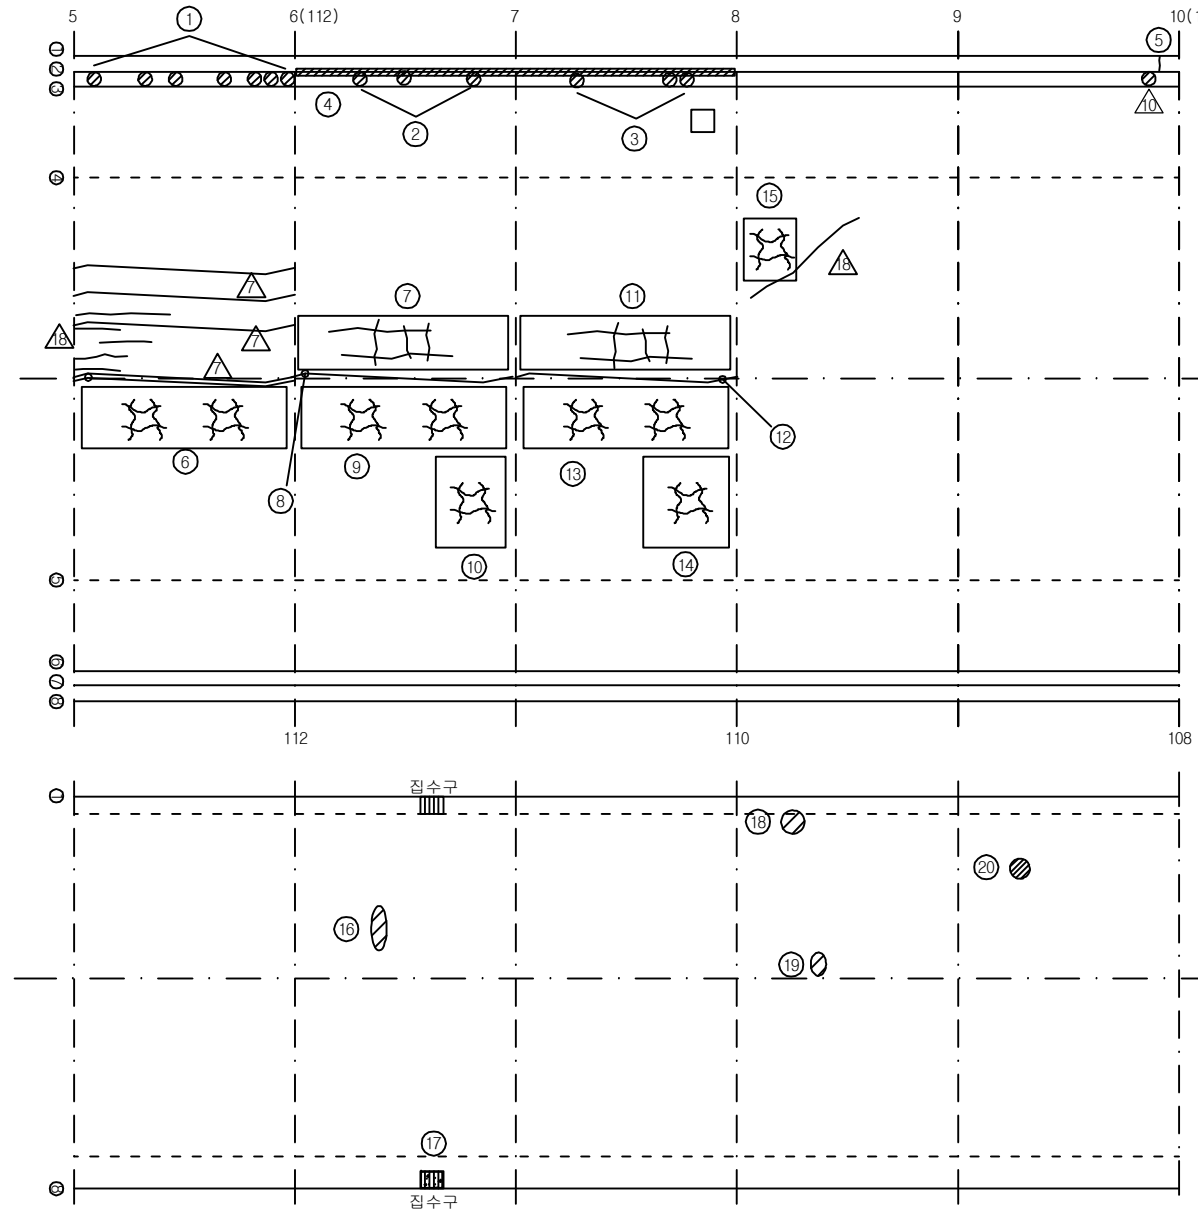

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	8	-	8.00
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
4	구	공동구 파손	-	20.0	0.2	4.00	m ²	1	-	4.00
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
6	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00
7	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00
8	구	종균열	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
9	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00
10	구	망상균열	-	3.0	3.0	9.00	m ²	1	b	9.00
11	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00
12	구	종균열	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
13	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00
14	구	망상균열	-	4.0	3.0	12.00	m ²	1	b	12.00
15	구	망상균열	-	2.5	1.5	3.75	m ²	1	b	3.75
16	구	스폴링	-	0.5	0.1	0.05	m ²	1	-	0.05
17	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15 H0.20
18	구	스폴링	-	0.5	0.5	0.25	m ²	1	-	0.25
19	구	스폴링	-	0.5	0.2	0.10	m ²	1	-	0.10
20	구	패임	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	-	0.01
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

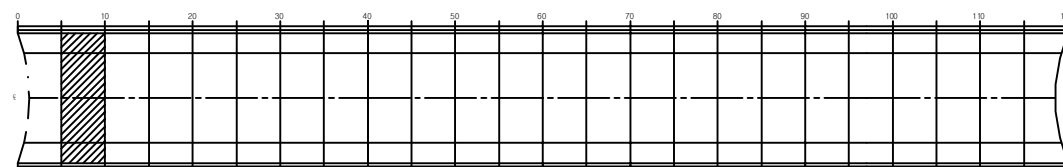


SECTION

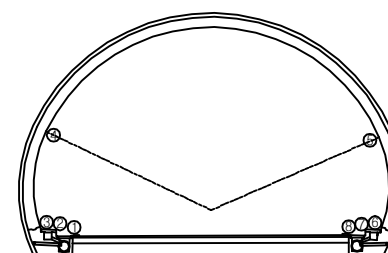


용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	002

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.11~15


← 부 산

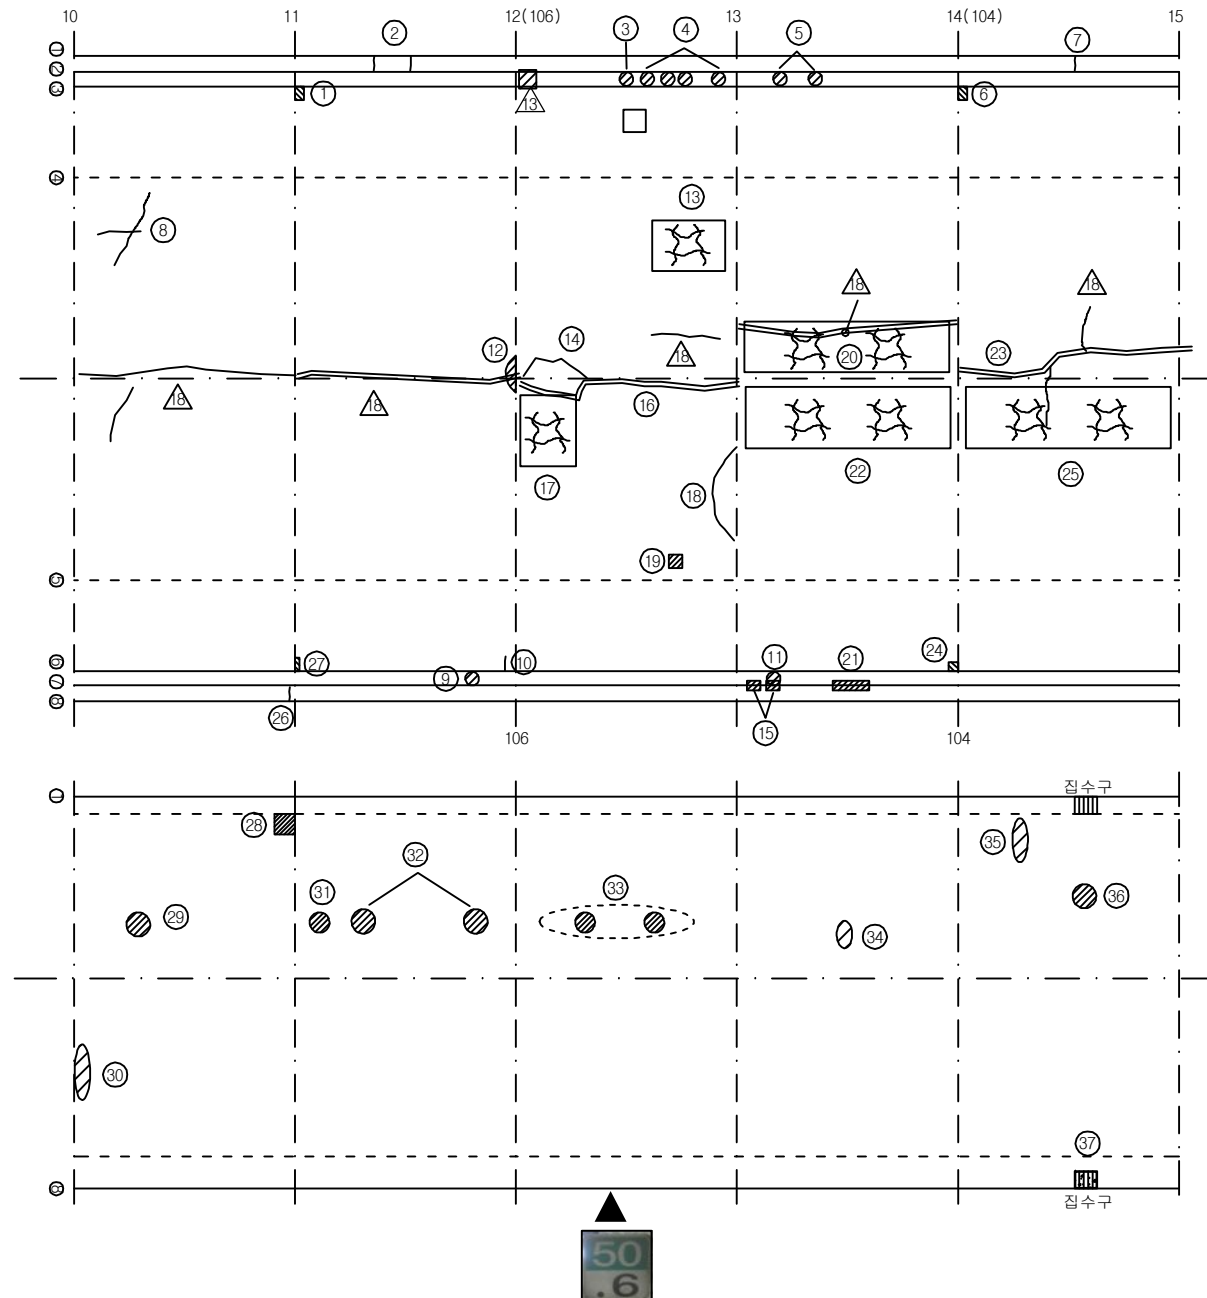

KEY PLAN

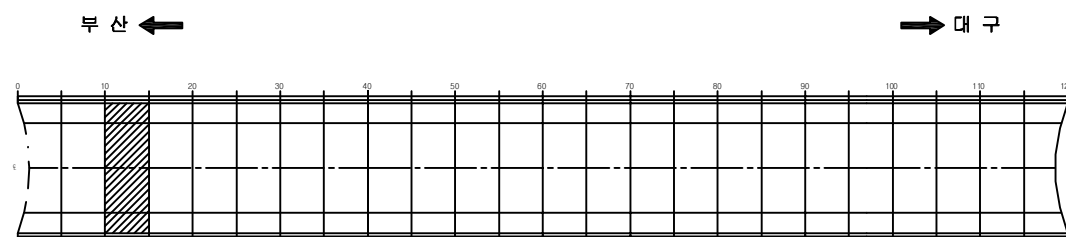

SECTION

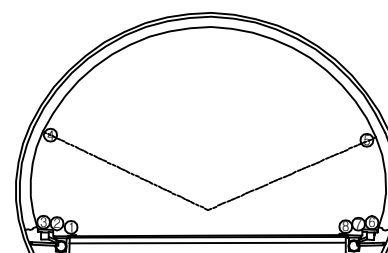

보 수 이 력

기 존 균 열	보 수(12. 상반기)
신 구 균 열	보 수(12. 하반기)
보수부위재균열	보 수(13. 상반기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하반기)
보 수(08. 상반기)	보 수(14. 상반기)
보 수(09. 상반기)	보 수(14. 하반기)
보 수(09. 하반기)	보 수(15. 상반기)
보 수(10. 상반기)	보 수(15. 하반기)
보 수(10. 하반기)	보 수(16. 상반기)
보 수(11. 상반기)	보 수(16. 하반기)
보 수(11. 하반기)	보 수(17. 상반기)

대 구 →

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m ²	1	c	0.06	
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00	
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
6	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m ²	1	c	0.06	
7	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
8	구	횡균열	0.4	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00	
9	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
10	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
11	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
12	구	들뜸	-	0.4	0.2	0.08	m ²	1	c	0.08	
13	구	망상균열	-	2.5	1.2	3.00	m ²	1	b	3.00	
14	구	종균열	0.5	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
15	구	공동구 파손	-	0.3	0.2	0.06	m ²	2	-	0.12	
16	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
17	구	망상균열	-	2.0	2.0	4.00	m ²	1	b	4.00	
18	구	횡균열	0.2	1.2	-	1.20	m	1	b	1.20	
19	구	공동(시공불량)	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	c	0.04	
20	구	망상균열	-	9.0	1.5	13.50	m ²	1	b	13.50	
21	구	공동구 파손	-	2.0	0.2	0.40	m ²	1	-	0.40	
22	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
23	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
24	구	박락	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	c	0.04	
25	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
26	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	d	0.30	
27	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03	
28	구	파손	-	0.3	0.3	0.09	m ²	1	-	0.09	
29	구	패임	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	-	0.04	
30	구	스폴링	-	0.7	0.1	0.07	m ²	1	-	0.07	
31	구	패임	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	-	0.01	
32	구	패임	-	0.2	0.2	0.04	m ²	2	-	0.08	
33	구	패임	-	0.1	0.1	0.01	m ²	2	-	0.02	
34	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	-	0.02	
35	구	스폴링	-	0.7	0.2	0.14	m ²	1	-	0.14	
36	구	패임	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	-	0.04	
37	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.15
38											
39											
40											
41											
42											


주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	003

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.16~20

보수 이력			
기존 균열	△	보수(12. 상반기)	
신규 균열	△	보수(12. 하반기)	
보수부위재균열	△	보수(13. 상반기)	
보수(기보수)	△	보수(13. 하반기)	
보수(08. 하반기)	△	보수(14. 상반기)	
보수(09. 상반기)	△	보수(14. 하반기)	
보수(09. 하반기)	△	보수(15. 상반기)	
보수(10. 상반기)	△	보수(15. 하반기)	
보수(10. 하반기)	△	보수(16. 상반기)	
보수(11. 상반기)	△	보수(16. 하반기)	
보수(11. 하반기)	△	보수(17. 상반기)	

← 부산

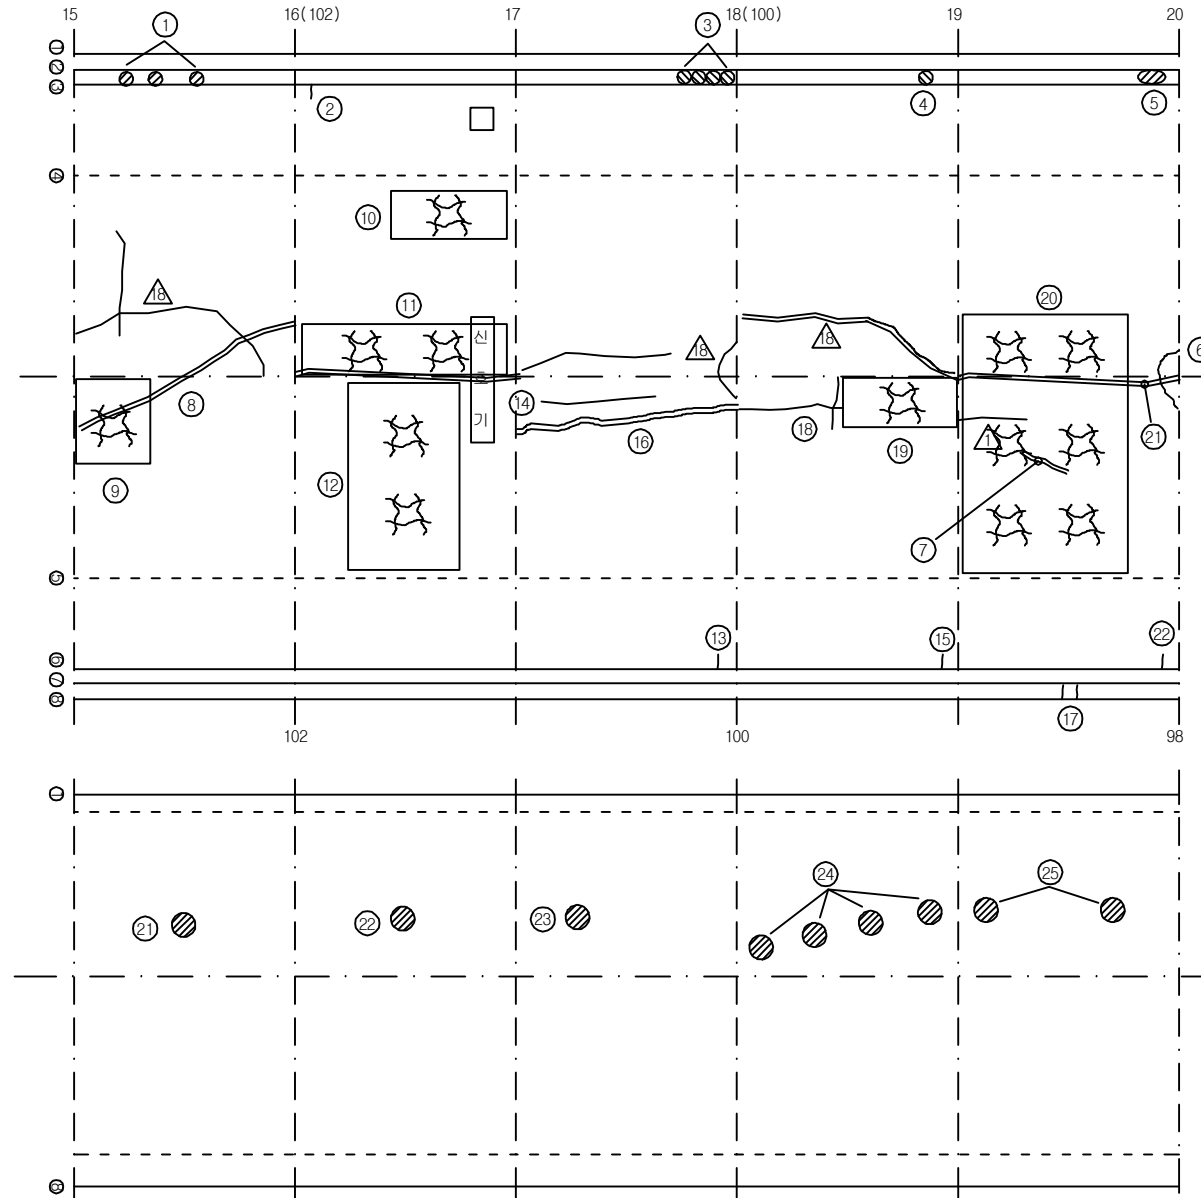

대구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
2	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
6	구	형균열	0.5	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
7	구	보수부 재균열(중)	0.5	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00
8	구	보수부 재균열(중)	0.8	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
9	구	망상균열	-	2.6	2.0	5.20	m²	1	b	5.20
10	구	망상균열	-	3.0	1.2	3.60	m²	1	b	3.60
11	구	망상균열	-	9.0	1.5	13.50	m²	1	b	13.50
12	구	망상균열	-	6.0	6.0	36.00	m²	1	b	36.00
13	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
14	구	종균열	0.3	3.5	-	3.50	m	1	c	3.50
15	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
16	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
17	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60
18	구	종균열	0.3	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00
19	구	망상균열	-	4.5	1.0	4.50	m²	1	b	4.50
20	구	망상균열	-	7.0	6.0	42.00	m²	1	b	42.00
21	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
22	구	균열	0.4	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
23	구	패임	-	0.2	0.2	0.04	m²	1	-	0.04
24	구	패임	-	0.2	0.2	0.04	m²	1	-	0.04
25	구	패임	-	0.2	0.2	0.04	m²	1	-	0.04
26	구	패임	-	0.3	0.2	0.06	m²	4	-	0.24
27	구	패임	-	0.3	0.2	0.06	m²	2	-	0.12
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부산 ←

→ 대구

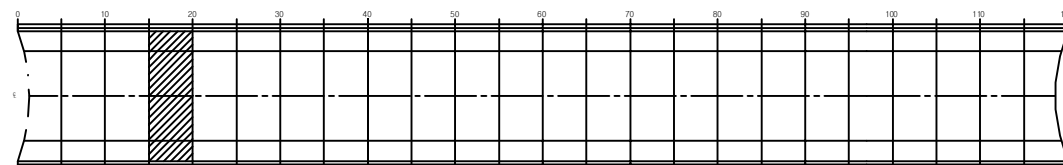

SECTION

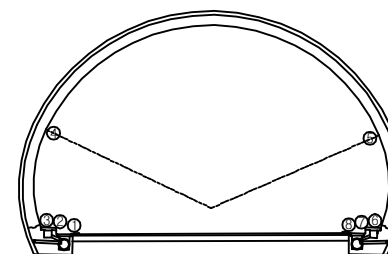


용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	004

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.21~25

보 수 이 력			
기 준 균 열	△	보 수(12. 상반기)	
신 구 균 열	△	보 수(12. 하반기)	
보수부위재균열	△	보 수(13. 상반기)	
보 수(기보수)	△	보 수(13. 하반기)	
보 수(08. 상반기)	△	보 수(14. 상반기)	
보 수(09. 상반기)	△	보 수(14. 하반기)	
보 수(09. 하반기)	△	보 수(15. 상반기)	
보 수(10. 상반기)	△	보 수(15. 하반기)	
보 수(10. 하반기)	△	보 수(16. 상반기)	
보 수(11. 상반기)	△	보 수(16. 하반기)	
보 수(11. 하반기)	△	보 수(17. 상반기)	

← 부 산

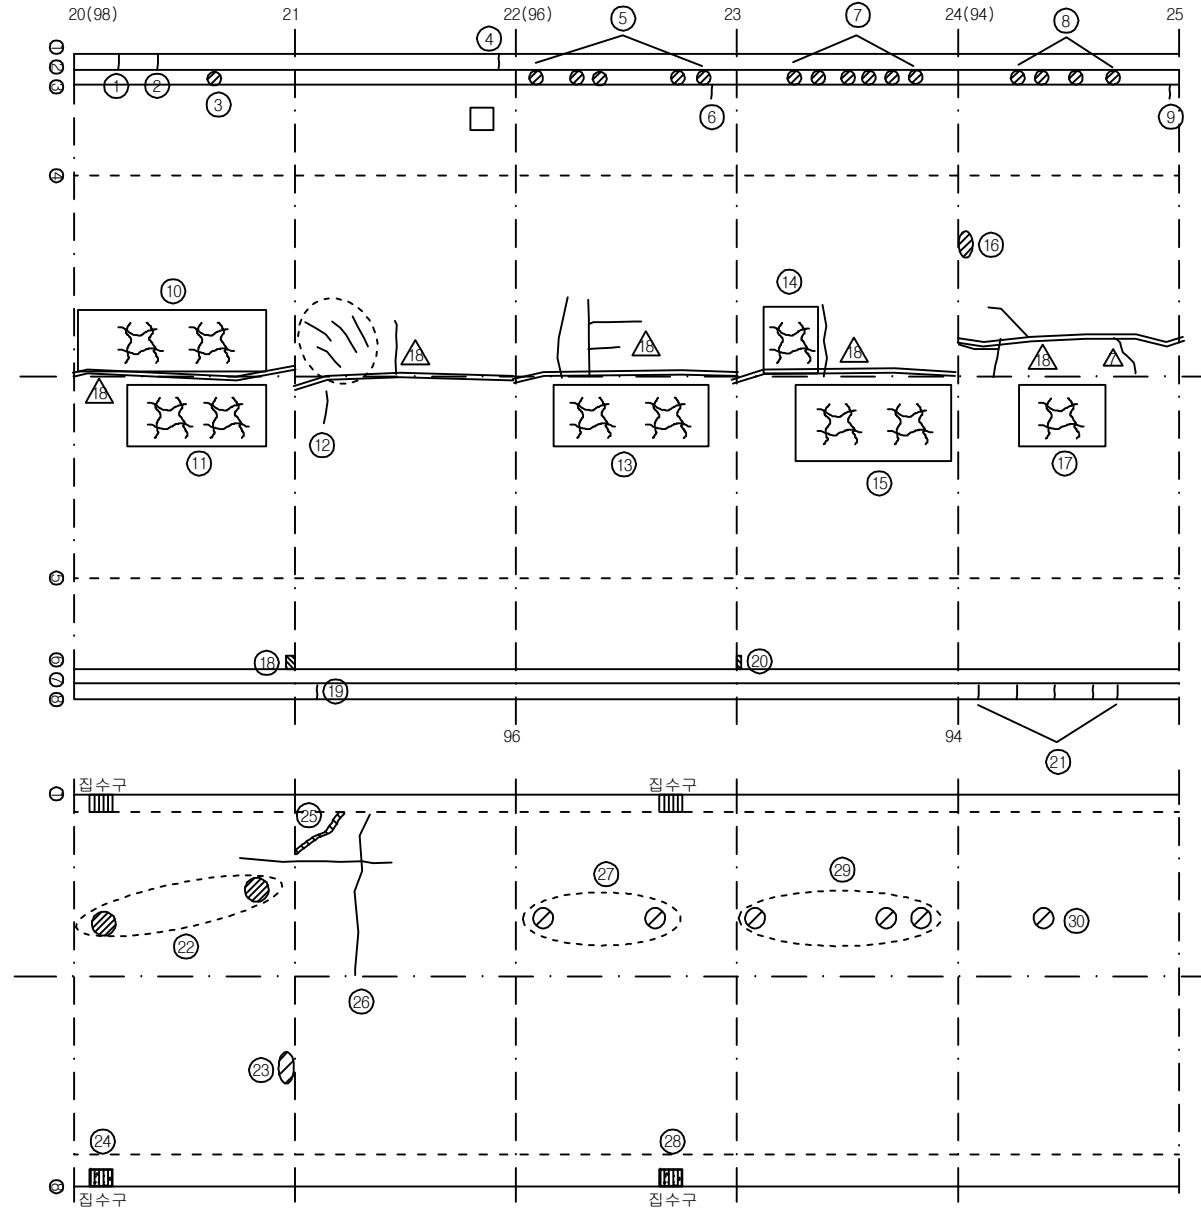

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
2	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
4	구	균열	1.0	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00	
6	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
7	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00	
8	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00	
9	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
10	구	망상균열	-	8.0	1.5	12.00	m ²	1	b	12.00	
11	구	망상균열	-	6.0	2.0	12.00	m ²	1	b	12.00	
12	구	횡균열	0.3	0.7	-	0.70	m	1	c	0.70	
13	구	망상균열	-	5.0	2.0	10.00	m ²	1	b	10.00	
14	구	망상균열	-	2.0	2.0	4.00	m ²	1	b	4.00	
15	구	망상균열	-	7.0	2.5	17.50	m ²	1	b	17.50	
16	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	c	0.02	
17	구	망상균열	-	3.0	2.5	7.50	m ²	1	b	7.50	
18	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m ²	1	c	0.06	
19	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
20	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03	
21	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	5	-	1.50	
22	구	패임	-	0.2	0.2	0.04	m ²	2	-	0.08	
23	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	-	0.03	
24	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.09
25	구	균열	-	1.0	-	1.00	m	1	-	1.00	
26	구	균열	0.3	8.0	-	8.00	m	1	-	8.00	
27	구	패임	-	0.2	0.2	0.04	m ²	2	-	0.08	
28	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.10
29	구	패임	-	0.2	0.2	0.04	m ²	3	-	0.12	
30	구	패임	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	-	0.01	
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

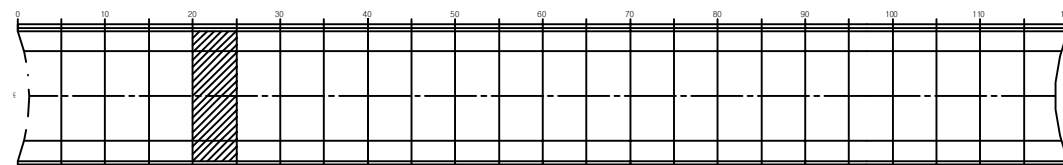


SECTION

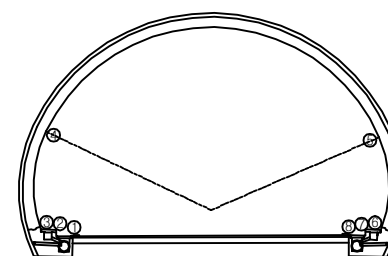

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	005

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.26~30

← 부 산

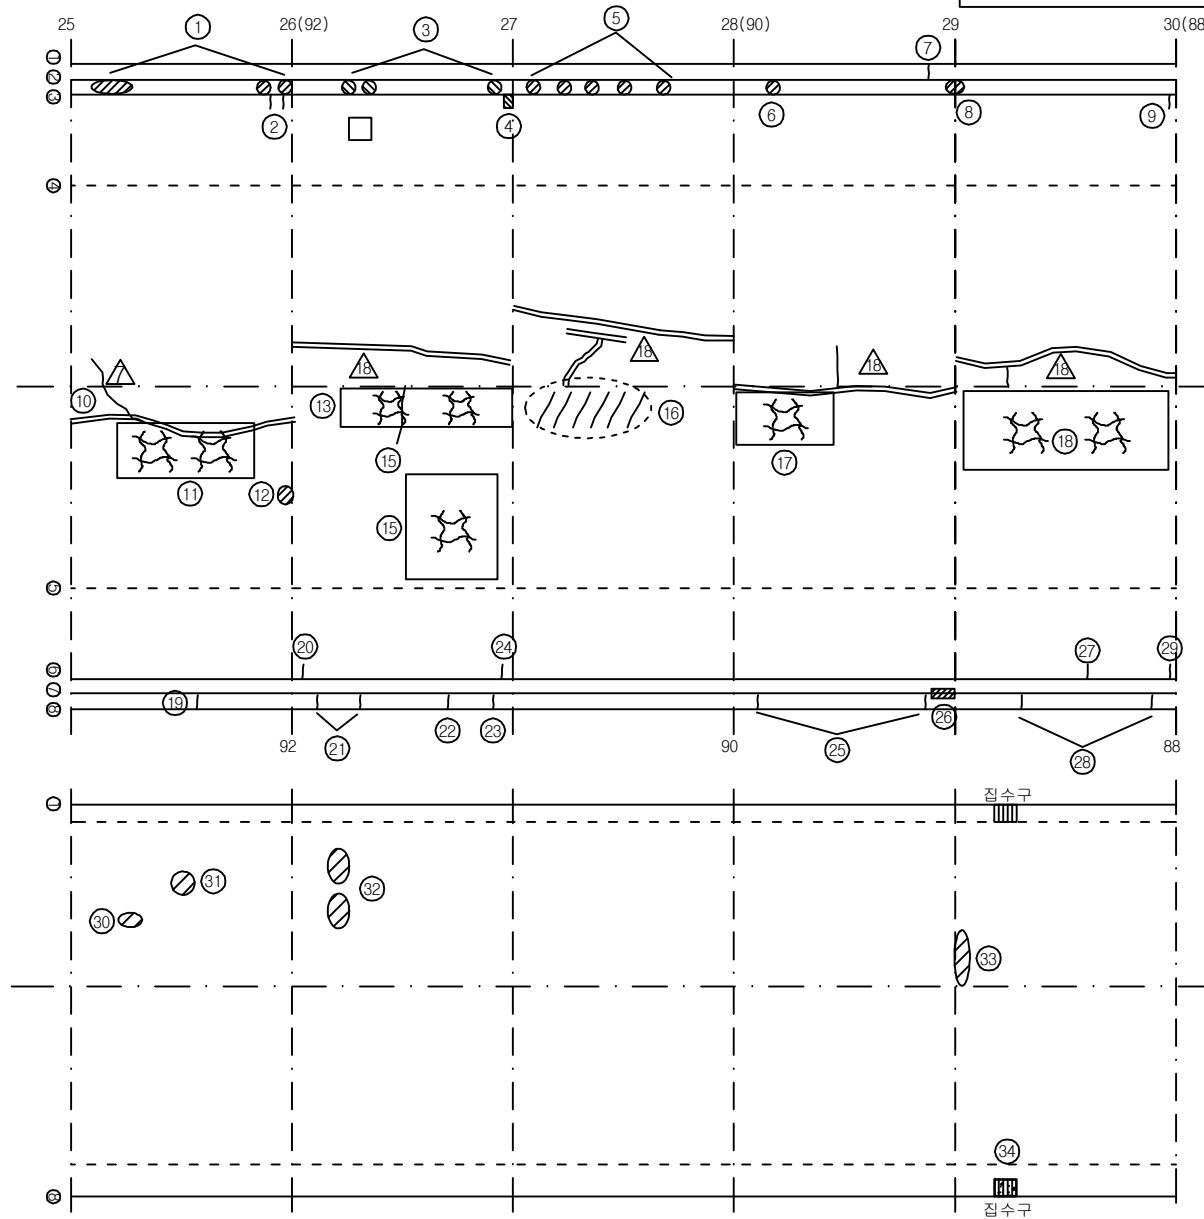

보 수 이 력			
기 존 균 열	△	보 수(12. 상반기)	
신 규 균 열	△	보 수(12. 하반기)	
보수부위재균열	△	보 수(13. 상반기)	
보 수(기보수)	△	보 수(13. 하반기)	
보 수(08. 상반기)	△	보 수(14. 상반기)	
보 수(09. 상반기)	△	보 수(14. 하반기)	
보 수(09. 하반기)	△	보 수(15. 상반기)	
보 수(10. 상반기)	△	보 수(15. 하반기)	
보 수(10. 하반기)	△	보 수(16. 상반기)	
보 수(11. 상반기)	△	보 수(16. 하반기)	
보 수(11. 하반기)	△	보 수(17. 상반기)	

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	c	0.60	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
4	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00	
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
7	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
8	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
9	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
10	구	보수부 재균열(중)	0.8	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
11	구	망상균열	-	5.0	1.5	7.50	m²	1	b	7.50	
12	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01	
13	구	망상균열	-	7.0	1.5	10.50	m²	1	b	10.50	
14	구	횡균열	0.5	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
15	구	망상균열	-	4.0	3.5	14.00	m²	1	b	14.00	
16	구	횡균열	0.3	1.2	-	1.20	m	6	c	7.20	
17	구	망상균열	-	4.0	2.0	8.00	m²	1	b	8.00	
18	구	망상균열	-	9.0	2.5	22.50	m²	1	b	22.50	
19	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
20	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
21	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
22	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
23	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
25	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
26	구	박락	-	0.4	0.2	0.08	m²	1	-	0.08	
27	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
28	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
29	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
30	구	패임	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	-	0.03	
31	구	패임	-	0.2	0.2	0.04	m²	1	-	0.04	
32	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m²	2	-	0.04	
33	구	스폴링	-	1.0	0.2	0.20	m²	1	-	0.20	
34	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.21
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

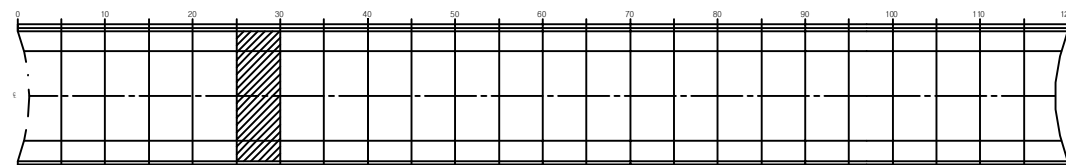


SECTION

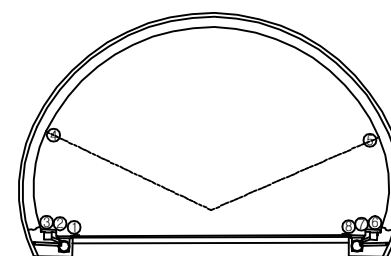

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	006


ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.31~35

← 부 산

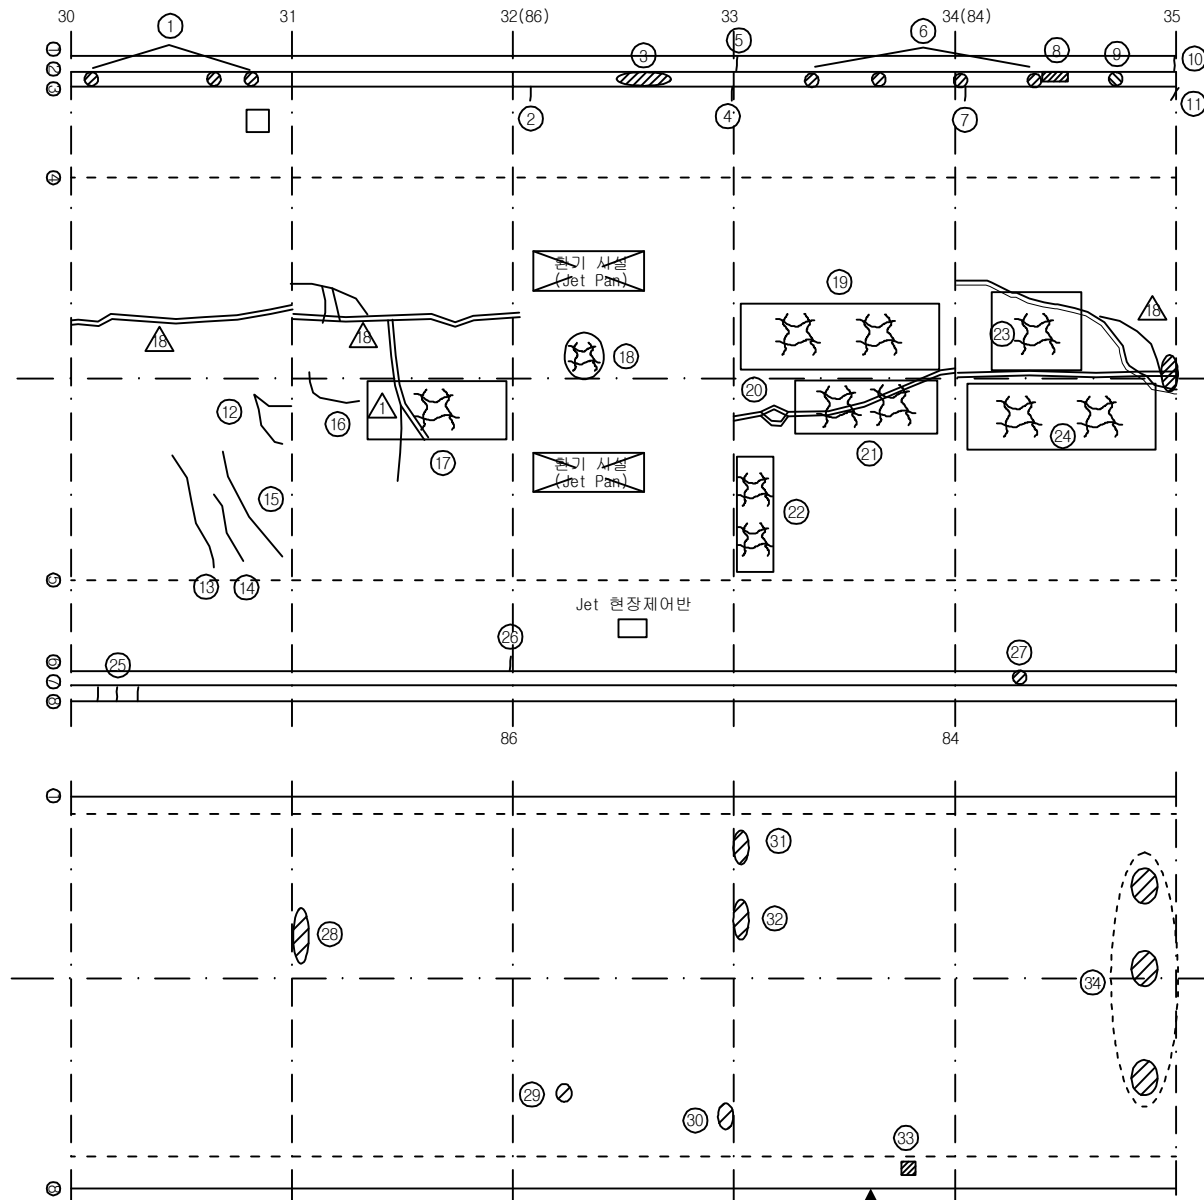

50
8


SECTION

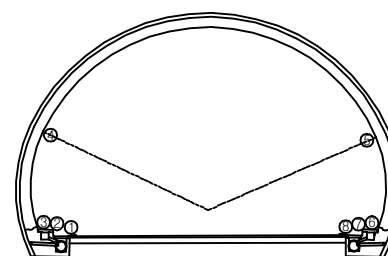

KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

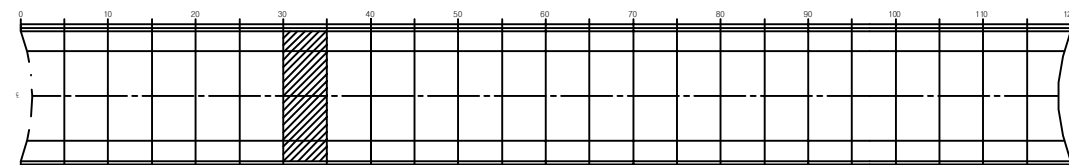

보 수 이 력

기 존 균 열	보 수(12. 상반기)
신 구 균 열	보 수(12. 하반기)
보수부위재균열	보 수(13. 상반기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하반기)
보 수(08. 하반기)	보 수(14. 상반기)
보 수(09. 상반기)	보 수(14. 하반기)
보 수(09. 하반기)	보 수(15. 상반기)
보 수(10. 상반기)	보 수(15. 하반기)
보 수(10. 하반기)	보 수(16. 상반기)
보 수(11. 상반기)	보 수(16. 하반기)
보 수(11. 하반기)	보 수(17. 상반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	6	-	6.00	
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
5	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00	
7	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
8	구	공동구 파손	-	0.5	0.2	0.10	m ²	1	-	0.10	
9	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
10	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
11	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
12	구	횡균열	0.3	1.5	-	1.50	m	2	c	3.00	
13	구	횡균열	0.5	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
14	구	횡균열	0.5	1.8	-	1.80	m	1	c	1.80	
15	구	횡균열	0.5	1.8	-	1.80	m	1	c	1.80	
16	구	종균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
17	구	망상균열	-	6.0	2.0	12.00	m ²	1	b	12.00	
18	구	망상균열	-	1.5	1.5	2.25	m ²	1	b	2.25	
19	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
20	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
21	구	망상균열	-	8.0	2.0	16.00	m ²	1	b	16.00	
22	구	망상균열	-	4.0	1.0	4.00	m ²	1	b	4.00	
23	구	망상균열	-	3.0	2.0	6.00	m ²	1	b	6.00	
24	구	망상균열	-	9.0	2.5	22.50	m ²	1	b	22.50	
25	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	3	-	0.90	
26	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
27	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
28	구	스폴링	-	1.0	0.2	0.20	m ²	1	-	0.20	
29	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	-	0.01	
30	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	-	0.03	
31	구	스폴링	-	0.5	0.2	0.10	m ²	1	-	0.10	
32	구	스폴링	-	0.7	0.2	0.14	m ²	1	-	0.14	
33	구	박리	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	-	0.04	
34	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m ²	3	-	0.09	
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

용역명 2017년 상반기 시설물 정기점검 용역

과업기간 2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30

발주처 신대구부산고속도로주식회사


용역사 (주) 위드이앤오

도면번호 007

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.36~40

보수 이력			
기존 균열	△	보수(12. 상반기)	
신규 균열	△	보수(12. 하반기)	
보수부위 재균열	△	보수(13. 상반기)	
보수(기보수)	△	보수(13. 하반기)	
보수(08. 하반기)	△	보수(14. 상반기)	
보수(09. 상반기)	△	보수(14. 하반기)	
보수(09. 하반기)	△	보수(15. 상반기)	
보수(10. 상반기)	△	보수(15. 하반기)	
보수(10. 하반기)	△	보수(16. 상반기)	
보수(11. 상반기)	△	보수(16. 하반기)	
보수(11. 하반기)	△	보수(17. 상반기)	

← 부산

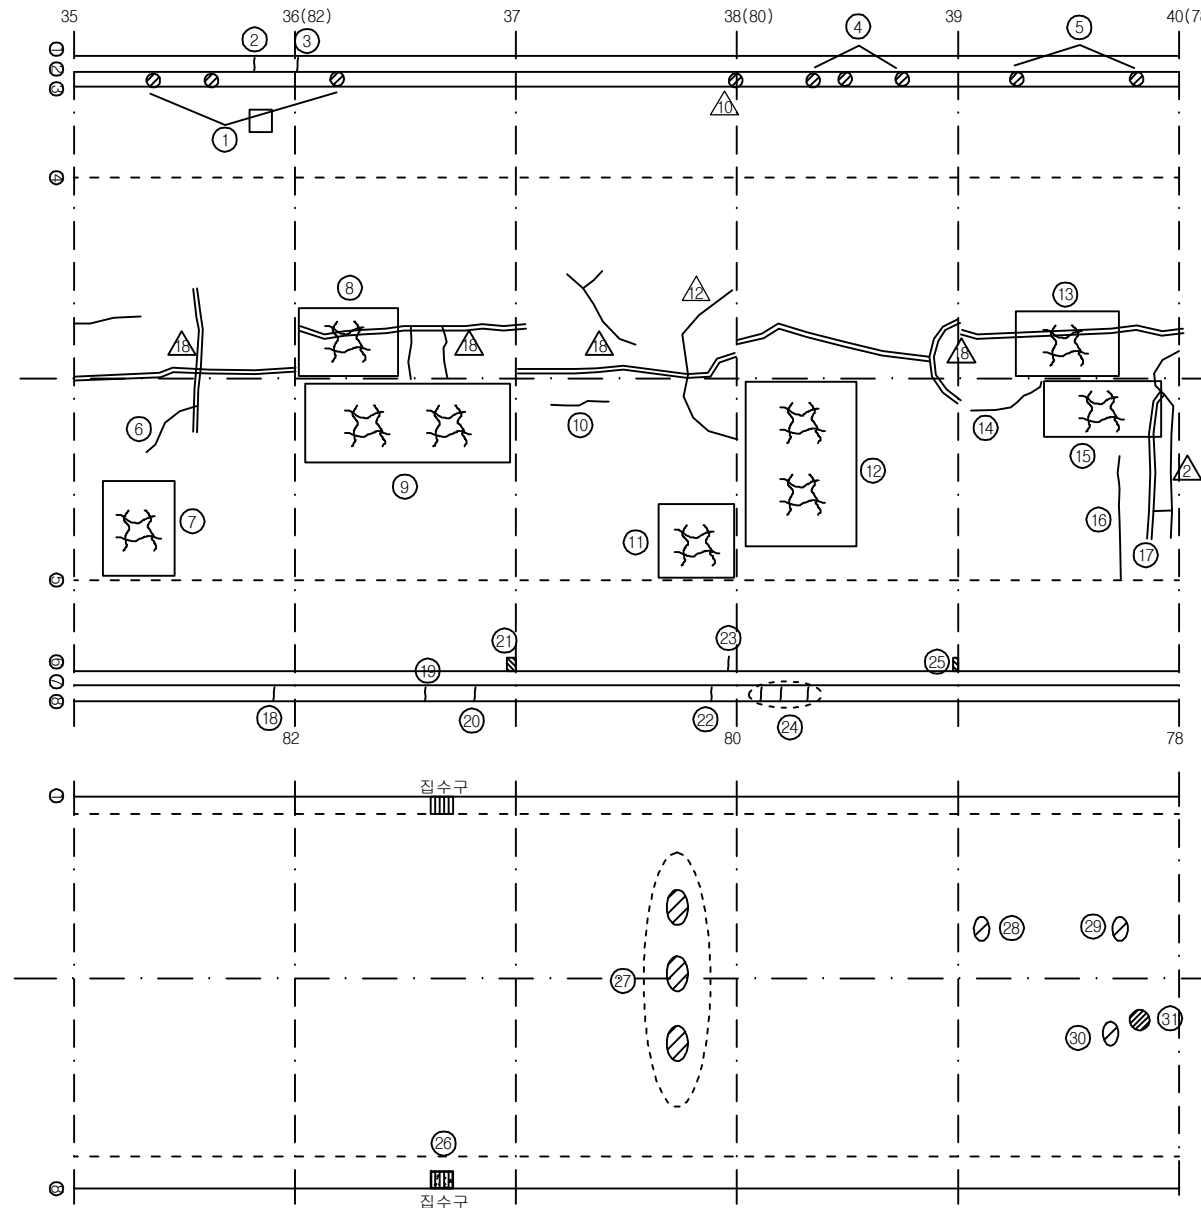

→ 대 구

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
2	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
6	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
7	구	망상균열	-	2.0	2.0	4.00	m²	1	b	4.00
8	구	망상균열	-	3.0	2.0	6.00	m²	1	b	6.00
9	구	망상균열	-	9.0	2.5	22.50	m²	1	b	22.50
10	구	종균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00
11	구	망상균열	-	2.0	2.0	4.00	m²	1	b	4.00
12	구	망상균열	-	6.0	5.0	30.00	m²	1	b	30.00
13	구	망상균열	-	3.5	1.5	5.25	m²	1	b	5.25
14	구	종균열	0.3	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00
15	구	망상균열	-	4.0	3.5	14.00	m²	1	b	14.00
16	구	횡균열	0.4	3.5	-	3.50	m	1	c	3.50
17	구	보수부 재균열(횡)	0.3	6.0	-	6.00	m	1	c	6.00
18	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
19	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
20	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
21	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06
22	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
23	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	3	-	0.90
25	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03
26	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15 H0.23
27	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m²	3	-	0.09
28	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	-	0.02
29	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	-	0.02
30	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	-	0.02
31	구	패임	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

← 부산

→ 대 구

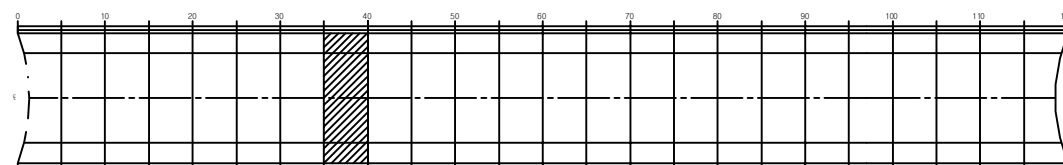


SECTION

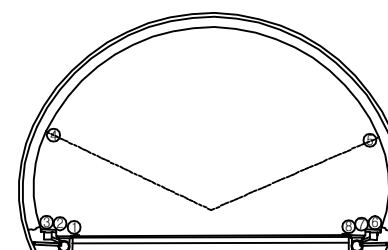

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	008

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.41~45

← 부 산

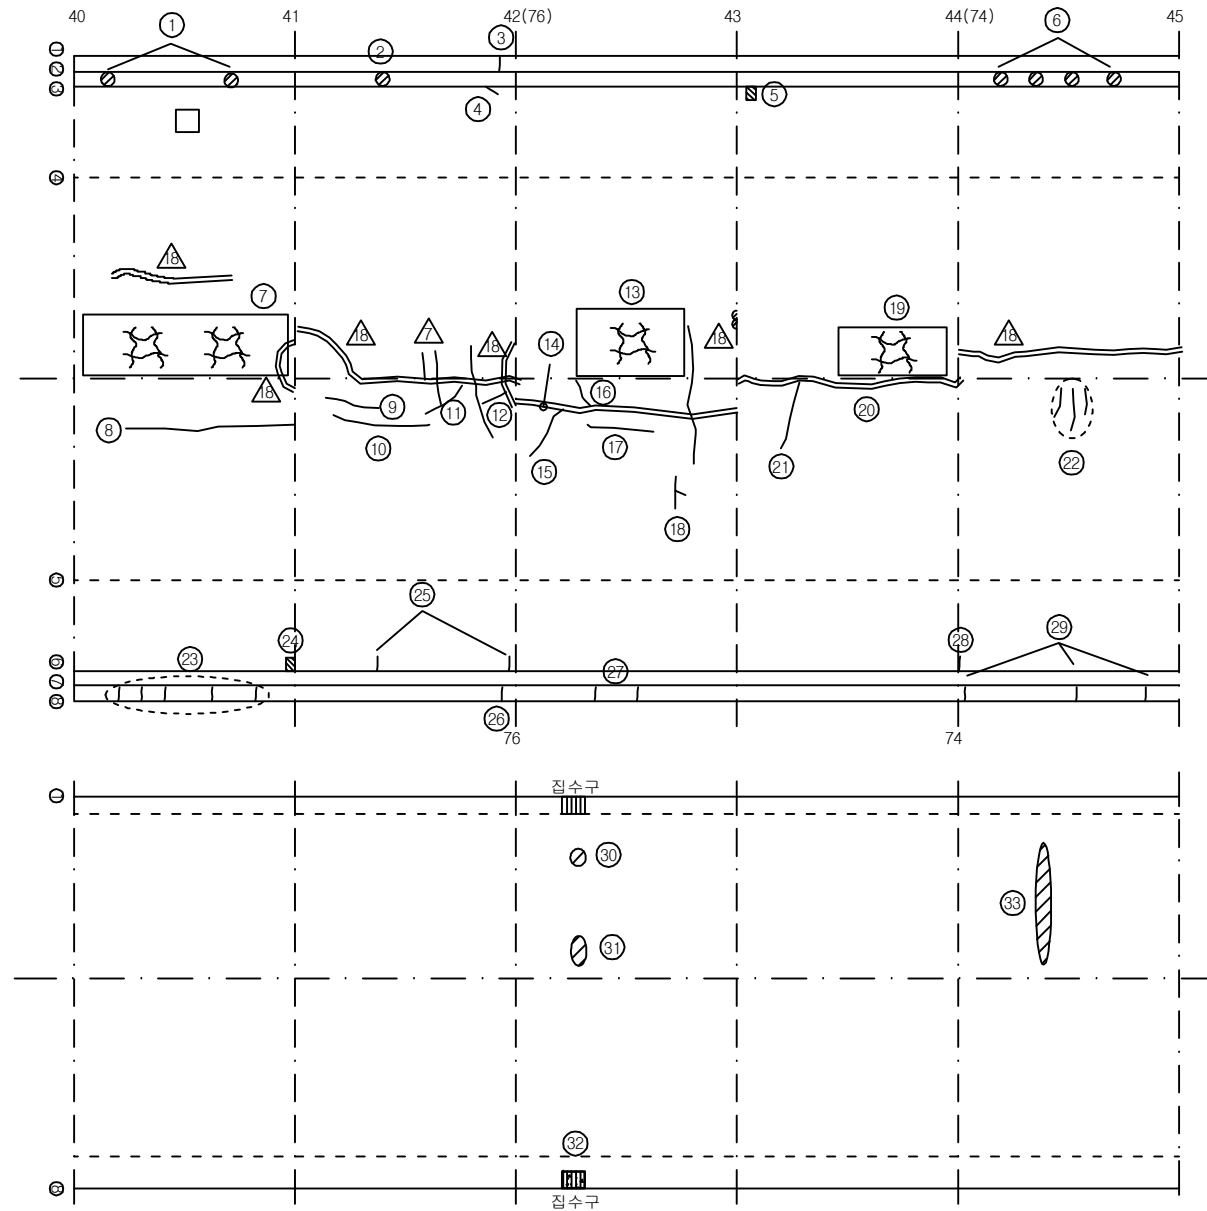

보 수 이 력			
기 존 균 열	△	보 수(12. 상반기)	
신 구 균 열	△	보 수(12. 하반기)	
보수부위재균열	△	보 수(13. 상반기)	
보 수(기보수)	△	보 수(13. 하반기)	
보 수(08. 상반기)	△	보 수(14. 상반기)	
보 수(09. 상반기)	△	보 수(14. 하반기)	
보 수(09. 하반기)	△	보 수(15. 상반기)	
보 수(10. 상반기)	△	보 수(15. 하반기)	
보 수(10. 하반기)	△	보 수(16. 상반기)	
보 수(11. 상반기)	△	보 수(16. 하반기)	
보 수(11. 하반기)	△	보 수(17. 상반기)	

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
3	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
4	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
5	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m ²	1	c	0.06	
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00	
7	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
8	구	종균열	0.3	6.0	-	6.00	m	1	c	6.00	
9	구	종균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
10	구	종균열	0.3	2.8	-	2.80	m	1	c	2.80	
11	구	종균열	0.3	0.8	-	0.80	m	1	c	0.80	
12	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
13	구	망상균열	-	4.0	2.0	8.00	m ²	1	b	8.00	
14	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
15	구	횡균열	0.4	0.7	-	0.70	m	1	c	0.70	
16	구	횡균열	0.4	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
17	구	종균열	0.4	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
18	구	횡균열	0.4	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
19	구	망상균열	-	3.0	1.5	4.50	m ²	1	b	4.50	
20	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
21	구	횡균열	0.4	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
22	구	횡균열	0.3	0.8	-	0.80	m	3	c	2.40	
23	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	5	-	1.50	
24	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m ²	1	c	0.06	
25	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	c	0.60	
26	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
27	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	2	-	0.60	
28	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
29	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	3	-	0.90	
30	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	-	0.01	
31	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	-	0.03	
32	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.20
33	구	스폴링	-	2.0	0.2	0.40	m ²	1	-	0.40	
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

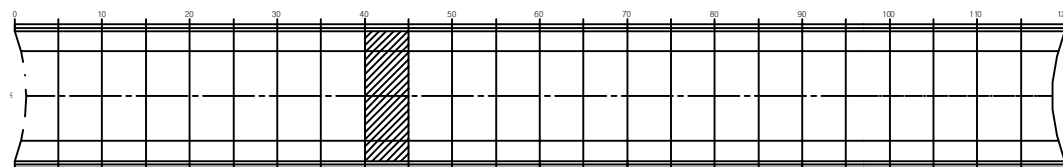

SECTION

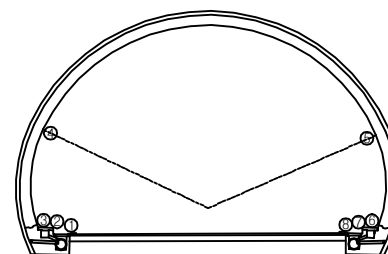

용역명 2017년 상반기 시설물 정기점검 용역

과업기간 2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30


발주처 신대구부산고속도로주식회사

용역사 (주) 위드이앤오

도면번호 009

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.46~50


← 부 산

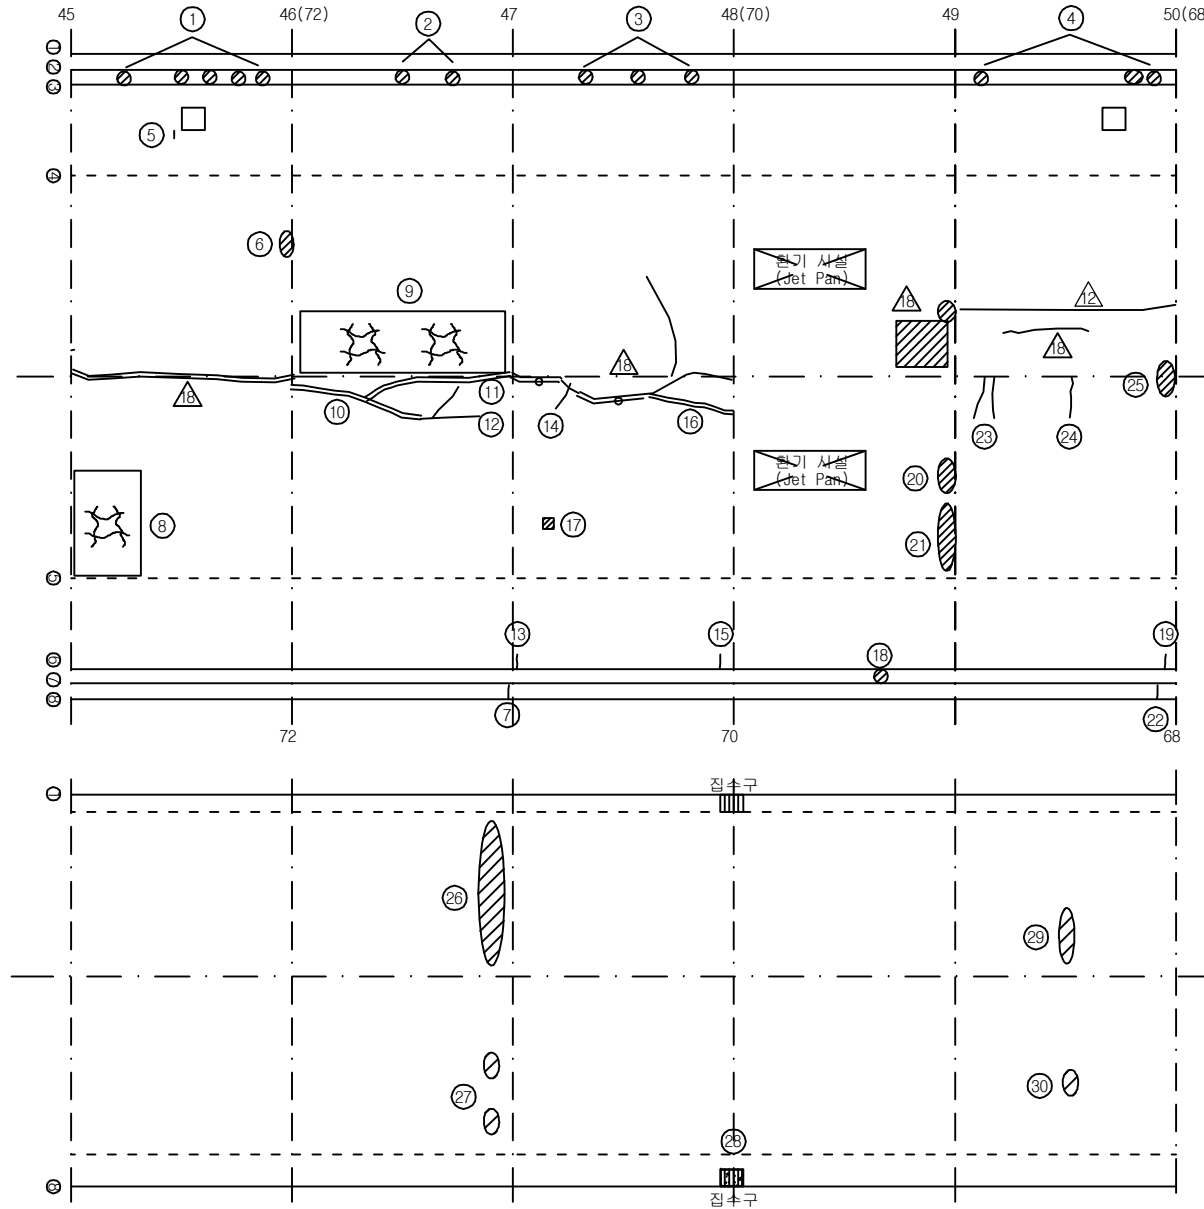


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

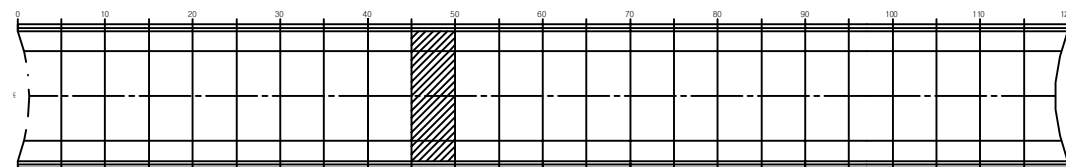

SECTION

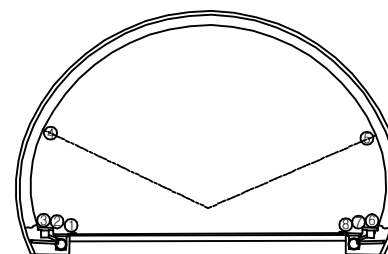

보 수 이 력

기 준 균 열	보 수(12. 상반기)
신 구 균 열	보 수(12. 하반기)
보수부위재균열	보 수(13. 상반기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하반기)
보 수(08. 하반기)	보 수(14. 상반기)
보 수(09. 상반기)	보 수(14. 하반기)
보 수(09. 하반기)	보 수(15. 상반기)
보 수(10. 상반기)	보 수(15. 하반기)
보 수(10. 하반기)	보 수(16. 상반기)
보 수(11. 상반기)	보 수(16. 하반기)
보 수(11. 하반기)	보 수(17. 상반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
5	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
6	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	c	0.02
7	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
8	구	망상균열	-	3.5	2.0	7.00	m ²	1	b	7.00
9	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00
10	구	보수부 재균열(중)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00
11	구	횡균열	0.5	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00
12	구	종균열	0.5	3.5	-	3.50	m	1	c	3.50
13	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
14	구	횡균열	0.4	0.8	-	0.80	m	1	c	0.80
15	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
16	구	보수부 재균열(중)	0.6	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00
17	구	박락	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	c	0.01
18	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
19	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
20	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03
21	구	들뜸	-	1.5	0.1	0.15	m ²	1	c	0.15
22	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
23	구	횡균열	0.3	0.7	-	0.70	m	2	c	1.40
24	구	횡균열	0.3	0.9	-	0.90	m	1	c	0.90
25	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03
26	구	스폴링	-	4.0	0.2	0.80	m ²	1	-	0.80
27	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m ²	2	-	0.04
28	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15 H0.14
29	구	스폴링	-	1.0	0.2	0.20	m ²	1	-	0.20
30	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	-	0.02
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

용역명 2017년 상반기 시설물 정기점검 용역

과업기간 2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30

발주처 신대구부산고속도로주식회사


용역사 (주) 위드이앤오

도면번호 010

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.51~55

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(12. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

← 부 산

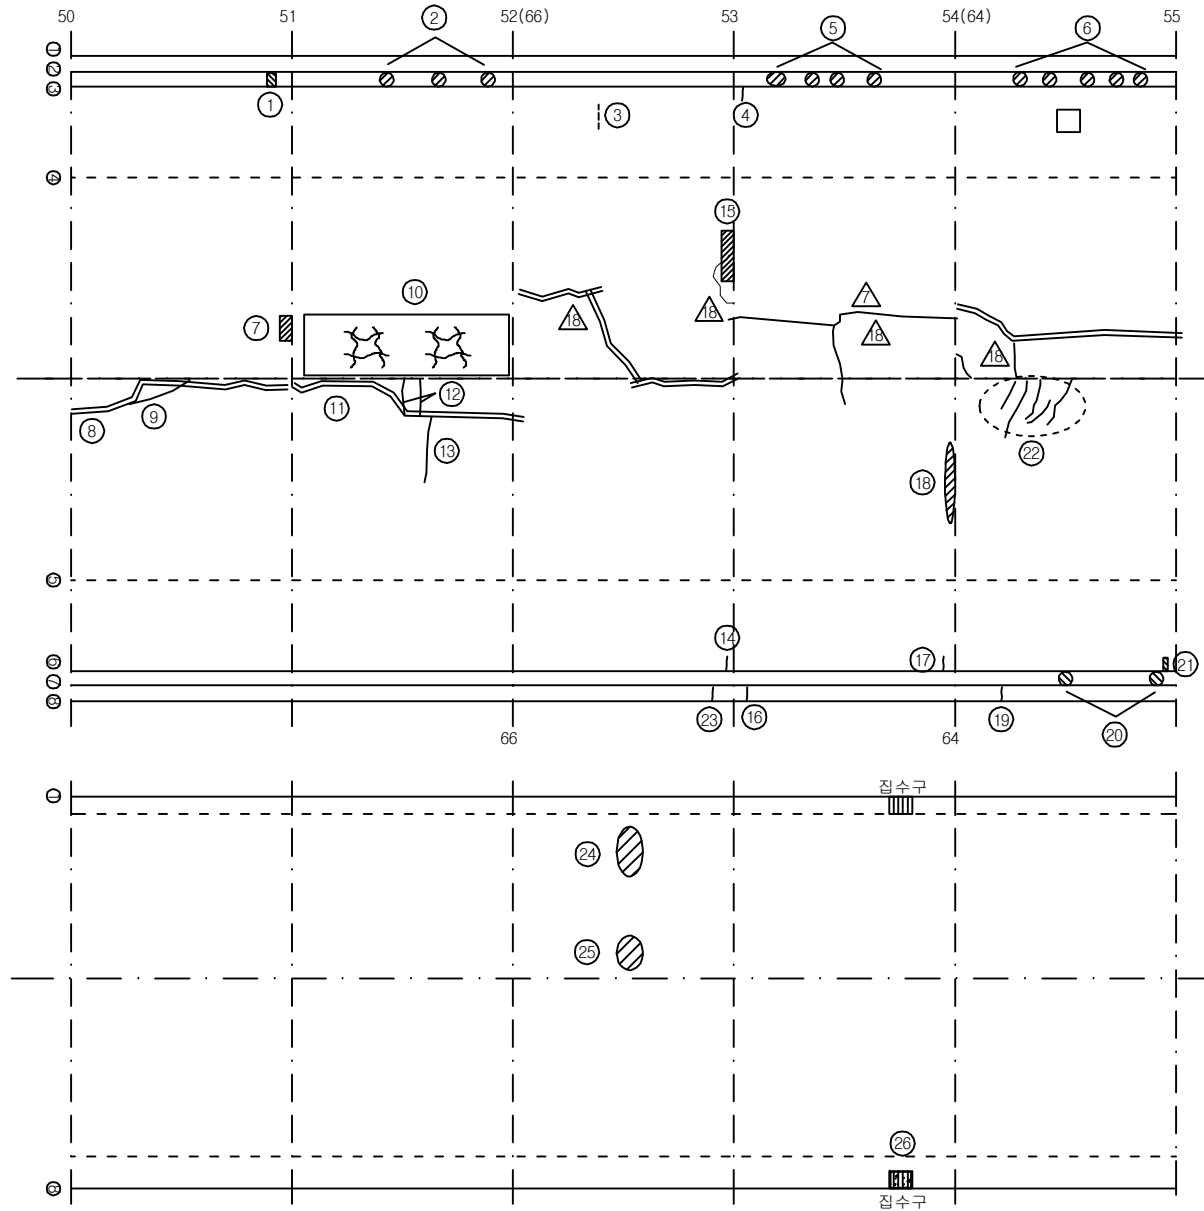

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	공동구 박리	-	0.3	0.2	0.06	m ²	1	-	0.06	
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
3	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
4	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	4.00	-	4.00	
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5.00	-	5.00	
7	구	들뜸	-	0.4	0.1	0.04	m ²	1	c	0.04	
8	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
9	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
10	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
11	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
12	구	균열	0.3	0.8	-	0.80	m	2	c	1.60	
13	구	균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
14	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
15	구	들뜸	-	2.0	0.1	0.20	m ²	1	c	0.20	
16	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
17	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
18	구	들뜸	-	1.5	0.1	0.15	m ²	1	c	0.15	
19	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
20	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
21	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03	
22	구	균열	0.3	1.0	-	1.00	m	5	c	5.00	
23	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
24	구	스폴링	-	1.0	0.2	0.20	m ²	1	-	0.20	
25	구	스폴링	-	0.5	0.1	0.05	m ²	1	-	0.05	
26	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.16
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

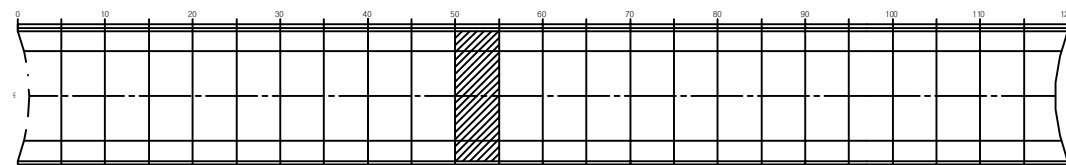


SECTION

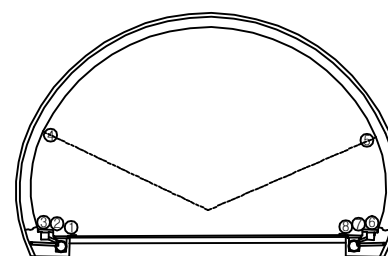

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	011

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.56~60


← 부 산

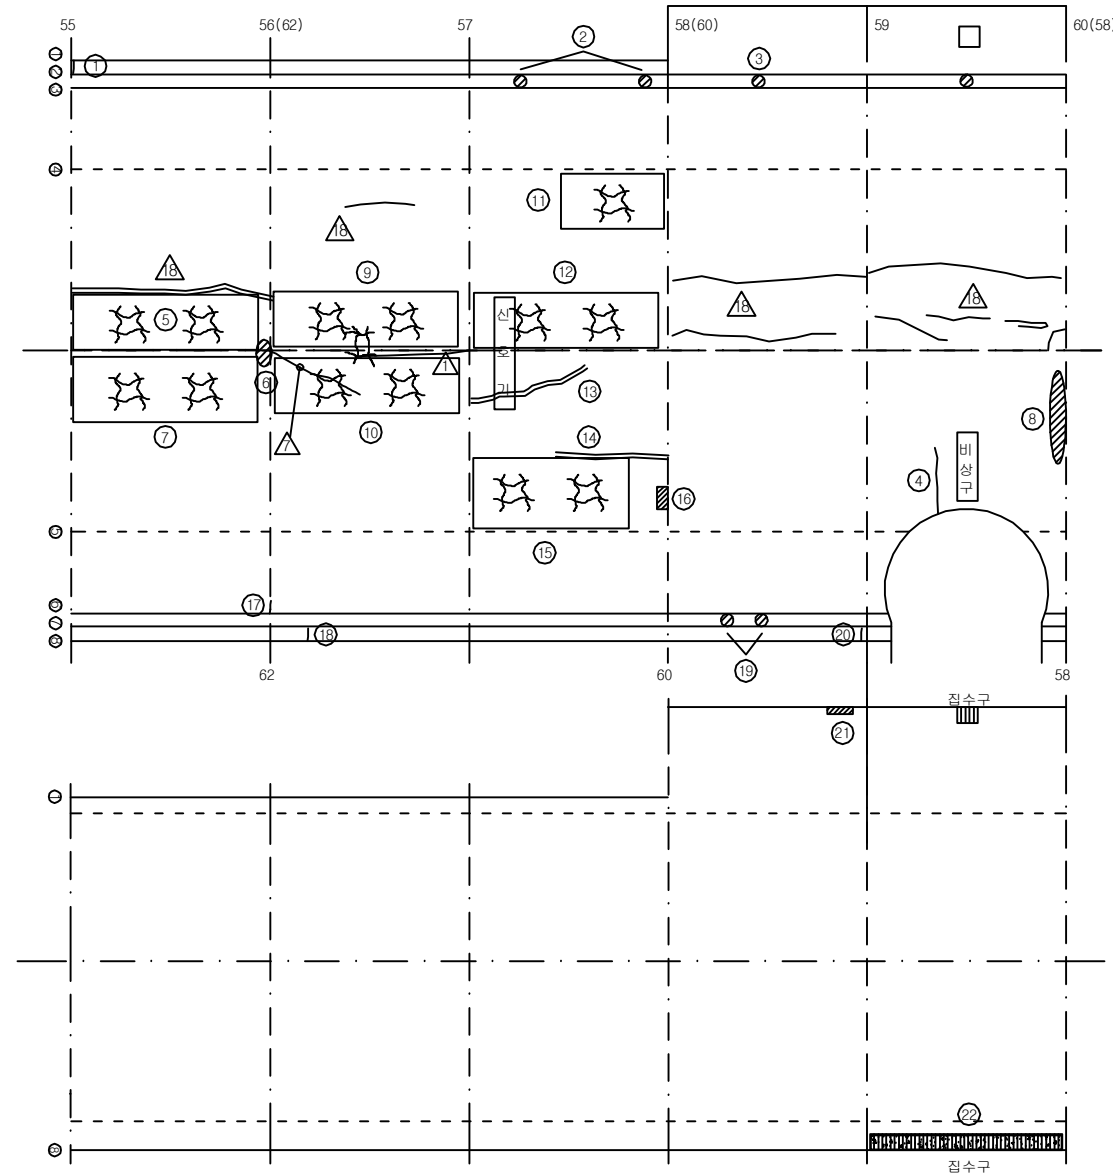


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

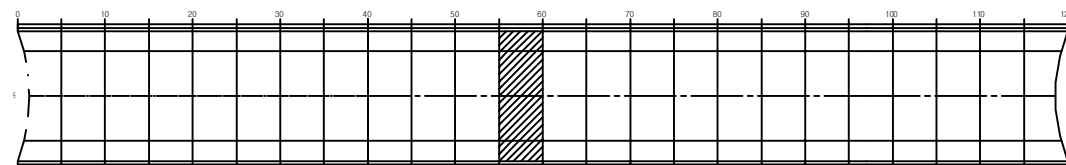

SECTION

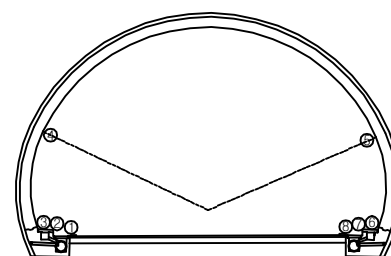

보 수 이 력

기 존 균 열	보 수(12. 상반기)
신 구 균 열	보 수(12. 하반기)
보수부위재균열	보 수(13. 상반기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하반기)
보 수(08. 상반기)	보 수(14. 상반기)
보 수(09. 상반기)	보 수(14. 하반기)
보 수(09. 하반기)	보 수(15. 상반기)
보 수(10. 상반기)	보 수(15. 하반기)
보 수(10. 하반기)	보 수(16. 상반기)
보 수(11. 상반기)	보 수(16. 하반기)
보 수(11. 하반기)	보 수(17. 상반기)

대 구 →

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
4	구	균열	0.5	3.0	-	3.00	m	1	d	3.00	
5	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
6	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	c	0.02	
7	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
8	구	들뜸	-	2.0	0.2	0.40	m ²	1	c	0.40	
9	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
10	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
11	구	망상균열	-	4.0	1.5	6.00	m ²	1	b	6.00	
12	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
13	구	보수부 재균열(중)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
14	구	보수부 재균열(중)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
15	구	망상균열	-	7.0	2.5	17.50	m ²	1	b	17.50	
16	구	들뜸	-	0.4	0.1	0.04	m ²	1	c	0.04	
17	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
18	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
19	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
20	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
21	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.03
22	구	집수구 토사퇴적	-	7.5	0.3	2.25	m ²	1	-	2.25	H0.05
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

용역명 2017년 상반기 시설물 정기점검 용역

과업기간 2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30


발주처 신대구부산고속도로주식회사

용역사 (주) 위드이앤오

도면번호 012

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.61~65


← 부 산

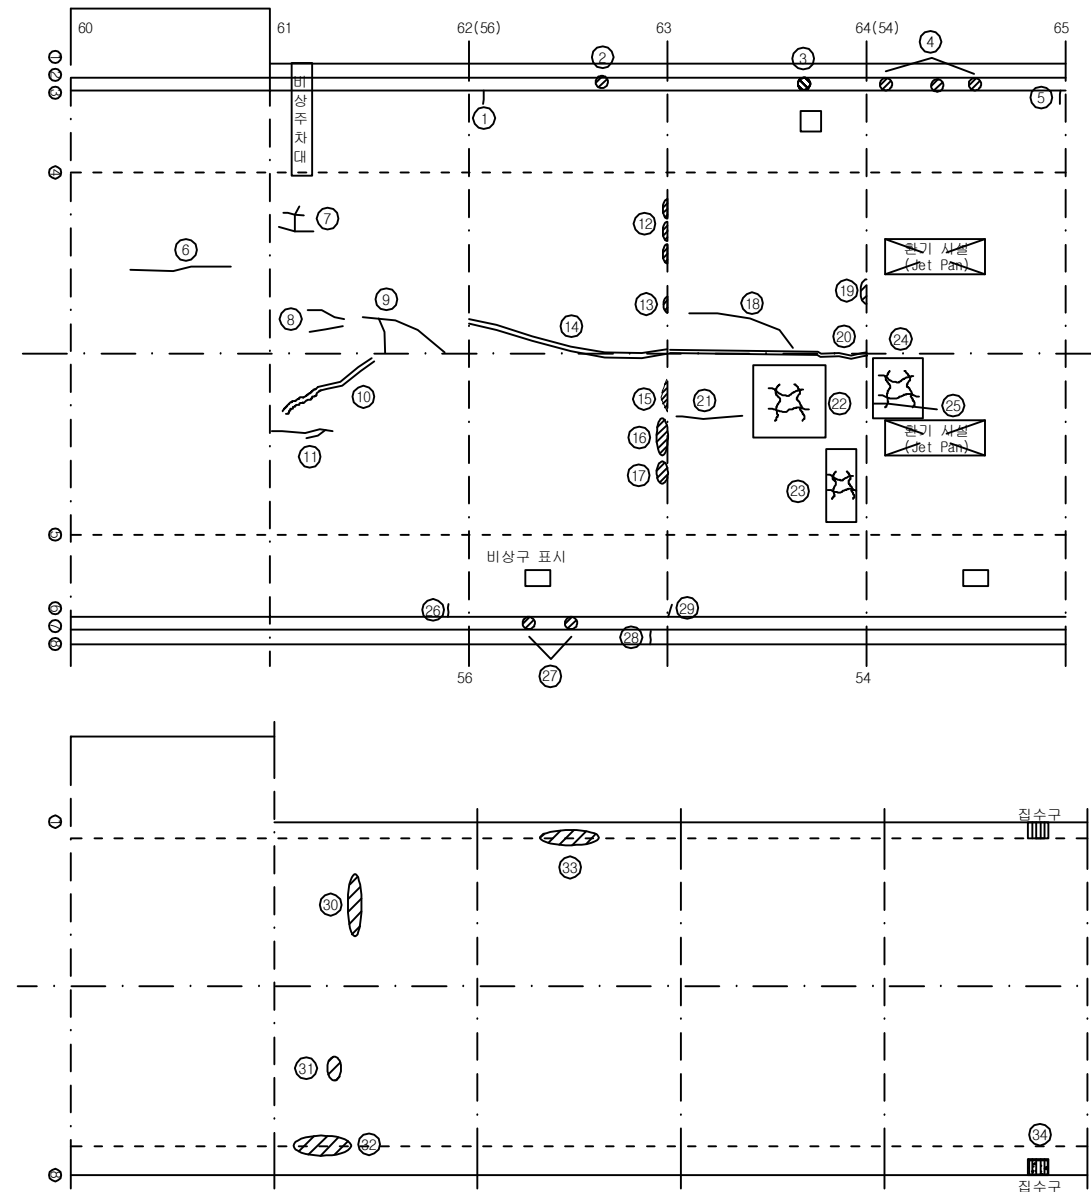


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

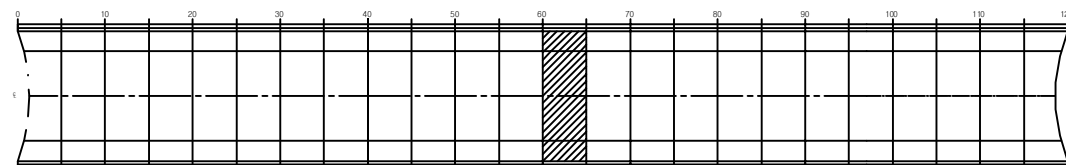

SECTION

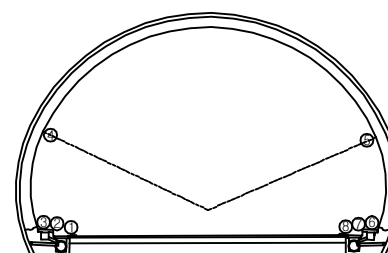

보 수 이 력

기 존 균 열	보 수(12. 상반기)
신 구 균 열	보 수(12. 하반기)
보수부위재균열	보 수(13. 상반기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하반기)
보 수(08. 하반기)	보 수(14. 상반기)
보 수(09. 상반기)	보 수(14. 하반기)
보 수(09. 하반기)	보 수(15. 상반기)
보 수(10. 상반기)	보 수(15. 하반기)
보 수(10. 하반기)	보 수(16. 상반기)
보 수(11. 상반기)	보 수(16. 하반기)
보 수(11. 하반기)	보 수(17. 상반기)

대 구 →

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
6	구	종균열	0.3	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00	
7	구	종균열	0.3	1.8	-	1.80	m	1	c	1.80	
8	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	2	c	2.00	
9	구	종균열	0.3	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
10	구	보수부 재균열(중)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
11	구	종균열	0.5	3.5	-	3.50	m	1	c	3.50	
12	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m ²	3	c	0.09	
13	구	들뜸	-	0.5	0.1	0.05	m ²	1	c	0.05	
14	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
15	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	c	0.02	
16	구	들뜸	-	0.1	1.0	0.10	m ²	1	c	0.10	
17	구	들뜸	-	0.6	0.1	0.06	m ²	1	c	0.06	
18	구	종균열	0.3	0.5	-	0.50	m	1	c	0.50	
19	구	들뜸	-	0.5	0.1	0.05	m ²	1	c	0.05	
20	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
21	구	종균열	0.4	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
22	구	망상균열	-	2.0	1.5	3.00	m ²	1	b	3.00	
23	구	망상균열	-	3.0	2.0	6.00	m ²	1	b	6.00	
24	구	망상균열	-	2.5	2.0	5.00	m ²	1	b	5.00	
25	구	종균열	0.4	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
26	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
27	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
28	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
29	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
30	구	스폴링	-	2.0	0.1	0.20	m ²	1	-	0.20	
31	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	-	0.02	
32	구	스폴링	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	-	0.04	
33	구	스폴링	-	0.7	0.2	0.14	m ²	1	-	0.14	
34	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.17
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											


주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	013

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.66~70

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(12. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 상반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

← 부 산

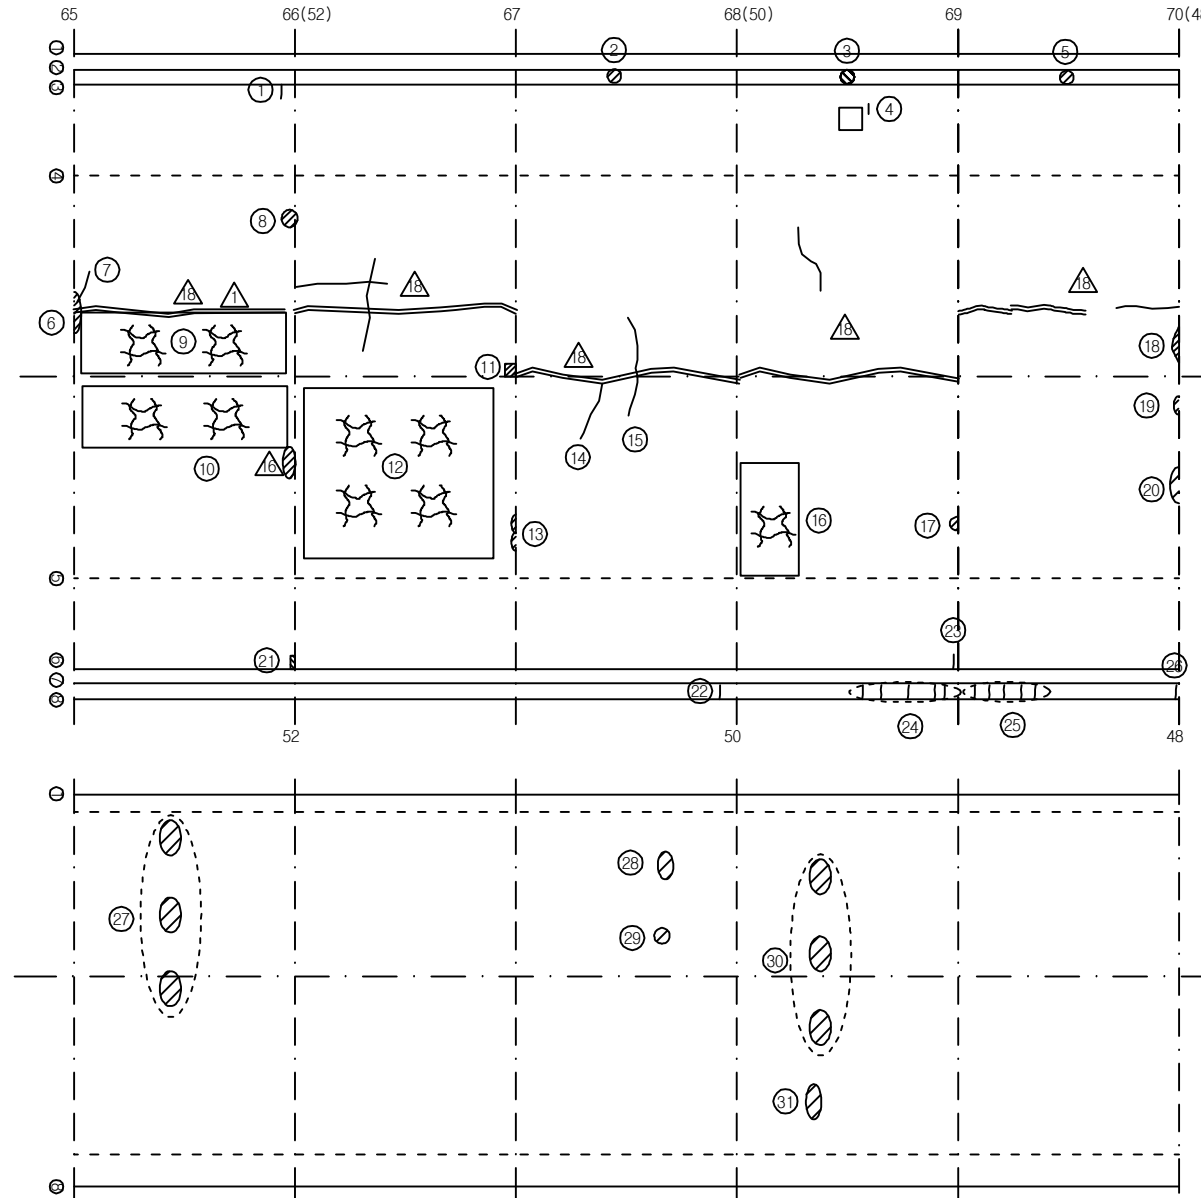

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
4	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
5	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
6	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01	
7	구	균열	0.5	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
8	구	들뜸	-	0.7	0.1	0.07	m²	1	c	0.07	
9	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
10	구	망상균열	-	6.0	2.5	15.00	m²	1	b	15.00	
11	구	들뜸	-	0.1	0.2	0.02	m²	1	c	0.02	
12	구	망상균열	-	9.0	6.0	54.00	m²	1	b	54.00	
13	구	들뜸	-	1.0	0.1	0.10	m²	2	c	0.20	
14	구	균열	0.4	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
15	구	균열	0.5	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00	
16	구	망상균열	-	2.5	1.5	3.75	m²	1	b	3.75	
17	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01	
18	구	들뜸	-	0.5	0.1	0.05	m²	1	c	0.05	
19	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
20	구	들뜸	-	0.6	0.1	0.06	m²	1	c	0.06	
21	구	박락	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03	
22	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
23	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
24	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	5	-	1.50	
25	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	5	-	1.50	
26	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
27	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m²	3	-	0.06	
28	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	-	0.03	
29	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
30	구	스폴링	-	0.2	0.1	0.02	m²	3	-	0.06	
31	구	스폴링	-	0.4	0.1	0.04	m²	1	-	0.04	
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

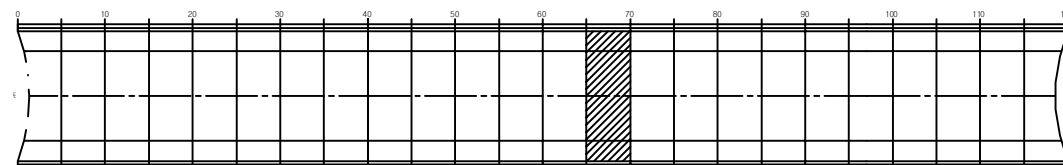


SECTION

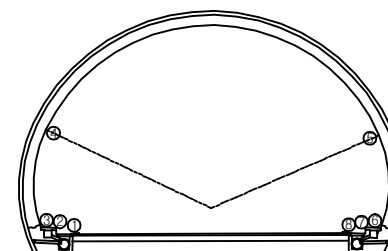

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	014

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.71~75

← 부 산

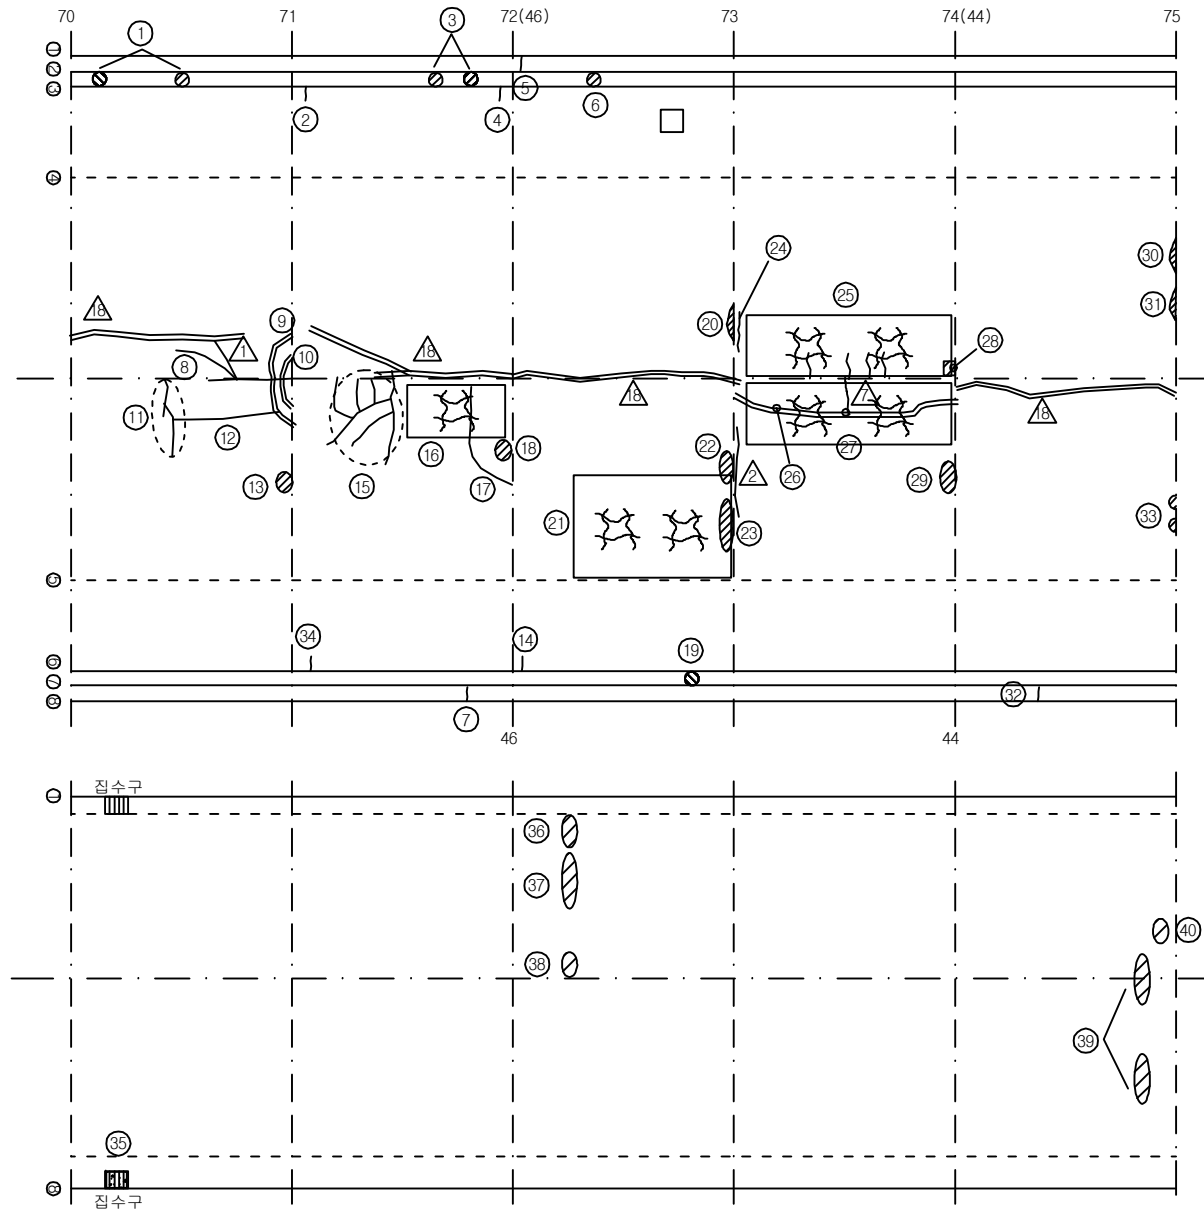

보 수 이 력			
기 준 균 열	△	보 수(12. 상반기)	
신 구 균 열	△	보 수(12. 하반기)	
보수부위재균열	△	보 수(13. 상반기)	
보 수(기보수)	△	보 수(13. 하반기)	
보 수(08. 상반기)	△	보 수(14. 상반기)	
보 수(09. 상반기)	△	보 수(14. 하반기)	
보 수(09. 하반기)	△	보 수(15. 상반기)	
보 수(10. 상반기)	△	보 수(15. 하반기)	
보 수(10. 하반기)	△	보 수(16. 상반기)	
보 수(11. 상반기)	△	보 수(16. 하반기)	
보 수(11. 하반기)	△	보 수(17. 상반기)	

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
4	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
5	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
7	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
8	구	균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00
9	구	보수부 재균열(횡)	0.8	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00
10	구	보수부 재균열(횡)	0.8	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50
11	구	균열	0.5	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50
12	구	총균열	0.4	4.0	-	4.00	m	1	c	4.00
13	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	c	0.01
14	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
15	구	총횡균열	0.3	7.0	-	7.00	m	1	c	7.00
16	구	망상균열	-	4.0	2.0	8.00	m ²	1	b	8.00
17	구	균열	0.4	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00
18	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	c	0.01
19	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
20	구	들뜸	-	0.6	0.2	0.12	m ²	1	c	0.12
21	구	망상균열	-	7.0	2.5	17.50	m ²	1	b	17.50
22	구	들뜸	-	0.1	0.5	0.05	m ²	1	c	0.05
23	구	들뜸	-	2.0	0.2	0.40	m ²	1	c	0.40
24	구	균열	2.0	1.0	-	1.00	m	1	d	1.00
25	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00
26	구	보수부 재균열(종)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
27	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00
28	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	c	0.01
29	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03
30	구	들뜸	-	0.4	0.1	0.04	m ²	1	c	0.04
31	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03
32	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
33	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m ²	2	c	0.02
34	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
35	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15 H0.14
36	구	스폴링	-	0.5	0.2	0.10	m ²	1	-	0.10
37	구	스폴링	-	1.0	0.2	0.20	m ²	1	-	0.20
38	구	스폴링	-	0.3	0.2	0.06	m ²	1	-	0.06
39	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m ²	3	-	0.09
40	구	스폴링	-	0.3	0.2	0.06	m ²	1	-	0.06
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

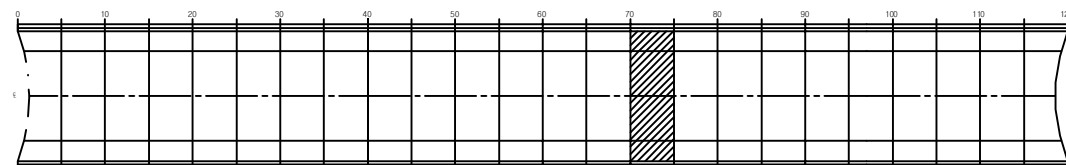


SECTION

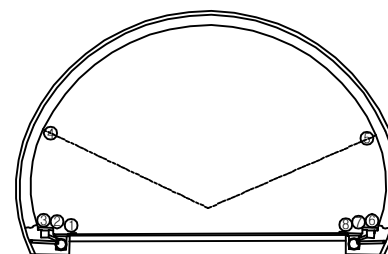

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	015

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.76~80


← 부 산

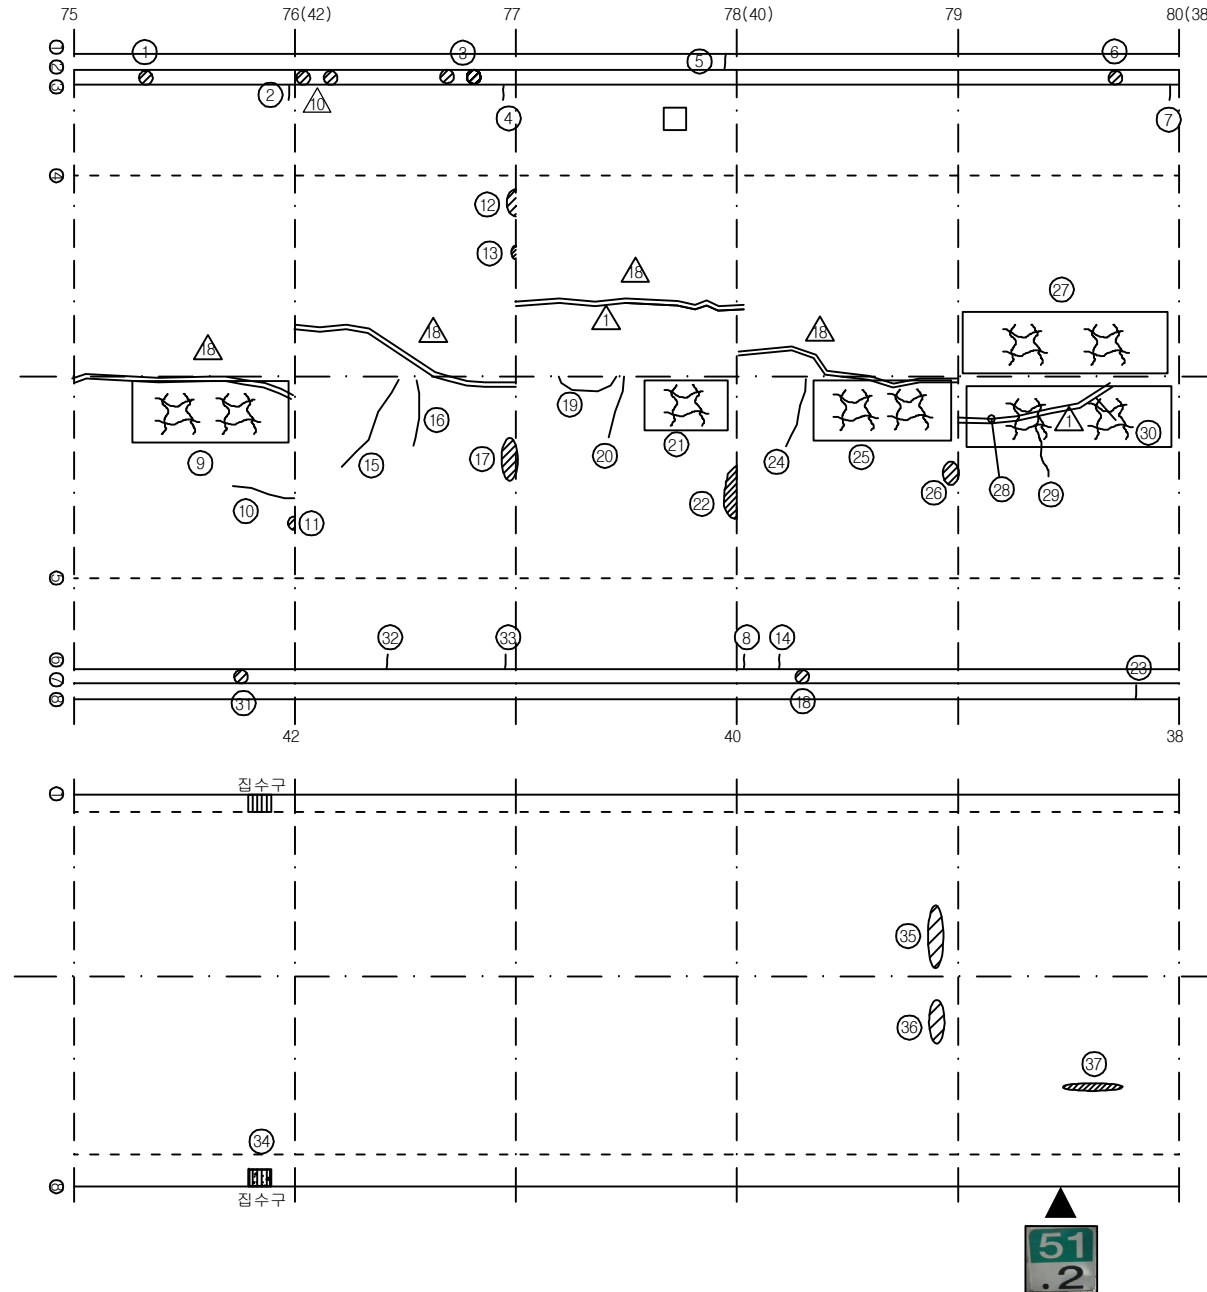


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

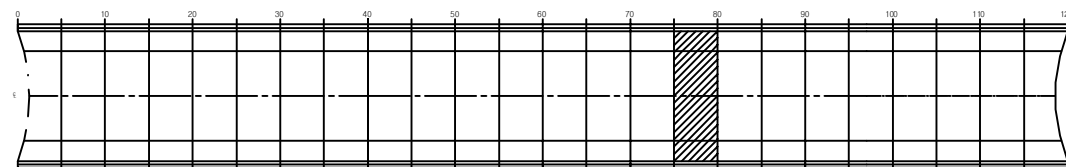

SECTION

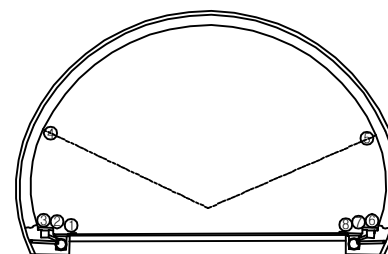

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
4	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
7	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
8	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30	
9	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
10	구	균열	0.4	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
11	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	c	0.01	
12	구	들뜸	-	0.6	0.2	0.12	m ²	1	c	0.12	
13	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	c	0.02	
14	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
15	구	균열	0.4	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
16	구	균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
17	구	들뜸	-	0.4	0.1	0.04	m ²	1	c	0.04	
18	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
19	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
20	구	균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20	
21	구	망상균열	-	4.0	2.0	8.00	m ²	1	b	8.00	
22	구	들뜸	-	0.5	0.1	0.05	m ²	1	c	0.05	
23	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
24	구	균열	0.4	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
25	구	망상균열	-	5.0	1.5	7.50	m ²	1	b	7.50	
26	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	c	0.01	
27	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
28	구	보수부 재균열(중)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
29	구	균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00	
30	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00	
31	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
32	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
33	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
34	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.20
35	구	스폴링	-	1.3	0.2	0.26	m ²	1	-	0.26	
36	구	스폴링	-	0.7	0.2	0.14	m ²	1	-	0.14	
37	구	패임	-	0.6	0.1	0.06	m ²	1	-	0.06	
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

용역명 2017년 상반기 시설물 정기점검 용역

과업기간 2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30


발주처 신대구부산고속도로주식회사

용역사 (주) 위드이앤오

도면번호 016

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.81~85

← 부 산

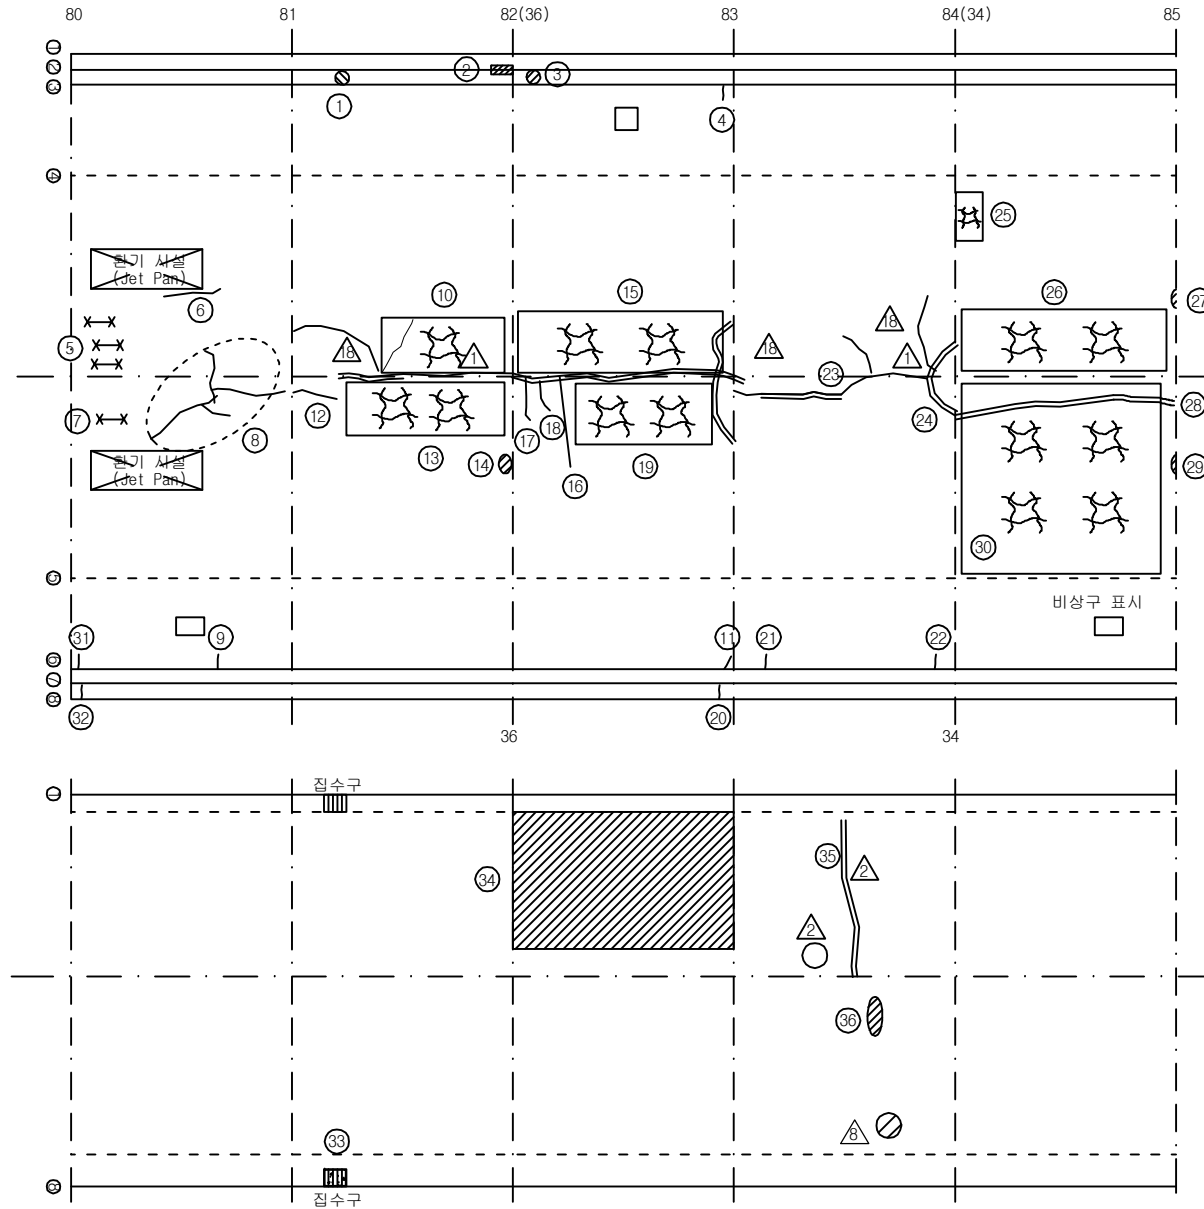

보 수 이 력			
기 존 균 열	△	보 수(12. 상반기)	
신 구 균 열	△	보 수(12. 하반기)	
보수부위재균열	△	보 수(13. 상반기)	
보 수(기보수)	△	보 수(13. 하반기)	
보 수(08. 상반기)	△	보 수(14. 상반기)	
보 수(09. 상반기)	△	보 수(14. 하반기)	
보 수(09. 하반기)	△	보 수(15. 상반기)	
보 수(10. 상반기)	△	보 수(15. 하반기)	
보 수(10. 하반기)	△	보 수(16. 상반기)	
보 수(11. 상반기)	△	보 수(16. 하반기)	
보 수(11. 하반기)	△	보 수(17. 상반기)	

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
2	구	박락	-	0.5	0.4	0.20	m ²	1	-	0.20
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
4	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
5	구	철근노출	-	0.4	0.2	0.08	m ²	3	b	0.24
6	구	중균열	0.1	1.0	-	1.00	m	1	b	1.00
7	구	철근노출	-	0.6	0.2	0.12	m ²	1	b	0.12
8	구	중형균열	0.5	6.0	-	6.00	m	1	d	6.00
9	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
10	구	망상균열	-	6.0	1.5	9.00	m ²	1	b	9.00
11	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
12	구	중균열	0.4	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20
13	구	망상균열	-	6.5	1.5	9.75	m ²	1	b	9.75
14	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	c	0.02
15	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00
16	구	보수부 재균열(중)	0.8	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
17	구	형균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
18	구	형균열	0.3	0.6	-	0.60	m	1	c	0.60
19	구	망상균열	-	6.5	1.5	9.75	m ²	1	b	9.75
20	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
21	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30
22	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
23	구	보수부 재균열(중)	0.3	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00
24	구	보수부 재균열(형)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00
25	구	망상균열	-	1.5	1.0	1.50	m ²	1	b	1.50
26	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m ²	1	b	18.00
27	구	들뜸	-	0.4	0.1	0.04	m ²	1	c	0.04
28	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
29	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03
30	구	망상균열	-	9.0	6.0	54.00	m ²	1	b	54.00
31	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
32	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
33	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15 H0.17
34	구	스켈링	-	10.0	4.0	40.00	m ²	1	-	40.00
35	구	보수부 재균열	-	4.0	-	4.00	m	1	-	4.00
36	구	스폴링	-	0.5	0.1	0.05	m ²	1	-	0.05
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

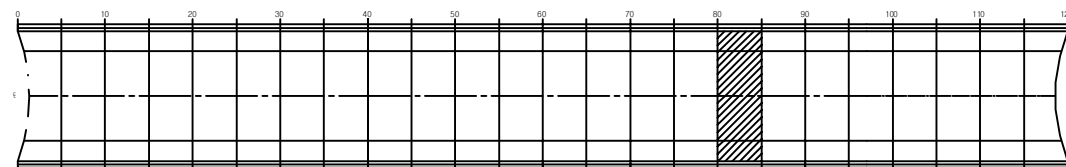


SECTION

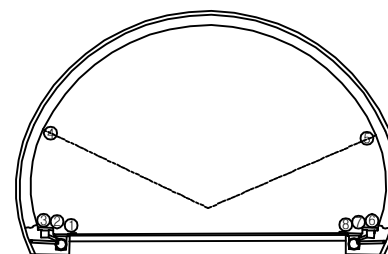

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	017

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.86~90

← 부 산

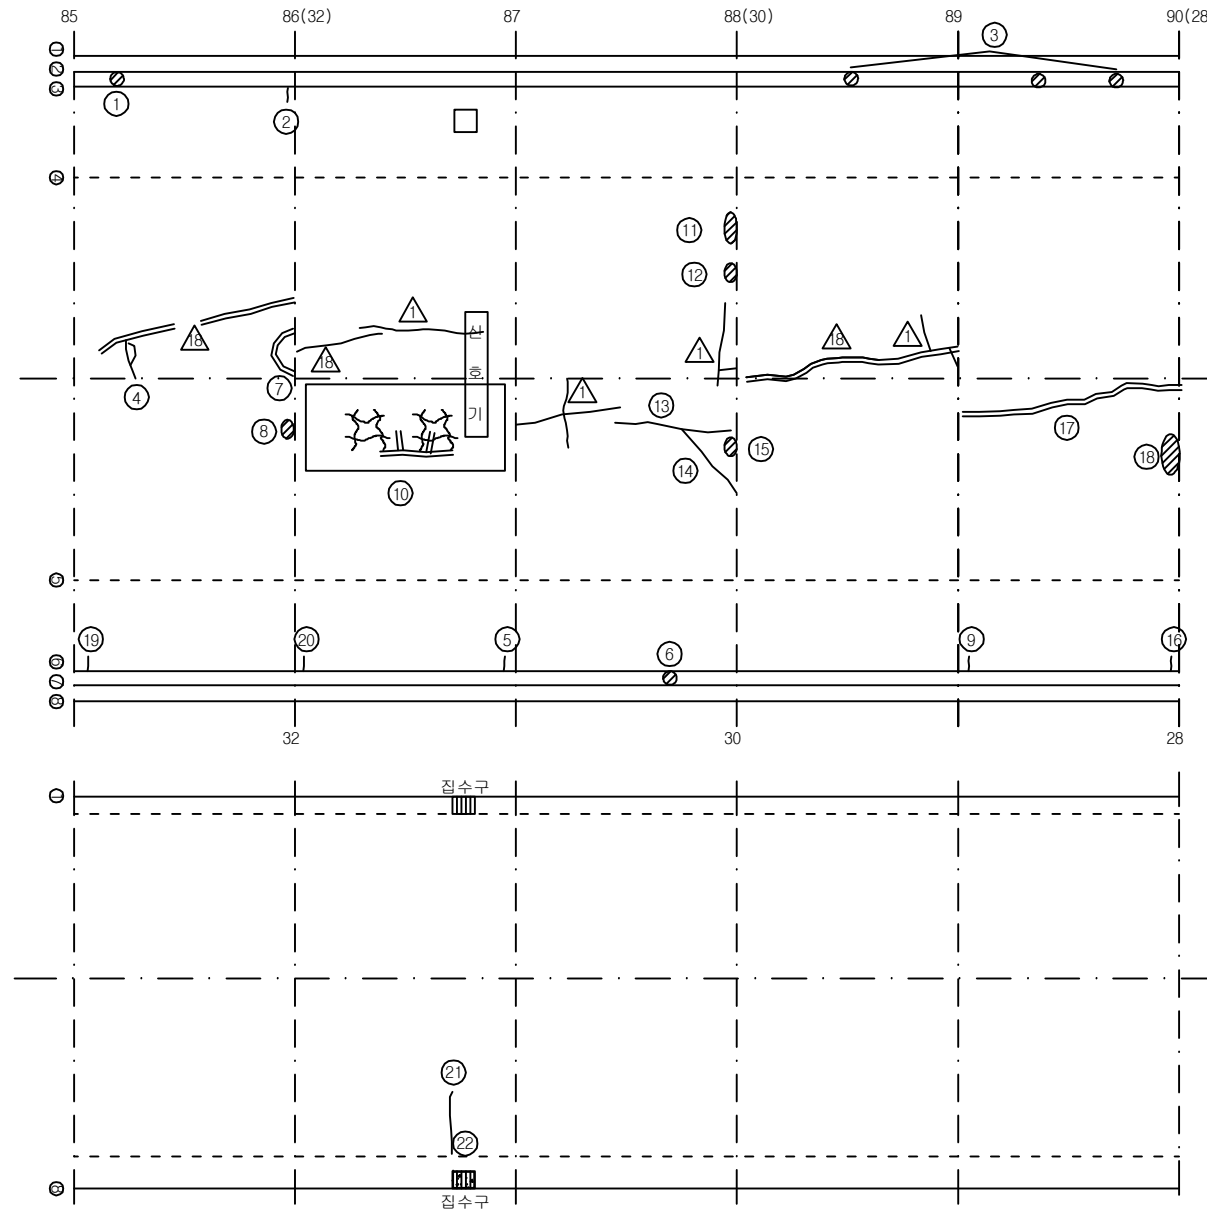

보 수 이 력			
기 존 균 열	△	보 수(12. 상반기)	
신 구 균 열	△	보 수(12. 하반기)	
보수부위재균열	△	보 수(13. 상반기)	
보 수(기보수)	△	보 수(13. 하반기)	
보 수(08. 상반기)	△	보 수(14. 상반기)	
보 수(09. 상반기)	△	보 수(14. 하반기)	
보 수(09. 하반기)	△	보 수(15. 상반기)	
보 수(10. 상반기)	△	보 수(15. 하반기)	
보 수(10. 하반기)	△	보 수(16. 상반기)	
보 수(11. 상반기)	△	보 수(16. 하반기)	
보 수(11. 하반기)	△	보 수(17. 상반기)	

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
4	구	횡균열	0.5	0.5	-	0.50	m	1	c	0.50	
5	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
7	구	보수부 재균열(횡)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00	
8	구	들뜸	-	1.2	0.1	0.12	m ²	1	c	0.12	
9	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
10	구	망상균열	-	9.0	2.5	22.50	m ²	1	b	22.50	
11	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	c	0.03	
12	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	c	0.01	
13	구	충균열	1.0	6.5	-	6.50	m	1	d	6.50	
14	구	횡균열	0.5	2.5	-	2.50	m	1	c	2.50	
15	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	c	0.02	
16	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
17	구	보수부 재균열(중)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
18	구	들뜸	-	0.4	0.2	0.08	m ²	1	c	0.08	
19	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
20	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30	
21	구	균열	-	1.3	-	1.30	m	1	-	1.30	
22	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	-	0.15	H0.08
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

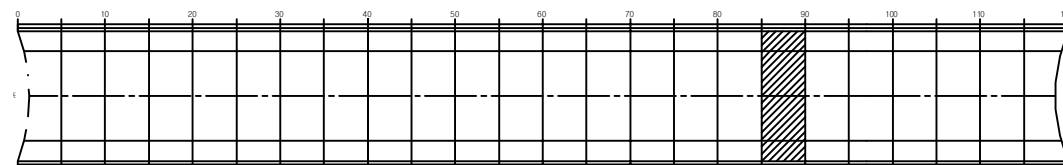

SECTION

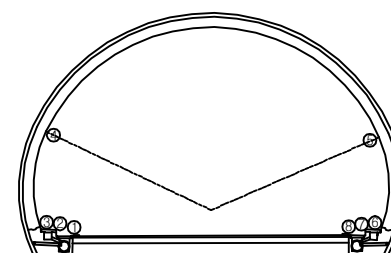


용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	018

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.91~95

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(12. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

← 부 산

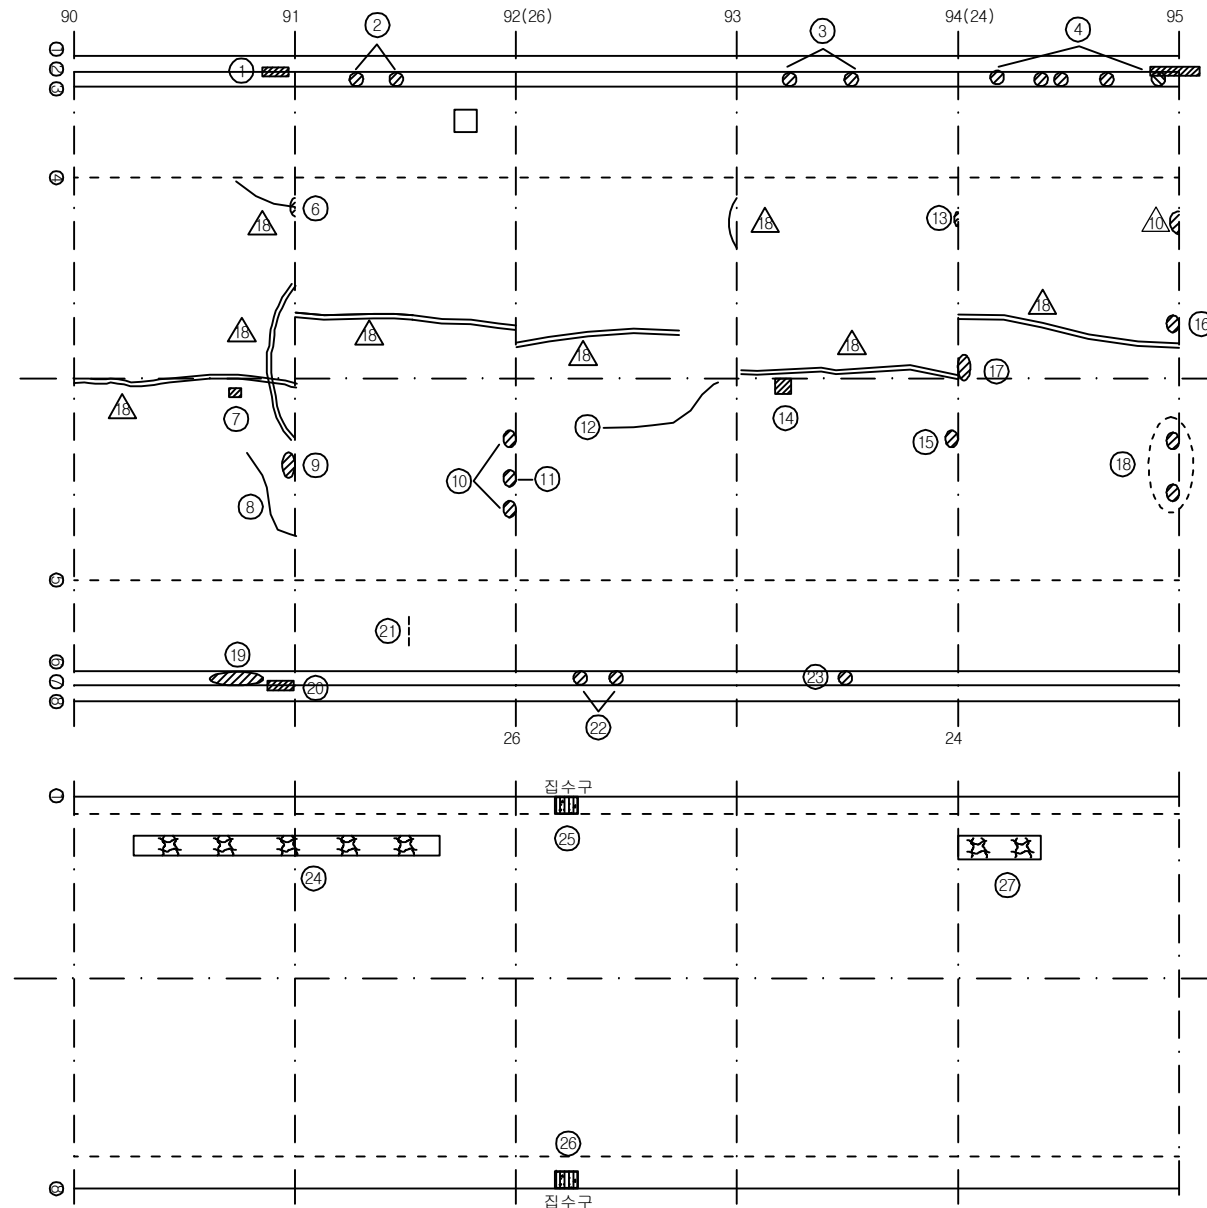

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	철근노출	-	0.2	0.2	0.04	m²	2	-	0.08	
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00	
5	구	공동구 파손	-	1.5	0.2	0.30	m²	1	-	0.30	
6	구	들뜸	-	0.5	0.2	0.10	m²	1	c	0.10	
7	구	공동	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01	
8	구	형균열	0.2	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50	
9	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
10	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	2	c	0.04	
11	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
12	구	종균열	0.3	6.0	-	6.00	m	1	c	6.00	
13	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
14	구	박락	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01	
15	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01	
16	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01	
17	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02	
18	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	2	c	0.02	
19	구	공동구 파손	-	2.0	0.3	0.60	m²	1	-	0.60	
20	구	박락	-	0.4	0.2	0.08	m²	1	-	0.08	
21	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00	
22	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
23	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
24	구	망상균열	-	10.0	0.8	8.00	m²	1	-	8.00	
25	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.19
26	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.06
27	구	망상균열	-	2.0	1.0	2.00	m²	1	-	2.00	
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

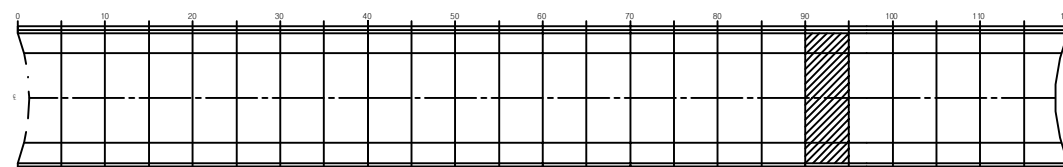


SECTION

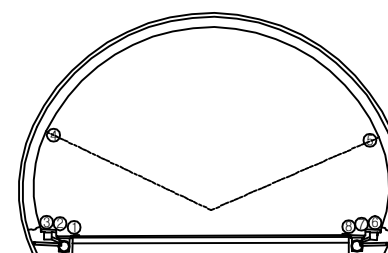

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	019

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.96~100


← 부 산

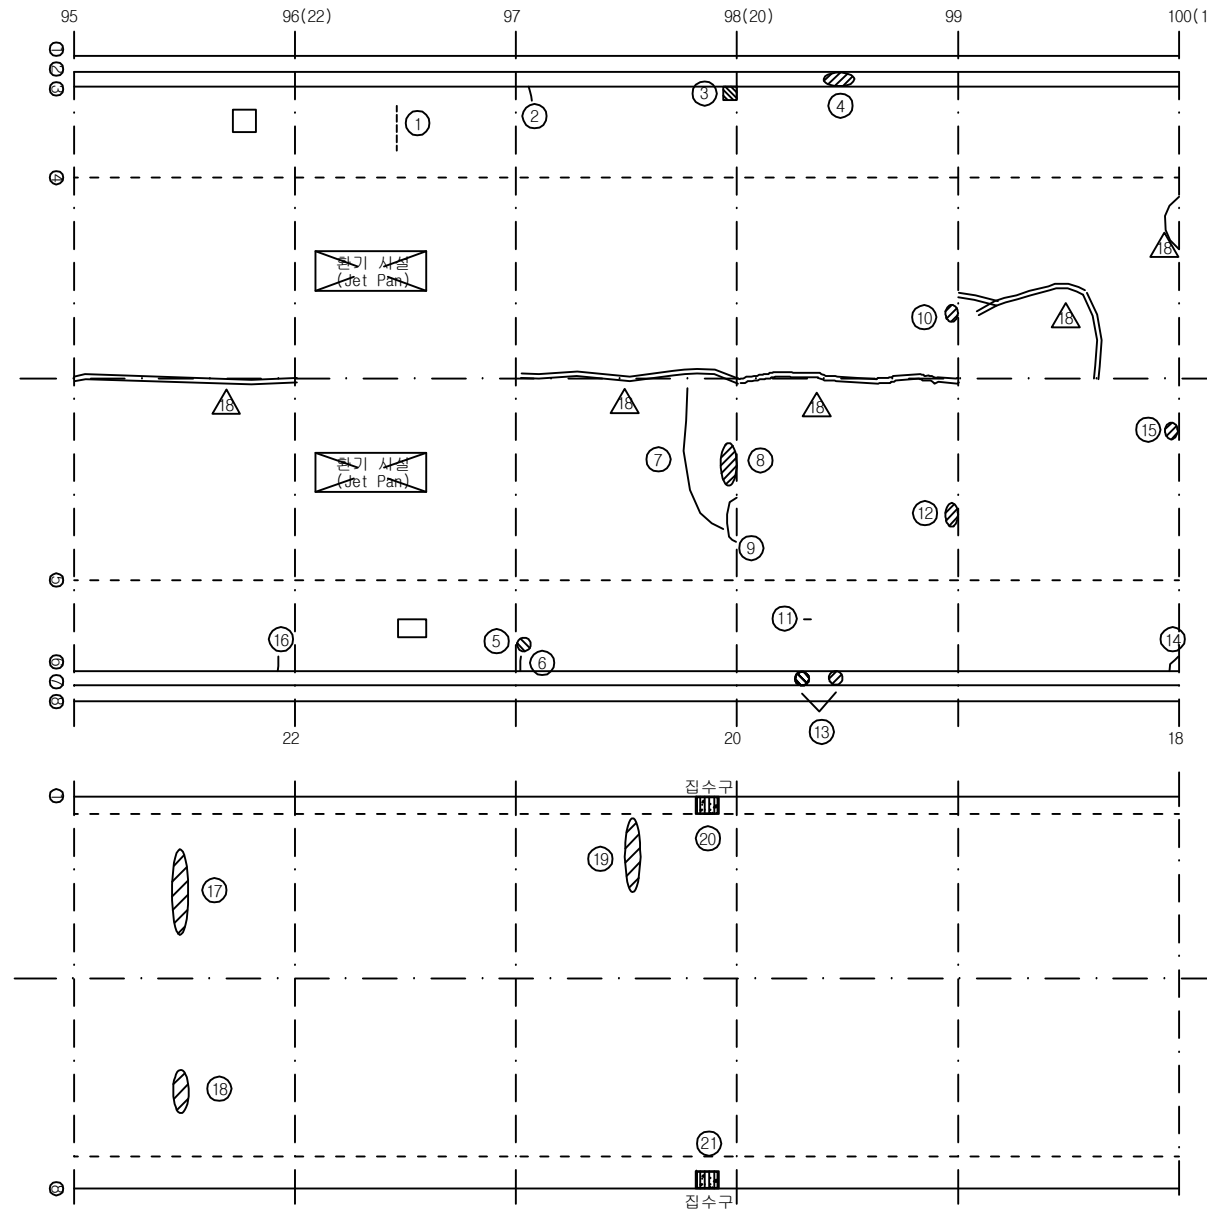


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대구

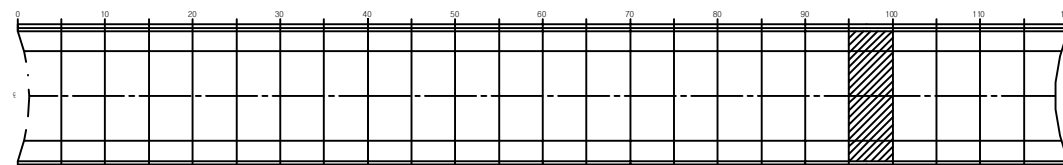

SECTION

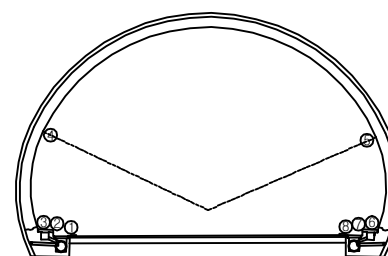

보 수 이 력

기 존 균 열	보 수(12. 상반기)
신 구 균 열	보 수(12. 하반기)
보수부위재균열	보 수(13. 상반기)
보 수(기보수)	보 수(13. 하반기)
보 수(08. 하반기)	보 수(14. 상반기)
보 수(09. 상반기)	보 수(14. 하반기)
보 수(09. 하반기)	보 수(15. 상반기)
보 수(10. 상반기)	보 수(15. 하반기)
보 수(10. 하반기)	보 수(16. 상반기)
보 수(11. 상반기)	보 수(16. 하반기)
보 수(11. 하반기)	보 수(17. 상반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
3	구	보수부 들뜸	-	0.3	0.3	0.09	m²	1	c	0.09
4	구	공동구 파손	-	1.0	0.1	0.10	m²	1	-	0.10
5	구	타일 탈락	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
6	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
7	구	흙균열	0.5	2.8	-	2.80	m	1	c	2.80
8	구	들뜸	-	0.6	0.2	0.12	m²	1	c	0.12
9	구	흙균열	1.0	1.0	-	1.00	m	1	d	1.00
10	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01
11	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
12	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02
13	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
14	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
15	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01
16	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	b	0.30
17	구	스폴링	-	0.5	0.2	0.10	m²	3	-	0.30
18	구	스폴링	-	0.6	0.1	0.06	m²	1	-	0.06
19	구	스폴링	-	1.2	0.1	0.12	m²	1	-	0.12
20	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15 H0.09
21	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15 H0.09
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

용역명 2017년 상반기 시설물 정기점검 용역

과업기간 2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30

발주처 신대구부산고속도로주식회사


용역사 (주) 위드이앤오

도면번호 020

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.101~105 (1/2)

보수 이력			
기존 균열	△	보수(12. 상반기)	
신규 균열	△	보수(12. 하반기)	
보수부위재균열	△	보수(13. 상반기)	
보수(기보수)	△	보수(13. 하반기)	
보수(08. 하반기)	△	보수(14. 상반기)	
보수(09. 상반기)	△	보수(14. 하반기)	
보수(09. 하반기)	△	보수(15. 상반기)	
보수(10. 상반기)	△	보수(15. 하반기)	
보수(10. 하반기)	△	보수(16. 상반기)	
보수(11. 상반기)	△	보수(16. 하반기)	
보수(11. 하반기)	△	보수(17. 상반기)	


← 부 산

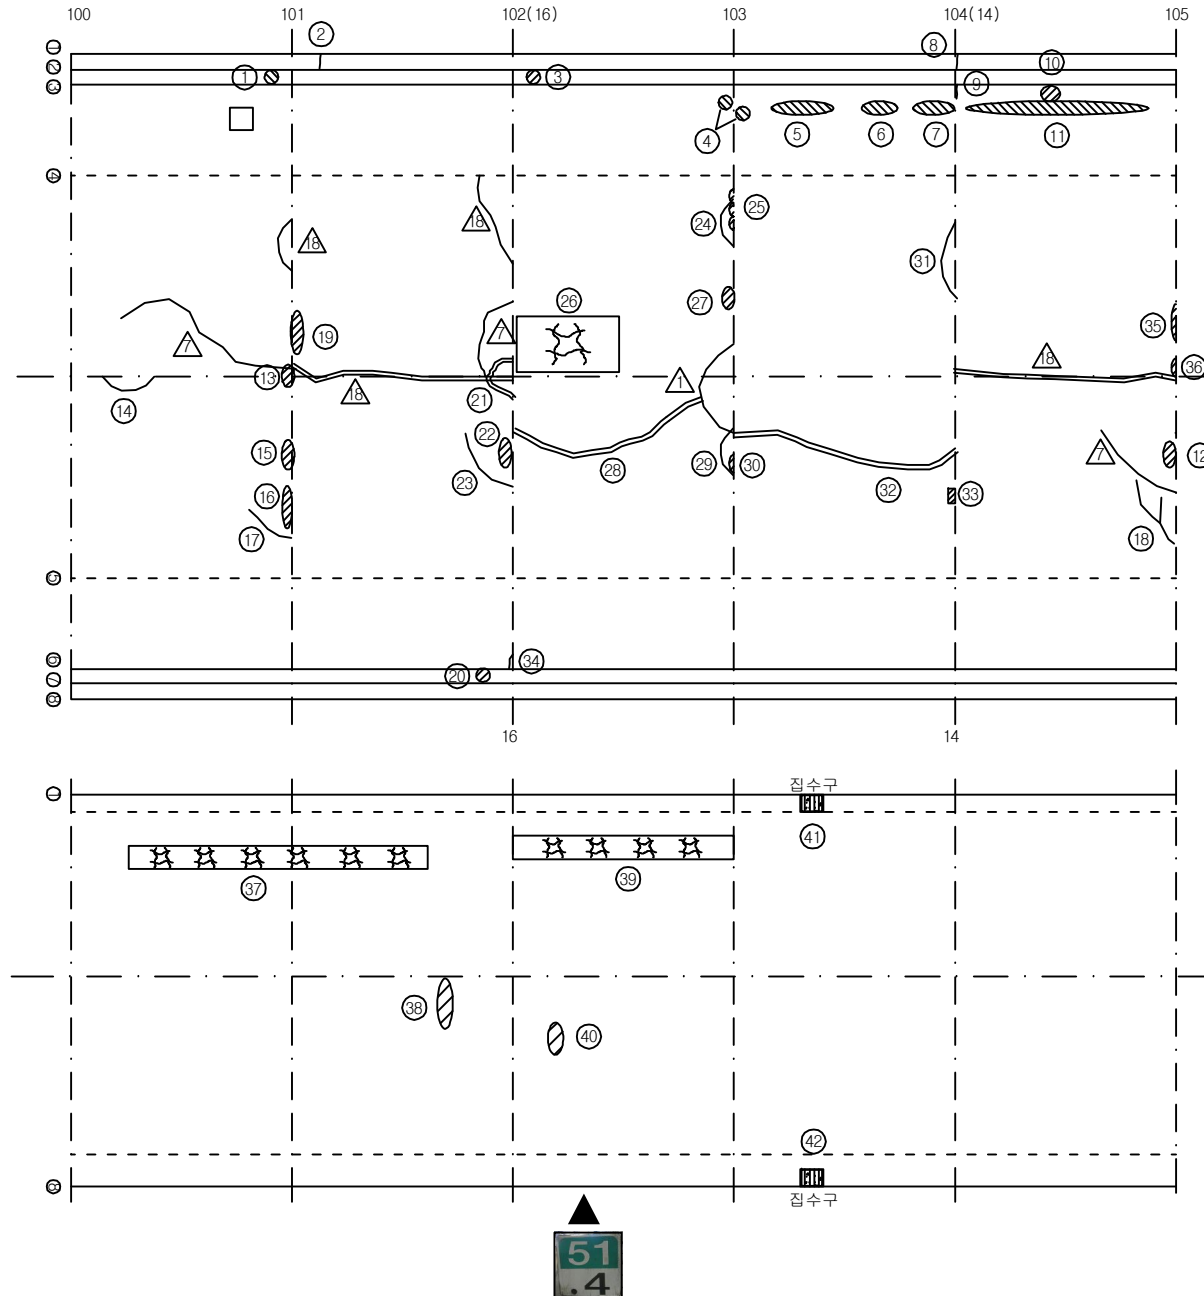


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

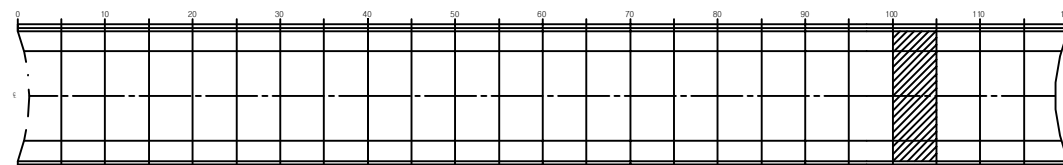

SECTION

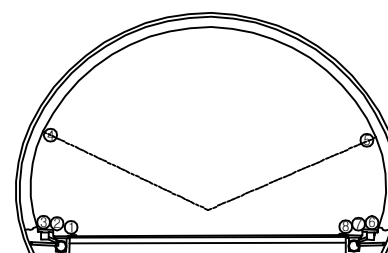

손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
2	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
4	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
5	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	15	-	15.00
6	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00
7	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	7	-	7.00
8	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30
9	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
10	구	누수흔적/백태	-	0.6	1.2	0.72	m²	1	b	0.72
11	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	32	-	32.00
12	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02
13	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02
14	구	종균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20
15	구	들뜸	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	c	0.03
16	구	들뜸	-	0.6	0.1	0.06	m²	1	c	0.06
17	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
18	구	횡균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00
19	구	들뜸	-	0.4	0.1	0.04	m²	1	c	0.04
20	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
21	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
22	구	들뜸	-	2.3	0.1	0.23	m²	1	c	0.23
23	구	횡균열	0.5	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00
24	구	횡균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00
25	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	3	c	0.06
26	구	망상균열	-	3.0	1.5	4.50	m²	1	b	4.50
27	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02
28	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
29	구	횡균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
30	구	들뜸	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	c	0.02
31	구	횡균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00
32	구	보수부 재균열(중)	0.3	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00
33	구	들뜸	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	c	0.01
34	구	균열	0.3	0.3	-	0.30	m	1	c	0.30
35	구	들뜸	-	0.9	0.1	0.09	m²	1	c	0.09
36	구	들뜸	-	0.4	0.1	0.04	m²	1	c	0.04
37	구	망상균열	-	10.0	1.0	10.00	m²	1	-	10.00
38	구	스폴링	-	1.0	0.1	0.10	m²	1	-	0.10
39	구	망상균열	-	10.0	1.0	10.00	m²	1	-	10.00
40	구	스폴링	-	0.5	0.1	0.05	m²	1	-	0.05
41	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m³	1	-	0.15 H0.08
42	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m³	1	-	0.15 H0.06

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

용역명 2017년 상반기 시설물 정기점검 용역

과업기간 2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30


발주처 신대구부산고속도로주식회사

용역사 (주) 위드이앤오

도면번호 021

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.106~110

← 부 산

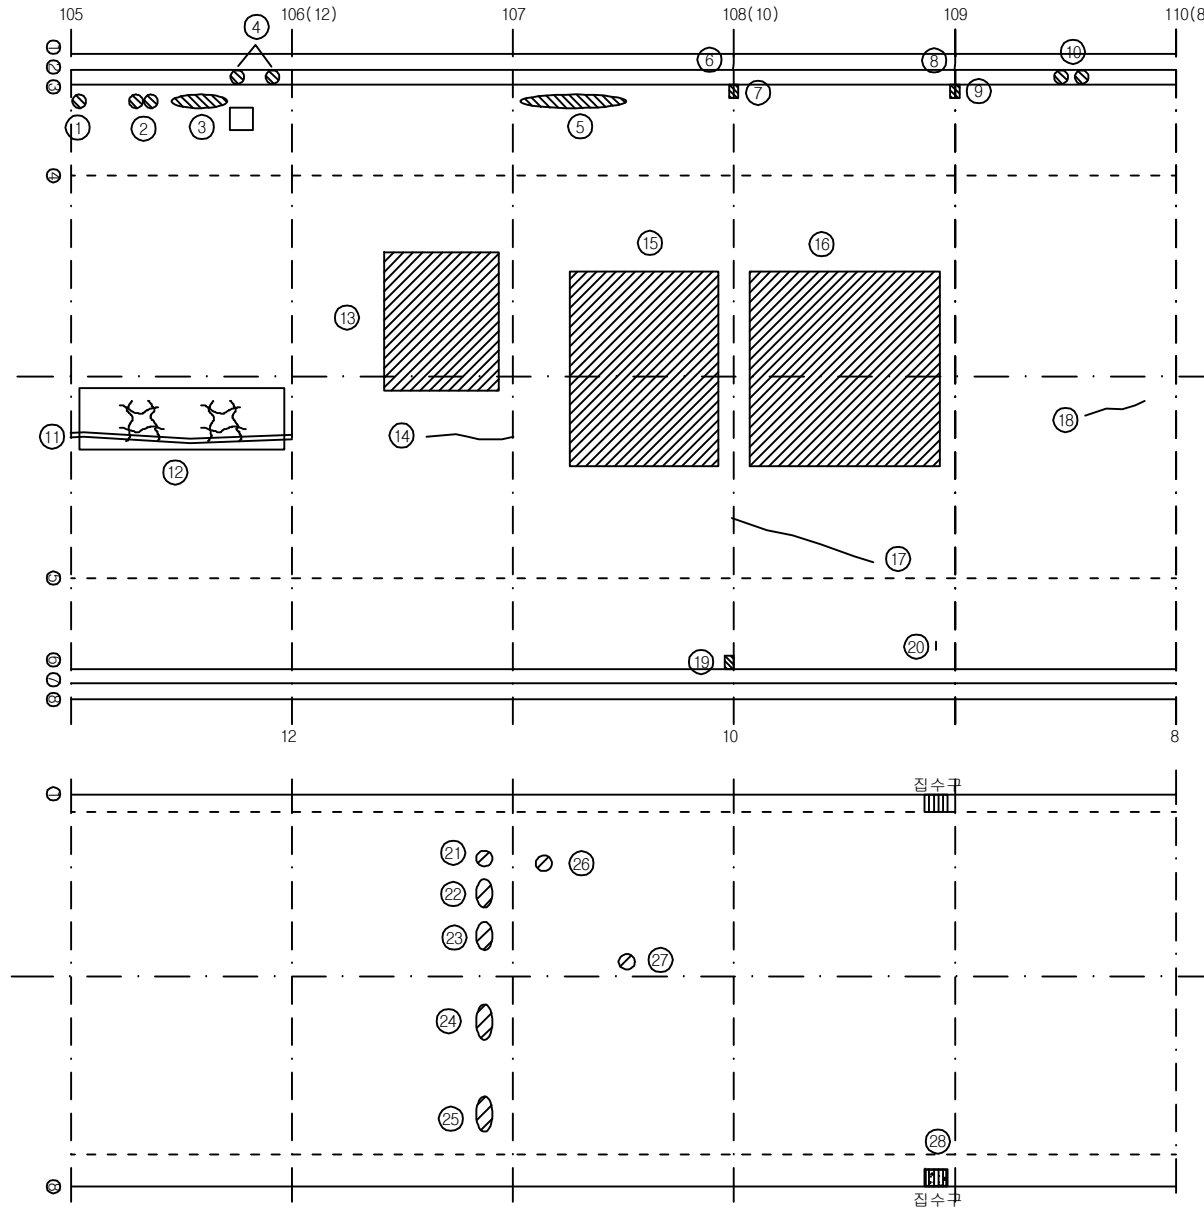

보 수 이 력			
기 준 균 열	△	보 수(12. 상반기)	
신 규 균 열	△	보 수(12. 하반기)	
보수부위재균열	△	보 수(13. 상반기)	
보 수(기보수)	△	보 수(13. 하반기)	
보 수(08. 상반기)	△	보 수(14. 상반기)	
보 수(09. 상반기)	△	보 수(14. 하반기)	
보 수(09. 하반기)	△	보 수(15. 상반기)	
보 수(10. 상반기)	△	보 수(15. 하반기)	
보 수(10. 하반기)	△	보 수(16. 상반기)	
보 수(11. 상반기)	△	보 수(16. 하반기)	
보 수(11. 하반기)	△	보 수(17. 상반기)	

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
2	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
3	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	16	-	16.00	
4	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
5	구	타일 파손	-	-	-	1.00	EA	16	-	16.00	
6	구	균열	0.5	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
7	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
8	구	타일 탈락	-	-	-	1.00	EA	25	-	25.00	
9	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
10	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
11	구	보수부 재균열	0.8	9.0	-	9.00	m	1	c	9.00	
12	구	망상균열	-	9.0	2.0	18.00	m²	1	b	18.00	
13	구	철근피복두께 부족	-	7.0	5.0	35.00	m²	1	e	35.00	
14	구	종균열	0.3	3.0	-	3.00	m	1	c	3.00	
15	구	철근피복두께 부족	-	8.0	10.0	80.00	m²	1	e	80.00	
16	구	철근피복두께 부족	-	9.0	10.0	90.00	m²	1	e	90.00	
17	구	종균열	0.5	4.0	-	4.00	m	1	d	4.00	
18	구	종균열	0.3	1.5	-	1.50	m	1	c	1.50	
19	구	보수부 박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06	
20	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
21	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
22	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	-	0.03	
23	구	스폴링	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	-	0.03	
24	구	스폴링	-	0.6	0.1	0.06	m²	1	-	0.06	
25	구	스폴링	-	0.6	0.1	0.06	m²	1	-	0.06	
26	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
27	구	스폴링	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	-	0.01	
28	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15	H0.07
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

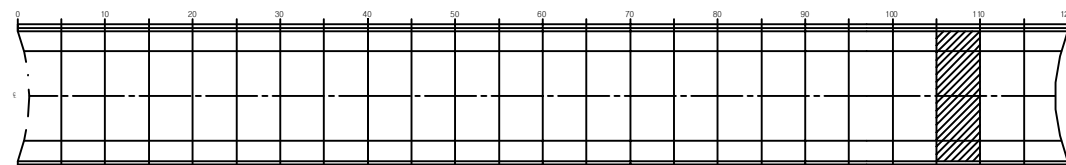

SECTION

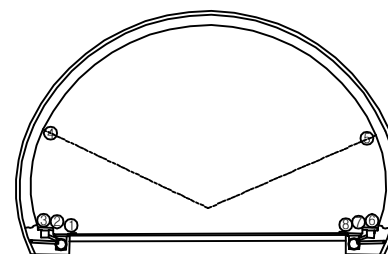


용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	022

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.111~115

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(12. 상반기)
	신 구 균 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)

← 부 산

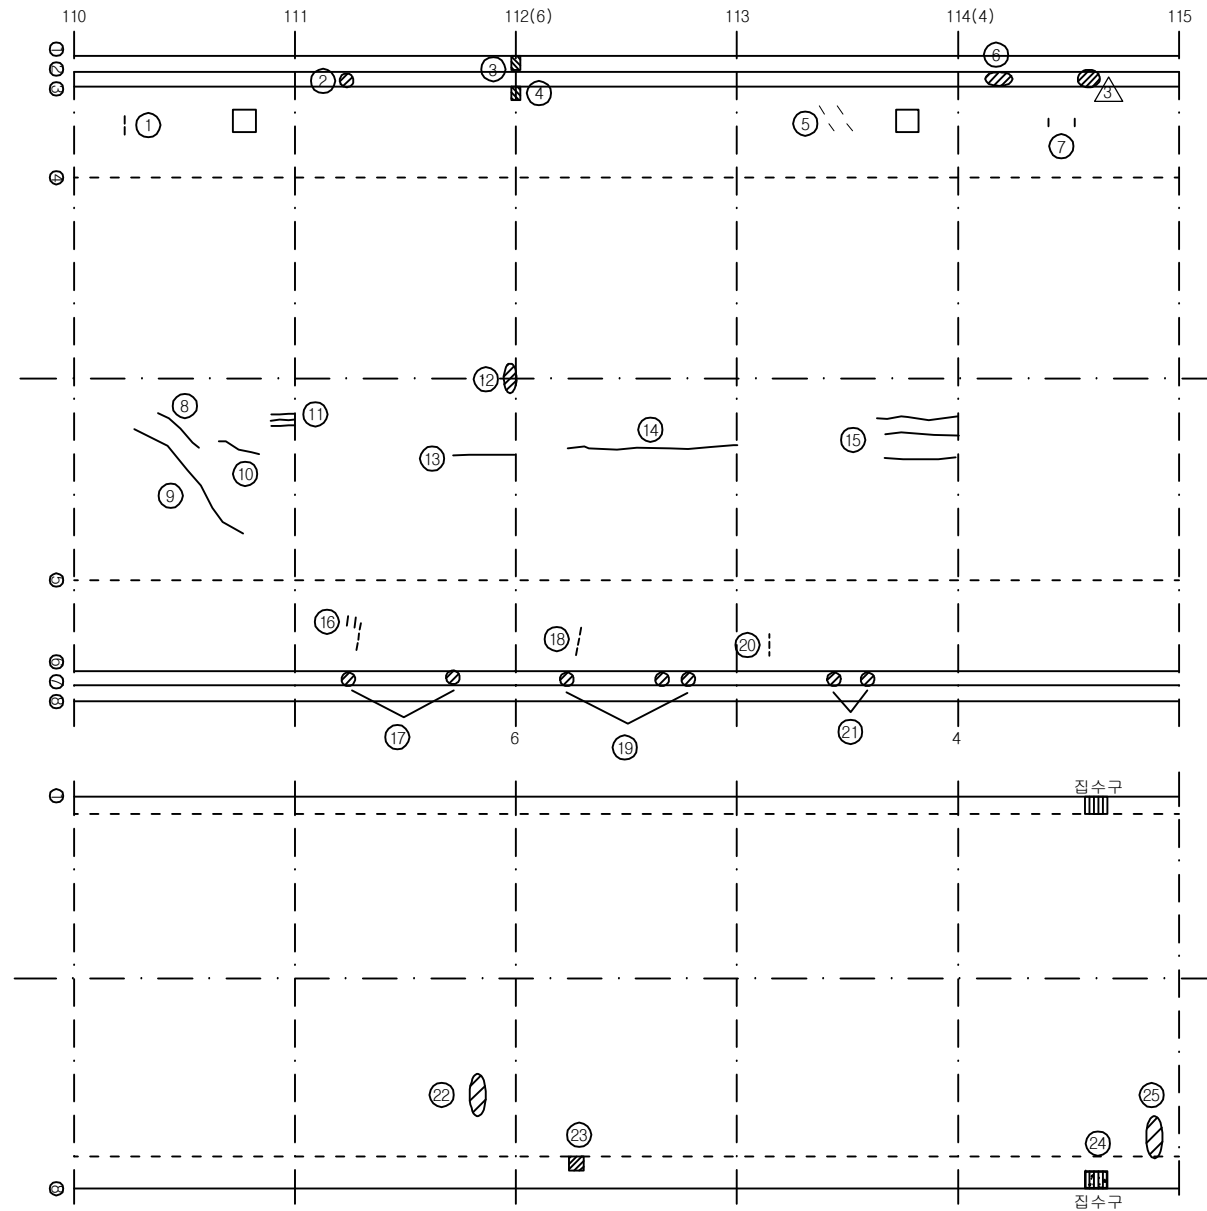

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황					결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위			
1	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00
3	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	-	0.06
4	구	박락	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06
5	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00
6	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
7	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
8	구	종균열	0.3	1.2	-	1.20	m	1	c	1.20
9	구	종균열	0.3	4.5	-	4.50	m	1	c	4.50
10	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	1	c	1.00
11	구	종균열	0.3	1.0	-	1.00	m	3	c	3.00
12	구	들뜸	-	0.3	0.2	0.06	m²	1	c	0.06
13	구	종균열	0.3	2.0	-	2.00	m	1	c	2.00
14	구	종균열	0.3	8.0	-	8.00	m	1	c	8.00
15	구	종균열	0.3	2.5	-	2.50	m	3	c	7.50
16	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00
17	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
18	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
19	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	3	-	3.00
20	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00
21	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00
22	구	스폴링	-	0.4	0.1	0.04	m²	1	-	0.04
23	구	박락	-	0.2	0.2	0.04	m²	1	-	0.04
24	구	집수구 토사퇴적	-	0.5	0.3	0.15	m²	1	-	0.15 H0.03
25	구	스폴링	-	0.4	0.1	0.04	m²	1	-	0.04
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

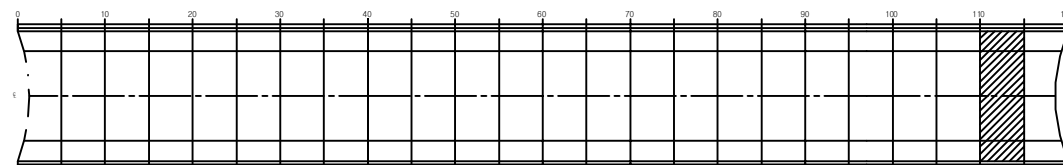

SECTION

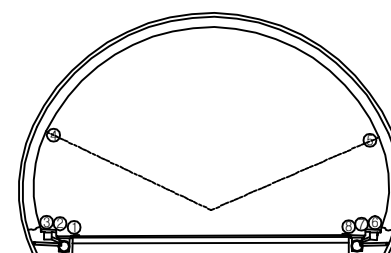


용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	023

ID : 고정2터널(부산) - SPAN No.116~120

보수 이력			
기존 균열	보수(12. 상반기)	신규 균열	보수(12. 하반기)
보수부위재균열	보수(13. 상반기)	보수(기보수)	보수(13. 하반기)
보수(08. 하반기)	보수(14. 상반기)	보수(09. 상반기)	보수(14. 하반기)
보수(09. 하반기)	보수(15. 상반기)	보수(10. 상반기)	보수(15. 하반기)
보수(10. 하반기)	보수(16. 상반기)	보수(11. 상반기)	보수(16. 하반기)
보수(11. 하반기)	보수(17. 상반기)		

← 부산

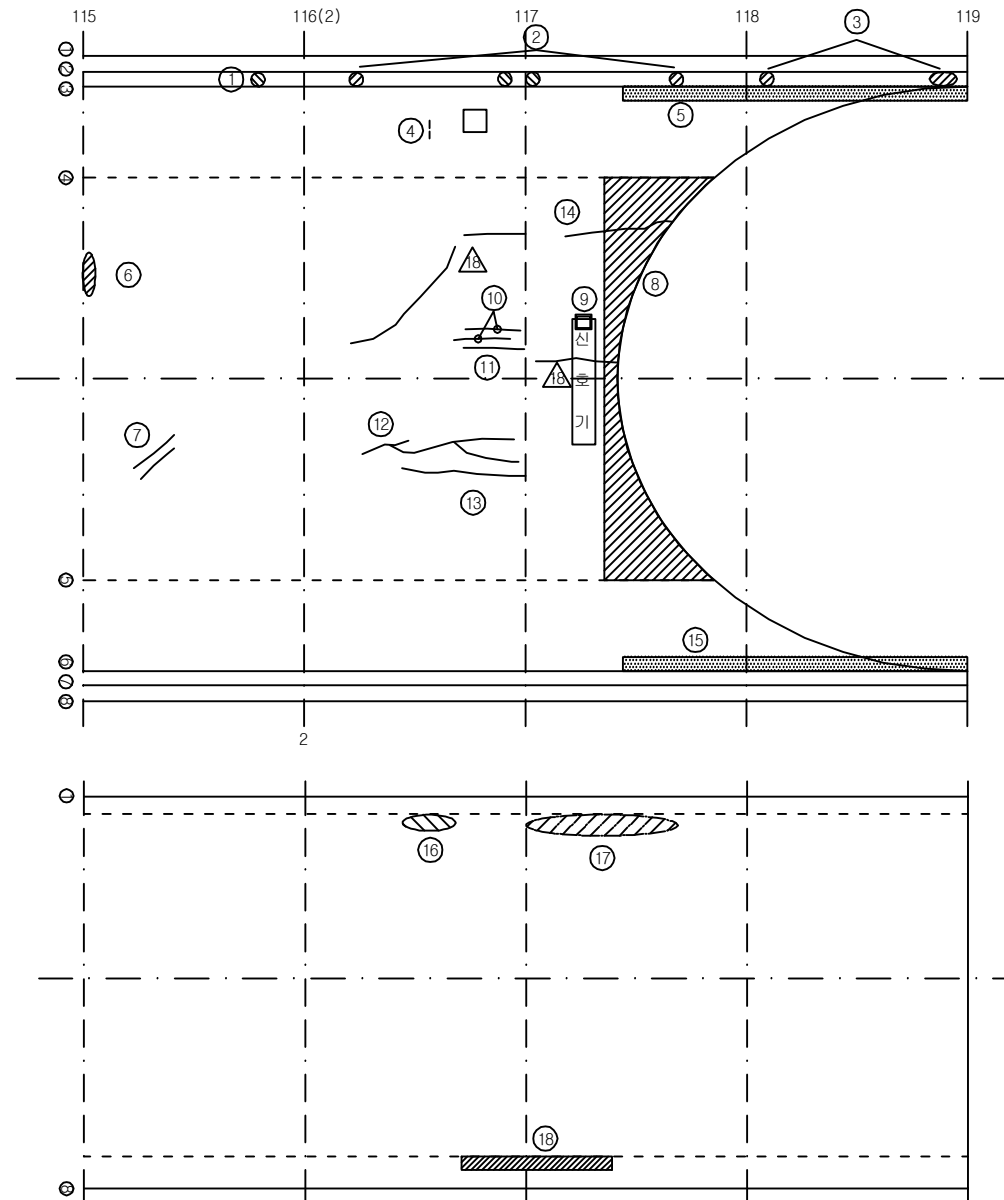

대구 →

손상 현황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
2	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	4	-	4.00	
3	구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	5	-	5.00	
4	구	타일 균열	-	-	-	1.00	EA	2	-	2.00	
5	구	누수흔적/백대	-	14.0	0.3	4.20	m ²	1	b	4.20	
6	구	돌출	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	c	0.02	
7	구	종균열	0.1	1.0	-	1.00	m	2	b	2.00	
8	구	표면오염	-	12.0	5.0	60.00	m ²	1	b	60.00	
9	구	배선 매입박스 커버 볼트탈락	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
10	구	종균열	0.2	2.0	-	2.00	m	2	b	4.00	
11	구	종균열	0.2	1.5	-	1.50	m	1	b	1.50	
12	구	종균열	0.2	9.0	-	9.00	m	1	b	9.00	
13	구	종균열	0.2	6.5	-	6.50	m	1	b	6.50	
14	구	종균열	0.3	5.0	-	5.00	m	1	c	5.00	
15	구	누수흔적/백대	-	14.0	0.3	4.20	m ²	1	-	4.20	
16	구	스폴링	-	0.6	0.2	0.12	m ²	1	-	0.12	
17	구	스폴링	-	5.0	0.2	1.00	m ²	1	-	1.00	
18	구	보수부 박리	-	5.5	0.3	1.65	m ²	1	-	1.65	
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「m」이며, 균열의 폭은 「mm」임


KEY PLAN

부산 ←

→ 대구

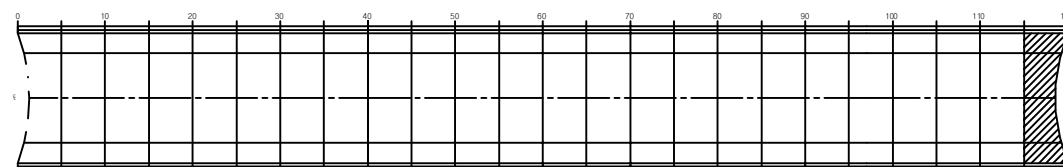


SECTION

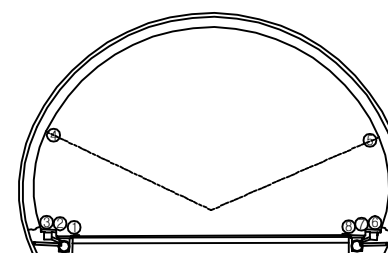


용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	024

ID : 고정2터널(부산) - 피난연락갱 - SPAN No.60

← 부 산

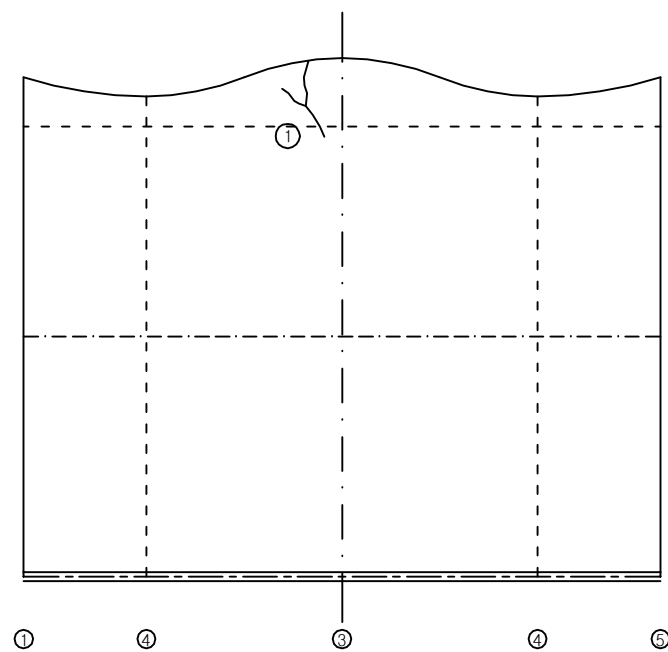

피난연락갱 라이닝

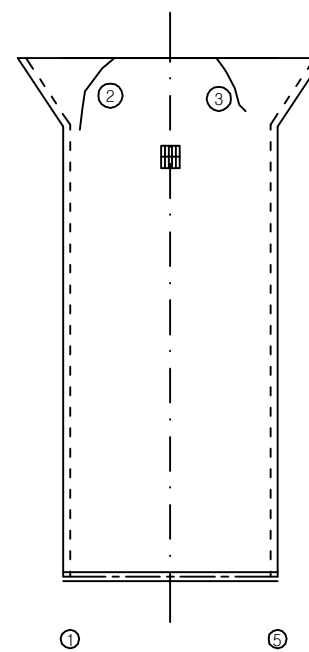

피난연락갱 바닥

보 수 이 력			
기 존 균 열	보 수(12. 상반기)	보 수(12. 하반기)	
신 규 균 열	보 수(13. 상반기)	보 수(13. 하반기)	
보수부위재균열	보 수(14. 상반기)	보 수(14. 하반기)	
보 수(기보수)	보 수(15. 상반기)	보 수(15. 하반기)	
보 수(08. 상반기)	보 수(16. 상반기)	보 수(16. 하반기)	
보 수(09. 상반기)	보 수(17. 상반기)		
보 수(09. 하반기)			
보 수(10. 상반기)			
보 수(10. 하반기)			
보 수(11. 상반기)			
보 수(11. 하반기)			

대 구 →

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상대	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열	0.5	4.0	-	4.00	m	1	d	4.00	
2	구	균열	0.5	2.0	-	2.00	m	1	d	2.00	
3	구	균열	0.5	2.0	-	2.00	m	1	d	2.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											

주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임


KEY PLAN

부 산 ←

→ 대 구

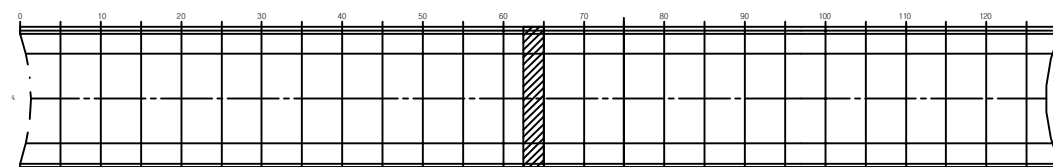

SECTION

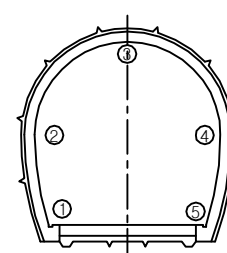

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	025



ID : 고정2터널 - 시점 - 외부 공동구 - A, B-LINE

보수 이력			
	기존 균열		보수(12. 상반기)
	신규 균열		보수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보수(13. 상반기)
	보수(기보수)		보수(13. 하반기)
	보수(08. 하반기)		보수(14. 상반기)
	보수(09. 상반기)		보수(14. 하반기)
	보수(09. 하반기)		보수(15. 상반기)
	보수(10. 상반기)		보수(15. 하반기)
	보수(10. 하반기)		보수(16. 상반기)
	보수(11. 상반기)		보수(16. 하반기)
	보수(11. 하반기)		보수(17. 상반기)


손상 현황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	재료분리	-	1.2	0.8	0.96	m ²	1	-	0.96	
2	구	재료분리	-	0.5	0.5	0.25	m ²	1	-	0.25	
3	구	균열부 백태	0.2	2.0	-	2.00	m	1	-	2.00	
4	구	소화전 받침대 부식	-	-	-	1.00	EA	14	-	14.00	
5	구	균열	0.1	1.7	-	1.70	m	1	-	1.70	
6	구	재료분리	-	2.0	1.2	2.40	m ²	1	-	2.40	
7	구	재료분리	-	4.8	0.7	3.36	m ²	1	-	3.36	
8	구	재료분리	-	6.0	0.7	4.20	m ²	1	-	4.20	
9	구	Joint부 누수	-	6.0	-	6.00	m	1	-	6.00	
10	구	누수/백태	-	0.6	0.5	0.30	m ²	1	-	0.30	
11	구	균열	0.2	0.3	-	0.30	m	1	-	0.30	
12	구	우수유입(개구부)	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
13	구	우수유입흔적	-	2.0	1.5	3.00	m ²	1	-	3.00	
14	구	소화전 받침대 부식	-	-	-	1.00	EA	12	-	12.00	
15	구	채수	-	5.0	2.0	10.00	m ²	1	-	10.00	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											


주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

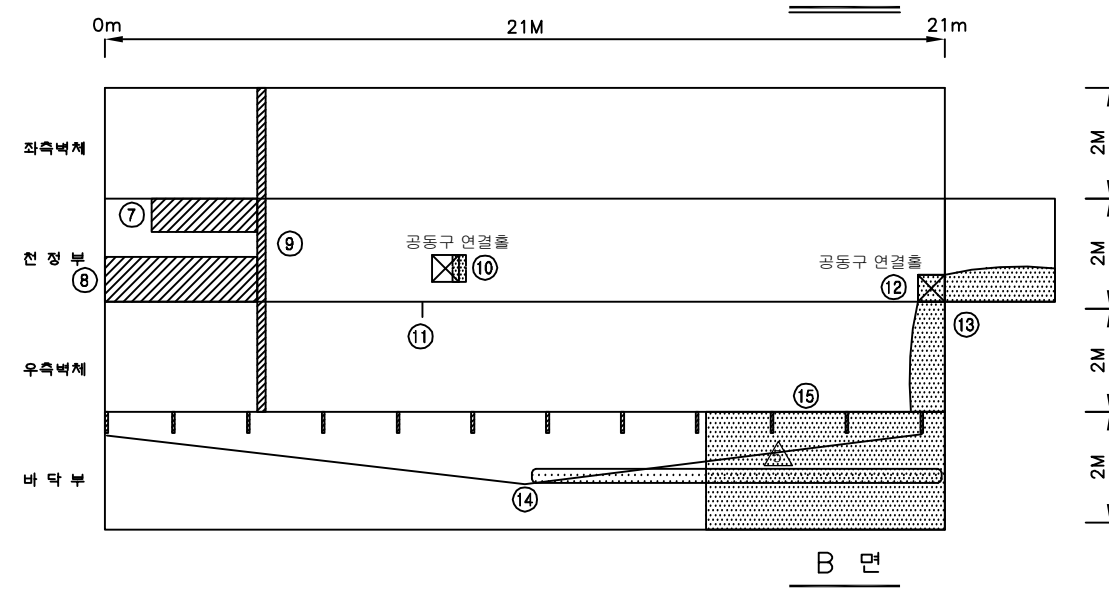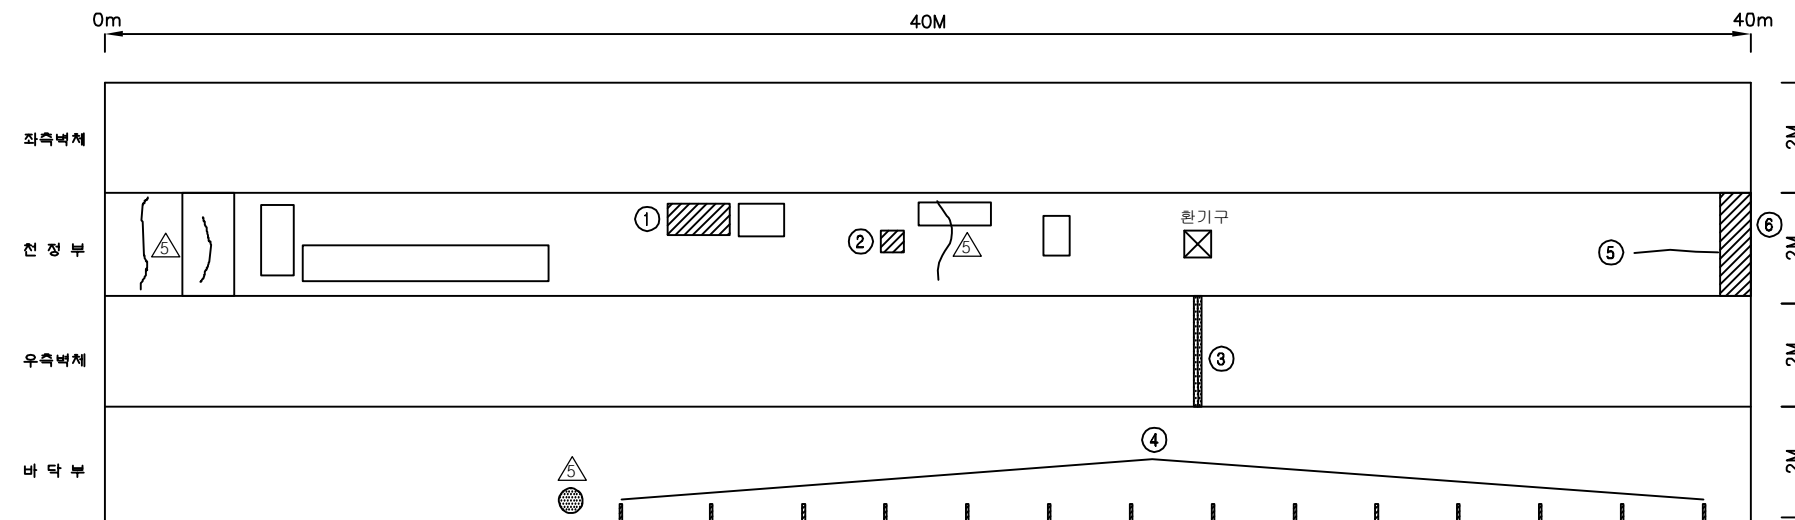

KEY PLAN

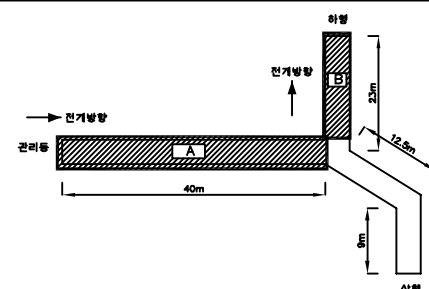

SECTION

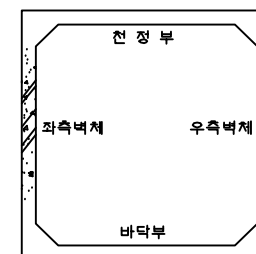

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	001


ID : 고정2터널 - 시점 - 외부 공동구 - C-LINE

보 수 이 력			
	기 존 균 열		보 수(12. 상반기)
	신 규 균 열		보 수(12. 하반기)
	보수부위재균열		보 수(13. 상반기)
	보 수(기보수)		보 수(13. 하반기)
	보 수(08. 하반기)		보 수(14. 상반기)
	보 수(09. 상반기)		보 수(14. 하반기)
	보 수(09. 하반기)		보 수(15. 상반기)
	보 수(10. 상반기)		보 수(15. 하반기)
	보 수(10. 하반기)		보 수(16. 상반기)
	보 수(11. 상반기)		보 수(16. 하반기)
	보 수(11. 하반기)		보 수(17. 상반기)


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상대	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	재료분리	-	4.5	2.0	9.00	m ²	1	-	9.00	
2	구	재료분리	-	2.5	0.7	1.75	m ²	1	-	1.75	
3	구	재료분리	-	1.3	1.0	1.30	m ²	1	-	1.30	
4	구	재료분리	-	1.5	0.7	1.05	m ²	1	-	1.05	
5	구	누수	-	0.8	-	0.80	m	1	-	0.80	
6	구	우수유입흔적	-	2.0	0.6	1.20	m ²	1	-	1.20	
7	구	우수유입(개구부)	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
8	구	재료분리	-	1.2	0.3	0.36	m ²	1	-	0.36	
9	구	침식	-	2.5	-	2.50	m	1	-	2.50	
10	구	누수	-	0.5	-	0.50	m	1	-	0.50	
11	구	우수유입흔적	-	2.0	0.6	1.20	m ²	1	-	1.20	
12	구	우수유입(개구부)	-	-	-	1.00	EA	1	-	1.00	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											


주) 손상의 길이 및 너비는 「 m 」이며, 균열의 폭은 「 mm 」임

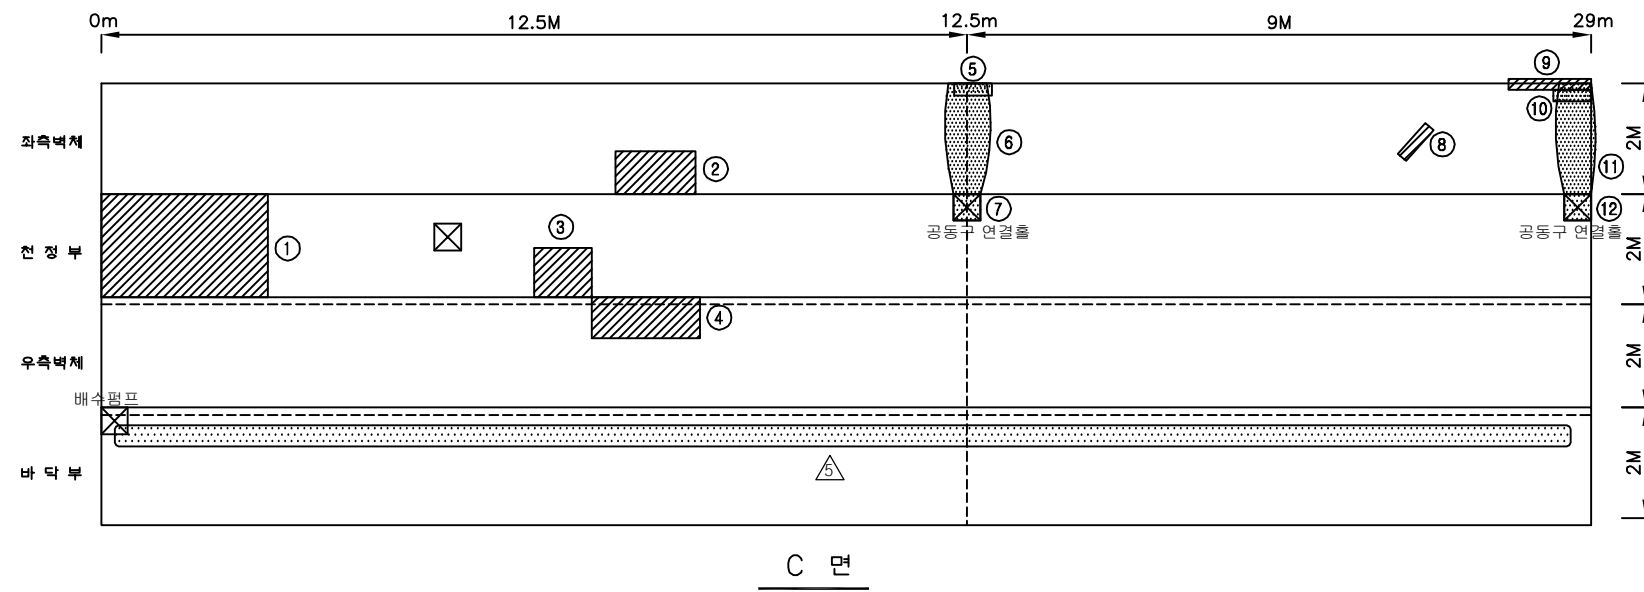

KEY PLAN

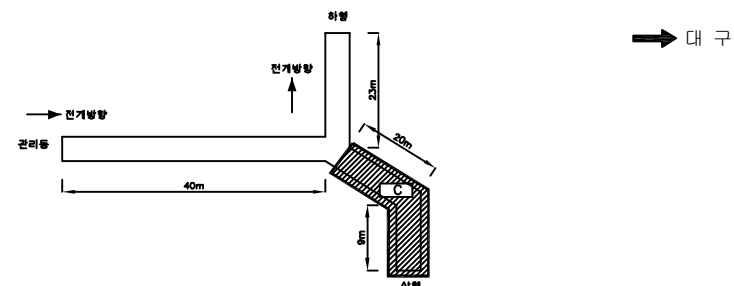

SECTION

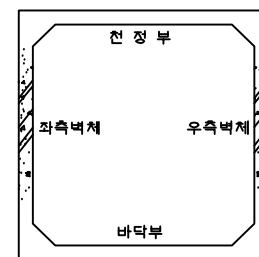

용역명	2017년 상반기 시설물 정기점검 용역
과업기간	2017. 03. 21 ~ 2017. 06. 30
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주) 위드이앤오
도면번호	002